

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Numéro de dossier :

24-MIN-80

Date du repérage :

24/06/2024

Références réglementaires et normatives	
Textes réglementaires	<p><u>Code du travail</u> : Article 4412-2, 4412-97-1 à 4412-97-6 et autres articles mentionnés dans le décret n°2017-899 du mai 2017.</p> <p><u>Code de la construction et de l'habitation</u> : Article L271-6</p> <p><u>Norme NF X 46-020 d'Août 2017</u> : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</p>

Immeuble bâti visité	
Adresse	<p>Rue :CITE JUDICIAIRE</p> <p style="text-align: center;">7 RUE PIERRE ABELARD</p> <p>Code postal, ville :35000 RENNES</p>
Périmètre de repérage :	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p><u>Description des travaux</u> : Mise en accessibilité</p> <p><u>Supports diagnostiqués</u> :</p> <p><u>Dégagement</u> : Mur</p> <p><u>Escalier 1</u> : Sol</p> <p><u>Escalier 2</u> : Sol</p> <p><u>WC handicapé</u> : Sol, Mur, Plafond, Faïence</p> <p><u>WC Femme</u> : Sol, Faïence, Plinthe</p> <p><u>WC Homme</u> : Faïence, Plinthe</p> <p><u>Dégagement</u> : Mur</p> <p><u>Dégagement</u> : Mur</p> <p><u>Escalier 1</u> : Sol</p> <p><u>Escalier 2</u> : Sol</p> <p><u>WC</u> : Mur</p> <p><u>Dégagement</u> : Mur</p> <p><u>WC Femme</u> : Mur, Faïence</p> <p><u>Dégagement</u> : Mur</p> <p><u>WC</u> : Sol, Mur, Plinthe, Faïence</p> <p><u>WC</u> : Sol, Mur</p> <p><u>WC femme</u> : Mur, Plinthe, Faïence</p> <p><u>Dégagement</u> : Mur</p> <p><u>Escalier 1</u> : Sol</p> <p><u>Escalier 2</u> : Sol</p> <p><u>Hall</u> : Sol</p> <p><u>Hall</u> : Sol, Mur</p> <p><u>WC Handicapé</u> : Sol, Mur, Plafond</p> <p><u>WC Homme</u> : Plinthe, Faïence</p> <p><u>Dégagement</u> : Sol, Mur</p> <p><u>Escalier 2</u> : Mur</p> <p><u>Escalier 1</u> : Mur</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> <p>6^{ème} étage</p> <p>5^{ème} étage</p> <p>4^{ème} étage</p> <p>3^{ème} étage</p> <p>2^{ème} étage</p> <p>1^{er} étage</p> <p>Rez-De-Chaussée</p> <p>Sous-Sol</p> </div> </div>
Fonction principale du bâtiment :Autres
Année de construction :Avant 1997

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom :MINISTERE DE LA JUSTICE - MINISTERE DE L'INTERIEUR Adresse :20 RUE DU PUITTS MAUGER 35000 RENNES
Le donneur d'ordre	Nom et prénom :Mme GRANDIN Mélanie Adresse :20 RUE DU PUITTS MAUGER 35000 RENNES

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	Morgane CHASSAGNE	Opérateur de repérage	ABCDIA CERTIFICATION	Obtention : 26/10/2020 Échéance : 25/10/2027 N° de certification : 23-2298
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	Morgane CHASSAGNE	Opérateur de repérage	ABCDIA CERTIFICATION	Obtention : 26/10/2020 Échéance : 25/10/2027 N° de certification : 23-2298

Raison sociale de l'entreprise : **CHEVALIER DIAG BRETAGNE** (Numéro SIRET : **913 414 728 00034**)

Adresse : **11 rue Lavoisier – 56530 QUEVEN**

Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA France IARD**

Numéro de police et date de validité : **11002336104 / 01/01/2025**

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 16/07/2024,
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 38 pages

Conclusion amiante :

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. – Les conclusions

Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : LABORATOIRE LRPE
 Adresse : 64 RUE DU VAL DE SAIRE – 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
 Numéro de l'accréditation Cofrac : 1-6395

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

Code du travail : Article 4412-2, 4412-97-1 à 4412-97-6 et autres articles mentionnés dans le décret n°2017-899 du mai 2017.

Code de la construction et de l'habitation : Article L271-6

Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini par le périmètre des travaux envisagés par le donneur d'ordre.

3.2.5 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

6ème étage - Dégagement,

6ème étage - Escalier 1,

6ème étage - Escalier 2,

2ème étage - Dégagement,

2ème étage - Wc,

2ème étage - Hall,

5ème étage - Wc Handicapé,
5ème étage - Wc Femmes,
5ème étage - Wc Hommes,
5ème étage - Dégagement,
4ème étage - Dégagement,
4ème étage - Escalier 1,
4ème étage - Escalier 2,
4ème étage - Wc,
3ème étage - Dégagement,
3ème étage - Wc femmes,

1er étage - Wc Femmes,
1er étage - Dégagement,
1er étage - Escalier 2,
1er étage - Escalier 1,
1er étage - Hall,
Rez de chaussée - Hall,
Rez de chaussée - Wc Handicapé,
Rez de chaussée - Wc Hommes,
R-1 - Dégagement,
R-1 - Escalier 2,
R-1 - Escalier 1

4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations : Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 24/06/2024

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Résultats détaillés du repérage

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires
(fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante


Localisation	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Etat de conservation** et préconisations*
Néant	-		

6. – Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.info-certif.fr)**

Fait à Quéven, le 16/07/2024

Par : Morgane CHASSAGNE

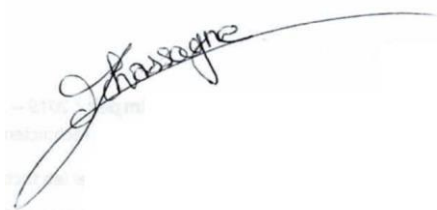

Signature du représentant :



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° 24-MIN-80

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations


7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport



7.1 - Annexe - Schéma de repérage

PLANS DE LOCALISATIONS



6ème étage

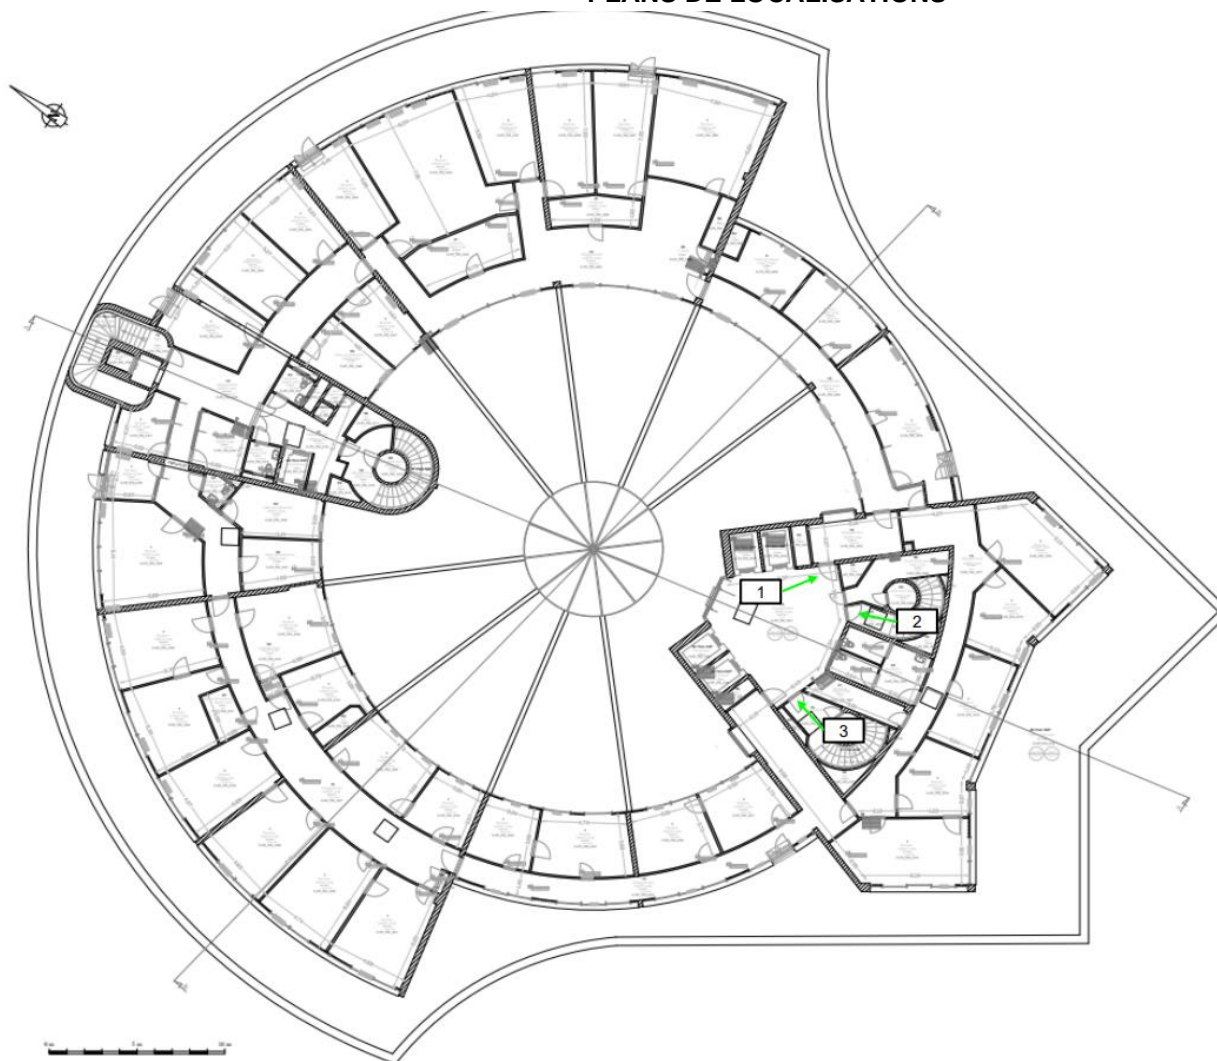


5ème étage

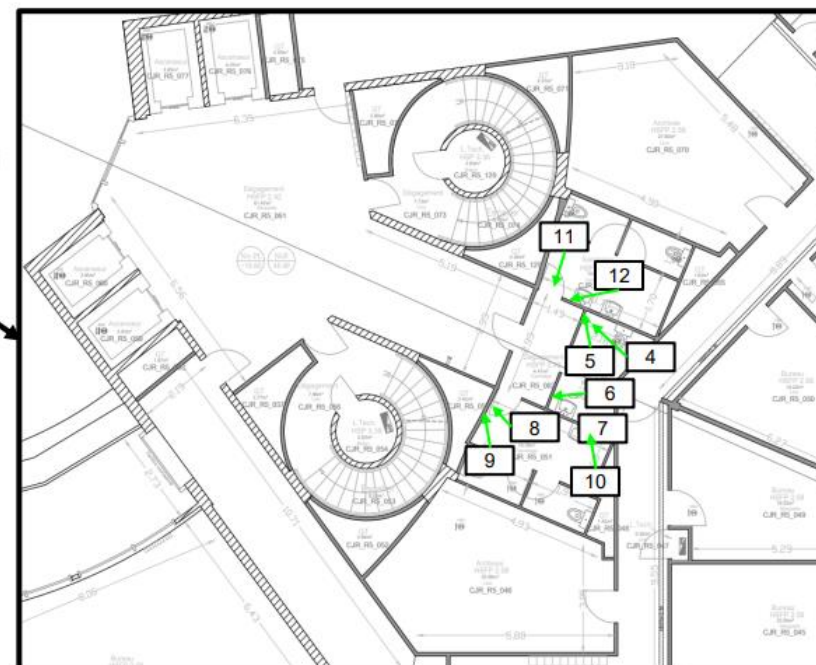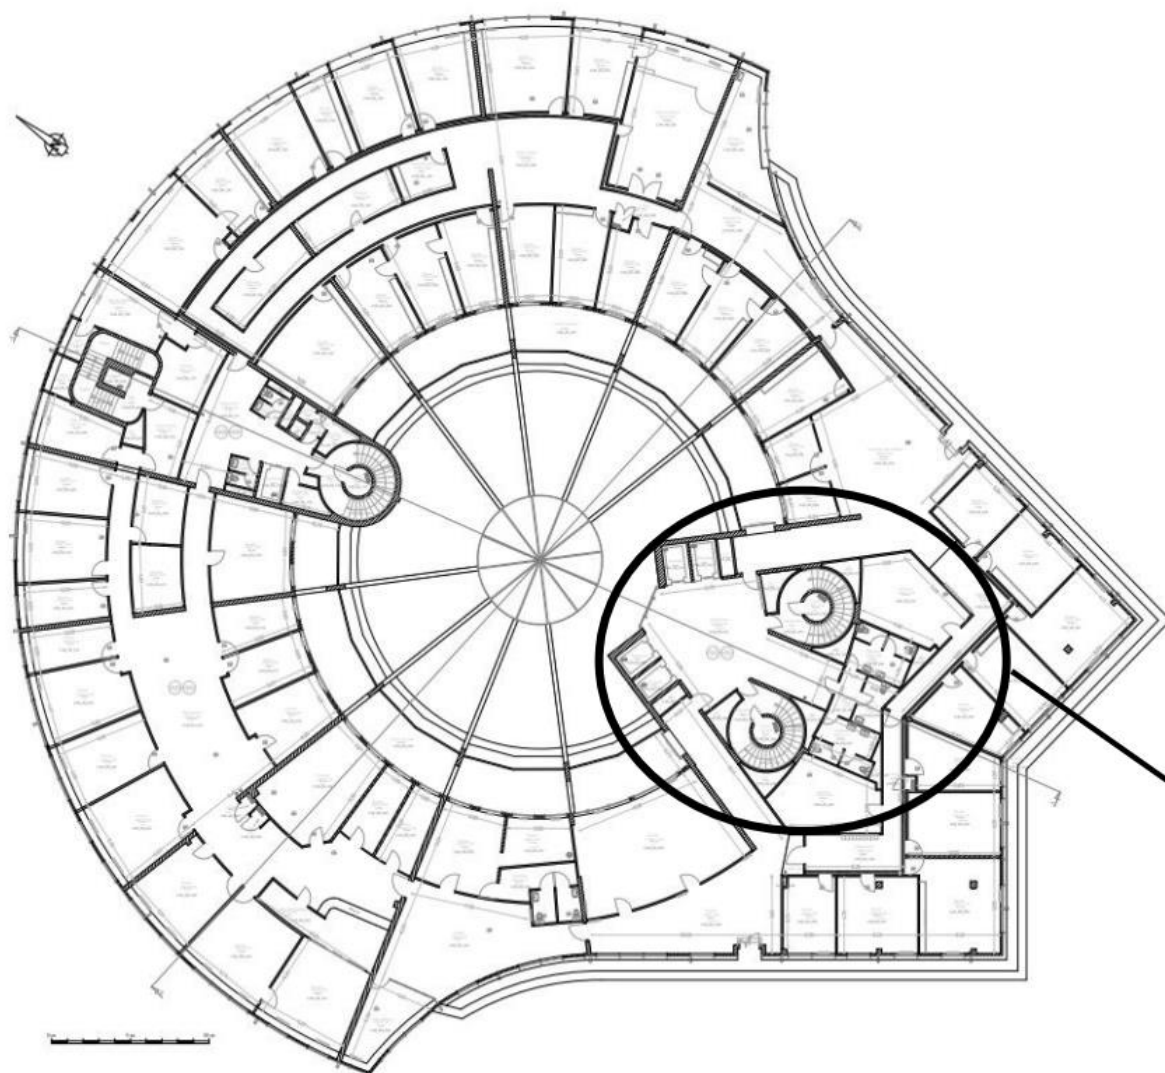


5ème étage

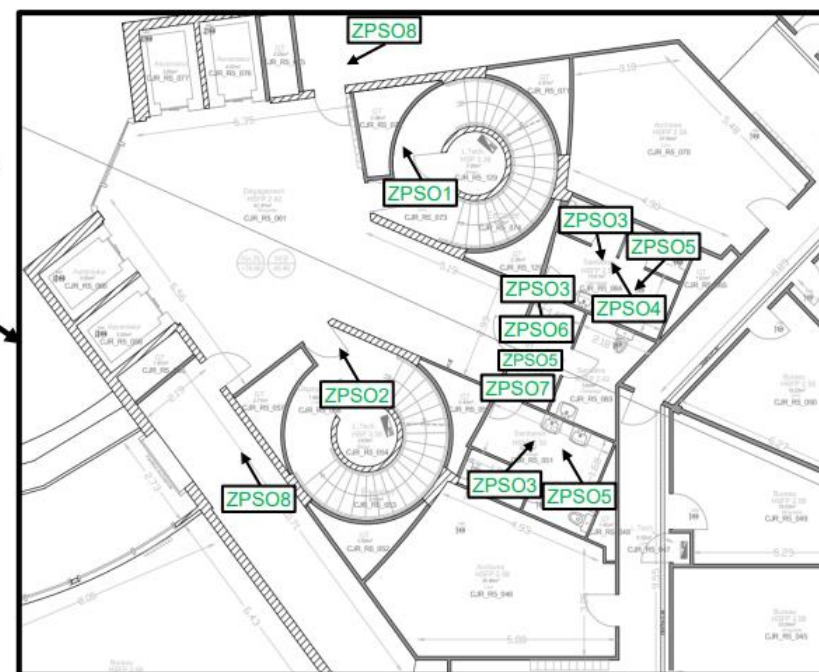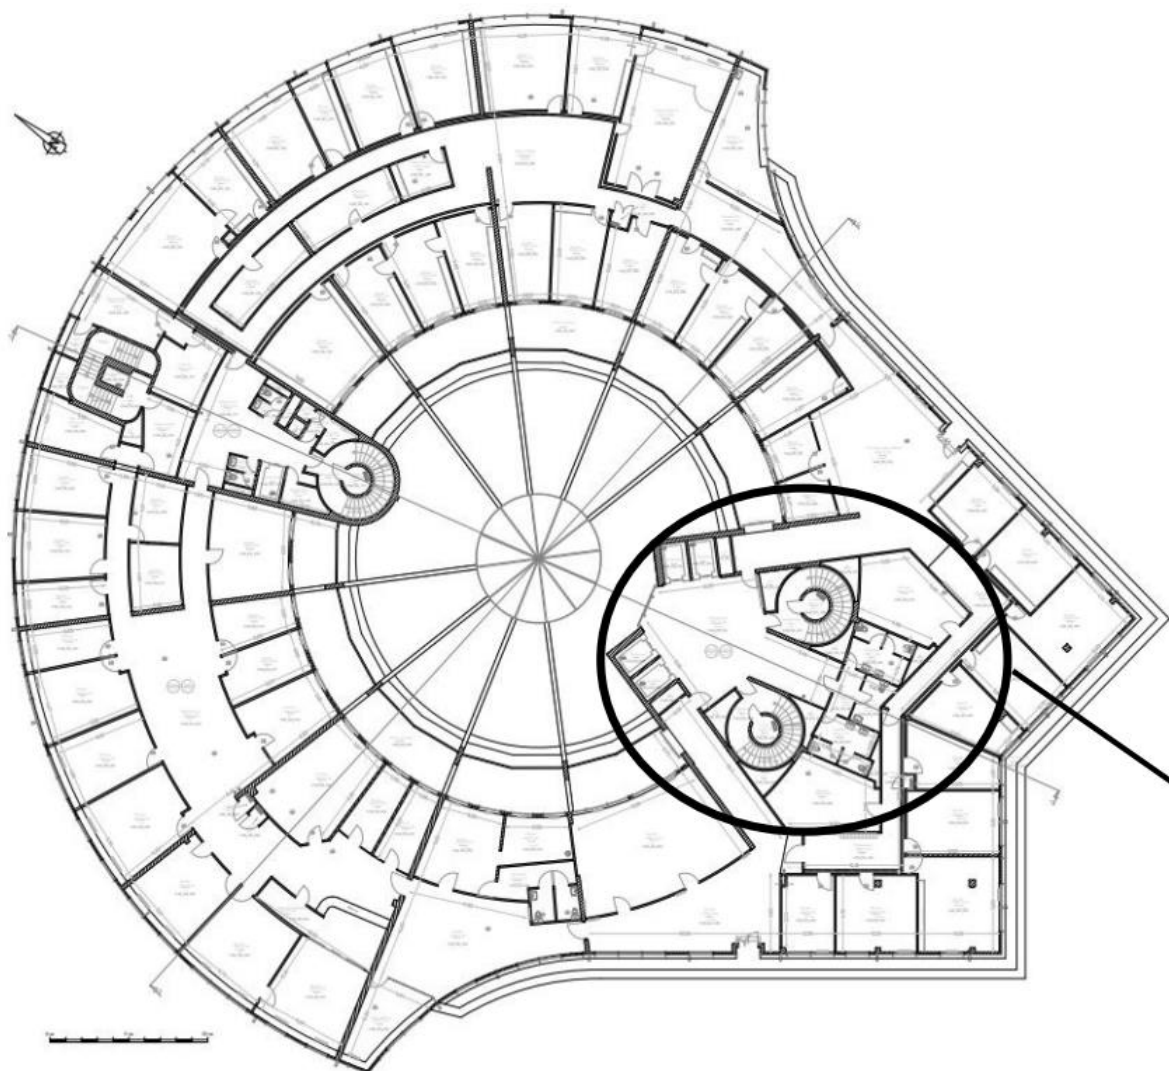



4ème étage

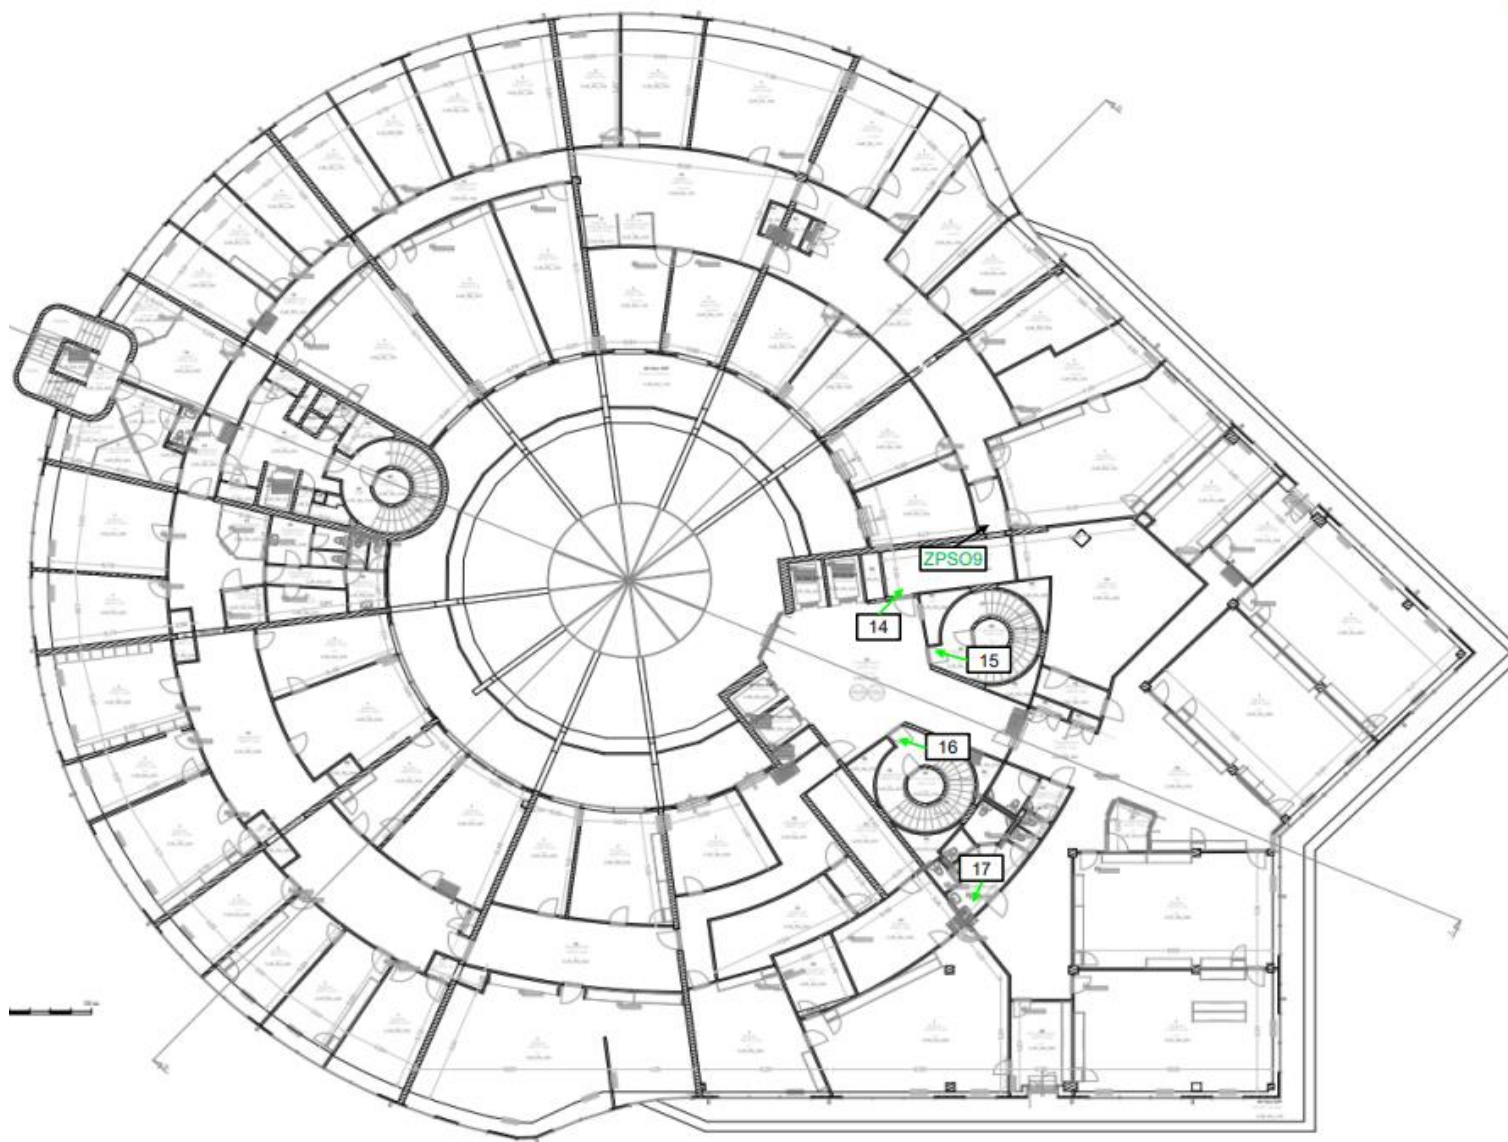


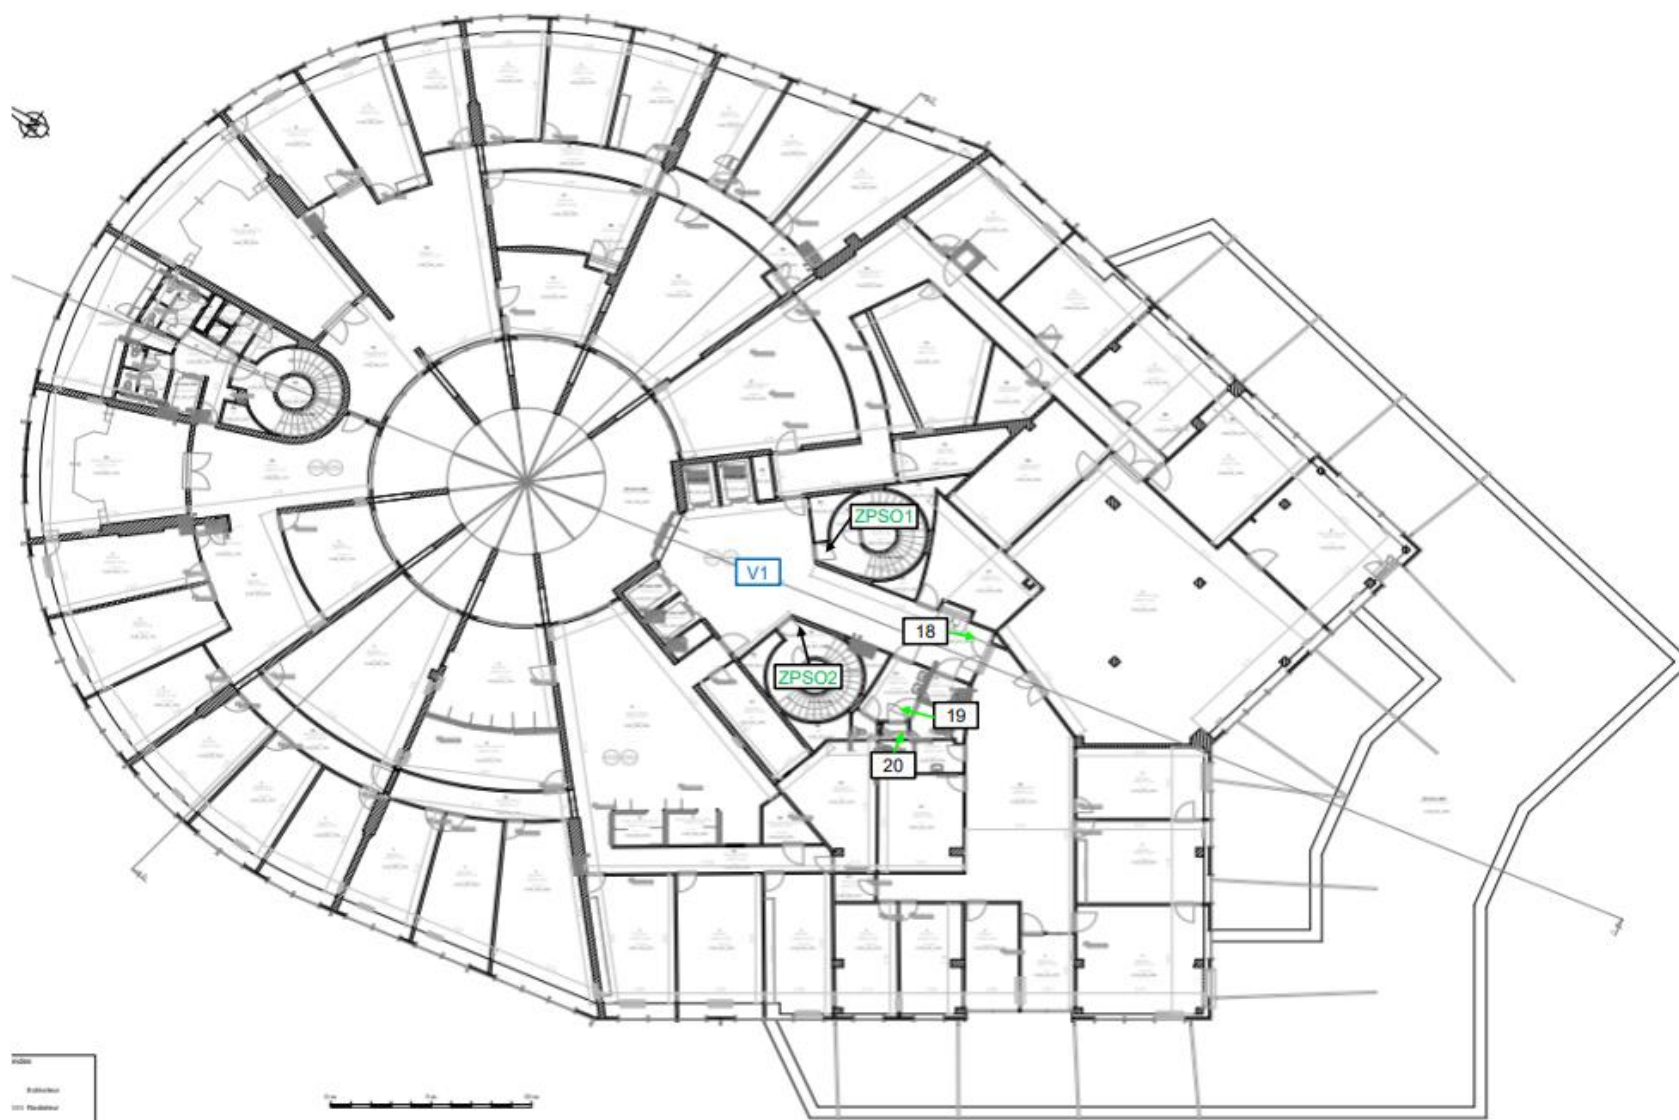

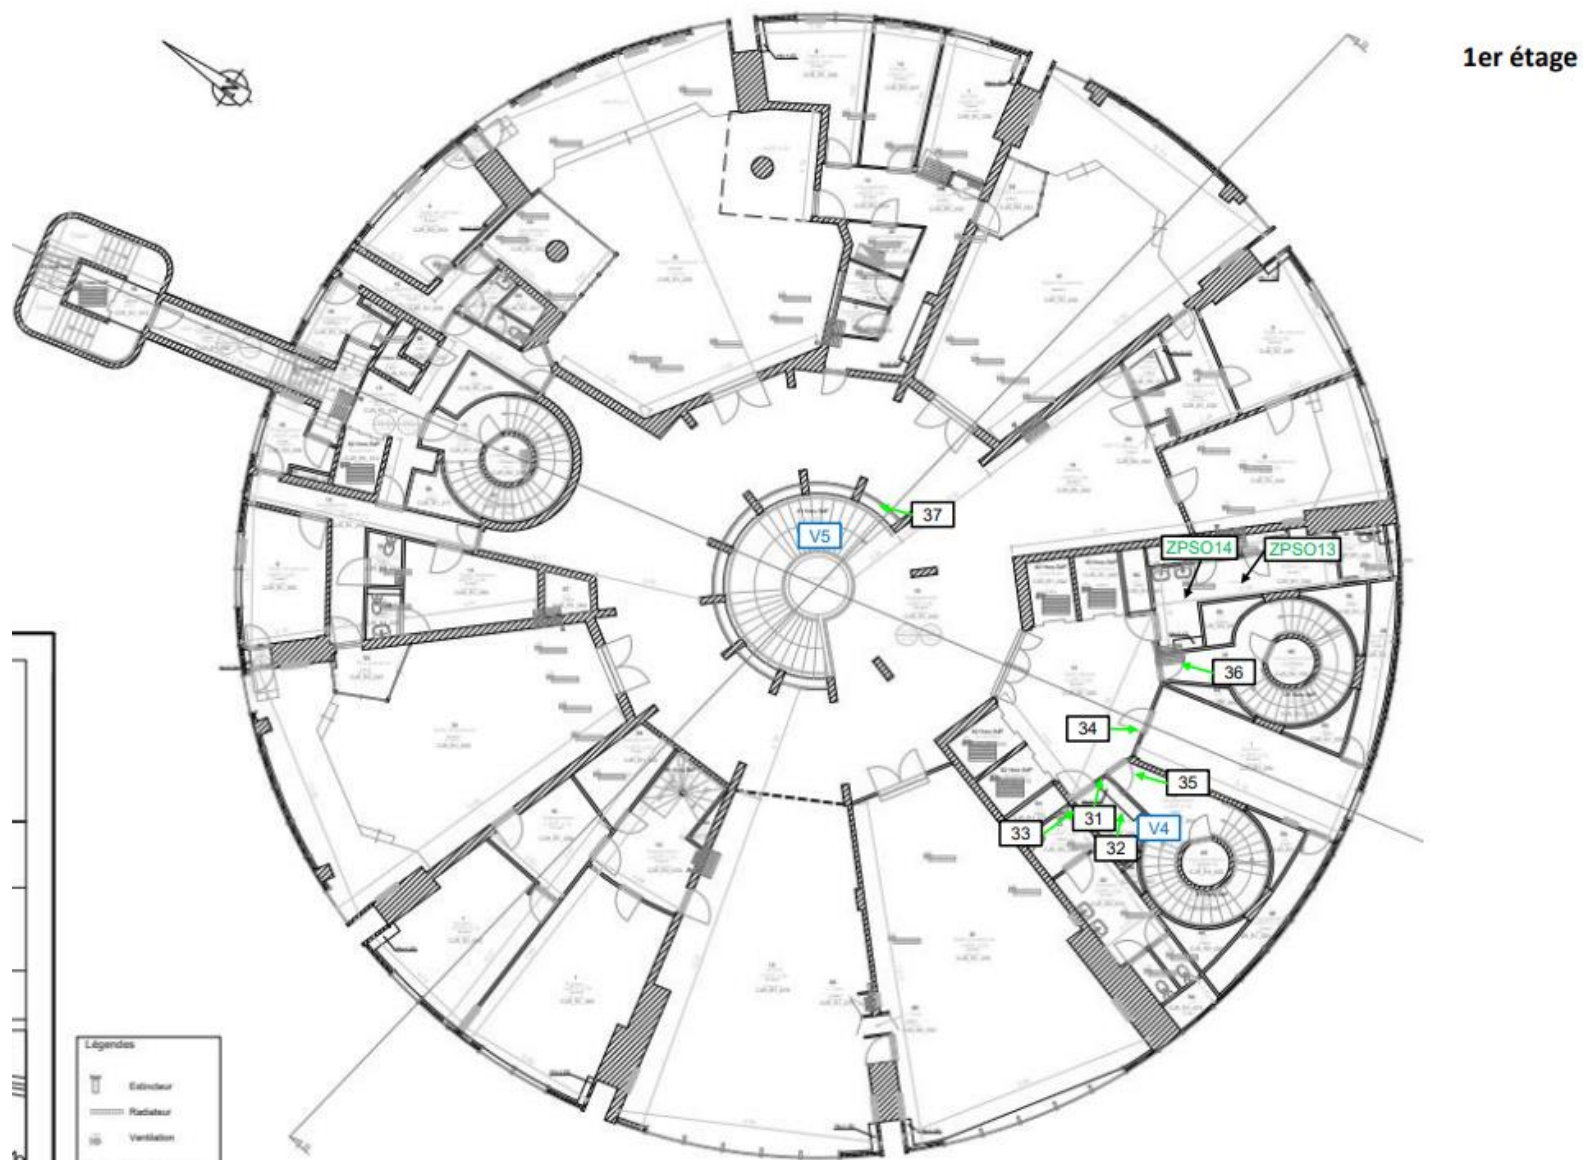



[illegible]


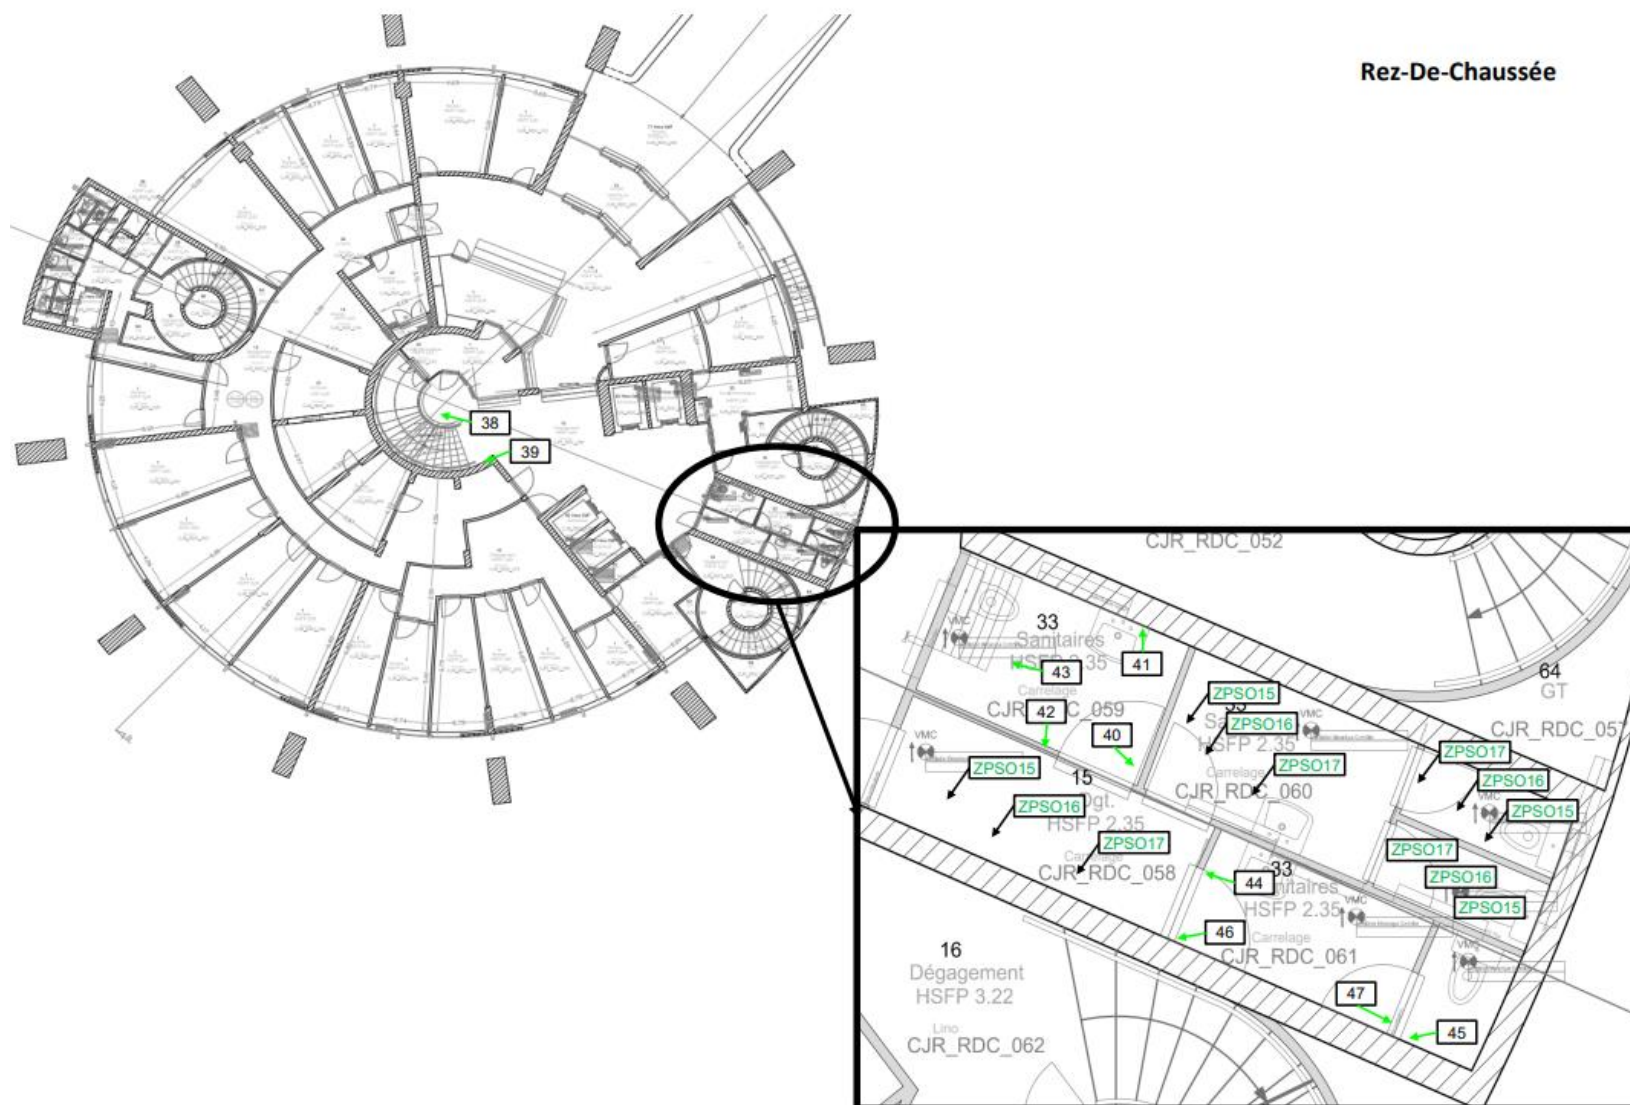


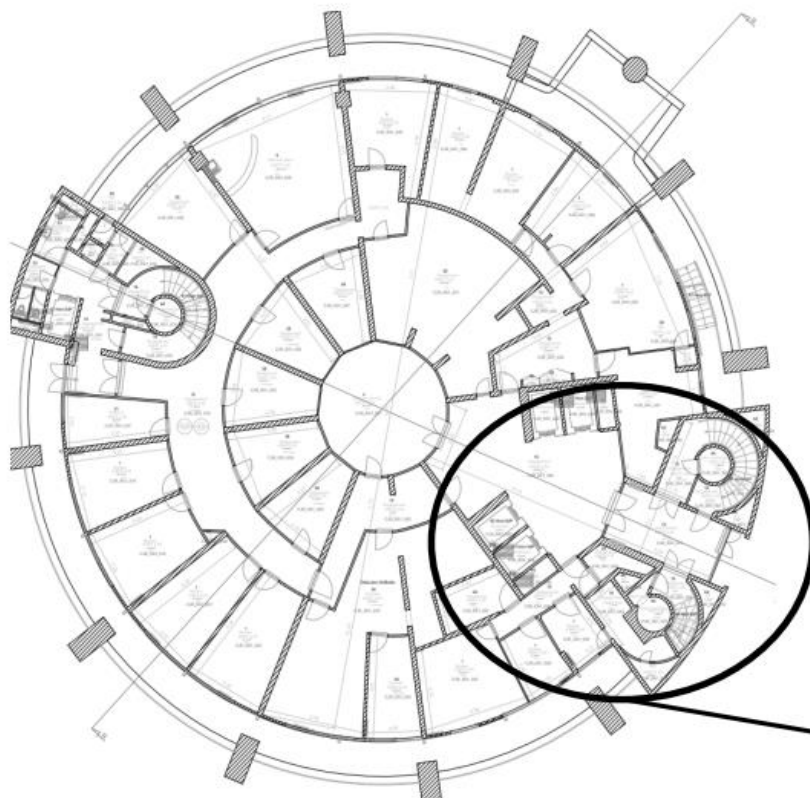


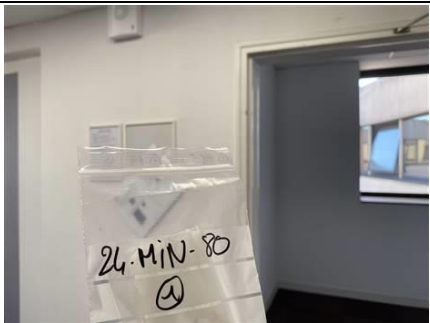




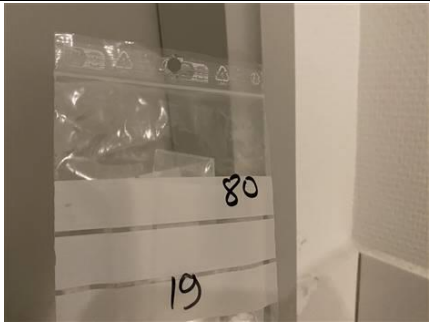
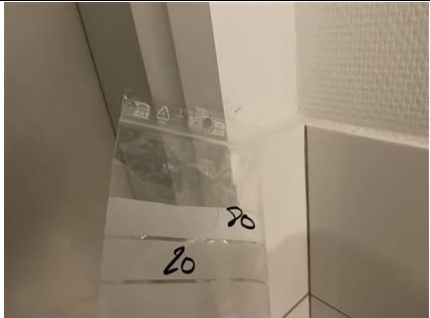
[illegible]

Photos

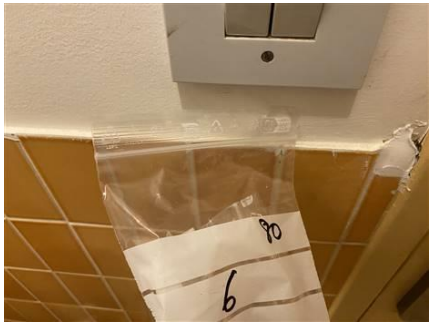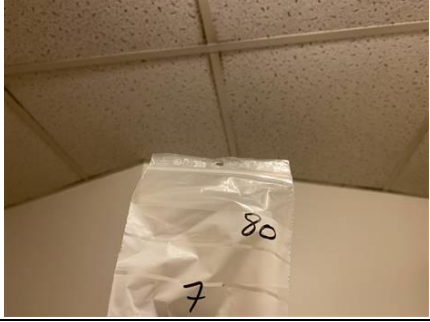	<p>Photo n° PhA001</p> <p>Localisation : 6ème étage - Dégagement</p> <p>Ouvrage : Mur porteur</p> <p>Description : Tapisserie + enduit blanc + béton gris</p> <p>Localisation sur croquis : 1</p> <p>Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA002</p> <p>Localisation : 6ème étage - Escalier 1</p> <p>Ouvrage : Sol</p> <p>Description : Moquette + colle jaune + ragréage</p> <p>Localisation sur croquis : 2</p> <p>Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA003</p> <p>Localisation : 6ème étage - Escalier 2</p> <p>Ouvrage : Sol</p> <p>Description : Moquette + colle jaune + ragréage</p> <p>Localisation sur croquis : 3</p> <p>Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA004</p> <p>Localisation : 5ème étage - Wc Handicapé</p> <p>Ouvrage : Sol</p> <p>Description : Colle de carrelage + ragréage</p> <p>Localisation sur croquis : 4</p> <p>Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA005</p> <p>Localisation : 5ème étage - Wc Handicapé</p> <p>Ouvrage : Mur de cloison</p> <p>Description : Peinture + plâtre</p> <p>Localisation sur croquis : 5</p> <p>Amiante : Non détecté</p>

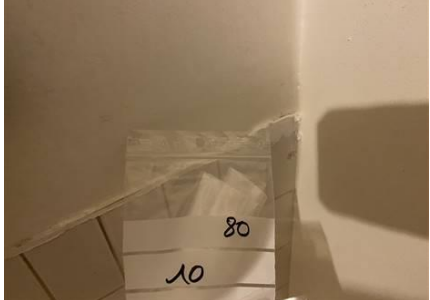	<p>Photo n° PhA006 Localisation : 5ème étage - Wc Handicapé Ouvrage : Mur Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : 6 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA007 Localisation : 5ème étage - Wc Handicapé Ouvrage : Plafond Description : Dalle de faux-plafond Localisation sur croquis : 7 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA008 Localisation : 5ème étage - Wc Femmes Ouvrage : Sol Description : Colle de carrelage + ragréage Localisation sur croquis : 8 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA009 Localisation : 5ème étage - Wc Femmes Ouvrage : Mur Description : Colle de plinthe Localisation sur croquis : 9 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA010 Localisation : 5ème étage - Wc Femmes Ouvrage : Mur Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : 10 Amiante : Non détecté</p>

	<p>Photo n° PhA011 Localisation : 5ème étage - Wc Hommes Ouvrage : Mur Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : 11 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA012 Localisation : 5ème étage - Wc Hommes Ouvrage : Mur Description : Colle de plinthe Localisation sur croquis : 12 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA013 Localisation : 5ème étage - Dégagement Ouvrage : Mur porteur Description : Tapisserie + enduit blanc + béton gris Localisation sur croquis : 13</p>
	<p>Photo n° PhA014 Localisation : 4ème étage - Dégagement Ouvrage : Mur porteur Description : Tapisserie + enduit blanc + béton gris Localisation sur croquis : 14 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA015 Localisation : 4ème étage - Escalier 1 Ouvrage : Sol Description : Moquette + colle jaune + ragréage Localisation sur croquis : 15 Amiante : Non détecté</p>

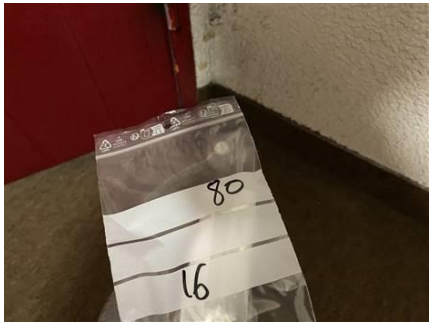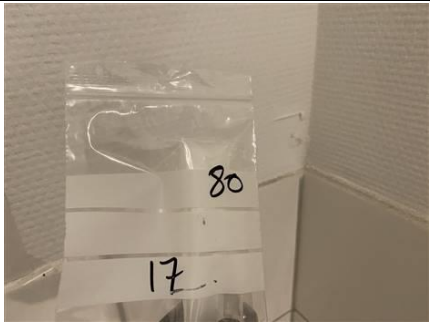	<p>Photo n° PhA016 Localisation : 4ème étage - Escalier 2 Ouvrage : Sol Description : Moquette + colle jaune + ragréage Localisation sur croquis : 16 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA017 Localisation : 4ème étage - Wc Ouvrage : Mur de cloison Description : Toile de fibres tissées + plâtre Localisation sur croquis : 17 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA018 Localisation : 3ème étage - Dégagement Ouvrage : Mur porteur Description : Toile de fibres tissées + enduit blanc + béton gris Localisation sur croquis : 18 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA019 Localisation : 3ème étage - Wc femmes Ouvrage : Mur de cloison Description : Toile de fibres tissées + plâtre Localisation sur croquis : 19 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA020 Localisation : 3ème étage - Wc femmes Ouvrage : Mur Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : 20 Amiante : Non détecté</p>

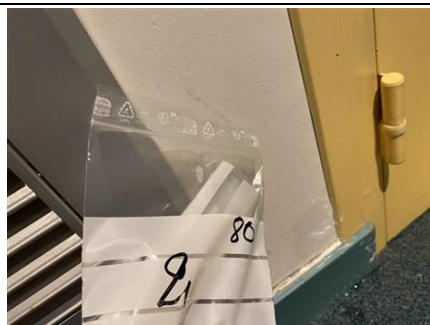


Photo n° PhA021
Localisation : 2ème étage - Dégagement
Ouvrage : Mur porteur
Description : Tapisserie + enduit blanc + béton gris
Localisation sur croquis : 21
Amiante : Non détecté



Photo n° PhA022
Localisation : 2ème étage - Wc
Ouvrage : Sol
Description : Colle de carrelage + ragréage
Localisation sur croquis : 22
Amiante : Non détecté



Photo n° PhA023
Localisation : 2ème étage - Wc
Ouvrage : Mur de cloison
Description : Peinture + plâtre
Localisation sur croquis : 23
Amiante : Non détecté



Photo n° PhA024
Localisation : 2ème étage - Wc
Ouvrage : Mur
Description : Colle de plinthe
Localisation sur croquis : 24
Amiante : Non détecté



Photo n° PhA025
Localisation : 2ème étage - Wc
Ouvrage : Mur
Description : Colle de plinthe
Localisation sur croquis : 25
Amiante : Non détecté



Photo n° PhA026
 Localisation : 2ème étage - Wc
 Ouvrage : Plafond
 Description : Dalle de faux-plafond
 Localisation sur croquis : 26
 Amiante : Non détecté

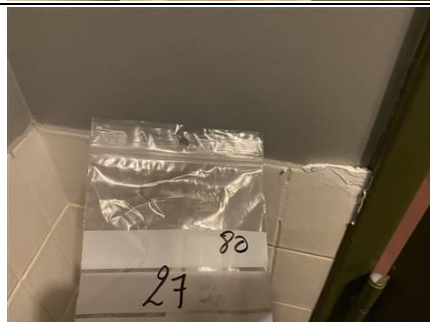


Photo n° PhA027
 Localisation : 2ème étage - Wc
 Ouvrage : Mur
 Description : Colle de faïence
 Localisation sur croquis : 27
 Amiante : Non détecté



Photo n° PhA028
 Localisation : 2ème étage - Wc
 Ouvrage : Sol
 Description : Colle de carrelage + ragréage
 Localisation sur croquis : 28
 Amiante : Non détecté



Photo n° PhA029
 Localisation : 2ème étage - Wc
 Ouvrage : Mur
 Description : Colle de faïence
 Localisation sur croquis : 29
 Amiante : Non détecté

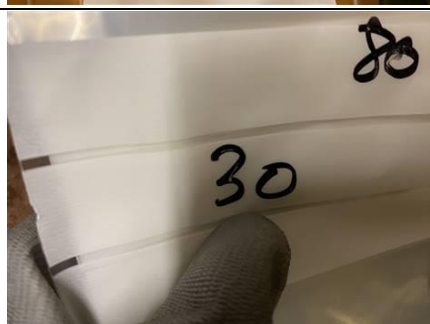


Photo n° PhA030
 Localisation : 2ème étage - Hall
 Ouvrage : Mur de cloison
 Description : Tapisserie + plâtre
 Localisation sur croquis : 30
 Amiante : Non détecté

	<p>Photo n° PhA031 Localisation : 1er étage - Wc Femmes Ouvrage : Mur de cloison Description : Toile de fibres tissées + plâtre Localisation sur croquis : 31 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA032 Localisation : 1er étage - Wc Femmes Ouvrage : Mur Description : Colle de plinthe Localisation sur croquis : 32 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA033 Localisation : 1er étage - Wc Femmes Ouvrage : Mur Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : 33 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA034 Localisation : 1er étage - Dégagement Ouvrage : Mur Description : Toile de fibres tissées + plâtre Localisation sur croquis : 34 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA035 Localisation : 1er étage - Escalier 2 Ouvrage : Sol Description : Moquette + colle grise + ragréage Localisation sur croquis : 35 Amiante : Non détecté</p>

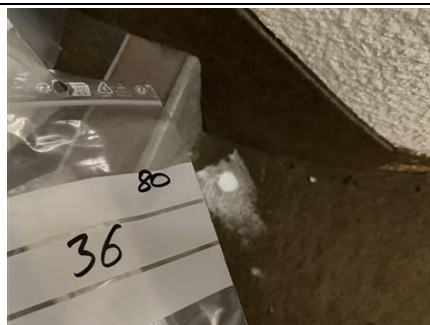


Photo n° PhA036
 Localisation : 1er étage - Escalier 1
 Ouvrage : Sol
 Description : Moquette + colle grise + ragréage
 Localisation sur croquis : 36
 Amiante : Non détecté



Photo n° PhA037
 Localisation : 1er étage - Hall
 Ouvrage : Sol
 Description : Colle de carrelage + ragréage
 Localisation sur croquis : 37
 Amiante : Non détecté

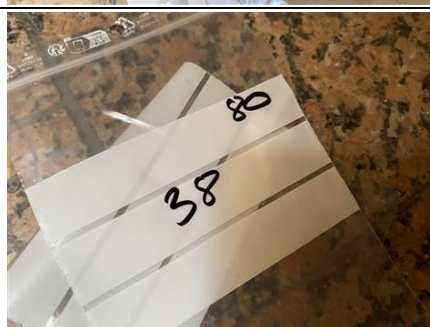


Photo n° PhA038
 Localisation : Rez de chaussée - Hall
 Ouvrage : Sol
 Description : Colle de carrelage + ragréage
 Localisation sur croquis : 38
 Amiante : Non détecté

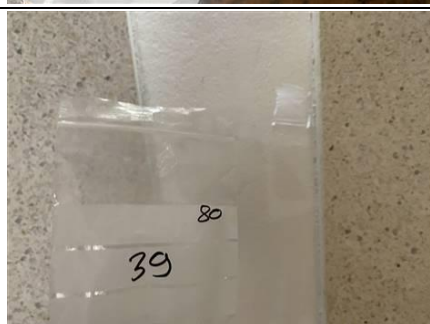


Photo n° PhA039
 Localisation : Rez de chaussée - Hall
 Ouvrage : Mur porteur
 Description : Peinture + enduit blanc + béton gris
 Localisation sur croquis : 39
 Amiante : Non détecté



Photo n° PhA040
 Localisation : Rez de chaussée - Wc Handicapé
 Ouvrage : Sol
 Description : Colle de carrelage + ragréage
 Localisation sur croquis : 40
 Amiante : Non détecté

	<p>Photo n° PhA041 Localisation : Rez de chaussée - Wc Handicapé Ouvrage : Mur Description : Colle de faïence Localisation sur croquis : 41 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA042 Localisation : Rez de chaussée - Wc Handicapé Ouvrage : Mur de cloison Description : Peinture + plâtre Localisation sur croquis : 42 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA043 Localisation : Rez de chaussée - Wc Handicapé Ouvrage : Plafond Description : Dalle de faux-plafond Localisation sur croquis : 43 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA044 Localisation : Rez de chaussée - Wc Hommes Ouvrage : Mur Description : Colle de plinthe Localisation sur croquis : 44 Amiante : Non détecté</p>
	<p>Photo n° PhA045 Localisation : Rez de chaussée - Wc Hommes Ouvrage : Mur Description : Colle de plinthe Localisation sur croquis : 45 Amiante : Non détecté</p>



Photo n° PhA046
 Localisation : Rez de chaussée - Wc Hommes
 Ouvrage : Mur
 Description : Colle de faïence
 Localisation sur croquis : 46
 Amiante : Non détecté



Photo n° PhA047
 Localisation : Rez de chaussée - Wc Hommes
 Ouvrage : Mur
 Description : Colle de faïence
 Localisation sur croquis : 47
 Amiante : Non détecté

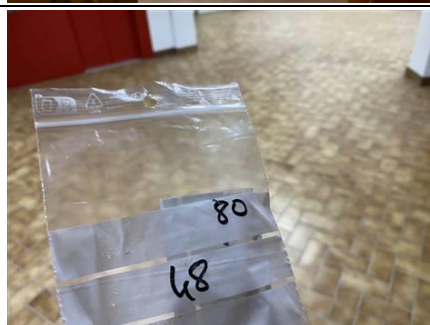


Photo n° PhA048
 Localisation : R-1 - Dégagement
 Ouvrage : Sol
 Description : Colle de carrelage + ragréage
 Localisation sur croquis : 48
 Amiante : Non détecté

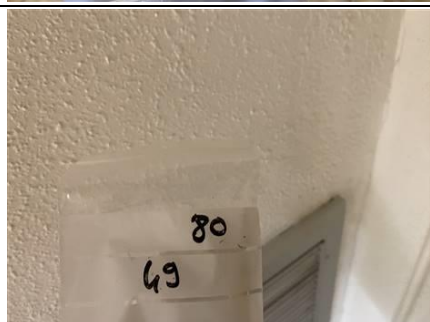


Photo n° PhA049
 Localisation : R-1 - Dégagement
 Ouvrage : Mur porteur
 Description : Peinture + enduit blanc + béton gris
 Localisation sur croquis : 49
 Amiante : Non détecté


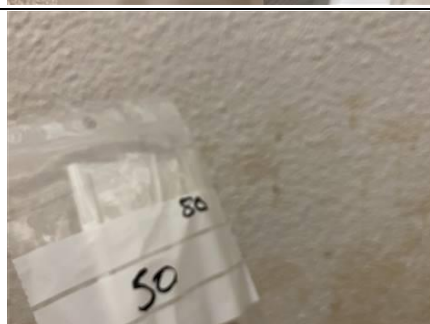


Photo n° PhA050
 Localisation : R-1 - Escalier 2
 Ouvrage : Mur porteur
 Description : Peinture + enduit blanc + béton gris
 Localisation sur croquis : 50
 Amiante : Non détecté



Photo n° PhA051
 Localisation : R-1 - Escalier 1
 Ouvrage : Mur porteur
 Description : Peinture + enduit blanc + béton gris
 Localisation sur croquis : 51
 Amiante : Non détecté

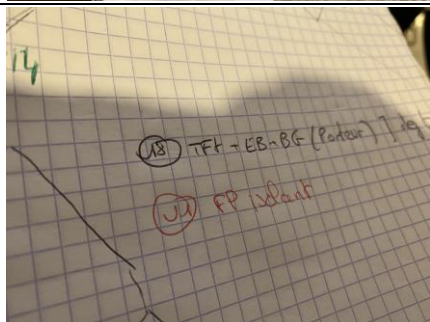


Description : Dalle de faux plafond isolante par nature ne contient pas d'amiante
 Localisation sur croquis : V1




Description : Faux plafond métallique
 Localisation sur croquis : V2




Description : Banque d'accueil en bois
 Localisation sur croquis : V3

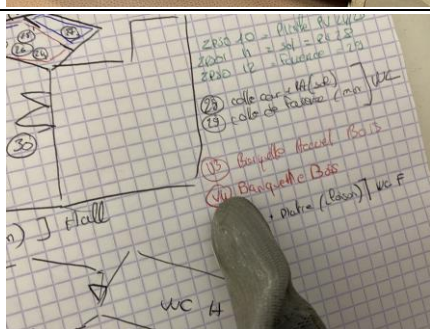

Description : Banquette en bois
 Localisation sur croquis : V4

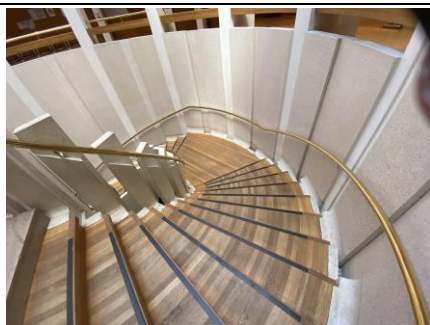

Description : Escalier recouvert de bois
Localisation sur croquis : V5

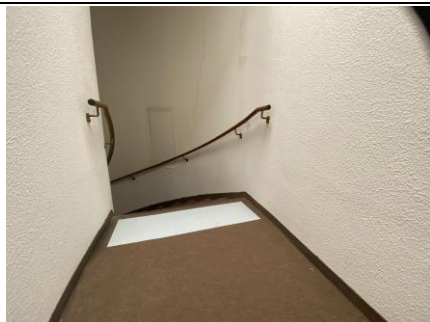

Localisation : 5^{ème}, 3^{ème}, 1^{er} étage – Escalier 1
Description : Sol identique aux prélèvements n°2 et 15
Localisation sur croquis : ZPSO 1



Localisation : 5^{ème}, 3^{ème}, 1^{er} étage – Escalier 2
Description : Sol identique aux prélèvements n°3 et 16
Localisation sur croquis : ZPSO 2



Localisation : 5^{ème} étage – WC Homme et WC Femme, dégagement
Description : Plafond identique au prélèvement n°17
Localisation sur croquis : ZPSO 3



Localisation : 5^{ème} étage – WC Homme
Description : Sol identique au prélèvement n°4
Localisation sur croquis : ZPSO 4



Localisation : 5^{ème} étage – WC Homme et WC Femme, dégagement
Description : Mur de cloison identique au prélèvement n°5
Localisation sur croquis : ZPSO 5



Localisation : 5^{ème} étage – dégagement
Description : Sol identique au prélèvement n°8
Localisation sur croquis : ZPSO 6



Localisation : 5^{ème} étage – dégagement
Description : Plinthe identique aux prélèvements n°9 et 12
Localisation sur croquis : ZPSO 7



Localisation : 5^{ème} étage – Couloir 1 et 2
Description : Mur porteur identique au prélèvement n°13
Localisation sur croquis : ZPSO 8



Localisation : 4^{ème} étage - Couloir 1
Description : Mur porteur identique au prélèvement n°14
Localisation sur croquis : ZPSO 9



Localisation : 2^{ème} étage - WC
 Description : Plinthe identique aux prélèvements n°24 et 25
 Localisation sur croquis : ZPSO 10



Localisation : 2^{ème} étage - WC
 Description : Sol identique au prélèvement n°28
 Localisation sur croquis : ZPSO 11



Localisation : 2^{ème} étage - WC
 Description : Colle de faïence identique au prélèvement n°29
 Localisation sur croquis : ZPSO 12




Localisation : 1^{er} étage – WC Homme
 Description : Mur de cloison identique au prélèvement n°31
 Localisation sur croquis : ZPSO 13



Localisation : 1^{er} étage – WC Homme
 Description : Colle de faïence identique au prélèvement n°33
 Localisation sur croquis : ZPSO 14



Localisation : Rez-De-Chaussée - WC
Description : Sol identique au prélèvement n°40
Localisation sur croquis : ZPSO 15

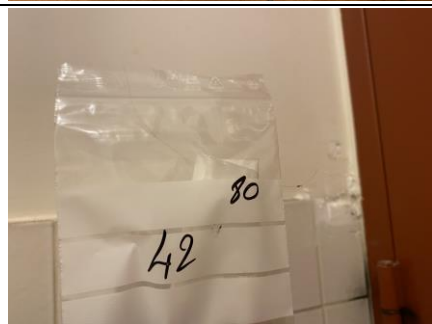

Localisation : Rez-De-Chaussée - WC
Description : Mur de cloison identique au prélèvement n°42
Localisation sur croquis : ZPSO 16



Localisation : Rez-De-Chaussée - WC
Description : Plafond identique au prélèvement n°43
Localisation sur croquis : ZPSO 17

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Copie des rapports d'essais :



Les essais couverts par l'accréditation COFRAC sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N°2024-R-725 V1 EN DATE DU 12/07/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

CLIENT	PRÉLÈVEMENT
CHEVALIER DIAG BZH 11 rue Lavoisier 56530 QUEVEN	Adresse* : "CITE JUDICIAIRE 7 RUE PIERRE ABELARD 35000 RENNES" Date de réception : 27/06/2024

Ref. Dossier Client* : 24-MIN-80 ECH 1 A 51

Analyse :

N° Échantillon	Informations client				Échantillon	Préparation		Analyse				Résultat	Commentaires
	Ref. Client*	Localisation*	Composant construction*	Description client*		Type	Nb	Date d'analyse	Méthode	Nb de supports*	Analyste		
2024-004335	1.	6ème étage - Degagement	Mur porteur	Tapiserie + enduit blanc + béton gris	Matériau pulvérulent blanc	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004336 A	2	6ème étage - Escalier 1	Sol	Moquette + colle jaune + ragréage	Moquette souple beige	Acetone	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004336 B	2	6ème étage - Escalier 1	Sol	Moquette + colle jaune + ragréage	Colle souple jaune + matériau dur gris	Acide et acetone	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004337 A	3	6ème étage - Escalier 2	Sol	Moquette + colle jaune + ragréage	Moquette souple beige	Acetone	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004337 B	3	6ème étage - Escalier 2	Sol	Moquette + colle jaune + ragréage	Colle souple jaune + matériau dur gris	Acide et acetone	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004338	4	6ème étage - Wc Handicapé	Sol	Colle de carrelage + ragréage	Colle dure blanche + matériau dur gris	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004339	5	6ème étage - Wc Handicapé	Mur de cloison	Peinture + plâtre	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004340	6	6ème étage - Wc Handicapé	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004341	7	6ème étage - Wc Handicapé	Plafond	Dalle de faux-plafond	Faux plafond	-	2	03/07/2024	MOUP	2	JSL	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004342	8	6ème étage - Wc Femmes	Sol	Colle de carrelage + ragréage	Colle dure grise + matériau dur gris	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004343	9	6ème étage - Wc Femmes	Mur	Colle de plinthe	Colle dure grise	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004344	10	6ème étage - Wc Femmes	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004345	11	6ème étage - Wc Hommes	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004346	12	6ème étage - Wc Hommes	Mur	Colle de plinthe	Colle dure blanche	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004347	13	6ème étage - Degagement	Mur porteur	Tapiserie + enduit blanc + béton gris	Papier peint blanc + matériau pulvérulent gris	Acide et acetone	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004348	14	6ème étage - Degagement	Mur porteur	Tapiserie + enduit blanc + béton gris	Papier peint blanc + matériau pulvérulent gris	Acide et acetone	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004349 A	15	4ème étage - Escalier 1	Sol	Moquette + colle jaune + ragréage	Moquette souple beige	Acetone	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004349 B	15	4ème étage - Escalier 1	Sol	Moquette + colle jaune + ragréage	Colle souple jaune + matériau dur gris	Acide et acetone	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004350 A	16	4ème étage - Escalier 2	Sol	Moquette + colle jaune + ragréage	Moquette souple beige	Acetone	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004350 B	16	4ème étage - Escalier 2	Sol	Moquette + colle jaune + ragréage	Colle souple jaune + matériau dur gris	Acide et acetone	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	

* Méthode de préparation de l'échantillon :

Effectuée de manière à être représentative de l'échantillon.

Observation à la loupe binoculaire/Travail chimique/Broyage manuel/Depot sur support d'observation selon MO-METH 03.

* Méthode d'analyse :

Analyse par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOUP) selon la norme NF ISO 22362-1 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.

Analyse par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 43-050 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.

Sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 µm.

OBSERVATIONS

Pas d'observation

Revue et approuvé par : Mathilde POULAIN - Analyste

Date : 12/07/2024

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. * Informations fournies par le client non observées par l'accréditation. ** Les supports correspondent aux lames ou grilles observées en microscopie.

Le laboratoire s'engage de la qualité du prélèvement.

MOUP : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection (pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm).

META : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection de l'amiante est de 0,1% en masse par couche ou dans la limite de 3 couches indissociables.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, la marque d'accréditation COFRAC figurant en en-tête ne peut être reproduite qu'avec le logo du LRPE et conformément aux règles générales d'utilisation de la marque COFRAC (doc. GEN REF 11 du COFRAC). L'usage par le client de la marque d'accréditation COFRAC est interdit.



Les essais couverts par l'accréditation COFRAC sont identifiés par le symbole *

RAPPORT D'ESSAI N°2024-R-725 V1 EN DATE DU 12/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

CLIENT	PRÉLÈVEMENT
CHEVALIER DIAG BZH 11 rue Lavoisier 56530 QUEVEN	Adresse*: "CITE JUDICIAIRE 7 RUE PIERRE ABELARD 35000 RENNES" Date de réception : 27/06/2024

Réf. Dossier Client*: 24-MIN-80 ECH 1 A 51

Analyse :

N° Échantillon	Informations client				Échantillon	Préparation		Analyse				Résultat	Commentaires
	Ref. Client*	Localisation*	Composant construction*	Description client*		Description LRPE	Type	Nb	Date d'analyse	Méthode	Nb de supports**		
2024-004351 A	17	4ème étage - Wc	Mur de cloison	Toile de fibres tissées + plâtre	Toile de fibres tissées blanche	-	2	03/07/2024	MOLP	2	JSL	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004351 B	17	4ème étage - Wc	Mur de cloison	Toile de fibres tissées + plâtre	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004352	18	3ème étage - Degagement	Mur porteur	Toile de fibres tissées + enduit blanc + béton gris	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004353	19	3ème étage - Wc femmes	Mur de cloison	Toile de fibres tissées + plâtre	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004354	20	3ème étage - Wc femmes	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004355	21	2ème étage - Degagement	Mur porteur	Tapiserie + enduit blanc + béton gris	Peinture dure blanche + matériau pulvérulent blanc	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004356	22	2ème étage - Wc	Sol	Colle de carrelage + ragréage	Colle dure grise	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004357	23	2ème étage - Wc	Mur de cloison	Peinture + plâtre	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004358	24	2ème étage - Wc	Mur	Colle de plinthe	Colle dure grise	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004359	25	2ème étage - Wc	Mur	Colle de plinthe	Colle dure grise	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004360	26	2ème étage - Wc	Plafond	Dalle de faux-plafond	Faux plafond	-	2	03/07/2024	MOLP	2	JSL	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004361	27	2ème étage - Wc	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004362	28	2ème étage - Wc	Sol	Colle de carrelage + ragréage	Colle dure grise + matériau dur gris	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004363	29	2ème étage - Wc	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004364	30	2ème étage - Hall	Mur de cloison	Tapiserie + plâtre	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004365	31	1er étage - Wc Femmes	Mur de cloison	Toile de fibres tissées + plâtre	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004366	32	1er étage - Wc Femmes	Mur	Colle de plinthe	Colle dure grise	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004367	33	1er étage - Wc Femmes	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004368	34	1er étage - Degagement	Mur	Toile de fibres tissées + plâtre	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004369 A	35	1er étage - Escalier 2	Sol	Moquette + colle grise + ragréage	Moquette souple marron	Acetone	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	

* Méthode de préparation de l'échantillon :

Effectuée de manière à être représentative de l'échantillon.

Observation à la loupe binoculaire/Traitement chimique/Broyage manuel/Depôt sur support d'observation selon MO-METH 03.

* Méthode d'analyse :

Analyse par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon la norme NF ISO 22262-1 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.

Analyse par Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 43-050 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.

Sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 µm.

OBSERVATIONS
Pas d'observation

Revu et approuvé par : Mathilde POULAIN – Analyste

Date : 12/07/2024

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. * Informations fournies par le client non couvertes par l'accréditation. ** Les supports correspondent aux lames ou grilles observées en microscopie. Le laboratoire s'exécute de la qualité du prélèvement.

MOLP : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection (pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm). META : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection de l'amiante est de 0,1% en masse par couche ou dans la limite de 3 couches indissociables.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, la marque d'accréditation COFRAC figurant en en-tête ne peut être reproduite qu'avec le logo de LRPE et conformément aux règles générales d'utilisation de la marque COFRAC (Doc. GEN REF 11 du COFRAC). L'usage par le client de la marque d'accréditation COFRAC est interdit.



Les essais couverts par l'accréditation COFRAC sont identifiés par le symbole *

RAPPORT D'ESSAI N°2024-R-725 V1 EN DATE DU 12/07/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

CLIENT				PRÉLÈVEMENT	
CHEVALIER DIAG BZH				Adresse*: "CITE JUDICIAIRE 7 RUE PIERRE ABELARD 35000 RENNES"	
11 rue Lavoisier 56530 QUEVEN				Date de réception : 27/06/2024	

Réf. Dossier Client*: 24-MIN-80 ECH 1 A 51

Analyse :

N° Échantillon	Informations client				Échantillon	Préparation		Analyse				Résultat	Commentaires
	Ref. Client*	Localisation*	Composant construction*	Description client*		Description LRPE	Type	Nb	Date d'analyse	Méthode	Nb de supports**		
2024-004369 B	35	1er étage- Escalier 2	Sol	Moquette + colle grise + ragréage	Colle souple jaune + matériau pulvérulent gris	Acide et acétone	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004370 A	36	1er étage- Escalier 1	Sol	Moquette + colle grise + ragréage	Moquette souple marron	Acétone	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004370 B	36	1er étage- Escalier 1	Sol	Moquette + colle grise + ragréage	Colle souple jaune + matériau pulvérulent gris	Acide et acétone	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004371	37	1er étage- Hall	Sol	Colle de carrelage + ragréage	Matériau pulvérulent gris	Acide	1	08/07/2024	META	2	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004372	38	Rez de chaussée - Hall	Sol	Colle de carrelage + ragréage	Colle dure blanche	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004373	39	Rez de chaussée - Hall	Mur porteur	Peinture + enduit blanc + béton gris	Matériau pulvérulent blanc	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004374	40	Rez de chaussée - Wc Handicapé	Sol	Colle de carrelage + ragréage	Colle dure grise	Acide	1	05/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004375	41	Rez de chaussée - Wc Handicapé	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	09/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004376	42	Rez de chaussée - Wc Handicapé	Mur de cloison	Peinture + plâtre	Matériau pulvérulent blanc	Acide	1	09/07/2024	META	2	LLE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004377	43	Rez de chaussée - Wc Handicapé	Plafond	Dalle de faux-plafond	Faux plafond	-	2	03/07/2024	MOLP	2	JSL	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004378	44	Rez de chaussée - Wc Hommes	Mur	Colle de plinthe	Colle dure blanche	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004379	45	Rez de chaussée - Wc Hommes	Mur	Colle de plinthe	Colle dure grise	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004380	46	Rez de chaussée - Wc Hommes	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	08/07/2024	META	2	CRE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004381	47	Rez de chaussée - Wc Hommes	Mur	Colle de faïence	Colle dure blanche	Acide	1	08/07/2024	META	2	CRE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004382	48	R-1 - Dégauchement	Sol	Colle de carrelage + ragréage	Colle dure grise	Acide	1	08/07/2024	META	2	CRE	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004383	49	R-1 - Dégauchement	Mur porteur	Peinture + enduit blanc + béton gris	Peinture dure blanche + matériau pulvérulent gris	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004384	50	R-1 - Escalier 2	Mur porteur	Peinture + enduit blanc + béton gris	Peinture dure blanche + matériau pulvérulent gris	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	
2024-004385	51	R-1 - Escalier 1	Mur porteur	Peinture + enduit blanc + béton gris	Peinture dure blanche + matériau pulvérulent gris	Acide	2	11/07/2024	META	4	MPO	NON DÉTECTÉ-X	

Méthode de préparation de l'échantillon :

Effectuée de manière à être représentative de l'échantillon.

Observation à la loupe binoculaire/Traitement chimique/Broyage manuel/Dépot sur support d'observation selon MO-METH 03.

Méthode d'analyse :

Analyse par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon la norme NF ISO 22262-1 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.

Analyse par Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) selon la norme NF X 43-050 (parties pertinentes) et l'arrêté du 1er octobre 2019 modifié.

Sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 µm.

OBSERVATIONS
Pas d'observation

Revu et approuvé par : Mathilde POULAIN - Analyste

Date : 12/07/2024



Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse. * Informations fournies par le client non couvertes par l'accréditation. ** Les supports correspondent aux lames ou grilles observées en microscopie. Le laboratoire s'exonère de la qualité du prélèvement.

MOLP : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection (pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm). META : aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement contenir une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection. La limite de détection de l'amiante est de 0,1% en masse par couche ou dans la limite de 3 couches indissociables.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, la marque d'accréditation COFRAC figurant en en-tête ne peut être reproduite qu'avec le logo de LRPE et conformément aux règles générales d'utilisation de la marque COFRAC (Doc. GEN REF 11 du COFRAC). L'usage par le client de la marque d'accréditation COFRAC est interdit.

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risques sont probables ou avérés ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrisme dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrisme au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrisme mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrisme ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrisme mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CHASSAGNE Morgane
sous le numéro 23-2298

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 26/10/2020 | Validité : 25/10/2027 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 26/10/2020 | Validité : 25/10/2027 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 04/11/2020 | Validité : 03/11/2027 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 08/10/2020 | Validité : 07/10/2027 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 08/10/2020 | Validité : 07/10/2027 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 04/11/2020 | Validité : 03/11/2027 |
| <small>Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.</small> | | | |

23-2298 - v3 - 10/10/2023



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 QUEVEN FR

COURTIER**DURAND ASSURANCES**

8 RUE MAGENTA

53120 GORRON

Tél : 02 43 30 45 98

Fax : 02 43 30 45 98

Email :

CABINET.DURAND.COURTAGE@GMAIL.COM

Portefeuille : 0201386584

Vos références :

Contrat n° 11002336104

Client n° 0762343120

AXA France IARD, atteste que :

CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 QUEVEN

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 11002336104 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait des activités suivantes :

A titre principal :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :

- Constat de risque d'exposition au plomb
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Information sur la présence d'un risque de mэрule

A titre accessoire :

- LOI CARREZ
- MESURE DU RADON
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION
- DIAGNOSTIC DE CONFORMITE AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE
- PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE PERMEABILITE A L'AIR
- VERIFICATION DE LA CONFORMITE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION THERMIQUE RT2012
- DIAGNOSTIC SUR FIBRE CERAMIQUE REFRACTAIRE
- DIAGNOSTIC SUR HYDROCARBURE AROMATIQUE POLYCYCLIQUE
- DIAGNOSTIC DE DECHETS ISSUS DE LA DEMOLITION à l'exclusion des métaux lourds

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

Contrat n° 11002336104
Client n° 0762343120

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance
Dont :	
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	150.000 € par année d'assurance
• Dommages aux biens confiés	150.000 € par sinistre
Autres garanties :	
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	500.000 € par année d'assurance dont 300.000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :	1.000.000 € par année d'assurance
Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	100.000 € par année d'assurance

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 4 janvier 2024
Pour la société :



AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 euros
Siège social : 313, Terrasse de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2