

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux


(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 24-MIN-106D3
Date du repérage : 12/08/2024

Adresse du bien immobilier	Donneur d'ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des bâtiments : Département : ... Ille-et-Vilaine Adresse : CAMPUS BEAULIEU - BATIMENT 26-27 Commune : 35000 RENNES Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : , Lot numéro Non communiqué Année de construction : Avant 1994	Donneur d'ordre : Mme ROBIN Sonia 263 AVENUE GENERAL LECLERC - BATIMENT 20 35042 RENNES Propriétaire : UNIVERSITE DE RENNES 263 AVENUE GENERAL LECLERC 35042 RENNES

Le Diagnostic suivant concerne			
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux : Réhabilitation complète <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux :		Rénovation / Réhabilitation : OUI	Démolition : NON

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Morgane CHASSAGNE
N° de certificat de certification	23-2298 le 26/10/2020
Nom de l'organisme de certification	ABCIDIA CERTIFICATION
Organisme d'assurance professionnelle	AXA FRANCE
N° de contrat d'assurance	11002336104
Date de validité :	01/01/2025

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par Morgane CHASSAGNE le 30/10/2024.	
---	---

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	FEnX2 / RIV-1770-23
Nature du radionucléide	Cd109
Date du dernier chargement de la source	31/03/2023
Activité à cette date et durée de vie de la source	850

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FEnX2	
N° de série de l'appareil	RIV-1770-23	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	31/03/2023	Activité à cette date et durée de vie : 850
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	N° T500357	Nom du titulaire/signataire Société Chevalier Diag représente par Nicolas Cramet
	Date d'autorisation/de déclaration 23/06/2023	Date de fin de validité (si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Société Chevalier Diag représente par Nicolas Cramet	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Nicolas CRAMET	

Étalon : 1.01 mg/cm² +/- 0.01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	12/08/2024	0,71 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1138	12/08/2024	0,71 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
------------------------------	---

Liste des locaux visités

Bâtiment 26 - 2ème étage - 201,
Bâtiment 26 - 2ème étage - 205,
Bâtiment 26 - 2ème étage - 2C1,
Bâtiment 26 - 2ème étage - 2C2,
Bâtiment 26 - 2ème étage - 203,
Bâtiment 26 - 2ème étage - A2,
Bâtiment 26 - 2ème étage - 204,
Bâtiment 26 - 2ème étage - 206,
Bâtiment 26 - 2ème étage - 207,

Bâtiment 27 - 1er étage - 113/1,
Bâtiment 27 - 1er étage - 112,
Bâtiment 27 - 1er étage - 111,
Bâtiment 27 - 1er étage - 1D3,
Bâtiment 27 - 1er étage - 110,
Bâtiment 27 - 1er étage - 109,
Bâtiment 27 - 1er étage - 108,
Bâtiment 27 - 1er étage - 107,
Bâtiment 27 - 1er étage - 106,

Bâtiment 26 - 2ème étage - 208,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 2D1,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 201,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 202,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 214,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 213,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 212,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 211,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 210,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 204,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 206,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 207,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 2D3,
 Bâtiment 27 - 2ème étage - 208,
 Bâtiment 26 - 1er étage - 101,
 Bâtiment 26 - 1er étage - 102,
 Bâtiment 26 - 1er étage - 1D0,
 Bâtiment 26 - 1er étage - 103,
 Bâtiment 26 - 1er étage - 104,
 Bâtiment 26 - 1er étage - 105,
 Bâtiment 26 - 1er étage - 1C1,
 Bâtiment 26 - 1er étage - 1C2,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 1D1,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 121,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 120,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 119,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 118,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 117,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 116,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 115,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 114,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 113,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 1C2,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 1C3,

Bâtiment 27 - 1er étage - 105,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 104,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 103,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 102,
 Bâtiment 27 - 1er étage - 101,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 0C2,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 0C1,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 001,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 002,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 003,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 004,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 005,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 006,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 007,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 007/1,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 007/2,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 008,
 Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 009,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 0D1,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 001,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 002,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 003,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 004,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 0C3,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 010,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 007,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 006,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - SAS,
 Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 0D3,
 Sous-sol - 9C2,
 Sous-sol - 9C1,
 Sous-sol - 9D1,
 Sous-sol - 901,
 Sous-sol - 9D2

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Localisation	Parties du local	Raison
Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 008	Localisation non Visitée	Absence de clef
Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 005	Localisation non Visitée	Absence de clef

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

Bâtiment 26 - 2ème étage - 205

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
3		Mur (partie haute)			<0,2			0	
4	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
5		Mur (partie haute)			<0,2			0	
6	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
7		Mur (partie haute)			<0,2			0	
8	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
9		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
10		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,2			0	
11		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
12		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
13		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
14		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
15		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 26 - 2ème étage - 201

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
16	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
17		Mur (partie haute)			<0,2			0	
18	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
19		Mur (partie haute)			<0,2			0	

20	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
21		Mur (partie haute)			<0,2			0	
22	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
23		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
24		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
25		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
26		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
27		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
28		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
29		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 2ème étage - 2C1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
30	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
31		Mur (partie haute)			<0,2			0	
32	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
33		Mur (partie haute)			<0,2			0	
34	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
35		Mur (partie haute)			<0,2			0	
36	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
37		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
38		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
39		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
40		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
41		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
42		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
43		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 26 - 2ème étage - 203

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
44	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
45		Mur (partie haute)			<0,2			0	
46	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
47		Mur (partie haute)			<0,2			0	
48	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
49		Mur (partie haute)			<0,2			0	
50	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
51		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
52		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
53		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
54		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
55		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
56		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
57		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 2ème étage - 204

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
58	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
59		Mur (partie haute)			<0,2			0	
60	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
61		Mur (partie haute)			<0,2			0	
62	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
63		Mur (partie haute)			<0,2			0	
64	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
65		Mur (partie haute)			<0,2			0	

66		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
67		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
68		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
69		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
70		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
71		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 2ème étage - 206

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
72	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
73		Mur (partie haute)			<0,2			0	
74	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
75		Mur (partie haute)			<0,2			0	
76	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
77		Mur (partie haute)			<0,2			0	
78	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
79		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
80		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
81		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
82		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
83		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
84		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
85		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 2ème étage - 207

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
86	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
87		Mur (partie haute)			<0,2			0	
88	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
89		Mur (partie haute)			<0,2			0	
90	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
91		Mur (partie haute)			<0,2			0	
92	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
93		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
94		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
95		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
96		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
97		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
98		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
99		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 2ème étage - 208

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
100	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
101		Mur (partie haute)			<0,2			0	
102	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
103		Mur (partie haute)			<0,2			0	
104	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
105		Mur (partie haute)			<0,2			0	
106	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
107		Mur (partie haute)			<0,2			0	

108		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
109		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
110		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
111		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
112		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
113		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 2ème étage - 214

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
114	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
115		Mur (partie haute)			<0,2			0	
116	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
117		Mur (partie haute)			<0,2			0	
118	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
119		Mur (partie haute)			<0,2			0	
120	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
121		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
122		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
123		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
124		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
125		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
126		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
127		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 2ème étage - 213

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
128	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
129		Mur (partie haute)			<0,2			0	
130	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
131		Mur (partie haute)			<0,2			0	
132	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
133		Mur (partie haute)			<0,2			0	
134	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
135		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
136		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
137		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
138		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
139		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
140		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
141		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 2ème étage - 212

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
142	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
143		Mur (partie haute)			<0,2			0	
144	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
145		Mur (partie haute)			<0,2			0	
146	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
147		Mur (partie haute)			<0,2			0	
148	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
149		Mur (partie haute)			<0,2			0	

		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
150		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
151		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
152		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
153		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
154		Huissierie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
155		Huissierie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 2ème étage - 211

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
156	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
157		Mur (partie haute)			<0,2			0	
158	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
159		Mur (partie haute)			<0,2			0	
160	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
161		Mur (partie haute)			<0,2			0	
162	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
163		Mur (partie haute)			<0,2			0	
		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
164		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
165		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
166		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
167		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
168		Huissierie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
169		Huissierie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 2ème étage - 210

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
170	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
171		Mur (partie haute)			<0,2			0	
172	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
173		Mur (partie haute)			<0,2			0	
174	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
175		Mur (partie haute)			<0,2			0	
176	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
177		Mur (partie haute)			<0,2			0	
		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
178		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
179		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
180		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
181		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
182		Huissierie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
183		Huissierie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 2ème étage - 204

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
184	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
185		Mur (partie haute)			<0,2			0	
186	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
187		Mur (partie haute)			<0,2			0	
188	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
189		Mur (partie haute)			<0,2			0	
190	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
191		Mur (partie haute)			<0,2			0	

-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
192		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
193		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
194		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
195		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
196		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
197		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 2ème étage - 206

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
198	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
199		Mur (partie haute)			<0,2			0	
200	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
201		Mur (partie haute)			<0,2			0	
202	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
203		Mur (partie haute)			<0,2			0	
204	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
205		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
206		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
207		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
208		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
209		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
210		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
211		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
212		Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
213		Porte (P2) (partie haute)			<0,2			0	
214		Huisserie Porte (P2) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
215		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment 27 - 2ème étage - 207

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
216	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
217		Mur (partie haute)			<0,2			0	
218	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
219		Mur (partie haute)			<0,2			0	
220	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
221		Mur (partie haute)			<0,2			0	
222	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
223		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
224		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
225		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
226		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
227		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
228		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
229		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 1er étage - 101

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

230	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
231		Mur (partie haute)			<0,2			0	
232	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
233		Mur (partie haute)			<0,2			0	
234	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
235		Mur (partie haute)			<0,2			0	
236	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
237		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
238		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
239		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
240		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
241		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
242		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
243		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 1er étage - 102

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
244	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
245		Mur (partie haute)			<0,2			0	
246	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
247		Mur (partie haute)			<0,2			0	
248	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
249		Mur (partie haute)			<0,2			0	
250	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
251		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
252		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
253		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
254		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
255		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
256		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
257		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 1er étage - 103

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
258	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
259		Mur (partie haute)			<0,2			0	
260	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
261		Mur (partie haute)			<0,2			0	
262	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
263		Mur (partie haute)			<0,2			0	
264	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
265		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
266		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
267		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
268		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
269		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
270		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
271		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 1er étage - 104

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

272	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
273		Mur (partie haute)			<0,2			0	
274	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
275		Mur (partie haute)			<0,2			0	
276	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
277		Mur (partie haute)			<0,2			0	
278	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
279		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
280		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
281		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
282		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
283		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
284		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
285		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 1er étage - 105

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
286	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
287		Mur (partie haute)			<0,2			0	
288	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
289		Mur (partie haute)			<0,2			0	
290	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
291		Mur (partie haute)			<0,2			0	
292	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
293		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
294		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
295		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
296		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
297		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
298		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
299		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 121

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
300	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
301		Mur (partie haute)			<0,2			0	
302	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
303		Mur (partie haute)			<0,2			0	
304	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
305		Mur (partie haute)			<0,2			0	
306	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
307		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
308		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
309		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
310		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
311		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
312		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
313		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 120

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

314	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
315		Mur (partie haute)			<0,2			0	
316	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
317		Mur (partie haute)			<0,2			0	
318	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
319		Mur (partie haute)			<0,2			0	
320	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
321		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
322		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
323		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
324		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
325		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
326		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
327		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 119

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
328	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
329		Mur (partie haute)			<0,2			0	
330	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
331		Mur (partie haute)			<0,2			0	
332	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
333		Mur (partie haute)			<0,2			0	
334	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
335		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
336		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
337		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
338		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
339		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
340		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
341		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 118

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
342	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
343		Mur (partie haute)			<0,2			0	
344	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
345		Mur (partie haute)			<0,2			0	
346	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
347		Mur (partie haute)			<0,2			0	
348	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
349		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
350		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
351		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
352		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
353		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
354		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
355		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 117

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

356	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
357		Mur (partie haute)			<0,2			0	
358	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
359		Mur (partie haute)			<0,2			0	
360	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
361		Mur (partie haute)			<0,2			0	
362	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
363		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
364		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
365		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
366		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
367		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
368		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
369		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 116

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
370	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
371		Mur (partie haute)			<0,2			0	
372	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
373		Mur (partie haute)			<0,2			0	
374	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
375		Mur (partie haute)			<0,2			0	
376	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
377		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
378		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
379		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
380		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
381		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
382		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
383		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 115

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
384	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
385		Mur (partie haute)			<0,2			0	
386	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
387		Mur (partie haute)			<0,2			0	
388	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
389		Mur (partie haute)			<0,2			0	
390	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
391		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
392		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
393		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
394		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
395		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
396		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
397		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 114

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

398	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
399		Mur (partie haute)			<0,2			0	
400	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
401		Mur (partie haute)			<0,2			0	
402	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
403		Mur (partie haute)			<0,2			0	
404	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
405		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
406		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
407		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
408		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
409		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
410		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
411		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
412		Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
413		Porte (P2) (partie haute)			<0,2			0	
414		Huisserie Porte (P2) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
415		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment 27 - 1er étage - 113

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
416	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
417		Mur (partie haute)			<0,2			0	
418	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
419		Mur (partie haute)			<0,2			0	
420	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
421		Mur (partie haute)			<0,2			0	
422	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
423		Mur (partie haute)			<0,2			0	
424	E	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
425		Mur (partie haute)			<0,2			0	
426	F	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
427		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
428		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
429		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
430		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
431		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
432		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
433		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment 27 - 1er étage - 113/1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
434	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
435		Mur (partie haute)			<0,2			0	
436	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
437		Mur (partie haute)			<0,2			0	
438	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
439		Mur (partie haute)			<0,2			0	
440	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
441		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
442		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
443		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
444		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
445		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

446		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
447		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 27 - 1er étage - 110

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
448	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
449		Mur (partie haute)			<0,2			0	
450	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
451		Mur (partie haute)			<0,2			0	
452	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
453		Mur (partie haute)			<0,2			0	
454	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
455		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
456		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
457		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
458		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
459		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
460		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
461		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 109

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
462	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
463		Mur (partie haute)			<0,2			0	
464	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
465		Mur (partie haute)			<0,2			0	
466	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
467		Mur (partie haute)			<0,2			0	
468	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
469		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
470		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
471		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
472		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
473		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
474		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
475		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
476		Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
477		Porte (P2) (partie haute)			<0,2			0	
478		Huisserie Porte (P2) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
479		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment 27 - 1er étage - 108

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
480	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
481		Mur (partie haute)			<0,2			0	
482	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
483		Mur (partie haute)			<0,2			0	
484	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
485		Mur (partie haute)			<0,2			0	
486	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
487		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
488		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
489		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
490		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
491		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
492		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
493		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 107

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
494	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
495		Mur (partie haute)			<0,2			0	
496	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
497		Mur (partie haute)			<0,2			0	
498	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
499		Mur (partie haute)			<0,2			0	
500	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
501		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
502		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
503		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
504		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
505		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
506		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
507		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 106

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
508	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
509		Mur (partie haute)			<0,2			0	
510	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
511		Mur (partie haute)			<0,2			0	
512	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
513		Mur (partie haute)			<0,2			0	
514	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
515		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
516		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
517		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
518		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
519		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
520		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
521		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 105

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
522	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
523		Mur (partie haute)			<0,2			0	
524	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
525		Mur (partie haute)			<0,2			0	
526	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
527		Mur (partie haute)			<0,2			0	
528	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
529		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
530		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
531		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
532		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
533		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
534		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
535		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 104

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
536	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
537		Mur (partie haute)			<0,2			0	
538	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
539		Mur (partie haute)			<0,2			0	
540	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
541		Mur (partie haute)			<0,2			0	
542	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
543		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
544		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
545		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
546		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
547		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
548		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
549		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 103

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
550	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
551		Mur (partie haute)			<0,2			0	
552	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
553		Mur (partie haute)			<0,2			0	
554	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
555		Mur (partie haute)			<0,2			0	
556	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
557		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
558		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
559		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
560		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
561		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
562		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
563		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 001

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
564	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
565		Mur (partie haute)			<0,2			0	
566	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
567		Mur (partie haute)			<0,2			0	
568	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
569		Mur (partie haute)			<0,2			0	
570	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
571		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
572		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
573		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
574		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
575		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
576		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
577		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 002

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
578	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
579		Mur (partie haute)			<0,2			0	
580	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
581		Mur (partie haute)			<0,2			0	
582	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
583		Mur (partie haute)			<0,2			0	
584	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
585		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
586		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
587		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
588		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
589		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
590		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
591		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 003

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
592	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
593		Mur (partie haute)			<0,2			0	
594	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
595		Mur (partie haute)			<0,2			0	
596	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
597		Mur (partie haute)			<0,2			0	
598	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
599		Mur (partie haute)			<0,2			0	
600		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
601		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
602		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
603		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
604		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
605		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 004

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
606	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
607		Mur (partie haute)			<0,2			0	
608	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
609		Mur (partie haute)			<0,2			0	
610	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
611		Mur (partie haute)			<0,2			0	
612	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
613		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
614		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
615		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
616		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
617		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
618		Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
619		Porte (P2) (partie haute)			<0,2			0	
620		Huisserie Porte (P2) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
621		Huisserie Porte (P2) (partie haute)			<0,2			0	
622		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
623		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 005

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
624	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
625		Mur (partie haute)			<0,2			0	
626	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
627		Mur (partie haute)			<0,2			0	
628	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
629		Mur (partie haute)			<0,2			0	
630	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
631		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
632		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
633		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
634		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
635		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
636		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
637		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 006

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
638	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
639		Mur (partie haute)			<0,2			0	
640	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
641		Mur (partie haute)			<0,2			0	
642	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
643		Mur (partie haute)			<0,2			0	
644	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
645		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
646		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
647		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
648		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
649		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
650		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
651		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 007

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
652	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
653		Mur (partie haute)			<0,2			0	
654	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
655		Mur (partie haute)			<0,2			0	

656	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
657		Mur (partie haute)			<0,2			0	
658	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
659		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
660		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
661		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
662		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
663		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
664		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
665		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 007/1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
666	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
667		Mur (partie haute)			<0,2			0	
668	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
669		Mur (partie haute)			<0,2			0	
670	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
671		Mur (partie haute)			<0,2			0	
672	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
673		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
674		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
675		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
676		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
677		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
678		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
679		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 007/2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
680	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
681		Mur (partie haute)			<0,2			0	
682	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
683		Mur (partie haute)			<0,2			0	
684	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
685		Mur (partie haute)			<0,2			0	
686	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
687		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
688		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
689		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
690		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
691		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
692		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Métal	Peinture	<0,2			0	
693		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 008

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
694	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
695		Mur (partie haute)			<0,2			0	
696	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
697		Mur (partie haute)			<0,2			0	
698	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
699		Mur (partie haute)			<0,2			0	
700	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
701		Mur (partie haute)			<0,2			0	

-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
702		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
703		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
704		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
705		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
706		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
707		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 009

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
708	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
709		Mur (partie haute)			<0,2			0	
710	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
711		Mur (partie haute)			<0,2			0	
712	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
713		Mur (partie haute)			<0,2			0	
714	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
715		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
716		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
717		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
718		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
719		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
720		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
721		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 003

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
722	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
723		Mur (partie haute)			<0,2			0	
724	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
725		Mur (partie haute)			<0,2			0	
726	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
727		Mur (partie haute)			<0,2			0	
728	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
729		Mur (partie haute)			<0,2			0	
730	E	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
731		Mur (partie haute)			<0,2			0	
732	F	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
733		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
734		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
735		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
736		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
737		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
738		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
739		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 004

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
740	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
741		Mur (partie haute)			<0,2			0	
742	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
743		Mur (partie haute)			<0,2			0	

744	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
745		Mur (partie haute)			<0,2			0	
746	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
747		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
748		Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
749		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
750		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	Bois	Peinture	<0,2			0	
751		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
752		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
753		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 010

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
754	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
755		Mur (partie haute)			<0,2			0	
756	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
757		Mur (partie haute)			<0,2			0	
758	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
759		Mur (partie haute)			<0,2			0	
760	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
761		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
762		Plinthes (mesure 1)	bois	Peinture	<0,2			0	
763		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 007

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
764	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
765		Mur (partie haute)			<0,2			0	
766	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
767		Mur (partie haute)			<0,2			0	
768	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
769		Mur (partie haute)			<0,2			0	
770	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
771		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 26 - 2ème étage - 2C2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
772	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
773		Mur (partie haute)			<0,2			0	
774	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
775		Mur (partie haute)			<0,2			0	
776	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
777		Mur (partie haute)			<0,2			0	
778	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
779		Mur (partie haute)			<0,2			0	
780		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
781		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment 26 - 2ème étage - A2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
782	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
783		Mur (partie haute)			<0,2			0	
784	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
785		Mur (partie haute)			<0,2			0	

786	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
787		Mur (partie haute)			<0,2			0	
788	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
789		Mur (partie haute)			<0,2			0	
790		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
791		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
-		Porte (P1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment 27 - 2ème étage - 2D1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
792	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
793		Mur (partie haute)			<0,2			0	
794	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
795		Mur (partie haute)			<0,2			0	
796	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
797		Mur (partie haute)			<0,2			0	
798	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
799		Mur (partie haute)			<0,2			0	
800		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
801		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
802		Balustre (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
803		Balustre (partie haute)			<0,2			0	
804		Main courante (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
805		Main courante (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bâtiment 27 - 2ème étage - 201

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
806	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
807		Mur (partie haute)			<0,2			0	
808	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
809		Mur (partie haute)			<0,2			0	
810	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
811		Mur (partie haute)			<0,2			0	
812	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
813		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 27 - 2ème étage - 202

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
814	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
815		Mur (partie haute)			<0,2			0	
816	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
817		Mur (partie haute)			<0,2			0	
818	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
819		Mur (partie haute)			<0,2			0	
820	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
821		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 27 - 2ème étage - 2D3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
822	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
823		Mur (partie haute)			<0,2			0	
824	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
825		Mur (partie haute)			<0,2			0	
826	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	

827	D	Mur (partie haute)	-	peinture	<0,2			0	
828		Mur (partie basse)			<0,2			0	
829		Mur (partie haute)			<0,2			0	
830		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
831		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
832		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
833		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
834		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
835		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
836		Balustre (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
837		Balustre (partie haute)			<0,2			0	
838		Main courante (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
839		Main courante (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bâtiment 27 - 2ème étage - 208

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
840	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
841		Mur (partie haute)			<0,2			0	
842	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
843		Mur (partie haute)			<0,2			0	
844	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
845		Mur (partie haute)			<0,2			0	
846	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
847		Mur (partie haute)			<0,2			0	
848		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
849		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement
850		Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
851		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
852		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	Peinture	<0,2			0	
853		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - 1er étage - 1D0

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
854	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
855		Mur (partie haute)			<0,2			0	
856	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
857		Mur (partie haute)			<0,2			0	
858	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
859		Mur (partie haute)			<0,2			0	
860	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
861		Mur (partie haute)			<0,2			0	
862		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
863		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
-		Porte (P1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Bâtiment 26 - 1er étage - 1C1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
864	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
865		Mur (partie haute)			<0,2			0	
866	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
867		Mur (partie haute)			<0,2			0	
868	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
869		Mur (partie haute)			<0,2			0	
870	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
871		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
872		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
873		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
874		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	

875		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
876		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,2			0	
877		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 26 - 1er étage - 1C2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
878	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
879		Mur (partie haute)			<0,2			0	
880	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
881		Mur (partie haute)			<0,2			0	
882	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
883		Mur (partie haute)			<0,2			0	
884	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
885		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
886		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
887		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
888		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
889		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
890		Plinthes (mesure 1)	Bois	Peinture	<0,2			0	
891		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 27 - 1er étage - 1D1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
892	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
893		Mur (partie haute)			<0,2			0	
894	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
895		Mur (partie haute)			<0,2			0	
896	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
897		Mur (partie haute)			<0,2			0	
898	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
899		Mur (partie haute)			<0,2			0	
900		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
901		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
902		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
903		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
904		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
905		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
906		Balustre (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
907		Balustre (partie haute)			<0,2			0	
908		Main courante (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
909		Main courante (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bâtiment 27 - 1er étage - 1C2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
910	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
911		Mur (partie haute)			<0,2			0	
912	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
913		Mur (partie haute)			<0,2			0	
914	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
915		Mur (partie haute)			<0,2			0	
916	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
917		Mur (partie haute)			<0,2			0	
918	E	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
919		Mur (partie haute)			<0,2			0	
920	F	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
921		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
922		Plinthes (mesure 1)	Bois	peinture	<0,2			0	
923		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	
924		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
925		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
926		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	

927		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
-----	--	--	--	--	------	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 1C3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
928	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
929		Mur (partie haute)			<0,2			0	
930	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
931		Mur (partie haute)			<0,2			0	
932	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
933		Mur (partie haute)			<0,2			0	
934	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
935		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
936		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
937		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
938		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
939		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
940		Plinthes (mesure 1)	Bois	peinture	<0,2			0	
941		Plinthes (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 27 - 1er étage - 112

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
942	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
943		Mur (partie haute)			<0,2			0	
944	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
945		Mur (partie haute)			<0,2			0	
946	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
947		Mur (partie haute)			<0,2			0	
948	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
949		Mur (partie haute)			<0,2			0	
950		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
951		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
952		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
953		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
954		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
955		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 111

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
956	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
957		Mur (partie haute)			<0,2			0	
958	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
959		Mur (partie haute)			<0,2			0	
960	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
961		Mur (partie haute)			<0,2			0	
962	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
963		Mur (partie haute)			<0,2			0	
964		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
965		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
966		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
967		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
968		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
969		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 27 - 1er étage - 1D3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
970	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
971		Mur (partie haute)			<0,2			0	
972	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
973		Mur (partie haute)			<0,2			0	
974	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
975		Mur (partie haute)			<0,2			0	
976	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
977		Mur (partie haute)			<0,2			0	
978		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
979		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
980		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
981		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
982		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
983		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
984		Balustre (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
985		Balustre (partie haute)			<0,2			0	
986		Main courante (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
987		Main courante (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bâtiment 27 - 1er étage - 102

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
988	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
989		Mur (partie haute)			<0,2			0	
990	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
991		Mur (partie haute)			<0,2			0	
992	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
993		Mur (partie haute)			<0,2			0	
994	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
995		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
996		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
997		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
998		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
999		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bâtiment 27 - 1er étage - 101

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1000	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
1001		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1002	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
1003		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1004	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
1005		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1006	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
1007		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
1008		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1009		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1010		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1011		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 0C2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1012	A	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
1013		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1014	B	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
1015		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1016	C	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
1017		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1018	D	Mur (partie basse)	-	peinture	<0,2			0	
1019		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1020		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
1021		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
1022		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1023		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1024		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1025		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment 26 - Rez-De-Chaussée - 0C1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1026	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1027		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1028	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1029		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1030	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1031		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1032	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1033		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1034		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
1035		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
1036		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1037		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1038		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1039		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 0D1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1040	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1041		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1042	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1043		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1044	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1045		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1046	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1047		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1048		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
1049		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
1050		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1051		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1052		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1053		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1054		Balustre (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1055		Balustre (partie haute)			<0,2			0	
1056		Main courante (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
1057		Main courante (mesure 2)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 001

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1058	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1059		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1060	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1061		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1062	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1063		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1064	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	

1065		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
1066		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1067		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1068		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1069		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 002

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1070	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1071		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1072	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1073		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1074	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1075		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1076	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1077		Mur (partie haute)			<0,2			0	
-		Plafond (Non mesurée)	-	Faux plafond				NM	Elément récent
1078		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1079		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1080		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1081		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 0C3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1082	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1083		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1084	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1085		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1086	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1087		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1088	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1089		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1090		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
1091		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
1092		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1093		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1094		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1095		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 006

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1096	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1097		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1098	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1099		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1100	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1101		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1102	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1103		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1104		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
1105		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
-		Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement
-		Plinthes (Non mesurée)	Carrelage					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - SAS

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
----	------	---------------------	----------	---------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------	-----------------------

1106	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1107		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1108	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1109		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1110	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1111		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1112	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1113		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1114		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
1115		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
1116		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1117		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1118		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1119		Huisserie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Bâtiment 27 - Rez-De-Chaussée - 0D3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
1120	A	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1121		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1122	B	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1123		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1124	C	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1125		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1126	D	Mur (partie basse)	-	Peinture	<0,2			0	
1127		Mur (partie haute)			<0,2			0	
1128		Plafond (mesure 1)	-	Peinture	<0,2			0	
1129		Plafond (mesure 2)			<0,2			0	
-		Porte (P1) (Non mesurée)	ALU					NM	Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 6

Sous-sol - 9C2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	A	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol - 9C1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	A	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol - 9D1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	A	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent

Nombre d'unités de diagnostic : 5

Sous-sol - 901

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	A	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
1130		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1131		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1132		Huisserie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	

1133		Huissierie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
------	--	---	--	--	------	--	--	---	--

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Sous-sol - 9D2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
-	A	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	B	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	C	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-	D	Mur (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
-		Plafond (Non mesurée)	-	Parpaing				NM	Elément récent
1134		Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1135		Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	
1136		Huissierie Porte (P1) (partie basse)	bois	peinture	<0,2			0	
1137		Huissierie Porte (P1) (partie haute)			<0,2			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation

* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat :

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties (article L 1334-8 du Code de la Santé Publique).

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur


*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse (détail sur www.info-certif.fr)***



Fait à QUEVEN, le 02/10/2024


Par : Morgane CHASSAGNE



6. Localisation des mesures sur croquis de repérage

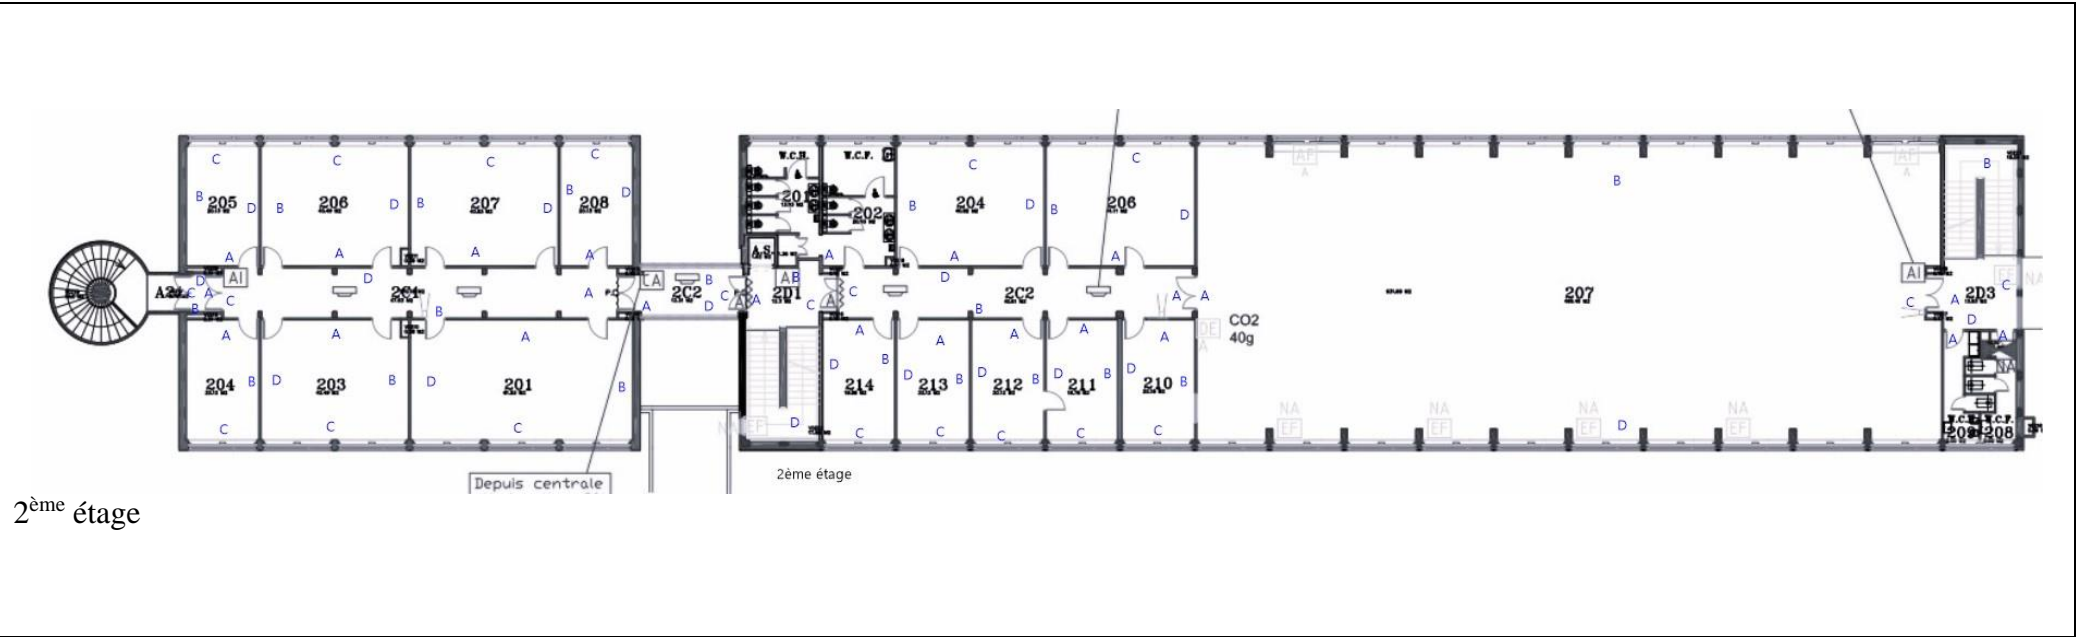

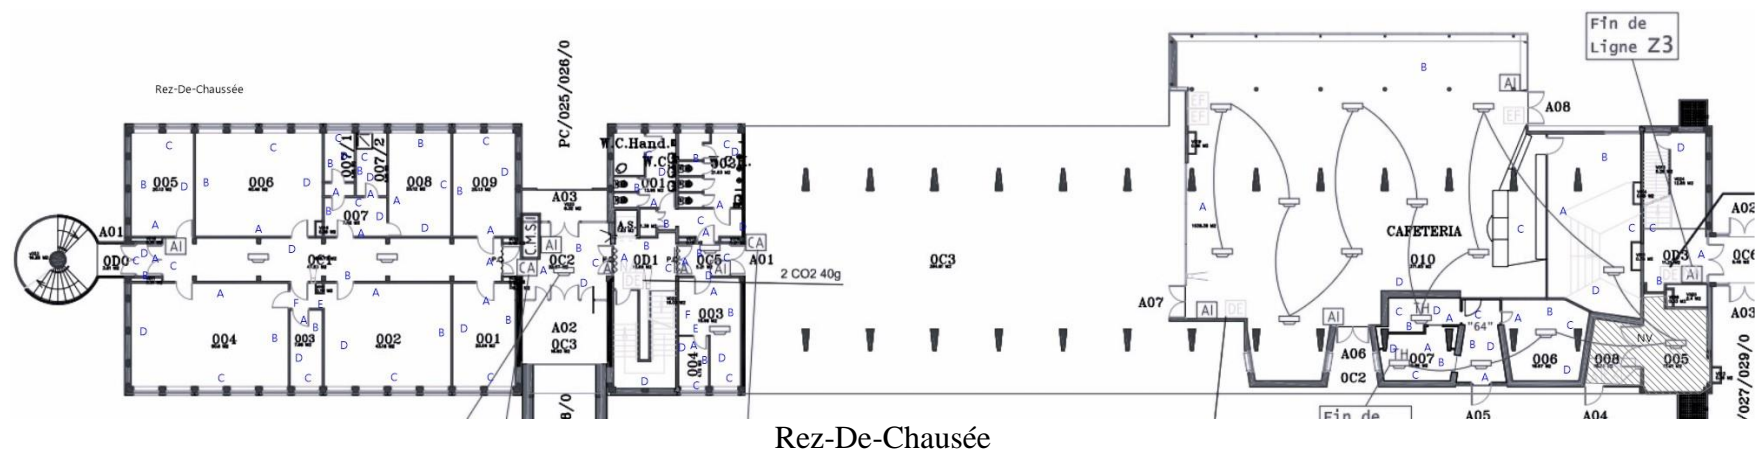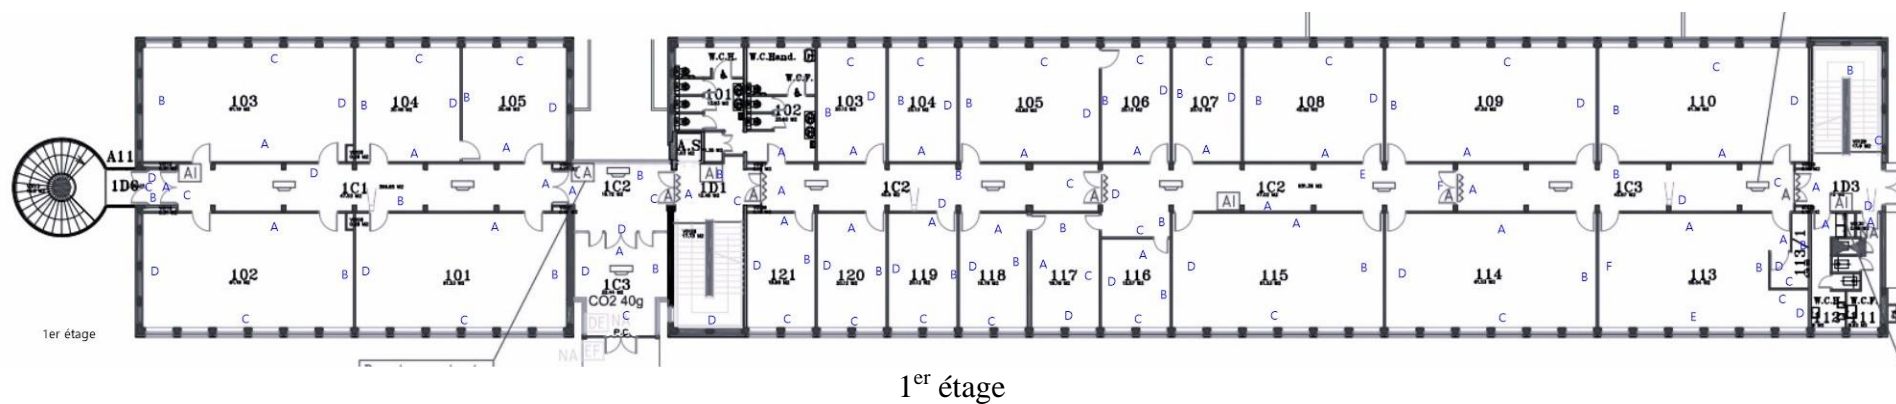

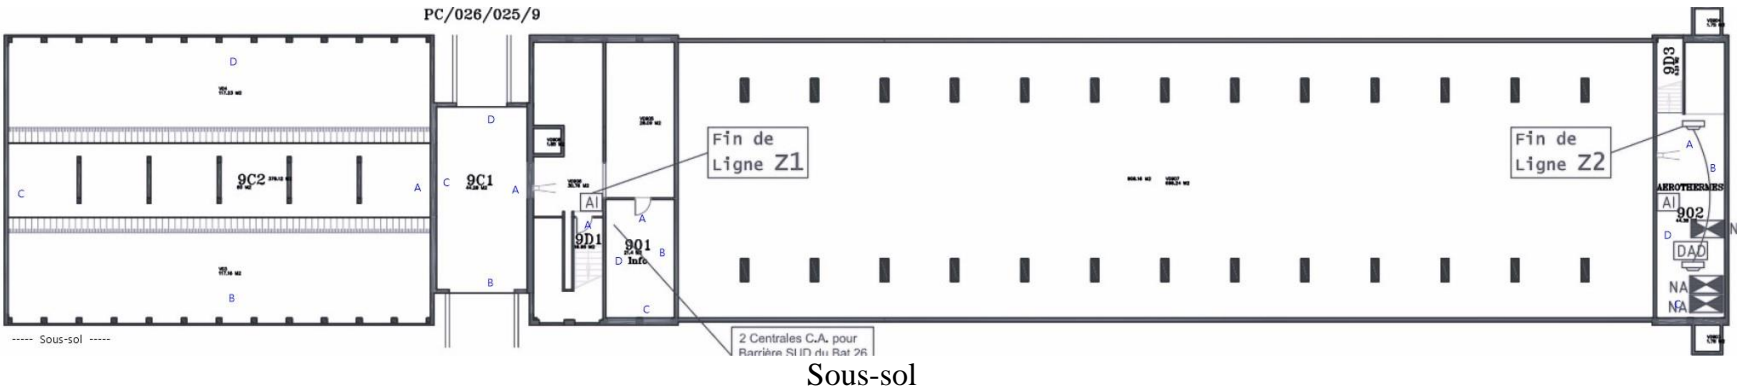

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS «

Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

Votre Assurance

► RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 QUEVEN FR

COURTIER

DURAND ASSURANCES

8 RUE MAGENTA

53120 GORRON

Tél : 02 43 30 45 98

Fax : 02 43 30 45 98

Email :

CABINET.DURAND.COURTAGE@GMAIL.COM

Portefeuille : 0201386584

Vos références :

Contrat n° **11002336104**

Client n° 0762343120

AXA France IARD, atteste que :

**CHEVALIER DIAG BRETAGNE
11 RUE LAVOISIER
56530 QUEVEN**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 11002336104** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incombent du fait des activités suivantes :

A titre principal :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS :

- Constat de risque d'exposition au plomb
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Information sur la présence d'un risque de mэрule

A titre accessoire :

- LOI CARREZ
- MESURE DU RADON
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION
- DIAGNOSTIC DE CONFORMITE AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE
- PRET A TAUX ZERO
- INFILTROMETRIE PERMEABILITE A L'AIR
- VERIFICATION DE LA CONFORMITE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION THERMIQUE RT2012
- DIAGNOSTIC SUR FIBRE CERAMIQUE REFRACTAIRE
- DIAGNOSTIC SUR HYDROCARBURE AROMATIQUE POLYCYCLIQUE
- DIAGNOSTIC DE DECHETS ISSUS DE LA DEMOLITION à l'exclusion des métaux lourds

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

Contrat n° 11002336104
Client n° 0762343120

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance
Dont : <ul style="list-style-type: none">• Dommages corporels• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus• Dommages immatériels non consécutifs• Dommages aux biens confiés	9.000.000 € par année d'assurance 1.200.000 € par année d'assurance 150.000 € par année d'assurance 150.000 € par sinistre
Autres garanties :	
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	500.000 € par année d'assurance dont 300.000 € par sinistre
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :	
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 4 janvier 2024
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CHASSAGNE Morgane
sous le numéro 23-2298

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante sans mention

Prise d'effet : 26/10/2020

Validité : 25/10/2027

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Amiante avec mention

Prise d'effet : 26/10/2020

Validité : 25/10/2027

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



DPE individuel

Prise d'effet : 04/11/2020

Validité : 03/11/2027

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Gaz

Prise d'effet : 08/10/2020

Validité : 07/10/2027

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



CREP

Prise d'effet : 08/10/2020

Validité : 07/10/2027

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Electricité

Prise d'effet : 04/11/2020

Validité : 03/11/2027

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

23-2298 - v3 - 10/10/2023



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011

102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021