

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **29/04/2024**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **14/06/2024**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage :
**Ecole de guerre – Bât. 008 & 009 (Total surface utile
~12400m²)**

Propriétaire

Nom : **ETABLISSEMENT DU SERVICE**
Adresse : **D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-
DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT
KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :
Appporteur
Nom : **Mme ETABLISSEMENT DU SERVICE**
Adresse : **D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-
DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT
KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2024

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	DIANGANA Mousa	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 30/11/2022 Échéance : 29/11/2029 N° de certification : 22-1813
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DIANGANA Mousa	Diagnostiqueur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 30/11/2022 Échéance : 29/11/2029 N° de certification : 22-1813

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	8
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	11
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	42
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante.....	72
	D.6. Zones non visitées.....	73
E.	Annexes au rapport.....	74
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	74
	E.2. Planches de repérage.....	128
	E.3. Résultats d'analyses.....	152

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **29/04/2024**

Type de bâtiment : **Bâtiment de bureaux**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Mme DUBREUIL-CAMARA**

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Oui
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport amiante n° DTA ESIDIDF_2021_2209_ DAT_03daté du 16/08/2021

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
ITGA	CENTRE PREFORMANCE ALPHASIS - 35760 SAINT GREGOIRE	1-5970



Programme de travaux

- Bât. 008 – RDC, Entresol, R+1 et R+2 combles.
Toitures et façades de l'ensemble des bâtiments



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Dalles de sol(A) + colle(A)+ ragréage(A) (Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03) Localisation : BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	Escalier Nez de Marche - Revêtement dur(A) + colle(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15
Revêtements de sol souple- Colle(A) + ragréage(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - L.T	Revêtements de sols - Colle de moquette(A)+ ragréage rose(A)+ ragréage gris(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027
Revêtements de sols - Ragréage rouge(A) + chape(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Revêtements de sol - Colle de moquette(A) + chape(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066
Revêtements de sol souple - Colle(A) + ragréage(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	Conduit en fibres-ciment(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057
Revêtements de sol - Colle de carrelage noir(A) + chape maigre(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Revêtements de sol souple - Colle(A) + ragréage(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082
Revêtements de sol - Colle(A) + Ragréage(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Revêtements de sol - Colle de moquette(A) + ragréage(A) + chape(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071
Revêtements de sols - Dalle de sol(A) + colle(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	Revêtement de sol plastique souple + colle(A) + ragréage(A) + chape(A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

❖ BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	❖ BATIMENT 08 / R02 - Escalier 016	❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060
❖ BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 056	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 055	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 054
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 053	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 048
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 046	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 045
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 043	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042
❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	❖ BATIMENT 08 / R02 - Wc 041	❖ BATIMENT 08 / R02 - SAS 040
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	❖ BATIMENT 08 / R02 - Palier 13
❖ BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 012	❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 011
❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	❖ BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051	❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 009
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 025
❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 019
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022
❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 017	❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 014
❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	❖ BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	❖ BATIMENT 08 / R02 - Palier 089
❖ BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 082	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 080	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 079	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 078
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 076	❖ BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086
❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073
❖ BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064
❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	❖ BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061
❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006	❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005
❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003
❖ BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	❖ BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044
❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 001	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012
❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040
❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036
❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033
❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	❖ BATIMENT 08 / R01 - Palier 030
❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 014	❖ BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003
❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027
❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	❖ BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024



- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 019
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Wc 033
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Hall 028
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 026
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - SAS 017
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 004
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 01
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - sas 01
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 002
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Hall 042
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Salle 037
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 011
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Wc 032
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 012
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 009
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - SAS 073
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 049
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 026
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - L.T
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - sas 071
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - WC 056
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049
- ❖ BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 003
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Salle 036
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Passage 033
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 013
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 070
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - HALL 076
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 007
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Hall 55
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048
- ❖ BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033
- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 034



- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8

- ❖ BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6

- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4
- ❖ BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante




(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	Identifiant : ZPSO-0006 Description : Dalles de sol(A) + colle(A)+ râgréage(A)	Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	Identifiant : ZPSO-0064 Description : Escalier Nez de Marche - Revêtement dur(A) + colle(A)	Après analyse en laboratoire (P0038)	
BATIMENT 08 / RDC - L.T	Identifiant : ZPSO-0248 Description : Revêtements de sol souple- Colle(A) + râgréage(A)	Après analyse en laboratoire (P0192)	
BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Identifiant : ZPSO-0259 Description : Revêtements de sols - Colle de moquette(A)+ râgréage rose(A)+ râgréage gris(A)	Après analyse en laboratoire (P0203)	
BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Identifiant : ZPSO-0260 Description : Revêtements de sols - Râgréage rouge(A) + chape(A)	Après analyse en laboratoire (P0204)	



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	Identifiant : ZPSO-0461 Description : Revêtements de sol - Colle de moquette(A) + chape(A)	Après analyse en laboratoire (P0356)	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	Identifiant : ZPSO-0463 Description : Revêtements de sol souple - Colle(A) + ragréage(A)	Après analyse en laboratoire (P0358)	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	Identifiant : ZPSO-0492 Description : Conduit en fibres-ciment(A)	Après analyse en laboratoire (P0375)	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0500 Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage noir(A) + chape maigre(A)	Après analyse en laboratoire (P0383)	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	Identifiant : ZPSO-0524 Description : Revêtements de sol souple - Colle(A) + ragréage(A)	Après analyse en laboratoire (P0407)	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Identifiant : ZPSO-0526 Description : Revêtements de sol - Colle(A) + Ragréage(A)	Après analyse en laboratoire (P0409)	



Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	Identifiant : ZPSO-0559 Description : Revêtements de sol - Colle de moquette(A) + ragréage(A) + chape(A)	Après analyse en laboratoire (P0442)	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	Identifiant : ZPSO-0604 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol(A) + colle(A)	Après analyse en laboratoire (P0471)	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	Identifiant : ZPSO-0606 Description : Revêtement de sol plastique souple + colle(A) + ragréage(A) + chape(A)	Après analyse en laboratoire (P0473)	



D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	Identifiant : ZPSO-0027 (P0001) Description : Revêtements de sol - Dalles de sol + colle	
BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060; BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087	Identifiant : ZPSO-0028 (P0002) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle	
BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060; BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087	Identifiant : ZPSO-0029 (P0003) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	Identifiant : ZPSO-0030 (P0004) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	Identifiant : ZPSO-0031 (P0005) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	Identifiant : ZPSO-0032 (P0006) Description : Murs et cloisons - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	Identifiant : ZPSO-0033 (P0007) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 060	Identifiant : ZPSO-0034 (P0008) Description : Poteaux - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	Identifiant : ZPSO-0035 (P0009) Description : Poteaux - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Rangement 087	Identifiant : ZPSO-0036 (P0010) Description : Plafonds - Peinture + carton + plâtre	
BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 058; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 056	Identifiant : ZPSO-0037 (P0011) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 056	Identifiant : ZPSO-0038 (P0012) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 056	Identifiant : ZPSO-0039 (P0013) Description : Revêtements de sol - Sol souple + colle	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 058; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 056; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 055; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 054	Identifiant : ZPSO-0040 (P0014) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 055; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 054; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 049; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 048; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 046; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 045	Identifiant : ZPSO-0041 (P0015) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 055; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 054; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 049; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 048; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 046; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 045	Identifiant : ZPSO-0042 (P0016) Description : Revêtements de sol - Sol souple + colle	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 058; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 056; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 055; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 054; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 049; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 046	Identifiant : ZPSO-0043 (P0017) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 056; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 055; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 054; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 049; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 048; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 046; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 045	Identifiant : ZPSO-0044 (P0018) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 056; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 055; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 054; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	Identifiant : ZPSO-0045 (P0019) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 056; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 055; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 054; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 049; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 048; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 046; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 045	Identifiant : ZPSO-0046 (P0020) Description : Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 049; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 048; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 046; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 045	Identifiant : ZPSO-0047 (P0021) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 049	Identifiant : ZPSO-0048 (P0022) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 043	Identifiant : ZPSO-0049 (P0023) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 043; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 042; BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 40	Identifiant : ZPSO-0050 (P0024) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 043; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 042; BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 40	Identifiant : ZPSO-0051 (P0025) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 048; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 047; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 046; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 043; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 042	Identifiant : ZPSO-0052 (P0026) Description : Murs et cloisons (Allégé) - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0053 (P0027) Description : Poutres et charpentes - Peinture	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 046; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 045; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 043; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 042	Identifiant : ZPSO-0054 (P0028) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 045; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 043; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 042	Identifiant : ZPSO-0055 (P0029) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 40	Identifiant : ZPSO-0056 (P0030) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage + chape	
BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 40; BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	Identifiant : ZPSO-0057 (P0031) Description : Revêtements de sol - Colle + ragréage + chape	
BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 40; BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	Identifiant : ZPSO-0058 (P0032) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 40; BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	Identifiant : ZPSO-0059 (P0033) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 40; BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	Identifiant : ZPSO-0060 (P0034) Description : Faux plafonds - Plaques	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 09 / R02 - SAS 040; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 039	Identifiant : ZPSO-0061 (P0035) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Palier 13	Identifiant : ZPSO-0062 (P0036) Description : Revêtements de sol - Dalle de sol souple + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	Identifiant : ZPSO-0063 (P0037) Description : Escalier (Marche) - Linoléum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 15	Identifiant : ZPSO-0065 (P0039) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre projeté	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 050	Identifiant : ZPSO-0066 (P0040) Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 050; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 009	Identifiant : ZPSO-0067 (P0041) Description : Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 050; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 009	Identifiant : ZPSO-0068 (P0042) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 050; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 009	Identifiant : ZPSO-0069 (P0043) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 050; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 009	Identifiant : ZPSO-0070 (P0044) Description : Murs et cloisons maçonnés (embrasure) - plâtre	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 050; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 009	Identifiant : ZPSO-0071 (P0045) Description : Plafonds - Peinture + carton + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	Identifiant : ZPSO-0072 (P0046) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage + chape	
BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051	Identifiant : ZPSO-0073 (P0047) Description : Poteaux - Peinture + plâtre + béton	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	Identifiant : ZPSO-0074 (P0048) Description : Plafonds - Peinture + carton + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	Identifiant : ZPSO-0075 (P0049) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	Identifiant : ZPSO-0076 (P0050) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + moquette + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 038	Identifiant : ZPSO-0077 (P0051) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	Identifiant : ZPSO-0078 (P0052) Description : Revêtements de sol - Colle de moquette	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	Identifiant : ZPSO-0079 (P0053) Description : Murs et cloisons maçonnés (Enbrasure) - Plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	Identifiant : ZPSO-0080 (P0054) Description : Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	Identifiant : ZPSO-0081 (P0055) Description : Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 018; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 017; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Identifiant : ZPSO-0082 (P0056) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 018; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 017; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	Identifiant : ZPSO-0083 (P0057) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 017; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Identifiant : ZPSO-0084 (P0058) Description : Revêtements de sol - Colle de moquette	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 017; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Identifiant : ZPSO-0085 (P0059) Description : Revêtements de sol - Revêtement souple + colle	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 017; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Identifiant : ZPSO-0086 (P0060) Description : Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 017; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Identifiant : ZPSO-0087 (P0061) Description : Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	Identifiant : ZPSO-0088 (P0062) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allégé) - Plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 037	Identifiant : ZPSO-0089 (P0063) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	Identifiant : ZPSO-0090 (P0064) Description : Revêtements de sol - Colle de moquette	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	Identifiant : ZPSO-0091 (P0065) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit projeté plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	Identifiant : ZPSO-0092 (P0066) Description : Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	Identifiant : ZPSO-0093 (P0067) Description : Murs et cloisons maçonnés - Isolant souple	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 022	Identifiant : ZPSO-0094 (P0068) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 019; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0095 (P0069) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 019; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0096 (P0070) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0097 (P0071) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allégé) - Peinture + Enduit projeté plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0098 (P0072) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit projeté plâtre	
BATIMENT 09 / R02 - Bureau 019; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0099 (P0073) Description : Plafonds - Peinture + Enduit projeté plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0100 (P0074) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 024; BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023	Identifiant : ZPSO-0101 (P0075) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage	
BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 024; BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023	Identifiant : ZPSO-0102 (P0076) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	Identifiant : ZPSO-0103 (P0077) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 023	Identifiant : ZPSO-0104 (P0078) Description : Murs et cloisons maçonnés - enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	Identifiant : ZPSO-0105 (P0079) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 024	Identifiant : ZPSO-0106 (P0080) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0107 (P0081) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027; BATIMENT 09 / R02 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0108 (P0082) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 034; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 027	Identifiant : ZPSO-0109 (P0083) Description : Poteaux - Peinture + plâtre + béton	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0110 (P0084) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0111 (P0085) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	Identifiant : ZPSO-0118 (P0086) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031	Identifiant : ZPSO-0119 (P0087) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 031; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 028; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 026	Identifiant : ZPSO-0120 (P0088) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	Identifiant : ZPSO-0121 (P0089) Description : Marches - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	Identifiant : ZPSO-0122 (P0090) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	Identifiant : ZPSO-0123 (P0091) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	Identifiant : ZPSO-0124 (P0092) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	Identifiant : ZPSO-0125 (P0093) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 085; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 083	Identifiant : ZPSO-0126 (P0094) Description : Faux plafonds - Plaques	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	Identifiant : ZPSO-0127 (P0095) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	Identifiant : ZPSO-0128 (P0096) Description : Plafonds - Plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	Identifiant : ZPSO-0129 (P0097) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	Identifiant : ZPSO-0130 (P0098) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	Identifiant : ZPSO-0131 (P0099) Description : Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	Identifiant : ZPSO-0132 (P0100) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	Identifiant : ZPSO-0133 (P0101) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allege) - Peinture + Enduit plâtrebm projeté	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	Identifiant : ZPSO-0134 (P0102) Description : Plafonds - Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0135 (P0103) Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0136 (P0104) Description : Murs et cloisons maçonnés - Colle tapisserie + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0137 (P0105) Description : Murs et cloisons maçonnés - Colle tapisserie + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0138 (P0106) Description : Murs et cloisons maçonnés - Colle tapisserie + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0139 (P0107) Description : Plafonds - Peinture + Plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0140 (P0108) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0141 (P0109) Description : Marches - Linoléum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0142 (P0110) Description : Marches - Linoléum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	Identifiant : ZPSO-0143 (P0111) Description : Murs et cloisons maçonnés - plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	Identifiant : ZPSO-0144 (P0112) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	Identifiant : ZPSO-0145 (P0113) Description : Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	Identifiant : ZPSO-0146 (P0114) Description : Calorifuge - plâtre projeté + liège	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	Identifiant : ZPSO-0147 (P0115) Description : Plafonds - Peinture + Plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	Identifiant : ZPSO-0148 (P0116) Description : Murs et cloisons - Bandes calicots	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	Identifiant : ZPSO-0149 (P0117) Description : Murs et cloisons maçonnés - plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	Identifiant : ZPSO-0150 (P0118) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre projeté	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	Identifiant : ZPSO-0151 (P0119) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	Identifiant : ZPSO-0152 (P0120) Description : Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	Identifiant : ZPSO-0153 (P0121) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + revêtement souple + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	Identifiant : ZPSO-0154 (P0122) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	Identifiant : ZPSO-0155 (P0123) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	Identifiant : ZPSO-0156 (P0124) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	Identifiant : ZPSO-0157 (P0125) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	Identifiant : ZPSO-0158 (P0126) Description : Murs et cloisons maçonnés - Colle tapisserie + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	Identifiant : ZPSO-0159 (P0127) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	Identifiant : ZPSO-0160 (P0128) Description : Murs et cloisons maçonnés - plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	Identifiant : ZPSO-0161 (P0129) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	Identifiant : ZPSO-0162 (P0130) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073; BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	Identifiant : ZPSO-0163 (P0131) Description : Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	Identifiant : ZPSO-0164 (P0132) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	Identifiant : ZPSO-0165 (P0133) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	Identifiant : ZPSO-0166 (P0134) Description : Plafonds - Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	Identifiant : ZPSO-0167 (P0135) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 070; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 069; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	Identifiant : ZPSO-0168 (P0136) Description : Plafonds plénum - Enduit plâtre projeté	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	Identifiant : ZPSO-0169 (P0137) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre projeté	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	Identifiant : ZPSO-0170 (P0138) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062	Identifiant : ZPSO-0171 (P0139) Description : Murs et cloisons maçonnés - plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	Identifiant : ZPSO-0172 (P0140) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	Identifiant : ZPSO-0173 (P0141) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre projeté	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	Identifiant : ZPSO-0174 (P0142) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 065; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 063	Identifiant : ZPSO-0175 (P0143) Description : Plafonds plénum - Enduit plâtre projeté	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0176 (P0144) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0177 (P0145) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0178 (P0146) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0179 (P0147) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0180 (P0148) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 062; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0181 (P0149) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0182 (P0150) Description : Plafonds - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0183 (P0151) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0184 (P0152) Description : Plafonds plénum - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0185 (P0153) Description : Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	Identifiant : ZPSO-0210 (P0154) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	Identifiant : ZPSO-0211 (P0155) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	Identifiant : ZPSO-0212 (P0156) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	Identifiant : ZPSO-0213 (P0157) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	Identifiant : ZPSO-0214 (P0158) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	Identifiant : ZPSO-0215 (P0159) Description : Faux plafonds - plaques	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	Identifiant : ZPSO-0216 (P0160) Description : Plafonds - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	Identifiant : ZPSO-0217 (P0161) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004	Identifiant : ZPSO-0218 (P0162) Description : Murs et cloisons maçonnés - plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	Identifiant : ZPSO-0219 (P0163) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	Identifiant : ZPSO-0220 (P0164) Description : Plafonds - Plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 006; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 005; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 004; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003; BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	Identifiant : ZPSO-0221 (P0165) Description : Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	Identifiant : ZPSO-0222 (P0166) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Ciment	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0223 (P0167) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre + enduit Ciment	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0224 (P0168) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre + enduit Ciment	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0225 (P0169) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre + enduit Ciment	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0226 (P0170) Description : Plafonds - Peinture + enduit plâtre + enduit béton	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0227 (P0171) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0228 (P0172) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0229 (P0173) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0230 (P0174) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0231 (P0175) Description : Sous face escalier - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0232 (P0176) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 040; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	Identifiant : ZPSO-0233 (P0177) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	Identifiant : ZPSO-0234 (P0178) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	Identifiant : ZPSO-0235 (P0179) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	Identifiant : ZPSO-0236 (P0180) Description : Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039	Identifiant : ZPSO-0237 (P0181) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	Identifiant : ZPSO-0238 (P0182) Description : Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	Identifiant : ZPSO-0239 (P0183) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	Identifiant : ZPSO-0240 (P0184) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0241 (P0185) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0242 (P0186) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0243 (P0187) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0244 (P0188) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 039; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 035; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0245 (P0189) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0246 (P0190) Description : Faux plafonds - Plaquas	
BATIMENT 08 / RDC - L.T	Identifiant : ZPSO-0247 (P0191) Description : Revêtements de sols - Dalle béton	
BATIMENT 08 / RDC - L.T	Identifiant : ZPSO-0249 (P0193) Description : Escalier - Nez de marche	
BATIMENT 08 / RDC - L.T	Identifiant : ZPSO-0250 (P0194) Description : Escalier - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / RDC - L.T	Identifiant : ZPSO-0251 (P0195) Description : Revêtements de sols - Ragréege + chape	
BATIMENT 08 / RDC - L.T; BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	Identifiant : ZPSO-0252 (P0196) Description : Plafonds - Flocage	
BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	Identifiant : ZPSO-0253 (P0197) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréege + chape	
BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	Identifiant : ZPSO-0254 (P0198) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréege + chape	
BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	Identifiant : ZPSO-0255 (P0199) Description : Revêtements de sols - Dalle béton	
BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	Identifiant : ZPSO-0256 (P0200) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	Identifiant : ZPSO-0257 (P0201) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - L.T; BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	Identifiant : ZPSO-0258 (P0202) Description : Faux plafonds - Plaquas	
BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Identifiant : ZPSO-0261 (P0205) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Identifiant : ZPSO-0262 (P0206) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Identifiant : ZPSO-0263 (P0207) Description : Plafonds - Peinture + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	Identifiant : ZPSO-0264 (P0208) Description : Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréege + chape	
BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	Identifiant : ZPSO-0265 (P0209) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	Identifiant : ZPSO-0266 (P0210) Description : Faux plafonds - Plaquas	
BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027; BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	Identifiant : ZPSO-0267 (P0211) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	Identifiant : ZPSO-0268 (P0212) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	Identifiant : ZPSO-0269 (P0213) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	Identifiant : ZPSO-0270 (P0214) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	Identifiant : ZPSO-0271 (P0215) Description : Sous face escalier - Peinture + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	Identifiant : ZPSO-0272 (P0216) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	Identifiant : ZPSO-0273 (P0217) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	Identifiant : ZPSO-0274 (P0218) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	Identifiant : ZPSO-0275 (P0219) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	Identifiant : ZPSO-0276 (P0220) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0277 (P0221) Description : Plafonds - Peinture + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031; BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0278 (P0222) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0279 (P0223) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0280 (P0224) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0281 (P0225) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0282 (P0226) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0283 (P0227) Description : Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0284 (P0228) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	Identifiant : ZPSO-0285 (P0229) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	Identifiant : ZPSO-0286 (P0230) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0287 (P0231) Description : Revêtements de sol (Seuil de porte) - Linoleum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0288 (P0232) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0289 (P0233) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0290 (P0234) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0291 (P0235) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 027; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0292 (P0236) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0293 (P0237) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024; BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023	Identifiant : ZPSO-0294 (P0238) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024; BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023	Identifiant : ZPSO-0295 (P0239) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024; BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023	Identifiant : ZPSO-0296 (P0240) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	Identifiant : ZPSO-0297 (P0241) Description : Plafonds - Peinture + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024; BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 023	Identifiant : ZPSO-0298 (P0242) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0299 (P0243) Description : Revêtements de sol - Ragréage	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0300 (P0244) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Ciment	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0301 (P0245) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0302 (P0246) Description : Plafonds - Peinture + enduit plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0303 (P0247) Description : Poteaux - Peinture + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	Identifiant : ZPSO-0304 (P0248) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	Identifiant : ZPSO-0305 (P0249) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	Identifiant : ZPSO-0306 (P0250) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	Identifiant : ZPSO-0307 (P0251) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 010	Identifiant : ZPSO-0308 (P0252) Description : Escalier Marches - Linoléum + colle	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	Identifiant : ZPSO-0331 (P0253) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072; BATIMENT 08 / R01 - sas 071; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	Identifiant : ZPSO-0332 (P0254) Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	Identifiant : ZPSO-0333 (P0255) Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	Identifiant : ZPSO-0334 (P0256) Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072; BATIMENT 08 / R01 - sas 071; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	Identifiant : ZPSO-0335 (P0257) Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072; BATIMENT 08 / R01 - sas 071; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	Identifiant : ZPSO-0336 (P0258) Description : Faux plafond	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072; BATIMENT 08 / R01 - sas 071; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 013; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 015; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 070; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 069; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 066; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	Identifiant : ZPSO-0337 (P0259) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01; BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Identifiant : ZPSO-0338 (P0260) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01; BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Identifiant : ZPSO-0339 (P0261) Description : Revêtements de murs - Colle de Plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 01; BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Identifiant : ZPSO-0340 (P0262) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0341 (P0263) Description : Escalier Marches - Linoléum + colle + ragréages + chape	
BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0342 (P0264) Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	Identifiant : ZPSO-0343 (P0265) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 017; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	Identifiant : ZPSO-0344 (P0266) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	Identifiant : ZPSO-0345 (P0267) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Identifiant : ZPSO-0346 (P0268) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Identifiant : ZPSO-0347 (P0269) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	Identifiant : ZPSO-0348 (P0270) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	Identifiant : ZPSO-0349 (P0271) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	Identifiant : ZPSO-0350 (P0272) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Identifiant : ZPSO-0351 (P0273) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	Identifiant : ZPSO-0352 (P0274) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	Identifiant : ZPSO-0353 (P0275) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Tapisserie + Enduit Plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - WC 056	Identifiant : ZPSO-0354 (P0276) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + Chape	
BATIMENT 08 / R01 - WC 056	Identifiant : ZPSO-0355 (P0277) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / R01 - WC 056	Identifiant : ZPSO-0356 (P0278) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / R01 - WC 056	Identifiant : ZPSO-0357 (P0279) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	Identifiant : ZPSO-0358 (P0280) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	Identifiant : ZPSO-0359 (P0281) Description : Revêtements de sol - Ragréage + Chape	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0360 (P0282) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	Identifiant : ZPSO-0361 (P0283) Description : Revêtements de sol (Seuil de porte) - Linoleum + colle + ragréage + chape	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0362 (P0284) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0363 (P0285) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0364 (P0286) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0365 (P0287) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 049; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0366 (P0288) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	Identifiant : ZPSO-0367 (P0289) Description : Revêtements de sol - colle de moquette + ragréage + chape	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	Identifiant : ZPSO-0368 (P0290) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	Identifiant : ZPSO-0369 (P0291) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	Identifiant : ZPSO-0370 (P0292) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0386 (P0293) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0387 (P0294) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0388 (P0295) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0389 (P0296) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0390 (P0297) Description : Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0391 (P0298) Description : Escalier (Sous face)- Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0392 (P0299) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0393 (P0300) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	Identifiant : ZPSO-0394 (P0301) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allege) - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	Identifiant : ZPSO-0395 (P0302) Description : Plafonds (Embrasure) - Faux plafond	
BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	Identifiant : ZPSO-0396 (P0303) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	Identifiant : ZPSO-0397 (P0304) Description : Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif + colle + chape	
BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039; BATIMENT 08 / RDC - Salle 037; BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	Identifiant : ZPSO-0398 (P0305) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039; BATIMENT 08 / RDC - Salle 037; BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	Identifiant : ZPSO-0399 (P0306) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039; BATIMENT 08 / RDC - Salle 037; BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	Identifiant : ZPSO-0400 (P0307) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	Identifiant : ZPSO-0401 (P0308) Description : Plafond - Plaque	
BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039; BATIMENT 08 / RDC - Salle 037; BATIMENT 08 / RDC - Salle 036; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 037; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 036; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 031	Identifiant : ZPSO-0402 (P0309) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	Identifiant : ZPSO-0403 (P0310) Description : Revêtements de sol - Revêtements de sol sportif + colle	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	Identifiant : ZPSO-0404 (P0311) Description : Poteaux - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	Identifiant : ZPSO-0405 (P0312) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	Identifiant : ZPSO-0406 (P0313) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	Identifiant : ZPSO-0407 (P0314) Description : Poteaux - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	Identifiant : ZPSO-0408 (P0315) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Wc 033	Identifiant : ZPSO-0409 (P0316) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / RDC - Wc 033; BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	Identifiant : ZPSO-0410 (P0317) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	Identifiant : ZPSO-0411 (P0318) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	Identifiant : ZPSO-0412 (P0319) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / RDC - Wc 033; BATIMENT 08 / RDC - Wc 032; BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	Identifiant : ZPSO-0413 (P0320) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	Identifiant : ZPSO-0414 (P0321) Description : Escalier (Marches) - Linoléum + colle	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	Identifiant : ZPSO-0415 (P0322) Description : Revêtements de murs - Colle de Plinthe	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023; BATIMENT 08 / RDC - SAS 017; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0416 (P0323) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0417 (P0324) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024; BATIMENT 08 / RDC - SAS 017; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0418 (P0325) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0419 (P0326) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0420 (P0327) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 023; BATIMENT 08 / RDC - SAS 017; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0421 (P0328) Description : Plafonds -Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024; BATIMENT 08 / RDC - SAS 017; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0422 (P0329) Description : Poteaux - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 025; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 024; BATIMENT 08 / RDC - SAS 017; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	Identifiant : ZPSO-0423 (P0330) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	Identifiant : ZPSO-0424 (P0331) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	Identifiant : ZPSO-0425 (P0332) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	Identifiant : ZPSO-0426 (P0333) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	Identifiant : ZPSO-0427 (P0334) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	Identifiant : ZPSO-0428 (P0335) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Escalier 009; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Vestiaire 024; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	Identifiant : ZPSO-0429 (P0336) Description : Plafonds -Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	Identifiant : ZPSO-0451 (P0346) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	Identifiant : ZPSO-0430 (P0337) Description : Conduits - Joint ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0431 (P0338) Description : Escalier (Marches) - Linoléum + colle	
BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0432 (P0339) Description : Escalier (nez de Marche) - colle	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	Identifiant : ZPSO-0433 (P0340) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	Identifiant : ZPSO-0446 (P0341) Description : Poteaux - Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	Identifiant : ZPSO-0447 (P0342) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	Identifiant : ZPSO-0448 (P0343) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	Identifiant : ZPSO-0449 (P0344) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	Identifiant : ZPSO-0450 (P0345) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Identifiant : ZPSO-0451 (P0346) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Identifiant : ZPSO-0452 (P0347) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Identifiant : ZPSO-0453 (P0348) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Identifiant : ZPSO-0454 (P0349) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Identifiant : ZPSO-0455 (P0350) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Identifiant : ZPSO-0456 (P0351) Description : Faux plafonds - Plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0457 (P0352) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0458 (P0353) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0459 (P0354) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0460 (P0355) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	Identifiant : ZPSO-0462 (P0357) Description : Poteaux - Peinture + Enduit plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	Identifiant : ZPSO-0464 (P0359) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	Identifiant : ZPSO-0465 (P0360) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 067; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	Identifiant : ZPSO-0466 (P0361) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	Identifiant : ZPSO-0467 (P0362) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	Identifiant : ZPSO-0468 (P0363) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	Identifiant : ZPSO-0481 (P0364) Description : Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 55; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056; BATIMENT 08 / RDC - sas 01; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	Identifiant : ZPSO-0482 (P0365) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 55; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	Identifiant : ZPSO-0483 (P0366) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 55; BATIMENT 08 / RDC - sas 01; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	Identifiant : ZPSO-0484 (P0367) Description : Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	Identifiant : ZPSO-0485 (P0368) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 55; BATIMENT 08 / RDC - sas 01; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 054	Identifiant : ZPSO-0486 (P0369) Description : Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit plâtre + béton	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 55; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	Identifiant : ZPSO-0487 (P0370) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	Identifiant : ZPSO-0488 (P0371) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	Identifiant : ZPSO-0489 (P0372) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056; BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	Identifiant : ZPSO-0490 (P0373) Description : Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	Identifiant : ZPSO-0491 (P0374) Description : Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - sas 01	Identifiant : ZPSO-0493 (P0376) Description : Murs et cloisons - Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - sas 01	Identifiant : ZPSO-0494 (P0377) Description : Poteaux - Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058	Identifiant : ZPSO-0495 (P0378) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058	Identifiant : ZPSO-0496 (P0379) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058	Identifiant : ZPSO-0497 (P0380) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0498 (P0381) Description : Revêtements de sol - Joint de carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0499 (P0382) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage de sol gris	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0501 (P0384) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0502 (P0385) Description : Murs et cloisons - Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0503 (P0386) Description : Murs et cloisons (Allège)- Peinture toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0504 (P0387) Description : Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	Identifiant : ZPSO-0505 (P0388) Description : Revêtements de sol - Colle + ragréage	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0506 (P0389) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0507 (P0390) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0508 (P0391) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0509 (P0392) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	Identifiant : ZPSO-0510 (P0393) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 051	Identifiant : ZPSO-0511 (P0394) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	Identifiant : ZPSO-0512 (P0395) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	Identifiant : ZPSO-0513 (P0396) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	Identifiant : ZPSO-0514 (P0397) Description : Murs et cloisons - Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0515 (P0398) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	Identifiant : ZPSO-0516 (P0399) Description : Murs et cloisons - Enduit Plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0517 (P0400) Description : Revêtements de sol - Colle + ragréage	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0518 (P0401) Description : Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	Identifiant : ZPSO-0519 (P0402) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	Identifiant : ZPSO-0520 (P0403) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	Identifiant : ZPSO-0521 (P0404) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	Identifiant : ZPSO-0522 (P0405) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	Identifiant : ZPSO-0523 (P0406) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	Identifiant : ZPSO-0525 (P0408) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Identifiant : ZPSO-0527 (P0410) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	Identifiant : ZPSO-0528 (P0411) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Identifiant : ZPSO-0529 (P0412) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Identifiant : ZPSO-0530 (P0413) Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Identifiant : ZPSO-0531 (P0414) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	Identifiant : ZPSO-0532 (P0415) Description : Revêtements de sols - Dalle de sol + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	Identifiant : ZPSO-0533 (P0416) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	Identifiant : ZPSO-0534 (P0417) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 036; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 033; BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	Identifiant : ZPSO-0535 (P0418) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	Identifiant : ZPSO-0536 (P0419) Description : Conduits et accessoires - plâtre + liège	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	Identifiant : ZPSO-0537 (P0420) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	Identifiant : ZPSO-0538 (P0421) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	Identifiant : ZPSO-0539 (P0422) Description : Murs et cloisons maçonnés (Allégé) - Peinture + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	Identifiant : ZPSO-0540 (P0423) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	Identifiant : ZPSO-0541 (P0424) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	Identifiant : ZPSO-0542 (P0425) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	Identifiant : ZPSO-0543 (P0426) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	Identifiant : ZPSO-0544 (P0427) Description : Revêtements de sol - Colle de moquette	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	Identifiant : ZPSO-0545 (P0428) Description : Poutre - Peinture + toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 011	Identifiant : ZPSO-0546 (P0429) Description : Plafond - Peinture + toile de verre + plâtre	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	Identifiant : ZPSO-0547 (P0430) Description : Revêtements de sol - Colle de moquette	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	Identifiant : ZPSO-0548 (P0431) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	Identifiant : ZPSO-0549 (P0432) Description : Plafond - Peinture + toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	Identifiant : ZPSO-0550 (P0433) Description : Poutre - Peinture + toile de verre + plâtre	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0551 (P0434) Description : Revêtements de sol - Colle de moquette	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	Identifiant : ZPSO-0552 (P0435) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	Identifiant : ZPSO-0553 (P0436) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	Identifiant : ZPSO-0554 (P0437) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit à base de plâtre projeté	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	Identifiant : ZPSO-0555 (P0438) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	Identifiant : ZPSO-0556 (P0439) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	Identifiant : ZPSO-0557 (P0440) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	Identifiant : ZPSO-0558 (P0441) Description : Revêtements de sol - Colle de moquette + ragréage + chape	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	Identifiant : ZPSO-0560 (P0443) Description : Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	Identifiant : ZPSO-0561 (P0444) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	Identifiant : ZPSO-0562 (P0445) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage + chape	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	Identifiant : ZPSO-0563 (P0446) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	Identifiant : ZPSO-0564 (P0447) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	Identifiant : ZPSO-0565 (P0448) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	Identifiant : ZPSO-0566 (P0449) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006; BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	Identifiant : ZPSO-0567 (P0450) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006; BATIMENT 08 / RDC - Escalier 005	Identifiant : ZPSO-0568 (P0451) Description : Plafonds - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0569 (P0452) Description : Revêtements de sols - Béton	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 030; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 029	Identifiant : ZPSO-0570 (P0453) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	Identifiant : ZPSO-0571 (P0454) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	Identifiant : ZPSO-0572 (P0455) Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage + chape	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	Identifiant : ZPSO-0573 (P0456) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	Identifiant : ZPSO-0574 (P0457) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	Identifiant : ZPSO-0575 (P0458) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	Identifiant : ZPSO-0576 (P0459) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	Identifiant : ZPSO-0577 (P0460) Description : Revêtements de sol - Colle de moquette + chape	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	Identifiant : ZPSO-0578 (P0461) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	Identifiant : ZPSO-0579 (P0462) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	Identifiant : ZPSO-0596 (P0463) Description : Revêtements de sols - Peinture de sol + béton	
BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	Identifiant : ZPSO-0597 (P0464) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	





Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	Identifiant : ZPSO-0598 (P0465) Description : Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	Identifiant : ZPSO-0599 (P0466) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0600 (P0467) Description : Revêtements de sol - ragréage + chape maigre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050; BATIMENT 08 / RDC - Escalier 002	Identifiant : ZPSO-0601 (P0468) Description : Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0602 (P0469) Description : Plafonds - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0603 (P0470) Description : Revêtements de murs - Colle de faïence	
BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	Identifiant : ZPSO-0605 (P0472) Description : Plafonds - Peinture + plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0607 (P0474) Description : Murs et cloisons maçonnés - Colle papier peint + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0608 (P0475) Description : Murs et cloisons maçonnés - Colle papier peint + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0609 (P0476) Description : Murs et cloisons maçonnés - Colle papier peint + Enduit plâtre	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064; BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032	Identifiant : ZPSO-0610 (P0477) Description : Faux plafonds - plaques	
BATIMENT 08 / RDC - Escalier 007	Identifiant : ZPSO-0611 (P0478) Description : Escalier - Nez de marches	

D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	Identifiant : ZPSO-0001 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	Identifiant : ZPSO-0002 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre sur mur béton Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	Identifiant : ZPSO-0003 Description : Murs et cloisons - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - HALL 59	Identifiant : ZPSO-0004 Description : Plafonds - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	Identifiant : ZPSO-0005 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 058	Identifiant : ZPSO-0007 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	Identifiant : ZPSO-0008 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	Identifiant : ZPSO-0009 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	Identifiant : ZPSO-0010 Description : Enduit plâtre sur poutre bois Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	Identifiant : ZPSO-0011 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	Identifiant : ZPSO-0012 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	Identifiant : ZPSO-0013 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre sur mur béton Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 050	Identifiant : ZPSO-0014 Description : Murs et cloisons - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 050; BATIMENT 09 / R02 - Rangement 051; BATIMENT 09 / R02 - Circulation 009	Identifiant : ZPSO-0015 Description : Plafonds - Plâtre de bande calicot de plaque de plâtre de plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051	Identifiant : ZPSO-0016 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051	Identifiant : ZPSO-0017 Description : Colle de plinthe carrelage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Rangement 051	Identifiant : ZPSO-0018 Description : Colle de faïence Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	Identifiant : ZPSO-0019 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 042	Identifiant : ZPSO-0020 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 039	Identifiant : ZPSO-0021 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	Identifiant : ZPSO-0022 Description : Colle de moquette Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 92	Identifiant : ZPSO-0023 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	Identifiant : ZPSO-0024 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Circulation 018	Identifiant : ZPSO-0025 Description : Enduit plâtre mural projeté Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	Identifiant : ZPSO-0026 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	Identifiant : ZPSO-0112 Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	Identifiant : ZPSO-0113 Description : Joint d'étanchéité de châssis Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	Identifiant : ZPSO-0114 Description : Mastic vitrier Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Palier 089	Identifiant : ZPSO-0115 Description : Peiture bitumineuse Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	Identifiant : ZPSO-0116 Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0117 Description : Joint d'étanchéité ouvrant-dormant de fenêtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_033	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	Identifiant : ZPSO-0186 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	Identifiant : ZPSO-0187 Description : Enduit plâtre sur mur béton Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	Identifiant : ZPSO-0188 Description : Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	Identifiant : ZPSO-0189 Description : Bande calicot Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	Identifiant : ZPSO-0190 Description : Mortier de scellement fenêtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	Identifiant : ZPSO-0191 Description : Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité de châssis Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 043	Identifiant : ZPSO-0192 Description : Menuiseries extérieures - Mastic vitrier Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	Identifiant : ZPSO-0193 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 042	Identifiant : ZPSO-0194 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	Identifiant : ZPSO-0195 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 041	Identifiant : ZPSO-0196 Description : Cloison de carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	Identifiant : ZPSO-0197 Description : Colle de moquette + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	Identifiant : ZPSO-0198 Description : Bandes calicots Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	Identifiant : ZPSO-0199 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 034; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	Identifiant : ZPSO-0200 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 033	Identifiant : ZPSO-0201 Description : Faux plafonds - plaques Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	Identifiant : ZPSO-0202 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Dégagement 045	Identifiant : ZPSO-0203 Description : Colle de plinthe carrelage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 020	Identifiant : ZPSO-0204 Description : Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	Identifiant : ZPSO-0205 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	Identifiant : ZPSO-0206 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	Identifiant : ZPSO-0207 Description : Enduit plâtre mural Allège Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0208 Description : Faux plafonds - plaques Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Identifiant : ZPSO-0209 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Identifiant : ZPSO-0309 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Identifiant : ZPSO-0310 Description : Colle de plinthe carrelage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Identifiant : ZPSO-0311 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Identifiant : ZPSO-0312 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 072	Identifiant : ZPSO-0313 Description : Revêtements de sol - Colle Linoleum Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - sas 071	Identifiant : ZPSO-0314 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	Identifiant : ZPSO-0315 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	Identifiant : ZPSO-0316 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 067	Identifiant : ZPSO-0317 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	Identifiant : ZPSO-0318 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 062	Identifiant : ZPSO-0319 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 059	Identifiant : ZPSO-0320 Description : Revêtements de sol - Linoléum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	Identifiant : ZPSO-0321 Description : Revêtements de sol - Colle de moquette + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R02 - Bureau 057	Identifiant : ZPSO-0322 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	Identifiant : ZPSO-0323 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	Identifiant : ZPSO-0324 Description : Colle de plinthe carrelage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Couloir 052	Identifiant : ZPSO-0325 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	Identifiant : ZPSO-0326 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre sur mur en brique Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	Identifiant : ZPSO-0327 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	Identifiant : ZPSO-0328 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0329 Description : Revêtements de sol - Colle de moquette + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051; BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	Identifiant : ZPSO-0330 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	Identifiant : ZPSO-0371 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	Identifiant : ZPSO-0372 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	Identifiant : ZPSO-0373 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre sur mur béton Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 042	Identifiant : ZPSO-0374 Description : Faux plafonds - Plaques Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	Identifiant : ZPSO-0375 Description : Faux plafonds - Plaques Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	Identifiant : ZPSO-0376 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	Identifiant : ZPSO-0377 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	Identifiant : ZPSO-0378 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0379 Description : Escalier (Limon) - Enduit plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	Identifiant : ZPSO-0380 Description : Escalier (Sous face)- Enduit plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077	Identifiant : ZPSO-0381 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	Identifiant : ZPSO-0382 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 077; BATIMENT 08 / RDC - SAS 073	Identifiant : ZPSO-0383 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	Identifiant : ZPSO-0384 Description : Linoleum + colle Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	Identifiant : ZPSO-0385 Description : Revêtements de sol- colle de moquette Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	Identifiant : ZPSO-0434 Description : Revêtements de sol - Colle de moquette + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	Identifiant : ZPSO-0435 Description : Revêtements de sol - Colle de moquette Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Identifiant : ZPSO-0436 Description : Faux plafonds - Plaques Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Identifiant : ZPSO-0437 Description : Murs et cloisons - Bande calicot Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0438 Description : Colle de plinthe carrelage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	



Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0439 Description : Murs et cloisons - Bande calicot Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 013; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0440 Description : Faux plafonds - Plaques Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 085	Identifiant : ZPSO-0441 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 061	Identifiant : ZPSO-0442 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	




Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0443 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre sur mur béton Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0444 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Identifiant : ZPSO-0445 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0469 Description : Colle de carrelage + chape maigre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0470 Description : Colle de plinthe carrelage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0471 Description : Murs et cloisons - Bande calicot Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0472 Description : Enduit plâtre mural Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0473 Description : Mortier de scellement menuiseries Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Identifiant : ZPSO-0474 Description : Mastic vitrier Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0475 Description : Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044	Identifiant : ZPSO-0476 Description : Murs et cloisons - Enduit plâtre sur mur brique Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 046; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 044; BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	Identifiant : ZPSO-0477 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0478 Description : Cloison en carreau de plâtre Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0479 Description : Colle de moquette + ragréage Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	Identifiant : ZPSO-0480 Description : Faux plafond Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
Parties extérieures	Identifiant : ZPSO-0580 Description : Ciment de scellement pavés Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4	Identifiant : ZPSO-0581 Description : Façades lourdes - Enduit ciment soubassement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4	Identifiant : ZPSO-0582 Description : Façades - Enduit ciment de façade Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4	Identifiant : ZPSO-0583 Description : Façades - Joint de scellement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4	Identifiant : ZPSO-0584 Description : Façades lourdes - Enduit ciment soubassement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4	Identifiant : ZPSO-0585 Description : Façades - Enduit ciment de façade Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4	Identifiant : ZPSO-0586 Description : Façades - Joint de scellement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4	Identifiant : ZPSO-0587 Description : Façades - Joint de scellement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7	Identifiant : ZPSO-0588 Description : Ciment de scellement pavés Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 1; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 2; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 3; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 4	Identifiant : ZPSO-0589 Description : Façades lourdes - Enduit ciment soubassement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8	Identifiant : ZPSO-0590 Description : Façades - Enduit ciment de façade Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8	Identifiant : ZPSO-0591 Description : Façades - Joint de scellement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8	Identifiant : ZPSO-0592 Description : Façades - Enduit ciment sur allette Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8	Identifiant : ZPSO-0581 Description : Façades lourdes - Enduit ciment soubassement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8	Identifiant : ZPSO-0593 Description : Façades - Enduit ciment de façade Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

Localisation	Description du matériau	Photo
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8	Identifiant : ZPSO-0594 Description : Façades - Joint de scellement Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	
BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 5; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 6; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 7; BATIMENT 08 PARTIE EXTERIEUR - Façade 8	Identifiant : ZPSO-0595 Description : Façades - Enduit ciment sur allette Justification : Suivant documentation consultée DTA ESIDIDF_2021_2209_DAT_03	

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **PARIS 7EME ARRONDISSEMENT**, le **14/06/2024**



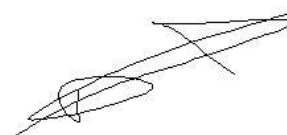





Par : **DIANGANA Mousa**




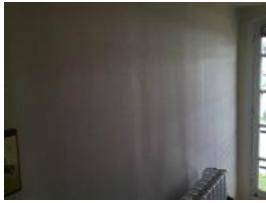
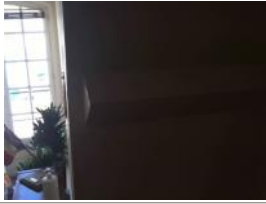






Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **ABCIDIA CERTIFICATION - 4, route de la Noue - 91190 GIF-SUR-YVETTE**

E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements









Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Revêtements de sol - Dalles de sol + colle	BATIMENT 09 / R02 - HALL 59	
P0002	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	
P0003	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	
P0004	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	
P0005	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	
P0006	Murs et cloisons - Colle de faïence	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	
P0007	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	
P0008	Poteaux - Peinture + plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Poteaux - Peinture + plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087	
P0010	Plafonds - Peinture + carton + plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087	
P0011	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087	
P0012	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057	
P0013	Revêtements de sol - Sol souple + colle	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057	
P0014	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057	
P0015	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	
P0016	Revêtements de sol - Sol souple + colle	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	
P0017	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0018	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	
P0019	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	
P0020	Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	
P0021	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	
P0022	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 049	
P0023	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	
P0024	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	
P0025	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	
P0026	Murs et cloisons (Allégé) - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0027	Poutres et charpentes - Peinture	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	
P0028	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	
P0029	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	
P0030	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage + chape	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 40	
P0031	Revêtements de sol - Colle + ragréage + chape	BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	
P0032	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	
P0033	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	
P0034	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	
P0035	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 09 / R02 - SAS 040	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0036	Revêtements de sol - Dalle de sol souple + colle	BATIMENT 09 / R02 - Palier 13	
P0037	Escalier (Marche) - Linoléum + colle	BATIMENT 09 / R02 - Escalier 15	
P0038	Escalier Nez de Marche - Revêtement dur(A) + colle(A)	BATIMENT 09 / R02 - Escalier 15	
P0039	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre projeté	BATIMENT 09 / R02 - Escalier 15	
P0040	Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012	
P0041	Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012	
P0042	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012	
P0043	Revêtements de sol - Linoléum + colle	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011	
P0044	Murs et cloisons maçonnés (embrasure) - plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0045	Plafonds - Peinture + carton + plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 009	
P0046	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage + chape	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 042	
P0047	Poteaux - Peinture + plâtre + béton	BATIMENT 09 / R02 - Rangement 051	
P0048	Plafonds - Peinture + carton + plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 039	
P0049	Revêtements de sol - Linoléum + colle	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 038	
P0050	Revêtements de sol - Linoléum + colle + moquette + colle	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 038	
P0051	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 038	
P0052	Revêtements de sol - Colle de moquette	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	
P0053	Murs et cloisons maçonnés (Enbrasure) - Plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	



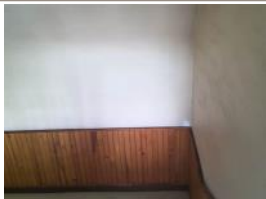

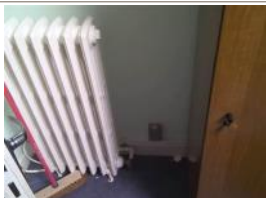



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0054	Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	
P0055	Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	
P0056	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014	
P0057	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	
P0058	Revêtements de sol - Colle de moquette	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	
P0059	Revêtements de sol - Revêtement souple + colle	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	
P0060	Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	
P0061	Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	
P0062	Murs et cloisons maçonnés (Allégé) - Plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0063	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	
P0064	Revêtements de sol - Colle de moquette	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022	
P0065	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit projeté plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022	
P0066	Murs et cloisons maçonnés - Plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022	
P0067	Murs et cloisons maçonnés - Isolant souple	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022	
P0068	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022	
P0069	Revêtements de sol - Linoléum + colle	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	
P0070	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	
P0071	Murs et cloisons maçonnés (Allégé) - Peinture + Enduit projeté plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0072	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit projeté plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	
P0073	Plafonds - Peinture + Enduit projeté plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	
P0074	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	
P0075	Revêtements de sols - Colle de carrelage	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023	
P0076	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023	
P0077	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023	
P0078	Murs et cloisons maçonnés - enduit plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023	
P0079	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 024	
P0080	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 024	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0081	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027	
P0082	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027	
P0083	Poteaux - Peinture + plâtre + béton	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027	
P0084	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 029	
P0085	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 09 / R02 - Bureau 029	
P0086	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	
P0087	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	
P0088	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	
P0089	Marches - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0090	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010	
P0091	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	
P0092	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	
P0093	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	
P0094	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	
P0095	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	
P0096	Plafonds - Plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	
P0097	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	
P0098	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0099	Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	
P0100	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	
P0101	Murs et cloisons maçonnés (Allege) - Peinture + Enduit plâtrebm projeté	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	
P0102	Plafonds - Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	
P0103	Revêtements de sol - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	
P0104	Murs et cloisons maçonnés - Colle tapisserie + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	
P0105	Murs et cloisons maçonnés - Colle tapisserie + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	
P0106	Murs et cloisons maçonnés - Colle tapisserie + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	
P0107	Plafonds - Peinture + Plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0108	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	
P0109	Marches - Linoléum + colle	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	
P0110	Marches - Linoléum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	
P0111	Murs et cloisons maçonnés - plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	
P0112	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	
P0113	Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	
P0114	Calorifuge - plâtre projeté + liège	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	
P0115	Plafonds - Peinture + Plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	
P0116	Murs et cloisons - Bandes calicots	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0117	Murs et cloisons maçonnés - plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075	
P0118	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre projeté	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	
P0119	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	
P0120	Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001	
P0121	Revêtements de sol - Linoleum + colle + revêtement souple + colle	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086	
P0122	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	
P0123	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	
P0124	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	
P0125	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	

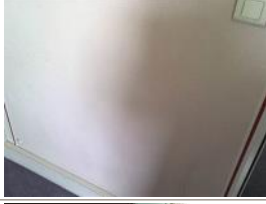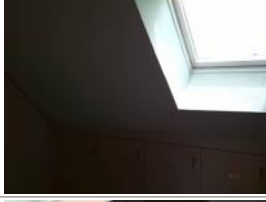Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0126	Murs et cloisons maçonnés - Colle tapisserie + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	
P0127	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	
P0128	Murs et cloisons maçonnés - plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	
P0129	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	
P0130	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	
P0131	Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	
P0132	Revêtements de sols - Colle de carrelage	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	
P0133	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	
P0134	Plafonds - Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	









Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0135	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	
P0136	Plafonds plénum - Enduit plâtre projeté	BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	
P0137	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre projeté	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071	
P0138	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	
P0139	Murs et cloisons maçonnés - plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	
P0140	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	
P0141	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre projeté	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	
P0142	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	
P0143	Plafonds plénum - Enduit plâtre projeté	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0144	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0145	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0146	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0147	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0148	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0149	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0150	Plafonds - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0151	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0152	Plafonds plénum - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0153	Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	
P0154	Revêtements de sols - Colle de moquette	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	
P0155	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	
P0156	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	
P0157	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	
P0158	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	
P0159	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	
P0160	Plafonds - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007	
P0161	Revêtements de sols - Colle de moquette	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0162	Murs et cloisons maçonnés - plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	
P0163	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	
P0164	Plafonds - Plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	
P0165	Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	
P0166	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Ciment	BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	
P0167	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre + enduit Ciment	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0168	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre + enduit Ciment	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0169	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre + enduit Ciment	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0170	Plafonds - Peinture + enduit plâtre + enduit béton	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0171	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0172	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0173	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0174	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0175	Sous face escalier - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0176	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	
P0177	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	
P0178	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	
P0179	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	





Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0180	Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	
P0181	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	
P0182	Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	
P0183	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	
P0184	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	
P0185	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	
P0186	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	
P0187	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit ciment	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	
P0188	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0189	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	
P0190	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	
P0191	Revêtements de sols - Dalle béton	BATIMENT 08 / RDC - L.T	
P0192	Revêtements de sol souple- Colle(A) + ragréage(A)	BATIMENT 08 / RDC - L.T	
P0193	Escalier - Nez de marche	BATIMENT 08 / RDC - L.T	
P0194	Escalier - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / RDC - L.T	
P0195	Revêtements de sols - Ragréage + chape	BATIMENT 08 / RDC - L.T	
P0196	Plafonds - Flocage	BATIMENT 08 / RDC - L.T	
P0197	Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréage + chape	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0198	Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréage + chape	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	
P0199	Revêtements de sols - Dalle béton	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	
P0200	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	
P0201	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	
P0202	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029	
P0203	Revêtements de sols - Colle de moquette(A)+ ragréage rose(A)+ ragréage gris(A)	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	
P0204	Revêtements de sols - Ragréage rouge(A) + chape(A)	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	
P0205	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	
P0206	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0207	Plafonds - Peinture + enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	
P0208	Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréage + chape	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	
P0209	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	
P0210	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	
P0211	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	
P0212	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	
P0213	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	
P0214	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	
P0215	Sous face escalier - Peinture + enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	




Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0216	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	
P0217	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	
P0218	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	
P0219	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	
P0220	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	
P0221	Plafonds - Peinture + enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	
P0222	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031	
P0223	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	
P0224	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	



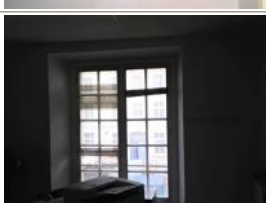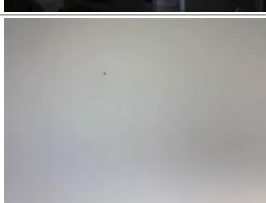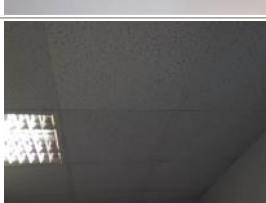






Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0225	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	
P0226	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	
P0227	Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	
P0228	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	
P0229	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	
P0230	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003	
P0231	Revêtements de sol (Seuil de porte) - Linoleum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028	
P0232	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	
P0233	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	



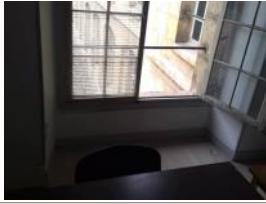






Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0234	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	
P0235	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	
P0236	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	
P0237	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	
P0238	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	
P0239	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	
P0240	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	
P0241	Plafonds - Peinture + enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	
P0242	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	









Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0243	Revêtements de sol - Ragréage	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	
P0244	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Ciment	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	
P0245	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	
P0246	Plafonds - Peinture + enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	
P0247	Poteaux - Peinture + enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	
P0248	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	
P0249	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	
P0250	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	
P0251	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0252	Escalier Marches - Linoléum + colle	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	
P0253	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	
P0254	Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	
P0255	Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	
P0256	Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	
P0257	Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	
P0258	Faux plafond	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	
P0259	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	
P0260	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0261	Revêtements de murs - Colle de Plinthe carrelage	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	
P0262	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	
P0263	Escalier Marches - Linoléum + colle + ragréages + chape	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	
P0264	Murs et cloisons - Enduit plâtre mural	BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	
P0265	Murs et cloisons maçonnés - Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	
P0266	Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	
P0267	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	
P0268	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	
P0269	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0270	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	
P0271	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	
P0272	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	
P0273	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	
P0274	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	
P0275	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Tapisserie + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	
P0276	Revêtements de sol - Colle de carrelage + Chape	BATIMENT 08 / R01 - WC 056	
P0277	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / R01 - WC 056	
P0278	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / R01 - WC 056	

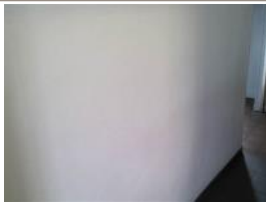






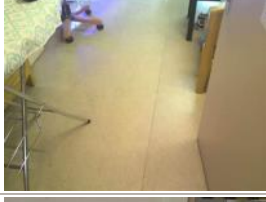

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0279	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / R01 - WC 056	
P0280	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057	
P0281	Revêtements de sol - Ragréage + Chape	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053	
P0282	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050	
P0283	Revêtements de sol (Seuil de porte) - Linoleum + colle + ragréage + chape	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051	
P0284	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	
P0285	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	
P0286	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	
P0287	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0288	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048	
P0289	Revêtements de sol - colle de moquette + ragréage + chape	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	
P0290	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	
P0291	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	
P0292	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046	
P0293	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	
P0294	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	
P0295	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	
P0296	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	






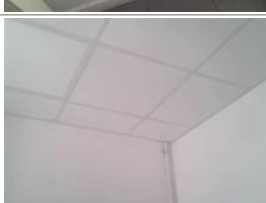



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0297	Murs et cloisons maçonnés - Joint d'assemblage	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	
P0298	Escalier (Sous face)- Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	
P0299	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	
P0300	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Hall 042	
P0301	Murs et cloisons maçonnés (Allege) - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041	
P0302	Plafonds (Embrasure) - Faux plafond	BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041	
P0303	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041	
P0304	Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif + colle + chape	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	
P0305	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	


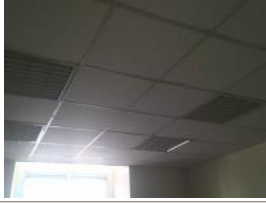







Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0306	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	
P0307	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	
P0308	Plafond - Plaque	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	
P0309	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039	
P0310	Revêtements de sol - Revêtements de sol sportif + colle	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	
P0311	Poteaux - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Salle 036	
P0312	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	
P0313	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	
P0314	Poteaux - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	


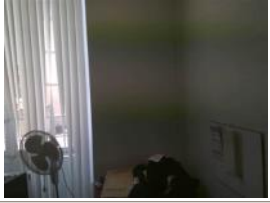







Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0315	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Passage 033	
P0316	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / RDC - Wc 033	
P0317	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	
P0318	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	
P0319	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	
P0320	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / RDC - Wc 032	
P0321	Escalier (Marches) - Linoléum + colle	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	
P0322	Revêtements de murs - Colle de Plinthe	BATIMENT 08 / RDC - Hall 028	
P0323	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0324	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	
P0325	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021	
P0326	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	
P0327	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	
P0328	Plafonds - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	
P0329	Poteaux - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	
P0330	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	
P0331	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021	
P0332	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0333	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	
P0334	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	
P0335	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	
P0336	Plafonds -Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	
P0346	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	
P0337	Conduits - Joint ciment	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	
P0338	Escalier (Marches) - Linoléum + colle	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	
P0339	Escalier (nez de Marche) - colle	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008	
P0340	Murs et cloisons maçonnés - Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - HALL 076	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0341	Poteaux - Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078	
P0342	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	
P0343	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	
P0344	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	
P0345	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	
P0346	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075	
P0347	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	
P0348	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	
P0349	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	






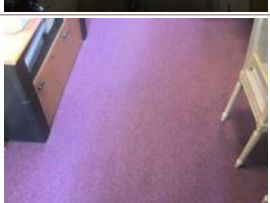



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0350	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	
P0351	Faux plafonds - Plaques	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	
P0352	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	
P0353	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	
P0354	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	
P0355	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	
P0356	Revêtements de sol - Colle de moquette(A) + chape(A)	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	
P0357	Poteaux - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	
P0358	Revêtements de sol souple - Colle(A) + ragréage(A)	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	


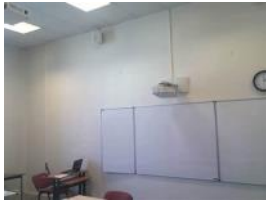



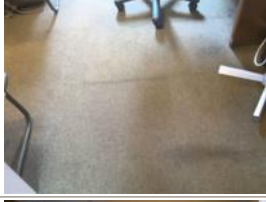

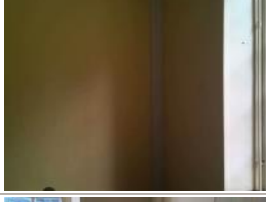

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0359	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	
P0360	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	
P0361	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073	
P0362	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	
P0363	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074	
P0364	Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068	
P0365	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	
P0366	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	
P0367	Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0368	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	
P0369	Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit plâtre + béton	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	
P0370	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Hall 55	
P0371	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	
P0372	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	
P0373	Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 056	
P0374	Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	
P0375	Conduit en fibres-ciment(A)	BATIMENT 08 / RDC - Entrée 057	
P0376	Murs et cloisons - Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	










Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0377	Poteaux - Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - sas 01	
P0378	Revêtements de sols - Colle de carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058	
P0379	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058	
P0380	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058	
P0381	Revêtements de sol - Joint de carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	
P0382	Revêtements de sol - Colle de carrelage de sol gris	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	
P0383	Revêtements de sol - Colle de carrelage noir(A) + chape maigre(A)	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	
P0384	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	
P0385	Murs et cloisons - Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	



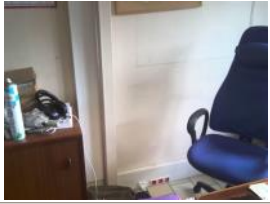






Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0386	Murs et cloisons (Allège)- Peinture toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	
P0387	Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	
P0388	Revêtements de sol - Colle + ragréage	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	
P0389	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	
P0390	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	
P0391	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	
P0392	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	
P0393	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	
P0394	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052	



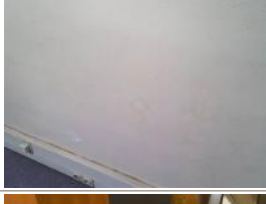

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0395	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	
P0396	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	
P0397	Murs et cloisons - Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	
P0398	Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	
P0399	Murs et cloisons - Enduit Plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048	
P0400	Revêtements de sol - Colle + ragréage	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	
P0401	Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	
P0402	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	
P0403	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0404	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	
P0405	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	
P0406	Murs et cloisons maçonnés (Allège) - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	
P0407	Revêtements de sol souple - Colle(A) + ragréage(A)	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	
P0408	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	
P0409	Revêtements de sol - Colle(A) + Ragréage(A)	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	
P0410	Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	
P0411	Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	
P0412	Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	



Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0413	Menuiseries extérieures - Mastic vitrier	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	
P0414	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	
P0415	Revêtements de sols - Dalle de sol + colle	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	
P0416	Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	
P0417	Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	
P0418	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	
P0419	Conduits et accessoires - plâtre + liège	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis	
P0420	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	
P0421	Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0422	Murs et cloisons maçonnés (Allégé) - Peinture + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	
P0423	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	
P0424	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	
P0425	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	
P0426	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035	
P0427	Revêtements de sol - Colle de moquette	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	
P0428	Poutre - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	
P0429	Plafond - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	
P0430	Revêtements de sol - Colle de moquette	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	




Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0431	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	
P0432	Plafond - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	
P0433	Poutre - Peinture + toile de verre + plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	
P0434	Revêtements de sol - Colle de moquette	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047	
P0435	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030	
P0436	Revêtements de sol - Linoleum + colle	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	
P0437	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit à base de plâtre projeté	BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	
P0438	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	
P0439	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0440	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	
P0441	Revêtements de sol - Colle de moquette + ragréage + chape	BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022	
P0442	Revêtements de sol - Colle de moquette(A) + ragréage(A) + chape(A)	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071	
P0443	Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	
P0444	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	
P0445	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage + chape	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	
P0446	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	
P0447	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	
P0448	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0449	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	
P0450	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	
P0451	Plafonds - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	
P0452	Revêtements de sols - Béton	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	
P0453	Murs et cloisons maçonnés - Enduit plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	
P0454	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	
P0455	Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage + chape	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	
P0456	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	
P0457	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0458	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	
P0459	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	
P0460	Revêtements de sol - Colle de moquette + chape	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	
P0461	Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	
P0462	Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	
P0463	Revêtements de sols - Peinture de sol + béton	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	
P0464	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	
P0465	Murs et cloisons maçonnés - Peinture + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	
P0466	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0467	Revêtements de sol - ragréage + chape maigre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	
P0468	Murs et cloisons maçonnés - Enduit ciment	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	
P0469	Plafonds - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	
P0470	Revêtements de murs - Colle de faïence	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	
P0471	Revêtements de sols - Dalle de sol(A) + colle(A)	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	
P0472	Plafonds - Peinture + plâtre	BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	
P0473	Revêtement de sol plastique souple + colle(A) + ragréage(A) + chape(A)	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	
P0474	Murs et cloisons maçonnés - Colle papier peint + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	
P0475	Murs et cloisons maçonnés - Colle papier peint + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0476	Murs et cloisons maçonnés - Colle papier peint + Enduit plâtre	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	
P0477	Faux plafonds - plaques	BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	
P0478	Escalier - Nez de marches	BATIMENT 08 / RDC - Escalier 007	

E.2. Planches de repérage

PLAN GENERAL COMBLE BAT 08/R02

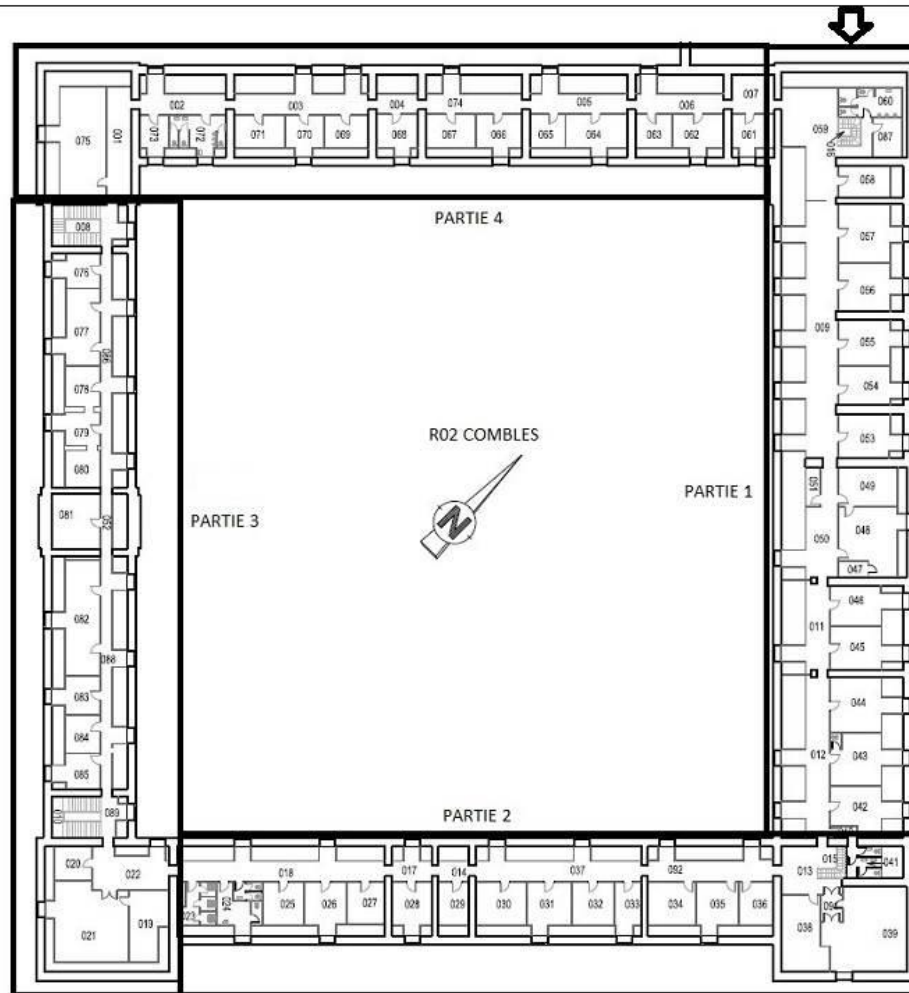Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 1 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

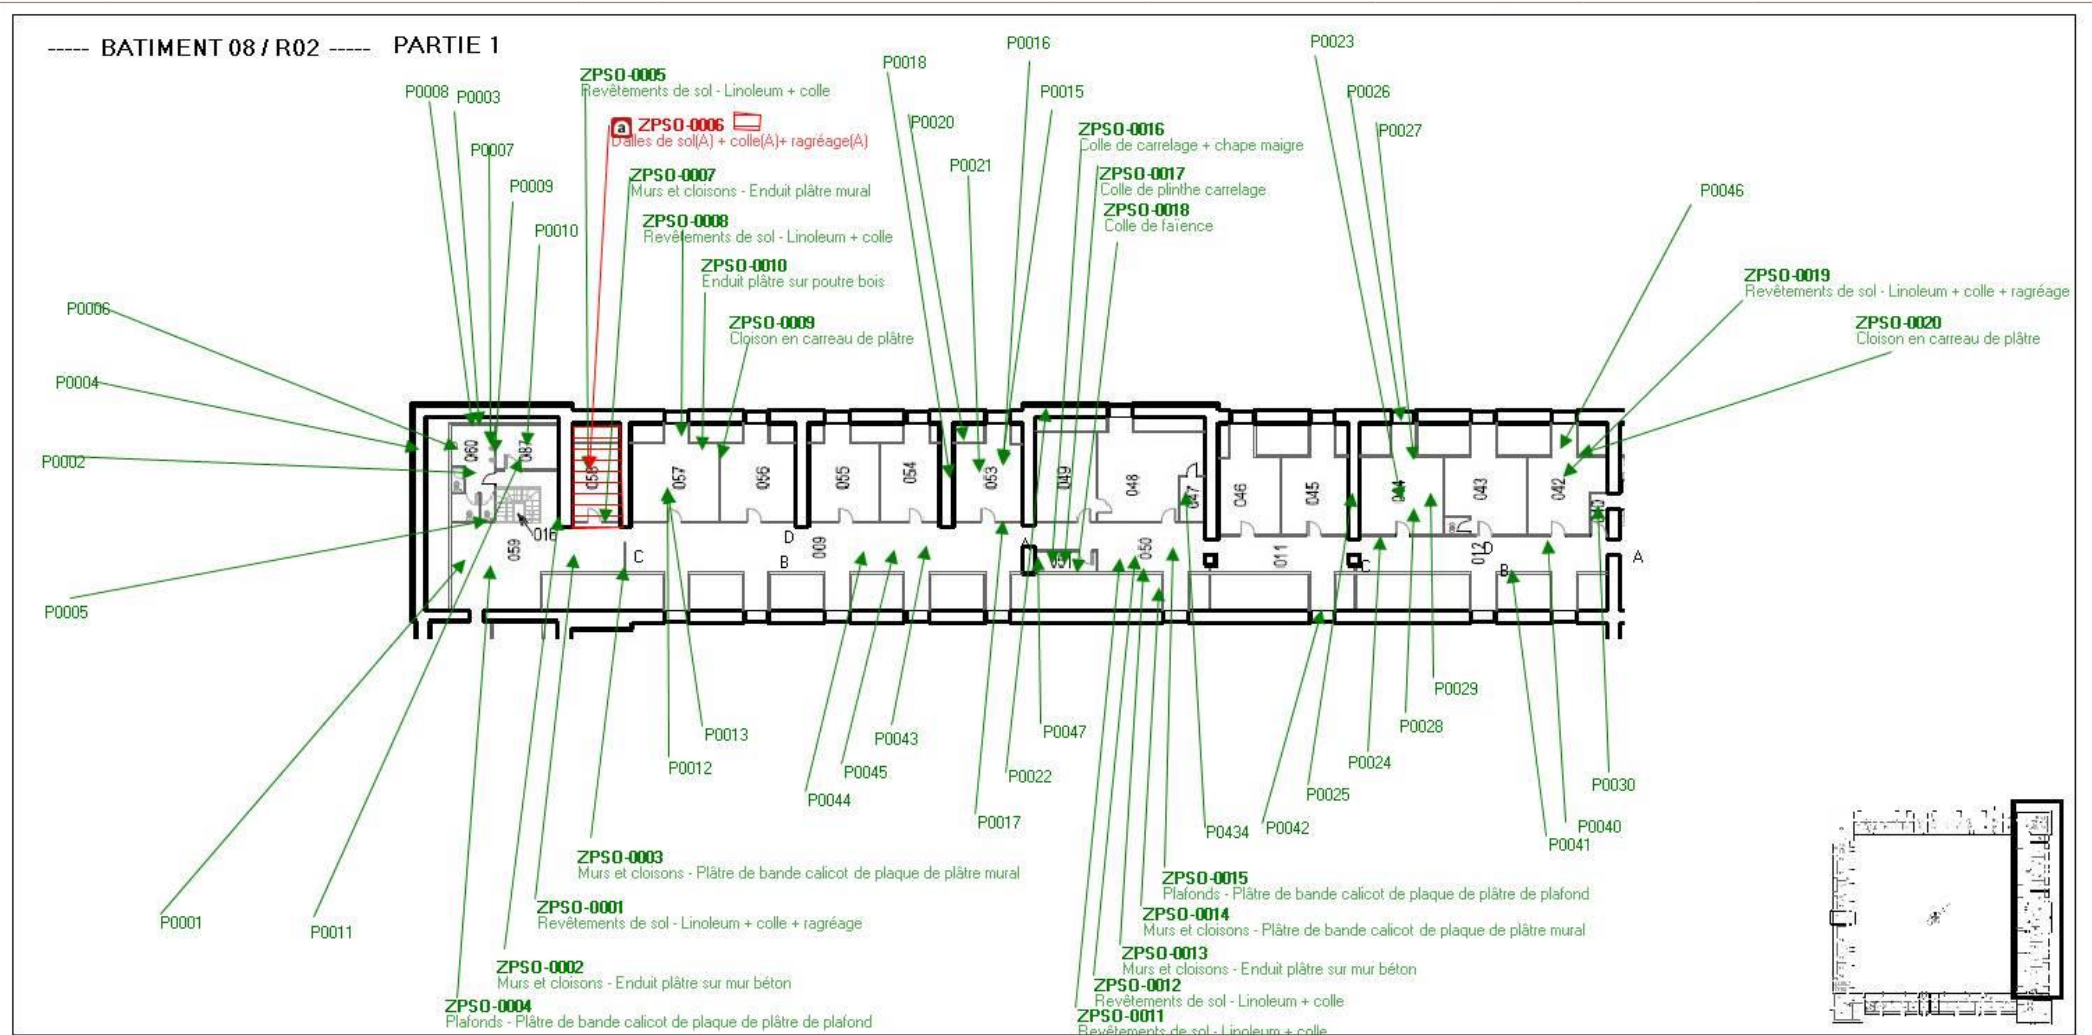

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 2 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

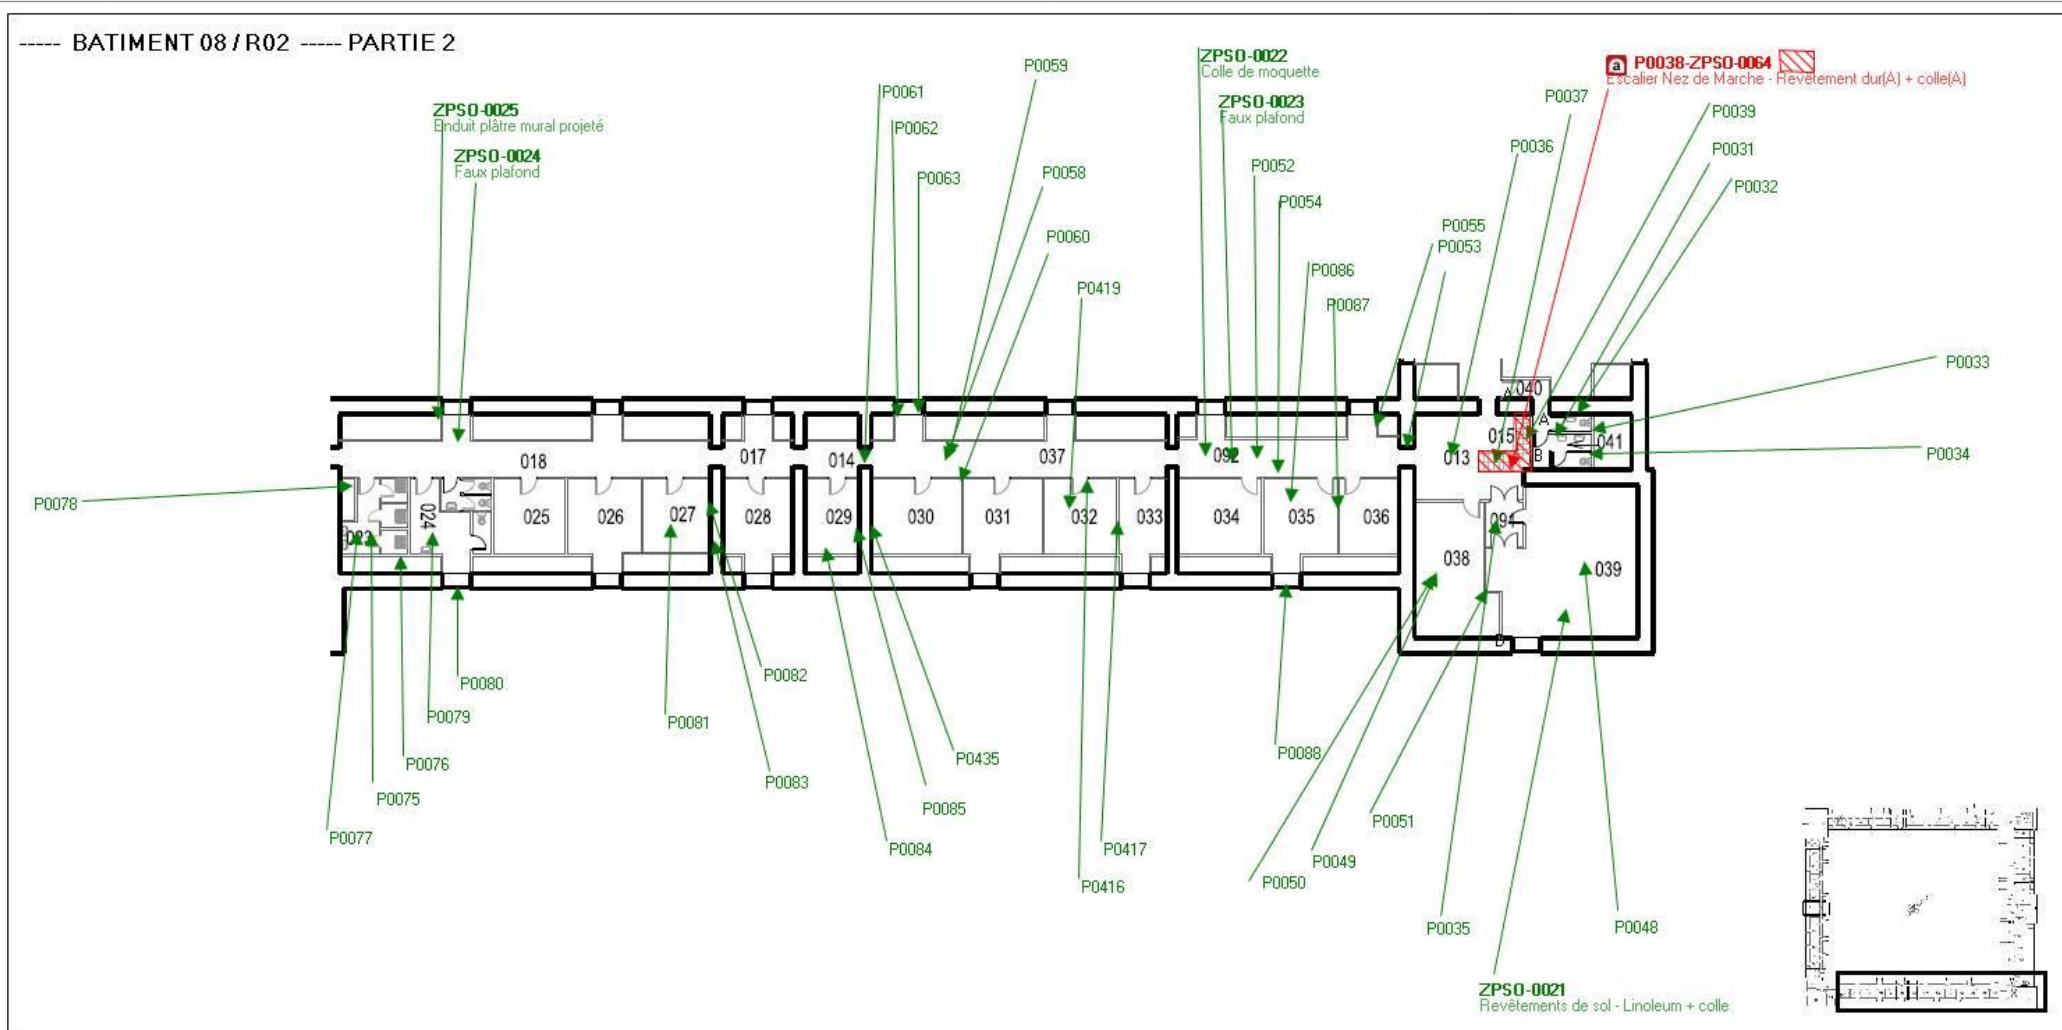Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien :	ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
--------	---

Etabli par :	DIANGANA Mousa
Société :	AED Groupe
Le :	14/06/2024

Croquis 3 / 24	
Version :	V01
du :	14/06/2024


PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

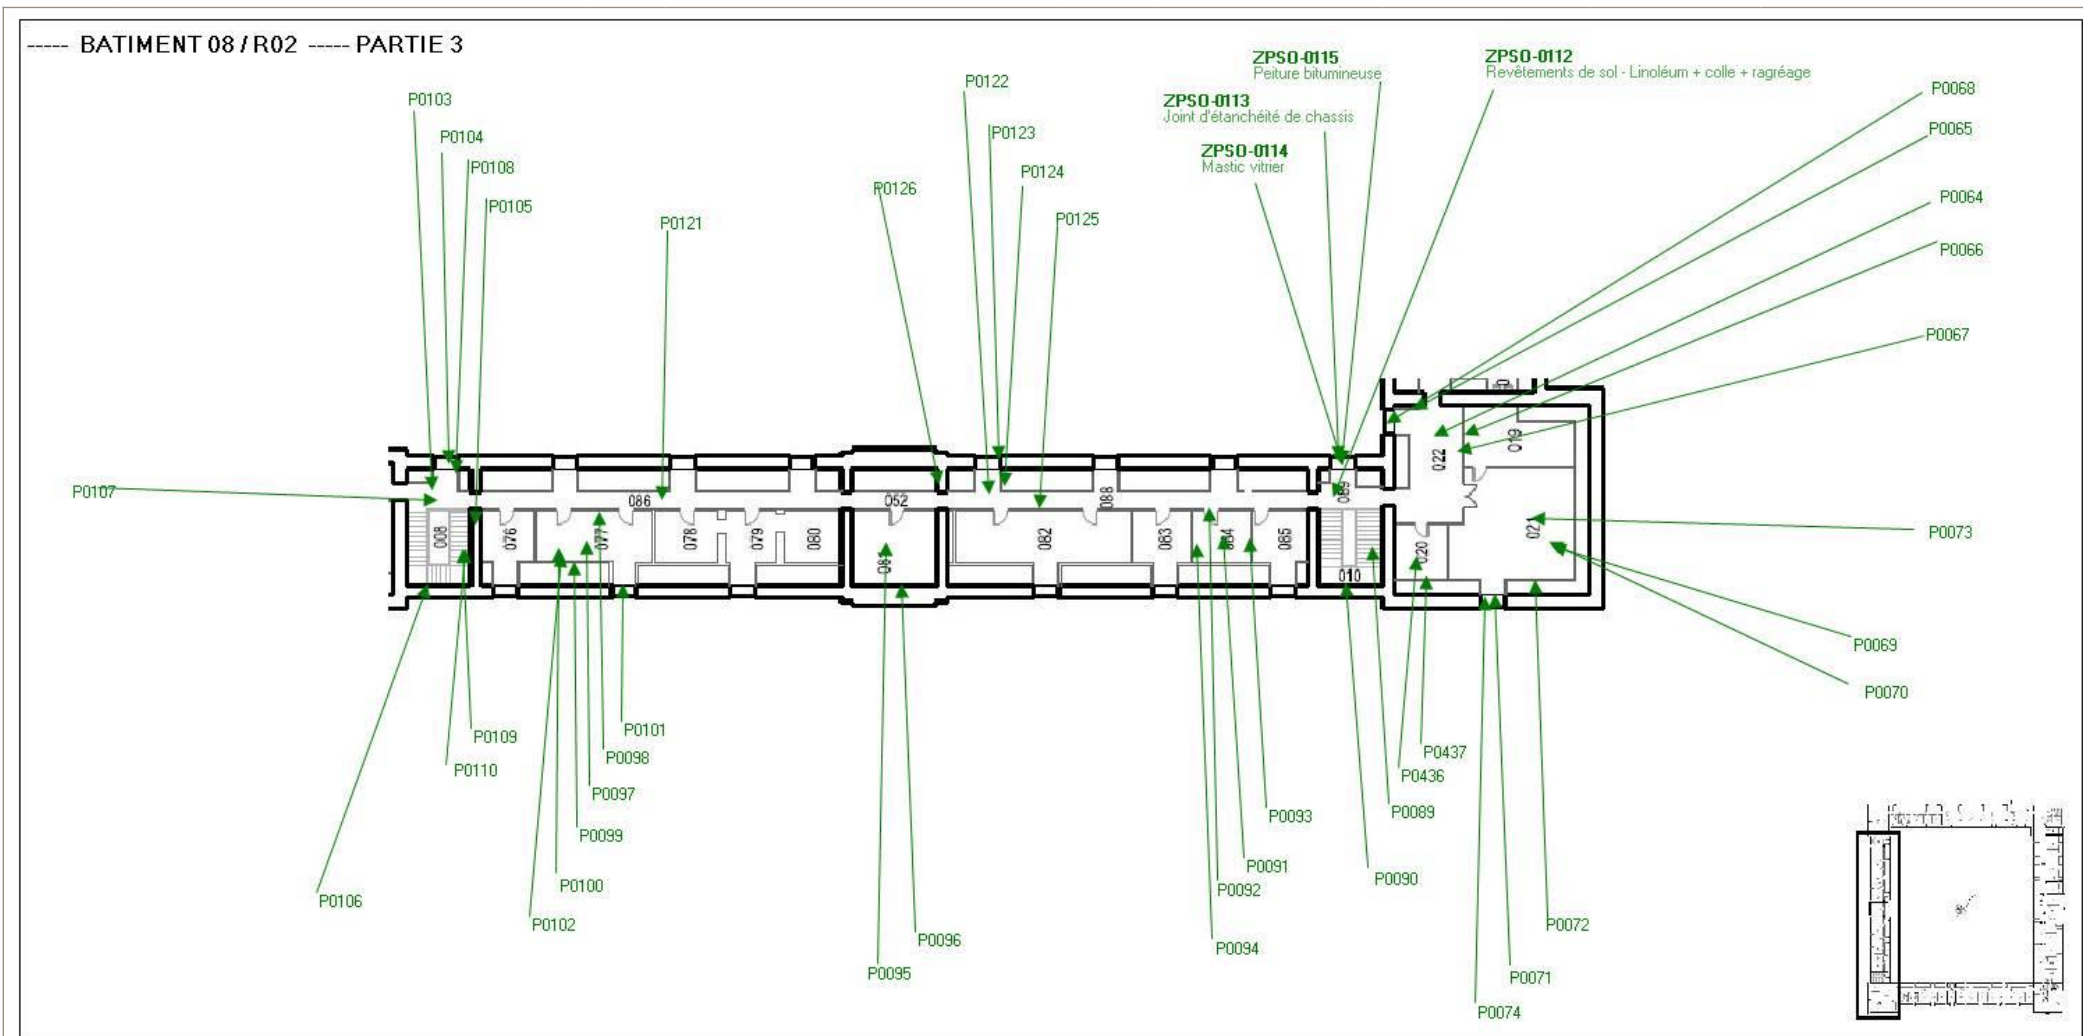

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Version : Croquis 4 / 24
du : V01
14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
M XXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

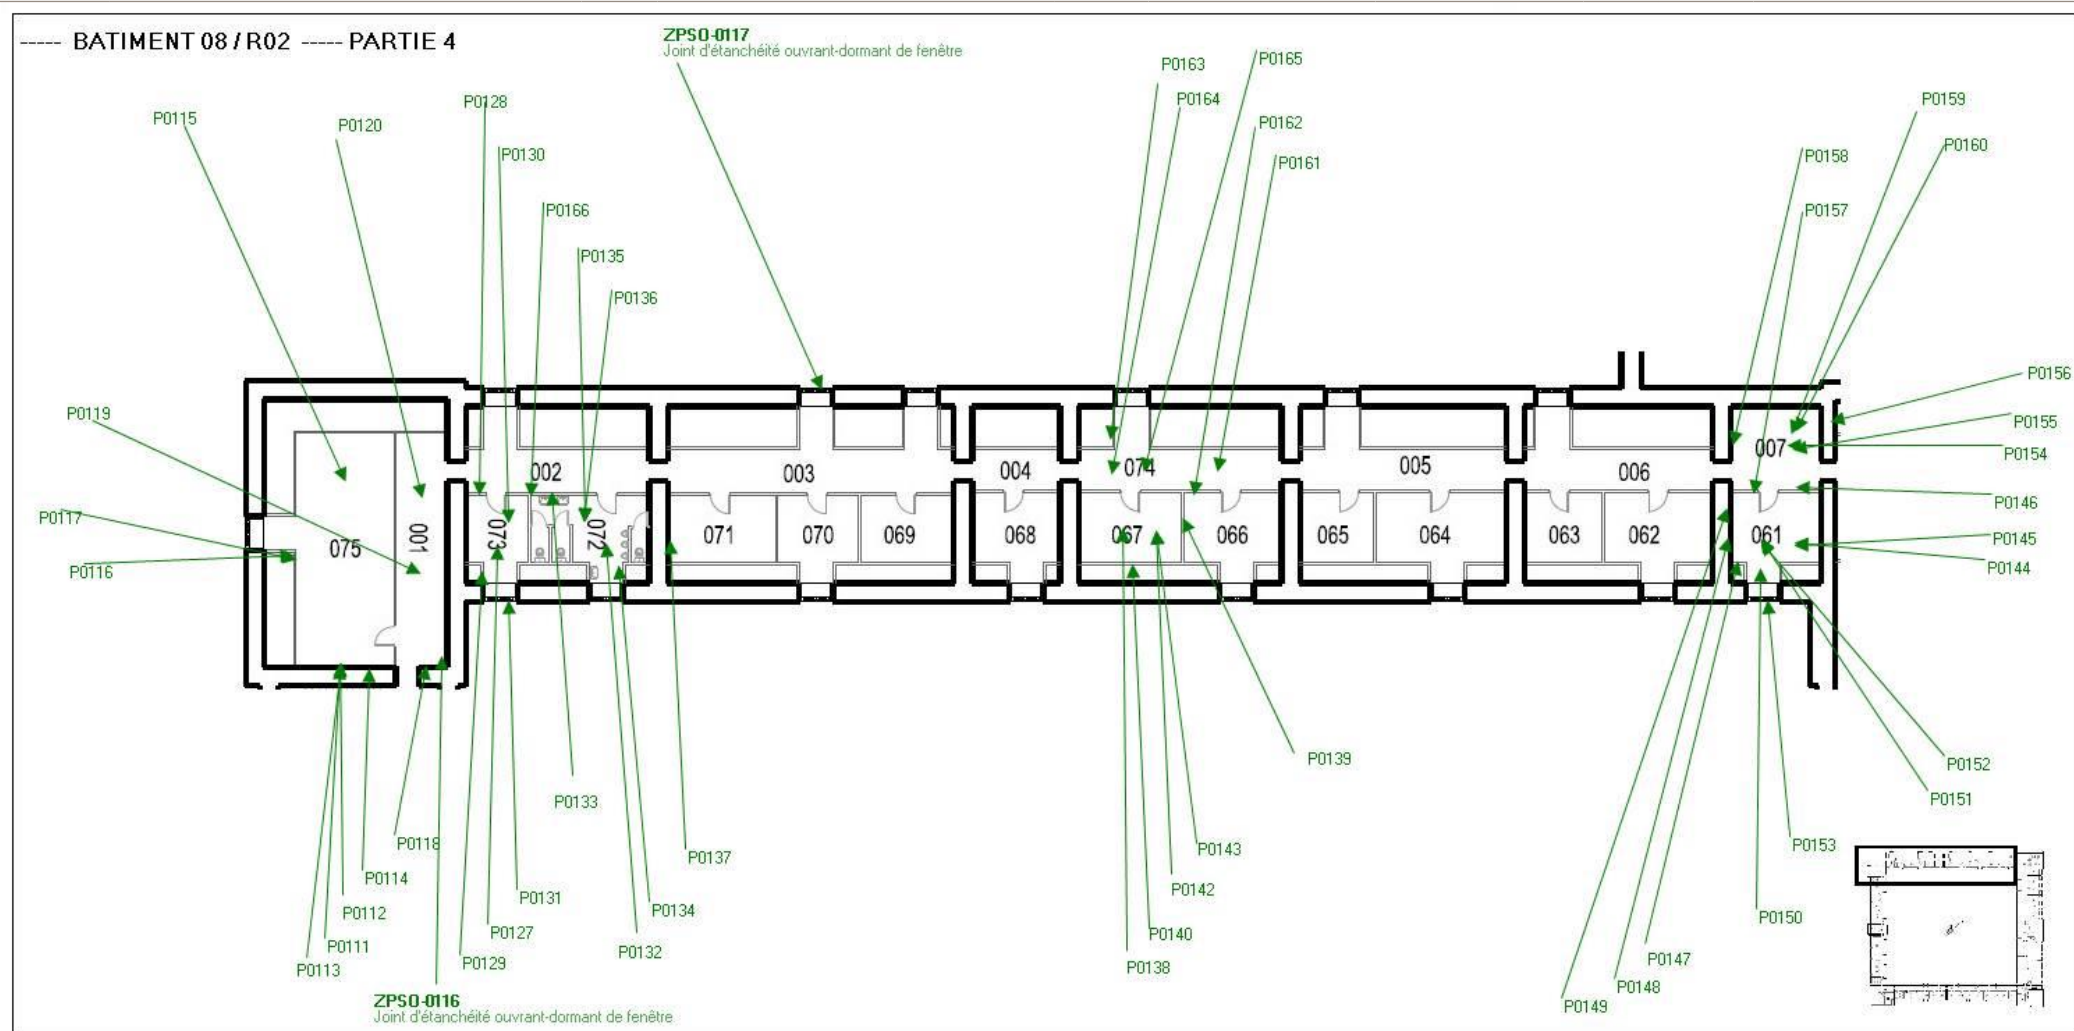


Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTÉtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 5 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

PLAN GENERAL BAT 08 / R01

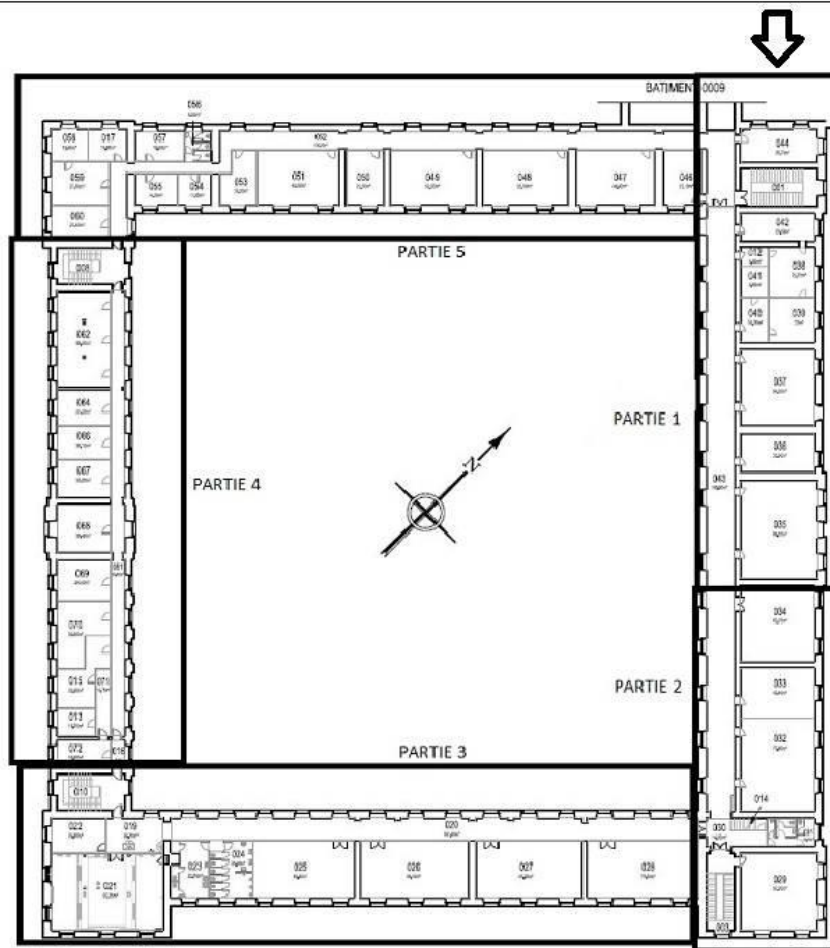

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 6 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

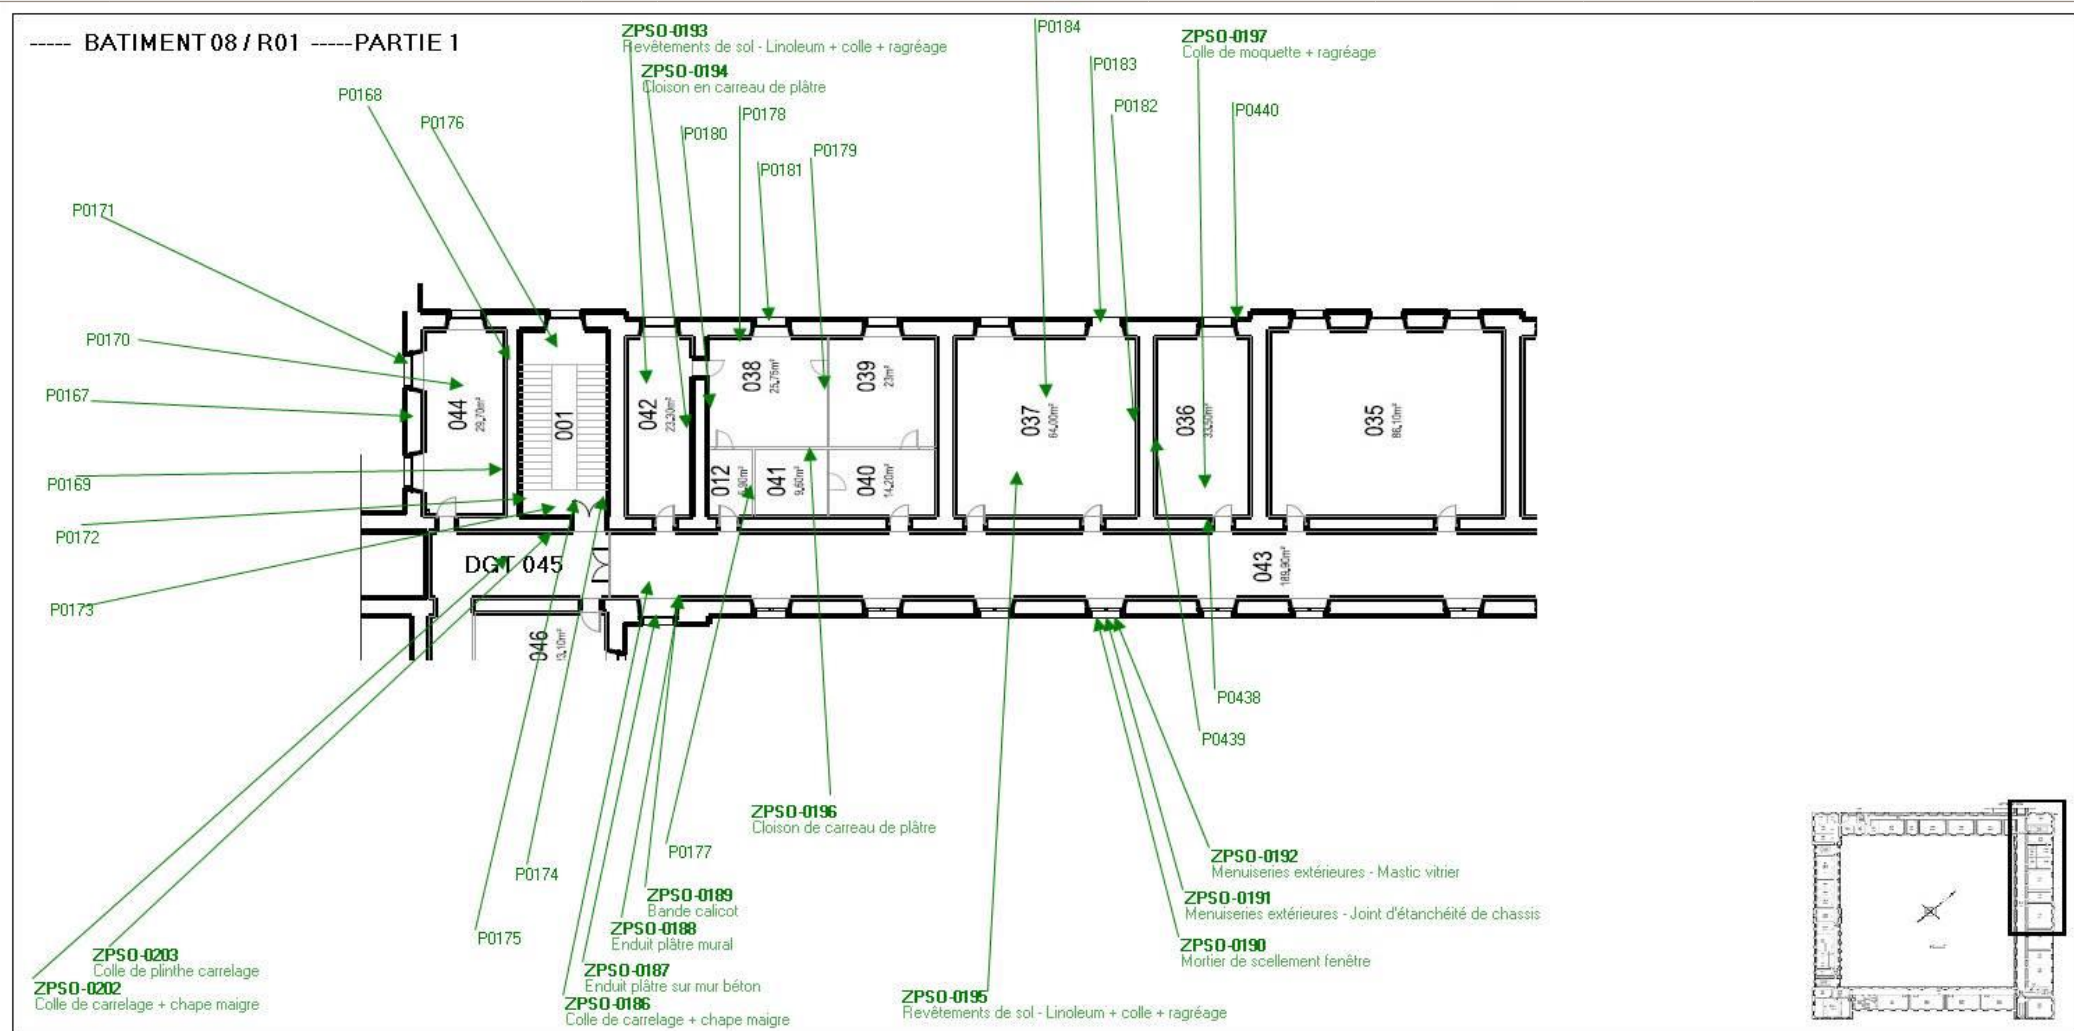

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT


Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 7 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

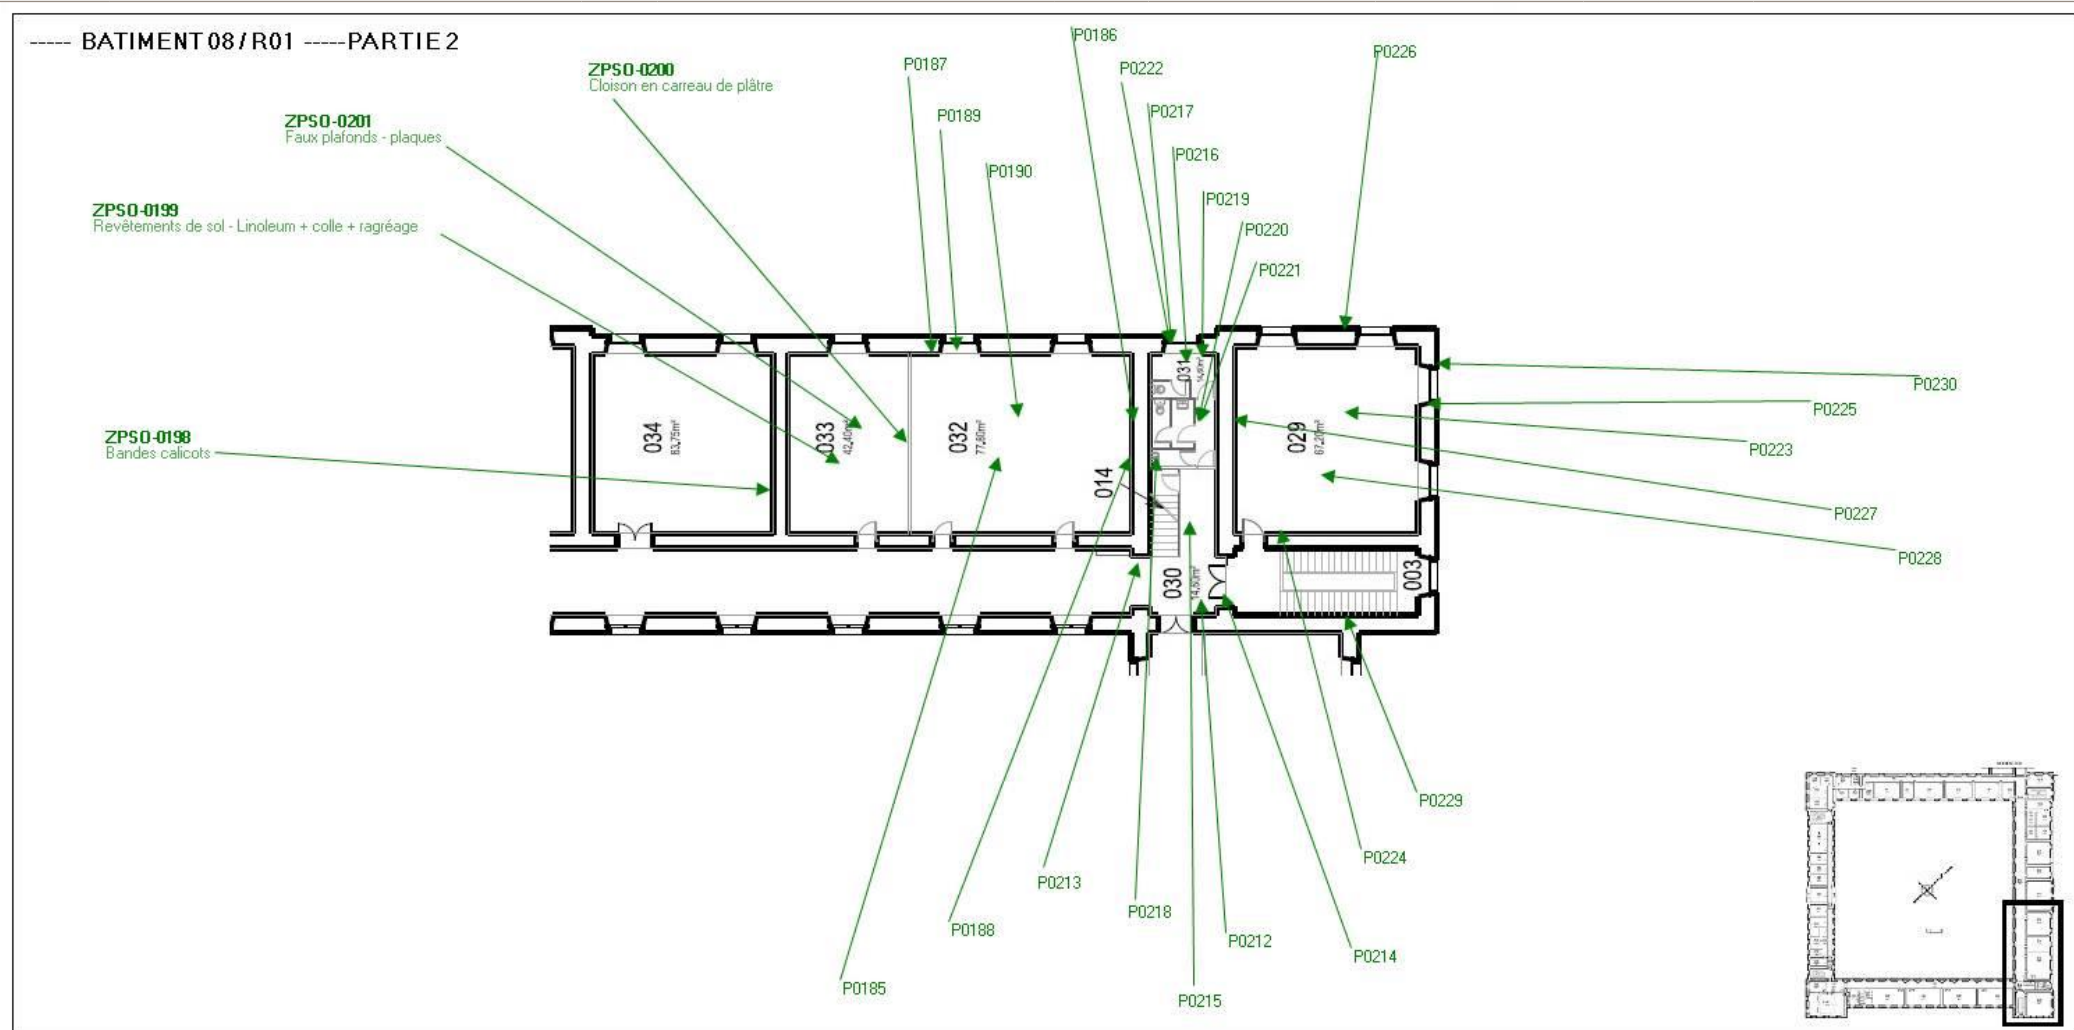Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 8 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

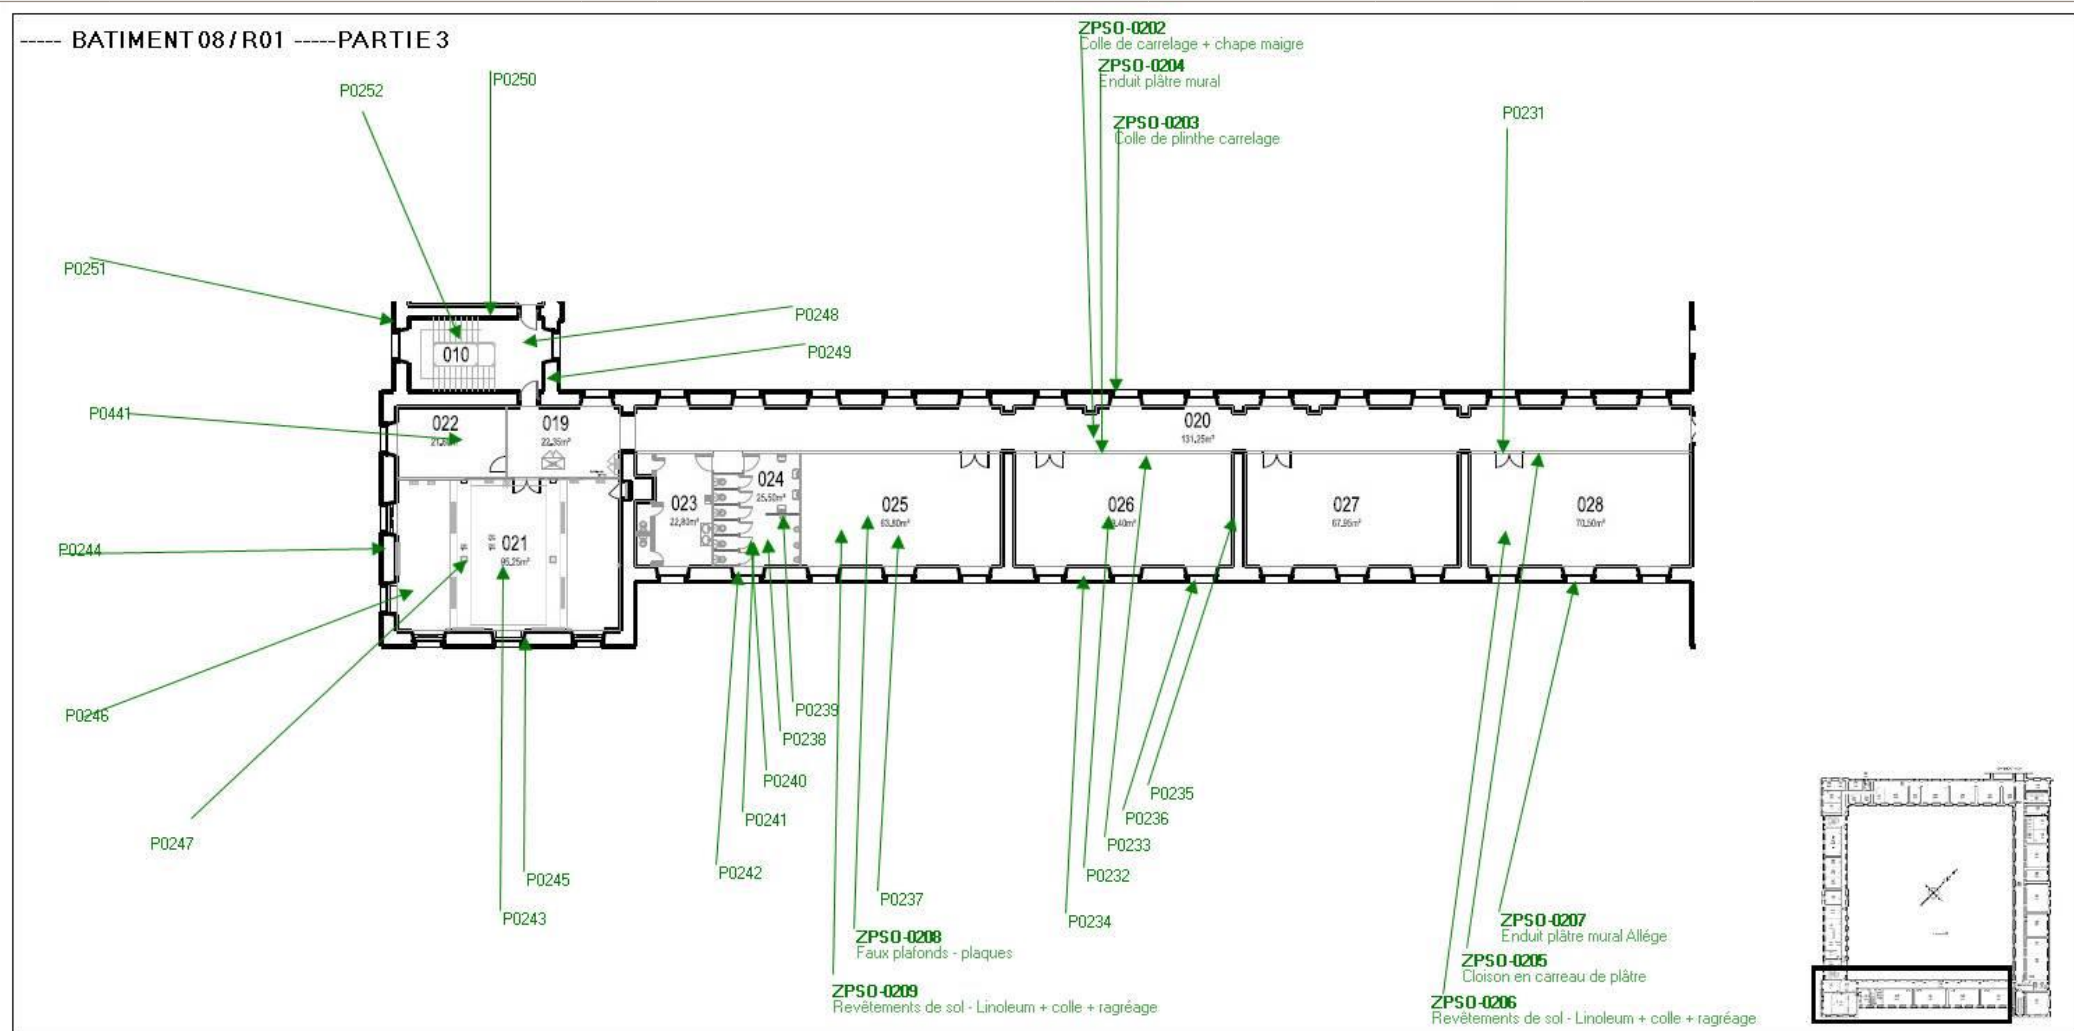

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 9 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024


A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

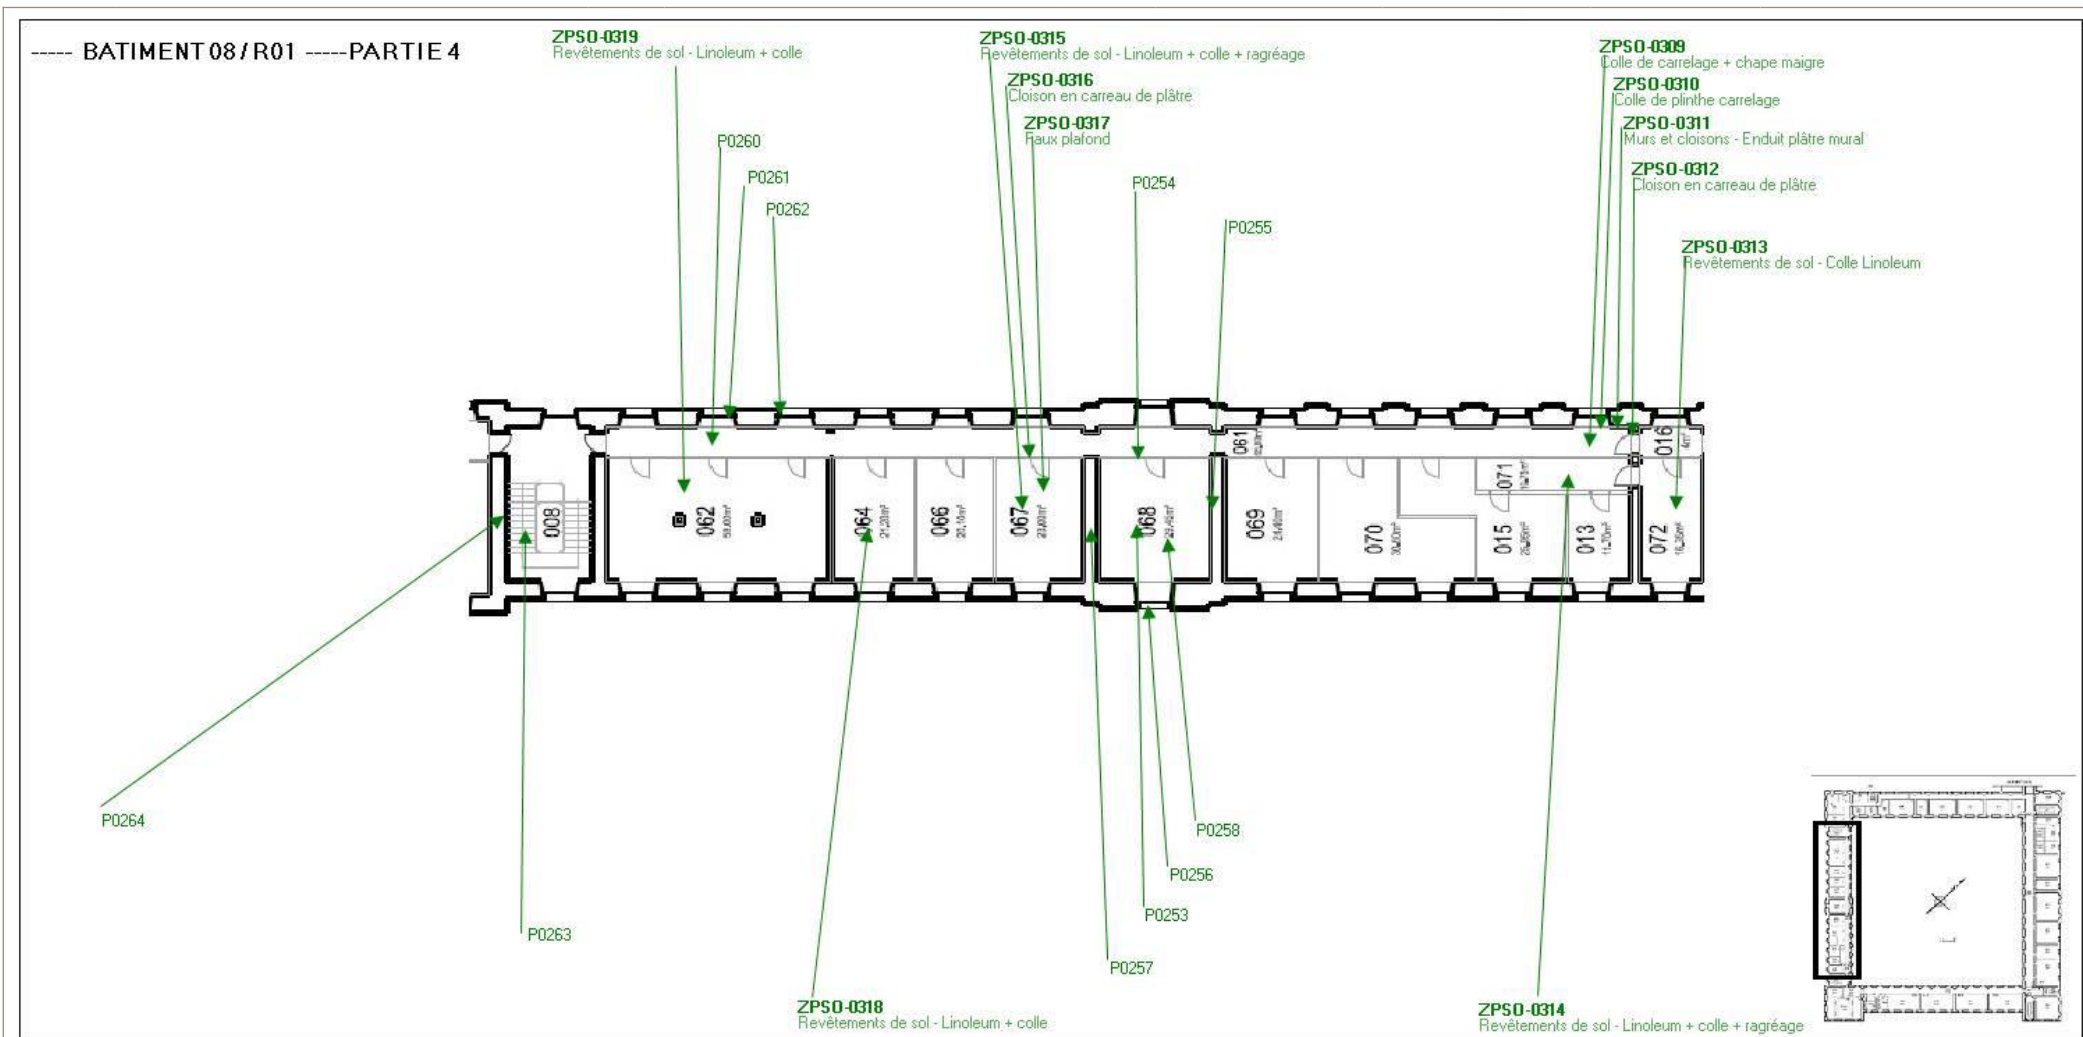

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 10 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

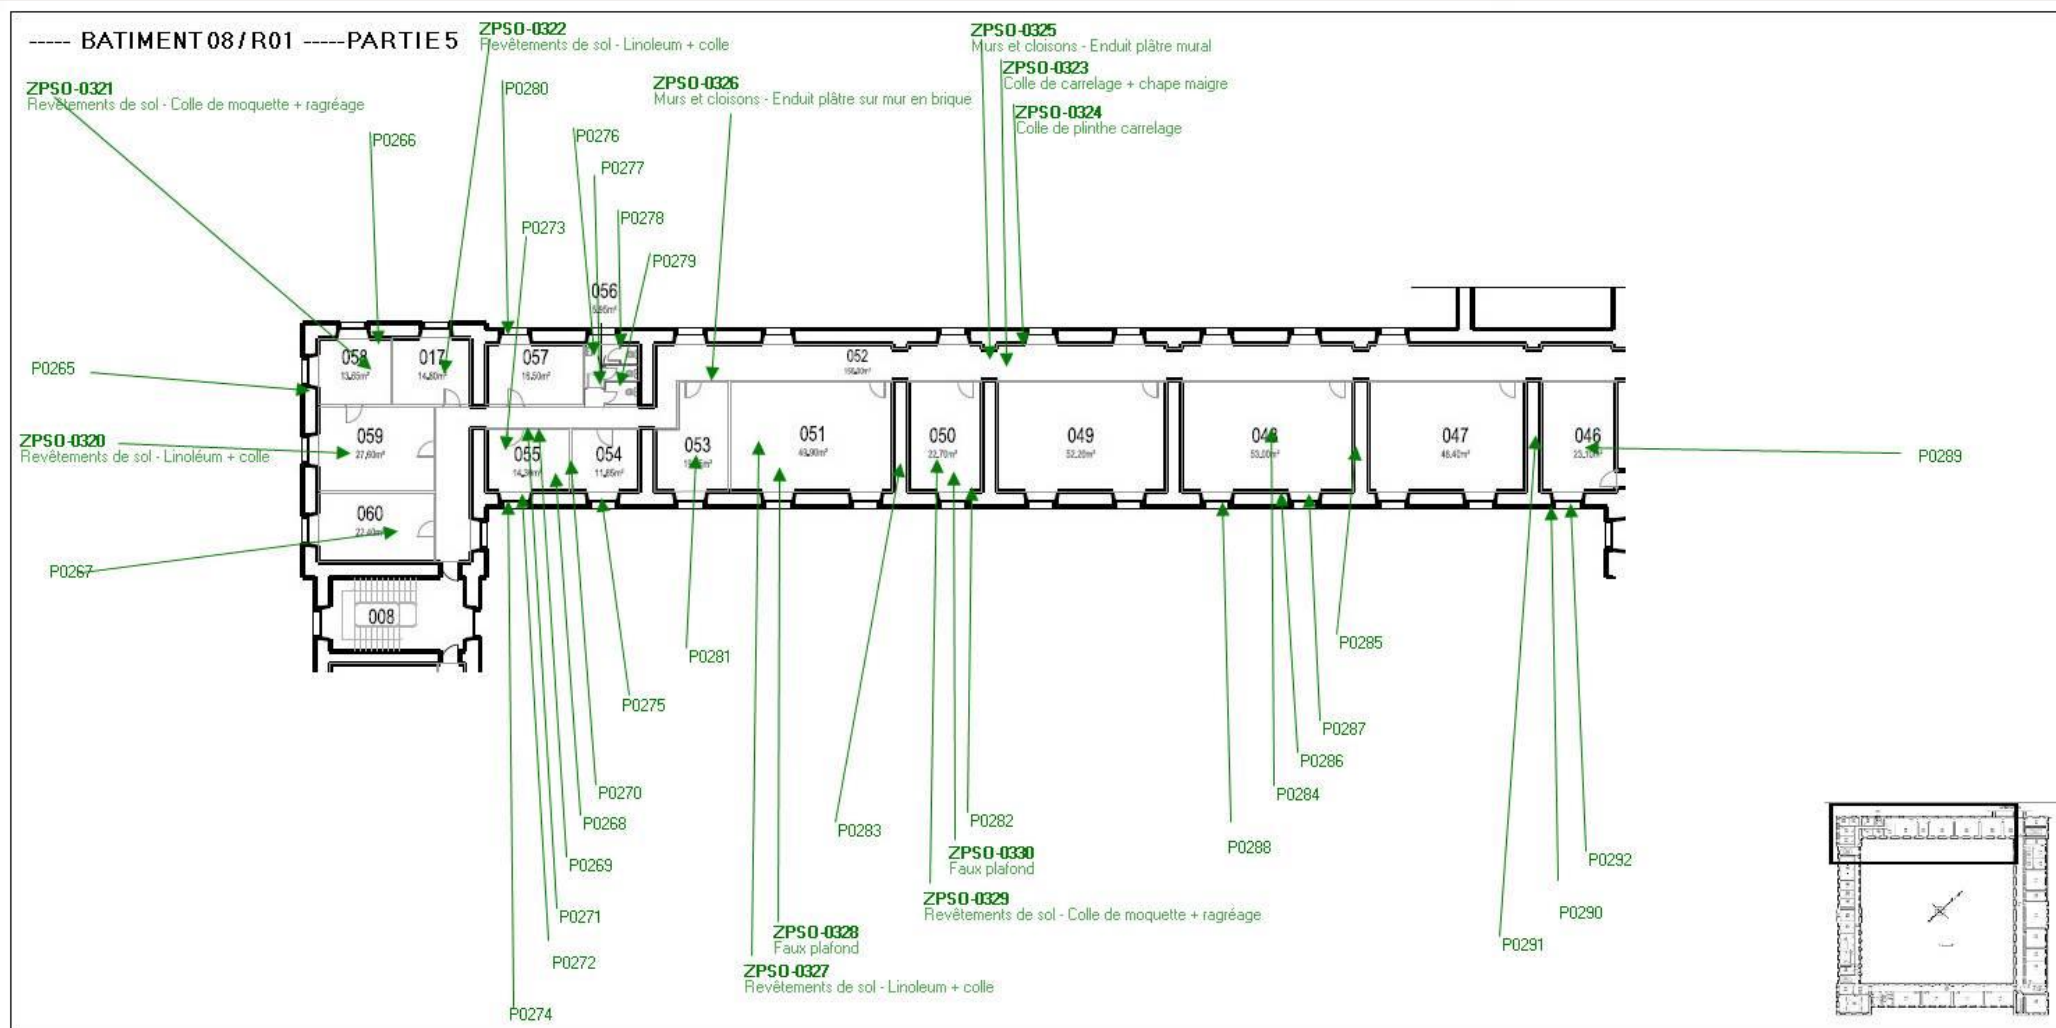Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


Bien :	ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
--------	---

Etabli par :	DIANGANA Mousa
Société :	AED Groupe
Le :	14/06/2024

Croquis 11 / 24	
Version :	V01
du :	14/06/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

----- BATIMENT 08/RDC ----- PLAN GENERAL

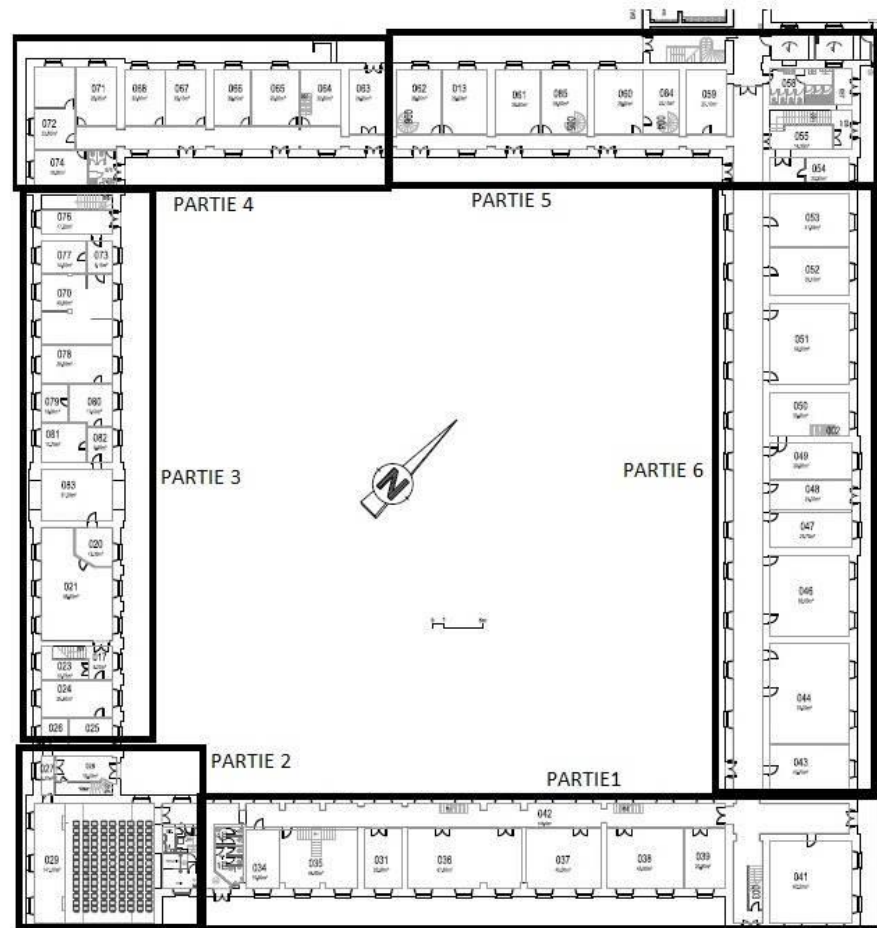Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 12 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024


A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

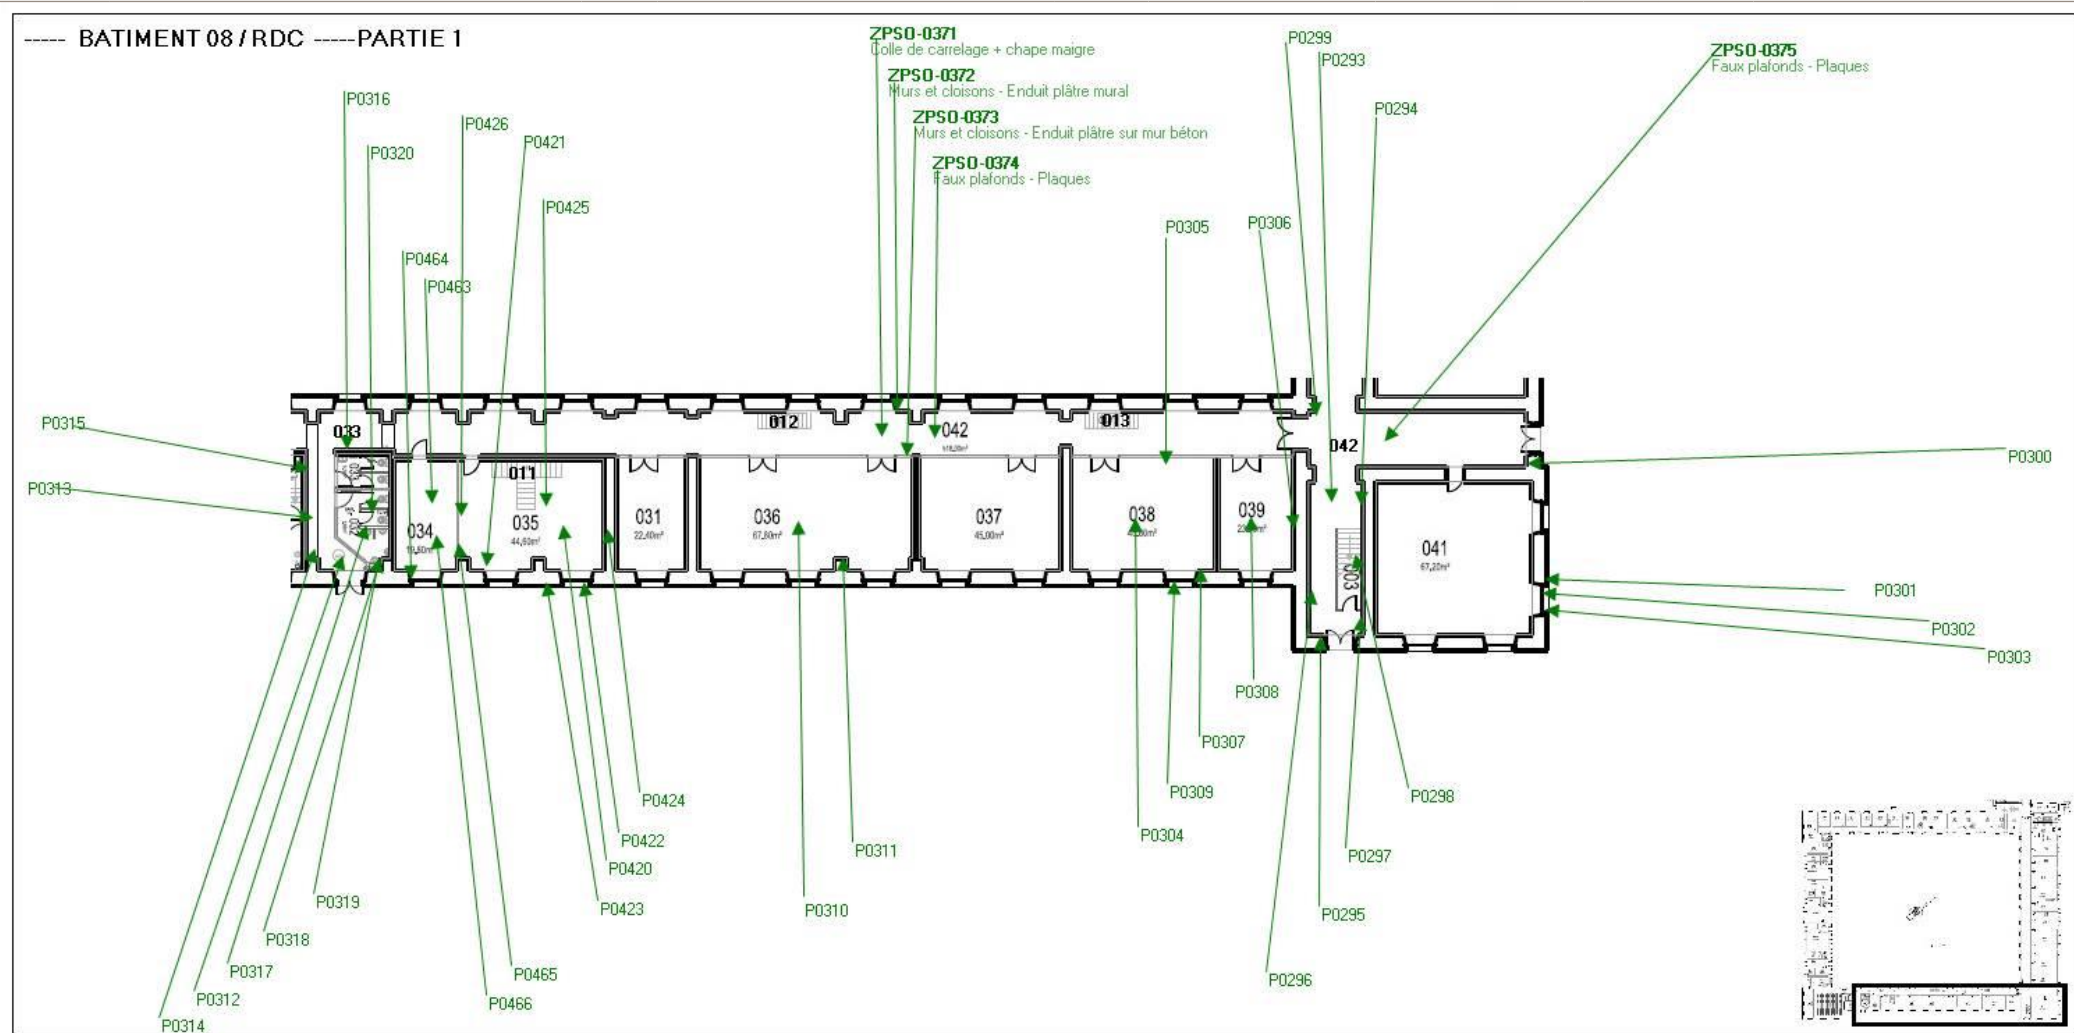


Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 13 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

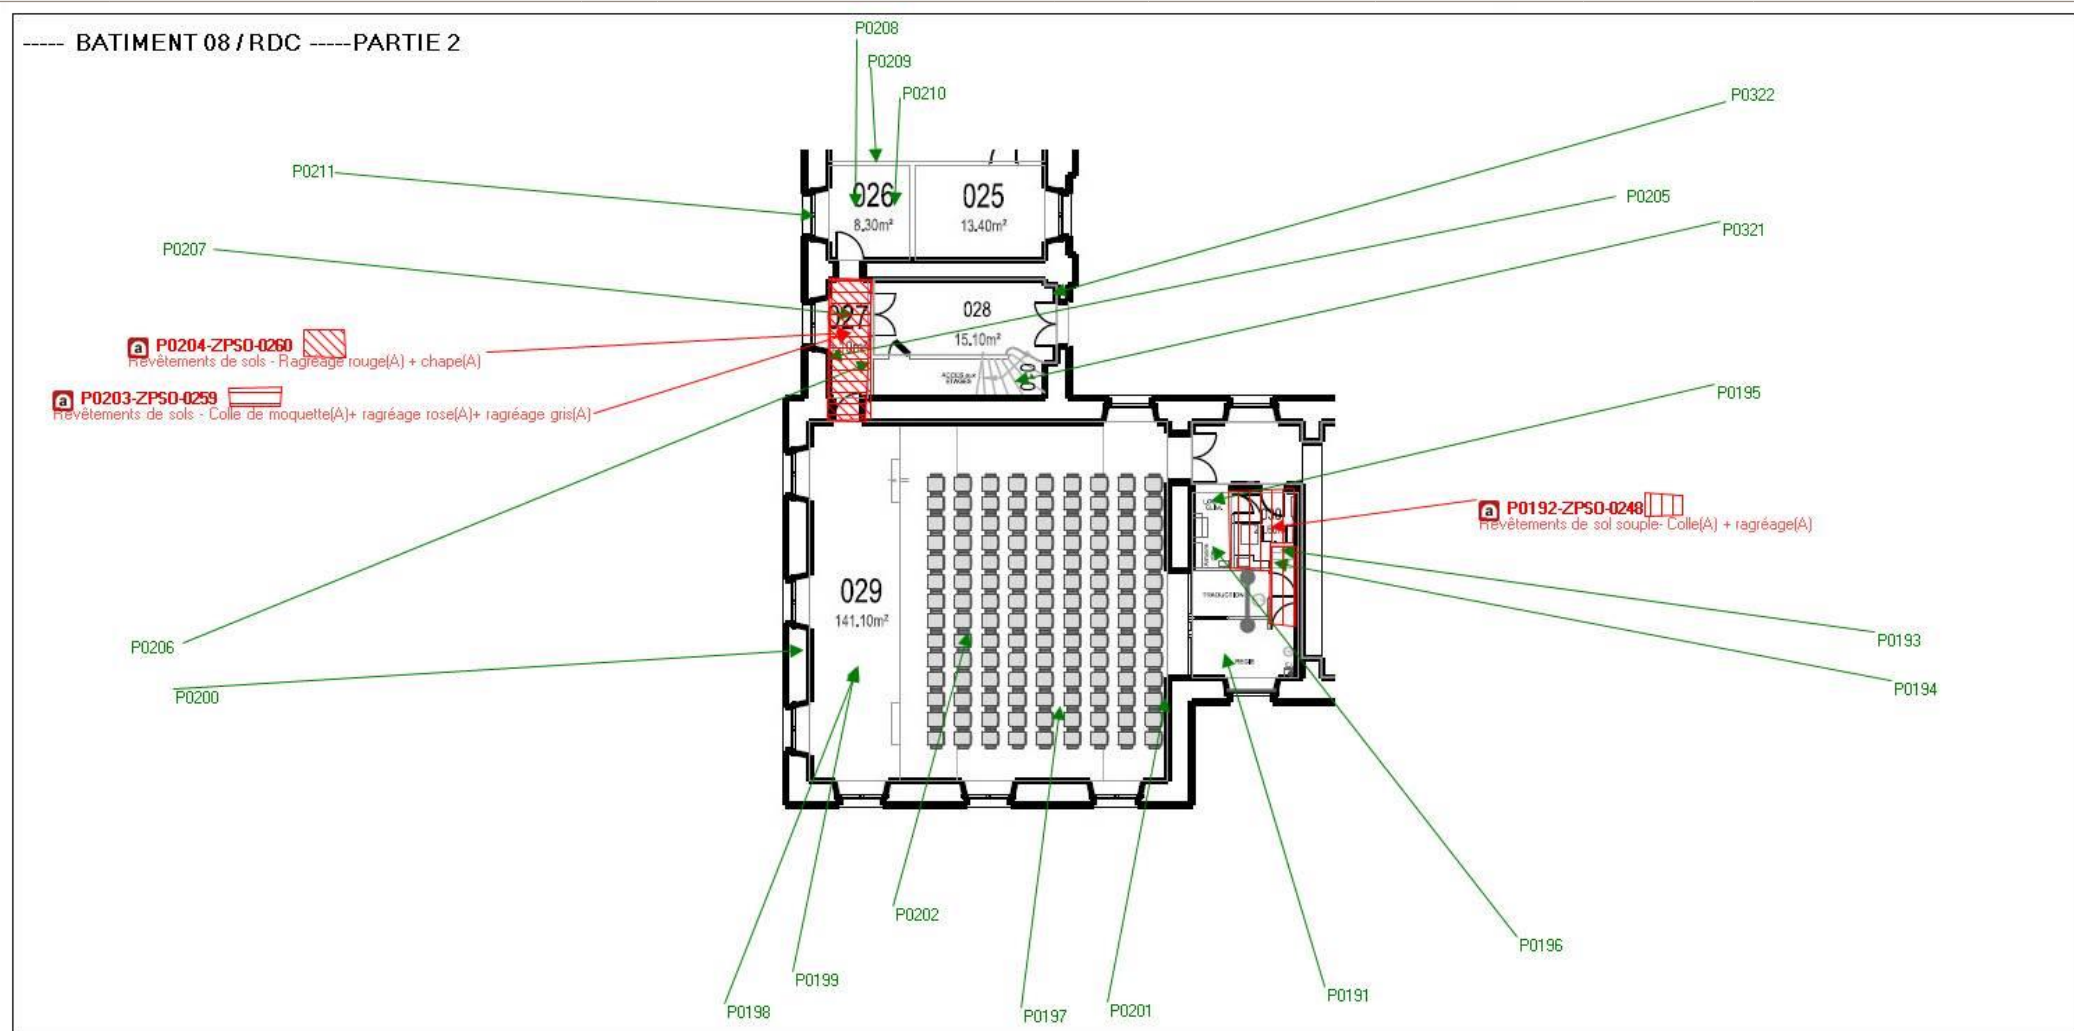Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 14 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

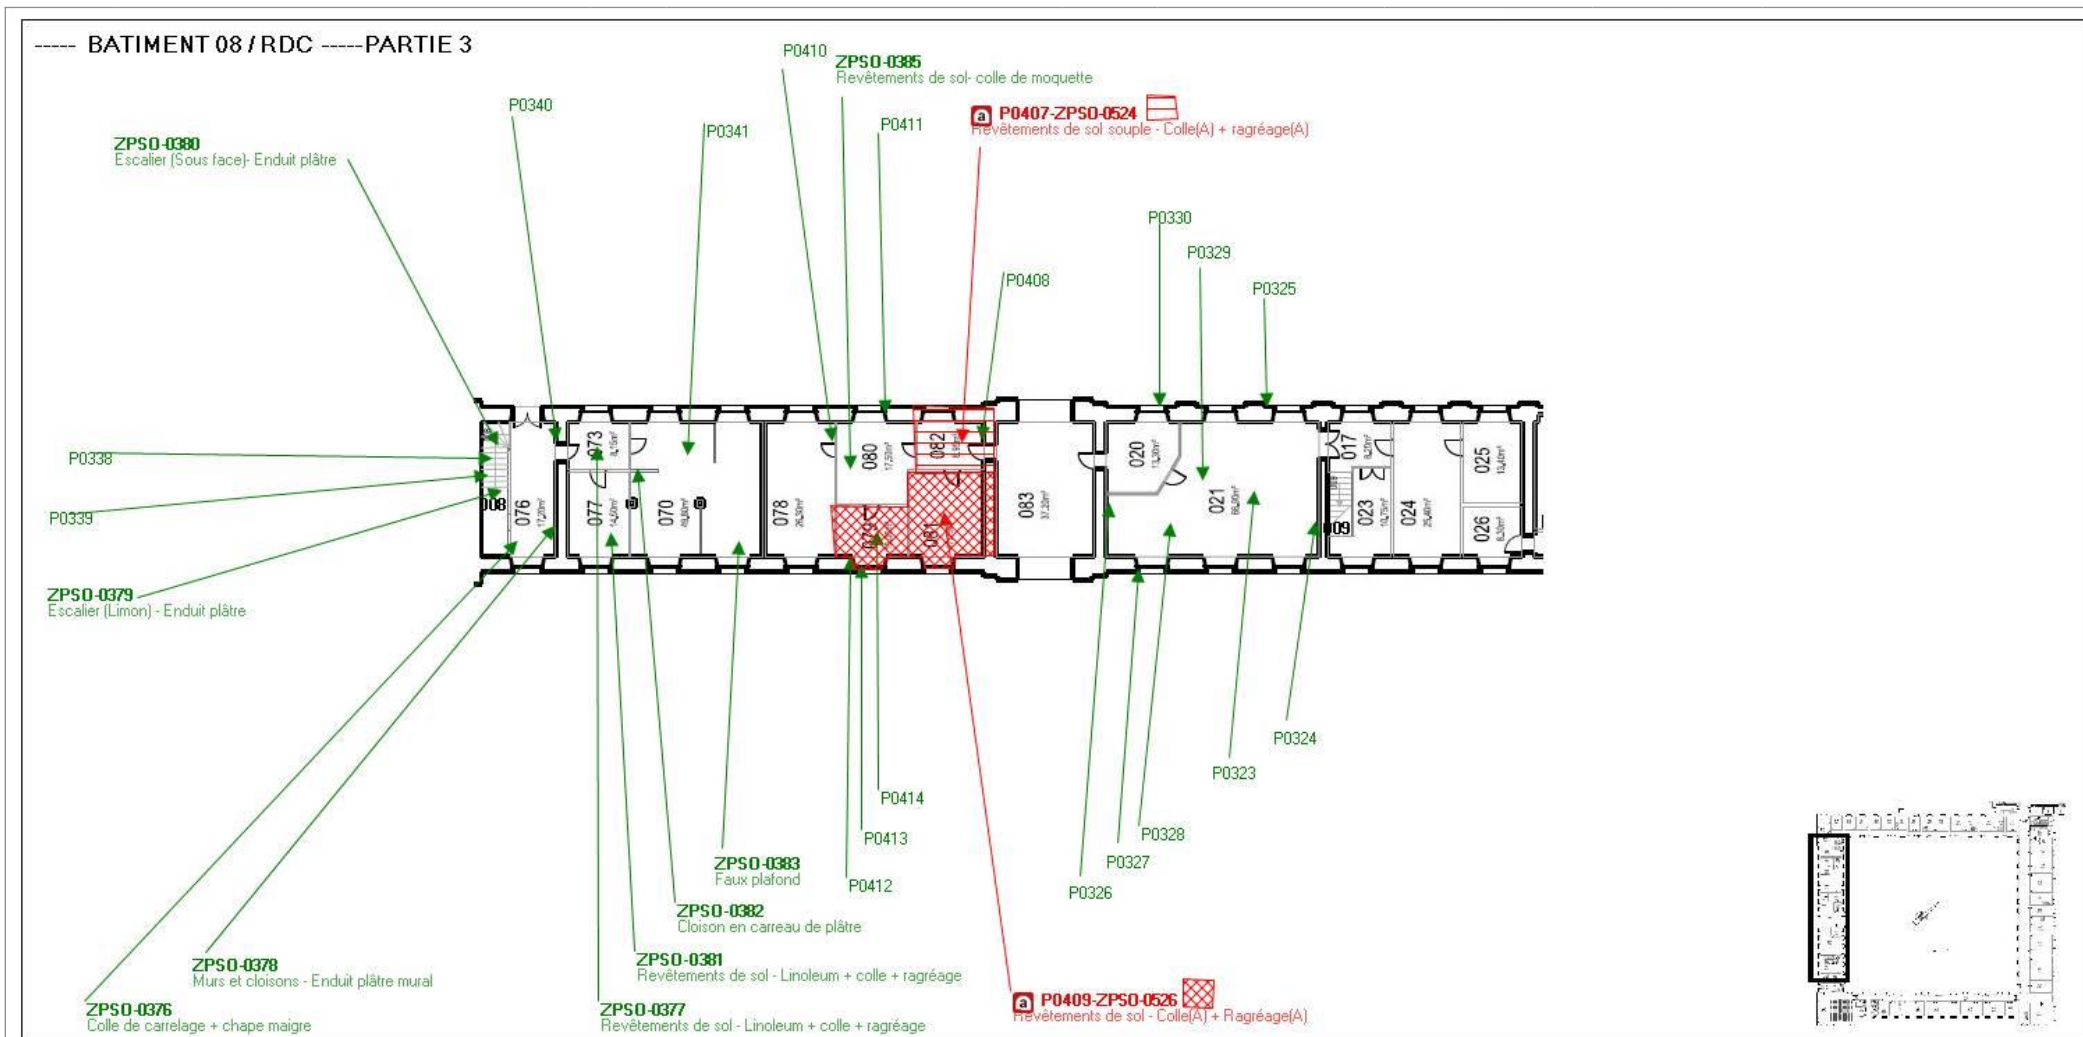

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 15 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

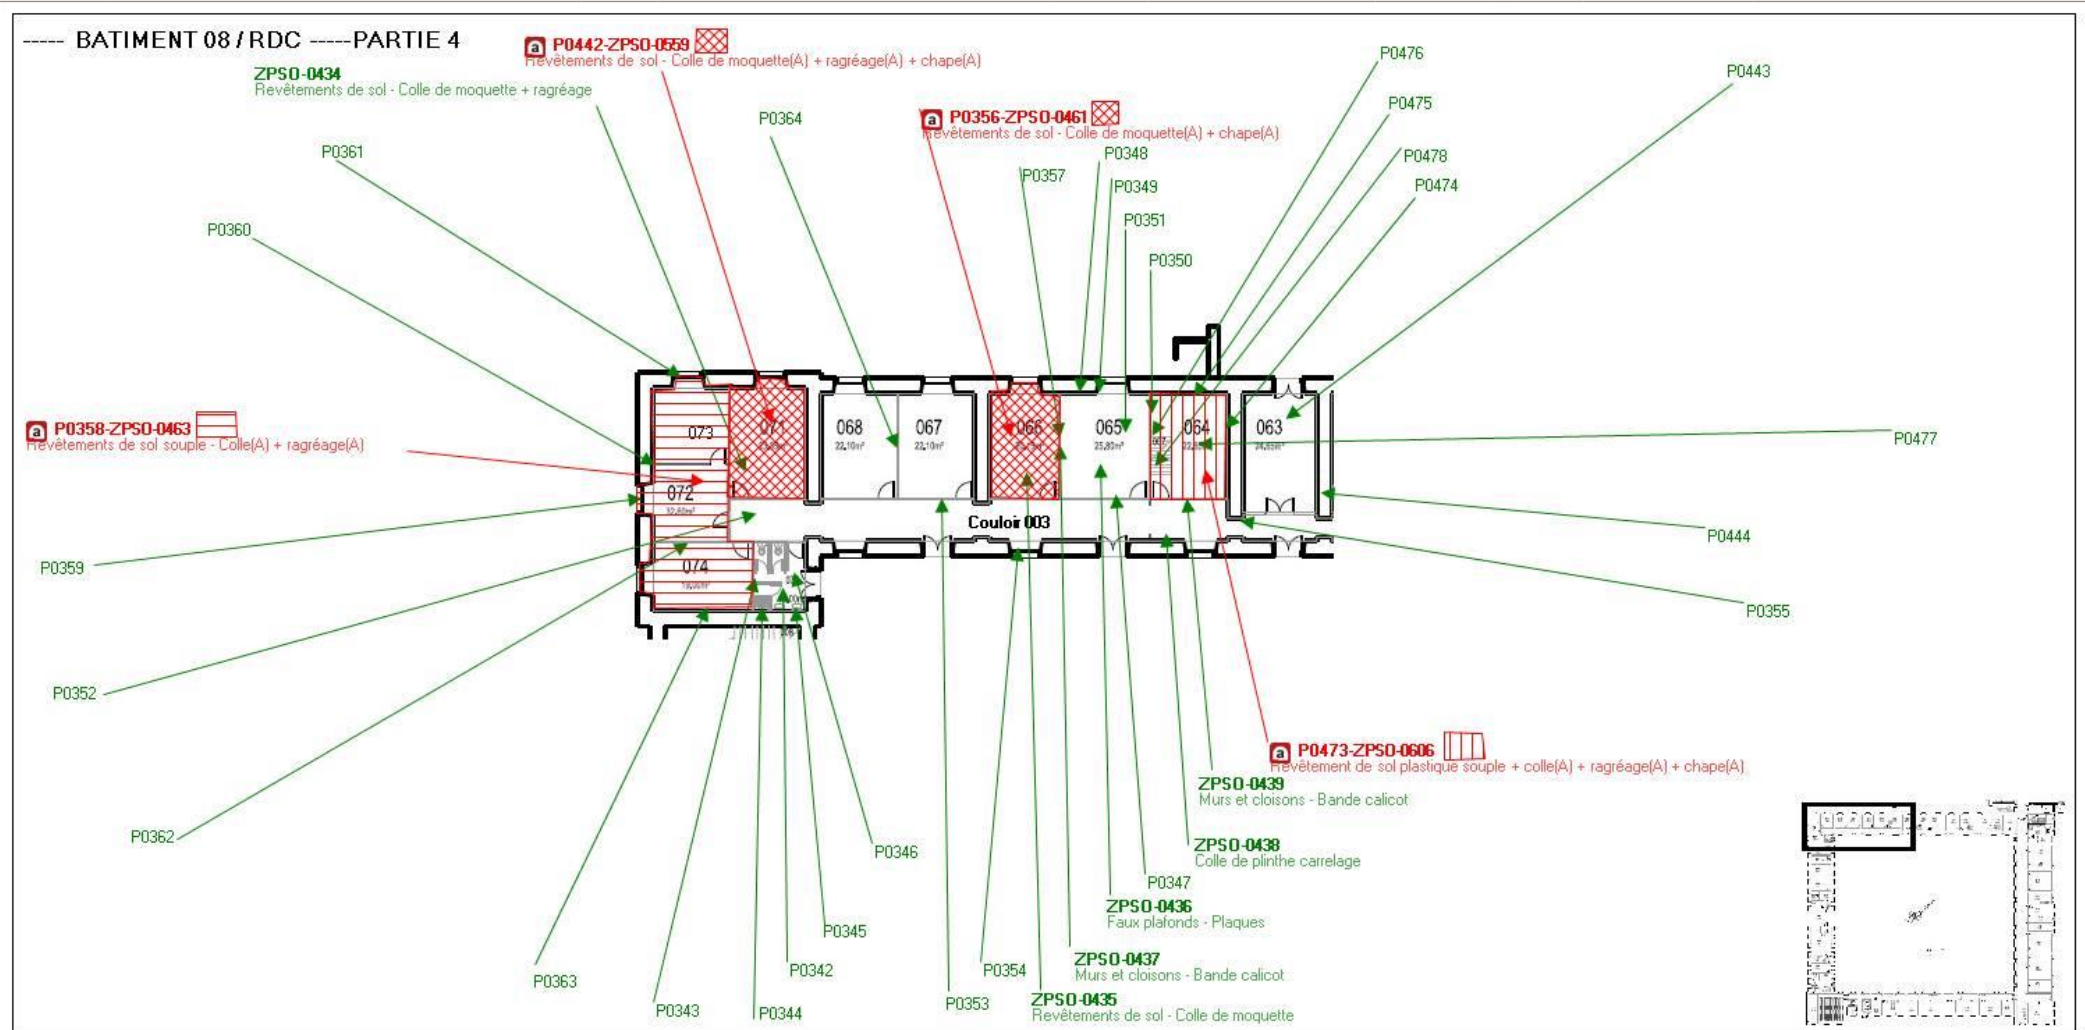Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire :	ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE L'ILE-DE-FRANCE BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202 78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
----------------	---


Bien :	ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
--------	---

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 16 / 24	
Version :	V01
du :	14/06/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

----- BATIMENT 08 / RDC -----PARTIE 5

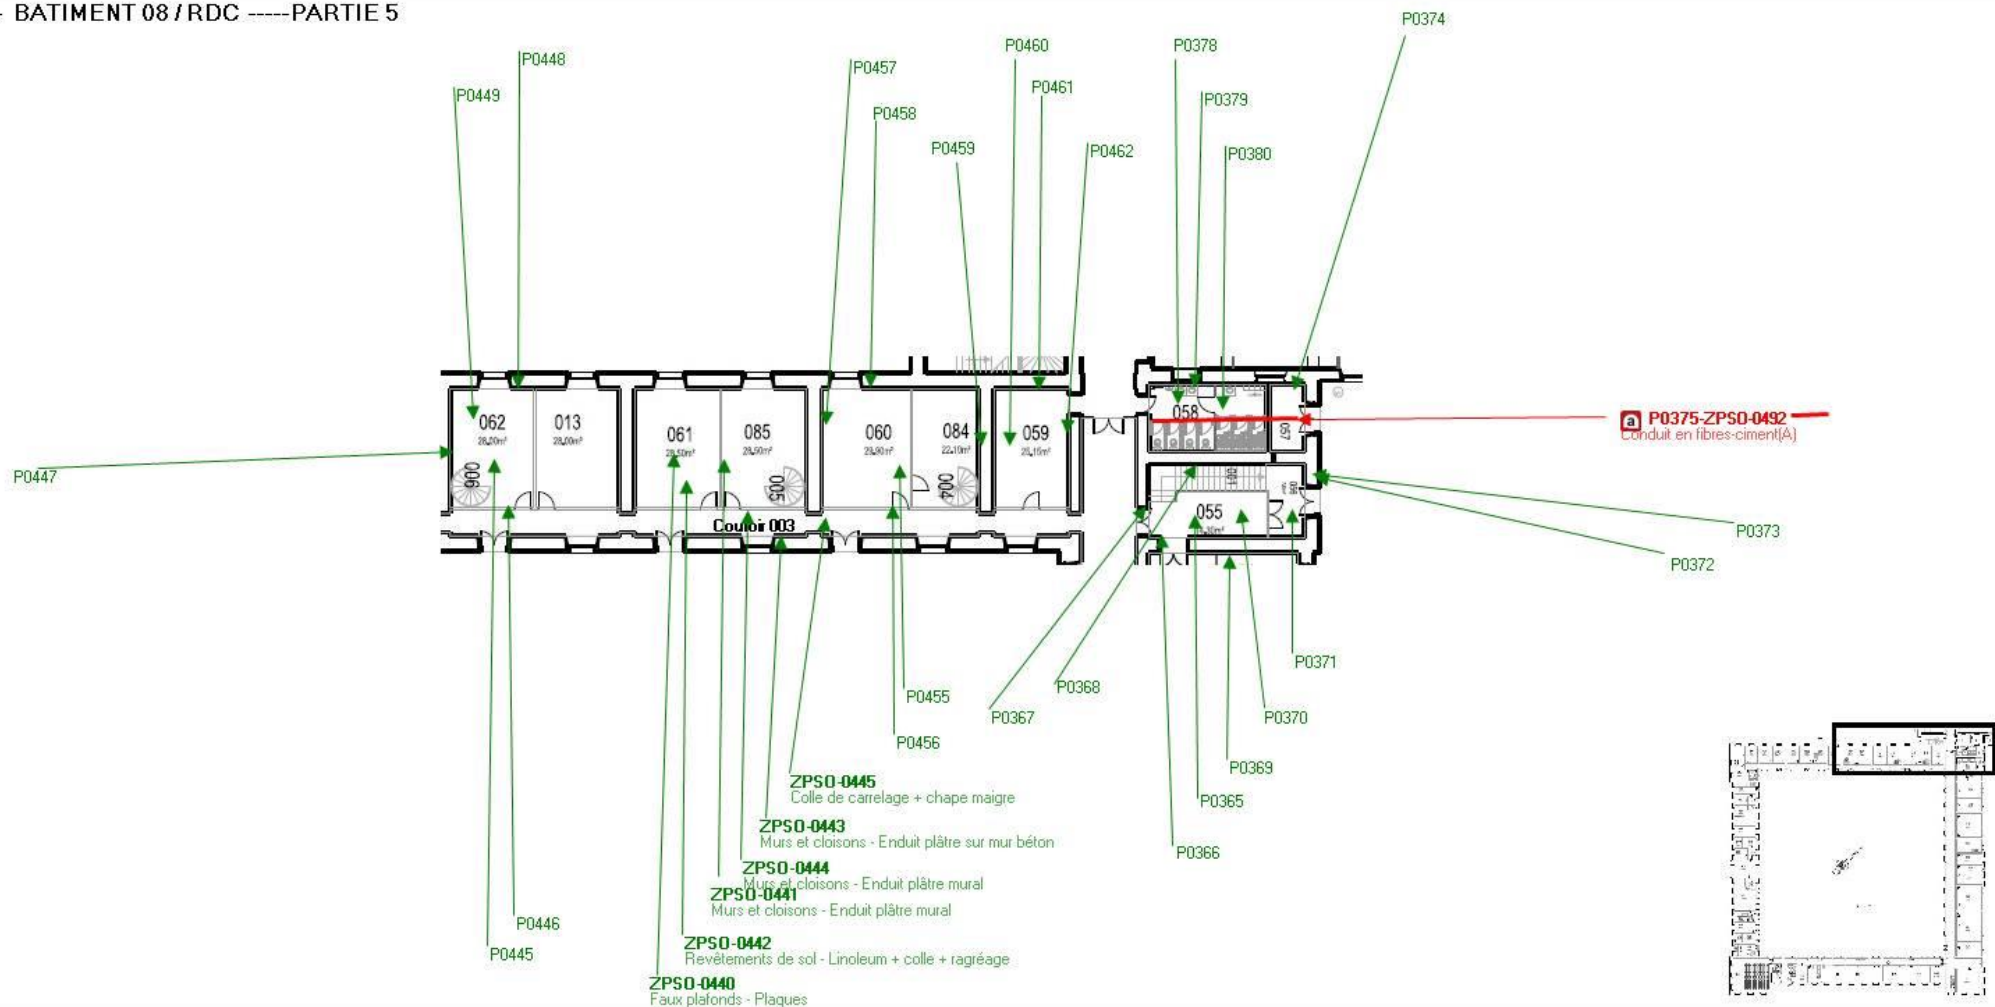

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 17 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

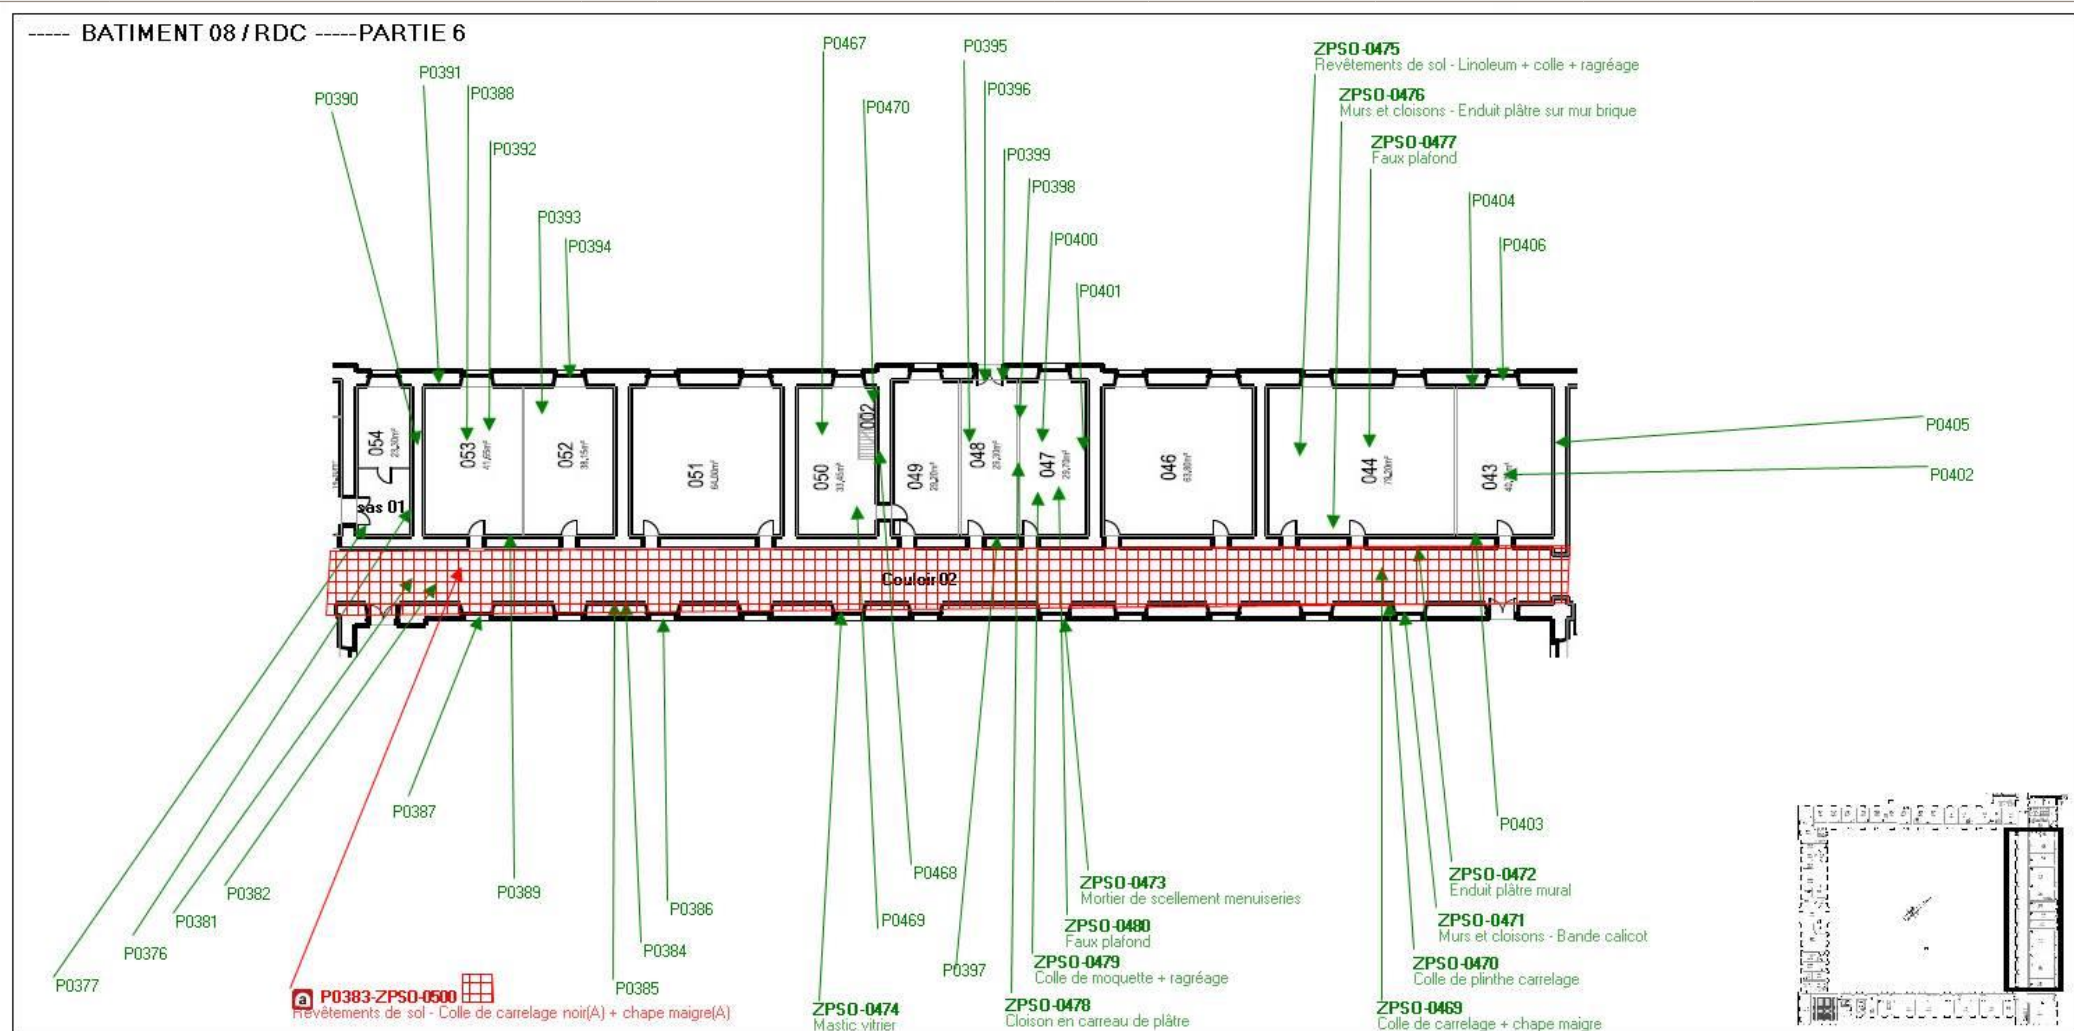

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT


Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 18 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

a PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
a MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

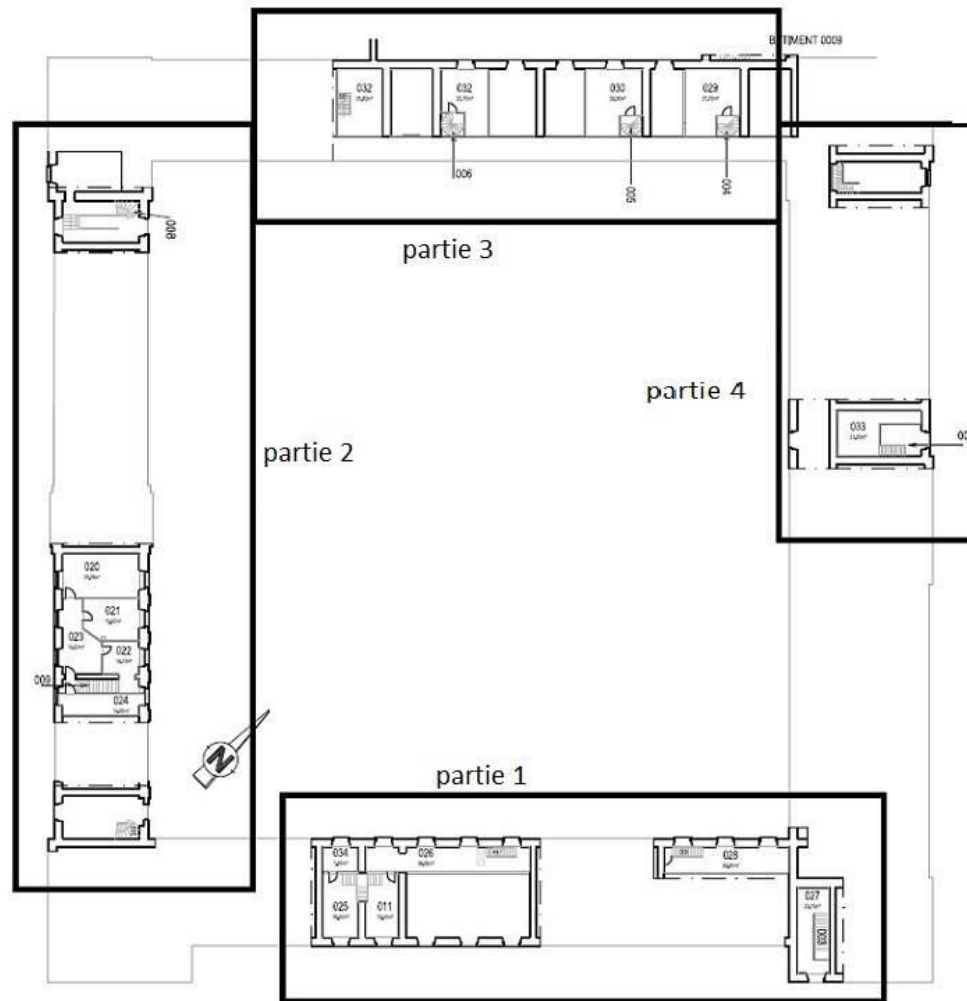Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Établi par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 19 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

----- BATIMENT 08 / ENTRE SOL --PARTIE 1----

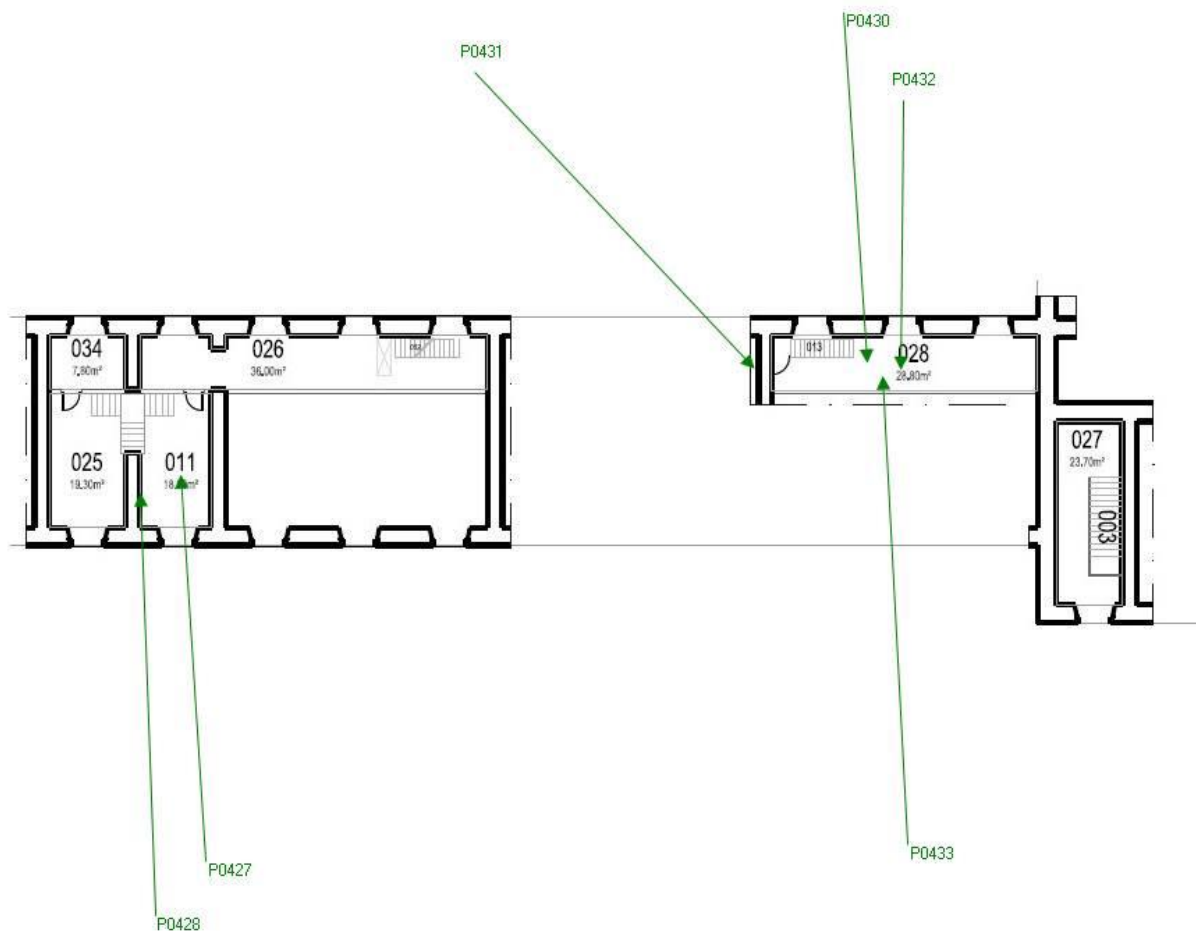Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Établi par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 20 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024



A PXXXX - MXXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

---- BATIMENT 08 / ENTRE SOL --PARTIE 2---

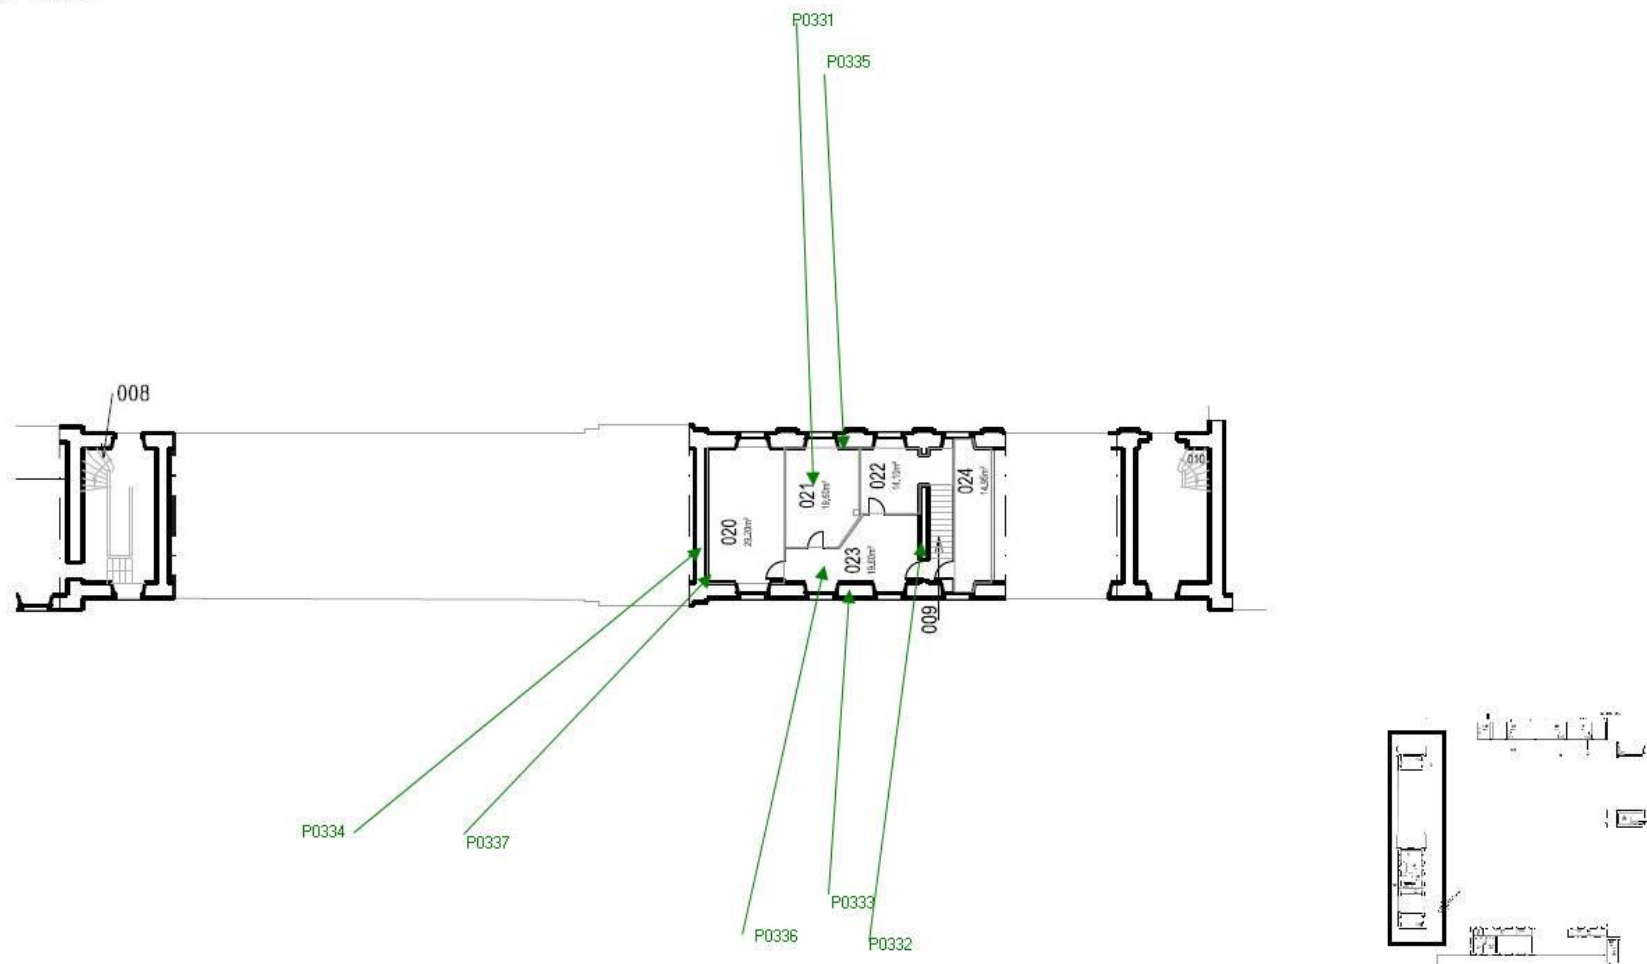Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 21 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

----- BATIMENT 08 / ENTRE SOL --PARTIE 3---

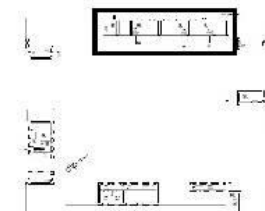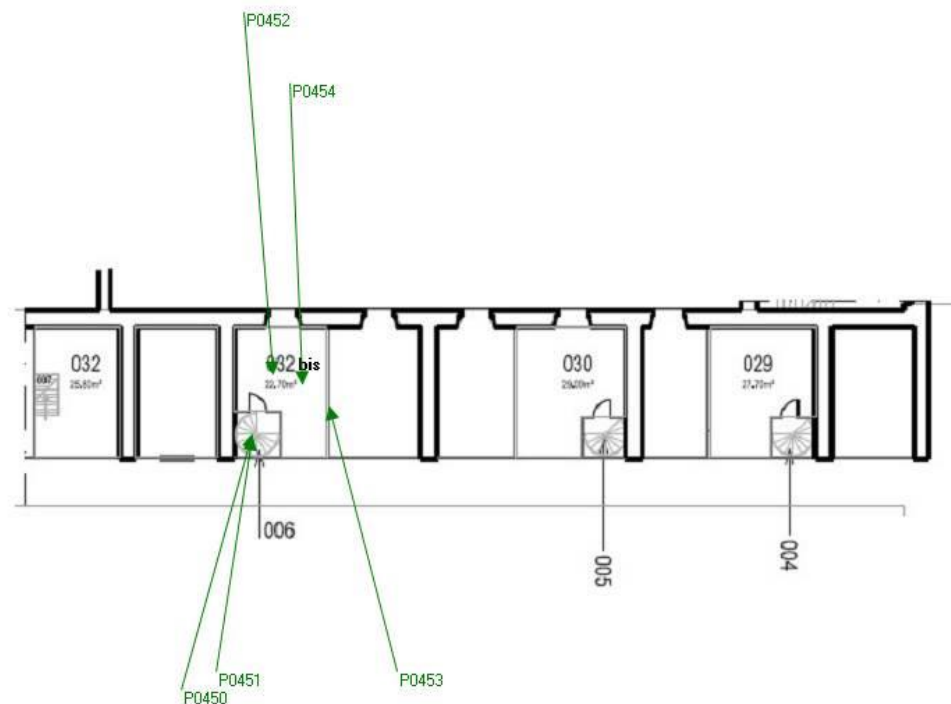Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE


Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Établi par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024


Croquis 22 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

----- BATIMENT 08 / ENTRE SOL --PARTIE 4---

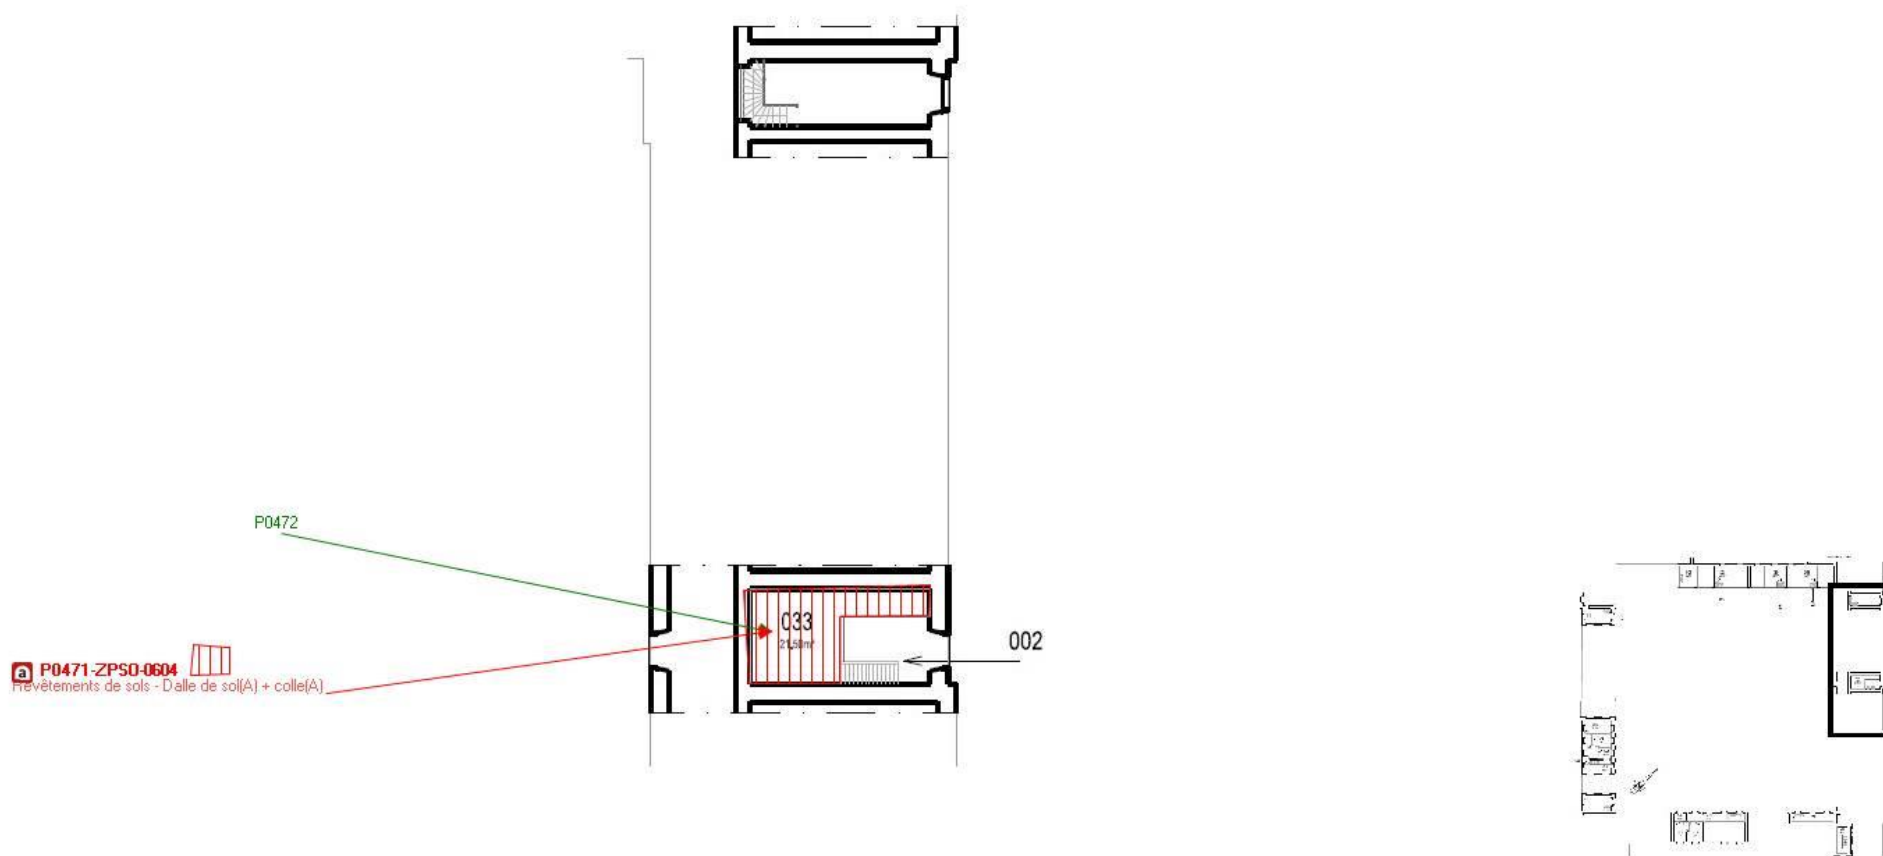Annexe au rapport : **ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT**Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYEBien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENTEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024Croquis 23 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

A PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
A MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

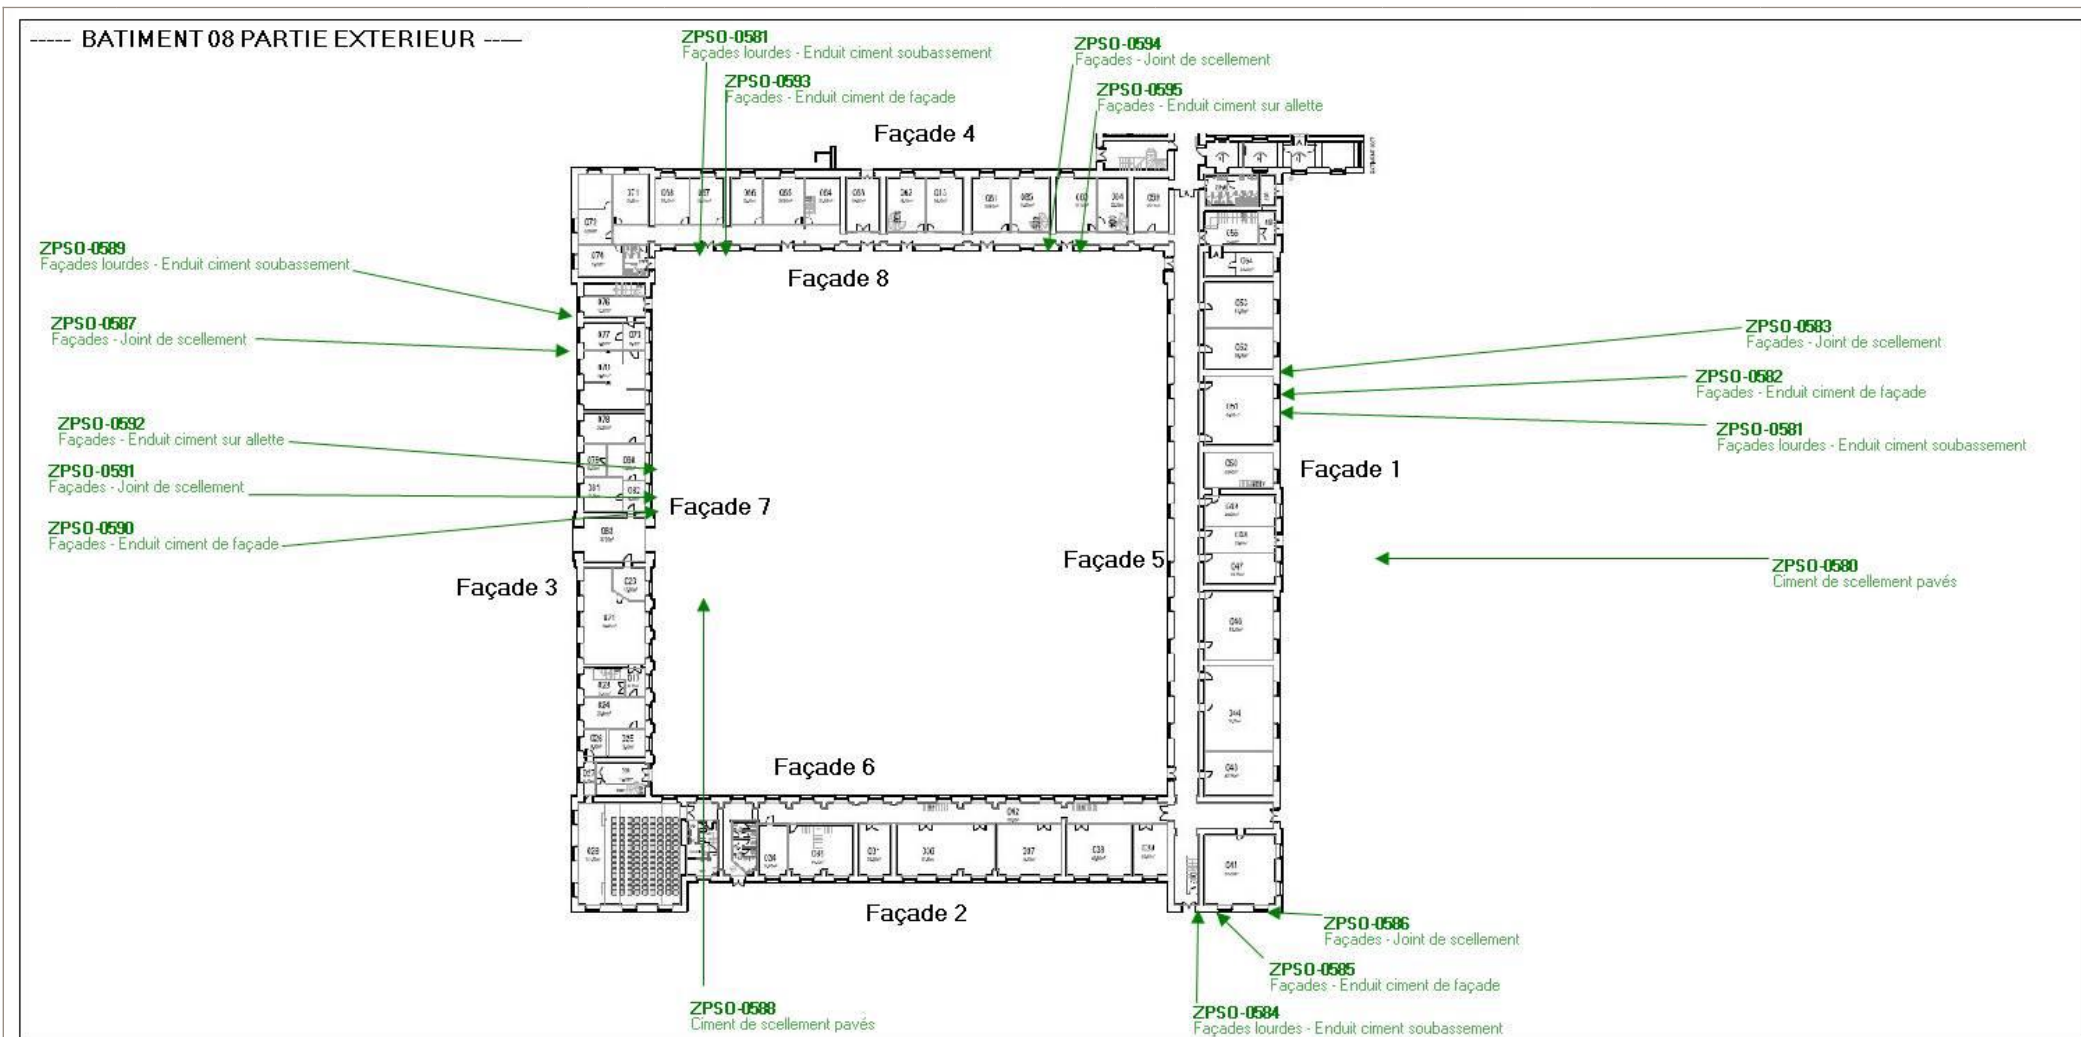

Annexe au rapport : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT

Propriétaire : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE
DE L'ILE-DE-FRANCE
BASE DES LOGES 8 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY BP 40202
78102 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Bien : ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 14/06/2024

Croquis 24 / 24
Version : V01
du : 14/06/2024

PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



E.3. Résultats d'analyses



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10007 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_05_31_1926_0715
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3009		
Réf échantillon client : P0051 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 038	Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<div> <div>Réf dossier client :</div> <div>ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> </div> <div> <div>Réf échantillon client :</div> <div>P0052 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA :</div> <div>IT142406-3010</div> </div> <div> <div>Description ITGA :</div> <div>Moquette noire avec couche bitumineuse / Matériau blanc en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois massif</div> </div>			
<div> <div>Moquette noire avec couche bitumineuse + Matériau blanc en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable</div> <div>Bois massif</div> </div>	<div> <div>META (B) le 06/06/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> <div>Non analysé</div> </div>	<div> <div>Analyste : KAT (4)</div> </div>
<div> <div>Réf dossier client :</div> <div>ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> </div> <div> <div>Réf échantillon client :</div> <div>P0053 - Murs et cloisons maconnes (Enbrasure) - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA :</div> <div>IT142406-3011</div> </div> <div> <div>Description ITGA :</div> <div>Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée</div> </div>			
<div> <div>Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable</div> </div>	<div> <div>META (A) le 06/06/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> </div>	<div> <div>Analyste : KAT (3)</div> </div>
<div> <div>Réf dossier client :</div> <div>ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> </div> <div> <div>Réf échantillon client :</div> <div>P0054 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA :</div> <div>IT142406-3012</div> </div> <div> <div>Description ITGA :</div> <div>Papier peint en vrac avec couche en mousse / Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac</div> </div>			
<div> <div>Papier peint en vrac avec couche en mousse non séparable + Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable</div> </div>	<div> <div>META (A) le 06/06/2024</div> <div>Nombre de préparations : 1</div> <div>Nombre de supports d'analyse : 2</div> </div>	<div> <div>Amiante non détecté (1) / -</div> </div>	<div> <div>Analyste : EWB (3)</div> </div>

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0055 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	Réf échantillon ITGA : IT142406-3013 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0056 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014	Réf échantillon ITGA : IT142406-3014 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0057 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	Réf échantillon ITGA : IT142406-3015 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0058 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3016 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Moquette noire avec couche bitumineuse		
▶ Revêtement cassant beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
▶ Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0059 - Revêtements de sol - Revêtement souple + colle - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3017 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Bois massif en faible quantité		
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Revêtement cassant beige + Colle polymère jaune non séparable Bois massif en faible quantité	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0060 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3018 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0061 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3019 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0062 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3020 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0063 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3021 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0064 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022	Réf échantillon ITGA : IT142406-3022 Description ITGA : Moquette noire avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Bois massif		
▶ Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0065 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022	Réf échantillon ITGA : IT142406-3023 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige		
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0066 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022	Réf échantillon ITGA : IT142406-3024 Description ITGA : Papier peint en vrac avec couche en mousse / Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Papier peint en vrac avec couche en mousse non séparable + Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0067 - Murs et cloisons maconnes - Isolant souple - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022		Réf échantillon ITGA : IT142406-3025	Description ITGA : Matériau souple noir / Matériau en liège marron
▶ Matériau souple noir	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Matériau en liège marron	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0068 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022		Réf échantillon ITGA : IT142406-3026	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0069 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021		Réf échantillon ITGA : IT142406-3027	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau beige en faible quantité
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0070 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3028 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse / Revêtement souple beige / Revêtement souple gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
▶ Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
▶ Revêtement souple gris avec couche en toile	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0071 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3029 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige		
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0072 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3030 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0073 - Plafonds - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3031 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0074 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021		Réf échantillon ITGA : IT142406-3032 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0075 - Revêtements de sols - Colle de carrelage - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023		Réf échantillon ITGA : IT142406-3033 Description ITGA : Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Colle beige	
Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0076 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023		Réf échantillon ITGA : IT142406-3034 Description ITGA : Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Matériau marron en faible quantité	
Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige + Matériau marron en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0077 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023		Réf échantillon ITGA : IT142406-3035 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux avec paillettes	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0078 - Murs et cloisons maconnes - enduit platre - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023	Réf échantillon ITGA : IT142406-3036 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec fibres		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec fibres	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0079 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 024	Réf échantillon ITGA : IT142406-3037 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0080 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 024	Réf échantillon ITGA : IT142406-3038 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0081 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027	Réf échantillon ITGA : IT142406-3039 Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres		
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0082 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3040</p> <p>Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac</p>			
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + (Papier en faible quantité en vrac non séparable) + (Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable)	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0083 - Poteaux - Peinture + platre + beton - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3041</p> <p>Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène</p>			
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0084 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 029</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3042</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Colle polymère jaune / Bois sous forme de fibres</p>			
Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres + Colle polymère jaune non séparable Bois sous forme de fibres	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0085 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 029	Réf échantillon ITGA : IT142406-3043 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0086 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	Réf échantillon ITGA : IT142406-3044 Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité		
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0087 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	Réf échantillon ITGA : IT142406-3045 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0088 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035	Réf échantillon ITGA : IT142406-3046 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0089 - Marches - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		Réf échantillon ITGA : IT142406-3047	Description ITGA : Poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Matériau compact beige / Matériau noir en faible quantité
Poussières	---	Non analysé	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres + Matériau compact beige non séparable + Matériau noir en faible quantité non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0090 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		Réf échantillon ITGA : IT142406-3048	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau bitumineux noir en vrac
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau bitumineux noir en vrac non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0091 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		Réf échantillon ITGA : IT142406-3049	Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Matériau blanc en faible quantité / Bois massif
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Bois massif	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0092 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	Réf échantillon ITGA : IT142406-3050 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0093 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	Réf échantillon ITGA : IT142406-3051 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0094 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	Réf échantillon ITGA : IT142406-3052 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0095 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	Réf échantillon ITGA : IT142406-3053 Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0096 - Plafonds - Platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		Réf échantillon ITGA : IT142406-3054	Description ITGA : Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac
▶ Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0097 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		Réf échantillon ITGA : IT142406-3055	Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau blanc en faible quantité
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0098 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		Réf échantillon ITGA : IT142406-3056	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0099 - Poutres et charpentes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		Réf échantillon ITGA : IT142406-3057	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU **06/06/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3058	
Réf échantillon client : P0100 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10008 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_05_31_1926_0715
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-2959	
Réf échantillon client : P0001 - Revêtements de sol - Dalles de sol + colle - BATIMENT 09 / R02 - HALL 59		Description ITGA : Revêtement souple rouge / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité / Bois massif	
▸ Revêtement souple rouge + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
▸ Revêtement souple beige avec couche en toile + Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Bois massif	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0002 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-2960 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose en faible quantité		
▶ Revêtement souple marron	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0003 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-2961 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux bleu en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux bleu en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0004 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-2962 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux bleu en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux bleu en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0005 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-2963 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité en vrac		
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0006 - Murs et cloisons - Colle de faïence - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige	
Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0007 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0008 - Poteaux - Peinture + plâtre - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 060		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0009 - Poteaux - Peinture + plâtre - BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087		Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0010 - Plafonds - Peinture + carton + plâtre - BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0011 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Rangement 087		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0012 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057		Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau blanc en faible quantité	
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0013 - Revêtements de sol - Sol souple + colle - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige avec couche en toile / Colle polymère jaune en faible quantité	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple beige avec couche en toile + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0014 - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 057		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0015 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053		Réf échantillon ITGA : IT142406-2973	Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage rose
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0016 - Revêtements de sol - Sol souple + colle - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053		Réf échantillon ITGA : IT142406-2974	Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau rose en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois massif en faible quantité
▶ Revêtement souple marron + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau rose en faible quantité non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Bois massif en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0017 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053		Réf échantillon ITGA : IT142406-2975	Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0018 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	Réf échantillon ITGA : IT142406-2976 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0019 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	Réf échantillon ITGA : IT142406-2977 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0020 - Poutres et charpentes - Peinture + Enduit plâtre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	Réf échantillon ITGA : IT142406-2978 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec fibres		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec fibres	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0021 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 053	Réf échantillon ITGA : IT142406-2979 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0022 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit platre mural - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 049</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-2980</p> <p>Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac</p>			
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0023 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-2981</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres</p>			
Revêtement souple marron	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0024 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit platre mural - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-2982</p> <p>Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée</p>			
Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0025 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT142406-2983 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0026 - Murs et cloisons (Allege) - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT142406-2984 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0027 - Poutres et charpentes - Peinture - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT142406-2985 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau beige en faible quantité en vrac / Bois massif		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau beige en faible quantité en vrac non séparable Bois massif	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0028 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT142406-2986 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0029 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 044		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0030 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage + chape - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 40		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0031 - Revêtements de sol - Colle + ragréage + chape - BATIMENT 09 / R02 - Wc 041		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Ragréage gris en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0032 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	Réf échantillon ITGA : IT142406-2990 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Colle beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène		
▶ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige hétérogène non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0033 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	Réf échantillon ITGA : IT142406-2991 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtreuse blanche		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Peintures multiples non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0034 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Wc 041	Réf échantillon ITGA : IT142406-2992 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0035 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 09 / R02 - SAS 040	Réf échantillon ITGA : IT142406-2993 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Bois aggloméré		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-2994		
Réf échantillon client : P0036 - Revêtements de sol - Dalle de sol souple + colle - BATIMENT 09 / R02 - Palier 13	Description ITGA : Revêtement souple rouge avec couche en toile / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois massif en faible quantité		
▶ Revêtement souple rouge avec couche en toile + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Bois massif en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-2995		
Réf échantillon client : P0037 - Escalier (Marche) - Linoleum + colle - BATIMENT 09 / R02 - Escalier 15	Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois massif		
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-2996		
Réf échantillon client : P0038 - Escalier (Nez de Marche) - Revêtement dur + colle - BATIMENT 09 / R02 - Escalier 15	Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune en faible quantité / Matériau gris en faible quantité		
▶ Revêtement cassant marron + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-2997		
Réf échantillon client : P0039 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre projete - BATIMENT 09 / R02 - Escalier 15	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0040 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012		Réf échantillon ITGA : IT142406-2998 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0041 - Murs et cloisons maconnes - Joint d'assemblage - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012		Réf échantillon ITGA : IT142406-2999 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau gris en faible quantité	
▶ Matériau plâtreux blanc + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0042 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 012		Réf échantillon ITGA : IT142406-3000 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0043 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011		Réf échantillon ITGA : IT142406-3001 Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité / Bois aggloméré	
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable + Bois aggloméré	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0044 - Murs et cloisons maconnes (embrasure) - platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 011		Réf échantillon ITGA : IT142406-3002 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0045 - Plafonds - Peinture + carton + platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 009		Réf échantillon ITGA : IT142406-3003 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0046 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage + chape - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 042		Réf échantillon ITGA : IT142406-3004 Description ITGA : Revêtement cassant marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en faible quantité	
▸ Revêtement cassant marron	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0047 - Poteaux - Peinture + platre + beton - BATIMENT 09 / R02 - Rangement 051		Réf échantillon ITGA : IT142406-3005 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10008 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0048 - Plafonds - Peinture + carton + plâtre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 039		Réf échantillon ITGA : IT142406-3006 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0049 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 038		Réf échantillon ITGA : IT142406-3007 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité	
▶ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0050 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + moquette + colle - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 038		Réf échantillon ITGA : IT142406-3008 Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche en toile / Colle polymère jaune en faible quantité / Poussières / Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune en faible quantité	
▶ Revêtement souple beige avec couche en toile + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Poussières	---	Non analysé	
▶ Moquette marron avec couche en mousse + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10007 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_05_31_1926_0715
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3009		
Réf échantillon client : P0051 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 038	Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0052 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92		Réf échantillon ITGA : IT142406-3010	Description ITGA : Moquette noire avec couche bitumineuse / Matériau blanc en faible quantité / Colle polymère jaune en faible quantité / Bois massif
▶ Moquette noire avec couche bitumineuse + Matériau blanc en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0053 - Murs et cloisons maconnes (Enbrasure) - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92		Réf échantillon ITGA : IT142406-3011	Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0054 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92		Réf échantillon ITGA : IT142406-3012	Description ITGA : Papier peint en vrac avec couche en mousse / Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
▶ Papier peint en vrac avec couche en mousse non séparable + Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0055 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	Réf échantillon ITGA : IT142406-3013 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0056 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 014	Réf échantillon ITGA : IT142406-3014 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0057 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 92	Réf échantillon ITGA : IT142406-3015 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0058 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3016 Description ITGA : Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Moquette noire avec couche bitumineuse		
▶ Revêtement cassant beige + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
▶ Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0059 - Revêtements de sol - Revêtement souple + colle - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3017 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Revêtement cassant beige / Colle polymère jaune / Bois massif en faible quantité		
▶ Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Revêtement cassant beige + Colle polymère jaune non séparable Bois massif en faible quantité	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0060 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3018 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0061 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3019 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0062 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037	Réf échantillon ITGA : IT142406-3020 Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0063 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 037		Réf échantillon ITGA : IT142406-3021 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0064 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022		Réf échantillon ITGA : IT142406-3022 Description ITGA : Moquette noire avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Bois massif	
▶ Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0065 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022		Réf échantillon ITGA : IT142406-3023 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige	
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0066 - Murs et cloisons maconnes - Platre - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022		Réf échantillon ITGA : IT142406-3024 Description ITGA : Papier peint en vrac avec couche en mousse / Peinture en faible quantité en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Papier peint en vrac avec couche en mousse non séparable + Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0067 - Murs et cloisons maconnes - Isolant souple - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022		Réf échantillon ITGA : IT142406-3025	Description ITGA : Matériau souple noir / Matériau en liège marron
Matériau souple noir	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Matériau en liège marron	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0068 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Circulation 022		Réf échantillon ITGA : IT142406-3026	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité
Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0069 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021		Réf échantillon ITGA : IT142406-3027	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Matériau beige en faible quantité
Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Colle polymère jaune non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0070 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3028 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse / Revêtement souple beige / Revêtement souple gris avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène		
▶ Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
▶ Revêtement souple gris avec couche en toile	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0071 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3029 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige		
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0072 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3030 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0073 - Plafonds - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3031 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3032	
Réf échantillon client : P0074 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 021		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3033	
Réf échantillon client : P0075 - Revêtements de sols - Colle de carrelage - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023		Description ITGA : Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Colle beige	
Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3034	
Réf échantillon client : P0076 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023		Description ITGA : Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Matériau marron en faible quantité	
Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige + Matériau marron en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3035	
Réf échantillon client : P0077 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux avec paillettes	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux avec paillettes	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<div> <div>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> <div>Réf échantillon client : P0078 - Murs et cloisons maconnes - enduit platre - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 023</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142406-3036</div> <div>Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec fibres</div> </div>			
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec fibres	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
<div> <div>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> <div>Réf échantillon client : P0079 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 024</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142406-3037</div> <div>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée</div> </div>			
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
<div> <div>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> <div>Réf échantillon client : P0080 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 09 / R02 - Sanitaire 024</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142406-3038</div> <div>Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité</div> </div>			
Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
<div> <div>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> <div>Réf échantillon client : P0081 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142406-3039</div> <div>Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres</div> </div>			
Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0082 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit projete platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3040</p> <p>Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac</p>			
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + (Papier en faible quantité en vrac non séparable) + (Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable)	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0083 - Poteaux - Peinture + platre + beton - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 027</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3041</p> <p>Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène</p>			
Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0084 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 029</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3042</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Colle polymère jaune / Bois sous forme de fibres</p>			
Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Bois sous forme de fibres	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0085 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 09 / R02 - Bureau 029		Réf échantillon ITGA : IT142406-3043 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0086 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		Réf échantillon ITGA : IT142406-3044 Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc en faible quantité	
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0087 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		Réf échantillon ITGA : IT142406-3045 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0088 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 035		Réf échantillon ITGA : IT142406-3046 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige / Matériau gris en faible quantité	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0089 - Marches - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		Réf échantillon ITGA : IT142406-3047	Description ITGA : Poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Matériau compact beige / Matériau noir en faible quantité
Poussières	---	Non analysé	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres + Matériau compact beige non séparable + Matériau noir en faible quantité non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0090 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 010		Réf échantillon ITGA : IT142406-3048	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau bitumineux noir en vrac
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau bitumineux noir en vrac non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0091 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084		Réf échantillon ITGA : IT142406-3049	Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Matériau blanc en faible quantité / Bois massif
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Bois massif	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0092 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	Réf échantillon ITGA : IT142406-3050 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0093 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	Réf échantillon ITGA : IT142406-3051 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0094 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 084	Réf échantillon ITGA : IT142406-3052 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0095 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081	Réf échantillon ITGA : IT142406-3053 Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0096 - Plafonds - Platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 081		Réf échantillon ITGA : IT142406-3054	Description ITGA : Papier en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac
▶ Papier en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0097 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		Réf échantillon ITGA : IT142406-3055	Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau blanc en faible quantité
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0098 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		Réf échantillon ITGA : IT142406-3056	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0099 - Poutres et charpentes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		Réf échantillon ITGA : IT142406-3057	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10007 EN DATE DU **06/06/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3058	
Réf échantillon client : P0100 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-9926 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_05_31_1933_2892
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-296		
Réf échantillon client : P0101 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit platrebm projete - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-297		
Réf échantillon client : P0102 - Plafonds - Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 077	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0103 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT152406-298	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire / Couche beige en faible quantité
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle bitumineuse noire + Couche beige en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0104 - Murs et cloisons maconnes - Colle tapisserie + platre - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT152406-299	Description ITGA : Papiers peints / Colle polymère beige / Matériau plâtreux beige / Matériau gris en vrac avec couche bitumineuse
▶ Papiers peints + Colle polymère beige non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
▶ Matériau gris en vrac avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0105 - Murs et cloisons maconnes - Colle tapisserie + platre - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT152406-300	Description ITGA : Papiers peints / Colle polymère beige / Matériau plâtreux beige / Peinture en vrac / Matériau plâtreux gris avec couche bitumineuse
▶ Papiers peints + Colle polymère beige non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux gris avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0106 - Murs et cloisons maconnes - Colle tapisserie + platre - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Réf échantillon ITGA : IT152406-301 Description ITGA : Papiers peints / Matériau plâtreux blanc / Peinture		
▶ Papiers peints non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0107 - Plafonds - Peinture + Platre - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Réf échantillon ITGA : IT152406-302 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0108 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Réf échantillon ITGA : IT152406-303 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0109 - Marches - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008	Réf échantillon ITGA : IT152406-304 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Bois massif		
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Bois massif	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0110 - Marches - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT152406-305 Description ITGA : Bois massif / Colle polymère jaune / Ragréage beige avec couche bitumineuse	
Bois massif	---	Non analysé	
▶ Colle polymère jaune + Ragréage beige avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0111 - Murs et cloisons maconnes - platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		Réf échantillon ITGA : IT152406-306 Description ITGA : Matériau plâtreux beige	
▶ Matériau plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0112 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		Réf échantillon ITGA : IT152406-307 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Matériau gris	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige + Matériau gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0113 - Murs et cloisons maconnes - Joint d'assemblage - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		Réf échantillon ITGA : IT152406-308 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0114 - Calorifuge - platre projete + liege - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		Réf échantillon ITGA : IT152406-309 Description ITGA : Matériau plâtreux beige avec couche en toile / Matériau en liège marron	
▶ Matériau plâtreux beige avec couche en toile	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▶ Matériau en liège marron	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0115 - Plafonds - Peinture + Platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		Réf échantillon ITGA : IT152406-310 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0116 - Murs et cloisons - Bandes callcots - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		Réf échantillon ITGA : IT152406-311 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige / Papier / Matériau plâtreux blanc	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0117 - Murs et cloisons maconnes - platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 075		Réf échantillon ITGA : IT152406-312 Description ITGA : Papiers peints / Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▶ Papiers peints non séparable + Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0118 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre projete - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		Réf échantillon ITGA : IT152406-313 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0119 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		Réf échantillon ITGA : IT152406-314 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0120 - Poutres et charpentes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 001		Réf échantillon ITGA : IT152406-315 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0121 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + revêtement souple + colle - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 086		Réf échantillon ITGA : IT152406-316 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Bois massif	
▶ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▶ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0122 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088		Réf échantillon ITGA : IT152406-317 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0123 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	Réf échantillon ITGA : IT152406-318 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0124 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	Réf échantillon ITGA : IT152406-319 Description ITGA : Peinture avec fibres / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture avec fibres non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0125 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 088	Réf échantillon ITGA : IT152406-320 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0126 - Murs et cloisons maconnes - Colle tapisserie + platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 052	Réf échantillon ITGA : IT152406-321 Description ITGA : Papiers peints / Matériau plâtreux beige / Matériau gris en vrac		
▶ Papiers peints non séparable + Matériau plâtreux beige non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0127 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	Réf échantillon ITGA : IT152406-322 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Bois aggloméré		
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0128 - Murs et cloisons maconnes - platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	Réf échantillon ITGA : IT152406-323 Description ITGA : Papiers peints / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Papiers peints non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0129 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	Réf échantillon ITGA : IT152406-324 Description ITGA : Papiers peints / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Papiers peints non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0130 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	Réf échantillon ITGA : IT152406-325 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0131 - Menuiseries exterieures - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 073	Réf échantillon ITGA : IT152406-326 Description ITGA : Peinture / Matériau souple beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau souple beige	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0132 - Revêtements de sols - Colle de carrelage - BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072	Réf échantillon ITGA : IT152406-327 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Matériau gris		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige + Peinture non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0133 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0134 - Plafonds - Enduit plâtre - BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0135 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		Description ITGA : Peinture avec couche cartonnée / Enduit blanc avec couche cartonnée	
▶ Peinture avec couche cartonnée non séparable + Enduit blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0136 - Plafonds plenum - Enduit plâtre projete - BATIMENT 08 / R02 - Sanitaire 072		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0137 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit plâtre projete - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 071		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0138 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	Réf échantillon ITGA : IT152406-333 Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Bois aggloméré		
▶ Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0139 - Murs et cloisons maconnes - platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	Réf échantillon ITGA : IT152406-334 Description ITGA : Papiers peints / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
▶ Papiers peints non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0140 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	Réf échantillon ITGA : IT152406-335 Description ITGA : Peinture en vrac avec fibres / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac avec fibres non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0141 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre projete - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	Réf échantillon ITGA : IT152406-336 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0142 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067	Réf échantillon ITGA : IT152406-337 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0143 - Plafonds plenum - Enduit platre projete - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 067		Description ITGA : Enduit plâtreux beige	
▸ Enduit plâtreux beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0144 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		Description ITGA : Revêtement souple violet / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige	
▸ Revêtement souple violet	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Couche beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0145 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		Description ITGA : Peinture / Revêtement souple beige avec fibres / Colle polymère jaune	
▸ Peinture + Revêtement souple beige avec fibres	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0146 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9926 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0147 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		Réf échantillon ITGA : IT152406-342 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux gris avec couche bitumineuse	
▶ Peinture avec couche en toile	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Matériau plâtreux gris avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0148 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		Réf échantillon ITGA : IT152406-343 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux gris en vrac avec couche bitumineuse / Peinture en vrac	
▶ Peinture avec couche en toile	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG
▶ Matériau plâtreux gris en vrac avec couche bitumineuse + Peinture en vrac non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0149 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		Réf échantillon ITGA : IT152406-344 Description ITGA : Peinture avec couche fibreuse / Matériau plâtreux blanc	
▶ Peinture avec couche fibreuse non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0150 - Plafonds - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		Réf échantillon ITGA : IT152406-345 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-9927 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_05_31_1933_2892
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-367		
Réf échantillon client : P0151 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-368		
Réf échantillon client : P0152 - Plafonds plenum - Peinture + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0153 - Menuiseries exterieures - Joint d'etancheite entre menuiserie et structure - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 061		Réf échantillon ITGA : IT152406-369 Description ITGA : Peinture / Matériau souple beige / Bois massif	
▶ Peinture non séparable + Matériau souple beige	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0154 - Revêtements de sols - Colle de moquette - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		Réf échantillon ITGA : IT152406-370 Description ITGA : Moquette beige avec couche bitumineuse	
▶ Moquette beige avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0155 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		Réf échantillon ITGA : IT152406-371 Description ITGA : Revêtement souple gris avec fibres / Colle polymère jaune / Bois massif	
▶ Revêtement souple gris avec fibres + Colle polymère jaune	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0156 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		Réf échantillon ITGA : IT152406-372 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0157 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		Réf échantillon ITGA : IT152406-373 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT152406-374	
Réf échantillon client : P0158 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT152406-375	
Réf échantillon client : P0159 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT152406-376	
Réf échantillon client : P0160 - Plafonds - Peinture + platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 007		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT152406-377	
Réf échantillon client : P0161 - Revêtements de sols - Colle de moquette - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
▸ Moquette grise avec couche bitumineuse	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FDG (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT152406-378	
Réf échantillon client : P0162 - Murs et cloisons maconnes - platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0163 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	Réf échantillon ITGA : IT152406-379 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0164 - Plafonds - Platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	Réf échantillon ITGA : IT152406-380 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0165 - Poutres et charpentes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 074	Réf échantillon ITGA : IT152406-381 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0166 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Ciment - BATIMENT 08 / R02 - Couloir 002	Réf échantillon ITGA : IT152406-382 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0167 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Plâtre + enduit Ciment - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-383 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0168 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Plarlire + enduit Ciment - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-384 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0169 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Plarlire + enduit Ciment - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-385 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0170 - Plafonds - Peinture + enduit platre + enduit beton - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-386 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0171 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-387 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0172 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-388 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0173 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-389 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0174 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-390 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0175 - Sous face escalier - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-391 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0176 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 044	Réf échantillon ITGA : IT152406-392 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0177 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	Réf échantillon ITGA : IT152406-393 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-394		
Réf échantillon client : P0178 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 012	Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-395		
Réf échantillon client : P0179 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-396		
Réf échantillon client : P0180 - Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-397		
Réf échantillon client : P0181 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 038	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT152406-398		
Réf échantillon client : P0182 - Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0183 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037		Réf échantillon ITGA : IT152406-399 Description ITGA : Peinture en vrac avec fibres / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
▶ Peinture en vrac avec fibres non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0184 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 037		Réf échantillon ITGA : IT152406-400 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0185 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032		Réf échantillon ITGA : IT152406-401 Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▶ Revêtement souple rose	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0186 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032		Réf échantillon ITGA : IT152406-402 Description ITGA : Peinture avec fibres / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture avec fibres non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0187 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit ciment - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Réf échantillon ITGA : IT152406-403 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0188 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Réf échantillon ITGA : IT152406-404 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0189 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Réf échantillon ITGA : IT152406-405 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0190 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 032	Réf échantillon ITGA : IT152406-406 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0191 - Revêtements de sols - Dalle beton - BATIMENT 08 / RDC - L.T	Réf échantillon ITGA : IT152406-407 Description ITGA : Ragréage gris		
▶ Ragréage gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0192 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / RDC - L.T		Réf échantillon ITGA : IT152406-408 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 04/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : WEF (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0193 - Escalier - Nez de marche - BATIMENT 08 / RDC - L.T		Réf échantillon ITGA : IT152406-409 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Revêtement souple noir / Colle polymère jaune	
▸ Peinture en faible quantité non séparable + Revêtement souple noir + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0194 - Escalier - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / RDC - L.T		Réf échantillon ITGA : IT152406-410 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HEC (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0195 - Revêtements de sols - Ragréage + chape - BATIMENT 08 / RDC - L.T		Réf échantillon ITGA : IT152406-411 Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
▸ Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0196 - Plafonds - Flocage - BATIMENT 08 / RDC - L.T		Réf échantillon ITGA : IT152406-412	
Description ITGA : Matériau cotonneux blanc / Poussières			
Matériau cotonneux blanc	MOLP le 04/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WEF
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0197 - Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréage + chape - BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029		Réf échantillon ITGA : IT152406-413	
Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune / Ragréage rose			
Moquette grise	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : RMT (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0198 - Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréage + chape - BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029		Réf échantillon ITGA : IT152406-414	
Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune / Colle polymère jaune			
Moquette grise + Colle polymère jaune non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KAT (5)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0199 - Revêtements de sols - Dalle beton - BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029		Réf échantillon ITGA : IT152406-415	
Description ITGA : Matériau compact gris			
Matériau compact gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-9927 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / L'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT152406-416	
Réf échantillon client : P0200 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : FDG (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10011 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_05_31_1941_0167
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3143	
Réf échantillon client : P0201 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Matériau marron en faible quantité en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable + Matériau marron en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<div> <div>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> <div>Réf échantillon client : P0202 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / RDC - AMPHITHEATRE 029</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142406-3144</div> <div>Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse</div> </div>			
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
<div> <div>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> <div>Réf échantillon client : P0203 - Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréage rose + ragréage gris - BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142406-3145</div> <div>Description ITGA : Moquette bleue avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Matériau beige en faible quantité / Matériau gris en faible quantité / Matériau compact rouge</div> </div>			
▸ Moquette bleue avec couche en toile	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
▸ Ragréage rose non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BJL (4)
Matériau compact rouge	---	Non analysé	
<div> <div>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</div> <div>Réf échantillon client : P0204 - Revêtements de sols - Ragréage rouge + chape - BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027</div> </div> <div> <div>Réf échantillon ITGA : IT142406-3146</div> <div>Description ITGA : Colle polymère jaune en vrac / Ragréage rouge en vrac avec fibres / Matériau beige en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac</div> </div>			
▸ Colle polymère jaune en vrac non séparable + Ragréage rouge en vrac avec fibres non séparable + Matériau beige en faible quantité en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BJL (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3147		
Réf échantillon client : P0205 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3148		
Réf échantillon client : P0206 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3149		
Réf échantillon client : P0207 - Plafonds - Peinture + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Circulation 027	Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3150		
Réf échantillon client : P0208 - Revêtements de sols - Colle de moquette + ragréage + chape - BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	Description ITGA : Moquette bleue / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire		
▶ Moquette bleue	META (B) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0209 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	Réf échantillon ITGA : IT142406-3151 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0210 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	Réf échantillon ITGA : IT142406-3152 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0211 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - Conferencier 026	Réf échantillon ITGA : IT142406-3153 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0212 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	Réf échantillon ITGA : IT142406-3154 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0213 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Palier 030	Réf échantillon ITGA : IT142406-3155 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0214 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Palier 030		Réf échantillon ITGA : IT142406-3156 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0215 - Sous face escalier - Peinture + enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Palier 030		Réf échantillon ITGA : IT142406-3157 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0216 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		Réf échantillon ITGA : IT142406-3158 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / Matériau rouge en vrac hétérogène / Matériau gris en faible quantité en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige en vrac non séparable + Matériau rouge en vrac hétérogène non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0217 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3159</p> <p>Description ITGA : Peinture en faible quantité / Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Colle grise hétérogène / Matériau blanc en faible quantité avec couche en toile</p>			
<p>▸ Peinture en faible quantité non séparable + Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle grise hétérogène + Matériau blanc en faible quantité avec couche en toile non séparable</p> <p>Carrelage</p>	<p>META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	<p>Amiante non détecté (1) / -</p>	<p>Analyste : RMT (4)</p>
	---	Non analysé	
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0218 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3160</p> <p>Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité</p>			
<p>▸ Peinture en faible quantité non séparable + Colle beige + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable</p> <p>Carrelage</p>	<p>META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	<p>Amiante non détecté (1) / -</p>	<p>Analyste : RMT (4)</p>
	---	Non analysé	
<p>Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT</p> <p>Réf échantillon client : P0219 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT142406-3161</p> <p>Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples en faible quantité en vrac / Joint cassant blanc en faible quantité en vrac</p>			
Carrelage	---	Non analysé	
<p>▸ Colle beige + Peintures multiples en faible quantité en vrac non séparable + Joint cassant blanc en faible quantité en vrac non séparable</p>	<p>META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2</p>	<p>Amiante non détecté (1) / -</p>	<p>Analyste : FDG (3)</p>

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0220 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		Réf échantillon ITGA : IT142406-3162 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0221 - Plafonds - Peinture + enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		Réf échantillon ITGA : IT142406-3163 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Bois	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0222 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 031		Réf échantillon ITGA : IT142406-3164 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0223 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029		Réf échantillon ITGA : IT142406-3165 Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
▶ Revêtement souple orange	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0224 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Réf échantillon ITGA : IT142406-3166 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0225 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Réf échantillon ITGA : IT142406-3167 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0226 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Réf échantillon ITGA : IT142406-3168 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0227 - Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029	Réf échantillon ITGA : IT142406-3169 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0228 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 029		Réf échantillon ITGA : IT142406-3170	
Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige			
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0229 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		Réf échantillon ITGA : IT142406-3171	
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac			
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0230 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Escalier 003		Réf échantillon ITGA : IT142406-3172	
Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène			
▸ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0231 - Revêtements de sol (Seuil de porte) - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 028		Réf échantillon ITGA : IT142406-3173	
Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en vrac / Ragréage gris en vrac hétérogène / Matériau blanc en faible quantité en vrac / Peinture en vrac			
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▸ Colle polymère jaune en vrac non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0232 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	Réf échantillon ITGA : IT142406-3174 Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Matériau compact rose / Matériau compact gris		
▶ Revêtement souple orange	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact rose non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0233 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	Réf échantillon ITGA : IT142406-3175 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0234 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	Réf échantillon ITGA : IT142406-3176 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0235 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	Réf échantillon ITGA : IT142406-3177 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0236 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 026	Réf échantillon ITGA : IT142406-3178 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0237 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 025	Réf échantillon ITGA : IT142406-3179 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0238 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	Réf échantillon ITGA : IT142406-3180 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0239 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	Réf échantillon ITGA : IT142406-3181 Description ITGA : Joint cassant beige en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile		
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	META (B) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▶ Joint cassant beige en faible quantité non séparable + Matériau bitumineux noir avec gravillons avec couche en toile	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0240 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	Réf échantillon ITGA : IT142406-3182 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0241 - Plafonds - Peinture + enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	Réf échantillon ITGA : IT142406-3183 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau marron en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau marron en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0242 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Sanitaire 024	Réf échantillon ITGA : IT142406-3184 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3185		
Réf échantillon client : P0243 - Revêtements de sol - Ragréage - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Description ITGA : Ragréage gris avec couche en toile / Matériau blanc		
▶ Ragréage gris avec couche en toile + Matériau blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3186		
Réf échantillon client : P0244 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Ciment - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3187		
Réf échantillon client : P0245 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Description ITGA : Peintures multiples en faible quantité en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en faible quantité en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3188		
Réf échantillon client : P0246 - Plafonds - Peinture + enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0247 - Poteaux - Peinture + enduit plâtre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 021	Réf échantillon ITGA : IT142406-3189 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0248 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	Réf échantillon ITGA : IT142406-3190 Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Matériau compact beige hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▶ Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0249 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	Réf échantillon ITGA : IT142406-3191 Description ITGA : Joint cassant blanc en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Peintures multiples en faible quantité		
▶ Joint cassant blanc en faible quantité non séparable + Colle beige + Peintures multiples en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0250 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	Réf échantillon ITGA : IT142406-3192 Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peintures multiples en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10011 EN DATE DU **06/06/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Romain TOUIN Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

De rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10012 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_05_31_1941_0167
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3193		
Réf échantillon client : P0251 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0252 - Escalier Marches - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010		Réf échantillon ITGA : IT142406-3194 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau gris	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0253 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		Réf échantillon ITGA : IT142406-3195 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité / Bois massif	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0254 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		Réf échantillon ITGA : IT142406-3196 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0255 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		Réf échantillon ITGA : IT142406-3197 Description ITGA : Enduit plâtreux gris en vrac	
▶ Enduit plâtreux gris en vrac	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0256 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	Réf échantillon ITGA : IT142406-3198 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche / Enduit plâtreux gris en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0257 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	Réf échantillon ITGA : IT142406-3199 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0258 - Faux plafond - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	Réf échantillon ITGA : IT142406-3200 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0259 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	Réf échantillon ITGA : IT142406-3201 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0260 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Réf échantillon ITGA : IT142406-3202 Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3203	
Réf échantillon client : P0261 - Revêtements de murs - Colle de Plinthe carrelage - BATIMENT 08 / R01 - Coulair 061		Description ITGA : Colle grise hétérogène	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3204	
Réf échantillon client : P0262 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Coulair 061		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3205	
Réf échantillon client : P0263 - Escalier Marches - Linoleum + colle + ragreages + chape - BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008		Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris / Couche beige / Couche noire	
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris non séparable + Couche beige non séparable + Couche noire non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3206	
Réf échantillon client : P0264 - Murs et cloisons - Enduit platre mural - BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008		Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0265 - Murs et cloisons maconnes - Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	Réf échantillon ITGA : IT142406-3207 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0266 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	Réf échantillon ITGA : IT142406-3208 Description ITGA : Peinture en vrac / Papiers peints / Enduit plâtreux gris en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0267 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-3209 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Bois aggloméré		
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0268 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3210 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Matériau gris / Bois massif		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris non séparable Bois massif	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0269 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3211 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0270 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3212 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0271 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3213 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0272 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3214 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0273 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3215 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0274 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3216 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0275 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Tapisserie + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	Réf échantillon ITGA : IT142406-3217 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Papiers peints / Matériau plâtreux bleu		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papiers peints non séparable + Matériau plâtreux bleu non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0276 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + Chape - BATIMENT 08 / R01 - WC 056	Réf échantillon ITGA : IT142406-3218 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0277 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / R01 - WC 056	Réf échantillon ITGA : IT142406-3219 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Carrelage	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0278 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / R01 - WC 056		Réf échantillon ITGA : IT142406-3220	Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige
▶ Peinture en faible quantité + Colle beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0279 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - WC 056		Réf échantillon ITGA : IT142406-3221	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0280 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		Réf échantillon ITGA : IT142406-3222	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0281 - Revêtements de sol - Ragréage + Chape - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		Réf échantillon ITGA : IT142406-3223	Description ITGA : Ragréage gris
▶ Ragréage gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0282 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		Réf échantillon ITGA : IT142406-3224	Description ITGA : Peinture / Papiers peints / Enduit plâtreux beige / Matériau gris
▶ Peinture non séparable + Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0283 - Revêtements de sol (Seuil de porte) - Linoleum + colle + ragréage + chape - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051		Réf échantillon ITGA : IT142406-3225	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0284 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Réf échantillon ITGA : IT142406-3226	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Bois aggloméré
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré	META (B) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0285 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Réf échantillon ITGA : IT142406-3227	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0286 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Réf échantillon ITGA : IT142406-3228	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3229	
Réf échantillon client : P0287 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3230	
Réf échantillon client : P0288 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3231	
Réf échantillon client : P0289 - Revêtements de sol - colle de moquette + ragréage + chape - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette grise avec couche bitumineuse + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3232	
Réf échantillon client : P0290 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3233	
Réf échantillon client : P0291 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3234	
Réf échantillon client : P0292 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3235	
Réf échantillon client : P0293 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3236	
Réf échantillon client : P0294 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3237	
Réf échantillon client : P0295 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit platre mural - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3238	
Réf échantillon client : P0296 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit platre mural - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0297 - Murs et cloisons maconnes - Joint d'assemblage - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0298 - Escalier (Sous face)- Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0299 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
▶ Peinture	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0300 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU **06/06/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Validé par : Romain TOUIN Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

De rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10012 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_05_31_1941_0167
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 04/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-3193		
Réf échantillon client : P0251 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0252 - Escalier Marches - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 010		Réf échantillon ITGA : IT142406-3194 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau gris	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0253 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		Réf échantillon ITGA : IT142406-3195 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture en faible quantité / Bois massif	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0254 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		Réf échantillon ITGA : IT142406-3196 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0255 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068		Réf échantillon ITGA : IT142406-3197 Description ITGA : Enduit plâtreux gris en vrac	
▶ Enduit plâtreux gris en vrac	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0256 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	Réf échantillon ITGA : IT142406-3198 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche / Enduit plâtreux gris en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0257 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	Réf échantillon ITGA : IT142406-3199 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0258 - Faux plafond - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 068	Réf échantillon ITGA : IT142406-3200 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0259 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 064	Réf échantillon ITGA : IT142406-3201 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0260 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Réf échantillon ITGA : IT142406-3202 Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0261 - Revêtements de murs - Colle de Plinthe carrelage - BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Réf échantillon ITGA : IT142406-3203 Description ITGA : Colle grise hétérogène		
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0262 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Couloir 061	Réf échantillon ITGA : IT142406-3204 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0263 - Escalier Marches - Linoleum + colle + ragreages + chape - BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	Réf échantillon ITGA : IT142406-3205 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris / Couche beige / Couche noire		
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau gris non séparable + Couche beige non séparable + Couche noire non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0264 - Murs et cloisons - Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / R01 - Escalier 008	Réf échantillon ITGA : IT142406-3206 Description ITGA : Papiers peints / Enduit plâtreux beige en vrac		
▸ Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0265 - Murs et cloisons maconnes - Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	Réf échantillon ITGA : IT142406-3207 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0266 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 058	Réf échantillon ITGA : IT142406-3208 Description ITGA : Peinture en vrac / Papiers peints / Enduit plâtreux gris en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0267 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-3209 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris avec fibres / Bois aggloméré		
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris avec fibres + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0268 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3210 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture / Matériau gris / Bois massif		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris non séparable Bois massif	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0269 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3211 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0270 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3212 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0271 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3213 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0272 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3214 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0273 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3215 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0274 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 055	Réf échantillon ITGA : IT142406-3216 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0275 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Tapisserie + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 054	Réf échantillon ITGA : IT142406-3217 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac / Papiers peints / Matériau plâtreux bleu		
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papiers peints non séparable + Matériau plâtreux bleu non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0276 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + Chape - BATIMENT 08 / R01 - WC 056	Réf échantillon ITGA : IT142406-3218 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0277 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / R01 - WC 056	Réf échantillon ITGA : IT142406-3219 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture + Colle beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Carrelage	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0278 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / R01 - WC 056		Réf échantillon ITGA : IT142406-3220 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige	
Peinture en faible quantité + Colle beige	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0279 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / R01 - WC 056		Réf échantillon ITGA : IT142406-3221 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0280 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 057		Réf échantillon ITGA : IT142406-3222 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0281 - Revêtements de sol - Ragréage + Chape - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 053		Réf échantillon ITGA : IT142406-3223 Description ITGA : Ragréage gris	
Ragréage gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0282 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 050		Réf échantillon ITGA : IT142406-3224 Description ITGA : Peinture / Papiers peints / Enduit plâtreux beige / Matériau gris	
Peinture non séparable + Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0283 - Revêtements de sol (Seuil de porte) - Linoleum + colle + ragréage + chape - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 051		Réf échantillon ITGA : IT142406-3225	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0284 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Réf échantillon ITGA : IT142406-3226	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Bois aggloméré
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
▸ Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré	META (B) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0285 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Réf échantillon ITGA : IT142406-3227	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0286 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Réf échantillon ITGA : IT142406-3228	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3229	
Réf échantillon client : P0287 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3230	
Réf échantillon client : P0288 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 048		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3231	
Réf échantillon client : P0289 - Revêtements de sol - colle de moquette + ragréage + chape - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		Description ITGA : Moquette grise avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
Moquette grise avec couche bitumineuse + Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (B) le 05/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3232	
Réf échantillon client : P0290 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3233	
Réf échantillon client : P0291 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3234	
Réf échantillon client : P0292 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 046		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3235	
Réf échantillon client : P0293 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3236	
Réf échantillon client : P0294 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3237	
Réf échantillon client : P0295 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit platre mural - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-3238	
Réf échantillon client : P0296 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit platre mural - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU 06/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0297 - Murs et cloisons maconnes - Joint d'assemblage - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Réf échantillon ITGA : IT142406-3239 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0298 - Escalier (Sous face)- Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Réf échantillon ITGA : IT142406-3240 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0299 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Réf échantillon ITGA : IT142406-3241 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise	
▸ Peinture	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0300 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Hall 042		Réf échantillon ITGA : IT142406-3242 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 06/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10012 EN DATE DU **06/06/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Validé par : Romain TOUIN Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10553 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_06_06_2125_5786
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7638		
Réf échantillon client : P0301 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7639		
Réf échantillon client : P0302 - Plafonds (Embrasure) - Faux plafond - BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0303 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0304 - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif + colle + chape - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau rouge / Colle polymère jaune / Revêtement souple blanc	
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Ragréage rose non séparable + Matériau rouge non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Revêtement souple blanc	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0305 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client :		Réf échantillon ITGA :	
P0306 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client :		Réf échantillon ITGA :	
P0307 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client :		Réf échantillon ITGA :	
P0308 - Plafond - Plaque - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client :		Réf échantillon ITGA :	
P0309 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0310 - Revêtements de sol - Revêtements de sol sportif + colle - BATIMENT 08 / RDC - Salle 036		Réf échantillon ITGA : IT142406-7647 Description ITGA : Colle polymère incolore avec poussières / Revêtement souple vert	
▶ Colle polymère incolore avec poussières	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0311 - Poteaux - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Salle 036		Réf échantillon ITGA : IT142406-7648 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0312 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7649 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0313 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7650 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0314 - Poteaux - Peinture + toile de verre + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7651 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0315 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7652 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0316 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Wc 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7653 Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse bleue	
▶ Joint cassant blanc + Colle beige non séparable + Couche plâtruse bleue non séparable Carrelage	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0317 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		Réf échantillon ITGA : IT142406-7654 Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige	
▶ Joint cassant gris + Colle beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0318 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		Réf échantillon ITGA : IT142406-7655 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0319 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		Réf échantillon ITGA : IT142406-7656 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Papier	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Papier non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0320 - Faux plafonds - Plaquas - BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		Réf échantillon ITGA : IT142406-7657 Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux marron	
▸ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0321 - Escalier (Marches) - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT142406-7658 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable + Couche beige non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0322 - Revêtements de murs - Colle de Plinthe - BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		Réf échantillon ITGA : IT142406-7659 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0323 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078			
		Réf échantillon ITGA : IT142406-7660	
		Description ITGA : Matériau compact beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
▶ Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Colle polymère jaune + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0324 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021			
		Réf échantillon ITGA : IT142406-7661	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtruse blanche non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0325 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021			
		Réf échantillon ITGA : IT142406-7662	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0326 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078			
		Réf échantillon ITGA : IT142406-7663	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0327 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	Réf échantillon ITGA : IT142406-7664 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0328 - Plafonds -Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	Réf échantillon ITGA : IT142406-7665 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0329 - Poteaux - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	Réf échantillon ITGA : IT142406-7666 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0330 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	Réf échantillon ITGA : IT142406-7667 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0331 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		Réf échantillon ITGA : IT142406-7668 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Ragréage rose + Matériau gris	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0332 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		Réf échantillon ITGA : IT142406-7669 Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Peinture / Toile fibreuse blanche	
▶ Joint cassant blanc + Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0333 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		Réf échantillon ITGA : IT142406-7670 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0334 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	Réf échantillon ITGA : IT142406-7671 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0335 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	Réf échantillon ITGA : IT142406-7672 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0336 - Plafonds -Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	Réf échantillon ITGA : IT142406-7673 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Papier en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0337 - Conduits - Joint ciment - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	Réf échantillon ITGA : IT142406-7674 Description ITGA : Matériau gris en vrac avec poussières		
▶ Matériau gris en vrac avec poussières	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0338 - Escalier (Marches) - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT142406-7675	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Bois massif
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▸ Colle polymère jaune + Peinture	META (B) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0339 - Escalier (nez de Marche) - colle - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT142406-7676	Description ITGA : Revêtement cassant marron / Matériau souple blanc / Colle polymère jaune avec poussières
▸ Revêtement cassant marron + Matériau souple blanc non séparable + Colle polymère jaune avec poussières non séparable	META (B) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0340 - Murs et cloisons maconnes - Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - HALL 076		Réf échantillon ITGA : IT142406-7677	Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN
▸ Peintures multiples + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0341 - Poteaux - Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		Réf échantillon ITGA : IT142406-7678	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0342 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise	
▶ Joint cassant blanc + Colle grise	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0343 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0344 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0345 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Bois massif	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Bois massif	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0346 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux marron	
▶ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0347 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0348 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0349 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU **12/06/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / L'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7687	
Réf échantillon client : P0350 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kevin BARRAUX Technicien de Laboratoire

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10553 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_06_06_2125_5786
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7638		
Réf échantillon client : P0301 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7639		
Réf échantillon client : P0302 - Plafonds (Embrasure) - Faux plafond - BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0303 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - S.GYM 041		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0304 - Revêtements de sols - Revêtement de sol sportif + colle + chape - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau rouge / Colle polymère jaune / Revêtement souple blanc	
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Ragréage rose non séparable + Matériau rouge non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Revêtement souple blanc	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0305 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client :		Réf échantillon ITGA :	
P0306 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client :		Réf échantillon ITGA :	
P0307 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux beige / Matériau plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux beige non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client :		Réf échantillon ITGA :	
P0308 - Plafond - Plaque - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client :		Réf échantillon ITGA :	
P0309 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - DOJO 039		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0310 - Revêtements de sol - Revêtements de sol sportif + colle - BATIMENT 08 / RDC - Salle 036		Réf échantillon ITGA : IT142406-7647 Description ITGA : Colle polymère incolore avec poussières / Revêtement souple vert	
▶ Colle polymère incolore avec poussières	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Revêtement souple vert	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0311 - Poteaux - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Salle 036		Réf échantillon ITGA : IT142406-7648 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0312 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7649 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0313 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7650 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0314 - Poteaux - Peinture + toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7651 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0315 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Passage 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7652 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0316 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Wc 033		Réf échantillon ITGA : IT142406-7653 Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée bleue	
▶ Joint cassant blanc + Colle beige non séparable + Couche plâtrée bleue non séparable Carrelage	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0317 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		Réf échantillon ITGA : IT142406-7654 Description ITGA : Joint cassant gris / Carrelage / Colle beige	
▶ Joint cassant gris + Colle beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0318 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		Réf échantillon ITGA : IT142406-7655 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0319 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Papier	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Papier non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0320 - Faux plafonds - Plaquas - BATIMENT 08 / RDC - Wc 032		Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux marron	
▸ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0321 - Escalier (Marches) - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Couche beige	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable + Couche beige non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0322 - Revêtements de murs - Colle de Plinthe - BATIMENT 08 / RDC - Hall 028		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Matériau gris en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0323 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078			
		Réf échantillon ITGA : IT142406-7660	
		Description ITGA : Matériau compact beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité	
▶ Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Colle polymère jaune + Ragréage gris en faible quantité non séparable	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0324 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021			
		Réf échantillon ITGA : IT142406-7661	
		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0325 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 021			
		Réf échantillon ITGA : IT142406-7662	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0326 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078			
		Réf échantillon ITGA : IT142406-7663	
		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0327 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	Réf échantillon ITGA : IT142406-7664 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0328 - Plafonds -Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	Réf échantillon ITGA : IT142406-7665 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0329 - Poteaux - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	Réf échantillon ITGA : IT142406-7666 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0330 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - Rangement 078	Réf échantillon ITGA : IT142406-7667 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0331 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 021		Réf échantillon ITGA : IT142406-7668 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Colle polymère jaune	META (B) le 10/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Ragréage rose + Matériau gris	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0332 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		Réf échantillon ITGA : IT142406-7669 Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle beige / Peinture / Toile fibreuse blanche	
▶ Joint cassant blanc + Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0333 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023		Réf échantillon ITGA : IT142406-7670 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0334 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	Réf échantillon ITGA : IT142406-7671 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0335 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 022	Réf échantillon ITGA : IT142406-7672 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0336 - Plafonds -Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Couloir 023	Réf échantillon ITGA : IT142406-7673 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac / Papier en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable + Papier en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0337 - Conduits - Joint ciment - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 020	Réf échantillon ITGA : IT142406-7674 Description ITGA : Matériau gris en vrac avec poussières		
▶ Matériau gris en vrac avec poussières	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0338 - Escalier (Marches) - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT142406-7675	Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Bois massif
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▸ Colle polymère jaune + Peinture	META (B) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Bois massif	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0339 - Escalier (nez de Marche) - colle - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 008		Réf échantillon ITGA : IT142406-7676	Description ITGA : Revêtement cassant marron / Matériau souple blanc / Colle polymère jaune avec poussières
▸ Revêtement cassant marron + Matériau souple blanc non séparable + Colle polymère jaune avec poussières non séparable	META (B) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0340 - Murs et cloisons maconnes - Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - HALL 076		Réf échantillon ITGA : IT142406-7677	Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Revêtement souple marron	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN
▸ Peintures multiples + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0341 - Poteaux - Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 078		Réf échantillon ITGA : IT142406-7678	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0342 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Joint cassant blanc / Carrelage / Colle grise	
▶ Joint cassant blanc + Colle grise	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0343 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0344 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0345 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Bois massif	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Bois massif	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0346 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 075		Réf échantillon ITGA : IT142406-7683 Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux marron	
▶ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0347 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		Réf échantillon ITGA : IT142406-7684 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0348 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		Réf échantillon ITGA : IT142406-7685 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0349 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		Réf échantillon ITGA : IT142406-7686 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10553 EN DATE DU **12/06/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / L'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7687	
Réf échantillon client : P0350 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Enduit plâtreux beige en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Kevin BARRAUX Technicien de Laboratoire



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10554 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_06_06_2125_5786
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7704		
Réf échantillon client : P0351 - Faux plafonds - Plaques - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 065	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7705		
Réf échantillon client : P0352 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWM (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0353 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Réf échantillon ITGA : IT142406-7706 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peintures multiples / Matériau gris hétérogène / Matériau beige hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Peintures multiples non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0354 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Réf échantillon ITGA : IT142406-7707 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact beige hétérogène		
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact beige hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0355 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + platre - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 003	Réf échantillon ITGA : IT142406-7708 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0356 - Revêtements de sol - Colle de moquette + chape - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	Réf échantillon ITGA : IT142406-7709 Description ITGA : Papier / Ragréage gris en vrac / Matériau beige en vrac hétérogène		
▶ Papier non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ISD (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0357 - Poteaux - Peinture + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 066	Réf échantillon ITGA : IT142406-7710 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0358 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	Réf échantillon ITGA : IT142406-7711 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rouge / Matériau beige en vrac		
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rouge non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0359 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	Réf échantillon ITGA : IT142406-7712 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▸ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0360 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 072	Réf échantillon ITGA : IT142406-7713 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Carton		
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7714	
Réf échantillon client : P0361 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 073		Description ITGA : Peinture / Matériau beige	
Peinture non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7715	
Réf échantillon client : P0362 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7716	
Réf échantillon client : P0363 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 074		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7717	
Réf échantillon client : P0364 - Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 068		Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0365 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Hall 55		Réf échantillon ITGA : IT142406-7718 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Peinture / Matériau gris hétérogène / Matériau beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Peinture non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWM (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0366 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Hall 55		Réf échantillon ITGA : IT142406-7719 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0367 - Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Hall 55		Réf échantillon ITGA : IT142406-7720 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0368 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit plâtre mural - BATIMENT 08 / RDC - Hall 55		Réf échantillon ITGA : IT142406-7721 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0369 - Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit plâtre + beton - BATIMENT 08 / RDC - Hall 55		Réf échantillon ITGA : IT142406-7722 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac	
▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0370 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Hall 55		Réf échantillon ITGA : IT142406-7723 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0371 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Entree 056		Réf échantillon ITGA : IT142406-7724 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac avec poussières / Matériau gris en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac avec poussières non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0372 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Entree 056		Réf échantillon ITGA : IT142406-7725 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0373 - Murs et cloisons - Peinture toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Entree 056	Réf échantillon ITGA : IT142406-7726 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0374 - Murs et cloisons - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Entree 057	Réf échantillon ITGA : IT142406-7727 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Carton non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0375 - Conduit en fibres-ciment - BATIMENT 08 / RDC - Entree 057	Réf échantillon ITGA : IT142406-7728 Description ITGA : Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles		
▶ Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 10/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : MHE (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0376 - Murs et cloisons - Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - sas 01	Réf échantillon ITGA : IT142406-7729 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MWM (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0377 - Poteaux - Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - sas 01	Réf échantillon ITGA : IT142406-7730 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0378 - Revêtements de sols - Colle de carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		Réf échantillon ITGA : IT142406-7731 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0379 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		Réf échantillon ITGA : IT142406-7732 Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle beige non séparable + Joint cassant blanc non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0380 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Sanitaire 058		Réf échantillon ITGA : IT142406-7733 Description ITGA : Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux marron	
▶ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux marron	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0381 - Revêtements de sol - Joint de carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02		Réf échantillon ITGA : IT142406-7734 Description ITGA : Joint cassant gris avec poussières	
▶ Joint cassant gris avec poussières	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0382 - Revêtements de sol - Colle de carrelage de sol gris - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02		Réf échantillon ITGA : IT142406-7735 Description ITGA : Colle beige / Matériau gris hétérogène	
▶ Colle beige non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0383 - Revêtements de sol - Colle de carrelage noir + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02		Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Matériau compact gris	
▶ Colle bitumineuse noire non séparable + Ragréage gris non séparable	MOLP le 10/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MHE (4)
▶ Matériau compact gris	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0384 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02		Description ITGA : Colle beige / Matériau gris hétérogène	
▶ Colle beige non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0385 - Murs et cloisons - Enduit Plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier	
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0386 - Murs et cloisons (Allege)- Peinture toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0387 - Menuiseries exterieures - Joint de mastic de vitrage - BATIMENT 08 / RDC - Couloir 02	Réf échantillon ITGA : IT142406-7740 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0388 - Revêtements de sol - Colle + ragréage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	Réf échantillon ITGA : IT142406-7741 Description ITGA : Moquette noire avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en faible quantité hétérogène		
▶ Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0389 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	Réf échantillon ITGA : IT142406-7742 Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0390 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053	Réf échantillon ITGA : IT142406-7743 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KTB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0391 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		Description ITGA : Peinture en vrac / Toile fibreuse blanche en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Peinture en vrac non séparable + Toile fibreuse blanche en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0392 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 053		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0393 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris en vrac	
▶ Revêtement souple bleu	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0394 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 052		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène	
▶ Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7748	
Réf échantillon client : P0395 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7749	
Réf échantillon client : P0396 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7750	
Réf échantillon client : P0397 - Murs et cloisons - Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7751	
Réf échantillon client : P0398 - Murs et cloisons maconnes - Enduit platre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MWM (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7752	
Réf échantillon client : P0399 - Murs et cloisons - Enduit Platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 048		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D. (2) Analyste : AXN (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10554 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7753	
Réf échantillon client : P0400 - Revêtements de sol - Colle + ragréage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047		Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris en vrac hétérogène	
Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 11/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Audrey LUTHRINGER Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10443 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_06_06_2134_0227
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7371		
Réf échantillon client : P0401 - Poteaux - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 047	Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0402 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		Réf échantillon ITGA : IT142406-7372 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène	
▸ Revêtement souple bleu	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc non séparable + Ragréage rose non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
▸ Matériau gris hétérogène	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0403 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		Réf échantillon ITGA : IT142406-7373 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0404 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		Réf échantillon ITGA : IT142406-7374 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0405 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043		Réf échantillon ITGA : IT142406-7375 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0406 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 043	Réf échantillon ITGA : IT142406-7376 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0407 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragréage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	Réf échantillon ITGA : IT142406-7377 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Couche blanche / Couche noire		
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Couche blanche non séparable + Couche noire non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0408 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 082	Réf échantillon ITGA : IT142406-7378 Description ITGA : Papiers peints / Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Papiers peints + Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0409 - Revêtements de sol - Ragréage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 081	Réf échantillon ITGA : IT142406-7379 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau marron / Matériau beige en vrac		
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
▶ Matériau marron + Matériau beige en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : EWB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0410 - Murs et cloisons maconnes - Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	Réf échantillon ITGA : IT142406-7380 Description ITGA :	Papiers peints / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▶ Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0411 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 080	Réf échantillon ITGA : IT142406-7381 Description ITGA :	Papiers peints / Peinture en vrac / Enduit beige en vrac	
▶ Papiers peints non séparable + Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0412 - Murs et cloisons maconnes - Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Réf échantillon ITGA : IT142406-7382 Description ITGA :	Papiers peints beiges avec couche en mousse / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▶ Papiers peints beiges avec couche en mousse + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0413 - Menuiseries exterieures - Mastic vitrier - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Réf échantillon ITGA : IT142406-7383 Description ITGA :	Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0414 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 079	Réf échantillon ITGA : IT142406-7384 Description ITGA :	Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0415 - Revêtements de sols - Dalle de sol + colle - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		Réf échantillon ITGA : IT142406-7385	Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle polymère jaune / Bois sous forme de fibres en faible quantité
▸ Dalle dure cassante grise + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Bois sous forme de fibres en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0416 - Murs et cloisons maconnes - Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		Réf échantillon ITGA : IT142406-7386	Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0417 - Murs et cloisons maconnes - Enduit platre - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		Réf échantillon ITGA : IT142406-7387	Description ITGA : Papiers peints / Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Papiers peints non séparable + Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0418 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		Réf échantillon ITGA : IT142406-7388	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0419 - Conduits et accessoires - platre + liege - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 032 bis		Réf échantillon ITGA : IT142406-7389 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile / Matériau en liège en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Matériau en liège en vrac	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0420 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		Réf échantillon ITGA : IT142406-7390 Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0421 - Revêtements de murs - Colle de plinthe carrelage - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		Réf échantillon ITGA : IT142406-7391 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise + Couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0422 - Murs et cloisons maconnes (Allege) - Peinture + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		Réf échantillon ITGA : IT142406-7392 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact gris	
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
▶ Matériau compact gris	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7393	
Réf échantillon client : P0423 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7394	
Réf échantillon client : P0424 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7395	
Réf échantillon client : P0425 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7396	
Réf échantillon client : P0426 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 035		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7397	
Réf échantillon client : P0427 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025		Description ITGA : Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
Colle polymère jaune	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Bois aggloméré	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0428 - Poutre - Peinture + toile de verre + plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	Réf échantillon ITGA : IT142406-7398 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0429 - Plafond - Peinture + toile de verre + plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 025	Réf échantillon ITGA : IT142406-7399 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0430 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	Réf échantillon ITGA : IT142406-7400 Description ITGA : Moquette beige en faible quantité / Colle polymère jaune / Bois aggloméré		
▶ Moquette beige en faible quantité non séparable + Colle polymère jaune non séparable Bois aggloméré	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0431 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	Réf échantillon ITGA : IT142406-7401 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0432 - Plafond - Peinture + toile de verre + plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028	Réf échantillon ITGA : IT142406-7402 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0433 - Poutre - Peinture + toile de verre + plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 028		Réf échantillon ITGA : IT142406-7403 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile	
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche en toile non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0434 - Revêtements de sol - Colle de moquette - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 047		Réf échantillon ITGA : IT142406-7404 Description ITGA : Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
Colle polymère jaune	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Bois aggloméré	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0435 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 030		Réf échantillon ITGA : IT142406-7405 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0436 - Revêtements de sol - Linoleum + colle - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020		Réf échantillon ITGA : IT142406-7406 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Bois aggloméré	
Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Bois aggloméré	---	Non analysé	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0437 - Murs et cloisons maconnes -Peinture + Enduit a base de platre projete - BATIMENT 08 / R02 - Bureau 020	Réf échantillon ITGA : IT142406-7407 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0438 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	Réf échantillon ITGA : IT142406-7408 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0439 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	Réf échantillon ITGA : IT142406-7409 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0440 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit platre - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 036	Réf échantillon ITGA : IT142406-7410 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit beige en vrac		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0441 - Revêtements de sol - Colle de moquette + ragréage + chape - BATIMENT 08 / R01 - Bureau 022		Réf échantillon ITGA : IT142406-7411	Description ITGA : Moquette beige avec couche souple / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau blanc
Moquette beige avec couche souple	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Matériau blanc	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0442 - Revêtements de sol - Colle de moquette + ragréage + chape - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 071		Réf échantillon ITGA : IT142406-7412	Description ITGA : Moquette beige / Colle polymère jaune / Ragréage marron
Moquette beige	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage marron non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0443 - Revêtements de sol - Colle de carrelage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063		Réf échantillon ITGA : IT142406-7413	Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris / Joint cassant gris en vrac
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (4)
Joint cassant gris en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0444 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 063	Réf échantillon ITGA : IT142406-7414 Description ITGA :	Papiers peints / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Papiers peints non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BJL (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0445 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage + chape - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	Réf échantillon ITGA : IT142406-7415 Description ITGA :	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau beige en faible quantité	
Revêtement souple bleu	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0446 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	Réf échantillon ITGA : IT142406-7416 Description ITGA :	Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0447 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062	Réf échantillon ITGA : IT142406-7417 Description ITGA :	Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux rose en vrac	
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux rose en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10443 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7418	
Réf échantillon client : P0448 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7419	
Réf échantillon client : P0449 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 062		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7420	
Réf échantillon client : P0450 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux gris	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10444 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_06_06_2134_0227
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7442		
Réf échantillon client : P0451 - Plafonds - Peinture + plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7443		
Réf échantillon client : P0452 - Revêtements de sols - Beton - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	Description ITGA : Matériau compact blanc / Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact blanc + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7444	
Réf échantillon client : P0453 - Murs et cloisons maconnes - Enduit platre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7445	
Réf échantillon client : P0454 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7446	
Réf échantillon client : P0455 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage + chape - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7447	
Réf échantillon client : P0456 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0457 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-7448 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0458 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-7449 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0459 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	Réf échantillon ITGA : IT142406-7450 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0460 - Revêtements de sol - Colle de moquette + chape - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	Réf échantillon ITGA : IT142406-7451 Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Matériau compact gris		
▶ Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0461 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	Réf échantillon ITGA : IT142406-7452 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0462 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	Réf échantillon ITGA : IT142406-7453 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0463 - Revêtements de sols - Peinture de sol + beton - BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	Réf échantillon ITGA : IT142406-7454 Description ITGA : Ragréage gris hétérogène / Peinture		
▶ Ragréage gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0464 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	Réf échantillon ITGA : IT142406-7455 Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0465 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034	Réf échantillon ITGA : IT142406-7456 Description ITGA : Matériau compact blanc / Peinture / Poussières		
▶ Matériau compact blanc + Peinture non séparable + Poussières non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0466 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0467 - Revêtements de sol - ragréage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		Description ITGA : Ragréage rose / Colle polymère jaune	
▸ Ragréage rose non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0468 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac / Carton	
▸ Peinture avec couche en toile + Carton non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0469 - Plafonds - Peinture + plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0470 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Réf échantillon ITGA : IT142406-7461 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact blanc hétérogène / Peinture		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact blanc hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0471 - Revêtements de sols - Dalle de sol + colle - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	Réf échantillon ITGA : IT142406-7462 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire		
▶ Dalle dure cassante grise non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP le 11/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LHA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0472 - Plafonds - Peinture + plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	Réf échantillon ITGA : IT142406-7463 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
 (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
 Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
 Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-10444 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_06_06_2134_0227
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

- (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
- (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7442		
Réf échantillon client : P0451 - Plafonds - Peinture + plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 006	Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT	Réf échantillon ITGA : IT142406-7443		
Réf échantillon client : P0452 - Revêtements de sols - Beton - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis	Description ITGA : Matériau compact blanc / Matériau compact gris hétérogène / Peinture		
Matériau compact blanc + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7444	
Réf échantillon client : P0453 - Murs et cloisons maconnes - Enduit platre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7445	
Réf échantillon client : P0454 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 032 bis		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7446	
Réf échantillon client : P0455 - Revêtements de sol - Linoleum + colle + ragreage + chape - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA : IT142406-7447	
Réf échantillon client : P0456 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac	
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0457 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-7448 Description ITGA : Peinture en vrac avec couche en toile / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture en vrac avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0458 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 060	Réf échantillon ITGA : IT142406-7449 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0459 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Toile de verre + Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 084	Réf échantillon ITGA : IT142406-7450 Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac		
▶ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0460 - Revêtements de sol - Colle de moquette + chape - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059	Réf échantillon ITGA : IT142406-7451 Description ITGA : Moquette rouge avec couche bitumineuse / Colle polymère jaune / Matériau compact gris		
▶ Moquette rouge avec couche bitumineuse	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau compact gris	META (B) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée		Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client :	ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA :	IT142406-7452
Réf échantillon client :	P0461 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		Description ITGA :	Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2		Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client :	ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA :	IT142406-7453
Réf échantillon client :	P0462 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 059		Description ITGA :	Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac
▸ Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2		Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (3)
Réf dossier client :	ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA :	IT142406-7454
Réf échantillon client :	P0463 - Revêtements de sols - Peinture de sol + beton - BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		Description ITGA :	Ragréage gris hétérogène / Peinture
▸ Ragréage gris hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2		Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
Réf dossier client :	ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA :	IT142406-7455
Réf échantillon client :	P0464 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		Description ITGA :	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac
▸ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2		Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client :	ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT		Réf échantillon ITGA :	IT142406-7456
Réf échantillon client :	P0465 - Murs et cloisons maconnes - Peinture + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		Description ITGA :	Matériau compact blanc / Peinture / Poussières
▸ Matériau compact blanc + Peinture non séparable + Poussières non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2		Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0466 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Transfo 034		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0467 - Revêtements de sol - ragréage + chape maigre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		Description ITGA : Ragréage rose / Colle polymère jaune	
▸ Ragréage rose non séparable + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FDG (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0468 - Murs et cloisons maconnes - Enduit ciment - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit gris en vrac / Carton	
▸ Peinture avec couche en toile + Carton non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (4)
▸ Enduit gris en vrac	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT			
Réf échantillon client : P0469 - Plafonds - Peinture + plâtre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FDG (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-10444 EN DATE DU 12/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0470 - Revêtements de murs - Colle de faïence - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 050	Réf échantillon ITGA : IT142406-7461 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact blanc hétérogène / Peinture		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact blanc hétérogène non séparable + Peinture non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : EWB (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0471 - Revêtements de sols - Dalle de sol + colle - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	Réf échantillon ITGA : IT142406-7462 Description ITGA : Dalle dure cassante grise / Colle bitumineuse noire		
▶ Dalle dure cassante grise non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP le 11/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LHA (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0472 - Plafonds - Peinture + plâtre - BATIMENT 08 / ENTRE SOL - Bureau 033	Réf échantillon ITGA : IT142406-7463 Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac		
▶ Peinture en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 12/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAT (3)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
 (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
 (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
 (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
 Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
 Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Erwan BELLEC Analyste



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-11164 EN DATE DU 19/06/2024

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AED GROUPE - ILE DE FRANCE Bâtiment A, 10 Boulevard Louise Michel 91000 Évry-Courcouronnes	Réf. Commande ITGA : IT1424-11164 Réf. Commande Client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT_2024_06_12_1449_1190
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0473 - Revêtement de sol - Sol plastique souple + colle + ragréage + chape - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	Réf échantillon ITGA : IT142406-14529 Description ITGA : Revêtement souple noir / Colle polymère jaune / Ragréage rouge en vrac / Matériau beige en vrac avec fibres		
▸ Revêtement souple noir	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rouge en vrac non séparable + Matériau beige en vrac avec fibres non séparable	MOLP le 17/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MHE (3)

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-11164 EN DATE DU 19/06/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0474 - Murs et cloisons maconnes - Colle papier peint + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	Réf échantillon ITGA : IT142406-14530 Description ITGA : Papier peint / Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Papier peint non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0475 - Murs et cloisons maconnes - Colle papier peint + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	Réf échantillon ITGA : IT142406-14531 Description ITGA : Papier peint / Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Papier peint non séparable + Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ISD (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0476 - Murs et cloisons maconnes - Colle papier peint + Enduit platre - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	Réf échantillon ITGA : IT142406-14532 Description ITGA : Papier peint / Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▶ Papier peint non séparable + Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0477 - Faux plafonds - plaques - BATIMENT 08 / RDC - Bureau 064	Réf échantillon ITGA : IT142406-14533 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
Réf dossier client : ESIDIDF_ECOLE.DE.GUERRE_BAT.008_ DAT - ESID-IDF / l'Ecole Militaire, 1 place Joffre 75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT Réf échantillon client : P0478 - Escalier - Nez de marches - BATIMENT 08 / RDC - Escalier 007	Réf échantillon ITGA : IT142406-14534 Description ITGA : Matériau souple noir / Colle polymère incolore		
▶ Matériau souple noir + Colle polymère incolore non séparable	META (B) le 19/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AXN (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1424-11164 EN DATE DU **19/06/2024**
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
- (2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).
- (3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
- (4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Marie NEDELEC DELCOURT Analyste

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

DIANGANA Mousa
sous le numéro 22-1813

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 02/12/2022 | Validité : 01/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 16/12/2022 | Validité : 15/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |

22-1813 - v4 - 16/12/2022

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance