

Bureau Veritas Exploitation SAS

PESSAC
BAT A
30 avenue Gustave Eiffel
33600 PESSAC France
Téléphone : 05 57 96 24 00
Mail : thibault.deschamps@bureauveritas.com

A l'attention de ROMEU Joffrey

UNIVERSITE DE BORDEAUX
35 PLACE PEY BERLAND
CS 61751
33000 BORDEAUX

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 11/03/2022

Nom du site : CAMPUS UNIVERSITAIRE - Bâtiment B2 niveau R 3

Immeuble bâti objet du repérage :

PACEA
ALLEE GEOFFROY SAINT HILAIRE
33600 PESSACB

Numéro d'affaire : 13870405

Référence du rapport : 13870405/S3.5.2.R

Rédigé le : 22/03/2022

Par l'opérateur de repérage : Thibault DESCHAMPS

Date de la commande : 22/02/2022

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS 60 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - IMMEUBLE LE GUILLAUMET - 92046 PARIS LE DEFENSE Certificat n° 9643079



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	05/05/2020	04/05/2027
Amiante avec mention	05/05/2020	04/05/2027

Ce rapport contient **73** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	4
2. CONCLUSIONS.....	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre.....	5
2.3. Obligation d'information.....	5
3. INFORMATIONS GENERALES.....	6
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	6
3.2. Intervenants.....	6
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	6
3.4. Laboratoire(s).....	6
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	7
4.1. Textes réglementaires.....	7
4.2. Méthodologie de la mission.....	7
4.3. Limites de la mission.....	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	9
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	9
5.2. Conditions de visite.....	9
1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	10
1.1. Résultats détaillés.....	10
1.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....	34
2. ANNEXES.....	34
2.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	34
2.2. Croquis de repérage.....	36
2.3. Photos.....	40
2.4. Attestation d'assurance.....	41
2.5. Certificat de compétence.....	42
2.6. Rapports d'essais de laboratoire.....	43
2.7. Documents remis.....	55

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réhabilitation du niveau R+3 du bâtiment B2 du campus universitaire à Pessac en vue de l'installation PACEA.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Poteaux	Flocages, Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage), Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison, Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Flocages, Plots de colle fixant les cloisons au mur, Bandes calicot, Enduit de jointoiement des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac, Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles, Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment, Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,...), Revêtements bitumineux, Peintures intumescents
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,...), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation
Faux plafonds	Panneaux et plaques, Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux, Pare vapeur, Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux-plafond, Ecrans de contournement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas), Matelas, Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage, Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides, Rubans adhésifs, Mastics, Conduits en fibres-ciment, manchons, Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage), Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecoche noire, Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contournement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH)

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
	et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :
R+3 du bâtiment B2.

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus				
N°MPCA	Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
1	BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ZONE TECHNIQUE	Vide ordures	Conduit	fibre-ciment, gris(e)
1	BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ENTRESOL TECHNIQUE	Vide ordures	Conduit	fibre-ciment, gris(e)
1	BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ZONE TECHNIQUE	Vide ordures	Conduit	fibre-ciment, gris(e)
1	BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ENTRESOL TECHNIQUE	Vide ordures	Conduit	fibre-ciment, gris(e)

2.2. Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Volumes, ouvrages, matériaux ou produits restant à investiguer	Motifs	Investigations approfondies à réaliser par le donneur d'ordre
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ZONE TECHNIQUE / Ensemble de la zone. / Enduits, Revêtements de sols, colles, conduits,....	Locaux de recherche occupés et en activité. Aucune investigation possible.	Évacuation définitive des locaux.
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ZONE TECHNIQUE / Volume derrière les doublages sur murs périphériques. / Revêtements de sols, enduits,...	Nécessité de démonter les parois afin d'accéder à ces matériaux.	Évacuation définitive des locaux.
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ZONE TECHNIQUE / Volume derrière les doublages sur murs périphériques. / Revêtements de sols, enduits,...	Nécessité de démonter les parois afin d'accéder à ces matériaux.	Évacuation définitive des locaux.
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ZONE TECHNIQUE / Ensemble de la zone. / Enduits, Revêtements de sols, colles, conduits,....	Locaux de recherche occupés et en activité. Aucune investigation possible.	Évacuation définitive des locaux.

2.3. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: PACEA
ALLEE GEOFFROY SAINT HILAIRE
33600 PESSACB

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
PACEA	Enseignement supérieur/recherche	ERP catégorie 1 à 4	non communiqué	Non Communiquée(s).

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNIVERSITE DE BORDEAUX Joffrey ROMEU	35 PLACE PEY BERLAND CS 61751 33000 BORDEAUX	0540002481 joffrey.romeu@u-bordeaux.fr
Propriétaire	UNIVERSITE DE BORDEAUX	351 COURS DE LA LIBERATION 33400 TALENCE	/
Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION 79018467501324	THIBAUT DESCHAMPS	BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS	9643079	05/05/2020	04/05/2027

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest	1-5840	4 Chemin des MauresCS 60134 33172 GRADIGNAN CEDEXFrance	+33 5 56 01 84 03

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,

- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer

un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 11/03/2022

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Références rapport de repérage	Date rapport	Auteur rapport	Objet du repérage	Principales conclusions
6079371-1-1-1	02/10/2013	Mr Nicolas CRESPIN - ARCALIA	Repérage avant travaux	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
6316854-1	05/11/2015	Mr Gaetan ANTOINE - ARCALIA	DTA	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante
339950108.1.rev1.R	10/02/2020	Mr Vincent MONTAGNON - BUREAU VERITAS EXPLOITATION	Rapport Etat de conservation	Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

Titre	Référence	Type Document
Plan du niveau	B2 R+3	Plan
Etude de Programmation	24 03 RENDU PACEA - Besoins scénarios (1)	Programme des travaux

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence d'informations sur les techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) utilisées lors des travaux
Impossibilité d'accéder à certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

1.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ZONE TECHNIQUE	Vide ordures	Conduit	fibre-ciment, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 339950108.1.rev1. R)	/	OUI
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Plancher	Ragréage	compact, rose	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Plancher	Ragréage	compact, rose	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Cloison	Peinture	décorative	P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Plancher	Ragréage	compact, rose	P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P8	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P8	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P29	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P29	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, gris(e), + joint gris.	/	Document consulté (Réf. 6079371-1-1-1-1)	/	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Revêtement du mur	Peinture	décorative	P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P8	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Revêtement du mur	Peinture	décorative	P8	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P29	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P29	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), + peinture.	/	Document consulté (Réf. 6079371-1-1-1-1)	/	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), + peinture.	/	Document consulté (Réf. 6079371-1-1-1-1)	/	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Plancher	Ragréage	compact, rose	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	Plancher	Ragréage	gris(e), rose	/	Document consulté (Réf. 6079371-1-1-1-1)	/	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Plancher	Ragréage	compact, rose	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Plancher	Ragréage	compact, rose	idem P13	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Mur	Toile de verre	peint, fibreux, blanc(he)	P1	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P2	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P3	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Poteau	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	P6	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	P14	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Plancher	Ragréage	compact, rose	P14	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	idem P18	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Plancher	Ragréage	compact, rose	idem P18	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P19	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P19	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Poteau	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P20	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Revêtement de poteau	Peinture	décorative	idem P20	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P21	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P21	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Mur	Toile de verre	fibreux, peint, blanc(he)	idem P22	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), + peinture + tissu toile de verre.	/	Document consulté (Réf. 6079371-1-1-1-1)	/	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ENTRESOL TECHNIQUE	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	P15	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ENTRESOL TECHNIQUE	Plancher	Joint de dilatation	fibreux, beige, blanc(he)	P16	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ENTRESOL	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he), enduit du plafond des bureaux en-	P17	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
TECHNIQUE			dessous.				
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ENTRESOL TECHNIQUE	Vide ordures	Conduit	fibre-ciment, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 339950108.1.rev1. R)	/	OUI
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ENTRESOL TECHNIQUE	Conduit	Joint	orange, foncé(e), semi-dur + tresse sur conduit réseau d'eau.	/	Document consulté (Réf. 6079371-1-1-1-1)	/	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ZONE TECHNIQUE	Vide ordures	Conduit	fibre-ciment, gris(e)	/	Document consulté (Réf. 339950108.1.rev1. R)	/	OUI
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P8	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P8	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	P29	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	Revêtement du mur	Peinture	décorative	P29	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Mur	Enduit	ciment, gris(e)	idem P8	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P8	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Cloison	Peinture	décorative	idem P12	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur côté circulations.	P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P24	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P25	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	P26	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	P26	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P4	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P5	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Mur	Enduit	ciment, gris(e), sur mur extérieur.	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Revêtement du mur	Peinture	décorative	idem P7	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Cloison	Bande de plaque de plâtre	papier, blanc(he)	idem P9	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Cloison	Panneau de cloison	plâtre, blanc(he)	idem P10	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Revêtement du mur	Peinture	décorative, sur mur extérieur.	idem P11	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Cloison	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Revêtement de cloison	Peinture	décorative	idem P27	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	idem P28	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	Plafond	Faux plafond	fibreux, blanc(he), gris(e)	/	Document consulté (Réf. 6079371-1-1-1-1)	/	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Mur	Toile de verre	peint, fibreux, blanc(he)	idem P1	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Mur	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P2	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Plafond	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P3	Résultat d'analyse	S	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Poteau	Enduit	plâtre, peint, blanc(he)	idem P6	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	idem P14	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Plancher	Ragréage	compact, rose	idem P14	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Revêtement de sol	Colle non bitumineuse	jaune, marron	P18	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Plancher	Ragréage	compact, rose	P18	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he)	P19	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Revêtement du mur	Peinture	décorative	P19	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Poteau	Enduit	plâtre, blanc(he)	P20	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Revêtement de poteau	Peinture	décorative	P20	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he)	P21	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Revêtement de plafond	Peinture	décorative	P21	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Mur	Toile de verre	fibreux, peint, blanc(he)	P22	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), sur mur côté circulations.	idem P23	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	Mur	Enduit	plâtre, blanc(he), + peinture + tissu papier.	/	Document consulté (Réf. 6079371-1-1-1-1)	/	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ENTRESOL TECHNIQUE	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	idem P15	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ENTRESOL TECHNIQUE	Plancher	Joint de dilatation	fibreux, beige, blanc(he)	idem P16	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ENTRESOL TECHNIQUE	Plafond	Enduit	plâtre, blanc(he), enduit du plafond des bureaux en-dessous.	idem P17	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ENTRESOL TECHNIQUE	Revêtement de sol	Sol coulé	ciment, gris(e)	P30	Résultat d'analyse	S	NON
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ENTRESOL	Vide ordures	Conduit	fibre-ciment, gris(e)	/	Document consulté (Réf.	/	OUI

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
TECHNIQUE					339950108.1.rev1. R)		

1.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Vide ordures	Conduit	Unite : 2

2. ANNEXES


2.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ZONE TECHNIQUE	Parties non visitées : Ensemble de la zone. / Volume derrière les doublages sur murs périphériques.
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 1	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 2	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 3	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 4	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 5	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 6	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 7	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 8	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 9	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 10	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 11	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 12	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 13	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / PIECE 14	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / CIRCULATIONS	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ENTRESOL TECHNIQUE	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ZONE TECHNIQUE	Parties non visitées : Volume derrière les doublages sur murs périphériques. / Ensemble de la zone.
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 15	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 16	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 17	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 18	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 19	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 20	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 21	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 22	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 23	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 24	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 25	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 26	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 27	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 28	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / PIECE 29	/

Localisation	Commentaires
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / CIRCULATIONS	/
BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE EST / ENTRESOL TECHNIQUE	/

2.2. Croquis de repérage

Planche de repérage technique			Légende		Situation du bien
Adresse	BÂTIMENT B2 UNIVERSITE ALLEE GEOFFROY SAINT HILAIRE 33600 PESSAC		<div><div>Px</div> → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante</div> <div><div>S</div> → Sondage</div> <div><div>N V</div> Non visité <div>H Tx</div> Hors périmètre de repérage</div>	<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante:</u> Sans Objet.	
	Date de visite	11/03/2022			
Auteur	T.DESCHAMPS				
N° Dossier	13870405				
Planche	0				
Plan/Elevation	Indice	0			

AILE OUEST

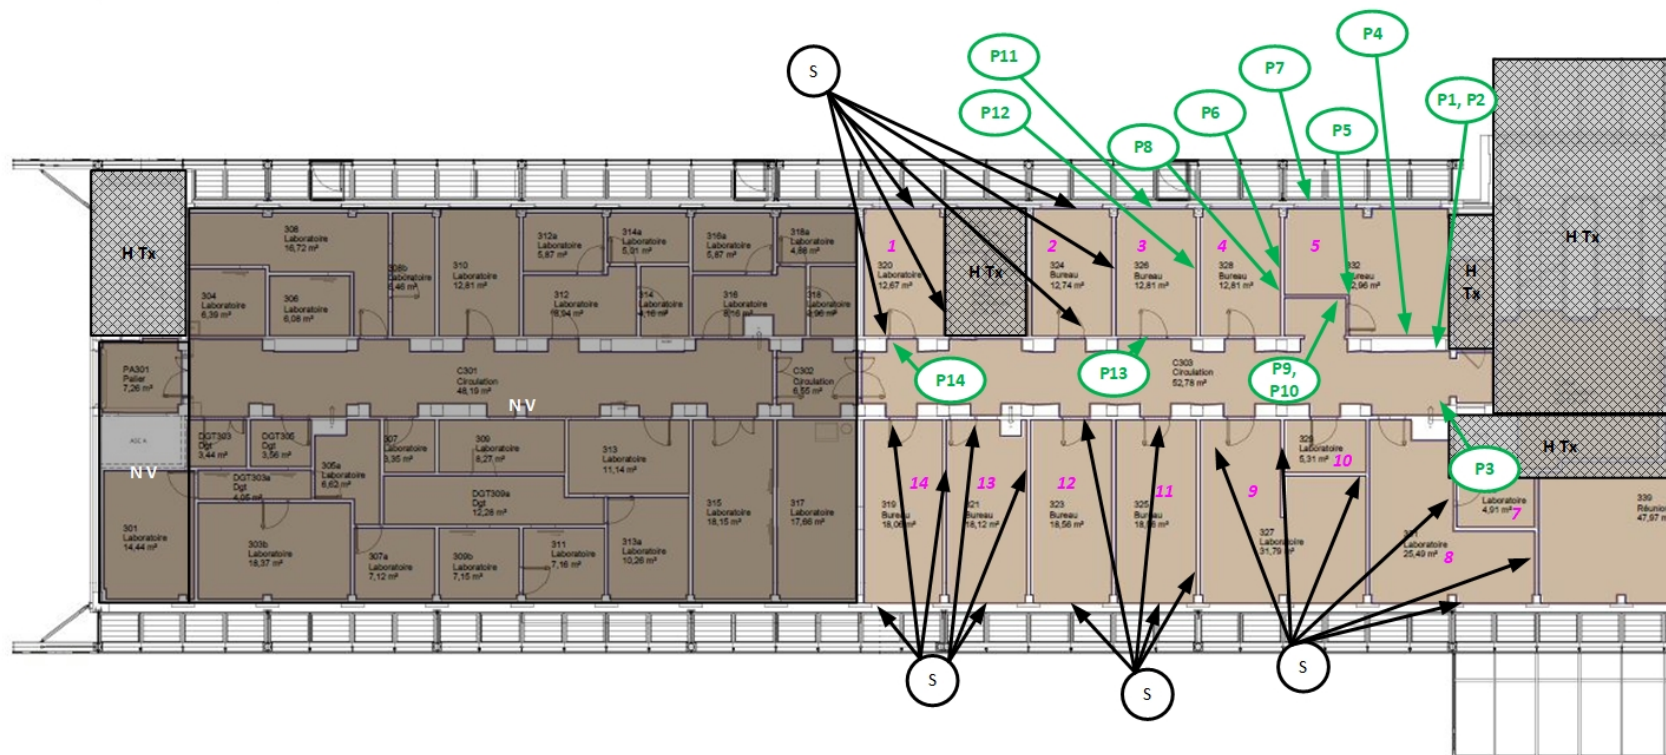








Planche de repérage technique			Légende	Situation du bien
Adresse	BÂTIMENT B2 UNIVERSITE ALLEE GEOFFROY SAINT HILAIRE 33600 PESSAC		<p><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante:</u></p> <p> Conduit vide-ordures contenant de l'amiante</p>	
R+3	Date de visite	11/03/2022		
	Auteur	T.DESCHAMPS		
	N° Dossier	13870405		
Plan/Elevation	Indice	0	<p> Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante</p> <p> Sondage</p> <p> Non visité</p> <p> Hors périmètre de repérage</p>	

ENTRESOL

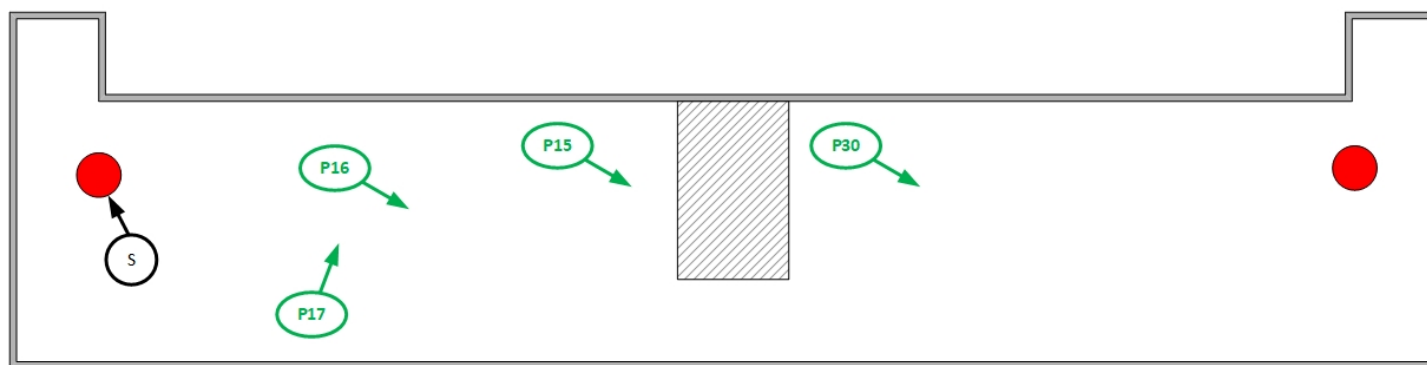


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : PACEA	Adresse : ALLEE GEOFFROY SAINT HILAIRE 33600 PESSACB	Localisation : BÂTIMENT B2 - R+3
Réalisé par : Thibault DESCHAMPS	N° de planche : 2 / 3	

2.3. Photos



Déclaré - : BÂTIMENT B2 - R+3 / AILE OUEST / ENTRESOL
TECHNIQUE - Conduit- (Présence d'amiante)

2.4. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incombent à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-4510 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Domänen 11-27
50668 Cologne
Allemagne

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Domänen 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mûrle (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mûrle (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512 Z

2.5. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
DESCHAMPS Thibault

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Termites métropole	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	16/01/2022	15/01/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/05/2020	04/05/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	05/05/2020	04/05/2027
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	03/04/2017	02/04/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	15/03/2018	14/03/2023

Date : 14/12/2021 Numéro de certificat : 9643079

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX





cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

2.6. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thibault DESCHAMPS
 30 Avenue Gustave Eiffel
 33615 PESSAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 1/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3JA1801 Réf. prél : P1 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ CIRCULATIONS/Mur - Toile de verre - (peint-fibreux/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) (fibreux)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	BV3JA1802 Réf. prél : P2 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ CIRCULATIONS/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres) en traces	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	BV3JA1803 Réf. prél : P3 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ CIRCULATIONS/Plafor d - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	BV3JA1804 Réf. prél : P4 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 5/Mur - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he)) / ur mur côté circulations.)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (beige)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 2/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1)	BV3JA1805 Réf. prél : P5 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 5/Plafond - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	BV3JA1806 Réf. prél : P6 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ CIRCULATIONS/Poteau - Enduit - (plâtre-peint/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	BV3JA1807 Réf. prél : P7 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 5/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)/sur mur extérieur.) + Réf. prél : P7 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 5/Revêtement du mur - Peinture - (décorative)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	BV3JA1808 Réf. prél : P8 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 5/Revêtement du mur - Peinture - (décorative) + Réf. prél : P8 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 5/Mur - Enduit - (ciment/gris(e))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 3/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	BV3JA1809 Réf. prél : P9 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 5/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (papier/blanc(he))	Matériau semi-dur (blanc) + (gris) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / ED4B	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
010	BV3JA1810 Réf. prél : P10 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 5/Cloison - Panneau de cloison - (plâtre/blanc(he))	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / ED4B	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	BV3JA1811 Réf. prél : P11 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 3/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/sur mur extérieur.) + Réf. prél : P11 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 3/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))/sur mur extérieur.)	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 4/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	BV3JA1812 Réf. prél : P12 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 3/Cloison - Peinture - (décorative) + Réf. prél : P12 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 3/Cloison - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	BV3JA1813 Réf. prél : P13 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 3/Plancher - Ragréage - (compact/rose) + Réf. prél : P13 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ PIECE 3/Revêtement de sol - Colle non bitumineuse (jaune-marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (gris) (granulaire)(i)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 5/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (rouge)(ii)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	BV3JA1814 Réf. prél : P14 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ CIRCULATIONS/Revêtement de sol - Colle non bitumineuse - (jaune-marron) + Réf. prél : P14 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ CIRCULATIONS/Plancher - Ragraillage - (compact/rose)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) matériau semi-dur de type ragraillage (rose)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	BV3JA1815 Réf. prél : P15 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ ENTRESOL TECHNIQUE/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))	Matériau dur (gris)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	BV3JA1816 Réf. prél : P16 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ ENTRESOL TECHNIQUE/Plancher - Joint de dilatation - (fibreuse/beige-blanc(he))	Matériau semi-dur (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) (beige) (iii)	MET * / P89E	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP * / ED4B	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 6/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	BV3JA1817 Réf. prél : P17 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE OUEST/ ENTRESOL TECHNIQUE/Plafond - Enduit - (plâtre/blanc(he)/enduit du plafond des bureaux en-dessous.)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * /CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	BV3JA1818 Réf. prél : P18 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Plancher - Ragraage - (compact/rose) + Réf. prél : P18 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Revêtement de sol - Colle non bitumineuse - (jaune-marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET * /CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragraage (rose)	MET * /CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	BV3JA1819 Réf. prél : P19 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Revêtement du mur - Peinture - (décorative) + Réf. prél : P19 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * /CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 7/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	BV3JA1820 Réf. prél : P20 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Revêtement de poteau - Peinture - (décorative) + Réf. prél : P20 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Poteau - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	BV3JA1821 Réf. prél : P21 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Plafond - Enduit - (plâtre/blanc(he)) + Réf. prél : P21 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	BV3JA1822 Réf. prél : P22 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ CIRCULATIONS/Mur - Toile de verre - (fibreuse-peint/blanc(he))	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 8/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
023	BV3JA1823 Réf. prél : P23 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 26/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/sur mur côté circulations.) + Réf. prél : P23 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 26/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he)/sur mur côté circulations.)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	BV3JA1824 Réf. prél : P24 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 26/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (papier/blanc(he))	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP * / ED4B	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
025	BV3JA1825 Réf. prél : P25 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 26/Cloison - Panneau de cloison - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination * attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (beige)	MOLP * / ED4B	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 9/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1)	BV3JA1826 Réf. prél : P26 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 28/Revêtement du mur - Peinture - (décorative/sur mur extérieur.) + Réf. prél : P26 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 28/Mur - Enduit - (plâtre/blanc(he)/sur mur extérieur.)	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	BV3JA1827 Réf. prél : P27 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 24/Revêtement de cloison - Peinture - (décorative) + Réf. prél : P27 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 24/Cloison - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	BV3JA1828 Réf. prél : P28 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 26/Revêtement de plafond - Peinture - (décorative) + Réf. prél : P28 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 26/Plafond - Enduit - (plâtre/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) + (gris)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 10/11
 Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
 Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029 (1)	BV3JA1829 Réf. prél : P29 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 15/Mur - Enduit - (ciment/gris(e)) + Réf. prél : P29 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ PIECE 15/Revêtement du mur - Peinture - (décorative)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) + (marron)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	BV3JA1830 Réf. prél : P30 BÂTIMENT B2 - R+3/ AILE EST/ ENTRESOL TECHNIQUE/Revêtement de sol - Sol coulé - (ciment/gris(e))	Matériau semi-dur (gris) (cimenteux)	MET * / CF6U	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) La totalité de la couche matériau semi-dur rouge a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (iii) La totalité de la couche semi-dur gris a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-015894-01 Date d'émission de rapport : 19/03/2022 13:54 Page 11/11
Dossier N° : 22K007364 Date de réception : 14/03/2022 Date d'analyse : 18/03/2022
Référence dossier Client: 1510797383/13870405/S3/5/1_13870405/5/9

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Cindy Lacroix
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



2.7. Documents remis

ETUDE DE PROGRAMMATION POUR LE REGROUPEMENT DE PACEA SUR LE BATIMENT B2

- Rappel du contexte
- Analyse des besoins
- Scénarios de faisabilité

N°00169-1b

Mars 2021

SOMMAIRE

A. PRÉSENTATION DU CONTEXTE	3
1. LE CONTEXTE DE L'OPÉRATION	4
2. L'OBJET DU DOCUMENT	4
3. LE SITE	5
B. ANALYSE DES BESOINS THEORIQUES	9
1. LES SURFACES OCCUPEES PAR PACEA (B8)	10
2. LES BESOINS EXPRIMES PAR LE LABORATOIRE	11
C. SCENARIO DE FAISABILITE	13

A. PRESENTATION DU CONTEXTE

1. LE CONTEXTE DE L'OPÉRATION

1.1 LE CADRE DE L'OPÉRATION

La Direction du Patrimoine Immobilier nous demande d'étudier la faisabilité de regroupement de PACEA au sein du bâtiment B2.

Une première phase de transfert a déjà été réalisée.

Cette opération concerne les locaux occupés par le laboratoire dans le bâtiment B8 qui doivent être implantés au niveau 3 du bâtiment B2.

1.2 LA DÉMARCHE DE L'UNIVERSITÉ

La Direction du Patrimoine Immobilier a confié au cabinet «Pilate Programmation» et « CEC économie de la construction » une mission d'assistance afin :

- d'analyser le contexte et recenser le besoin,
- d'étudier la faisabilité au travers de scénarios, d'un phasage et d'un estimatif des travaux.
- de rédiger le programme technique détaillé de l'opération.

2. L'OBJET DU DOCUMENT :

► L'analyse des besoins théoriques :

Notre approche théorique des besoins s'est fondée sur :

- Un entretien avec la direction du patrimoine pour préciser les données de cadrage de l'opération : le contexte général, les principes généraux de fonctionnement,
- Les besoins spécifiques des usagers ont été recueillis auprès des responsables. Ils ont permis de préciser les besoins en locaux d'enseignement (salles banalisées, salles spécialisées...), en locaux administratifs (bureaux gestion / administration / scolarité, Enseignants Chercheurs, salle de réunions...).

► L'analyse du contexte et de l'existant :

Nous avons procédé à l'analyse du bâtiment.

Nous nous sommes attachés :

- à identifier les caractéristiques : surfaces, volumes, éclairage naturel...
- à évaluer sa capacité à évoluer : les points durs, les circulations verticales,...
- à analyser le fonctionnement : les liaisons et les cheminements, les aires extérieures, le positionnement des différentes unités fonctionnelles.

► La faisabilité :

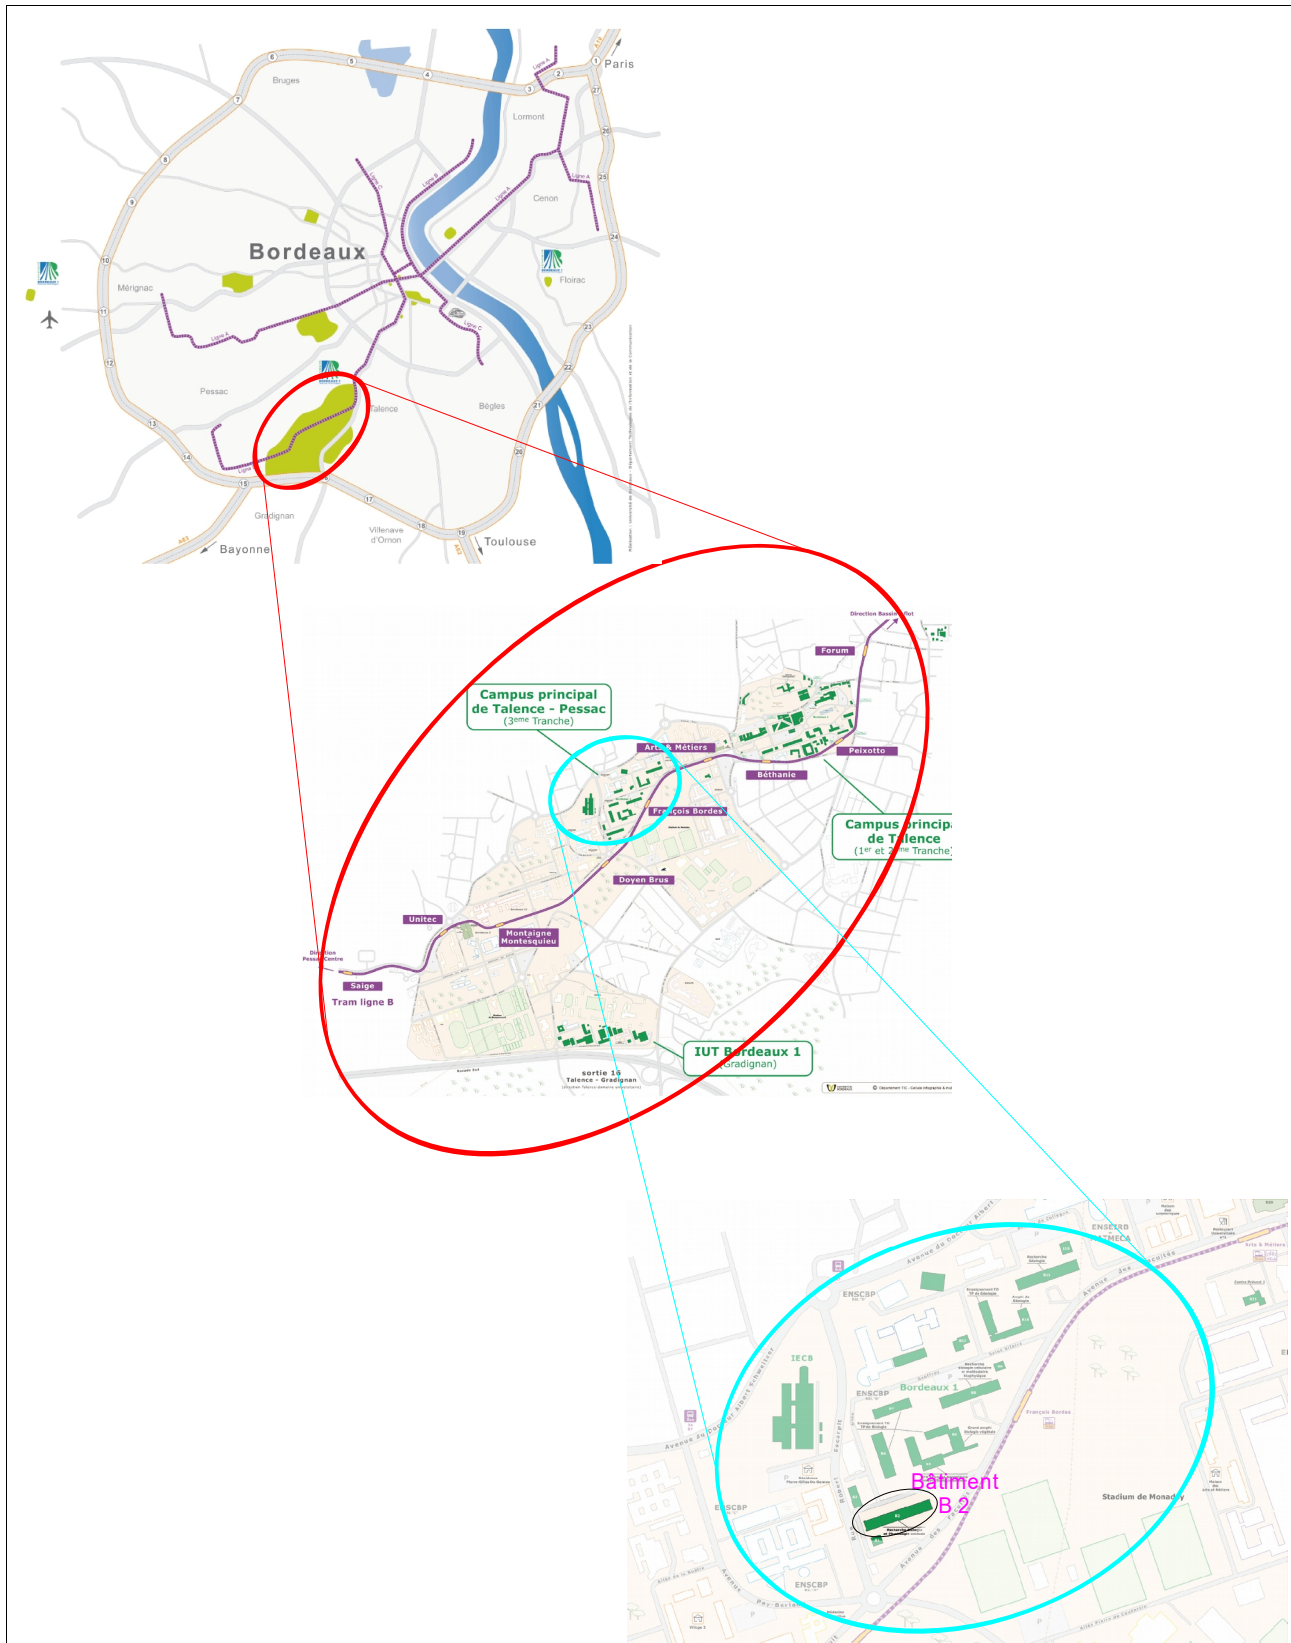
A partir des besoins annoncés et de l'analyse du site, nous avons établi des scénarios de restructuration/réaffectation/extension et d'aide à la décision présentant pour chaque hypothèse la faisabilité spatiale et organisationnelle.

Ce document intègre les observations des utilisateurs formulées durant la réunion du 26 février 2021 et matérialisées sous la forme d'un plan qui nous a été transmis le 22 mars 2021.

3. LE SITE

3.1 SITUATION / LOCALISATION

Le bâtiment B2 est situé sur le Campus principal de Talence - Pessac






3.2 LE PERIMETRE D'ETUDE DANS LE BATIMENT B2 :

Cette phase de transfert de PACEA doit s'effectuer sur l'ensemble du niveau 3 du bâtiment B8.

Le niveau offre **1016 m² de surface utile + 26 m² de sanitaires.**

2 blocs sanitaires sont présents ainsi que 3 gaines d'ascenseur et monte-charge et 2 locaux techniques à proximité de l'escalier central.

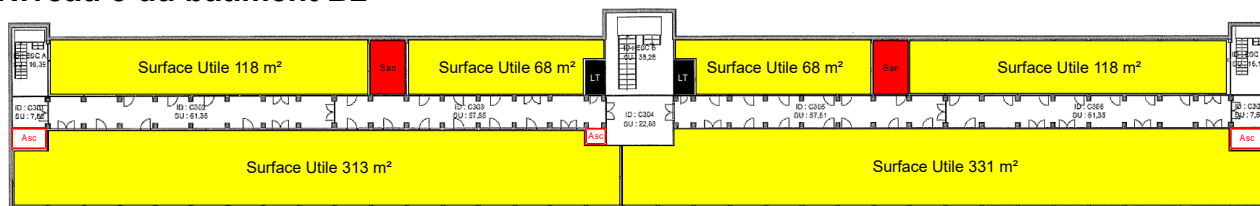Niveau 3 du bâtiment B2



B. ANALYSE DES BESOINS THEORIQUES

1. LES SURFACES OCCUPEES PAR PACEA AU B8

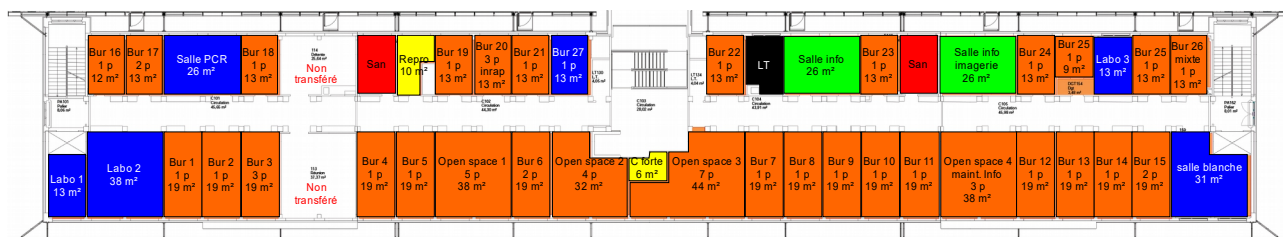
Le transfert concerne les locaux occupés par PACEA au R+1 du bâtiment B8.

Nous avons visité ces locaux, ce qui nous a permis de recenser les occupations actuelles sans préjuger de l'évolution des besoins que le laboratoire a exprimé (Cf Pages suivantes).

Nous avons ainsi pu constater la présence de :

- 27 bureaux qui accueillent 35 personnes dont :
 - . 1 bureau inrap (3 personnes)
 - . 1 bureau mixte (4 postes informatiques et 1 chercheur)
 - . 1 bureau avec point d'eau pour effectuer des manipulations.
- 4 open-spaces avec 19 places dont 1 abritant la maintenance informatique avec 3 postes
- 2 salles spécialisées pour l'informatique et l'imagerie
- 3 laboratoires de manipulation
- 1 salle blanche et 1 salle PCR obligatoirement éloignées l'une de l'autre
- 2 locaux de service (1 chambre forte et 1 local reprographie)

L'ensemble représente une surface utile de 790m².



2. LES BESOINS EXPRIMES PAR LE LABORATOIRE

2.1 OBJECTIF GENERAL DU TRANSFERT VERS LE B2

Actuellement, PACEA occupe des plateaux des bâtiments B2 et B8.

L'objectif à terme est de regrouper l'ensemble du département au sein du bâtiment B2.

Cela permettra de :

- renforcer par la structuration de l'équipe, sur des **thèmes transversaux**.
- augmenter la surface des locaux en raison de l'accroissement considérable des équipements techniques liés à de nouveaux outils analytiques et à l'arrivée au cours des prochaines années d'un nombre de jeunes chercheurs/enseignants-chercheurs permanents.

2.2 CALCUL DES SURFACES THEORIQUES PACEA

Une typologie unique des espaces de travail, garante d'équité

- Les surfaces indiquées dans le cadrage général sont à considérer comme des s² utiles
- Le "pré-programme" veille à respecter une typologie des surfaces uniques dans les départements, garante d'équité entre les personnels.
- Cette typologie tient compte de critères ergonomiques visant à éviter l'inconfort pour le personnel.
- Elle est généralisée à l'ensemble des départements.

TYPE LOCAL / ESPACE	SURFACE UNITAIRE (m ²)
ESPACES DE TRAVAIL	
Bureau responsable de Département (avec réunion 3 / 4 personnes)	18
Bureau individuel (module de base)	12
Bureau double (2 postes de travail)	18
Open-space (5 personnes)	36

(*) Le nombre de modules proposé ne correspond pas forcément à un nombre de locaux distincts : plusieurs modules peuvent ainsi composer un espace unique, de type "classothèque".

C. SCENARIOS DE FAISABILITE

SCÉNARIO TRANSFERT ET REDISTRIBUTION

PRINCIPE D'INTERVENTION

Le scénario proposé permet de disposer des salles spécialisées :

- une salle blanche 72 m²
- une préparation des échantillons et isotopes 38 m²,
- une salle PCR 32 m² aussi éloignée que possible de la salle blanche,
- une salle pour les études ostéo.,
- une salle moulage impression 3D,
- une salle bio-informatique.

Les salles informatique et imagerie de respectivement 52 m² et 19 m² sont positionnées au centre pour être facilement accessibles à tous.

En termes d'espaces de travail, les surfaces restantes après l'implantation des salles spécialisées nous permettent de proposer :


- 32 bureaux enseignants/chercheurs (7 doubles de 19 m² et 24 simples de 13m²),
- 1 bureau individuel avec point d'eau pour manipulation,
- 3 open-spaces pour 4 à 5 personnes.

Cela permet en théorie d'accueillir une cinquantaine de personnes (hors administration) au niveau 3.

- 4 bureaux (dont 1 open-space) pour repositionner l'administration au cœur de PACEA

RECAPITULATIF DES SURFACES

	Réhabilitation	Restructuration	Total
Bureau	213	302	515
Open-space		152	152
Salle tertiaire	71	108	179
Laboratoire	39	70	109
Salle blanche		72	72
Total	323	704	1027

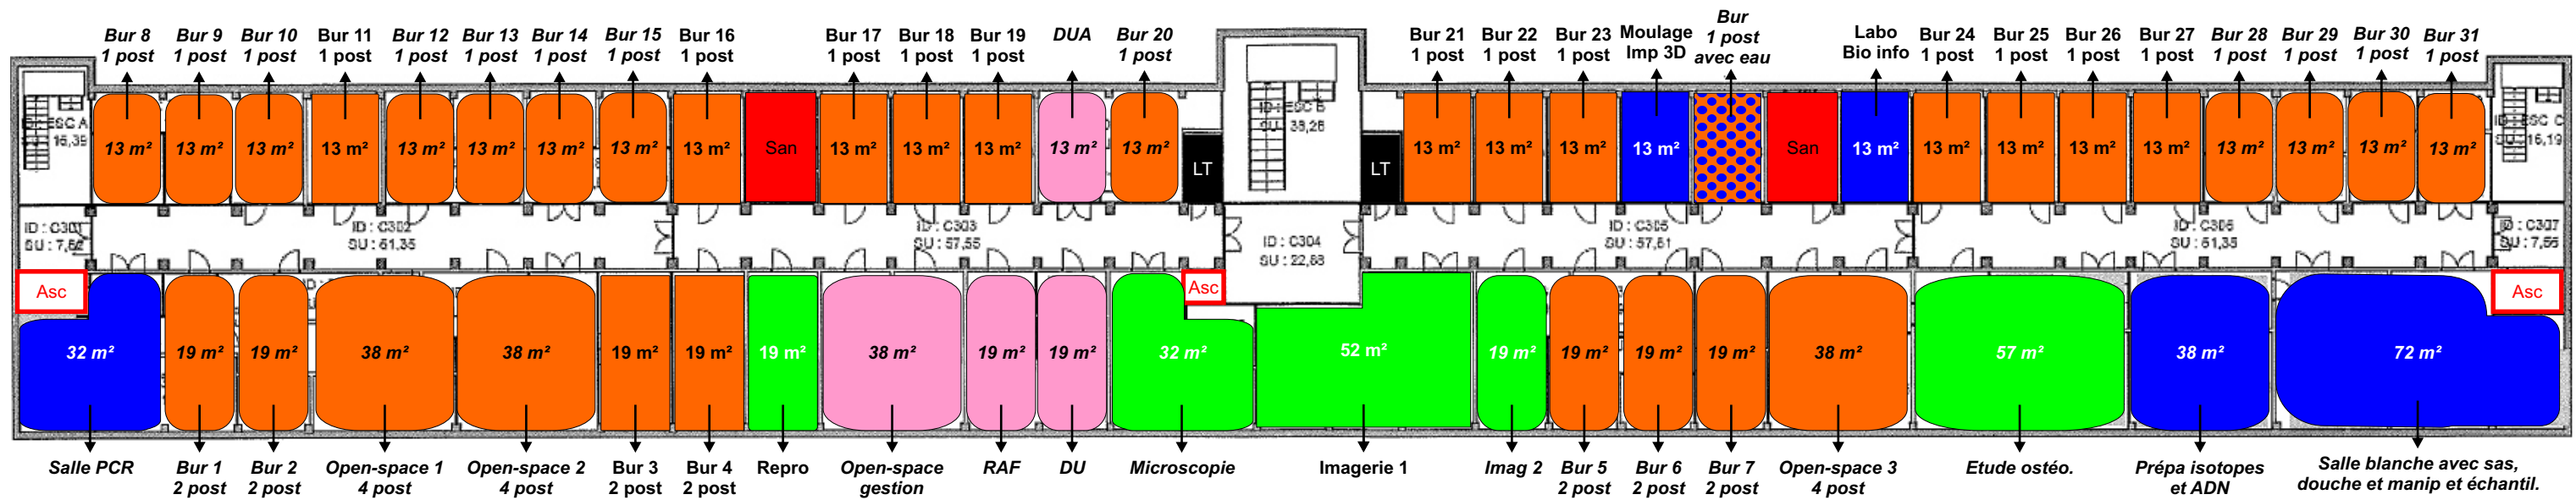

- Espaces chercheurs (bureau et open-space)
- Espace administration
- Espace tertiaire partagé
- Espace type laboratoire

- Locaux réhabilités ou réaffectés
- Locaux restratucturés

Site de PESSAC 3° TRANCHE bâtiment B2 R+3

