

## **A N N E X E II**

- Diagnostics amiante -

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Centre Hospitalier de Amiens - Amiens SUD Bâtiment Fontenoy


Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	81270-162390 A
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Adresse de l'immeuble	Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 AMIENS
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	09/09/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	12/09/2024
Date d'émission du rapport de repérage	20/09/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

### Signataire du rapport

Signature et Visa

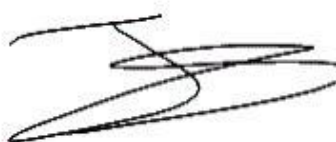

**apave**  
Apave Diagnostics  
29, rue de la Croix de Pierre  
80000 AMIENS  
Tél. : 33 (0)3 65 88 97 17  
amiens@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00056

Opérateur de repérage :

**JOUSSE Rémi**  
Apave Diagnostics  
Le 20/09/2024

## Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

**Commentaires :**

Après contact par téléphone avec le donneur d'ordre celui-ci m'a fait part d'une modification du programme travaux avec en plus le remplacement de la porte des services techniques ainsi que le retrait du mur séparant le couloir N°2 de la circulation.

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>4</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : .....	4
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>4</b>
PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>7</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	7
ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	8
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>8</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	8
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	9
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>10</b>
<b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>	<b>18</b>
<b>ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE .....</b>	<b>20</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>22</b>
<b>ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....</b>	<b>28</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>	<b>29</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>30</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **81270-162390**

Référence du donneur d'ordre : **Centre Hospitalier de Amiens - Amiens SUD**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE**

Adresse du propriétaire : **1 Rue du Professeur Christian Cabrol 80000 Amiens**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur JOUSSE Rémi**

N° de certification de l'opérateur : **DTI / 1812-004**

Organisme : **Socotec Certification International**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 AMIENS**

N° de Siret : **48333631900056**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy**

Adresse complète : **2013 rue de conty - 80480 AMIENS**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **Fontenoy**

Etage : **RDJ**

Escalier :

Porte :

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

### 1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Retrait de 5 portes au RDJ par retrait des anciennes menuiseries et mises en place de nouvelles portes.  
Percement et ou retrait du mur séparant le couloir de la circulation.

## 3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

Rapport n° : 81270-162390 A / Référence du donneur d'ordre : Centre Hospitalier de Amiens - Amiens SUD

Apave Diagnostics - 29 rue de la Croix de Pierre - 80000 - AMIENS

SIRET : 48333631900056 Tél : 03 65 88 97 17 Email : amiens@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
<b>9 - Fondations et soubassements</b>	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)



## 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
12/09/2024	1 ère visite

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet



#### 4.3 Analyse Documentaire :

Néant

#### 4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

### 5 Résultats détaillés du repérage

#### 5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Couloir n°1	RDJ
Couloir n°2	RDJ
Circulation	RDJ
Local	RDJ
Restaurant	RDJ
Service technique	RDJ

##### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

##### ➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

#### 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDJ	Revêtement de sol - Carrelage jaune	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Revêtement de mur - Plinthe jaune	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Revêtement de sol - Carrelage rouge	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Revêtement de mur - Plinthe rouge	Colle de plinthe	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
Couloir n°2	RDJ	Revêtement de sol - Carrelage rouge	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Revêtement de mur - Plinthe rouge	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Mur gaine verticale	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				d'amiante			
Circulation	RDJ	Mur gaine verticale	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
Local	RDJ	Revêtement de sol - Carrelage jaune	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Revêtement de mur - Plinthe jaune	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z005	Non	
Restaurant	RDJ	Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Revêtement de mur - Plinthe rouge	Colle de plinthe	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de sol - Carrelage rouge	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Service technique	RDJ	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Mur voile béton	Enduit ciment	Résultat d'analyse	Z007	Non	

## Commentaires :

Après contact par téléphone avec le donneur d'ordre celui-ci m'a fait part d'une modification du programme travaux avec en plus le remplacement de la porte des services techniques ainsi que le retrait du mur séparant le couloir N°2 de la circulation.

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

## 5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°2 - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Panneaux de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Panneaux de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°1 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage, colle et ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°1 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Colle de plinthe	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Colle de plinthe			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P003

#### Emplacement :



<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°1 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Carrelage, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°1 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Colle de plinthe	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Colle de plinthe			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P005**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°1 - Mur voile béton - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b> Enduit ciment	<b>Planche de croquis n° :</b>
-------------------------------	--------------------------------

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P006**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Service technique - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Dalle de sol, colle et ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b> Dalle de sol, colle et ragréage	<b>Planche de croquis n° :</b>
---	--------------------------------



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
<p align="center"><b>Emplacement :</b></p> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°2 - Mur voile béton - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b> Enduit ciment	<b>Planche de croquis n° :</b>		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P008**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°2 - Mur gaine verticale - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b> Enduit ciment	<b>Planche de croquis n° :</b>
-------------------------------	--------------------------------

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P009**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Couloir n°2 - Plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit ciment

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b> Enduit ciment	<b>Planche de croquis n° :</b>
-------------------------------	--------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
<b>Emplacement :</b> 		
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	<b>Numéro de dossier</b> 81270-162390 Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 SOMME	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> JOUSSE Rémi	<b>Date de prélèvement</b> 12/09/2024	<b>Partie de composant</b> Dalle de sol, colle et ragréage


**Résultat amiante :** Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Dalle de sol, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

## ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Croquis N°1 RDJ Bât Fontenoy	N° planche : 1/1	N° dossier : 81270-162390	Type : Planche de repérage technique en plan
Client : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	Version : 0	Adresse : Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de Conty 80480 AMIENS	
Intervenant : JOUSSE Rémi	Date : 20/09/2024		
Origine du plan : Fourni par le client			
Commentaire :		Localisation : RDJ Bât Fontenoy	Lieu / Zone : RDJ

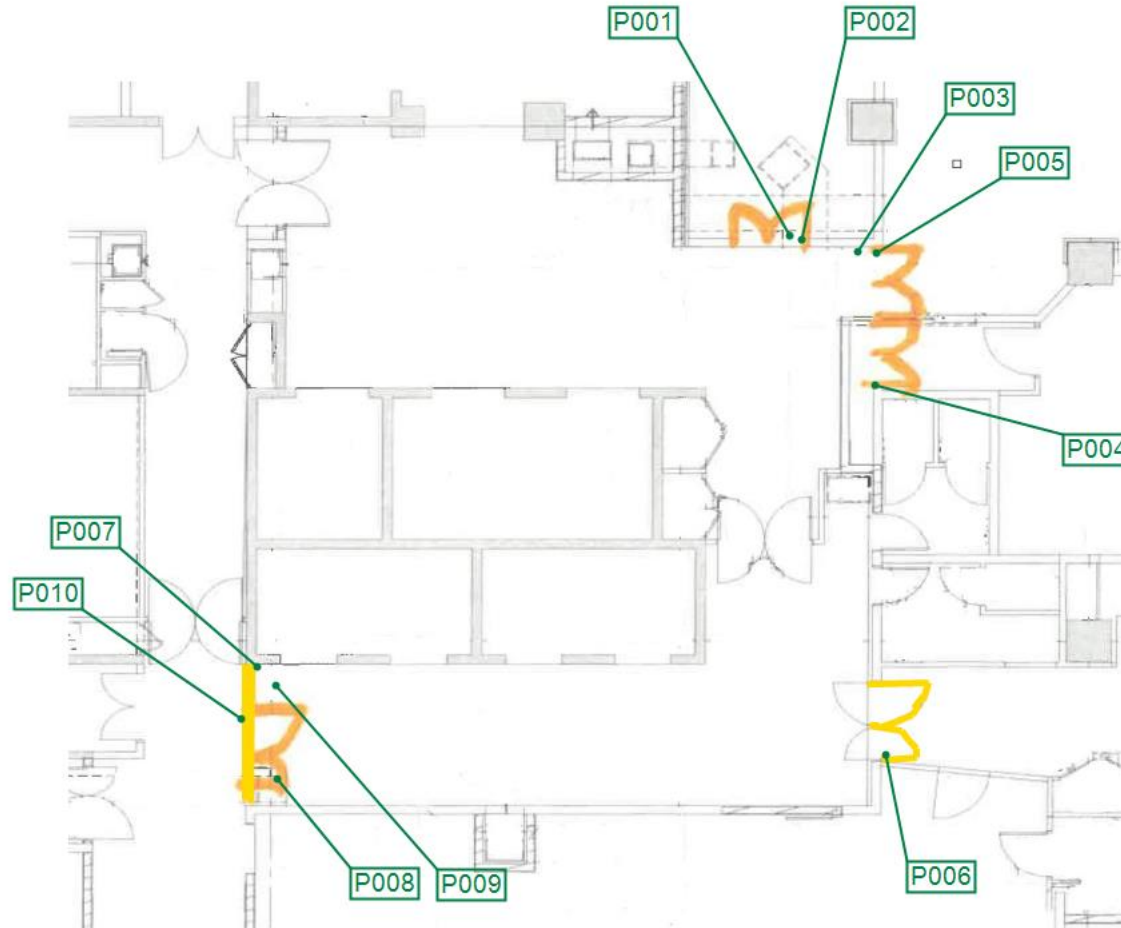

### ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

**Z001** : Revêtement de sol Carrelage jaune Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDJ	Revêtement de sol - Carrelage jaune	Carrelage, colle et ragréage		P001	Non	
Local	RDJ	Revêtement de sol - Carrelage jaune	Carrelage, colle et ragréage			Non	

**Z002** : Revêtement de mur Plinthe jaune Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDJ	Revêtement de mur - Plinthe jaune	Colle de plinthe		P002	Non	
Local	RDJ	Revêtement de mur - Plinthe jaune	Colle de plinthe			Non	

**Z003** : Revêtement de sol Carrelage rouge Carrelage, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDJ	Revêtement de sol - Carrelage rouge	Carrelage, colle et ragréage		P003	Non	
Couloir n°2	RDJ	Revêtement de sol - Carrelage rouge	Carrelage, colle et ragréage			Non	
Restaurant	RDJ	Revêtement de sol - Carrelage rouge	Carrelage, colle et ragréage			Non	

**Z004** : Revêtement de mur Plinthe rouge Colle de plinthe (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDJ	Revêtement de mur - Plinthe rouge	Colle de plinthe		P004	Non	
Couloir n°2	RDJ	Revêtement de mur - Plinthe rouge	Colle de plinthe			Non	
Restaurant	RDJ	Revêtement de mur - Plinthe rouge	Colle de plinthe			Non	

**Z005** : Mur voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°1	RDJ	Mur voile béton	Enduit ciment		P005	Non	
Local	RDJ	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Restaurant	RDJ	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	

**Z006** : Revêtement de sol Dalle de sol, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Service technique	RDJ	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage		P006	Non	

## Z007 : Mur voile béton Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°2	RDJ	Mur voile béton	Enduit ciment		P007	Non	
Circulation	RDJ	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	
Service technique	RDJ	Mur voile béton	Enduit ciment			Non	

## Z008 : Mur gaine verticale Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°2	RDJ	Mur gaine verticale	Enduit ciment		P008	Non	
Circulation	RDJ	Mur gaine verticale	Enduit ciment			Non	

## Z009 : Plafond Enduit ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir n°2	RDJ	Plafond	Enduit ciment		P009	Non	
Circulation	RDJ	Plafond	Enduit ciment			Non	

## Z010 : Revêtement de sol Dalle de sol, colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation	RDJ	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage		P010	Non	



## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV\_00720240901401662



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Monsieur Rémi JOUSSE  
Chez Apave - 29 rue de la Croix de Pierre  
CS 71328  
80084 AMIENS CEDEX 2

Notre référence : AR-24-HB-144135-01

Numéro de dossier : 24N037429

Référence de dossier :

81270-162390 A - Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue  
de conty 80480 AMIENS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N037429-001 - Référence P001-RDJ - Couloir n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et  
ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N037429-002 - Référence P002-RDJ - Couloir n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle de plinthe,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N037429-003 - Référence P003-RDJ - Couloir n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et  
ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N037429-004 - Référence P004-RDJ - Couloir n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle de plinthe,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N037429-005 - Référence P005-RDJ - Couloir n°1 - Murs - Mur voile béton - Enduit ciment,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N037429-006 - Référence P006-RDJ - Service technique - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol,  
colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N037429-007 - Référence P007-RDJ - Couloir n°2 - Murs - Mur voile béton - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N037429-008 - Référence P008-RDJ - Couloir n°2 - Murs - Mur gaine verticale - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N037429-009 - Référence P009-RDJ - Couloir n°2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N037429-010 - Référence P010-RDJ - Circulation - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS**  
**Réception résultat**  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-051446-01 Date d'émission de rapport : 19/09/2024 0:00 Page1/4  
Référence laboratoire N° : 24RI058781 Référence de suivi du dossier N° : 24N037429  
Reçu au laboratoire le : 17/09/2024 Date de réception : 16/09/2024  
Date d'analyse : 18/09/2024  
Référence dossier Client: 24N037429 - 81270-162390 A - Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 AMIENS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N037429-001 - P001-RDJ - Couloir n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N037429-002 - P002-RDJ - Couloir n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N037429-003 - P003-RDJ - Couloir n°1 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N037429-004 - P004-RDJ - Couloir n°1 - Murs - Revêtement de mur - Colle de plinthe					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-051446-01

Date d'émission de rapport : 19/09/2024 0:00

Page 2/4

Référence laboratoire N° : 24RI058781

Référence de suivi du dossier N° : 24N037429

Reçu au laboratoire le : 17/09/2024

Date de réception : 16/09/2024

Date d'analyse : 18/09/2024

Référence dossier Client: 24N037429 - 81270-162390 A - Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 AMIENS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N037429-005 - P005-RDJ - Couloir n°1 - Murs - Mur voile béton - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N037429-006 - P006-RDJ - Service technique - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N037429-007 - P007-RDJ - Couloir n°2 - Murs - Mur voile béton - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-051446-01 Date d'émission de rapport : 19/09/2024 0:00 Page3/4  
Référence laboratoire N° : 24RI058781 Référence de suivi du dossier N° : 24N037429  
Reçu au laboratoire le : 17/09/2024 Date de réception : 16/09/2024  
Date d'analyse : 18/09/2024  
Référence dossier Client: 24N037429 - 81270-162390 A - Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 AMIENS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	24N037429-008 - P008-RDJ - Couloir n°2 - Murs - Mur gaine verticale - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24N037429-009 - P009-RDJ - Couloir n°2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N037429-010 - P010-RDJ - Circulation - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MET:**Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-051446-01

Date d'émission de rapport : 19/09/2024 0:00

Page 4/4

Référence laboratoire N° : 24RI058781

Référence de suivi du dossier N° : 24N037429

Reçu au laboratoire le : 17/09/2024

Date de réception : 16/09/2024

Date d'analyse : 18/09/2024

Référence dossier Client: 24N037429 - 81270-162390 A - Centre Hospitalier de Amiens SUD Bâtiment Fontenoy 2013 rue de conty 80480 AMIENS - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Krzysztof Zemło  
Assistant chef d'équipe senior


La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

ANNEXE : Autres documents

Document : Document 1 Programme travaux modifié par téléphone

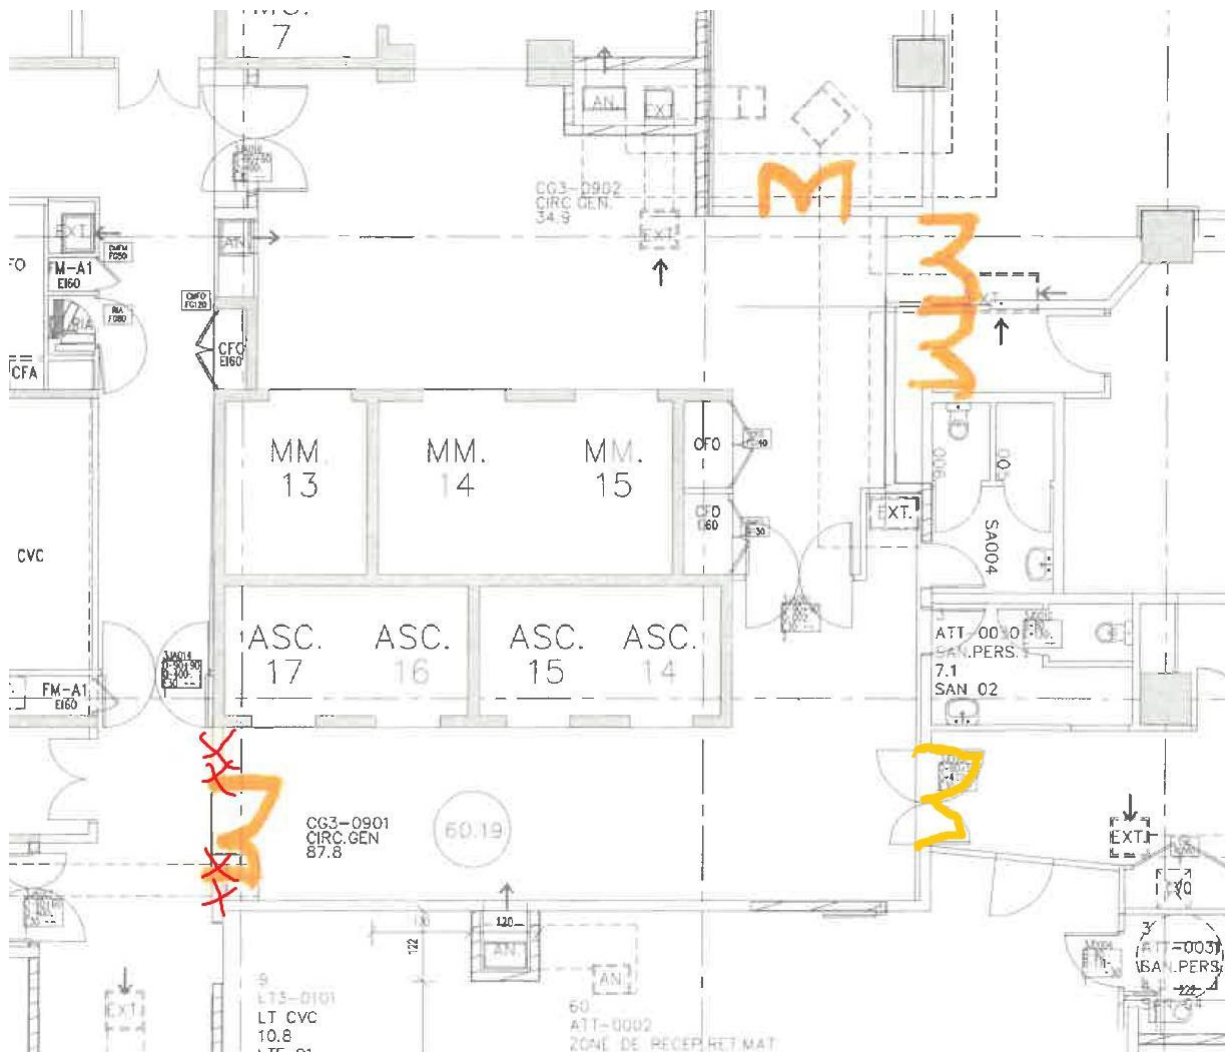

Commentaire :



## ANNEXE : Certificat de compétence



**CERTIFICAT**  
N° DTI / 1812-004

Certifie par la présente que :

**Remi JOUSSE**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/10/2020	05/10/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/10/2020	05/10/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	20/12/2023	19/12/2030
DPE - individuels	Diagnosics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	14/03/2024	13/03/2031
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	14/12/2023	13/12/2030
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	27/02/2024	26/02/2031
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	20/12/2023	19/12/2030

Le présent certificat est délivré conformément aux arrêtés en vigueur.

Le présent certificat est délivré aux opérateurs de diagnostic technique et aux organismes de certification des organismes de certification.

Déclaré le 27/02/2024



  
Thomas Hennion, Directeur opérationnel

La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est déterminée par la présence dans le dossier de certification d'un certificat de compétence délivré par le SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)

## ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur  
CBT VERLINGUE  
(AGENCE D'ILLZACH)  
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64  
08 20 20 26 32

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

## Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE

## Vos références

Contrat  
10800807204

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS  
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

## Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

## A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

**Fin du rapport**



## RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT REALISATION DE TRAVAUX

Code du Travail – article R4412-97  
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012  
Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017  
Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016  
Norme NFX 46-020 –Août 2017

**Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le  
rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016**

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL**

**Etage SOUS SOL RDJ  
80000 AMIENS**

### Donneur d'ordre :

**CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - 2 PLACE VICTOR PAUCHET  
BP 03006 - 80000 AMIENS**

**Représentant ayant accompagné l'opérateur de repérage : Aucun accompagnateur**

### Laboratoire ayant effectué les éventuelles analyses :

**ITGA - Espace Performance - Bâtiment K - 35760 SAINT GREGOIRE - Numéro  
d'accréditation COFRAC : 1-5970**

**Opérateur de repérage : Emmanuel DELANGLE**

**QUALICONCONSULT IMMOBILIER**

ZAC de la Blanche Tache

180 rue du Général de Gaulle - CS 80720

80450 CAMON

Tel : 03 22 47 74 70 Fax : 03 22 47 24 79

amiens.qci@qualiconsult.fr

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## SOMMAIRE

I.	CONCLUSIONS .....	3
II.	CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION : .....	10
III.	OBSERVATIONS : .....	10
IV.	PREAMBULE .....	12
V.	BUT DE LA MISSION .....	12
VI.	TEXTES REGLEMENTAIRES.....	13
VII.	METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC.....	14
	1. Obligations du donneur d'ordre .....	14
	2. Phase de repérage .....	14
	3. Phase prélèvement et analyse d'échantillons .....	14
VIII.	LOCAUX VISITES ET NON VISITES.....	15
	1. Liste des locaux visités et non visités .....	15
	2. Liste des matériaux et produits reconnus visuellement .....	16
	3. Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse .....	17
IX.	RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE .....	49

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS

ANNEXE 3 - PHOTOS

ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## I. CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
<b>Colle de carrelage rouge</b> (Revêtements de sol)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA001, SA002, SA004, SA005, SA006, SA007, SA008, SA009, SA030, SA030B, SA031, SA033, SA034, SA035, SA038, SA036	/	/
<b>Colle de plinthes rouges</b> (Mur et cloisons)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA001, SA002, SA004, SA005, SA006, SA007, SA008, SA009, SA030, SA030B, SA031, SA033, SA034, SA035, SA038, SA036	/	/
<b>Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage</b> (Revêtements de sol)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA057, SA062, SA067, SA072 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD002, SD003	/	/
<b>Clapet</b> (Clapets/volets coupe-feu)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> Plénum <u><b>Rdj - Batiment E</b></u> Plénum	/	/

**Dans le cadre de la mission du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
<b>Ragréage</b> (Revêtements de sol)	<u><b>Sous-sol - Batiment A</b></u> 2SA08 ( pneumologie ) <u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA024	/	/
<b>Enduit à base de ciment lissé</b> (Mur et cloisons)	<u><b>Sous-sol - Batiment A</b></u> 2SA08 ( pneumologie ), Local informatique <u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA001, SA002, SA013A, SA019, SA023, SA024, SA026, SA027, SA028, SA029, SA030, SA030B, SA033, SA034, SA035, SA037, SA038, SA039, SA040, SA041, SA042, SA043, SA044, SA045, SA046, SA047, SA048, SA049, SA050, SA051, SA054, SA055A, SA055B, SA057, SA059, SA060, SA061, SA062, SA063, SA064, SA065, SA066, SA067, SA068, SA069, SA070, SA071, SA072, SA073, SA074, SA075, SA076, SA081, SA082	/	/
<b>Enduit à base de ciment lissé</b> (Plafonds)	<u><b>Sous-sol - Batiment A</b></u> 2SA08 ( pneumologie ) <u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA001, SA002, SA004, SA005,	/	/

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	SA006, SA007, SA008, SA009, SA011, SA012, SA013A, SA014, SA015, SA016, SA017, SA018, SA023, SA026, SA027, SA028, SA029, SA030, SA030B, SA033, SA034, SA037, SA038, SA039, SA040, SA041, SA042, SA043, SA044, SA045, SA046, SA047, SA048, SA055A, SA055B, SA057, SA062, SA067, SA072, SA081, SA082 <b>Rdj - Batiment E</b> SE001, SE005, SE006, SE007, SE008, SE009, SE010, SE011, SE012, SE012A, SE013, SE014, SE015, SE017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE023A, SE024, SE025, SE026, SE026A, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031 <b>Rdj - Batiment D</b> SD001, SD002, SD003, SD005, SD006, SD007, SD008, SD009, SD010, SD011, SD012, SD013, SD014, SD015, SD016		
<b>Calorifugeages + Enveloppe plâtre blanc</b> (Tuyauteries)	<b>Sous-sol - Batiment A</b> 2SA06 ( andocrinologie )	/	/
<b>Colle grise fibralth</b> (Plafonds)	<b>Sous-sol - Batiment A</b> 2SA17 ( dégagement )	/	/
<b>Calorifugeages + Enveloppe</b> (Tuyauteries)	<b>Sous-sol - Batiment A</b> 2SA17 ( dégagement )	/	/
<b>Joint d'assemblage gris parpaing</b> (Mur et cloisons)	<b>Sous-sol - Batiment A</b> 2SA17 ( dégagement )	/	/
<b>Isolant de faux plafond</b> (Faux plafonds)	<b>Rdj - Batiment A</b> SA004, SA005, SA006, SA007, SA008, SA009, SA011, SA014, SA015, SA019, SA026, SA027, SA037, SA039, SA041, SA042, SA043, SA044, SA046, SA047, SA059, SA060, SA061, SA063, SA064, SA065, SA066, SA068, SA069, SA070, SA071, SA073, SA074, SA075, SA076 <b>Rdj - Batiment E</b> SE002, SE003, SE004, SE005, SE008, SE009, SE010, SE011, SE012, SE012A, SE013, SE014, SE015, SE016, SE017, SE020, SE021, SE022, SE023, SE023A, SE024, SE025, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031 <b>Rdj - Batiment C</b> SC081 <b>Rdj - Batiment D</b> SD001, SD002, SD003, SD005, SD006, SD007, SD008, SD011, SD014, SD015, SD016 <b>Sous-sol - Batiment F</b> Extérieur	/	/
<b>Enduit à base de plâtre sur parpaing</b> (Mur et cloisons)	<b>Rdj - Batiment A</b> SA004, SA005, SA006, SA007,	/	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE

180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 4 sur 106



Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	SA008, SA009, SA049, SA050, SA051, SA052, SA053, SA054, SA071		
<b>Carreau de plâtre</b> (Mur et cloisons)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA004, SA005, SA006, SA007, SA008, SA009, SA049, SA050, SA051, SA052, SA053, SA054	/	/
<b>Colle de faïences blanches</b> (Mur et cloisons)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA004, SA007, SA019, SA032, SA049, SA050, SA059, SA060, SA063, SA065, SA066, SA068, SA069, SA070, SA073, SA075, SA076 <u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE010, SE012A, SE015, SE023A <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC005, SC014, SC033, SC034, SC036, SC040, SC041, SC042, SC043, SC049, SC050, SC052, SC062 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD010, SD011, SD013	/	/
<b>Joint type isorel haut de cloison parpaing</b> (Mur et cloisons)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA008	/	/
<b>Dalle de sol souple beige + Colle + Ragréage</b> (Revêtements de sol)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA011, SA012, SA016, SA017, SA027, SA028, SA037, SA039, SA040, SA044 <u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE001, SE006, SE008, SE009 <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC081 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD001, SD003, SD007, SD008, SD014	/	/
<b>Enduit à base de plâtre</b> (Mur et cloisons)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA011, SA014, SA015, SA016, SA017, SA018, SA019, SA026, SA027, SA028, SA029, SA030, SA030B, SA031, SA033, SA034, SA037, SA038, SA040, SA041, SA042, SA043, SA044, SA045, SA046, SA047, SA048, SA055A, SA055B, SA057, SA059, SA060, SA061, SA062, SA063, SA064, SA065, SA066, SA067, SA068, SA069, SA070, SA071, SA072, SA073, SA074, SA075, SA076, SA081, SA082 <u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE001, SE002, SE003, SE004, SE005, SE006, SE007, SE008, SE009, SE010, SE011, SE012, SE012A, SE013, SE014, SE015, SE016, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE023A, SE024, SE026, SE026A, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031 <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC001, SC005, SC013, SC014,	/	/

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	SC017, SC034, SC035, SC036, SC044, SC046, SC047, SC049, SC050, SC051, SC052, SC054, SC055, SC062, SC064, SC065, SC068, SC072, SC073, SC074A, SC074B, SC075, SC076, SC077, SC078A, SC078B, SC079, SC080, SC081, SC082, SC083, SC084, SC085, SC086, SC088 <u><b>Rdj - Batiment B</b></u> SB004C, SB006, SB020, SB021, SB025, SB026, SB027, SB028, SB030, SB031, SB032 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD001, SD002, SD003, SD005, SD006, SD007, SD008, SD009, SD010, SD011, SD012, SD013, SD014, SD015, SD016		
<b>Colle + Ragréage sous lino</b> (Revêtements de sol)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA013A, SA013B, SA047, SA048, SA055A, SA055B, SA081 <u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE005, SE017, SE018, SE019, SE026, SE026A <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC002, SC003, SC004, SC006, SC007, SC008, SC010, SC011, SC013, SC018, SC019, SC020, SC021, SC022, SC023, SC025, SC026, SC027, SC028, SC029, SC030, SC031, SC032, SC054, SC055, SC056, SC057, SC058, SC060, SC061, SC064, SC065, SC068, SC072, SC073, SC074A, SC074B, SC075, SC076, SC077, SC078A, SC078B, SC079, SC082, SC083, SC085, SC086, SC088 <u><b>Rdj - Batiment B</b></u> SB004C	/	/
<b>Colle de carrelage jaune</b> (Revêtements de sol)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA014, SA015, SA018, SA019, SA023, SA026, SA029, SA032, SA082 <u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE002, SE003, SE004, SE010, SE011, SE016 <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC009, SC012, SC017, SC047, SC049, SC050, SC051, SC052, SC059, SC062, SC069, SC070, SC071, SC087, SC089, SC090 <u><b>Rdj - Batiment B</b></u> SB006, SB020, SB021, SB025, SB026, SB027, SB028, SB030, SB031, SB032 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD015, SD016	/	/
<b>Colle de plinthes jaunes</b> (Mur et cloisons)	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA014, SA015, SA018, SA019, SA023, SA026, SA029, SA032, SA041, SA042, SA043, SA049, SA050, SA051, SA052, SA053,	/	/

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	SA054, SA059, SA060, SA061, SA063, SA064, SA065, SA066, SA068, SA069, SA070, SA071, SA073, SA074, SA075, SA076, SA082 <u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE002, SE003, SE004, SE010, SE011, SE012, SE012A, SE013, SE014, SE015, SE016, SE020, SE021, SE022, SE023, SE023A, SE024, SE028, SE029, SE030, SE031 <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC014, SC017, SC034, SC044, SC046, SC047, SC049, SC050, SC051, SC052, SC059, SC062, SC069, SC070, SC071 <u><b>Rdj - Batiment B</b></u> SB006, SB020, SB021, SB025, SB026, SB027, SB028, SB030, SB031, SB032 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD009, SD010, SD012, SD013, SD015, SD016		
<b>Enduit à base de ciment (Poteaux)</b>	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA023, SA026, SA028, SA029, SA030, SA031, SA032, SA034, SA041, SA042, SA043, SA047, SA055A, SA057, SA062, SA067, SA079, SA082 <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC003, SC013, SC017, SC018, SC020, SC022, SC023, SC024, SC025, SC026, SC027, SC028, SC030, SC035, SC036, SC041, SC042, SC043, SC044, SC055, SC056, SC057, SC058, SC064, SC065, SC069, SC070, SC071, SC073, SC075, SC080, SC082, SC083, SC084, SC090 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD002, SD003, SD006, SD007, SD008, SD011, SD014, SD015, SD016	/	/
<b>Colle de carrelage Tomette jaune (Revêtements de sol)</b>	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA041, SA042, SA043, SA049, SA050, SA051, SA052, SA053, SA054, SA059, SA060, SA061, SA063, SA064, SA065, SA066, SA068, SA069, SA070, SA073, SA074, SA075, SA076 <u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE012, SE012A, SE013, SE014, SE015, SE020, SE021, SE022, SE023, SE023A, SE024, SE028, SE029, SE030, SE031 <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC044, SC046 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD009, SD010, SD012, SD013	/	/
<b>Dalle de sol jaune + Colle + Ragréage (Revêtements de sol)</b>	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA045	/	/

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

MATERIAU	LOCALISATION DU MATERIAU	DESCRIPTION	OBSERVATIONS / REMARQUES / MOTIFS
	<u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE007, SE025, SE027 <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC080, SC084 <u><b>Rdj - Batiment D</b></u> SD005, SD006, SD011, SD014		
<b>Joint plastifié entre plaque béton (Plafonds)</b>	<u><b>Rdj - Batiment A</b></u> SA062	/	/
<b>Enduit à base de ciment (Plafonds)</b>	<u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE002, SE003, SE004, SE016 <u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC001, SC005, SC013, SC014, SC017, SC033, SC034, SC035, SC040, SC041, SC042, SC043, SC044, SC046, SC047, SC049, SC050, SC051, SC052, SC054, SC055, SC059, SC062, SC064, SC065, SC068, SC069, SC070, SC071, SC072, SC073, SC074A, SC074B, SC075, SC076, SC077, SC078A, SC078B, SC079, SC080, SC081, SC082, SC083, SC084, SC085, SC086, SC087, SC088 <u><b>Rdj - Batiment B</b></u> SB004C, SB006, SB020, SB021, SB025, SB026, SB027, SB028, SB030, SB031, SB032	/	/
<b>Joint d'étanchéité (Porte coupe feu)</b>	<u><b>Rdj - Batiment E</b></u> SE006	/	/
<b>Enduit à base de plâtre sur béton (Mur et cloisons)</b>	<u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC001, SC005, SC014, SC017, SC033, SC034, SC036, SC040, SC041, SC042, SC043, SC054, SC055, SC059, SC069, SC070, SC071, SC086, SC087	/	/
<b>Colle de carrelage jaune antidérapant (Revêtements de sol)</b>	<u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC005, SC014, SC033, SC034, SC035, SC040, SC041, SC042, SC043	/	/
<b>Isolant de faux plafond (  plâtre ) (Faux plafonds)</b>	<u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC005, SC014, SC034, SC042, SC043, SC054, SC055	/	/
<b>Colle de faïences bleues (Mur et cloisons)</b>	<u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC013, SC056	/	/
<b>Colle de carrelage gris (Revêtements de sol)</b>	<u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC024, SC036	/	/
<b>Plaque bitumineuse collée sous l'équipement (Evier)</b>	<u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC055	/	/
<b>Joint de dilatation (Revêtements de sol)</b>	<u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC071	/	/
<b>Joint noir sur joint dilatation polystyrène (Mur)</b>	<u><b>Rdj - Batiment C</b></u> SC071	/	/

**La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations**

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE


180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B


Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**approfondies. Parties de l'immeuble devant faire l'objet d'investigations complémentaires :**

<p align="center"><b>Réserves</b></p>	<p>Les portes coupe feu n'ont pu être sondées dans leur totalité</p>
---------------------------------------	--

	<b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b>  <b>Avant réalisation de travaux</b>	<b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b>
	<b>Immeuble bâti concerné :</b> <b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b>	

## II. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Liste des documents fournis par le donneur d'ordre	Observations	Voir annexe
<b>Plans ou croquis</b>		
Non		ANNEXE 2
<b>Autres documents relatifs à la construction</b>		
Non		/
<b>Documents relatifs aux travaux projetés</b>		
Oui		ANNEXE 5
<b>Rapports de repérage antérieurs</b>		
Non		/

## III. OBSERVATIONS :

Intitulé de l'observation	OUI	NON	Sans Objet	Observations
Un plan de prévention a été réalisé avant intervention sur site	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide d'occupants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le bâtiment était vide de meubles	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient en services	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Les équipements et installations étaient alimentés	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	/
Le vide sanitaire était visitable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
Les combles ou la toiture terrasse étaient accessibles et visitables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	/
<b>Observations :</b>	Batiment B ( RDJ ) Sols bruts Batiment D ( RDJ ) Pièces 4A à 4F sont renovées Certaines portes coupe feu ont été sondé au 5ème étage ( porte métallique ) et au 2ème étage ( porte bois ), absence d'amiante, présence de plaque de plâtre à l'intérieur des portes métalliques. Certains joints de porte coupe feu ont été prélevé ( P23 au RDJ et P58 au 2ème étage, prélèvements négatifs ) Ceci est représentatif à l'ensemble des portes coupe feu de l'établissement			
<b>Réserves :</b>	Les portes coupe feu n'ont pu être sondées dans leur totalité			

**Propriétaire :**  
Société CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - 2 PLACE VICTOR PAUCHET  
BP 03006 - 80000 AMIENS

**Organisme ayant réalisé la mission :**  
**QUALICONSULT IMMOBILIER - Agence de AMIENS -**

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**


Contrat d'assurance : **MMA IARD - n°127.106.241** valide jusqu'au 31 décembre 2018

Opérateur de repérage : **Emmanuel DELANGLE**

Certificat de compétence : **CESI CERTIFICATION - 30 rue Cambronne - 75015 PARIS (ODI-00061)**

Date de la visite de reconnaissance: le 22/03/2018



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

#### IV. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **des travaux de l'immeuble sis :**

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL**

**Etage SOUS SOL RDJ  
80000 AMIENS**

**Date de délivrance du permis de construire NC**

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

#### Rapports de repérage amiante antérieurs :

N° chrono	Nom de la société	Référence du rapport	Date du rapport	Portée du repérage (*)					Observations, réserves et remarques
				F/C	FP	MCA	DTA	Autre	
DIAG1	Apave	08410633	30/08/2010				X		Rapport en possession du CHU

#### V. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par les travaux

#### Description des travaux :

**Les plans des travaux prévisionnels comportent le repérage des démolitions d'ouvrages intérieurs :**

**En rouge, les ouvrages déposés (voiles béton, murs maçonnés, murs cloisons, portes, appareils sanitaires, châssis vitrés) en noir les ouvrages existants conservés.**

**Concernant les revêtements de sols, la quasi-totalité des revêtements sera déposée, hors secteurs sortant du cadre de l'intervention (Médecine nucléaire niv.RJ aile F-F1-) en bleu sur les plans de repérage.**

**Remarque identique concernant les faïences murales.**

**Concernant les faux- plafonds, la totalité des faux-plafonds sera déposée (hors secteurs sortant du cadre de l'intervention), ainsi que les clapets coupe-feu.**

**Ala demande du prescripteur prélèvement complémentaire sur faux plafond en sous sol extérieur du bâtiment F ( P46 )**

Dans le cadre de ce diagnostic, seuls les composants affectés par les travaux font l'objet du présent repérage

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## **VI. TEXTES REGLEMENTAIRES**

- Code du travail – article R4412-97
- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NFX 46-020 – Août 2017 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis.

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## **VII. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC**

### **1. Obligations du donneur d'ordre**

Dans le cadre d'une mission de repérage avant réalisation de travaux, **le donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER le programme détaillé des travaux**, les plans du bâtiment ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante (rapports antérieurs, document concernant la construction, ...).

En cas de repérage avant travaux, le donneur d'ordre doit définir la nature et le périmètre de l'opération. Il ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle-ci étant définie par la norme NF X 46-020.

Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser. Le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l'achèvement de la mission de repérage.

Le donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à QUALICONSULT IMMOBILIER tous les moyens d'accès pour le bon déroulement de sa mission et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de tous les instruments d'accès nécessaires.

Le donneur d'ordre informe les occupants et exploitants, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. Le donneur d'ordre ou son représentant prend, à la demande de l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent ;

Le donneur d'ordre est tenu :

- de vérifier la cohérence entre le programme de travaux, le périmètre et le programme de repérage proposés ;
- de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisation ;
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage ;
- d'informer l'opérateur de repérage en cas de modification du programme de travaux,

**En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.**

### **1. Phase de repérage**

La phase de repérage comporte deux étapes :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble ; pour cela, il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage

Dans un second temps, il :

- recherche et identifie les matériaux ou produits objets du programme de repérage ;
- repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante ;
- conclut sur la présence ou l'absence d'amiante.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

#### **Avertissements :**

**Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.**

Les sondages et investigations approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020. Cependant, Il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore en activité ou des meubles masquant ces revêtements étant encore en place.

### **2. Phase prélèvement et analyse d'échantillons**

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du produit ou du matériau puis placé dans un contenant étanche doublé sur lequel ont été portées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel a été soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-1029.

Les méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation des laboratoires n°144 « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux et dans l'air » du COFRAC.

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP)
- La microscopie électronique à transmission analytique (META).

**Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits »**

## VIII. LOCAUX VISITES ET NON VISITES

### 1. Liste des locaux visités et non visités

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
Sous-sol - Batiment A	2SA08 ( pneumologie ), 2SA06 ( andocrinologie ), 2SA17 ( dégagement ), 2SA03 ( vasculaire ), 2SA10 ( cardiologie ), 2SA11 ( cardiologie ), Local informatique	/	/
Rdj - Batiment A	SA001, SA002, SA004, SA005, SA006, SA007, SA008, SA009, SA011, SA012, SA013A, SA013B, SA014, SA015, SA016, SA017, SA018, SA019, SA023, SA024, SA026, SA027, SA028, SA029, SA030, SA030B, SA031, SA032, SA033, SA034, SA035, SA037, SA038, SA039, SA040, SA041, SA042, SA043, SA044, SA045, SA046, SA047, SA048, SA049, SA050, SA051, SA052, SA053, SA054, SA055A, SA055B, SA056, SA057, SA058, SA059, SA060, SA061, SA062, SA063, SA064, SA065, SA066, SA067, SA068, SA069, SA070, SA071, SA072, SA073, SA074, SA075, SA076, SA077, SA079, SA080, SA081, SA082, SA036, Plénum	/	/
Rdj - Batiment E	SE001, SE002, SE003, SE004, SE005, SE006, SE007, SE008, SE009, SE010, SE011, SE012, SE012A, SE013, SE014, SE015, SE016, SE017, SE018, SE019, SE020, SE021, SE022, SE023, SE023A, SE024, SE025, SE026, SE026A, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, Plénum	/	/
Rdj - Batiment C	SC001, SC002, SC003, SC004, SC005, SC006, SC007, SC008, SC009, SC010, SC011, SC012, SC013, SC014, SC017, SC018, SC019, SC020, SC021, SC022, SC023, SC024, SC025, SC026, SC027, SC028, SC029, SC030, SC031, SC032, SC033, SC034, SC035, SC036, SC040, SC041, SC042, SC043, SC044, SC046, SC047, SC049, SC050, SC051, SC052, SC054, SC055, SC056, SC057, SC058, SC059, SC060, SC061, SC062, SC064, SC065, SC068, SC069, SC070, SC071, SC072, SC073, SC074A, SC074B, SC075, SC076, SC077,	/	/

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE

180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Etage	Locaux visités	Zones non accessibles	Remarques
	SC078A, SC078B, SC079, SC080, SC081, SC082, SC083, SC084, SC085, SC086, SC087, SC088, SC089, SC090		
Rdj - Batiment B	SB004C, SB006, SB020, SB021, SB025, SB026, SB027, SB028, SB030, SB031, SB032	/	/
Rdj - Batiment D	SD001, SD002, SD003, SD004A, SD004B, SD004C, SD004D, SD004E, SD004F, SD005, SD006, SD007, SD008, SD009, SD010, SD011, SD012, SD013, SD014, SD015, SD016	/	/
Sous-sol - Batiment F	Extérieur	/	/

## **2. Liste des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Composant	Partie du composant	N° échantillon Critère de conclusions
SA001 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>P9</b>
SA002 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA004 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA005 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA006 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA007 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA008 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA009 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA030 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA030B - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA031 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA033 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA034 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA035 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA038 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA036 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage rouge	<b>Cf. P9</b>
SA001 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	<b>P10</b>

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE

180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Localisation	Composant	Partie du composant	N° échantillon Critère de conclusions
SA002 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA004 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA005 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA006 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA007 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA008 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA009 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA030 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA030B - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA031 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA033 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA034 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA035 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA038 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA036 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes rouges	Cf. P10
SA057 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage	P26
SA062 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage	Cf. P26
SA067 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage	Cf. P26
SA072 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage	Cf. P26
SD002 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage	Cf. P26
SD003 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage	Cf. P26

### 3. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
2SA08 ( pneumologie ) - Sous-sol - Batiment A	Revêtements de sol	Ragréage	P1
SA024 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Ragréage	Cf. P1
2SA17 ( dégagement ) - Sous-sol - Batiment A	Plafonds	Colle grise fibralyth	P2
2SA17 ( dégagement ) - Sous-sol - Batiment A	Tuyauteries	Calorifugeages + Enveloppe	P3



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
2SA17 ( dégagement ) - Sous-sol - Batiment A	Mur et cloisons	Joint d'assemblage gris parpaing	P4
2SA08 ( pneumologie ) - Sous-sol - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	P5
SA024 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P5
2SA08 ( pneumologie ) - Sous-sol - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	P6
2SA06 ( andocrinologie ) - Sous-sol - Batiment A	Tuyauteries	Calorifugeages + Enveloppe plâtre blanc	P7
Local informatique - Sous-sol - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	P8
SA001 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	P11
SA002 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA013A - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA019 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA023 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA026 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA027 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA028 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA029 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA030 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA030B - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA033 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA034 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA035 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA037 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA038 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA039 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA040 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA041 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA042 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA043 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA044 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA045 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA046 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA047 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA048 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA049 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA050 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA051 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA054 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA055A - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA055B - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA057 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA059 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA060 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA061 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA062 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA063 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA064 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA065 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA066 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA067 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA068 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA069 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA070 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA071 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA072 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA073 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA074 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA075 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA076 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA081 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA082 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P11
SA001 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	P12
SA002 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA004 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA005 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA006 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA007 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA008 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA009 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA011 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA012 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA013A - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA014 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA015 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA016 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA017 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA018 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA023 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA026 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA027 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA028 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA029 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA030 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA030B - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA033 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA034 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA037 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA038 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA039 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA040 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA041 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA042 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA043 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA044 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA045 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA046 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA047 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA048 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA055A - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA055B - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA057 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA062 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA067 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA072 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA081 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA082 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE001 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE005 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE006 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE007 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE008 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE009 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE010 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE011 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE012 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE012A - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE013 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE014 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SE015 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE017 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE018 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE019 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE020 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE021 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE022 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE023 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE023A - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE024 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE025 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE026 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE026A - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE027 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE028 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE029 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE030 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SE031 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD001 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD002 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD003 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD005 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD006 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD007 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD008 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD009 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD010 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD011 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD012 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SD013 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD014 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD015 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SD016 - Rdj - Batiment D	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	Cf. P12
SA037 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	P13
SA011 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA012 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA016 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA017 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA027 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA028 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA039 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA040 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA044 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SE001 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SE006 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SE008 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SE009 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SC081 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SD001 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SD003 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SD007 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SD008 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SD014 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragrée	Cf. P13
SA037 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	P14
SA004 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA005 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA006 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA007 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA008 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA009 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA011 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA014 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA015 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA019 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA026 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA027 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA039 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA041 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA042 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA043 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA044 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA046 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA047 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA059 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA060 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA061 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA063 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA064 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA065 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA066 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA068 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA069 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA070 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA071 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA073 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA074 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA075 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA076 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE002 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE003 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE004 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE005 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE008 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE009 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE010 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE011 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE012 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE012A - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE013 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE014 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE015 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE016 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE017 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE020 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE021 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE022 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE023 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE023A - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE024 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE025 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE027 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE028 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE029 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE030 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SE031 - Rdj - Batiment E	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SC081 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SD001 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD002 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD003 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD005 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD006 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD007 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD008 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD011 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD014 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD015 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SD016 - Rdj - Batiment D	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	Cf. P14
SA031 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P15
SA011 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA014 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA015 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA016 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA017 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA018 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA019 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA026 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA027 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA028 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA029 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA030 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA030B - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA033 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA034 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA037 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA038 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA040 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA041 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA042 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA043 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA044 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA045 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA046 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA047 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA048 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA055A - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA055B - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA057 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA059 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA060 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA061 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA062 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA063 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA064 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA065 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA066 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA067 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA068 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA069 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA070 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA071 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA072 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA073 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA074 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA075 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA076 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA081 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA082 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE001 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE005 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE006 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE007 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE008 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE009 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE010 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE011 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE012 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE012A - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE013 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE014 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE015 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE018 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE019 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE020 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE021 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE022 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE023 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE023A - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE024 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE026 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE026A - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE027 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE028 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE029 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SE030 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SE031 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD001 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD002 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD003 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD005 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD006 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD007 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD008 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD009 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD010 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD011 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD012 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD013 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD014 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD015 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SD016 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P15
SA032 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	P16
SA004 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA019 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA049 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA050 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA059 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA060 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA063 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA065 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA066 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA068 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA069 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA070 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA073 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA075 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA076 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SE010 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SE012A - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SE015 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SE023A - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SD010 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SD011 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SD013 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P16
SA029 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	P17
SA014 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SA015 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SA018 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SA019 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SA023 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SA026 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SA032 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SA082 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SE010 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SE011 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SD015 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SD016 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P17
SA029 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	P18
SA014 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA015 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA018 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA019 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA023 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA026 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA032 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA041 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA042 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA043 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA049 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA050 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA051 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA052 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA053 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA054 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA059 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA060 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA061 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA063 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA064 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA065 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA066 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA068 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA069 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA070 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA071 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA073 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA074 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA075 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA076 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA082 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE010 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SE011 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE012 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE012A - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE013 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE014 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE015 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE020 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE021 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE022 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE023 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE023A - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE024 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE028 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE029 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE030 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SE031 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SD009 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SD010 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SD012 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SD013 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SD015 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SD016 - Rdj - Batiment D	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P18
SA008 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	P19
SA004 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA005 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA006 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA007 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA009 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA049 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA050 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA051 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA052 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA053 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA054 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA071 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	Cf. P19
SA008 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	P20
SA004 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA005 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA006 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA007 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA009 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA049 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA050 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA051 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA052 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA053 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA054 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	Cf. P20
SA007 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	P21
SA008 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Joint type isorel haut de cloison parpaing	P22
SE006 - Rdj - Batiment E	Porte coupe feu	Joint d'étanchéité	P23
SA055B - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle + Ragréege sous lino	P24
SA013A - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle + Ragréege sous lino	Cf. P24
SA013B - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle + Ragréege sous lino	Cf. P24
SA047 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle + Ragréege sous lino	Cf. P24
SA048 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle + Ragréege sous lino	Cf. P24
SA055A - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle + Ragréege sous lino	Cf. P24
SA081 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle + Ragréege sous lino	Cf. P24
SA049 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	P25

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA041 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA042 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA043 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA050 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA051 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA052 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA053 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA054 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA059 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA060 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA061 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA063 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA064 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA065 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA066 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA068 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA069 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA070 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA073 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA074 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA075 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA076 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE012 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE012A - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE013 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE014 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE015 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE020 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE021 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SE022 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE023 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE023A - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE024 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE028 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE029 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE030 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SE031 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SC044 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SC046 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SD009 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SD010 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SD012 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SD013 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	Cf. P25
SA062 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Joint plastifié entre plaque béton	P27
SC071 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	P28
SE002 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SE003 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SE004 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SE016 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC009 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC012 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC017 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC047 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC049 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC050 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC051 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC052 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC059 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28



Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC062 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC069 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC070 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC087 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB006 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB020 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB021 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB025 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB026 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB027 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB028 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB030 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB031 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SB032 - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P28
SC071 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Joint de dilatation	P29
SC071 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	P30
SE002 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SE003 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SE004 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SE016 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC014 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC017 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC034 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC044 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC046 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC047 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC049 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC050 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC051 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC052 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC059 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC062 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC069 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC070 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB006 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB020 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB021 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB025 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB026 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB027 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB028 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB030 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB031 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SB032 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	Cf. P30
SC071 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	P31
SC001 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC005 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC014 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC017 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC033 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC034 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC036 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC040 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC041 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC042 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC043 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC054 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC055 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC059 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC069 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC070 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC086 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC087 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	Cf. P31
SC071 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	P32
SE002 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SE003 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SE004 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SE016 - Rdj - Batiment E	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC001 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC005 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC013 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC014 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC017 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC033 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC034 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC035 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC040 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC041 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC042 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC043 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC044 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC046 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC047 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC049 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC050 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC051 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC052 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC054 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC055 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC059 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC062 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC064 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC065 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC068 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC069 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC070 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC072 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC073 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC074A - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC074B - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC075 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC076 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC077 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC078A - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC078B - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC079 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC080 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC081 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC082 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC083 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC084 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC085 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC086 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC087 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC088 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB004C - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SB006 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB020 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB021 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB025 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB026 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB027 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB028 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB030 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB031 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SB032 - Rdj - Batiment B	Plafonds	Enduit à base de ciment	Cf. P32
SC071 - Rdj - Batiment C	Mur	Joint noir sur joint dilatation polystyrène	P33
SC070 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	P34
SA023 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA026 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA028 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA029 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA030 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA031 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA032 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA034 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA041 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA042 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA043 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA047 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA055A - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA057 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA062 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA067 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SA079 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SA082 - Rdj - Batiment A	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC003 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC013 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC017 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC018 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC020 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC022 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC023 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC024 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC025 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC026 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC027 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC028 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC030 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC035 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC036 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC041 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC042 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC043 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC044 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC055 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC056 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC057 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC058 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC064 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC065 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC069 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC071 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC073 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC075 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC080 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC082 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC083 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC084 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC090 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD002 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD003 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD006 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD007 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD008 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD011 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD014 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD015 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SD016 - Rdj - Batiment D	Poteaux	Enduit à base de ciment	Cf. P34
SC077 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P35
SE002 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SE003 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SE004 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SE016 - Rdj - Batiment E	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC001 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC005 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC013 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC014 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC017 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC034 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC035 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC036 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC044 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC046 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC047 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC049 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC050 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC051 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC052 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC054 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC055 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC062 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC064 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC065 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC068 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC072 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC073 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC074A - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC074B - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC075 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC076 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC078A - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC078B - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC079 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC080 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC081 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC082 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC083 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC084 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC085 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC086 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC088 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SB004C - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB006 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB020 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB021 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB025 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB026 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB027 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB028 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB030 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB031 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SB032 - Rdj - Batiment B	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	Cf. P35
SC089 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	P36
SC090 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	Cf. P36
SC034 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	P37
SC005 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC014 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC033 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC036 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC040 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC041 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC042 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC043 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC049 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC050 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC052 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC062 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	Cf. P37
SC034 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	P38
SC005 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	Cf. P38
SC014 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	Cf. P38

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC033 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	Cf. P38
SC035 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	Cf. P38
SC040 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	Cf. P38
SC041 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	Cf. P38
SC042 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	Cf. P38
SC043 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	Cf. P38
SC024 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage gris	P39
SC036 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage gris	Cf. P39
SC034 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond ( plâtre )	P40
SC005 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond ( plâtre )	Cf. P40
SC014 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond ( plâtre )	Cf. P40
SC042 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond ( plâtre )	Cf. P40
SC043 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond ( plâtre )	Cf. P40
SC054 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond ( plâtre )	Cf. P40
SC055 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond ( plâtre )	Cf. P40
SC013 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences bleues	P41
SC056 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences bleues	Cf. P41
SC055 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	P42
SE005 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SE017 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SE018 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SE019 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SE026 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SE026A - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC002 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC003 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC004 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC006 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC007 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC008 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC010 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC011 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC013 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC018 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC019 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC020 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC021 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC022 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC023 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC025 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC026 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC027 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC028 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC029 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC030 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC031 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC032 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC054 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC056 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC057 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC058 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC060 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC061 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC064 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC065 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC068 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC072 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42
SC073 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	Cf. P42

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon
SC074A - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC074B - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC075 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC076 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC077 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC078A - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC078B - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC079 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC082 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC083 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC085 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC086 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC088 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SB004C - Rdj - Batiment B	Revêtements de sol	Colle + Ragrée sous lino	Cf. P42
SC055 - Rdj - Batiment C	Evier	Plaque bitumineuse collée sous l'équipement	P43
SC080 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	P44
SC084 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	Cf. P44
SA045 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	P45
SE007 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	Cf. P45
SE025 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	Cf. P45
SE027 - Rdj - Batiment E	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	Cf. P45
SD005 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	Cf. P45
SD006 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	Cf. P45
SD011 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	Cf. P45
SD014 - Rdj - Batiment D	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée	Cf. P45
Extérieur - Sous-sol - Batiment F	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	P46

**a. Prélèvements effectués lors d'interventions antérieures :**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
------------------------	------------------------------	---------------------	----------------	--------------------

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE

180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 47 sur 106



Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local ou zone homogène	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
Plénum - Rdj - Batiment A	Clapets/volets coupe-feu	Clapet	<b>P</b>	<b>Positif</b>
Plénum - Rdj - Batiment E	Clapets/volets coupe-feu	Clapet	<b>Cf. P</b>	<b>Positif</b>

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## **IX. RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE**

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### **1. Informations générales**

#### **a) Dangérosité de l'amiante**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### **b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation**

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### **2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail**

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### **3. Recommandations générales de sécurité**

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

– perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE

180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490

676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 49 sur 106

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

– travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### **4. Gestion des déchets contenant de l'amiante**

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### **a. Conditionnement des déchets**

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret No 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### **b. Apport en déchèterie**

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### **c. Filières d'élimination des déchets**

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### **d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante**


Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

– de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

– de la mairie ;

– ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

#### e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## **ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION**

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
2SA08 ( pneumologie ) - Sous-sol - Batiment A	Revêtements de sol	Ragréage	P1	Négatif
2SA17 ( dégagement ) - Sous-sol - Batiment A	Plafonds	Colle grise fibralth	P2	Négatif
2SA17 ( dégagement ) - Sous-sol - Batiment A	Tuyauteries	Calorifugeages + Enveloppe	P3	Négatif
2SA17 ( dégagement ) - Sous-sol - Batiment A	Mur et cloisons	Joint d'assemblage gris parpaing	P4	Négatif
2SA08 ( pneumologie ) - Sous-sol - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	P5	Négatif
2SA08 ( pneumologie ) - Sous-sol - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	P6	Négatif
2SA06 ( andocrinologie ) - Sous-sol - Batiment A	Tuyauteries	Calorifugeages + Enveloppe plâtre blanc	P7	Négatif
Local informatique - Sous-sol - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	P8	Négatif
<b>SA001 - Rdj - Batiment A</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Colle de carrelage rouge</b>	<b>P9</b>	<b>Positif</b>
<b>SA001 - Rdj - Batiment A</b>	<b>Mur et cloisons</b>	<b>Colle de plinthes rouges</b>	<b>P10</b>	<b>Positif</b>
SA001 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de ciment lissé	P11	Négatif
SA001 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	P12	Négatif
SA037 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragréage	P13	Négatif
SA037 - Rdj - Batiment A	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	P14	Négatif
SA031 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P15	Négatif
SA032 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	P16	Négatif
SA029 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	P17	Négatif
SA029 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	P18	Négatif
SA008 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur parpaing	P19	Négatif
SA008 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Carreau de plâtre	P20	Négatif
SA007 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	P21	Négatif
SA008 - Rdj - Batiment A	Mur et cloisons	Joint type isorel haut de cloison parpaing	P22	Négatif
SE006 - Rdj - Batiment E	Porte coupe feu	Joint d'étanchéité	P23	Négatif
SA055B - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	P24	Négatif
SA049 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Colle de carrelage Tomette jaune	P25	Négatif
<b>SA057 - Rdj - Batiment A</b>	<b>Revêtements de sol</b>	<b>Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage</b>	<b>P26</b>	<b>Positif</b>
SA062 - Rdj - Batiment A	Plafonds	Joint plastifié entre plaque béton	P27	Négatif
SC071 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	P28	Négatif
SC071 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Joint de dilatation	P29	Négatif



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Local	Composant de la construction	Partie du composant	N° échantillon	Présence d'amiante
SC071 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de plinthes jaunes	P30	Négatif
SC071 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre sur béton	P31	Négatif
SC071 - Rdj - Batiment C	Plafonds	Enduit à base de ciment	P32	Négatif
SC071 - Rdj - Batiment C	Mur	Joint noir sur joint dilatation polystyrène	P33	Négatif
SC070 - Rdj - Batiment C	Poteaux	Enduit à base de ciment	P34	Négatif
SC077 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Enduit à base de plâtre	P35	Négatif
SC089 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune	P36	Négatif
SC034 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences blanches	P37	Négatif
SC034 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage jaune antidérapant	P38	Négatif
SC024 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle de carrelage gris	P39	Négatif
SC034 - Rdj - Batiment C	Faux plafonds	Isolant de faux plafond ( plâtre )	P40	Négatif
SC013 - Rdj - Batiment C	Mur et cloisons	Colle de faïences bleues	P41	Négatif
SC055 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Colle + Ragréage sous lino	P42	Négatif
SC055 - Rdj - Batiment C	Evier	Plaque bitumineuse collée sous l'équipement	P43	Négatif
SC080 - Rdj - Batiment C	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragréage	P44	Négatif
SA045 - Rdj - Batiment A	Revêtements de sol	Dalle de sol jaune + Colle + Ragréage	P45	Négatif
Extérieur - Sous-sol - Batiment F	Faux plafonds	Isolant de faux plafond	P46	Négatif

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**




## **ANNEXE 2 - PLANS ET CROQUIS**

## PLAN DE MASSE


The mass plan diagram illustrates the layout of a building complex. It features several interconnected rectangular and irregular shapes representing buildings. The areas are labeled with letters: A, B, C, D, E, F, F1, F2, G, and H. There are also two numbered markers: '1' and '5'. The diagram uses hatching to indicate different building volumes or materials. A small diamond-shaped symbol is located near the bottom left. The overall layout shows a central area (A, B, C) with various wings and extensions (D, E, F, F1, F2, G, H) and a small detached structure (5) to the left.

PLANCHE DE REPERAGE USUEL		VUE en PLAN
Indice de révision : 0	Origine du plan / Auteur : Emmanuel DELANGLE	

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

Planche <b>N°2 / 8</b>	<b>NIVEAU :</b>
<b>LEGENDE</b>	
<b>P ....</b> 	Prélèvement négatif
<b>P ....</b> 	Prélèvement positif
<b>S</b> 	Sondage
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique
Divers	Représentation graphique

**BATIMENT A SOUS SOL**

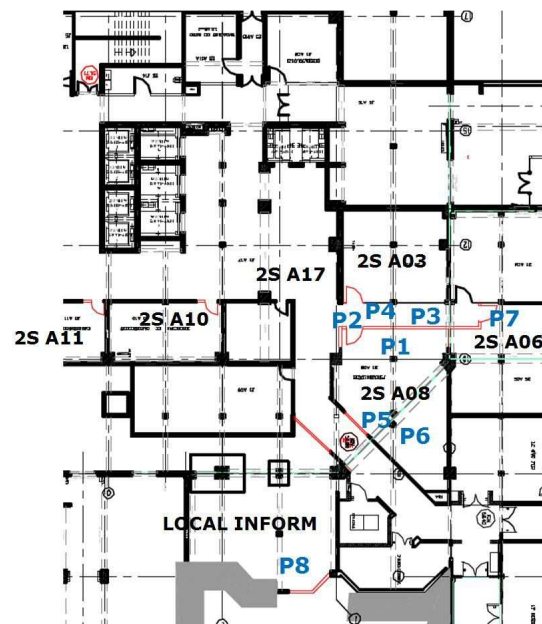

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

Index de révision : 0

Origine du plan / Auteur : Emmanuel DELANGLE

**VUE en PLAN**



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**





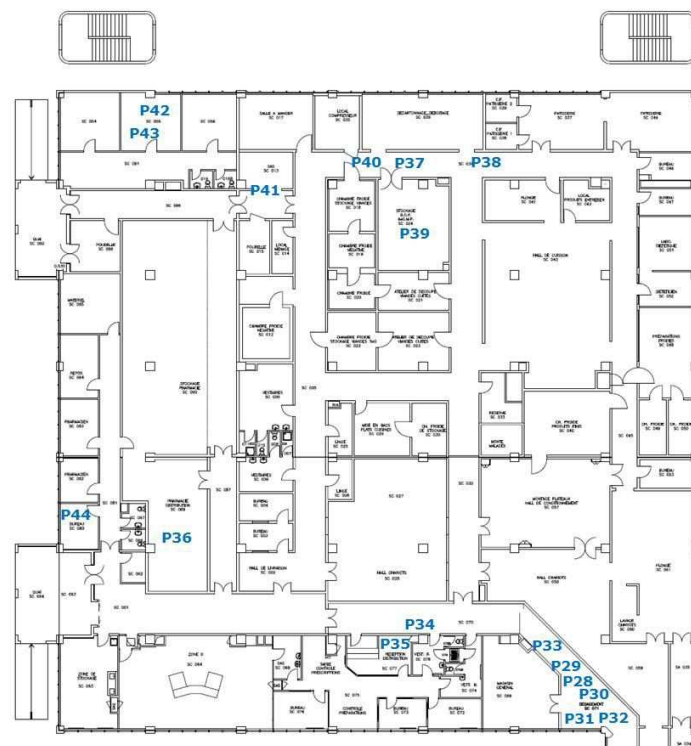
Planche N°4 / 8		NIVEAU :	<div>BATIMENT B RDJ</div> 
LEGENDE			
P ....		Prélèvement négatif	
P ....		Prélèvement positif	
S		Sondage	
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante		Représentation graphique	
Divers		Représentation graphique	
</			

Planche <b>N°5 / 8</b>	<b>NIVEAU :</b>
<b>LEGENDE</b>	
	<b>Prélèvement négatif</b>
	<b>Prélèvement positif</b>
	<b>Sondage</b>
<b>Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante</b>	<b>Représentation graphique</b>
<b>Divers</b>	<b>Représentation graphique</b>

## BATIMENT C RDJ

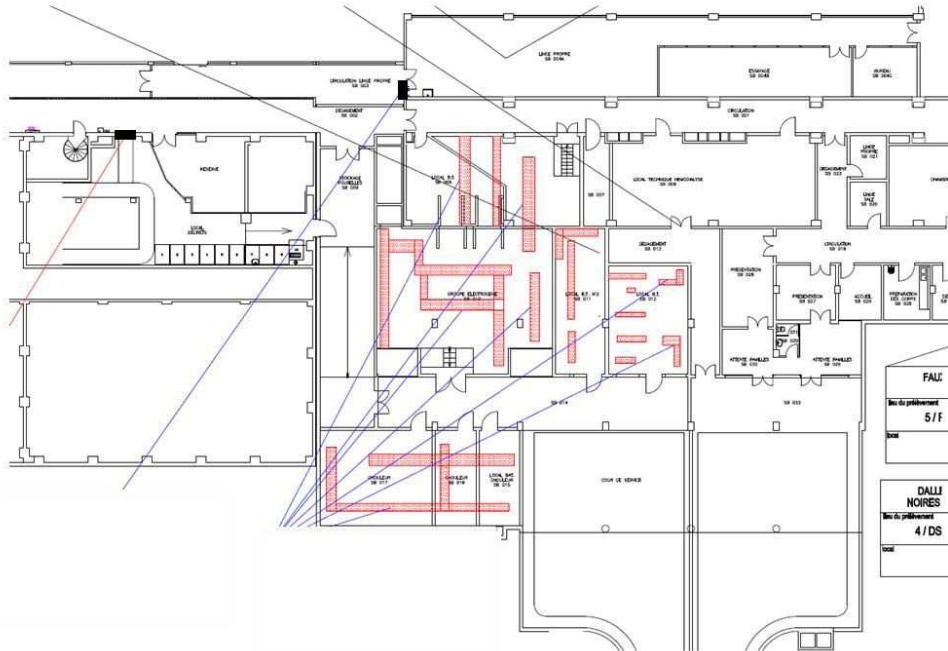

## PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Indice de révision : 0





Origine du plan / Auteur : Emmanuel DELANGLE

## VUE en PLAN




**BATIMENT D RDJ**

**LEGENDE**

	CF P9, P10, Colle de carrelage rouge + Colle de plinthe rouge Amiante	
	CF P26, Sol, Dalle de sol beige + Colle noire Amiante	



Immeuble bâti concerné :  
CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS

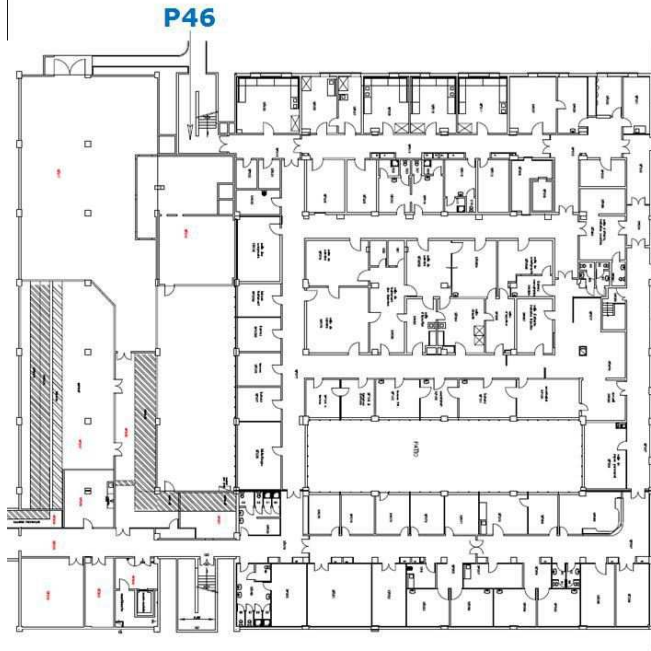Planche <b>N°8 / 8</b>	<b>NIVEAU :</b>	<b>BATIMENT F SOUS SOL</b>	
<b>LEGENDE</b>			
<b>P ....</b>	Prélèvement négatif		
<b>P ....</b>	Prélèvement positif		
<b>S</b>	Sondage		
Matériaux ou Produits Contenant de l'Amiante	Représentation graphique		
Divers	Représentation graphique		
		<b>PLANCHE DE REPERAGE USUEL</b>	
Indice de révision : 0		Origine du plan / Auteur : Emmanuel DELANGLE	
		<b>VUE en PLAN</b>	

Immeuble bâti concerné :

CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS

## ANNEXE 3 - PHOTOS

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**PRELEVEMENT : P1**


Pièce ou Local	2SA08 ( pneumologie ) (Sous-sol - Batiment A)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Ragréage
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P2**

Pièce ou Local	2SA17 ( dégagement ) (Sous-sol - Batiment A)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Colle grise fibralth
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="right"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P3**

Pièce ou Local	2SA17 ( dégagement ) (Sous-sol - Batiment A)
Composant de la construction	Tuyauteries
Partie du composant	Calorifugeages + Enveloppe
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P4**

Pièce ou Local	2SA17 ( dégagement ) (Sous-sol - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Joint d'assemblage gris parpaing
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479


Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 66 sur 106



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P5**

Pièce ou Local	2SA08 ( pneumologie ) (Sous-sol - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Enduit à base de ciment lissé
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P6**

Pièce ou Local	2SA08 ( pneumologie ) (Sous-sol - Batiment A)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduit à base de ciment lissé
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE


CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P7**

Pièce ou Local	2SA06 ( andocrinologie ) (Sous-sol - Batiment A)
Composant de la construction	Tuyauteries
Partie du composant	Calorifugeages + Enveloppe plâtreu blanc

Présence d'amiante	<b>Non</b>
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



**PRELEVEMENT : P8**

Pièce ou Local	Local informatique (Sous-sol - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Enduit à base de ciment lissé

Présence d'amiante	<b>Non</b>
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE


CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 68 sur 106

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné : <b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>		

**PRELEVEMENT : P9**


Pièce ou Local	SA001 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Colle de carrelage rouge
Présence d'amiante	<b>Oui</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P10**

Pièce ou Local	SA001 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Colle de plinthes rouges
Présence d'amiante	<b>Oui</b>
Plan N°	/



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné : <b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>		

**PRELEVEMENT : P11**

Pièce ou Local	SA001 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Enduit à base de ciment lissé

Présence d'amiante	<b>Non</b>
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




**PRELEVEMENT : P12**

Pièce ou Local	SA001 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduit à base de ciment lissé


Présence d'amiante	<b>Non</b>
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P13**

Pièce ou Local	SA037 (Rdj - Batiment A)	
Composant de la construction	Revêtements de sol	
Partie du composant	Dalle de sol souple beige + Colle + Ragréage	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

**PRELEVEMENT : P14**

Pièce ou Local	SA037 (Rdj - Batiment A)	
Composant de la construction	Faux plafonds	
Partie du composant	Isolant de faux plafond	
Présence d'amiante	Non	
Plan N°	/	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293


ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B  
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="right"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P15**

Pièce ou Local	SA031 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P16**

Pièce ou Local	SA032 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Colle de faïences blanches
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE

180 RUE DU GENERAL DE GAULLE


CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 72 sur 106

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P17**

<b>Pièce ou Local</b>	SA029 (Rdj - Batiment A)
<b>Composant de la construction</b>	Revêtements de sol
<b>Partie du composant</b>	Colle de carrelage jaune
<b>Présence d'amiante</b>	<b>Non</b>
<b>Plan N°</b>	/



**PRELEVEMENT : P18**

<b>Pièce ou Local</b>	SA029 (Rdj - Batiment A)
<b>Composant de la construction</b>	Mur et cloisons
<b>Partie du composant</b>	Colle de plinthes jaunes
<b>Présence d'amiante</b>	<b>Non</b>
<b>Plan N°</b>	/




QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B  
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P19**

Pièce ou Local	SA008 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Enduit à base de plâtre sur parpaing
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P20**

Pièce ou Local	SA008 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Carreau de plâtre
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479


Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293


**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 74 sur 106




	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P21**

Pièce ou Local	SA007 (Rdj - Batiment A)	
Composant de la construction	Mur et cloisons	
Partie du composant	Colle de faïences blanches	
Présence d'amiante	<b>Non</b>	
Plan N°	/	

**PRELEVEMENT : P22**

Pièce ou Local	SA008 (Rdj - Batiment A)	
Composant de la construction	Mur et cloisons	
Partie du composant	Joint type isorel haut de cloison parpaing	
Présence d'amiante	<b>Non</b>	
Plan N°	/	

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE


CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 75 sur 106

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P23**

Pièce ou Local	SE006 (Rdj - Batiment E)
Composant de la construction	Porte coupe feu
Partie du composant	Joint d'étanchéité
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P24**

Pièce ou Local	SA055B (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Colle + Ragréage sous lino
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293


ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B  
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 76 sur 106


	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P25**

Pièce ou Local	SA049 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Colle de carrelage Tomette jaune

Présence d'amiante	<b>Non</b>
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---

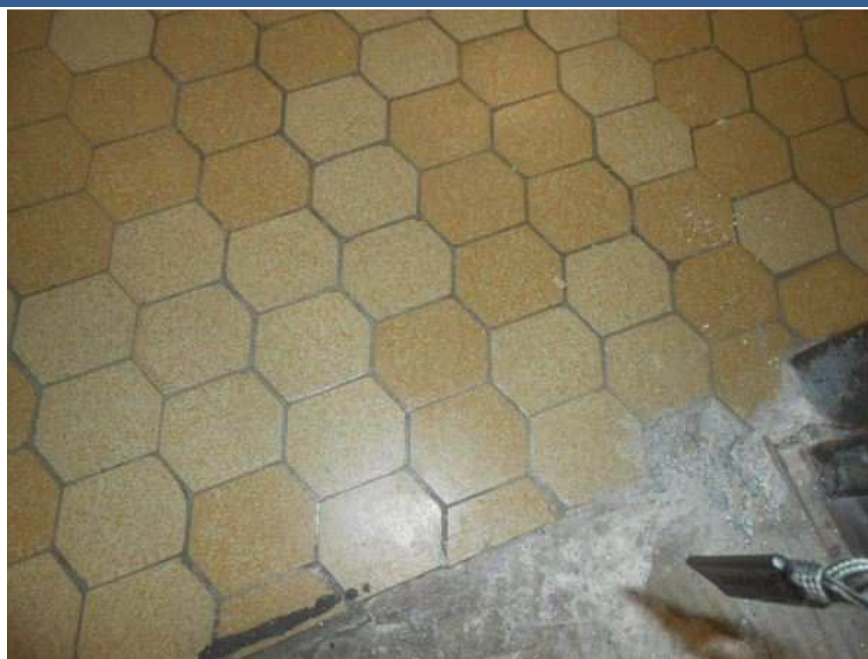

**PRELEVEMENT : P26**

Pièce ou Local	SA057 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragréage

Présence d'amiante	<b>Oui</b>
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE


CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 77 sur 106

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
Immeuble bâti concerné :	<b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b>	

**PRELEVEMENT : P27**

Pièce ou Local	SA062 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Joint plastifié entre plaque béton
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P28**

Pièce ou Local	SC071 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Colle de carrelage jaune
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479


Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 78 sur 106



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P29**

Pièce ou Local	SC071 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Joint de dilatation
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P30**

Pièce ou Local	SC071 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Colle de plinthes jaunes
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293


ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B  
Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 79 sur 106

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P31**

Pièce ou Local	SC071 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Enduit à base de plâtre sur béton

Présence d'amiante	<b>Non</b>
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---




**PRELEVEMENT : P32**

Pièce ou Local	SC071 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Plafonds
Partie du composant	Enduit à base de ciment

Présence d'amiante	<b>Non</b>
--------------------	------------

Plan N°	/
---------	---

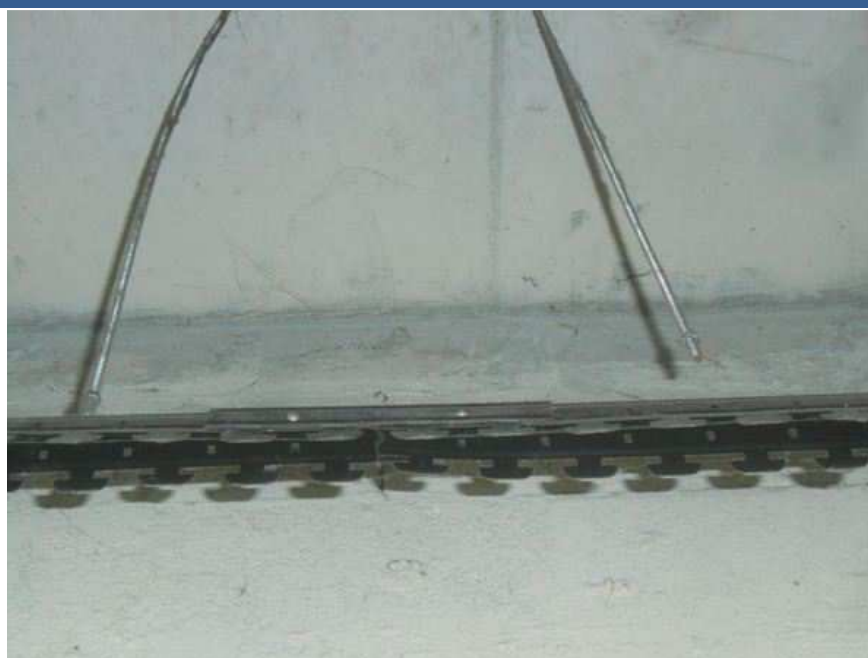

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 80 sur 106

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**PRELEVEMENT : P33**

Pièce ou Local	SC071 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Mur
Partie du composant	Joint noir sur joint dilatation polystyrène
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/




**PRELEVEMENT : P34**

Pièce ou Local	SC070 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Poteaux
Partie du composant	Enduit à base de ciment
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/





	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="right"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P35**

Pièce ou Local	SC077 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Enduit à base de plâtre
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P36**

Pièce ou Local	SC089 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Colle de carrelage jaune
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE


CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479


Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293


**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 82 sur 106

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné : <b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>		

PRELEVEMENT : P37	
Pièce ou Local	SC034 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Colle de faïences blanches
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/
	

PRELEVEMENT : P38	
Pièce ou Local	SC034 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Colle de carrelage jaune antidérapant
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/
	

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P39**

Pièce ou Local	SC024 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Colle de carrelage gris
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P40**

Pièce ou Local	SC034 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Isolant de faux plafond ( plâtre )
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479


Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 84 sur 106



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="right"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P41**

Pièce ou Local	SC013 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Mur et cloisons
Partie du composant	Colle de faïences bleues
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



**PRELEVEMENT : P42**

Pièce ou Local	SC055 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Colle + Ragréage sous lino
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE


CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Page 85 sur 106

	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p align="center"><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné :</p>	<p><b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>	

**PRELEVEMENT : P43**


Pièce ou Local	SC055 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Evier
Partie du composant	Plaque bitumineuse collée sous l'équipement
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/




**PRELEVEMENT : P44**

Pièce ou Local	SC080 (Rdj - Batiment C)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Dalle de sol jaune + Colle + Ragréage
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/



	<p align="center"><b>Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante</b></p> <p align="center"><b>Avant réalisation de travaux</b></p>	<p><b>Rapport N° 152 80 15 00 272/2 établi le 05/04/2018 annule et remplace le rapport N° 152 80 15 00 272/1 établi le 02/02/2016</b></p>
<p>Immeuble bâti concerné : <b>CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - 80000 AMIENS</b></p>		

PRELEVEMENT : P45	
Pièce ou Local	SA045 (Rdj - Batiment A)
Composant de la construction	Revêtements de sol
Partie du composant	Dalle de sol jaune + Colle + Ragréage
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/
	

PRELEVEMENT : P46	
Pièce ou Local	Extérieur (Sous-sol - Batiment F)
Composant de la construction	Faux plafonds
Partie du composant	Isolant de faux plafond
Présence d'amiante	<b>Non</b>
Plan N°	/
	



Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## ANNEXE 4 - PROCES VERBAUX DU LABORATOIRE

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.90.09.39.20  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER AMIENS ZAC de la Blanche Tâche 180 rue du Général de Gaulle - CS 80720 80450 CAMON	Réf. Commande ITGA : IT1416-453 Réf. Commande Client : 240409/P1
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 13/01/2016

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration, dépôt de carbone (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf échantillon client : P0001 - Ragréage - 2SA08 (pneumologie) (Sous-sol - Batiment A) / Revêtements de sol Réf dossier client : 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		Description ITGA : Ragréage gris en vrac Réf échantillon ITGA : IT141601-14888		
► Ragréage gris en vrac	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
Réf échantillon client : P0002 - Colle grise fibrilyle - 2SA17 (dégagement) (Sous-sol - Batiment A) / Plafonds Réf dossier client : 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		Description ITGA : Matériau blanc compact avec peinture et polystyrène inséparables Réf échantillon ITGA : IT141601-14889		
► Matériau blanc compact avec peinture et polystyrène inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -

Validé par : Anita BROCHAIN - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf échantillon client :</b> P0003 - Calorifugeages + Enveloppe - 2SA17 ( dégagement ) (Sous-sol - Batiment A) / Tuyauteries <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Calorifugeage bleu en mousse avec couche bitumineuse et peinture inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14890			
► Calorifugeage bleu en mousse avec couche bitumineuse et peinture inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0004 - Joint d'assemblage gris parpaing - 2SA17 ( dégagement ) (Sous-sol - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Matériau gris compact avec peinture inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14891			
► Matériau gris compact avec peinture inséparable	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0005 - Enduit à base de ciment lissé - 2SA08 ( pneumologie ) (Sous-sol - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Enduit gris hétérogène <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14892			
► Enduit gris hétérogène	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0006 - Enduit à base de ciment lissé - 2SA08 ( pneumologie ) (Sous-sol - Batiment A) / Plafonds <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Enduit gris avec peinture inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14893			
► Enduit gris avec peinture inséparable	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0007 - Calorifugeages + Enveloppe plâtreux blanc - 2SA06 ( andocrinologie ) (Sous-sol - Batiment A) / Tuyauteries <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Toile fibreuse blanche avec matériau blanc plâtreux et peinture inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14894			
► Toile fibreuse blanche avec matériau blanc plâtreux et peinture inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf échantillon client :</b> P0008 - Enduit à base de ciment lissé - Local informatique (Sous-sol - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Enduit gris avec peinture inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14895			
► Enduit gris avec peinture inséparable	META	2	15/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0009 - Colle de carrelage rouge - SA001 (Rd) - Batiment A) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Colle carrelage grise avec carrelage <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14896			
► Colle carrelage grise	META	1	14/01/2016	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
► Carrelage	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0010 - Colle de plinthes rouges - SA001 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Colle plinthe blanche avec couche grise et joint gris cassant + plinthe <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14897			
► Colle plinthe blanche avec couche grise et joint gris cassant inséparable	META	1	15/01/2016	Amiante non détecté / -
► Plinthe	META	1	15/01/2016	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<b>Réf échantillon client :</b> P0011 - Enduit à base de ciment lissé - SA001 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Enduit gris avec peinture en vrac inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14898			
► Enduit gris avec peinture en vrac inséparable	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0012 - Enduit à base de ciment lissé - SA001 (Rd) - Batiment A) / Plafonds <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Enduit gris avec peinture inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14899			
► Enduit gris avec peinture inséparable	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf échantillon client :</b> P0013 - Dalle de sol souple beige + Colle + Ragréage - SA037 (Rd) - Batiment A) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Revêtement cassant beige avec colle plastique jaune et ragréage gris <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14900			
► Revêtement cassant beige avec colle plastique jaune et ragréage gris	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0014 - Isolant de faux plafond - SA037 (Rd) - Batiment A) / Faux plafonds <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Faux plafond gris fibreux homogène avec peinture blanche <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14901			
► Faux plafond gris fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP	2	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0015 - Enduit à base de plâtre - SA031 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte et papier-peint inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14902			
► Enduit blanchâtre plâtreux avec toile fibreuse peinte et papier-peint inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0016 - Colle de faïences blanches - SA032 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Colle faïence grise avec peinture et faïence <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14903			
► Colle faïence grise avec peinture et faïence	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0017 - Colle de carrelage jaune - SA029 (Rd) - Batiment A) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS	<b>Description ITGA :</b> Colle carrelage grise avec joint gris cassant + peinture et carrelage <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14904			
► Colle carrelage grise avec joint gris cassant + peinture et carrelage	META	3	15/01/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf échantillon client :</b> P0018 - Colle de plinthes jaunes - SA029 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle plinthe grise avec couche blanche et peinture + plinthe <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14905		
► Colle plinthe grise avec couche blanche et peinture + plinthe	META	2	15/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0019 - Enduit à base de plâtre sur parpaing - SA008 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et matériau gris inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14906		
► Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et matériau gris inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0020 - Carreau de plâtre - SA008 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Matériau blanchâtre plâtreux avec peinture inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14907		
► Matériau blanchâtre plâtreux avec peinture inséparable	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0021 - Colle de faïences blanches - SA007 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle faïence blanche avec faïence <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14908		
► Colle faïence blanche avec faïence	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0022 - Joint type isorel haut de cloison parpaing - SA008 (Rd) - Batiment A) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux marron avec peinture <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14909		
► Matériau fibreux marron avec peinture	MOLP <b>Confirmé au MET</b>	2	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0023 - Joint d'étanchéité - SE006 (Rd) - Batiment E) / Porte coupe feu <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Joint blanc fibreux rigide avec couche plastique noire inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14910		
► Joint blanc fibreux rigide avec couche plastique noire inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf échantillon client :</b> P0024 - Colle + Ragrage sous lino - SA055B (Rd) - Batiment A) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Revêtement souple rose avec colle plastique jaune + ragréage gris et rose <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14911		
► Revêtement souple rose avec colle plastique jaune + ragréage gris et rose	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0025 - Colle de carrelage Tomette jaune - SA049 (Rd) - Batiment A) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle carrelage gris avec joint gris cassant et carrelage <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14912		
► Colle carrelage gris avec joint gris cassant et carrelage	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0026 - Dalle de sol souple beige + Colle noire +Ragrage - SA057 (Rd) - Batiment A) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Dalle dure beige cassante compacte avec colle plastique jaune et ragréage gris + colle noire bitumineuse <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14913		
► Dalle dure beige cassante compacte	META	1	15/01/2016	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
► Colle plastique jaune et ragréage gris + colle noire bitumineuse inséparables	MOLP	2	14/01/2016	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<b>Réf échantillon client :</b> P0027 - Joint plastifié entre plaque béton - SA062 (Rd) - Batiment A) / Plafonds <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Joint gris compact avec traces grises <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14914		
► Joint gris compact avec traces grises	META	4	15/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0028 - Colle de carrelage jaune - SC071 (Rd) - Batiment C) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle carrelage grise avec carrelage <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14915		
► Colle carrelage grise avec carrelage	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0029 - Joint de dilatation - SC071 (Rd) - Batiment C) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Joint translucide souple avec poussières inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14916		
► Joint translucide souple avec poussières inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf échantillon client :</b> P0030 - Colle de plinthes jaunes - SC071 (Rd) - Batiment C) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle plinthe grise avec peinture et poussières + plinthe <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14917		
► Colle plinthe grise avec peinture et poussières + plinthe	META	2	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0031 - Enduit à base de plâtre sur béton - SC071 (Rd) - Batiment C) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture en vrac inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14918		
► Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture en vrac inséparable	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0032 - Enduit à base de ciment - SC071 (Rd) - Batiment C) / Plafonds <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Enduit gris avec peinture en vrac inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14919		
► Enduit gris avec peinture en vrac inséparable	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0033 - Joint noir sur joint dilatation polystyrène - SC071 (Rd) - Batiment C) / Mur <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Joint noir mou avec peinture inséparable <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14920		
► Joint noir mou avec peinture inséparable	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0034 - Enduit à base de ciment - SC070 (Rd) - Batiment C) / Poteaux <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Enduit gris avec couche blanche et peinture inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14921		
► Enduit gris avec couche blanche et peinture inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0035 - Enduit à base de plâtre - SC077 (Rd) - Batiment C) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures en vrac inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14922		
► Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures en vrac inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf échantillon client :</b> P0036 - Colle de carrelage jaune - SC089 (Rd) - Batiment C) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle carrelage grise avec carrelage <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14923		
► Colle carrelage grise avec carrelage	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0037 - Colle de faïences blanches - SC034 (Rd) - Batiment C) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle faïence blanche avec couche grise et faïence <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14924		
► Colle faïence blanche avec couche grise et faïence	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0038 - Colle de carrelage jaune antidérapant - SC034 (Rd) - Batiment C) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle carrelage grise avec matériau beige en vrac et carrelage <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14925		
► Colle carrelage grise avec matériau beige en vrac et carrelage	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0039 - Colle de carrelage gris - SC024 (Rd) - Batiment C) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle carrelage grise avec matériau noir et carrelage <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14926		
► Colle carrelage grise avec matériau noir et carrelage	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0040 - Isolant de faux plafond (plâtre) - SC034 (Rd) - Batiment C) / Faux plafonds <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Faux plafond plâtré blanc compact avec couche cartonnée et papier-peint inséparables <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14927		
► Faux plafond plâtré blanc compact avec couche cartonnée et papier-peint inséparables	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0041 - Colle de faïences bleues - SC013 (Rd) - Batiment C) / Mur et cloisons <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Colle faïence grise avec couche blanche et faïence <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14928		
► Colle faïence grise avec couche blanche et faïence	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.



Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1416-453/1 EN DATE DU 15/01/2016**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf échantillon client :</b> P0042 - Colle + Ragrée sous lino - SC055 (Rd) - Batiment C) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Revêtement souple blanc avec colle plastique jaune et ragréage gris <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14929		
► Revêtement souple blanc avec colle plastique jaune et ragréage gris	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0043 - Plaque bitumineuse collée sous l'équipement - SC055 (Rd) - Batiment C) / Evier <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Couche bitumineuse souple <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14930		
► Couche bitumineuse souple	META	2	15/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0044 - Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée - SC060 (Rd) - Batiment C) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Revêtement cassant jaune avec colle plastique jaune et ragréage gris <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14931		
► Revêtement cassant jaune avec colle plastique jaune et ragréage gris	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -
<b>Réf échantillon client :</b> P0045 - Dalle de sol jaune + Colle + Ragrée - SA045 (Rd) - Batiment A) / Revêtements de sol <b>Réf dossier client :</b> 240409 - Amiante avant travaux - CHU AMIENS PICARDIE HOPITAL SUD COMMUNE DE SALOUEL - Etage SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		<b>Description ITGA :</b> Revêtement cassant beige avec colle plastique jaune et ragréage gris <b>Réf échantillon ITGA :</b> IT141601-14932		
► Revêtement cassant beige avec colle plastique jaune et ragréage gris	META	1	14/01/2016	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
Fax : 02.23.22.52.27  
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1418-13822 EN DATE DU 29/03/2018  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : QUALICONSULT IMMOBILIER AMIENS ZAC de la Blanche Tâche 180 rue du Général de Gaulle - CS 80720 80450 CAMON	Réf. Commande ITGA : IT1418-13822 Réf. Commande Client : 240409
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/03/2018

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - CHU AMIENS PICARDIE - HOPITAL SUD - COMMUNE DE SALOUEL - ETAGE SOUS SOL RDJ - 80000 AMIENS		Réf échantillon ITGA : IT141803-50962		
Réf échantillon client : P46 - Isolant de faux plafond - Extérieur (Sous-sol - Bâtiment F) / Faux plafond -		Description ITGA : Matériau fibreux jaune avec poussières / Couche fibreuse blanche / Peinture blanche		
► Matériau fibreux jaune avec poussières + couche fibreuse blanche non séparable + peinture blanche non séparable	META	1	29/03/2018	Amiante non détecté / -

Validé par : Kévin GUILLOIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 03


Page 1/1

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**


## **ANNEXE 5 - DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGES (Documents fournis par le Maître d'Ouvrage)**



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

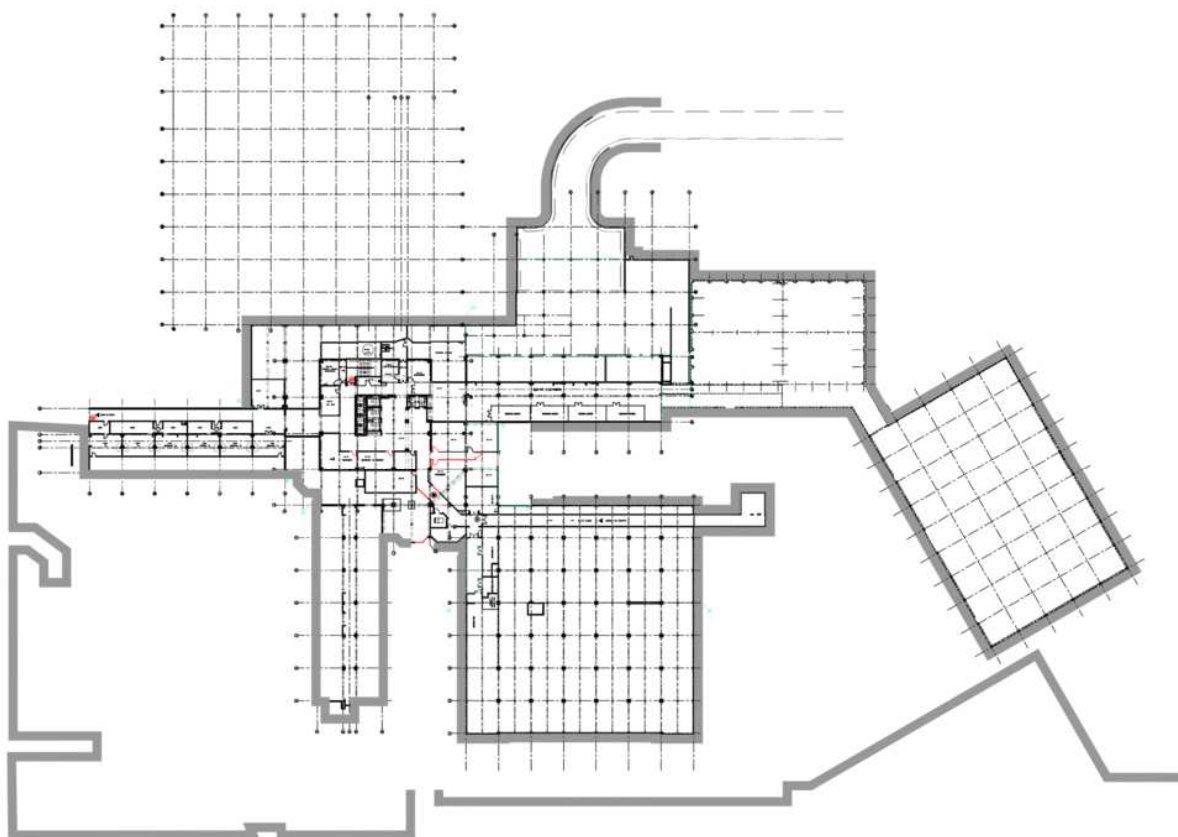

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

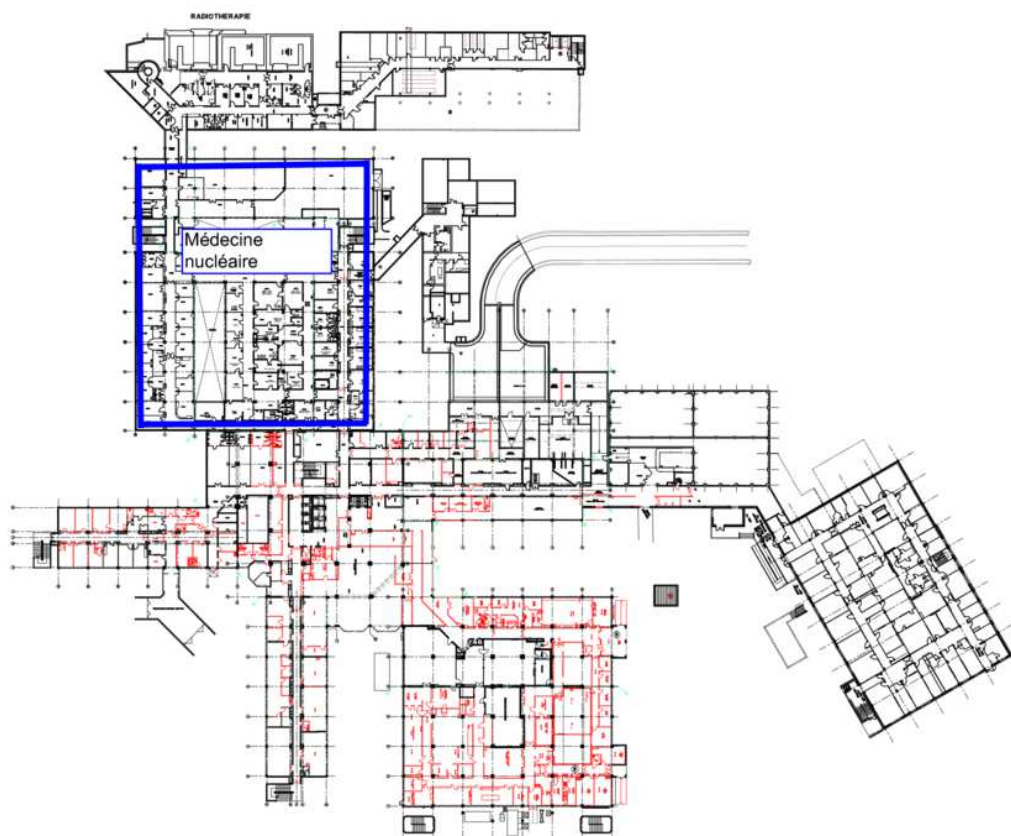

Immeuble bâti concerné :

**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## **ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE**

QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293

ZAC DE LA BLANCHE TACHE  
180 RUE DU GENERAL DE GAULLE

CS 80720 80450 CAMON - Tel./Fax. : 0322477070 - 0322472479

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. VERSAILLES 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00288 - APE 7120 B

Siège social : 1 bis rue du Petit Clamart - Vélizy Plus Bât E - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293

**CE RAPPORT NE PEUT ETRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE**

Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**



**ASSQCI1**

**ATTESTATION D'ASSURANCE**

**MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD**

Atteste que le souscripteur désigné ci-dessous : **QUALICONSULT IMMOBILIER** (490 676 293 RCS Paris) 8 rue Jean Goujon - 75008 PARIS

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2018**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 09/01/2018

**MMA IARD SA**  
RCS Le Mans 440 048 982  
Siège Social : 14 bd Marie et Alexandre Oyon  
72030 LE MANS CEDEX 9

Immeuble bâti concerné : **CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**

## ANNEXE 7 - ATTESTATION DE CERTIFICATION

Immeuble bâti concerné :  
CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS



**CERTIFICAT**  
**N° ODI-00061**  
**Version 07**

Nous attestons que :  
**DELANGLE Emmanuel**

Né(e) le : 15/07/1967 A : ARMENTIERES

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en  
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

Domaine(s) Technique(s)

Amiante sans mention  
Amiante avec mention  
Plomb CREP sans mention

Validité du Certificat

Du 26/10/2017 au 25/10/2022  
Du 26/10/2017 au 25/10/2022  
Du 05/12/2017 au 04/12/2022

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées  
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir  
ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 05/12/2017

Le Directeur



Sébastien MAURICE

cofrac



Accréditation  
n° 4-0556  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr



Immeuble bâti concerné :  
**CHU AMIENS PICARDIE  
HOPITAL SUD  
COMMUNE DE SALOUEL  
- 80000 AMIENS**



## Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI2229 Version 004

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DELANGLE Emmanuel**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

**DPE individuel** Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel  
Date d'effet : 15/02/2018 - Date d'expiration : 14/02/2023

**Electricité** Etat de l'installation intérieure électrique  
Date d'effet : 03/12/2013 - Date d'expiration : 02/12/2018

**Gaz** Etat de l'installation intérieure gaz  
Date d'effet : 04/03/2013 - Date d'expiration : 03/03/2018

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 16/02/2018.



\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

\*\* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inondation par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 10 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de radon dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attribution de prime en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev13