

Pré-Rapport du 28/06/2024 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE DE CUERS PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Propriétaire

ESID TOULON - BCRM TOULON
ARSENAL MARITIME
BP 71
83800 TOULON CEDEX 9

Demandeur

ESID TOULON - BCRM TOULON
ARSENAL MARITIME
BP 71
83800 TOULON CEDEX 9

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

Date du rapport : 28/06/2024

Date de visite : 12/06/2024

Nombre de pages : 141

Fait à : 06560 VALBONNE

Référence du dossier : 2406CPASO -
B112220000000812

Nombre de prélèvements : 182

Le présent rapport est établi par :
Antoine ZAMATARO

dont les compétences sont certifiées par :
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX
(détail sur www.info-certif.fr)
sur la durée de validité du : 17/07/2020 au
16/07/2027

Certificat de compétence :
n° DTI / 2006-015

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision	Date	Objet
Néant		

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....	3
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	6
III. OBJET DE LA MISSION	7
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	7
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	7
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	10
1. PRESTATIONS REALISEES.....	10
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	10
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	10
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	12
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION	12
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	13
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	13
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	16
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	28
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	28
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....	29
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT	29
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	29
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	30
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	50
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	64
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	65
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	139
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE	140

I. PROGRAMME ET PERIMETRE

1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Dépose des revêtements de sols, des murs maçonnés, des dalles de faux plafond, des menuiseries ainsi que la réfection des peintures.

2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

RDC - EXTERIEUR	FACADES
RDC - EXTERIEUR	EXTERIEUR
RDC - EXTERIEUR	ABRI
RDC - EXTERIEUR	TERRASSE
RDC	SALLE 1
RDC	HALL 1
RDC	HALL 2
RDC	BAR 1
RDC	BAR 2
RDC	SALLE 2
RDC	LOCAL 1
RDC	CHAUFFERIE
RDC	OFFICE
RDC	ESCALIER 1
RDC	ESCALIER 2
RDC	LOCAL 2
RDC	LOCAL 3
RDC	TELEVISION
RDC	ENTREE 1
RDC	ENTREE 2
R+1	HALL 3
R+1	ESCALIER 3
R+1	SANITAIRES 1
R+1	DEGAGEMENT 1
R+1	DEGAGEMENT 2
R+1	DEGAGEMENT 3
R+1	DEGAGEMENT 4
R+1	CH 01
R+1	CH 02
R+1	CH 03
R+1	CH 04
R+1	CH 05
R+1	CH 06
R+1	CH 07
R+1	ENTREE CH 11
R+1	CH 11
R+1	SDB CH 11
R+1	ENTREE CH 12
R+1	CH 12
R+1	SDB CH 12
R+1	ENTREE CH 13
R+1	CH 13
R+1	SDB CH 13
R+1	ENTREE CH 14
R+1	CH 14

R+1	SDB CH 14
R+1	ENTREE CH 15
R+1	CH 15
R+1	SDB CH 15
R+1	ENTREE CH 16
R+1	CH 16
R+1	SDB CH 16
R+1	ENTREE CH 17
R+1	CH 17
R+1	SDB CH 17
R+1	ENTREE CH 18
R+1	CH 18
R+1	SDB CH 18
R+1	ENTREE CH 19
R+1	CH 19
R+1	SDB CH 19
R+1	CH 20
R+1	CH 21
R+1	CH 22
R+1	CH 23
R+1	CH 24
R+1	LOCAL 2
R+1	LOCAL 3
R+1	HALL 4
R+1	DOUCHES
R+1	DOUCHE 1
R+1	DOUCHE 2
R+1	DOUCHE 3
R+1	DOUCHE 4
R+1	DOUCHE 5
R+1	ESCALIER 4
R+1	SANITAIRES 2
R+2	HALL 5
R+2	ESCALIER 5
R+2	SANITAIRES 4
R+2	DEGAGEMENT 1
R+2	ENTREE CH 42
R+2	CH 42
R+2	SDB CH 42
R+2	ENTREE CH 41
R+2	CH 41
R+2	SDB CH 41
R+2	ENTREE CH 40
R+2	CH 40
R+2	SDB CH 40
R+2	ENTREE CH 39
R+2	CH 39
R+2	SDB CH 39
R+2	DEGAGEMENT 2
R+2	ENTREE CH 34
R+2	CH 34
R+2	SDB CH 34
R+2	ENTREE CH 35
R+2	CH 35
R+2	SDB CH 35
R+2	ENTREE CH 36
R+2	CH 36
R+2	SDB CH 36
R+2	ENTREE CH 37
R+2	CH 37

R+2	SDB CH 37
R+2	ENTREE CH 38
R+2	CH 38
R+2	SDB CH 38
R+2	DEGAGEMENT 3
R+2	ENTREE CH 30
R+2	CH 30
R+2	SDB CH 30
R+2	ENTREE CH 31
R+2	CH 31
R+2	SDB CH 31
R+2	ENTREE CH 32
R+2	CH 32
R+2	SDB CH 32
R+2	ENTREE CH 33
R+2	CH 33
R+2	SDB CH 33
R+2	HALL 6
R+2	ESCALIER 6
R+2	SANITAIRES 3
R+2	ENTREE CH 25
R+2	CH 25
R+2	SDB CH 25
R+2	ENTREE CH 26
R+2	CH 26
R+2	SDB CH 26
R+2	ENTREE CH 27
R+2	CH 27
R+2	SDB CH 27
R+2	ENTREE CH 28
R+2	CH 28
R+2	SDB CH 28
R+2	ENTREE CH 29
R+2	CH 29
R+2	SDB CH 29
R+2	DEGAGEMENT 4
COMBLES	COMBLES
TOITURE	TOITURE
TOITURE	ENTREE 1
TOITURE	ENTREE 2

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Localisation	Matériau ou produit
R+1 - DEGAGEMENT 1; R+1 - DEGAGEMENT 2; R+1 - DEGAGEMENT 3; R+1 - DEGAGEMENT 4; R+1 - ENTREE CH 11; R+1 - SDB CH 11; R+1 - ENTREE CH 14; R+1 - SDB CH 14; R+1 - ENTREE CH 19; R+1 - SDB CH 19; R+2 - DEGAGEMENT 1; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - SDB CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - SDB CH 40; R+2 - DEGAGEMENT 2; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - SDB CH 37; R+2 - DEGAGEMENT 3; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - SDB CH 30; R+2 - ENTREE CH 31; R+2 - SDB CH 31; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - SDB CH 33; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - SDB CH 29; R+2 - DEGAGEMENT 4 (Sol)	Dalle de sol gris + colle jaune non séparables Colle jaune de Dalle de sol gris blanc
R+2 - SDB CH 27 (Murs)	Colle beige de faïence grise rosace
R+1 - CH 24 (Mur CD)	Colle beige de faïence grise rosace
R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 4 (Murs)	Colle beige de faïence bleu
R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 3 (Murs)	Colle grise de faïence bleu Colle grise de faïence bleu
RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SDB CH 12; R+1 - SDB CH 13; R+1 - SDB CH 14; R+1 - SDB CH 15; R+1 - SDB CH 16; R+1 - SDB CH 17; R+1 - SDB CH 18; R+1 - SDB CH 19; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 4; R+2 - SDB CH 40; R+2 - SDB CH 37; R+2 - SDB CH 32; R+2 - SDB CH 33; R+2 - SANITAIRES 3; R+2 - SDB CH 25 (Plafond)	Faux plafonds relief
R+2 - SDB CH 28 (Murs)	Colle beige de faïence bleu rosace
R+1 - SDB CH 19 (Murs)	Colle blanche de faïence bleu rosace
R+2 - ENTREE CH 42; R+2 - SDB CH 42; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - SDB CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - SDB CH 40; R+2 - ENTREE CH 39; R+2 - SDB CH 39; R+2 - ENTREE CH 34; R+2 - SDB CH 34; R+2 - ENTREE CH 35; R+2 - SDB CH 35; R+2 - ENTREE CH 36; R+2 - SDB CH 36; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - SDB CH 37; R+2 - ENTREE CH 38; R+2 - SDB CH 38; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - SDB CH 30; R+2 - ENTREE CH 31; R+2 - SDB CH 31; R+2 - ENTREE CH 32; R+2 - SDB CH 32; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - SDB CH 33; R+2 - ENTREE CH 25; R+2 - SDB CH 25; R+2 - ENTREE CH 26; R+2 - SDB CH 26; R+2 - ENTREE CH 27; R+2 - SDB CH 27; R+2 - ENTREE CH 28; R+2 - SDB CH 28; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - SDB CH 29 (Sol)	Colle jaune de Dalle de sol beige Dalle de sol Beige + colle jaune non séparable
R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07 (Sol sous evier)	Dalle de sol beige + colle jaune non séparable
R+1 - SDB CH 19 (Mur piece humide)	Enduit mural ciment avec plâtre
RDC - BAR 1 (comptoir)	Colle blanche de faïence blanche
R+1 - SDB CH 17; R+1 - CH 21; R+1 - CH 24; R+2 - SDB CH 42; R+2 - SDB CH 40; R+2 - SDB CH 30; R+2 - SDB CH 29 (Mur B)	Colle grise de faïence rose rosace
RDC - ENTREE 1 (Mur D)	Colle beige de faïence blanche
RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR (Sol)	Conduit en fibres-ciment
RDC - CHAUFFERIE (Murs)	Joints de brides
RDC - ENTREE 2 (Sol)	Conduit en fibres-ciment
RDC - BAR 1 (Sur évier)	Colle grise de carrelage - paillasse

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Rappel réglementaire et normatif:

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : < 1997

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
RDC - EXTERIEUR	FACADES
RDC - EXTERIEUR	EXTERIEUR
RDC - EXTERIEUR	ABRI
RDC - EXTERIEUR	TERRASSE
RDC	SALLE 1
RDC	HALL 1
RDC	HALL 2
RDC	BAR 1
RDC	BAR 2
RDC	SALLE 2
RDC	LOCAL 1

RDC	CHAUFFERIE
RDC	OFFICE
RDC	ESCALIER 1
RDC	ESCALIER 2
RDC	LOCAL 2
RDC	LOCAL 3
RDC	TELEVISION
RDC	ENTREE 1
RDC	ENTREE 2
R+1	HALL 3
R+1	ESCALIER 3
R+1	SANITAIRES 1
R+1	DEGAGEMENT 1
R+1	DEGAGEMENT 2
R+1	DEGAGEMENT 3
R+1	DEGAGEMENT 4
R+1	CH 01
R+1	CH 02
R+1	CH 03
R+1	CH 04
R+1	CH 05
R+1	CH 06
R+1	CH 07
R+1	ENTREE CH 11
R+1	CH 11
R+1	SDB CH 11
R+1	ENTREE CH 12
R+1	CH 12
R+1	SDB CH 12
R+1	ENTREE CH 13
R+1	CH 13
R+1	SDB CH 13
R+1	ENTREE CH 14
R+1	CH 14
R+1	SDB CH 14
R+1	ENTREE CH 15
R+1	CH 15
R+1	SDB CH 15
R+1	ENTREE CH 16
R+1	CH 16
R+1	SDB CH 16
R+1	ENTREE CH 17
R+1	CH 17
R+1	SDB CH 17
R+1	ENTREE CH 18
R+1	CH 18
R+1	SDB CH 18
R+1	ENTREE CH 19
R+1	CH 19
R+1	SDB CH 19
R+1	CH 20
R+1	CH 21
R+1	CH 22
R+1	CH 23
R+1	CH 24
R+1	LOCAL 2
R+1	LOCAL 3
R+1	HALL 4
R+1	DOUCHES
R+1	DOUCHE 1

R+1	DOUCHE 2
R+1	DOUCHE 3
R+1	DOUCHE 4
R+1	DOUCHE 5
R+1	ESCALIER 4
R+1	SANITAIRES 2
R+2	HALL 5
R+2	ESCALIER 5
R+2	SANITAIRES 4
R+2	DEGAGEMENT 1
R+2	ENTREE CH 42
R+2	CH 42
R+2	SDB CH 42
R+2	ENTREE CH 41
R+2	CH 41
R+2	SDB CH 41
R+2	ENTREE CH 40
R+2	CH 40
R+2	SDB CH 40
R+2	ENTREE CH 39
R+2	CH 39
R+2	SDB CH 39
R+2	DEGAGEMENT 2
R+2	ENTREE CH 34
R+2	CH 34
R+2	SDB CH 34
R+2	ENTREE CH 35
R+2	CH 35
R+2	SDB CH 35
R+2	ENTREE CH 36
R+2	CH 36
R+2	SDB CH 36
R+2	ENTREE CH 37
R+2	CH 37
R+2	SDB CH 37
R+2	ENTREE CH 38
R+2	CH 38
R+2	SDB CH 38
R+2	DEGAGEMENT 3
R+2	ENTREE CH 30
R+2	CH 30
R+2	SDB CH 30
R+2	ENTREE CH 31
R+2	CH 31
R+2	SDB CH 31
R+2	ENTREE CH 32
R+2	CH 32
R+2	SDB CH 32
R+2	ENTREE CH 33
R+2	CH 33
R+2	SDB CH 33
R+2	HALL 6
R+2	ESCALIER 6
R+2	SANITAIRES 3
R+2	ENTREE CH 25
R+2	CH 25
R+2	SDB CH 25
R+2	ENTREE CH 26
R+2	CH 26
R+2	SDB CH 26

R+2	ENTREE CH 27
R+2	CH 27
R+2	SDB CH 27
R+2	ENTREE CH 28
R+2	CH 28
R+2	SDB CH 28
R+2	ENTREE CH 29
R+2	CH 29
R+2	SDB CH 29
R+2	DEGAGEMENT 4
TOITURE	TOITURE
TOITURE	ENTREE 1
TOITURE	ENTREE 2

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA Aix (Cofrac : 1-1029)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Pré-Rapport du 28/06/2024 de la mission, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
> Mr MASSIEUX

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Remarques :

- l'échantillon enduit mural de la salle de bain (SDB CH 19 - Zps0-047 - N°107)est revenu positif suite à l'analyse du laboratoire.
le risque de pollution n'est pas à écarter. Des prélèvements complémentaires pourraient ôter le doute.
- la colle de la dalle de sol beige ainsi que de la dalle de sol grise, la colle est non séparable.
En effet, la dalle de sol a été collé sur le carrelage d'origine avec une faible couche de colle ce qui a rendu impossible la séparation des couches.
- Le bâtiment présente une pollution importante de MPSCA (notamment de la dalle de sol amiante en miettes présente sur quasiment tous les niveaux).
Il est a noté que des dégradations importantes étaient déjà présentent avant même le début du repérage
- concernant l'échantillon P052 (colle grise de faïence bleu - sanitaire 3) qui malgré un retour négatif sur le PV d'analyses du laboratoire, ils ont été insérés dans la ZPS023 comme étant positifs à la fibre d'amiante.
En effet, les colles grises des faïences P091 en sanitaire 2 et P120 en sanitaires 1 sont revenues positives et donc par principe de précaution, le prélèvement P052 doit être considéré comme contenant de l'amiante.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site		X	
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables		X	
Toiture accessible et visitable		X	
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobiliers	X		
Equipements en fonctionnement		X	

Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
RDC - LOCAL 1	Canalisations en Plafond	Hors d'atteinte - Accès difficile
TOITURE	Non visité	Sécurité insuffisante (nids de guêpes)
COMBLES	COMBLES	Hors d'atteinte
TOITURE	Fenêtres - velux	Hors d'atteinte - nécessité de mettre en œuvre un moyen d'accès (échafaudage)
TOITURE	Cheminées et boisseaux	Hors d'atteinte

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport DTA n° 8815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC207 daté du 21/01/2020 PAR WEDIAGS
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
RDC	RDC
RDC	2
R+1	R+1
R+1	2
R+2	R+2
R+2	2
RDC	LOCALISATION DES MPCA
R+1	LOCALISATION DES MPCA
R+1	LOCALISATION DES MPCA 2
R+2	LOCALISATION DES MPCA
COMBLES	COMBLES
TOITURE	TOITURE
R+2	LOCALISATION DES MPCA 2

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-003	R+1 - DEGAGEMENT 1; R+1 - DEGAGEMENT 2; R+1 - DEGAGEMENT 3; R+1 - DEGAGEMENT 4; R+1 - ENTREE CH 11; R+1 - SDB CH 11; R+1 - ENTREE CH 14; R+1 - SDB CH 14; R+1 - ENTREE CH 19; R+1 - SDB CH 19; R+2 - DEGAGEMENT 1; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - SDB CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - SDB CH 40; R+2 - DEGAGEMENT 2; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - SDB CH 37; R+2 - DEGAGEMENT 3; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - SDB CH 30; R+2 - ENTREE CH 31; R+2 - SDB CH 31; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - SDB CH 33; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - SDB CH 29; R+2 - DEGAGEMENT 4 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol gris + colle jaune non séparables	P003 (R+2 - DEGAGEMENT 1 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	192 m2
	R+1 - DEGAGEMENT 1; R+1 - DEGAGEMENT 2; R+1 - DEGAGEMENT 3; R+1 - DEGAGEMENT 4; R+1 - ENTREE CH 11; R+1 - SDB CH 11; R+1 - ENTREE CH 14; R+1 - SDB CH 14; R+1 - ENTREE CH 19; R+1 - SDB CH 19; R+2 - DEGAGEMENT 1; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - SDB CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - SDB CH 40; R+2 - DEGAGEMENT 2; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - SDB CH 37; R+2 - DEGAGEMENT 3; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - SDB CH 30; R+2 - ENTREE CH 31; R+2 - SDB CH 31; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - SDB CH 33; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - SDB CH 29; R+2 - DEGAGEMENT 4 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	colle jaune de Dalle de sol gris blanc	P101 (R+1 - CH 11 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	R+2 - SDB CH 27 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle beige de faïence grise rosace	P066 (R+2 - SDB CH 27 - Murs)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	36 m2

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité ^{*2}
	R+1 - CH 24 (Mur CD)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle beige de faïence grise rosace	P100 (R+1 - CH 04 - Mur CD)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 4 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle beige de faïence bleu	P040 (R+2 - SANITAIRES 4 - Murs) P227 (R+1 - SANITAIRES 2 - Murs)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	13 m2
ZPSO-023	R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 3 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle grise de faïence bleu	P052 (R+2 - SANITAIRES 3 - Murs)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	23 m2
	R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 3 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle grise de faïence bleu	P091 (R+1 - SANITAIRES 2 - Murs) P120 (R+1 - SANITAIRES 1 - Murs)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SDB CH 12; R+1 - SDB CH 13; R+1 - SDB CH 14; R+1 - SDB CH 15; R+1 - SDB CH 16; R+1 - SDB CH 17; R+1 - SDB CH 18; R+1 - SDB CH 19; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 4; R+2 - SDB CH 40; R+2 - SDB CH 37; R+2 - SDB CH 32; R+2 - SDB CH 33; R+2 - SANITAIRES 3; R+2 - SDB CH 25 (Plafond)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds relief	P054 (R+2 - SANITAIRES 3 - Plafond)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	132 m2
ZPSO-025	R+2 - SDB CH 28 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle beige de faïence bleu rosace	P056 (R+2 - SDB CH 28 - Murs)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	6 m2
	R+1 - SDB CH 19 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle blanche de faïence bleu rosace	P108 (R+1 - SDB CH 19 - Murs)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité ^{*2}
ZPSO-027	R+2 - ENTREE CH 42; R+2 - SDB CH 42; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - SDB CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - SDB CH 40; R+2 - ENTREE CH 39; R+2 - SDB CH 39; R+2 - ENTREE CH 34; R+2 - SDB CH 34; R+2 - ENTREE CH 35; R+2 - SDB CH 35; R+2 - ENTREE CH 36; R+2 - SDB CH 36; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - SDB CH 37; R+2 - ENTREE CH 38; R+2 - SDB CH 38; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - SDB CH 30; R+2 - ENTREE CH 31; R+2 - SDB CH 31; R+2 - ENTREE CH 32; R+2 - SDB CH 32; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - SDB CH 33; R+2 - ENTREE CH 25; R+2 - SDB CH 25; R+2 - ENTREE CH 26; R+2 - SDB CH 26; R+2 - ENTREE CH 27; R+2 - SDB CH 27; R+2 - ENTREE CH 28; R+2 - SDB CH 28; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - SDB CH 29 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	colle jaune de Dalle de sol beige	P049 (R+2 - ENTREE CH 25 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	144 m2
ZPSO-028	R+2 - ENTREE CH 42; R+2 - SDB CH 42; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - SDB CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - SDB CH 40; R+2 - ENTREE CH 39; R+2 - SDB CH 39; R+2 - ENTREE CH 34; R+2 - SDB CH 34; R+2 - ENTREE CH 35; R+2 - SDB CH 35; R+2 - ENTREE CH 36; R+2 - SDB CH 36; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - SDB CH 37; R+2 - ENTREE CH 38; R+2 - SDB CH 38; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - SDB CH 30; R+2 - ENTREE CH 31; R+2 - SDB CH 31; R+2 - ENTREE CH 32; R+2 - SDB CH 32; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - SDB CH 33; R+2 - ENTREE CH 25; R+2 - SDB CH 25; R+2 - ENTREE CH 26; R+2 - SDB CH 26; R+2 - ENTREE CH 27; R+2 - SDB CH 27; R+2 - ENTREE CH 28; R+2 - SDB CH 28; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - SDB CH 29 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol Beige + colle jaune non séparable	P060 (R+2 - ENTREE CH 25 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	144 m2
ZPSO-039	R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07 (Sol sous evier)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Dalle de sol	Dalle de sol beige + colle jaune non séparable	P095 (R+1 - CH 02 - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	14 m2
ZPSO-047	R+1 - SDB CH 19 (Mur piece humide)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural ciment avec plâtre	P107 (R+1 - SDB CH 19)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	6 m2
ZPSO-061	RDC - BAR 1 (comptoir)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle blanche de faïence blanche	P125 (RDC - BAR 1 - comptoir)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	6 m2
ZPSO-078	R+1 - SDB CH 17; R+1 - CH 21; R+1 - CH 24; R+2 - SDB CH 42; R+2 - SDB CH 40; R+2 - SDB CH 30; R+2 - SDB CH 29 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle grise de faïence rose rosace	P015 (R+2 - SDB CH 40 - Mur B) P113 (R+1 - CH 24 - Mur B)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	25 m2

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité ^{*2}
ZPSO-080	RDC - ENTREE 1 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle beige de faïence blanche	P149 (RDC - ENTREE 1 - Mur D)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	6 m2
ZPSO-083	RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR (Sol)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment	P152 (RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR - Sol)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1 U
ZPSO-092	RDC - CHAUFFERIE (Murs)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	Joints de brides	P163 (RDC - CHAUFFERIE - Mur B) P164 (RDC - CHAUFFERIE - Mur B)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	25 U
ZPSO-094	RDC - ENTREE 2 (Sol)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment		Présence d'amiante (Sur justificatif daté)	1 U
ZPSO-118	RDC - BAR 1 (Sur évier)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle grise de carrelage - paillasse	P215 (RDC - BAR 1 - Sur évier)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	0.5 m2

^{*1} : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

^{*2} : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	R+2 - ESCALIER 5; R+2 - DEGAGEMENT 1; R+2 - CH 42; R+2 - CH 41; R+2 - CH 40; R+2 - CH 39; R+2 - CH 34; R+2 - CH 35; R+2 - CH 36; R+2 - CH 37; R+2 - CH 38; R+2 - CH 30; R+2 - CH 31; R+2 - CH 32; R+2 - CH 33; R+2 - ESCALIER 6; R+2 - CH 25; R+2 - CH 26; R+2 - CH 27; R+2 - CH 28; R+2 - CH 29 (Fenetre)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic de vitrage ancien	P001 (R+2 - DEGAGEMENT 1 - Fenetre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	R+1 - CH 02; R+2 - DEGAGEMENT 1 (Fenetre)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic de vitrage rustine	P002 (R+2 - DEGAGEMENT 1 - Fenetre) P097 (R+1 - CH 02 - Fenetre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-004	RDC - OFFICE; R+1 - SDB CH 11; R+1 - SDB CH 12; R+1 - SDB CH 13; R+1 - SDB CH 14; R+1 - SDB CH 15; R+1 - SDB CH 16; R+1 - SDB CH 17; R+1 - SDB CH 19; R+1 - DOUCHES; R+1 - DOUCHE 1; R+1 - DOUCHE 2; R+1 - DOUCHE 3; R+1 - DOUCHE 4; R+1 - DOUCHE 5; R+2 - SDB CH 42; R+2 - SDB CH 41; R+2 - SDB CH 40; R+2 - SDB CH 39; R+2 - SDB CH 34; R+2 - SDB CH 35; R+2 - SDB CH 36; R+2 - SDB CH 37; R+2 - SDB CH 38; R+2 - SDB CH 30; R+2 - SDB CH 31; R+2 - SDB CH 32; R+2 - SDB CH 33; R+2 - SDB CH 25; R+2 - SDB CH 26; R+2 - SDB CH 27; R+2 - SDB CH 28; R+2 - SDB CH 29 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage beige antiderapant + rag	P005 (R+2 - SDB CH 40 - Sol) P062 (R+2 - SDB CH 27 - Sol) P075 (R+1 - DOUCHES - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - OFFICE; R+1 - SDB CH 11; R+1 - SDB CH 12; R+1 - SDB CH 13; R+1 - SDB CH 14; R+1 - SDB CH 15; R+1 - SDB CH 16; R+1 - SDB CH 17; R+1 - SDB CH 19; R+1 - DOUCHES; R+1 - DOUCHE 1; R+1 - DOUCHE 2; R+1 - DOUCHE 3; R+1 - DOUCHE 4; R+1 - DOUCHE 5; R+2 - SDB CH 42; R+2 - SDB CH 41; R+2 - SDB CH 40; R+2 - SDB CH 39; R+2 - SDB CH 34; R+2 - SDB CH 35; R+2 - SDB CH 36; R+2 - SDB CH 37; R+2 - SDB CH 38; R+2 - SDB CH 30; R+2 - SDB CH 31; R+2 - SDB CH 32; R+2 - SDB CH 33; R+2 - SDB CH 25; R+2 - SDB CH 26; R+2 - SDB CH 27; R+2 - SDB CH 28; R+2 - SDB CH 29 (Sol de douche)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage beige antiderapant + rag	P134 (RDC - OFFICE - Sol de douche)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - OFFICE; R+1 - SDB CH 11; R+1 - SDB CH 12; R+1 - SDB CH 13; R+1 - SDB CH 14; R+1 - SDB CH 15; R+1 - SDB CH 16; R+1 - SDB CH 17; R+1 - SDB CH 19; R+1 - DOUCHES; R+1 - DOUCHE 1; R+1 - DOUCHE 2; R+1 - DOUCHE 3; R+1 - DOUCHE 4; R+1 - DOUCHE 5; R+2 - SDB CH 42; R+2 - SDB CH 41; R+2 - SDB CH 40; R+2 - SDB CH 39; R+2 - SDB CH 34; R+2 - SDB CH 35; R+2 - SDB CH 36; R+2 - SDB CH 37; R+2 - SDB CH 38; R+2 - SDB CH 30; R+2 - SDB CH 31; R+2 - SDB CH 32; R+2 - SDB CH 33; R+2 - SDB CH 25; R+2 - SDB CH 26; R+2 - SDB CH 27; R+2 - SDB CH 28; R+2 - SDB CH 29 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage beige antidérapant + rag	P074 (R+1 - DOUCHES - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07; R+1 - CH 14; R+1 - CH 19; R+1 - CH 22; R+2 - CH 42; R+2 - CH 41; R+2 - CH 40; R+2 - CH 39; R+2 - CH 34; R+2 - CH 35; R+2 - CH 36; R+2 - CH 37; R+2 - CH 38; R+2 - CH 30; R+2 - CH 33; R+2 - CH 25; R+2 - CH 26; R+2 - CH 27; R+2 - CH 28; R+2 - CH 29 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette + colle	P007 (R+2 - CH 40 - Sol) P061 (R+1 - CH 01 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07; R+1 - CH 14; R+1 - CH 19; R+1 - CH 22; R+2 - CH 42; R+2 - CH 41; R+2 - CH 40; R+2 - CH 39; R+2 - CH 34; R+2 - CH 35; R+2 - CH 36; R+2 - CH 37; R+2 - CH 38; R+2 - CH 30; R+2 - CH 33; R+2 - CH 25; R+2 - CH 26; R+2 - CH 27; R+2 - CH 28; R+2 - CH 29 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Moquette	Moquette + colle	P096 (R+1 - CH 02 - Sol) P106 (R+1 - CH 19 - Sol) P115 (R+1 - CH 22 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-006	R+2 - CH 40; R+2 - CH 27 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural crépis en façade	P009 (R+2 - CH 40 - Mur C) P064 (R+2 - CH 27 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - CH 41; R+2 - SDB CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - CH 40; R+2 - SDB CH 40; R+2 - ENTREE CH 39; R+2 - CH 39; R+2 - SDB CH 39; R+2 - CH 37; R+2 - ENTREE CH 38; R+2 - CH 38; R+2 - SDB CH 38; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - CH 30; R+2 - SDB CH 30; R+2 - ENTREE CH 31; R+2 - CH 31; R+2 - SDB CH 31; R+2 - ENTREE CH 32; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - CH 33; R+2 - SDB CH 33 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural crépis	P011 (R+2 - CH 40 - Mur B) P013 (R+2 - SDB CH 40 - Mur A) P065 (R+2 - CH 37 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07; R+1 - ENTREE CH 11; R+1 - CH 11; R+1 - SDB CH 11; R+1 - ENTREE CH 12; R+1 - CH 12; R+1 - SDB CH 12; R+1 - ENTREE CH 13; R+1 - CH 13; R+1 - SDB CH 13; R+1 - ENTREE CH 16; R+1 - CH 16; R+1 - SDB CH 16; R+1 - ENTREE CH 17; R+1 - CH 17; R+1 - SDB CH 17; R+1 - ENTREE CH 18; R+1 - CH 18; R+1 - SDB CH 18; R+1 - CH 19; R+1 - CH 20; R+1 - CH 21; R+1 - CH 22; R+1 - CH 23; R+1 - CH 24; R+2 - ENTREE CH 34; R+2 - CH 34; R+2 - SDB CH 34; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - CH 37; R+2 - SDB CH 37; R+2 - ENTREE CH 32; R+2 - CH 32; R+2 - SDB CH 32; R+2 - ENTREE CH 25; R+2 - CH 25; R+2 - SDB CH 25; R+2 - ENTREE CH 26; R+2 - CH 26; R+2 - SDB CH 26; R+2 - ENTREE CH 27; R+2 - CH 27; R+2 - SDB CH 27; R+2 - ENTREE CH 28; R+2 - CH 28; R+2 - SDB CH 28; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - CH 29; R+2 - SDB CH 29 (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural goutelé	P063 (R+2 - SDB CH 27 - Mur A) P098 (R+1 - CH 02 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	R+2 - HALL 5; R+2 - DEGAGEMENT 1; R+2 - DEGAGEMENT 2; R+2 - DEGAGEMENT 3; R+2 - HALL 6; R+2 - DEGAGEMENT 4 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural goutelé	P017 (R+2 - DEGAGEMENT 1 - Mur D) P033 (R+2 - HALL 5 - Mur D) P048 (R+2 - HALL 6 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	R+1 - HALL 3; R+1 - DEGAGEMENT 1; R+1 - DEGAGEMENT 2; R+1 - DEGAGEMENT 3; R+1 - DEGAGEMENT 4; R+1 - HALL 4; R+2 - HALL 5 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural goutelé	P019 (R+1 - DEGAGEMENT 1 - Murs) P032 (R+2 - HALL 5 - Murs) P067 (R+1 - HALL 3 - Murs) P073 (R+1 - HALL 4 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	RDC - HALL 1; RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - HALL 3; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - HALL 4; R+1 - ESCALIER 4; R+2 - HALL 5; R+2 - ESCALIER 5; R+2 - HALL 6; R+2 - ESCALIER 6 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthe marron	P021 (R+2 - HALL 5 - Murs) P088 (R+1 - HALL 4 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - HALL 1; RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - HALL 3; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - HALL 4; R+1 - ESCALIER 4; R+2 - HALL 5; R+2 - ESCALIER 5; R+2 - HALL 6; R+2 - ESCALIER 6 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthe marron	P148 (RDC - ENTREE 1 - Murs) P182 (RDC - ENTREE 2 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
	RDC - HALL 1; RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - HALL 3; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - HALL 4; R+1 - ESCALIER 4; R+2 - HALL 5; R+2 - ESCALIER 5; R+2 - HALL 6; R+2 - ESCALIER 6 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthe marron	P025 (R+2 - ESCALIER 6 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; R+1 - HALL 3; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - HALL 4; R+1 - ESCALIER 4; R+2 - HALL 5; R+2 - ESCALIER 5; R+2 - HALL 6; R+2 - ESCALIER 6 (Mur D)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthe marron	P122 (RDC - ESCALIER 1 - Mur D)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	RDC - EXTERIEUR - TERRASSE; RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - HALL 3; R+1 - CH 24; R+1 - HALL 4; R+2 - HALL 5; R+2 - HALL 6 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge rectangulaire	P023 (R+2 - HALL 5 - Sol) P043 (R+2 - HALL 6 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - EXTERIEUR - TERRASSE; RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - HALL 3; R+1 - CH 24; R+1 - HALL 4; R+2 - HALL 5; R+2 - HALL 6 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge rectangulaire	P111 (R+1 - CH 24 - Sol) P117 (R+1 - HALL 3 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - EXTERIEUR - TERRASSE; RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - HALL 3; R+1 - CH 24; R+1 - HALL 4; R+2 - HALL 5; R+2 - HALL 6 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge rectangulaire	P142 (RDC - HALL 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - ESCALIER 4; R+2 - ESCALIER 5; R+2 - ESCALIER 6 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge	P027 (R+2 - ESCALIER 6 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - ESCALIER 4; R+2 - ESCALIER 5; R+2 - ESCALIER 6 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge	P123 (RDC - ESCALIER 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	R+2 - HALL 5 (Lance incendie)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	fillasse	P029 (R+2 - HALL 5 - Lance incendie)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	R+2 - HALL 5; R+2 - ESCALIER 5; R+2 - HALL 6; R+2 - ESCALIER 6 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural crépis lissé	P031 (R+2 - HALL 5 - Murs) P047 (R+2 - HALL 6 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	R+2 - DEGAGEMENT 1; R+2 - DEGAGEMENT 2; R+2 - DEGAGEMENT 3; R+2 - DEGAGEMENT 4 (Murs - partie basse)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural crépis	P034 (R+2 - DEGAGEMENT 2 - Murs - partie basse) P046 (R+2 - DEGAGEMENT 3 - Murs - partie basse)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 4; R+2 - SANITAIRES 3 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage gris moucheté	P036 (R+2 - SANITAIRES 4 - Sol) P226 (R+2 - SANITAIRES 3 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 4; R+2 - SANITAIRES 3 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage gris moucheté + rag	P090 (R+1 - SANITAIRES 2 - Sol) P119 (R+1 - SANITAIRES 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-020	R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 4; R+2 - SANITAIRES 3 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural goutelé	P038 (R+2 - SANITAIRES 4 - Murs) P228 (R+1 - SANITAIRES 2 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2; R+2 - SANITAIRES 4; R+2 - SANITAIRES 3 (fenetre)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic de vitrage	P042 (R+2 - SANITAIRES 4 - fenetre) P229 (R+1 - SANITAIRES 2 - fenetre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	R+1 - CH 03; R+2 - SDB CH 28 (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle beige de faïence bleu pastel	P099 (R+1 - CH 03 - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; R+1 - HALL 3; R+1 - HALL 4; R+2 - HALL 5; R+2 - HALL 6 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural ciment	P069 (R+1 - HALL 3 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - ESCALIER 4; R+2 - ESCALIER 5; R+2 - ESCALIER 6 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Muret de l'escalier	P071 (R+1 - ESCALIER 3 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	RDC - SALLE 1; RDC - SALLE 2; RDC - LOCAL 1 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage beige moucheté + rag	P130 (RDC - SALLE 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	R+1 - DOUCHE 1; R+1 - DOUCHE 2; R+1 - DOUCHE 3; R+1 - DOUCHE 4; R+1 - DOUCHE 5 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Joint de carrelage	Joint de carrelage	P080 (R+1 - DOUCHE 1 - Sol) P081 (R+1 - DOUCHE 5 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	RDC - SALLE 1; R+1 - DOUCHES (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthe beige moucheté	P082 (R+1 - DOUCHES - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07; R+1 - CH 11; R+1 - CH 12; R+1 - CH 13; R+1 - CH 14; R+1 - CH 15; R+1 - CH 16; R+1 - CH 17; R+1 - CH 18; R+1 - CH 19; R+1 - CH 20; R+1 - CH 21; R+1 - CH 22; R+1 - CH 23; R+1 - CH 24; R+1 - DOUCHES (fenetre)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic de vitrage	P083 (R+1 - DOUCHES - fenetre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	R+1 - DOUCHES; R+1 - DOUCHE 1; R+1 - DOUCHE 2; R+1 - DOUCHE 3; R+1 - DOUCHE 4; R+1 - DOUCHE 5 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence blanche 15x15	P084 (R+1 - DOUCHE 1 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	R+1 - DOUCHE 1; R+1 - DOUCHE 2; R+1 - DOUCHE 3; R+1 - DOUCHE 4; R+1 - DOUCHE 5 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage blanc	P085 (R+1 - DOUCHE 1 - Sol) P086 (R+1 - DOUCHE 4 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-038	R+1 - LOCAL 2; R+1 - LOCAL 3 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge	P093 (R+1 - LOCAL 2 - Sol) P094 (R+1 - LOCAL 3 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant ^{*1}	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-043	R+1 - ENTREE CH 12; R+1 - CH 12; R+1 - SDB CH 12; R+1 - ENTREE CH 13; R+1 - CH 13; R+1 - SDB CH 13; R+1 - ENTREE CH 15; R+1 - CH 15; R+1 - SDB CH 15; R+1 - ENTREE CH 16; R+1 - CH 16; R+1 - SDB CH 16; R+1 - ENTREE CH 17; R+1 - CH 17; R+1 - SDB CH 17; R+1 - ENTREE CH 18; R+1 - CH 18; R+1 - SDB CH 18 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle grise de plinthe beige	P102 (R+1 - ENTREE CH 17 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-044	R+1 - ENTREE CH 12; R+1 - CH 12; R+1 - SDB CH 12; R+1 - ENTREE CH 13; R+1 - CH 13; R+1 - SDB CH 13; R+1 - ENTREE CH 15; R+1 - CH 15; R+1 - SDB CH 15; R+1 - ENTREE CH 16; R+1 - CH 16; R+1 - SDB CH 16; R+1 - ENTREE CH 17; R+1 - CH 17; R+1 - SDB CH 17; R+1 - ENTREE CH 18; R+1 - CH 18; R+1 - SDB CH 18; R+1 - ENTREE CH 19 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage grand crx beige	P103 (R+1 - CH 17 - Sol) P105 (R+1 - ENTREE CH 19 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-045	R+1 - ENTREE CH 12; R+1 - CH 12; R+1 - SDB CH 12; R+1 - ENTREE CH 13; R+1 - CH 13; R+1 - SDB CH 13; R+1 - ENTREE CH 15; R+1 - CH 15; R+1 - SDB CH 15; R+1 - ENTREE CH 16; R+1 - CH 16; R+1 - SDB CH 16; R+1 - ENTREE CH 17; R+1 - CH 17; R+1 - SDB CH 17; R+1 - ENTREE CH 18; R+1 - CH 18; R+1 - SDB CH 18; R+1 - ENTREE CH 19 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle jaune de carrelage grand crx beige	P104 (R+1 - CH 17 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; R+1 - HALL 3; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - HALL 4; R+1 - ESCALIER 4 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural crépis lissé	P068 (R+1 - HALL 4 - Murs) P072 (R+1 - HALL 3 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; RDC - ESCALIER 1; RDC - ESCALIER 2; R+1 - HALL 3; R+1 - ESCALIER 3; R+1 - HALL 4; R+1 - ESCALIER 4 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural crépis lissé	P124 (RDC - HALL 1 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	R+1 - CH 24 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit mural ancien	P110 (R+1 - CH 24 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	R+1 - CH 20; R+1 - CH 21; R+1 - CH 23; R+1 - CH 24 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sous-couche (carton, feutre, ...) de revêtement souple	Colle jaune de lino	P112 (R+1 - CH 24 - Sol) P116 (R+1 - CH 20 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	R+1 - ESCALIER 3; R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07; R+1 - CH 11; R+1 - CH 12; R+1 - CH 13; R+1 - CH 14; R+1 - CH 15; R+1 - CH 16; R+1 - CH 17; R+1 - CH 18; R+1 - CH 19; R+1 - CH 20; R+1 - CH 21; R+1 - CH 22; R+1 - CH 23; R+1 - CH 24; R+1 - ESCALIER 4 (Fenetre)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic de vitrage ancien	P114 (R+1 - CH 24 - Fenetre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2 (Fenetre)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic de vitrage	P118 (R+1 - SANITAIRES 1 - Fenetre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	RDC - BAR 1; RDC - BAR 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage blanc noir + rag	P126 (RDC - BAR 1 - Sol) P140 (RDC - BAR 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-063	RDC - LOCAL 3; RDC - TELEVISION (Mur C)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de plinthe noire	P127 (RDC - LOCAL 3 - Mur C) P128 (RDC - TELEVISION - Mur C)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	RDC - BAR 1; RDC - BAR 2 (sur comptoir)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit sur comptoir	P129 (RDC - BAR 1 - sur comptoir) P141 (RDC - BAR 2 - sur comptoir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-066	RDC - SALLE 1 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural	P131 (RDC - SALLE 1 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	RDC - OFFICE (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence marron	P132 (RDC - OFFICE - Murs) P133 (RDC - OFFICE - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	RDC - SALLE 1 (Porte interieure)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic de vitrage	P135 (RDC - SALLE 1 - Porte interieure)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	RDC - LOCAL 1 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit de plafond crépis	P136 (RDC - BAR 2 - Plafond) P204 (RDC - LOCAL 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071	RDC - BAR 2 (Mur B)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural - coté façade	P137 (RDC - BAR 2 - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-072	RDC - BAR 2 (comptoir)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P138 (RDC - BAR 2 - comptoir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-073	RDC - SALLE 1; RDC - BAR 1; RDC - BAR 2; RDC - SALLE 2; RDC - LOCAL 1; RDC - OFFICE; RDC - TELEVISION (Fenêtre Nord)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Mastic de vitrage	P199 (RDC - SALLE 1 - Fenêtre Sud) P200 (RDC - OFFICE - Fenêtre Nord)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; R+1 - HALL 3; R+1 - HALL 4; R+2 - HALL 5; R+2 - HALL 6 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit de plafond	P143 (RDC - HALL 1 - Plafond) P166 (R+2 - HALL 5 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-075	RDC - BAR 1; RDC - BAR 2; RDC - SALLE 2; RDC - LOCAL 1; R+1 - DEGAGEMENT 1; R+1 - DEGAGEMENT 2; R+1 - DEGAGEMENT 3; R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07; R+1 - ENTREE CH 12; R+1 - CH 12; R+1 - ENTREE CH 13; R+1 - CH 13; R+1 - ENTREE CH 14; R+1 - CH 14; R+1 - ENTREE CH 15; R+1 - CH 15; R+1 - ENTREE CH 16; R+1 - CH 16; R+1 - ENTREE CH 17; R+1 - CH 17; R+1 - ENTREE CH 18; R+1 - CH 18; R+1 - ENTREE CH 19; R+1 - CH 19; R+1 - CH 20; R+1 - CH 22; R+1 - CH 23; R+1 - CH 24; R+2 - DEGAGEMENT 1; R+2 - ENTREE CH 42; R+2 - CH 42; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - CH 40; R+2 - ENTREE CH 39; R+2 - CH 39; R+2 - DEGAGEMENT 2; R+2 - ENTREE CH 34; R+2 - CH 34; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - CH 37; R+2 - DEGAGEMENT 3; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - CH 30; R+2 - ENTREE CH 32; R+2 - CH 32; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - CH 33; R+2 - ENTREE CH 25; R+2 - CH 25; R+2 - ENTREE CH 26; R+2 - CH 26; R+2 - ENTREE CH 27; R+2 - CH 27; R+2 - ENTREE CH 28; R+2 - CH 28; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - CH 29; R+2 - DEGAGEMENT 4 (Plafond)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds crevasse	P144 (R+2 - CH 41 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	RDC - BAR 1; RDC - BAR 2; RDC - SALLE 2; RDC - LOCAL 1; R+1 - DEGAGEMENT 1; R+1 - DEGAGEMENT 2; R+1 - DEGAGEMENT 3; R+1 - CH 01; R+1 - CH 02; R+1 - CH 03; R+1 - CH 04; R+1 - CH 05; R+1 - CH 06; R+1 - CH 07; R+1 - ENTREE CH 12; R+1 - CH 12; R+1 - ENTREE CH 13; R+1 - CH 13; R+1 - ENTREE CH 14; R+1 - CH 14; R+1 - ENTREE CH 15; R+1 - CH 15; R+1 - ENTREE CH 16; R+1 - CH 16; R+1 - ENTREE CH 17; R+1 - CH 17; R+1 - ENTREE CH 18; R+1 - CH 18; R+1 - ENTREE CH 19; R+1 - CH 19; R+1 - CH 20; R+1 - CH 22; R+1 - CH 23; R+1 - CH 24; R+2 - DEGAGEMENT 1; R+2 - ENTREE CH 42; R+2 - CH 42; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - CH 40; R+2 - ENTREE CH 39; R+2 - CH 39; R+2 - DEGAGEMENT 2; R+2 - ENTREE CH 34; R+2 - CH 34; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - CH 37; R+2 - DEGAGEMENT 3; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - CH 30; R+2 - ENTREE CH 32; R+2 - CH 32; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - CH 33; R+2 - ENTREE CH 25; R+2 - CH 25; R+2 - ENTREE CH 26; R+2 - CH 26; R+2 - ENTREE CH 27; R+2 - CH 27; R+2 - ENTREE CH 28; R+2 - CH 28; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - CH 29; R+2 - DEGAGEMENT 4 (Plafond)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds crevasse	P213 (R+1 - DEGAGEMENT 4 - Plafond) P214 (RDC - BAR 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-076	R+2 - ENTREE CH 42; R+2 - CH 42; R+2 - SDB CH 42; R+2 - ENTREE CH 41; R+2 - CH 41; R+2 - SDB CH 41; R+2 - ENTREE CH 40; R+2 - CH 40; R+2 - SDB CH 40; R+2 - ENTREE CH 39; R+2 - CH 39; R+2 - SDB CH 39; R+2 - ENTREE CH 34; R+2 - CH 34; R+2 - SDB CH 34; R+2 - ENTREE CH 35; R+2 - CH 35; R+2 - SDB CH 35; R+2 - ENTREE CH 36; R+2 - CH 36; R+2 - SDB CH 36; R+2 - ENTREE CH 37; R+2 - CH 37; R+2 - SDB CH 37; R+2 - ENTREE CH 38; R+2 - CH 38; R+2 - SDB CH 38; R+2 - ENTREE CH 30; R+2 - CH 30; R+2 - SDB CH 30; R+2 - ENTREE CH 31; R+2 - CH 31; R+2 - SDB CH 31; R+2 - ENTREE CH 32; R+2 - CH 32; R+2 - SDB CH 32; R+2 - ENTREE CH 33; R+2 - CH 33; R+2 - SDB CH 33; R+2 - ENTREE CH 25; R+2 - CH 25; R+2 - SDB CH 25; R+2 - ENTREE CH 26; R+2 - CH 26; R+2 - SDB CH 26; R+2 - ENTREE CH 27; R+2 - CH 27; R+2 - SDB CH 27; R+2 - ENTREE CH 28; R+2 - CH 28; R+2 - SDB CH 28; R+2 - ENTREE CH 29; R+2 - CH 29; R+2 - SDB CH 29 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit de plafond	P145 (R+2 - CH 41 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-077	R+1 - SANITAIRES 1; R+1 - SANITAIRES 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit de plafond	P146 (R+1 - SANITAIRES 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-081	RDC - EXTERIEUR - TERRASSE; RDC - HALL 1; RDC - HALL 2; RDC - TELEVISION; RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2; R+1 - HALL 3; R+1 - HALL 4; R+2 - HALL 5; R+2 - HALL 6 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge rectangulaire	P150 (RDC - ENTREE 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-084	RDC - CHAUFFERIE (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage peint	P153 (RDC - CHAUFFERIE) P154 (RDC - CHAUFFERIE)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-085	RDC - CHAUFFERIE (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural lisse	P155 (RDC - CHAUFFERIE - Murs) P156 (RDC - CHAUFFERIE - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-086	RDC - CHAUFFERIE (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit de plafond	P157 (RDC - CHAUFFERIE - Plafond) P222 (RDC - CHAUFFERIE - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-087	RDC - CHAUFFERIE (Mur B)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages	Calorifugeage beige + enveloppe + carton bitumineux - laine jaune	P158 (RDC - CHAUFFERIE - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-088	RDC - CHAUFFERIE (Mur B)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages	Calorifugeage beige + enveloppe + carton bitumineux - laine rose	P159 (RDC - CHAUFFERIE - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-089	RDC - CHAUFFERIE (Mur B)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	fillasse sur conduit	P160 (RDC - CHAUFFERIE - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-090	RDC - CHAUFFERIE (Chaudière 1)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	Joint de bruleur	P161 (RDC - CHAUFFERIE - Chaudière 1)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-091	RDC - CHAUFFERIE (Mur B)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Calorifugeages	Enveloppe blanche de calorifuge platre	P162 (RDC - CHAUFFERIE - Mur B)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-093	RDC - CHAUFFERIE (Chaudière 2)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	Joint de bruleur	P167 (RDC - CHAUFFERIE - Chaudière 2)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-096	RDC - EXTERIEUR - FACADES (Façade sud - partie basse)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur sur pierre	P169 (RDC - EXTERIEUR - FACADES - Façade nord - partie basse) P170 (RDC - EXTERIEUR - FACADES - Façade sud - partie basse)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-097	RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2 (Façade)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P171 (RDC - ENTREE 2 - Façade) P172 (RDC - ENTREE 1 - Façade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-098	RDC - ENTREE 2 (Façade)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Revêtement bitumineux	P173 (RDC - ENTREE 2 - Façade) P174 (RDC - ENTREE 2 - Façade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-099	RDC - ENTREE 2 (Façades)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur sur solin	P175 (RDC - ENTREE 2 - Façades) P176 (RDC - ENTREE 2 - Façades)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-100	RDC - ENTREE 2 (Façades)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	colle bitumineuse	P177 (RDC - ENTREE 2 - Façades)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-101	RDC - EXTERIEUR - FACADES (Façade nord)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - mortier	P179 (RDC - EXTERIEUR - FACADES - Façade nord)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-102	RDC - ENTREE 1; RDC - ENTREE 2 (Plénum)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit de plafond - ciment lissé	P180 (RDC - ENTREE 2 - Plénum) P181 (RDC - ENTREE 1 - Plénum)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-103	RDC - EXTERIEUR - FACADES (Façade sud - partie haute)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur blanc	P183 (RDC - EXTERIEUR - FACADES - Façade nord - partie haute) P184 (RDC - EXTERIEUR - FACADES - Façade sud - partie haute)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-104	RDC - EXTERIEUR - FACADES (Façade ouest)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur sur briques rouge	P185 (RDC - EXTERIEUR - FACADES - Façade est) P186 (RDC - EXTERIEUR - FACADES - Façade ouest)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-105	RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P187 (RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR - Sol) P188 (RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-106	RDC - EXTERIEUR - ABRI (Mur - façade)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P189 (RDC - EXTERIEUR - ABRI - Mur - façade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-107	RDC - EXTERIEUR - ABRI (Mur A)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit mural ciment	P191 (RDC - EXTERIEUR - ABRI - Mur A)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-108	RDC - EXTERIEUR - FACADES (Enduit sur Façade bâtiment au dessus toiture de l'abri)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur	P193 (RDC - EXTERIEUR - FACADES - Enduit sur Façade bâtiment au dessus toiture de l'abri)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-109	RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR (Sur appuie de fenetre Sud)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur sur appuie de fenêtres	P195 (RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR - Sur appuie de fenetre nord) P196 (RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR - Sur appuie de fenetre Sud)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-111	RDC - BAR 1; RDC - OFFICE; RDC - LOCAL 2; RDC - LOCAL 3; RDC - TELEVISION; R+2 - SDB CH 40; R+2 - SDB CH 30 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit de plafond lisse	P202 (RDC - BAR 1 - Plafond) P203 (RDC - OFFICE - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-112	RDC - BAR 1 (Plafond)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Mastic	Enduit de bouchage sur conduit métal rouge	P206 (RDC - BAR 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-113	RDC - SALLE 1 (Plafond)	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds	P207 (RDC - SALLE 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-114	RDC - LOCAL 1 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	tapisserie + colle	P208 (RDC - LOCAL 1 - Murs) P209 (RDC - LOCAL 1 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-115	RDC - SALLE 2 (Murs)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	tapisserie + colle	P210 (RDC - SALLE 2 - Murs) P211 (RDC - SALLE 2 - Murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-116	RDC - BAR 1 (Plafond)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Joint entre éléments	Joint sur conduit métal rouge	P212 (RDC - BAR 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-119	RDC - BAR 1 (comptoir)	- - -	Joint noir sur plan comptoir	P217 (RDC - BAR 1 - comptoir)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-120	RDC - LOCAL 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P220 (RDC - LOCAL 2 - Sol) P221 (RDC - LOCAL 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-121	RDC - CHAUFFERIE (SUR PORTE)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	Joint d'étanchéité sur placard	P223 (RDC - CHAUFFERIE - SUR PORTE)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-122	RDC - CHAUFFERIE (chaudiere 1 - partie supérieure)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Bourre	Isolant fibreux	P224 (RDC - CHAUFFERIE - chaudiere 1 - partie supérieure)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-123	RDC - CHAUFFERIE (chaudiere 2 - partie supérieure)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Bourre	Isolant fibreux	P225 (RDC - CHAUFFERIE - chaudiere 2 - partie supérieure)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-124	TOITURE - ENTREE 1; TOITURE - ENTREE 2 (Sol)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P165 (TOITURE - ENTREE 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
	TOITURE - ENTREE 1; TOITURE - ENTREE 2 (Sol)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux	P231 (TOITURE - ENTREE 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-125	TOITURE - ENTREE 1; TOITURE - ENTREE 2 (Acrotère)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux	P230 (TOITURE - ENTREE 2 - Acrotère)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
	TOITURE - ENTREE 1; TOITURE - ENTREE 2 (Acrotère)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux	P168 (TOITURE - ENTREE 1 - Acrotère)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant				

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant				

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-094
Prélèvement :
Description : Conduit en fibres-ciment
Localisation : RDC - ENTREE 2
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Mastic de vitrage ancien
Localisation : R+2 - DEGAGEMENT 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Mastic de vitrage rustine
Localisation : R+2 - DEGAGEMENT 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Dalle de sol gris + colle jaune non séparables
Localisation : R+2 - DEGAGEMENT 1
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P005
Description : Colle de carrelage beige antiderapant + rag
Localisation : R+2 - SDB CH 40
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P007
Description : Moquette + colle
Localisation : R+2 - CH 40
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P009
Description : Enduit mural crépis en façade
Localisation : R+2 - CH 40
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P011
Description : Enduit mural crépis
Localisation : R+2 - CH 40
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-078
Prélèvement : P015
Description : Colle grise de faïence rose rosace
Localisation : R+2 - SDB CH 40
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P017
Description : Enduit mural ciment goutelé
Localisation : R+2 - DEGAGEMENT 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P021
Description : Colle de plinthe marron
Localisation : R+2 - HALL 5
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013
Prélèvement : P023
Description : Colle de carrelage rouge rectangulaire
Localisation : R+2 - HALL 5
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015
Prélèvement : P027
Description : Colle de carrelage rouge
Localisation : R+2 - ESCALIER 6
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016
Prélèvement : P029
Description : fillasse
Localisation : R+2 - HALL 5
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017
Prélèvement : P031
Description : Enduit mural crépis lissé
Localisation : R+2 - HALL 5
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018
Prélèvement : P034
Description : Enduit mural crépis
Localisation : R+2 - DEGAGEMENT 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019
Prélèvement : P036
Description : Colle de carrelage gris moucheté
Localisation : R+2 - SANITAIRES 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020
Prélèvement : P038
Description : Enduit mural goutelé
Localisation : R+2 - SANITAIRES 4
Résultat : Absence d'amiante



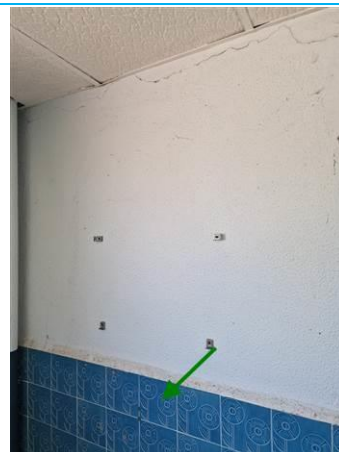
Matériaux : ZPSO-021
Prélèvement : P040
Description : Colle beige de faïence bleu
Localisation : R+2 - SANITAIRES 4
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022
Prélèvement : P042
Description : Mastic de vitrage
Localisation : R+2 - SANITAIRES 4
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027
Prélèvement : P049
Description : Dalle de sol + colle
Localisation : R+2 - ENTREE CH 25
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-023
Prélèvement : P052
Description : Colle grise de faïence bleu
Localisation : R+2 - SANITAIRES 3
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-024
Prélèvement : P054
Description : Faux plafonds relief
Localisation : R+2 - SANITAIRES 3
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-025
Prélèvement : P056
Description : Colle beige de faïence bleu rosace
Localisation : R+2 - SDB CH 28
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028

Prélèvement : P060

Description : Dalle de sol Beige + colle jaune non séparable

Localisation : R+2 - ENTREE CH 25

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P063

Description : Enduit mural crépis

Localisation : R+2 - SDB CH 27

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P066

Description : Colle de faïence grise rosace

Localisation : R+2 - SDB CH 27

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-046

Prélèvement : P068

Description : Enduit mural crépis lissé

Localisation : R+1 - HALL 4

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030

Prélèvement : P069

Description : Enduit mural ciment

Localisation : R+1 - HALL 3

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031

Prélèvement : P071

Description : Muret de l'escalier

Localisation : R+1 - ESCALIER 3

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P074

Description : Colle de carrelage beige antidérapant + rag
Localisation : R+1 - DOUCHES
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033
Prélèvement : P080

Description : Joint de carrelage
Localisation : R+1 - DOUCHE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-034
Prélèvement : P082

Description : Colle de plinthe beige moucheté
Localisation : R+1 - DOUCHES
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035
Prélèvement : P083

Description : Mastic de vitrage
Localisation : R+1 - DOUCHES
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-036
Prélèvement : P084

Description : Colle de faïence blanche 15x15
Localisation : R+1 - DOUCHE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-037
Prélèvement : P085

Description : Colle de carrelage blanc
Localisation : R+1 - DOUCHE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P093
Description : Colle de carrelage rouge
Localisation : R+1 - LOCAL 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038
Prélèvement : P094
Description : Colle de carrelage rouge
Localisation : R+1 - LOCAL 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-039
Prélèvement : P095
Description : Dalle de sol beige + colle jaune non séparable
Localisation : R+1 - CH 02
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P096
Description : Moquette + colle
Localisation : R+1 - CH 02
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026
Prélèvement : P099
Description : Colle de faïence bleu pastel
Localisation : R+1 - CH 03
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-042
Prélèvement : P101
Description : colle de Dalle de sol gris blanc
Localisation : R+1 - CH 11
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043
Prélèvement : P102
Description : Colle de plinthe beige
Localisation : R+1 - ENTREE CH 17
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-044
Prélèvement : P103
Description : Colle de carrelage grand crx beige
Localisation : R+1 - CH 17
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-045
Prélèvement : P104
Description : Colle jaune de carrelage grand crx beige
Localisation : R+1 - CH 17
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-047
Prélèvement : P107
Description : Enduit mural ciment avec platre
Localisation : R+1 - SDB CH 19
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-050
Prélèvement : P110
Description : Enduit mural ancien
Localisation : R+1 - CH 24
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-052
Prélèvement : P112
Description : Colle jaune de lino
Localisation : R+1 - CH 24
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-053
Prélèvement : P114
Description : Mastic de vitrage ancien
Localisation : R+1 - CH 24
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-054
Prélèvement : P118
Description : Mastic de vitrage
Localisation : R+1 - SANITAIRES 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-046
Prélèvement : P124
Description : Enduit mural crépis lissé
Localisation : RDC - HALL 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-061
Prélèvement : P125
Description : Colle de faïence blanche
Localisation : RDC - BAR 1
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-062
Prélèvement : P126
Description : Colle de carrelage blanc noir + rag
Localisation : RDC - BAR 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-063
Prélèvement : P127
Description : Colle de plinthe noire
Localisation : RDC - LOCAL 3
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-064
Prélèvement : P129
Description : Enduit sur comptoir
Localisation : RDC - BAR 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032
Prélèvement : P130
Description : Colle de carrelage beige moucheté + rag
Localisation : RDC - SALLE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-066
Prélèvement : P131
Description : Enduit mural
Localisation : RDC - SALLE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-067
Prélèvement : P132
Description : Colle de faïence marron
Localisation : RDC - OFFICE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P134
Description : Colle de carrelage beige antiderapant + rag
Localisation : RDC - OFFICE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-069
Prélèvement : P135
Description : Mastic de vitrage
Localisation : RDC - SALLE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-070
Prélèvement : P136
Description : Enduit de plafond crépis
Localisation : RDC - BAR 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-071
Prélèvement : P137
Description : Enduit mural - coté façade
Localisation : RDC - BAR 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-074
Prélèvement : P143
Description : Enduit de plafond
Localisation : RDC - HALL 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-075
Prélèvement : P144
Description : Faux plafonds crevasse
Localisation : R+2 - CH 41
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-077
Prélèvement : P146
Description : Enduit de plafond
Localisation : R+1 - SANITAIRES 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-080
 Prélèvement : P149
 Description : Colle de faïence blanche
 Localisation : RDC - ENTREE 1
 Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-081
 Prélèvement : P150
 Description : Colle de carrelage rouge rectangulaire
 Localisation : RDC - ENTREE 2
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-083
 Prélèvement : P152
 Description : Conduit en fibres-ciment
 Localisation : RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR
 Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-084
 Prélèvement : P153
 Description : Ragrage peint
 Localisation : RDC - CHAUFFERIE
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-085
 Prélèvement : P155
 Description : Enduit mural lisse
 Localisation : RDC - CHAUFFERIE
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-086
 Prélèvement : P157
 Description : Enduit de plafond
 Localisation : RDC - CHAUFFERIE
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-089
Prélèvement : P160
Description : fillasse sur conduit
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-090
Prélèvement : P161
Description : Joint de brûleur
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-091
Prélèvement : P162
Description : Enveloppe blanche de calorifuge plâtre
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-124
Prélèvement : P165
Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : TOITURE - ENTREE 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-093
Prélèvement : P167
Description : Joint de brûleur
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-125
Prélèvement : P168
Description : Relevé : revêtement bitumineux
Localisation : TOITURE - ENTREE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-096
Prélèvement : P169
Description : Enduit extérieur sur pierre
Localisation : RDC - EXTERIEUR - FACADES
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-097
Prélèvement : P171
Description : Enduit extérieur
Localisation : RDC - ENTREE 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-098
Prélèvement : P173
Description : Revêtement bitumineux
Localisation : RDC - ENTREE 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-099
Prélèvement : P175
Description : Enduit extérieur sur solin
Localisation : RDC - ENTREE 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-100
Prélèvement : P177
Description : colle bitumineuse
Localisation : RDC - ENTREE 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-101
Prélèvement : P179
Description : Enduit extérieur - mortier
Localisation : RDC - EXTERIEUR - FACADES
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-102
Prélèvement : P180
Description : Enduit de plafond - ciment lissé
Localisation : RDC - ENTREE 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-103
Prélèvement : P183
Description : Enduit extérieur blanc
Localisation : RDC - EXTERIEUR - FACADES
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-104
Prélèvement : P185
Description : Enduit extérieur sur briques rouge
Localisation : RDC - EXTERIEUR - FACADES
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-105
Prélèvement : P187
Description : Ragréege
Localisation : RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-106
Prélèvement : P189
Description : Enduit extérieur
Localisation : RDC - EXTERIEUR - ABRI
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-107
Prélèvement : P191
Description : Enduit mural ciment
Localisation : RDC - EXTERIEUR - ABRI
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-108
Prélèvement : P193
Description : Enduit extérieur
Localisation : RDC - EXTERIEUR - FACADES
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-109
Prélèvement : P195
Description : Enduit extérieur
Localisation : RDC - EXTERIEUR - EXTERIEUR
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-111
Prélèvement : P202
Description : Enduit de plafond lisse
Localisation : RDC - BAR 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-112
Prélèvement : P206
Description : Enduit de bouchage sur conduit métal rouge
Localisation : RDC - BAR 1
Résultat : Absence d'amiante



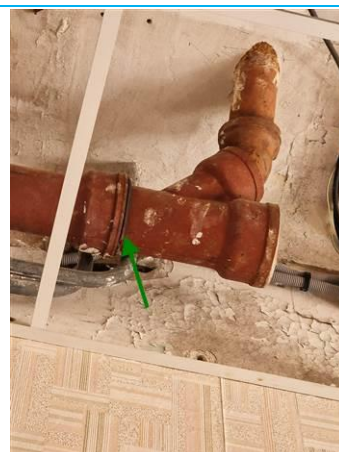
Matériaux : ZPSO-113
Prélèvement : P207
Description : Faux plafonds
Localisation : RDC - SALLE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-114
Prélèvement : P208
Description : tapisserie + colle
Localisation : RDC - LOCAL 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-115
 Prélèvement : P210
 Description : tapisserie + colle
 Localisation : RDC - SALLE 2
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-116
 Prélèvement : P212
 Description : Joint sur conduit métal rouge
 Localisation : RDC - BAR 1
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-118
 Prélèvement : P215
 Description : Colle grise de carrelage - pailleasse
 Localisation : RDC - BAR 1
 Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-119
 Prélèvement : P217
 Description : Joint noir sur plan comptoir
 Localisation : RDC - BAR 1
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-120
 Prélèvement : P220
 Description : Colle de carrelage
 Localisation : RDC - LOCAL 2
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-121
 Prélèvement : P223
 Description : Joint d'étanchéité sur placard
 Localisation : RDC - CHAUFFERIE
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-122
Prélèvement : P224
Description : Isolant fibreux
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-123
Prélèvement : P225
Description : Isolant fibreux
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-125
Prélèvement : P230
Description : Relevé : revêtement bitumineux
Localisation : TOITURE - ENTREE 2
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-124
Prélèvement : P231
Description : Partie plane : revêtement bitumineux
Localisation : TOITURE - ENTREE 1
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-088
Prélèvement : P159
Description : Calorifugeage beige + enveloppe + carton bitumineux - laine rose
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-087
Prélèvement : P158
Description : Calorifugeage beige + enveloppe + carton bitumineux - laine jaune
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-092
Prélèvement : P163
Description : Joints de brides
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-092
Prélèvement : P164
Description : Joints de brides
Localisation : RDC - CHAUFFERIE
Résultat : Présence d'amiante

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

Planche de repérage technique

N° planche :1/13

Nom du plan :

RDC

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE


Adresse du bien :

ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :

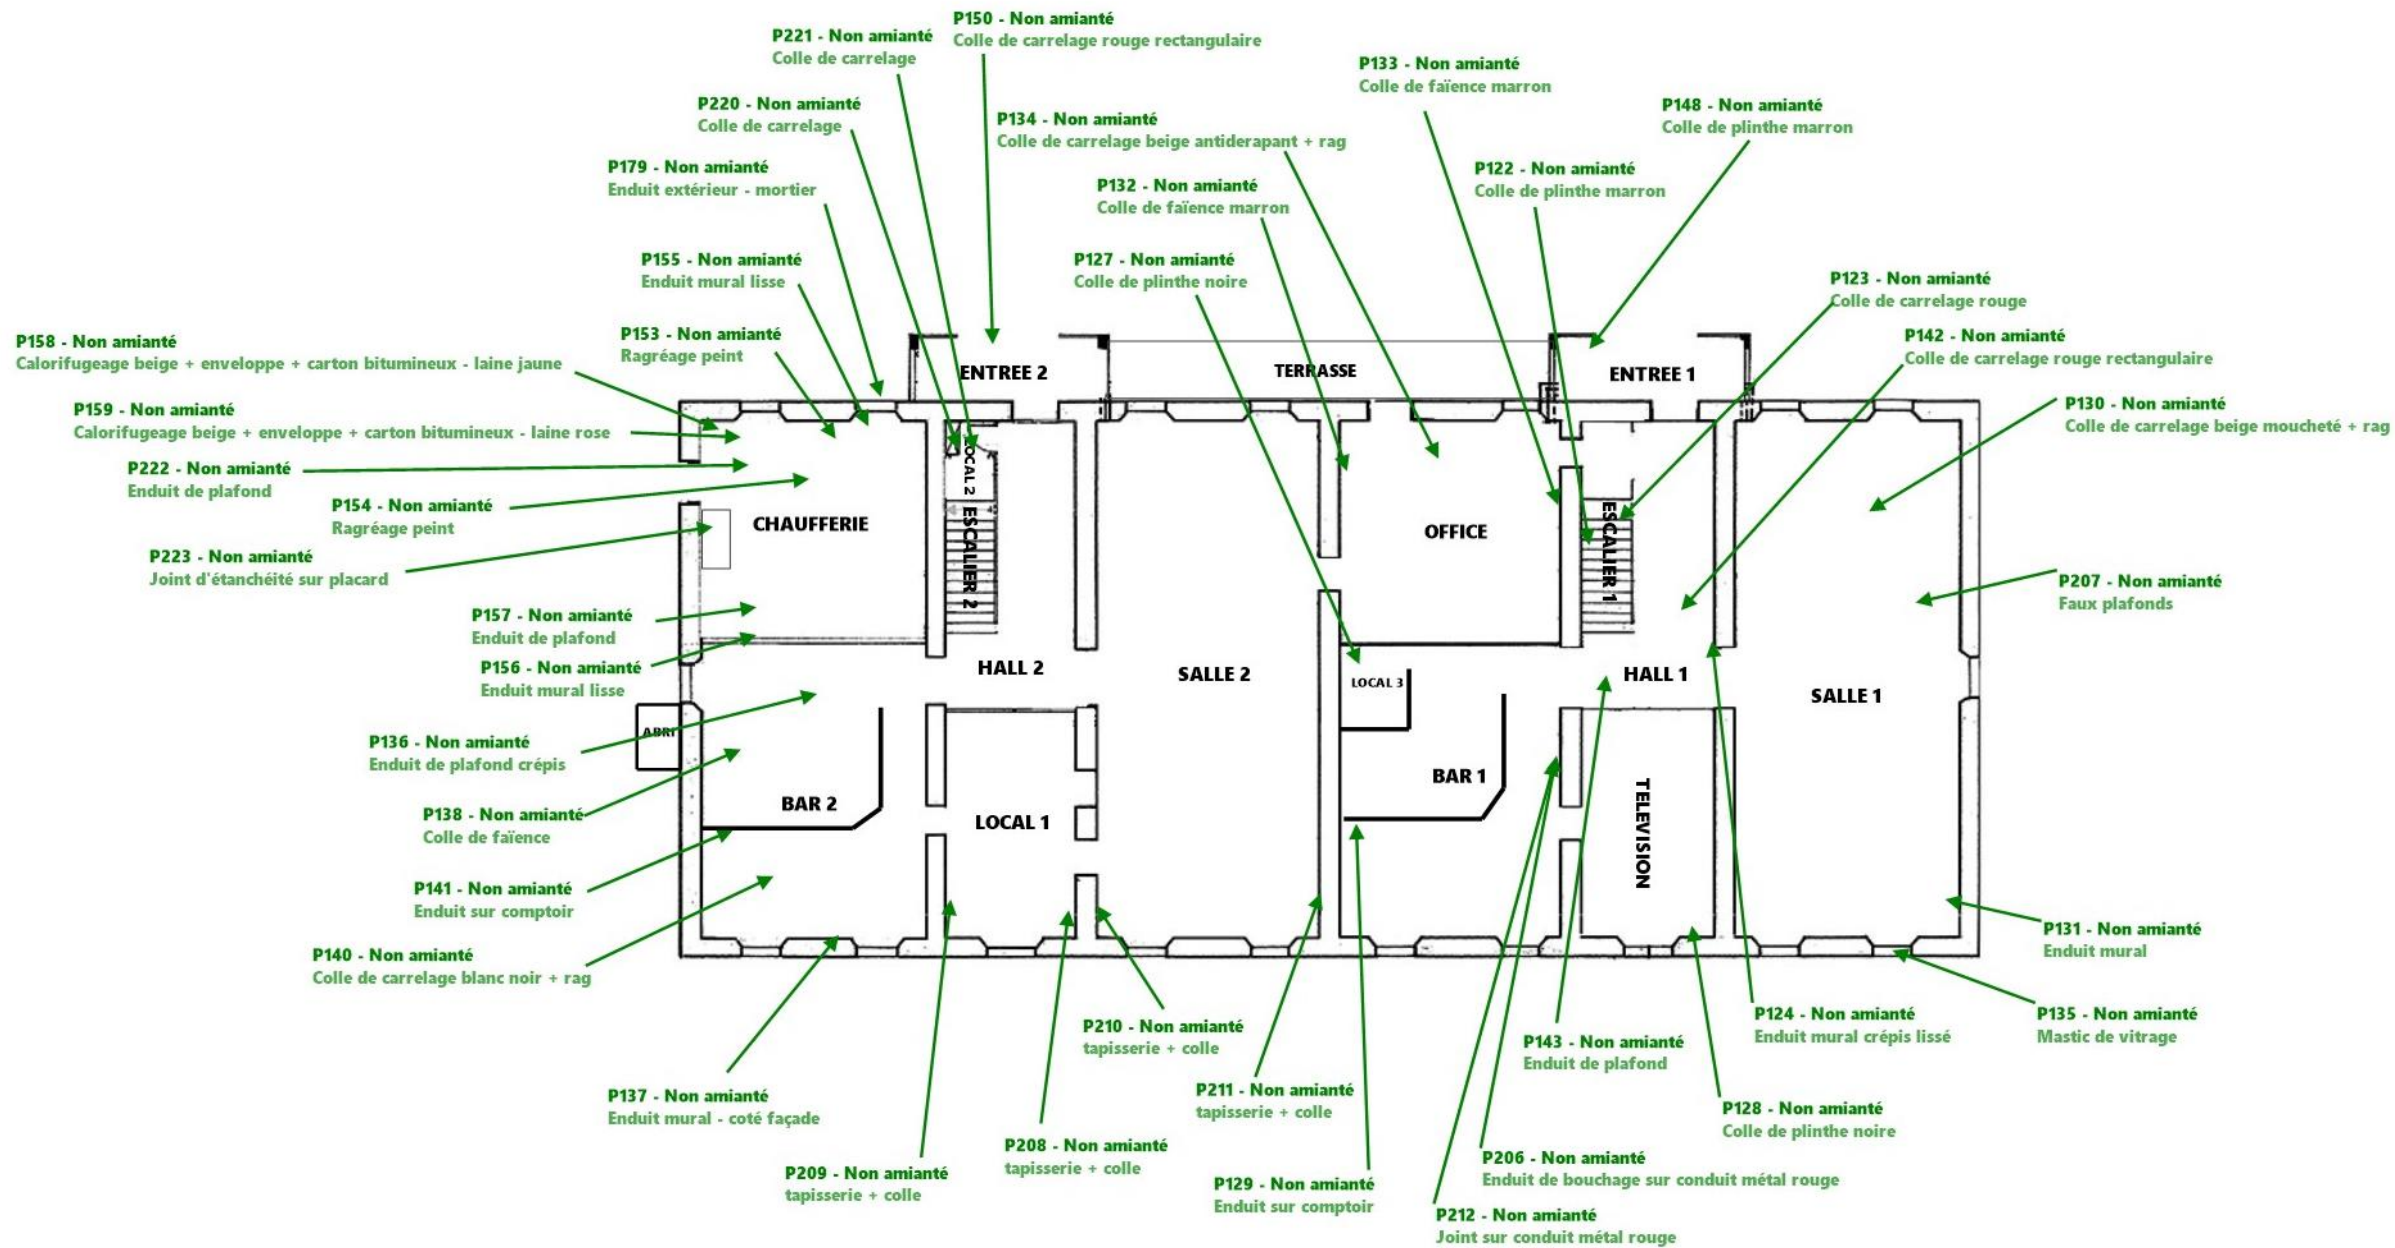


	Planche de repérage technique
	N° planche :2/13
	Nom du plan : RDC - 2
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE
	Adresse du bien : ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE DE CUERS PIERREFEU BATIMENT AC 372 83049 CUERS PIERREFEU
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2406CPASO - BI12220000000812 Rédacteur : Antoine ZAMATARO Date : 28/06/2024
	Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :3/13

Nom du plan :

R+1

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :

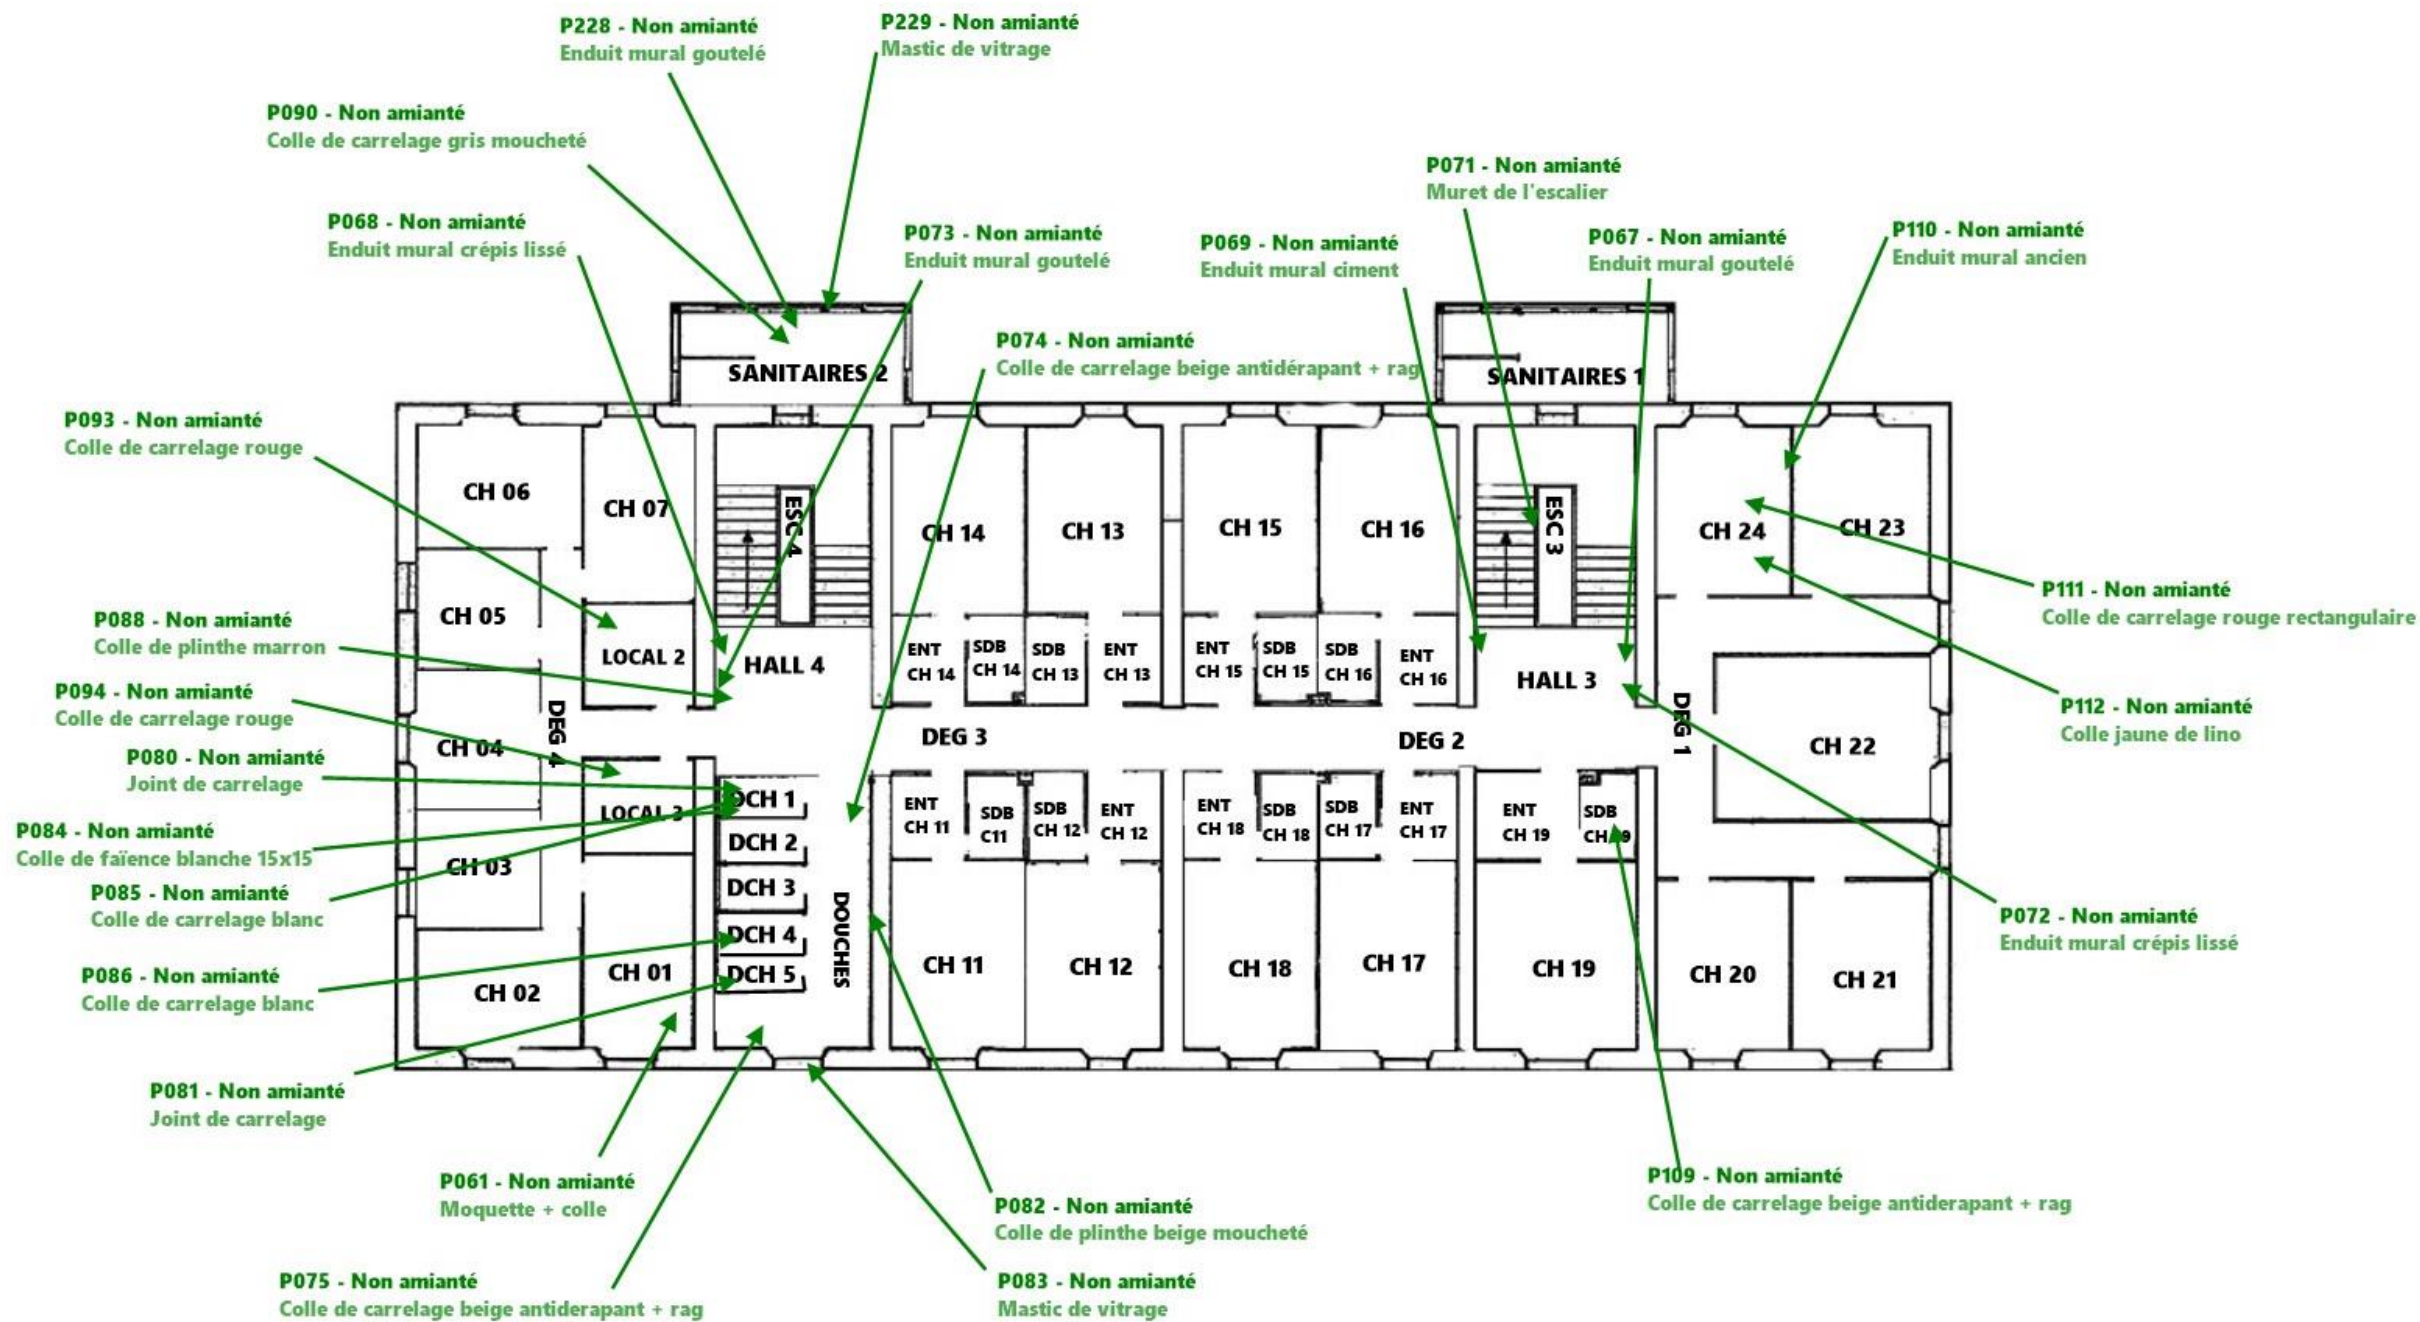


Planche de repérage technique

N° planche :4/13

Nom du plan :

R+1 - 2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :

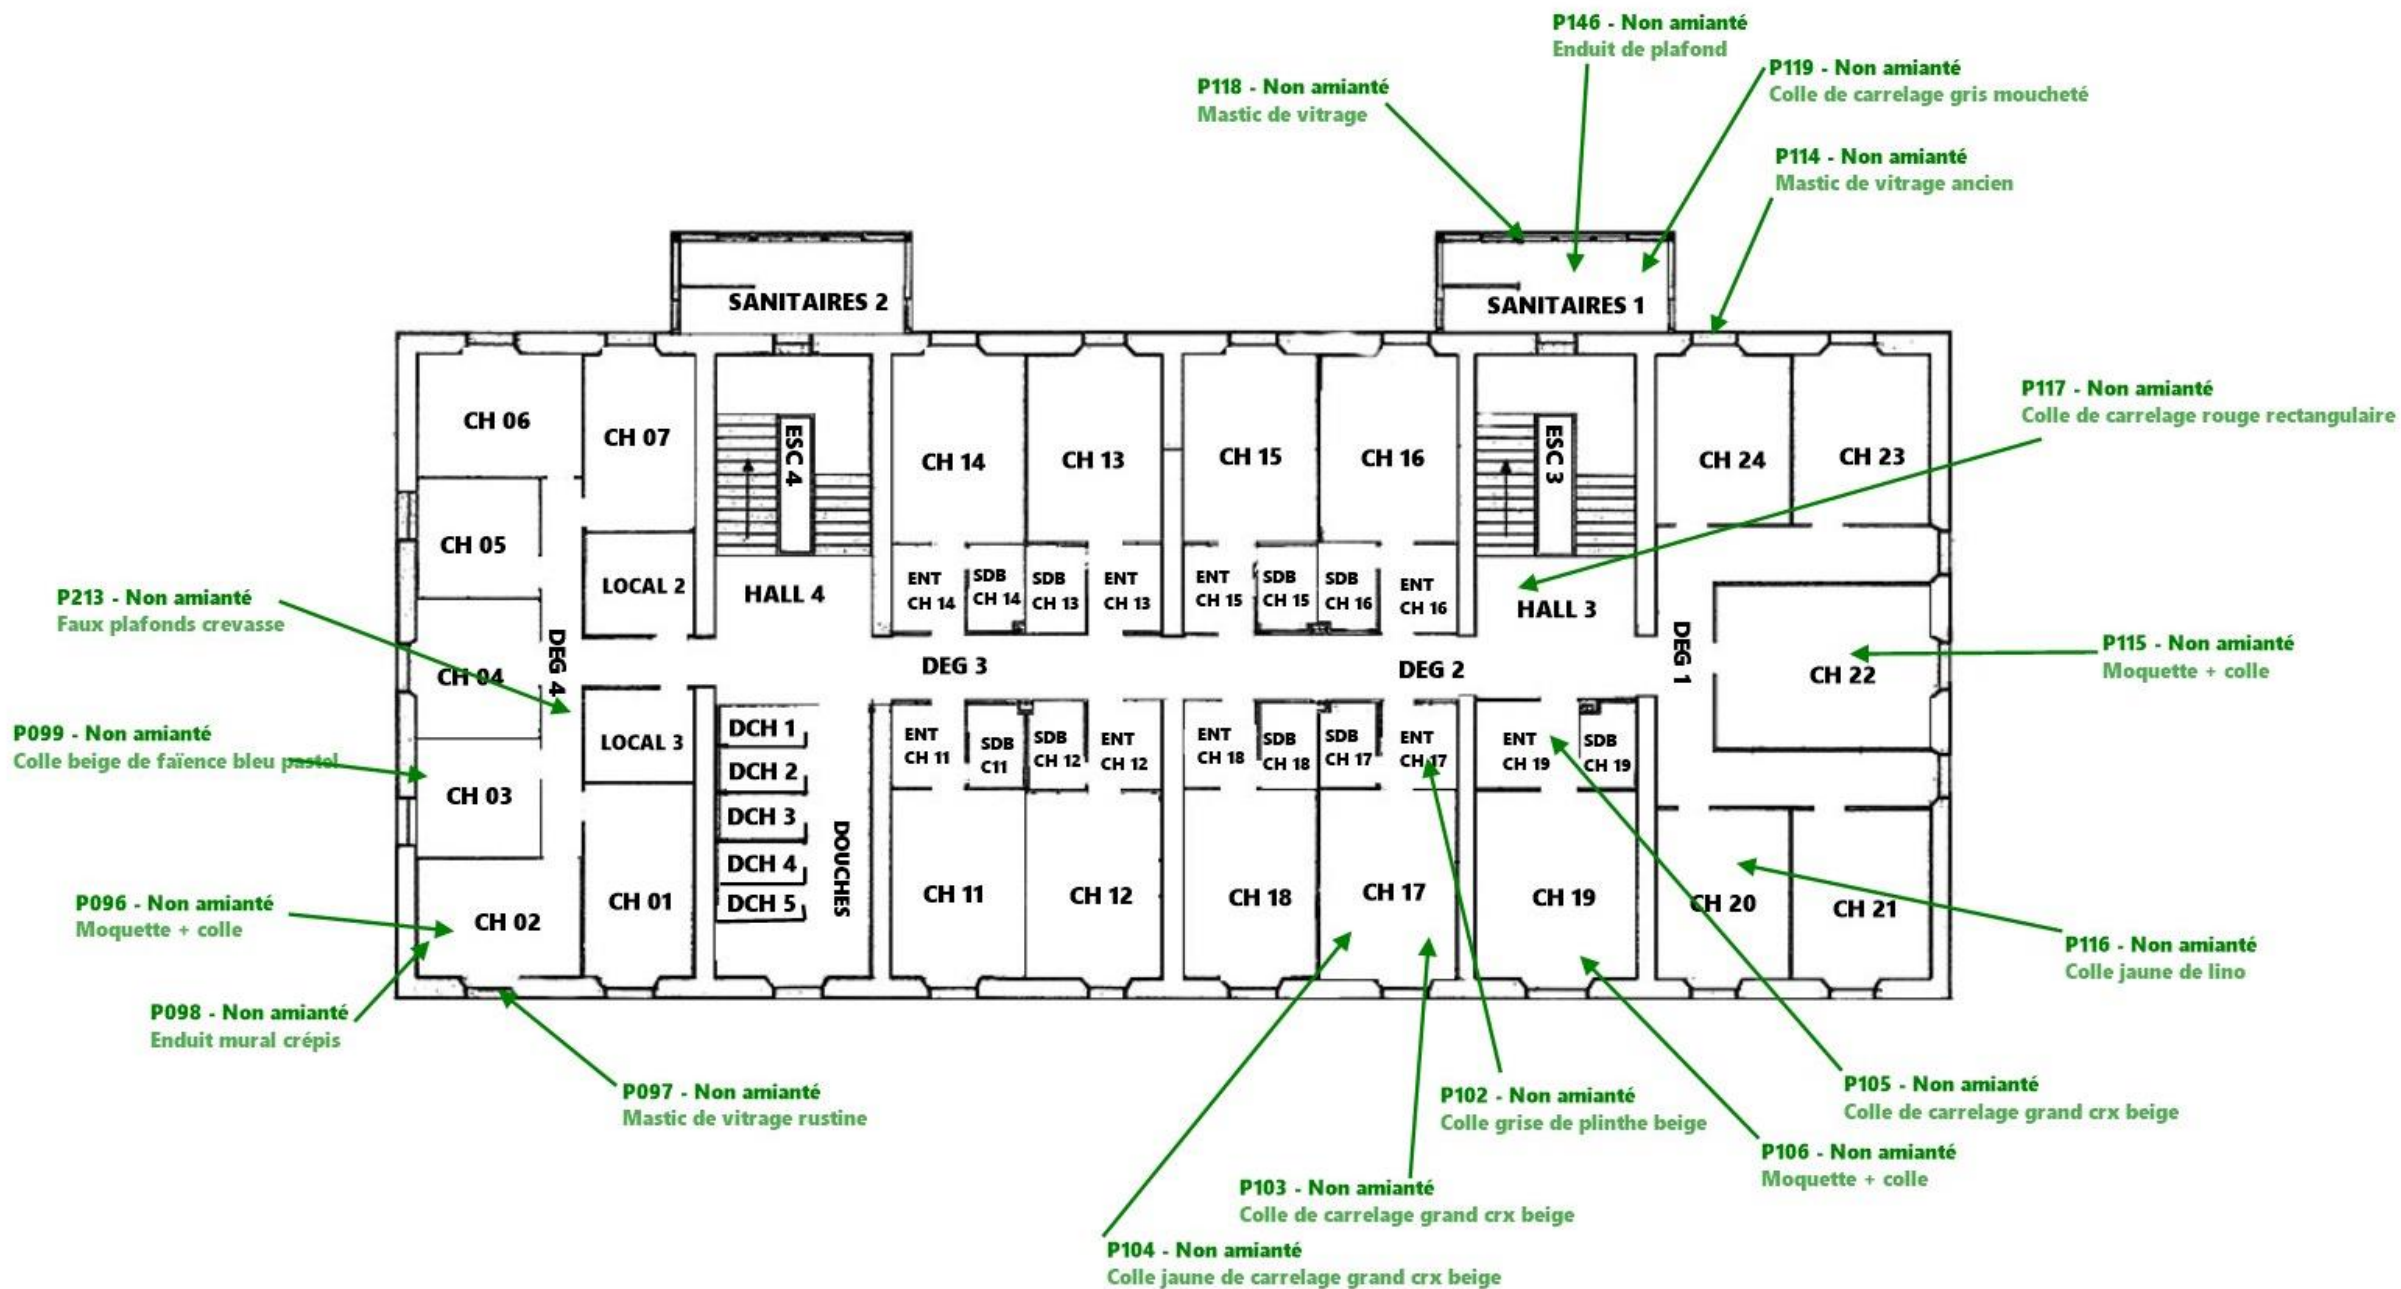


Planche de repérage technique

N° planche : 5/13

Nom du plan :

R+2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :

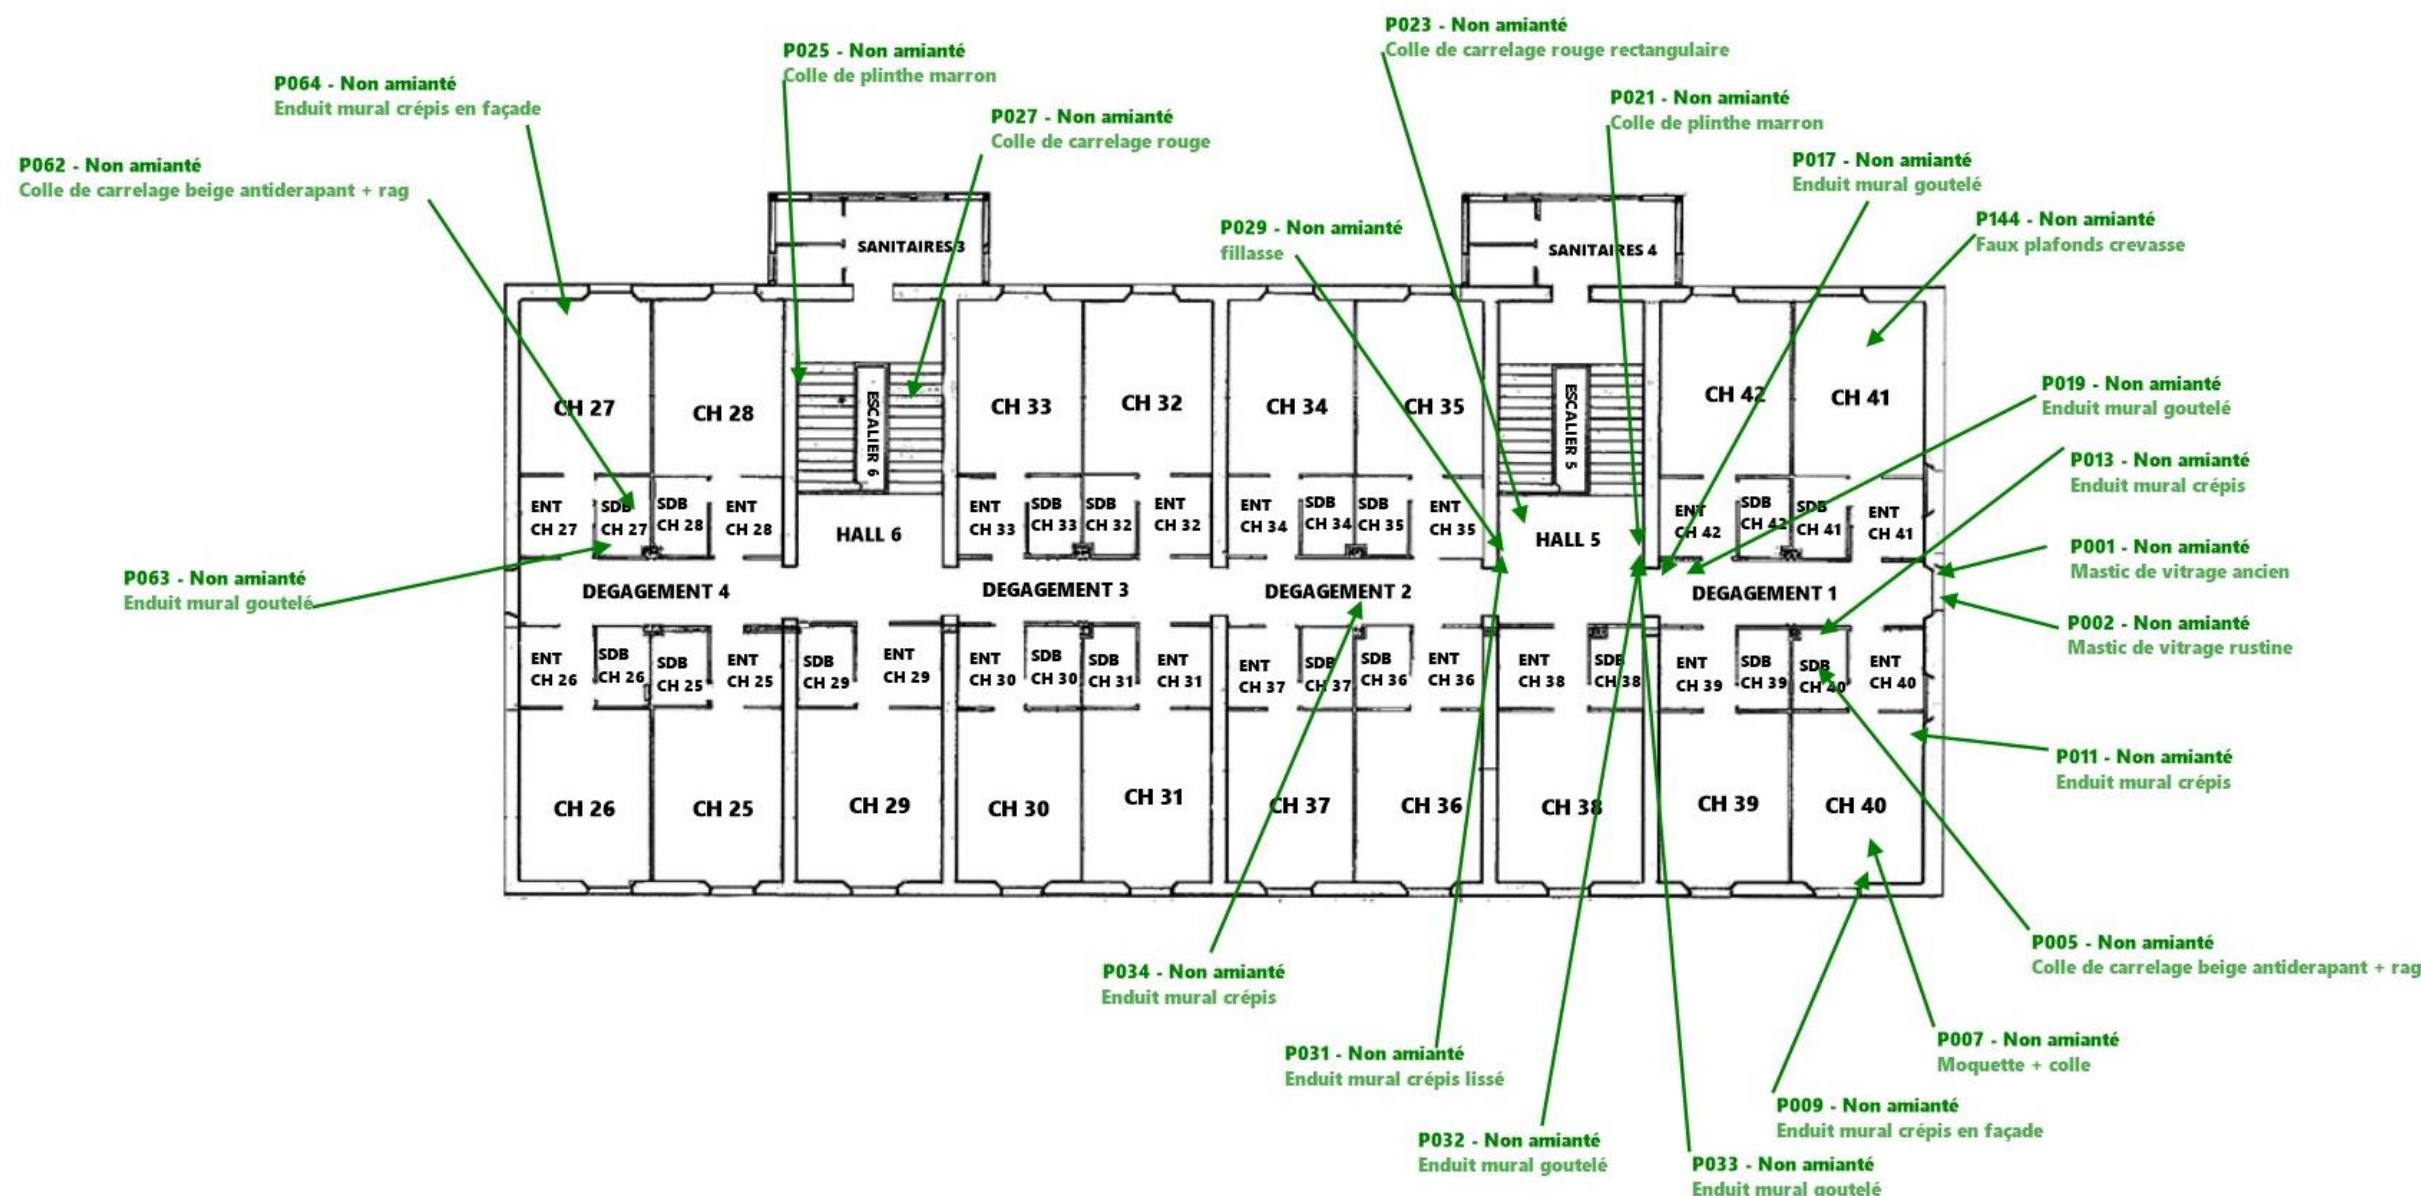


Planche de repérage technique

N° planche : 6/13

Nom du plan :

R+2 - 2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE


Adresse du bien :

ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :

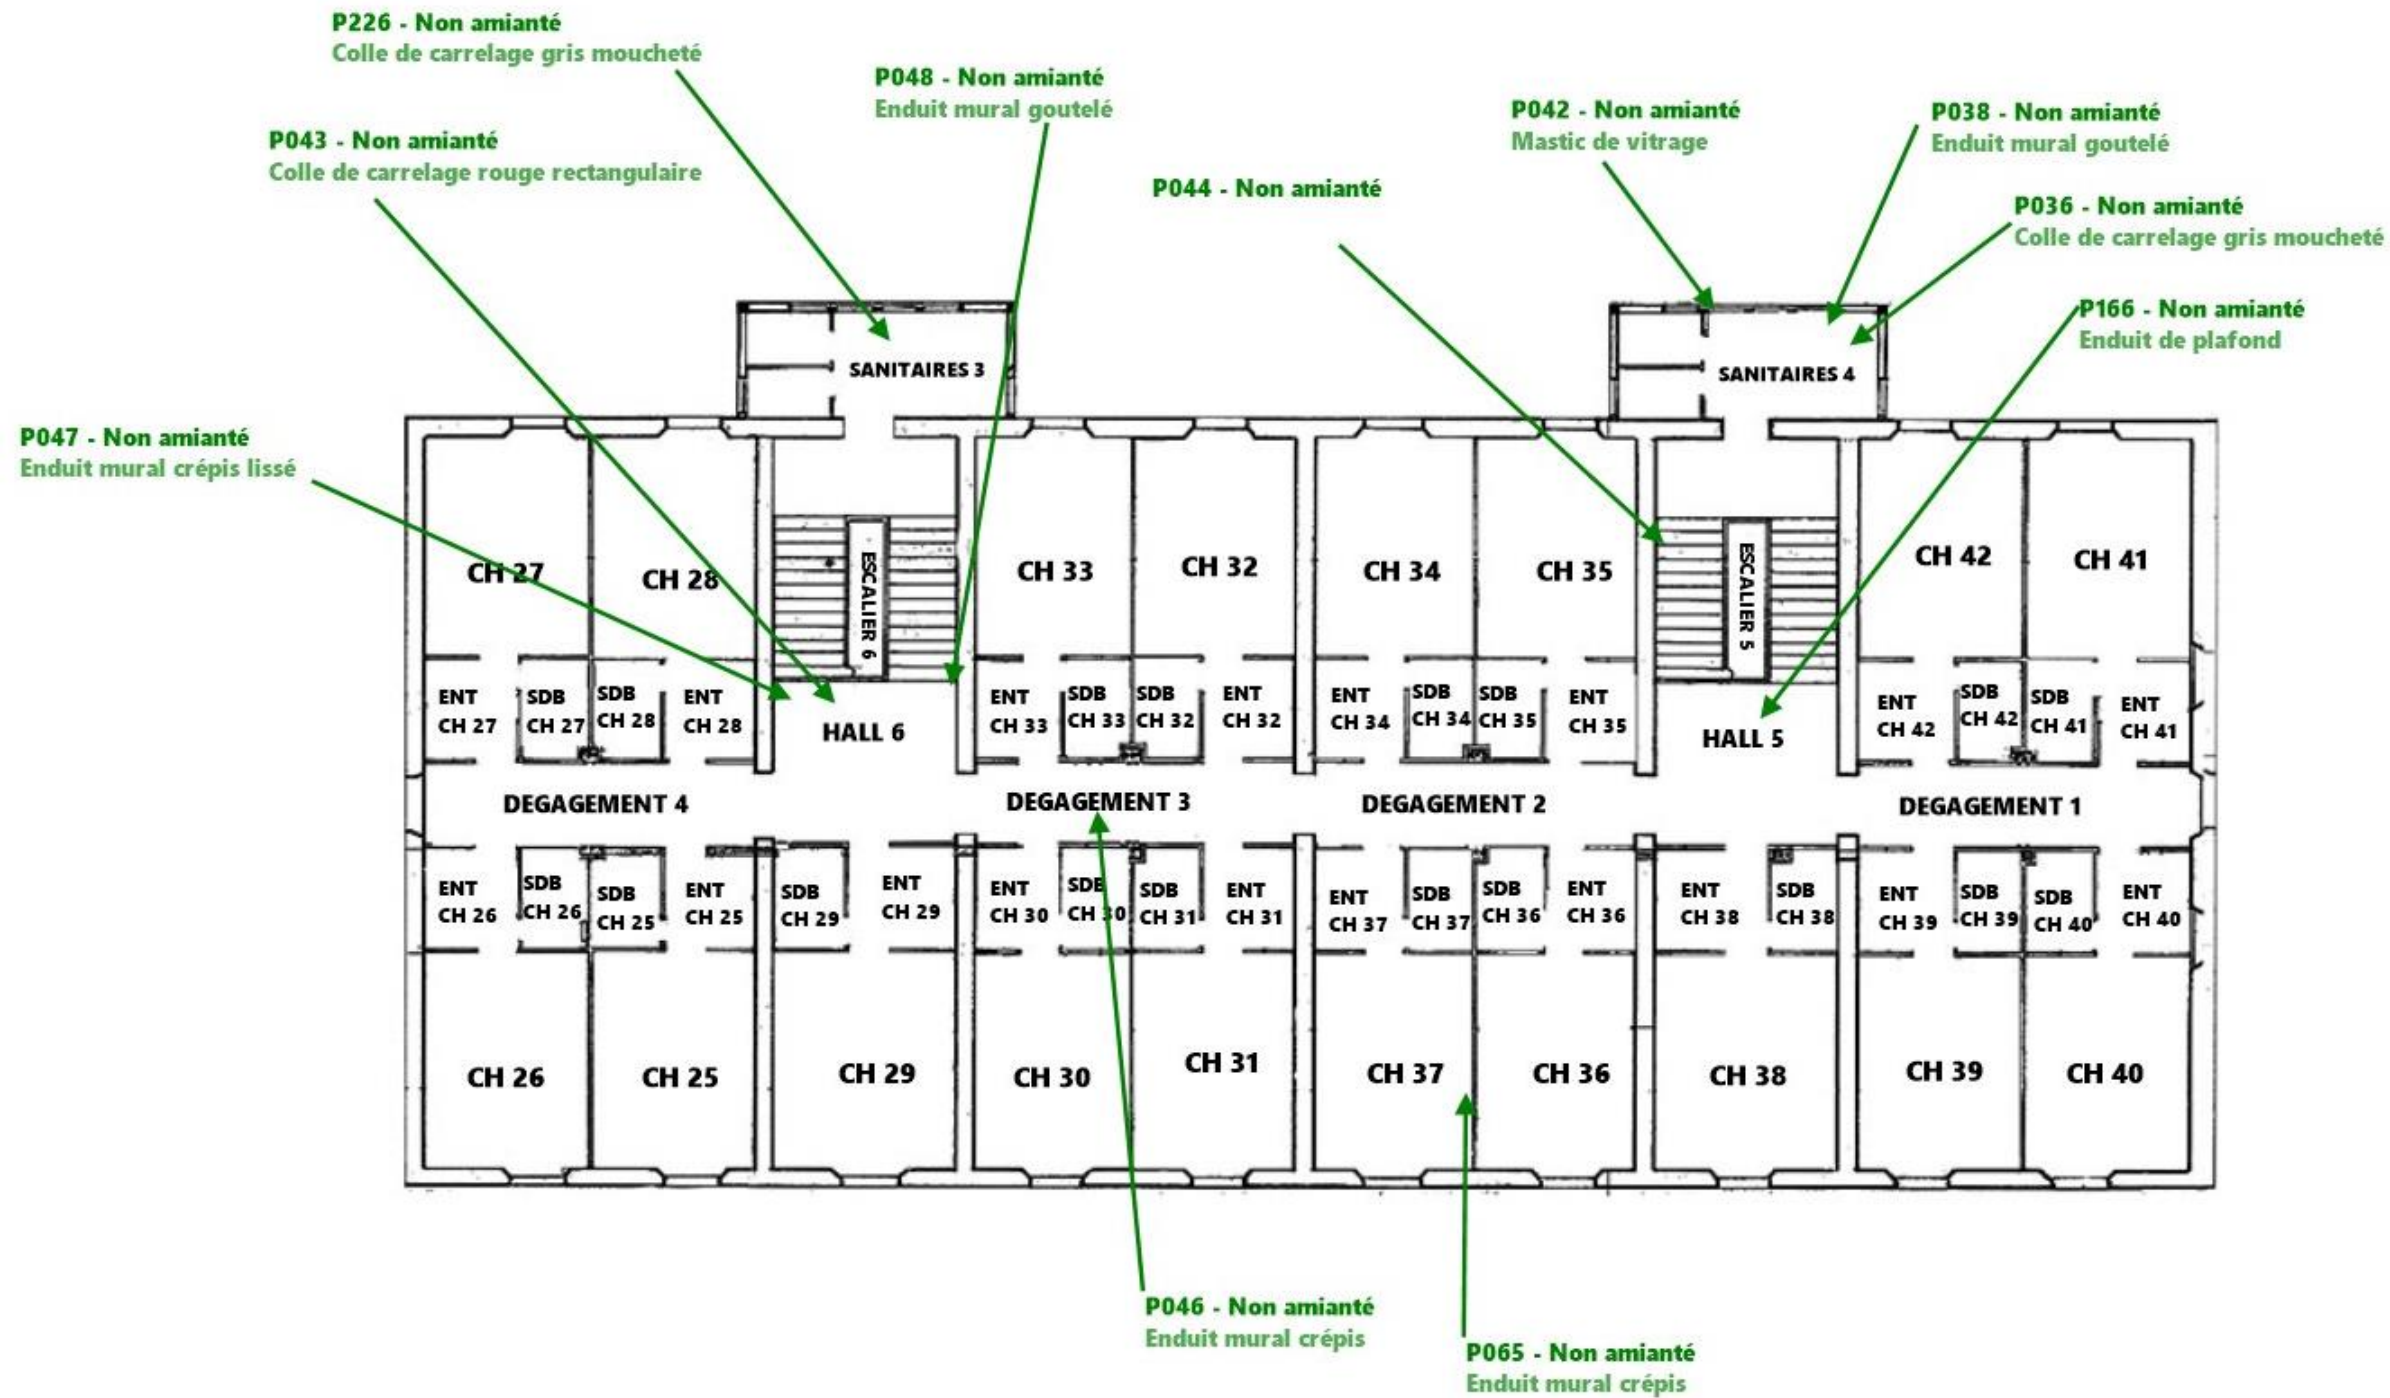

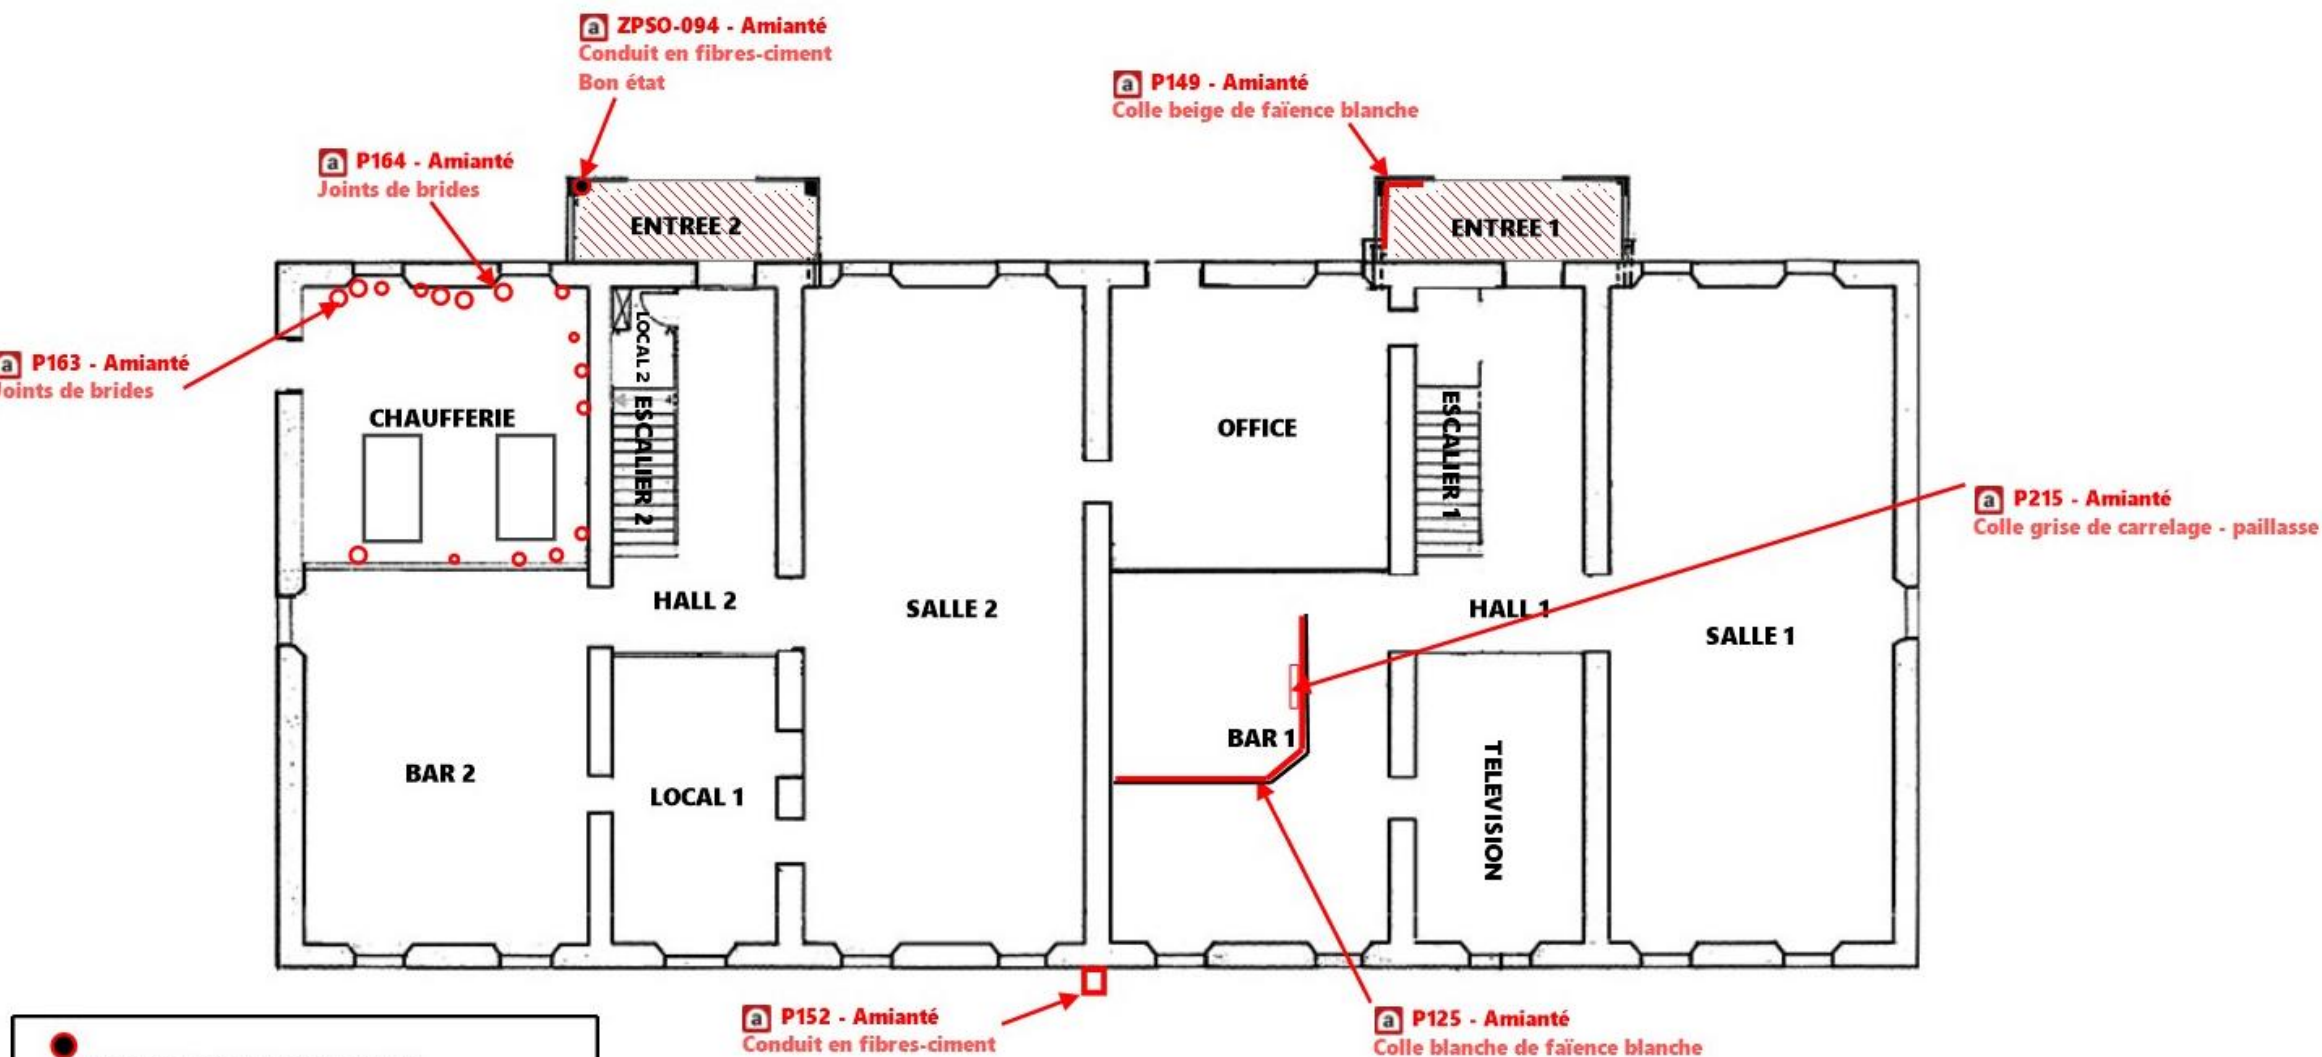


Planche de repérage technique

N° planche : 7/13

Nom du plan :

RDC - LOCALISATION DES MPCA

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :8/13

Nom du plan :

R+1 - LOCALISATION DES MPCA

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines
06560 VALBONNE

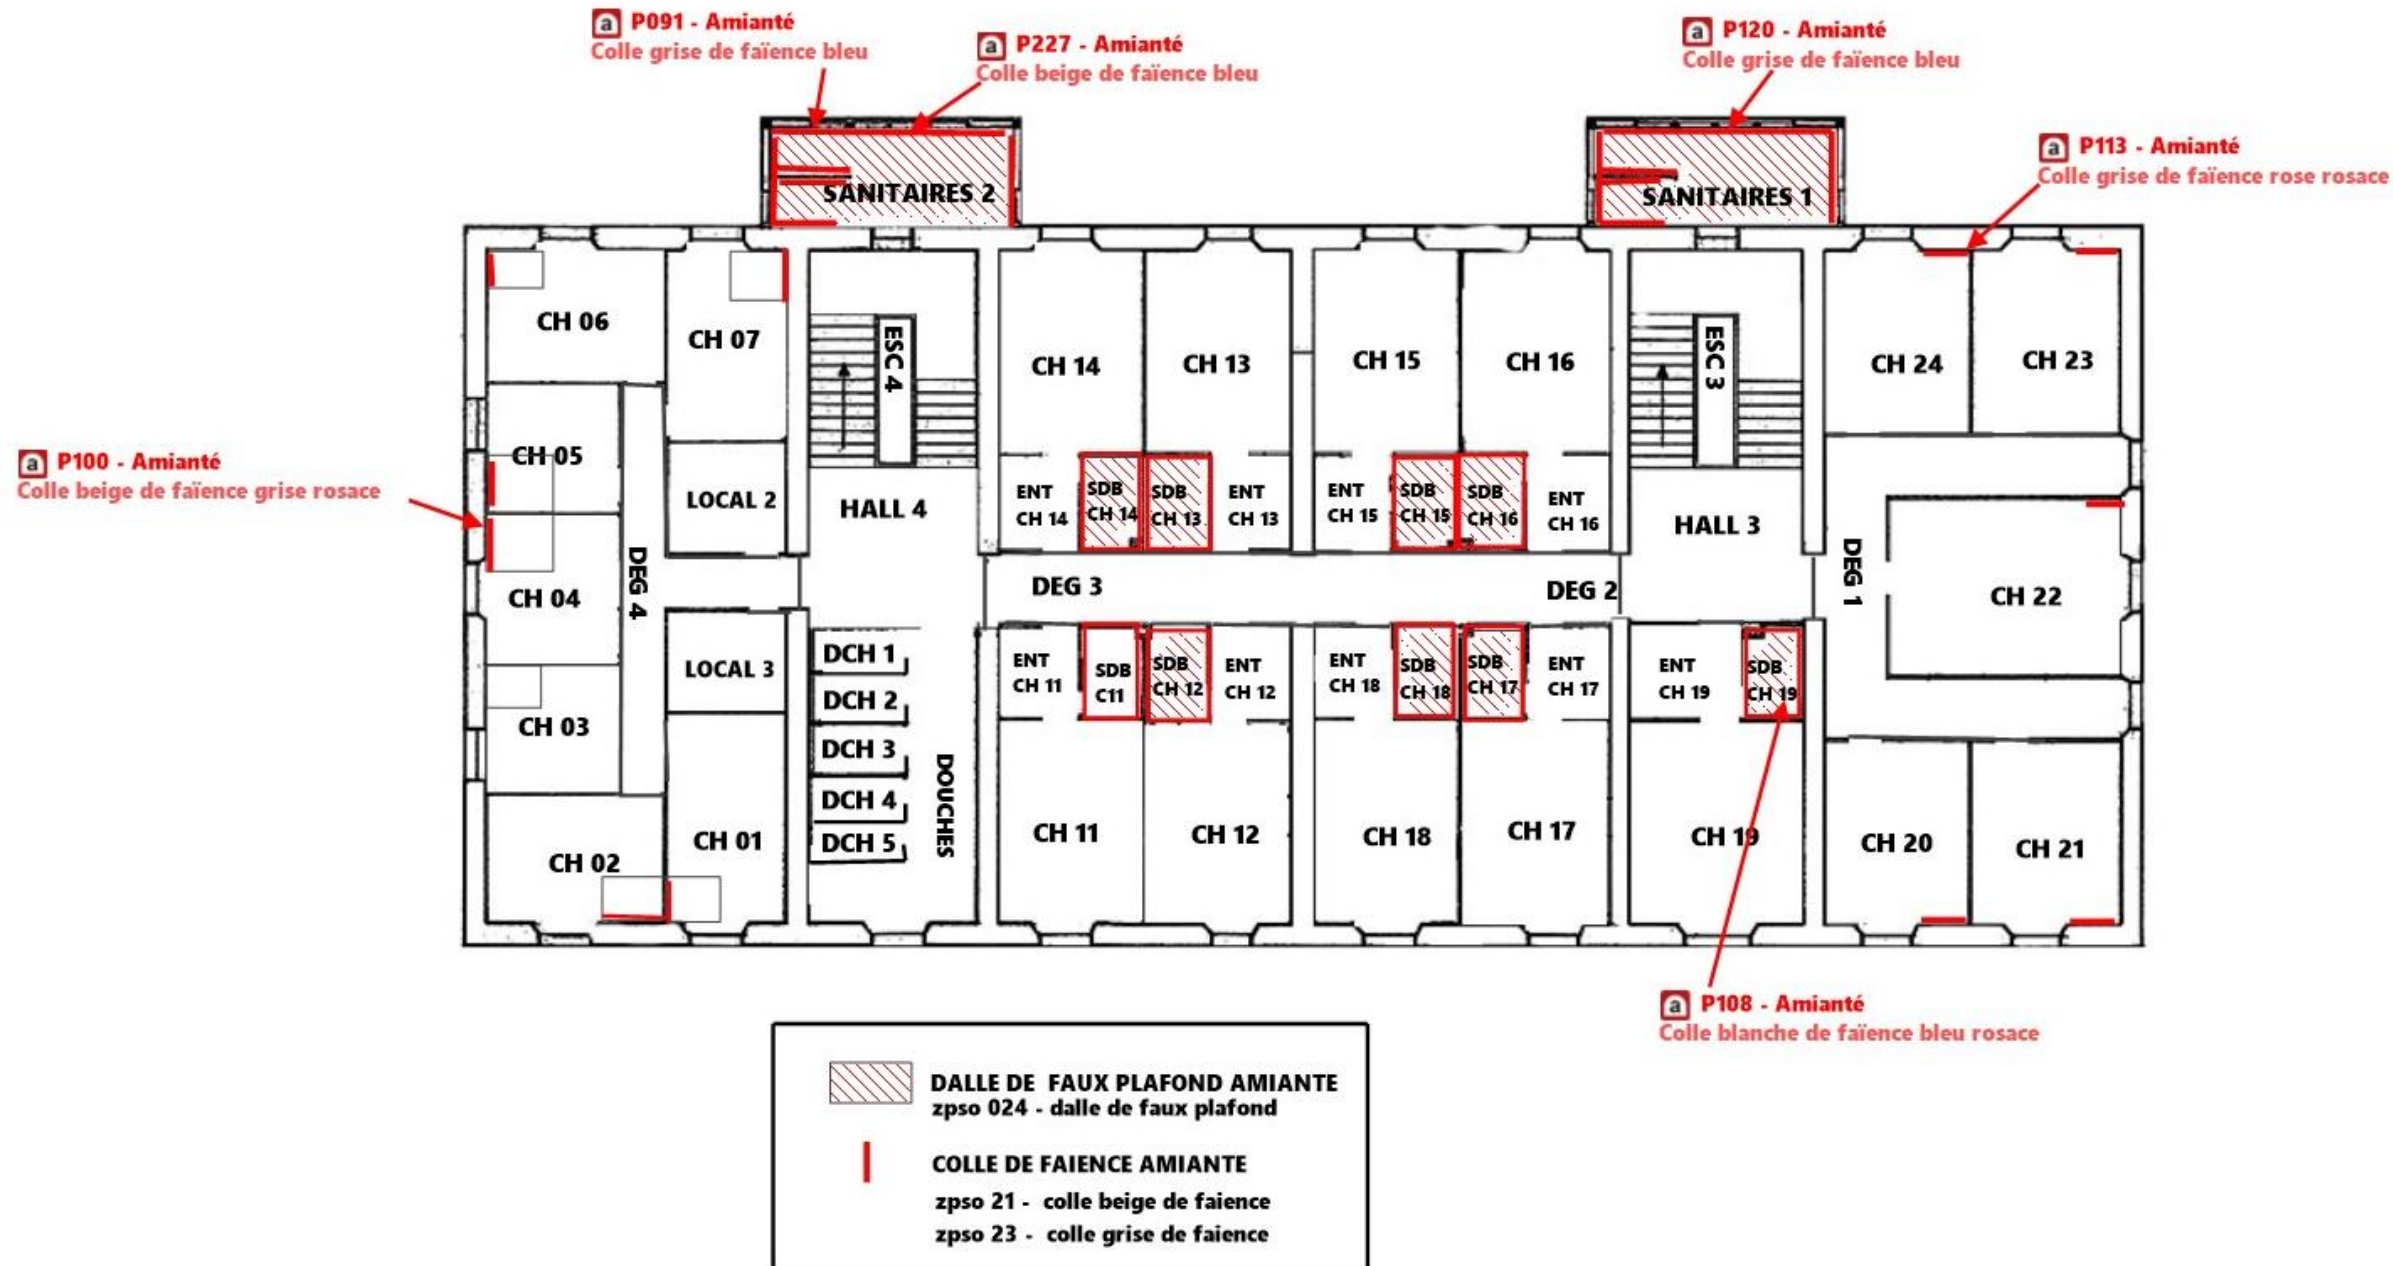
Adresse du bien :

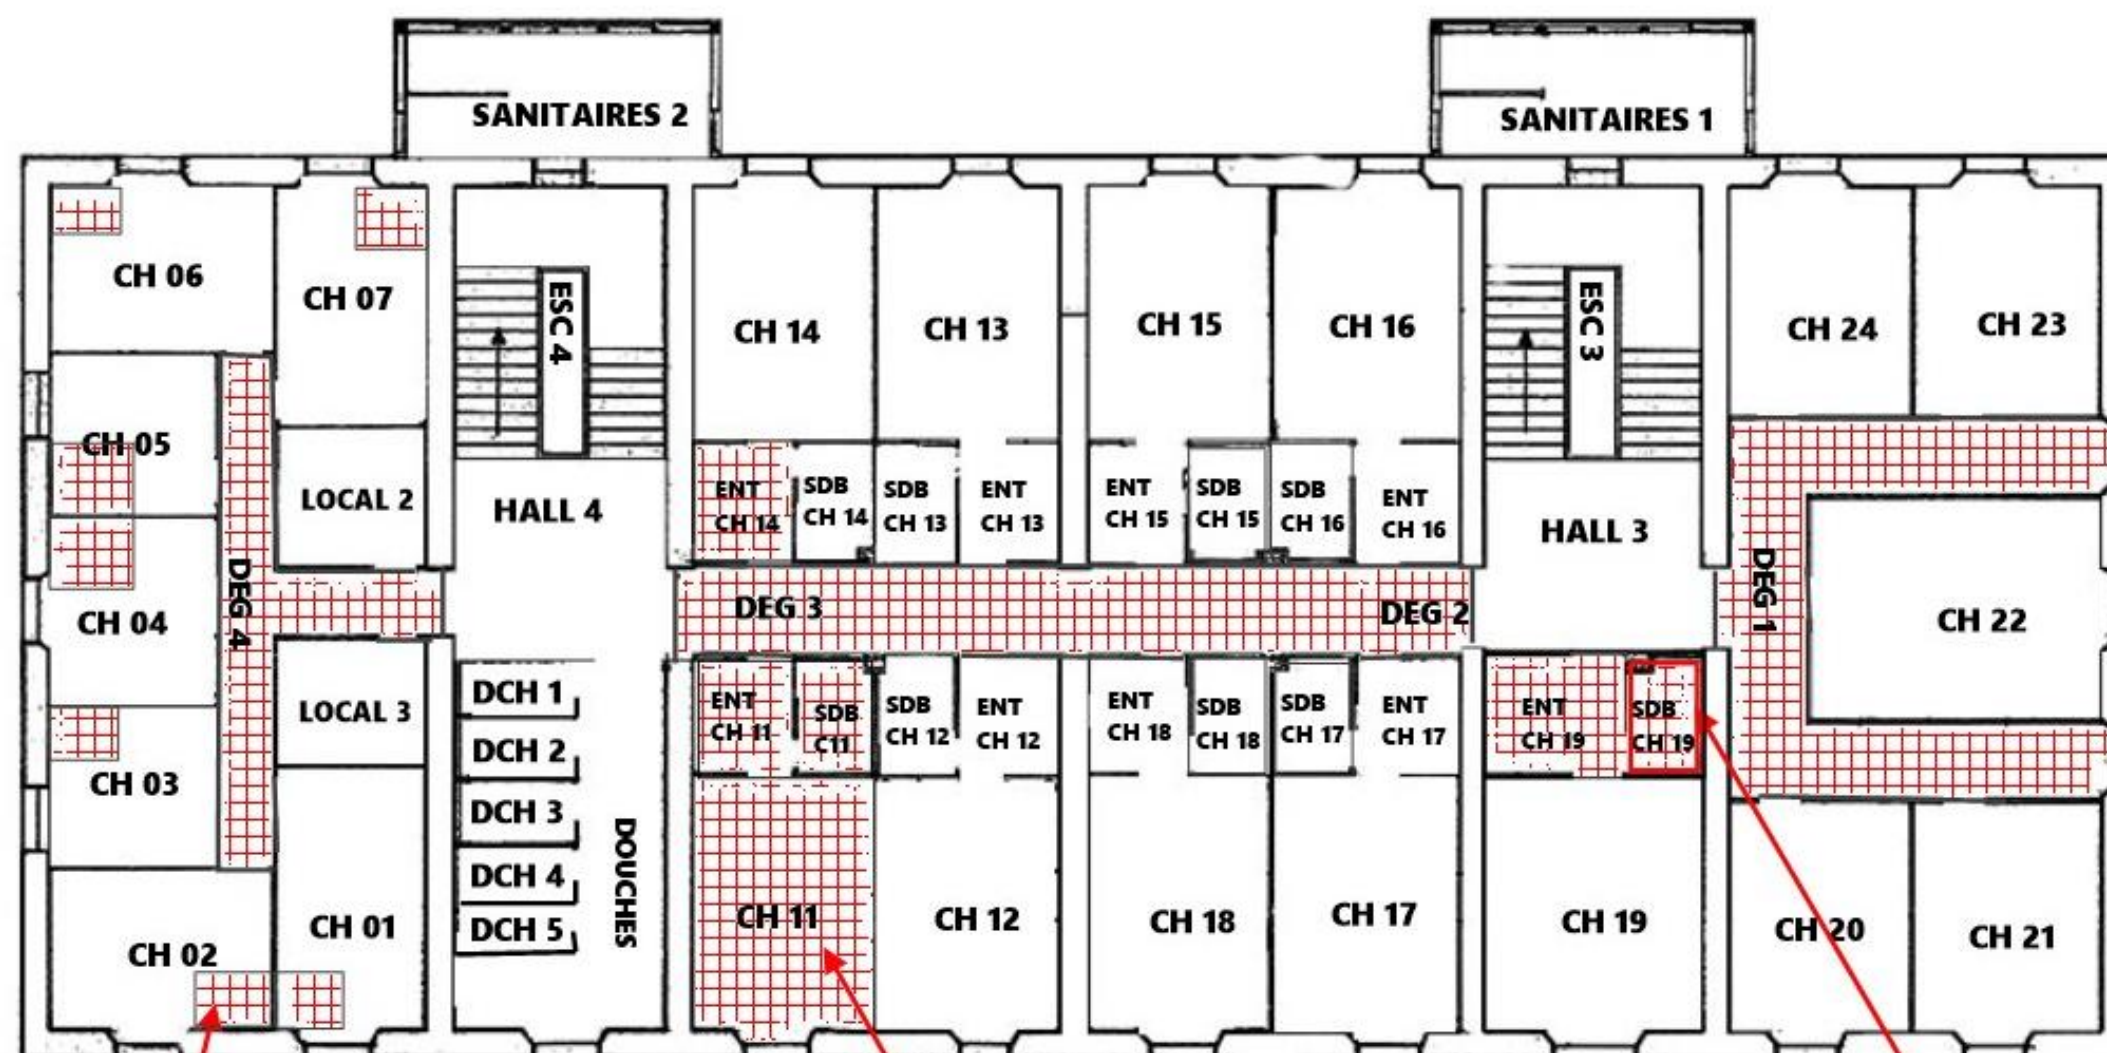
ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :





a P095 - Amianté
Dalle de sol beige + colle jaune non séparable

a P101 - Amianté
colle jaune de Dalle de sol gris blanc

a P107 - Amianté
Enduit mural ciment avec plâtre

 **DALLE DE SOL ET COLLE AMIANTE**
zps0 039, 003 - dalle de sol et colle jaune

 **ENDUIT MURAL AMIANTE**
zps0 047 - Enduit mural

Planche de repérage technique

N° planche : 9/13

Nom du plan :

R+1 - LOCALISATION DES MPCA 2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche :10/13

Nom du plan :

R+2 - LOCALISATION DES MPCA

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE


Adresse du bien :


ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :

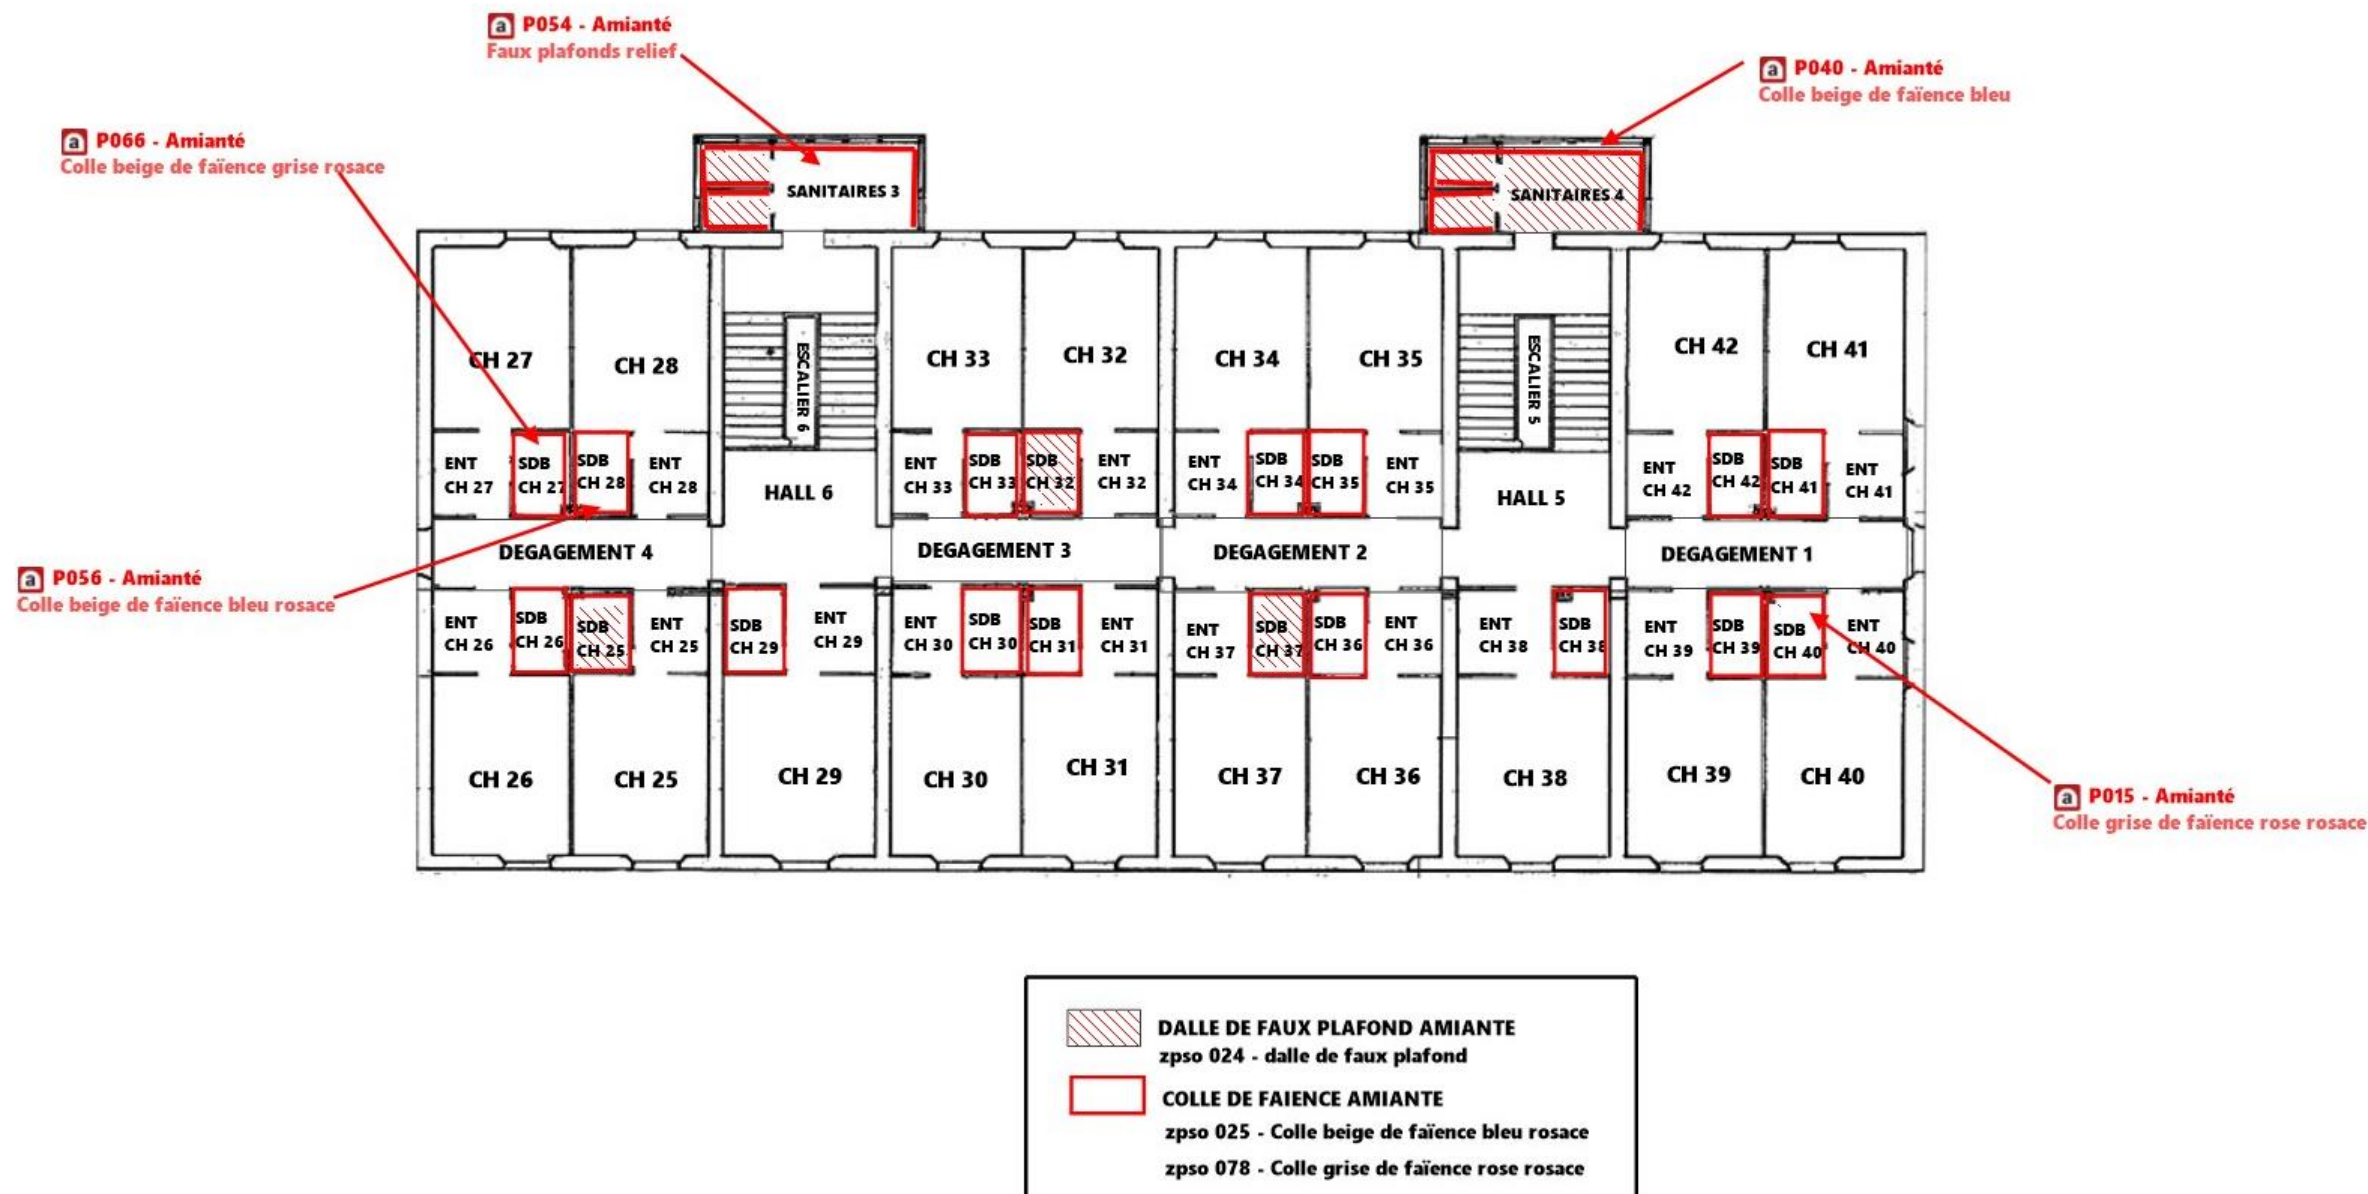

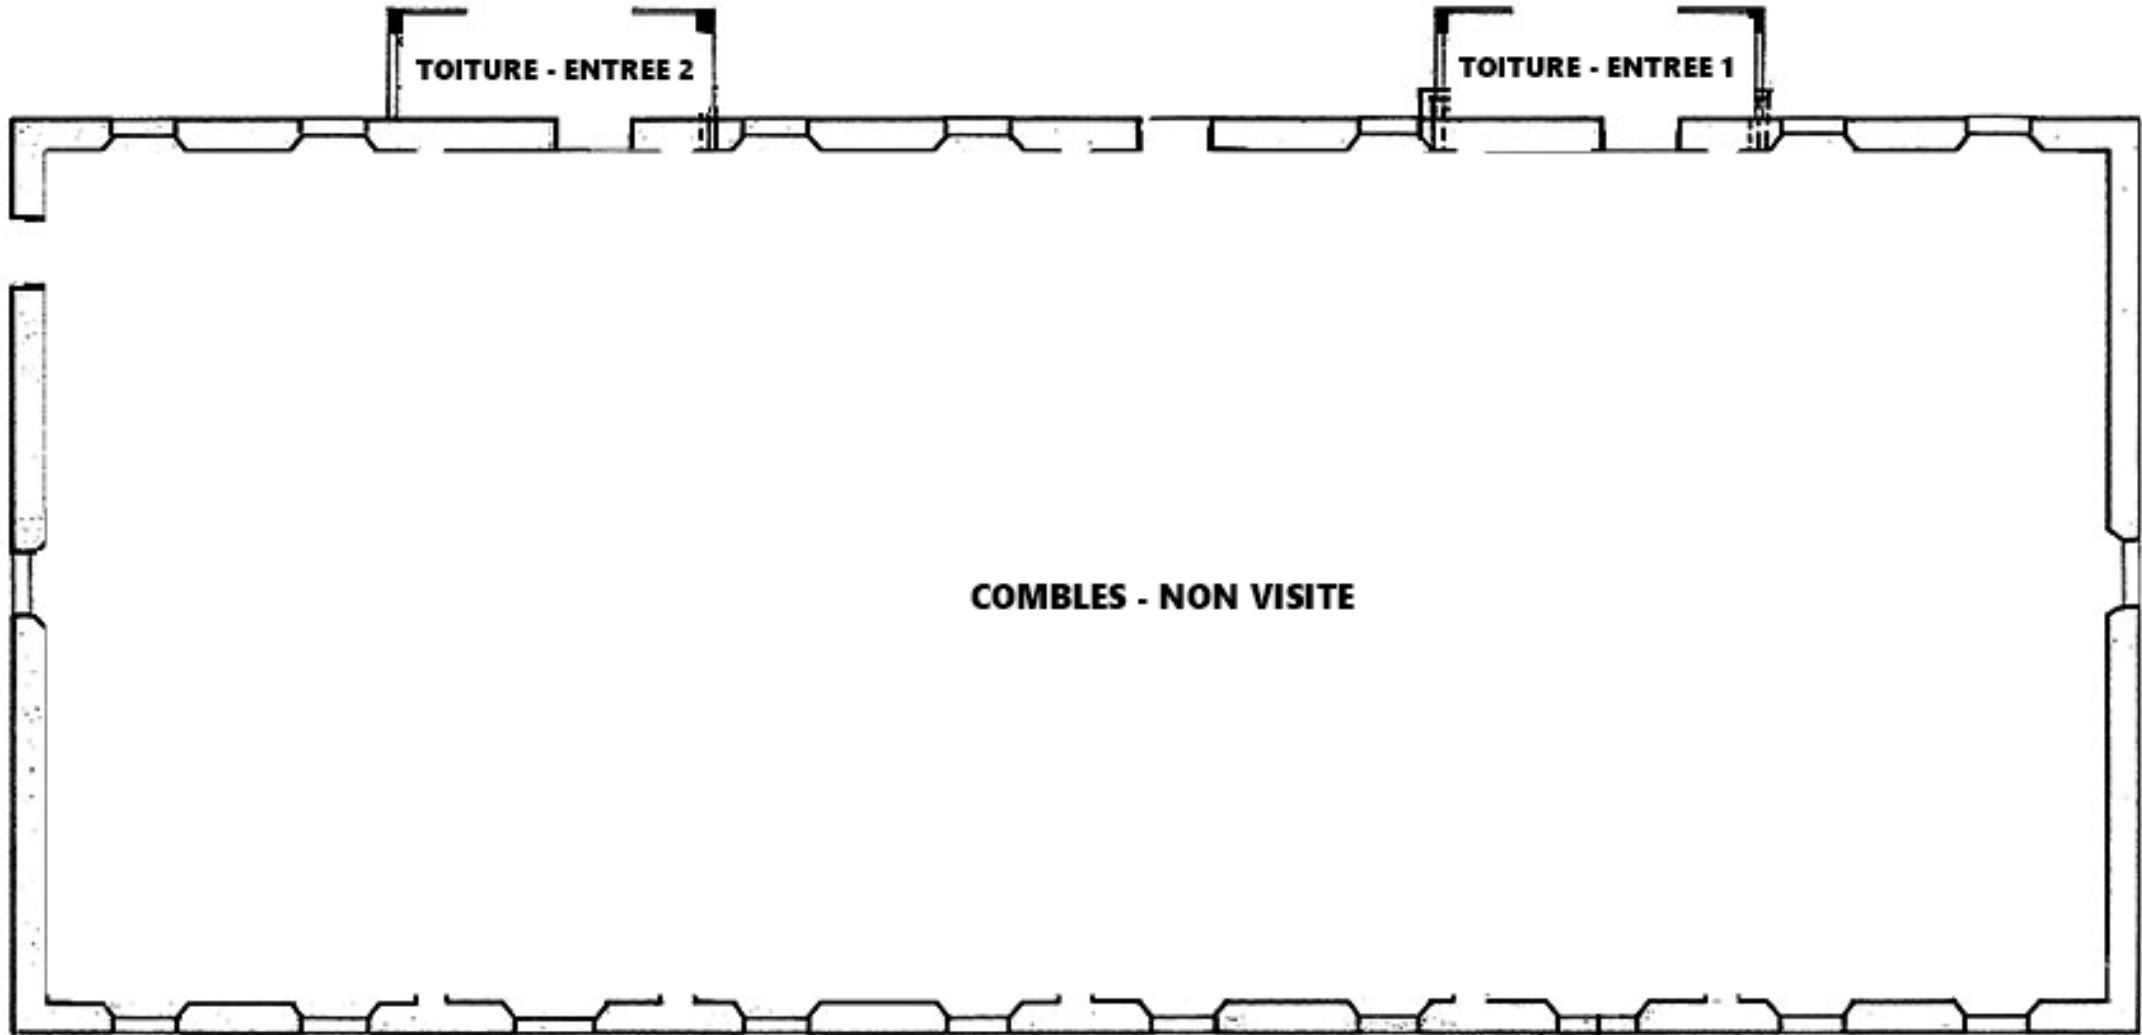	Planche de repérage technique
	N° planche :11/13
	Nom du plan : COMBLES
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE
	Adresse du bien : ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE DE CUERS PIERREFEU BATIMENT AC 372 83049 CUERS PIERREFEU
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2406CPASO - BI12220000000812 Rédacteur : Antoine ZAMATARO Date : 28/06/2024
	Commentaires :

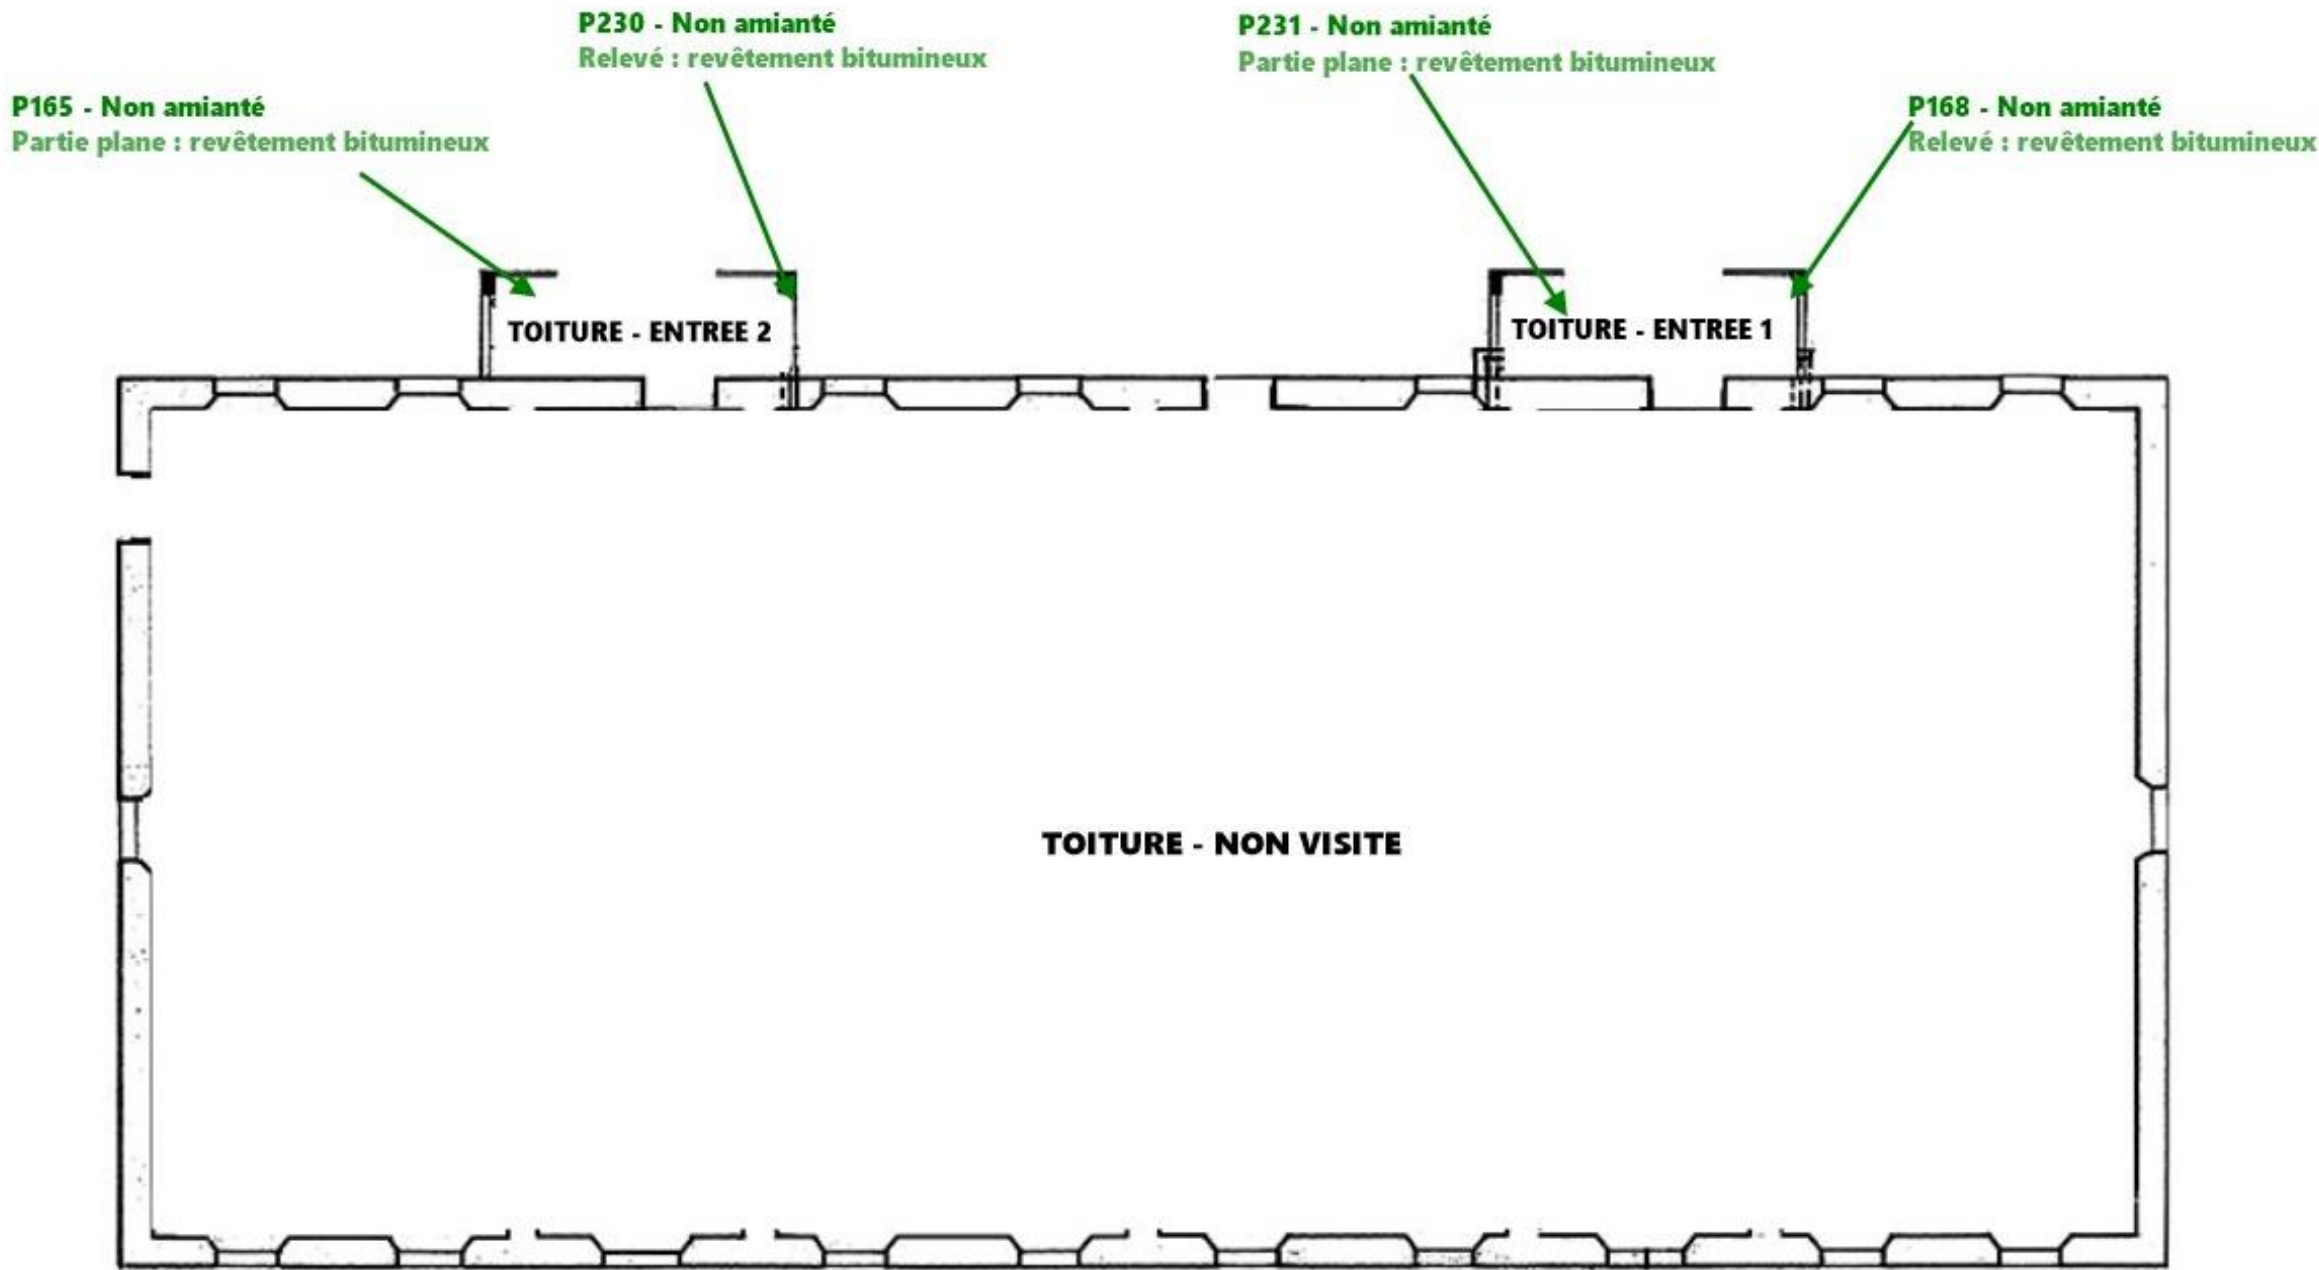
	<div> <div>Planche de repérage technique</div> <div>N° planche :12/13</div> <div>Nom du plan : TOITURE</div> <div>Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE</div> <div>Adresse du bien : ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE DE CUERS PIERREFEU BATIMENT AC 372 83049 CUERS PIERREFEU</div> <div>Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2406CPASO - BI12220000000812 Rédacteur : Antoine ZAMATARO Date : 28/06/2024</div> <div>Commentaires :</div> </div>

Planche de repérage technique

N° planche :13/13

Nom du plan :

R+2 - LOCALISATION DES MPCA 2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

ATELIER INDUSTRIEL DE
L'AERONAUTIQUE DE CUERS
PIERREFEU
BATIMENT AC 372
83049 CUERS PIERREFEU

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000812
Rédacteur : Antoine ZAMATARO
Date : 28/06/2024

Commentaires :



a P060 - Amianté
Dalle de sol Beige + colle jaune non séparable

DALLE DE SOL ET COLLE AMIANTE
zps0 003, 028 - colle jaune et dalle de sol

a P003 - Amianté
Dalle de sol gris + colle jaune non séparables

ANNEXE 3 - PV ANALYSES

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS



Contactez notre équipe

Wegroup
04 94 100 919
wediag83@mywegroup.com
www.mywegroup.com

RAPPORT DE SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES (listes A et B)

R.1334-14 à R.1334-29 et R.1336-2 à R.1336-5 du code de la santé publique
Décret n°2006-1072 du 25 août 2006 - Décret n°2011-629 du 03 juin 2011, Arrêtés du 12 décembre 2012. Arrêté du 21 décembre 2012.
Art. L1334-12-1 à L.1334-17 et Art. R 1334-14 - R 1334-15 et R 1334-17 à R 1334-29-9 du Code de la Santé Publique

A INFORMATIONS GENERALES

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : **Casernement OM 830091501F 0372**
Cat. du bâtiment : **Autres** Propriété de : **ESID TOULON**
Référence Cadastre : **NC** **USID BP 71**
Date du Permis de Construire : **Antérieure au 1 juillet 1997** **83800 TOULON CEDEX 9**
Adresse : **EAAN**
83390 CUERS

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **ESID TOULON**
Adresse : **USID BP 71**
83800 TOULON CEDEX 9
Qualité : **Autres** Moyens mis à disposition : **Néant**

A.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : **88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207** Date d'émission du rapport : **21/01/2020**
Le repérage a été réalisé le : **21/01/2020** Accompagnateur : **Aucun**
Par : **MARET Alain** Assurance RCPro : **AXA IARD FRANCE**
N° certificat de qualification : **DTI/1705-016** Adresse assurance : **313, Terrasses de l'Arche**
Date d'obtention : **DTI/1705-016** **92000 NANTERRE**
Le présent rapport est établi par une personne dont les N° de contrat d'assurance : **N° 7518072604**
compétences sont certifiées par : **SOCOTEC Certification France** Date de validité : **31/12/2020**
1, Rue René Anjoly
94250 GENTILLY
Date de commande : **04/12/2019**

B CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Cachet de l'entreprise : **WE GROUP HOLDING** Nom du diagnostiqueur : **MARET Alain** Date d'établissement du rapport : **Fait à :SIX-FOURS-LES-PLAGES**
WE GROUP le **21/01/2020**
CS 82010 - 30 Av du Château de Jouques
13883 GEMENOS CEDEX
SIREN 443 638 671
Cabinet : **Wegroup**
Nom du Responsable : **VERDIER Jean-Philippe**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

C SOMMAIRE


INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1
SOMMAIRE	2
RESULTAT DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LISTE A ET LISTE B	3
DOCUMENTS SUR LESQUELS SE BASENT LE RAPPORT DE SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES (LISTE A ET B)	5
CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION.....	9
ELEMENTS D'INFORMATION	9
ANNEXE1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	10
ANNEXE2 – CROQUIS.....	17
ANNEXE3 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	20
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	70
ATTESTATION(S)	72

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de: 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

D RESULTAT DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS DE LISTE A ET LISTE B

ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE								
Local/Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Etat de dégradation	Préconisation	Photo
Sanitaires 1	RDC au 1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	DL	1	
Sanitaires 2	RDC au 1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	DL	1	
W.C. n°1	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	
W.C. n°2	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	
W.C. n°3	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	
W.C. n°4	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	
Dégagement n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches	B	MND	EP	
Dégagement n°2	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches	B	MD	EP	
Dégagement n°3	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches	B	MD	EP	
Dégagement n°4	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches	B	MND	EP	
C1 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C2 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C3 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C4 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C5 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C6 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C7 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C17 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C18 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C20	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C21	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

Local/Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Etat de dégradation	Préconisation	Photo
Sanitaires 3	+1 au +2	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	
W.C. 4	+1 au +2	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	
W.C. 5	+1 au +2	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	
Dégagement n°5	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches	B	MD	EP	
Dégagement n°6	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches	B	MD	EP	
Dégagement n°7	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches	B	MD	EP	
Dégagement n°8	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches	B	MD	EP	
C1 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MD	AC2	
C2 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MD	AC2	
C3 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C4 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C5 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C6 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MD	AC2	
C9	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MD	EP	
C10	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C12 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C8	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C11	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C7 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MD	AC2	
C13 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C14 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C15 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C16 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C17 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
C18 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises	B	MND	EP	
Sanitaires 4	+1 au +2	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	ME	3	

Local/Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	Liste	Etat de dégradation	Préconisation	Photo
Porche d'entrée Ouest	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	
		Conduit de fluide	Sol	Amiante ciment	B	MD	EP	
Porche d'entrée Est	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	A	BE	1	

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

LEGENDE				
Etat de dégradation des Matériaux	F, C, FP	BE : Bon état	DL : Dégradations locales	ME : Mauvais état
	Autres matériaux	MND : Matériau(x) non dégradé(s)	MD : Matériau(x) dégradé(s)	
Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation)	1	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation		
	2	Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement		
	3	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement		
Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation)	EP	Evaluation périodique		
	AC1	Action corrective de premier niveau		
	AC2	Action corrective de second niveau		

E DOCUMENTS SUR LESQUELS SE BASENT LE RAPPORT DE SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES (liste A et B)

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
23/12/2016	20160201324	ALCYON	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante»	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des locaux non visités :

Seules les pièces ayant fait l'objet d'un repérage dont la conclusion présentait des matériaux ou produits contenant de l'amiante ont été visités

Liste des éléments non inspectés :

Néant

COMMENTAIRES

La présente mission ne concerne que le suivi de l'état de conservation des matériaux repérés dans le dossier technique amiante initial cité en référence. Seuls les locaux présentant des éléments amiantés ont fait l'objet de notre contrôle. Nous ne pouvons préjuger de la présence de matériaux amiantés dans les locaux non visités.

Obligation(s) du propriétaire

Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit	obligation
Sanitaires 1	RDC au 1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
Sanitaires 2	RDC au 1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
W.C. n°1	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
W.C. n°2	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
W.C. n°3	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
W.C. n°4	1er	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
Sanitaires 3	+1 au +2	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
W.C. 4	+1 au +2	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
W.C. 5	+1 au +2	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
Sanitaires 4	+1 au +2	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des faux-plafonds
Porche d'entrée Ouest	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds
Porche d'entrée Est	RDC	Faux-plafond	Plafond	Plaques de faux-plafond	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Les propriétaires soumis à une **obligation de travaux** doivent transmettre au préfet de leur département, dans un délai de **deux mois** suivant leur prise de connaissance de l'obligation de ces travaux l'objet des **mesures conservatoires** mises en œuvre dans l'attente de ces travaux, et dans un délai de douze mois un **calendrier** de ces travaux obligatoires et l'objet de ces travaux à réaliser

Recommandation(s) au propriétaire

EP - Evaluation périodique				
Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
Dégagement n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches
Dégagement n°2	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches
Dégagement n°3	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches
Dégagement n°4	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches
C1 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C2 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C3 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C4 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C5 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C6 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C7 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C17 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C18 n°1	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C20	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C21	1er	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
Dégagement n°5	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches
Dégagement n°6	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches
Dégagement n°7	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches
Dégagement n°8	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol blanches
C3 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C4 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C5 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C9	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C10	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C12 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C8	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C11	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C13 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C14 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C15 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C16 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C17 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C18 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
Porche d'entrée Ouest	RDC	Conduit de fluide	Sol	Amiante ciment

« Evaluation périodique »
<p>Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.</p> <p>Cette évaluation périodique consiste à :</p> <p>a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;</p> <p>b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.</p>

AC2 - Action corrective de second niveau				
Local	Etage	Elément	Zone	Matériau / Produit
C1 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C2 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C6 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises
C7 n°2	2ème	Plancher	Sol	Dalles de sol grises

» Action corrective de second niveau «				
<p>Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.</p> <p>Cette action corrective de second niveau consiste à :</p> <p>a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;</p> <p>b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;</p> <p>c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;</p> <p>d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.</p>				

F CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION

La mission consiste à faire un contrôle de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante en se basant exclusivement sur les matériaux repérés dans le(s) rapport(s) Amiante remis par le donneur d'ordre.

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. L'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante a pour objectif d'estimer si des fibres sont susceptibles ou non d'être libérées dans l'air ambiant. Une surveillance périodique est nécessaire car le matériau ou le produit amianté peut se dégrader au cours du temps. Selon l'état du matériau ou produit, de son environnement et du risque de dégradation, il peut être imposé des travaux de retraits, d'encapsulation, des mesures d'empoussièrement ou de nouveaux contrôles périodiques.

Pour les matériaux de la liste A, la surveillance doit être effectuée dans un délai maximal de trois ans. Pour les matériaux de la liste B, la périodicité est définie par le propriétaire.

La mission consiste à contrôler l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante. Cette mission sera réalisée sur la base des rapports de repérage antérieurs communiqués par le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre devra préciser les modalités d'accès : digicode, adresse. Si l'électricité est coupée, le donneur d'ordre devra nous l'indiquer. Si le local n'est pas vide, il faudra laisser dégager les accès aux combles, caves, greniers, etc. Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.

Seuls les locaux présentant des éléments amiantés dans les rapports fournis par le donneur d'ordre font l'objet de notre contrôle. Notre mission n'a pas pour but de compléter, modifier, corriger la documentation communiquée par le propriétaire, ni de contrôler les éventuels locaux non visités par les opérateurs précédant.

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

G ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épandements pleuraux, plaques pleurales).


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org


ANNEXE1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Conduit de fluide		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	RDC - Porche d'entrée Ouest
Matériau		Nom de l'opérateur
Amiante ciment		MARET Alain
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Evaluation périodique		
Localisation		
Conduit de fluide - Sol		
		

ELEMENT : Faux-plafond		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	RDC - Porche d'entrée Ouest
Matériau		Nom de l'opérateur
Plaques de faux-plafond		MARET Alain
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds		
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
		


ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	2ème - C2 n°2
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol grises	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Action Corrective de 2nd niveau		
Localisation		
Plancher - Sol		
		

ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	1er - C18 n°1
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol grises	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Evaluation périodique		
Localisation		
Plancher - Sol		
		


ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	2ème - C6 n°2
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol grises	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Action Corrective de 2nd niveau		
Localisation		
Plancher - Sol		
		


ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	2ème - Dégagement n°5
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol blanches	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Evaluation périodique		
Localisation		
Plancher - Sol		
		

ELEMENT : Faux-plafond		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	RDC au 1er - Sanitaires 1
Matériau	Nom de l'opérateur	
Plaques de faux-plafond	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds		
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
		


ELEMENT : Faux-plafond		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	RDC au 1er - Sanitaires 2
Matériau	Nom de l'opérateur	
Plaques de faux-plafond	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds		
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
		

ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	1er - Dégagement n°2
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol blanches	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Evaluation périodique		
Localisation		
Plancher - Sol		
		

ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	2ème - C1 n°2
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol grises	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Action Corrective de 2nd niveau		
Localisation		
Plancher - Sol		
		


ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	1er - Dégagement n°3
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol blanches	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Evaluation périodique		
Localisation		
Plancher - Sol		
		

ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	2ème - C7 n°2
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol grises	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Action Corrective de 2nd niveau		
Localisation		
Plancher - Sol		
		


ELEMENT : Plancher		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	1er - C2 n°1
Matériau	Nom de l'opérateur	
Dalles de sol grises	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Evaluation périodique		
Localisation		
Plancher - Sol		
		

ELEMENT : Faux-plafond		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID TOULON	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207	+1 au +2 - Sanitaires 3
Matériau	Nom de l'opérateur	
Plaques de faux-plafond	MARET Alain	
RESULTAT DE L'EVALUATION		
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds		
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
		

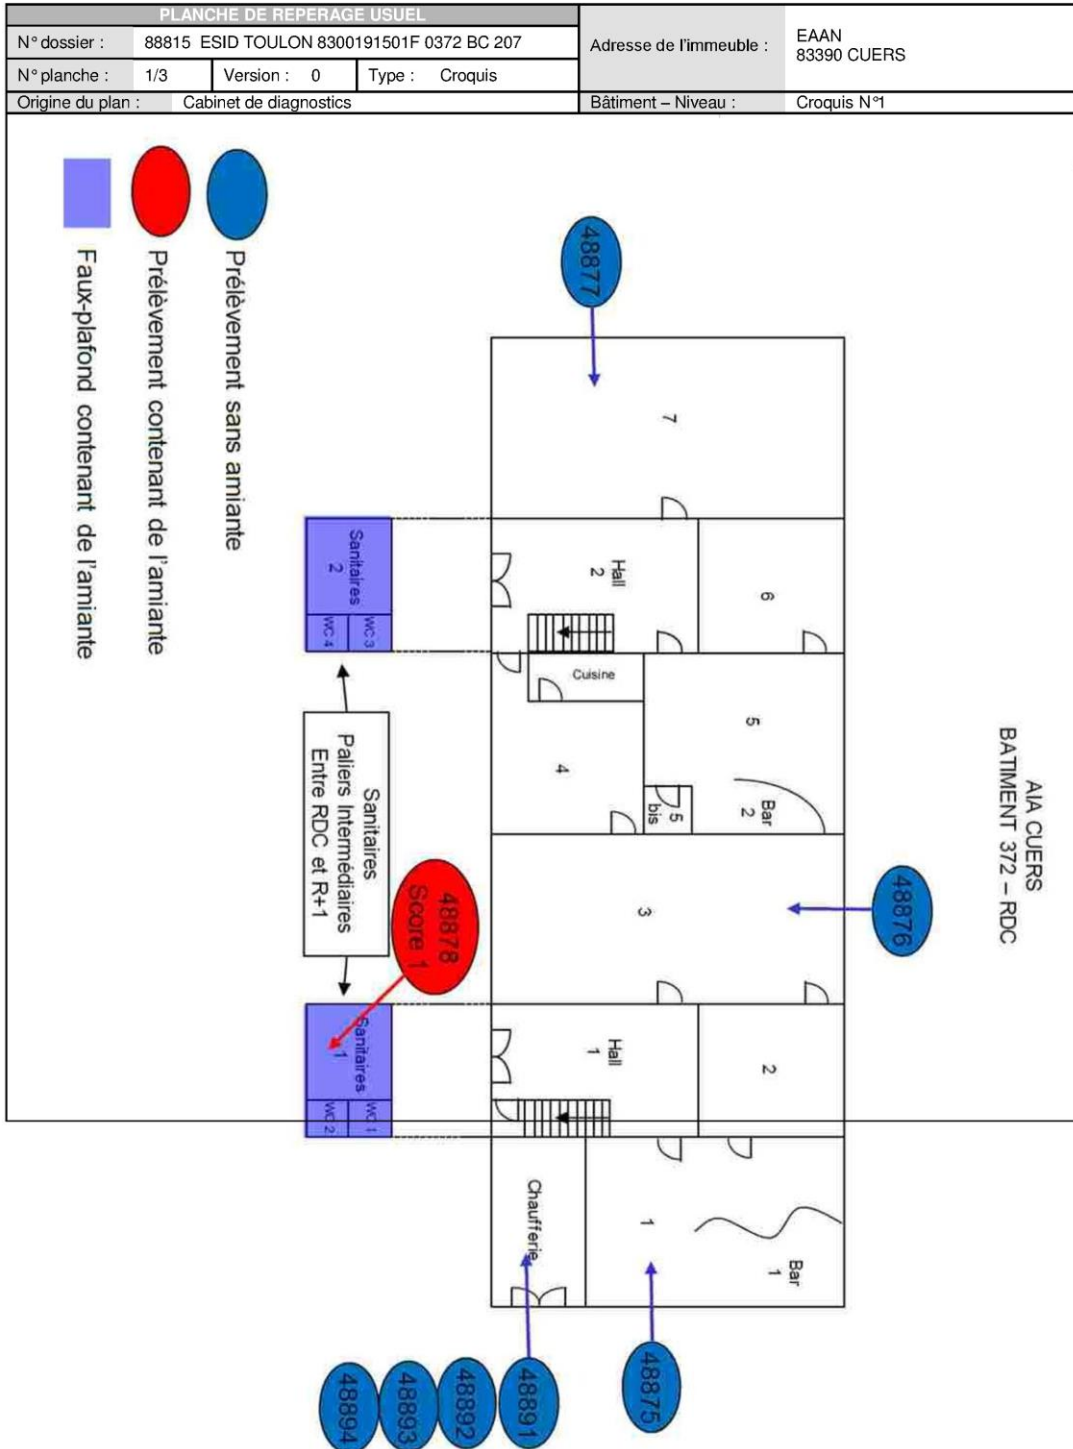
ANNEXE2 – CROQUIS



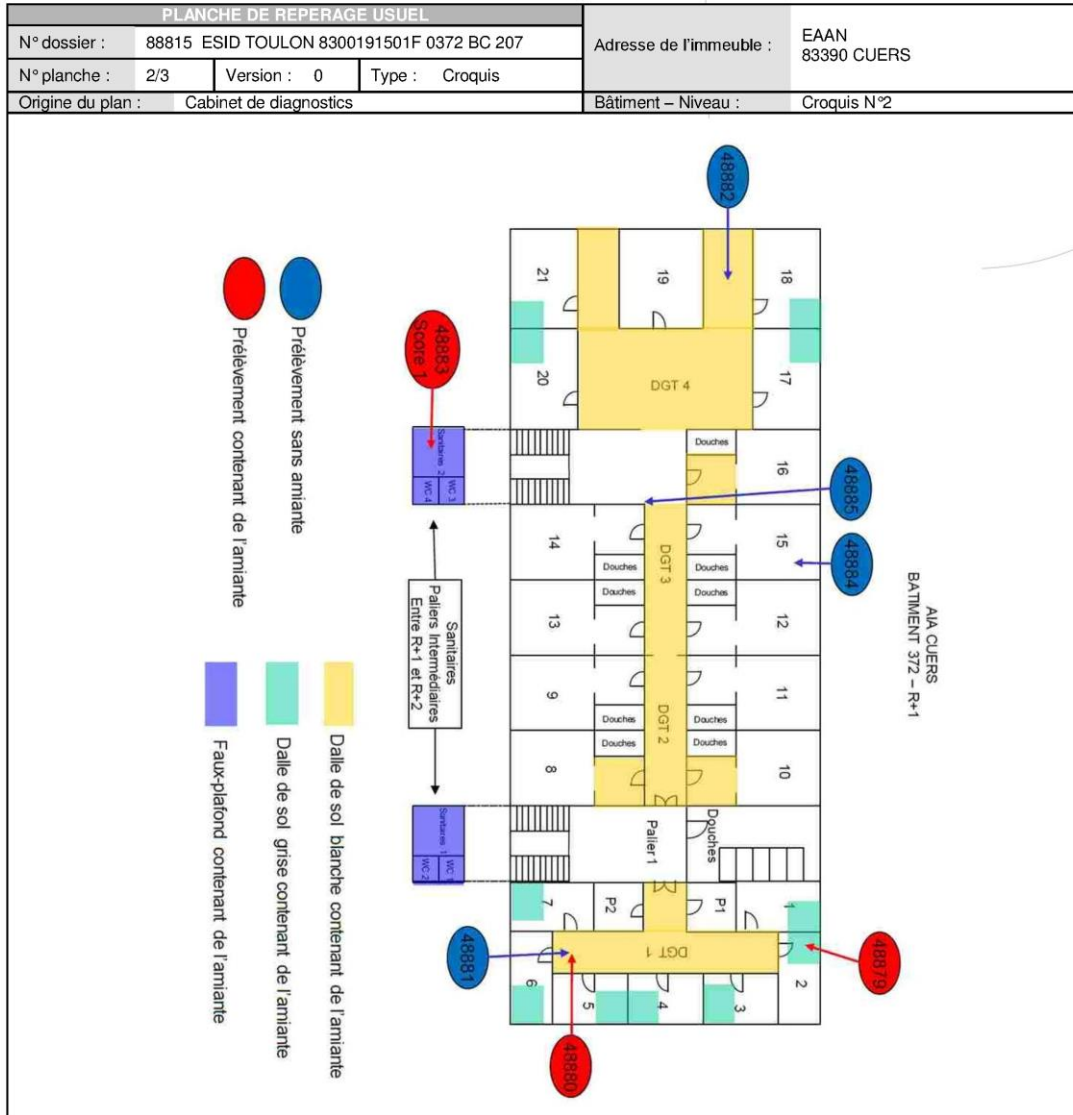Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de: 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B



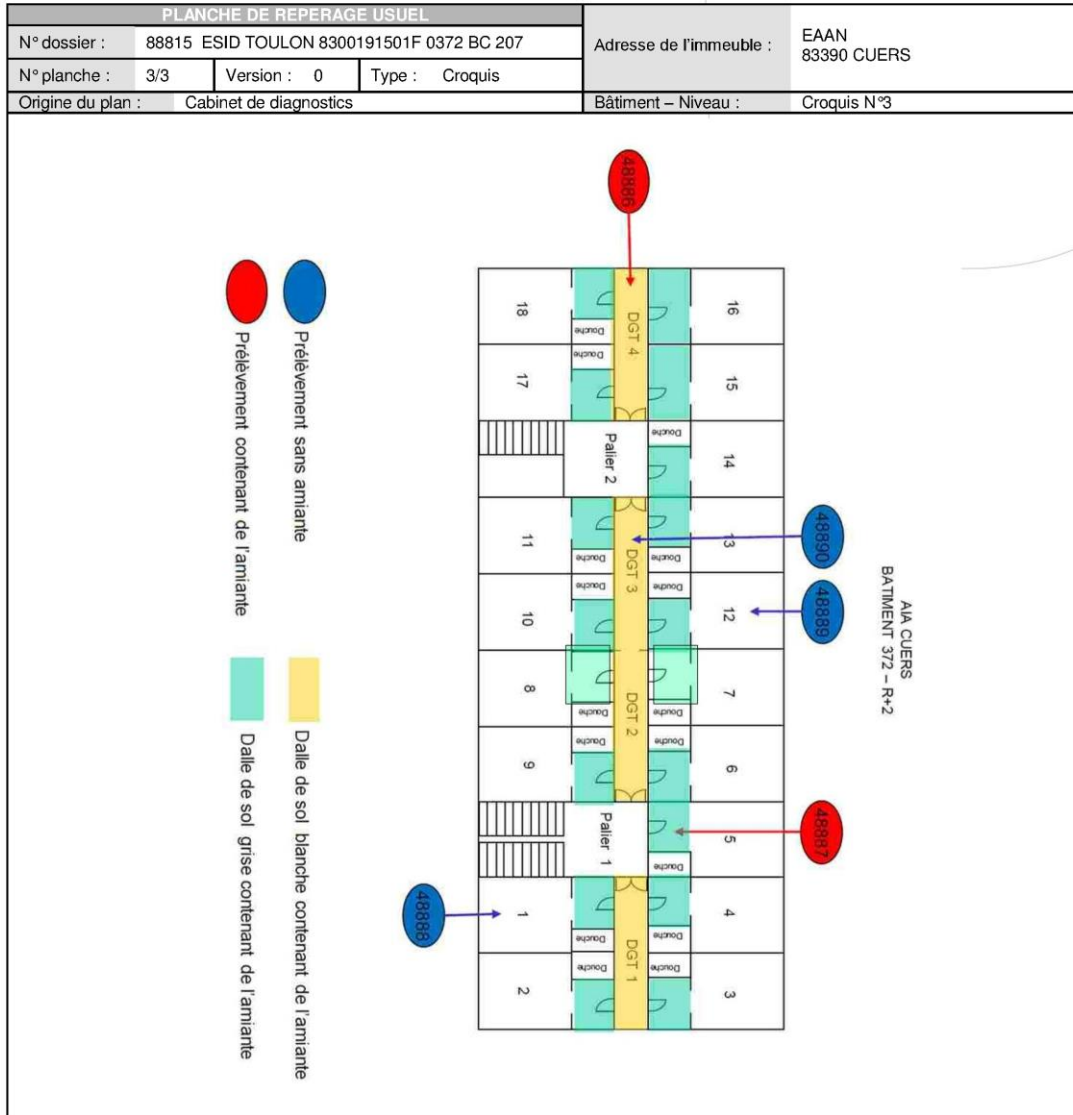Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de: 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B



Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de: 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

ANNEXE3 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 1

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	RDC au 1er
Pièce ou zone homogène	Santaires 1
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	Santaires 1
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
		Fort <input checked="" type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input type="checkbox"/>		Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 2

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	RDC au 1er
Pièce ou zone homogène	Sanitaires 2
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	Sanitaires 2
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input checked="" type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Fort <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input type="checkbox"/>			
			Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de: 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 3

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	W.C. n°1
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	W.C. n°1
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Fort <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 4

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	W.C. n°2
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	W.C. n°2
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
		Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 5

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	W.C. n°3
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	W.C. n°3
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Fort <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 6

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	W.C. n°4
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	W.C. n°4
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Fort <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 7

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	+1 au +2
Pièce ou zone homogène	Sanitaires 3
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	Sanitaires 3
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
		Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 8

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	+1 au +2
Pièce ou zone homogène	W.C. 4
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	W.C. 4
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	2
		Fort <input type="checkbox"/>	Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 9

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	+1 au +2
Pièce ou zone homogène	W.C. 5
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	W.C. 5
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Fort <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 10

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	+1 au +2
Pièce ou zone homogène	Sanitaires 4
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	Sanitaires 4
Conclusion	Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input checked="" type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Fort <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input type="checkbox"/>		Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 11

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Porche d'entrée Ouest
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	Porche d'entrée Ouest
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Fort <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>			
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX-PLAFONDS LISTE A N° 12

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date du contrôle	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Porche d'entrée Est
Localisation	Plafond
Résultat de l'évaluation	
Matériau	Plaques de faux-plafond
Destination déclarée du local	Porche d'entrée Est
Conclusion	Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux-plafonds

Protection physique	Etat de dégradation	Niveau d'exposition aux circulations d'air	Niveau d'exposition aux chocs et vibrations	Résultat d'évaluation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				1
	Faux-plafond en mauvais état <input type="checkbox"/>			3
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>				
		Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s) <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
		Moyen <input type="checkbox"/>	Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	3
		Fort <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	2
			Fort <input type="checkbox"/>	3
	Faux-plafond en bon état <input checked="" type="checkbox"/>		Faible <input checked="" type="checkbox"/>	1
			Moyen <input type="checkbox"/>	1
			Fort <input type="checkbox"/>	2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de: 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 1

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol blanches
Destination déclarée du local	Dégagement n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>			EP
			Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 2

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol blanches
Destination déclarée du local	Dégagement n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N°3

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°3
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol blanches
Destination déclarée du local	Dégagement n°3
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 4

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°4
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol blanches
Destination déclarée du local	Dégagement n°4
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>			EP
			Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N°5

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C1 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C1 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>			EP
			Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N°6

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C2 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C2 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N°7

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C3 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C3 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N°8

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C4 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C4 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N°9

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C5 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C5 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>			EP
			Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 10

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C6 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C6 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 11

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C7 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C7 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 12

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C17 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C17 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 13

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C18 n°1
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C18 n°1
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 14

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C20
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C20
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 15

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	1er
Pièce ou zone homogène	C21
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C21
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 16

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°5
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol blanches
Destination déclarée du local	Dégagement n°5
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 17

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°6
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol blanches
Destination déclarée du local	Dégagement n°6
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 18

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°7
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol blanches
Destination déclarée du local	Dégagement n°7
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 19

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	Dégagement n°8
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol blanches
Destination déclarée du local	Dégagement n°8
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>			EP
			Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 20

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C1 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C1 n°2
Recommandation	Action Corrective de 2nd niveau

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input checked="" type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 21

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C2 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C2 n°2
Recommandation	Action Corrective de 2nd niveau

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input checked="" type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 22

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C3 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C3 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 23

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C4 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C4 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 24

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C5 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C5 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 25

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C6 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C6 n°2
Recommandation	Action Corrective de 2nd niveau

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input checked="" type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 26

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C9
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C9
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>			EP
			Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>	Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 27

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C10
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C10
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 28

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C12 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C12 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 29

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C8
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C8
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 30

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C11
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C11
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 31

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C7 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C7 n°2
Recommandation	Action Corrective de 2nd niveau

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input checked="" type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 32

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C13 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C13 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 33

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C14 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C14 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 34

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C15 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C15 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>			EP
			Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 35

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C16 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C16 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 36

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C17 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C17 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 37

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	2ème
Pièce ou zone homogène	C18 n°2
Elément	Plancher
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Dalles de sol grises
Destination déclarée du local	C18 n°2
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>	Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>	Matériau dégradé <input type="checkbox"/>	Ponctuelle <input type="checkbox"/>	Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/>	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegrup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX LISTE B N° 38

Eléments d'information généraux	
N° de dossier	88815 ESID TOULON 8300191501F 0372 BC 207 A
Date de l'évaluation	21/01/2020
Bâtiment	Casernement OM 830091501F 0372
Etage	RDC
Pièce ou zone homogène	Porche d'entrée Ouest
Elément	Conduit de fluide
Localisation	Sol
Résultat de l'évaluation	
Matériau / Produit	Amiante ciment
Destination déclarée du local	Porche d'entrée Ouest
Recommandation	Evaluation périodique

Etat de conservation du matériau ou produit			Risque de dégradation	
Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Type de recommandation
Protection physique étanche <input type="checkbox"/>				EP
	Matériau non dégradé <input type="checkbox"/>		Risque de dégradation faible ou à terme <input type="checkbox"/>	EP
			Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/>	AC1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/>			Risque faible d'extension de la dégradation <input checked="" type="checkbox"/>	EP
		Ponctuelle <input checked="" type="checkbox"/>	Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC1
	Matériau dégradé <input checked="" type="checkbox"/>		Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/>	AC2
		Généralisée <input type="checkbox"/>		AC2

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'emphysème important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. À ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du



Wegroup
04 94 100 919
wediag83@mywegroup.com

Wegroup Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES Siret : 443 638 671 00067 / SAS au Capital social de : 1 488 968 Euros Code NAF : 7120B

travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amiante doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :

WE GROUP HOLDING
LES ESPACES DE LA SAINTE BAUME
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES
13420 GEMENOS

Est titulaire du contrat d'assurance n° 7518072604 ayant pris effet le 15/07/2017

Les sociétés WE GROUP et WE GROUP 06, ont également la qualité d'assurés additionnels au présent contrat.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de
DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS suivantes :

- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
- REPERAGE DE PLOMB AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE D'AMIANTE
- CONTROLE PERIODIQUE AMIANTE
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- MESURAGE (LOI CARREZ / LOI BOUTIN)
- CONTROLE INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF
- CALCUL DES MILLIEMES DE COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC RADON
- LOI S.R.U : DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE POUR MISE EN COPROPRIETE D'IMMEUBLE DE PLUS DE 15 ANS
- DTG DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COPROPRIETE
- REPERAGE D'AMIANTE ET HAP SUR SURFACES BITUMEES ET ENROBEEES
- REPERAGE D'AMIANTE AVANT/APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
- PRESENCE DE TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES Y COMPRIS AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- ETAT DE L'INSTALLATION DE GAZ
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE)
- ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES
- ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE DES PISONES
- CERTIFICAT DE LOGEMENT DECENT
- CERTIFICAT DES TRAVAUX DE REHABILITATIONS
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET PRET A TAUX ZERO
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

- PRESENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES
- EVALUATION IMMOBILIERE
- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, DOCUMENT UNIQUE DE SECURITE
- MESURE D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
- FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRITES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)
- AUDIT CERTIFICATION
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIERS
- ANALYSE DE LA TENEUR EN PLOMB DANS L'EAU POTABLE
- PRISE DE MESURES RELEVES DE COTES ET PLANS EXISTANTS- THERMOGRAPHIE
- INFILTROMETRIE
- AUDITS ENERGETIQUES
- CONTROLES ELECTRIQUES PERIODIQUE ET INITIAL
- VERIFICATION DES ENGINS ET MOYENS DE LEVAGE
- CONTROLE SECURITE AIRES DE JEUX
- DIAGNOSTIC LEGIONELLOSE
- REPERAGE D'AMIANTE A BORD DE NAVIRES SELON DECRET N°2017-1442 DU 03/10/2017 APRES ACCREDITATION DU COFRAC
- INSPECTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DE MATIERES DANGEREUSES SOUS RESERVES DE L'ACCREDITATION COFRAC CORRESPONDANTE, SELON LE REGLEMENT (UE)N°1257/2013 RELATIF AU RECYCLAGE DES NAVIRES

CES ACTIVITES PEUVENT ETRE EXERCEES SUR TOUS TYPES DE BIENS.

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par année d'assurance.

La présente attestation est valable du 1^{er} JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.

A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2020 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).


Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 04/12/2019

Pour la compagnie

VD ASSOCIES
PO. 81, Bd Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
RCS : 794 672 738 ORIAS : 13010220
Tél : 05 56 30 95 75

CERTIFICAT DE QUALIFICATION



CERTIFICAT
N° DTI / 1705-016

Certifié par la présente que :
MARET Alain

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mission	22/10/2014	21/10/2019
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public, répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, maisons de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visant à l'issue des travaux de repérage ou de confinement	29/06/2017	21/10/2019
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	22/10/2014	21/10/2019
DPE - individuel	Diagnostic de performance énergétique d'habitations individuelles et de tous autres des bâtiments à usage principal d'habitation. Attestation de prise en compte de la réglementation thermique	02/12/2015	01/12/2020
ELECTRICITE	Etat des installations électriques d'éclairage	26/10/2014	27/10/2019

Qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux articles compétences :

- Article 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Directeur Opérationnel **François RIQUET**
f. Riquet

SOCOTEC Certification France - SAS au capital de 100 000 euros - RCS Créteil 490 394 209 - 1 rue René Argyus - 94250 Gentilly - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 2006-015

Certifie par la présente que :

Antoine ZAMATARO

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	17/07/2020	16/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	17/07/2020	16/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	30/08/2019	29/08/2024
DPE - Individuels	Diagnostics de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	11/06/2020	10/06/2027
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	17/10/2019	16/10/2024
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	17/10/2019	16/10/2024

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréables pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 octobre 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification




Thomas Hennion, Directeur opérationnel

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92977 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 984 308 - www.socotec-certification-international.fr

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
POUR LA SOCIÉTÉ :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 834,08 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.