

# Pré-Rapport du 27/06/2024 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

### Bâtiment 368

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments  
AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

### Propriétaire

ESID TOULON - BCRM TOULON  
ARSENAL MARITIME, BP 71,  
83800 TOULON CEDEX 9

### Demandeur

ESID TOULON - BCRM TOULON  
ARSENAL MARITIME, BP 71,  
83800 TOULON CEDEX 9

## SYNTHESE DU RAPPORT :

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 26/06/2024

**Date de visite :** 12/06/2024

**Nombre de pages :** 141

**Fait à :** 06560 VALBONNE

**Référence du dossier :** 2406CPASO -  
BI12220000000811

**Nombre de prélèvements :** 217

**Le présent rapport est établi par :**  
Mathieu CHEVALIER

**dont les compétences sont certifiées par :** LA  
CERTIFICATION DE PERSONNES 25 Avenue  
Léonard de Vinci, Immeuble Europarc, 33600  
PESSAC (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

**sur la durée de validité du :** 11/04/2023 au  
11/04/2030

**Certificat de compétence :**

n° 1686

**Contrat d'assurance :**

AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
SIRET : 479 076 838 00222  
Agence Sophia Antipolis  
1681 Route des Dolines - Immeuble Taissounières  
06560 VALBONNE  
Tél : 04 42 20 91 73

Révision	Date	Objet
Néant		

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

# Sommaire

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE .....	3
<b>II. CONCLUSIONS .....</b>	<b>3</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	5
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>	<b>8</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	8
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	8
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....	8
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	10
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....	10
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>11</b>
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	11
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE .....	12
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	34
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	34
<b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....</b>	<b>35</b>
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT .....	35
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	35
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>	<b>72</b>
<b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>	<b>91</b>
<b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>138</b>
<b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>	<b>139</b>
<b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>140</b>

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE

### 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Dépose de tous les revêtements; Menuiseries des pièces mentionnées dans la liste des pièces du présent rapport, Sols; Murs; Plafonds, extérieurs et intérieur

Percements de murs

### 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Ensemble des pièces du bâti 368 mentionnées dans le présent rapport : Sols, Murs, Plafonds, Menuiseries, Plinthes Intérieur et extérieur

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

Localisation	Matériau ou produit
--------------	---------------------

4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 15; 4ème étage - Pièce 16; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 18; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 4ème étage - Pièce 20; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D; 2ème étage - Dégagement central; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12; 2ème étage - Pièce 13; 2ème étage - Pièce 14; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; 2ème étage - Pièce 17; 2ème étage - Pièce 18; 2ème étage - Pièce 19; 2ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Pièce 21; 2ème étage - Pièce 22; Rez-de-Chaussée - Entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Entrée Droite; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 5; Rez-de-Chaussée - Pièce 6; Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 12; Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 14; Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 17; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 19; Rez-de-Chaussée - Pièce 20; Rez-de-Chaussée - Pièce 21; Rez-de-Chaussée - Dégagement 1; Rez-de-Chaussée - Placard (Mur)	Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige
4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D (mur)	Colle de faïence blanche petit carreaux
6ème étage - Toiture; 5ème étage - Combles Hall Gauche; 4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire 1; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G (mur)	Conduit en fibres-ciment rectangle
6ème étage - Toiture; 5ème étage - Combles Hall Droit; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Sanitaire 2; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D (mur)	Conduit en fibres-ciment rectangulaire
Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit (mur plinthes)	Colle de plinthes rouge carrelage
Rez de chaussée - Facades (Facade Gauche - Grille D'aération sous vitrage)	Facade Gauche - Grille D'aération sous vitrage - Conduit fibres ciment rectangulaire
Rez de chaussée - Facades (Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage)	Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage Conduit en fibres-ciment rectangle

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.



### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travail
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : 1918

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
6ème étage	Toiture
6ème étage	Toiture plate droite
6ème étage	Toiture plate Gauche
5ème étage	Combles Hall Droit
5ème étage	Combles Hall Gauche
5ème étage	Combles Dégagement central
4ème étage	Escalier central G
4ème étage	Hall G
4ème étage	Sanitaire hall G
4ème étage	Sanitaire Palier G
4ème étage	WC 1
4ème étage	WC2

4ème étage	WC3
4ème étage	WC4
4ème étage	Gaine technique 1
4ème étage	Gaine technique 2
4ème étage	Escalier central D
4ème étage	Hall D
4ème étage	Sanitaire hall D
4ème étage	Sanitaire Palier D
4ème étage	WC5
4ème étage	WC6
4ème étage	WC7
4ème étage	WC8
4ème étage	Gaine technique 3
4ème étage	Gaine technique 4
4ème étage	Dégagement central
4ème étage	Pièce 1 + Placard
4ème étage	Pièce 2
4ème étage	Sanitaire 1
4ème étage	Sanitaire 2
4ème étage	Pièce 3 + Placards
4ème étage	Pièce 4
4ème étage	Pièce 5 + Placard
4ème étage	Pièce 6
4ème étage	Pièce 7
4ème étage	Pièce 8
4ème étage	Pièce 9
4ème étage	Pièce 10
4ème étage	Pièce 11
4ème étage	Pièce 12 + Placard
4ème étage	Pièce 13
4ème étage	Pièce 14 + Placard
4ème étage	Pièce 15
4ème étage	Pièce 16
4ème étage	Pièce 17 + Placard
4ème étage	Pièce 18
4ème étage	Pièce 19 + Placard
4ème étage	Pièce 20
3ème étage	Palier Gauche
3ème étage	Palier Droit
3ème étage	Sanitaire Palier G
3ème étage	WC1
3ème étage	WC2
3ème étage	WC3
3ème étage	WC4
3ème étage	Gaine Technique 1
3ème étage	Gaine Technique 2
3ème étage	Sanitaire Palier droit
3ème étage	WC5
3ème étage	WC6
3ème étage	WC7
3ème étage	WC8
3ème étage	Gaine Technique 3
3ème étage	Gaine Technique 4
2ème étage	Escalier central G
2ème étage	Hall G
2ème étage	sanitaire 1
2ème étage	Sanitaire Hall G
2ème étage	Escalier central D
2ème étage	Hall D
2ème étage	Sanitaire Hall D
2ème étage	Dégagement central
2ème étage	Pièce 1 + Placards
2ème étage	Pièce 2
2ème étage	Pièce 3 + Placards

2ème étage	Pièce 4
2ème étage	Pièce 5 + Placard
2ème étage	Pièce 6 + placard
2ème étage	Pièce 7
2ème étage	Pièce 8 + Placard
2ème étage	Pièce 9
2ème étage	Pièce 10
2ème étage	Pièce 11
2ème étage	Pièce 12
2ème étage	Pièce 13
2ème étage	Pièce 14
2ème étage	Pièce 15 + Placard
2ème étage	Pièce 16 + Placard
2ème étage	Pièce 17
2ème étage	Pièce 18
1er étage	Palier Droit
1er étage	Palier Gauche
1er étage	Sanitaire Palier G
1er étage	WC1
1er étage	WC2
1er étage	WC3
1er étage	WC4
1er étage	Gaine Technique 1
1er étage	Gaine Technique 2
1er étage	Sanitaire Palier D
1er étage	WC5
1er étage	WC6
1er étage	WC7
1er étage	WC8
1er étage	Gaine Technique 3
1er étage	Gaine Technique 4
Rez-de-Chaussée	Entrée Gauche
Rez-de-Chaussée	Entrée Droite
Rez-de-Chaussée	Hall RDC Gauche
Rez de chaussée	sanitaire hall droit
Rez-de-Chaussée	Hall RDC Droit
Rez-de-Chaussée	Pièce 1
Rez-de-Chaussée	Pièce 2
Rez-de-Chaussée	Pièce 3
Rez-de-Chaussée	Pièce 4
Rez-de-Chaussée	Pièce 5
Rez-de-Chaussée	Pièce 6 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 7 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 8 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 9 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 10 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 11 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 12
Rez-de-Chaussée	Pièce 13 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 14
Rez-de-Chaussée	Pièce 15 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 16 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 17
Rez-de-Chaussée	Pièce 18 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 19
Rez-de-Chaussée	Pièce 20
Rez-de-Chaussée	Pièce 21
Rez-de-Chaussée	Dégagement 1
Rez-de-Chaussée	Placard
Rez-de-Chaussée	Porche d'entrée Gauche
Rez-de-Chaussée	Porche d'entrée Droit
Rez-de-Chaussée	Escalier Central Gauche
Rez-de-Chaussée	Escalier Central Droit
Rez de chaussée	Facades

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : EUROFINs Ouest SAS (Cofrac : 1-5597)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Pré-Rapport du 27/06/2024 de la mission, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :  
> Mr MASSIEUX

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement		X	

### Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison
5ème étage - Plénum Plafond	Toutes	Hauteur trop importante - Prévoir un moyen d'accès pour réaliser des investigations complémentaires

Localisation	Parties du local	Raison
4ème étage - Local X	Toutes	Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon, risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires
2ème étage - Sanitaire. 2	Toutes	Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon, risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires
2ème étage - Pièce 19	Toutes	Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon, risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires
2ème étage - Pièce 21	Toutes	Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon, risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires
6ème étage - Toiture	Plénum sous tuiles	Impossibilité d'investigation, hauteur trop importante, Lors de la phase de travaux, Si des éléments non mentionnés dans le présent rapport sont découverts, Contacter SOCOTEC pour réaliser des investigations supplémentaires
6ème étage - Toiture	Cheminées en toiture	Impossibilité d'investigation, manque de sécurité. Lors de la phase de travaux si des éléments non cités dans le présent rapport sont découverts, contacter SOCOTEC pour réaliser des investigations complémentaires

### Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Vide

## 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Aucun document n'a été remis
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Aucun document n'a été remis
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Aucun document n'a été remis

Observations :

**La ZPSO-003 étant discordant sur les résultats d'analyses (P7; P164 positifs et P3; P94; P98; P198 négatifs) Par principe sécuritaire la ZPSO-003 est considérée comme contenant de l'amiante, nous nous tenons à disposition du donneur d'ordre pour réaliser des prélèvements complémentaires afin d'affiner la zone.**

**La ZPSO-005 étant discordant sur les résultats d'analyses (P8; P51; P128 positifs et P110 négatifs) Par principe sécuritaire la ZPSO-005 est considérée comme contenant de l'amiante, nous nous tenons à disposition du donneur d'ordre pour réaliser des prélèvements complémentaires afin d'affiner la zone.**

## 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
6ème Etage / Toitures / Bâti 368	Plan Toitures
5ème Etage / Combles / Bâti 368	Plan Combles
5ème Etage / Combles / Bâti 368	Plan Combles / AMIANTE
4ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 4ème (1/2)
4ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 4ème (2/2)
4ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 4ème / Plan Amiante 1/2
4ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 4ème / Plan Amiante 2/2
3ème Etage / Paliers Sanitaires / Bâti 368	Sanitaires
2ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 2ème
2ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 2ème (2/2)
2ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 2ème / Plan AMIANTE 1/2
2ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 2ème / Plan AMIANTE 2/2
1 <sup>er</sup> Etage / Palier Sanitaire / Bâti 368	Palier Sanitaire
Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368	Plan Rez-de-chaussée (1/2)
Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368	Plan Rez-de-chaussée (2/2)
Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368	Plan Rez-de-chaussée / Plan AMIANTE (1/3)
Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368	Plan Rez-de-chaussée / Plan AMIANTE (2/3)
Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368	Plan Rez-de-chaussée / Plan AMIANTE (3/3)

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant <sup>*1</sup>	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité <sup>*2</sup>
ZPSO-003	4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 15; 4ème étage - Pièce 16; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 18; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 4ème étage - Pièce 20; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D; 2ème étage - Dégagement central; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12; 2ème étage - Pièce 13; 2ème étage - Pièce 14; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; 2ème étage - Pièce 17; 2ème étage - Pièce 18; 2ème étage - Pièce 19; 2ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Pièce 21; 2ème étage - Pièce 22; Rez-de-Chaussée - Entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Entrée Droite; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 5; Rez-de-Chaussée - Pièce 6; Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 12; Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 14; Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 17; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 19; Rez-de-Chaussée - Pièce 20; Rez-de-Chaussée - Pièce 21; Rez-de-Chaussée - Dégagement 1; Rez-de-Chaussée - Placard (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige	P003 (4ème étage - Pièce 1 + Placard - Mur) P007 (4ème étage - Sanitaire 1 - Mur) P094 (2ème étage - Pièce 1 + Placards - Mur) P098 (2ème étage - sanitaire 1 - Mur) P164 (Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard - Mur) P198 (Rez-de-Chaussée - Pièce 5 - Mur)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	~600 ml

N° Composant <sup>*1</sup>	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)	Quantité <sup>*2</sup>
ZPSO-005	4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence blanche petit carreaux	P008 (4ème étage - Sanitaire 1 - mur) P051 (4ème étage - Sanitaire 2 - mur) P110 (2ème étage - Sanitaire Hall G - mur) P128 (2ème étage - Sanitaire Hall D - mur)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	~900 m2
ZPSO-007	6ème étage - Toiture; 5ème étage - Combles Hall Gauche; 4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire 1; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G (mur)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment rectangle	P010 (4ème étage - Sanitaire 1 - mur)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	4 U
ZPSO-023	6ème étage - Toiture; 5ème étage - Combles Hall Droit; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Sanitaire 2; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D (mur)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Conduit en fibres-ciment rectangulaire	P029 (4ème étage - Sanitaire hall D - mur)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	4 U
ZPSO-066	Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit (mur plinthes)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes	Colle de plinthes rouge carrelage	P201 (Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit - mur plinthes) P202 (Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche - mur plinthes)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	~20 ml
ZPSO-072	Rez de chaussée - Facades (Facade Gauche - Grille D'aération sous vitrage)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Facade Gauche - Grille D'aération sous vitrage - Conduit fibres ciment rectangulaire	P230 (2ème étage - Facades - Facades Gauche - Grille D'aération sous vitrage)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2 U
ZPSO-073	Rez de chaussée - Facades (Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Conduit en fibres-ciment	Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage Conduit en fibres-ciment rectangle	P231 (2ème étage - Facades - Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	2 U

<sup>\*1</sup> : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

<sup>\*2</sup> : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE



N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Dégagement central; 4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 15; 4ème étage - Pièce 16; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 18; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 4ème étage - Pièce 20; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D; 2ème étage - Dégagement central; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12; 2ème étage - Pièce 13; 2ème étage - Pièce 14; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; 2ème étage - Pièce 17; 2ème étage - Pièce 18; 2ème étage - Pièce 19; 2ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Pièce 21; 2ème étage - Pièce 22; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 5 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage Petit carreaux mouchetés Beige + Ragrée	P001 (4ème étage - Pièce 1 + Placard - Sol) P049 (4ème étage - Sanitaire 2 - Sol) P093 (2ème étage - Pièce 1 + Placards - Sol) P125 (2ème étage - Sanitaire Hall D - Sol) P191 (Rez-de-Chaussée - Pièce 3 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 4ème étage - Sanitaire Hall D (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé avec peinture bleue	P002 (4ème étage - Pièce 1 + Placard - Mur) P208 (4ème étage - Sanitaire hall G - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-004	4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Sanitaire Hall D; 4ème étage - Sanitaire Hall G; 4ème étage - Sanitaire Hall D (Mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé avec peinture bleue	P004 (4ème étage - Pièce 1 + Placard - Mur) P005 (4ème étage - Pièce 2 - Mur) P032 (4ème étage - Sanitaire Hall D - Mur) P127 (2ème étage - Sanitaire Hall D - Mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	4ème étage - Sanitaire 1; 2ème étage - sanitaire 1; Rez de chaussée - sanitaire hall droit (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé avec peinture orange	P009 (4ème étage - Sanitaire 1 - mur) P100 (2ème étage - sanitaire 1 - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard (mur placard)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé	P011 (4ème étage - Pièce 3 + Placards - mur placard) P055 (4ème étage - Pièce 17 + Placard - mur placard) P107 (2ème étage - Pièce 3 + Placards - mur placard) P111 (2ème étage - Pièce 5 + Placard - mur placard) P151 (Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard - mur placard)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-009	4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard (sol placard)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P012 (4ème étage - Pièce 3 + Placards - sol placard) P054 (4ème étage - Pièce 17 + Placard - sol placard) P106 (2ème étage - Pièce 3 + Placards - sol placard) P112 (2ème étage - Pièce 5 + Placard - sol placard) P150 (Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard - sol placard)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	4ème étage - Pièce 3 + Placards (sol placard)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	dalle de faux plafond rectangle	P013 (4ème étage - Pièce 3 + Placards - sol placard)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ZPSO-011	<p>4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 15; 4ème étage - Pièce 16; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 18; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 4ème étage - Pièce 20; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12; 2ème étage - Pièce 13; 2ème étage - Pièce 14; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; 2ème étage - Pièce 17; 2ème étage - Pièce 18; 2ème étage - Pièce 19; 2ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Pièce 21; 2ème étage - Pièce 22; Rez de chaussée - sanitaire hall gauche; Rez de chaussée - sanitaire hall droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 5; Rez-de-Chaussée - Pièce 6; Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 12; Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 14; Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 17; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard; Rez-de-Chaussée -</p>	<p>2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)</p>	<p>Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois</p>	<p>P014 (4ème étage - Pièce 3 + Placards - Fenêtre bois grand format) P053 (4ème étage - Pièce 17 + Placard - Fenêtre bois grand format) P056 (4ème étage - Pièce 20 - Fenêtre bois grand format) P103 (2ème étage - Pièce 3 + Placards - Fenêtre bois grand format) P124 (2ème étage - Sanitaire Hall D - Fenêtre bois grand format) P154 (Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard - Fenêtre bois grand format) P163 (Rez-de-Chaussée - Pièce 6 - Fenêtre bois grand format) P190 (Rez-de-Chaussée - Pièce 2 - Fenêtre bois grand format)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>
----------	--	--	--	---	---

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
	Pièce 19 (Fenêtre bois grand format)				
ZPSO-012	4ème étage - Pièce 3 + Placards; Rez de chaussée - Facades (façade origine)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pate de verre, carrelage)	Colle d'assemblage entre pierre de facade	P015 (4ème étage - Pièce 3 + Placards - façade origine) P205 (Rez de chaussée - Facades - façade origine)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	4ème étage - Pièce 3 + Placards; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard (facade)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Colle (faïence, pate de verre, carrelage)	Colle d'assemblage brique rouge	P016 (4ème étage - Pièce 3 + Placards - facade) P206 (Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard - facade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Pièce 17; Rez de chaussée - Facades (facade)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur lisse gris	P017 (4ème étage - Pièce 3 + Placards - facade) P057 (4ème étage - Pièce 20 - facade) P221 (Rez de chaussée - Facades - facade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	4ème étage - Escalier central G; 4ème étage - Hall G; 4ème étage - Escalier central D; 4ème étage - Hall D; 3ème étage - Palier Gauche; 3ème étage - Palier Droit; 2ème étage - Escalier central G; 2ème étage - Hall G; 2ème étage - Escalier central D; 2ème étage - Hall D; 1er étage - Palier Droit; Rez-de-Chaussée - Entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Entrée Droite; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit (sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage	P019 (4ème étage - Hall G) P038 (4ème étage - Escalier central D - Sol) P089 (2ème étage - Hall G - Sol) P137 (2ème étage - Hall D - Sol) P159 (Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit - Sol) P172 (Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche - Sol) P199 (Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit - Sol) P204 (Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-017	4ème étage - Escalier central G; 4ème étage - Hall G; 4ème étage - Escalier central D; 4ème étage - Hall D; 3ème étage - Palier Gauche; 3ème étage - Palier Droit; 2ème étage - Hall G; 2ème étage - Escalier central D; 2ème étage - Hall D; 2ème étage - Dégagement central; 1er étage - Palier Gauche; 1er étage - Palier Droit; Rez-de-Chaussée - Entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Entrée Droite; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez de chaussée - sanitaire hall droit; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 5; Rez-de-Chaussée - Dégagement 1; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux	P020 (4ème étage - Hall G - mur) P037 (4ème étage - Hall D - mur) P090 (2ème étage - Hall G - mur) P138 (2ème étage - Hall D - mur) P162 (Rez de chaussée - sanitaire hall droit - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	4ème étage - Hall G (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle grise de faïence orange mouchetée	P021 (4ème étage - Hall G) P211 (4ème étage - Hall G - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	4ème étage - Escalier central G; 4ème étage - Escalier central D; 2ème étage - Escalier central G; 2ème étage - Escalier central D; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit (escalier)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Nez de marche	Nez de marche carrelage rouge	P022 (4ème étage - Escalier central G - escalier) P036 (4ème étage - Escalier central D - escalier) P091 (2ème étage - Escalier central G - escalier) P135 (2ème étage - Escalier central D - escalier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-020	4ème étage - Escalier central G; 4ème étage - Escalier central D; 2ème étage - Escalier central G; 2ème étage - Escalier central D; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit (escalier)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - contre marches	contre marches mortier gris	P023 (4ème étage - Escalier central G - escalier) P035 (4ème étage - Escalier central D - escalier) P092 (2ème étage - Escalier central G - escalier) P136 (2ème étage - Escalier central D - escalier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Sanitaire Hall D; Rez de chaussée - sanitaire hall droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; 4ème étage - Sanitaire Hall G; 4ème étage - Sanitaire Hall D (sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage anti dérapant	P025 (4ème étage - Sanitaire Hall G - Sol) P027 (4ème étage - Sanitaire Hall D - Sol) P108 (2ème étage - Sanitaire Hall G - Sol) P126 (2ème étage - Sanitaire Hall D - Sol) P161 (Rez de chaussée - sanitaire hall droit - Sol) P174 (Rez-de-Chaussée - Pièce 4 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ZPSO-022	<p>4ème étage - Gaine technique 1; 4ème étage - Gaine technique 2; 5ème étage - Gaine technique 3; 4ème étage - Gaine technique 4; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 15; 4ème étage - Pièce 16; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 18; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 4ème étage - Pièce 20; 3ème étage - Gaine Technique 1; 3ème étage - Gaine Technique 2; 3ème étage - Gaine Technique 3; 3ème étage - Gaine Technique 4; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12; 2ème étage - Pièce 13; 2ème étage - Pièce 14; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; 2ème étage - Pièce 17; 2ème étage - Pièce 18; 2ème étage - Pièce 19; 2ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Pièce 21; 2ème étage - Pièce 22; 1er étage - Gaine Technique 1; 1er étage - Gaine Technique 2; 1er étage - Gaine Technique 3; 1er étage - Gaine Technique 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 5; Rez-de-Chaussée - Pièce 6; Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 12; Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 14; Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 17; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 19; Rez-de-Chaussée -</p>	<p>3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché</p>	<p>Enduit à base de ciment lissé peinture jaune</p>	<p>P018 (4ème étage - Pièce 3 + Placards - mur) P026 (4ème étage - Pièce 5 + Placard - mur) P052 (4ème étage - Pièce 17 + Placard - mur) P095 (2ème étage - Pièce 1 + Placards - mur) P105 (2ème étage - Pièce 3 + Placards - mur) P113 (2ème étage - Pièce 5 + Placard - mur) P155 (Rez-de-Chaussée - Pièce 19 - mur)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>
----------	---	---	---	--	---



N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
	Pièce 20; Rez-de-Chaussée - Pièce 21; Rez-de-Chaussée - Placard (mur)				
ZPSO-026	4ème étage - Hall G; 4ème étage - Hall D; 2ème étage - Hall G; 2ème étage - Hall D; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé gris derrière plâtre	P039 (4ème étage - Hall D - mur) P058 (4ème étage - Hall G - mur) P085 (2ème étage - Hall G - mur) P132 (2ème étage - Hall D - mur) P157 (Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit - mur) P167 (Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	4ème étage - Escalier central G; 4ème étage - Hall G; 4ème étage - Escalier central D; 4ème étage - Hall D; 4ème étage - Dégagement central; 3ème étage - Palier Gauche; 3ème étage - Palier Droit; 2ème étage - Escalier central G; 2ème étage - Hall G; 2ème étage - Escalier central D; 2ème étage - Hall D; 2ème étage - Dégagement central; 1er étage - Palier Gauche; 1er étage - Palier Droit; Rez-de-Chaussée - Entrée Droite; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 20; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit; 4ème étage - Sanitaire Hall D (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté goutelettes	P040 (4ème étage - Sanitaire Hall G - mur) P059 (4ème étage - Hall G - mur) P086 (2ème étage - Escalier central G - mur) P133 (2ème étage - Hall D - mur) P158 (Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit - mur) P168 (Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-028	4ème étage - Sanitaire Palier G; 4ème étage - WC 1; 4ème étage - WC2; 4ème étage - WC3; 4ème étage - WC4; 4ème étage - Sanitaire Palier D; 4ème étage - WC5; 4ème étage - WC6; 4ème étage - WC7; 4ème étage - WC8; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - WC1; 3ème étage - WC2; 3ème étage - WC3; 3ème étage - WC4; 3ème étage - Sanitaire Palier droit; 3ème étage - WC5; 3ème étage - WC6; 3ème étage - WC7; 3ème étage - WC8; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - WC1; 1er étage - WC2; 1er étage - WC3; 1er étage - WC4; 1er étage - Sanitaire Palier D; 1er étage - WC5; 1er étage - WC6; 1er étage - WC7; 1er étage - WC8; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche; 3ème étage - Sanitaire Palier Gauche; 4ème étage - Sanitaire Hall G; 1er étage - Sanitaire Palier Gauche (fenêtres battante bois rectangulaire)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire	P041 (4ème étage - Sanitaire Hall D - fenêtres battante bois rectangulaire) P065 (4ème étage - Sanitaire Palier G - fenêtres battante bois rectangulaire) P083 (3ème étage - Sanitaire Palier G - fenêtres battante bois rectangulaire) P144 (1er étage - Sanitaire Palier G - fenêtres battante bois rectangulaire)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	4ème étage - Sanitaire Palier G; 4ème étage - WC 1; 4ème étage - WC2; 4ème étage - WC3; 4ème étage - WC4; 4ème étage - Sanitaire Palier D; 4ème étage - WC5; 4ème étage - WC6; 4ème étage - WC7; 4ème étage - WC8; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - WC1; 3ème étage - WC2; 3ème étage - WC3; 3ème étage - WC4; 3ème étage - Sanitaire Palier droit; 3ème étage - WC5; 3ème étage - WC6; 3ème étage - WC7; 3ème étage - WC8; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - WC1; 1er étage - WC2; 1er étage - WC3; 1er étage - WC4; 1er étage - Sanitaire Palier D; 1er étage - WC5; 1er étage - WC6; 1er étage - WC7; 1er étage - WC8; 3ème étage - Sanitaire Palier Gauche; 4ème étage - Sanitaire Hall G; 4ème étage - Sanitaire Hall D; 1er étage - Sanitaire Palier Gauche (sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage marron rectangulaire chevron avec ragréage	P042 (4ème étage - Sanitaire Hall D - Sol) P060 (4ème étage - Sanitaire Palier G - Sol) P084 (3ème étage - Sanitaire Palier G - Sol) P142 (1er étage - Sanitaire Palier G - Sol) P148 (1er étage - Sanitaire Palier D - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-030	4ème étage - Sanitaire Palier G; 4ème étage - WC 1; 4ème étage - WC2; 4ème étage - WC3; 4ème étage - WC4; 4ème étage - Sanitaire Palier D; 4ème étage - WC5; 4ème étage - WC6; 4ème étage - WC7; 4ème étage - WC8; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - WC1; 3ème étage - WC2; 3ème étage - WC3; 3ème étage - WC4; 3ème étage - Sanitaire Palier droit; 3ème étage - WC5; 3ème étage - WC6; 3ème étage - WC7; 3ème étage - WC8; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - WC1; 1er étage - WC2; 1er étage - WC3; 1er étage - WC4; 1er étage - Sanitaire Palier D; 1er étage - WC5; 1er étage - WC6; 1er étage - WC7; 1er étage - WC8; 3ème étage - Sanitaire Palier Gauche; 4ème étage - Sanitaire Hall G; 4ème étage - Sanitaire Hall D (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence rectangulaire marron	P043 (4ème étage - Sanitaire Hall D - mur) P061 (4ème étage - Sanitaire Palier G - mur) P080 (3ème étage - Sanitaire Palier G - mur) P143 (1er étage - Sanitaire Palier G - mur) P146 (1er étage - Sanitaire Palier D - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	3ème étage - Sanitaire Palier droit; 2ème étage - Hall G; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 5; 4ème étage - Sanitaire Hall G; 4ème étage - Sanitaire Hall D (plomberie)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - filasse	filasse	P044 (4ème étage - Sanitaire Hall D - plomberie) P064 (4ème étage - Sanitaire Palier G - plomberie) P088 (2ème étage - Hall G - plomberie)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	4ème étage - Sanitaire Palier G; 4ème étage - WC 1; 4ème étage - WC2; 4ème étage - WC3; 4ème étage - WC4; 4ème étage - Sanitaire Palier D; 4ème étage - WC5; 4ème étage - WC6; 4ème étage - WC7; 4ème étage - WC8; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - WC1; 3ème étage - WC2; 3ème étage - WC3; 3ème étage - WC4; 3ème étage - Sanitaire Palier Gauche; 3ème étage - WC5; 3ème étage - WC6; 3ème étage - WC7; 3ème étage - WC8; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - WC1; 1er étage - WC2; 1er étage - WC3; 1er étage - WC4; 1er étage - Sanitaire Palier D; 1er étage - WC5; 1er étage - WC6; 1er étage - WC7; 1er étage - WC8 (plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé gris	P045 (4ème étage - Sanitaire Hall D - Plafond) P209 (4ème étage - Sanitaire Palier G - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-033	4ème étage - Escalier central D; 3ème étage - Palier Gauche; 3ème étage - Palier Droit; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - Sanitaire Palier droit; 2ème étage - Escalier central G; 2ème étage - Hall G; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Escalier central D; 2ème étage - Hall D; 2ème étage - Sanitaire Hall D; 1er étage - Palier Gauche; 1er étage - Palier Droit; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - Sanitaire Palier D; Rez-de-Chaussée - Entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Entrée Droite; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 20; Rez-de-Chaussée - Dégagement 1; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit; 3ème étage - Sanitaire Palier Gauche; 4ème étage - Sanitaire Hall G; 4ème étage - Sanitaire Hall D (plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	crépi plafond	P046 (4ème étage - Sanitaire Hall D - Plafond) P062 (4ème étage - Sanitaire Palier G - Plafond) P071 (3ème étage - Palier Gauche - Plafond) P082 (3ème étage - Palier Gauche - Plafond) P140 (1er étage - Sanitaire Palier G - Plafond) P183 (Rez-de-Chaussée - Dégagement 1 - Plafond) P217 (3ème étage - Sanitaire Palier droit - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	4ème étage - Sanitaire Palier G; 4ème étage - WC 1; 4ème étage - WC2; 4ème étage - WC3; 4ème étage - WC4; 4ème étage - Sanitaire Palier D; 4ème étage - WC5; 4ème étage - WC6; 4ème étage - WC7; 4ème étage - WC8; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - WC1; 3ème étage - WC2; 3ème étage - WC3; 3ème étage - WC4; 3ème étage - Sanitaire Palier droit; 3ème étage - WC5; 3ème étage - WC6; 3ème étage - WC7; 3ème étage - WC8; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - WC1; 1er étage - WC2; 1er étage - WC3; 1er étage - WC4; 1er étage - Sanitaire Palier D; 1er étage - WC5; 1er étage - WC6; 1er étage - WC7; 1er étage - WC8; 3ème étage - Sanitaire Palier Gauche (plenum)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	crepi plafond	P047 (4ème étage - Sanitaire Hall D - plenum) P210 (4ème étage - Sanitaire Palier G - plenum) P216 (3ème étage - Sanitaire Palier droit - plenum)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-035	4ème étage - Sanitaire hall G; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - Sanitaire Palier droit; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - Sanitaire Palier D; 3ème étage - Sanitaire Palier Gauche; 4ème étage - Sanitaire Hall D (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté crepi	P048 (4ème étage - Sanitaire Hall D - mur) P063 (4ème étage - Sanitaire Palier G - mur) P081 (3ème étage - Sanitaire Palier G - mur) P141 (1er étage - Sanitaire Palier G - mur) P218 (3ème étage - Sanitaire Palier droit - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-036	5ème étage - Combles Hall Droit; 5ème étage - Combles Hall Gauche (suspente faux plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Suspentes et contrevents - Protection en plâtre	Protection en plâtre avec fibres	P066 (5ème étage - Combles Hall Droit) P067 (5ème étage - Combles Hall Gauche)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-037	5ème étage - Combles Hall Droit; 5ème étage - Combles Hall Gauche; 5ème étage - Combles Dégagement central (sol combles)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	Isolant minéral jaune avec carton	P068 (5ème étage - Combles Hall Droit - sol combles) P069 (5ème étage - Combles Dégagement central - sol combles)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

ZPSO-038	<p>4ème étage - Dégagement central; 4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 15; 4ème étage - Pièce 16; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 18; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 4ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Hall G; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Hall D; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Sanitaire Hall D; 2ème étage - Dégagement central; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12; 2ème étage - Pièce 13; 2ème étage - Pièce 14; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; 2ème étage - Pièce 17; 2ème étage - Pièce 18; 2ème étage - Pièce 19; 2ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Pièce 21; 2ème étage - Pièce 22; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 5; Rez-de-Chaussée - Pièce 6; Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 12; Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 14; Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 17; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 19; Rez-de-Chaussée - Pièce 20; Rez-de-Chaussée -</p>	<p>4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p>	<p>Enduit à base de plâtre lissé</p>	<p>P072 (4ème étage - Sanitaire 2 - Plafond) P073 (4ème étage - Sanitaire 1 - Plafond) P075 (4ème étage - Pièce 1 + Placard - Plafond) P076 (4ème étage - Pièce 17 + Placard - Plafond) P096 (4ème étage - Pièce 1 + Placard - Plafond) P102 (2ème étage - sanitaire 1 - Plafond) P129 (2ème étage - Sanitaire Hall D - Plafond) P134 (2ème étage - Hall D - Plafond) P196 (Rez-de-Chaussée - Pièce 5 - Plafond plenum)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>
----------	---	--	--------------------------------------	---	---

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
	Pièce 21; Rez-de-Chaussée - Dégagement 1; Rez-de-Chaussée - Placard; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit; 4ème étage - Sanitaire Hall G; 4ème étage - Sanitaire Hall D (Plafond)				
ZPSO-039	5ème étage - Combles Hall Droit; 5ème étage - Combles Hall Gauche; 5ème étage - Combles Dégagement central; 4ème étage - Escalier central G; 4ème étage - Hall G; 4ème étage - Escalier central D; 4ème étage - Hall D (rampants)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé sur rampants	P074 (4ème étage - Hall D - rampants) P077 (4ème étage - Hall G - rampants)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-040	4ème étage - Escalier central G; 4ème étage - Hall G; 4ème étage - Escalier central D; 4ème étage - Hall D; 3ème étage - Palier Gauche; 3ème étage - Palier Droit; 2ème étage - Escalier central G; 2ème étage - Hall G; 2ème étage - Escalier central D; 2ème étage - Hall D; 1er étage - Palier Gauche; 1er étage - Palier Droit; Rez-de-Chaussée - Entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Entrée Droite; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit (tour intérieur escalier)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté	crépi tour intérieur escalier	P078 (4ème étage - Escalier central G - tour intérieur escalier) P079 (4ème étage - Escalier central D - tour intérieur escalier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-041	4ème étage - Escalier central G; 4ème étage - Hall G; 4ème étage - Escalier central D; 4ème étage - Hall D; 3ème étage - Palier Gauche; 3ème étage - Palier Droit; 2ème étage - Escalier central G; 2ème étage - Hall G; 2ème étage - Escalier central D; 2ème étage - Hall D; 1er étage - Palier Gauche; 1er étage - Palier Droit; Rez-de-Chaussée - Entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Entrée Droite; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche; Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit (muret contour escalier)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté	P087 (2ème étage - Hall G - muret contour escalier) P131 (2ème étage - Hall D - muret contour escalier) P156 (Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit - muret contour escalier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-042	4ème étage - Sanitaire hall G; 4ème étage - Sanitaire Palier G; 4ème étage - Sanitaire hall D; 4ème étage - Sanitaire Palier D; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - Sanitaire Palier Gauche; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire. 2; 2ème étage - Pièce 18; 1er étage - Sanitaire Palier G; Rez de chaussée - sanitaire hall droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; 1er étage - Sanitaire Palier Gauche (lavabo)	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes - Joint d'étanchéité, joint plat prédécoupé pour bride	Joint d'étanchéité noir	P101 (2ème étage - sanitaire 1 - lavabos) P176 (Rez-de-Chaussée - Pièce 4 - lavabo)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



ZPSO-043	<p>4ème étage - WC 1; 4ème étage - WC2; 4ème étage - WC3; 4ème étage - WC4; 4ème étage - WC5; 4ème étage - WC6; 4ème étage - WC7; 4ème étage - WC8; 4ème étage - Pièce 1 + Placard; 4ème étage - Pièce 2; 4ème étage - Sanitaire 1; 4ème étage - Sanitaire 2; 4ème étage - Pièce 3 + Placards; 4ème étage - Pièce 4; 4ème étage - Pièce 5 + Placard; 4ème étage - Pièce 6; 4ème étage - Pièce 7; 4ème étage - Pièce 8; 4ème étage - Pièce 9; 4ème étage - Pièce 10; 4ème étage - Pièce 11; 4ème étage - Pièce 12 + Placard; 4ème étage - Pièce 13; 4ème étage - Pièce 14 + Placard; 4ème étage - Pièce 15; 4ème étage - Pièce 16; 4ème étage - Pièce 17 + Placard; 4ème étage - Pièce 18; 4ème étage - Pièce 19 + Placard; 4ème étage - Pièce 20; 3ème étage - Sanitaire Palier G; 3ème étage - WC1; 3ème étage - WC2; 3ème étage - WC3; 3ème étage - WC4; 3ème étage - WC5; 3ème étage - WC6; 3ème étage - WC7; 3ème étage - WC8; 2ème étage - sanitaire 1; 2ème étage - Sanitaire Hall G; 2ème étage - Pièce 1 + Placards; 2ème étage - Pièce 2; 2ème étage - Pièce 3 + Placards; 2ème étage - Pièce 4; 2ème étage - Pièce 5 + Placard; 2ème étage - Pièce 6; 2ème étage - Pièce 7; 2ème étage - Pièce 8 + Placard; 2ème étage - Pièce 9; 2ème étage - Pièce 10; 2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12; 2ème étage - Pièce 13; 2ème étage - Pièce 14; 2ème étage - Pièce 15 + Placard; 2ème étage - Pièce 16 + Placard; 2ème étage - Pièce 17; 2ème étage - Pièce 18; 2ème étage - Pièce 19; 2ème étage - Pièce 20; 2ème étage - Pièce 21; 2ème étage - Pièce 22; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - WC1; 1er étage - WC2; 1er étage - WC3; 1er étage - WC4; 1er étage - Sanitaire Palier Gauche; 1er étage - WC5; 1er étage - WC6; 1er étage - WC7; 1er étage - WC8; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 4; Rez-de-Chaussée - Pièce 5; Rez-de-Chaussée - Pièce 6; Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard; Rez-de-</p>	<p>2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Appui de fenêtre avec enduit gris</p>	<p>Appui de fenêtre avec enduit gris</p>	<p>P104 (2ème étage - Pièce 3 + Placards - Appui fenetre) P145 (1er étage - Sanitaire Palier G - Appui fenetre) P194 (Rez-de-Chaussée - Pièce 5 - Appui fenetre) P195 (Rez-de-Chaussée - Pièce 2 - Appui fenetre)</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>
----------	---	---	--	---	---

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
	Chaussée - Pièce 8 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 12; Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 14; Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 17; Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard; Rez-de-Chaussée - Pièce 19; Rez-de-Chaussée - Pièce 20; Rez-de-Chaussée - Pièce 21 (Appui fenêtre)				
ZPSO-045	2ème étage - Pièce 11; 2ème étage - Pièce 12; 2ème étage - Pièce 13; 2ème étage - Pièce 14 (plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté blanc	P117 (2ème étage - Pièce 13 - plafond) P118 (2ème étage - Pièce 11 - plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-046	2ème étage - Hall G; 2ème étage - Hall D; 2ème étage - Dégagement central (plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	dalle de faux plafond	P119 (2ème étage - Dégagement central - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-047	2ème étage - Pièce 18 (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence blanche effet marbre	P120 (2ème étage - Pièce 18 - mur) P121 (2ème étage - Pièce 18 - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-048	2ème étage - Sanitaire Hall D (conduit en plafond)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) -	étanchéité bitume avec couche aluminium	P122 (2ème étage - Sanitaire Hall D - conduit en plafond) P123 (2ème étage - Sanitaire Hall D - conduit en plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-049	1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - Sanitaire Palier D (Escalier)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Nez de marche	Nez de marche moucheté beige	P139 (1er étage - Sanitaire Palier G - Escalier) P149 (1er étage - Sanitaire Palier D - Escalier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-050	3ème étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - Sanitaire Palier G; 1er étage - Sanitaire Palier D (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence rectangle moucheté	P147 (1er étage - Sanitaire Palier D - mur) P207 (3ème étage - Sanitaire Palier G - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-051	2ème étage - Pièce 3 + Placards; Rez-de-Chaussée - Pièce 19 (mur derrière doublage)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	P152 (Rez-de-Chaussée - Pièce 19 - mur derrière doublage) P153 (2ème étage - Pièce 3 + Placards - mur derrière doublage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-052	Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit (cabine téléphonique)	8 - Équipements divers et accessoires - isolant	isolant blanc intérieur cabine téléphonique	P160 (Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit - cabine téléphonique) P173 (Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche - cabine téléphonique)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-053	Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche; Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit; Rez-de-Chaussée - Pièce 1; Rez-de-Chaussée - Pièce 2; Rez-de-Chaussée - Pièce 3; Rez-de-Chaussée - Pièce 5 (plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	dalle de faux plafond	P177 (Rez-de-Chaussée - Pièce 5 - plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-054	Rez-de-Chaussée - Placard (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre projeté	Enduit à base de plâtre projeté rose	P165 (Rez-de-Chaussée - Placard - mur) P166 (Rez-de-Chaussée - Placard - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-055	Rez-de-Chaussée - Pièce 20; Rez-de-Chaussée - Pièce 21 (sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage rouge terre cuite carrée avec ragreage	P169 (Rez-de-Chaussée - Pièce 20 - Sol) P170 (Rez-de-Chaussée - Pièce 21 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-056	Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche (conduit plafond)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge mousse noire	P171 (Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche - conduit plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-057	Rez-de-Chaussée - Pièce 4 (placard Électrique)	8 - Équipements divers et accessoires - joint noir	joint noir dans placard électrique	P175 (Rez-de-Chaussée - Pièce 4 - placard Électrique)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-058	Rez-de-Chaussée - Pièce 1 (conduits)	6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides) - Calorifuge (tresses, coquilles, matelas...)	Calorifuge avec isolation et carton	P179 (Rez-de-Chaussée - Pièce 1 - conduits)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-059	Rez-de-Chaussée - Pièce 1 (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - matériaux noir bitume	matériaux noir bitume	P180 (Rez-de-Chaussée - Pièce 1 - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-060	Rez-de-Chaussée - Pièce 1 (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence grise carrée	P181 (Rez-de-Chaussée - Pièce 1 - mur) P182 (Rez-de-Chaussée - Pièce 1 - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-061	Rez-de-Chaussée - Pièce 2 (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissu mural, de moquette murale ou de vinyle	Sous couche de tissu mural avec colle	P184 (Rez-de-Chaussée - Pièce 2 - mur) P185 (Rez-de-Chaussée - Pièce 2 - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-062	Rez-de-Chaussée - Pièce 2 (evier)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence rectangle effet pierres	P186 (Rez-de-Chaussée - Pièce 2 - evier) P187 (Rez-de-Chaussée - Pièce 2 - evier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-063	Rez-de-Chaussée - Pièce 2 (paillasse evier)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	paillasse Colle de carrelage effet pierres rectangulaire	P188 (Rez-de-Chaussée - Pièce 2 - paillasse evier) P189 (Rez-de-Chaussée - Pièce 2 - paillasse evier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-064	Rez-de-Chaussée - Pièce 5 (mur)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence carrelage anti derapant	P192 (Rez-de-Chaussée - Pièce 5 - mur) P193 (Rez-de-Chaussée - Pièce 5 - mur)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-065	Parties extérieures (sol ragréage devant porte entrée pièce 5)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage	Ragréage	P200 (Parties extérieures - sol ragréage devant porte entrée pièce 5) P203 (Parties extérieures - sol ragréage devant porte entrée pièce 5)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-067	Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre Avec calicot	P219 (Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit - Plafond) P220 (Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-068	Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche; Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit (Façade porches)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P222 (Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit - Façade porches) P223 (Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche - Façade porches)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-069	Rez-de-Chaussée - Pièce 5 (Join porte)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité noir porte battante bois	P224 (Rez-de-Chaussée - Pièce 5 - Join porte) P225 (Rez-de-Chaussée - Pièce 5 - Join porte)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-070	6ème étage - Toiture (Toiture - tuiles)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Produit d'accrochage	mortier d'accrochage sous tuiles	P226 (6ème étage - Toiture - Toiture - tuiles) P227 (6ème étage - Toiture - Toiture - tuiles)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-071	6ème étage - Toiture (grand veluxs)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières - Mastic (vitriers, bitumineux...)	Mastic vitrage	P228 (6ème étage - Toiture - grand veluxs) P229 (6ème étage - Toiture - grand veluxs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-074	6ème étage - Toiture plate droite; 6ème étage - Toiture plate Gauche (Toiture terrasse)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Partie plane : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Partie plane : revêtement bitumineux avec ragréage	P232 (6ème étage - Toiture plate Gauche - Toiture terrasse) P233 (6ème étage - Toiture plate droite - Toiture terrasse)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-075	6ème étage - Toiture plate droite; 6ème étage - Toiture plate Gauche (Toiture terrasse)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Étanchéité de toiture terrasse - Relevé : revêtement bitumineux (bandes, lés...)	Relevé : revêtement bitumineux avec acrotère	P234 (6ème étage - Toiture plate droite - Toiture terrasse) P235 (6ème étage - Toiture plate Gauche - Toiture terrasse)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-076	6ème étage - Toiture (petits velux toiture)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Fenêtres de toit, lanternaux, verrières - Mastic (vitriers, bitumineux...)	Mastic vitrage petits veluxs	P236 (6ème étage - Toiture - petits velux toiture) P237 (6ème étage - Toiture - petits velux toiture)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement (et localisation)	Conclusion (justification)
ZPSO-077	Rez de chaussée - Facades (Facade côté porche gauche - jonction porche bâtiment principal)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Mastic baguette Solin	Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage - Mastic baguette Solin	P238 (Rez de chaussée - Facades - Facade côté porche gauche - jonction porche bâtiment principal) P239 (Rez de chaussée - Facades - Facade côté porche gauche - jonction porche bâtiment principal)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

### 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

### 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant**1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.

## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION





Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P001

Description : Colle de carrelage Petit carreaux mouchetés

Beige + Ragréage

Localisation : 4ème étage - Pièce 1 + Placard

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002

Prélèvement : P002

Description : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture bleue

Localisation : 4ème étage - Pièce 1 + Placard

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003

Prélèvement : P003

Description : Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige

Localisation : 4ème étage - Pièce 1 + Placard

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004

Prélèvement : P004

Description : Enduit à base de ciment lissé avec peinture bleue

Localisation : 4ème étage - Pièce 1 + Placard

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-004

Prélèvement : P005

Description : Enduit à base de ciment lissé avec peinture bleue

Localisation : 4ème étage - Pièce 2

Résultat : Absence d'amiante

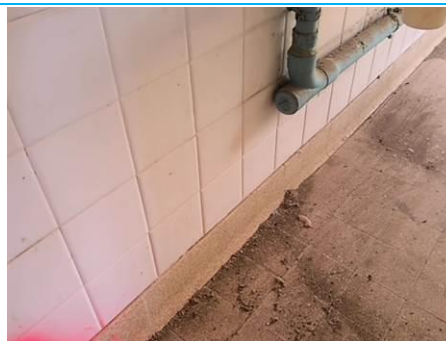

**Matériaux : ZPSO-003**

**Prélèvement : P007**

**Description : Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige**

**Localisation : 4ème étage - Sanitaire 1**

**Résultat : Présence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-005**

**Prélèvement : P008**

**Description : Colle de faïence blanche petit carreaux**

**Localisation : 4ème étage - Sanitaire 1**

**Résultat : Présence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-006**

**Prélèvement : P009**

**Description : Enduit à base de ciment lissé avec peinture orange**

**Localisation : 4ème étage - Sanitaire 1**

**Résultat : Absence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-007**

**Prélèvement : P010**

**Description : Conduit en fibres-ciment rectangle**

**Localisation : 4ème étage - Sanitaire 1**

**Résultat : Présence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-008**

**Prélèvement : P011**

**Description : Enduit à base de plâtre lissé**

**Localisation : 4ème étage - Pièce 3 + Placards**

**Résultat : Absence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-009**

**Prélèvement : P012**

**Description : Ragréage**

**Localisation : 4ème étage - Pièce 3 + Placards**

**Résultat : Absence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-010**

**Prélèvement : P013**

**Description : dalle de faux plafond rectangle**

**Localisation : 4ème étage - Pièce 3 + Placards**

**Résultat : Absence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-011  
Prélèvement : P014

Description : Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois  
Localisation : 4ème étage - Pièce 3 + Placards  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012  
Prélèvement : P015

Description : Colle d'assemblage entre pierre de facade  
Localisation : 4ème étage - Pièce 3 + Placards  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013  
Prélèvement : P016

Description : Colle d'assemblage brique rouge  
Localisation : 4ème étage - Pièce 3 + Placards  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014  
Prélèvement : P017

Description : Enduit extérieur lisse gris  
Localisation : 4ème étage - Pièce 3 + Placards  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-015  
Prélèvement : P018

Description : Enduit à base de plâtre lissé peinture jaune  
Localisation : 4ème étage - Pièce 3 + Placards  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P019

Description : Colle de carrelage  
Localisation : 4ème étage - Hall G  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-017

Prélèvement : P020

Description : Colle de faïence blanche mouchetée beige petit carreaux

Localisation : 4ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-018

Prélèvement : P021

Description : Colle grise de faïence orange mouchetée

Localisation : 4ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019

Prélèvement : P022

Description : Nez de marche carrelage rouge

Localisation : 4ème étage - Escalier central G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020

Prélèvement : P023

Description : contre marches mortier gris

Localisation : 4ème étage - Escalier central G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021

Prélèvement : P025

Description : Colle de carrelage anti dérapent

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022

Prélèvement : P026


Description : Enduit à base de ciment lissé peinture jaune

Localisation : 4ème étage - Pièce 5 + Placard

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021  
 Prélèvement : P027  
 Description : Colle de carrelage anti dérapent  
 Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D  
 Résultat : Absence d'amiante

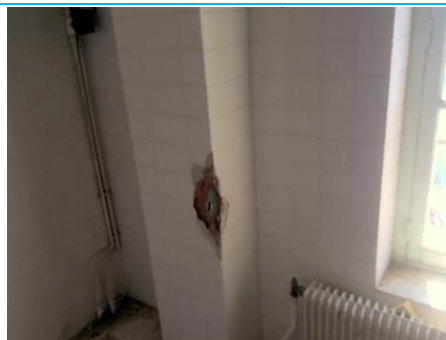

Matériaux : ZPSO-023  
 Prélèvement : P029  
 Description : Conduit en fibres-ciment rectangulaire  
 Localisation : 4ème étage - Sanitaire hall D  
 Résultat : Présence d'amiante




Matériaux : ZPSO-023  
 Prélèvement : P029  
 Description : Conduit en fibres-ciment rectangulaire  
 Localisation : 4ème étage - Sanitaire hall D  
 Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-004  
 Prélèvement : P032  
 Description : Enduit à base de ciment lissé avec peinture bleue  
 Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020  
 Prélèvement : P035  
 Description : contre marches mortier gris  
 Localisation : 4ème étage - Escalier central D  
 Résultat : Absence d'amiante

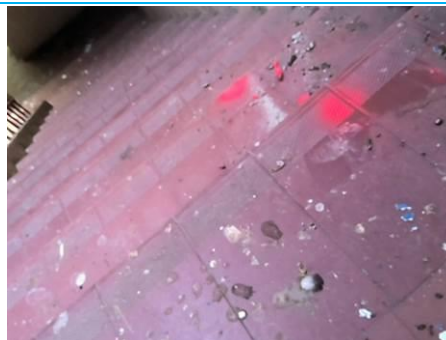

Matériaux : ZPSO-019  
 Prélèvement : P036  
 Description : Nez de marche carrelage rouge  
 Localisation : 4ème étage - Escalier central D  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017  
Prélèvement : P037

Description : Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux  
Localisation : 4ème étage - Hall D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P038

Description : Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage  
Localisation : 4ème étage - Escalier central D  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-026  
Prélèvement : P039

Description : Enduit à base de ciment lissé gris  
Localisation : 4ème étage - Hall D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027  
Prélèvement : P040

Description : Enduit à base de plâtre projeté gouttelettes  
Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall G  
Résultat : Absence d'amiante

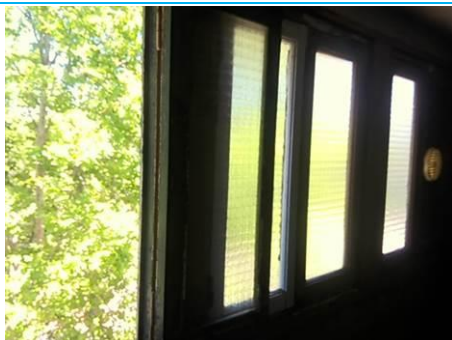

Matériaux : ZPSO-028  
Prélèvement : P041

Description : Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire  
Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029  
Prélèvement : P042

Description : Colle de carrelage marron rectangulaire chevron  
Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-030

Prélèvement : P043

Description : Colle de faïence rectangulaire marron chevron

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031

Prélèvement : P044

Description : filasse

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-032

Prélèvement : P045

Description : Enduit à base de ciment lissé gris

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033

Prélèvement : P046

Description : crépi plafond

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-034

Prélèvement : P047

Description : crépi plafond

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante

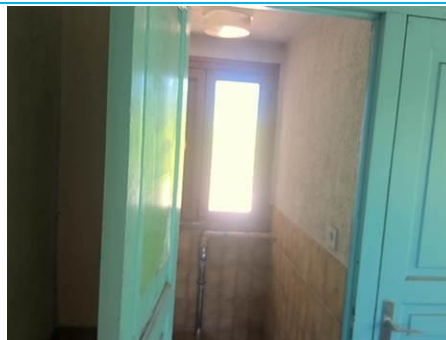

Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P048

Description : Enduit à base de plâtre projeté crépi

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P049

Description : Colle de carrelage Petit carreaux mouchetés  
Beige + Ragréage

Localisation : 4ème étage - Sanitaire 2

Résultat : Absence d'amiante



**Matériaux : ZPSO-005**

**Prélèvement : P051**

**Description : Colle de faïence blanche petit carreaux**

**Localisation : 4ème étage - Sanitaire 2**

**Résultat : Présence d'amiante**



Matériaux : ZPSO-022

Prélèvement : P052

Description : Enduit à base de ciment lissé peinture jaune

Localisation : 4ème étage - Pièce 17 + Placard

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P053

Description : Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois

Localisation : 4ème étage - Pièce 17 + Placard

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P054

Description : Ragréage

Localisation : 4ème étage - Pièce 17 + Placard

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P055

Description : Enduit à base de plâtre lissé

Localisation : 4ème étage - Pièce 17 + Placard

Résultat : Absence d'amiante






Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P056

Description : Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois

Localisation : 4ème étage - Pièce 20

Résultat : Absence d'amiante

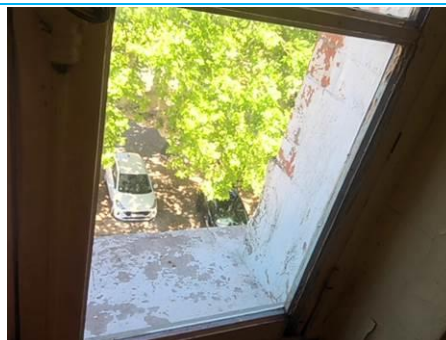

Matériaux : ZPSO-014

Prélèvement : P057

Description : Enduit extérieur lisse gris

Localisation : 4ème étage - Pièce 20

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P058

Description : Enduit à base de ciment lissé gris

Localisation : 4ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P059

Description : Enduit à base de plâtre projeté goutelettes

Localisation : 4ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029

Prélèvement : P060

Description : Colle de carrelage marron rectangulaire chevron

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Palier G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030

Prélèvement : P061

Description : Colle de faïence rectangulaire marron chevron

Localisation : 4ème étage - Sanitaire Palier G


Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033  
Prélèvement : P062  
Description : crépi plafond  
Localisation : 4ème étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-035  
Prélèvement : P063  
Description : Enduit à base de plâtre projeté crepi  
Localisation : 4ème étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante

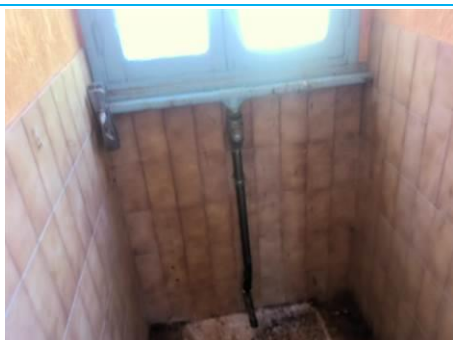

Matériaux : ZPSO-031  
Prélèvement : P064  
Description : filasse  
Localisation : 4ème étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028  
Prélèvement : P065  
Description : Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire  
Localisation : 4ème étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033  
Prélèvement : P071  
Description : crépi plafond  
Localisation : 3ème étage - Palier Gauche  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040  
Prélèvement : P078  
Description : crépi tour intérieur escalier  
Localisation : 4ème étage - Escalier central G  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-040  
Prélèvement : P079  
Description : crépi tour intérieur escalier  
Localisation : 4ème étage - Escalier central D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030  
Prélèvement : P080  
Description : Colle de faïence rectangulaire marron chevron  
Localisation : 3ème étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-035  
Prélèvement : P081  
Description : Enduit à base de plâtre projeté crepi  
Localisation : 3ème étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033  
Prélèvement : P082  
Description : crépi plafond  
Localisation : 3ème étage - Palier Gauche  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-028  
Prélèvement : P083  
Description : Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire  
Localisation : 3ème étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante

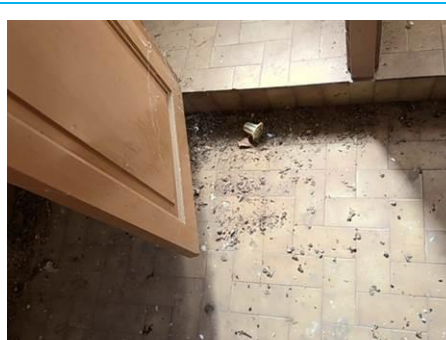

Matériaux : ZPSO-029  
Prélèvement : P084  
Description : Colle de carrelage marron rectangulaire chevron  
Localisation : 3ème étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P085

Description : Enduit à base de ciment lissé gris derrière plâtre

Localisation : 2ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P086

Description : Enduit à base de plâtre projeté goutelettes

Localisation : 2ème étage - Escalier central G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-041

Prélèvement : P087

Description : Enduit à base de plâtre projeté

Localisation : 2ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-031

Prélèvement : P088

Description : filasse

Localisation : 2ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016

Prélèvement : P089

Description : Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage

Localisation : 2ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017

Prélèvement : P090

Description : Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux

Localisation : 2ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-019  
Prélèvement : P091  
Description : Nez de marche carrelage rouge  
Localisation : 2ème étage - Escalier central G  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020  
Prélèvement : P092  
Description : contre marches mortier gris  
Localisation : 2ème étage - Escalier central G  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-001  
Prélèvement : P093  
Description : Colle de carrelage Petit carreaux mouchetés  
Beige + Ragréage  
Localisation : 2ème étage - Pièce 1 + Placards  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003  
Prélèvement : P094  
Description : Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige  
Localisation : 2ème étage - Pièce 1 + Placards  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022  
Prélèvement : P095  
Description : Enduit à base de ciment lissé peinture jaune  
Localisation : 2ème étage - Pièce 1 + Placards  
Résultat : Absence d'amiante

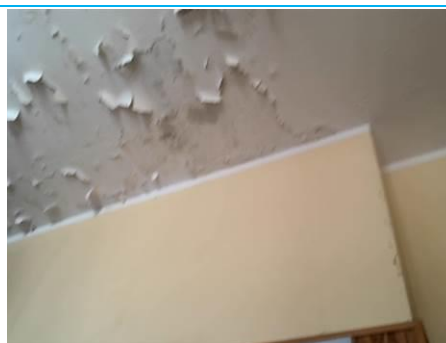

Matériaux : ZPSO-038  
Prélèvement : P096  
Description : Enduit à base de plâtre lissé  
Localisation : 4ème étage - Pièce 1 + Placard  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003

Prélèvement : P098

Description : Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige

Localisation : 2ème étage - sanitaire 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-006

Prélèvement : P100

Description : Enduit à base de ciment lissé avec peinture orange

Localisation : 2ème étage - sanitaire 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-042

Prélèvement : P101

Description : Joint d'étanchéité noir

Localisation : 2ème étage - sanitaire 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038

Prélèvement : P102

Description : Enduit à base de plâtre lissé

Localisation : 2ème étage - sanitaire 1

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P103

Description : Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois

Localisation : 2ème étage - Pièce 3 + Placards

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043

Prélèvement : P104

Description : Appui de fenêtre avec enduit gris

Localisation : 2ème étage - Pièce 3 + Placards

Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-022

Prélèvement : P105

Description : Enduit à base de ciment lissé peinture jaune

Localisation : 2ème étage - Pièce 3 + Placards

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009

Prélèvement : P106

Description : Ragréage

Localisation : 2ème étage - Pièce 3 + Placards

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P107

Description : Enduit à base de plâtre lissé

Localisation : 2ème étage - Pièce 3 + Placards

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021

Prélèvement : P108

Description : Colle de carrelage anti dérapant

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005

Prélèvement : P110

Description : Colle de faïence blanche petit carreaux

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-008

Prélèvement : P111


Description : Enduit à base de plâtre lissé

Localisation : 2ème étage - Pièce 5 + Placard

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-009  
 Prélèvement : P112  
 Description : Ragréage  
 Localisation : 2ème étage - Pièce 5 + Placard  
 Résultat : Absence d'amiante

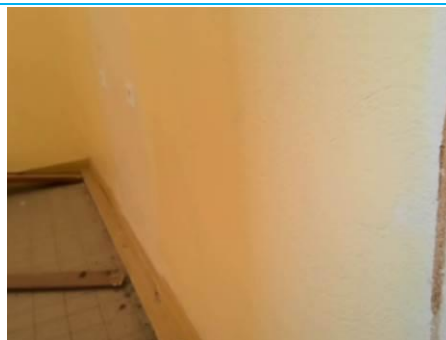

Matériaux : ZPSO-022  
 Prélèvement : P113  
 Description : Enduit à base de ciment lissé peinture jaune  
 Localisation : 2ème étage - Pièce 5 + Placard  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-045  
 Prélèvement : P117  
 Description : Enduit à base de plâtre projeté blanc  
 Localisation : 2ème étage - Pièce 13  
 Résultat : Absence d'amiante

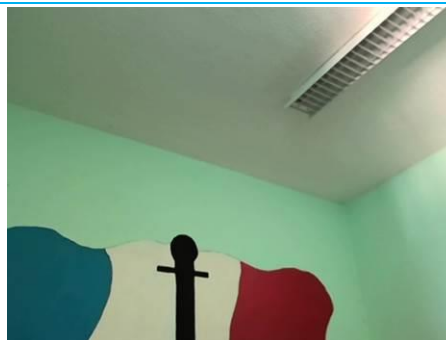

Matériaux : ZPSO-045  
 Prélèvement : P118  
 Description : Enduit à base de plâtre projeté blanc  
 Localisation : 2ème étage - Pièce 11  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-046  
 Prélèvement : P119  
 Description : dalle de faux plafond  
 Localisation : 2ème étage - Dégagement central  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-047  
 Prélèvement : P120  
 Description : Colle de faïence blanche effet marbre  
 Localisation : 2ème étage - Pièce 18  
 Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-047

Prélèvement : P121

Description : Colle de faïence blanche effet marbre

Localisation : 2ème étage - Pièce 18

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-048

Prélèvement : P122

Description : étanchéité bitume avec couche aluminium

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-048

Prélèvement : P123

Description : étanchéité bitume avec couche aluminium

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante

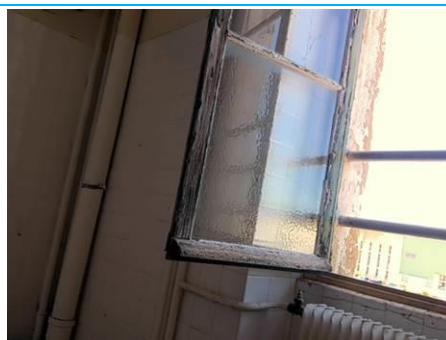

Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P124

Description : Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P125

Description : Colle de carrelage Petit carreaux mouchetés

Beige + Ragréage

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-021

Prélèvement : P126

Description : Colle de carrelage anti dérapant

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante

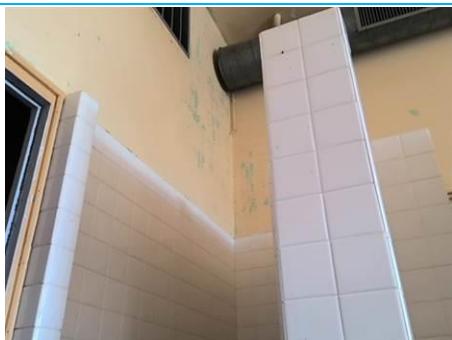

Matériaux : ZPSO-004

Prélèvement : P127

Description : Enduit à base de ciment lissé avec peinture bleue

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-005

Prélèvement : P128

Description : Colle de faïence blanche petit carreaux

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038

Prélèvement : P129

Description : Enduit à base de plâtre lissé

Localisation : 2ème étage - Sanitaire Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-041

Prélèvement : P131

Description : Enduit à base de plâtre projeté

Localisation : 2ème étage - Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026

Prélèvement : P132

Description : Enduit à base de ciment lissé gris derrière plâtre

Localisation : 2ème étage - Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027

Prélèvement : P133


Description : Enduit à base de plâtre projeté goutelettes

Localisation : 2ème étage - Hall D

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038  
Prélèvement : P134  
Description : Enduit à base de plâtre lissé  
Localisation : 2ème étage - Hall D  
Résultat : Absence d'amiante

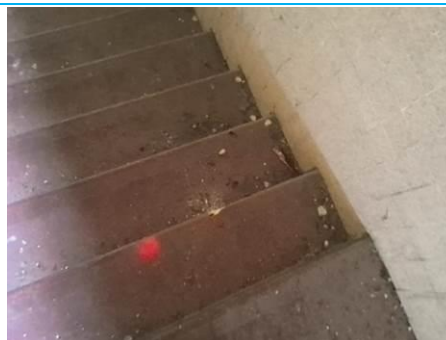

Matériaux : ZPSO-019  
Prélèvement : P135  
Description : Nez de marche carrelage rouge  
Localisation : 2ème étage - Escalier central D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-020  
Prélèvement : P136  
Description : contre marches mortier gris  
Localisation : 2ème étage - Escalier central D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P137  
Description : Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage  
Localisation : 2ème étage - Hall D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017  
Prélèvement : P138  
Description : Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux  
Localisation : 2ème étage - Hall D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-049  
Prélèvement : P139  
Description : Nez de marche moucheté beige  
Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier G  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-033  
 Prélèvement : P140  
 Description : crêpi plafond  
 Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier G  
 Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-035  
 Prélèvement : P141  
 Description : Enduit à base de plâtre projeté crêpi  
 Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier G  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029  
 Prélèvement : P142  
 Description : Colle de carrelage marron rectangulaire chevron  
 avec ragréage  
 Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier G  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030  
 Prélèvement : P143  
 Description : Colle de faïence rectangulaire marron  
 Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier G  
 Résultat : Absence d'amiante

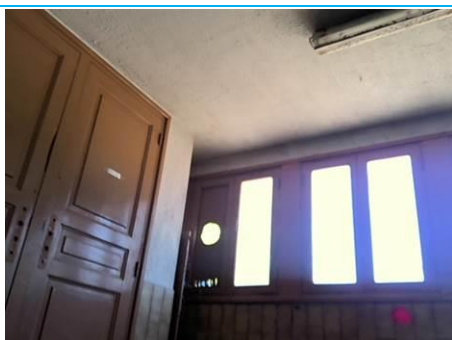

Matériaux : ZPSO-028  
 Prélèvement : P144  
 Description : Joint de mastic de vitrage fenêtrage bois  
 rectangulaire  
 Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier G  
 Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-043  
 Prélèvement : P145  
 Description : Appui de fenêtre avec enduit gris  
 Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier G  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-030  
Prélèvement : P146

Description : Colle de faïence rectangulaire marron  
Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier D  
Résultat : Absence d'amiante

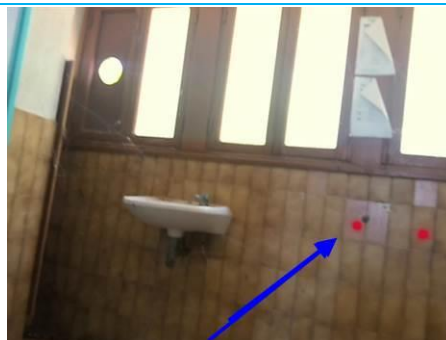

Matériaux : ZPSO-050  
Prélèvement : P147

Description : Colle de faïence rectangle moucheté  
Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-029  
Prélèvement : P148

Description : Colle de carrelage marron rectangulaire chevron  
avec ragréage  
Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier D  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-049  
Prélèvement : P149

Description : Nez de marche moucheté beige  
Localisation : 1er étage - Sanitaire Palier D  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-009  
Prélèvement : P150

Description : Ragréage  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard  
Résultat : Absence d'amiante

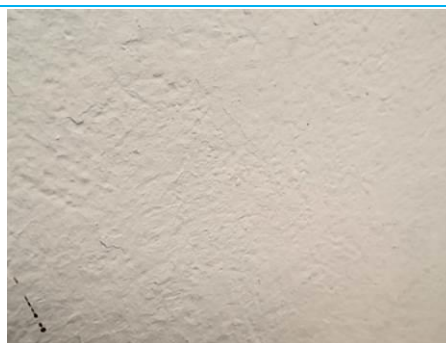

Matériaux : ZPSO-008  
Prélèvement : P151

Description : Enduit à base de plâtre lissé  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-051  
Prélèvement : P152

Description : Enduit à base de ciment lissé ou taloché  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 19  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-011  
Prélèvement : P154

Description : Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-022  
Prélèvement : P155

Description : Enduit à base de ciment lissé peinture jaune  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 19  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-041  
Prélèvement : P156

Description : Enduit à base de plâtre projeté  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026  
Prélèvement : P157

Description : Enduit à base de ciment lissé gris derrière plâtre  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027  
Prélèvement : P158

Description : Enduit à base de plâtre projeté goutelettes  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P159

Description : Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-052  
Prélèvement : P160

Description : isolant blanc intérieur cabine téléphonique  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021  
Prélèvement : P161

Description : Colle de carrelage anti dérapant  
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire hall droit  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-017  
Prélèvement : P162

Description : Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux  
Localisation : Rez de chaussée - sanitaire hall droit  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-011  
Prélèvement : P163

Description : Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 6  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003  
Prélèvement : P164

Description : Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard  
Résultat : Présence d'amiante

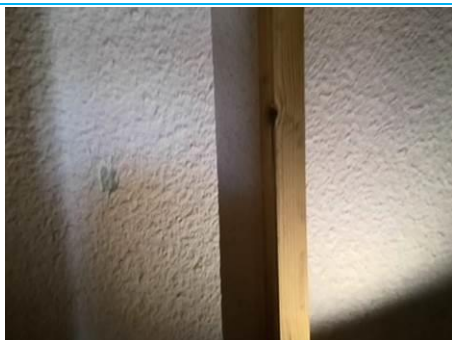

Matériaux : ZPSO-054  
Prélèvement : P165  
Description : Enduit à base de plâtre projeté rose  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Placard  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-054  
Prélèvement : P166  
Description : Enduit à base de plâtre projeté rose  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Placard  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-026  
Prélèvement : P167  
Description : Enduit à base de ciment lissé gris derrière plâtre  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-027  
Prélèvement : P168  
Description : Enduit à base de plâtre projeté gouttelettes  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-055  
Prélèvement : P169  
Description : Colle de carrelage rouge terre cuite carrée  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 20  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-055  
Prélèvement : P170  
Description : Colle de carrelage rouge terre cuite carrée  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 21  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-056  
Prélèvement : P171  
Description : Calorifuge mousse noire  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P172  
Description : Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-052  
Prélèvement : P173  
Description : isolant blanc intérieur cabine téléphonique  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-021  
Prélèvement : P174  
Description : Colle de carrelage anti dérapent  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 4  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-057  
Prélèvement : P175  
Description : joint noir dans placard électrique  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 4  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-042  
Prélèvement : P176  
Description : Joint d'étanchéité noir  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 4  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-053  
Prélèvement : P177  
Description : dalle de faux plafond  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 5  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-058  
Prélèvement : P179  
Description : Calorifuge avec isolation et carton  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 1  
Résultat : Absence d'amiante

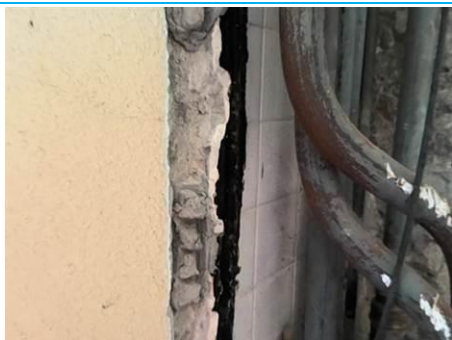

Matériaux : ZPSO-059  
Prélèvement : P180  
Description : matériaux noir bitume  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 1  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-060  
Prélèvement : P181  
Description : Colle de faïence grise carrée  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 1  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-060  
Prélèvement : P182  
Description : Colle de faïence grise carrée  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 1  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-033  
Prélèvement : P183  
Description : crépi plafond  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Dégagement 1  
Résultat : Absence d'amiante

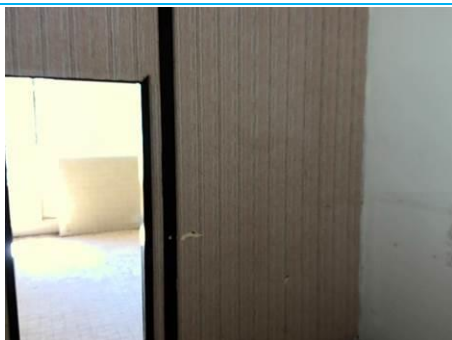


Matériaux : ZPSO-061  
Prélèvement : P184

Description : Sous couche de tissus mural avec colle  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 2  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-061  
Prélèvement : P185

Description : Sous couche de tissus mural avec colle  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 2  
Résultat : Absence d'amiante

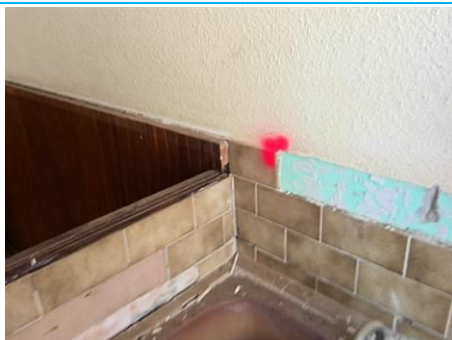

Matériaux : ZPSO-062  
Prélèvement : P186

Description : Colle de faïence rectangle effet pierres  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 2  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-062  
Prélèvement : P187

Description : Colle de faïence rectangle effet pierres  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 2  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-063  
Prélèvement : P188

Description : paillasse Colle de carrelage effet pierres rectangulaire  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 2  
Résultat : Absence d'amiante

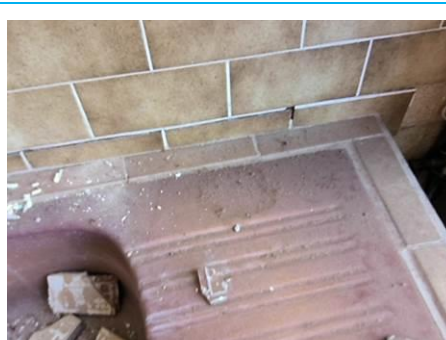

Matériaux : ZPSO-063  
Prélèvement : P189

Description : paillasse Colle de carrelage effet pierres rectangulaire  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 2  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-011

Prélèvement : P190

Description : Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois

Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 2

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-001

Prélèvement : P191

Description : Colle de carrelage Petit carreaux mouchetés Beige + Ragrée

Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 3

Résultat : Absence d'amiante

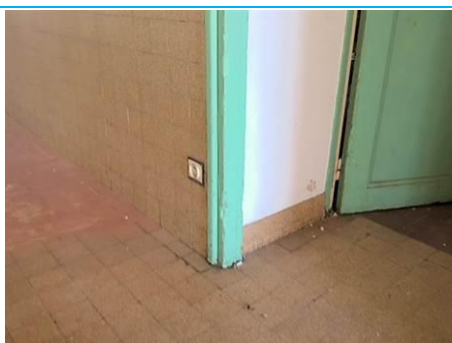

Matériaux : ZPSO-064

Prélèvement : P192

Description : Colle de faïence carrelage anti derapent

Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 5

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-064

Prélèvement : P193

Description : Colle de faïence carrelage anti derapent

Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 5

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043

Prélèvement : P194

Description : Appui de fenêtre avec enduit gris

Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 5

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-043

Prélèvement : P195

Description : Appui de fenêtre avec enduit gris

Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 2

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-038  
Prélèvement : P196  
Description : Enduit à base de plâtre lissé  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 5  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-003  
Prélèvement : P198  
Description : Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 5  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P199  
Description : Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-065  
Prélèvement : P200  
Description : Ragréage  
Localisation : Parties extérieures  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-066  
Prélèvement : P201  
Description : Colle de plinthes rouge carrelage  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit  
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-066  
Prélèvement : P202  
Description : Colle de plinthes rouge carrelage  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche  
Résultat : Présence d'amiante



Matériaux : ZPSO-065  
Prélèvement : P203  
Description : Ragréage  
Localisation : Parties extérieures  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-016  
Prélèvement : P204  
Description : Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012  
Prélèvement : P205  
Description : Colle d'assemblage entre pierre de facade  
Localisation : Rez de chaussée - Facades  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-012  
Prélèvement : P205  
Description : Colle d'assemblage entre pierre de facade  
Localisation : Rez de chaussée - Facades  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-013  
Prélèvement : P206  
Description : Colle d'assemblage brique rouge  
Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-002  
Prélèvement : P208  
Description : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture bleue  
Localisation : 4ème étage - Sanitaire hall G  
Résultat : Absence d'amiante





Matériaux : ZPSO-018

Prélèvement : P211

Description : Colle grise de faïence orange mouchetée

Localisation : 4ème étage - Hall G

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-034

Prélèvement : P216

Description : crepi plafond

Localisation : 3ème étage - Sanitaire Palier droit

Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-033

Prélèvement : P217

Description : crépi plafond

Localisation : 3ème étage - Sanitaire Palier droit

Résultat : Absence d'amiante

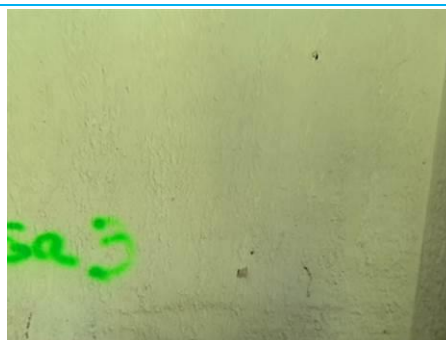

Matériaux : ZPSO-035

Prélèvement : P218

Description : Enduit à base de plâtre projeté crepi

Localisation : 3ème étage - Sanitaire Palier droit

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-067

Prélèvement : P219

Description : Enduit à base de plâtre Avec calicot

Localisation : Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-067

Prélèvement : P220

Description : Enduit à base de plâtre Avec calicot

Localisation : Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche

Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-014  
 Prélèvement : P221  
 Description : Enduit extérieur lisse gris  
 Localisation : Rez de chaussée - Facades  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-068  
 Prélèvement : P222  
 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
 Localisation : Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-068  
 Prélèvement : P223  
 Description : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
 Localisation : Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-069  
 Prélèvement : P224  
 Description : Joint d'étanchéité noir porte battante bois  
 Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 5  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-069  
 Prélèvement : P225  
 Description : Joint d'étanchéité noir porte battante bois  
 Localisation : Rez-de-Chaussée - Pièce 5  
 Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-070  
 Prélèvement : P226  
 Description : mortier d'accrochage sous tuiles  
 Localisation : 6ème étage - Toiture  
 Résultat : Absence d'amiante






Matériaux : ZPSO-070  
Prélèvement : P227  
Description : mortier d'accrochage sous tuiles  
Localisation : 6ème étage - Toiture  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-071  
Prélèvement : P228  
Description : Mastic vitrage velux gauche  
Localisation : 6ème étage - Toiture  
Résultat : Absence d'amiante

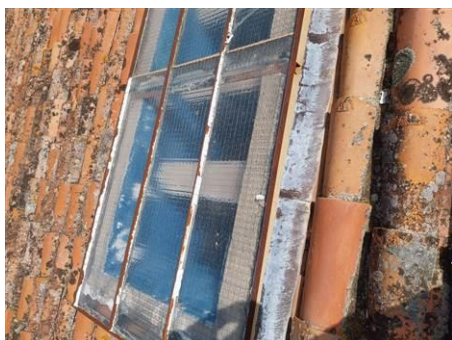

Matériaux : ZPSO-071  
Prélèvement : P229  
Description : Mastic vitrage droit  
Localisation : 6ème étage - Toiture  
Résultat : Absence d'amiante



**Matériaux : ZPSO-072**  
**Prélèvement : P230**  
**Description : Facade Gauche - Grille D'aération sous vitrage -**  
**Conduit fibres ciment rectangulaire**  
**Localisation : 2ème étage - Facades**  
**Résultat : Présence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-073**

**Prélèvement : P231**

**Description : Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage**

**Conduit en fibres-ciment rectangle**

**Localisation : 2ème étage - Facades**

**Résultat : Présence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-074**

**Prélèvement : P232**

**Description : Partie plane : revêtement bitumineux avec ragréage**

**Localisation : 6ème étage - Toiture plate Gauche**

**Résultat : Absence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-074**

**Prélèvement : P233**

**Description : Partie plane : revêtement bitumineux avec ragréage**

**Localisation : 6ème étage - Toiture plate droite**

**Résultat : Absence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-075**

**Prélèvement : P234**

**Description : Relevé : revêtement bitumineux avec acrotère**

**Localisation : 6ème étage - Toiture plate droite**

**Résultat : Absence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-075**

**Prélèvement : P235**

**Description : Relevé : revêtement bitumineux avec acrotère**

**Localisation : 6ème étage - Toiture plate Gauche**

**Résultat : Absence d'amiante**



**Matériaux : ZPSO-076**

**Prélèvement : P236**

**Description : Mastic vitrage petit velux**

**Localisation : 6ème étage - Toiture**

**Résultat : Absence d'amiante**





Matériaux : ZPSO-076  
Prélèvement : P237  
Description : Mastic vitrage petit velux  
Localisation : 6ème étage - Toiture  
Résultat : Absence d'amiante



Matériaux : ZPSO-077  
Prélèvement : P238  
Description : Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage - Mastic baguette Solin  
Localisation : Rez de chaussée - Facades  
Résultat : Absence d'amiante




Matériaux : ZPSO-077  
Prélèvement : P239  
Description : Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage - Mastic baguette Solin  
Localisation : Rez de chaussée - Facades  
Résultat : Absence d'amiante

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

# 6ème Etage / Toitures / Bâti 368 - Plan Toitures

C = Conduit de cheminée

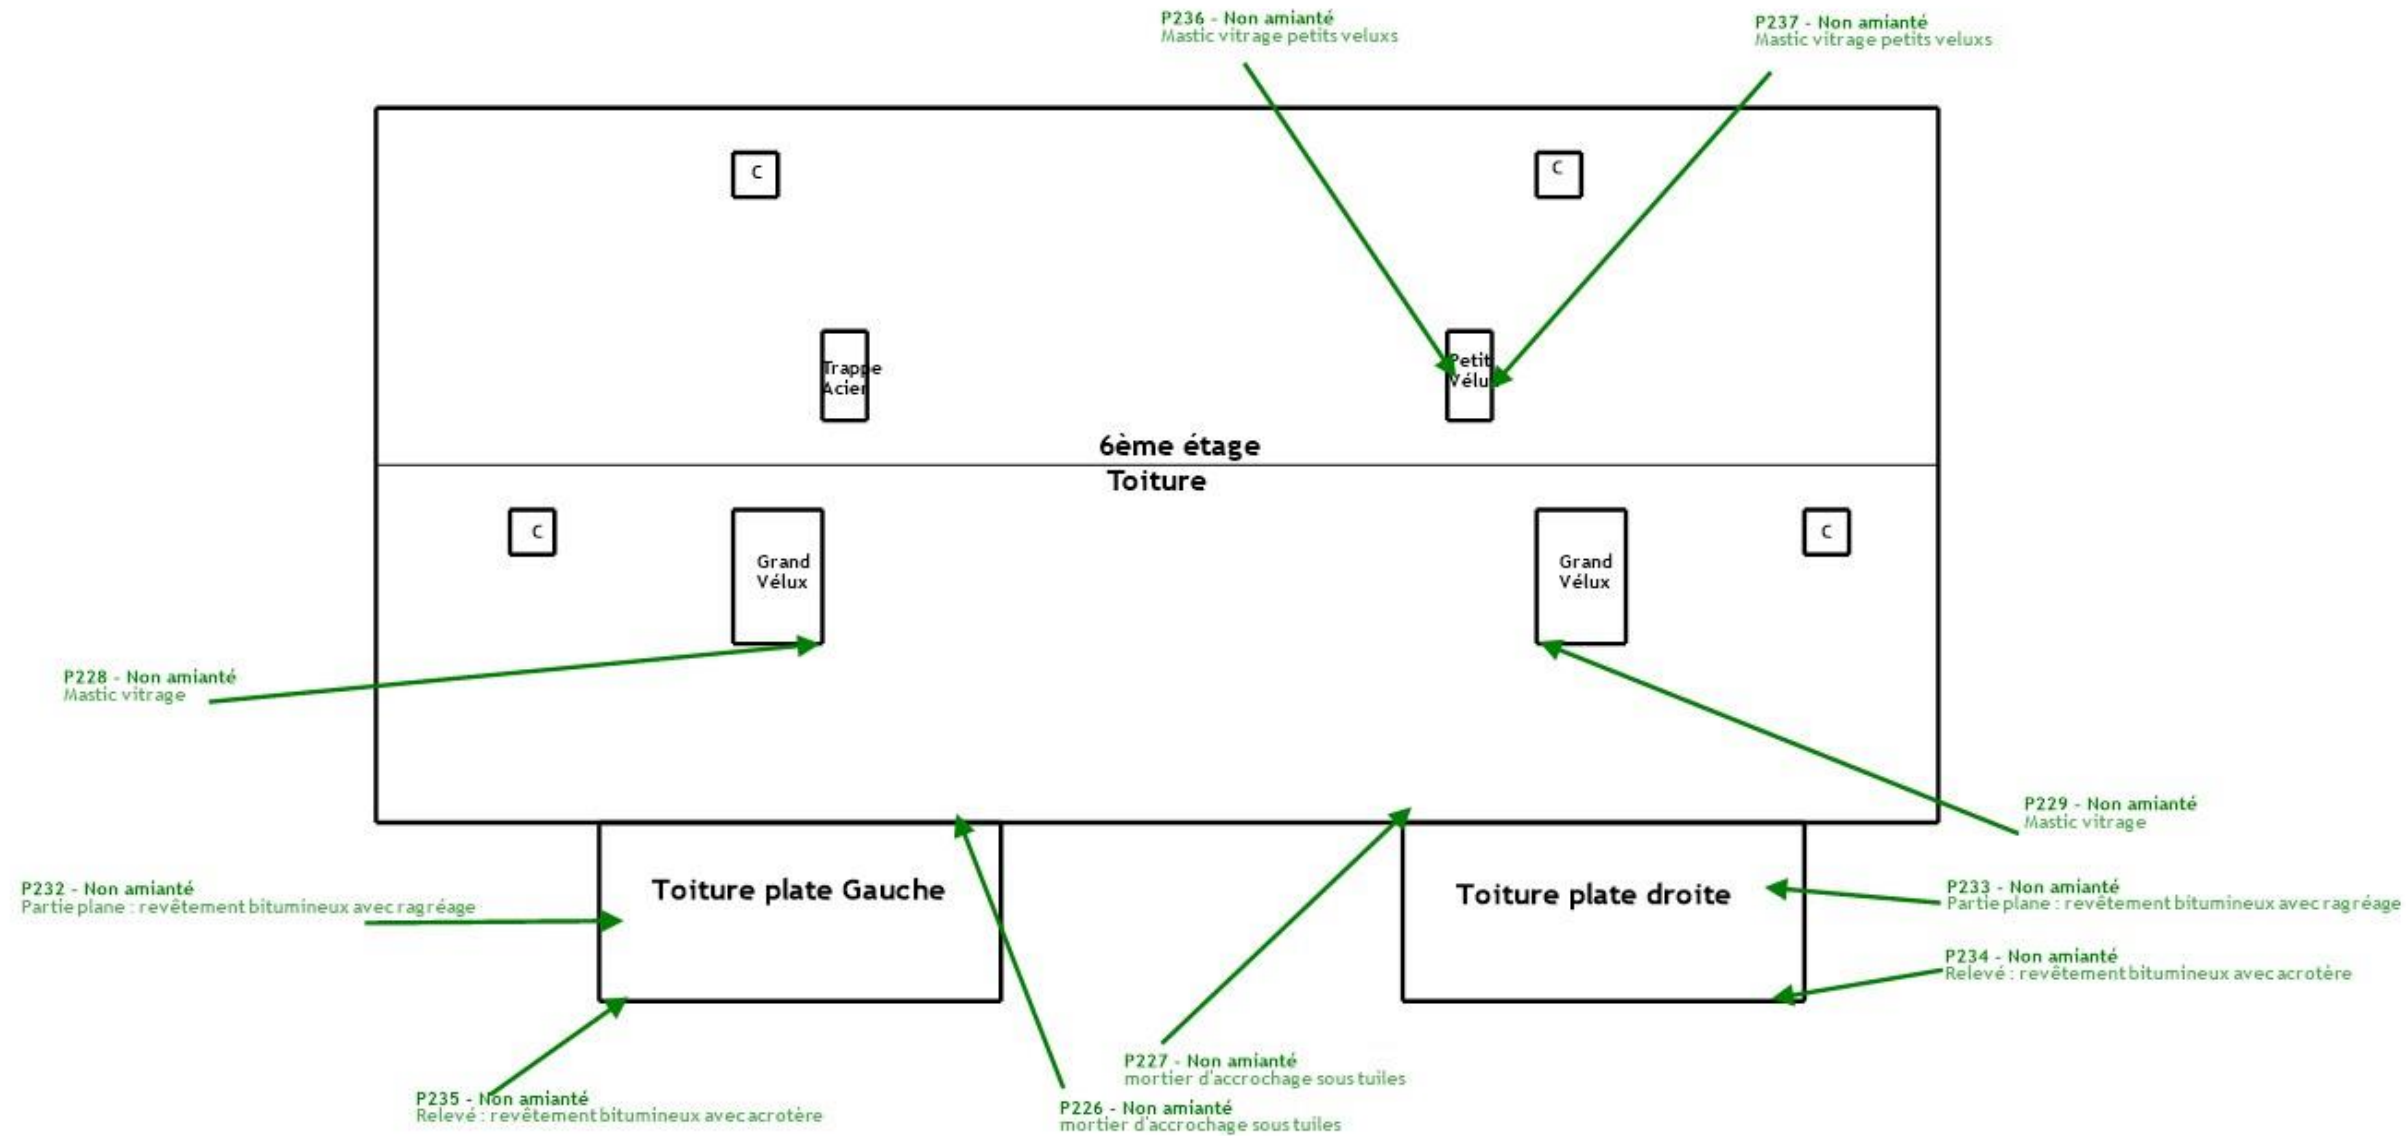

## Planche de repérage technique

N° planche : 1/18

Nom du plan :

6ème Etage / Toitures / Bâti 368 - Plan Toitures

## Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines  
06560 VALBONNE

## Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

## Informations relatives au rapport du repérage :


Réf. du rapport : 2406CPASO - BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

## Commentaires :



### 5ème Etage / Combles / Bâti 368 - Plan Combles

**Légende**  
5ème étage - Plénum Plafond  
(Hauteur trop importante  
Prévoir un moyen d'accès  
pour réaliser des investigations complémentaires)

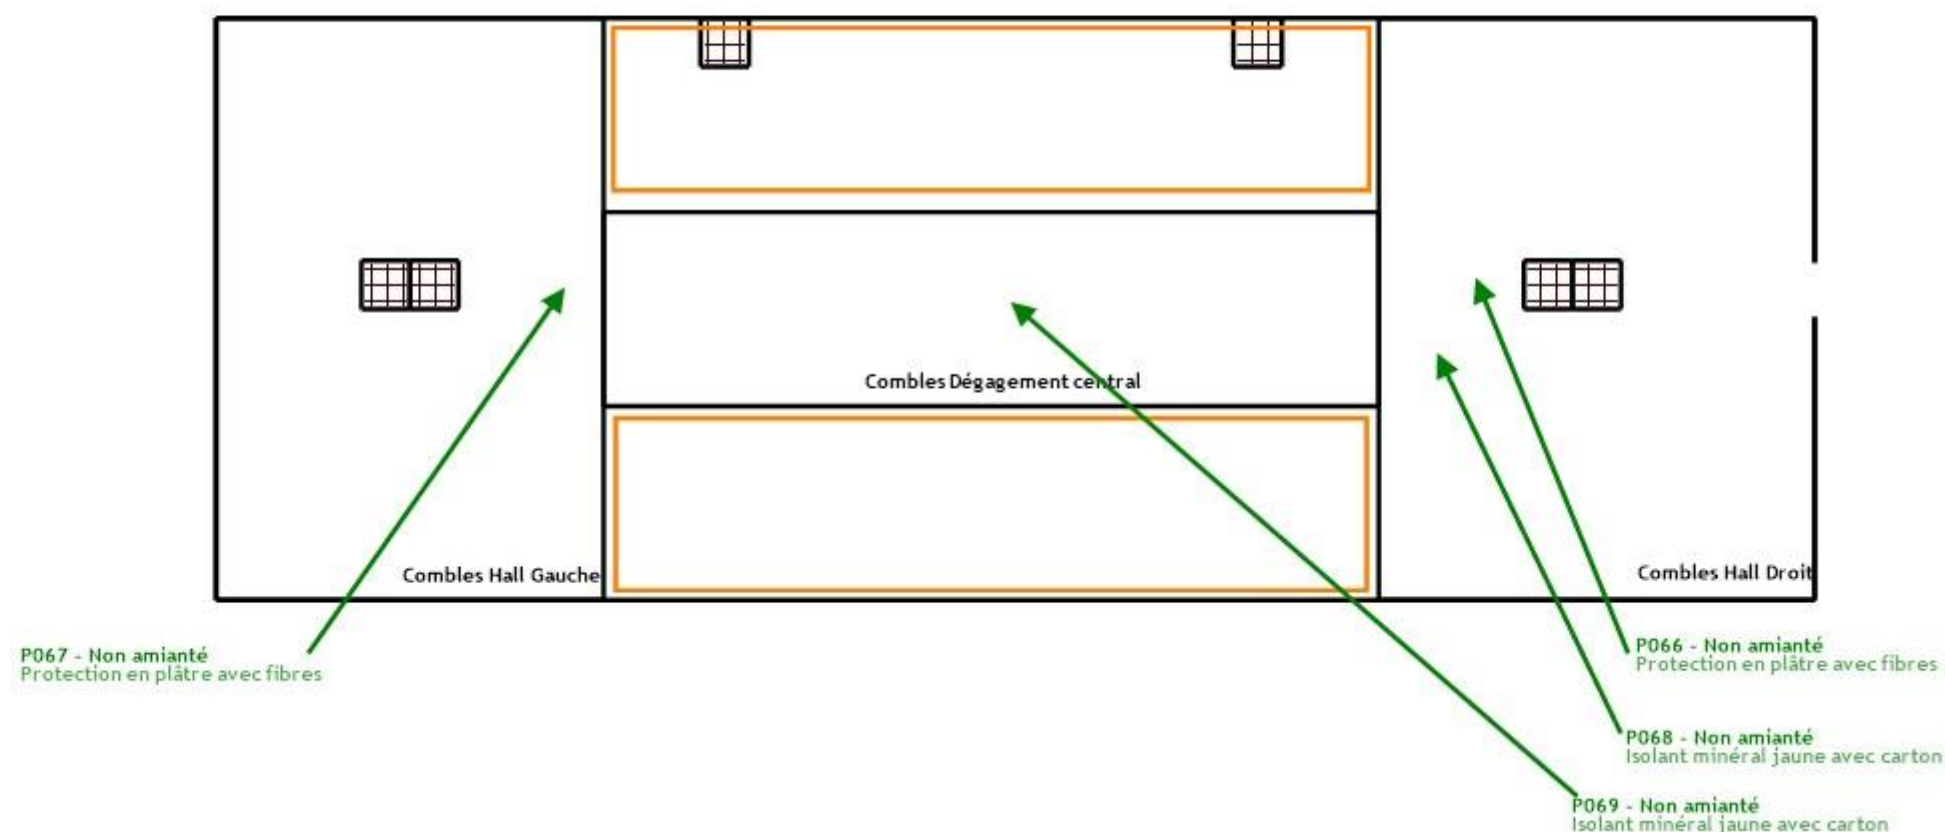

## Planche de repérage technique

N° planche :2/18

Nom du plan :

5ème Etage / Combles / Bâti 368 -  
Plan Combles

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :


Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :
----------------

5ème Etage / Combles / Bâti 368 - Plan Combles



- a

ZPSO-023 - Amianté  
Conduit en fibres-ciment rectangulaire
- a

ZPSO-007 - Amianté  
Conduit en fibres-ciment rectangle

Légende  
5ème étage - Plénum Plafond (Hauteur trop importante - Prévoir un moyen d'accès pour réaliser des investigations complémentaires.)



Planche de repérage technique

N° planche :3/18

Nom du plan :

5ème Etage / Combles / Bâti 368 -  
Plan Combles / AMIANTE

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du  
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

**Planche de repérage technique**

N° planche : 4/18

Nom du plan :

4ème Etage / Locaux / Bâti 368 -  
Plan 4ème (1/2)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE


Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du  
repérage :


Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

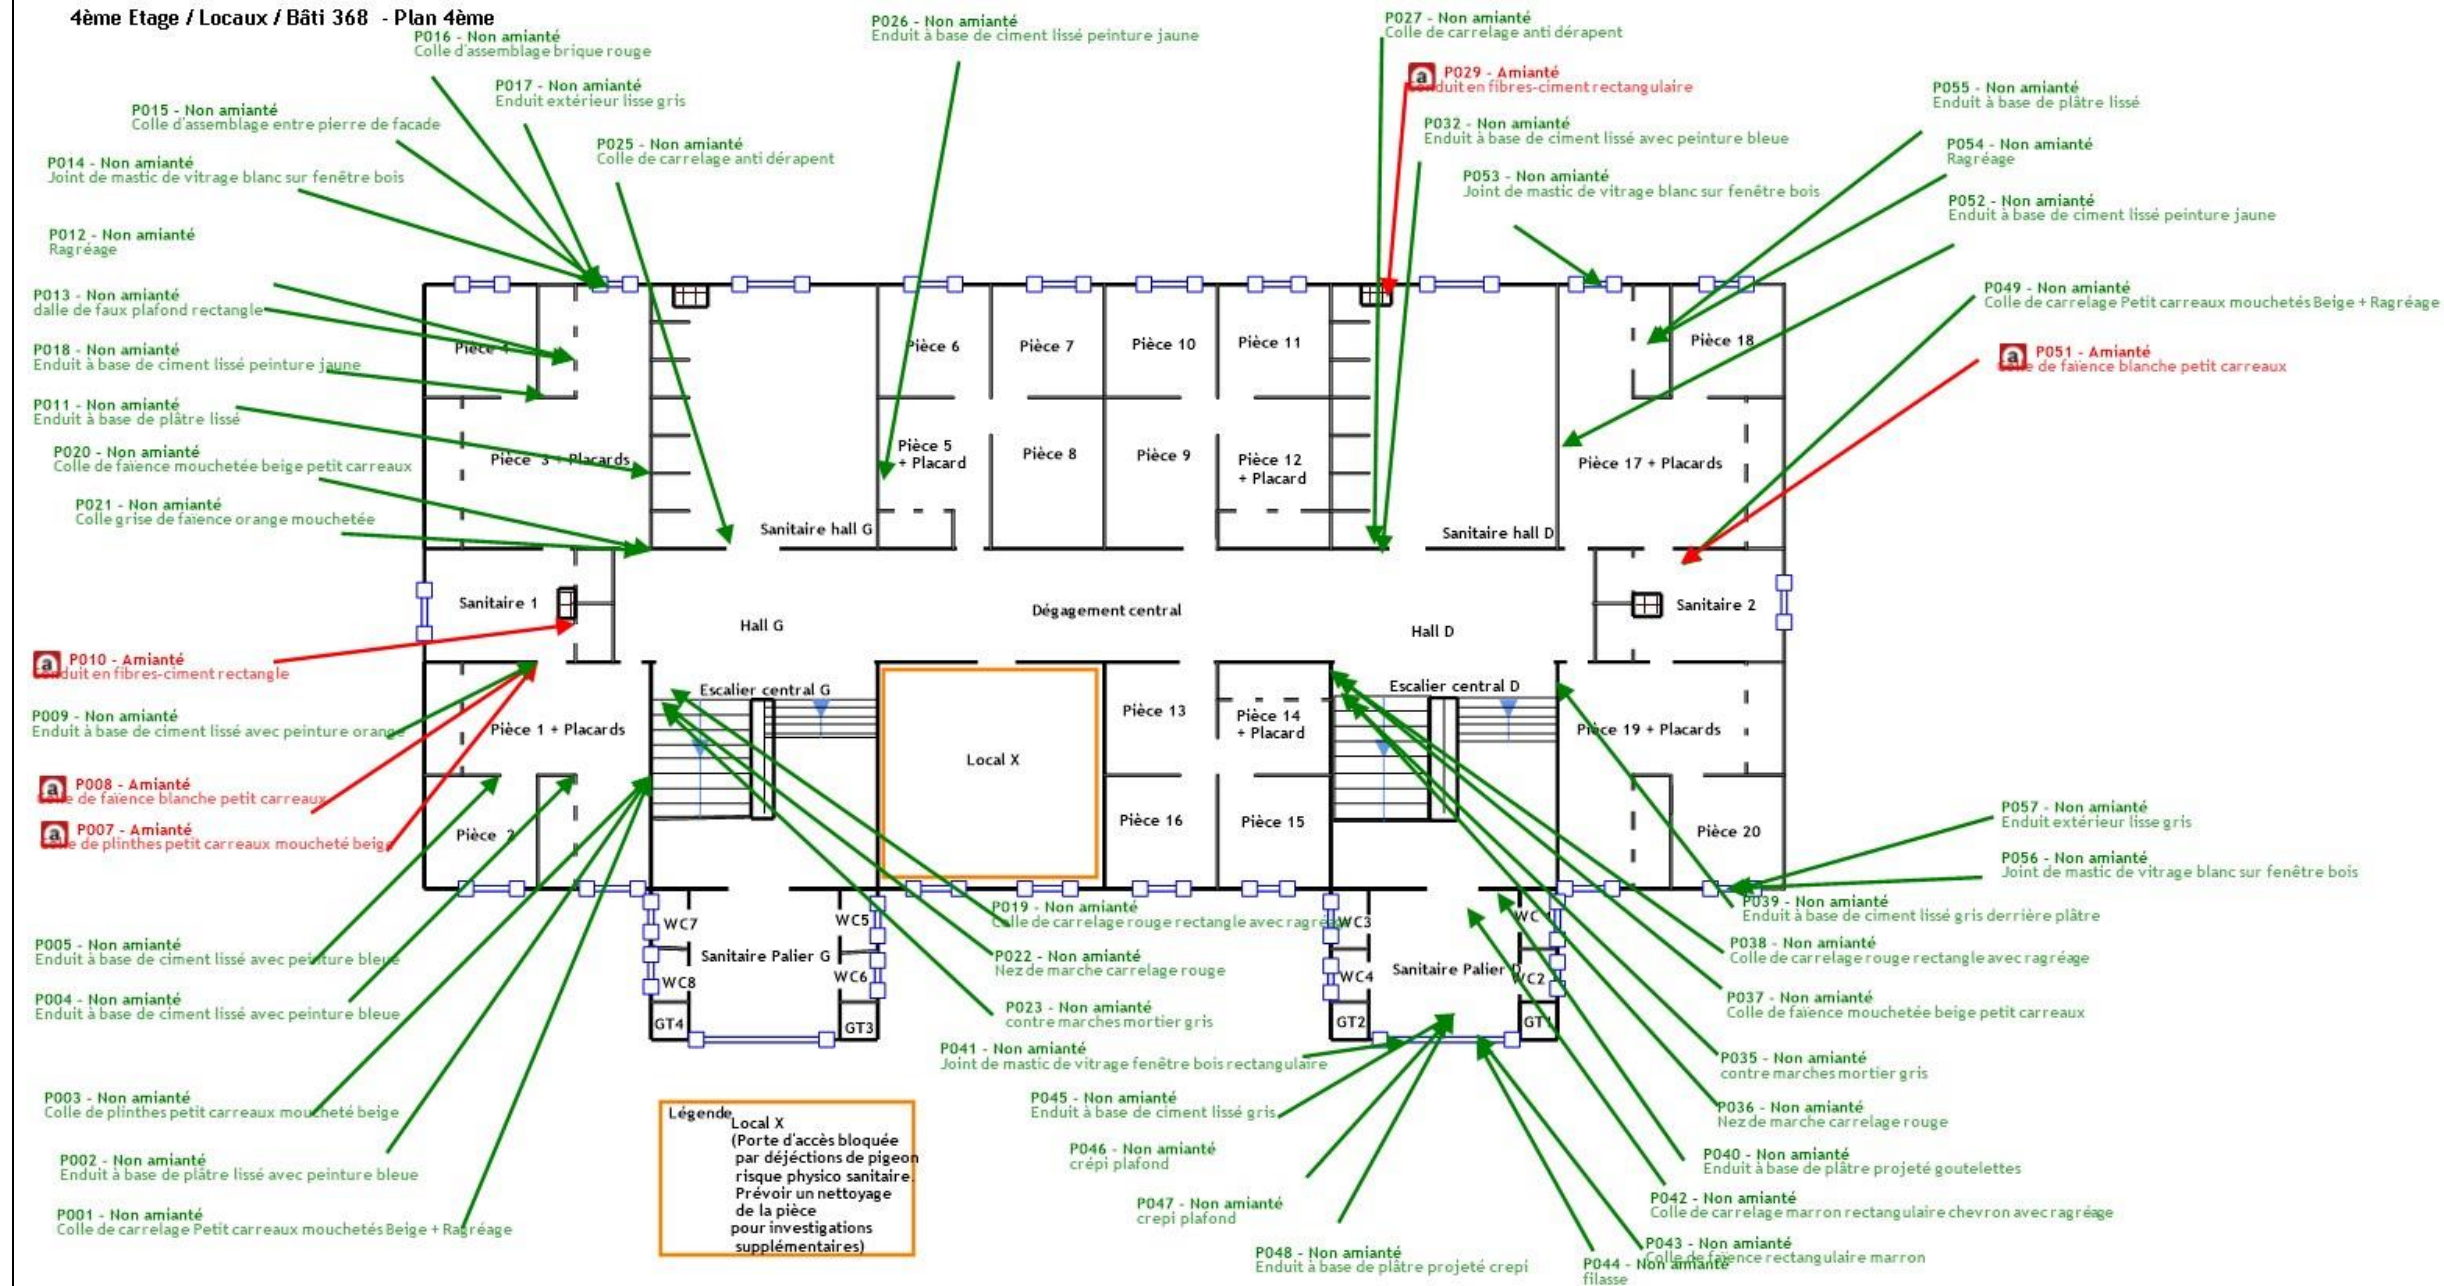



# 4ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 4ème

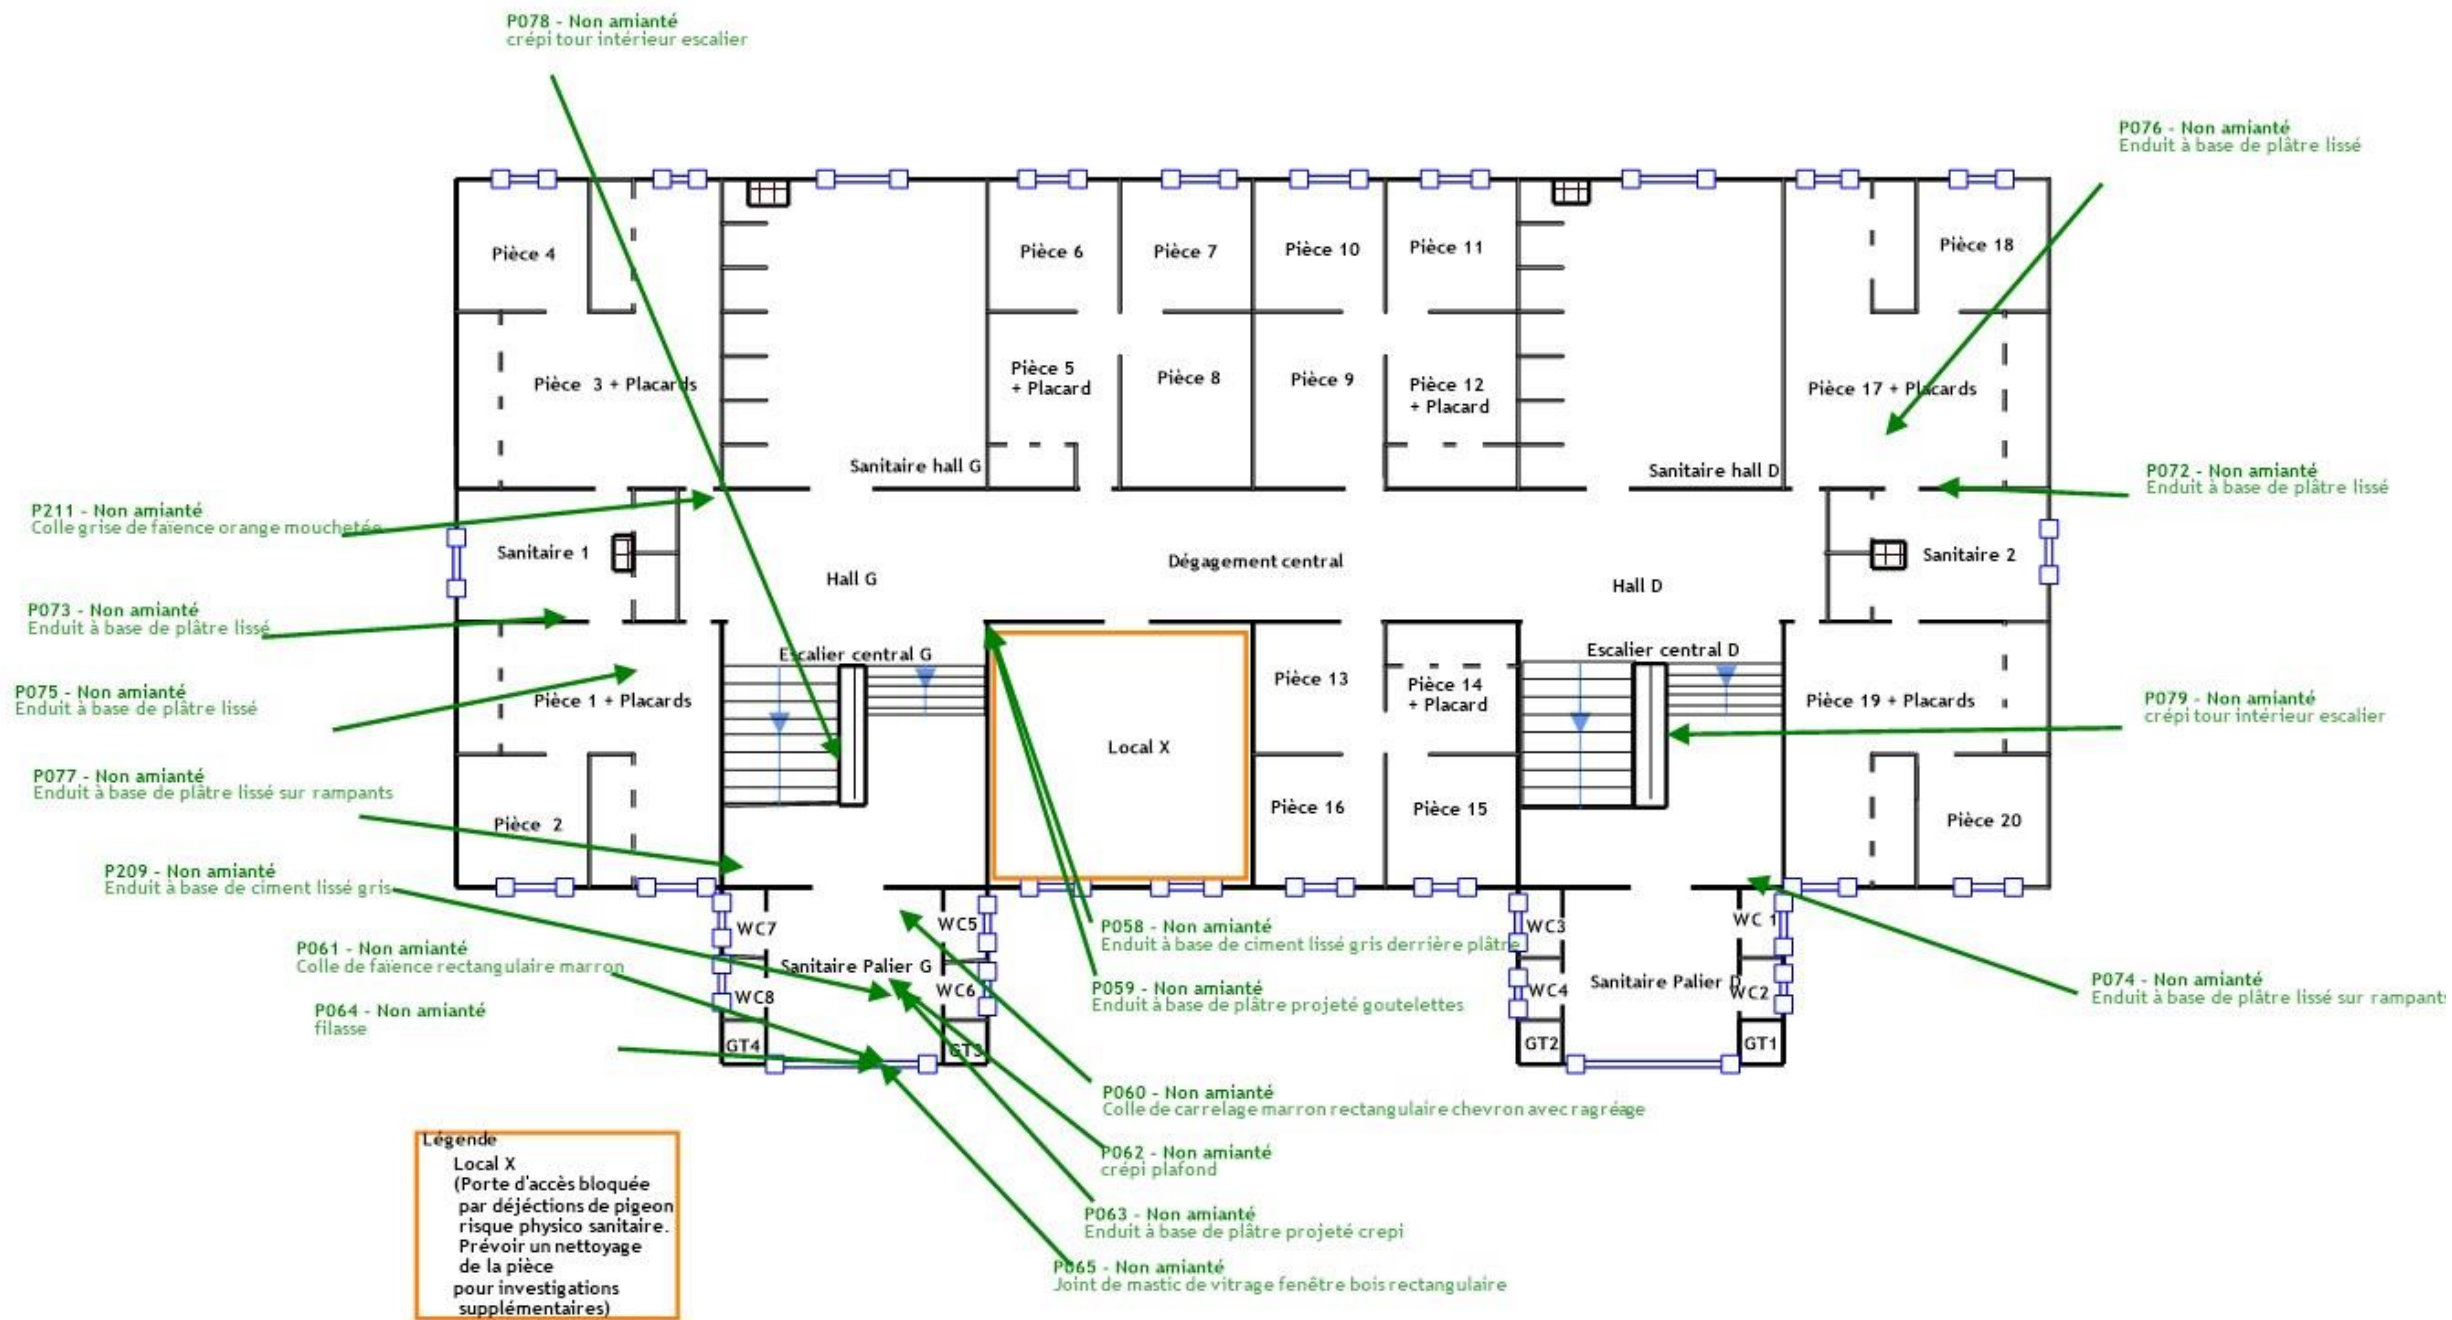

## Planche de repérage technique

N° planche : 5/18

Nom du plan :  
4ème Etage / Locaux / Bâti 368 -  
Plan 4ème (2/2)

### Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

### Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

### Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

### Commentaires :

4ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 4ème

ZPSO-005 - Amianté

Colle de faïence blanche petit carreaux

ZPSO-007 - Amianté

Conduit en fibres-ciment rectangle

ZPSO-023 - Amianté

Conduit en fibres-ciment rectangulaire

ZPSO-072 - Amianté

Facade Gauche - Grille D'aération sous vitrage - Conduit fibres ciment rectangulaire

ZPSO-073 - Amianté

Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage Conduit en fibres-ciment rectangulaire

Légende

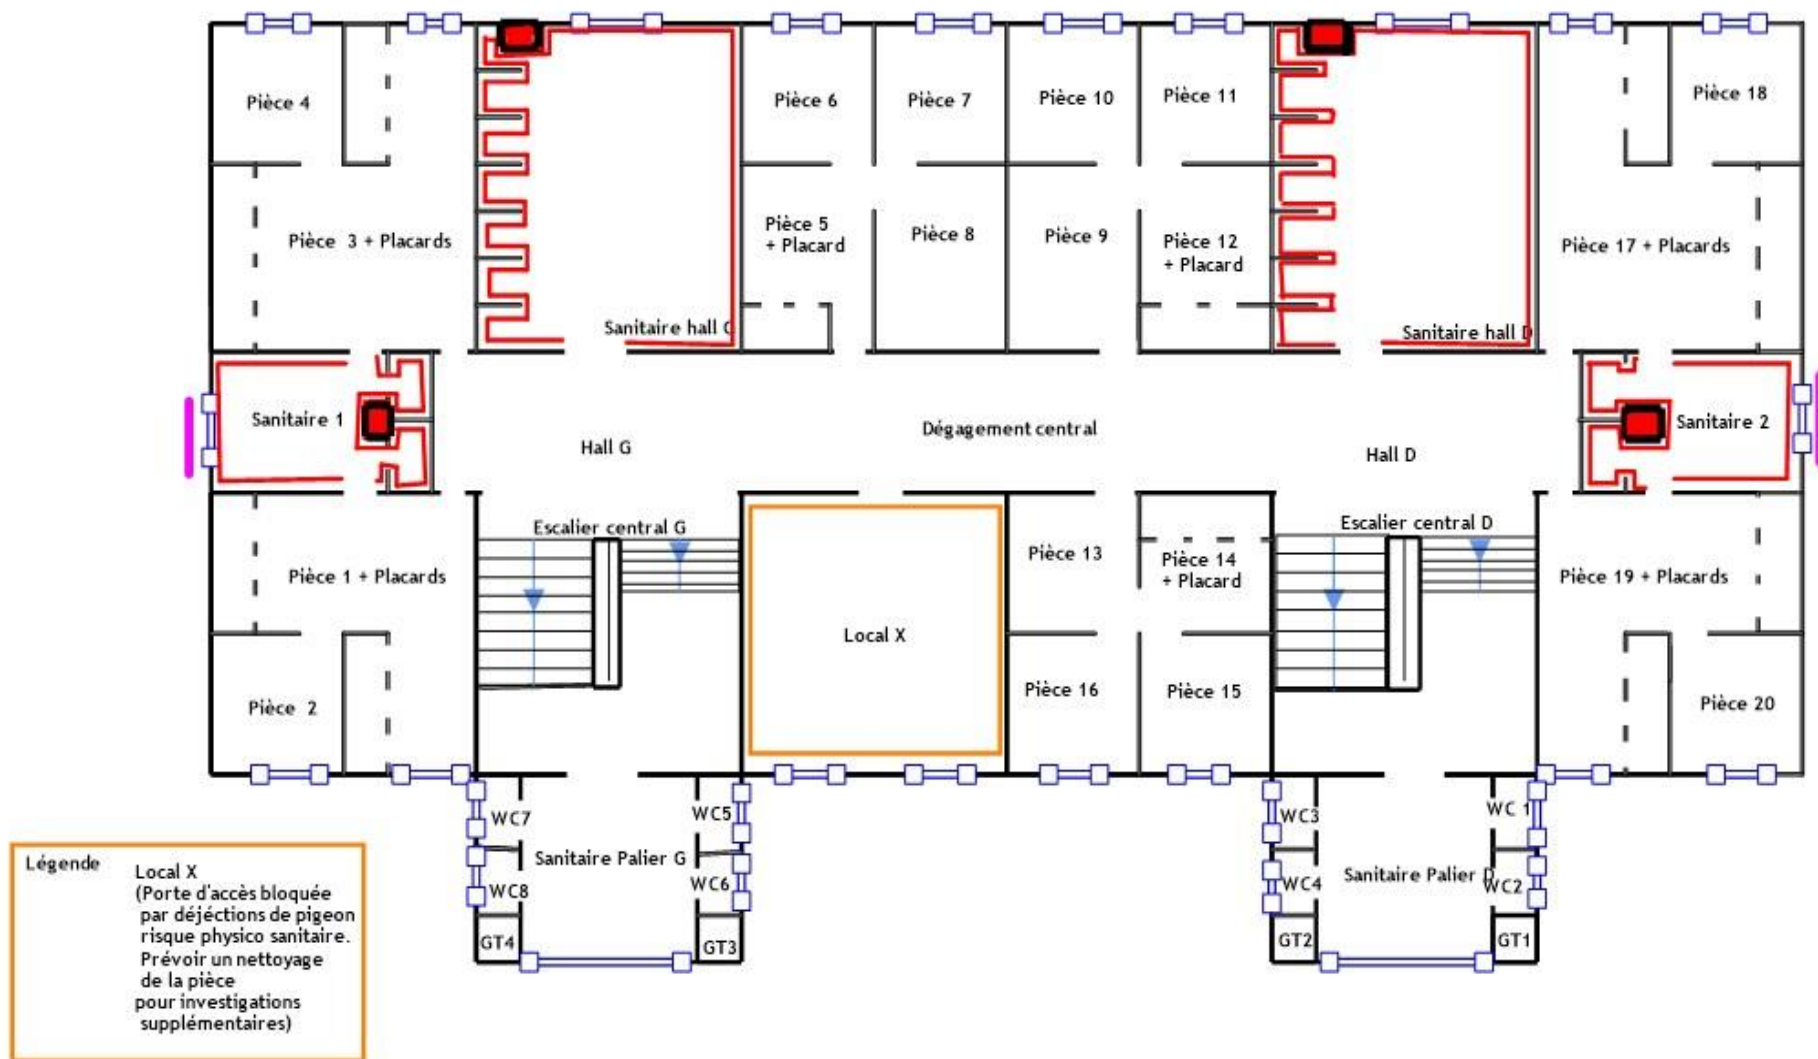


Planche de repérage technique

N° planche : 6/18

Nom du plan :

4ème Etage / Locaux / Bâti 368 -  
Plan 4ème / Plan Amiante 1/2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

**La ZPSO-005 étant discordant sur les résultats d'analyses (P8; P51; P128 positifs et P110 négatifs) Par principe sécuritaire la ZPSO-005 est considérée comme contenant de l'amiante, nous nous tenons à disposition du donneur d'ordre pour réaliser des prélèvements complémentaires afin d'affiner la zone.**




4ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 4ème

**Légende**

 **ZPSO-003 - Amianté** -  
Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige

**Légende**

Local X  
(Porte d'accès bloquée  
par déjections de pigeon  
risque physico sanitaire.  
Prévoir un nettoyage  
de la pièce  
pour investigations  
supplémentaires)

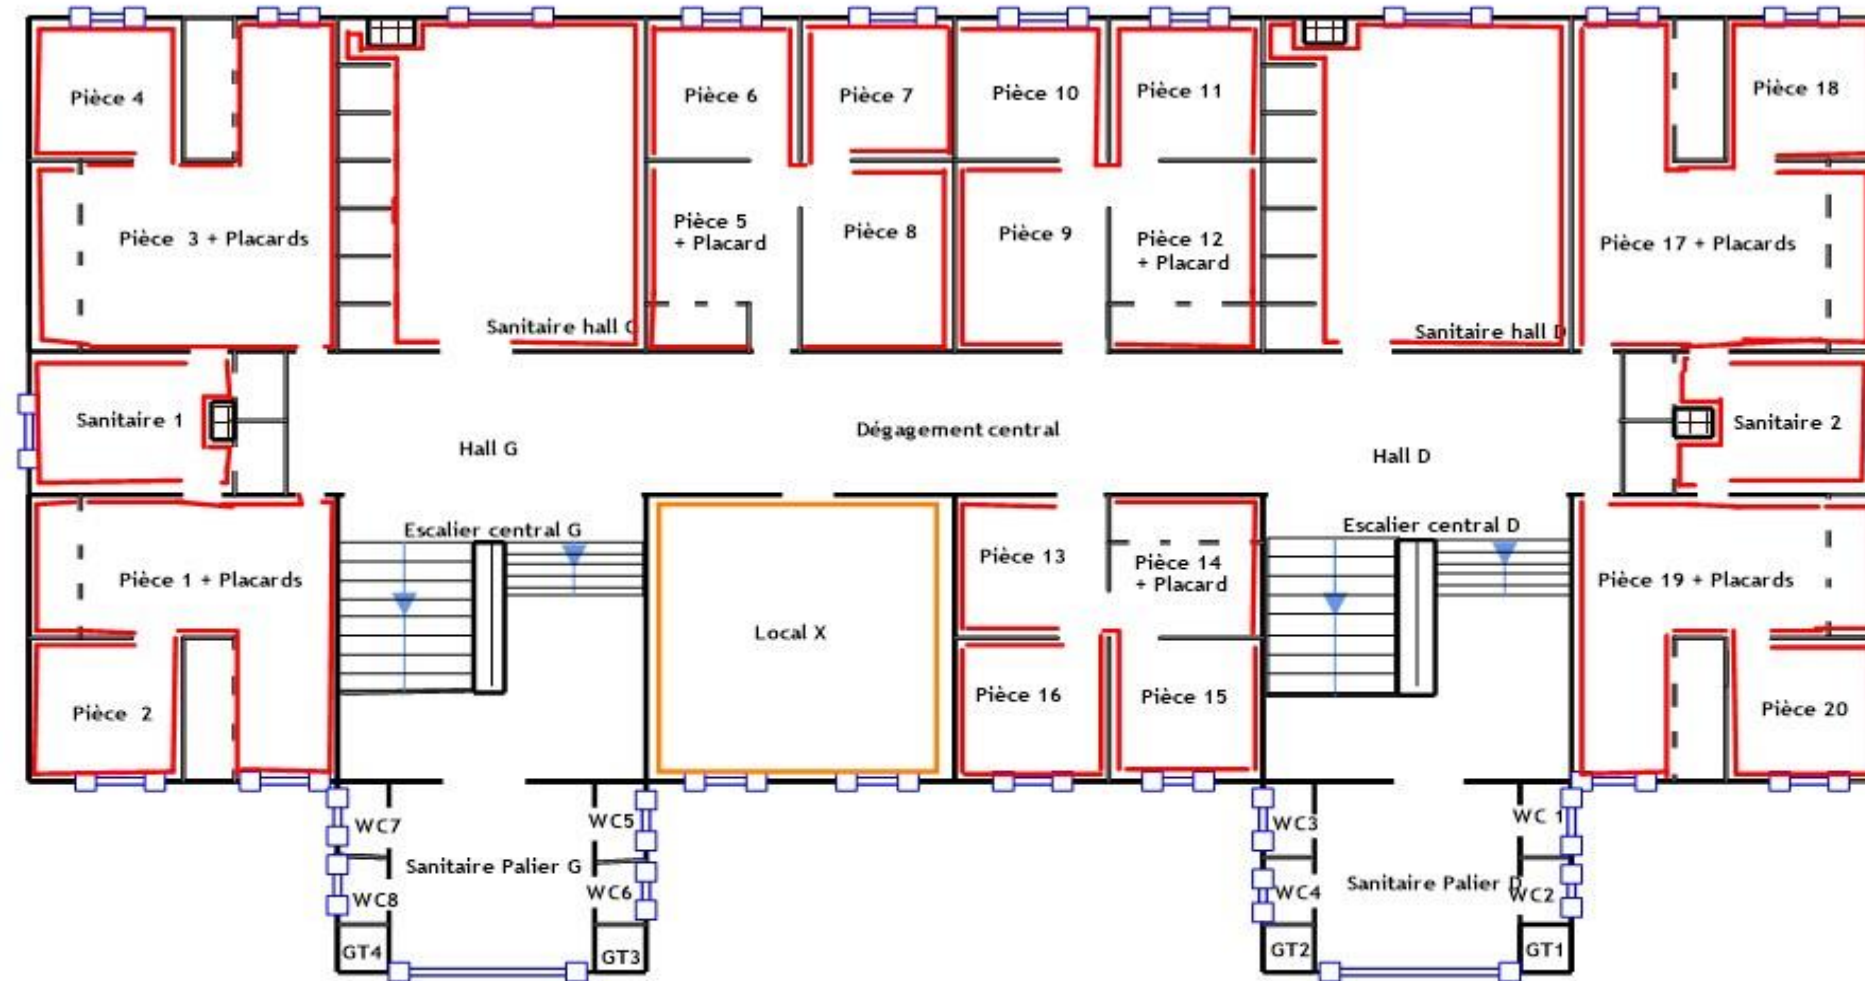

**Planche de repérage technique**

N° planche : 7/18

Nom du plan :

4ème Etage / Locaux / Bâti 368 -  
Plan 4ème / Plan Amiante 2/2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS



Informations relatives au rapport du  
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

**La ZPSO-003 étant discordant  
sur les résultats d'analyses  
(P7; P164 positifs et P3; P94;  
P98; P198 négatifs) Par  
principe sécuritaire la ZPSO-  
003 est considérée comme  
contenant de l'amiante, nous  
nous tenons à disposition du  
donneur d'ordre pour réaliser  
des prélèvements  
complémentaires afin d'affiner  
la zone.**

### 3ème Etage / Paliers Sanitaires / Bâti 368 - Sanitaires

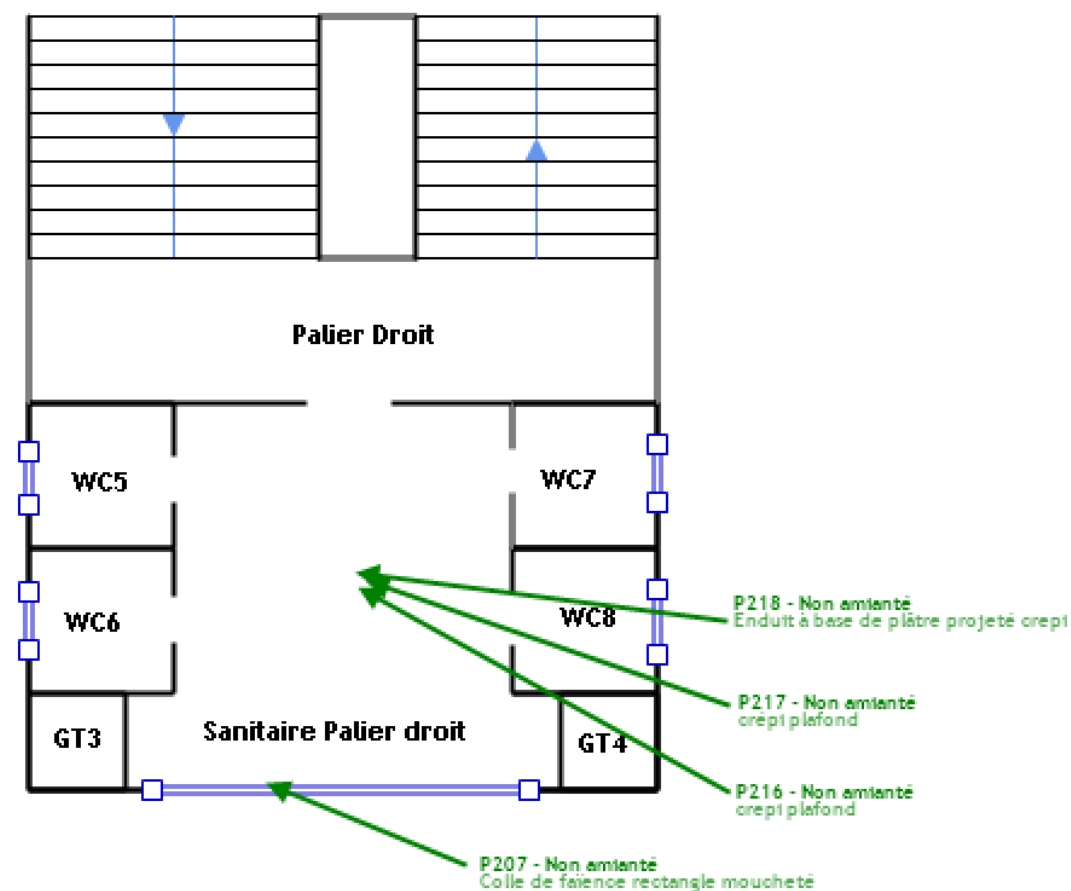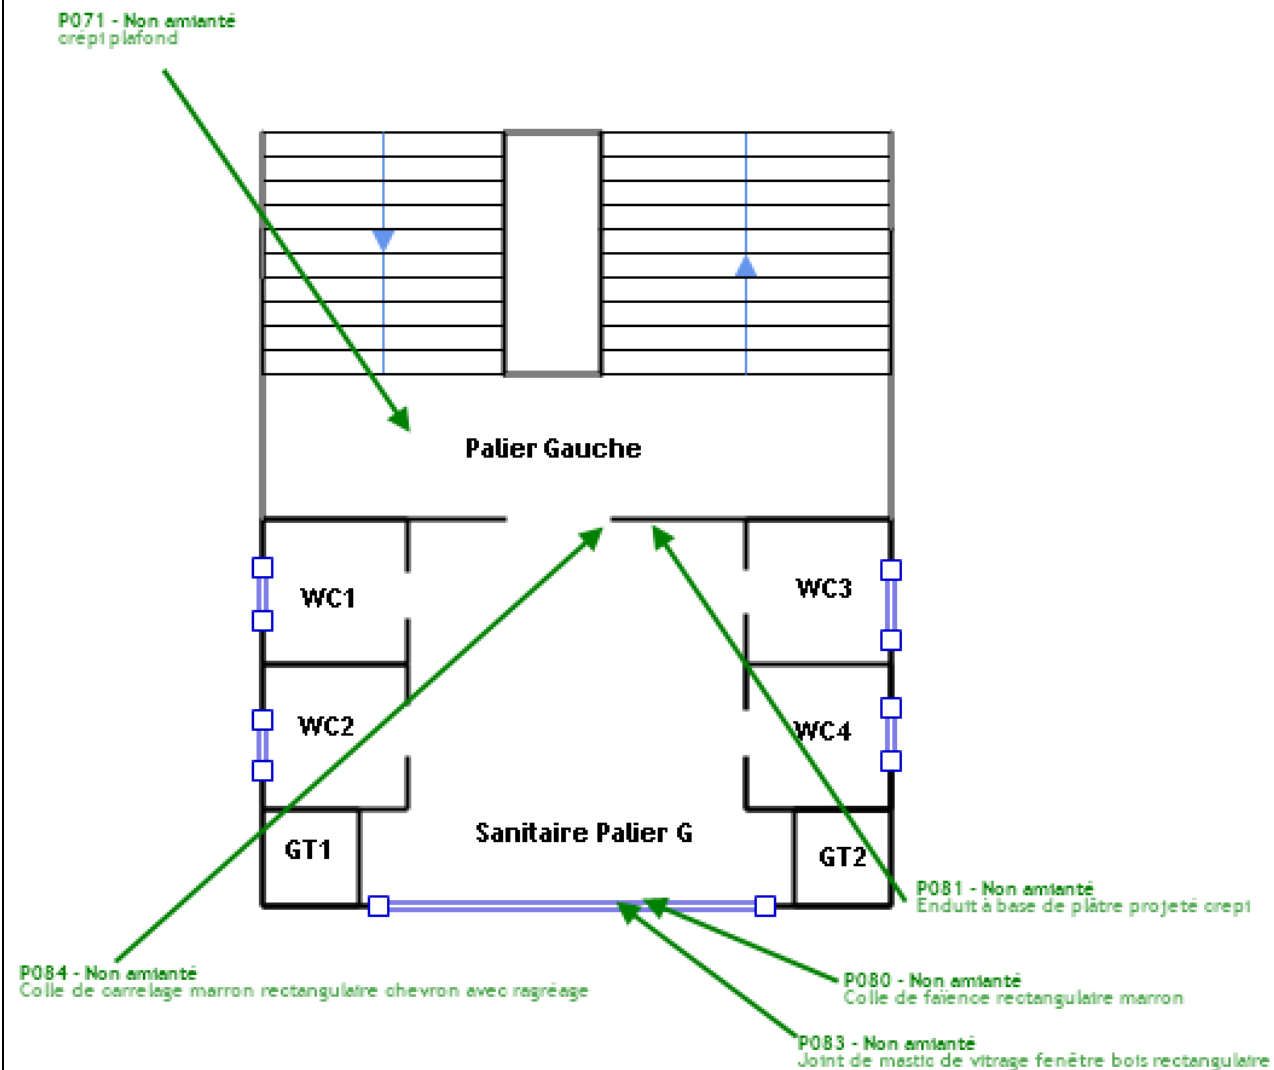

#### Planche de repérage technique

N° planche : 8/18

Nom du plan :

3ème Etage / Paliers Sanitaires / Bâti 368 - Sanitaires

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :



<p><b>2ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 2ème</b></p> <p><b>Légende</b> Sanitaire. 2 Pièce 19 Pièce 21 (Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires)</p>	<p><b>Planche de repérage technique</b></p>
	<p>N° planche : 9/18</p>
	<p>Nom du plan : 2ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 2ème</p>
	<p>Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE</p>
	<p>Adresse du bien : Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 (Bâti 368) 83390 CUERS</p>
	<p>Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2406CPASO - BI2220000000811 Rédacteur : Mathieu CHEVALIER Date : 27/06/2024</p>
	<p>Commentaires :</p>

Planche de repérage technique

N° planche : 10/18

Nom du plan :  
2ème Etage / Locaux / Bâti 368 -  
Plan 2ème (2/2)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du  
repérage :


Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

2ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 2ème

Légende  
Sanitaire. 2 Pièce 19 Pièce 21

(Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon risque physico sanitaire.  
Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires)

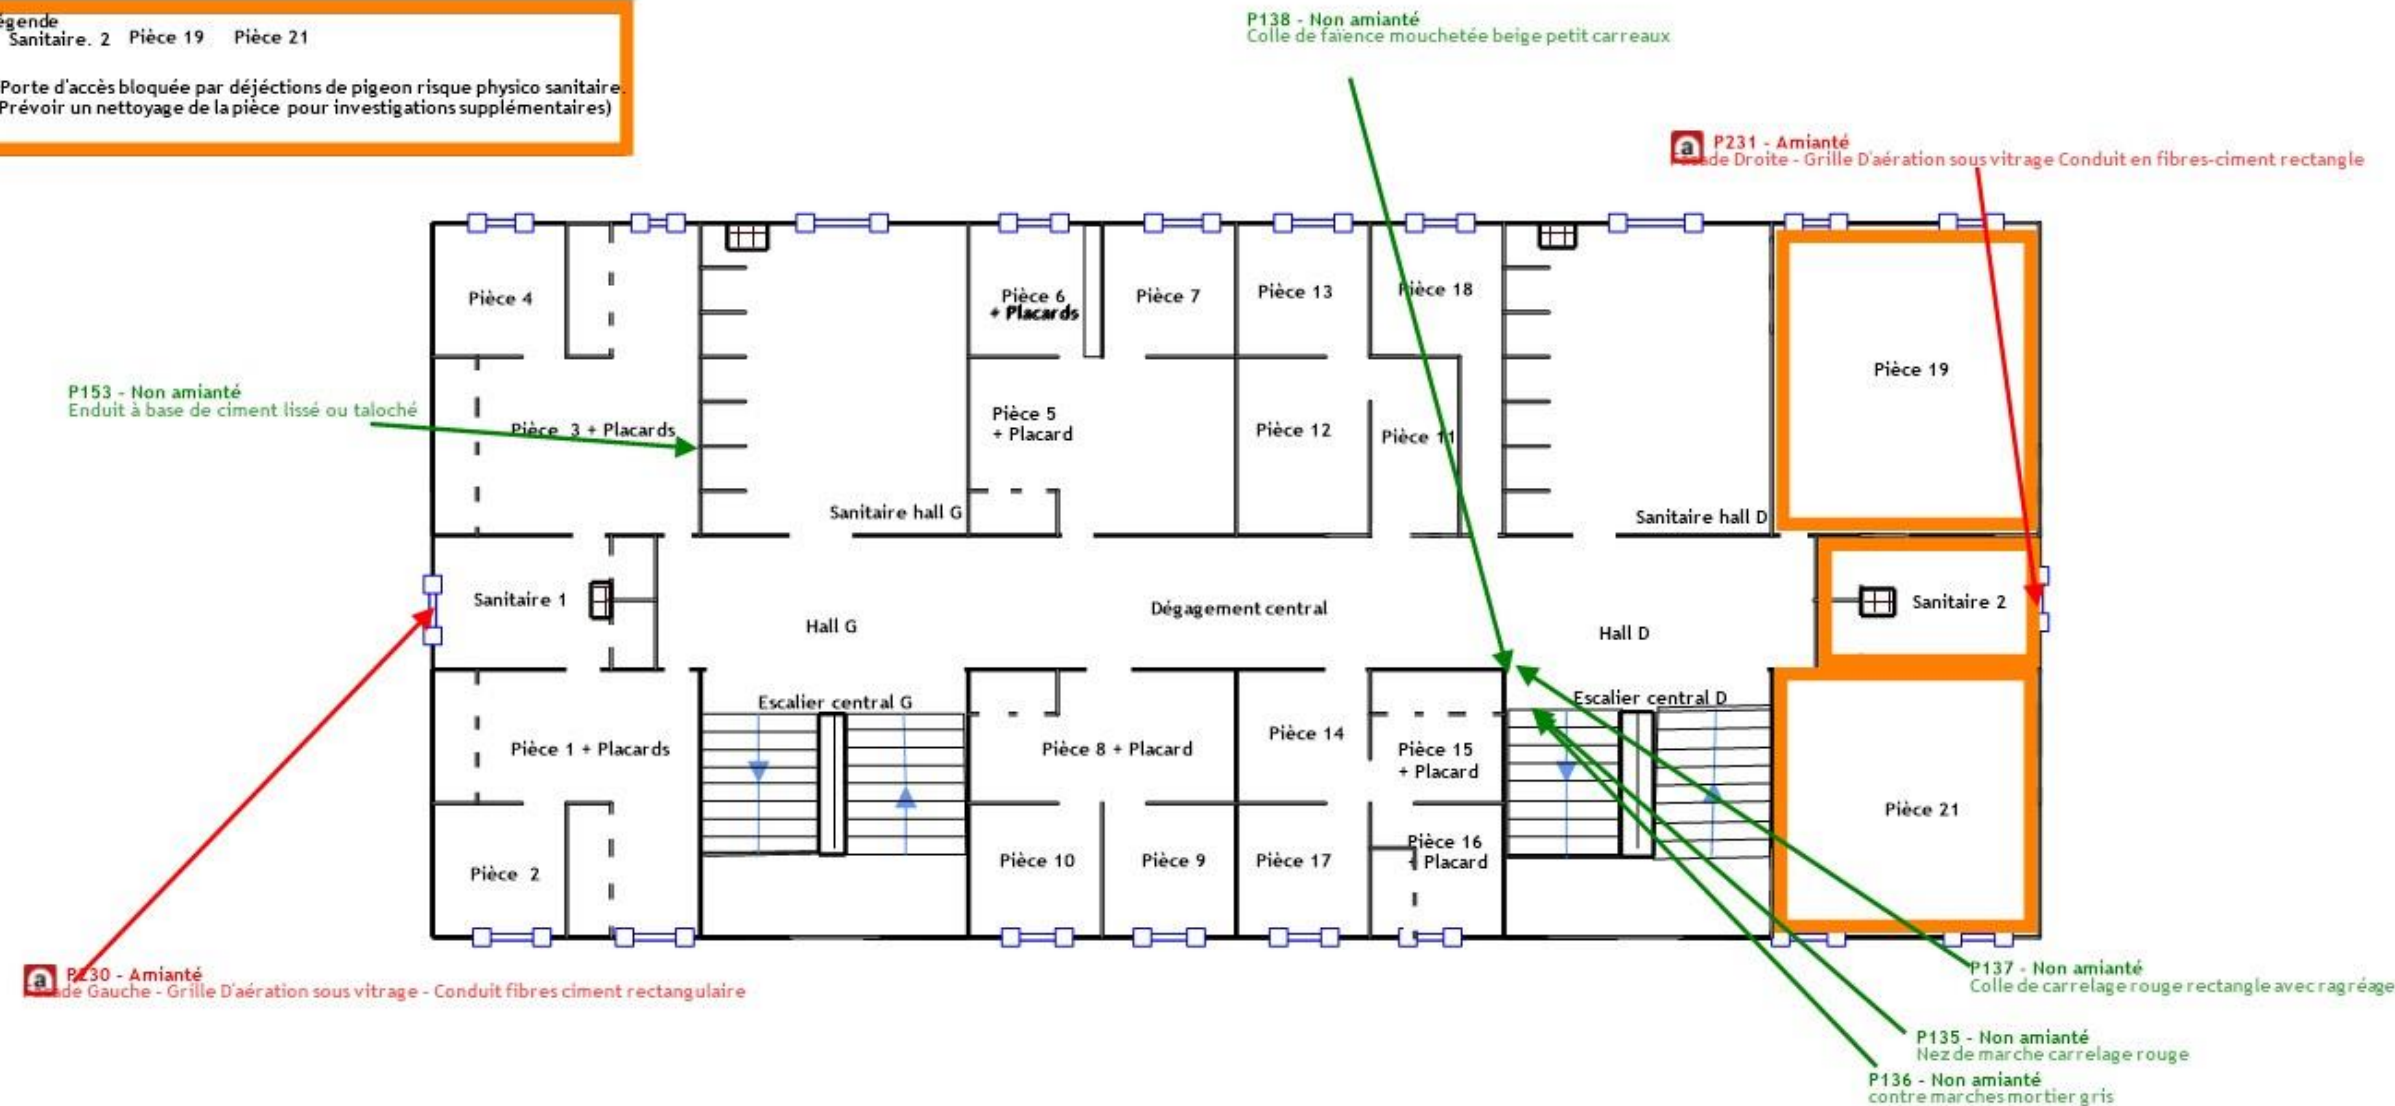




## 2ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 2ème

**Légende**  
Sanitaire 2 Pièce 19 Pièce 21

(Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon risque physico sanitaire.  
Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires)

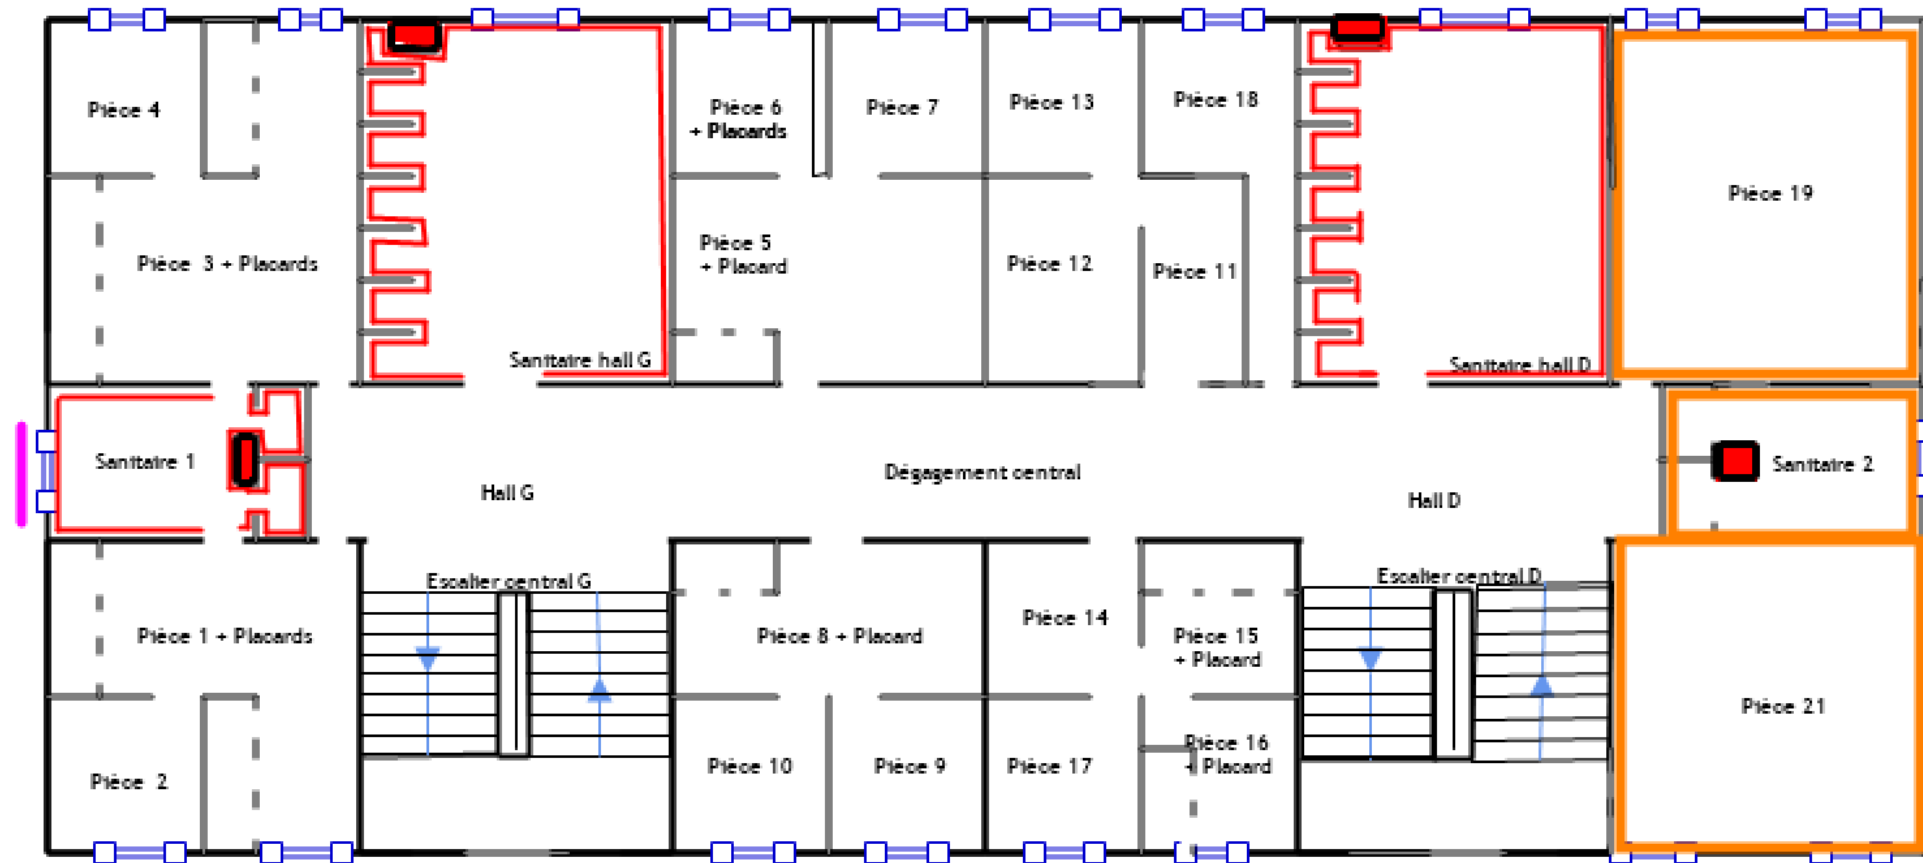

**a ZPSO-005 - Amianté**  
Colle de faïence blanche petit carreaux

**a ZPSO-023 - Amianté**  
Conduit en fibres-ciment rectangulaire

**a ZPSO-007 - Amianté**  
Conduit en fibres-ciment rectangle

**a ZPSO-072 - Amianté**  
Facade Gauche - Grille D'aération sous vitrage - Conduit fibres ciment rectangulaire

**a ZPSO-073 - Amianté**  
Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage Conduit en fibres-ciment rectangle

**Légende**

Planche de repérage technique

N° planche : 11/18

Nom du plan :

2ème Etage / Locaux / Bâti 368 -  
Plan 2ème / Plan AMIANTE 1/2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du  
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

**La ZPSO-005 étant discordant  
sur les résultats d'analyses  
(P8; P51; P128 positifs et  
P110 négatifs) Par principe  
sécuritaire la ZPSO-005 est  
considérée comme contenant  
de l'amianté, nous nous  
tenons à disposition du  
donneur d'ordre pour réaliser  
des prélèvements  
complémentaires afin d'affiner  
la zone.**




## 2ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 2ème

Sanitaire 2 Pièce 19 Pièce 21

(Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon risque physico sanitaire  
Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires)

**a** ZPSO-003 - Amianté  
Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige

### Legende

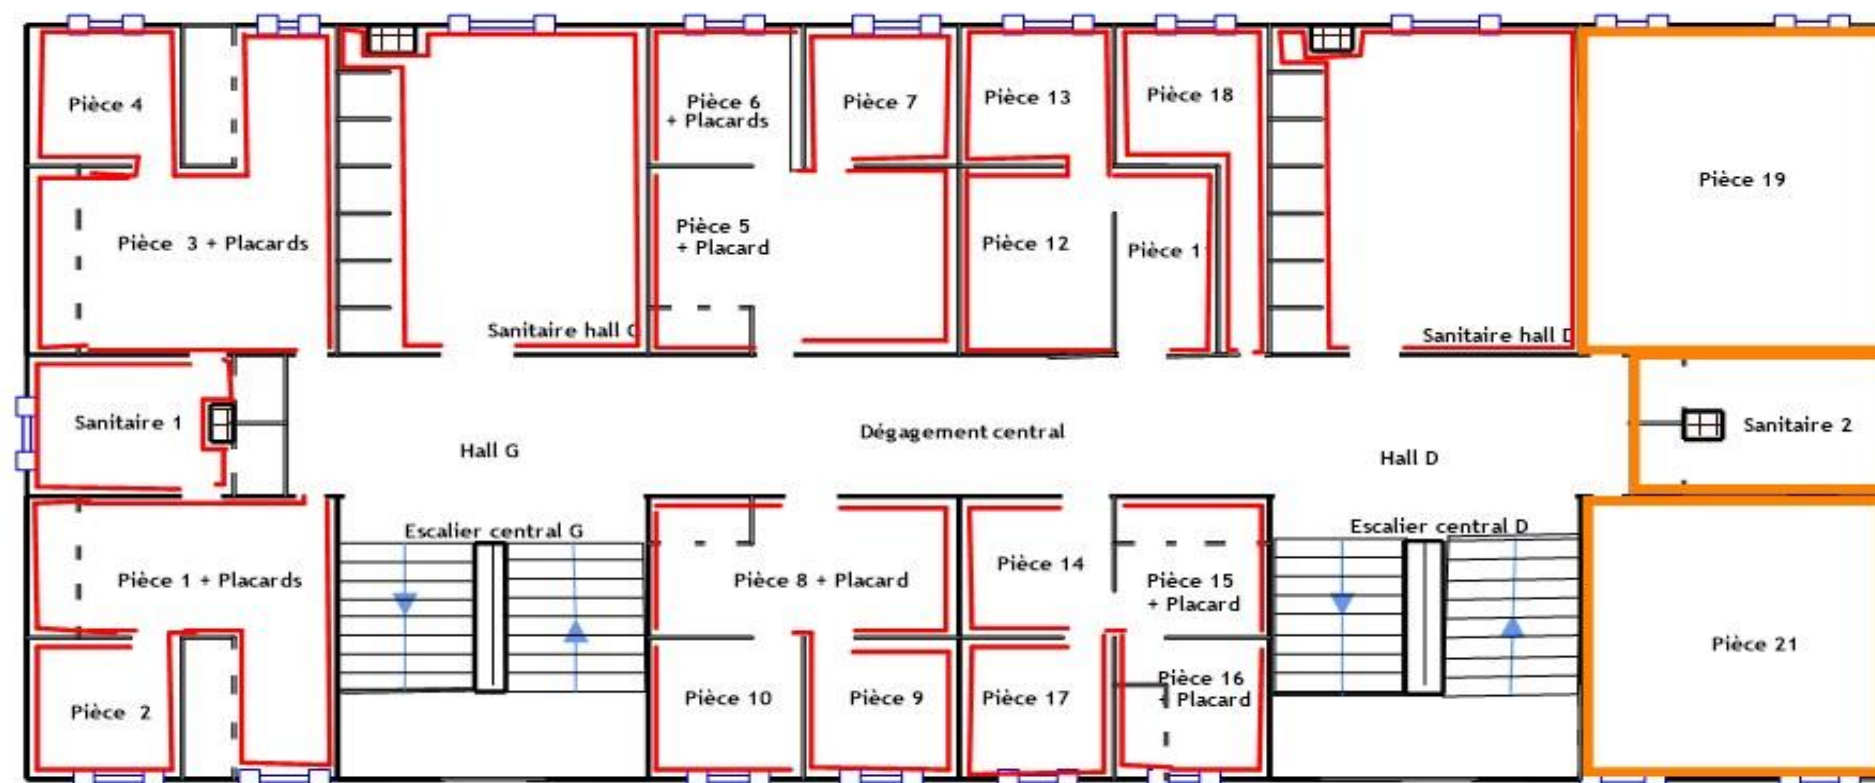

## Planche de repérage technique

N° planche :12/18

Nom du plan :

2ème Etage / Locaux / Bâti 368 -  
Plan 2ème / Plan AMIANTE 2/2

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :


Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :
----------------

**La ZPSO-003 étant discordant sur les résultats d'analyses (P7; P164 positifs et P3; P94; P98; P198 négatifs) Par principe sécuritaire la ZPSO-003 est considérée comme contenant de l'amiante, nous nous tenons à disposition du donneur d'ordre pour réaliser des prélèvements complémentaires afin d'affiner la zone.**

# 1er Etage / Palier Sanitaire / Bâti 368 - Palier Sanitaire

P142 - Non amianté  
Colle de carrelage marron rectangulaire chevron avec ragréage

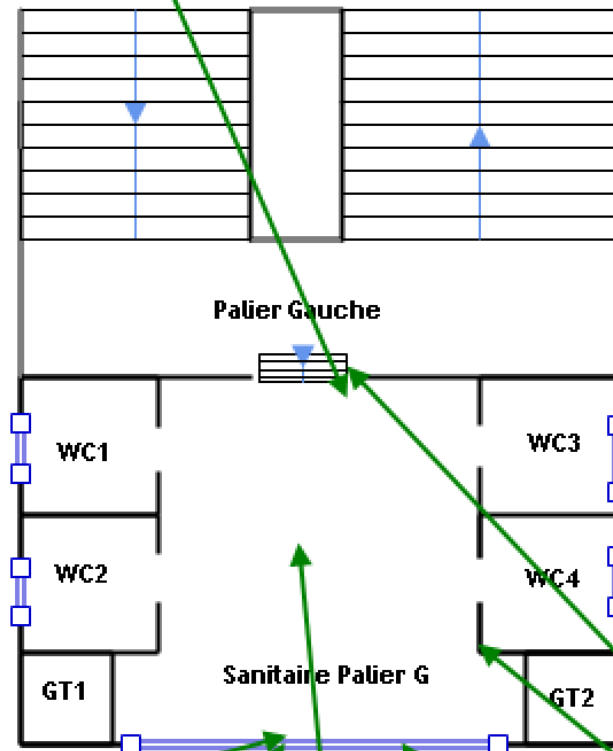

Palier Gauche

Sanitaire Palier G

P143 - Non amianté  
Colle de faïence rectangulaire marron


P145 - Non amianté  
Appui de fenêtre avec enduit gris

P140 - Non amianté  
crepi plafond

P144 - Non amianté  
Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire

P139 - Non amianté  
Nez de marche moucheté beige

P141 - Non amianté  
Enduit à base de plâtre projeté crepi

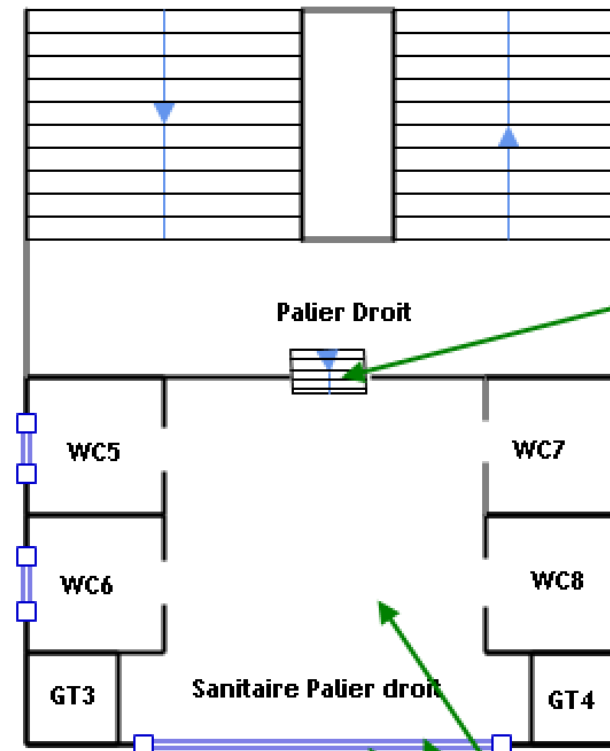

Palier Droit

Sanitaire Palier droit

P149 - Non amianté  
Nez de marche moucheté beige

P148 - Non amianté  
Colle de carrelage marron rectangulaire chevron avec ragréage

P146 - Non amianté  
Colle de faïence rectangulaire marron

P147 - Non amianté  
Colle de faïence rectangle moucheté

## Planche de repérage technique

N° planche : 13/18

Nom du plan :  
Bâti 368 - Palier Sanitaire

### Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

### Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

### Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

### Commentaires :



Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368 - Plan Rez-de-chaussée

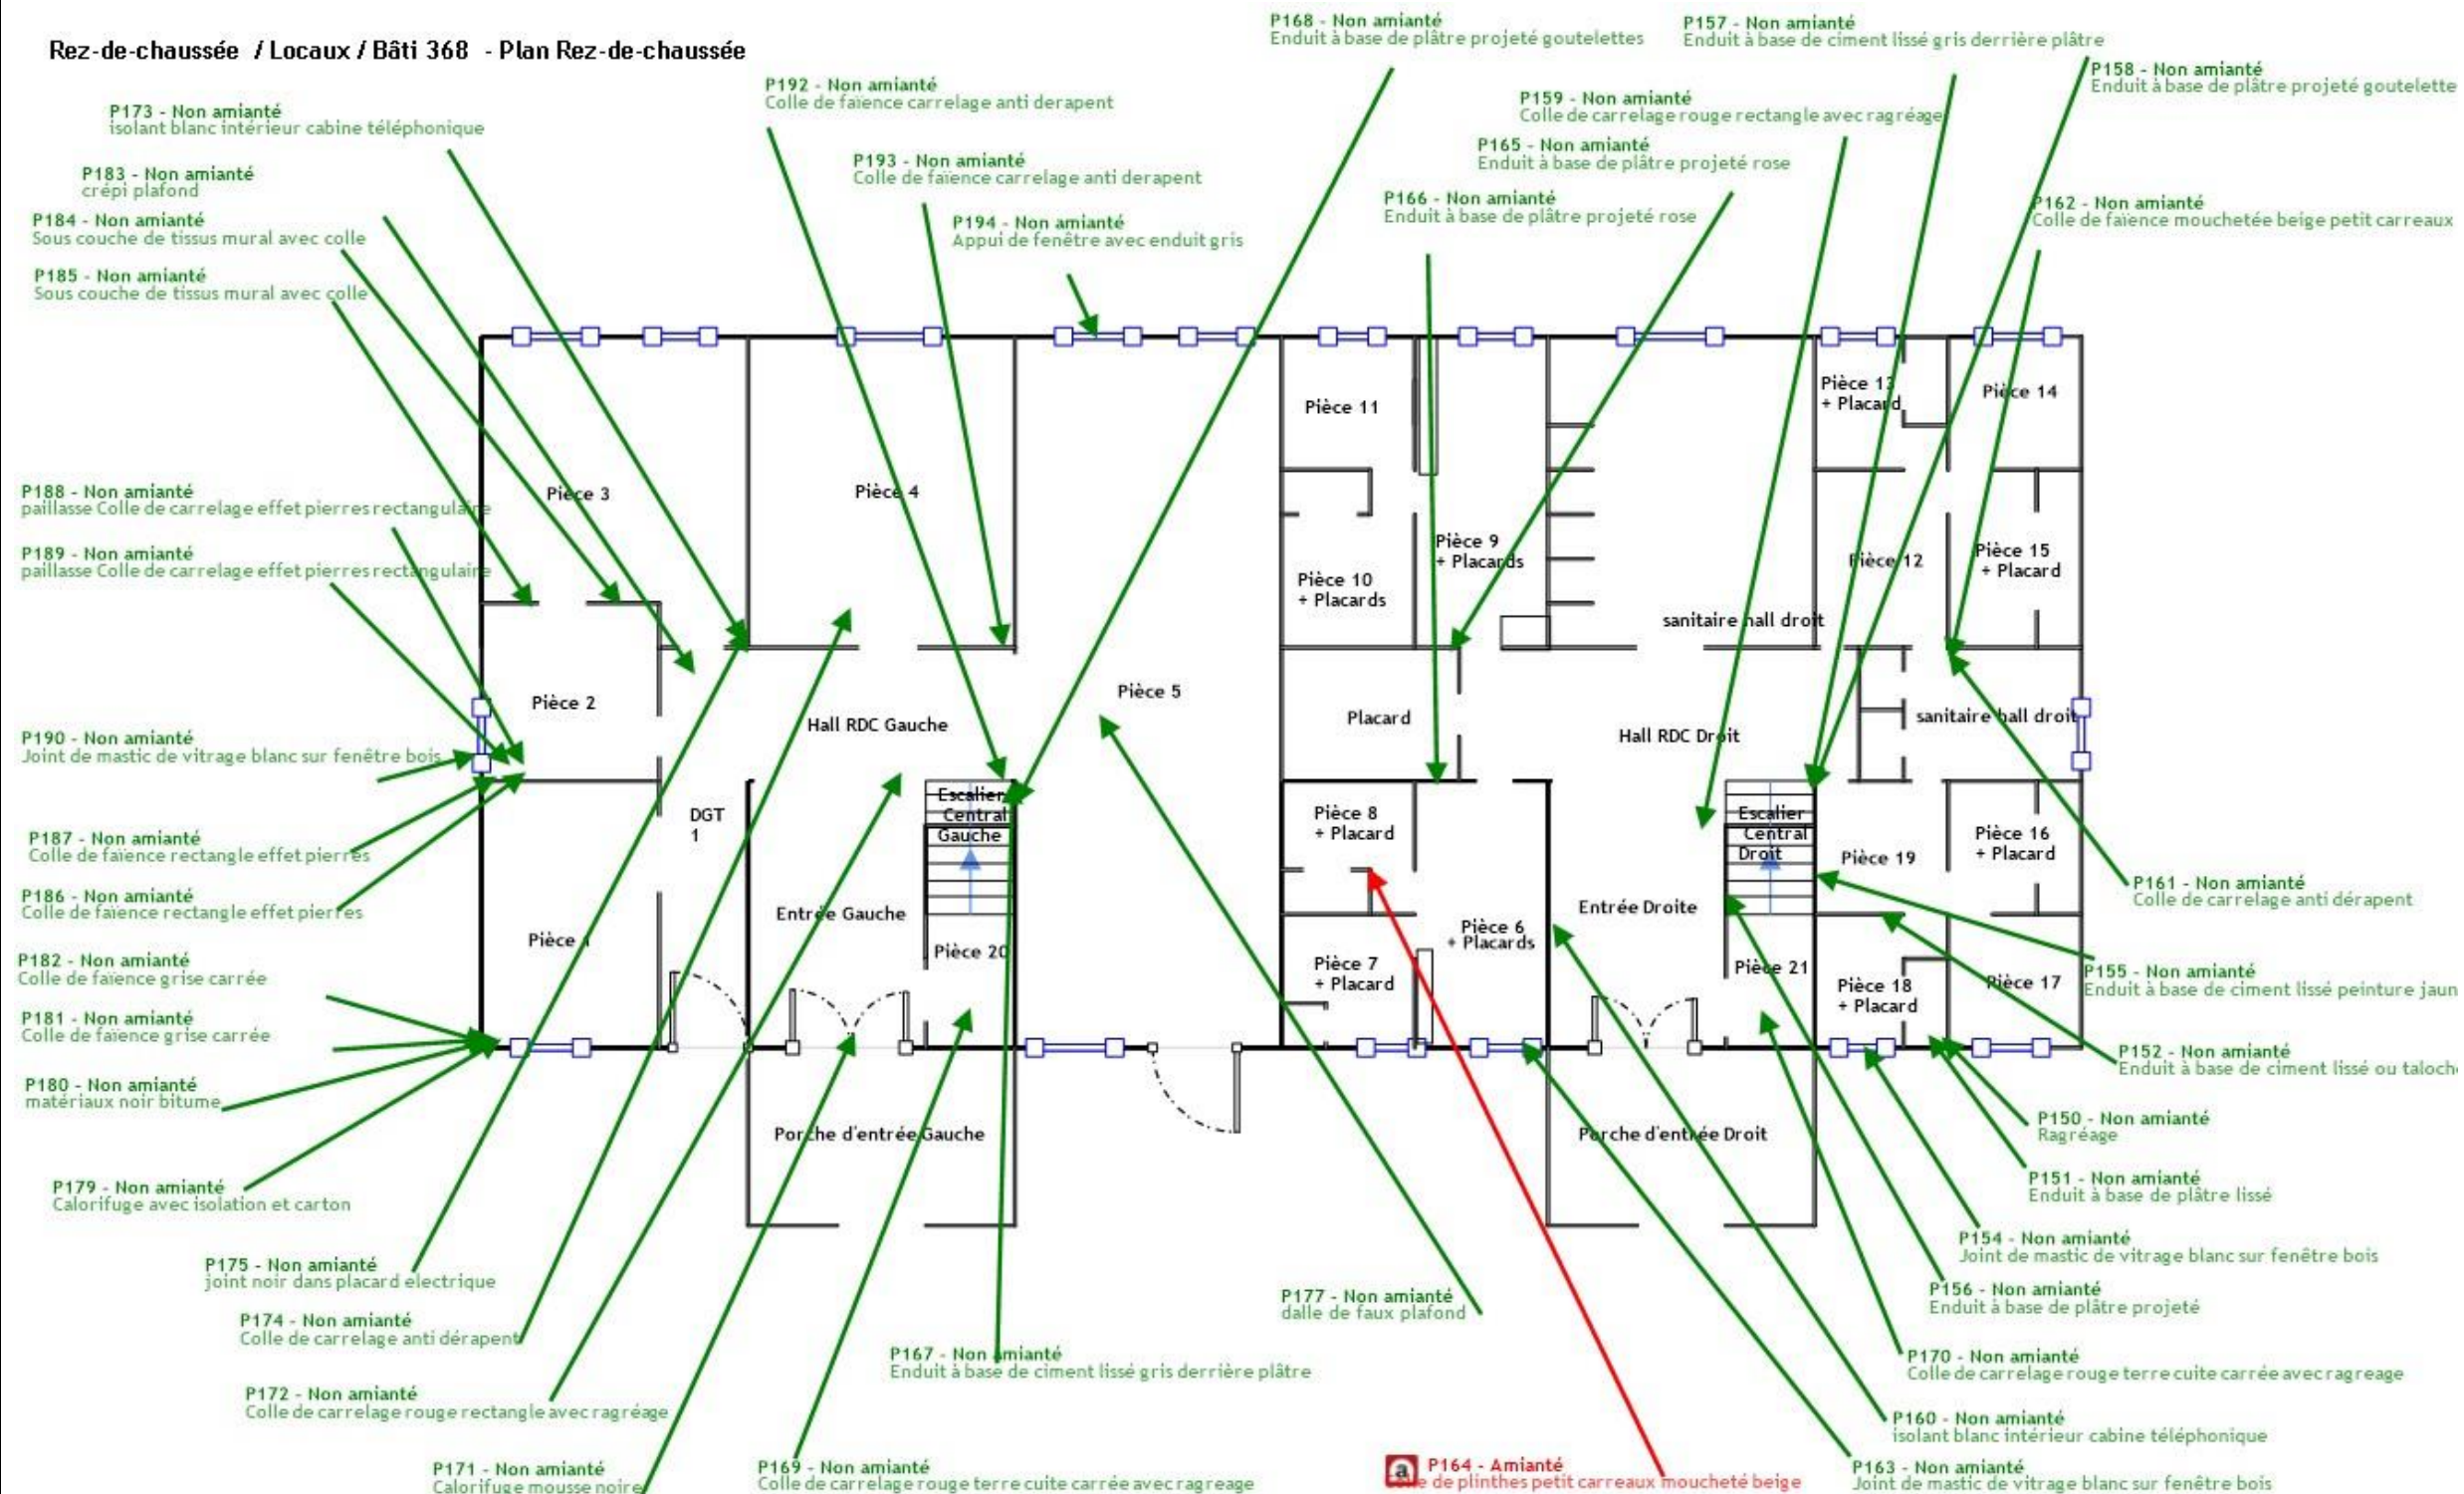


Planche de repérage technique

N° planche : 14/18

Nom du plan :

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368  
- Plan Rez-de-chaussée (1/2)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :



Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368 - Plan Rez-de-chaussée

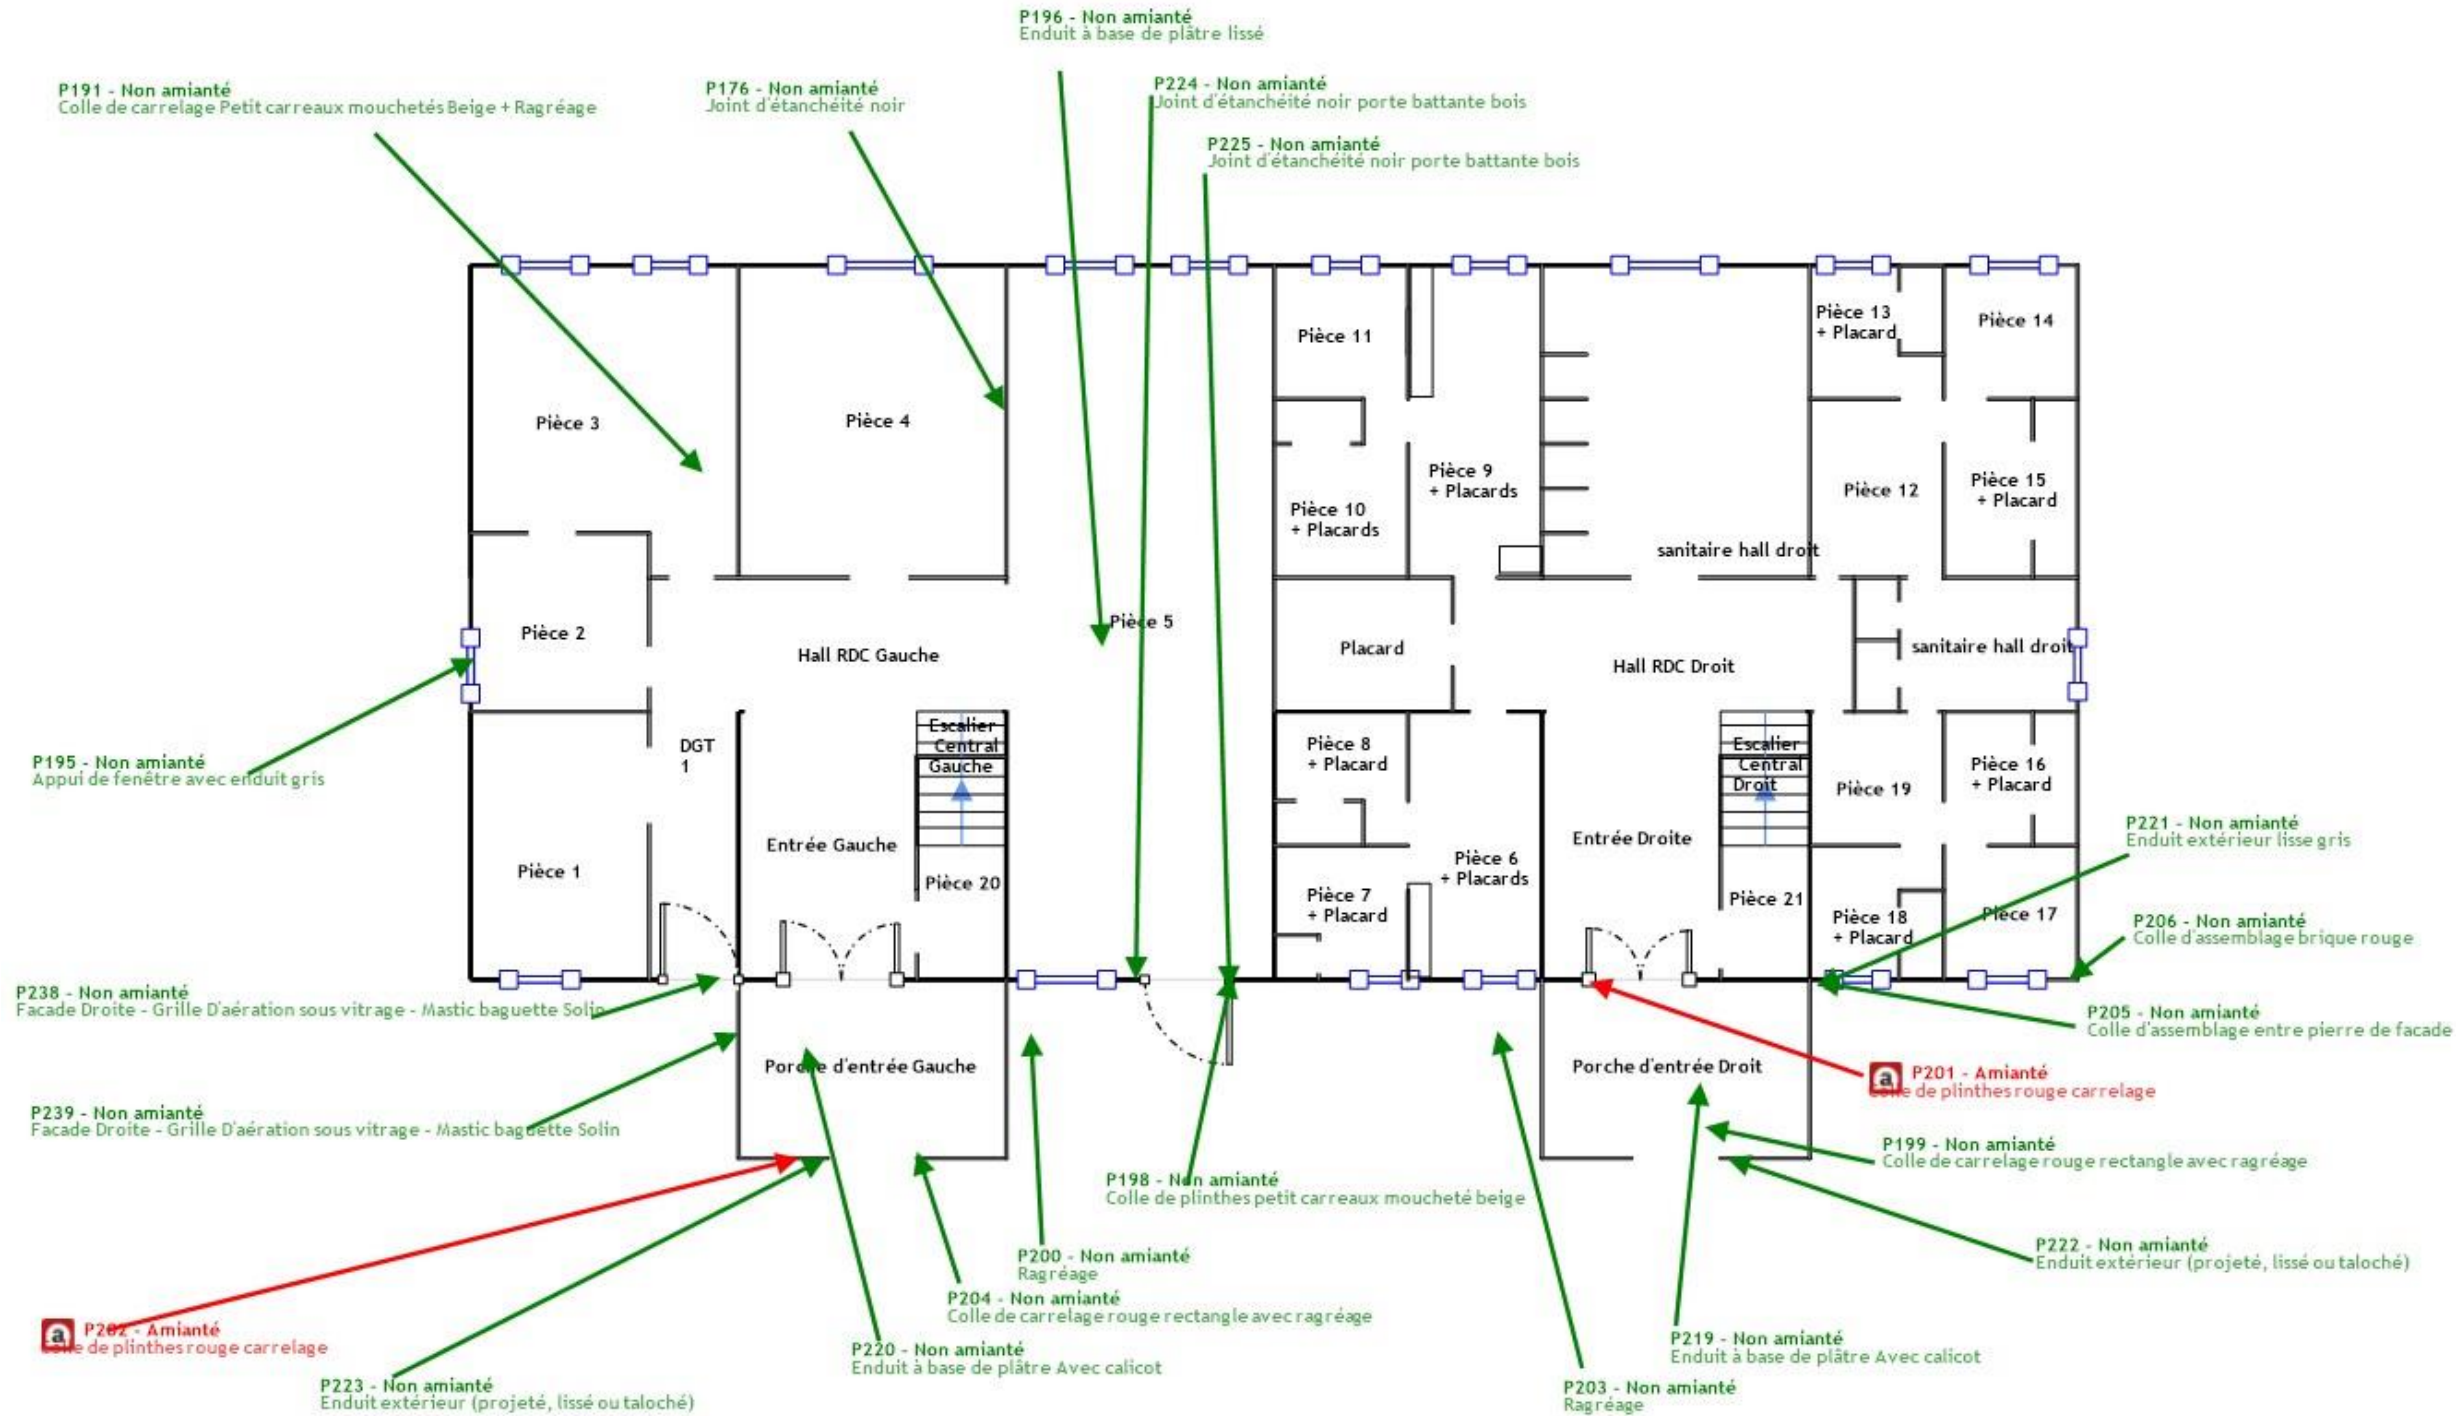


Planche de repérage technique

N° planche : 15/18

Nom du plan :

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368  
- Plan Rez-de-chaussée (2/2)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368 - Plan Rez-de-chaussée



Planche de repérage technique

N° planche : 16/18

Nom du plan :

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368  
- Plan Rez-de-chaussée / Plan  
AMIANTE (1/3)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :


Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

Légende

 ZPSO-066 - Amianté  
Colle de plinthes rouge carrelage



Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368 - Plan Rez-de-chaussée



Légende

 ZPSO-005 - Amianté  
Colle de faïence blanche petit carreaux

Planche de repérage technique

N° planche : 17/18

Nom du plan :

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368  
- Plan Rez-de-chaussée / Plan  
AMIANTE (2/3)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

**La ZPSO-005 étant discordant sur les résultats d'analyses (P8; P51; P128 positifs et P110 négatifs) Par principe sécuritaire la ZPSO-005 est considérée comme contenant de l'amianté, nous nous tenons à disposition du donneur d'ordre pour réaliser des prélèvements complémentaires afin d'affiner la zone.**

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368 - Plan Rez-de-chaussée



Légende

**a** ZPSO-003 - Amianté  
Colle de plinthes petit carreaux moucheté beige

Planche de repérage technique

N° planche : 18/18

Nom du plan :

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368  
- Plan Rez-de-chaussée / Plan  
AMIANTE (3/3)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis  
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des  
Dolines  
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers  
Pierrefeu Bâtiments AC 368  
(Bâti 368)  
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -  
BI12220000000811  
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER  
Date : 27/06/2024

Commentaires :

**La ZPSO-003 étant discordant sur les résultats d'analyses (P7; P164 positifs et P3; P94; P98; P198 négatifs) Par principe sécuritaire la ZPSO-003 est considérée comme contenant de l'amiante, nous nous tenons à disposition du donneur d'ordre pour réaliser des prélèvements complémentaires afin d'affiner la zone.**

## ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tel : 04.42.12.11.20  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC SOPHIA ANTIPOLIS (CPASO) 1681 Route des Dolines 06560 VALBONNE	Réf. Commande ITGA : IT0424-10889 Réf. Commande Client : Aerodrome_de_CUIERS_PIERREFEU_-_Bati_368_2372
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/06/2024

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 83049 CUIERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12970	
Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage Petit carreaux mouchettes Beige + Ragréage - 4ème étage - Piece 1 + Placard		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 83049 CUIERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12971	
Réf échantillon client : P002 - Enduit à base de plâtre lisse avec peinture bleue - 4ème étage - Piece 1 + Placard		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc	
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12972	
Réf échantillon client : P003 - Colle de plinthes petit carreaux mouchete beige - 4eme etage - Piece 1 + Placard		Description ITGA : Colle beige hétérogène	
▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12973	
Réf échantillon client : P004 - Enduit a base de ciment lisse avec peinture bleue - 4eme etage - Piece 1 + Placard		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12974	
Réf échantillon client : P005 - Enduit a base de ciment lisse avec peinture bleue - 4eme etage - Piece 2		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Enduit compact gris	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12975	
Réf échantillon client : P007 - Colle de plinthes petit carreaux mouchete beige - 4eme etage - Sanitaire 1		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle blanche	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TJC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12976	
Réf échantillon client : P008 - Colle de faïence blanche petit carreaux - 4eme etage - Sanitaire 1		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : CNI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 2/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12977	
Réf échantillon client : P009 - Enduit à base de ciment lisse avec peinture orange - 4ème étage - Sanitaire 1		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12978	
Réf échantillon client : P010 - Conduit en fibres-ciment rectangle - 4ème étage - Sanitaire 1		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12979	
Réf échantillon client : P011 - Enduit à base de plâtre lisse - 4ème étage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12980	
Réf échantillon client : P012 - Ragréage - 4ème étage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12981	
Réf échantillon client : P013 - dalle de faux plafond rectangle - 4ème étage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : CNB

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 3/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12982	
Réf échantillon client : P014 - Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois - 4eme etage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12983	
Réf échantillon client : P015 - Colle d'assemblage entre pierre de facade - 4eme etage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Colle beige hétérogène avec poussières	
Colle beige hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12984	
Réf échantillon client : P016 - Colle d'assemblage brique rouge - 4eme etage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Colle grise hétérogène / Matériau compact marron avec poussières	
Colle grise hétérogène + Matériau compact marron avec poussières non séparable	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDC (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12985	
Réf échantillon client : P017 - Enduit extérieur lisse gris - 4eme etage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12986	
Réf échantillon client : P018 - Enduit a base de ciment lisse peinture jaune - 4eme etage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 4/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12987	
Réf échantillon client : P019 - Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage - 4ème étage - Hall G		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12988	
Réf échantillon client : P020 - Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux - 4ème étage - Hall G		Description ITGA : Colle beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Colle beige hétérogène + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12989	
Réf échantillon client : P021 - Colle grise de faïence orange mouchetée - 4ème étage - Hall G		Description ITGA : Colle beige en vrac hétérogène	
▸ Colle beige en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12990	
Réf échantillon client : P022 - Nez de marche carrelage rouge - 4ème étage - Escalier central G		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12991	
Réf échantillon client : P023 - contre marches mortier gris - 4ème étage - Escalier central G		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 5/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P025 - Colle de carrelage anti derapant - 4eme etage - Sanitaire Hall G		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-12992  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige hétérogène + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P026 - Enduit a base de ciment lisse peinture jaune - 4eme etage - Piece 5 + Placard		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-12993  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P027 - Colle de carrelage anti derapant - 4eme etage - Sanitaire Hall D		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-12994  <b>Description ITGA :</b> Colle beige hétérogène	
▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P029 - Conduit en fibres-ciment rectangulaire - 4eme etage - Sanitaire hall D		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-12995  <b>Description ITGA :</b> Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P032 - Enduit a base de ciment lisse avec peinture bleue - 4eme etage - Sanitaire Hall D		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-12996  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 6/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12997	
Réf échantillon client : P035 - contre marches mortier gris - 4eme etage - Escalier central D		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12998	
Réf échantillon client : P036 - Nez de marche carrelage rouge - 4eme etage - Escalier central D		Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-12999	
Réf échantillon client : P037 - Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux - 4eme etage - Hall D		Description ITGA : Colle beige en vrac hétérogène	
▸ Colle beige en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13000	
Réf échantillon client : P038 - Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage - 4eme etage - Escalier central D		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13001	
Réf échantillon client : P039 - Enduit à base de ciment lisse gris derrière plâtre - 4eme etage - Hall D		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 7/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P040 - Enduit à base de plâtre projeté gouttelettes - 4ème étage - Sanitaire Hall G		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13002  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Enduit beige hétérogène	
<b>Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit beige hétérogène non séparable</b>	<b>META (A) le 21/06/2024</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P041 - Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire - 4ème étage - Sanitaire Hall D		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13003  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact blanc	
<b>Peinture non séparable + Matériau compact blanc</b>	<b>META (A) le 21/06/2024</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P042 - Colle de carrelage marron rectangulaire chevron avec ragréage - 4ème étage - Sanitaire Hall D		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13004  <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène / Ragréage gris	
<b>Carrelage</b>	---	Non analysé	
<b>Colle grise en vrac hétérogène + Ragréage gris non séparable</b>	<b>META (A) le 21/06/2024</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P043 - Colle de faïence rectangulaire marron - 4ème étage - Sanitaire Hall D		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13005  <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle beige hétérogène / Matériau compact blanc hétérogène	
<b>Carrelage</b>	---	Non analysé	
<b>Colle beige hétérogène + Matériau compact blanc hétérogène non séparable</b>	<b>META (A) le 22/06/2024</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P044 - filasse - 4ème étage - Sanitaire Hall D		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13006  <b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux marron avec poussières	
<b>Matériau fibreux marron avec poussières</b>	<b>MOLP + META (A) le 22/06/2024</b> Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 8/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13007	
Réf échantillon client : P045 - Enduit a base de ciment lisse gris - 4eme etage - Sanitaire Hall D		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Autres fibres inhalables distinguées par D. Analyse : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13008	
Réf échantillon client : P046 - crepi plafond - 4eme etage - Sanitaire Hall D		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau compact beige hétérogène + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyse : TJC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13009	
Réf échantillon client : P047 - crepi plafond - 4eme etage - Sanitaire Hall D		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyse : TJC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13010	
Réf échantillon client : P048 - Enduit a base de platre projete crepi - 4eme etage - Sanitaire Hall D		Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène	
▸ Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyse : TJC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13011	
Réf échantillon client : P049 - Colle de carrelage Petit carreaux mouchetes Beige + Ragreage - 4eme etage - Sanitaire 2		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyse : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 9/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13012	
Réf échantillon client : P051 - Colle de faïence blanche petit carreaux - 4eme etage - Sanitaire 2		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ATE (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13013	
Réf échantillon client : P052 - Enduit a base de ciment lisse peinture jaune - 4eme etage - Piece 17 + Placard		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13014	
Réf échantillon client : P053 - Joint de mastic de vitrage blanc sur fenetre bois - 4eme etage - Piece 17 + Placard		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13015	
Réf échantillon client : P054 - Ragréage - 4eme etage - Piece 17 + Placard		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13016	
Réf échantillon client : P055 - Enduit a base de platre lisse - 4eme etage - Piece 17 + Placard		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 10/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13017	
Réf échantillon client : P056 - Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois - 4eme etage - Piece 20		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CUX (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13018	
Réf échantillon client : P057 - Enduit extérieur lisse gris - 4eme etage - Piece 20		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13019	
Réf échantillon client : P058 - Enduit a base de ciment lisse gris derrière plâtre - 4eme etage - Hall G		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13020	
Réf échantillon client : P059 - Enduit a base de plâtre projete goutelettes - 4eme etage - Hall G		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Enduit beige hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc + Enduit beige hétérogène non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13021	
Réf échantillon client : P060 - Colle de carrelage marron rectangulaire chevron avec ragréage - 4eme etage - Sanitaire Hall G		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CUX (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 11/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13022	
Réf échantillon client : P061 - Colle de faïence rectangulaire marron - 4ème étage - Sanitaire Hall G		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CUX (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13023	
Réf échantillon client : P062 - crepi plafond - 4ème étage - Sanitaire Hall G		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13024	
Réf échantillon client : P063 - Enduit à base de plâtre projeté crepi - 4ème étage - Sanitaire Hall G		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13025	
Réf échantillon client : P064 - filasse - 4ème étage - Sanitaire Hall G		Description ITGA : Matériau fibreux marron avec poussières	
▸ Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13026	
Réf échantillon client : P065 - Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire - 4ème étage - Sanitaire Hall G		Description ITGA : Bois / Matériau compact beige avec poussières	
Bois	---	Non analysé	
▸ Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 12/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU <b>Réf échantillon client :</b> P066 - Protection en plâtre avec fibres - 5eme etage - Combles Hall Droit			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13027	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU <b>Réf échantillon client :</b> P067 - Protection en plâtre avec fibres - 5eme etage - Combles Hall Gauche			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13028	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres / Matériau gris en faible quantité en vrac	
▶ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres + Matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	MOLP + META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU <b>Réf échantillon client :</b> P068 - Isolant mineral jaune avec carton - 5eme etage - Combles Hall Droit			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13029	
		<b>Description ITGA :</b> Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	
▶ Papier bitumé	MOLP + META (B) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP le 22/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : GWS
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU <b>Réf échantillon client :</b> P069 - Isolant mineral jaune avec carton - 5eme etage - Combles Degagement central			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13030	
		<b>Description ITGA :</b> Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	
▶ Papier bitumé	MOLP + META (B) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 8	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP le 22/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : GWS

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 13/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13031	
Réf échantillon client : P071 - crepi plafond - 3eme etage - Palier Gauche		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13032	
Réf échantillon client : P072 - Enduit a base de platre lisse - 4eme etage - Sanitaire 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13033	
Réf échantillon client : P073 - Enduit a base de platre lisse - 4eme etage - Sanitaire 1		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13034	
Réf échantillon client : P074 - Enduit a base de platre lisse sur rampants - 4eme etage - Hall D		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13035	
Réf échantillon client : P075 - Enduit a base de platre lisse - 4eme etage - Piece 1 + Placard		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 14/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13036	
Réf échantillon client : P076 - Enduit a base de platre lisse - 4eme etage - Piece 17 + Racard		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13037	
Réf échantillon client : P077 - Enduit a base de platre lisse sur rampants - 4eme etage - Hall G		Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
▸ Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13038	
Réf échantillon client : P078 - crepi tour interieur escalier - 4eme etage - Escalier central G		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13039	
Réf échantillon client : P079 - crepi tour interieur escalier - 4eme etage - Escalier central D		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13040	
Réf échantillon client : P080 - Colle de faïence rectangulaire marron - 3eme etage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Colle beige hétérogène	
▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 15/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13041		
Réf échantillon client : P081 - Enduit à base de plâtre projeté crepi - 3ème étage - Sanitaire Palier G	Description ITGA : Enduit compact beige hétérogène		
▸ Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13042		
Réf échantillon client : P082 - crepi plafond - 3ème étage - Palier Gauche	Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc		
▸ Matériau compact beige + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13043		
Réf échantillon client : P083 - Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire - 3ème étage - Sanitaire Palier G	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13044		
Réf échantillon client : P084 - Colle de carrelage marron rectangulaire chevron avec ragréage - 3ème étage - Sanitaire Palier G	Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène		
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13045		
Réf échantillon client : P085 - Enduit à base de ciment lisse gris derrière plâtre - 2ème étage - Hall G	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Enduit compact gris hétérogène		
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : END

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 16/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P086 - Enduit a base de platre projete goutelettes - 2eme etage - Escalier central G		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13046  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Enduit compact beige hétérogène / Enduit compact gris hétérogène	
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit compact beige hétérogène non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P087 - Enduit a base de platre projete - 2eme etage - Hall G		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13047  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Enduit compact gris hétérogène	
▶ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : END
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P088 - filasse - 2eme etage - Hall G		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13048  <b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux marron avec poussières	
▶ Matériau fibreux marron avec poussières	MOLP + META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P089 - Colle de carrelage rouge rectangle avec ragreage - 2eme etage - Hall G		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13049  <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 17/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13050	
Réf échantillon client : P090 - Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux - 2ème étage - Hall G		Description ITGA : Colle beige en vrac hétérogène / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Colle beige en vrac hétérogène + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13051	
Réf échantillon client : P091 - Nez de marche carrelage rouge - 2ème étage - Escalier central G		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CUX
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13052	
Réf échantillon client : P092 - contre marches mortier gris - 2ème étage - Escalier central G		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13053	
Réf échantillon client : P093 - Colle de carrelage Petit carreaux mouchetées Beige + Ragréage - 2ème étage - Piece 1 + Placards		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13054	
Réf échantillon client : P094 - Colle de plinthes petit carreaux mouchetée beige - 2ème étage - Piece 1 + Placards		Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 18/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13055		
Réf échantillon client : P095 - Enduit à base de ciment lisse peinture jaune - 2eme etage - Piece 1 + Placards	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc		
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13056		
Réf échantillon client : P096 - Enduit à base de plâtre lisse - 4eme etage - Piece 1 + Placard	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13057		
Réf échantillon client : P098 - Colle de plinthes petit carreaux mouchete beige - 2eme etage - sanitaire 1	Description ITGA : Colle blanche hétérogène avec couche bitumineuse		
▸ Colle blanche hétérogène avec couche bitumineuse	META (B) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13058		
Réf échantillon client : P100 - Enduit à base de ciment lisse avec peinture orange - 2eme etage - sanitaire 1	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : HDC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13059		
Réf échantillon client : P101 - Joint d'étanchéité noir - 2eme etage - sanitaire 1	Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières		
▸ Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 19/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13060		
Réf échantillon client : P102 - Enduit à base de plâtre lisse - 2ème étage - sanitaire 1	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13061		
Réf échantillon client : P103 - Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois - 2ème étage - Piece 3 + Placards	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13062		
Réf échantillon client : P104 - Appui de fenêtre avec enduit gris - 2ème étage - Piece 3 + Placards	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13063		
Réf échantillon client : P105 - Enduit à base de ciment lisse peinture jaune - 2ème étage - Piece 3 + Placards	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène / Matériau compact gris		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène + Matériau compact gris non séparable	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13064		
Réf échantillon client : P106 - Ragraage - 2ème étage - Piece 3 + Placards	Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 20/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13065	
Réf échantillon client : P107 - Enduit a base de platre lisse - 2eme etage - Piece 3 + Placards		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène / Matériau compact ocre	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (4)
Matériau compact ocre	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13066	
Réf échantillon client : P108 - Colle de carrelage anti derapant - 2eme etage - Sanitaire Hall G		Description ITGA : Colle beige hétérogène / Matériau compact gris hétérogène	
Colle beige hétérogène + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13067	
Réf échantillon client : P110 - Colle de faience blanche petit carreaux - 2eme etage - Sanitaire Hall G		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13068	
Réf échantillon client : P111 - Enduit a base de platre lisse - 2eme etage - Piece 5 + Placard		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : END (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13069	
Réf échantillon client : P112 - Ragréage - 2eme etage - Piece 5 + Placard		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris hétérogène	
Peinture non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 21/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13070		
Réf échantillon client : P113 - Enduit à base de ciment lisse peinture jaune - 2eme etage - Piece 5 + Placard	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13072		
Réf échantillon client : P117 - Enduit à base de plâtre projeté blanc - 2eme etage - Piece 13	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : CNI (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13073		
Réf échantillon client : P118 - Enduit à base de plâtre projeté blanc - 2eme etage - Piece 11	Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac		
Peinture non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13074		
Réf échantillon client : P119 - dalle de faux plafond - 2eme etage - Degagement central	Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières		
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13075		
Réf échantillon client : P120 - Colle de faïence blanche effet marbre - 2eme etage - Piece 18	Description ITGA : Peinture / Colle beige / Couche plâtrée blanche		
Peinture non séparable + Colle beige + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 22/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13076		
Réf échantillon client : P121 - Colle de faïence blanche effet marbre - 2eme etage - Piece 18	Description ITGA : Peinture / Colle beige en vrac		
▸ Peinture non séparable + Colle beige en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13077		
Réf échantillon client : P122 - etancheite bitume avec couche aluminium - 2eme etage - Hall D	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières		
▸ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières	META (B) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13078		
Réf échantillon client : P123 - etancheite bitume avec couche aluminium - 2eme etage - Hall D	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile		
▸ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile	META (B) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13079		
Réf échantillon client : P124 - Joint de mastic de vitrage blanc sur fenetre bois - 2eme etage - Sanitaire Hall D	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13080		
Réf échantillon client : P125 - Colle de carrelage Petit carreaux mouchetes Beige + Ragreage - 2eme etage - Sanitaire Hall D	Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 23/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13081	
Réf échantillon client : P126 - Colle de carrelage anti derapant - 2eme etage - Sanitaire Hall D		Description ITGA : Colle grise hétérogène avec poussières	
▸ Colle grise hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13082	
Réf échantillon client : P127 - Enduit a base de ciment lisse avec peinture bleue - 2eme etage - Sanitaire Hall D		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13083	
Réf échantillon client : P128 - Colle de faïence blanche petit carreaux - 2eme etage - Sanitaire Hall D		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : TJC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13084	
Réf échantillon client : P129 - Enduit a base de plâtre lisse - 2eme etage - Sanitaire Hall D		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13085	
Réf échantillon client : P131 - Enduit a base de plâtre projete - 2eme etage - Hall D		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 24/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13086		
Réf échantillon client : P132 - Enduit à base de ciment lisse gris derrière plâtre - 2ème étage - Hall D	Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13087		
Réf échantillon client : P133 - Enduit à base de plâtre projeté gouttelettes - 2ème étage - Hall D	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Enduit gris en vrac hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13089		
Réf échantillon client : P135 - Nez de marche carrelage rouge - 2ème étage - Escalier central D	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : HDC (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13090		
Réf échantillon client : P136 - contre marches mortier gris - 2ème étage - Escalier central D	Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13091		
Réf échantillon client : P137 - Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage - 2ème étage - Hall D	Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac / Peinture		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac + Peinture non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 25/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13092	
Réf échantillon client : P138 - Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux - 2ème étage - Hall D		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : END (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13093	
Réf échantillon client : P139 - Nez de marche mouchetée beige - 1er étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac hétérogène avec poussières	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13094	
Réf échantillon client : P140 - crepi plafond - 1er étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Matériau compact beige / Matériau plâtreux blanc	
▸ Matériau compact beige + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13095	
Réf échantillon client : P141 - Enduit à base de plâtre projeté crepi - 1er étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Enduit beige hétérogène / Enduit gris en vrac	
▸ Enduit beige hétérogène non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13096	
Réf échantillon client : P142 - Colle de carrelage marron rectangulaire chevron avec ragréage - 1er étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Colle grise en vrac hétérogène	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 26/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13097	
Réf échantillon client : P143 - Colle de faïence rectangulaire marron - 1er étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13098	
Réf échantillon client : P144 - Joint de mastic de vitrage fenêtre bois rectangulaire - 1er étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13099	
Réf échantillon client : P145 - Appui de fenêtre avec enduit gris - 1er étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13100	
Réf échantillon client : P146 - Colle de faïence rectangulaire marron - 1er étage - Sanitaire Palier D		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 27/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13101	
Réf échantillon client : P147 - Colle de faïence rectangle mouchete - 1er étage - Sanitaire Palier D		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche hétérogène / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
▸ Joint cassant gris	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13102	
Réf échantillon client : P148 - Colle de carrelage marron rectangulaire chevron avec ragréage - 1er étage - Sanitaire Palier D		Description ITGA : Peinture / Colle grise hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Colle grise hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13103	
Réf échantillon client : P149 - Nez de marche mouchete beige - 1er étage - Sanitaire Palier D		Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
▸ Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13104	
Réf échantillon client : P150 - Ragréage - Rez-de-Chaussée - Pecce 18 + Placard		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris en vrac hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Ragréage gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 28/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13105		
Réf échantillon client : P151 - Enduit à base de plâtre lisse - Rez-de-Chaussée - Piece 18 + Placard	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène / Matériau compact ocre		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATE (5)
Matériau compact ocre	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13106		
Réf échantillon client : P152 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - Rez-de-Chaussée - Piece 19	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13107		
Réf échantillon client : P153 - Enduit à base de ciment lisse ou taloche - 2ème étage - Piece 3 + Placards	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène		
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13108		
Réf échantillon client : P154 - Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois - Rez-de-Chaussée - Piece 18 + Placard	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13109		
Réf échantillon client : P155 - Enduit à base de ciment lisse peinture jaune - Rez-de-Chaussée - Piece 19	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATE (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 29/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13110		
Réf échantillon client : P156 - Enduit à base de plâtre projeté - Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ATE (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13111		
Réf échantillon client : P157 - Enduit à base de ciment lisse gris derrière plâtre - Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit	Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Enduit compact gris hétérogène		
Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13112		
Réf échantillon client : P158 - Enduit à base de plâtre projeté gouttelettes - Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13113		
Réf échantillon client : P159 - Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage - Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit	Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13114		
Réf échantillon client : P160 - isolant blanc intérieur cabine téléphonique - Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit	Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières		
Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 30/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13115		
Réf échantillon client : P161 - Colle de carrelage anti derapant - Rez de chaussée - sanitaire hall droit	Description ITGA : Peinture / Colle blanche en vrac		
▸ Peinture non séparable + Colle blanche en vrac	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13116		
Réf échantillon client : P162 - Colle de faïence mouchetée beige petit carreaux - Rez de chaussée - sanitaire hall droit	Description ITGA : Colle beige / Matériau compact gris hétérogène		
▸ Colle beige + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : END (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13117		
Réf échantillon client : P163 - Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois - Rez-de-Chaussée - Pièce 6	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières		
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13118		
Réf échantillon client : P164 - Colle de plinthes petit carreaux mouchetée beige - Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard	Description ITGA : Colle beige hétérogène		
▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13119		
Réf échantillon client : P165 - Enduit à base de plâtre projeté rose - Rez-de-Chaussée - Placard	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit beige en vrac hétérogène		
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 31/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13120		
Réf échantillon client : P166 - Enduit a base de platre projete rose - Rez-de-Chaussee - Placard	Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène		
▸ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13121		
Réf échantillon client : P167 - Enduit a base de ciment lisse gris derriere platre - Rez-de-Chaussee - Escalier Central Gauche	Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène		
▸ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13122		
Réf échantillon client : P168 - Enduit a base de platre projete goutelettes - Rez-de-Chaussee - Escalier Central Gauche	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène		
▸ Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13123		
Réf échantillon client : P169 - Colle de carrelage rouge terre cuite carree avec ragreage - Rez-de-Chaussee - Piece 20	Description ITGA : Carrelage / Colle grise hétérogène / Peinture		
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise hétérogène + Peinture non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13124		
Réf échantillon client : P170 - Colle de carrelage rouge terre cuite carree avec ragreage - Rez-de-Chaussee - Piece 21	Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise en vrac avec poussières		
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 32/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13125		
Réf échantillon client : P171 - Calorifuge mousse noire - Rez-de-Chaussee - Hall RDC Gauche	Description ITGA : Matériau noir en mousse avec poussières		
Matériau noir en mousse avec poussières	META (B) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ANK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13126		
Réf échantillon client : P172 - Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage - Rez-de-Chaussee - Hall RDC Gauche	Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13127		
Réf échantillon client : P173 - isolant blanc interieur cabine telephonique - Rez-de-Chaussee - Hall RDC Gauche	Description ITGA : Matériau fibreux blanc avec poussières		
Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13128		
Réf échantillon client : P174 - Colle de carrelage anti derapant - Rez-de-Chaussee - Piece 4	Description ITGA : Carrelage / Colle grise en vrac		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise en vrac	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13129		
Réf échantillon client : P175 - joint noir dans placard électrique - Rez-de-Chaussee - Piece 4	Description ITGA : Mousse noire avec couche souple et poussières		
Mousse noire avec couche souple et poussières	META (B) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 33/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13130	
Réf échantillon client : P176 - Joint d'étanchéité noir - Rez-de-Chaussee - Piece 4		Description ITGA : Matériau compact noir avec poussières	
Matériau compact noir avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13131	
Réf échantillon client : P177 - dalle de faux plafond - Rez-de-Chaussee - Piece 5		Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières / Bois	
Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK
Bois	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13132	
Réf échantillon client : P179 - Calorifuge avec isolation et carton - Rez-de-Chaussee - Piece 1		Description ITGA : Carton bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières	
Carton bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (B) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : APO (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13133	
Réf échantillon client : P180 - matériaux noir bitume - Rez-de-Chaussee - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Matériau bitumineux noir avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau bitumineux noir avec poussières	META (B) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13134	
Réf échantillon client : P181 - Colle de faïence grise carree - Rez-de-Chaussee - Piece 1		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 34/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13135	
Réf échantillon client : P182 - Colle de faïence grise carree - Rez-de-Chaussee - Piece 1		Description ITGA : Peinture / Colle blanche en vrac avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Colle blanche en vrac avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13136	
Réf échantillon client : P183 - crepi plafond - Rez-de-Chaussee - Degagement 1		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13137	
Réf échantillon client : P184 - Sous couche de tissu mural avec colle - Rez-de-Chaussee - Piece 2		Description ITGA : Papier peint beige avec poussières	
▸ Papier peint beige avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13138	
Réf échantillon client : P185 - Sous couche de tissu mural avec colle - Rez-de-Chaussee - Piece 2		Description ITGA : Peintures multiples / Papiers peints roses en vrac avec poussières / Bois aggloméré	
▸ Peintures multiples non séparable + Papiers peints roses en vrac avec poussières	MOLP + META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Bois aggloméré	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13139	
Réf échantillon client : P186 - Colle de faïence rectangle effet pierres - Rez-de-Chaussee - Piece 2		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 35/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13140	
Réf échantillon client : P187 - Colle de faïence rectangle effet pierres - Rez-de-Chaussée - Piece 2		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13141	
Réf échantillon client : P188 - paillasse Colle de carrelage effet pierres rectangulaire - Rez-de-Chaussée - Piece 2		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13142	
Réf échantillon client : P189 - paillasse Colle de carrelage effet pierres rectangulaire - Rez-de-Chaussée - Piece 2		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13143	
Réf échantillon client : P190 - Joint de mastic de vitrage blanc sur fenêtre bois - Rez-de-Chaussée - Piece 2		Description ITGA : Peinture / Matériau compact rose avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact rose avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : TJC (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 36/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P191 - Colle de carrelage Petit carreaux mouchetés Beige + Ragréage - Rez-de-Chaussée - Piece 3		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13144  <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise en vrac hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P192 - Colle de faïence carrelage anti derapant - Rez-de-Chaussée - Piece 5		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13145  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle beige hétérogène / Couche plâtruse blanche	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige hétérogène + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P193 - Colle de faïence carrelage anti derapant - Rez-de-Chaussée - Piece 5		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13146  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU  <b>Réf échantillon client :</b> P194 - Appui de fenêtre avec enduit gris - Rez-de-Chaussée - Piece 5		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13147  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 37/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13148	
Réf échantillon client : P195 - Appui de fenêtre avec enduit gris - Rez-de-Chaussée - Piece 2		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Matériau beige non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KSK (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13149	
Réf échantillon client : P196 - Enduit à base de plâtre lisse - Rez-de-Chaussée - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (3) Analyste : END (4)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13150	
Réf échantillon client : P198 - Colle de plinthes petit carreaux mouchete beige - Rez-de-Chaussée - Piece 5		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige hétérogène / Couche plâtreuse blanche	
Peinture non séparable + Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige hétérogène + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13151	
Réf échantillon client : P199 - Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage - Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Ragréage gris non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : END (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13152	
Réf échantillon client : P200 - Ragréage - Parties extérieures		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris hétérogène avec poussières	
Peinture non séparable + Ragréage gris hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 38/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO I T0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13153	
Réf échantillon client : P201 - Colle de plinthes rouge carrelage - Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13154	
Réf échantillon client : P202 - Colle de plinthes rouge carrelage - Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige hétérogène + Matériau gris non séparable	META (A) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6 (1)	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : ANK (5)
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13155	
Réf échantillon client : P203 - Ragréage - Parties extérieures		Description ITGA : Ragréage gris hétérogène	
▸ Ragréage gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13156	
Réf échantillon client : P204 - Colle de carrelage rouge rectangle avec ragréage - Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche		Description ITGA : Carrelage / Colle beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 39/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13157	
Réf échantillon client : P205 - Colle d'assemblage entre pierre de façade - Rez de chaussée - Facades		Description ITGA : Peinture / Colle beige hétérogène avec poussières	
Peinture non séparable + Colle beige hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13158	
Réf échantillon client : P206 - Colle d'assemblage brique rouge - Rez-de-Chaussée - Piece 18 + Placard		Description ITGA : Colle grise en vrac avec poussières / Matériau compact ocre	
Colle grise en vrac avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Matériau compact ocre	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13159	
Réf échantillon client : P207 - Colle de faïence rectangle mouchete - 3ème étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche en vrac / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche en vrac + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13160	
Réf échantillon client : P208 - Enduit à base de plâtre lisse avec peinture bleue - 4ème étage - Sanitaire hall G		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ATE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13161	
Réf échantillon client : P209 - Enduit à base de ciment lisse gris - 4ème étage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène avec poussières	
Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 40/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13162	
Réf échantillon client : P210 - crepi plafond - 4eme etage - Sanitaire Palier G		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13163	
Réf échantillon client : P211 - Colle grise de faïence orange mouchetée - 4eme etage - Hall G		Description ITGA : Colle beige en vrac hétérogène	
▸ Colle beige en vrac hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13164	
Réf échantillon client : P216 - crepi plafond - 3eme etage - Sanitaire Palier droit		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris / Matériau blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris + Matériau blanc non séparable	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13165	
Réf échantillon client : P217 - crepi plafond - 3eme etage - Sanitaire Palier droit		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13166	
Réf échantillon client : P218 - Enduit a base de platre projete crepi - 3eme etage - Sanitaire Palier droit		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact beige hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Enduit compact beige hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 41/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13167		
Réf échantillon client : P219 - Enduit a base de platre Avec calicot - Rez-de-Chaussee - Porche d'entree Droit	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13168		
Réf échantillon client : P220 - Enduit a base de platre Avec calicot - Rez-de-Chaussee - Porche d'entree Gauche	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc avec couche en papier		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13169		
Réf échantillon client : P221 - Enduit exterieur lisse gris - Rez de chaussee - Facades	Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène avec poussières		
Peinture non séparable + Enduit compact gris hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13170		
Réf échantillon client : P222 - Enduit exterieur (projeté, lisse ou taloché) - Rez-de-Chaussee - Porche d'entree Droit	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc / Enduit compact gris hétérogène		
Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13171		
Réf échantillon client : P223 - Enduit exterieur (projeté, lisse ou taloché) - Rez-de-Chaussee - Porche d'entree Gauche	Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Enduit compact gris hétérogène		
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : TJC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 42/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13172	
Réf échantillon client : P224 - Joint d'étanchéité noir porte battante bois - Rez-de-Chaussée - Piece 5		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13173	
Réf échantillon client : P225 - Joint d'étanchéité noir porte battante bois - Rez-de-Chaussée - Piece 5		Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières	
Matériau souple noir avec poussières	META (B) le 24/06/2024 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté / -	Analyste : CNI
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13174	
Réf échantillon client : P226 - mortier d'accrochage sous tuiles - 6ème étage - Toiture		Description ITGA : Matériau compact beige hétérogène avec poussières	
Matériau compact beige hétérogène avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13175	
Réf échantillon client : P227 - mortier d'accrochage sous tuiles - 6ème étage - Toiture		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU		Réf échantillon ITGA : IT042406-13176	
Réf échantillon client : P228 - Mastic vitrage - 6ème étage - Toiture		Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières	
Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 43/46

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13177		
Réf échantillon client : P229 - Mastic vitrage - 6eme etage - Toiture	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières		
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13178		
Réf échantillon client : P230 - Facade Gauche - Grille D'aération sous vitrage - Conduit fibres ciment rectangulaire - Rez de chaussée - Facades	Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles		
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13179		
Réf échantillon client : P231 - Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage Conduit en fibres-ciment rectangle - Rez de chaussée - Facades	Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles		
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : GWS
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13180		
Réf échantillon client : P232 - Partie plane : revêtement bitumineux avec ragréage - 6eme etage - Toiture plate Gauche	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières		
▸ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières	META (B) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Quers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13181		
Réf échantillon client : P233 - Partie plane : revêtement bitumineux avec ragréage - 6eme etage - Toiture plate droite	Description ITGA : Peinture / Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières		
▸ Peinture non séparable + Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile et poussières	META (B) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 44/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13182		
Réf échantillon client : P234 - Releve : revêtement bitumineux avec acrotère - 6ème étage - Toiture plate droite	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium / Matériau compact gris		
Matériau bitumineux noir avec aluminium + Matériau compact gris non séparable	META (B) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13183		
Réf échantillon client : P235 - Releve : revêtement bitumineux avec acrotère - 6ème étage - Toiture plate Gauche	Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile / Matériau compact gris hétérogène		
Matériau bitumineux noir avec aluminium avec couche en toile + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (B) le 21/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13184		
Réf échantillon client : P236 - Mastic vitrage petits velux - 6ème étage - Toiture	Description ITGA : Matériau compact beige avec poussières		
Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : ISE
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13185		
Réf échantillon client : P237 - Mastic vitrage petits velux - 6ème étage - Toiture	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières		
Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
Réf dossier client : 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU	Réf échantillon ITGA : IT042406-13186		
Réf échantillon client : P238 - Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage - Mastic baguette Solin - Rez de chaussée - Facades	Description ITGA : Matériau beige en vrac avec poussières / Matériau souple gris		
Matériau beige en vrac avec poussières non séparable + Matériau souple gris	META (B) le 22/06/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 45/46



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0424-10889 EN DATE DU 24/06/2024**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU <b>Réf échantillon client :</b> P239 - Facade Droite - Grille D'aération sous vitrage - Mastic baguette Solin - Rez de chaussée - Facades			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-13187	
		<b>Description ITGA :</b> Matériau compact beige / Matériau souple gris avec poussières	
<b>Matériau compact beige non séparable + Matériau souple gris avec poussières</b>	<b>META (B) le 22/06/2024</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : APO
<b>Réf dossier client :</b> 2406CPASO - BI12220000000811 - Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Batiments AC 368 83049 CUERS PIERREFEU <b>Réf échantillon client :</b> P134 - Enduit à base de plâtre lisse - 2eme étage - Hall D			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT042406-14343	
		<b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Enduit beige en vrac	
<b>Peintures multiples non séparable + Enduit beige en vrac</b>	<b>META (A) le 21/06/2024</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté / -	Analyste : END

- (1) Cet échantillon a fait l'objet d'une réanalyse en laboratoire afin d'en confirmer les caractéristiques.  
 (2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
 (3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).  
 (4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
 (5) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : **Damien Carlo** Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 46/46

## ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1686

**Monsieur CHEVALIER Mathieu**

<b>Amiante sans mention</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Amiante</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Amiante avec mention</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Missions spécifiques, bâtiments complexes</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>DPE individuel</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Diagnostic de performances énergétique</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>DPE avec mention</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Electricité</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Etat de l'installation intérieure électricité</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Gaz</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Etat de l'installation intérieure gaz</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Plomb sans mention</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030
<b>Termites Métropole</b> Selon arrêté du 24 Décembre 2021	<b>Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments</b> Date d'effet : 12/04/2023 : - Date d'expiration : 11/04/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,  
 Edité le 12/04/2023, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC  
 Salles d'examen : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS  
 Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : [contact@lcp-certification.fr](mailto:contact@lcp-certification.fr) – site : [www.lcp-certification.fr](http://www.lcp-certification.fr)  
 SAS au capital de 15000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7022 Z  
 Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 10-01-2022



## ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
 Département Construction  
 Tour Ariane  
 5, Place des Pyramides  
 La Défense 9  
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**  
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
 Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
 civile professionnelle et  
 exploitation

### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
 Client : **0010834120**



**Assurance et Banque**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 27/11/2023

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE  
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.



Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**  
📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

#### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

#### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 27/11/2023  
POUR LA SOCIÉTÉ :

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 834,08 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.