

Pré-Rapport du 27/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Bâtiment AC 368

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu
(Bâti 368)
83390 CUERS

Propriétaire

ESID TOULON - BCMR TOULON
ARSENAL MARITIME, BP 71,
83800 TOULON CEDEX 9

Demandeur

ESID TOULON - BCMR TOULON
ARSENAL MARITIME, BP 71,
83800 TOULON CEDEX 9

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 27/06/2024

Date de visite : 12/06/2024

Nombre de pages : 120

Fait à : 06560 VALBONNE

Référence du dossier : 2406CPASO
- B112220000000811

Le présent rapport est établi par :
Mathieu CHEVALIER

Contrat d'assurance :

AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

SOCOTEC DIAGNOSTIC
SIRET : 479 076 838 00222
Agence Sophia Antipolis
1681 Route des Dolines - Immeuble Taissounières
06560 VALBONNE
Tél : 04 42 20 91 73

Révision	Date	Objet
Néant		

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	CADRE DE LA MISSION	3
1.	Objet de la mission	3
2.	Références règlementaires et normatives	3
3.	Programme des travaux du donneur d'ordre	4
4.	Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés)	4
5.	Description du bien	7
II.	METHODOLOGIE EMPLOYEE	8
1.	Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb	8
2.	Stratégie de mesurage	8
3.	Présentation des résultats	9
III.	PROTOCOLE DU REPERAGE	9
1.	Identification des locaux	9
2.	Identification des zones	9
3.	Identification des revêtements	9
4.	Identification des unités de repérage et substrat	10
IV.	INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE	11
V.	DEROULEMENT DE LA MISSION	12
1.	Prestations réalisées :	12
2.	Personnes présentes lors de la visite :	12
3.	Informations complémentaires sur la visite	12
4.	Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission	12
5.	Plans des parties d'immeuble concernées par la mission	12
VI.	RESULTATS DETAILLES	13
	Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX	106
	Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	114
	Annexe 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES	115
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE	116
	Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF	118
	Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION	119

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- > Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- > Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- > Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Dépose de tous les revêtements; Menuiseries des pièces mentionnées dans la liste des pièces du présent rapport, Sols; Murs; Plafonds, extérieurs et intérieur
Percements de murs

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
6ème étage	Toiture
6ème étage	Toiture plate droite
6ème étage	Toiture plate Gauche
5ème étage	Combles Hall Droit
5ème étage	Combles Hall Gauche
5ème étage	Combles Dégagement central
4ème étage	Escalier central G
4ème étage	Hall G
4ème étage	Sanitaire hall G
4ème étage	Sanitaire Palier G
4ème étage	WC 1
4ème étage	WC2
4ème étage	WC3
4ème étage	WC4
4ème étage	Gaine technique 1
4ème étage	Gaine technique 2
4ème étage	Escalier central D
4ème étage	Hall D
4ème étage	Sanitaire hall D
4ème étage	Sanitaire Palier D
4ème étage	WC5
4ème étage	WC6
4ème étage	WC7
4ème étage	WC8
4ème étage	Gaine technique 3
4ème étage	Gaine technique 4
4ème étage	Dégagement central
4ème étage	Pièce 1 + Placard
4ème étage	Pièce 2
4ème étage	Sanitaire 1
4ème étage	Sanitaire 2
4ème étage	Pièce 3 + Placards
4ème étage	Pièce 4
4ème étage	Pièce 5 + Placard
4ème étage	Pièce 6
4ème étage	Pièce 7
4ème étage	Pièce 8
4ème étage	Pièce 9

4ème étage	Pièce 10
4ème étage	Pièce 11
4ème étage	Pièce 12 + Placard
4ème étage	Pièce 13
4ème étage	Pièce 14 + Placard
4ème étage	Pièce 15
4ème étage	Pièce 16
4ème étage	Pièce 17 + Placard
4ème étage	Pièce 18
4ème étage	Pièce 19 + Placard
4ème étage	Pièce 20
3ème étage	Palier Gauche
3ème étage	Palier Droit
3ème étage	Sanitaire Palier G
3ème étage	WC1
3ème étage	WC2
3ème étage	WC3
3ème étage	WC4
3ème étage	Gaine Technique 1
3ème étage	Gaine Technique 2
3ème étage	Sanitaire Palier droit
3ème étage	WC5
3ème étage	WC6
3ème étage	WC7
3ème étage	WC8
3ème étage	Gaine Technique 3
3ème étage	Gaine Technique 4
2ème étage	Escalier central G
2ème étage	Hall G
2ème étage	sanitaire 1
2ème étage	Sanitaire Hall G
2ème étage	Escalier central D
2ème étage	Hall D
2ème étage	Sanitaire Hall D
2ème étage	Dégagement central
2ème étage	Pièce 1 + Placards
2ème étage	Pièce 2
2ème étage	Pièce 3 + Placards
2ème étage	Pièce 4
2ème étage	Pièce 5 + Placard
2ème étage	Pièce 6 + placard
2ème étage	Pièce 7
2ème étage	Pièce 8 + Placard
2ème étage	Pièce 9
2ème étage	Pièce 10
2ème étage	Pièce 11
2ème étage	Pièce 12
2ème étage	Pièce 13
2ème étage	Pièce 14
2ème étage	Pièce 15 + Placard
2ème étage	Pièce 16 + Placard
2ème étage	Pièce 17
2ème étage	Pièce 18
1er étage	Palier Droit
1er étage	Palier Gauche
1er étage	Sanitaire Palier G
1er étage	WC1
1er étage	WC2
1er étage	WC3
1er étage	WC4
1er étage	Gaine Technique 1
1er étage	Gaine Technique 2
1er étage	Sanitaire Palier D
1er étage	WC5
1er étage	WC6

1er étage	WC7
1er étage	WC8
1er étage	Gaine Technique 3
1er étage	Gaine Technique 4
Rez-de-Chaussée	Entrée Gauche
Rez-de-Chaussée	Entrée Droite
Rez-de-Chaussée	Hall RDC Gauche
Rez de chaussée	sanitaire hall droit
Rez-de-Chaussée	Hall RDC Droit
Rez-de-Chaussée	Pièce 1
Rez-de-Chaussée	Pièce 2
Rez-de-Chaussée	Pièce 3
Rez-de-Chaussée	Pièce 4
Rez-de-Chaussée	Pièce 5
Rez-de-Chaussée	Pièce 6 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 7 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 8 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 9 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 10 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 11 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 12
Rez-de-Chaussée	Pièce 13 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 14
Rez-de-Chaussée	Pièce 15 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 16 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 17
Rez-de-Chaussée	Pièce 18 + Placard
Rez-de-Chaussée	Pièce 19
Rez-de-Chaussée	Pièce 20
Rez-de-Chaussée	Pièce 21
Rez-de-Chaussée	Dégagement 1
Rez-de-Chaussée	Placard
Rez-de-Chaussée	Porche d'entrée Gauche
Rez-de-Chaussée	Porche d'entrée Droit
Rez-de-Chaussée	Escalier Central Gauche
Rez-de-Chaussée	Escalier Central Droit
Rez de chaussée	Facades

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
5ème étage	Plénum Plafond
4ème étage	Local X
2ème étage	Sanitaire. 2
2ème étage	Pièce 19
2ème étage	Pièce 21

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
5ème étage - Plénum Plafond	Localisation non Visitée	Hauteur trop importante - Prévoir un moyen d'accès pour réaliser des investigations complémentaires
4ème étage - Local X	Localisation non Visitée	Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon, risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires
2ème étage - Sanitaire. 2	Localisation non Visitée	Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon, risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires
2ème étage - Pièce 19	Localisation non Visitée	Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon, risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires

Local	Parties du local	Raisons
2ème étage - Pièce 21	Localisation non Visitée	Porte d'accès bloquée par déjections de pigeon, risque physico sanitaire. Prévoir un nettoyage de la pièce pour investigations supplémentaires

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Autres

Année de construction : 1918

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles ($< 1\text{mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- > La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :

- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- > chaque palier ;
- > chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
- > gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, ...) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction. Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :

- > l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- > l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
- > une porte et son huisserie dans un même local ;
- > une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
- > l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :

- > les différents murs d'une même pièce ;
- > des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- > les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- > des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile... car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- > une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- > l'ensemble des marches ;
- > l'ensemble des contremarches ;
- > l'ensemble des balustres ;
- > le limon ;
- > la crémaillère ;
- > la main courante ;
- > le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX2	
N° de série de l'appareil	22-1069	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	16/06/2022	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T060487_CODEP-MRS-2022-006868	Date de déclaration 07/02/2022
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / m^{ai} 2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	LAGARRIGUE Florian	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	12/06/2024	0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1366	12/06/2024	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.
- ☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
- ☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Mr MASSIEUX

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Vide

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Aucun document n'a été remis

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
6ème Etage / Toitures / Bâti 368	Plan Toitures
5ème Etage / Combles / Bâti 368	Plan Combles
4ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 4ème
3ème Etage / Paliers Sanitaires / Bâti 368	Sanitaires
2ème Etage / Locaux / Bâti 368	Plan 2ème
1 ^{er} Etage / Locaux Sanitaire / Bâti 368	Palier Sanitaire
Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368	Plan Rez-de-chaussée

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

6ème étage - Toiture

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Charpente		Béton	Brut	Charpente (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Toiture		Tuiles	aucun	Toiture (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

6ème étage - Toiture plate droite

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Murs		Etanchéité	Brut	Murs (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Sol		Etanchéité	Brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

6ème étage - Toiture plate Gauche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur		Etanchéité	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Sol		Etanchéité	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

5ème étage - Combles Hall Droit

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		béton	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
2	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
3	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
4	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

5ème étage - Combles Hall Gauche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		béton	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
5	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
6	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
7	Plafond		plâtre	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

5ème étage - Combles Dégagement central

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
8	Huisserie Trappe		Bois	Peinture	Huisserie Trappe (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Plaque de platre	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
9	Trappe d'accès		Bois	Peinture	Trappe d'accès (au centre)	0	0.07	
10	Mur	A	plâtre	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
11	Mur	B	plâtre	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
12	Mur	C	plâtre	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
13	Mur	D	plâtre	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

4ème étage - Escalier central G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
14	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (au centre)	0	0.07	
15	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (au centre)	0	0.07	
16	Limon		Enduit	Peinture	Limon (au centre)	0	0.07	
17	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (au centre)	0	0.07	
18	Mur (Muret tour escalier)		Enduit	Peinture	Mur (Muret tour escalier) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
19	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
20	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

4ème étage - Hall G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
21	Placard incendie		Métal	Peinture Rouge	Placard incendie (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
22	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
23	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
24	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
25	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
26	Mur	E	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
27	Mur	F	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
28	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

4ème étage - Sanitaire hall G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
29	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
30	Séchoir		Métal	Peinture	Séchoir (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
31	Mur	A	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
32	Mur	B	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
33	Mur	C	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
34	Mur	D	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
35	Mur	E	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
36	Fenêtre extérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,74	0.07	
37	Fenêtre Intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre Intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
38	Fenêtre intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
39	Mur	F	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
40	Mur	G	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
41	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 21								

4ème étage - Sanitaire Palier G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
42	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
43	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
44	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
45	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
46	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
47	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
48	Fenêtre extérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	1,21	0.07	
49					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	1,7	0.07	
50	Fenêtre intérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
51					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
52	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
53	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
54	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	H	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
55	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
56	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 22								

4ème étage - WC 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
57	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
58	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
59	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
60	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
61	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
62	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
63	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,73	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
64	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,73	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
65	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

4ème étage - WC2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
66	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
67	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
68	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
69	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
70	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
71	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
72	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	2,1	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
73	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,5	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
74	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

4ème étage - WC3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
75	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
76					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
77	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
78	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
79	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
80	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
81	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,57	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
82	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,99	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
83	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

4ème étage - WC4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
84	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
85	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	A	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	B	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	C	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
86	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,25	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
87	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,81	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
88	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

4ème étage - Gaine technique 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
89	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
90	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

4ème étage - Gaine technique 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
91	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
92	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

4ème étage - Escalier central D

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
93	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (au centre)	0	0.07	
94	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (au centre)	0	0.07	
95	Limon		Enduit	Peinture	Limon (au centre)	0	0.07	
96	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (au centre)	0	0.07	
97	Mur (Muret tour escalier)		Enduit	Peinture	Mur (Muret tour escalier) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
98	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
99	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

4ème étage - Hall D

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
100	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
101	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
102	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
103	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
104	Mur	E	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
105	Mur	F	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
106	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

4ème étage - Sanitaire hall D

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
107	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
108	Mur	A	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
109	Mur	B	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
110	Mur	C	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
111	Mur	D	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
112	Mur	E	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
113	Fenêtre extérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,79	0.07	
114	Fenêtre Intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre Intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
115	Fenêtre intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
116	Mur	F	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
117	Mur	G	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
118	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

4ème étage - Sanitaire Palier D

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
119	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
120	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
121	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
122	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
123	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
124	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
125	Fenêtre extérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	1,76	0.07	
126					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	0,98	0.07	
127	Fenêtre intérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
128					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
129	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
130	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
131	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	H	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
132	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 21								

4ème étage - WC5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
133	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
134	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
135	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
136	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
137	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
138	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
139	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,15	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
140	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,57	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
141	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

4ème étage - WC6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
142	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
143	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
144	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
145	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
146	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
147	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
148	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,42	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
149	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
150	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

4ème étage - WC7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
151	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
152					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
153	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
154	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
155	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
156	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
157	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,5	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
158	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,33	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
159	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

4ème étage - WC8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
160	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
161	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	A	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	B	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	C	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	D	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
162	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,86	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
163	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,96	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
164	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

4ème étage - Gaine technique 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
165	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
166	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

4ème étage - Gaine technique 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
167	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
168	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

4ème étage - Dégagement central

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
169	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
170	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
171	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

4ème étage - Pièce 1 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
172	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,27	0.07	
173	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
174	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,63	0.07	
175	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
176	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0	0.07	
177	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
178	Huisserie Porte (P10)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P10) (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
179	Huisserie Porte (P11)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P11) (partie basse)	0	0.07	
180	Huisserie Porte (P12)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P12) (partie basse)	0	0.07	
181	Huisserie Porte (P13)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P13) (partie basse)	0	0.07	
182	Huisserie Porte (P14)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P14) (partie basse)	0	0.07	
183	Huisserie Porte (P15)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P15) (partie basse)	0	0.07	
184	Huisserie Porte (P16)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P16) (partie basse)	0	0.07	
185	Huisserie Porte (P17)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P17) (partie basse)	0	0.07	
186	Huisserie Porte (P18)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P18) (partie basse)	0	0.07	
187	Huisserie Porte (P19)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P19) (partie basse)	0	0.07	
188	Huisserie Porte (P2)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
189	Huisserie Porte (P20)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P20) (partie basse)	0	0.07	
190	Huisserie Porte (P21)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P21) (partie basse)	0	0.07	
191	Huisserie Porte (P22)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P22) (partie basse)	0	0.07	
192	Huisserie Porte (P3)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0	0.07	
193	Huisserie Porte (P4)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	0	0.07	
194	Huisserie Porte (P5)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P5) (partie basse)	0	0.07	
195	Huisserie Porte (P6)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P6) (partie basse)	0	0.07	
196	Huisserie Porte (P7)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P7) (partie basse)	0	0.07	
197	Huisserie Porte (P8)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P8) (partie basse)	0	0.07	
198	Huisserie Porte (P9)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P9) (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes		Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
199	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0	0.07	
200	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
201	Porte (P10)		Bois	Peinture	Porte (P10) (partie basse)	0	0.07	
202	Porte (P11)		Bois	Peinture	Porte (P11) (partie basse)	0	0.07	
203	Porte (P12)		Bois	Peinture	Porte (P12) (partie basse)	0	0.07	
204	Porte (P13)		Bois	Peinture	Porte (P13) (partie basse)	0	0.07	
205	Porte (P14)		Bois	Peinture	Porte (P14) (partie basse)	0	0.07	
206	Porte (P15)		Bois	Peinture	Porte (P15) (partie basse)	0	0.07	
207	Porte (P16)		Bois	Peinture	Porte (P16) (partie basse)	0	0.07	
208	Porte (P17)		Bois	Peinture	Porte (P17) (partie basse)	0	0.07	
209	Porte (P18)		Bois	Peinture	Porte (P18) (partie basse)	0	0.07	
210	Porte (P19)		Bois	Peinture	Porte (P19) (partie basse)	0	0.07	
211	Porte (P2)		Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
212	Porte (P20)		Bois	Peinture	Porte (P20) (partie basse)	0	0.07	
213	Porte (P21)		Bois	Peinture	Porte (P21) (partie basse)	0	0.07	
214	Porte (P22)		Bois	Peinture	Porte (P22) (partie basse)	0	0.07	
215	Porte (P3)		Bois	Peinture	Porte (P3) (partie basse)	0	0.07	
216	Porte (P4)		Bois	Peinture	Porte (P4) (partie basse)	0	0.07	
217	Porte (P5)		Bois	Peinture	Porte (P5) (partie basse)	0	0.07	
218	Porte (P6)		Bois	Peinture	Porte (P6) (partie basse)	0	0.07	
219	Porte (P7)		Bois	Peinture	Porte (P7) (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
220	Porte (P8)		Bois	Peinture	Porte (P8) (partie basse)	0	0.07	
221	Porte (P9)		Bois	Peinture	Porte (P9) (partie basse)	0	0.07	
222	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
223	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
224	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
225	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
226	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
227	Mur	E	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
228	Mur	F	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
229	Mur	G	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
230	Mur	H	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
231	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 62								

4ème étage - Pièce 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
232	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,7	0.07	
233	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
234	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Huissierie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,83	0.07	
235	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Huissierie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
236	Huissierie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huissierie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
237	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
238	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
239	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
240	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
241	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
242	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
243	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

4ème étage - Sanitaire 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
244	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,31	0.07	
245	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
246	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	2,04	0.07	
247	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
248	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
249	Huisserie Porte (P2)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
250	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
251	Porte (P2)		Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
252	Sechoir		metal	peinture	Sechoir (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
253	Mur	A	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
254	Mur	B	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
255	Mur	C	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
256	Mur	D	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	E	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
257	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

4ème étage - Sanitaire 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
258	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
259	Huisserie Porte (P2)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
260	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
261	Porte (P2)		Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
262	Sechoir		metal	peinture	Sechoir (mesure 1)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
263	Mur	A	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
264	Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,66	0.07	
265	Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
266	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,84	0.07	
267	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	B	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
268	Mur	B	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
269	Mur	C	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
270	Mur	D	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	E	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
271	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 24								

4ème étage - Pièce 3 + Placards

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
272	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,19	0.07	
273	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
274	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,82	0.07	
275	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
276	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
277	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
278	porte placard bois (P2)		Bois	peinture	porte placard bois (P2) (mesure 1)	0	0.07	
279	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
280	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
281	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
282	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
283	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
284	Mur	E	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	E	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
285	Mur	F	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	F	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
286	Mur	G	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	G	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
287	Mur	H	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	H	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
288	Plafond (P1)		métal	Peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 26								

4ème étage - Pièce 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
289	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,25	0.07	
290	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
291	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,63	0.07	
292	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
293	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
294	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
295	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
296	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
297	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
298	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
299	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
300	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

4ème étage - Pièce 5 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
301	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
302	Huisserie Portes de placards		Bois	Peinture	Huisserie Portes de placards (partie basse)	0	0.07	
303	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
304	Portes de placards		Bois	Peinture	Portes de placards (partie basse)	0	0.07	
305	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
306	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
307	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
308	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
309	Mur	D	Bois	Vernis	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
310	Mur	E	Bois	Vernis	Mur (partie basse)	0	0.07	
311	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

4ème étage - Pièce 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
312	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
313	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
314	Mur	A	Bois	verniss	Mur	0	0.07	
315					Mur	0	0.07	
316	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
317	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,65	0.07	
318					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,74	0.07	
319	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
320					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
321	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
322	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
323	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

4ème étage - Pièce 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
324	Huisserie de porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie de porte (P1) (mesure 1)	0	0.07	
325	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
326	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
327	Mur	A	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
328	Mur	B	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
329	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,92	0.07	
330					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,57	0.07	
331	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
332					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
333	Mur	C	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
334	Mur	D	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
335	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

4ème étage - Pièce 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
336	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
337	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
338	Mur	A	Bois	verniss	Mur	0	0.07	
339	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
340	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
341	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
342	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

4ème étage - Pièce 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
343	Huissérie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huissérie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
344	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
345	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
346	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
347	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
348	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
349	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
350	Mur	D	Bois	verniss	Mur	0	0.07	
351	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

4ème étage - Pièce 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
352	Huissérie de porte (P1)		Bois	peinture	Huissérie de porte (P1) (mesure 1)	0	0.07	
353					Huissérie de porte (P1)	0	0.07	
354	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
355	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
356	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
357	Mur	A	bois	verniss	Mur	0	0.07	
358	Mur	B	bois	verniss	Mur	0	0.07	
359	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,92	0.07	
360					Fenêtre extérieure (F1) (Huissérie)	1,52	0.07	
361	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
362					Fenêtre intérieure (F1) (Huissérie)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
363	Mur	C	bois	vernis	Mur	0	0.07	
364	Mur	D	bois	vernis	Mur	0	0.07	
365	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

4ème étage - Pièce 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
366	huisseries Portes placards		Bois	Peinture	huisseries Portes placards (Huisserie)	0	0.07	
367	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
368	Portes placards		Bois	Peinture	Portes placards (partie mobile)	0	0.07	
369	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
370	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
371	Mur	A	bois	vernis	Mur	0	0.07	
372	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur	0	0.07	
373	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,79	0.07	
374					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,96	0.07	
375	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
376					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
377	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur	0	0.07	
378	Mur	D	bois	vernis	Mur	0	0.07	
379	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Pièce 12 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
380	huisseries Portes placards (P1)		bois	Peinture	huisseries Portes placards (P1) (Huisserie)	0	0.07	
381	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
382	Portes placards (P1)		bois	Peinture	Portes placards (P1) (partie mobile)	0	0.07	
383	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
384	Mur	A	Bois	vernis	Mur	0	0.07	
385	Mur	B	Bois	vernis	Mur	0	0.07	
386	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur	0	0.07	
387	Mur	D	Bois	vernis	Mur	0	0.07	
388	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

4ème étage - Pièce 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
389	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
390	Porte (P2)		Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
391	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
392	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
393	Mur	B	Bois	verniss	Mur	0	0.07	
394	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
395	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
396	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

4ème étage - Pièce 14 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
397	huisseries Portes placards (P1)		bois	peinture	huisseries Portes placards (P1) (Huisserie)	0	0.07	
398	Portes placards (P1)		bois	peinture	Portes placards (P1) (partie mobile)	0	0.07	
399	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
400	Mur	A	Bois	verniss	Mur (mesure 1)	0	0.07	
401	Mur	B	enduit	peinture	Mur (mesure 1)	0	0.07	
402	Mur	C	enduit	peinture	Mur (mesure 1)	0	0.07	
403	Mur	D	Bois	verniss	Mur (mesure 1)	0	0.07	
404	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

4ème étage - Pièce 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
405	huisseries Portes placards (P1)		bois	peinture	huisseries Portes placards (P1) (Huisserie)	0	0.07	
406	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
407	Portes placards (P1)		bois	peinture	Portes placards (P1) (partie mobile)	0	0.07	
408	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
409	Mur	A	Bois	verniss	Mur	0	0.07	
-	Sol	A	Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
410	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur	0	0.07	
411	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,68	0.07	
412					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,75	0.07	
413	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
414					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
415	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur	0	0.07	
416	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur	0	0.07	
417	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Pièce 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
418	Huisserie de porte (P1)		bois	peinture	Huisserie de porte (P1) (mesure 1)	0	0.07	
419					Huisserie de porte (P1)	0	0.07	
420	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
421	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
422	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Sol	A	Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
423	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
424	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,45	0.07	
425					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,37	0.07	
426	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
427					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
428	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
429	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
430	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

4ème étage - Pièce 17 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
431	huisseries Portes placards (P1)		bois	peinture	huisseries Portes placards (P1) (Huisserie)	0	0.07	
432	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
433	Porte (P2)		Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
434	Portes placards (P1)		bois	peinture	Portes placards (P1) (partie mobile)	0	0.07	
435	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
436	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Sol	A	Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
437	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
438	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,31	0.07	
439					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,64	0.07	
440	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
441					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
442	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
443	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
444	Mur	E	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
445	Mur	F	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
446	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

4ème étage - Pièce 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
447	Huisserie de porte (P1)		bois	peinture	Huisserie de porte (P1) (mesure 1)	0	0.07	
448					Huisserie de porte (P1)	0	0.07	
449	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
450	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
451	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Sol	A	Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
452	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
453	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,76	0.07	
454					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,97	0.07	
455	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
456					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
457	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
458	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
459	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

4ème étage - Pièce 19 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
460	huisseries Portes placards (P2)		bois	peinture	huisseries Portes placards (P2) (Huisserie)	0	0.07	
461	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
462	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
463	Portes placards (P2)		bois	peinture	Portes placards (P2) (partie mobile)	0	0.07	
464	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
465	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Sol	A	Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
466	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
467	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
468	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
469	Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2	0.07	
470					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,6	0.07	
471	Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
472					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
473	Mur	E	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
474	Mur	F	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
475	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

4ème étage - Pièce 20

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
476	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
477	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
478	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
479	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
480	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
481	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,85	0.07	
482					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,93	0.07	
483	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
484					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
485	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
486	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
487	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

3ème étage - Palier Gauche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
488	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	0	0.07	
489	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
490	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
491	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
492	Mur	B	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
493	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
494	Mur	C	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
495	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
496	Mur	D	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
497	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

3ème étage - Palier Droit

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
498	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	0	0.07	
499	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
500	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
501	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
502	Mur	B	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
503	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
504	Mur	C	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
505	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
506	Mur	D	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
507	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

3ème étage - Sanitaire Palier G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
508	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
509	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
510	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
511	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
512	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
513	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
514	Fenêtre extérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	1,48	0.07	
515					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	0,64	0.07	
516	Fenêtre intérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
517					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
518	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
519	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
520	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	H	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
521	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 21								

3ème étage - WC1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
522	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
523	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
524	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
525	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
526	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
527	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
528	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,18	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
529	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,89	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
530	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - WC2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
531	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
532	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
533	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
534	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
535	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
536	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
537	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,67	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
538	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,01	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
539	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - WC3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
540	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
541					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
542	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
543	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
544	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
545	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
546	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,27	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
547	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,41	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
548	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

3ème étage - WC4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
549	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
550	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	A	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	B	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	C	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	D	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
551	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,45	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
552	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,65	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
553	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - Gaine Technique 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
554	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
555	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

3ème étage - Gaine Technique 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
556	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
557	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

3ème étage - Sanitaire Palier droit

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
558	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
559	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
560	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
561	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
562	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
563	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
564	Fenêtre extérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	2,07	0.07	
565					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	0,75	0.07	
566	Fenêtre intérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
567					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
568	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
569	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
570	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	H	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
571	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 21								

3ème étage - WC5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
572	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
573	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
574	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
575	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
576	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
577	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
578	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,69	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
579	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,58	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
580	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - WC6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
581	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
582	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
583	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
584	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
585	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
586	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
587	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,26	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
588	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,33	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
589	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - WC7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
590	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
591					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
592	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
593	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
594	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
595	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
596	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,11	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
597	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,44	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
598	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

3ème étage - WC8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
599	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
600	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	A	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	B	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	C	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	D	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
601	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,5	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
602	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,56	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
603	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

3ème étage - Gaine Technique 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
604	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
605	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

3ème étage - Gaine Technique 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
606	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
607	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

2ème étage - Escalier central G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
608	Sous-Face		Enduit	Peinture	Sous-Face	0	0.07	
609	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (au centre)	0	0.07	
610	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (au centre)	0	0.07	
611	Limon		Enduit	Peinture	Limon (au centre)	0	0.07	
612	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (au centre)	0	0.07	
613	Mur (Muret tour escalier)		Enduit	Peinture	Mur (Muret tour escalier) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
614	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
615	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

2ème étage - Hall G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
616	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
617	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
618	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
619	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
620	Mur	E	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
621	Mur	F	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
622	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

2ème étage - sanitaire 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
623	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,92	0.07	
624	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
625	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,03	0.07	
626	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
627	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
628	Huisserie Porte (P2)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
629	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
630	Porte (P2)		Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
631	Sechoir		metal	peinture	Sechoir (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
632	Mur	A	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
633	Mur	B	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
634	Mur	C	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
635	Mur	D	plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	E	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
636	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

2ème étage - Sanitaire Hall G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
637	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
638	Mur	A	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
639	Mur	B	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
640	Mur	C	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
641	Mur	D	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
642	Mur	E	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
643	Fenêtre extérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,62	0.07	
644	Fenêtre Intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre Intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
645	Fenêtre intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
646	Mur	F	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
647	Mur	G	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
648	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

2ème étage - Escalier central D

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
649	Sous-Face		Enduit	Peinture	Sous-Face	0	0.07	
650	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (au centre)	0	0.07	
651	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (au centre)	0	0.07	
652	Limon		Enduit	Peinture	Limon (au centre)	0	0.07	
653	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (au centre)	0	0.07	
654	Mur (Muret tour escalier)		Enduit	Peinture	Mur (Muret tour escalier) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
655	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
656	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

2ème étage - Hall D

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
657	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
658	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
659	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
660	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
661	Mur	E	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

Numéro du dossier : 2406CPASO - BI12220000000811 -

Pré-Rapport du 27/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

Lieu d'intervention : Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 (Bâti 368) - 83390 CUERS

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
662	Mur	F	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
663	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

2ème étage - Sanitaire Hall D

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
664	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
665	Mur	A	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
666	Mur	B	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
667	Mur	C	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
668	Mur	D	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
669	Mur	E	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
670	Fenêtre extérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,95	0.07	
671	Fenêtre Intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre Intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
672	Fenêtre intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
673	Mur	F	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
674	Mur	G	enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
675	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

2ème étage - Dégagement central

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
676	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
677	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (Centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
678	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Pièce 1 + Placards

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
679	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,79	0.07	
680	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
681	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Huissierie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,42	0.07	
682	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Huissierie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
683	Huissierie Porte		Bois	Peinture	Huissierie Porte (partie basse)	0	0.07	
684	Huissierie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huissierie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
685	Huissierie Porte (P10)		Bois	Peinture	Huissierie Porte (P10) (partie basse)	0	0.07	
686	Huissierie Porte (P11)		Bois	Peinture	Huissierie Porte (P11) (partie basse)	0	0.07	
687	Huissierie Porte (P12)		Bois	Peinture	Huissierie Porte (P12) (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
688	Huisserie Porte (P13)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P13) (partie basse)	0	0.07	
689	Huisserie Porte (P14)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P14) (partie basse)	0	0.07	
690	Huisserie Porte (P15)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P15) (partie basse)	0	0.07	
691	Huisserie Porte (P16)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P16) (partie basse)	0	0.07	
692	Huisserie Porte (P17)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P17) (partie basse)	0	0.07	
693	Huisserie Porte (P18)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P18) (partie basse)	0	0.07	
694	Huisserie Porte (P19)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P19) (partie basse)	0	0.07	
695	Huisserie Porte (P2)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
696	Huisserie Porte (P20)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P20) (partie basse)	0	0.07	
697	Huisserie Porte (P21)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P21) (partie basse)	0	0.07	
698	Huisserie Porte (P22)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P22) (partie basse)	0	0.07	
699	Huisserie Porte (P3)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P3) (partie basse)	0	0.07	
700	Huisserie Porte (P4)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P4) (partie basse)	0	0.07	
701	Huisserie Porte (P5)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P5) (partie basse)	0	0.07	
702	Huisserie Porte (P6)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P6) (partie basse)	0	0.07	
703	Huisserie Porte (P7)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P7) (partie basse)	0	0.07	
704	Huisserie Porte (P8)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P8) (partie basse)	0	0.07	
705	Huisserie Porte (P9)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P9) (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes		Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
706	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0	0.07	
707	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
708	Porte (P10)		Bois	Peinture	Porte (P10) (partie basse)	0	0.07	
709	Porte (P11)		Bois	Peinture	Porte (P11) (partie basse)	0	0.07	
710	Porte (P12)		Bois	Peinture	Porte (P12) (partie basse)	0	0.07	
711	Porte (P13)		Bois	Peinture	Porte (P13) (partie basse)	0	0.07	
712	Porte (P14)		Bois	Peinture	Porte (P14) (partie basse)	0	0.07	
713	Porte (P15)		Bois	Peinture	Porte (P15) (partie basse)	0	0.07	
714	Porte (P16)		Bois	Peinture	Porte (P16) (partie basse)	0	0.07	
715	Porte (P17)		Bois	Peinture	Porte (P17) (partie basse)	0	0.07	
716	Porte (P18)		Bois	Peinture	Porte (P18) (partie basse)	0	0.07	
717	Porte (P19)		Bois	Peinture	Porte (P19) (partie basse)	0	0.07	
718	Porte (P2)		Bois	Peinture	Porte (P2) (partie basse)	0	0.07	
719	Porte (P20)		Bois	Peinture	Porte (P20) (partie basse)	0	0.07	
720	Porte (P21)		Bois	Peinture	Porte (P21) (partie basse)	0	0.07	
721	Porte (P22)		Bois	Peinture	Porte (P22) (partie basse)	0	0.07	
722	Porte (P3)		Bois	Peinture	Porte (P3) (partie basse)	0	0.07	
723	Porte (P4)		Bois	Peinture	Porte (P4) (partie basse)	0	0.07	
724	Porte (P5)		Bois	Peinture	Porte (P5) (partie basse)	0	0.07	
725	Porte (P6)		Bois	Peinture	Porte (P6) (partie basse)	0	0.07	
726	Porte (P7)		Bois	Peinture	Porte (P7) (partie basse)	0	0.07	
727	Porte (P8)		Bois	Peinture	Porte (P8) (partie basse)	0	0.07	
728	Porte (P9)		Bois	Peinture	Porte (P9) (partie basse)	0	0.07	
729	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
730	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
731	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
732	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
733	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
734	Mur	E	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
735	Mur	F	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
736	Mur	G	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
737	Mur	H	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
738	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 62								

2ème étage - Pièce 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
739	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,52	0.07	
740	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
741	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,16	0.07	
742	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
743	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
744	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
745	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
746	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
747	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
748	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
749	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
750	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

2ème étage - Pièce 3 + Placards

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
751	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,09	0.07	
752	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
753	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,93	0.07	
754	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
755	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
756	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
757	porte placard bois (P2)		Bois	peinture	porte placard bois (P2) (mesure 1)	0	0.07	
758	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
759	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
760	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
761	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
762	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
763	Mur	E	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	E	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
764	Mur	F	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	F	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
765	Mur	G	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	G	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
766	Mur	H	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	H	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
767	Plafond (P1)		métal	Peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 26								

2ème étage - Pièce 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
768	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	2,05	0.07	
769	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
770	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,62	0.07	
771	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
772	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
773	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
774	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
775	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
776	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
777	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
778	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
779	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

2ème étage - Pièce 5 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
780	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
781	Huisserie Portes de placards		Bois	Peinture	Huisserie Portes de placards (partie basse)	0	0.07	
782	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
783	Portes de placards		Bois	Peinture	Portes de placards (partie basse)	0	0.07	
784	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
785	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
786	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
787	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
788	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
789	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

2ème étage - Pièce 6 + placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
790	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
791	Mur	A	Bois	verniss	Mur	0	0.07	
792					Mur	0	0.07	
793	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
794	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,07	0.07	
795					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,7	0.07	
796	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
797					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
798	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
799	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur	0	0.07	
800	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

2ème étage - Pièce 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
801	Huisserie de porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie de porte (P1) (mesure 1)	0	0.07	
802	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
803	Mur	A	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
804	Mur	B	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
805	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,59	0.07	
806					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,82	0.07	
807	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
808					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
809	Mur	C	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
810	Mur	D	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

2ème étage - Pièce 8 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
811	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
812	Huisserie Portes de placards		Bois	Peinture	Huisserie Portes de placards (partie basse)	0	0.07	
813	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
814	Portes de placards		Bois	Peinture	Portes de placards (partie basse)	0	0.07	
815	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
816	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
817	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
818	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
819	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
820	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

2ème étage - Pièce 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
821	Huisserie de porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie de porte (P1) (mesure 1)	0	0.07	
822	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
823	Mur	A	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
824	Mur	B	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
825	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	2,01	0.07	
826					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,9	0.07	
827	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
828					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
829	Mur	C	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
830	Mur	D	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

2ème étage - Pièce 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
831	Huisserie de porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie de porte (P1) (mesure 1)	0	0.07	
832	Plinthes		carrelage	brut	Plinthes (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
833	Mur	A	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
834	Mur	B	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
835	Fenêtre extérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	1,55	0.07	
836					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	0,63	0.07	
837	Fenêtre intérieure (F1)	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
838					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
839	Mur	C	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
840	Mur	D	plâtre	peinture	Mur	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

2ème étage - Pièce 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
841	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
842	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
843	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
844	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
845	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
846	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
847	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - Pièce 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
848	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
849	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
850	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
851	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
852	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
853	Mur	D	Bois	Vernis	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
854	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - Pièce 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
855	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,81	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
856	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
857	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,91	0.07	
858	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
859	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
860	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
861	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
862	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
863	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
864	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
865	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
866	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

2ème étage - Pièce 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
867	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
868	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
869	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
870	Mur	B	Bois	Vernis	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
871	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
872	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
873	Plafond		plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - Pièce 15 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
874	Huissierie Portes de placards		Bois	Peinture	Huissierie Portes de placards (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
875	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
876	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
877	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
878	Mur	D	Bois	Vernis	Mur (partie basse)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

2ème étage - Pièce 16 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
879	Huissierie Portes de placards		Bois	Peinture	Huissierie Portes de placards (partie basse)	0	0.07	
880	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
881	Mur	A	Bois	Vernis	Mur (partie basse)	0	0.07	
882	Mur	B	Bois	Vernis	Mur (partie basse)	0	0.07	
883	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,6	0.07	
884	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
885	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,53	0.07	
886	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
887	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
888	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

2ème étage - Pièce 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
889	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
890	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
891	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
892	Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,94	0.07	
893	Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
894	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,57	0.07	
895	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	C	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
896	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
897	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

2ème étage - Pièce 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
898	Mur	A	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
899	Mur	B	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
900	Mur	C	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
901	Mur	D	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
902	Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,98	0.07	
903	Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
904	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	E	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,79	0.07	
905	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	E	bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
906	Mur	E	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
907	Radiateur	E	Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
908	Mur	F	Plâtre	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 14

1er étage - Palier Droit

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
909	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	0	0.07	
910	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
911	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
912	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
913	Mur	B	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
914	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
915	Mur	C	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
916	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
917	Mur	D	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
918	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

1er étage - Palier Gauche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
919	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	0	0.07	
920	Sol		Carrelage	brut	Sol (mesure 1)	0	0.07	
921	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
922	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
923	Mur	B	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
924	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
925	Mur	C	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
926	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
927	Mur	D	Faïence	Brut	Mur	0	0.07	
928	Plafond		Enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

1er étage - Sanitaire Palier G

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
929	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
930	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
931	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
932	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
933	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
934	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
935	Fenêtre extérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	0,58	0.07	
936					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	1,92	0.07	
937	Fenêtre intérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
938					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
939	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
940	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
941	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	H	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
942	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 21								

1er étage - WC1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
943	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
944	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
945	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
946	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
947	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
948	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
949	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,47	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
950	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,4	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
951	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - WC2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
952	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
953	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
954	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
955	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
956	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
957	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
958	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,63	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
959	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,65	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
960	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - WC3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
961	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
962					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
963	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
964	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
965	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
966	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
967	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,15	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
968	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,92	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
969	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

1er étage - WC4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
970	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
971	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	A	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	C	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	D	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
972	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
973	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	0,94	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
974	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - Gaine Technique 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
975	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
976	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Gaine Technique 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
977	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
978	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Sanitaire Palier D

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
979	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
980	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
981	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
982	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
983	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
984	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
985	Fenêtre extérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie mobile)	1,63	0.07	
986					Fenêtre extérieure (F3) (Huisserie)	1,08	0.07	
987	Fenêtre intérieure (F3)	E	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie mobile)	0	0.07	
988					Fenêtre intérieure (F3) (Huisserie)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
989	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
990	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
991	Mur	G	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	H	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
992	Mur	H	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 21								

1er étage - WC5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
993	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
994	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
995	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
996	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
997	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
998	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
999	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,55	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
1000	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,55	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
1001	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - WC6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1002	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
1003	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1004	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1005	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1006	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1007	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
1008	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,56	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
1009	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,02	0.07	
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
1010	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - WC7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1011	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1012					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1013	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1014	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1015	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1016	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1017	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,04	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
1018	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,93	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
1019	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

1er étage - WC8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1020	Huisserie (P1)		Bois	Peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
1021	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	A	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	B	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	C	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	D	Enduit	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
1022	Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,93	0.07	
-	Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
1023	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (Non mesurée)	1,37	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	F	bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (Non mesurée)			Absence de revêtement
1024	Plafond		enduit	peinture	Plafond (au centre)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

1er étage - Gaine Technique 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1025	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
1026	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Gaine Technique 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1027	Huisserie (P1)		bois	peinture	Huisserie (P1) (Centre)	0	0.07	
1028	Porte (P1)		bois	peinture	Porte (P1) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Ragréage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	C	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	D	Ciment	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plafond		Béton	Brut	Plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez-de-Chaussée - Entrée Gauche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1029	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Vernis	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1030	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Vernis	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1031	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Vernis	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1032	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Vernis	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1033	Huisserie Porte (P1)		bois	Vernis	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1034	Porte (P1)		bois	Vernis	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1035	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1036	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1037	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1038	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1039	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	F	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1040	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 19								

Rez-de-Chaussée - Entrée Droite

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1041	Fenêtre extérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie mobile)	0,68	0.07	
1042					Fenêtre extérieure (F1) (Huisserie)	1,16	0.07	
1043	Fenêtre intérieure (F1)		Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie mobile)	0	0.07	
1044					Fenêtre intérieure (F1) (Huisserie)	0	0.07	
1045	Huisserie Porte (P1)		bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1046	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1047	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1048	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1049	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1050	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1051	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1052	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1053	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

Rez-de-Chaussée - Hall RDC Gauche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1054	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1055	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1056	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1057	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez de chaussée - sanitaire hall droit

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1058	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol			Absence de revêtement
1059	Mur	A	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur			Non concerné par la réglementation
1060	Mur	B	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur			Non concerné par la réglementation
1061	Mur	C	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur			Non concerné par la réglementation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1062	Mur	D	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur			Non concerné par la réglementation
1063	Mur	E	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	brut	Mur			Non concerné par la réglementation
1064	Fenêtre extérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1)	0,87	0.07	
1065	Fenêtre Intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre Intérieure (F1)	0	0.07	
1066	Fenêtre intérieure (F1)	F	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1)	0	0.07	
1067	Mur	F	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	brut	Mur			Non concerné par la réglementation
1068	Mur	G	enduit	peinture	Mur	0	0.07	
-	Mur	G	Faïence	brut	Mur			Non concerné par la réglementation
1069	Plafond		enduit	peinture	Plafond	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 20								

Rez-de-Chaussée - Hall RDC Droit

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1070	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1071	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1072	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1073	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez-de-Chaussée - Pièce 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1074	Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,62	0.07	
1075	Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1076	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,65	0.07	
1077	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1078	Huisserie Porte (P1)		bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1079	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1080	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1081	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1082	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1083	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1084	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1085	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Non mesurée)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de faux plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

Rez-de-Chaussée - Pièce 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1086	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,96	0.07	
1087	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1088	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,63	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1089	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1090	Huisserie Porte (P1)		bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1091	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1092	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	A	Tissus mural	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
1093	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1094	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Mur	D	Tissus mural	brut	Mur (Non mesurée)			Absence de revêtement
1095	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

Rez-de-Chaussée - Pièce 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1096	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,97	0.07	
1097	Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	1,78	0.07	
1098	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1099	Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0	0.07	
1100	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,45	0.07	
1101	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,72	0.07	
1102	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1103	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0	0.07	
1104	Huisserie Porte (P1)		bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1105	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1106	Radiateur		Métal	peinture	Radiateur (mesure 1)	0	0.07	
1107	Radiateur (R2)		Métal	peinture	Radiateur (R2) (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1108	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

Numéro du dossier : 2406CPASO - BI12220000000811 -

Pré-Rapport du 27/06/2024 de la mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

Lieu d'intervention : Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 (Bâti 368) - 83390 CUERS

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1109	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1110	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1111	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1112	Mur	E	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	E	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1113	Mur	F	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	F	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1114	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Non mesurée)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de faux plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 27								

Rez-de-Chaussée - Pièce 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1115	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,03	0.07	
1116	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1117	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,9	0.07	
1118	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1119	Huisserie Porte (P1)		Métal	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1120	Porte (P1)		Métal	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	A	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1121	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1122	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1123	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1124	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1125	Plafond (P1)		Enduit	Peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Rez-de-Chaussée - Pièce 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1126	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,88	0.07	
1127	Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	1,15	0.07	
1128	Fenêtre extérieure (F3)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F3) (partie basse)	1,3	0.07	
1129	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1130	Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0	0.07	
1131	Fenêtre intérieure (F3)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F3) (partie basse)	0	0.07	
1132	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	2,01	0.07	
1133	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F2) (partie basse)	0,58	0.07	
1134	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F3) (partie basse)	1,06	0.07	
1135	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1136	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F2) (partie basse)	0	0.07	
1137	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F3) (partie basse)	0	0.07	
1138	Porte (P1)		Bois	Vernis	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1139					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
1140	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
1141	Radiateur (R2)		Métal	peinture	Radiateur (R2) (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1142	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1143	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1144	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1145	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1146	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Non mesurée)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de faux plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 27								

Rez-de-Chaussée - Pièce 6 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1147	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,29	0.07	
1148	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1149	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,52	0.07	
1150	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1151	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1152	moustiquaire		Bois	peinture	moustiquaire (mesure 1)	1,2	0.07	
1153	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1154	Portes Placard (P2)		bois	vernis	Portes Placard (P2) (partie mobile)	0	0.07	
1155	Portes Placards (P2)		bois	vernis	Portes Placards (P2) (Huisserie)	0	0.07	
1156	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1157	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1158	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1159	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1160	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement

Nombre d'unités de diagnostic : 19

Rez-de-Chaussée - Pièce 7 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1161	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,73	0.07	
1162	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1163	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,63	0.07	
1164	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1165	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1166	moustiquaire		Bois	peinture	moustiquaire (mesure 1)	1,83	0.07	
1167	Portes Placard (P2)		bois	verniss	Portes Placard (P2) (partie mobile)	0	0.07	
1168	Portes Placards (P2)		bois	verniss	Portes Placards (P2) (Huisserie)	0	0.07	
1169	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
1170	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1171	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1172	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1173	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1174	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1175	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1176	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1177	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1178	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1179	Mur	E	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1180	Plinthes	E	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1181	Mur	F	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1182	Plinthes	F	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1183	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 23								

Rez-de-Chaussée - Pièce 8 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1184	Portes Placard (P1)		bois	verniss	Portes Placard (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1185	Portes Placards (P1)		bois	verniss	Portes Placards (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1186	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1187	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1188	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1189	Mur	D	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez-de-Chaussée - Pièce 9 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1190	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	2,04	0.07	
1191	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1192	Huissier Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huissier Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,84	0.07	
1193	Huissier Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huissier Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1194	Huissier Porte (P1)		bois	Peinture	Huissier Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1195	moustiquaire		Bois	peinture	moustiquaire (mesure 1)	1,51	0.07	
1196	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1197	Portes Placard (P2)		bois	vernis	Portes Placard (P2) (partie mobile)	0	0.07	
1198	Portes Placards (P2)		bois	vernis	Portes Placards (P2) (Huissier)	0	0.07	
1199	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1200	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1201	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1202	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 18								

Rez-de-Chaussée - Pièce 10 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1203	Portes Placard (P1)		bois	vernis	Portes Placard (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1204	Portes Placards (P1)		bois	vernis	Portes Placards (P1) (Huissier)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1205	Mur	A	Bois	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1206	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1207	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1208	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1209	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Rez-de-Chaussée - Pièce 11 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1210	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,63	0.07	
1211	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1212	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,03	0.07	
1213	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1214	Huisserie Porte (P1)		bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1215	moustiquaire		Bois	peinture	moustiquaire (mesure 1)	0,65	0.07	
1216	moustiquaire (M2)		Bois	peinture	moustiquaire (M2) (mesure 1)	1,5	0.07	
1217	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1218	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1219	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1220	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1221	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Rez-de-Chaussée - Pièce 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1222	Huisserie Porte (P1)		bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1223	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1224	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1225	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1226	Mur	C	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
1227	Mur	D	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
1228	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

Rez-de-Chaussée - Pièce 13 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1229	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	2,08	0.07	
1230	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1231	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,92	0.07	
1232	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1233	moustiquaire (M1)		Bois	peinture	moustiquaire (M1) (mesure 1)	0,65	0.07	
1234	Portes Placard (P1)		bois	verniss	Portes Placard (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1235	Portes Placards (P1)		bois	verniss	Portes Placards (P1) (Huisserie)	0	0.07	
1236	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1237	Mur	A	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
1238	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1239	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1240	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Rez-de-Chaussée - Pièce 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1241	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,91	0.07	
1242	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1243	Huissierie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huissierie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,14	0.07	
1244	Huissierie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huissierie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1245	Huissierie Porte (P1)		bois	Peinture	Huissierie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1246	moustiquaire (M1)		Bois	peinture	moustiquaire (M1) (mesure 1)	1,39	0.07	
1247	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
1248	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1249	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1250	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1251	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1252	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1253	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1254	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
1255	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1256	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)	0	0.07	Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Rez-de-Chaussée - Pièce 15 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1257	moustiquaire (M1)		bois	peinture	moustiquaire (M1) (mesure 1)	0,74	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1258	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1259	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1260	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1261	Mur	D	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1262	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez-de-Chaussée - Pièce 16 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1263	Portes Placard (P1)		bois	verniss	Portes Placard (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1264	Portes Placards (P1)		bois	verniss	Portes Placards (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1265	Mur	A	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
1266	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1267	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1268	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1269	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez-de-Chaussée - Pièce 17

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1270	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,2	0.07	
1271	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1272	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,67	0.07	
1273	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1274	moustiquaire (M1)		bois	peinture	moustiquaire (M1) (mesure 1)	1,11	0.07	
1275	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1276	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1277	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1278	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1279	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1280	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1281	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Rez-de-Chaussée - Pièce 18 + Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1282	Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	1,72	0.07	
1283	Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1284	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (F1) (partie basse)	0,69	0.07	
1285	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)		bois	peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (F1) (partie basse)	0	0.07	
1286	moustiquaire (M1)		bois	peinture	moustiquaire (M1) (mesure 1)	1,8	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1287	Portes Placard (P1)		bois	verniss	Portes Placard (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1288	Portes Placards (P1)		bois	verniss	Portes Placards (P1) (Huisserie)	0	0.07	
1289	Radiateur (R1)		Métal	peinture	Radiateur (R1) (mesure 1)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1290	Mur	A	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
1291	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1292	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1293	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1294	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Rez-de-Chaussée - Pièce 19

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1295	Huisserie Porte (P1)		bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1296	Porte (P1)		bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1297	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1298	Mur	B	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
1299	Mur	C	Bois	verniss	Mur (partie basse)	0	0.07	
1300	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1301	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

Rez-de-Chaussée - Pièce 20

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1302	Porte (P1)		bois	vernis	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1303					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1304	Mur	A	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1305	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1306	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1307	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1308	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez-de-Chaussée - Pièce 21

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1309	Porte (P1)		bois	vernis	Porte (P1) (partie mobile)	0	0.07	
1310					Porte (P1) (Huisserie)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1311	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1312	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1313	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1314	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1315	Plafond (P1)		enduit	peinture	Plafond (P1) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez-de-Chaussée - Dégagement 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1316	Huisserie Porte extérieure (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte extérieure (P1) (partie basse)	0	0.07	
1317	Huisserie Porte intérieure (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte intérieure (P1) (partie basse)	0	0.07	
1318	Porte extérieure (P1)		Bois	Peinture	Porte extérieure (P1) (partie basse)	0	0.07	
1319	Porte intérieure (P1)		Bois	Peinture	Porte intérieure (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1320	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	A	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1321	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Mur	B	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1322	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	C	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1323	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Mur	D	Faïence	Brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1324	Plafond		enduit	peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
1325	Plafond (P2)		enduit	peinture	Plafond (P2) (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 15								

Rez-de-Chaussée - Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1326	Huisserie Porte (P1)		Bois	Peinture	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1327	Porte (P1)		Bois	Peinture	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1328	Mur	A	Bois	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
1329	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1330	Mur	C	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1331	Mur	D	Enduit	Peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1332	Plafond		Enduit	Peinture	Plafond (Non mesurée)	0	0.07	
-	Faux plafond		Dalle de faux plafond	brut	Faux plafond (Non mesurée)			Absence de revêtement
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Gauche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1333	Évacuation d'eau		Métal	Peinture	Évacuation d'eau (mesure 1)	0	0.07	
1334	Huisserie Porte (P1)		bois	Vernis	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1335	Porte (P1)		bois	Vernis	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1336	Mur	A	Enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1337	Mur	B	Enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1338	Mur	C	Enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1339	Mur	D	Enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1340	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

Rez-de-Chaussée - Porche d'entrée Droit

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1341	Évacuation d'eau		Métal	Peinture	Évacuation d'eau (mesure 1)	0	0.07	
1342					Évacuation d'eau	0	0.07	
1343	Huisserie Porte (P1)		bois	Vernis	Huisserie Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
1344	Porte (P1)		bois	Vernis	Porte (P1) (partie basse)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
1345	Mur	A	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	A	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1346	Mur	B	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	B	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1347	Mur	C	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	
-	Plinthes	C	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1348	Mur	D	enduit	peinture	Mur (partie basse)	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	D	Carrelage	brut	Plinthes (Non mesurée)			Absence de revêtement
1349	Plafond		enduit	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								
N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-								

Rez-de-Chaussée - Escalier Central Gauche

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1350	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (au centre)	0	0.07	
1351	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (au centre)	0	0.07	
1352	Limon		Enduit	Peinture	Limon (au centre)	0	0.07	
1353	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (au centre)	0	0.07	
1354	Mur (Muret tour escalier)		Enduit	Peinture	Mur (Muret tour escalier) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1355	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
1356	Sous-Face		Enduit	Peinture	Sous-Face	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Rez-de-Chaussée - Escalier Central Droit

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1357	Balustre		Métal	Peinture	Balustre (au centre)	0	0.07	
1358	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (au centre)	0	0.07	
1359	Limon		Enduit	Peinture	Limon (au centre)	0	0.07	
1360	Main courante		Métal	Peinture	Main courante (au centre)	0	0.07	
1361	Mur (Muret tour escalier)		Enduit	Peinture	Mur (Muret tour escalier) (au centre)	0	0.07	
-	Sol		Carrelage	brut	Sol (Non mesurée)			Absence de revêtement
-	Mur	B	Faïence	brut	Mur (Non mesurée)			Non concerné par la réglementation
1362	Mur	B	Enduit	Peinture	Mur (au centre)	0	0.07	
1365	Sous-Face		Enduit	Peinture	Sous-Face	0	0.07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Rez de chaussée - Facades

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1363	Mur (facades)		enduit	peinture	Mur (facades) (partie droite)	0	0.07	
1364	Mur (Facades)		Enduit	peinture	Mur (Facades) (gauche)	0	0.07	
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX

6ème Etage / Toitures / Bâti 368 - Plan Toitures

C = Conduit de cheminée

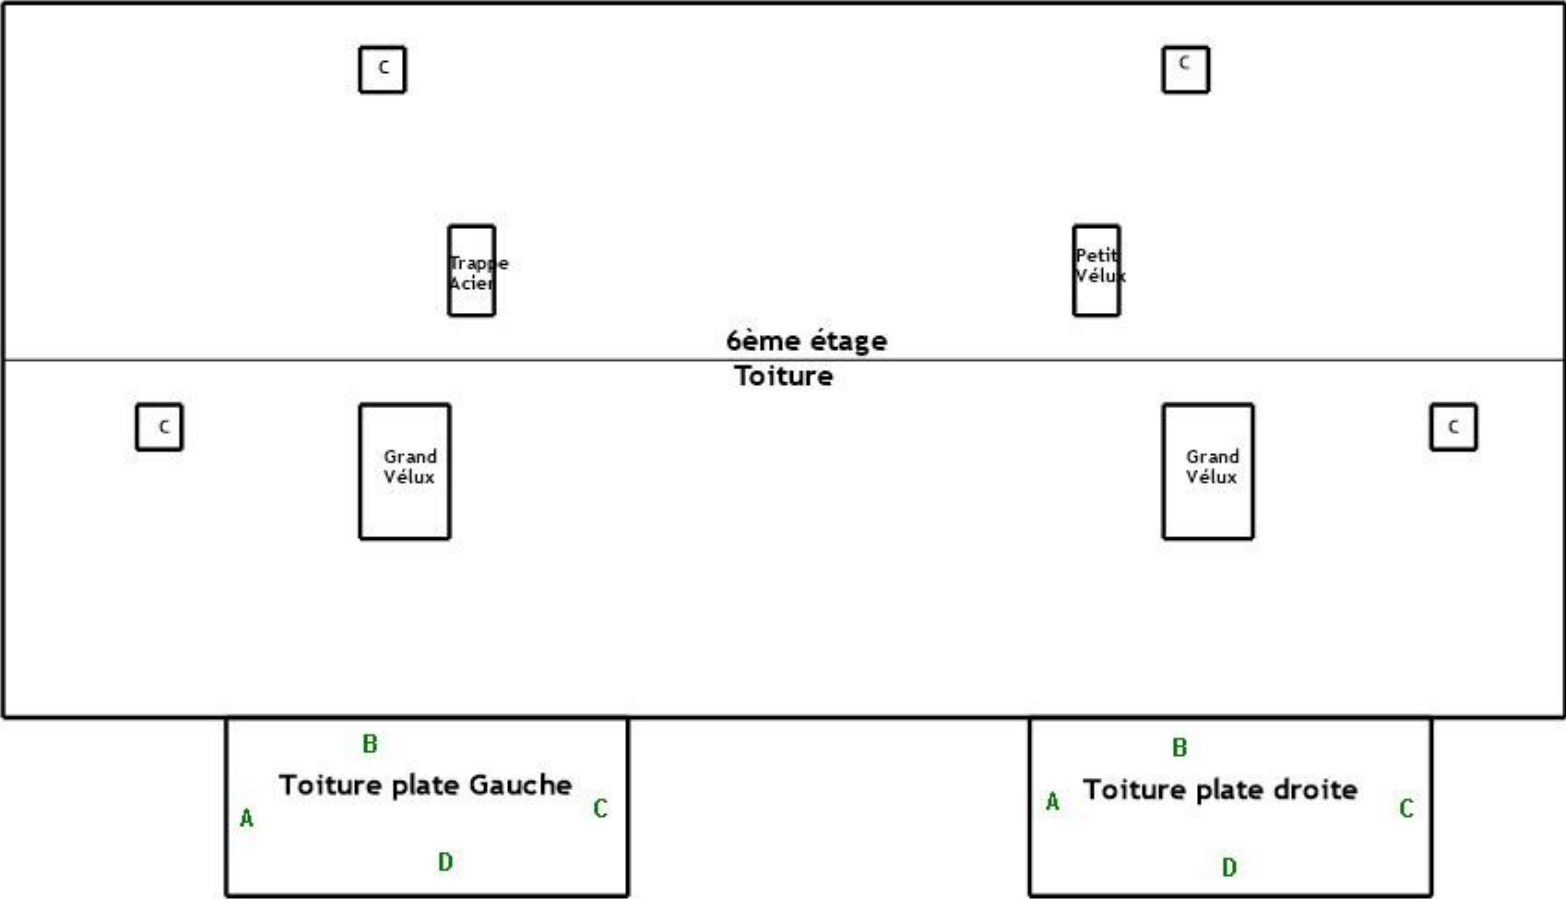


Planche de repérage technique

N° planche: 1/7

Nom du plan:

6ème Etage / Toitures / Bâti 368 -
Plan Toitures

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE


Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers
Pierrefeu Bâtiments AC 368
(Bâti 368)
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000811
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 27/06/2024

Commentaires :
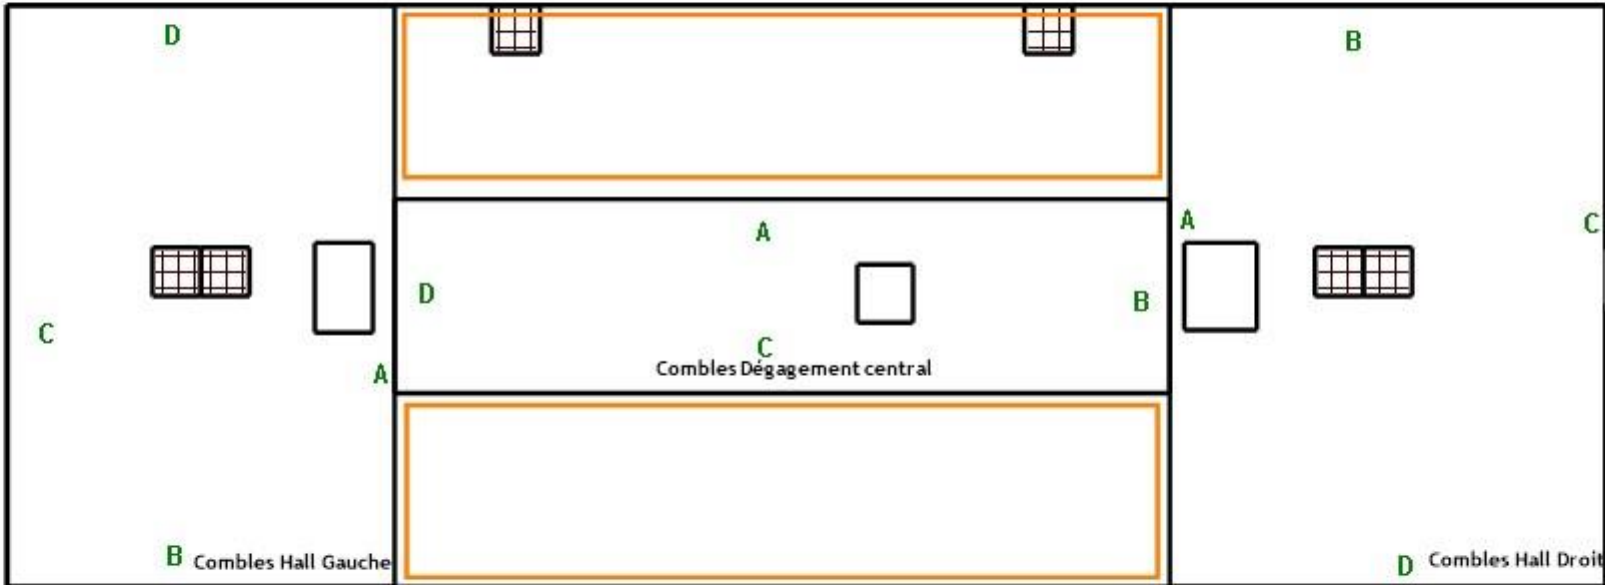
<div>5ème Etage / Combles / Bâti 368 - Plan Combles</div> <div><div>Légende 5ème étage - Plénum Plafond (Hauteur trop importante Prévoir un moyen d'accès pour réaliser des investigations complémentaires)</div><div></div></div>	Planche de repérage technique
	N° planche: 2/7
	Nom du plan: 5ème Etage / Combles / Bâti 368 - Plan Combles
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines 06560 VALBONNE
	Adresse du bien : Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers Pierrefeu Bâtiments AC 368 (Bâti 368) 83390 CUERS
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2406CPASO - BI12220000000811 Rédacteur : Mathieu CHEVALIER Date : 27/06/2024
	Commentaires :

4ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 4ème

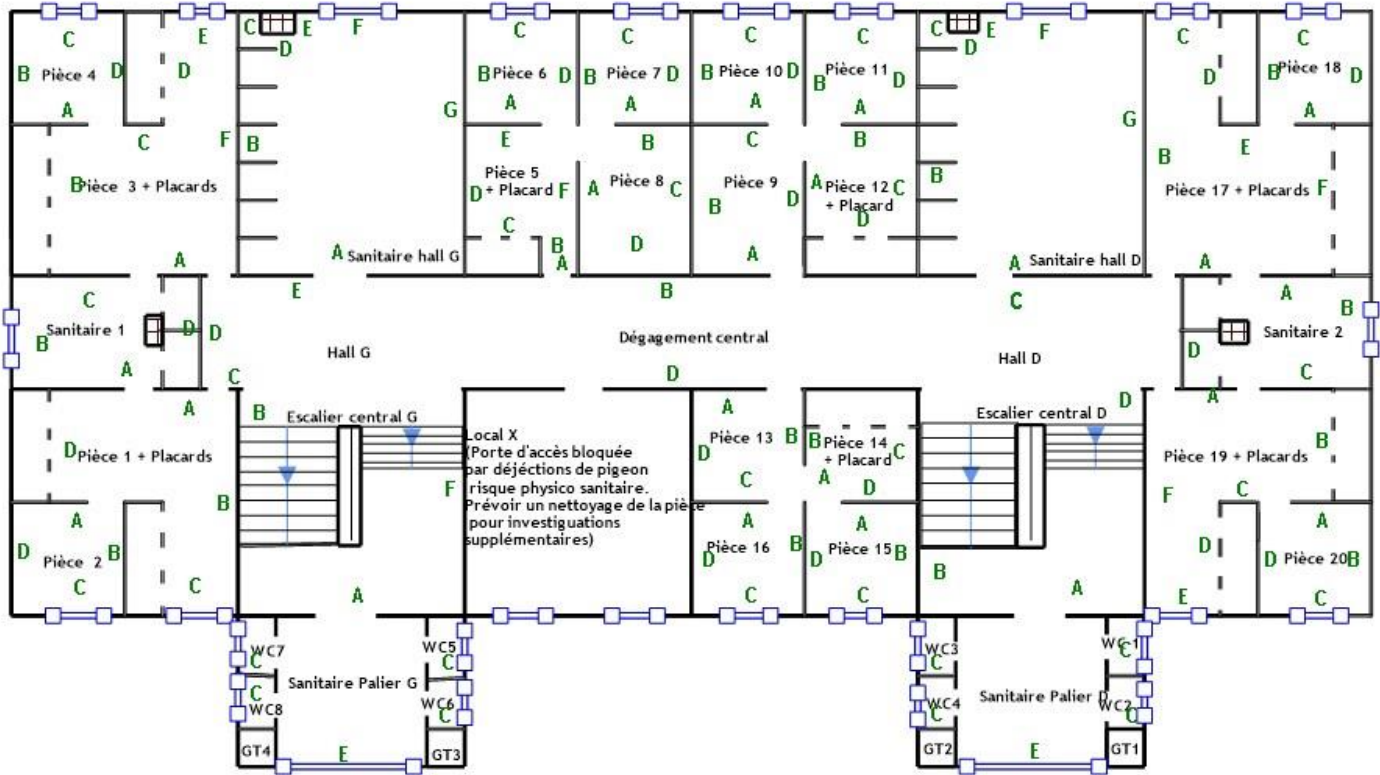


Planche de repérage technique

N° planche: 3/7

Nom du plan:

4ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 4ème (1/2)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers
Pierrefeu Bâtiments AC 368 (Bâti 368)
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO - BI12220000000811
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 27/06/2024

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche: 4/7

Nom du plan:

3ème Etage / Paliers Sanitaires / Bâti 368 - Sanitaires

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :



Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers
Pierrefeu Bâtiments AC 368
(Bâti 368)
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000811
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 27/06/2024

Commentaires :

3ème Etage / Paliers Sanitaires / Bâti 368 - Sanitaires

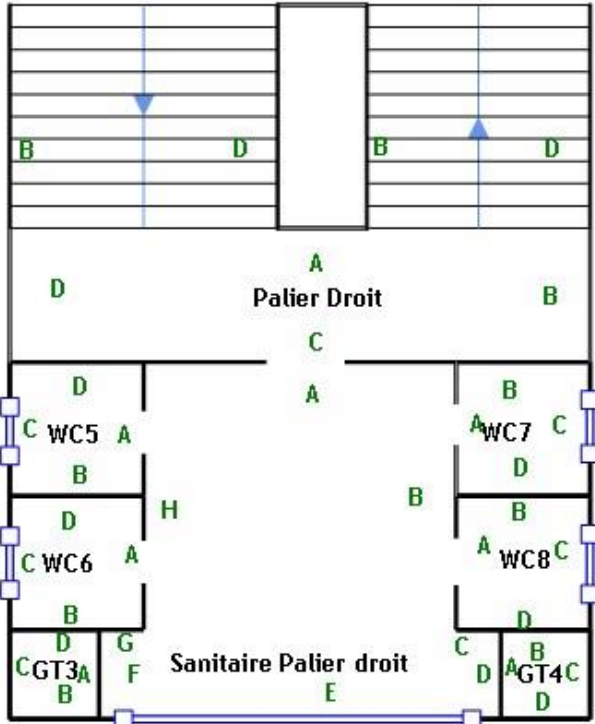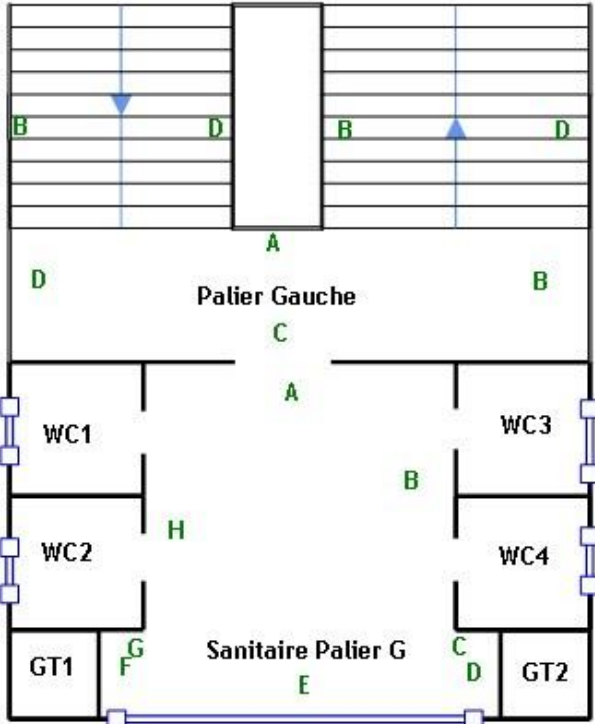

2ème Etage / Locaux / Bâti 368 - Plan 2ème

Légende
Sanitaire. 2 Pièce 19. Pièce 21
(Porte d'accès bloquée
par déjections de pigeon
risque physico sanitaire.
Prévoir un nettoyage
de la pièce
pour investigations
supplémentaires)

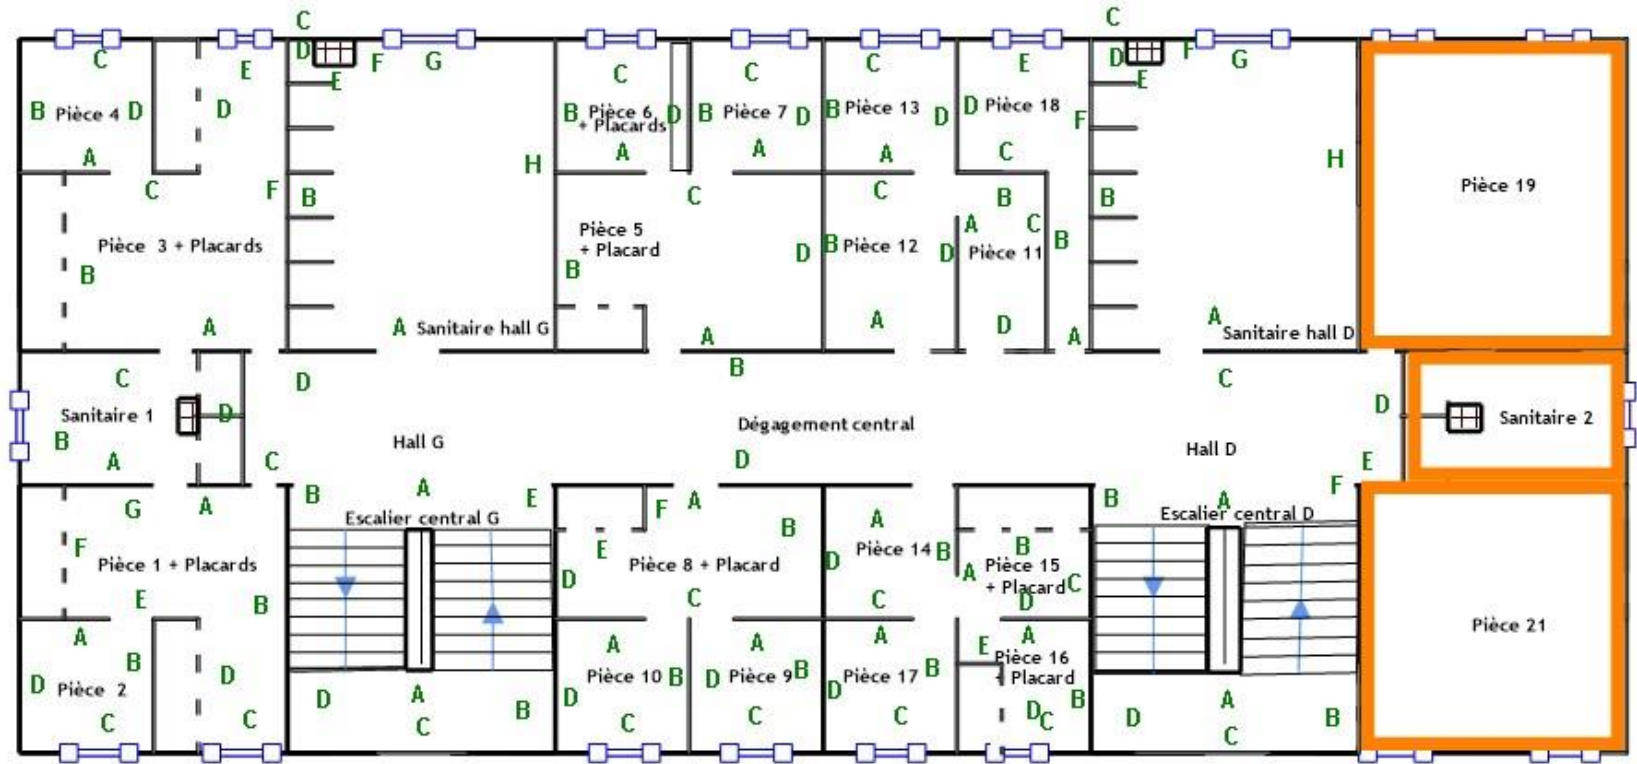


Planche de repérage technique

N° planche: 5/7

Nom du plan:

2ème Etage / Locaux / Bâti 368 -
Plan 2ème

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers
Pierrefeu Bâtiments AC 368
(Bâti 368)
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000811
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 27/06/2024

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche: 6/7

Nom du plan:
1^{er} Etage / Locaux Sanitaire /
Bâti 368 - Palier Sanitaire

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :



Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers
Pierrefeu Bâtiments AC 368
(Bâti 368)
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000811
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 27/06/2024

Commentaires :

1er Etage / Palier Sanitaire / Bâti 368 - Palier Sanitaire

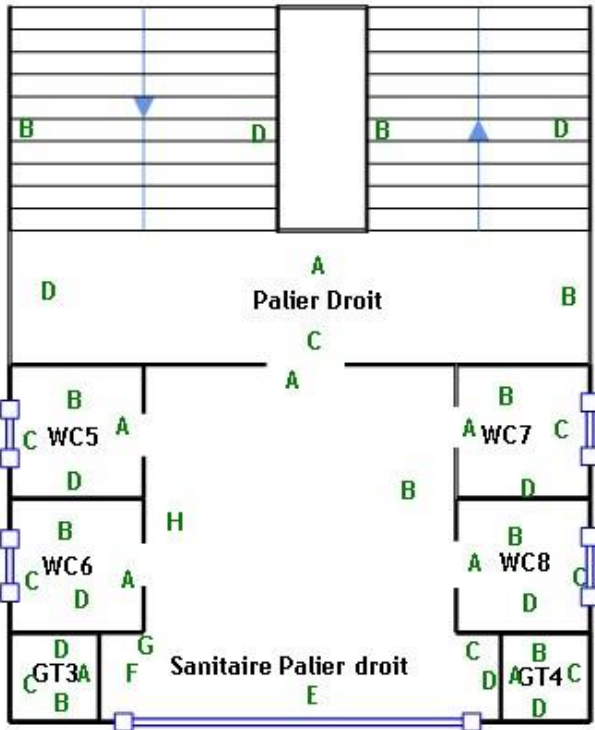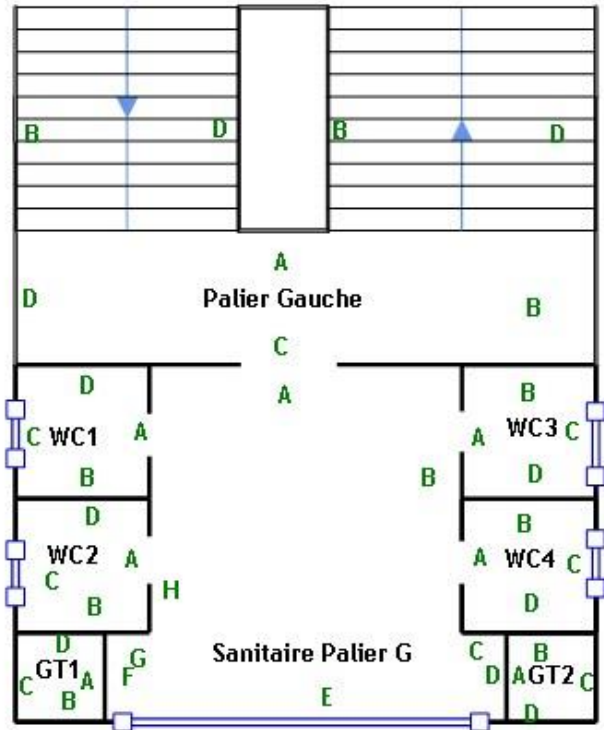

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368 - Plan Rez-de-chaussée



Planche de repérage technique

N° planche: 7/7

Nom du plan:

Rez-de-chaussée / Locaux / Bâti 368
- Plan Rez-de-chaussée (1/2)

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Sophia Antipolis
Immeuble Taissounieres 1681 Rte des
Dolines
06560 VALBONNE

Adresse du bien :

Atelier Industriel de l'Aéronautique de Cuers
Pierrefeu Bâtiments AC 368
(Bâti 368)
83390 CUERS

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport : 2406CPASO -
BI12220000000811
Rédacteur : Mathieu CHEVALIER
Date : 27/06/2024

Commentaires :

ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ **01 41 34 50 00**
 📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

- 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non consécutifs.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023
 POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF



Groupe
PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : Socotec

Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	22-1069
Numéro de série de la source :	RTV-1531-23
Activité de la source (Mbq) :	850
Date d'origine de la source :	16/06/2022
Date de fin de validité de la source :	16/06/2027



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 - NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- > en travaillant sans protection,
- > en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- > en se rongant les ongles,
- > en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- > Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- > Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- > Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- > Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- > Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- > Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- > Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- > Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- > Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- > des conseils dans le choix des protections,
- > une aide à l'information et à la formation,
- > une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre

www.carsat-centre.fr

Tél 02 38 81 50 00

prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre

www.preventionbtp.fr

Tél 02 38 83 60 21

orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre

<http://www.rsi.fr/centre>

Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- > le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- > la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- > Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)