

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département : 92330

Commune : SCEAUX

Adresse : 1 Avenue Alphonse Cherrier

Appartements de fonction (N.C)

Désignation et situation du ou des lots :

, Lot numéro N.C

Périmètre de repérage :

Défini par le donneur d'ordre Mme Ouaid. La nature des travaux n'est pas encore définie.

Pas de CCTP.

Prestations	Conclusion
repérage avant réalisation de travaux	<p>Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.</p> <p>Allège des fenêtres des deux cuisines et d'une salle de bain</p>



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2
Date du repérage : 15/07/2022

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : 1 Avenue Alphonse Cherrier Appartements de fonction (N.C) Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : , Lot numéro N.C Code postal, ville : 92330 SCEAUX
Périmètre de repérage :	Défini par le donneur d'ordre Mme Ouaid. La nature des travaux n'est pas encore définie. Pas de CCTP.
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction : Enseignements supérieur/Recherche Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... IUT Sceaux Adresse : 8 Avenue Cauchy 92330 SCEAUX
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... IUT Sceaux Adresse : 8 Avenue Cauchy 92330 SCEAUX

Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	HOUD SARAH	Opérateur de repérage	SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX	Obtention : 08/12/2020 Échéance : 07/12/2027 N° de certification : DTI / 2007-016
Raison sociale de l'entreprise : SN Pyramide Conseils (Numéro SIRET : 842 113 110 000 22) Adresse : 1 rue Louis Armand, 95230 Soisy sous Montmorency Désignation de la compagnie d'assurance : Condorcet Numéro de police et date de validité : 86517808/ 808109147 / 30/09/2022				

Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 08/08/2022, remis au propriétaire le 08/08/2022
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 68 pages

Sommaire

1 Les conclusions

2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses

3 La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

4.4 Plan et procédures de prélèvements

5 Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie

5.2 Récapitulatif zone par zone

6 Signatures

7 Annexes

1. – Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :
 - Plaques de fibres-ciment, allèges (Rez de chaussée Apt face - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain)
 - Plaques de fibres-ciment, allèges (Bâtiment - Façade)
- des matériaux et produits ayant fait l'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3)
 - Mur (Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3; Rez de chaussée - Zone 4; Rez de chaussée - Placard; Rez de chaussée - Escalier)
 - Plafond (Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3; Rez de chaussée - Zone 4; Rez de chaussée - Placard; Rez de chaussée - Escalier)
 - Moquette (Rez de chaussée Apt face - Placard)
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée Apt face - Cuisine)
 - Mur (Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain; Rez de chaussée - Cuisine)
 - Plafond (Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain; Rez de chaussée - Cuisine)
 - Colle de plinthe (Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Cuisine)
 - Colle de faïence (Rez de chaussée Apt face - Cuisine)
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain)
 - Colle de faïence (Rez de chaussée Apt face - Salle de bain)
 - Colle de plinthe (Rez de chaussée Apt face - Salle de bain)
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée Apt face - Salle de bain)
 - Tampon (Rez de chaussée Apt face - Salle de bain)
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée Apt face - Escalier)
 - Colle de carrelage (Sous-Sol Apt face - Zone 1)
 - Colle de carrelage (Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4)
 - Mur (Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Placard)
 - Plafond (Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Zone 5; Sous-Sol - Placard)
 - Colle de plinthe (Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Zone 5)
 - Colle de carrelage (Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc)
 - Mur (Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc)
 - Plafond (Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc)
 - Colle de faïence (Sous-Sol Apt face - Salle de bain)
 - Limon (Rez de chaussée Apt face - Escalier)
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5)
 - Mur (Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5)
 - Plafond (Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5)
 - Colle de plinthe (Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5)
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc)
 - Mur (Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc)
 - Plafond (Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc)
 - Colle de faïence (Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine)
 - Colle de carrelage (Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain)
 - Mur (Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain)
 - Plafond (Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain)

Colle de faïence (Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain)
Tablier de baignoire (Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain)
Ragréage (Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4)
Colle de carrelage (Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2)
Mur (Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2; Sous-sol Apt de gauche - Zone 3)
Plafond (Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2; Sous-sol Apt de gauche - Zone 3)
Colle de plinthe (Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2)
Limon (Rez de chaussée Apt de gauche - Escalier)
Colle de carrelage (Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc)
Mur (Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc)
Colle de faïence (Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc)
Joint de dilatation (Sous-sol Apt de gauche - Terrasse)
Colle de carrelage (Sous-sol Apt de gauche - Terrasse)
Enduit projeté (Sous-sol Apt de gauche - Terrasse)
Colle de carrelage (Rez de chaussée - Sas)
Mur (Rez de chaussée - Sas)
Plafond (Rez de chaussée - Sas)

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Raison
Pour les deux logements - Coffrage fenêtres	Toutes	Impossible sans démontage complet
Pour les deux logements - Coffrage	Toutes	Impossible sans démontage complet
Pour les deux logements - Conduits enfouis	Toutes	Non visitable
Pour les deux logements - Colle de doublage	Toutes	Non visitable
Pour les deux logements - Sous-face de doublage	Toutes	Non visitable
Pour les deux logements - Joint de fenêtre	Toutes	Non vérifiable sans destruction

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... LAB-EXPERT

Adresse : 128 Bis Avenue Jean Jaurés 94200 Ivry sur Seine

Numéro de l'accréditation Cofrac : 848 416 806 00018

3. – La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

3.2.6 Le périmètre de repérage

Descriptif des travaux :

Néant

Descriptif des pièces visitées

Rez de chaussée Apt face - Zone 1,
Rez de chaussée Apt face - Zone 2,
Rez de chaussée Apt face - Zone 3,
Rez de chaussée Apt face - Zone 4,
Rez de chaussée Apt face - Wc,
Rez de chaussée Apt face - Salle de bain,
Rez de chaussée Apt face - Cuisine,
Rez de chaussée Apt face - Placard,
Rez de chaussée Apt face - Escalier,
Sous-Sol Apt face - Zone 1,
Sous-Sol Apt face - Zone 2,
Sous-Sol Apt face - Zone 3,
Sous-Sol Apt face - Zone 4,
Sous-Sol Apt face - Zone 5,
Sous-Sol Apt face - Salle de bain,
Sous-Sol Apt face - Wc,

Sous-Sol Apt face - Placard,
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1,
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2,
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3,
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4,
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5,
Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine,
Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain,
Rez de chaussée Apt de gauche - Wc,
Rez de chaussée Apt de gauche - Escalier,
Sous-sol Apt de gauche - Zone 1,
Sous-sol Apt de gauche - Zone 2,
Sous-sol Apt de gauche - Zone 3,
Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc,
Sous-sol Apt de gauche - Terrasse,
Rez de chaussée - Sas,
Bâtiment - Façade

Localisation	Description
Rez de chaussée Apt face - Zone 1	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D, E, F : Bois et Peinture Fenêtre : PVC Porte : Bois et Peinture Garde-corps : Métal et Peinture Volet : PVC
Rez de chaussée Apt face - Zone 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois et Peinture Fenêtre : PVC Porte : Bois et Peinture Garde-corps : Métal et Peinture Volet : PVC
Rez de chaussée Apt face - Zone 3	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt face - Zone 4	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois et Peinture Fenêtre : PVC Porte : Bois et Peinture Garde-corps : Métal et Peinture Volet : PVC
Rez de chaussée Apt face - Wc	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois et Peinture Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt face - Salle de bain	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt face - Cuisine	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Fenêtre : PVC Porte : Bois et Peinture Volet : PVC
Rez de chaussée Apt face - Placard	Sol : Moquette collée Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Porte : Bois et Peinture

Localisation	Description
Rez de chaussée Apt face - Escalier	Sol : Carrelage Mur A, B : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Limon A : Plâtre et Peinture
Sous-Sol Apt face - Zone 1	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Plâtre et Peinture Fenêtre : PVC Volet : PVC
Sous-Sol Apt face - Zone 5	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Plâtre et Peinture
Sous-Sol Apt face - Zone 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Fenêtre : PVC Porte : Bois et Peinture Volet : PVC
Sous-Sol Apt face - Zone 3	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Fenêtre : PVC Porte : Bois et Peinture Volet : PVC
Sous-Sol Apt face - Zone 4	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Porte : Bois et Peinture
Sous-Sol Apt face - Salle de bain	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et faïence Plafond : Plâtre et Peinture Porte : Bois et Peinture
Sous-Sol Apt face - Wc	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Porte : Bois et Peinture
Sous-Sol Apt face - Placard	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Porte : Bois et Peinture

Localisation	Description
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois Fenêtre : Pvc Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois Fenêtre : Pvc Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Fenêtre : Pvc Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Fenêtre : Pvc
Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Fenêtre : Pvc Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt de gauche - Wc	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Porte : Bois et Peinture
Rez de chaussée Apt de gauche - Escalier	Sol : Carrelage Plinthes A, B, C, D : Carrelage
Sous-sol Apt de gauche - Zone 2	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Fenêtre : Pvc Porte : Bois et Peinture
Sous-sol Apt de gauche - Zone 3	Sol : Parquet Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Bois Fenêtre : Pvc Porte : Bois et Peinture
Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D : Carrelage Porte : Bois et Peinture

Localisation	Description
Sous-sol Apt de gauche - Terrasse	Sol : Carrelage Mur A : Plâtre et Peinture
Rez de chaussée - Sas	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Porte : Bois et Peinture
Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	Sol : Carrelage Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, D, E, F : Carrelage Fenêtre : Pvc
Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	Sol : Carrelage Mur A, B, C, E, F : Plâtre et Peinture Plafond : Plâtre et Peinture Plinthes A, B, C, E, F : Carrelage Porte : Bois et Peinture

4. – Conditions de réalisation du repérage**4.1 Bilan de l'analyse documentaire**

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Observations :

Pas de CCTP, Présence de faux plafond dans les SDB.**4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ**

Date de la commande : 15/07/2022

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 15/07/2022

Heure d'arrivée : 09 h 30

Durée du repérage : 02 h 20

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mme Ouzaid

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

4.4 Plan et procédures de prélèvements





L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. – Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie


Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2 - Parois verticales extérieures et Façades


M034 : Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)					
Niveau : Rez de chaussée Apt face					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	1	Identifiant : M034 Description : Plaques de fibres-ciment, allèges Résultat : Présence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	P034	
M049 : Joint de dilatation					
Niveau : Sous-sol Apt de gauche					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrasse	1	Identifiant : M049 Description : Joint de dilatation Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Terrasse	P049	
M051 : Enduit projeté					
Niveau : Sous-sol Apt de gauche					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrasse	1	Identifiant : M051 Description : Enduit projeté Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Terrasse	P051	
M052 : Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)					
Niveau : Bâtiment					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade	1	Identifiant : M052 Description : Plaques de fibres-ciment, allèges Résultat : Présence d'amiante	Oui Bâtiment - Façade	P052	

3 - Parois verticales intérieures


M002 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3; Rez de chaussée - Zone 4; Rez de chaussée - Placard; Rez de chaussée - Escalier	1	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Zone 3	P002	


M006 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc; Rez de chaussée - Salle de bain; Rez de chaussée - Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M006 <u>Description</u> : Mur <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cuisine	P006	


M008 : Colle de plinthe**Niveau : Rez de chaussée**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc; Rez de chaussée - Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M008 <u>Description</u> : Colle de plinthe <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cuisine	P008	

M009 : Colle de faïence**Niveau : Rez de chaussée Apt face**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	<u>Identifiant</u> : M009 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cuisine	P009	

M011 : Colle de faïence**Niveau : Rez de chaussée Apt face**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	<u>Identifiant</u> : M011 <u>Description</u> : Colle de faïence <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Salle de bain	P011	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



M012 : Colle de plinthe

Niveau : Rez de chaussée Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M012 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Salle de bain	P012	

M018 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Placard	1	Identifiant : M018 Description : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Zone 2	P018	

M020 : Colle de plinthe

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Zone 5	1	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Zone 2	P020	

M022 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain; Sous-Sol - Wc	1	Identifiant : M022 Description : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Salle de bain	P022	

M024 : Colle de faïence

Niveau : Sous-Sol Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M024 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Salle de bain	P024	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



M025 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier	1	Identifiant : M025 Description : Limon Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Escalier	P025	

M027 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5	1	Identifiant : M027 Description : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	P027	

M029 : Colle de plinthe

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5	1	Identifiant : M029 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	P029	

M031 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc	1	Identifiant : M031 Description : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	P031	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



M033 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant : M033 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	P033	

M036 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M036 Description : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	P036	

M038 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M038 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	P038	

M039 : Colle de faïence

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M039 Description : Tablier de baignoire Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	P039	

M042 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Sous-sol Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2; Sous-sol Apt de gauche - Zone 3	1	Identifiant : M042 Description : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	P042	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



M044 : Colle de plinthe

Niveau : Sous-sol Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2	1	Identifiant : M044 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	P044	

M045 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier	1	Identifiant : M045 Description : Limon Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Escalier	P045	

M047 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Sous-sol Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain + Wc	1	Identifiant : M047 Description : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc	P047	

M048 : Colle de faïence

Niveau : Sous-sol Apt de gauche



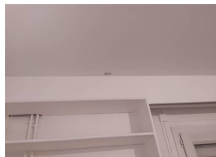

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain + Wc	1	Identifiant : M048 Description : Colle de faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc	P048	

M054 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée

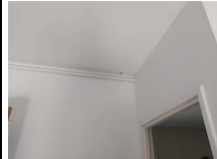
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas	1	Identifiant : M054 Description : Mur Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sas	P054	

4 - Plafonds et faux plafonds

M003 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3; Rez de chaussée - Zone 4; Rez de chaussée - Placard; Rez de chaussée - Escalier	1	Identifiant : M003 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Zone 3	P003	
M007 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					
Niveau : Rez de chaussée					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc; Rez de chaussée - Salle de bain; Rez de chaussée - Cuisine	1	Identifiant : M007 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cuisine	P007	
M019 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					
Niveau : Sous-Sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Zone 5; Sous-Sol - Placard	1	Identifiant : M019 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Zone 2	P019	
M023 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché					
Niveau : Sous-Sol					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain; Sous-Sol - Wc	1	Identifiant : M023 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Salle de bain	P023	


M028 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5	1	Identifiant : M028 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	P028	


M032 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc	1	Identifiant : M032 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	P032	


M037 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M037 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	P037	

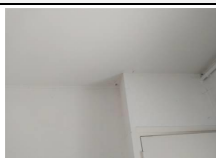
M043 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Niveau : Sous-sol Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2; Sous-sol Apt de gauche - Zone 3	1	Identifiant : M043 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	P043	

M055 : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

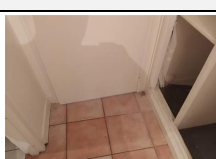
Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas	1	Identifiant : M055 Description : Plafond Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sas	P055	

5 - Planchers et planchers techniques


M001 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3	1	Identifiant : M001 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Zone 3	P001	

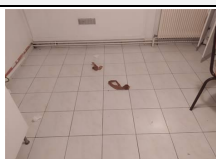
M004 : Dalle moquette avec entre couche noire

Niveau : Rez de chaussée Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Placard	1	Identifiant : M004 Description : Moquette Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Placard	P004	

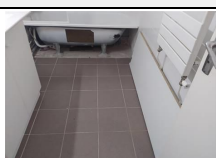
M005 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine	1	Identifiant : M005 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Cuisine	P005	


M010 : Colle de carrelage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Wc; Rez de chaussée - Salle de bain	1	Identifiant : M010 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Salle de bain	P010	


M013 : Colle de carrelage sous le carrelage principal

Niveau : Rez de chaussée Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M013 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Salle de bain	P013	

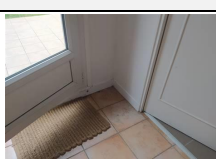
M015 : Colle de carrelage des marches

Niveau : Rez de chaussée Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier	1	Identifiant : M015 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Escalier	P015	


M016 : Colle de carrelage

Niveau : Sous-Sol Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1	1	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Zone 1	P016	


M017 : Colle de carrelage

Niveau : Sous-Sol


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4	1	Identifiant : M017 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Zone 2	P017	

M021 : Colle de carrelage

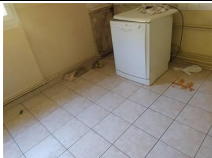
Niveau : Sous-Sol

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain; Sous-Sol - Wc	1	Identifiant : M021 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-Sol - Salle de bain	P021	


M026 : Colle de carrelage**Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5	1	Identifiant : M026 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	P026	


M030 : Colle de carrelage**Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc	1	Identifiant : M030 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	P030	


M035 : Colle de carrelage**Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M035 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	P035	

M040 : Ragréage**Niveau : Rez de chaussée Apt de gauche**

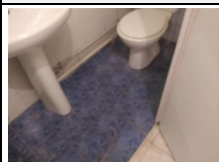
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4	1	Identifiant : M040 Description : Ragréage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3	P040	

M041 : Colle de carrelage**Niveau : Sous-sol Apt de gauche**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2	1	Identifiant : M041 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	P041	


M046 : Colle de carrelage

Niveau : Sous-sol Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain + Wc	1	Identifiant : M046 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc	P046	


M050 : Colle de carrelage

Niveau : Sous-sol Apt de gauche

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Terrasse	1	Identifiant : M050 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Sous-sol Apt de gauche - Terrasse	P050	

M053 : Colle de carrelage


Niveau : Rez de chaussée

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sas	1	Identifiant : M053 Description : Colle de carrelage Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Sas	P053	






8 - Équipements divers et accessoires

M014 : Plaques souples bitumineuses antivibratiles

Niveau : Rez de chaussée Apt face

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salle de bain	1	Identifiant : M014 Description : Tampon Résultat : Absence d'amiante	Oui Rez de chaussée - Salle de bain	P014	

5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M001	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3 <u>Echantillons</u> : P001 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M002	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3; Rez de chaussée - Zone 4; Rez de chaussée - Placard; Rez de chaussée - Escalier <u>Echantillons</u> : P002 <u>Description</u> : Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M003	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3; Rez de chaussée - Zone 4; Rez de chaussée - Placard; Rez de chaussée - Escalier <u>Echantillons</u> : P003 <u>Description</u> : Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M004	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Placard <u>Echantillons</u> : P004 <u>Description</u> : Moquette	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M005	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Cuisine <u>Echantillons</u> : P005 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M006	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain; Rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : P006 <u>Description</u> : Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M007	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain; Rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : P007 <u>Description</u> : Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M008	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Cuisine <u>Echantillons</u> : P008 <u>Description</u> : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M009	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Cuisine <u>Echantillons</u> : P009 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M010	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain <u>Echantillons</u> : P010 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M011	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Salle de bain <u>Echantillons</u> : P011 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M012	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Salle de bain <u>Echantillons</u> : P012 <u>Description</u> : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M013	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Salle de bain <u>Echantillons</u> : P013 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M014	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Salle de bain <u>Echantillons</u> : P014 <u>Description</u> : Tampon	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M015	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Escalier <u>Echantillons</u> : P015 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M016	<u>Localisation</u> : Sous-Sol Apt face - Zone 1 <u>Echantillons</u> : P016 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M017	<u>Localisation :</u> Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4 <u>Echantillons :</u> P017 <u>Description :</u> Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M018	<u>Localisation :</u> Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Placard <u>Echantillons :</u> P018 <u>Description :</u> Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M019	<u>Localisation :</u> Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Zone 5; Sous-Sol - Placard <u>Echantillons :</u> P019 <u>Description :</u> Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M020	<u>Localisation :</u> Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Zone 5 <u>Echantillons :</u> P020 <u>Description :</u> Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M021	<u>Localisation :</u> Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc <u>Echantillons :</u> P021 <u>Description :</u> Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M022	<u>Localisation :</u> Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc <u>Echantillons :</u> P022 <u>Description :</u> Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M023	<u>Localisation :</u> Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc <u>Echantillons :</u> P023 <u>Description :</u> Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M024	<u>Localisation :</u> Sous-Sol Apt face - Salle de bain <u>Echantillons :</u> P024 <u>Description :</u> Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M025	<u>Localisation :</u> Rez de chaussée Apt face - Escalier <u>Echantillons :</u> P025 <u>Description :</u> Limon	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M026	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5 <u>Echantillons</u> : P026 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M027	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5 <u>Echantillons</u> : P027 <u>Description</u> : Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M028	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5 <u>Echantillons</u> : P028 <u>Description</u> : Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M029	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5 <u>Echantillons</u> : P029 <u>Description</u> : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M030	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc <u>Echantillons</u> : P030 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M031	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc <u>Echantillons</u> : P031 <u>Description</u> : Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M032	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc <u>Echantillons</u> : P032 <u>Description</u> : Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M033	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine <u>Echantillons</u> : P033 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M034	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt face - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain</p> <p><u>Echantillons</u> : P034</p> <p><u>Description</u> : Plaques de fibres-ciment, allèges</p>	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M035	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain</p> <p><u>Echantillons</u> : P035</p> <p><u>Description</u> : Colle de carrelage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M036	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain</p> <p><u>Echantillons</u> : P036</p> <p><u>Description</u> : Mur</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M037	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain</p> <p><u>Echantillons</u> : P037</p> <p><u>Description</u> : Plafond</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M038	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain</p> <p><u>Echantillons</u> : P038</p> <p><u>Description</u> : Colle de faïence</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M039	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain</p> <p><u>Echantillons</u> : P039</p> <p><u>Description</u> : Tablier de baignoire</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M040	<p><u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4</p> <p><u>Echantillons</u> : P040</p> <p><u>Description</u> : Ragréage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M041	<p><u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2</p> <p><u>Echantillons</u> : P041</p> <p><u>Description</u> : Colle de carrelage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M042	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2; Sous-sol Apt de gauche - Zone 3 <u>Echantillons</u> : P042 <u>Description</u> : Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M043	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2; Sous-sol Apt de gauche - Zone 3 <u>Echantillons</u> : P043 <u>Description</u> : Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M044	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2 <u>Echantillons</u> : P044 <u>Description</u> : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M045	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée Apt de gauche - Escalier <u>Echantillons</u> : P045 <u>Description</u> : Limon	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M046	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc <u>Echantillons</u> : P046 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M047	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc <u>Echantillons</u> : P047 <u>Description</u> : Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M048	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc <u>Echantillons</u> : P048 <u>Description</u> : Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M049	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Terrasse <u>Echantillons</u> : P049 <u>Description</u> : Joint de dilatation	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
M050	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Terrasse <u>Echantillons</u> : P050 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M051	<u>Localisation</u> : Sous-sol Apt de gauche - Terrasse <u>Echantillons</u> : P051 <u>Description</u> : Enduit projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M052	<u>Localisation</u> : Bâtiment - Façade <u>Echantillons</u> : P052 <u>Description</u> : Plaques de fibres-ciment, allèges	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M053	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sas <u>Echantillons</u> : P053 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M054	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sas <u>Echantillons</u> : P054 <u>Description</u> : Mur	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
M055	<u>Localisation</u> : Rez de chaussée - Sas <u>Echantillons</u> : P055 <u>Description</u> : Plafond	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **SOCOTEC Certification France - 11-13 Cours Valmy Tour Pacifique 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.info-certif.fr)**

Fait à **SCEAUX**, le **15/07/2022**

Par : **HOUD SARAH**

ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

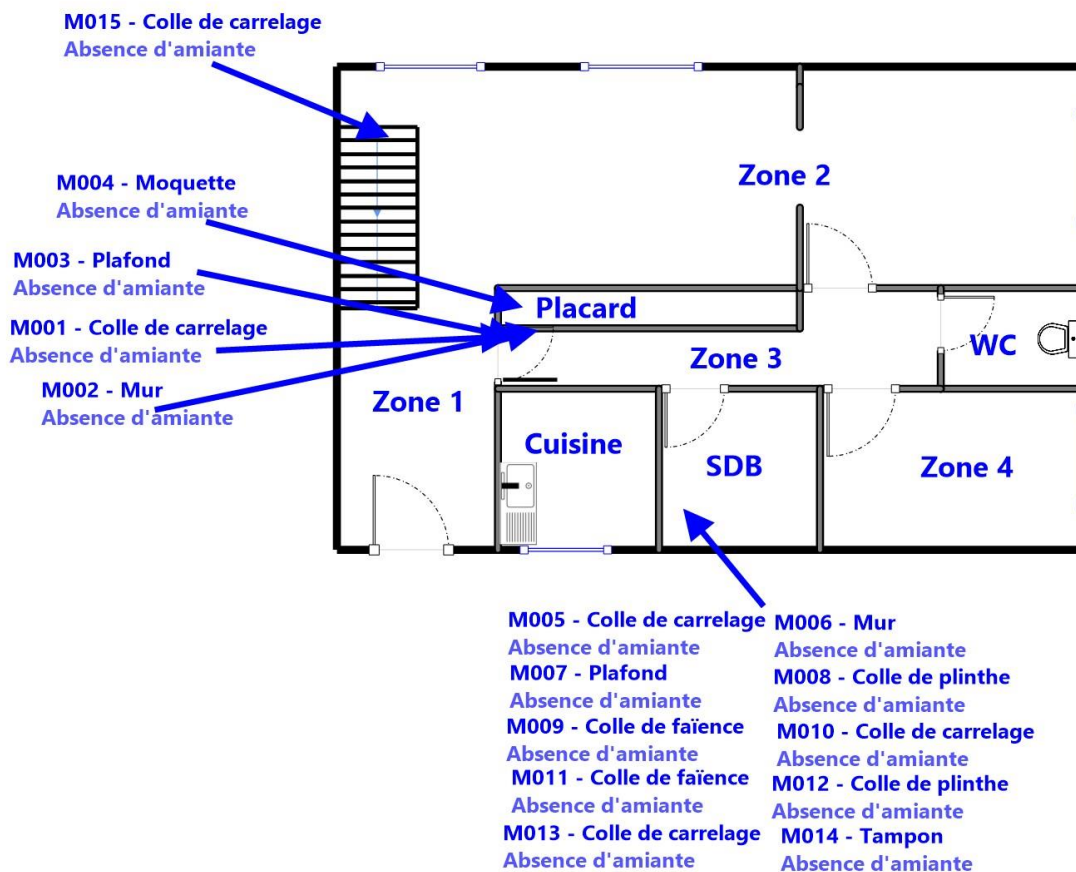
7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



Logement face
RDC

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SN Pyramide Conseils, auteur : HOUD SARAH
Dossier n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2 du 08/08/2022
Adresse du bien : 1 Avenue Alphonse Cherrier
Appartements de fonction (N.C) 92330 SCEAUX

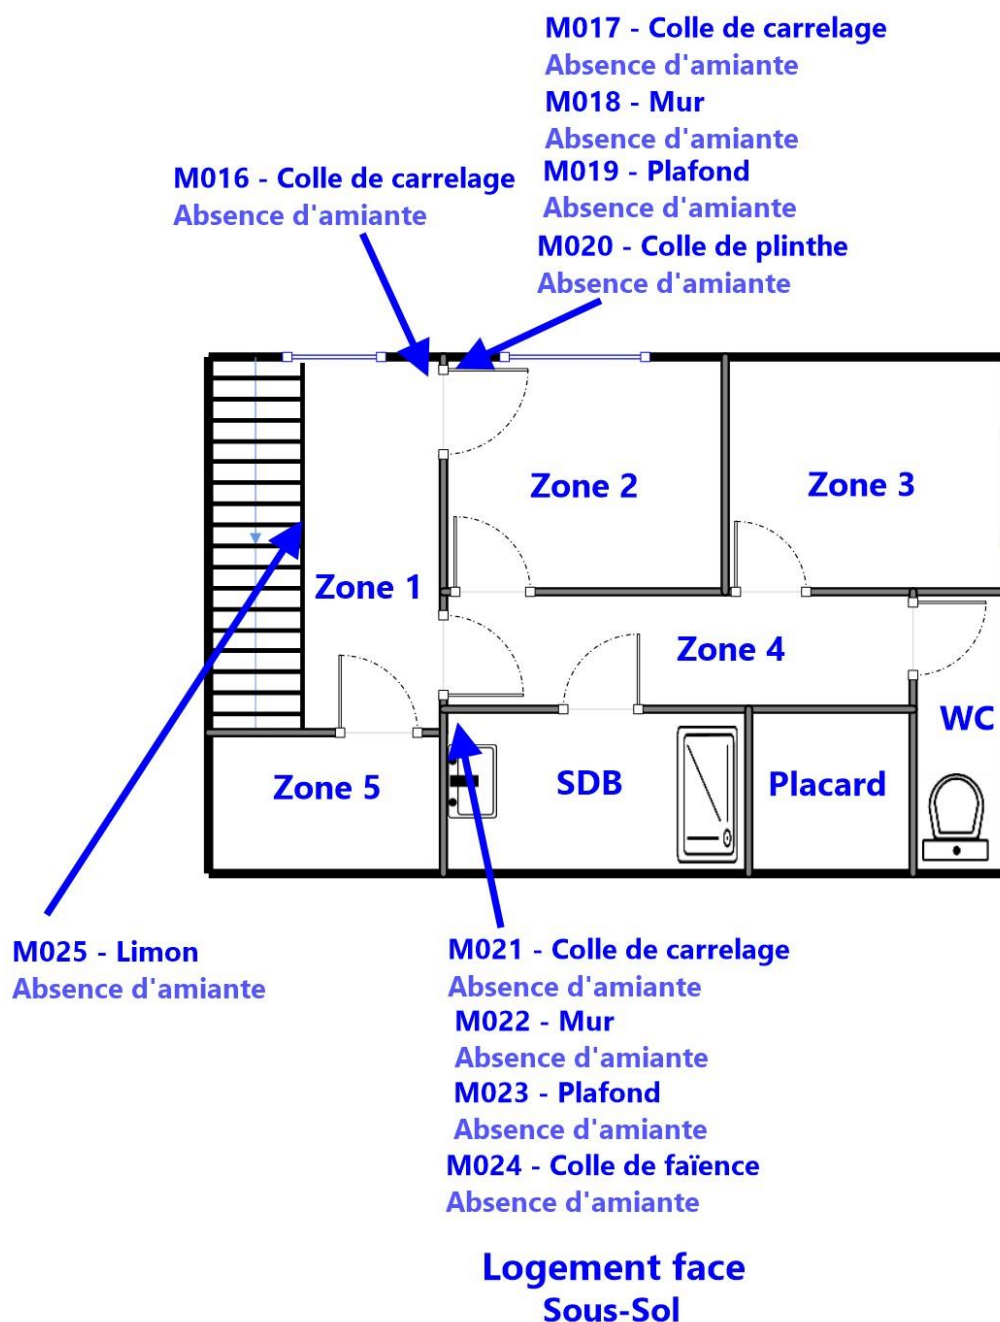


Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SN Pyramide Conseils, auteur : HOUD SARAH
Dossier n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2 du 08/08/2022
Adresse du bien : 1 Avenue Alphonse Cherrier
Appartements de fonction (N.C) 92330 SCEAUX

M035 - Colle de carrelage

Absence d'amiante

M036 - Mur

Absence d'amiante

M037 - Plafond

Absence d'amiante

M038 - Colle de faïence

Absence d'amiante

M039 - Tablier de baignoire

Absence d'amiante

M040 - Ragréage

Absence d'amiante

M052 - Plaques de fibres-ciment, allèges
Présence d'amiante

M033 - Colle de faïence

Absence d'amiante

M030 - Colle de carrelage

Absence d'amiante

M031 - Mur

Absence d'amiante

M032 - Plafond

Absence d'amiante

M026 - Colle de carrelage

Absence d'amiante

M027 - Mur

Absence d'amiante

M028 - Plafond

Absence d'amiante

M029 - Colle de plinthe

Absence d'amiante

M053 - Colle de carrelage

Absence d'amiante

M054 - Mur

Absence d'amiante

M055 - Plafond

Absence d'amiante

Zone 3

Zone 4

Zone 2

Cuisine

Zone 5

Zone 1

SAS

WC

SDB

M034 - Plaques de fibres-ciment, allèges
Présence d'amiante

Rez de chaussée Apt de gauche

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SN Pyramide Conseils, auteur : HOUD SARAH
Dossier n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2 du 08/08/2022
Adresse du bien : 1 Avenue Alphonse Cherrier
Appartements de fonction (N.C) 92330 SCEAUX

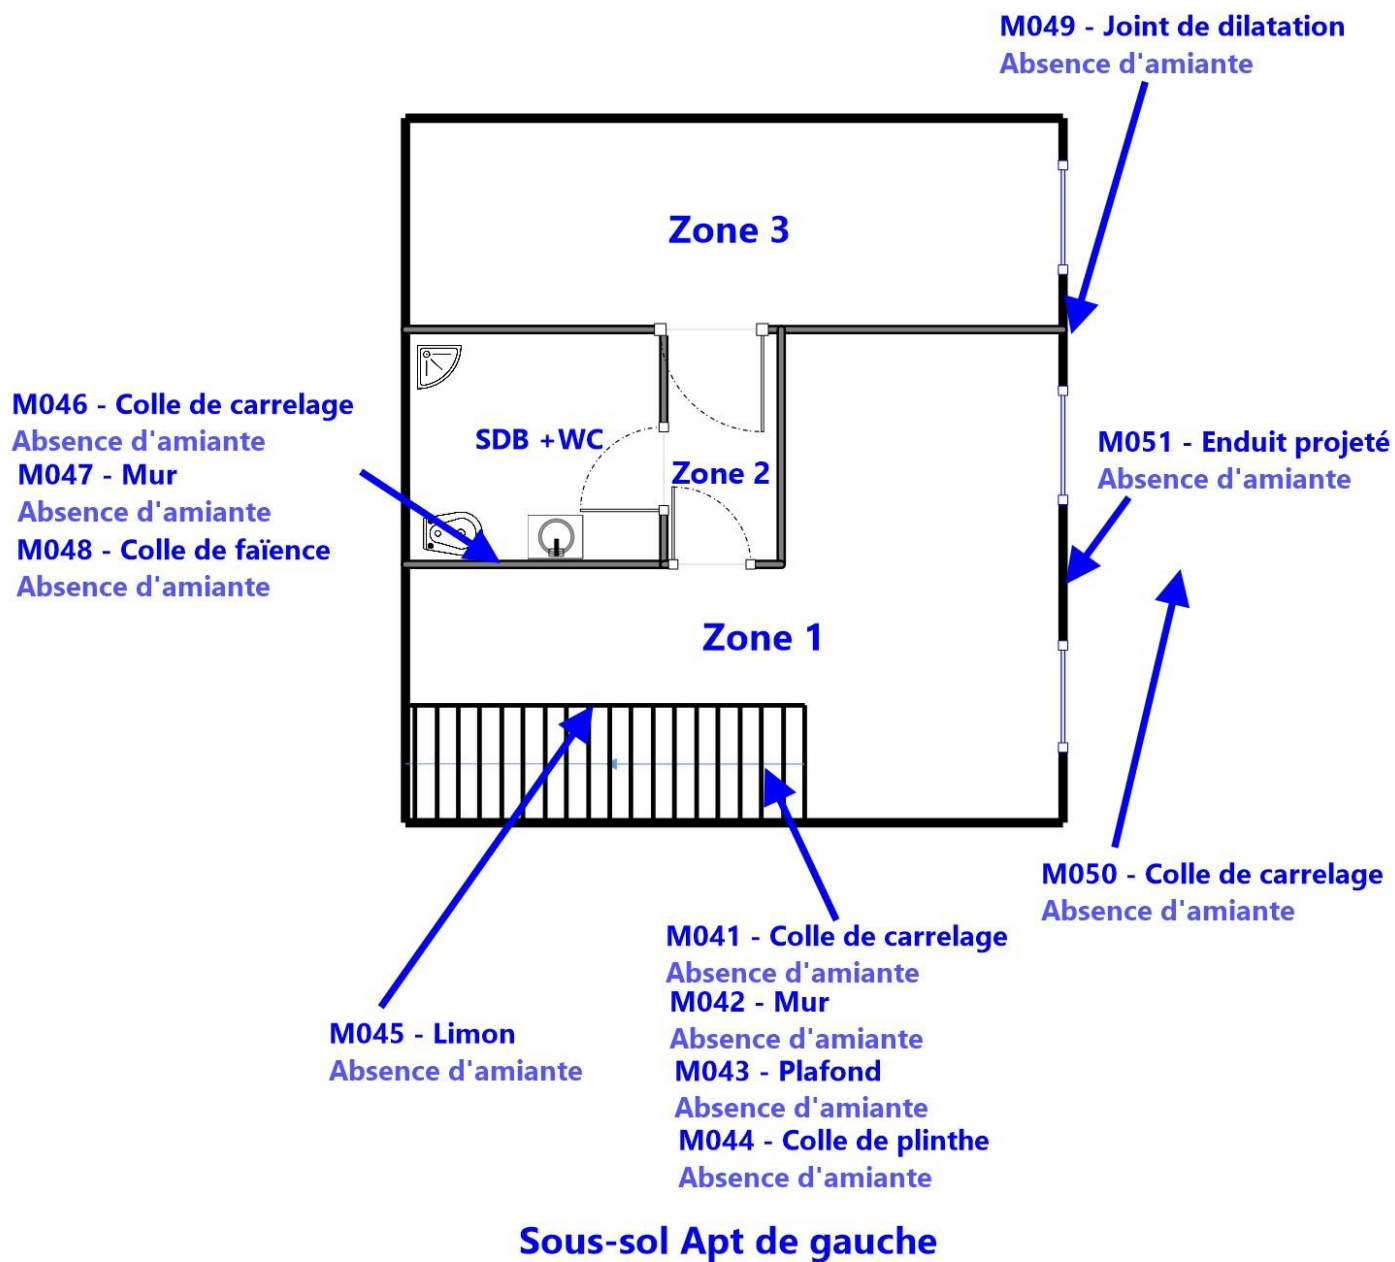
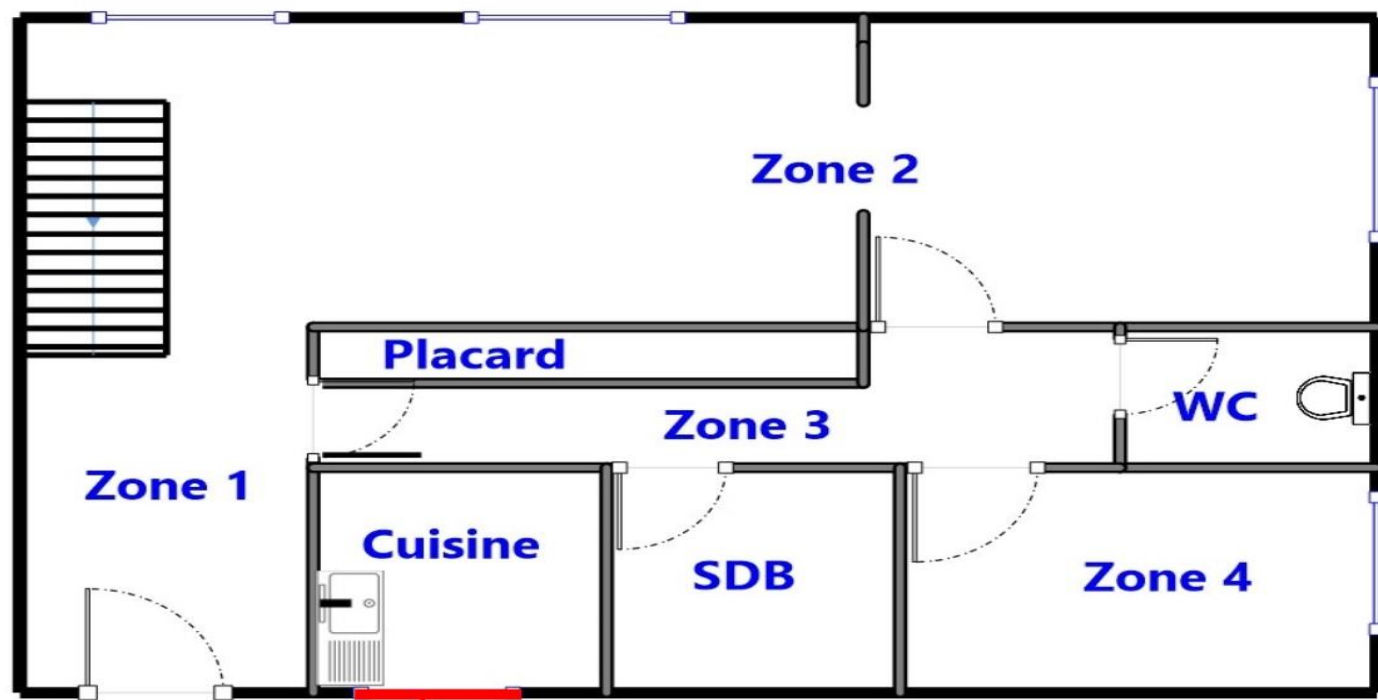


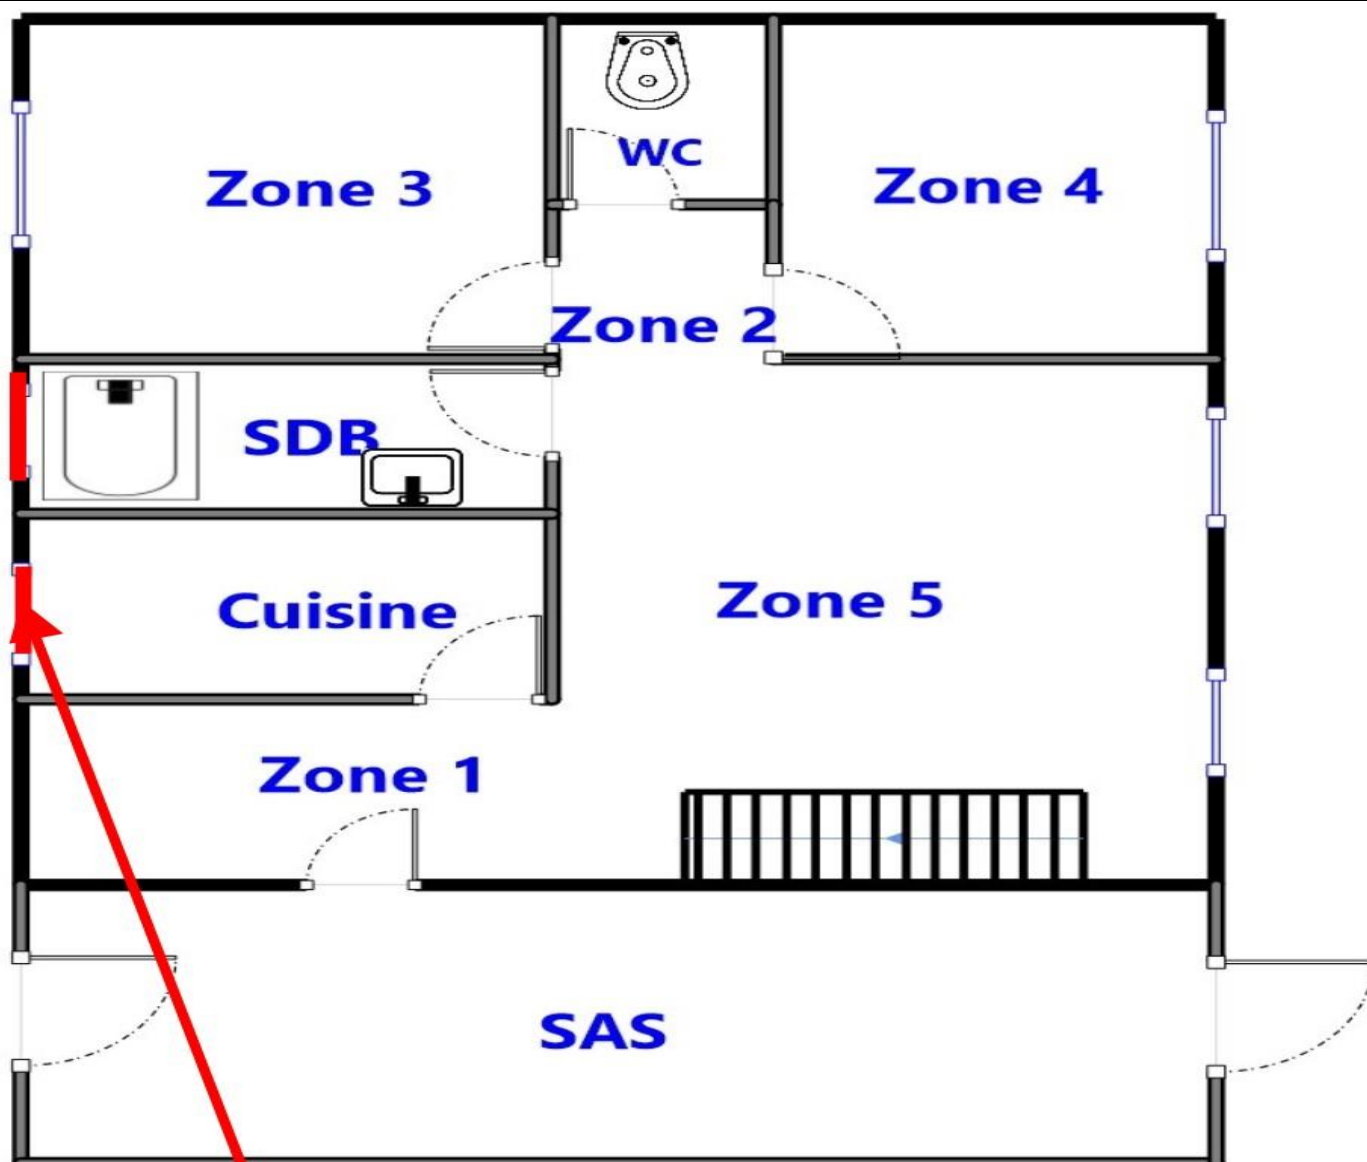
Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SN Pyramide Conseils, auteur : HOUD SARAH
Dossier n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2 du 08/08/2022
Adresse du bien : 1 Avenue Alphonse Cherrier
Appartements de fonction (N.C) 92330 SCEAUX



 **M034 - Plaques de fibres-ciment, allèges**
Présence d'amiante

**Logement face
RDC**

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SN Pyramide Conseils, auteur : HOUD SARAH
Dossier n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2 du 08/08/2022
Adresse du bien : 1 Avenue Alphonse Cherrier
Appartements de fonction (N.C) 92330 SCEAUX



 **M052 - Plaques de fibres-ciment, allèges**
Présence d'amiante

Rez de chaussée Apt de gauche

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SN Pyramide Conseils, auteur : HOUD SARAH
Dossier n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2 du 08/08/2022
Adresse du bien : 1 Avenue Alphonse Cherrier
Appartements de fonction (N.C) 92330 SCEAUX





Photos

	<p>Photo n° PhA001 Localisation : Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA002 Localisation : Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3; Rez de chaussée - Zone 4; Rez de chaussée - Placard; Rez de chaussée - Escalier Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Mur</p>
	<p>Photo n° PhA003 Localisation : Rez de chaussée - Zone 1; Rez de chaussée - Zone 2; Rez de chaussée - Zone 3; Rez de chaussée - Zone 4; Rez de chaussée - Placard; Rez de chaussée - Escalier Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Plafond</p>
	<p>Photo n° PhA004 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Placard Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Dalle moquette avec entre couche noire Description : Moquette</p>
	<p>Photo n° PhA005 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Cuisine Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>

	<p>Photo n° PhA006</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain; Rez de chaussée - Cuisine</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Description : Mur</p>
	<p>Photo n° PhA007</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain; Rez de chaussée - Cuisine</p> <p>Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p>Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Description : Plafond</p>
	<p>Photo n° PhA008</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Cuisine</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de plinthe</p> <p>Description : Colle de plinthe</p>
	<p>Photo n° PhA009</p> <p>Localisation : Rez de chaussée Apt face - Cuisine</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de faïence</p> <p>Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA010</p> <p>Localisation : Rez de chaussée - Wc; Rez de chaussée - Salle de bain</p> <p>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage</p> <p>Description : Colle de carrelage</p>






	<p>Photo n° PhA011 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Salle de bain Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA012 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Salle de bain Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de plinthe Description : Colle de plinthe</p>
	<p>Photo n° PhA013 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Salle de bain Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage sous le carrelage principal Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA014 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Salle de bain Ouvrage : 8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques Partie d'ouvrage : Plaques souples bitumineuses antivibratiles Description : Tampon</p>
	<p>Photo n° PhA015 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Escalier Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage des marches Description : Colle de carrelage</p>

	<p>Photo n° PhA016 Localisation : Sous-Sol Apt face - Zone 1 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA017 Localisation : Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA018 Localisation : Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Placard Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Mur</p>
	<p>Photo n° PhA019 Localisation : Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Zone 5; Sous-Sol - Placard Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Plafond</p>
	<p>Photo n° PhA020 Localisation : Sous-Sol - Zone 1; Sous-Sol - Zone 2; Sous-Sol - Zone 3; Sous-Sol - Zone 4; Sous-Sol - Zone 5 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de plinthe Description : Colle de plinthe</p>

	<p>Photo n° PhA021 Localisation : Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA022 Localisation : Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Mur</p>
	<p>Photo n° PhA023 Localisation : Sous-Sol - Salle de bain; Sous-Sol - Wc Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Plafond</p>
	<p>Photo n° PhA024 Localisation : Sous-Sol Apt face - Salle de bain Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA025 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Escalier Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Limon</p>

	<p>Photo n° PhA026</p> <p>Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5</p> <p>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage</p> <p>Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA027</p> <p>Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés</p> <p>Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Description : Mur</p>
	<p>Photo n° PhA028</p> <p>Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5</p> <p>Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds</p> <p>Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché</p> <p>Description : Plafond</p>
	<p>Photo n° PhA029</p> <p>Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 2; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 5</p> <p>Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de plinthe</p> <p>Description : Colle de plinthe</p>
	<p>Photo n° PhA030</p> <p>Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc</p> <p>Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols</p> <p>Partie d'ouvrage : Colle de carrelage</p> <p>Description : Colle de carrelage</p>

	<p>Photo n° PhA031 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Mur</p>
	<p>Photo n° PhA032 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Wc Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Plafond</p>
	<p>Photo n° PhA033 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA034 Localisation : Rez de chaussée Apt face - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine; Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures Partie d'ouvrage : Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...) Description : Plaques de fibres-ciment, allèges</p>
	<p>Photo n° PhA035 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>

	<p>Photo n° PhA036 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Mur</p>
	<p>Photo n° PhA037 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Plafond</p>
	<p>Photo n° PhA038 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Colle de faïence</p>
	<p>Photo n° PhA039 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de faïence Description : Tablier de baignoire</p>
	<p>Photo n° PhA040 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3; Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 4 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Ragréage Description : Ragréage</p>

	<p>Photo n° PhA041 Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols Partie d'ouvrage : Colle de carrelage Description : Colle de carrelage</p>
	<p>Photo n° PhA042 Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2; Sous-sol Apt de gauche - Zone 3 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Mur</p>
	<p>Photo n° PhA043 Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2; Sous-sol Apt de gauche - Zone 3 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Plafond</p>
	<p>Photo n° PhA044 Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Zone 1; Sous-sol Apt de gauche - Zone 2 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres Partie d'ouvrage : Colle de plinthe Description : Colle de plinthe</p>
	<p>Photo n° PhA045 Localisation : Rez de chaussée Apt de gauche - Escalier Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché Description : Limon</p>

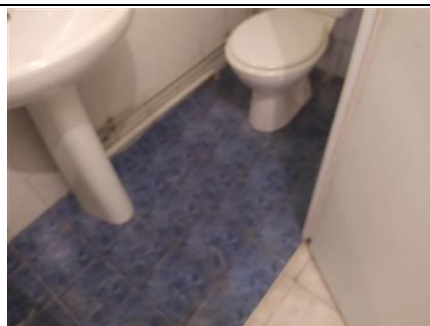


Photo n° PhA046

Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Colle de carrelage

Description : Colle de carrelage



Photo n° PhA047

Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Description : Mur



Photo n° PhA048

Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Colle de faïence

Description : Colle de faïence



Photo n° PhA049

Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Terrasse

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Joint de dilatation

Description : Joint de dilatation



Photo n° PhA050

Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Terrasse

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Colle de carrelage

Description : Colle de carrelage



Photo n° PhA051

Localisation : Sous-sol Apt de gauche - Terrasse

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Partie d'ouvrage : Enduit projeté

Description : Enduit projeté



Photo n° PhA052

Localisation : Bâtiment - Façade

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)

Description : Plaques de fibres-ciment, allèges



Photo n° PhA053

Localisation : Rez de chaussée - Sas

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Colle de carrelage

Description : Colle de carrelage

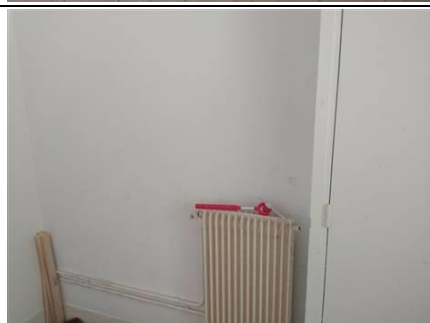


Photo n° PhA054

Localisation : Rez de chaussée - Sas

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés

Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Description : Mur

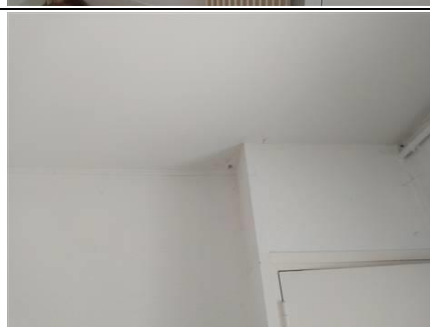


Photo n° PhA055

Localisation : Rez de chaussée - Sas

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Enduit à base de plâtre lissé ou taloché

Description : Plafond

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

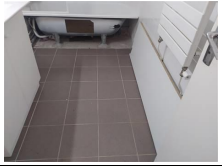








Identification des échantillons prélevés :

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	Rez de chaussée - Zone 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 001 Analyse à réaliser:	
M002-P002	Rez de chaussée - Zone 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 002 Analyse à réaliser:	
M003-P003	Rez de chaussée - Zone 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 003 Analyse à réaliser:	
M004-P004	Rez de chaussée - Placard	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Dalle moquette avec entre couche noire	Moquette Réf. laboratoire: 004 Analyse à réaliser:	
M005-P005	Rez de chaussée - Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 005 Analyse à réaliser:	
M006-P006	Rez de chaussée - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 006 Analyse à réaliser:	
M007-P007	Rez de chaussée - Cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 007 Analyse à réaliser:	
M008-P008	Rez de chaussée - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Réf. laboratoire: 008 Analyse à réaliser:	
M009-P009	Rez de chaussée - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: 009 Analyse à réaliser:	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M010-P010	Rez de chaussée - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 010 Analyse à réaliser:	
M011-P011	Rez de chaussée - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: 011 Analyse à réaliser:	
M012-P012	Rez de chaussée - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Réf. laboratoire: 012 Analyse à réaliser:	
M013-P013	Rez de chaussée - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage sous le carrelage principal	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 013 Analyse à réaliser:	
M014-P014	Rez de chaussée - Salle de bain	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Tampon Réf. laboratoire: 014 Analyse à réaliser:	
M015-P015	Rez de chaussée - Escalier	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage des marches	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 015 Analyse à réaliser:	
M016-P016	Sous-Sol - Zone 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 016 Analyse à réaliser:	
M017-P017	Sous-Sol - Zone 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 017 Analyse à réaliser:	
M018-P018	Sous-Sol - Zone 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 018 Analyse à réaliser:	
M019-P019	Sous-Sol - Zone 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 019 Analyse à réaliser:	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M020-P020	Sous-Sol - Zone 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Réf. laboratoire: 020 Analyse à réaliser:	
M021-P021	Sous-Sol - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 021 Analyse à réaliser:	
M022-P022	Sous-Sol - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 022 Analyse à réaliser:	
M023-P023	Sous-Sol - Salle de bain	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 023 Analyse à réaliser:	
M024-P024	Sous-Sol - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: 024 Analyse à réaliser:	
M025-P025	Rez de chaussée - Escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Limon Réf. laboratoire: 025 Analyse à réaliser:	
M026-P026	Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 026 Analyse à réaliser:	
M027-P027	Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 027 Analyse à réaliser:	
M028-P028	Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 028 Analyse à réaliser:	
M029-P029	Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Réf. laboratoire: 029 Analyse à réaliser:	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M030-P030	Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 030 Analyse à réaliser:	
M031-P031	Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 031 Analyse à réaliser:	
M032-P032	Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 032 Analyse à réaliser:	
M033-P033	Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: 033 Analyse à réaliser:	
M034-P034	Rez de chaussée Apt de gauche - Cuisine	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)	Plaques de fibres-ciment, allèges Réf. laboratoire: 034 Analyse à réaliser:	
M035-P035	Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 035 Analyse à réaliser:	
M036-P036	Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 036 Analyse à réaliser:	
M037-P037	Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 037 Analyse à réaliser:	
M038-P038	Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: 038 Analyse à réaliser:	
M039-P039	Rez de chaussée Apt de gauche - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Tablier de baignoire Réf. laboratoire: 039 Analyse à réaliser:	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M040-P040	Rez de chaussée Apt de gauche - Zone 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage Réf. laboratoire: 040 Analyse à réaliser:	
M041-P041	Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 041 Analyse à réaliser:	
M042-P042	Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 042 Analyse à réaliser:	
M043-P043	Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 043 Analyse à réaliser:	
M044-P044	Sous-sol Apt de gauche - Zone 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe Réf. laboratoire: 044 Analyse à réaliser:	
M045-P045	Rez de chaussée Apt de gauche - Escalier	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Limon Réf. laboratoire: 045 Analyse à réaliser:	
M046-P046	Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 046 Analyse à réaliser:	
M047-P047	Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 047 Analyse à réaliser:	
M048-P048	Sous-sol Apt de gauche - Salle de bain + Wc	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence Réf. laboratoire: 048 Analyse à réaliser:	
M049-P049	Sous-sol Apt de gauche - Terrasse	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Joint de dilatation	Joint de dilatation Réf. laboratoire: 049 Analyse à réaliser:	

Repérage Amiante - Travaux

n° IUT SCEAUX LOGEMENT 1 ET 2



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M050-P050	Sous-sol Apt de gauche - Terrasse	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 050 Analyse à réaliser:	
M051-P051	Sous-sol Apt de gauche - Terrasse	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Enduit projeté	Enduit projeté Réf. laboratoire: 051 Analyse à réaliser:	
M052-P052	Bâtiment - Façade	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres...)	Plaques de fibres-ciment, allèges Réf. laboratoire: 052 Analyse à réaliser:	
M053-P053	Rez de chaussée - Sas	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage Réf. laboratoire: 053 Analyse à réaliser:	
M054-P054	Rez de chaussée - Sas	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Mur Réf. laboratoire: 054 Analyse à réaliser:	
M055-P055	Rez de chaussée - Sas	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Plafond Réf. laboratoire: 055 Analyse à réaliser:	

Copie des rapports d'essais :



**LAB
EXPERT**



Dossier IUT SCEAUX 1784
Prélèvement du : 15/07/2022
PROPRIÉTAIRE : IUT SCEAUX

SCEAUX

PYRAMIDE CONSEILS
1 Rue Louis Armand
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

Date du rapport : 03/08/2022
Rapport d'essai n° : R 02941322

A l'attention de Juan ONATE
Ivry sur Seine, le 03/08/2022

Affaire n° : AF01143622

Date de réception : 15/07/2022 - Date de fin d'analyse : 03/08/2022

Recherche d'amiante dans les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante délibérément ajouté - R 02941322

Page 1/7

Arrêté du 1er octobre 2019 modifié par l'arrêté du 26 décembre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et accréditation des organismes procédant à ces analyses.

Nombre total d'échantillon(s) : 55

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. / Date analyse	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Traitement	Nb	Technique analyse	Nb		
1 SOL CARRELAGE / Couche(s) à analyser : COLLE APT1 ZONE 3	EC 11706422 03/08/2022	Colle (Dur/Effritable, Gris)	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 FM-FM	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Le laboratoire a noté la présence d'une couche observable à l'œil nu, décrite comme « Carrelage ». Conformément à votre demande, son analyse n'a pas été réalisée.								
2 MUR / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT1 ZONE 3	EC 11706522 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable, Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable, Blanc/Gris) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 FM-FM	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
3 PLAFOND / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT1 ZONE 3	EC 11706622 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable, Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable, Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 FM-FM	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
4 SOL MOQUETTE / Couche(s) à analyser : MOQUETTE ET SOUS-COUCHE APT1 PLACARD	EC 11706722 03/08/2022	Ragréage (Dur/Effritable, Gris) ; Colle (Traces) (Souple, Jaune) ; Moquette (Fibreux/Souple, Vert) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 FM-FM	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Suite à la non détection d'amiante dans la couche Moquette (Fibreux/Souple, Vert) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été réalisée.								
5 SOL CARRELAGE / Couche(s) à analyser : COLLE APT1 CUISINE	EC 11706822 03/08/2022	Carrelage (Dur/Effritable, Beige) ; Colle (Dur/Effritable, Gris) ; Matériau (Dur/Effritable, Blanc) ; Mousse (Souple, Jaune) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 FM-FM	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
6 MUR / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT1 CUISINE	EC 11706922 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable, Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable, Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 FM-FM	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*

LAB-EXPERT SAS : Siège social : 128 Bis Avenue Jean Jaurès – Parc Capstone – Carré Ivry – Bâtiment J1 – 94200 IVRY SUR SEINE
Société par Actions Simplifiée – Capital de 20.000 € – RCS Créteil 848 416 806 – Siret 848 416 806 00018 – TVA FR15 848 416 806 – Code APE : 7120 B

Recherche d'amiante dans les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante délibérément ajouté - R 02941322

page 3/7

LAB-EXPERT - AF01143622 - Dossier IUT SCEAUX 1784

Nombre total d'échantillon(s) : 55

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. Date analyse	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Traitement	Nb	Technique analyste	Nb		
16 SOL CARRELAGE / Couche(s) à analyser : COLLE APT1 SOUS-SOL ZONE 1	EC 11707922 03/08/2022	Colle (Dur,Gris) ; Colle (Traces) (Souple,Jaune) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Le laboratoire a noté la présence d'une couche observable à l'œil nu, décrite comme «Carrelage». Conformément à votre demande, son analyse n'a pas été réalisée.								
17 SOL CARRELAGE / Couche(s) à analyser : COLLE APT1 SOUS-SOL ZONE 2	EC 11708022 03/08/2022	Carrelage (Dur/Effritable,Beige) ; Colle (Dur/Effritable,Gris) ; Matériau (Dur/ Effritable,Bianc/Gris) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
18 MUR / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT1 SOUS- SOL ZONE 2	EC 11708122 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable,Bianc) ; Enduit (Traces) (Dur/Effritable,Gris) ; Toile de verre (Fibreux/Souple,Bianc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Suite à la non détection d'amiante dans la couche Toile de verre (Fibreux/Souple,Bianc) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été réalisée.								
19 PLAFOND / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT1 SOUS- SOL ZONE 2	EC 11708222 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable,Beige) ; Peinture (Dur/Effritable,Bianc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
20 PLINTHE / Couche(s) à analyser : COLLE APT1 SOUS-SOL ZONE 2	EC 11708322 03/08/2022	Colle (Dur/Effritable,Gris) ; Peinture (Dur/Effritable,Bianc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
21 SOL CARRELAGE / Couche(s) à analyser : COLLE APT1 SOUS-SOL ZONE 4	EC 11708422 03/08/2022	Colle (Dur,Gris)	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
22 MUR / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT1 SOUS- SOL SDB	EC 11708522 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable,Bleu) ; Peinture (Dur/Effritable,Beige) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
23 PLAFOND / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT1 SOUS- SOL SDB	EC 11708622 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable,Bleu) ; Peinture (Dur/Effritable,Beige) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
24 FAIENCE / Couche(s) à analyser : COLLE APT1 SOUS-SOL SDB	EC 11708722 03/08/2022	Colle (Dur,Bianc) ; Enduit (Traces) (Dur/Effritable,Bianc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Le laboratoire a noté la présence d'une couche observable à l'œil nu, décrite comme «Faïence». Conformément à votre demande, son analyse n'a pas été réalisée.								

LAB-EXPERT SAS : Siège social : 128 Bis Avenue Jean Jaurès – Parc Capstone – Carré Ivry – Bâtiment J1 – 94200 IVRY SUR SEINE
Société par Actions Simplifiée – Capital de 20.000 € – RCS Créteil 848 416 806 – Siret 848 416 806 00018 – TVA FR15 848 416 806 – Code APE : 7120 B

Recherche d'amiante dans les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante délibérément ajouté - R 02941322

page 5/7

LAB-EXPERT - AF01143622 - Dossier IUT SCEAUX 1784

Nombre total d'échantillon(s) : 55

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. Date analyse	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Traitement	Nb	Technique analyste	Nb		
34 ALLEGE / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT2 CUISINE	EC 11709722 25/07/2022	Plaque ciment (Dur/Fibreux,Gris) ; Toile de verre (Fibreux/Souple,Beige) ; Enduit (Dur/Effritable,Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	---	2	MOLP MM	2	Fibre d'Amiante Détecté Chrysotile	*
35 SOL CARRELAGE / Couche(s) à analyser : COLLE APT2 SDB	EC 11709822 03/08/2022	Colle (Dur,Gris) ; Matériau (Dur/Effritable,Beige/Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Le laboratoire a noté la présence d'une couche observable à l'œil nu, décrite comme «Carrelage». Conformément à votre demande, son analyse n'a pas été réalisée.								
36 MUR / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT2 SDB	EC 11709922 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable,Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable,Beige) ; Toile de verre (Fibreux/Souple,Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Suite à la non détection d'amiante dans la couche Toile de verre (Fibreux/Souple,Blanc) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été réalisée.								
37 PLAFOND / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE APT2 SDB	EC 11710022 03/08/2022	Enduit (Dur/Effritable,Beige/Blanc) ; Toile de verre (Fibreux/Souple,Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Suite à la non détection d'amiante dans la couche Toile de verre (Fibreux/Souple,Blanc) par MOLP, une analyse complémentaire par META a été réalisée.								
38 FAIENCE / Couche(s) à analyser : COLLE APT2 SDB	EC 11710122 03/08/2022	Colle (Dur,Beige) ; Peinture (Dur/Effritable,Blanc) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Le laboratoire a noté la présence d'une couche observable à l'œil nu, décrite comme «Faïence». Conformément à votre demande, son analyse n'a pas été réalisée.								
39 TABLIER DE BAINOIRE / Couche(s) à analyser : COLLE APT2 SDB	EC 11710222 03/08/2022	Colle (Dur,Beige) ; Peinture (Traces) (Dur/Effritable,Blanc) ; Joint (Dur,Beige) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Le laboratoire a noté la présence d'une couche observable à l'œil nu, décrite comme «Faïence». Conformément à votre demande, son analyse n'a pas été réalisée.								
40 RAGREAGE / Couche(s) à analyser : RAGREAGE APT2 ZONE 2	EC 11710322 03/08/2022	Béton (Dur/Effritable,Gris) ; Colle (Souple,Jaune) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
41 SOL CARRELAGE / Couche(s) à analyser : COLLE APT2 SOUS-SOL ZONE 1	EC 11710422 03/08/2022	Colle (Dur,Gris) ; Joint (Dur,Gris) <i>Techniquement indissociable, contamination inter couches.</i>	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
Le laboratoire a noté la présence d'une couche observable à l'œil nu, décrite comme «Carrelage». Conformément à votre demande, son analyse n'a pas été réalisée.								

LAB-EXPERT SAS : Siège social : 128 Bis Avenue Jean Jaurès – Parc Capstone – Carré Ivry – Bâtiment J1 – 94200 IVRY SUR SEINE
Société par Actions Simplifiée – Capital de 20.000 € – RCS Créteil 848 416 806 – Siret 848 416 806 00018 – TVA FR15 848 416 806 – Code APE : 7120 B

Recherche d'amiante dans les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante délibérément ajouté - R 02941322

page 7/7

LAB-EXPERT - AF01143622 - Dossier IUT SCEAUX 1784

Nombre total d'échantillon(s) : 55

Ref. / Description client / Couche(s) à analyser	N° Ech. / Date analyse	Description laboratoire (couches analysées)	Préparation		Analyse		Résultats	COFRAC
			Traitement	Nb	Technique analytique	Nb		
51 FACADE / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE BATIMENT	EC 11711422	Béton (Dur/Effritable, Blanc/Gris) ; Peinture (Traces) (Dur/Effritable, Blanc)	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
	03/08/2022	Techniquement indissociable, contamination inter couches.						
Compte tenu de la quantité de la couche « Peinture (Traces) » reçue, celle-ci n'est plus disponible en vue d'une nouvelle analyse et d'un archivage dans nos locaux.								
52 ALLEE / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE BATIMENT	EC 11711522	Plaque ciment (Dur/Fibreux, Gris) ; Peinture (Dur/Effritable, Multicolore)	---	2	MOLP MM	2	Fibre d'Amiante Détecté Chrysotile	*
	25/07/2022	Techniquement indissociable, contamination inter couches.						
53 SOL CARRELAGE / Couche(s) à analyser : COLLE SAS	EC 11711622	Colle (Dur, Beige/Gris) ; Joint (Dur, Gris)	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
	03/08/2022	Techniquement indissociable, contamination inter couches.						
Le laboratoire a noté la présence d'une couche observable à l'œil nu, décrite comme « Carrelage ». Conformément à votre demande, son analyse n'a pas été réalisée.								
54 MUR / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE SAS	EC 11711722	Enduit (Dur/Effritable, Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable, Blanc)	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
	03/08/2022	Techniquement indissociable, contamination inter couches.						
55 PLAFOND / Couche(s) à analyser : ENDUIT ET PEINTURE SAS	EC 11711822	Enduit (Dur/Effritable, Blanc) ; Peinture (Dur/Effritable, Blanc)	Chimique, Thermique, Ultra-Sons	1	META 1 VH-VH	2	Fibre d'Amiante Non Détecté	*
	03/08/2022	Techniquement indissociable, contamination inter couches.						

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus considérés étant aptes à être préparés par le laboratoire et ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sa reproduction n'est alors autorisée que sous sa forme intégrale, sauf accord écrit du laboratoire. Seule l'édition originale du rapport portant la validation technique du laboratoire engagé sa responsabilité. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *. Toutes les informations fournies par le client (références du dossier et de l'échantillon, localisation, date et lieu de prélèvement, ou toute autre information relative à l'échantillon avant son dépôt) relèvent de sa seule responsabilité et ne sont pas couvertes par l'accréditation du laboratoire. La limite de détection des fibres d'amiante garantie par le laboratoire, lors de l'analyse par META et par MOLP des matériaux est de 0,1% en masse dans la limite de 4 couches indissociables conformément à la validation de méthode. Au-delà de 4 couches, le résultat d'analyse sera présenté hors champ d'accréditation et ne pourra donc pas être exploité dans un contexte réglementaire opposable. La fibre d'amiante est identifiée et caractérisée par Microscopie Electronique à Transmission avec Analyseur (META) en fonction de sa morphologie (longueur minimale 0,5 µm), de sa structure cristalline et de sa composition chimique. Toute couche présentant un résultat fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. Toute couche analysée par MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée), présentant un résultat fibre d'amiante non détecté peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 micromètres. META 1 : Préparation Matériaux selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-001) ; traitement chimique acide / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1. META 2 : Préparation Enrobés bitumineux (Hors granulats) selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-005) ; traitement chimique chloroforme / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué. META 3 : Préparation Poussières sur lingettes selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-004) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué. META 4 : Préparation des échantillons issus des sables et des terres selon méthode interne de traitement (OPE-ESS-MO-006) / Analyse selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué. MOLP : Recherche d'amiante dans les matériaux et produits par MOLP (OPE-ESS-MO-003) ; Guide HSG 248 - Appendice 2. META 0 : Méthode d'analyse de matériaux par META selon parties pertinentes des normes NF X 43-050 et NF ISO 22262-1 hors champ d'accréditation et hors du cadre réglementaire indiqué, avec une préparation adaptée à l'échantillon.

Signature technique
Ala CURARARU



LAB-EXPERT SAS : Siège social : 128 Bis Avenue Jean Jaurès – Parc Capstone – Carré Ivry – Bâtiment J1 – 94200 IVRY SUR SEINE
Société par Actions Simplifiée – Capital de 20.000 € – RCS Créteil 848 416 806 – Siret 848 416 806 00018 – TVA FR15 848 416 806 – Code APE : 7120 B

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante**Matériaux ou produit qualifié de dégradés**

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**Aucune évaluation n'a été réalisée****Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A**

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.	1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).	1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B**Aucune évaluation n'a été réalisée****Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B**

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risques sont probables ou avérés ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
 - Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
 - Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
 - Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
 - Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
 - Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
 - Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société :

Société SN PYRAMIDE CONSEILS
1 rue louis armand
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
Siret n°842 113 110 00022

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 86517808/808109147.

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : **DIAGNOSTIC IMMOBILIER :**

Assainissement Autonome - Collectif	Etat de l'installation intérieure de l'électricité des parties privatives et communes (DTT)
Evaluation Périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante	Etat des lieux locatifs
Diagnostic amiante avant travaux / démolition sans préconisation de travaux	Exposition au plomb (CREP)
Diagnostic amiante avant vente	Loi Carrez
Diagnostic de performance énergétique	Millièmes de copropriété
DRIPP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb	Etat parasitaire
Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic technique)	Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à taux zéro
Diagnostic surface habitable Loi Boutin	Recherche de plomb avant travaux/Démolition
Diagnostic sécurité piscine	Etat des risques et pollutions
Diagnostic termites	Contrôle visuel après travaux de désamiantage (Norme NFX 46-021)
Dossier technique amiante	

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité : du 01/10/2021 au 30/09/2022

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales

Tél. : 09 72 36 90 00
2 rue Grignan 13001 Marseille
contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com
Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00
SAS au capital de 50 000 € - RCS Marseille 494 253 982 - Immatriculation ORIAS 07 026 627 www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR
Autorité de contrôle Prudential et Résolution - 61 Rue Taitbout 75009 Paris



n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuille d'adhésion 808109147), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

Tél. : 09 72 36 90 00

2 rue Grignan 13001 Marseille

contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com

Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00



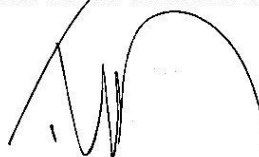
TABLEAU DE GARANTIE

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	9 000 000 € par sinistre
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	150 000 € par année d'assurance
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu	300 000 € par sinistre
Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré)	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	300 000 € par sinistre avec un maximum de 500 000 € par année d'assurance
dont :	
- Destruction ou détérioration des documents et autres supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y compris les frais de reconstitution des informations :	30 000 € par sinistre
Défense – Recours	
Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions répressives :	Frais à la charge de l'Assureur, sauf dépassement du plafond de garantie en cause.
Recours (préjudices supérieurs à 150 €) :	15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2021

POUR LE CABINET CONDORCET



Tél. : 09 72 36 90 00

2 rue Grignan 13001 Marseille

contact@cabinetcondorcet.com • www.cabinetcondorcet.com

Service Réclamation : contact@cabinetcondorcet.com - 2 Rue Grignan 13001 Marseille 09 72 36 90 00



CERTIFICAT
N° DTI / 2007-016

Certifie par la présente que :

Sarah HOUD

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(ES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	08/12/2020	07/12/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	08/12/2020	07/12/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	29/07/2020	28/07/2027
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	18/09/2020	17/09/2027
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	29/07/2020	28/07/2027
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	30/07/2020	29/07/2027
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	13/07/2020	12/07/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrières compétences :
- Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique



Directeur Opérationnel **Guillaume Roy**

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92077 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Océail 460 084 300 - www.socotec-certification-international.fr