

# Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

## REFERENCES MISSION

Rapport N° : 23575239/S3/1/AM-RTV\_V1

Rédigé le : 08/11/2024

### Référence au programme de travaux :

N°Mail : TR:" Demande de STT pour diagnostic Amiante avant travaux// synchronisa" réalisé le 01/08/2024 par Christophe finat

## DONNEUR D'ORDRE

**Emmanuel GIRARD**

6 PLACE DES COLOMBES

35018 RENNES CEDEX 3

## SITE D'INTERVENTION

**UEHC ROUEN**

38 route de Sahurs

76380 CANTELEU


**IDEFHI Bat 66**



## SYNTHESE DE CONCLUSION



## OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Benjamin DOKTOR	DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER	CPDI5406	Benjamin DOKTOR
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

# SOMMAIRE

<b>1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION</b>	<b>3</b>
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périimètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
<b>2. CONCLUSIONS</b>	<b>6</b>
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	6
2.2. Obligations réglementaires	7
2.3. Remarque(s) complémentaire(s)	7
<b>3. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>8</b>
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	8
3.2. Parties prenantes	8
<b>4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE</b>	<b>8</b>
4.1. Références réglementaires	8
<b>5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE</b>	<b>9</b>
5.1. Date(s) de visite(s)	9
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	9
5.3. Conditions spécifiques	9
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	9
<b>6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE</b>	<b>10</b>
6.1. Matériaux et produits repérés	10
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	18
<b>7. ANNEXES</b>	<b>19</b>
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	19
7.2. Photos prélèvements	21
7.3. Attestation d'assurance	30
7.4. Certificat de compétence	32
7.5. Croquis de repérage	33
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	39

*BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets*



# 1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

## 1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Equipements sanitaires et salle de bains Peinture des murs Sol à déterminer selon usure Installation d'une cuisine non collective Sécurisation du site Suppression cloison et création cloison (cf plan)

## 1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

*Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus*

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
<b>02 - Parois verticales extérieures et façades</b>	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
<b>03 - Parois verticales intérieures</b>	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
<b>04 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
<b>05 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits , Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
<b>07 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Cloisons palière monte-charges	Panneaux
Cloisons palières ascenseur	
Convecteurs électriques	Calorifugeages
Equipements	
Matériel en machinerie ascenseur	Eléments de protection contre les arcs électriques , Freins d'ascenseurs, Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie escalier mécanique	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Matériel en machinerie monte-charges	Eléments de protection contre les arcs électriques , Joints plats, Tresses
Parois des ascenseurs	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des escaliers mécaniques	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Parois des monte-charges	Calfeutrement entre mur et plancher , Colles, Isolants, Joints, Panneaux décoratifs , Plaques
Portes palière ascenseur	Panneaux

### 1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

## 2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

### 2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
9	rdc -> Bureau 8	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/
9	rdc -> Bureau 7	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/
9	rdc -> Tisannerie	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/
3	rdc -> Dégagement rdc	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact	Gris
3	rdc -> Dégagement rdc	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc
9	rdc -> Dégagement rdc	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/
3	rdc -> SAS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact	Gris
3	rdc -> SAS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc
10	rdc -> TGBT	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/
9	R+1 -> Dégagement r+1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/
3	R+2 -> Douche 3 r+2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact	Gris
3	R+2 -> Douche 3 r+2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc
10	R+2 -> Dégagement r+2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/

## 2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## 2.3. Remarque(s) complémentaire(s)

Il a été constaté des hétérogénéités sur les résultats d'analyses du laboratoire sur les ZPSO 9 & 10 ainsi qu'une limite de détection sur le mur de refend de la cage d'escalier (ZPSO 3) du rez de chaussé, nécessitant des prélèvements complémentaires afin d'affiner les zones en question.

## 3. INFORMATIONS GENERALES

### 3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : UEHC ROUEN  
38 route de Sahurs  
76380 CANTELEU

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
UEHC ROUEN	Autre bâtiment de culture et loisirs	ERP de la 3ème et la 4ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

### 3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Emmanuel GIRARD	Donneur d'ordre	/	6 PLACE DES COLOMBES 35018 RENNES CEDEX 3	0646092172 - 0646092172
Emanuel GIRARD	Détenteur du DTA, Propriétaire	DIRPJJ GRAND OUEST	38 route de Sahurs 76380 CANTELEU	+33 6 46 09 21 72 - emmanuel.girard@justice.fr

## 4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

### 4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.



## 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### 5.1. Date(s) de visite(s)

Le 19/08/2024

### 5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

### 5.3. Conditions spécifiques

- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

### 5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Mail : TR:" Demande de STT pour diagnostic Amiante avant travaux// synchronisa"	Christophe finat	01/08/2024	Mail : TR:" Demande de STT pour diagnostic Amiante avant travaux// synchronisa"	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

## 6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

### 6.1. Matériaux et produits repérés

#### Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage  
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante  
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante  
xx\_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur  
Sxx = Sondage n°xx  
xx\* = élément témoin de la ZPSO  
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :  
AN = Analyse  
DC = Document consulté  
MA = Marquage  
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
rdc -> Bureau 8	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	9	P19* N	/	AN	/	Non
rdc -> Bureau 8	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	9	P19* P	/	AN	/	Oui
rdc -> Bureau 7	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	6	P17* N	/	AN	/	Non
rdc -> Bureau 7	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	6	P17* N	/	AN	/	Non
rdc -> Bureau 7	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	9	P18 N	/	AN	/	Non
rdc -> Bureau 7	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	9	P18 P	/	AN	/	Oui
rdc -> Bureau 7	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Plâtre	Gris	8	P13* N	/	AN	/	Non
rdc -> Tisannerie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Plâtre	Gris	8	P15 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
rdc -> Tisannerie	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
rdc -> Tisannerie	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Oui
rdc -> Dégagement rdc	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	7	P12* N	/	AN	/	Non
rdc -> Dégagement rdc	Plafonds	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	7	P12* N	/	AN	/	Non
rdc -> Dégagement rdc	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact	Gris	3	P8* P	/	AN	/	Oui
rdc -> Dégagement rdc	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc	3	P8* P	/	AN	/	Oui
rdc -> Dégagement rdc	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	4	P7* N	/	AN	/	Non
rdc -> Dégagement rdc	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	4	P7* N	/	AN	/	Non
rdc -> Dégagement rdc	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	4	P11 N	/	AN	/	Non
rdc -> Dégagement rdc	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	4	P11 N	/	AN	/	Non
rdc -> Dégagement rdc	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	9	Idem P 19	/	AN	/	Non
rdc -> Dégagement rdc	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	9	Idem P 19	/	AN	/	Oui
rdc -> Vestiaires	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Linoléum	Gris	5	P9* N	/	AN	/	Non
rdc -> Vestiaires	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	P9* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
rdc -> Vestiaires	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	6	P10 N	/	AN	/	Non
rdc -> Vestiaires	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	6	P10 N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	2	P3* N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	2	P3* N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	2	P4 N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	2	P4 N	/	AN	/	Non
rdc -> SAS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact	Gris	3	P5 N	/	AN	/	Oui
rdc -> SAS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc	3	P5 N	/	AN	/	Oui
rdc -> SAS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact	Gris	3	P6 N	/	AN	/	Oui
rdc -> SAS	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc	3	P6 N	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
rdc -> TGBT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	10	P20* N	/	AN	/	Non
rdc -> TGBT	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	10	P20* N	/	AN	/	Oui
rdc -> TGBT	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	10	P21 N	/	AN	/	Non
rdc -> TGBT	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	10	P21 P	/	AN	/	Oui
rdc -> Cage d'escalier rdc	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	11	P22* N	/	AN	/	Non
rdc -> Cage d'escalier rdc	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	11	P22* N	/	AN	/	Non
rdc -> Cage d'escalier rdc	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	11	P23 N	/	AN	/	Non
rdc -> Cage d'escalier rdc	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	11	P23 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Dégagement r+1	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Jaune	9	P24 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Dégagement r+1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	9	P24 N	/	AN	/	Oui
R+1 -> Salle de douche r+1	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	7	P25 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de douche r+1	Plafonds	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	7	P25 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de douche r+1	Faux plafonds	Panneaux	Dur, Fibreux	Blanc, Gris	13	P26* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de douche r+1	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Linoléum	Gris	5	P27 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de douche r+1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	P27 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Salle de douche r+1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	14	P28* N	/	AN	faïence blanche	Non
R+1 -> Salle de douche r+1	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Caoutchouc	Blanc	15	P29* N	/	AN	mastic blanc	Non
R+1 -> Salle de douche 2 r+1	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Linoléum	Gris	5	P30 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de douche 2 r+1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	P30 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de douche 2 r+1	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Caoutchouc	Blanc	15	P31 N	/	AN	mastic blanc	Non
R+1 -> Salle de douche 2 r+1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	14	P32 N	/	AN	faïence blanche	Non
R+1 -> Salle de douche 3 r+1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	16	P33* N	/	AN	colle plinthe carrelage beige colle plinthe carrelage beige	Non
R+1 -> Salle de douche 3 r+1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	16	P34 N	/	AN	colle plinthe carrelage beige	Non
R+2 -> Dégagement douche r+2	Faux plafonds	Panneaux	Dur, Fibreux	Blanc, Gris	13	P35 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Dégagement douche r+2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	19	P67* N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 1 r+2	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	7	P38 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 1 r+2	Plafonds	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	7	P38 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 1 r+2	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Linoléum	Gris	5	P40 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Douche 1 r+2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	P40 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 1 r+2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Peinture	/	Blanc	4	P36 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 1 r+2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits lissés, projetés ou talochés	Peint, Plâtre	Blanc	4	P36 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 1 r+2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	14	P37 N	/	AN	faïence blanche	Non
R+2 -> Douche 1 r+2	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Caoutchouc	Blanc	15	P39 N	/	AN	mastic blanc	Non
R+2 -> Douche 2 r+2	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	7	P43 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 2 r+2	Plafonds	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	7	P43 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 2 r+2	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Linoléum	Gris	5	P41 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 2 r+2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	P41 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Douche 2 r+2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	14	P42 N	/	AN	faïence blanche	Non
R+2 -> Douche 2 r+2	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Caoutchouc	Blanc	15	P44 N	/	AN	mastic blanc	Non
R+2 -> Douche 3 r+2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	16	P45 N	/	AN	colle plinthe carrelage beige	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Douche 3 r+2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	16	P46 N	/	AN	colle plinthe carrelage beige	Non
R+2 -> Douche 3 r+2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment, Compact	Gris	3	P47 N	/	AN	/	Oui
R+2 -> Douche 3 r+2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Multicouches	Blanc	3	P47 N	/	AN	/	Oui
R+2 -> Dégagement r+2	Revêtements de sol	Dalles de sol	Plastique	Orange	10	P48 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Dégagement r+2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	/	10	P48 P	/	AN	/	Oui
R+2 -> Reserve 1	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	17	P49* N	/	AN	carrelage gris	Non
R+2 -> Reserve 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	17	P49* N	/	AN	carrelage gris	Non
R+2 -> Piece 1	Revêtements de sol	Ragréages	Compact	Gris	17	P50 N	/	AN	carrelage gris	Non
R+2 -> Piece 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	Gris	17	P50 N	/	AN	carrelage gris	Non
R+3 -> Douche 1 r+3	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	7	P52 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Douche 1 r+3	Plafonds	Enduits projetés	Plâtre	Blanc	7	P52 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Douche 1 r+3	Revêtements de sol	Revêtements de sols sportifs	Linoléum	Gris	5	P53 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Douche 1 r+3	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	5	P53 N	/	AN	/	Non



Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Douche 1 r+3	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Caoutchouc	Blanc	15	P54 N	/	AN	mastic blanc	Non
R+3 -> Douche 1 r+3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	14	P55 N	/	AN	faïence blanche	Non
R+3 -> Degagement douches r+3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	18	P58* N	/	AN	colle plinthe carrelage marron foncé	Non
R+3 -> Degagement douches r+3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Blanc	16	P68 N	/	AN	colle plinthe carrelage beige	Non
R+3 -> Degagement douches r+3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Dur	Blanc	14	P72 N	/	AN	faïence blanche	Non
R+3 -> Douche 2 r+3	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Mastics	Caoutchouc	Blanc	15	P60 N	/	AN	mastic blanc	Non
R+3 -> Douche 3 r+3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Dur, Plâtre	Gris	8	P61 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Douche 3 r+3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier	Blanc	19	P62 N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	20	P63* N	/	AN	enduit de façade	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment	Gris	20	P65 N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Garnissage des joints de dilatation	Mastic	Gris	21	P64* N	/	AN	/	Non
Extérieur	Façades lourdes y compris poteaux	Garnissage des joints de dilatation	Mastic	Gris	21	P66 N	/	AN	/	Non

## 6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	20 m <sup>2</sup>
3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	20 m <sup>2</sup>
9	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	250 m <sup>2</sup>
10	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	500 m <sup>2</sup>

## 7. ANNEXES


### 7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
rdc	/
rdc -> Bureau 8	/
rdc -> Bureau 7	/
rdc -> Tisannerie	/
rdc -> Dégagement rdc	/
rdc -> Vestiaires	/
rdc -> SAS	/
rdc -> TGBT	/
rdc -> Cage d'escalier rdc	/
R+1	/
R+1 -> Dégagement r+1	/
R+1 -> Salle de douche r+1	/
R+1 -> Salle de douche 2 r+1	/
R+1 -> Salle de douche 3 r+1	/
R+2	/
R+2 -> Dégagement douche r+2	/
R+2 -> Douche 1 r+2	/
R+2 -> Douche 2 r+2	/
R+2 -> Douche 3 r+2	/
R+2 -> Dégagement r+2	/
R+2 -> Reserve 1	/
R+2 -> Piece 1	/
R+3	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+3 -> Douche 1 r+3	/
R+3 -> Degagement douches r+3	/
R+3 -> Douche 2 r+3	/
R+3 -> Douche 3 r+3	/
Extérieur	/
Extérieur -> Façade	/

## 7.2. Photos prélèvements

<b>P19</b>	<b>ZPSO 9</b>
rdc -> Bureau 8	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

<b>P17</b>	<b>ZPSO 6</b>
rdc -> Bureau 7	
	
Revêtements de sol -> Ragréages   Colles de carrelage	

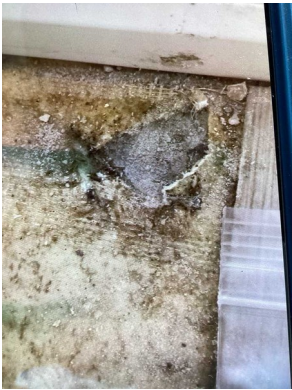
<b>P18</b>	<b>ZPSO 9</b>
rdc -> Bureau 7	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

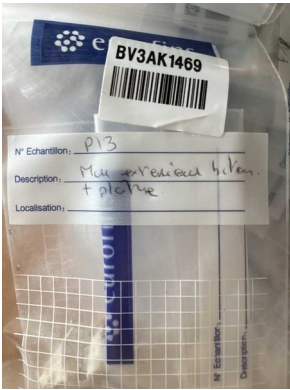
<b>P13</b>	<b>ZPSO 8</b>
rdc -> Bureau 7	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

<b>P15</b>	<b>ZPSO 8</b>
rdc -> Tisannerie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


<b>P8</b>	<b>ZPSO 3</b>
rdc -> Dégagement rdc	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)   Peinture	

P8	ZPSO 3
rdc -> Dégagement rdc	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)   Peinture	

P7	ZPSO 4
rdc -> Dégagement rdc	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture   Enduits lissés, projetés ou talochés	

P11	ZPSO 4
rdc -> Dégagement rdc	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture   Enduits lissés, projetés ou talochés	


P9	ZPSO 5
rdc -> Vestiaires	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs   Colles non bitumineuses	

P10	ZPSO 6
rdc -> Vestiaires	
	
Revêtements de sol -> Ragréages   Colles de carrelage	

P1	ZPSO 1
rdc -> SAS	
	
Revêtements de sol -> Ragréages   Colles de carrelage	





P3	ZPSO 2
rdc -> SAS	
	
Revêtements de sol -> Ragréages   Colles de carrelage	

P6	ZPSO 3
rdc -> SAS	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)   Peinture	


P20	ZPSO 10
rdc -> TGBT	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)   Colles non bitumineuses	


P21	ZPSO 10
rdc -> TGBT	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	


P22	ZPSO 11
rdc -> Cage d'escalier rdc	
	
Revêtements de sol -> Ragréages   Colles de carrelage	


P23	ZPSO 11
rdc -> Cage d'escalier rdc	
	
Revêtements de sol -> Ragréages   Colles de carrelage	

P24	ZPSO 9
R+1 -> Dégagement r+1	
	
Revêtements de sol -> Dalles de sol (Liste B)   Colles non bitumineuses	

P25	ZPSO 7
R+1 -> Salle de douche r+1	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)   Enduits projetés	

P26	ZPSO 13
R+1 -> Salle de douche r+1	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P27	ZPSO 5
R+1 -> Salle de douche r+1	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs   Colles non bitumineuses	

P28	ZPSO 14
R+1 -> Salle de douche r+1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P29	ZPSO 15
R+1 -> Salle de douche r+1	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	




P30	ZPSO 5
R+1 -> Salle de douche 2 r+1	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs   Colles non bitumineuses	


P31	ZPSO 15
R+1 -> Salle de douche 2 r+1	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	

P33	ZPSO 16
R+1 -> Salle de douche 3 r+1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P34	ZPSO 16
R+1 -> Salle de douche 3 r+1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P38	ZPSO 7
R+2 -> Douche 1 r+2	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)   Enduits projetés	


P40	ZPSO 5
R+2 -> Douche 1 r+2	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs   Colles non bitumineuses	

P36	ZPSO 4
R+2 -> Douche 1 r+2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture   Enduits lissés, projetés ou talochés	

P37	ZPSO 14
R+2 -> Douche 1 r+2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P39	ZPSO 15
R+2 -> Douche 1 r+2	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	

P41	ZPSO 5
R+2 -> Douche 2 r+2	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs   Colles non bitumineuses	


P42	ZPSO 14
R+2 -> Douche 2 r+2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P44	ZPSO 15
R+2 -> Douche 2 r+2	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	

P45	ZPSO 16
R+2 -> Douche 3 r+2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P46	ZPSO 16
R+2 -> Douche 3 r+2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P47	ZPSO 3
R+2 -> Douche 3 r+2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)   Peinture	


P48	ZPSO 10
R+2 -> Dégagement r+2	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	


P49	ZPSO 17
R+2 -> Reserve 1	
	
Revêtements de sol -> Ragréages   Colles de carrelage	


P50	ZPSO 17
R+2 -> Piece 1	
	
Revêtements de sol -> Ragréages   Colles de carrelage	

P52	ZPSO 7
R+3 -> Douche 1 r+3	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)   Enduits projetés	

P53	ZPSO 5
R+3 -> Douche 1 r+3	
	
Revêtements de sol -> Revêtements de sols sportifs   Colles non bitumineuses	


P54	ZPSO 15
R+3 -> Douche 1 r+3	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	

P55	ZPSO 14
R+3 -> Douche 1 r+3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P56	ZPSO 4
R+3 -> Degagement douches r+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Peinture	

P58	ZPSO 18
R+3 -> Degagement douches r+3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	




P60	ZPSO 15
R+3 -> Douche 2 r+3	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Mastics	

P61	ZPSO 8
R+3 -> Douche 3 r+3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P62	ZPSO 19
R+3 -> Douche 3 r+3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P63	ZPSO 20
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P65	ZPSO 20
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P64	ZPSO 21
Extérieur	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Garnissage des joints de dilatation	

### 7.3. Attestation d'assurance



Europe

#### ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

**BUREAU VERITAS SERVICES France SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

**Bureau Veritas Exploitation SAS**  
4 Place des Saisons  
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

##### 1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.  
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

##### 2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
  - Location
  - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne



Europe

- ERP
  - Neuf
  - Mise à jour du DPE,
  - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
  - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
  - Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
  - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
  - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
    - En cas de location / vente
    - Dans les parties communes
  - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
  - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
  - Etat des lieux,
  - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
  - Millièmes de copropriété,
  - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
  - Sécurité piscine,
  - Diagnostic technique Loi SRU,
  - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habilitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
  - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG  
65, rue de la Victoire - 50009 Paris  
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34  
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG  
Succursale en France  
65 Rue de la Victoire  
75009 Paris  
Tel: +33(0)1 40 67 42 42  
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z  
Siège social: An den Dominikanern 11-27  
50668 Cologne  
Allemagne

## 7.4. Certificat de compétence



## Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI5406 Version 003

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur DOKTOR Benjamin**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans) - CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 05/10/2023 - Date d'expiration : 04/10/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 05/10/2023 - Date d'expiration : 04/10/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (2) Date d'effet : 14/10/2019 - Date d'expiration : 13/10/2024
Energie avec mention	Energie avec mention (1) Date d'effet : 05/09/2022 - Date d'expiration : 04/09/2029
Energie sans mention	Energie sans mention (1) Date d'effet : 05/09/2022 - Date d'expiration : 04/09/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (3) Date d'effet : 14/10/2019 - Date d'expiration : 13/10/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (4) Date d'effet : 25/10/2019 - Date d'expiration : 24/10/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 05/10/2023.

© 2004 by 20 January 2004. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the copyright owner.

[2] André A. J. de Lencastre, 2005, *Condições de existência de soluções das equações de Laplace e de Helmholtz em domínios não convexos*, tese de doutoramento em matemática, Universidade de Coimbra.

25. Article du 4 avril 1987 (n°104) : Mécanisme de certification des compétences des personnes physiques relevant l'état de l'exercice continué de la part des titulaires d'accréditation des organismes de certification.

© Institut du 11 novembre 2016. Tous droits réservés. Les auteurs de certification des compétences des personnes physiques ou morales des centres de l'Agence d'expertise en santé, des diagnostics de santé d'intervention par la physique des personnes ou des centres de l'Agence d'expertise en santé, sont auteurs d'œuvres originales. Les personnes de certification des compétences des personnes physiques ou morales des centres de l'Agence d'expertise en santé, des diagnostics de santé d'intervention par la physique des personnes ou des centres de l'Agence d'expertise en santé, sont auteurs d'œuvres originales.

Certification de personnes  
DiagnosticneurPortée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPH 2010 12:10:48



## 7.5. Croquis de repérage





## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	UEHC ROUEN 38 route de Sahurs 76380 CANTELEU	
Localisation	Date visite	Le 19/08/2024
rdc	Auteur	Benjamin DOKTOR
	N° dossier	23575239/s3/1
	Planche	1 / 5
	Indice	1

**Vue utilisée :**

<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</b>
-------------------------------------------------------

-  Enduits projetés (Liste B), Peinture
-  Colles non bitumineuses
-  Colles non bitumineuses
-  Colles non bitumineuses
-  Colles non bitumineuses



**LEGENDE** ● Prélèvement positif

**LEGENDE** ● Prélèvement positif

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité

**LEGENDE** ● Prélèvement positif ● Prélèvement négatif ● Sondage ● Inaccessibilité ● Observation

## PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE


La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	UEHC ROUEN 38 route de Sahurs 76380 CANTELEU	
Localisation  R+1	Date visite	Le 19/08/2024
	Auteur	Benjamin DOKTOR
	N° dossier	23575239/s3/1
	Planche	2 / 5
	Indice	1

**Vue utilisée :**

**Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Colles non bitumineuses

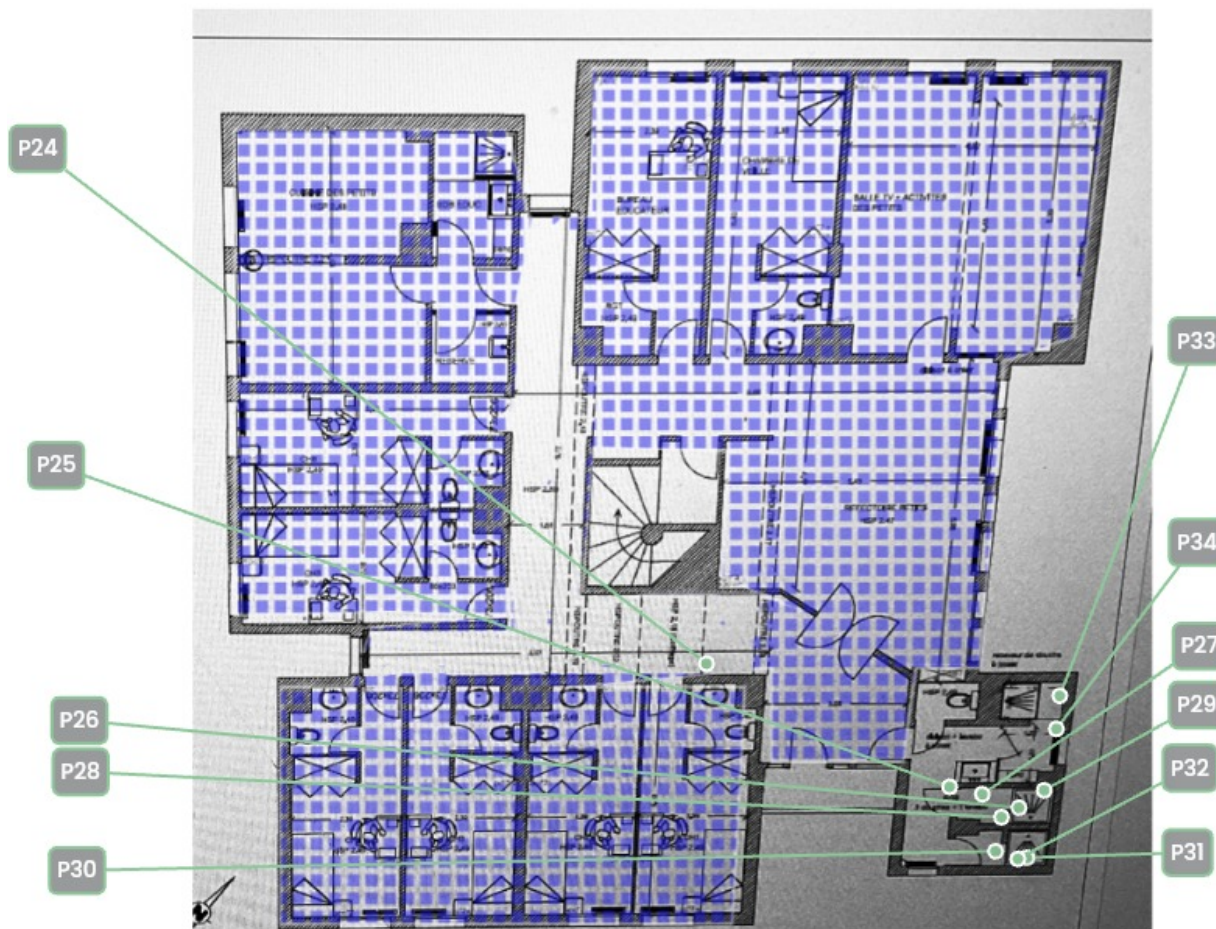


**LEGENDE** ● Prélèvement positif

● Prélèvement positif

● Prélèvement négatif

● Sondage

 Inaccessibilité

#### ● Observation

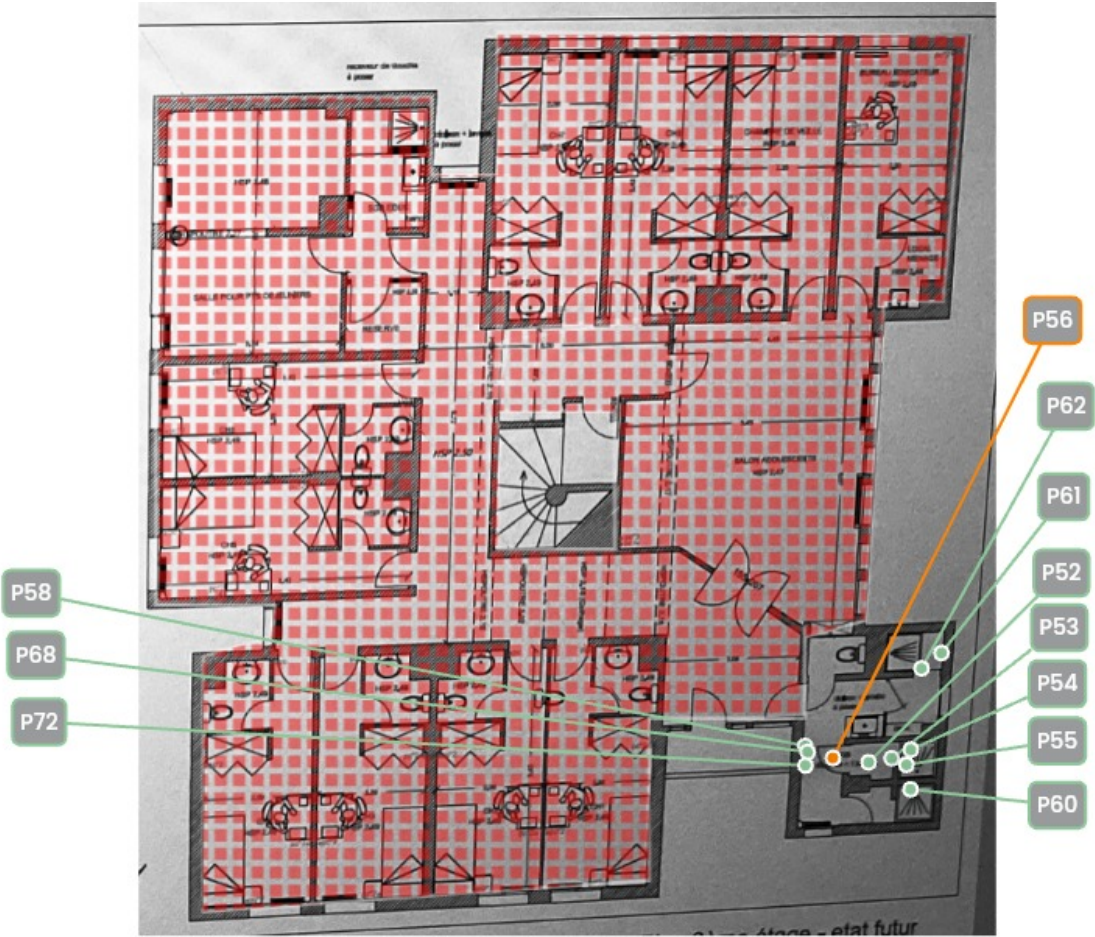


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UEHC ROUEN 38 route de Sahurs 76380 CANTELEU	
Localisation  R+2	Date visite	Le 19/08/2024
	Auteur	Benjamin DOKTOR
	N° dossier	23575239/S3/I
	Planche	3 / 5
	Indice	1
<b><u>Vue utilisée :</u></b>		
<b><u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u></b> <div> <div></div> Colles non bitumineuses </div>		



LEGENDE	<div></div> Prélèvement positif	<div></div> Prélèvement négatif	<div></div> Sondage	<div></div> Inaccessibilité	<div></div> Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UEHC ROUEN 38 route de Sahurs 76380 CANTELEU	
Localisation  R+3	Date visite	Le 19/08/2024
	Auteur	Benjamin DOKTOR
	N° dossier	23575239/S3/I
	Planche	4 / 5
	Indice	1
Vue utilisée :		
<b>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</b> <div>Colles non bitumineuses</div>		



LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: black;">●</span> Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------



PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	UEHC ROUEN 38 route de Sahurs 76380 CANTELEU	
Localisation  Extérieur	Date visite	Le 19/08/2024
	Auteur	Benjamin DOKTOR
	N° dossier	23575239/S3/1
	Planche	5 / 5
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

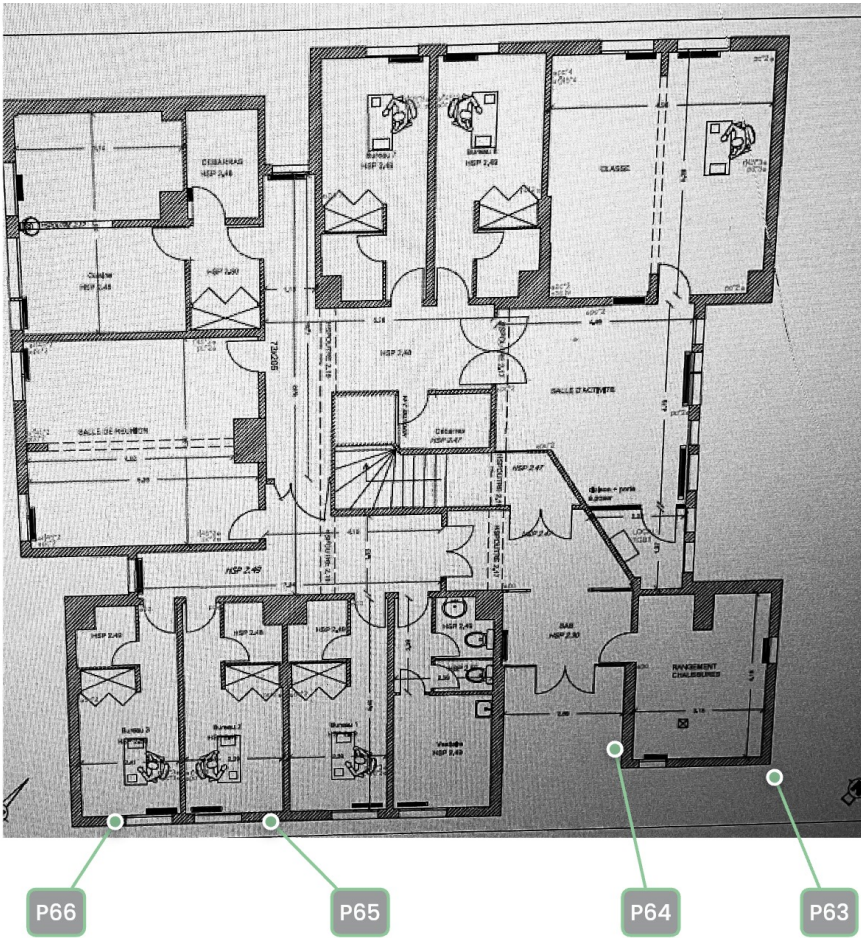

LEGENDE	<span style="color: red;">●</span> Prélèvement positif	<span style="color: green;">●</span> Prélèvement négatif	<span style="color: blue;">●</span> Sondage	<span style="color: orange;">●</span> Inaccessibilité	<span style="color: grey;">●</span> Observation
---------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

## 7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS  
**Benjamin DOKTOR**  
Immeuble Ambassadeur  
4 Place De Boston  
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Notre référence : AR-24-NS-062284-01

**Numéro de dossier : 24W028727**

**Référence de dossier : 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24W028727-001 - Référence *BV3AK1457 Réf. Prel : P1 rdc - SAS/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-002 - Référence *BV3AK1458 Réf. Prel : P2 rdc - SAS/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-003 - Référence *BV3AK1459 Réf. Prel : P3 rdc - SAS/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-004 - Référence *BV3AK1460 Réf. Prel : P4 rdc - SAS/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-005 - Référence *BV3AK1461 Réf. Prel : P5 rdc - SAS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-006 - Référence *BV3AK1462 Réf. Prel : P6 rdc - SAS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.



- N° 24W028727-007 - Référence *BV3AK1463 Réf. Prel : P7 rdc - Dégagement rdc/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-008 - Référence *BV3AK1464 Réf. Prel : P8 rdc - Dégagement rdc/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-009 - Référence *BV3AK1465 Réf. Prel : P9 rdc - Vestiaires/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-010 - Référence *BV3AK1466 Réf. Prel : P10 rdc - Vestiaires/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-011 - Référence *BV3AK1467 Réf. Prel : P11 rdc - Dégagement rdc/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-012 - Référence *BV3AK1468 Réf. Prel : P12 rdc - Dégagement rdc/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-013 - Référence *BV3AK1469 Réf. Prel : P13 rdc - Bureau 7/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Plâtre/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-014 - Référence *BV3AK1470 Réf. Prel : P15 rdc - Tisannerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Plâtre/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-015 - Référence *BV3AK1471 Réf. Prel : P17 rdc - Bureau 7/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-016 - Référence *BV3AK1472 Réf. Prel : P18 rdc - Bureau 7/Revêtements de sol - (Plastique/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-017 - Référence *BV3AK1473 Réf. Prel : P19 rdc - Bureau 8/Revêtements de sol - (Plastique/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-018 - Référence *BV3AK1474 Réf. Prel : P20 rdc - TGBT/Revêtements de sol - (Plastique/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-019 - Référence *BV3AK1475 Réf. Prel : P21 rdc - TGBT/Revêtements de sol - (Plastique/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-020 - Référence *BV3AK1476 Réf. Prel : P22 rdc - Cage d'escalier rdc/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-021 - Référence *BV3AK1477 Réf. Prel : P23 rdc - Cage d'escalier rdc/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-022 - Référence *BV3AK1478 Réf. Prel : P24 R+1 - Dégagement r+1/Revêtements de sol - (Plastique/Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-023 - Référence *BV3AK1479 Réf. Prel : P25 R+1 - Salle de douche r+1/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-024 - Référence *BV3AK1480 Réf. Prel : P26 R+1 - Salle de douche r+1/Faux plafonds - (Dur, Fibreux/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-025 - Référence *BV3AK1481 Réf. Prel : P27 R+1 - Salle de douche r+1/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-026 - Référence *BV3AK1482 Réf. Prel : P28 R+1 - Salle de douche r+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-027 - Référence *BV3AK1483 Réf. Prel : P29 R+1 - Salle de douche r+1/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-028 - Référence *BV3AK1484 Réf. Prel : P30 R+1 - Salle de douche 2 r+1/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-029 - Référence *BV3AK1485* Réf. Prel : *P31 R+1 - Salle de douche 2 r+1/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-030 - Référence *BV3AK1486* Réf. Prel : *P32 R+1 - Salle de douche 2 r+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-031 - Référence *BV3AK1487* Réf. Prel : *P33 R+1 - Salle de douche 3 r+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-032 - Référence *BV3AK1488* Réf. Prel : *P34 R+1 - Salle de douche 3 r+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-033 - Référence *BV3AK1489* Réf. Prel : *P35 R+2 - Dégagement douche r+2/Faux plafonds - (Dur, Fibreux/Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-034 - Référence *BV3AK1490* Réf. Prel : *P36 R+2 - Douche 1 r+2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-035 - Référence *BV3AK1491* Réf. Prel : *P37 R+2 - Douche 1 r+2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-036 - Référence *BV3AK1492* Réf. Prel : *P38 R+2 - Douche 1 r+2/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-037 - Référence *BV3AK1493* Réf. Prel : *P39 R+2 - Douche 1 r+2/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-038 - Référence *BV3AK1494* Réf. Prel : *P40 R+2 - Douche 1 r+2/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-039 - Référence *BV3AK1495 Réf. Prel : P41 R+2 - Douche 2 r+2/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-040 - Référence *BV3AK1496 Réf. Prel : P42 R+2 - Douche 2 r+2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-041 - Référence *BV3AK1497 Réf. Prel : P43 R+2 - Douche 2 r+2/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-042 - Référence *BV3AK1498 Réf. Prel : P44 R+2 - Douche 2 r+2/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-043 - Référence *BV3AK1499 Réf. Prel : P45 R+2 - Douche 3 r+2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-044 - Référence *BV3AK1500 Réf. Prel : P46 R+2 - Douche 3 r+2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-045 - Référence *BV3AK1501 Réf. Prel : P47 R+2 - Douche 3 r+2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-046 - Référence *BV3AK1502 Réf. Prel : P48 R+2 - Dégagement r+2/Revêtements de sol - (Plastique/Orange)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-047 - Référence *BV3AK1503 Réf. Prel : P49 R+2 - Reserve 1/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-048 - Référence *BV3AK1504 Réf. Prel : P50 R+2 - Piece 1/Revêtements de sol - (Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-049 - Référence *BV3AK1505 Réf. Prel : P52 R+3 - Douche 1 r+3/Plafonds - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-050 - Référence *BV3AK1511 Réf. Prel : P53 R+3 - Douche 1 r+3/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-051 - Référence *BV3AK1512 Réf. Prel : P54 R+3 - Douche 1 r+3/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-052 - Référence *BV3AK1513 Réf. Prel : P55 R+3 - Douche 1 r+3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-053 - Référence *BV3AK1514 Réf. Prel : P56 R+3 - Degagement douches r+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-054 - Référence *BV3AK1506 Réf. Prel : P58 R+3 - Degagement douches r+3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-055 - Référence *BV3AK1508 Réf. Prel : P60 R+3 - Douche 2 r+3/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-056 - Référence *BV3AK1509 Réf. Prel : P61 R+3 - Douche 3 r+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Plâtre/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-057 - Référence *BV3AK1510 Réf. Prel : P62 R+3 - Douche 3 r+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-058 - Référence *BV3AK1520 Réf. Prel : P63 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
  
- N° 24W028727-059 - Référence *BV3AK1521 Réf. Prel : P64 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-060 - Référence *BV3AK1518 Réf. Prel : P65 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-061 - Référence *BV3AK1519 Réf. Prel : P66 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-062 - Référence *BV3AK1522 Réf. Prel : P67 R+2 - Dégagement douche r+2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-063 - Référence *BV3AK1515 Réf. Prel : P68 R+3 - Dégagement douches r+3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24W028727-064 - Référence *BV3AK1507 Réf. Prel : P72 R+3 - Dégagement douches r+3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT OUEST SAS**  
**Laboratoire Analyses Nantes**  
EUROFINS ABO  
Site de la Géraudière  
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
44300 NANTES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01 Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33 Page1/17  
Référence laboratoire N° : 24RB033468 Référence de suivi du dossier N° : 24W028727  
Reçu au laboratoire le : 28/10/2024 Date de réception : 28/10/2024  
Date d'analyse : 29/10/2024  
Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24W028727-001 - BV3AK1457 Réf. Prel : P1 rdc - SAS/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24W028727-002 - BV3AK1458 Réf. Prel : P2 rdc - SAS/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24W028727-003 - BV3AK1459 Réf. Prel : P3 rdc - SAS/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24W028727-004 - BV3AK1460 Réf. Prel : P4 rdc - SAS/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24W028727-005 - BV3AK1461 Réf. Prel : P5 rdc - SAS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact/Gris)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page2/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> /S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	24W028727-006 - BV3AK1462 Réf. Prel : P6 rdc - SAS/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	24W028727-007 - BV3AK1463 Réf. Prel : P7 rdc - Dégagement rdc/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24W028727-008 - BV3AK1464 Réf. Prel : P8 rdc - Dégagement rdc/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /VT6S	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	<b>Fibres d'amiante de type chrysotile</b>
009	24W028727-009 - BV3AK1465 Réf. Prel : P9 rdc - Vestiaires/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page3/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24W028727-010 - BV3AK1466 Réf. Prel : P10 rdc - Vestiaires/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011 (1)	24W028727-011 - BV3AK1467 Réf. Prel : P11 rdc - Dégagement rdc/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> /W9QE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012 (1)	24W028727-012 - BV3AK1468 Réf. Prel : P12 rdc - Dégagement rdc/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> /PUU9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24W028727-013 - BV3AK1469 Réf. Prel : P13 rdc - Bureau 7/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Plâtre/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (blanc)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page4/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	24W028727-014 - BV3AK1470 Réf. Prel : P15 rdc - Tisannerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Plâtre/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24W028727-015 - BV3AK1471 Réf. Prel : P17 rdc - Bureau 7/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24W028727-016 - BV3AK1472 Réf. Prel : P18 rdc - Bureau 7/Revêtements de sol - (Plastique/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	<b>MOLP</b> / S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	24W028727-017 - BV3AK1473 Réf. Prel : P19 rdc - Bureau 8/Revêtements de sol - (Plastique/Jaune)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	<b>MOLP</b> / S7PM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page5/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24W028727-018 - BV3AK1474 Réf. Prel : P20 rdc - TGBT/Revêtements de sol - (Plastique/Orange)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type plaque (beige)	<b>MET</b> / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (2)	24W028727-019 - BV3AK1475 Réf. Prel : P21 rdc - TGBT/Revêtements de sol - (Plastique/Orange)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type plaque (beige)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
020	24W028727-020 - BV3AK1476 Réf. Prel : P22 rdc - Cage d'escalier rdc/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type ciment (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021 (3)	24W028727-021 - BV3AK1477 Réf. Prel : P23 rdc - Cage d'escalier rdc/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24W028727-022 - BV3AK1478 Réf. Prel : P24 R+1 - Dégagement r+1/Revêtements de sol - (Plastique/Jaune)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (marron)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page6/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception :28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (marron) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (polymérisé) (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023 (3)	24W028727-023 - BV3AK1479 Réf. Prel : P25 R+1 - Salle de douche r+1/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24W028727-024 - BV3AK1480 Réf. Prel : P26 R+1 - Salle de douche r+1/Faux plafonds - (Dur, Fibreuse/Blanc, Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (fibreuse) (beige)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24W028727-025 - BV3AK1481 Réf. Prel : P27 R+1 - Salle de douche r+1/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Date de réception :28/10/2024

Page7/17

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24W028727-026 - BV3AK1482 Réf. Prel : P28 R+1 - Salle de douche r+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple (blanc) en traces	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (3)	24W028727-027 - BV3AK1483 Réf. Prel : P29 R+1 - Salle de douche r+1/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (blanc)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24W028727-028 - BV3AK1484 Réf. Prel : P30 R+1 - Salle de douche 2 r+1/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)(ii)	<b>MET</b> /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page8/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception :28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	24W028727-029 - BV3AK1485 Réf. Prel : P31 R+1 - Salle de douche 2 r+1/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)	Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24W028727-030 - BV3AK1486 Réf. Prel : P32 R+1 - Salle de douche 2 r+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24W028727-031 - BV3AK1487 Réf. Prel : P33 R+1 - Salle de douche 3 r+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24W028727-032 - BV3AK1488 Réf. Prel : P34 R+1 - Salle de douche 3 r+1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page9/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception :28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033 (1)	24W028727-033 - BV3AK1489 Réf. Prel : P35 R+2 - Dégagemen douche r+2/Faux plafonds - (Dur, Fibreux/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (fibreux) (beige)	<b>MET</b> / MA8A	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24W028727-034 - BV3AK1490 Réf. Prel : P36 R+2 - Douche 1 r+2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreux) (marron)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24W028727-035 - BV3AK1491 Réf. Prel : P37 R+2 - Douche 1 r+2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24W028727-036 - BV3AK1492 Réf. Prel : P38 R+2 - Douche 1 r+2/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24W028727-037 - BV3AK1493 Réf. Prel : P39 R+2 - Douche 1 r+2/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)	Matériau souple (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page 10/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	24W028727-038 - BV3AK1494 Réf. Prel : P40 R+2 - Douche 1 r+2/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24W028727-039 - BV3AK1495 Réf. Prel : P41 R+2 - Douche 2 r+2/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24W028727-040 - BV3AK1496 Réf. Prel : P42 R+2 - Douche 2 r+2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	<b>MET</b> /X2YQ	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041 (3)	24W028727-041 - BV3AK1497 Réf. Prel : P43 R+2 - Douche 2 r+2/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24W028727-042 - BV3AK1498 Réf. Prel : P44 R+2 - Douche 2 r+2/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)	Matériau (noir) ; matériau souple de type joint (blanc)	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page 11/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043	24W028727-043 - BV3AK1499 Réf. Prel : P45 R+2 - Douche 3 r+2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24W028727-044 - BV3AK1500 Réf. Prel : P46 R+2 - Douche 3 r+2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24W028727-045 - BV3AK1501 Réf. Prel : P47 R+2 - Douche 3 r+2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Compact/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (bleu) en traces	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046 (4)	24W028727-046 - BV3AK1502 Réf. Prel : P48 R+2 - Dégagemen r+2/Revêtements de sol - (Plastique/Orange)	Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (polymérisé) (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	<b>MOLP</b> /S7RM	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
047	24W028727-047 - BV3AK1503 Réf. Prel : P49 R+2 - Reserve 1/Revêtements de sol - (Compact/Gris)					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page 12/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24W028727-048 - BV3AK1504 Réf. Prel : P50 R+2 - Piece 1/Revêtements de sol - (Compact/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24W028727-049 - BV3AK1505 Réf. Prel : P52 R+3 - Douche 1 r+3/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris) en traces	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24W028727-050 - BV3AK1511 Réf. Prel : P53 R+3 - Douche 1 r+3/Revêtements de sol - (Linoléum/Gris)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (beige)	<b>MET</b> /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (3)	24W028727-051 - BV3AK1512 Réf. Prel : P54 R+3 - Douche 1 r+3/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page 13/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
052	24W028727-052 - BV3AK1513 Réf. Prel : P55 R+3 - Douche 1 r+3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 (5)	24W028727-053 - BV3AK1514 Réf. Prel : P56 R+3 - Degagemen douches r+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Blanc	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (marron)	<b>MOLP</b> / S6BL	- / -	-	Quantité insuffisante
054	24W028727-054 - BV3AK1506 Réf. Prel : P58 R+3 - Degagemen douches r+3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (3)	24W028727-055 - BV3AK1508 Réf. Prel : P60 R+3 - Douche 2 r+3/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Caoutchouc/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page 14/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
056 (3)	24W028727-056 - BV3AK1509 Réf. Prel : P61 R+3 - Douche 3 r+3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Dur, Plâtre/Gris)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057 (3)	24W028727-057 - BV3AK1510 Réf. Prel : P62 R+3 - Douche 3 r+3/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> /Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
058	24W028727-058 - BV3AK1520 Réf. Prel : P63 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> /GX4E	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24W028727-059 - BV3AK1521 Réf. Prel : P64 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Gris)	Matériau souple (polymérisé) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24W028727-060 - BV3AK1518 Réf. Prel : P65 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Page 15/17

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date de réception : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client: 24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	24W028727-061 - BV3AK1519 Réf. Prel : P66 Extérieur/Façades lourdes y compris poteaux - (Mastic/Gris)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (polymérisé) (gris)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062 (3)	24W028727-062 - BV3AK1522 Réf. Prel : P67 R+2 - Dégagement douche r+2/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	<b>MOLP</b> / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
063	24W028727-063 - BV3AK1515 Réf. Prel : P68 R+3 - Dégagement douches r+3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24W028727-064 - BV3AK1507 Réf. Prel : P72 R+3 - Dégagement douches r+3/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	<b>MET</b> / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Date de réception :28/10/2024

Page16/17

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) Nous ne pouvons pas rendre de résultat représentatif car l'analyse nécessite plusieurs prises d'essai complémentaires que nous n'avons pas pu réaliser par faute de quantité.

### Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (ii) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP** : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-036462-01

Référence laboratoire N° : 24RB033468

Reçu au laboratoire le : 28/10/2024

Date d'analyse : 29/10/2024

Référence dossier Client:24W028727 - 1510797476/23575239/S3/1/5\_23575239/1/4

Date d'émission de rapport : 31/10/2024 0:33

Référence de suivi du dossier N° : 24W028727

Date de réception :28/10/2024

Page17/17

Validé et approuvé par :



Vicentiu Stoica  
Sef serviciu CRO 007