

socoboïs

depuis 1999

05 62 27 20 20

toulouse@socoboïs.net

www.socoboïs.net

26, CHEMIN DE LA GLACIÈRE - 31200 TOULOUSE

1999 – 2023

à votre service
depuis + de 20 ans

Date de visite : 04/09/2024

Donneur d'Ordre

SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE
IMMOBILIERE SRAP

Rectorat de Région Académique Occitanie
10, chemin des Maraichers
31400 TOULOUSE

Dossier de Diagnostics Techniques

**Réf. : 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE
IMMOBILIERE**



PROPRIÉTAIRE

SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE
POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

Rectorat de Région Académique Occitanie
10, chemin des Maraichers
31400 TOULOUSE

Réf. Donneur d'Ordre :

BIEN

C.I.O.

58 allée de Bellefontaine
31100 TOULOUSE

Etage :

N° lot(s) :

Propriétaire :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	NOTE DE SYNTHÈSE
Type de bien :	C.I.O.	
Adresse :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE	
		Réf. 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE


AMIANTE

► Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

RAPPORT DE MISSION DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX

Arrêté du 16/07/2019. Art. R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019. Norme NF X 46-020 d'août 2017



NUMÉRO DU RAPPORT :	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A
PROPRIÉTAIRE :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAPI
DONNEUR D'ORDRE :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAPI
ADRESSE DE L'IMMEUBLE :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE
BÂTIMENT OU INSTALLATION :	C.I.O.
DATE DE LA COMMANDE :	04/09/2024
LA OU LE(S) DATE(S) D'EXÉCUTION DU REPÉRAGE :	23/09/2024
DATE D'EMISSION DU RAPPORT DE REPÉRAGE :	27/09/2024
RÉFÉRENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE :	
SIGNATAIRE DU RAPPORT	
<i>Signature et Visa :</i> 	<i>Opérateur de repérage :</i> MARECHAL François SOCOBOIS Rapport établi le 27/09/2024

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

LISTE DES MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE REPÉRÉS

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère de décision (Réf. du prélèvement)
7	Sanitaires n°1	Rd C	Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P013)
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P011)
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P012)
20	Sanitaires n°3	Rd C	Plafond	Conduit de ventilation n°1	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse (P032)
			Sol	Conduit de ventilation n°2	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse (P033)
			Sol	Conduit d'eaux usées n°1	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse (P034)
			Sol	Conduit d'eaux usées n°2	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse
93	Toiture terrasse	Ext	Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°1	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse (P002)
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°2	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°3	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°4	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°5	Fibre ciment - Brut	Résultat d'analyse

EXCLUSIONS

Néant

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSION.....	2
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION.....	4
IDENTIFICATION COMPLÈTE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES.....	4
IDENTIFICATION COMPLÈTE DE L'IMMEUBLE CONCERNÉ.....	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNÉ.....	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPÉRAGE.....	5
PÉRIMÈTRE DU REPÉRAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNÉS (ZONE D'INTERVENTION).....	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNÉES / LOCAUX A INVESTIGUER.....	5
PROGRAMME DE REPERAGE	8
RAPPORTS PRÉCÉDEMMENT RÉALISÉS	8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPÉRAGE	8
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	8
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMÉMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	8
CONDITIONS D'INACCESSIBILITÉ OU D'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES.....	8
LISTE DES ZONES PRÉSENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES.....	8
RÉSULTATS DU REPÉRAGE.....	11
RÉSULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE	11
LISTE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS REPÉRÉS	11
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE CONCERNÉ PAR LA MISSION DE REPÉRAGE	27
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	28
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	45
ANNEXE : PROCÈS-VERBAUX D'ANALYSE.....	52

1 DESCRIPTION DE LA MISSION

1.1 OBJET DE LA MISSION

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE

1.2 IDENTIFICATION COMPLÈTE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES

Propriétaire de l'immeuble :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAPI
Demeurant :	Rectorat de Région Académique Occitanie 10, chemin des Maraichers 31400 TOULOUSE
Représenté par :	Monsieur FARGES Maxime
Commanditaire du repérage :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAPI
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Mr MARECHAL François
Nom et adresse de l'entreprise :	SOCOBOIS 26, chemin de la Glacière 31200 Toulouse
N° de Siret :	42398888000187
RCP : Compagnie - N° de police	AXA FRANCE IARD - Contrat n° 11165583004

1.3 IDENTIFICATION COMPLÈTE DE L'IMMEUBLE CONCERNÉ

Dénomination :	
Adresse complète :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE
Référence Cadastre :	BK - 132

1.4 IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNÉ

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Entre le 01/01/1949 et le 30/06/1997	Construction : Entre le 01/01/1949 et le 30/06/1997
Fonction principale du bâtiment :	C.I.O.	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

2 PROGRAMME DE TRAVAUX

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé :

Rénovation partielle du bâtiment.

Le périmètre des travaux est limité aux locaux listés dans "la liste des locaux/parties d'immeubles visités / non visités concernés par les travaux" dans le chapitre H.

3 CADRE DE LA MISSION DE REPÉRAGE

3.1 PÉRIMÈTRE DU REPÉRAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNÉS (ZONE D'INTERVENTION)

Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Entrée dégagement et placards	RdC	1
Entrée dégagement et placards	RdC	2
Entrée dégagement et placards	RdC	3
Entrée dégagement et placards	RdC	4
Sanitaires n°1	RdC	5
Sanitaires n°1	RdC	6
Sanitaires n°1	RdC	7
Sanitaires n°1	RdC	8
Salle de projection	RdC	9
Salle de projection	RdC	10
Salle de projection	RdC	11
Salle de projection	RdC	12
Salon central et cage d'escalier	RdC	13
Salon central et cage d'escalier	RdC	14
Salon central et cage d'escalier	RdC	15
Salon central et cage d'escalier	RdC	16
Sanitaires n°2 (kitchenette)	RdC	17
Sanitaires n°2 (kitchenette)	RdC	18
Sanitaires n°2 (kitchenette)	RdC	19
Sanitaires n°3	RdC	20
Sanitaires n°3	RdC	21
Sanitaires n°3	RdC	22
Sanitaires n°3	RdC	23
Sanitaires n°2 (kitchenette)	RdC	24
Archives	RdC	25
Archives	RdC	26
Archives	RdC	27
Archives	RdC	28
Bureau open space	RdC	29
Bureau open space	RdC	30
Bureau open space	RdC	31
Bureau open space	RdC	32

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Bureau direction	RdC	33
Bureau direction	RdC	34
Bureau direction	RdC	35
Bureau direction	RdC	36
Bureau n°1	RdC	37
Bureau n°1	RdC	38
Bureau n°1	RdC	39
Bureau n°1	RdC	40
SAS n°1	RdC	41
SAS n°1	RdC	42
SAS n°1	RdC	43
SAS n°1	RdC	44
SAS n°2	RdC	45
SAS n°2	RdC	46
SAS n°2	RdC	47
SAS n°2	RdC	48
Salle détente	RdC	49
Salle détente	RdC	50
Salle détente	RdC	51
Salle détente	RdC	52
Entrée	1er	53
Entrée	1er	54
Entrée	1er	55
Entrée	1er	56
Salle principale (documentation)	1er	57
Salle principale (documentation)	1er	58
Salle principale (documentation)	1er	59
Salle principale (documentation)	1er	60
Salle de Réunion	1er	61
Salle de Réunion	1er	62
Salle de Réunion	1er	63
Salle de Réunion	1er	64
Bureau n°1	1er	65
Bureau n°1	1er	66
Bureau n°1	1er	67
Bureau n°1	1er	68

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Bureau n°2	1er	69
Bureau n°2	1er	70
Bureau n°2	1er	71
Bureau n°2	1er	72
Bureau n°3	1er	73
Bureau n°3	1er	74
Bureau n°3	1er	75
Bureau n°3	1er	76
Bureau n°4	1er	77
Bureau n°4	1er	78
Bureau n°4	1er	79
Bureau n°4	1er	80
Bureau n°5	1er	81
Bureau n°5	1er	82
Bureau n°5	1er	83
Bureau n°5	1er	84
Sanitaires PMR	1er	85
Sanitaires PMR	1er	86
Sanitaires PMR	1er	87
Sanitaires PMR	1er	88
Extérieur Bâtiment	Ext	89
Extérieur Bâtiment	Ext	90
Extérieur Bâtiment	Ext	91
Extérieur Bâtiment	Ext	92
Toiture terrasse	Ext	93
Toiture terrasse	Ext	94
Toiture terrasse	Ext	95
Toiture terrasse	Ext	96
Chaufferie	RdC	97
Chaufferie	RdC	98
Chaufferie	RdC	99
Chaufferie	RdC	100

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 RAPPORTS PRÉCÉDEMMENT RÉALISÉS

Néant

4 CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

4.1 DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE

Néant

4.2 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMÉMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020

4.3 CONDITIONS D'INACCESSIBILITÉ OU D'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

Néant

4.4 LISTE DES ZONES PRÉSENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

2001 : Conduit de ventilation Fibre ciment Brut (continue : NON)			
Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Toiture terrasse	Conduit de ventilation n°1	Fibre ciment - Brut	
	Conduit de ventilation n°2	Fibre ciment - Brut	
	Conduit de ventilation n°3	Fibre ciment - Brut	
	Conduit de ventilation n°4	Fibre ciment - Brut	
	Conduit de ventilation n°5	Fibre ciment - Brut	

Z002 : Plancher Colle Lino (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée dégagement et placards	Plancher	Colle - Lino	
Salle de projection	Plancher	Colle - Lino	
Salon central et cage d'escalier	Plancher	Colle - Lino	
Bureau open space	Plancher	Colle - Lino	
Bureau direction	Plancher	Colle - Lino	
Bureau n°1	Plancher	Béton - Lino	
Salle détente	Plancher	Béton - Lino	
Salle de Réunion	Plancher	Béton - Lino	
Bureau n°1	Plancher	Béton - Lino	
Bureau n°2	Plancher	Béton - Lino	
Bureau n°3	Plancher	Béton - Lino	
Bureau n°4	Plancher	Béton - Lino	

Z003 : Plancher Colle Carrelage (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires n°1	Plancher	Colle - Carrelage	
Sanitaires n°2 (kitchenette)	Plancher	Colle - Carrelage	
Sanitaires n°3	Plancher	Colle - Carrelage	

Z004 : Murs Plâtre Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée dégagement et placards	Murs	Plâtre - Peinture	
Sanitaires n°1	Murs	Plâtre - Peinture	
Salle de projection	Murs	Plâtre - Peinture	
	Porte n°2 - Embrasure	Plâtre - Peinture	
Salon central et cage d'escalier	Murs	Plâtre - Peinture	
Sanitaires n°2 (kitchenette)	Murs	Plâtre - Peinture	
Sanitaires n°3	Murs	Plâtre - Peinture	
Archives	Murs	Plâtre - Peinture	
Bureau open space	Murs	Plâtre - Peinture	
	Porte n°3 - Embrasure	Plâtre - Peinture	
Bureau direction	Murs	Plâtre - Peinture	
Bureau n°1	Murs	Plâtre - Peinture	
SAS n°1	Murs	Plâtre - Peinture	
SAS n°2	Murs	Plâtre - Peinture	
Salle détente	Murs	Plâtre - Peinture	

Z005 : Plafond Plâtre Peinture (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée dégagement et placards	Plafond	Plâtre - Peinture	
Sanitaires n°1	Plafond	Plâtre - Peinture	
Salle de projection	Plafond	Plâtre - Peinture	
Salon central et cage d'escalier	Plafond	Plâtre - Peinture	
Sanitaires n°2 (kitchenette)	Plafond	Plâtre - Peinture	
Sanitaires n°3	Plafond	Plâtre - Peinture	
Archives	Plafond	Plâtre - Peinture	
Bureau open space	Plafond	Plâtre - Peinture	
Bureau direction	Plafond	Plâtre - Peinture	
Bureau n°1	Plafond	Plâtre - Peinture	
SAS n°1	Plafond	Plâtre - Peinture	
SAS n°2	Plafond	Plâtre - Peinture	
Salle détente	Plafond	Plâtre - Peinture	

Z006 : Plancher Colle Moquette collée (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Archives	Plancher	Colle - Moquette collée	
SAS n°1	Plancher	Béton - Moquette collée	
SAS n°2	Plancher	Béton - Moquette collée	

Z007 : Plancher Colle Moquette collée (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Entrée	Plancher	Béton - Moquette collée	
Salle principale (documentation)	Plancher	Colle - Moquette collée	

Z008 : Marche (s) Colle Lino (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salon central et cage d'escalier	Marche (s)	Colle - Lino	
Salle principale (documentation)	Cage d'escalier	Béton - Lino	
Bureau n°5	Plancher	Béton - Lino	

Z009 : Conduit d'eaux usées Fibre ciment Brut (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Sanitaires n°3	Conduit d'eaux usées n°1	Fibre ciment - Brut	
	Conduit d'eaux usées n°2	Fibre ciment - Brut	

5 RÉSULTATS DU REPÉRAGE
5.1 RÉSULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE

Titre
Programme de travaux

5.2 LISTE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS REPÉRÉS

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
3	Entrée dégagement et placards	RdC	A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient		

N° Local	Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
							<i>pas d'amiante</i>		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Lino	NON	Résultat d'analyse	P006	
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse	P007	
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse	P008	
			B	Portes et dormant n°1	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Portes et dormant n°2	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte vitrée et dormant	aluminium - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Imposte	aluminium - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Porte n°3 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Porte n°3 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
7	Sanitaires n°1	RdC	A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Carrelage	NON	Résultat d'analyse	P009	
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	OUI	Résultat d'analyse	P013	
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Colle - Carrelage	OUI	Résultat d'analyse	P011	
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Colle - Carrelage	NON	Résultat d'analyse	P010	
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	OUI	Résultat d'analyse	P012	
12	Salle de projection	RdC	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
			A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Baie vitrée n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Allège n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°2 - Dormant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°2 - Embrasure	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			C	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°3	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°4	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°5	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°6	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°3	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°4	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°5	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°6	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Grille de défense n°1	Métal	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Grille de défense n°2	Métal	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Grille de défense n°3	Métal	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Grille de défense n°4	Métal	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
							pas d'amiante		
			D	Grille de défense n°5	Métal	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
13	Salon central et cage d'escalier	RdC	A	Porte vitrée et dormant	aluminium - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Imposte n°1	aluminium - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Marche (s)	Colle - Lino	NON	Résultat d'analyse	P014	
			F	Main courante n°1	Bois - Vernis	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Main courante n°2	Bois - Vernis	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Poteau de départ	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			G	Porte n°3 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			G	Porte n°3 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			I	Porte n°4 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			I	Porte n°4 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			I	Baie vitrée	aluminium - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			I	Allège	Bois - Vernis	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Porte n°5 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
			L	Porte n°5 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Porte n°6 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Porte n°6 - Embrasure	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Porte n°6 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Porte n°7 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Porte n°7 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			G	Imposte n°2	Mastic - Peinture	NON	Résultat d'analyse	P015	
			I	Imposte n°3	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Imposte n°4	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Imposte n°5	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Imposte n°6	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			L	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
17	Sanitaires n°2 (kitchenette)	RdC	A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Carrelage	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	NON	Résultat d'analyse	P017	
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Colle - Carrelage	NON	Résultat d'analyse	P016	
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			H	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			G	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			G	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			G	Porte n°3 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			G	Porte n°3 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Colle - Carrelage	NON	Résultat d'analyse	P026	
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	NON	Résultat d'analyse	P028	
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	NON	Résultat d'analyse	P027	
20	Sanitaires n°3	RdC	A	Porte - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Carrelage	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	NON	Résultat d'analyse	P019	
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Colle - Carrelage	NON	Résultat d'analyse	P018	
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			G	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	NON	Résultat d'analyse	P031	
			Parois verticales intérieures	Murs	Colle - Faïence	NON	Résultat d'analyse	P030	
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Colle - Carrelage	NON	Résultat d'analyse	P029	
			Plafond	Conduit de ventilation n°1	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse	P032	
			Sol	Conduit de ventilation n°2	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse	P033	
			Sol	Conduit d'eaux usées n°1	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse	P034	
			Sol	Conduit d'eaux usées n°2	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse		
28	Archives	RdC	A	Imposte	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Moquette collée	NON	Résultat d'analyse	P020	
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			E	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
							pas d'amiante		
31	Bureau open space	RdC	A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Baie vitrée n°1	aluminium - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			C	Baie vitrée n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Baie vitrée n°3	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Baie vitrée n°4	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Baie vitrée n°5	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Baie vitrée n°6	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Porte n°3 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Porte n°3 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Porte n°3 - Embrasure	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			B	Plaques	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Allège n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Allège n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Allège n°3	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Allège n°4	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Allège n°5	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
			D	Allège n°6	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Grille défense n°1	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Grille défense n°2	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Grille défense n°3	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Grille défense n°4	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Radiateur n°1	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Radiateur n°2	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Baie vitrée n°2	Joint de dilatation - Brut	NON	Résultat d'analyse	P021	
34	Bureau direction	RdC	C	Allège	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Baie vitrée	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Grille défense	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Colle - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			D	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
40	Bureau n°1	RdC	B	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Baie vitrée	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
			C	Allège	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Grille de défense	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Porte et dormant n°1	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Porte et dormant n°2	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			A	Imposte	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
43	SAS n°1	RdC	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Sol	Plancher	Béton - Moquette collée	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
48	SAS n°2	RdC	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Sol	Plancher	Béton - Moquette collée	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
50	Salle détente	RdC	A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Porte n°3 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Porte n°3 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Imposte	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Baie vitrée n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Baie vitrée n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Allège n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Allège n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Grille de défense	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse		
			E	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
55	Entrée	1er	A	Porte - Dormant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Embrasure	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Moquette collée	NON	Résultat d'analyse		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Baie vitrée	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte vitrée et dormant	aluminium - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
			D	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bois - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
60	Salle principale (documentation)	1er	Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse	P024	
			Sol	Plancher	Colle - Moquette collée	NON	Résultat d'analyse	P022	
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Résultat d'analyse	P023	
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte vitrée et dormant	aluminium - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Baie vitrée	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	4 Baies vitrées	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	4 allèges	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	4 grilles de défense	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°1 - Dormant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°1 - Embrasure	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Porte n°3 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Porte n°3 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Porte n°4 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Porte n°4 - Embrasure	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			F	Porte n°4 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			I	Porte n°5 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			I	Porte n°5 - Embrasure	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			I	Porte n°5 - Ouvrant	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
				intérieur			pas d'amiante		
			K	Porte n°6 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			K	Porte n°6 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			M	Baie vitrée n°5	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			P	Baie vitrée n°6	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			S	Baie vitrée n°7	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			T	6 Baies vitrées	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			T	Radiateur n°1	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			T	Radiateur n°2	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Intérieur	Cage d'escalier	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			N	Porte n°7 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			N	Porte n°7 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			S	Porte n°8 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			S	Porte n°8 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
61	Salle de Réunion	1er	A	Porte n°1 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°2 - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte n°2 - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Plaques n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	3 baies vitrées	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
							<i>pas d'amiante</i>		
			C	3 allèges	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Plaques n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Radiateur n°1	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Radiateur n°2	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			C	Radiateur n°3	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
66	Bureau n°1	1er	Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
72	Bureau n°2	1er	A	Porte - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
							pas d'amiante		
			E	Allège n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Allège n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Baie vitrée n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Baie vitrée n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
73	Bureau n°3	1er	A	Porte - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
80	Bureau n°4	1er	A	Porte - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Allège n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
							pas d'amiante		
			D	Allège n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Baie vitrée n°2	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
84	Bureau n°5	1er	A	Porte - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Résultat d'analyse		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Baie vitrée n°1	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Plaques	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			E	Allège	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Baie vitrée n°2	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			B	Allège n°2	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			D	Radiateur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
88	Sanitaires PMR	1er	A	Porte - Dormant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Bois - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Lino	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Murs	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Plinthes	PVC - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

N° Local	Local	Etage	Zone	Élément	Matériau / Produit	Présence d'amiante	Critère de décision	Réf. prélèvement	Quantification (estimatif donné à titre indicatif et à vérifier avant tout chiffrage)
92	Extérieur Bâtiment	Ext	Extérieur	Murs	Béton - Enduit	NON	Résultat d'analyse	P001	
			Extérieur	Ensemble des baies vitrées	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Extérieur	Ensemble des allèges	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Extérieur	Ensemble des grilles de défense	Métal - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Extérieur	Murs	Béton - Enduit	NON	Résultat d'analyse	P005	
93	Toiture terrasse	Ext	Eléments extérieurs	Garde-corps	aluminium - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Sol	Plancher	Béton - Revêtement bitumineux	NON	Résultat d'analyse	P003	
			Sol	Plancher	Gravier - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°1	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse	P002	
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°2	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse		
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°3	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse		
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°4	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse		
			Conduits, canalisations et équipements intérieurs	Conduit de ventilation n°5	Fibre ciment - Brut	OUI	Résultat d'analyse		
			Murets périphériques	Accrotères	Béton - Paxalu	NON	Résultat d'analyse	P004	
100	Chaufferie	RdC	A	Porte - Dormant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Embrasure	Béton - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			A	Porte - Ouvrant intérieur	Métal - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Planchers et plafonds	Plancher	Béton - Brut	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Parois verticales intérieures	Murs	Béton - Peinture	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
			Plafond	Plafond	Béton - Flocage	NON	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	P025	

5.3 RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE CONCERNÉ PAR LA MISSION DE REPÉRAGE

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRÉLÈVEMENT : P001


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	Ext - Extérieur Bâtiment Murs - Extérieur
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	18/11/2022	Béton - Enduit
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P002

Emplacement

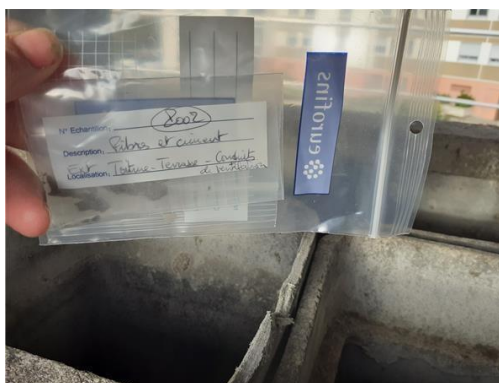


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	Ext - Toiture terrasse Conduit de ventilation n°1 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	18/11/2022	Fibre ciment - Brut
RÉSULTAT AMIANTE		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRÉLÈVEMENT : P003
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	Ext - Toiture terrasse Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	18/11/2022	Béton - Revêtement bitumineux
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P004
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	Ext - Toiture terrasse Accroches - Murets périphériques
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	18/11/2022	Béton - Paxalu
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

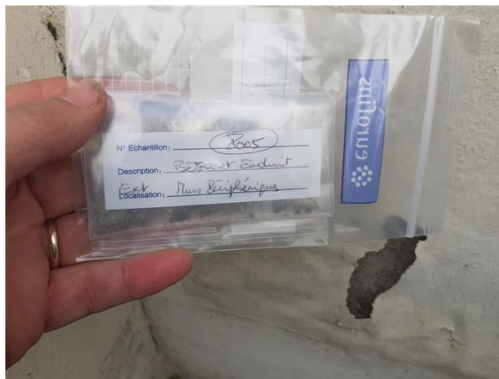PRÉLÈVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	Ext - Extérieur Bâtiment Murs - Extérieur
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	18/11/2022	Béton - Enduit
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

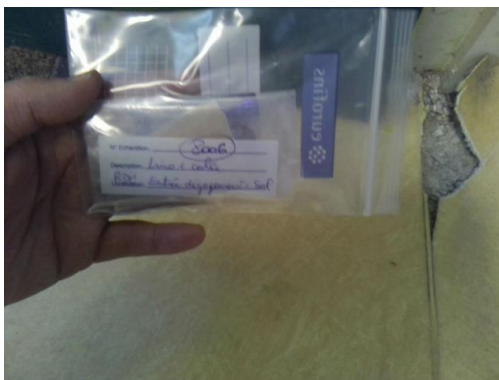PRÉLÈVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Entrée dégagement et placards Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Lino
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

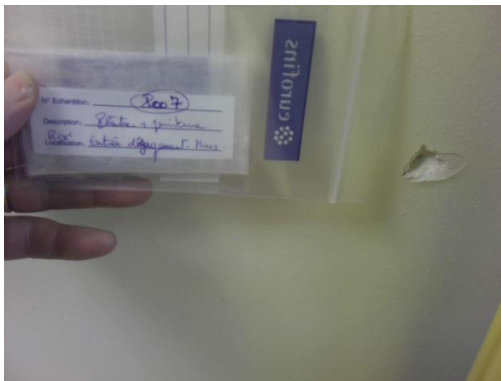PRÉLÈVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Entrée dégagement et placards Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Plâtre - Peinture
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P008
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Entrée dégagement et placards Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Plâtre - Peinture
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Carrelage
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°1 Plinthes - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Carrelage
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°1 Plinthes - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Carrelage
RÉSULTAT AMIANTE		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRÉLÈVEMENT : P012
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°1 Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Faïence
RÉSULTAT AMIANTE		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRÉLÈVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°1 Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Faïence
RÉSULTAT AMIANTE		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRÉLÈVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Salon central et cage d'escalier Marche (s) - F
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Lino
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Salon central et cage d'escalier Imposte n°2 - G
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Mastic - Peinture
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P016
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) Plinthes - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Carrelage
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Faïence
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°3 Plinthes - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Carrelage
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

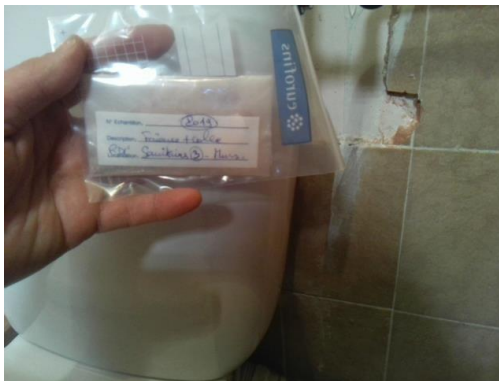PRÉLÈVEMENT : P019
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°3 Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Faïence
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P020
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Archives Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Moquette collée
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P021
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Bureau open space Baie vitrée n°2 - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Joint de dilatation - Brut
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	1er - Salle principale (documentation) Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Colle - Moquette collée
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	1er - Salle principale (documentation) Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Plâtre - Peinture
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

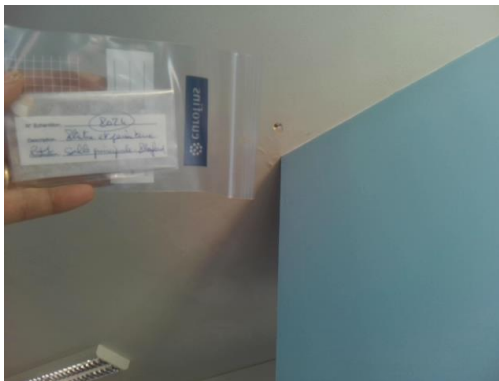PRÉLÈVEMENT : P024
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	1er - Salle principale (documentation) Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Plâtre - Peinture
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Chaufferie Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	17/02/2023	Béton - Flocage
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P026
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) Plinthes - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	28/02/2023	Colle - Carrelage
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	28/02/2023	Colle - Faïence
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	28/02/2023	Colle - Faïence
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P029
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°3 Plinthes - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	28/02/2023	Colle - Carrelage
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P030
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°3 Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	28/02/2023	Colle - Faïence
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P031
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°3 Murs - Parois verticales intérieures
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	28/02/2023	Colle - Faïence
RÉSULTAT AMIANTE		
Absence d'amiante		

PRÉLÈVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°3 Conduit de ventilation n°1 - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	04/09/2024	Fibre ciment - Brut
RÉSULTAT AMIANTE		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRÉLÈVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°3 Conduit de ventilation n°2 - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	04/09/2024	Fibre ciment - Brut
RÉSULTAT AMIANTE		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

PRÉLÈVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP	23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE	RdC - Sanitaires n°3 Conduit d'eaux usées n°1 - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
MARECHAL François	23/09/2024	Fibre ciment - Brut
RÉSULTAT AMIANTE		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

socobois

— depuis 1999 —

05 62 27 20 20

toulouse@socobois.net

www.socobois.net

26, CHEMIN DE LA GLACIÈRE - 31200 TOULOUSE

1999 - 2023
à votre service
depuis + de 20 ans

AMIANTE

ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS

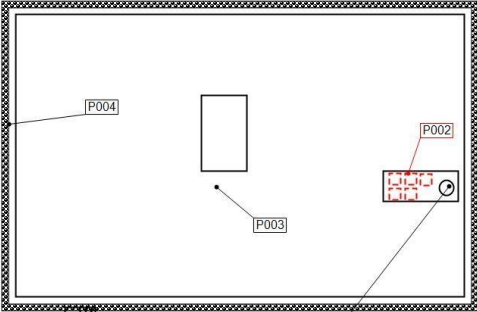



	Planche de repérage		
Client :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE	Titre :	Plan de masse
N° dossier :	23-127426-SERVICE REGIONAL	Adresse :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE
N° planche :	1/6		
Type :	Croquis		
Date :	27/09/2024	Localisation :	
Intervenant :	MARECHAL François	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	
<div>  <p>Conduit de fumée provenant de la chaufferie métallique en sortie extérieure, sur 1,20 ml environ. Mais type de matériaux inconnu entre chaufferie et sortie de cheminée.</p> <p>-Légende:  Après analyse : Conduits en fibres ciment = Amiantés. - Cf. P002.</p> <div>   </div> <p>P003 - P004 Après analyses : Étanchéité bitumineuse + alu = Non amianté.</p> </div>			

	Planche de repérage			
Client :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE	Titre :	Plan de masse : Sondages.	
N° dossier :	23-127426-SERVICE REGIONAL	Adresse :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE	
N° planche :	2/6			
Type :	Croquis			
Date :	27/09/2024	Localisation :		
Intervenant :	MARECHAL François	Lieu / Zone :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		

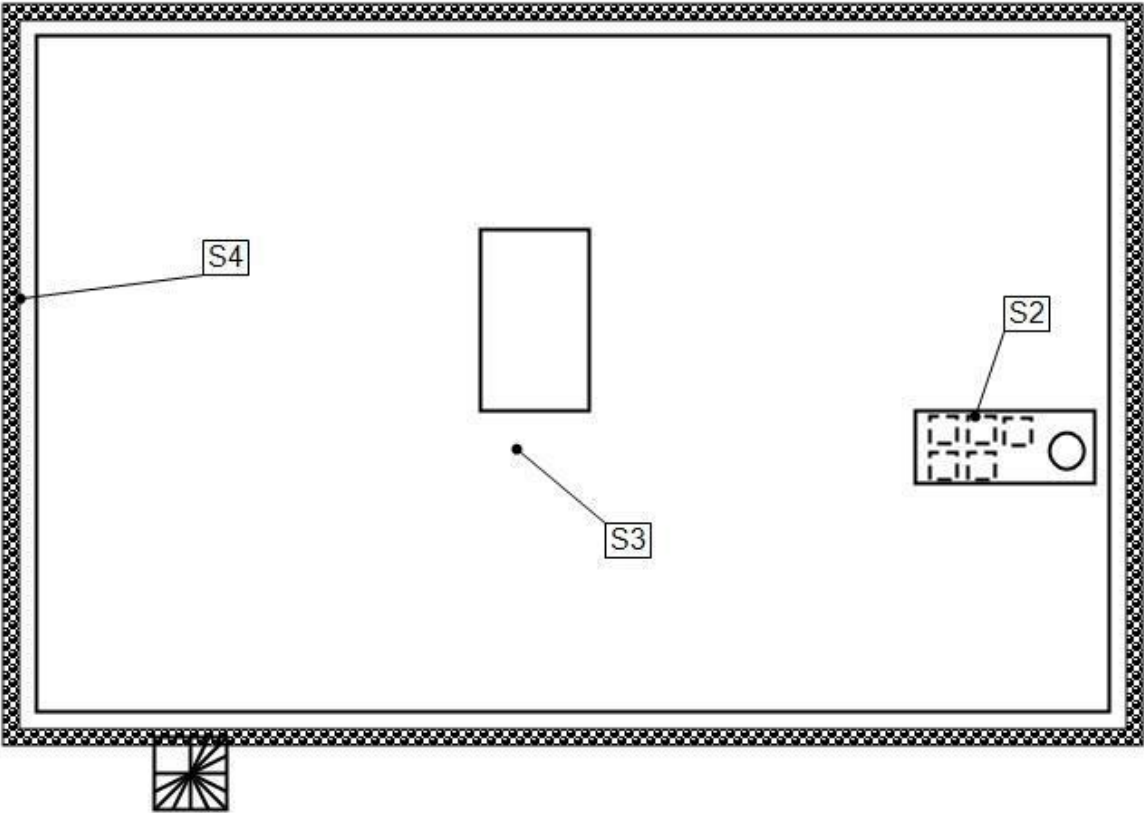


	Planche de repérage			
Client :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE	Titre :	RDC	
N° dossier :	23-127426-SERVICE REGIONAL	Adresse :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE	
N° planche :	3/6			
Type :	Croquis			
Date :	27/09/2024	Localisation :		
Intervenant :	MARECHAL François	Lieu / Zone :		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :		



Planche de repérage			
Client :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE	Titre :	RDC : Sondages.
N° dossier :	23-127426-SERVICE REGIONAL	Adresse :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE
N° planche :	4/6		
Type :	Croquis		
Date :	27/09/2024	Localisation :	
Intervenant :	MARECHAL François	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	


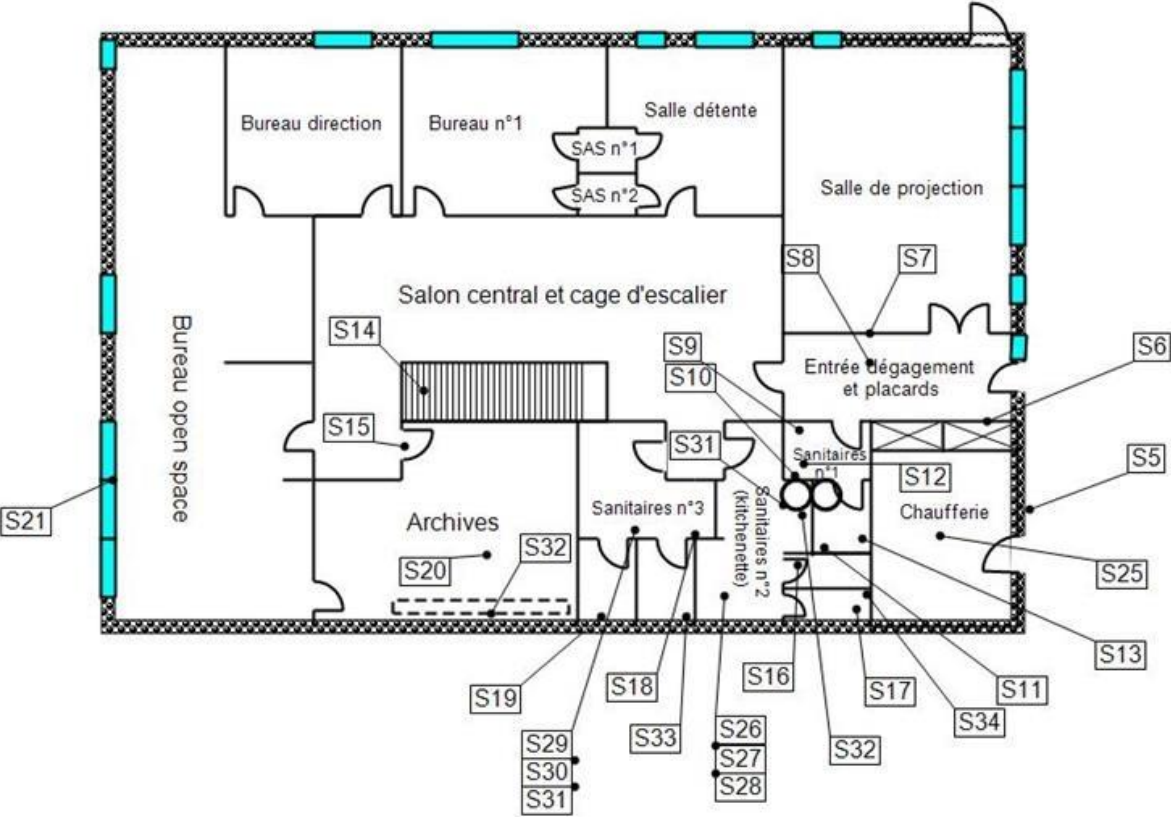


Planche de repérage			
Client :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE	Titre :	R+1
N° dossier :	23-127426-SERVICE REGIONAL	Adresse :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE
N° planche :	5/6		
Type :	Croquis		
Date :	27/09/2024	Localisation :	
Intervenant :	MARECHAL François	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

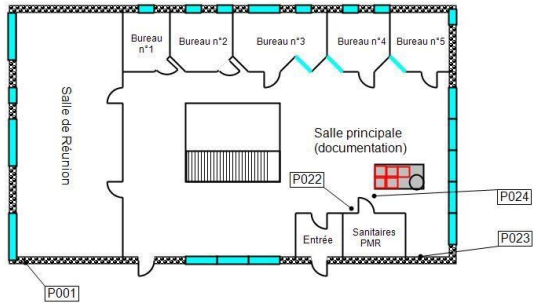

-Légende :

P001

P022 à P024

Après analyse : Enduit mural extérieur = Non amianté.


Passage des conduits de ventilation

dans le plenum vertical du R+1.

P003 - P004

Après analyses : Étanchéité bitumineuse + alu = Non amianté.

Planche de repérage			
Client :	SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE	Titre :	R+1 : Sondages.
N° dossier :	23-127426-SERVICE REGIONAL	Adresse :	58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE
N° planche :	6/6		
Type :	Croquis		
Date :	27/09/2024	Localisation :	
Intervenant :	MARECHAL François	Lieu / Zone :	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	Commentaire :	

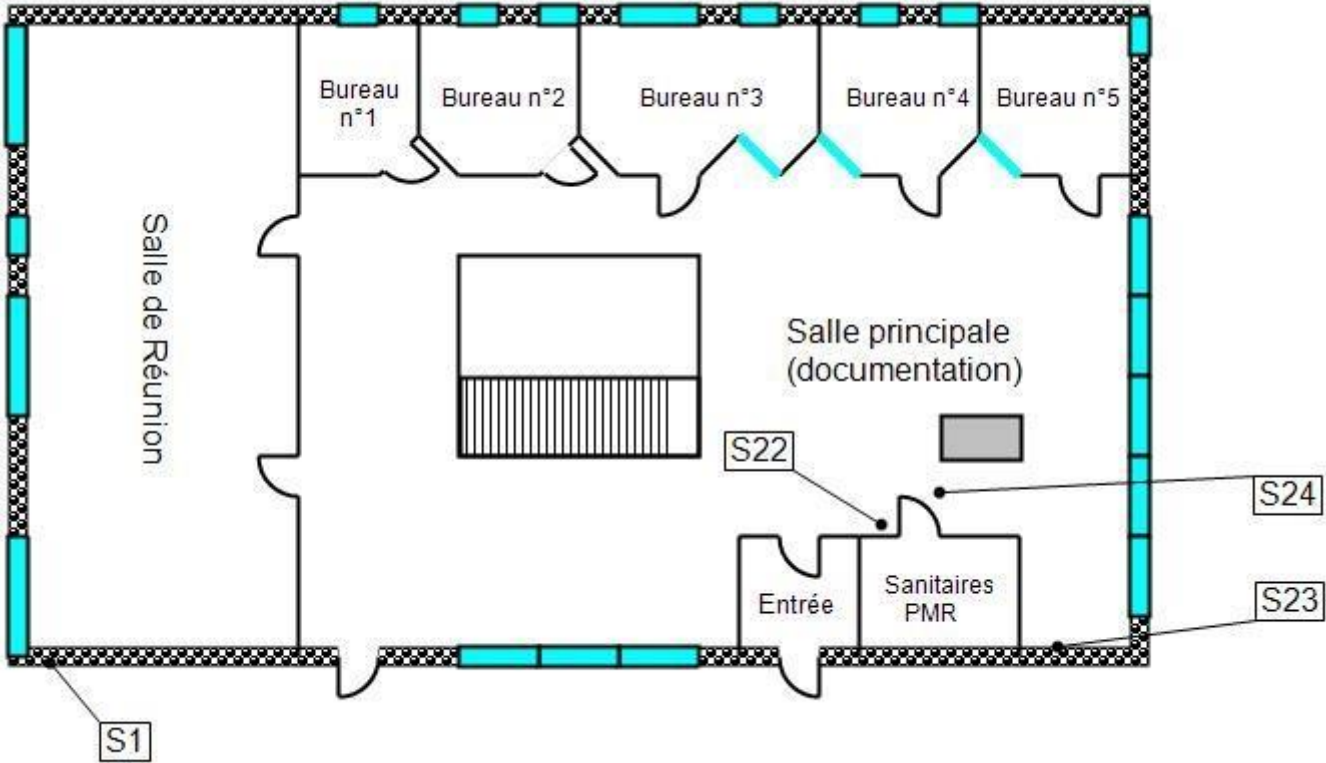

ANNEXE : PROCÈS-VERBAUX D'ANALYSE**PV_00720221100928871****Analyses pour le Bâtiment****SOCOBOIS**
Monsieur Francois Marechal
2 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ

Notre référence : AR-22-KE-065538-01

Numéro de dossier : 22KE031020**Référence de dossier :****22-124380-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE
DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22KE031020-001 - Référence P001-Ext - Extérieur Bâtiment - Extérieur - Murs - Béton - Enduit,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22KE031020-002 - Référence P002-Ext - Toiture terrasse - Conduits, canalisations et équipements
intérieurs - Conduit de ventilation n°1 - Fibre ciment - Brut, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22KE031020-003 - Référence P003-Ext - Toiture terrasse - Sol - Plancher - Béton - Revêtement
bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal
Lda.

- N° 22KE031020-004 - Référence P004-Ext - Toiture terrasse - Murets périphériques - Accrotères -
Béton - Paxalu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

- N° 22KE031020-005 - Référence P005-Ext - Extérieur Bâtiment - Extérieur - Murs - Béton - Enduit,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud 8A 8
75 Avenue de Pascalet
F-30010 VERGÈZETél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 86 91 66 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amianteanalyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 319 00018 TVA FR23 804 354 319 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGÈZETél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT SUD SAS**
Résultats sous-traitance
75 Chemin de Sommières
30130 Vergèze

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-094676-01 Date d'émission de rapport : 25/11/2022 8:57 Page 1/3
Référence laboratoire N° : 22EK100793 Référence de suivi du dossier N° : 22KE031020
Reçu au laboratoire le : 23/11/2022 Date de réception : 22/11/2022
Date d'analyse : 24/11/2022
Référence dossier Client: 22KE031020 - 22-124380-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22KE031020-001 - P001-Ext - Extérieur Bâtiment - Extérieur - Murs - Béton - Enduit	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22KE031020-002 - P002-Ext - Toiture terrasse - Conduits, canalisations et équipements intérieurs - Conduit de ventilation n°1 - Fibre ciment - Brut	Matériau dur de type plaque (fibreuse) (gris)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003 (*)	22KE031020-003 - P003-Ext - Toiture terrasse - Sol - Plancher - Béton - Revêtement bitumineux	Matériau de type mousse (beige) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreuse) (blanc)	MOLP / X4ED	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004 (*)	22KE031020-004 - P004-Ext - Toiture terrasse - Murets périphériques - Accrotères - Béton - Paxalu	Matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-094676-01 Date d'émission de rapport : 25/11/2022 8:57 Page 2/3
Référence laboratoire N° : 22EK100793 Référence de suivi du dossier N° : 22KE031020
Reçu au laboratoire le : 23/11/2022 Date de réception : 22/11/2022
Date d'analyse : 24/11/2022
Référence dossier Client: 22KE031020 - 22-124380-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	22KE031020-005 - P005-Ext - Extérieur Bâtiment - Extérieur - Murs - Béton - Enduit	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 7

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-094676-01	Date d'émission de rapport : 25/11/2022 8:57	Page 3/3
Référence laboratoire N° : 22EK100793	Référence de suivi du dossier N° : 22KE031020	
Reçu au laboratoire le : 23/11/2022	Date de réception : 22/11/2022	
Date d'analyse : 24/11/2022		

Référence dossier Client: 22KE031020 - 22-124380-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Marina Nunes

Marina Nunes
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



PV_00720230201010653



Analyses pour le Bâtiment

SOCOBOIS
Monsieur François Marechal
2 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ

Notre référence : AR-23-KE-009146-01

Numéro de dossier : 23KE004339

Référence de dossier :

**23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE
DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23KE004339-001 - Référence P006-RdC - Entrée dégagement et placards - Sol - Plancher - Colle - Lino, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-002 - Référence P007-RdC - Entrée dégagement et placards - Parois verticales intérieures - Murs - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-003 - Référence P008-RdC - Entrée dégagement et placards - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-004 - Référence P009-RdC - Sanitaires n°1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-005 - Référence P010-RdC - Sanitaires n°1 - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-006 - Référence P011-RdC - Sanitaires n°1 - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud 8A3
75 Avenue de Pascalet
F-30010 VERGEZETél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 23KE004339-007 - Référence P012-RdC - Sanitaires n°1 - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-008 - Référence P013-RdC - Sanitaires n°1 - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-009 - Référence P014-RdC - Salon central et cage d'escalier - F - Marche (s) - Colle - Lino, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-010 - Référence P015-RdC - Salon central et cage d'escalier - G - Imposte n°2 - Mastic - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-011 - Référence P016-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-012 - Référence P017-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-013 - Référence P018-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-014 - Référence P019-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-015 - Référence P020-RdC - Archives - Sol - Plancher - Colle - Moquette collée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-016 - Référence P021-RdC - Bureau open space - C - Baie vitrée n°2 - Joint de dilatation - Brut, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-017 - Référence P022-1er - Salle principale (documentation) - Sol - Plancher - Colle - Moquette collée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud 8A 8
75 Avenue de Pascalet
F-30010 VERGÈZE

Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 23KE004339-018 - Référence P023-1er - Salle principale (documentation) - Parois verticales intérieures - Murs - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-019 - Référence P024-1er - Salle principale (documentation) - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 23KE004339-020 - Référence P025-RdC - Chaufferie - Plafond - Plafond - Béton - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGEZE

Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT SUD SAS**
Résultats sous-traitance
75 Chemin de Sommières
30130 Vergèze

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-012880-01 Date d'émission de rapport : 27/02/2023 17:57 Page 1/6
Référence laboratoire N° : 23EK011378 Référence de suivi du dossier N° : 23KE004339
Reçu au laboratoire le : 22/02/2023 Date de réception : 20/02/2023
Date d'analyse : 24/02/2023
Référence dossier Client: 23KE004339 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23KE004339-001 - P006-RdC - Entrée dégagement et placards - Sol - Plancher - Colle - Lino	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (jaune)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23KE004339-002 - P007-RdC - Entrée dégagement et placards - Parois verticales intérieures - Murs - Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-012880-01 Date d'émission de rapport : 27/02/2023 17:57 Page 2/6
Référence laboratoire N° : 23EK011378 Référence de suivi du dossier N° : 23KE004339
Reçu au laboratoire le : 22/02/2023 Date de réception : 20/02/2023
Date d'analyse : 24/02/2023
Référence dossier Client: 23KE004339 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	23KE004339-003 - P008-RdC - Entrée dégagement et placards - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23KE004339-004 - P009-RdC - Sanitaires n°1 - Sol - Plancher - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005 (1)	23KE004339-005 - P010-RdC - Sanitaires n°1 - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (2)	23KE004339-006 - P011-RdC - Sanitaires n°1 - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	23KE004339-007 - P012-RdC - Sanitaires n°1 - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-012880-01 Date d'émission de rapport : 27/02/2023 17:57 Page 3/6
Référence laboratoire N° : 23EK011378 Référence de suivi du dossier N° : 23KE004339
Reçu au laboratoire le : 22/02/2023 Date de réception : 20/02/2023
Date d'analyse : 24/02/2023
Référence dossier Client: 23KE004339 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	23KE004339-008 - P013-RdC - Sanitaires n°1 - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment- colle (granulaire) (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23KE004339-009 - P014-RdC - Salon central et cage d'escalier - F - Marche (s) - Colle - Lino	Matériau souple (marron)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23KE004339-010 - P015-RdC - Salon central et cage d'escalier - G - Imposte n°2 - Mastic - Peinture	Matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-012880-01 Date d'émission de rapport : 27/02/2023 17:57 Page 4/6
Référence laboratoire N° : 23EK011378 Référence de suivi du dossier N° : 23KE004339
Reçu au laboratoire le : 22/02/2023 Date de réception : 20/02/2023
Date d'analyse : 24/02/2023
Référence dossier Client: 23KE004339 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	23KE004339-011 - P016-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23KE004339-012 - P017-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / KPU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013 (1)	23KE004339-013 - P018-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	23KE004339-014 - P019-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015 (3)	23KE004339-015 - P020-RdC - Archives - Sol - Plancher - Colle - Moquette collée	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23KE004339-016 - P021-RdC - Bureau open space - C - Baie vitrée n°2 - Joint de dilatation - Brut					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 pages(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-012880-01 Date d'émission de rapport : 27/02/2023 17:57 Page 5/6
Référence laboratoire N° : 23EK011378 Référence de suivi du dossier N° : 23KE004339
Reçu au laboratoire le : 22/02/2023 Date de réception : 20/02/2023
Date d'analyse : 24/02/2023
Référence dossier Client: 23KE004339 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type joint (noir)	MET / KFU7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	23KE004339-017 - P022-1er - Salle principale (documentation) - Sol - Plancher - Colle - Moquette collée	Matériau souple fibreux de type moquette (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (vert)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	23KE004339-018 - P023-1er - Salle principale (documentation) - Parois verticales intérieures - Murs - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (4)	23KE004339-019 - P024-1er - Salle principale (documentation) - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23KE004339-020 - P025-RdC - Chauffage Plafond - Plafond - Béton - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AL4M	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-EK-012880-01 Date d'émission de rapport : 27/02/2023 17:57 Page 6/6
Référence laboratoire N° : 23EK011378 Référence de suivi du dossier N° : 23KE004339
Reçu au laboratoire le : 22/02/2023 Date de réception : 20/02/2023
Date d'analyse : 24/02/2023
Référence dossier Client: 23KE004339 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (3) Un matériau souple fibreux de type moquette (marron) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) Un matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

*Margarida
Barbosa*

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



PV_00720230201016578



Analyses pour le Bâtiment

SOCOBOIS
Monsieur Francois Marechal
2 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ

Notre référence : AR-23-KE-010604-01

Numéro de dossier : 23KE005441

Référence de dossier :

23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE
DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23KE005441-001 - Référence P026-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures
- Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23KE005441-002 - Référence P027-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures
- Murs - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23KE005441-003 - Référence P028-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures
- Murs - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23KE005441-004 - Référence P029-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Plinthes -
Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23KE005441-005 - Référence P030-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Murs -
Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23KE005441-006 - Référence P031-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Murs -
Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud 8A3
75 Avenue de Pascalet
F-30010 VERGEZETél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 VERGÈZETél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS**
Analyses
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-011930-01 Date d'émission de rapport : 06/03/2023 17:30 Page 1/4
Référence laboratoire N° : 23RI011049 Référence de suivi du dossier N° : 23KE005441
Reçu au laboratoire le : 03/03/2023 Date de réception : 02/03/2023
Date d'analyse : 05/03/2023
Référence dossier Client: 23KE005441 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A -
58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23KE005441-001 - P026-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23KE005441-002 - P027-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23KE005441-003 - P028-RdC - Sanitaires n°2 (kitchenette) - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA.



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-011930-01

Référence laboratoire N° : 23RI011049

Reçu au laboratoire le : 03/03/2023

Date d'analyse : 05/03/2023

Référence dossier Client: 23KE005441 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

Date d'émission de rapport : 06/03/2023 17:30

Référence de suivi du dossier N° : 23KE005441

Date de réception : 02/03/2023

Page 2/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23KE005441-004 - P029-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23KE005441-005 - P030-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	23KE005441-006 - P031-RdC - Sanitaires n°3 - Parois verticales intérieures - Murs - Colle - Faïence					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Mielnik, POLSKA.



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-011930-01
Référence laboratoire N° : 23RI011049
Reçu au laboratoire le : 03/03/2023
Date d'analyse : 05/03/2023
Référence dossier Client: 23KE005441 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP)

Date d'émission de rapport : 06/03/2023 17:30
Référence de suivi du dossier N° : 23KE005441
Date de réception : 02/03/2023

Page 3/4

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur de type joint (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

- NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.
- NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
- NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses concluantes. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
- NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.
- NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
- NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.
- NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
- NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
- NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**

AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RI-011930-01

Référence laboratoire N° : 23RI011049

Reçu au laboratoire le : 03/03/2023

Date d'analyse : 05/03/2023

Référence dossier Client: 23KE005441 - 23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100 TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

Date d'émission de rapport : 06/03/2023 17:30

Référence de suivi du dossier N° : 23KE005441

Date de réception : 02/03/2023

Page 4/4

Validé et approuvé par :

Agnieszka Chlebek
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole " " ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA.

PV_00720240901397181



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

SOCOBOIS
Monsieur Francois Marechal
2 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047810-01 Date d'émission de rapport : 17/09/2024 2:02 Page 1/2
Dossier N° : 24KE024337 Date de réception : 11/09/2024 Date d'analyse : 16/09/2024
Référence dossier Client:
23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100
TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P032-RdC - Sanitaires n°3 - Plafond - Conduit de ventilation n°1 - Fibre ciment - Brut	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / R2CD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	P033-RdC - Sanitaires n°3 - Sol - Conduit de ventilation n°2 - Fibre ciment - Brut	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / R2CD	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. " Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) " ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 pages(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS
75 Avenue de Pascalet
F-30310 Vergèze, FRANCE
Tél: +3388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +3388916531 - Site Web: https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-047810-01

Date d'émission de rapport : 17/09/2024 2:02

Page 2/2

Dossier N° : 24KE024337

Date de réception : 11/09/2024

Date d'analyse : 16/09/2024

Référence dossier Client:

23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100

TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP

Sabrina Chehbouni
Cheffe de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33(0)4 66 73 16 84 - Fax: +33(0)4 66 73 16 84 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

PV_00720240901407943



Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS

SOCOBOIS
Monsieur Francois Marechal
2 Avenue Victor Hugo
12000 RODEZ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-049307-01 Date d'émission de rapport : 25/09/2024 18:14 Page 1/1
Dossier N° : 24KE025848 Date de réception : 25/09/2024 Date d'analyse : 25/09/2024
Référence dossier Client:
23-127426-SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE A - 58 allée de Bellefontaine 31100
TOULOUSE - SERVICE REGIONAL ACADEMIQUE DE POLITIQUE IMMOBILIERE SRAP1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P034-RdC - Sanitaires n°3 - Sol - Conduit d'eaux usées n°1 - Fibre ciment - Brut	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Marie Vigouroux
Chef de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +3388916531; +33 (0) 4 66 73 16 64 - Fax: +3388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1-5922
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXES**ATTESTATION DE COMPETENCE 2024****ATTESTATION SUR L'HONNEUR**

conformément à l'article R. 271-3
du Code de la Construction et de l'Habitation

Le Diagnostiqueur Immobilier certifié, atteste sur l'honneur :

- être en situation régulière au regard de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des Etats, Constats et Diagnostics composant le présent dossier.

Conformément à l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- le Diagnostiqueur Immobilier certifié, a souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions ;
- le Diagnostiqueur Immobilier certifié, n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des Etats, Constats ou Diagnostics composant le présent dossier.

Attestation établie le 1^{er} janvier 2024.



ATTESTATION D'ASSURANCE 2024

Assurance et Banque

**ATTESTATION D'ASSURANCES
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés **Agence CALVET**, 8 rue du 5^{ème} régiment de Chasseurs 24000 PERIGUEUX,
certifions que :

SAS SOCOBOIS
2 AV VICTOR HUGO
12 000 RODEZ

est garantie auprès de **AXA FRANCE IARD**, 313 Terrasses de l'Arche 92 727 NANTERRE

par le contrat **Responsabilité Civile Professionnelle N°11165583004** pour l'activité suivante :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

Période de validité du 01/01/2024 au 31/12/2024

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie et ne peut engager l'Assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à PERIGUEUX
Le 3 janvier 2024

Sandra CALVET
Agent Général AXA
N° Orlas 14006950 - www.orlas.fr
1 rue du 5^{ème} Régiment de Chasseurs - 24000 Périgueux
Tél : 05 53 64 74 88
Email : agence.calvet@axa.fr

ATTESTATION DE CERTIFICATION

CERTIFICAT

DE COMPETENCES

Diagnosticteur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

François MARECHAL


est titulaire du certificat de compétences N°DTI3669 pour :

Diagnostic amiante sans mention du 18/05/2022 au 17/05/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Diagnostic amiante avec mention du 18/05/2022 au 17/05/2029
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification


Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine) du 14/03/2021 au 13/03/2028
Arrêté du 3 juillet 2019 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 22 mars 2019


Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.



Yvan MAINGUY
Directeur Général

Le Plessis-Robinson, le 27/08/2024





Accréditation n° 4-0081
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide

DEKRA Certification SAS - www.dekra-certification.fr
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson - France