

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020




Numéro de rapport	199511/109434 A
Propriétaire	ESID DE RENNES
Donneur d'ordre	ESID DE RENNES
Adresse de l'immeuble	Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint 56000 VANNES
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	04/05/2021
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	21/06/2021
Date d'émission du rapport de repérage	18/06/2021
Référence du programme de travaux / démolition	

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

CAILLEBOTTE Antony
Le 27/07/2021

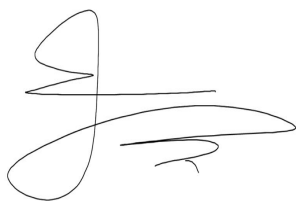

ADIAQ
2 rue des Mouettes
76130 MONT ST AIGNAN
Tél : 02 35 02 75 15 - Fax : 02 35 61 01 82
contact@adiag.apave.com

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Nombreux déchets amiantés au sol.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Local n°1	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
Local n°2	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
Local n°3	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020
Local n°4	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse (P005)	Z005
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001
Local n°10	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°11	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°12	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
Local n°16	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°17	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°26	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020
Local n°18	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
Local n°19	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
Local n°20	RDC	Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016
Local n°21	RDC	Conduit de ventilation	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P043)	Z043
Local CTA	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
Local n°23	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020
Local n°24	RDC	Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020
Local n°25	RDC	Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Local n°27	RDC	Revêtement de sol	colle	Résultat d'analyse (P026)	Z026
		Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P025)	Z025
Local n°28	RDC	Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
Local n°29	RDC	Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse (P020)	Z020
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016
Local n°30	RDC	Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse (P016)	Z016
Local n°34	RDC	Plafond	Panneaux collés fibre-amiante	Résultat d'analyse (P029)	Z029
Local n°35	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020
Local n°36	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse (P012)	Z012
Local n°37	RDC	Revêtement de mur	Colle - Faïence blanche 15x15	Résultat d'analyse (P009)	Z009
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
Local n°38	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°39	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°40	RDC	Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°41	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°42	RDC	Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016
Local n°43	RDC	Conduit de fluide n°2	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z024
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
		Conduit de fluide n°1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P024)	Z024
Local n°44	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
Local n°45	RDC	Revêtement de sol	Ciment+colle	Résultat d'analyse (P006)	Z006
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001
Local n°46	RDC	Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016
Local n°47	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
Local n°48	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005
Toiture	Extérieur	Conduit de ventilation n°1	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)	
		Conduit de ventilation n°2	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)	
		Conduit de ventilation n°3	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)	
		Conduit de ventilation n°4	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)	
		Conduit de ventilation n°5	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)	
		Conduit de ventilation n°6	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)	
Local n°22	RDC	Équipement chaudière - Joint tresse	Joint tresse	Résultat d'analyse (P069)	Z069
		Équipement chaudière n°1 - Joint trappe visite corps de chauffe	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P070)	Z070

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Conduit de fluide n°1	Joint de bride	Résultat d'analyse (P068)	Z068

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	7
OBJET DE LA MISSION :	7
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	7
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE :	7
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	7
PERIMETRE DE LA DEMOLITION	7
PROGRAMME DE REPERAGE	8
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION	9
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	9
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	11
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	23
ANNEXE : PLANS / CROQUIS	66
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	72
ANNEXE : ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS	90
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	91
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	92

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **199511/109434**

Référence du donneur d'ordre :

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **ESID DE RENNES**

Adresse du propriétaire : **Bureau execution de la défense
Quartier Marguerite, 1 rue du Garigliano BP14 35998 RENNES CEDEX 9**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **ESID DE RENNES**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur CAILLEBOTTE Antony**

N° de certification de l'opérateur : **19-1455**

Organisme : **ABCIDIA CERTIFICATION**

Nom et adresse de l'entreprise : **ADIAG - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO**

N° de Siret : **48333631900098**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - RC 5271124804**

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse complète : **Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 VANNES**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de Construire : **Non communiqué(e)**

Date de la construction : **Non communiqué(e)**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Agence ITGA Rennes Saint Grégoire**

Adresse laboratoire : **Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R Rue de la terre Adélie - CS 66862 35768
SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**

Numéro d'accréditation : **1-5967**

2 Périmètre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :

Démolition totale du bâtiment 005

3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) : Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Rapport n° : 199511/109434 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAQ - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreuwest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**
Documents remis : **Plan**

Le repérage a été réalisé le(s) : **21/06/2021**

4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

4.2 Analyse Documentaire :

Néant

4.3 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités


Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local n°1	RDC
Local n°2	RDC
Local n°3	RDC
Local n°4	RDC
Local n°10	RDC
Local n°11	RDC
Local n°12	RDC
Local n°13	RDC
Local n°14	RDC
Local n°15	RDC

Rapport n° : 199511/109434 A / Référence du donneur d'ordre :

ADIAQ - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@adiag.apave.com Site web : www.adiag.com

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Local n°16	RDC
Local n°17	RDC
Local n°26	RDC
Local n°18	RDC
Local n°19	RDC
Local n°20	RDC
Local n°21	RDC
Local CTA	RDC
Local n°23	RDC
Local n°24	RDC
Local n°25	RDC
Local n°27	RDC
Local n°28	RDC
Local n°29	RDC
Local n°30	RDC
Local n°31	RDC
Local n°32	RDC
Local n°33	RDC
Local n°34	RDC
Local n°35	RDC
Local n°36	RDC
Local n°37	RDC
Local n°38	RDC
Local n°39	RDC
Local n°40	RDC
Local n°41	RDC
Local n°42	RDC
Local n°43	RDC
Local n°44	RDC
Local n°45	RDC
Local n°46	RDC
Local n°47	RDC
Local n°48	RDC
Façade	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
<p>Toiture</p> 	Extérieur
Local n°22	RDC
Combles	R+1

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local n°1	RDC	Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10 +colle	Résultat d'analyse	Z049	Non	
Local n°2	RDC	Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Local n°3	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et	Résultat d'analyse	Z019	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			ragréage				
Local n°4	RDC	Mur	Panneaux isolants collés	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse	Z050	Non	
Local n°10	RDC	Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10 +colle	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Mur	Panneaux isolants collés	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Local n°11	RDC	Revêtement de sol	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Mur	Panneaux isolants collés	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Local n°12	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Coffre horizontal n°2	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Local n°13	RDC	Revêtement de mur	Ciment - Crépi	Résultat d'analyse	Z062	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				(P062)			
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond polystyrène +colle	Résultat d'analyse (P063)	Z063	Non	
		Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10 +colle	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Mur	Panneaux isolants collés	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P064)	Z064	Non	
Local n°14	RDC	Revêtement de mur	Faïence grise +colle	Résultat d'analyse (P060)	Z060	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond aluminium	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Plinthes	Carrelage+colle	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Revêtement de mur	Faïence blanche 10x10 +colle	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage5x5 beige+colle	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Conduit de fluide n°1	Calorifugeage - Tissu	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Conduit de fluide n°2	Calorifugeage - Laine de verre	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Isolation	Kraft +colle	Résultat d'analyse	Z028	Non	
Local n°15	RDC	Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse (P058)	Z058	Non	
		Revêtement de mur	Faïence blanche 10x10 +colle	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Non	
		Plinthes	Carrelage+colle	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P059)	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond aluminium	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage5x5 beige+colle	Résultat d'analyse (P057)	Z057	Non	
		Conduit de fluide n°1	Calorifugeage - Tissu	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Conduit de fluide n°2	Calorifugeage - Laine de verre	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Isolation	Kraft +colle	Résultat d'analyse	Z028	Non	
Local n°16	RDC	Revêtement de mur - Pilier	Ciment - Peinture		Z051	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Mur	Panneaux isolants collés	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10 +colle	Résultat d'analyse	Z049	Non	
Local n°17	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Chappe	Ciment+sable	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10 +colle	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Panneaux isolants collés	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Revêtement de mur - Pilier	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
Local n°26	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
Local n°18	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Local n°19	RDC	Revêtement de sol	Béton - Brut	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Local n°20	RDC	Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plafond	Lambris métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5	Résultat	Z019	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			colorée, colle et ragréage	d'analyse			
		Plinthes	Carrelage arrondie +colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
Local n°21	RDC	Conduit de ventilation	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Conduit de fluide n°2	Calorifugeage - Laine de verre	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	
		Subeau	Béton	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
		Plafond	Bois+tuiles	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduit de fluide n°1	Calorifugeage - Tissu	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Brut	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Local CTA	RDC	Conduit de fluide	Calorifuge	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Coffre vertical	Badigeon - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
		Clapet coupe feu	Plâtre	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Brut	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°23	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
Local n°24	RDC	Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Faux-plafond	Métal			Non	
Local n°25	RDC	Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse	2019	Non	
		Faux-plafond	Métal			Non	
Local n°27	RDC	Revêtement de sol	colle	Résultat d'analyse (P026)	2026	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Isolation	Kraft +colle	Résultat d'analyse (P028)	2028	Non	
		Plafond	Bois+tuiles	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol	Résultat d'analyse (P025)	2025	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Mur	Panneaux isolants collés	Résultat d'analyse	2002	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	2017	Non	
		Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P027)	2027	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°28	RDC	Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	2016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage arrondie +colle	Résultat d'analyse	2011	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	2018	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	2017	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	2005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°29	RDC	Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P019)	2019	Non	
		Plinthes	Carrelage marron+colle	Résultat d'analyse (P020)	2020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage beige+colle	Résultat d'analyse (P021)	2021	Non	
		Plafond	Lambris métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	2017	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	2016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°30	RDC	Plafond	Lambris métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P018)	2018	Non	
		Plinthes	Carrelage arrondie	Résultat	2011	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			+colle	d'analyse			
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°31	RDC	Colle bitumineuse	Colle bitumineuse	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
		Ouvrant intérieur de porte n°2	Isolation	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Plafond	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z073	Non	
Local n°32	RDC	Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P073)	Z073	Non	
		Ouvrant intérieur de porte n°2	Isolation	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Plafond	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Colle bitumineuse		Résultat d'analyse	Z038	Non	
Local n°33	RDC	Ouvrant intérieur de porte n°2	Isolation	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Plafond	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Colle bitumineuse		Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Porte n°1 - Ouvrant intérieur	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z073	Non	
Local n°34	RDC	Plafond	Panneaux collés fibre-amiante	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Plafond	Ciment	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Plafond	Mousse Polyuréthane	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Ciment	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
Local n°35	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-	Résultat	Z005	Oui	Se référer

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
			plafond gaufré	d'analyse			GDD 199511/109434
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage marron+colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
Local n°36	RDC	Plinthes	Carrelage arrondie +colle	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence blanche 3x3	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
Local n°37	RDC	Plinthes	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence blanche 15x15	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°38	RDC	Revêtement de sol	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/1094
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Local n°39	RDC	Revêtement de sol	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Local n°40	RDC	Plafond	Plâtre fibreux - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse	Z013	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Local n°41	RDC	Revêtement de sol	Carrelage 10x10+colle	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond lisse	Résultat d'analyse	Z012	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Coffre horizontal	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Fenêtre intérieure - Mastic	Mastic - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
Local n°42	RDC	Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plafond	Lambris PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°43	RDC	Conduit de fluide n°2	Fibres-ciment	Résultat d'analyse	Z024	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Conduit de fluide n°1	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°44	RDC	Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Béton	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°45	RDC	Revêtement de sol	Ciment+colle	Résultat d'analyse	Z006	Oui	Se référer GDD 199511/109434

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
				(P006)			
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Plinthes	Carrelage+colle - Peinture	Résultat d'analyse	Z001	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
Local n°46	RDC	Plafond	Lambris PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Carrelage marron+ colle	Résultat d'analyse	Z020	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Faïence 15x15+colle	Résultat d'analyse	Z016	Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°47	RDC	Revêtement de mur	Faïence+colle	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Plinthes	Carrelage arrondie +colle	Résultat d'analyse	Z011	Non	
Local n°48	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond gaufré	Résultat d'analyse	Z005	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de sol	Béton - Brut	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Façade	Extérieur	Fenêtre carreau de verre - Mastic	Joint mastic	Résultat d'analyse (P078)	Z078	Non	
		Escalier n°2 - Ensemble des marches	Carrelage+ colle	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P066)	Z066	Non	
		Escalier n°1 - Ensemble des marches	Ciment	Résultat d'analyse (P065)	Z065	Non	
		Fenêtre n°1 - Mastic	Joint mastic - Peinture	Résultat d'analyse (P067)	Z067	Non	
		Revêtement de mur	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P074)	Z074	Non	
		Revêtement de mur - Partie basse	Enduit ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P075)	Z075	Non	
		Linteau n°1	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z076	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Fenêtre carreau de verre n°1 - Joint entre vitrage	Ciment	(P076) Résultat d'analyse (P079)	Z079	Non	
		Revêtement de sol - Parking	Enrobé	Résultat d'analyse (P080)	Z080	Non	
		Revêtement de sol - Parking	Enrobé	Résultat d'analyse (P081)	Z081	Non	
		Revêtement de sol - Parking	Enrobé	Résultat d'analyse (P082)	Z082	Non	
		Revêtement de sol - Parking	Enrobé	Résultat d'analyse (P083)	Z083	Non	
Toiture	Extérieur	Toiture n°1	Tuile	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (TERRE CUITE)		Non	
		Conduit de ventilation n°1	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)		Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Conduit de ventilation n°2	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)		Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Conduit de ventilation n°3	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)		Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Conduit de ventilation n°4	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)		Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Conduit de ventilation n°5	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)		Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Conduit de ventilation n°6	Amiante ciment	Document consulté (Rapport 2JG17-57-VANNES du 23/06/2017)		Oui	Se référer GDD 199511/109434
Local n°22	RDC	Plafond	Plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P071)	Z071	Non	
		Équipement chaudière - Joint tresse	Joint tresse	Résultat d'analyse (P069)	Z069	Oui	Se référer GDD 199511/109434


Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Équipement chaudière n°1 - Joint trappe visite corps de chauffe	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P070)	Z070	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Conduit de fluide n°1	Joint de bride	Résultat d'analyse (P068)	Z068	Oui	Se référer GDD 199511/109434
		Revêtement de sol	Béton - Brut	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Revêtement de mur	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Équipement chaudière n°1 - Joint trappe visite corps de chauffe	Laine minérale	Résultat d'analyse (P072)	Z072	Non	
Combles	R+1	Conduit de fluide n°1	Calorifugeage - Tissu	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Revêtement de sol	Laine minérale	Résultat d'analyse (P061)	Z061	Non	
		Plafond	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Tuile	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Conduit de fluide n°2	Calorifugeage - Laine de verre	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Isolation	Kraft +colle	Résultat d'analyse	Z028	Non	



Commentaires :

Nombreux déchets amiantés au sol.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement :		
		
Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°24 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement	Partie de composant Métal
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : Conduit de ventilation n°1		
Vue d'ensemble	Emplacement	
		
Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Conduit de ventilation n°1 -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement	Partie de composant Amiante ciment
Résultat amiante : Présence d'amiante ()		

PRELEVEMENT : P001

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Plinthes -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage+colle - Peinture

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Carrelage+colle / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	
Fr3	Joint cassant gris en faible quantité non séparable + colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Mur -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Panneaux isolants collés

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Panneaux isolants collés	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Carton avec aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Coffre horizontal -	
Nom de l’opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Plâtre / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux blanc avec fibres	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°4 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Panneaux de faux-plafond gaufré	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Panneaux de faux-plafond gaufré			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact blanc avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P006


Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°45 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment+colle	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Ciment+colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise non séparable + matériau beige hétérogène	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :

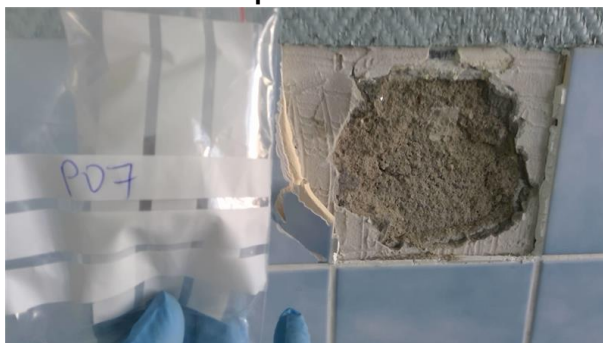

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°36 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Colle - Faïence

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n :
Colle / Faïence	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	
Fr3	Colle beige non séparable + ragréage gris non séparable + colle grise non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :

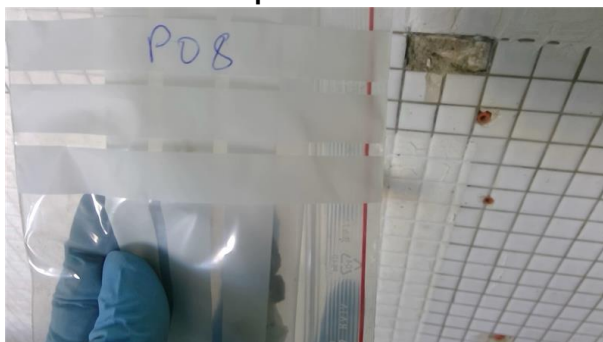

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°36 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Colle - Faïence blanche3x3

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Colle / Faïence blanche3x3	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr2	Colle grise non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°37 - Revêtement de mur - Mur
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Colle - Faïence blanche 15x15

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Colle / Faïence blanche 15x15	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige	0	Fibres d'amiante détectées
Fr3	Ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°37 - Plinthes -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage 10x10+colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Carrelage 10x10+colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise non séparable + ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°36 - Plinthes -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage arrondie +colle

Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Carrelage arrondie +colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement :

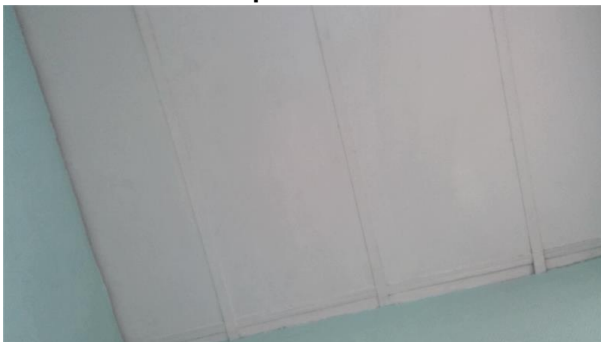

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°36 - Faux-plafond - Plafond
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Panneaux de faux-plafond lisse

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Panneaux de faux-plafond lisse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°36 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage 10x10+colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Carrelage 10x10+colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr3	Joint cassant gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°40 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Plâtre fibreux - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°41 - Fenêtre intérieure -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Mastic - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Mastic / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau compact beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :

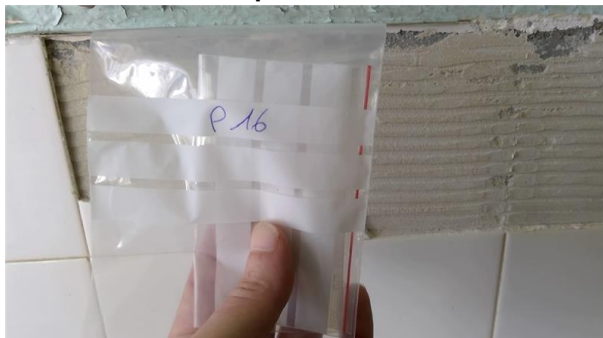

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°30 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Faïence 15x15+colle

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Ciment / Faïence+colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	
Fr3	Colle beige	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement :

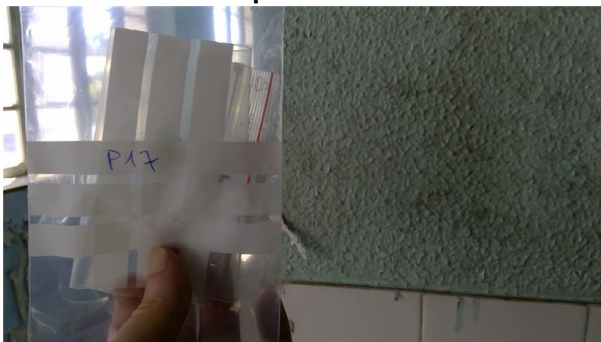

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°30 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Ciment / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :




Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°30 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Carrelage, colle et ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise en faible quantité non séparable + ragréage gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°29 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage5x5 colorée, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Carrelage5x5 colorée, colle et ragréage	Planche de croquis n :		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise non séparable + ragréage beige hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°29 - Plinthes -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage marron+ colle

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Carrelage marron+ colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en faible quantité	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	
Fr3	Colle beige non séparable + matériau gris	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°29 - Plinthes -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage beige+ colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Carrelage beige+ colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°44 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau compact beige hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°47 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Faïence+colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Faïence+colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise + matériau beige hétérogène non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr3	Joint cassant gris en faible quantité	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°43 - Conduit de fluide n°1 -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Fibres-ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Fibrociment gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°27 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Dalle de sol

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Dalle de sol	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante rouge	0	Fibres d'amiante détectées
Fr2	Non analysé	0	

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°27 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant colle	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P027


Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°27 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau bitumineux noir en faible quantité	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement :

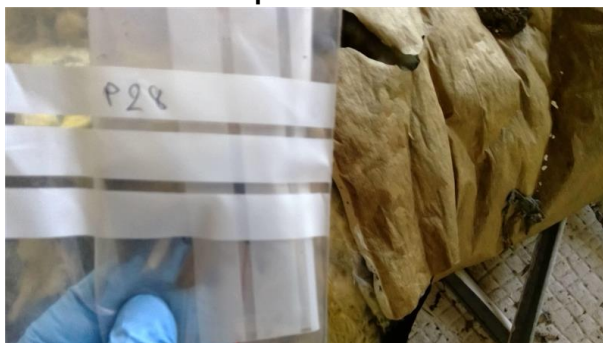

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°27 - Isolation -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Kraft +colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Kraft +colle	Planche de croquis n :
------------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier bitumé + matériau fibreux jaune en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Panneaux collés fibre-amiante

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Panneaux collés fibre-amiante	Planche de croquis n :
---	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Ciment	Planche de croquis n :
------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Mousse Polyuréthane

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Mousse Polyuréthane	Planche de croquis n :
-------------------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau beige non séparable + mousse bleue	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°34 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris hétérogène non séparable + matériau compact beige hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°34 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°33 - Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Ciment / Peinture	Planche de croquis n :
-----------------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	

PRELEVEMENT : P035

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°33 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Ciment / Peinture	Planche de croquis n :
-----------------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau compact gris non séparable + matériau compact beige hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr3	Non analysé	0	

PRELEVEMENT : P036

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°33 - Ouvrant intérieur de porte n°2 -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Isolation
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n :	
Isolation		

PRELEVEMENT : P037

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°35 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°31 - Colle bitumineuse - Murs
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Colle bitumineuse

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Colle bitumineuse	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr3	Quantité insuffisante pour analyse	0	

PRELEVEMENT : P039

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°19 - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Béton - Brut

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Béton / Brut	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris en faible quantité non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040


Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°2 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement :

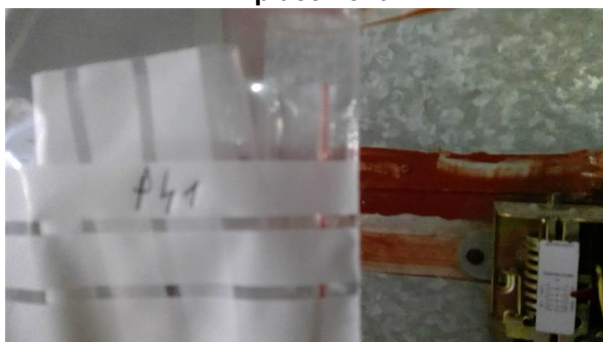

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local CTA - Coffre vertical -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Badigeon - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Badigeon / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local CTA - Clapet coupe feu -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°21 - Conduit de ventilation -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Fibres-ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°21 - Conduit de fluide n°1 -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Calorifugeage - Tissu	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Calorifugeage / Tissu			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Toile fibreuse blanche avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°21 - Conduit de fluide n°2 -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Calorifugeage - Laine de verre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Laine minérale			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux orange avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°21 - Subeau - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet Béton	Planche de croquis n :
-----------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau compact beige hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Emplacement :

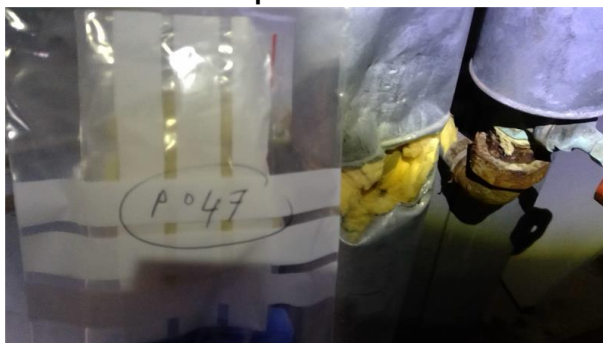

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local CTA - Conduit de fluide
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Calorifuge

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Calorifuge	Planche de croquis n :
----------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux jaune	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Emplacement :




Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°10 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P049

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°10 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage 10x10 +colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Carrelage 10x10 +colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Matériau blanc en faible quantité non séparable + colle grise non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050			
Emplacement :			
			
Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°10 - Chappe - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment+sable	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Ciment+sable			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Joint cassant gris en vrac + matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051			
Emplacement :			
			
Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°17 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Ciment / Peinture			

PRELEVEMENT : P052

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°1 - Plinthes -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage+colle - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Carrelage+colle / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise non séparable + matériau compact beige hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°15 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Panneaux de faux-plafond aluminium	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Panneaux de faux-plafond aluminium			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Couche d'aluminium avec couche en papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°15 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Faïence blanche 10x10 +colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Faïence +colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°15 - Plinthes -	
Nom de l’opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage+colle	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Carrelage+colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P057

Emplacement :




Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°15 - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage5x5 beige+colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Carrelage5x5 beige+colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Joint cassant gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr3	Colle grise non séparable + matériau compact beige hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058			
Emplacement :			
			
Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°15 - Chappe - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment+sable	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Ciment+sable			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau beige en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059			
Emplacement :			
			
Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°15 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Emplacement :

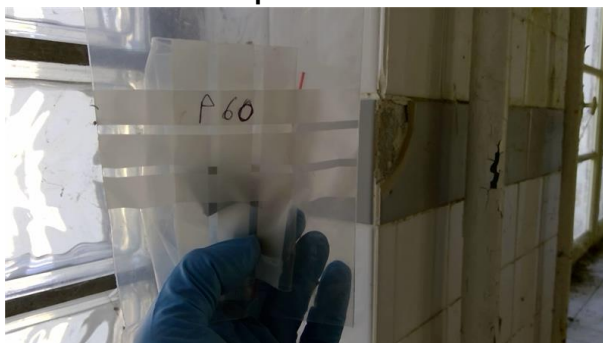

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°14 - Revêtement de mur - Murs
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Faïence grise +colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Faïence grise +colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle blanche + matériau gris en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant R+1 - Combles - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Laine minérale

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Laine minérale	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°13 - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Crépi	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Ciment / Crépi			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau blanc	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063


Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°13 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l’opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Panneaux de faux-plafond polystyrène +colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Panneaux de faux-plafond polystyrène +colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Non analysé	0	

PRELEVEMENT : P064

Emplacement :

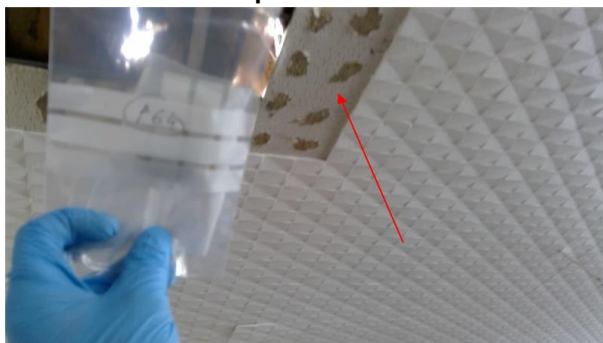

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°13 - Faux-plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Panneaux de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Escalier n°1 -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Enduit compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Fenêtre n°1 -	
Nom de l’opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Joint mastic - Peinture	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint mastic / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact blanc avec poussières	0	Fibres d’amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°22 - Conduit de fluide n°1 -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Joint de bride	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint de bride			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau brillant non séparable + matériau fibreux gris	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P069

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°22 - Équipement chaudière -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Joint tresse	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Joint tresse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux beige avec poussières	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P070

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°22 - Équipement chaudière n°1 -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante détectées)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Fibres-ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau brillant non séparable + matériau fibreux gris	0	Fibres d'amiante détectées

PRELEVEMENT : P071

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°22 - Plafond - Plafond	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Plâtre / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°22 - Équipement chaudière n°1 -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Laine minérale	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Laine minérale			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant RDC - Local n°32 - Porte n°1 -	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Joint d'étanchéité	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Joint d'étanchéité			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Revêtement de mur - Murs	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Enduit ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enduit ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + enduit compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Linteau n°1 -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Ciment / Peinture	Planche de croquis n :
-----------------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Escalier n°2 -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Carrelage+ colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet Carrelage+ colle	Planche de croquis n :
----------------------------------	-------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle grise non séparable + matériau gris hétérogène + matériau beige en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Emplacement :

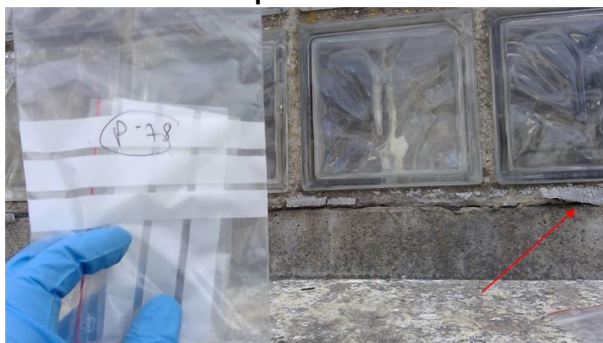

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Fenêtre carreau de verre -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Joint mastic

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	Planche de croquis n :
Joint mastic	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079

Emplacement :

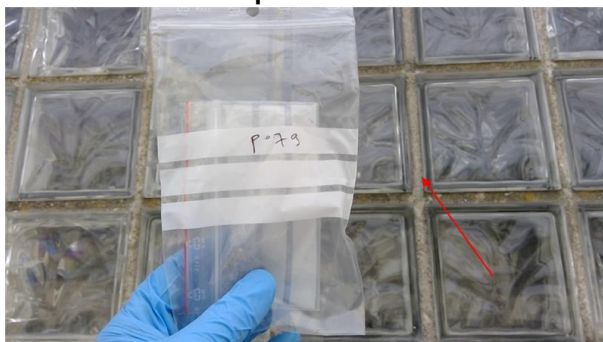

Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Fenêtre carreau de verre n°1 -
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Ciment

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Ciment	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Enrobé	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n :		
Enrobé			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Revêtement de sol - Sol	
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Enrobé	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n :	
Enrobé			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Enrobé

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Enrobé	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083

Emplacement :



Nom du client ESID DE RENNES	Numéro de dossier 199511/109434	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Revêtement de sol - Sol
Nom de l'opérateur CAILLEBOTTE Antony	Date de prélèvement 21/06/2021	Partie de composant Enrobé

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Enrobé	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Croquis BAT 5 RDC	N° planche : 1/5	N° dossier : 199511/109434	Type : Croquis
Client : ESID DE RENNES	Version : 0	Adresse : Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint 56000 VANNES	
Intervenant : CAILLEBOTTE Antony	Date : 18/06/2021		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : RDC

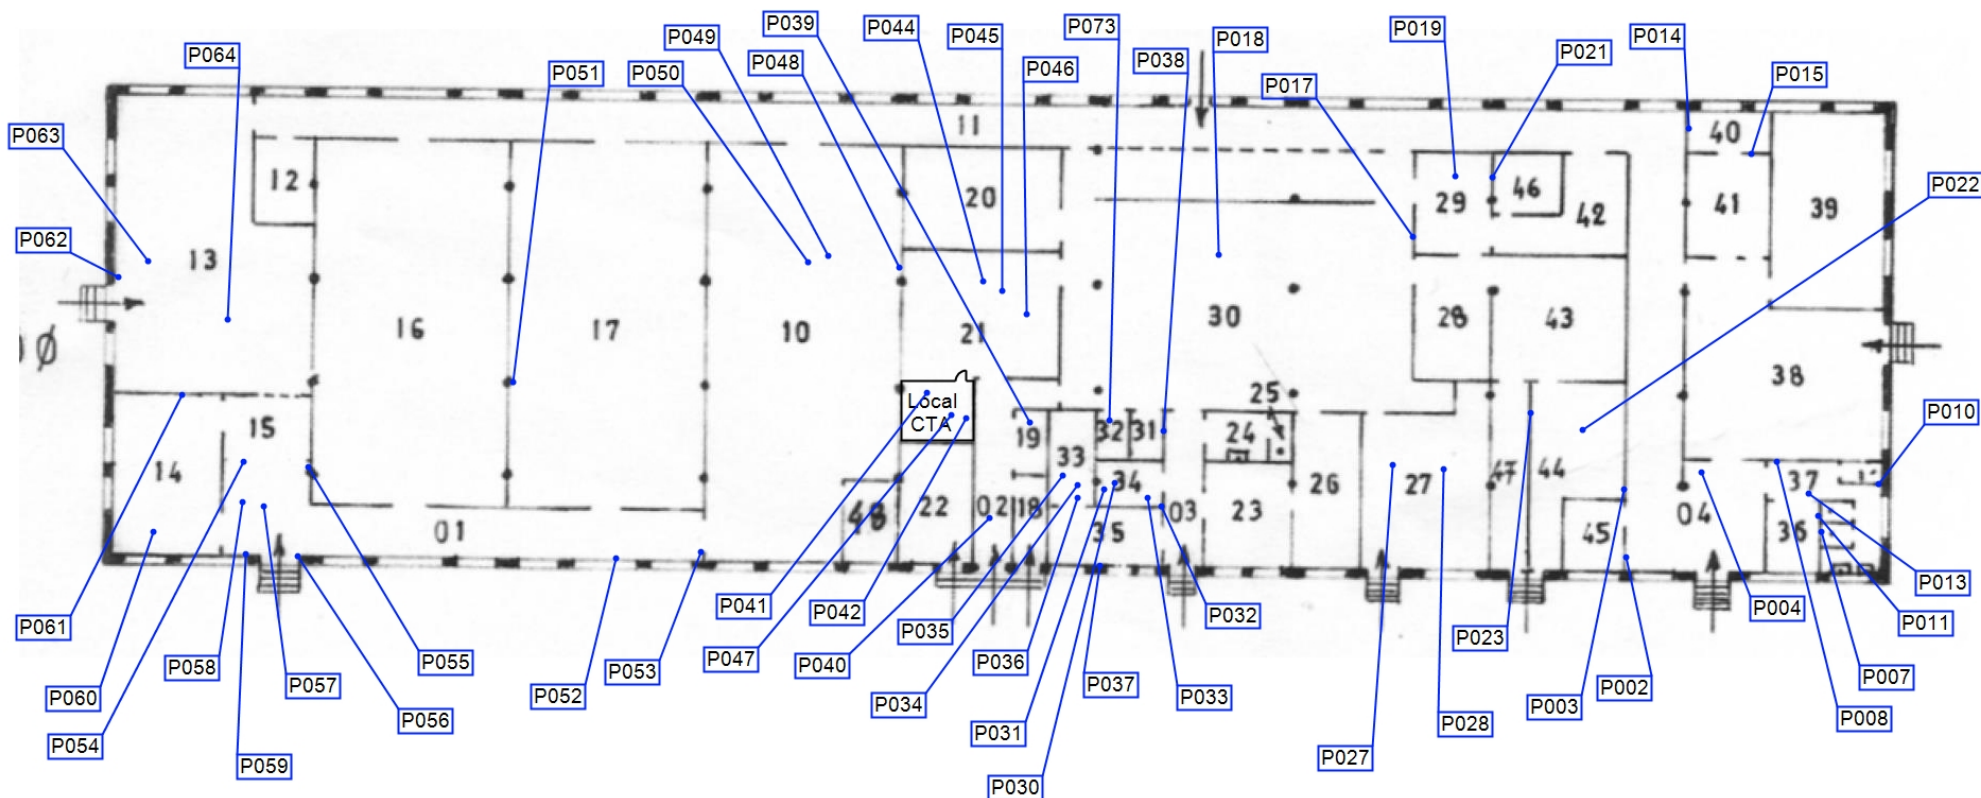


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :

- Conduit en amiante-ciment
- Colle de sol amiantée
- Colle de faïence amiantée
- Colle de faïence amiantée
- Dalle de sol + colle

Titre : Croquis RDC BIS	N° planche : 2/5	N° dossier : 199511/109434	Type : Croquis
Client : ESID DE RENNES	Version : 0	Adresse : Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint 56000 VANNES	
Intervenant : CAILLEBOTTE Antony	Date : 18/06/2021		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			

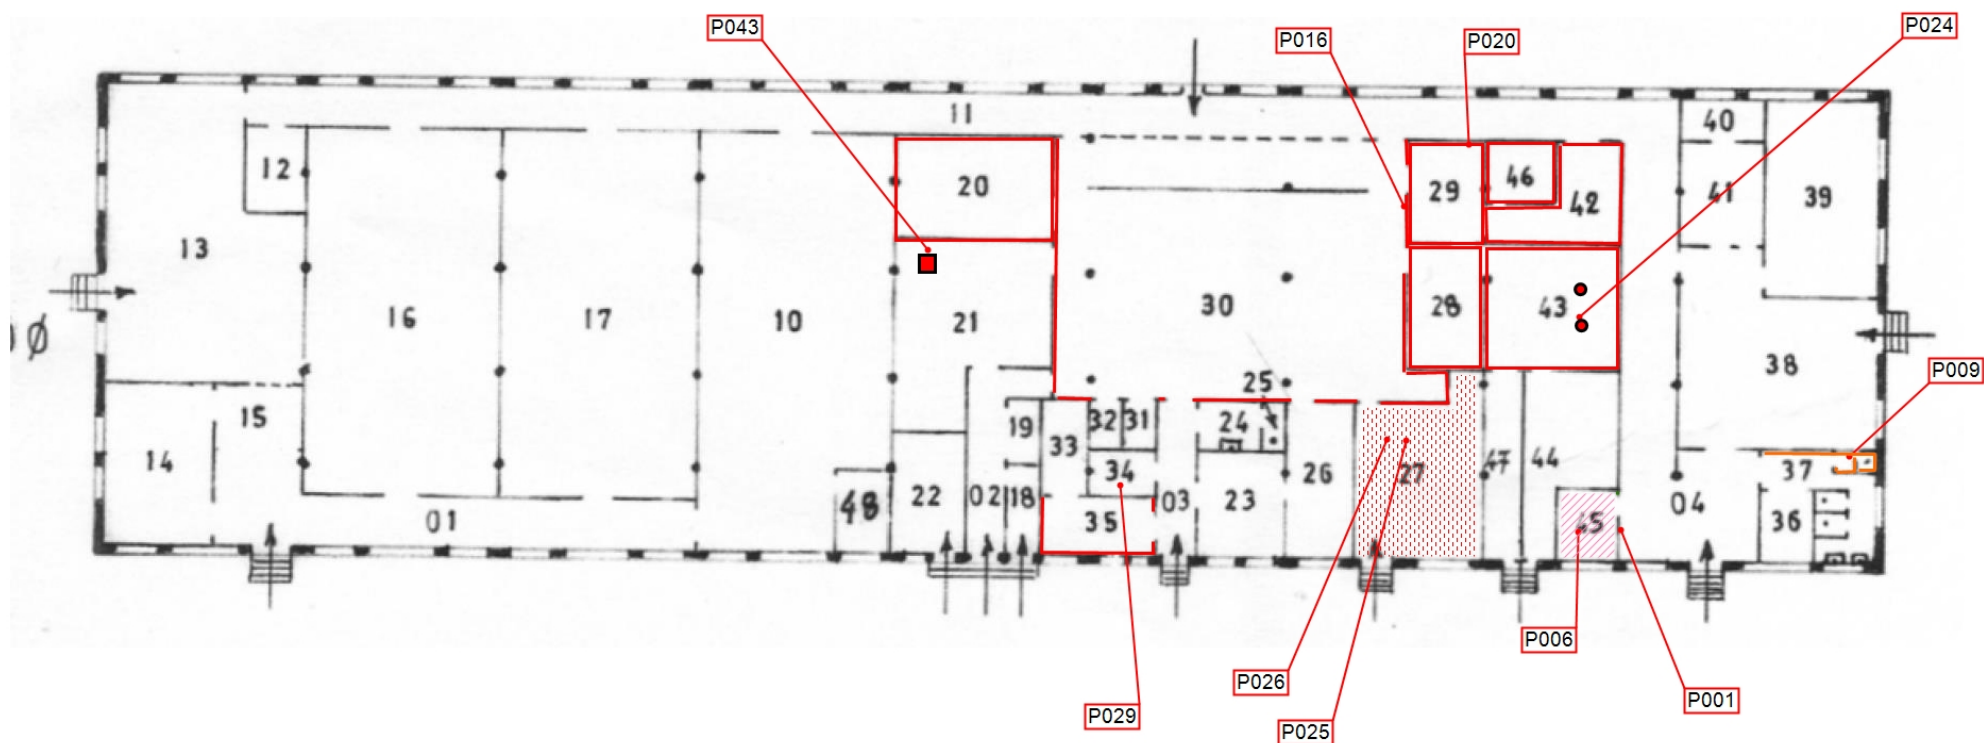






Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Légende :


Titre : Croquis Faux-plafond	N° planche : 3/5	N° dossier : 199511/109434	Type : Croquis
Client : ESID DE RENNES	Version : 0	Adresse : Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint 56000 VANNES	
Intervenant : CAILLEBOTTE Antony	Date : 18/06/2021		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : RDC
Commentaire :			

-  Faux-plafond gaufré amianté
-  Faux-plafond plane amianté
-  Colle de plinthe amiantée





		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante		<u>Légende :</u>	
Titre : Croquis Façade BAT 5		N° planche : 4/5	N° dossier : 199511/109434	Type : Croquis	
Client : ESID DE RENNES		Version : 0	Adresse : Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint 56000 VANNES		
Intervenant : CAILLEBOTTE Antony		Date : 18/06/2021			
Origine du plan : Cabinet de diagnostics					
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur		

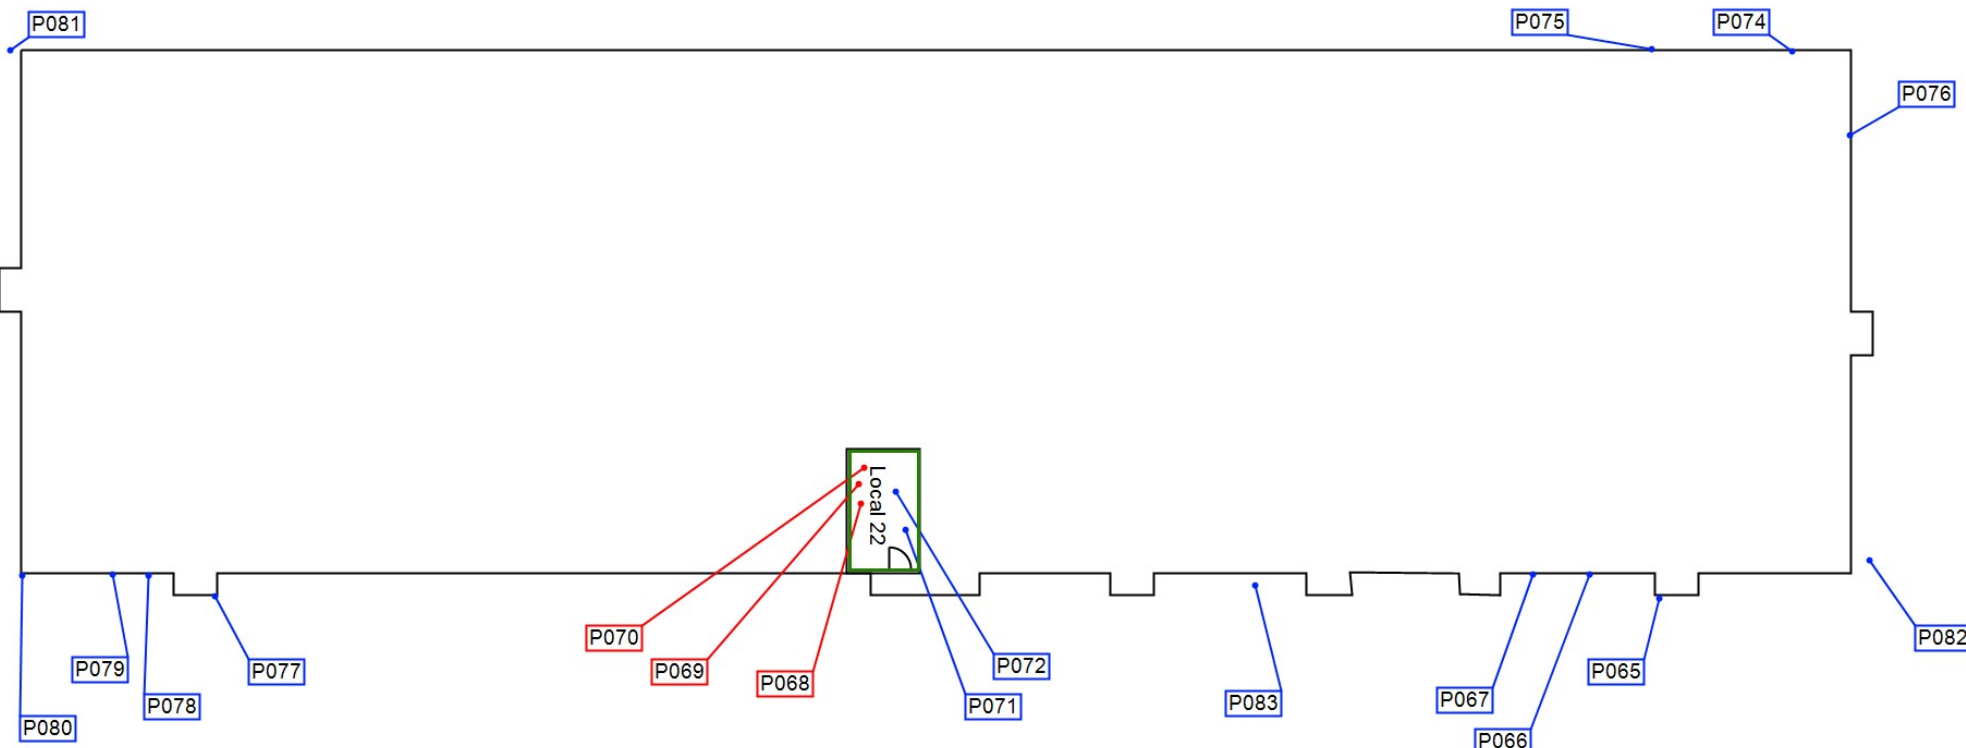
Joint (tresses, brides, trappes amiantés)



The diagram shows a large rectangular building facade with several smaller rectangular protrusions along the bottom edge. A central protrusion is labeled 'Local 22' and is enclosed in a green box. Red lines with arrows point from this box to three points labeled P068, P069, and P070, which are also enclosed in red boxes. Blue lines with arrows point from various other points on the facade to labels in blue boxes: P081 (top left), P075 and P074 (top right), P076 (far right), P082 (bottom right), P083 (bottom center), P067 and P066 (bottom right), P065 (bottom right), P071 (bottom center), P072 (bottom center), P077 (bottom left), P078 (bottom left), P079 (bottom left), and P080 (bottom left).

		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante				<u>Légende :</u>			
Titre : Croquis Toiture BAT 5		N° planche : 5/5		N° dossier : 199511/109434		Type : Croquis			
Client : ESID DE RENNES		Version : 0		Adresse : Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint 56000 VANNES		 <i>Conduit en amiante-ciment</i>			
Intervenant : CAILLEBOTTE Antony		Date : 18/06/2021							
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				Localisation :		Lieu / Zone : Extérieur			
Commentaire :									

Ligne de faîtage

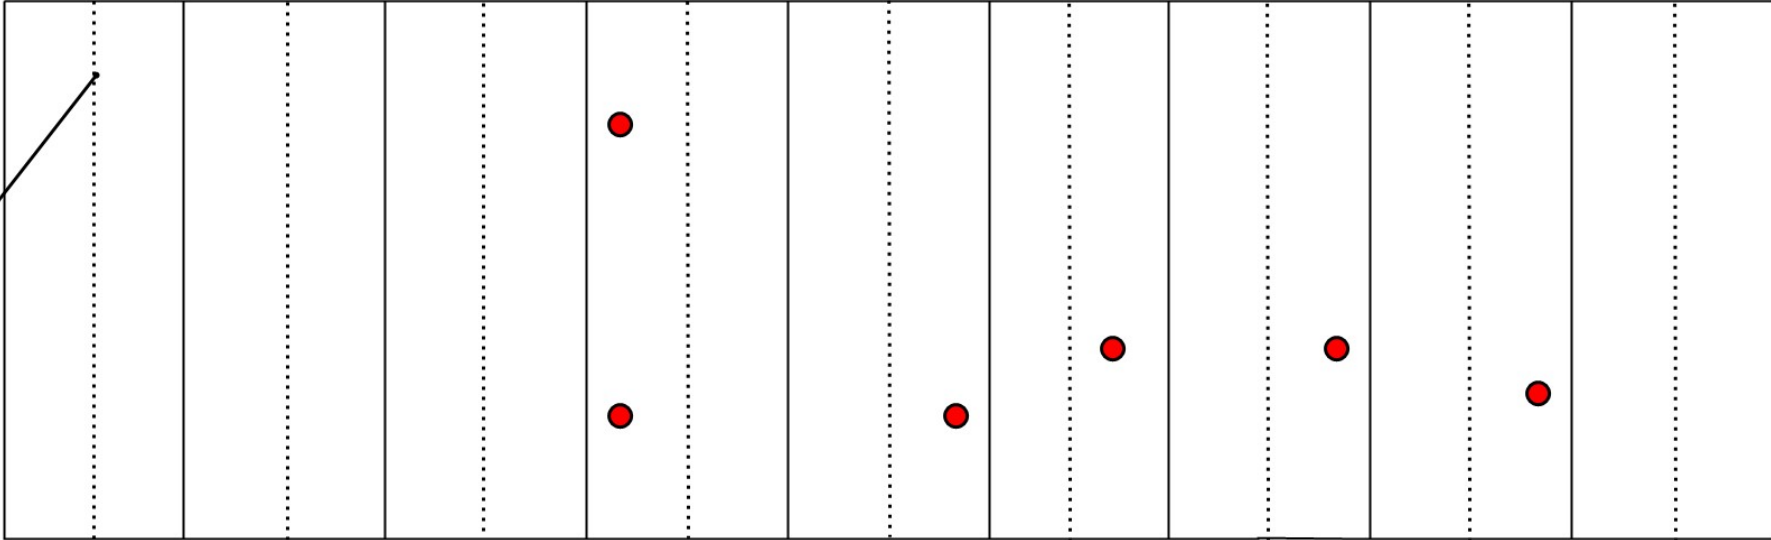

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.2377540.0



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADIAG SAINT-MALO Rue des Bregeons ZAC de la Mottais 35400 SAINT-MALO	Réf. Commande ITGA : IT1421-18282 Réf. Commande Client : 199511/109434--1592--2774--385-093925962
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/06/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et
diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P001 - Carrelage+colle - Peinture - RDC - Local n°4 - - Plinthes		Réf échantillon ITGA : IT142106-14341 Description ITGA : Peintures multiples / Joint cassant gris en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Matériau gris en faible quantité hétérogène	
Peintures multiples	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LEN
Carrelage	---	Non analysé	
Joint cassant gris en faible quantité non séparable + Colle beige + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LEN (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P002 - Panneaux isolants collés - RDC - Local n°4 - - Mur		Réf échantillon ITGA : IT142106-14342 Description ITGA : Carton avec aluminium	
Carton avec aluminium	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 1/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14343	
Réf échantillon client : P003 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°4 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc / Matériau gris en vrac	
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14344	
Réf échantillon client : P004 - Plâtre - Peinture - RDC - Local n°4 - Coffre horizontal		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau plâtreux blanc avec fibres	
Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux blanc avec fibres	MOLP + META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGM (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14345	
Réf échantillon client : P005 - Panneaux de faux-plafond gaufré - RDC - Local n°4 - Plafond - Faux-plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau compact blanc avec fibres visibles	
Peinture non séparable + Matériau compact blanc avec fibres visibles	MOLP le 16/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Amosite - Chrysotile	Analyste : NLG (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14346	
Réf échantillon client : P006 - Ciment+colle - RDC - Local n°45 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Colle grise / Matériau beige hétérogène	
Colle grise non séparable + Matériau beige hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 6	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : VMP (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14347	
Réf échantillon client : P007 - Colle - Faïence - RDC - Local n°36 - Murs - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Ragréage gris / Colle grise / Ragréage gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle grise non séparable	META (A) le 19/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GEB (4)
Ragréage gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14348	
Réf échantillon client : P008 - Colle - Faïence blanche 3x3 - RDC - Local n°36 - Murs - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragrée gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Ragrée gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14349	
Réf échantillon client : P009 - Colle - Faïence blanche 15x15 - RDC - Local n°37 - Mur - Revêtement de mur		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Ragrée gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MYF
▸ Ragrée gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14350	
Réf échantillon client : P010 - Carrelage 10x10+colle - RDC - Local n°37 - - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragrée gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Ragrée gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14351	
Réf échantillon client : P011 - Carrelage arrondie +colle - RDC - Local n°36 - - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14352	
Réf échantillon client : P012 - Panneaux de faux-plafond lisse - RDC - Local n°36 - Plafond - Faux-plafond		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige avec fibres visibles	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige avec fibres visibles	MOLP le 16/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLG (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14353	
Réf échantillon client : P013 - Carrelage 10x10+colle - RDC - Local n°36 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BMB
▸ Joint cassant gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BMB
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14354	
Réf échantillon client : P014 - Plâtre fibreux - Peinture - RDC - Local n°40 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac avec fibres	MOLP + META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14355	
Réf échantillon client : P015 - Mastic - Peinture - RDC - Local n°41 - - Fenêtre intérieure		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact beige	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14356	
Réf échantillon client : P016 - Ciment - Faïence 15x15+colle - RDC - Local n°30 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Peintures multiples / Carrelage / Colle beige	
▸ Peintures multiples	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BMB
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BMB
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14357	
Réf échantillon client : P017 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°30 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14358	
Réf échantillon client : P018 - Carrelage, colle et ragréage - RDC - Local n°30 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise en faible quantité / Ragréage gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en faible quantité non séparable + Ragréage gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14359	
Réf échantillon client : P019 - Carrelage 5x5 colorée, colle et ragréage - RDC - Local n°29 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Ragréage beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Ragréage beige hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14360	
Réf échantillon client : P020 - Carrelage marron+ colle - RDC - Local n°29 - - Plinthes		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle beige / Matériau gris	
▸ Peinture en faible quantité	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Matériau gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : LSM (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14361	
Réf échantillon client : P021 - Carrelage beige+ colle - RDC - Local n°29 - - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 19/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : GEB
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14362	
Réf échantillon client : P022 - Béton - RDC - Local n°44 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Matériau gris / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
▸ Matériau gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVS (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14363	
Réf échantillon client : P023 - Faïence+colle - RDC - Local n°47 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau beige hétérogène / Joint cassant gris en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise + Matériau beige hétérogène non séparable	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT (4)
▸ Joint cassant gris en faible quantité	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14364	
Réf échantillon client : P024 - Fibres-ciment - RDC - Local n°43 - - Conduit de fluide		Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles	
▸ Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 16/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile - Crocidolite	Analyste : NLG
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14365	
Réf échantillon client : P025 - Dalle de sol - RDC - Local n°27 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Dalle dure cassante rouge / Poussières	
▸ Dalle dure cassante rouge	META (B) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BRC
Poussières	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14366	
Réf échantillon client : P026 - colle - RDC - Local n°27 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Colle bitumineuse noire	
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Colle bitumineuse noire	MOLP le 16/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLG (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14367	
Réf échantillon client : P027 - Ragréage - RDC - Local n°27 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Matériau bitumineux noir en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène	
▸ Matériau bitumineux noir en faible quantité	META (B) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : BMB
▸ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14368	
Réf échantillon client : P028 - Kraft + colle - RDC - Local n°27 - - Isolation		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune en faible quantité	
► Papier bitumé + Matériau fibreux jaune en faible quantité non séparable	MOLP + META (B) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BMB (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14369	
Réf échantillon client : P029 - Panneaux collés fibre-amiante - RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	
► Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	MOLP le 16/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLG
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14370	
Réf échantillon client : P030 - Ciment - RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau compact gris hétérogène	
► Matériau compact gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14371	
Réf échantillon client : P031 - Mousse Polyuréthane - RDC - Local n°34 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Matériau beige / Mousse bleue / Matériau gris	
► Matériau beige non séparable + Mousse bleue	META (B) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC (4)
► Matériau gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14372	
Réf échantillon client : P032 - Ciment - RDC - Local n°34 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
► Matériau compact gris hétérogène non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14373	
Réf échantillon client : P033 - Béton - RDC - Local n°34 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène	
► Matériau gris en faible quantité non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P034 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°33 - Plafond - Plafond		Réf échantillon ITGA : IT142106-14374 Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène / Polystyrène en faible quantité	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LEN (4)
Polystyrène en faible quantité	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P035 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°33 - Murs - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT142106-14375 Description ITGA : Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Matériau compact gris / Matériau compact beige hétérogène / Polystyrène	
Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Matériau compact gris non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Polystyrène	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P037 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°35 - Murs - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT142106-14377 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AMH (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P038 - - RDC - Local n°31 - Murs - Colle bitumineuse		Réf échantillon ITGA : IT142106-14378 Description ITGA : Polystyrène expansé (billes) blanc en faible quantité / Colle bitumineuse noire / Matériau gris en faible quantité	
Polystyrène expansé (billes) blanc en faible quantité non séparable	---	Non analysé	
Colle bitumineuse noire	MOLP + META (B) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM
Matériau gris en faible quantité	---	Quantité insuffisante pour analyse	
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P039 - Béton - Brut - RDC - Local n°19 - Sol - Revêtement de sol		Réf échantillon ITGA : IT142106-14379 Description ITGA : Matériau gris en faible quantité / Matériau compact gris hétérogène	
Matériau gris en faible quantité non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : AMH (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14380	
Réf échantillon client : P040 - Béton - Peinture - RDC - Local n°2 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14381	
Réf échantillon client : P041 - Badigeon - Peinture - RDC - Local CTA - - Coffre vertical		Description ITGA : Peinture en vrac	
Peinture en vrac	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14382	
Réf échantillon client : P042 - Plâtre - RDC - Local CTA - - Clapet coupe feu		Description ITGA : Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14383	
Réf échantillon client : P043 - Fibres-ciment - RDC - Local n°21 - - Conduit de ventilation		Description ITGA : Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	
Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles	MOLP le 16/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : NLG
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14384	
Réf échantillon client : P044 - Calorifugeage - Tissu - RDC - Local n°21 - - Conduit de fluide n°1		Description ITGA : Toile fibreuse blanche avec poussières	
Toile fibreuse blanche avec poussières	MOLP + META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14385	
Réf échantillon client : P045 - Calorifugeage - Laine de verre - RDC - Local n°21 - - Conduit de fluide n°2		Description ITGA : Matériau fibreux orange avec poussières	
Matériau fibreux orange avec poussières	MOLP + META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14386	
Réf échantillon client : P046 - Béton - RDC - Local n°21 - Sol - Subeau		Description ITGA : Matériau gris / Matériau compact gris hétérogène / Matériau compact beige hétérogène	
Matériau gris non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (4)
Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14387	
Réf échantillon client : P047 - Calorifuge - RDC - Local CTA - - Conduit de fluide		Description ITGA : Matériau fibreux jaune	
Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14388	
Réf échantillon client : P048 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°10 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : BMB
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BMB
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14389	
Réf échantillon client : P049 - Carrelage 10x10 + colle - RDC - Local n°10 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Matériau blanc en faible quantité / Colle grise / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
Matériau blanc en faible quantité non séparable + Colle grise non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVS (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14390	
Réf échantillon client : P050 - Ciment+sable - RDC - Local n°10 - Sol - Chappe		Description ITGA : Carrelage en vrac / Joint cassant gris en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
Joint cassant gris en vrac + Matériau gris en vrac hétérogène + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVS (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 10/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18282 EN DATE DU 19/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Fabien HADO Analyste**



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 11/11

S.2377541.0



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADIAG SAINT-MALO Rue des Bregeons ZAC de la Mottais 35400 SAINT-MALO	Réf. Commande ITGA : IT1421-18283 Réf. Commande Client : 199511/109434--1592--2774--385-093925962
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 14/06/2021

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085 ou IT453)
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P051 - Ciment+sable - RDC - Local n°10 - Sol - Chappe		Réf échantillon ITGA : IT142106-14391 Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES Réf échantillon client : P052 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°1 - Murs - Revêtement de mur		Réf échantillon ITGA : IT142106-14392 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Matériau compact gris hétérogène	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT (2)
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 1/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14393	
Réf échantillon client : P053 - Carrelage+colle - Peinture - RDC - Local n°1 - - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact beige hétérogène / Peinture en faible quantité	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Matériau compact beige hétérogène + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14394	
Réf échantillon client : P054 - Panneaux de faux-plafond aluminium - RDC - Local n°15 - Plafond - Faux-plafond		Description ITGA : Couche d'aluminium avec couche en papier	
▸ Couche d'aluminium avec couche en papier	MOLP + META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BRC
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14395	
Réf échantillon client : P055 - Faïence blanche 10x10 +colle - RDC - Local n°15 - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14396	
Réf échantillon client : P056 - Carrelage+colle - RDC - Local n°15 - - Plinthes		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14397	
Réf échantillon client : P057 - Carrelage5x5 beige+colle - RDC - Local n°15 - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Carrelage / Joint cassant gris / Colle grise / Matériau compact beige hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Joint cassant gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVS
▸ Colle grise non séparable + Matériau compact beige hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 2/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14398		
Réf échantillon client : P058 - Ciment+sable - RDC - Local n°15 - Sol - Chappe	Description ITGA : Matériau beige en vrac hétérogène		
Matériau beige en vrac hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVS (2)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14399		
Réf échantillon client : P059 - Ciment - Peinture - RDC - Local n°15 - Murs - Revêtement de mur	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène		
Peintures multiples	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14400		
Réf échantillon client : P060 - Faïence grise + colle - RDC - Local n°14 - Murs - Revêtement de mur	Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Matériau gris en faible quantité		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle blanche + Matériau gris en faible quantité non séparable	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14401		
Réf échantillon client : P061 - Laine minérale - R+1 - Combles - Sol - Revêtement de sol	Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune avec poussières		
Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (B) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14402		
Réf échantillon client : P062 - Ciment - Crépi - RDC - Local n°13 - Murs - Revêtement de mur	Description ITGA : Matériau blanc / Matériau compact gris		
Matériau blanc	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD
Matériau compact gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 3/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14403	
Réf échantillon client : P063 - Panneaux de faux-plafond polystyrène + colle - RDC - Local n°13 - Plafond - Faux-plafond		Description ITGA : Colle polymère jaune / Polystyrène	
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM
Polystyrène	---	Non analysé	
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14404	
Réf échantillon client : P064 - Panneaux de faux-plafond - RDC - Local n°13 - Plafond - Faux-plafond		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGM (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14405	
Réf échantillon client : P065 - Ciment - Extérieur - Façade - - Escalier n°1		Description ITGA : Matériau gris hétérogène / Matériau compact gris	
▸ Matériau gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD
▸ Matériau compact gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14406	
Réf échantillon client : P066 - Enduit ciment - Peinture - Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris hétérogène	
▸ Peintures multiples	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD
▸ Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CLD
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14407	
Réf échantillon client : P067 - Joint mastic - Peinture - Extérieur - Façade - - Fenêtre n°1		Description ITGA : Matériau compact blanc avec poussières	
▸ Matériau compact blanc avec poussières	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 4/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14408	
Réf échantillon client : P068 - Joint de bride - RDC - Local n°22 - - Conduit de fluide n°1		Description ITGA : Matériau brillant / Matériau fibreux gris	
Matériau brillant non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP le 17/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MHE (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14409	
Réf échantillon client : P069 - Joint tresse - RDC - Local n°22 - - Équipement chaudière		Description ITGA : Matériau fibreux beige avec poussières	
Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP le 17/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MHE
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14410	
Réf échantillon client : P070 - Fibres-ciment - RDC - Local n°22 - - Équipement chaudière n°1		Description ITGA : Matériau brillant / Matériau fibreux gris	
Matériau brillant non séparable + Matériau fibreux gris	MOLP le 17/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MHE (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14411	
Réf échantillon client : P071 - Plâtre - Peinture - RDC - Local n°22 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14412	
Réf échantillon client : P072 - Laine minérale - RDC - Local n°22 - - Équipement chaudière n°1		Description ITGA : Matériau fibreux gris	
Matériau fibreux gris	MOLP + META (A) le 17/06/2021 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LGM
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14413	
Réf échantillon client : P073 - Joint d'étanchéité - RDC - Local n°32 - - Porte n°1		Description ITGA : Peinture / Matériau beige	
Peinture non séparable + Matériau beige	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14414	
Réf échantillon client : P074 - Enduit ciment - Peinture - Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de mur		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 5/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14415		
Réf échantillon client : P075 - Enduit ciment - Peinture - Extérieur - Façade - Murs - Revêtement de mur	Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact gris		
Peintures multiples non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (2)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14416		
Réf échantillon client : P076 - Ciment - Peinture - Extérieur - Façade - Linteau n°1	Description ITGA : Peintures multiples / Matériau compact gris hétérogène		
Peintures multiples non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MYF (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14417		
Réf échantillon client : P077 - Carrelage+ colle - Extérieur - Façade - Escalier n°2	Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène / Matériau beige en faible quantité		
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + Matériau gris hétérogène + Matériau beige en faible quantité non séparable	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AQP (3)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14418		
Réf échantillon client : P078 - Joint mastic - Extérieur - Façade - Fenêtre carreau de verre	Description ITGA : Matériau compact gris		
Matériau compact gris	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DVS
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14419		
Réf échantillon client : P079 - Ciment - Extérieur - Façade - Fenêtre carreau de verre n°1	Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène		
Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LSM
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES	Réf échantillon ITGA : IT142106-14420		
Réf échantillon client : P080 - Enrobé - Extérieur - Façade - Sol - Revêtement de sol	Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières		
Matériau gris en vrac hétérogène avec poussières	META (A) le 18/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : VMP (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 6/7

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1421-18283 EN DATE DU 18/06/2021 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14421	
Réf échantillon client : P081 - Enrobé - Extérieur - Façade - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 17/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14422	
Réf échantillon client : P082 - Enrobé - Extérieur - Façade - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 17/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT (4)
Réf dossier client : ESID DE RENNES + - Bâtiment 0005 Quartier Foch Delestraint - 56000 - VANNES		Réf échantillon ITGA : IT142106-14423	
Réf échantillon client : P083 - Enrobé - Extérieur - Façade - Sol - Revêtement de sol		Description ITGA : Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	
Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	META (B) le 17/06/2021 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : LUT (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

(4) L'analyse de la fraction est non réglementaire.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client.

Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Christophe LE BOURHIS** Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 13

Page 7/7

ANNEXE : Etat de conservation des matériaux et produits

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

« Évaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- A) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- B) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- A) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- B) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- C) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- D) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- A) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- B) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- C) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- D) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CAILLEBOTTE Antony
sous le numéro 19-1455

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 06/08/2020 | Validité : 05/08/2027 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 06/08/2020 | Validité : 05/08/2027 |
| | Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 14/06/2019 | Validité : 13/06/2024 |
| | Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 30/04/2019 | Validité : 29/04/2024 |
| | Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 21/03/2019 | Validité : 20/03/2024 |
| | Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 30/04/2019 | Validité : 29/04/2024 |
| | Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009 | | |



Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

ANNEXE : Attestation d'assurance

Contrat RC n° 5271124804 1/2



AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **5271124804**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.



TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

***Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2021 au 31/12/2021** inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 22/12/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :



Fin du rapport