

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	73387-145891 A
Propriétaire	DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS
Donneur d'ordre	DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS
Adresse de l'immeuble	ASCENSEUR N°21000632039 94 RUE REAUMUR 75002 PARIS
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	20/10/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	22/11/2023
Date d'émission du rapport de repérage	15/12/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
6/8, rue des Draperies  
91090 LISSES  
Tél. : 33 (0)1 83 63 96 93  
lisses@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00221

Opérateur de repérage :

**BRIANTO Dany**  
Apave Diagnostics  
Le 15/12/2023

### Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

### Commentaires :

Néant

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS .....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>3</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	3
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE : .....	3
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>3</b>
PROGRAMME DE REPERAGE .....	4
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>6</b>
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	7
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....</b>	<b>7</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	7
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	9
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>10</b>
<b>ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....</b>	<b>20</b>
<b>ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>23</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....</b>	<b>28</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>29</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **73387-145891**

Référence du donneur d'ordre : **ascenseur parking E n°21000632039**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS**

Adresse du propriétaire : **16 Rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur BRIANTO Dany**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI4736**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES**

N° de Siret : **48333631900221**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Ascenseur n°21000632039**

Adresse complète : **94 rue Réaumur - 75002 Paris**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Non communiquée**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment :

Etage :

Escalier :

Porte :

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot :

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

### 1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Agence ITGA Lille**

Adresse du laboratoire : **Park Plaza II - Bâtiment D 31 Avenue de l'Harmonie 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ**

Numéro d'accréditation : **1-5971**

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Les diagnostics demandés concernent les paliers, cages d'ascenseurs, cabines d'ascenseurs et tout ce qui est en machineries d'ascenseurs.

## 3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>	
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques Flocages, enduits projetés
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

Rapport n° : 73387-145891 A / Référence du donneur d'ordre : ascenseur parking E n°21000632039

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
<b>9 - Fondations et soubassements</b>	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

## 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
22/11/2023	REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet



#### 4.3 Analyse Documentaire :

Néant

#### 4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

### 5 Résultats détaillés du repérage

#### 5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Palier n°1	RDC
Palier n°2	1er SS
Palier n°3	2ème SS
Palier n°4	3ème SS
Palier n°5	4ème SS
Cage d'ascenseur n°1	RDC
Cage d'ascenseur n°2	1er SS
Cage d'ascenseur n°3	2ème SS
Cage d'ascenseur n°4	3ème SS
Cage d'ascenseur n°5	4ème SS
Machinerie d'ascenseur	R+1
Cabine d'ascenseur	

##### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

##### ➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

#### 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Palier n°1	RDC	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Plinthes	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Plancher - Marbre	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
Palier n°2	1er SS	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Palier n°3	2ème SS	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse	Z017	Non	

Rapport n° : 73387-145891 A / Référence du donneur d'ordre : ascenseur parking E n°21000632039

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Palier n°4	3ème SS	Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse	Z017	Non	
Palier n°5	4ème SS	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
Cage d'ascenseur n°1	RDC	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Portes palières	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Plafond	Béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Cage d'ascenseur n°2	1er SS	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Portes palières	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
Cage d'ascenseur n°3	2ème SS	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Portes palières	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
Cage d'ascenseur n°4	3ème SS	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Portes palières	Enduit blanc	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse	Z015	Non	
Cage d'ascenseur n°5	4ème SS	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Murs	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Portes palières	Enduit blanc	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
Machinerie d'ascenseur	R+1	Murs	Enduit mural	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Murs	Isolant	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Plafond	Enduit plafond	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Plancher	Ragréage	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Conduit de fluide	Flocage	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Conduit de fluide	Joint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Ascenseur	Garniture de freins	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
Cabine d'ascenseur		Plancher	Linoléum + Colle jaune	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Murs	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

#### Commentaires :

Néant



### **5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage**

---


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Palier n°1 - Plancher - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de carrelage  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Non analysé	0	
Fr2	Colle beige et grise en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Palier n°1 - Plinthes - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Colle de plinthes	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle de plinthes  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
Fr1	Couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + colle beige en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Palier n°1 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit mural	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit mural  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau compact gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Palier n°1 - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit plafond  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P005			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Machinerie d'ascenseur - Plancher - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Ragréage  <b>Planche de croquis n° :1</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Machinerie d'ascenseur - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit mural	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit mural  <b>Planche de croquis n° :1</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Machinerie d'ascenseur - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Isolant	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Isolant  <b>Planche de croquis n° :1</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P008			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Machinerie d'ascenseur - Ascenseur - A	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Garniture de freins	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Garniture de freins  <b>Planche de croquis n° :1</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau noir en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P009			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Machinerie d'ascenseur - Conduit de fluide - A	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Joint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Joint  <b>Planche de croquis n° :1</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Machinerie d'ascenseur - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit plafond  <b>Planche de croquis n° :1</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées




PRELEVEMENT : P011			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> R+1 - Machinerie d'ascenseur - Conduit de fluide - A	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Flocage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Flocage  <b>Planche de croquis n° :1</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau cotonneux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème SS - Cage d'ascenseur n°5 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit mural	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit mural  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P013			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème SS - Cage d'ascenseur n°5 - Plancher - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Ragréage  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P014			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème SS - Cage d'ascenseur n°5 - Portes palières - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit blanc	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit blanc  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème SS - Cage d'ascenseur n°5 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit de rebouchage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit de rebouchage  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit beige et gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème SS - Palier n°5 - Plancher - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Ragréage  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème SS - Palier n°5 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit mural	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit mural  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact beige et gris	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P018			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> 4ème SS - Palier n°5 - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Enduit plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit plafond  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit compact gris en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019			
<b>Nom du client</b> DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS	<b>Numéro de dossier</b> 73387-145891 Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 75	<b>Pièce ou local – Composant</b> Cabine d'ascenseur - Plancher - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> BRIANTO Dany	<b>Date de prélèvement</b> 22/11/2023	<b>Partie de composant</b> Linoléum + Colle jaune	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Linoléum + Colle jaune  <b>Planche de croquis n° :2</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune	0	Fibres d'amiante non détectées


### ANNEXE : Plans / Croquis



Titre : Croquis N°1	N° planche : 1/2	N° dossier : 73387-145891	Type : Croquis
Client : DIRECTION REGIONALE FINANCES	Version : 0	Adresse : Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 Paris	
Intervenant : BRIANTO Dany	Date : 15/12/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+1

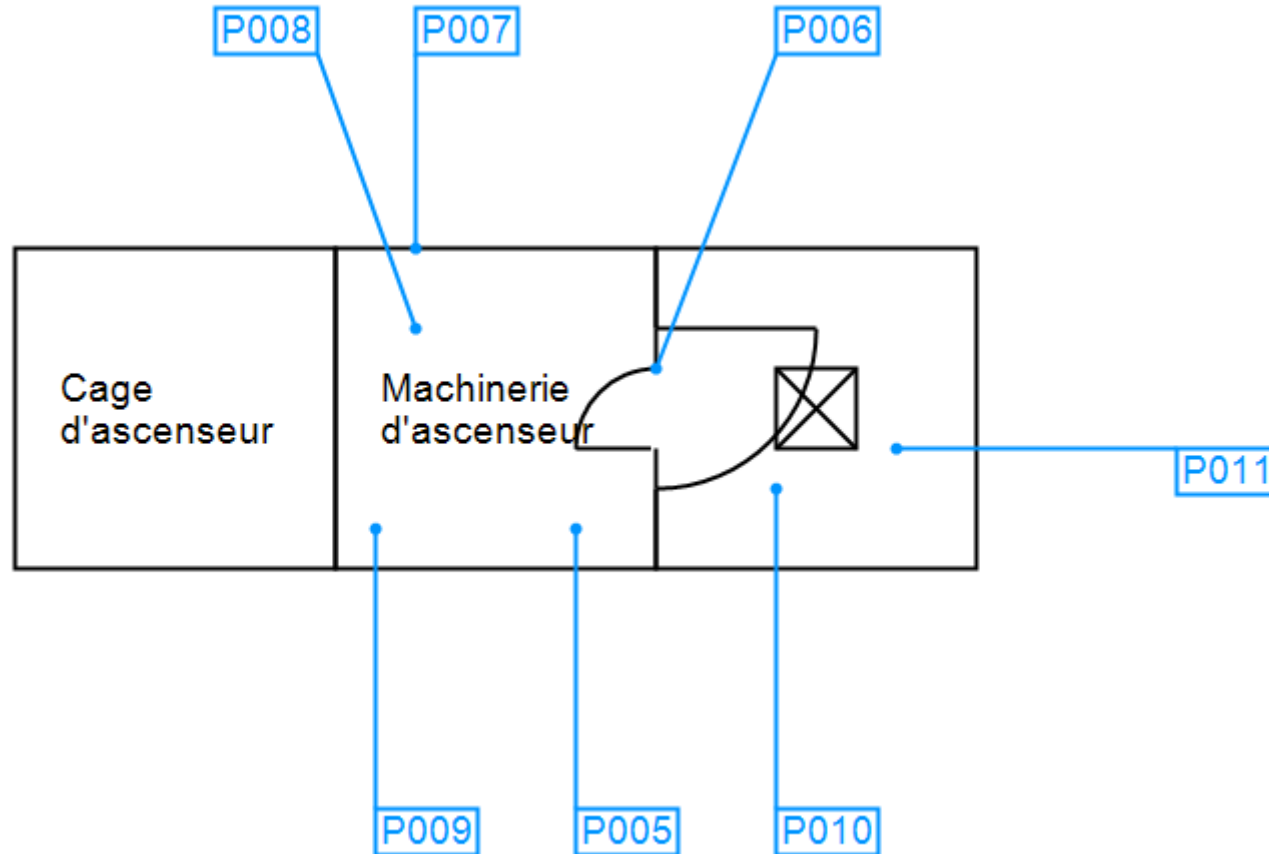

Titre : Croquis N°2	N° planche : 2/2	N° dossier : 73387-145891	Type : Croquis
Client : DIRECTION REGIONALE FINANCES	Version : 0	Adresse : Ascenseur n°21000632039 94 rue Réaumur 75002 Paris	
Intervenant : BRIANTO Dany	Date : 15/12/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone :
Commentaire :			

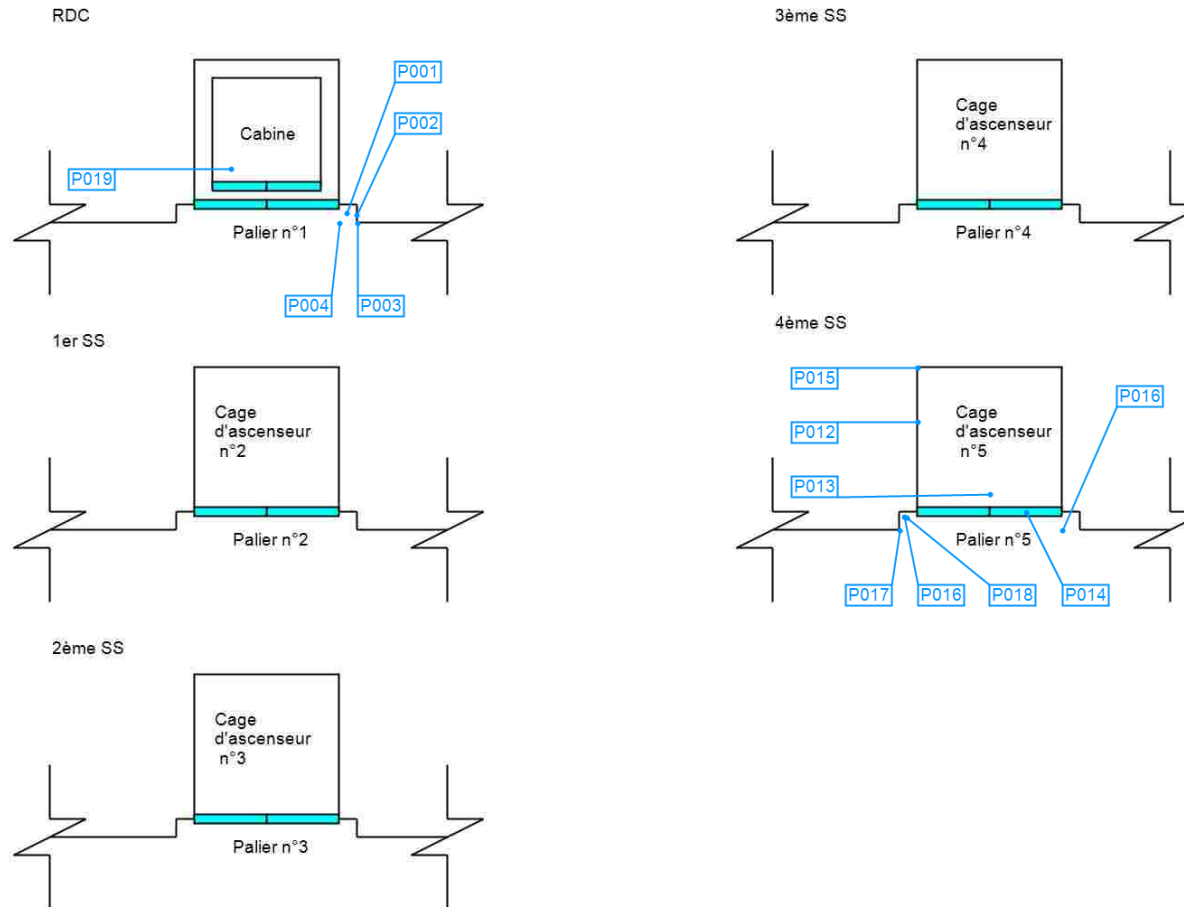

## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

S.3057865.0



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av  
de l'Harmonie  
59650 VILLENEUVE D'ASCQ  
Tel : 03.20.86.20.72  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5971

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

### RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-28578 EN DATE DU 04/12/2023

#### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE DIAGNOSTICS - LISSES 6 Rue de la Closerie 91090 Lisses	Réf. Commande ITGA : IT0223-28578 Réf. Commande Client : 73387-145891-169395-241406-142423-162614197
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/11/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-4	
Réf échantillon client : P001 - Colle de carrelage - RDC - Palier n°1 - Sol - Plancher		Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle beige et grise en vrac	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
* Colle beige et grise en vrac	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-5	
Réf échantillon client : P002 - Colle de plinthes - RDC - Palier n°1 - Murs - Plinthes		Description ITGA : Couche plâtruse blanche en vrac / Colle beige en vrac	
* Couche plâtruse blanche en vrac non séparable + Colle beige en vrac non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 1/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-28578 EN DATE DU 04/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-6	
Réf échantillon client : P003 - Enduit mural - RDC - Palier n°1 - Murs - Murs		Description ITGA : <b>Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris en vrac</b>	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris en vrac non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-7	
Réf échantillon client : P004 - Enduit plafond - RDC - Palier n°1 - Plafond - Plafond		Description ITGA : <b>Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris</b>	
* Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HTL (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-8	
Réf échantillon client : P005 - Ragréage - R+1 - Machinerie d'ascenseur - Sol - Plancher		Description ITGA : <b>Peinture / Ragréage gris</b>	
* Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : ETW (4)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-9	
Réf échantillon client : P006 - Enduit mural - R+1 - Machinerie d'ascenseur - Murs - Murs		Description ITGA : <b>Peinture / Enduit compact gris</b>	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (4)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-10	
Réf échantillon client : P007 - Isolant - R+1 - Machinerie d'ascenseur - Murs - Murs		Description ITGA : <b>Matériau fibreux</b>	
* Matériau fibreux	MOLP + META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YYC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 2/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-28578 EN DATE DU 04/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-11	
Réf échantillon client : P008 - Garniture de freins - R+1 - Machinerie d'ascenseur - A - Ascenseur		Description ITGA : Matériau noir en vrac	
▀ Matériau noir en vrac	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-12	
Réf échantillon client : P009 - Joint - R+1 - Machinerie d'ascenseur - A - Conduit de fluide		Description ITGA : Peinture en vrac / Matériau gris en vrac	
▀ Peinture en vrac non séparable + Matériau gris en vrac non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-13	
Réf échantillon client : P010 - Enduit plafond - R+1 - Machinerie d'ascenseur - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée	
▀ Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (2) Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-14	
Réf échantillon client : P011 - Flocage - R+1 - Machinerie d'ascenseur - A - Conduit de fluide		Description ITGA : Matériau cotonneux blanc	
▀ Matériau cotonneux blanc	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-15	
Réf échantillon client : P012 - Enduit mural - 4ème SS - Cage d'ascenseur n°5 - Murs - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris en vrac	
▀ Peinture en vrac non séparable + Enduit gris en vrac non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 3/5

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-28578 EN DATE DU 04/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-16	
Réf échantillon client : P013 - Ragréage - 4ème SS - Cage d'ascenseur n°5 - Sol - Plancher		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (4)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-17	
Réf échantillon client : P014 - Enduit blanc - 4ème SS - Cage d'ascenseur n°5 - Murs - Portes palières		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-18	
Réf échantillon client : P015 - Enduit de rebouchage - 4ème SS - Cage d'ascenseur n°5 - Murs - Murs		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit beige et gris en vrac	
Peinture en vrac non séparable + Enduit beige et gris en vrac non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-19	
Réf échantillon client : P016 - Ragréage - 4ème SS - Palier n°5 - Sol - Plancher		Description ITGA : Peinture / Ragréage gris	
Peinture non séparable + Ragréage gris	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (4)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-20	
Réf échantillon client : P017 - Enduit mural - 4ème SS - Palier n°5 - Murs - Murs		Description ITGA : Peinture / Enduit compact beige et gris	
Peinture non séparable + Enduit compact beige et gris	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 4/5



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0223-28578 EN DATE DU 04/12/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-21	
Réf échantillon client : P018 - Enduit plafond - 4ème SS - Palier n°5 - Plafond - Plafond		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit compact gris en vrac	
▀ Peinture en vrac non séparable + Enduit compact gris en vrac non séparable	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BDM (3)
Réf dossier client : DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS + - Ascenseur n°21000632039 - 94 rue Réaumur - 75002 - Paris		Réf échantillon ITGA : IT022312-22	
Réf échantillon client : P019 - Linoléum + Colle jaune - Cabine d'ascenseur - Sol - Plancher		Description ITGA : Revêtement souple noir / Colle polymère jaune	
▀ Revêtement souple noir	META (A) le 04/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MXP
▀ Colle polymère jaune	META (B) le 01/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : SIS

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Tristan BRAURE Chef d'équipe

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 17

Page 5/5

## ANNEXE : Certificat de compétence



# Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 4736 Version 010

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur BRIANTO Dany**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 02/03/2020 - Date d'expiration : 01/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 02/03/2020 - Date d'expiration : 01/03/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 30/01/2023 - Date d'expiration : 29/01/2030
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 23/04/2023 - Date d'expiration : 22/04/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 23/04/2023.



Année du 21 novembre 2006 modifiée définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Année du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Année du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 30 octobre 2009 modifiée définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 16 octobre 2006 modifiée définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 6 avril 2007 modifiée définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 8 juillet 2008 modifiée définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Année du 2 juillet 2018 modifiée définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticteur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 4-6522  
PORTÉE  
CERTIFICATION DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE**



COURTIER

**VERLINGUE**  
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156  
68313 ILLZACH CEDEX  
Tél : 03 89 61 64 64  
Fax : 08 20 20 26 32  
Portefeuille : 0201050284

APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204  
Client n° 0416806720

**ATTESTATION**

AXA France IARD, atteste que :

**APAVE**  
**Immeuble Canopy**  
**6 rue du Général Audran**  
**92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2





Contrat : 10800807204

### TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
<b>Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle</b>	
<b>Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus</b> <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	<b>5 000 000 € par année d'assurance</b>
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022  
Pour la société :



### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

**FIN DU RAPPORT**