

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier :

APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DA

T  
Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)  
Date du repérage : 30/05/2023  
Heure d'arrivée : 09 h 00  
Date émission : 07/06/2023

**Objet de la mission :** La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note :** Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.  
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **Hôpital Bicêtre**  
**78 rue du général Leclerc**  
**94270 LE KREMLIN BICETRE**

Référence cadastrale : **Non communiquée**  
Périmètre de repérage :  
**- Appareil 24 et 25 : Bat Alagille du S-04 au R+07 --**  
**334.8m<sup>2</sup>- Appareil 75 : Bat F.Leuret terrasse au S-02 --**  
**22.4 m<sup>2</sup>**

### Propriétaire

Nom : **APHP Hopital Bicêtre**  
Adresse : **78 rue du général Leclerc**  
**94270 LE KREMLIN BICETRE**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (*Sur déclaration de l'intéressé*) :  
**Autre**  
Nom : **APHP Hopital Bicêtre**  
Adresse : **78 rue du général Leclerc**  
**94270 LE KREMLIN BICETRE**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**  
Adresse : **4, avenue Graham Bell**  
**33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité :  
**7627751904 / 01/07/2023**

### Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	CIVIL Joël	Diagnosticteur	LCC QUALIXPERT	Obtention : 10/01/2023 Échéance : 28/07/2027 N° de certification : C3681
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	CIVIL Joël	Diagnosticteur	LCC QUALIXPERT	Obtention : 10/01/2023 Échéance : 28/07/2027 N° de certification : C3681

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	8
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante...	8
	D.6. Zones non visitées.....	9
E.	Annexes au rapport.....	10
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	10
	E.2. Planches de repérage.....	13
	E.3. Résultats d'analyses.....	22

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **30/05/2023**

Type de bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.**

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

**Néant**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : **EUROFINS**

Adresse : **4, Chemin des Maures  
33170 GRADIGNAN**

Acc. Cofrac ou équivalent : **COFRAC 1-5840, PCA AB1609, IPAC L0705**



## Programme de travaux

Ascenseur 75 bâtiment LEURET changement machinerie ascenseur

Ascenseur 24 et 25 bâtiment ALAGILLE changement machinerie ascenseur et cabine



## C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

<b>Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	<b>Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24
<b>Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	<b>Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture + toile de verre</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25
<b>Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A)</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	<b>Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture</b> (Après analyse en laboratoire) Localisation : RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24

**Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**



## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités

- |  |   |   |
|--|---|---|
| ❖ RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75 | ❖ R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25 | ❖ R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24 |
| ❖ R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25      | ❖ R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24       | ❖ R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25 |
| ❖ R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24      | ❖ R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25       | ❖ R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24 |
| ❖ R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25      | ❖ R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24       | ❖ R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25 |
| ❖ R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24      | ❖ R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25       | ❖ RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25 |
| ❖ RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24      | ❖ R-1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24       | ❖ R-1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25 |
| ❖ R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 24       | ❖ R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 25        | ❖ RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25  |
| ❖ RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 24       |   |   |



## D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion
R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	Identifiant : M0007 Description : Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture	Après analyse en laboratoire (P0007)
R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Identifiant : M0011 Description : Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture	Après analyse en laboratoire (P0011)
R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Identifiant : M0015 Description : Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture	Après analyse en laboratoire (P0015)
R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	Identifiant : M0018 Description : Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture + toile de verre	Après analyse en laboratoire (P0018)
RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Identifiant : M0020 Description : Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A)	Après analyse en laboratoire (P0020)
RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Identifiant : M0021 Description : Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture	Après analyse en laboratoire (P0021)



### D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75	Identifiant : M0001 (P0001) Description : Chape béton
RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur 75	Identifiant : M0002 (P0002) Description : Joint d'assemblage parpaing
R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	Identifiant : M0003 (P0003) Description : Peinture + chape béton
R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	Identifiant : M0004 (P0004) Description : Flocage
R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	Identifiant : M0005 (P0005) Description : Mastic
R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+5 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	Identifiant : M0006 (P0006) Description : Dalles de sol + colle + chape maigre
R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Identifiant : M0008 (P0008) Description : Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre
R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24; R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	Identifiant : M0009 (P0009) Description : Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture
R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Identifiant : M0010 (P0010) Description : Dalles de sol + colle + chape maigre
RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25	Identifiant : M0012 (P0012) Description : Chape béton
RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25	Identifiant : M0013 (P0013) Description : Mur lourd - Enduit ciment
R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Identifiant : M0014 (P0014) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 24; R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 25	Identifiant : M0016 (P0016) Description : Linoleum + colle
R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	Identifiant : M0017 (P0017) Description : Linoleum + colle + ragréage + chape maigre
RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25; RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Identifiant : M0019 (P0019) Description : Colle de carrelage + chape maigre



#### D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

#### D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



## D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **LE KREMLIN BICETRE**, le **07/06/2023**





Par : **CIVIL Joël**



## E. Annexes au rapport


### E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0001	Chape béton	RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur	
P0002	Joint d'assemblage parpaing	RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur	
P0003	Peinture + chape béton	R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	
P0004	Flocage	R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	
P0005	Mastic	R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	
P0006	Dalles de sol + colle + chape maigre	R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	
P0007	Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture	R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	
P0008	Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre	R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0009	Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture	R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	
P0010	Dalles de sol + colle + chape maigre	R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	
P0011	Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture	R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	
P0012	Chape béton	RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25	
P0013	Mur lourd - Enduit ciment	RDC BAT ALAGILLE - Trémie ascenseur 25	
P0014	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	
P0015	Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture	R+2 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	
P0016	Linoleum + colle	R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 24	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P0017	Linoleum + colle + ragréage + chape maigre	R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	
P0018	Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture + toile de verre	R+1 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	
P0019	Colle de carrelage + chape maigre	RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	
P0020	Colle de plinthe carrelage (A) + joint (A)	RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	
P0021	Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture	RDC BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	

## E.2. Planches de repérage

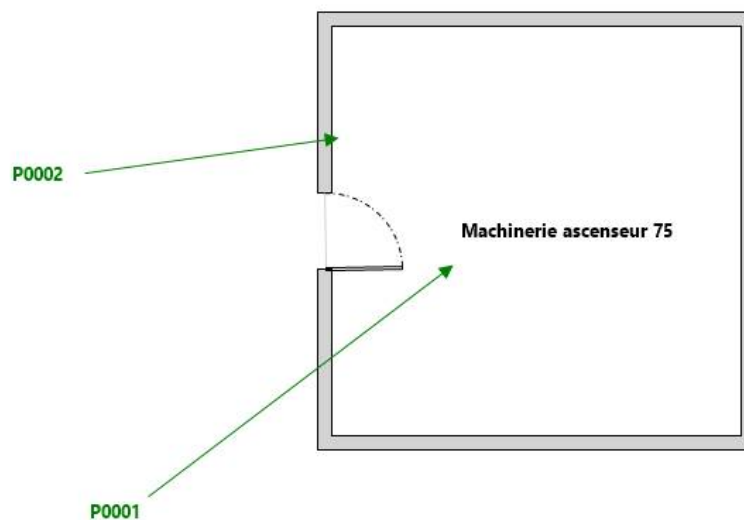

RDC BAS BAT LEURET


Annexe au rapport : APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

Propriétaire : APHP Hopital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Etabli par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 1 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023

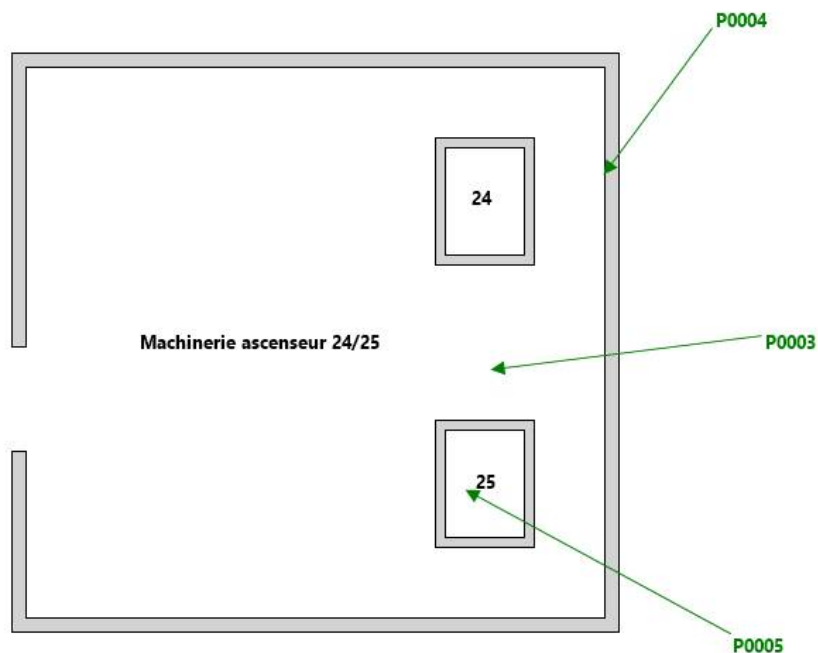

**R+7 BAT ALAGILLE**


Annexe au rapport : **APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT**

Propriétaire : APHP Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Établi par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 2 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023

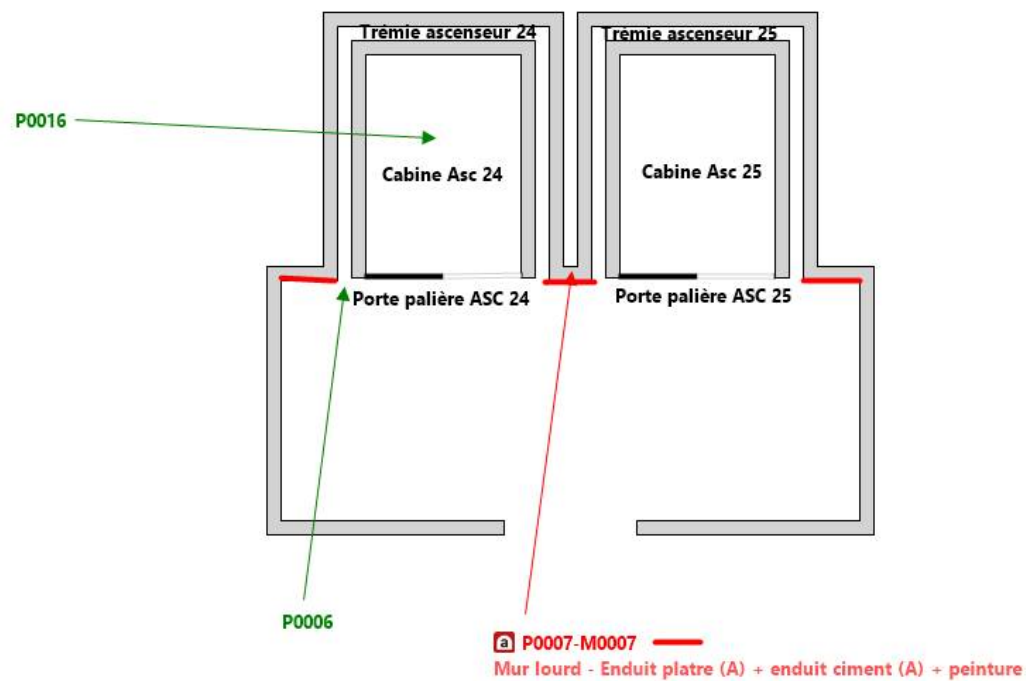**R+6 BAT ALAGILLE**


Annexe au rapport : **APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT**

Propriétaire : APHP Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Etabli par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 3 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023

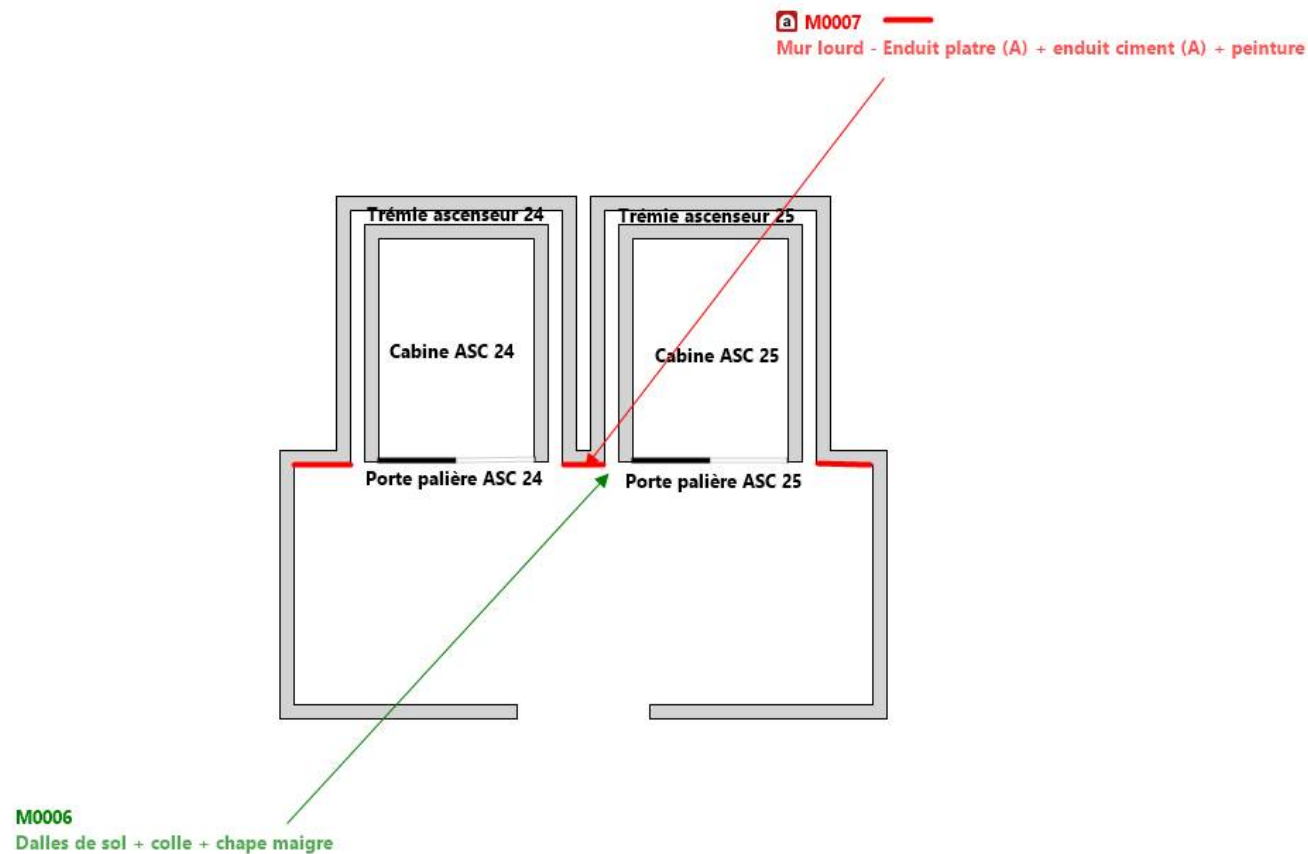

**R+5 BAT ALAGILLE**

Annexe au rapport : **APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT**


Propriétaire : APHP Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Établi par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 4 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023



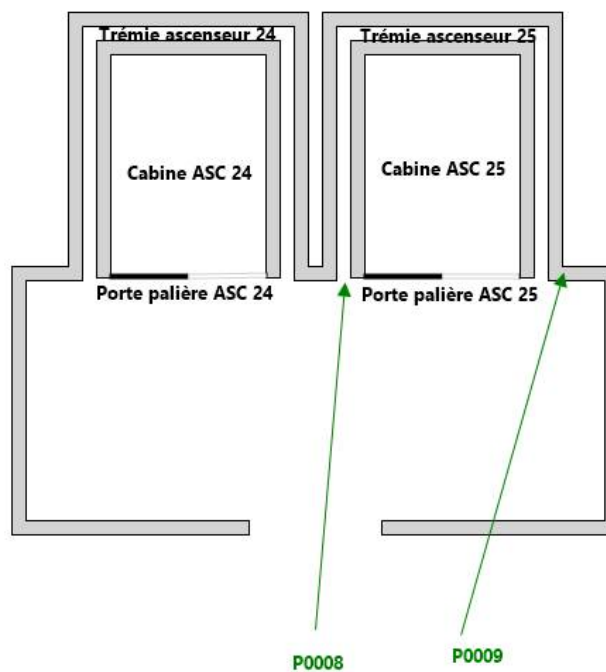

**R+4 BAT ALAGILLE**


Annexe au rapport : **APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT**

Propriétaire : APHP Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Établi par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 5 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023

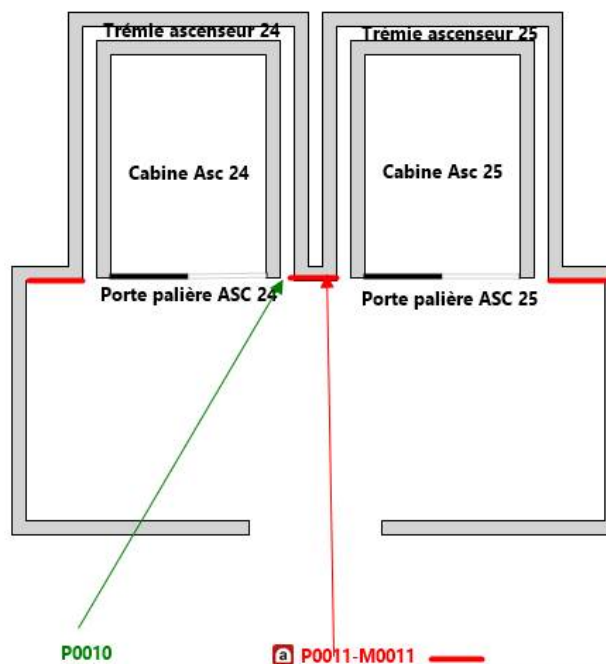

**a** P0011-M0011  
Mur lourd - Enduit plâtre (A) + enduit ciment (A) + peinture

**R+3 BAT ALAGILLE**


Annexe au rapport : **APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT**

Propriétaire : APHP Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Établi par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 6 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023

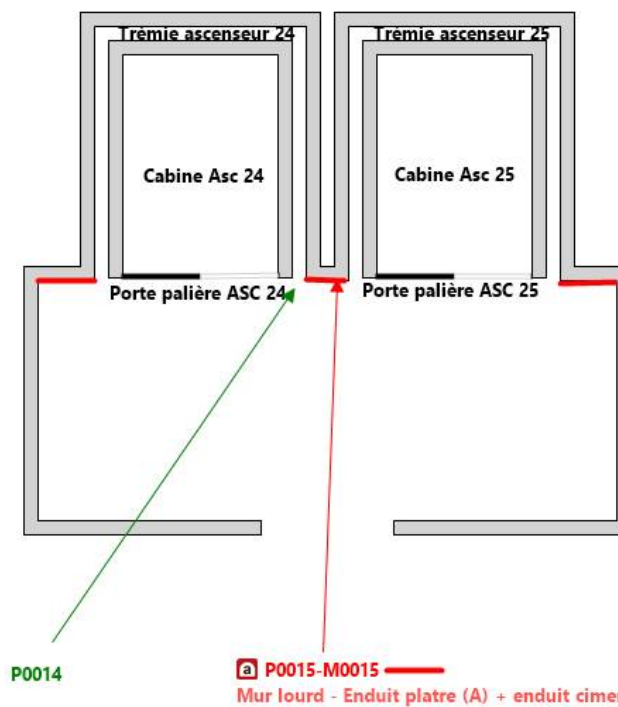

**R+2 BAT ALAGILLE**


Annexe au rapport : **APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT**

Propriétaire : APHP Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Établi par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 7 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023

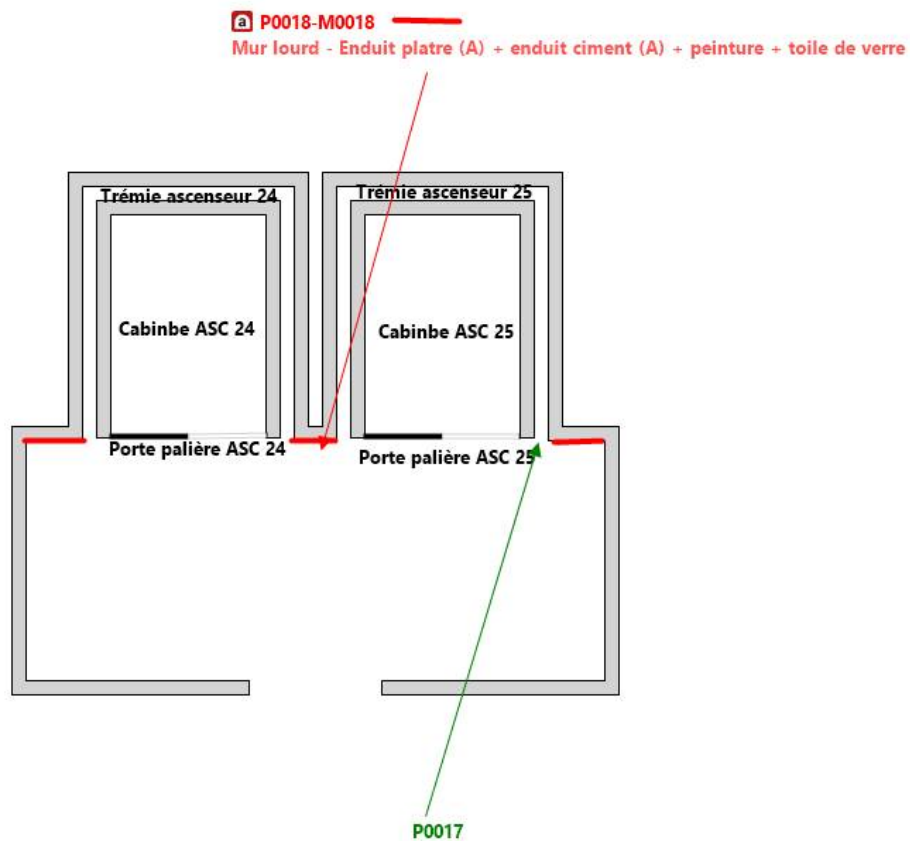

**R+1 BAT ALAGILLE**


Annexe au rapport : **APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT**

Propriétaire : APHP Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Établi par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 8 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023

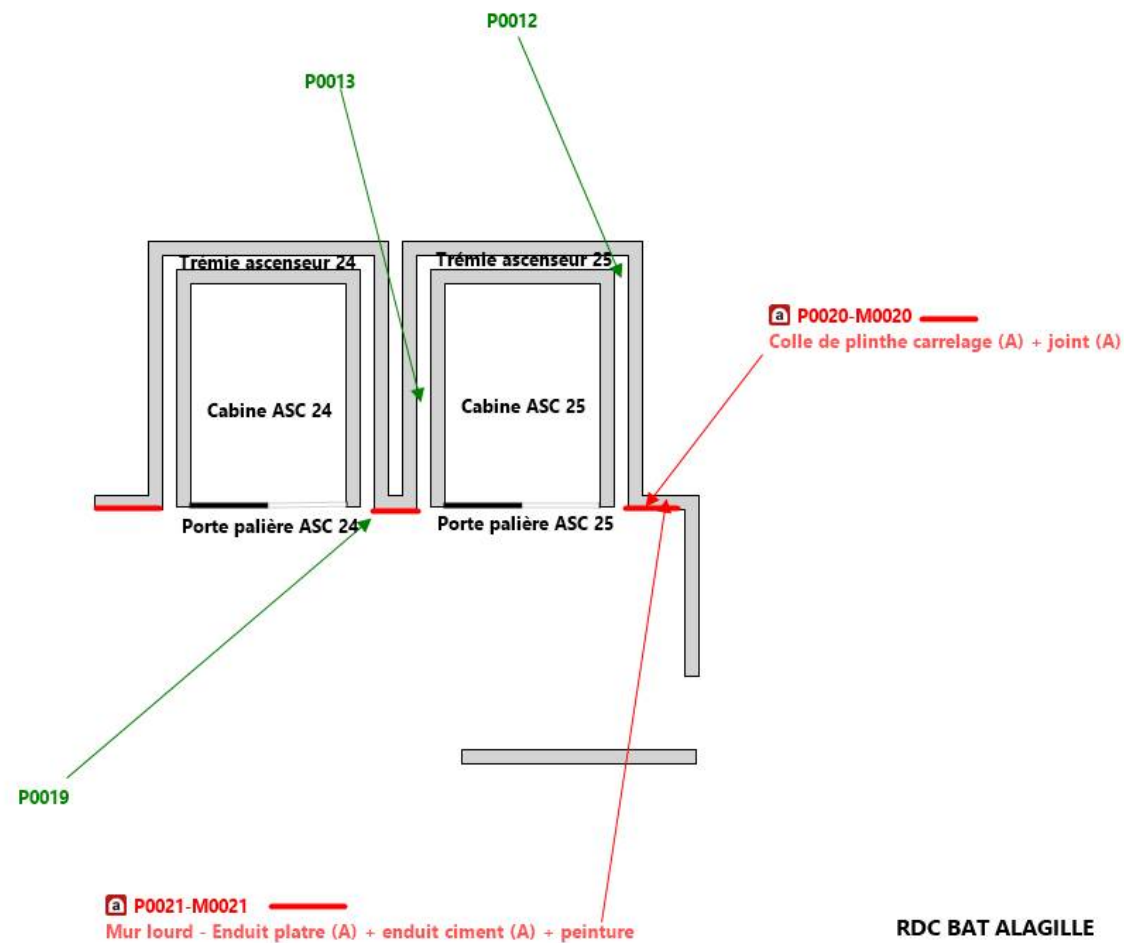

Annexe au rapport : APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

Propriétaire : APHP Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Bien : Hôpital Bicêtre  
78 rue du général Leclerc  
94270 LE KREMLIN BICETRE

Établi par : CIVIL Joël  
Société : AED Groupe  
Le : 07/06/2023

Croquis 9 / 9  
Version : V01  
du : 07/06/2023



### E.3. Résultats d'analyses

**SARL AED EXPERTISES**

**Mr. JOEL CIVIL**

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise

Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01

Date d'émission de rapport : 06/06/2023 11:12

Page 1/7

Dossier N° : 23H012473

Date de réception : 31/05/2023

Date d'analyse : 03/06/2023

Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P0001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Chape beton - RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P0002 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Joint d'assemblage - Joint d'assemblage parpaing - RDC BAS BAT LEURET - Machinerie ascenseur	Matériau dur de type joint ciment (granulaire) (beige) (clair)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1) (2)	P0003 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coule a base ciment (terrazolith) - Peinture + chape beton - R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P0004 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Flocage - Flocage - R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	Matériau (blanc) ; matériau (gris) ; matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01      Date d'émission de rapport : 06/06/2023 11:12      Page 2/7  
 Dossier N° : 23H012473      Date de réception : 31/05/2023      Date d'analyse : 03/06/2023  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	<b>MOLP</b> * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
005	P0005 - 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques - parois des équipements - Joint - Mastic - R+7 BAT ALAGILLE - Machinerie ascenseur 24/25	Matériau souple de type joint (noir)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	P0006 - Revêtements de sol - Dalles de sol - Dalles de sol + colle + chape maigre - R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Matériau semi-dur de type dalle de sol (blanc)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (cimenteux) (gris)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
007 (3)	P0007 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture - R+6 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (bleu) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (fibreux) (gris)	<b>MOLP</b> * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
008	P0008 - Revêtements de sol - Dalles de sol - Dalles de sol + colle + ragréage + chape maigre - R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (gris) (clair)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01      Date d'émission de rapport : 06/06/2023 11:12      Page 3/7  
 Dossier N° : 23H012473      Date de réception : 31/05/2023      Date d'analyse : 03/06/2023  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (cémenteux) (gris)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (4)	P0009 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture - R+4 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 25	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P0010 - Revêtements de sol - Dalles de sol - Dalles de sol + colle + chape maigre - R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige) (clair)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) (foncé) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011 (1)	P0011 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture - R+3 BAT ALAGILLE - Porte palière ASC 24	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	P0012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith) - Chape béton - R+6 BAT ALAGILLE - Tremie ascenseur 25	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)(i)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01      Date d'émission de rapport : 06/06/2023 11:12      Page 4/7  
 Dossier N° : 23H012473      Date de réception : 31/05/2023      Date d'analyse : 03/06/2023  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P0013 - 3 - Parois verticales interieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Mur lourd - Enduit ciment - R+6 BAT ALAGILLE - Tremie ascenseur 25	Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (5)	P0014 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+2 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24	Matériau souple de type revêtement de sol (tacheté) (beige) (clair) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (cémenteux) (gris)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P0015 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Mur lourd - Enduit platre + enduit ciment + peinture - R+2 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24	Matériau de type peinture (jaune) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) (clair)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016 (5)	P0016 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle - R+6 BAT ALAGILLE - Cabine ascenseur 24	Matériau souple de type revêtement de sol (noir) ; matériau de type colle (orange) (foncé)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01      Date d'émission de rapport : 06/06/2023 11:12      Page 5/7  
 Dossier N° : 23H012473      Date de réception : 31/05/2023      Date d'analyse : 03/06/2023  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	P0017 - Revêtements de sol - Revêtement plastique avec sous-couche - Linoleum + colle + ragréage + chape maigre - R+1 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (beige) (clair)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau de type colle (vert) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (cémenteux) (gris)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P0018 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture + toile de verre - R+1 BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 25	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) (foncé) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (gris) (clair)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
019	P0019 - Revêtements de sol - Colles - Colle de carrelage + chape maigre - RDC BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24	Matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01      Date d'émission de rapport : 06/06/2023 11:12      Page 6/7  
 Dossier N° : 23H012473      Date de réception : 31/05/2023      Date d'analyse : 03/06/2023  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (cémenteux) (gris) (beige)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P0020 - Revêtements de murs - Colles des carrelages - Colle de plinthe carrelage - RDC BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24	Matériau semi-dur de type joint (beige)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	<b>MET</b> * / X3PU	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
021 (3)	P0021 - Murs et cloisons - Enduits projetés - Mur lourd - Enduit plâtre + enduit ciment + peinture - RDC BAT ALAGILLE - Porte paliere ASC 24	Matériau de type peinture (orange) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (fibreuse) (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	<b>MOLP</b> * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Le matériau peinture n'est pas présent dans l'échantillon.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau enduit cémenteux fibreux ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Le matériau enduit plâtre n'est pas présent dans l'échantillon.
- (5) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

### Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-026706-01 Date d'émission de rapport : 06/06/2023 11:12 Page 7/7  
Dossier N° : 23H012473 Date de réception : 31/05/2023 Date d'analyse : 03/06/2023  
Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_BCT\_20230517\_BAT.ALAGILLE.F.LEURET\_S04.R07\_ASC.24.25.75\_DAT

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Fatiha Ait Messaoud  
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Certificat N° C3681

Monsieur Joël CIVIL

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



Amiante avec mention	Certificat valable Du 10/01/2023 au 28/07/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 10/01/2023 au 15/12/2027	Arrêté modifié du 02 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mercredi 04 janvier 2023

Marjorie ALBERT  
Directrice Administrative

P10

Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES  
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018





SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC FR

**AGENT**

DE LA CHAPELLE STONESTREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSIES  
Tél : 0557341313  
Fax : 05 57 34 06 62  
Email : AGENCE.LLSTRESSIES@AXA.FR  
Portefeuille : 0033074244

**Vos références :**

Contrat n° 7627751904  
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

AED EXPERTISES  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET  
ENVIRONNEMENT  
226 RUE DE L'ECOSSAIS  
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE  
AUVERGNE  
1 ALLEE ALAN TURING  
63170 AUBIERE

AED FIDELIS EXPERTISES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED SERVICES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED EXPERTISE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/01/2023 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle. Activités garanties :

**CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)**

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Sigle social : I.I.A. Fermiers de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 77 057 460 01 5 Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR14 212 057 400

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263 C.F.C. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

#### AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

#### AUTRES DIAGNOSTICS

Constats et diagnostics ci avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment

##### DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1334-21, R 1334-22 du Code de la Santé Publique
- Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1334-27 du Code la Santé Publique
- Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 709 010 Euros

Siège social : 111, Terrasses de l'Arche - 91717 Boitrot Cedex 722 057 460 R.C.S. 34400016

Entreprise régie par le Code des Assurances - TVA intracommunitaire n° FR 34 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-4 CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



- Mesures d'empoussièrement prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
- Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :
  - Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
  - Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

#### DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :

- Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

#### DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

- Etat parasitaires dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

#### DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
<b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)</b>	<b>10 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dont :</b>	
<b>Dommages corporels</b>	<b>10 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>AUTRES GARANTIES</b>	
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) (Article 2.1 des conditions générales)	<b>3 500 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 000 000 €</b> par sinistre
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	<b>885 000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	<b>1 500 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance</b> (article 3.2 des conditions générales)	<b>500 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150 000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents / médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>35 000 €</b> par sinistre
<b>Défense</b> (Art 5 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> (Art 5 des conditions générales)	<b>25 000 €</b> par litige

La présente attestation est valable pour la période du 03/04/2023 au 01/07/2023 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 234 799 030 Euros

Siège social : 113, Emmanues de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex 772 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 34 772 057 460

Opérations d'assurance enregistrées de l'IA - art. 263 I C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assisplan

Fait à TRÉVISES le 20 avril 2023

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 000 euros

Siège social : 133, Terrasses de l'Arc - 97777 Nordrie Codex 722 057 460 R.Y. S. Guadeloupe

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunitaire n° FR 24 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263 C. CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance