

## Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier :

APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCE

NSEURS\_DAT

Norme employée : AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)

Date du repérage : 01/03/2023

Heure d'arrivée : 14 h 00

Date émission : 14/03/2023

**Objet de la mission :** La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note :** Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage. Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **HOPITAL AMBROISE PARE  
9 Avenue Charles de Gaulle  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**  
Périmètre de repérage :  
**Bâtiment laboratoire d'anaomo phatologie - Ascenseur -  
NVY10, 3 niveaux : NTJ36, 9 niveaux : NVY11, 3 niveaux :  
NTJ37, 9 niveaux**

### Propriétaire

Nom : **APHP**  
Adresse : **Hôpital Saint Antoine  
184 Faubourgs Saint Antoine  
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :  
**Propriétaire**  
Nom : **APHP**  
Adresse : **Hôpital Saint Antoine  
184 Faubourgs Saint Antoine  
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**  
Adresse : **4, avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité :  
**7627751904 / 01/07/2023**

### Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	MEYNARD Quentin	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 19/12/2022 Échéance : 02/12/2029 N° de certification : 594
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MEYNARD Quentin	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 19/12/2022 Échéance : 02/12/2029 N° de certification : 594

***L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.***

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	8
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante... 8	
	D.6. Zones non visitées.....	9
E.	Annexes au rapport.....	10
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	10
	E.2. Planches de repérage.....	11
	E.3. Résultats d'analyses.....	14

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **01/03/2023**

Type de bâtiment : **Bâtiment de bureaux**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **M. Philippe ROCHEFORT**

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.**

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

**Une contre analyse a été effectué sur le P2 (Plaque en fibres-ciment) pour vérifié la non-présence de fibres d'amiante**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : **EUROFINS**

Adresse : **80 - 84 Rue des Meuniers - Bâtiment A  
92220 BAGNEUX**

Acc. Cofrac ou équivalent : **1-1592**

## Programme de travaux

Remplacement de la machinerie

- Remplacement des câbles de traction
- Remplacement des portes cabine
- Remplacement des portes palières
- Mise en place de détecteurs toute hauteur sur les portes
- Réfection complète des cabines avec habillage inox



## C. Conclusions du rapport

**L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.**

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

### Zones non visitées :

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification (et moyen de levée de réserve)
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	Mâchoire de freins	Trappe trop étroite
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / RDC - 225_206 M.C, Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+1 - 225_206 M.C, Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - 225_206 M.C	Trémie	Trappe trop étroite



## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités

❖ Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / RDC - 225_206 M.C	❖ Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / RDC - 229_206 Couloir 1 RDC	❖ Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+1 - 225_206 M.C
❖ Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+1 - 224_204 Couloir R02	❖ Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - 225_206 M.C	❖ Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - 224_204 Couloir 2
❖ Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie		



## D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion
-	-	-



### D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	Identifiant : M001 (P001) Description : Murs - Enduit plâtre
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	Identifiant : M002 (P002) Description : Portes - Plaques en fibres ciment
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - 224_204 Couloir 2	Identifiant : M003 (P003) Description : Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+1 - 224_204 Couloir R02	Identifiant : M004 (P004) Description : Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / RDC - 225_206 M.C	Identifiant : M005 (P005) Description : Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-



## D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	Mâchoire de freins	Trappe trop étroite
Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / RDC - 225_206 M.C, Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+1 - 225_206 M.C, Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - 225_206 M.C	Trémie	Trappe trop étroite

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.




Fait à **BOULOGNE BILLANCOURT**, le **14/03/2023**

Par : **MEYNARD Quentin**




## E. Annexes au rapport
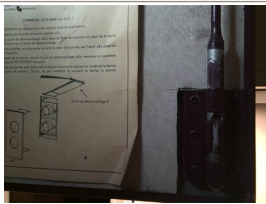
### E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P001	Murs - Enduit plâtre	Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	
P002	Portes - Plaques en fibres ciment	Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	
P003	Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment	Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - 224_204 Couloir 2	
P004	Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment	Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / R+1 - 224_204 Couloir R02	
P005	Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment	Bât Laboratoire Anatomo Pathologie / RDC - 225_206 M.C	

## E.2. Planches de repérage

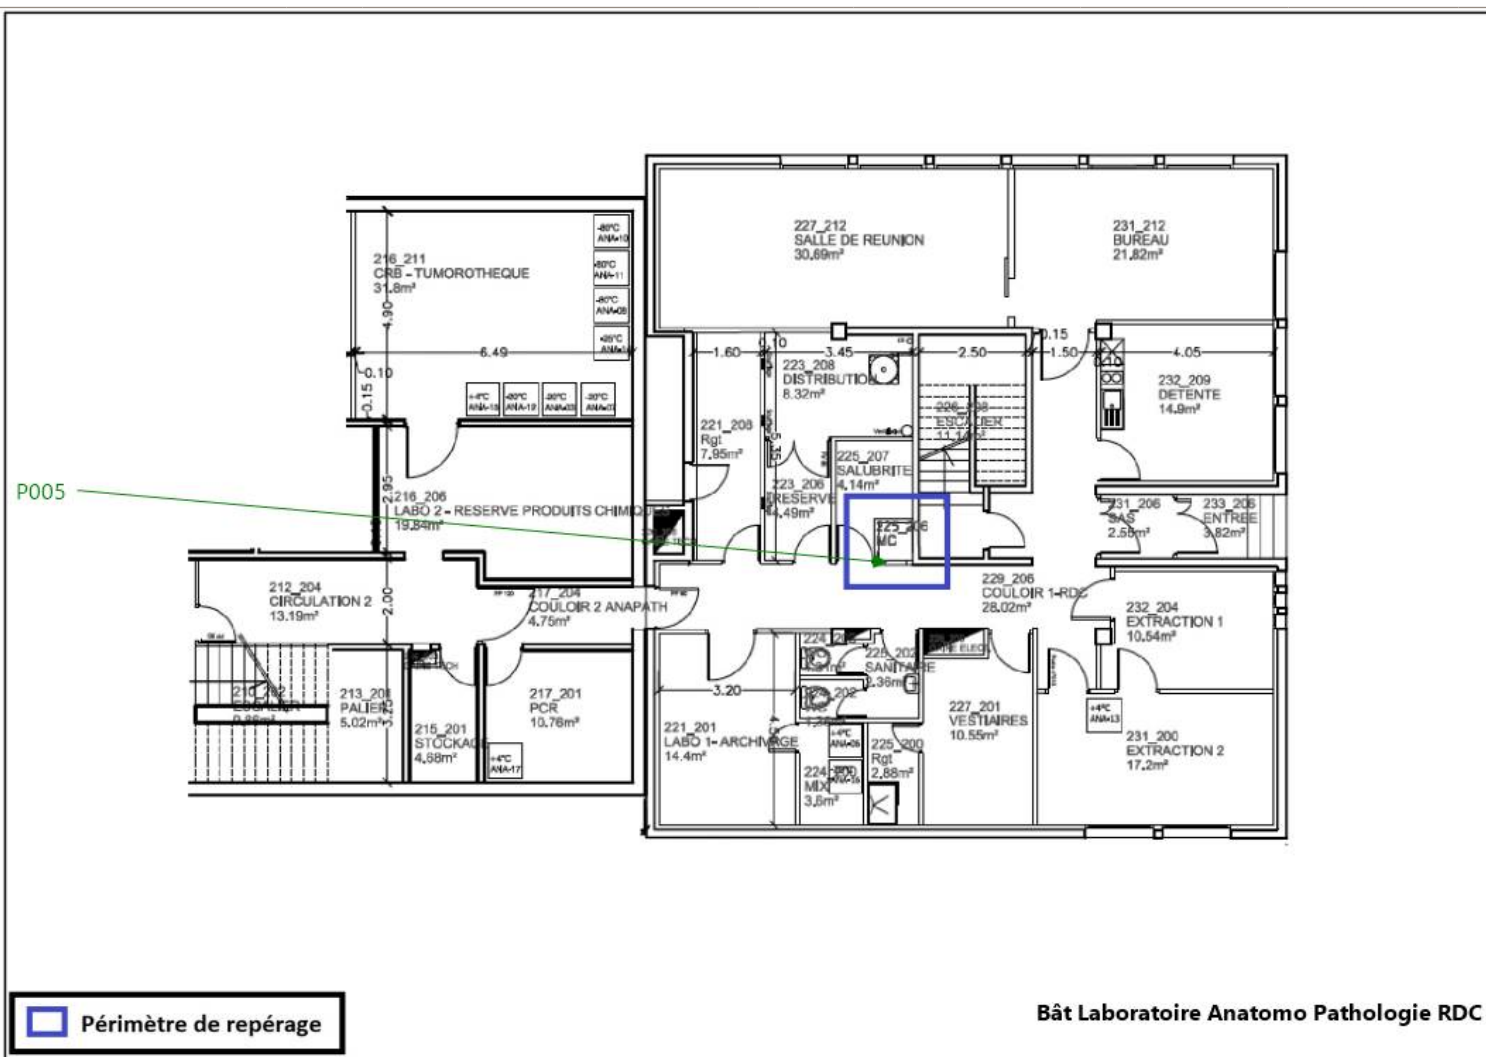


Annexe au rapport : APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCENSEURS\_DAT

Propriétaire : APHP  
Hôpital Saint Antoine  
184 Faubourgs Saint Antoine  
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE  
9 Avenue Charles de Gaulle  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin  
Société : AED Groupe  
Le : 14/03/2023

Croquis 1 / 3  
Version : V01  
du : 14/03/2023

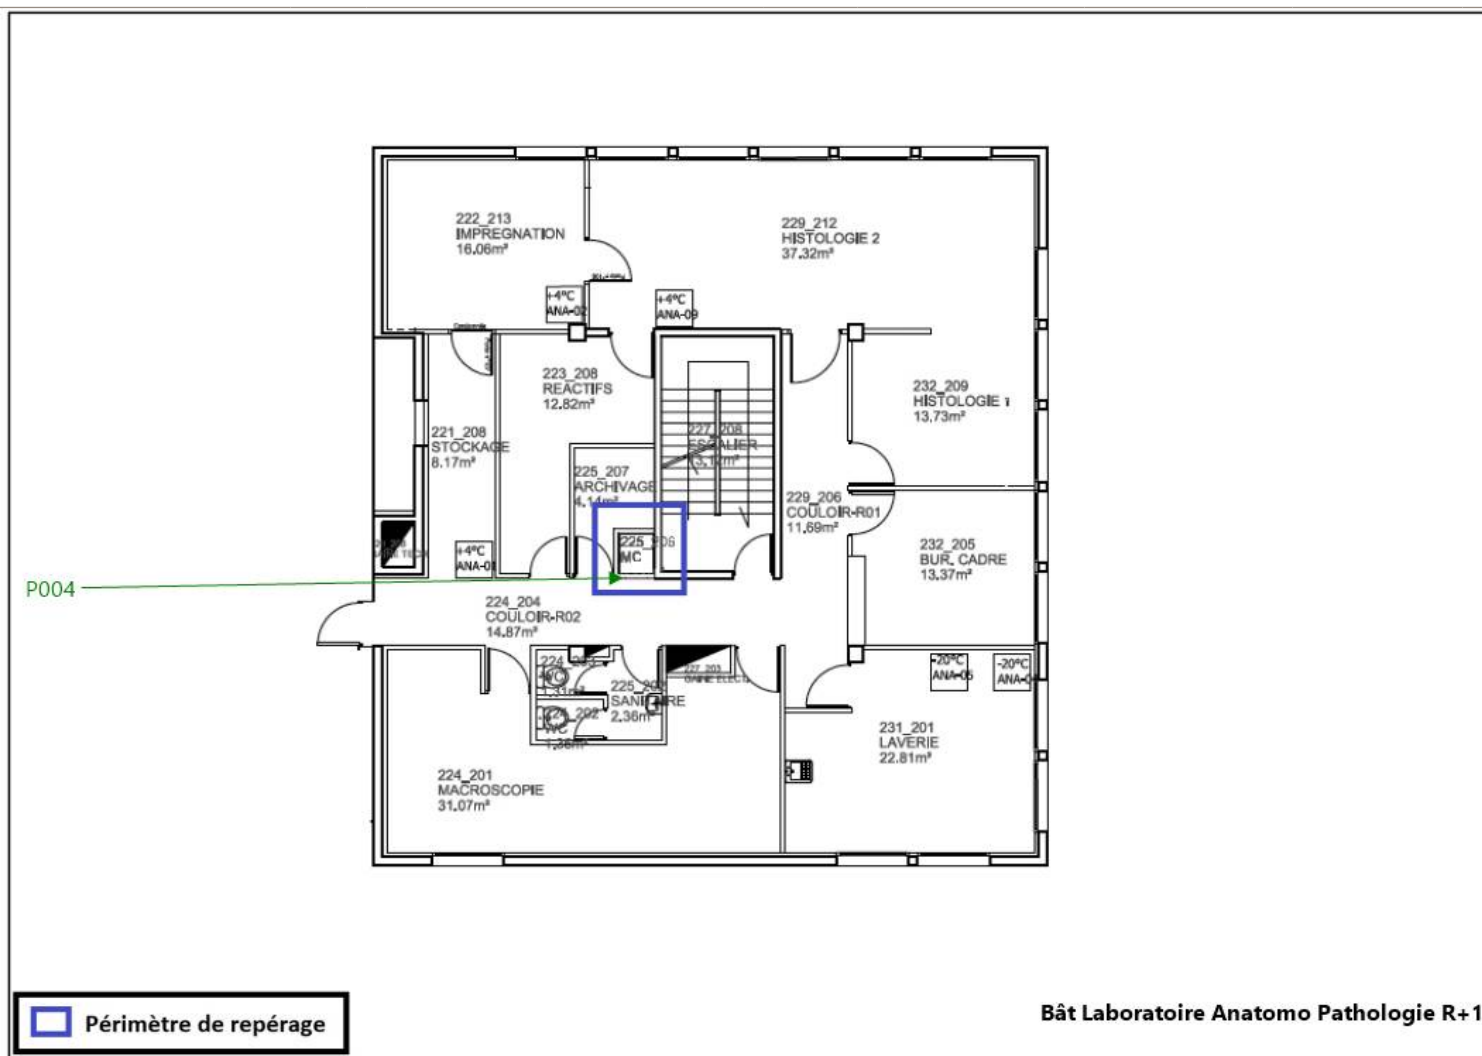


Annexe au rapport : APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCENSEURS\_DAT

Propriétaire : APHP  
Hôpital Saint Antoine  
184 Faubourgs Saint Antoine  
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE  
9 Avenue Charles de Gaulle  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin  
Société : AED Groupe  
Le : 14/03/2023

Croquis 2 / 3  
Version : V01  
du : 14/03/2023

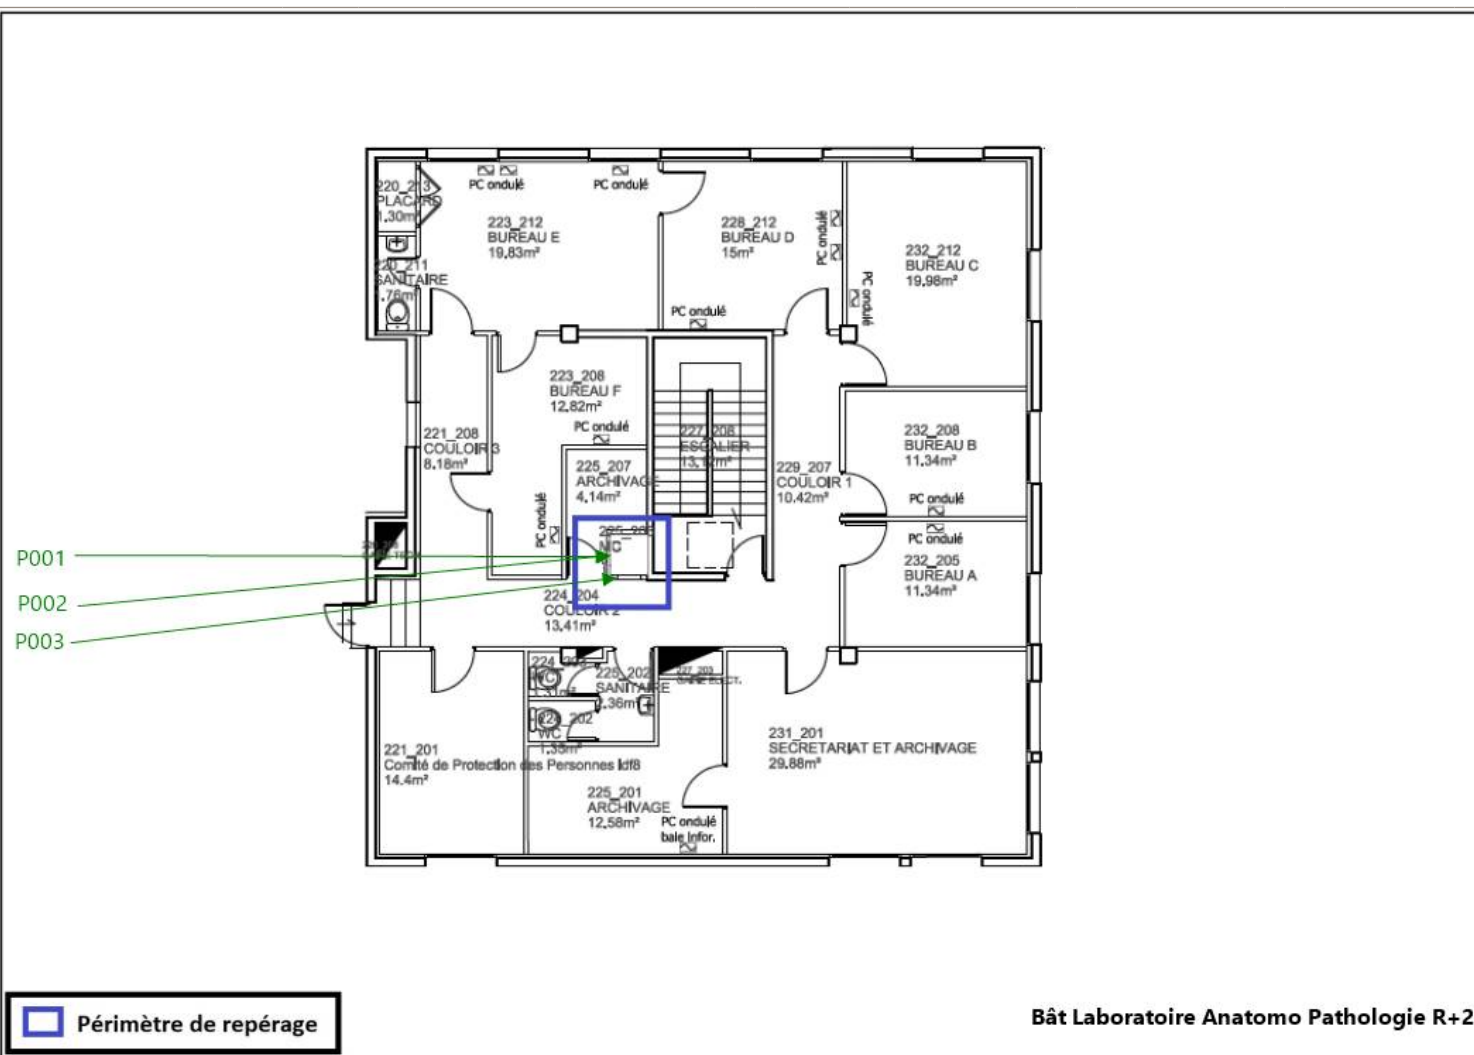

Annexe au rapport : APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCENSEURS\_DAT

Propriétaire : APHP  
Hôpital Saint Antoine  
184 Faubourgs Saint Antoine  
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE  
9 Avenue Charles de Gaulle  
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin  
Société : AED Groupe  
Le : 14/03/2023

Croquis 3 / 3  
Version : V01  
du : 14/03/2023



### E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

**Monsieur Quentin MEYNARD**

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel  
91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-23-LH-011400-01

**Numéro de dossier : 23H005261**

**Référence de dossier : Dossier:**

**APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_AS  
CENSEURS\_DAT**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23H005261-001 - Référence *P001 - 3 - Parois verticales interieures* - - Murs - Enduit platre - Bat  
Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins  
Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005261-002 - Référence *P002 - 8 - Equipements divers et accessoires* - - Portes - Plaques en  
fibres ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie, prélevé par vos soins, et analysé  
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005261-003 - Référence *P003 - 3 - Parois verticales interieures* - - Murs - Toile + Peinture +  
Enduit ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - 224\_204 Couloir 2, prélevé par vos soins, et  
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005261-004 - Référence *P004 - 3 - Parois verticales interieures* - - Murs - Toile + Peinture +  
Enduit ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / R+1 - 224\_204 Couloir R02, prélevé par vos soins,  
et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005261-005 - Référence *P005 - 3 - Parois verticales interieures* - - Murs - Toile + Peinture +  
Enduit ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / RDC - 225\_206 M.C, prélevé par vos soins, et  
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers

92220 Bagneux

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

P-RS-FRM8220

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**  
**Analyses IDF**  
EUROFINS ABIDF  
117 Quai de Valmy  
75010 PARIS

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008472-01 Date d'émission de rapport : 08/03/2023 22:17 Page 1/3  
Référence laboratoire N° : 23RB006579 Référence de suivi du dossier N° : 23H005261  
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023  
Date d'analyse : 08/03/2023  
Référence dossier Client: 23H005261 - Dossier:  
APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCENSEURS\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23H005261-001 - P001 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Enduit platre - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	Matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002 (1)	23H005261-002 - P002 - 8 - Equipements divers et accessoires - - Portes - Plaques en fibres ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	<b>MET</b> / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23H005261-003 - P003 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - 224_204 Couloir 2	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.**  
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District  
062203 Bucharest, ROMANIA

## Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008472-01

Date d'émission de rapport : 08/03/2023 22:17

Page 2/3

Référence laboratoire N° : 23RB006579

Référence de suivi du dossier N° : 23H005261

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 06/03/2023

Date d'analyse : 08/03/2023

Référence dossier Client: 23H005261 - Dossier:

APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCENSEURS\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	23H005261-004 - P004 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / R+1 - 224_204 Couloir R02	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23H005261-005 - P005 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / RDC - 225_206 M.C	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	<b>MET</b> / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

#### Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

#### **Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

**MET** : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.1/15.03.2022.

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008472-01

Référence laboratoire N° : 23RB006579

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date d'analyse : 08/03/2023

Référence dossier Client:23H005261 - Dossier:

APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCENSEURS\_DAT

Date d'émission de rapport : 08/03/2023 22:17

Référence de suivi du dossier N° : 23H005261

Date de réception :06/03/2023

Page3/3

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Stefan Popescu

Technicien analyste en microscopie

**SARL AED EXPERTISES**  
**Monsieur Quentin MEYNARD**  
 ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise  
 Michel  
 91000 EVRY COURCOURONNES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-012003-01 Date d'émission de rapport : 14/03/2023 5:59 Page1/2  
 Dossier N° : 23H005918 Date de réception : 13/03/2023 Date d'analyse : 13/03/2023  
 Référence dossier Client:Dossier:  
 APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCENSEURS\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P002 - 8 - Equipements divers et accessoires - - Portes - Plaques en fibres ciment - Bat Laboratoire Anatomo Pathologie / R+2 - Machinerie	Matériau semi-dur de type plaque (brillant) (fibreuse) (beige) (clair) ; matériau de type colle (jaune)	<b>MET</b> * /EY9Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

### Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 1592  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-012003-01

Date d'émission de rapport : 14/03/2023 5:59

Page2/2

Dossier N° : 23H005918

Date de réception : 13/03/2023

Date d'analyse : 13/03/2023

Référence dossier Client:Dossier:

APHP11\_1\_AMP\_20230301\_BAT.LABORATOIRE.ANATOMO.PATHOLOGIE\_X\_ASCENSEURS\_DAT

**Dylan MAROT**

Responsable Dptmt Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers , Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier**  
**N°594**

**Monsieur MEYNARD Quentin**

**Amiante sans mention**  
Selon arrêté du 02 juillet 2018

**Amiante**  
Date d'effet : 03/12/2021 - Date d'expiration : 02/12/2028

**Amiante avec mention**  
Selon arrêté du 02 juillet 2018

**Missions spécifiques, bâtiments complexes**  
Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 02/12/2028

**Plomb sans mention**  
Selon arrêté du 02 juillet 2018

**Constat du risque d'exposition au plomb**  
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

**Termes métropole**  
Selon arrêté du 02 juillet 2018

**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments**  
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,  
Edité le 19/12/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC  
Salles de formation : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS  
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : [contact@lcp-certification.fr](mailto:contact@lcp-certification.fr) - site : [www.lcp-certification.fr](http://www.lcp-certification.fr)  
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 -- Code APE : 7022 Z  
Enr487@ LE CERTIFICAT V012 du 19-12-2022



Accréditation N° 4-0590  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**AGENT**

DE LA CHAPELLE STONE STREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSÉS

Tél : 05 57 34 13 13

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

SAS HOLDING AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC FR

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3396859804

AXA France IARD, atteste que :

SAS HOLDING AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

SARL AED EXPERTISES  
4 Avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIRONNEMENT  
226 Rue de l'Ecosais  
69400 LIMAS

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE  
77 Avenue de Gramont  
03200 VICHY

SARL AED EXPERTISES AQUITAINE  
4 Avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC

AED SERVICES  
4 Avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES  
4 Avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC

sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/07/2017 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle.

Activités garanties

**CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)**

**Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :**

**AXA Assurances IARD Mutuelle**

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers  
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Archier - 92227 Nanterre Cedex  
Siren 775 099 309 - TVA intracommunautaire n° FR 775 099 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 bis - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances



1. **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, visé aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
2. **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique (visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée)
  - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** (prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique)
  - Le Constat de Risques d'Exposition **au plomb** (CREP) (prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique)
  - Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) (prévu à l'article L 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation)
  - L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment (prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
  - L'état de l'installation intérieure de **gaz** (prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
  - L'état de l'installation intérieure **d'électricité** (prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation)
  - L'état des risques et pollutions (**ERP**) (prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article)
  - L'information sur la présence d'un risque de **mérule** (prévu à l'article L 133-9 du Code de la Construction et de l'habitation)

## AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages **Loi Carrez et Loi Boutin**
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (**PTZ**)
- Etats de conformité de la **sécurité des piscines**
- **Etats des lieux** Locatifs « Loi SCELIER »
- Diagnostics **radon**
- Diagnostics relatifs à la présence **d'insectes xylophages** (autres que termites) et **champignons lignivores**
- Diagnostics réglementaires **d'accessibilité handicapés**
- Etat des installations **d'assainissement non collectif**
- Contrôle de raccordement au réseau **d'assainissement collectif**
- Rédaction des règlements de copropriété dont **l'état descriptif de division** (EDD)
- **Calcul des tantièmes**
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)

## AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers.  
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex  
Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 92 775 699 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances



## AUTRES DIAGNOSTICS

**Constats et diagnostics ci-avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment :**

### **DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment :**

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1334-21, R 1334-22 du Code de la Santé Publique
  - Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1334-27 du Code la Santé Publique
  - Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique
  - Mesures d'empoussièrément prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
  - Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :  
Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations  
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

### **DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :**

Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

### **DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :**

Etat parasites dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

## Montant des garanties

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
<b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe 'autres garanties' ci-après)</b>	<b>10 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dont :</b>	
<b>Dommages corporels</b>	<b>10 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance
<b>AUTRES GARANTIES</b>	
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) [Article 2.1 des conditions générales]	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 000 000 €</b> par sinistre
<b>Atteinte accidentelle à l'environnement</b> (tous dommages confondus) [article 3.1 des conditions générales]	<b>885 000 €</b> par année d'assurance
<b>Responsabilité civile professionnelle</b> (tous dommages confondus)	<b>1 500 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance</b> [article 3.2 des conditions générales]	<b>500 000 €</b> par année d'assurance
<b>Dommages aux biens confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>150 000 €</b> par sinistre
<b>Reconstitution de documents / médias confiés</b> (selon extension aux conditions particulières)	<b>35 000 €</b> par sinistre
<b>Défense</b> [Art 5 des conditions générales]	Inclus dans la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> [Art 5 des conditions générales]	<b>25 000 €</b> par litige

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2022** au **01/07/2023** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSÉES le 14 juin 2022

Pour la société :

### AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers

Entreprise régie par le Code des Assurances - 313, Terrasse de l'Esche - 92222 Nanterre Cedex

Siren 775 699 899 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 899

Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261 C. G.R. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances