

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **18/04/2023**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **16/05/2023**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Suivant le plan fourni par le donneur d'ordre.**

Propriétaire

Nom : **Assistante Public des Hopitaux de PARIS**
Adresse : **APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) : **Apporteur**
Nom : **Assistante Public des Hopitaux de PARIS**
Adresse : **APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2023**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	FERARD Mickaël	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 05/01/2022 Échéance : 04/01/2029 N° de certification : 21-1476
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	FERARD Mickaël	Diagnosticteur	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 05/01/2022 Échéance : 04/01/2029 N° de certification : 21-1476

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	9
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante... 9	
	D.6. Zones non visitées.....	10
E.	Annexes au rapport.....	11
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	11
	E.2. Planches de repérage.....	16
	E.3. Résultats d'analyses.....	24

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **18/04/2023**

Type de bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Mme PIVOT**

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecart par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : **EUROFINS**

Adresse : **80-84 Rue des Meuniers - Bâtiment A
92220 BAGNEUX**

Acc. Cofrac ou équivalent : **1-1591**



Programme de travaux

Rénovation

REPLACEMENT PORTES PALIERES+PORTE CABINE+HABILLAGE CABINE

PORTE CABINE+BAB+HABILLAGE+REMISE EN ETAT PORTE PALIERE+GROUPE TRACTION+CONTROLEUR

REPLACEMENT PORTES PALIERES+PORTE CABINE+HABILLAGE CABINE



C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Moteur - Mastic mâchoire de freins (A) (Après analyse en laboratoire)

Localisation : Sainte périne / -1 - Machinerie Hg507

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74
- ❖ Sainte périne / R04 à -1 - Trémie d'ascenseur Nvy75
- ❖ Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510
- ❖ Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg513
- ❖ Sainte périne / -2 - Palier ascenseur Nvy74
- ❖ Sainte périne / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75
- ❖ Sainte périne / R04 à -2 - Trémie Ascenseur Nvy74
- ❖ Sainte périne / -1 - Machinerie Hg507
- ❖ Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510
- ❖ Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg513
- ❖ Sainte périne / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75
- ❖ Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75
- ❖ Saint périné / Rdc - Cabine ascenseur Hg507
- ❖ Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510
- ❖ Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513
- ❖ Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75



D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Sainte périne / -1 - Machinerie Hg507	Identifiant : M016 Description : Moteur - Mastic mâchoire de freins (A)	Après analyse en laboratoire (P016)

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74	Identifiant : M001 (P001) Description : Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment
Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74	Identifiant : M002 (P002) Description : Mur lourd - Peinture + Joint d'assemblage
Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74	Identifiant : M003 (P003) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit ciment
Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74	Identifiant : M004 (P004) Description : Plafond - Peinture + Enduit ciment
Sainte périne / R04 à -2 - Trémie Ascenseur Nvy74	Identifiant : M005 (P005) Description : Mur lourd - Enduit ciment
Sainte périne / R04 à -2 - Trémie Ascenseur Nvy74	Identifiant : M006 (P006) Description : Plafond - Enduit ciment
Sainte périne / R04 à -2 - Trémie Ascenseur Nvy74	Identifiant : M007 (P007) Description : Revêtement de sol - Enduit ciment
Sainte périne / R04 à -2 - Trémie Ascenseur Nvy74	Identifiant : M008 (P008) Description : Socle - Enduit ciment
Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75	Identifiant : M009 (P009) Description : Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment
Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75	Identifiant : M010 (P010) Description : Mur lourd - Peinture + Joint d'assemblage
Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75	Identifiant : M011 (P011) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit ciment
Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75	Identifiant : M012 (P012) Description : Plafond - Peinture + Enduit ciment
Sainte périne / R04 à -1 - Trémie d'ascenseur Nvy75	Identifiant : M013 (P013) Description : Mur lourd - Enduit ciment
Sainte périne / R04 à -1 - Trémie d'ascenseur Nvy75	Identifiant : M014 (P014) Description : Plafond - Enduit ciment
Sainte périne / R04 à -1 - Trémie d'ascenseur Nvy75	Identifiant : M015 (P015) Description : Revêtement de sol - Enduit ciment
Sainte périne / -1 - Machinerie Hg507	Identifiant : M017 (P017) Description : Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment
Saint périné / Rdc - Cabine ascenseur Hg507	Identifiant : M018 (P018) Description : Revêtement de sol - Linoléum + Colle
Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Identifiant : M019 (P019) Description : Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape
Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Identifiant : M020 (P020) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Identifiant : M021 (P021) Description : Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape



Localisation	Description du matériau
Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Identifiant : M022 (P022) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Identifiant : M023 (P023) Description : Revêtement de sol - Chape enduit ciment
Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Identifiant : M024 (P024) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg513	Identifiant : M025 (P025) Description : Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape
Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg513	Identifiant : M026 (P026) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg513	Identifiant : M027 (P027) Description : Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape
Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg513	Identifiant : M028 (P028) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513	Identifiant : M029 (P029) Description : Revêtement de sol - Chape enduit ciment
Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513	Identifiant : M030 (P030) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Sainte périne / -2 - Palier ascenseur Nvy74	Identifiant : M031 (P031) Description : Revêtement de sol - Chape enduit ciment
Sainte périne / -2 - Palier ascenseur Nvy74	Identifiant : M032 (P032) Description : Mur lourd - Enduit ciment
Sainte périne / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Identifiant : M033 (P033) Description : Revêtement de sol - Chape enduit ciment
Sainte périne / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Identifiant : M034 (P034) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Identifiant : M035 (P035) Description : Revêtement de sol - Colle de carrelage
Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Identifiant : M036 (P036) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Sainte périne / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Identifiant : M037 (P037) Description : Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape
Sainte périne / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Identifiant : M038 (P038) Description : Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **PARIS 16EME ARRONDISSEMENT**, le **16/05/2023**









Par : **FERARD Mickaël**


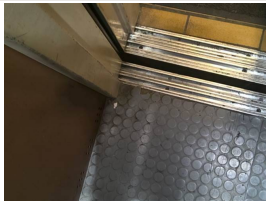
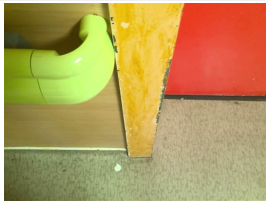
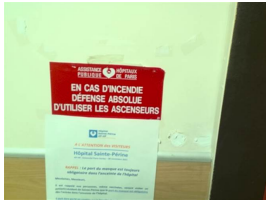



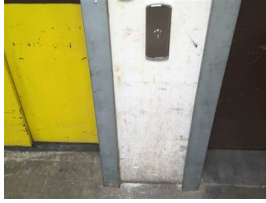


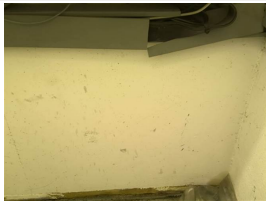







E. Annexes au rapport

E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P001	Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment	Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74	
P002	Mur lourd - Peinture + Joint d'assemblage	Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74	
P003	Mur lourd - Peinture + Enduit ciment	Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74	
P004	Plafond - Peinture + Enduit ciment	Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy74	
P005	Mur lourd - Enduit ciment	Sainte périne / R04 - Ascenseur Nvy74	
P006	Plafond - Enduit ciment	Sainte périne / R04 - Ascenseur Nvy74	
P007	Revêtement de sol - Enduit ciment	Sainte périne / R04 - Trémie Ascenseur Nvy74	
P008	Socle - Enduit ciment	Sainte périne / R04 - Trémie Ascenseur Nvy74	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P009	Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment	Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75	
P010	Mur lourd - Peinture + Joint d'assemblage	Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75	
P011	Mur lourd - Peinture + Enduit ciment	Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75	
P012	Plafond - Peinture + Enduit ciment	Sainte périne / -1 - Machinerie Nvy75	
P013	Mur lourd - Enduit ciment	Sainte périne / R04 à -1 - Trémie d'ascenseur Nvy75	
P014	Plafond - Enduit ciment	Sainte périne / R04 à -1 - Trémie d'ascenseur Nvy75	
P015	Revêtement de sol - Enduit ciment	Sainte périne / R04 à -1 - Trémie d'ascenseur Nvy75	
P016	Moteur - Mastic mâchoire de freins (A)	Sainte périne / -1 - Machinerie Hg907	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P017	Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment	Sainte périne / -1 - Machinerie Hg507	
P018	Revêtement de sol - Linoléum + Colle	Saint périné / Rdc - Cabine ascenseur Hg507	
P019	Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréege + Chape	Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	
P020	Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment	Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	
P021	Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréege + Chape	Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	
P022	Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment	Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	
P023	Revêtement de sol - Chape enduit ciment	Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	
P024	Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment	Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P025	Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape	Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg513	
P026	Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment	Sainte périne / R02 - Palier ascenseur Hg513	
P027	Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape	Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg513	
P028	Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment	Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Hg513	
P029	Revêtement de sol - Chape enduit ciment	Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513	
P030	Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment	Sainte périne / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513	
P031	Revêtement de sol - Chape enduit ciment	Sainte périne / -2 - Palier ascenseur Nvy74	
P032	Mur lourd - Enduit ciment	Sainte périne / -2 - Palier ascenseur Nvy74	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P033	Revêtement de sol - Chape enduit ciment	Sainte périne / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	
P034	Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment	Sainte périne / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	
P035	Revêtement de sol - Colle de carrelage	Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	
P036	Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment	Sainte périne / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	
P037	Revêtement de sol - Linoléum + Colle + Ragréage + Chape	Sainte périne / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	
P038	Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment	Sainte périne / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	


E.2. Planches de repérage



Machinerie ascenseur 74 / Sous-sol

Annexe au rapport : APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire :
Assistance Publique des Hôpitaux de PARIS
APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENTBien :
HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 Paris
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENTEtabli par :
Société :
Le :
FERARD Mickaël
AED Groupe
16/05/2023Croquis 1 / 8
Version :
du :
V01
16/05/2023

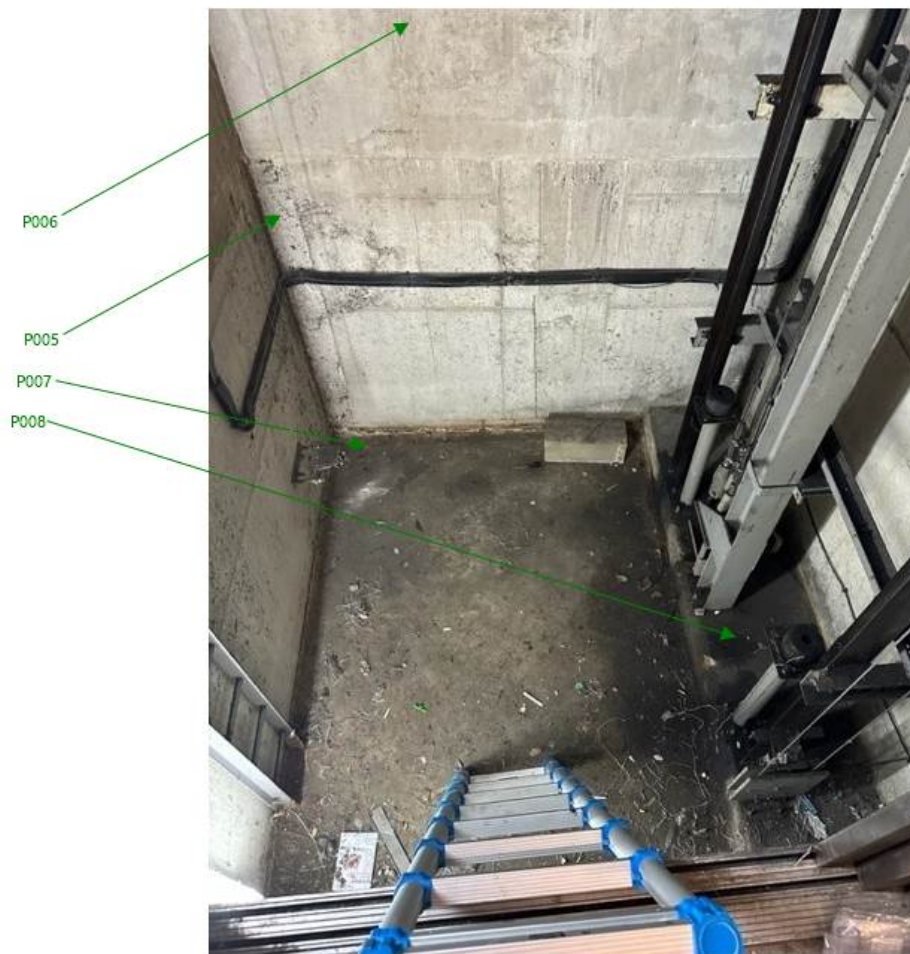

Tremie ascenseur 74/ Sous- sol

Annexe au rapport : **APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT**

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 Paris
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

Établi par : FERARD Mickaël
Société : AED Groupe
Le : 16/05/2023

Croquis 2 / 8
Version : V01
du : 16/05/2023



Machinerie ascenseur 75 / Sous-sol

Annexe au rapport : APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENTBien : HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 Paris
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENTÉtabli par : FERARD Mickaël
Société : AED Groupe
Le : 16/05/2023Croquis 3 / 8
Version : V01
du : 16/05/2023



Tremie ascenseur 75 / Sous - sol


Annexe au rapport : **APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT**

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 Paris
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : FERARD Mickaël
Société : AED Groupe
Le : 16/05/2023

Croquis 4 / 8
Version : V01
du : 16/05/2023

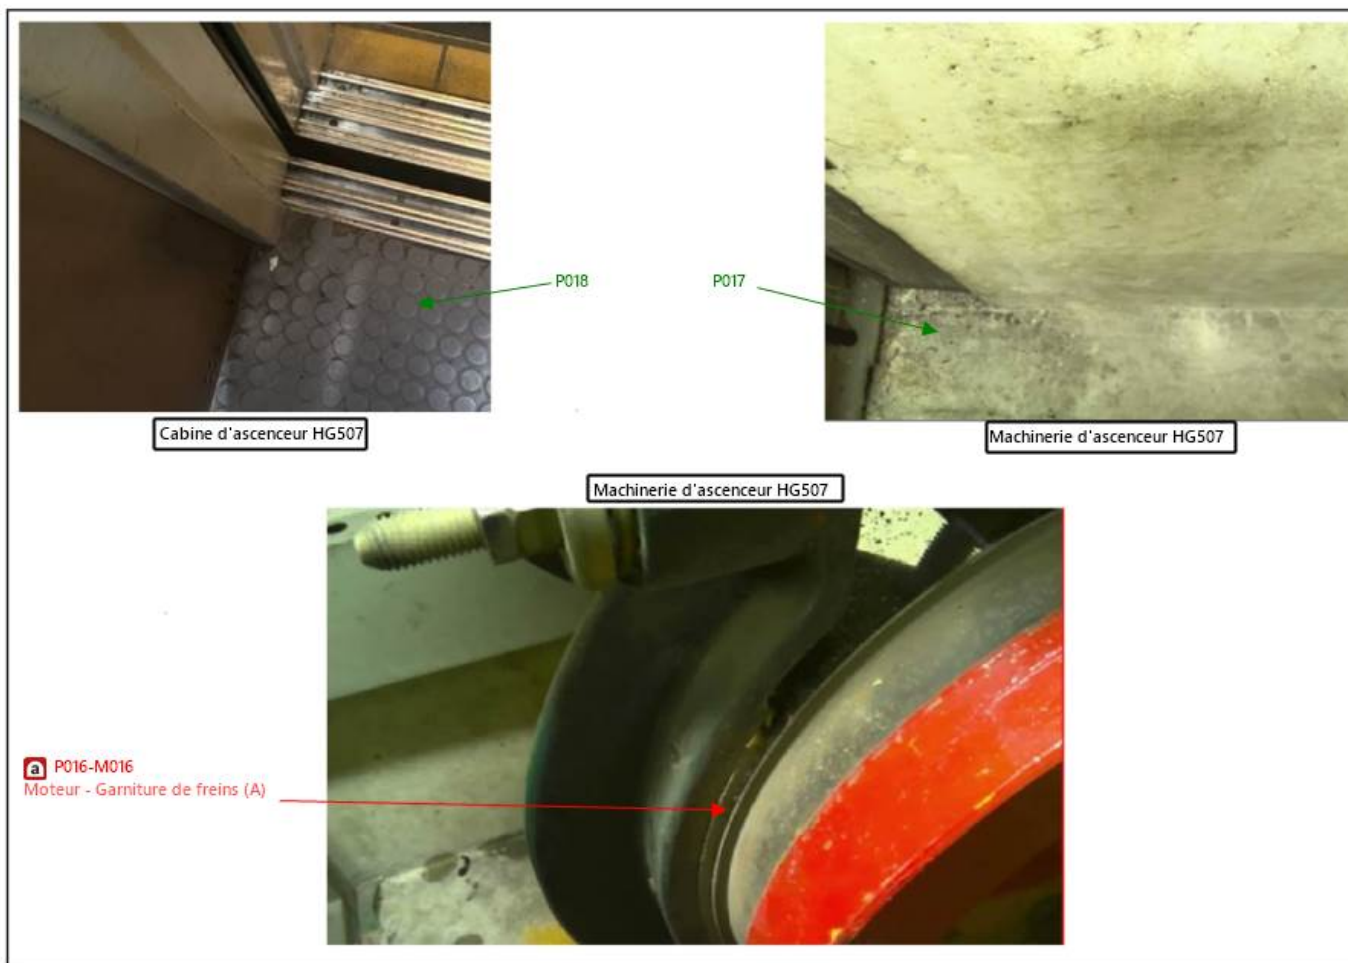

Machenerie et Cabine ascenseur HG507

Annexe au rapport : APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 Paris
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

Etabli par : FERARD Mickaël
Société : AED Groupe
Le : 16/05/2023

Croquis 5 / 8
Version : V01
du : 16/05/2023



Ascenseur 11 et 10


Annexe au rapport : APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 Paris
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

Établi par : FERARD Mickaël
Société : AED Groupe
Le : 16/05/2023

Croquis 6 / 8
Version : V01
du : 16/05/2023

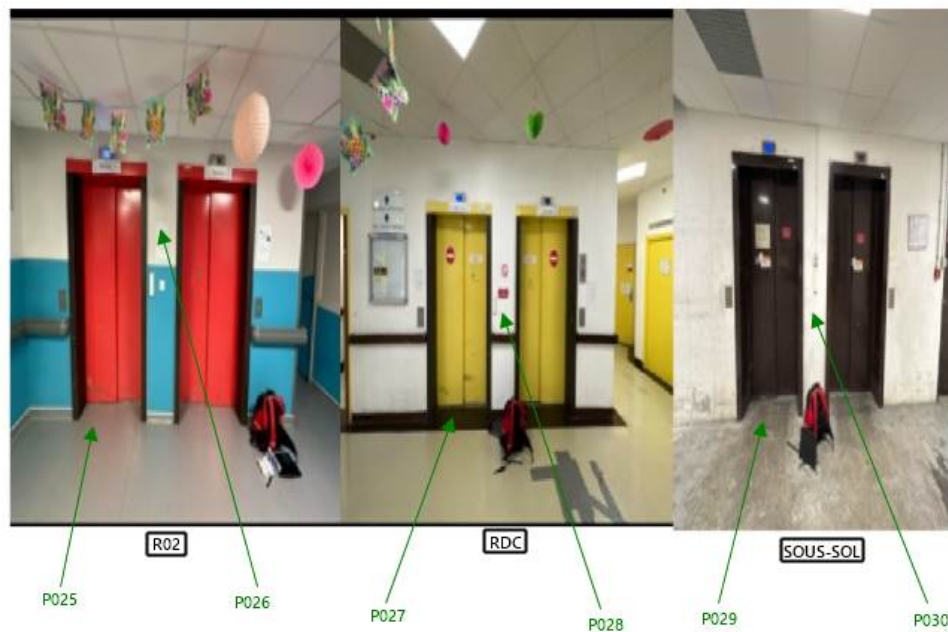

ASCENCEUR 13

Annexe au rapport : APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 Paris
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

Établi par : FERARD Mickaël
Société : AED Groupe
Le : 16/05/2023

Croquis 7 / 8
Version : V01
du : 16/05/2023



P037 P038

R04

RDC

P035

P036

-1

P033

P034

-2

P031

P032

Ascenseur 74 et 75

Annexe au rapport : APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : Assistante Public des Hopitaux de PARIS
APHP Hôtel-Dieu
1 Place du Parvis Notre Dame
75181 PARIS 14EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL SAINTE PERINE
11 Rue Chardon Lagache
75016 Paris
75016 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

Établi par : FERARD Mickaël
Société : AED Groupe
Le : 16/05/2023

Croquis 8 / 8

Version : V01
du : 16/05/2023



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur MICKAEL FERARD

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-23-LH-019122-01

Numéro de dossier : 23H009229**Référence de dossier : Dossier:****APHP11_1_STEPPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23H009229-001 - Référence *P001* - - - - *Revetement de sol - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-002 - Référence *P002* - - - - *Mur lourd - Peinture + Joint d'assemblage - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-003 - Référence *P003* - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-004 - Référence *P004* - - - - *Plafond - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-005 - Référence *P005* - - - - *Mur lourd - Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Ascenseur Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-006 - Référence *P006* - - - - *Plafond - Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Ascenseur Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-007 - Référence *P007* - - - - *Revetement de sol - Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Tremie Ascenseur Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-008 - Référence *P008* - - - - - *Socle - Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Tremie Ascenseur Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-009 - Référence *P009* - - - - - *Revetement de sol - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-010 - Référence *P010* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Joint d'assemblage - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-011 - Référence *P011* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-012 - Référence *P012* - - - - - *Plafond - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-013 - Référence *P013* - - - - - *Mur lourd - Enduit ciment - Sainte perine / R04 a -1 - Tremie d'ascenseur Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-014 - Référence *P014* - - - - - *Plafond - Enduit ciment - Sainte perine / R04 a -1 - Tremie d'ascenseur Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-015 - Référence *P015* - - - - - *Revetement de sol - Enduit ciment - Sainte perine / R04 a -1 - Tremie d'ascenseur Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-016 - Référence *P016* - - - - - *Moteur - Mastic machoire de freins - Sainte perine / -1 - Machinerie Hg907*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-017 - Référence *P017* - - - - - *Revetement de sol - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Hg907*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-018 - Référence *P018* - - - - - *Revetement de sol - Linoleum + Colle - Saint perine / Rdc - Cabine ascenseur Hg507*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-019 - Référence *P019* - - - - - *Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragreage + Chape Sainte perine / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-020 - Référence *P020* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-021 - Référence *P021* - - - - - *Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragreage + Chape Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-022 - Référence *P022* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-023 - Référence *P023* - - - - - *Revetement de sol - Chape enduit ciment - Sainte perine / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-024 - Référence *P024* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-025 - Référence *P025* - - - - - *Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragreage + Chape Sainte perine / R02 - Palier ascenseur Hg513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-026 - Référence *P026* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / R02 - Palier ascenseur Hg513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-027 - Référence *P027* - - - - - *Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragreage + Chape Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Hg513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-028 - Référence *P028* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Hg513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-029 - Référence *P029* - - - - - *Revetement de sol - Chape enduit ciment - Sainte perine / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-030 - Référence *P030* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-031 - Référence *P031* - - - - - *Revetement de sol - Chape enduit ciment - Sainte perine / -2 - Palier ascenseur Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-032 - Référence *P032* - - - - - *Mur lourd - Enduit ciment - Sainte perine / -2 - Palier ascenseur Nvy74*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-033 - Référence *P033* - - - - - *Revetement de sol - Chape enduit ciment - Sainte perine / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-034 - Référence *P034* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-035 - Référence *P035* - - - - - *Revetement de sol - Colle de carrelage - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-036 - Référence *P036* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-037 - Référence *P037* - - - - - *Revetement de sol - Linoleum + Colle + Ragreage + Chape - Sainte perine / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H009229-038 - Référence *P038* - - - - - *Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
117 Quai de Valmy
75010 PARIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01 Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02 Page 1/9
Référence laboratoire N° : 23RB011002 Référence de suivi du dossier N° : 23H009229
Reçu au laboratoire le : 21/04/2023 Date de réception : 19/04/2023
Date d'analyse : 22/04/2023
Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:
APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23H009229-001 - P001 - - - - - Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy74	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23H009229-002 - P002 - - - - - Mur lourd - Peinture + Joint d'assemblage - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy74	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23H009229-003 - P003 - - - - - Mur lourd - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy74	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23H009229-004 - P004 - - - - - Plafond - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy74	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	23H009229-005 - P005 - - - - - Mur lourd - Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Ascenseur Nvy74	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01

Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02

Page 2/9

Référence laboratoire N° : 23RB011002

Référence de suivi du dossier N° : 23H009229

Reçu au laboratoire le : 21/04/2023

Date de réception : 19/04/2023

Date d'analyse : 22/04/2023

Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:

APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	23H009229-006 - P006 ----- Plafond - Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Ascenseur Nvy74	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	23H009229-007 - P007 ----- Revêtement de sol - Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Tremie Ascenseur Nvy74	Matériau (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23H009229-008 - P008 ----- Socle - Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Tremie Ascenseur Nvy74	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23H009229-009 - P009 ----- Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy75	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	23H009229-010 - P010 ----- Mur lourd - Peinture + Joint d'assemblage - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy75	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23H009229-011 - P011 ----- Mur lourd - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy75	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor, 6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01 Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02 Page3/9
 Référence laboratoire N° : 23RB011002 Référence de suivi du dossier N° : 23H009229
 Reçu au laboratoire le : 21/04/2023 Date de réception : 19/04/2023
 Date d'analyse : 22/04/2023
 Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:
 APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	23H009229-012 - P012 - - - - Plafond - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Nvy75	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23H009229-013 - P013 - - - - Mur lourd - Enduit ciment - Sainte perine / R04 a -1 - Tremie d"ascenseur Nvy75	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	23H009229-014 - P014 - - - - Plafond - Enduit ciment - Sainte perine / R04 a -1 - Tremie d"ascenseur Nvy75	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23H009229-015 - P015 - - - - Revêtement de sol - Enduit ciment - Sainte perine / R04 a -1 - Tremie d"ascenseur Nvy75	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (1)	23H009229-016 - P016 - - - - Moteur - Mastic machoire de freins - Sainte perine / -1 - Machinerie Hg907	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	23H009229-017 - P017 - - - - Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Machinerie Hg907	Matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01

Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02

Page 4/9

Référence laboratoire N° : 23RB011002

Référence de suivi du dossier N° : 23H009229

Reçu au laboratoire le : 21/04/2023

Date de réception : 19/04/2023

Date d'analyse : 22/04/2023

Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:

APHP11_1_STEPPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	23H009229-018 - P018 ----- Revêtement de sol - Linoleum + Colle - Saint perine / Rdc - Cabine ascenseur Hg507	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23H009229-019 - P019 ----- Revêtement de sol - Linoleum + Colle + Ragréage + Chape - Sainte perine / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (marron) ; matériau dur (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23H009229-020 - P020 ----- Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / R02 - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Q7FW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	23H009229-021 - P021 ----- Revêtement de sol - Linoleum + Colle + Ragréage + Chape - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Matériau souple (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01 Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02 Page5/9
Référence laboratoire N° : 23RB011002 Référence de suivi du dossier N° : 23H009229
Reçu au laboratoire le : 21/04/2023 Date de réception : 19/04/2023
Date d'analyse : 22/04/2023
Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:
APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	23H009229-022 - P022 ----- Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	23H009229-023 - P023 ----- Revêtement de sol - Chape enduit ciment - Sainte perine / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	23H009229-024 - P024 ----- Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / Sous-sol - Palier ascenseur Hg511 / Hg510	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	23H009229-025 - P025 ----- Revêtement de sol - Linoleum + Colle + Ragréage + Chape - Sainte perine / R02 - Palier ascenseur Hg513	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01 Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02 Page6/9
Référence laboratoire N° : 23RB011002 Référence de suivi du dossier N° : 23H009229
Reçu au laboratoire le : 21/04/2023 Date de réception : 19/04/2023
Date d'analyse : 22/04/2023
Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:
APHP11_1_STEPPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	23H009229-026 - P026 - - - - Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / R02 - Palier ascenseur Hg513	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	23H009229-027 - P027 - - - - Revêtement de sol - Linoleum + Colle + Ragréage + Chape - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Hg513	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23H009229-028 - P028 - - - - Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Hg513	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	23H009229-029 - P029 - - - - Revêtement de sol - Chape enduit ciment - Sainte perine / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01

Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02

Page 7/9

Référence laboratoire N° : 23RB011002

Référence de suivi du dossier N° : 23H009229

Reçu au laboratoire le : 21/04/2023

Date de réception : 19/04/2023

Date d'analyse : 22/04/2023

Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:

APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	23H009229-030 - P03C - - - - - Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / Sous-sol - Palier ascenseur Hg513	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	23H009229-031 - P031 - - - - - Revêtement de sol - Chape enduit ciment - Sainte perine / -2 - Palier ascenseur Nvy74	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	23H009229-032 - P032 - - - - - Mur lourd - Enduit ciment - Sainte perine / -2 - Palier ascenseur Nvy74	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	23H009229-033 - P033 - - - - - Revêtement de sol - Chape enduit ciment - Sainte perine / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	23H009229-034 - P034 - - - - - Mur lourd - Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Sainte perine / -1 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01 Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02 Page 8/9
 Référence laboratoire N° : 23RB011002 Référence de suivi du dossier N° : 23H009229
 Reçu au laboratoire le : 21/04/2023 Date de réception : 19/04/2023
 Date d'analyse : 22/04/2023
 Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:
 APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	23H009229-035 - P035 - - - - - Revêtement de sol - Colle de carrelage - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Matériau dur de type carrelage, faïence (de différentes couleurs) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	23H009229-036 - P036 - - - - - Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / Rdc - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Matériau (pulvérulent) (blanc) en traces ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	23H009229-037 - P037 - - - - - Revêtement de sol - Linoleum + Colle + Ragréage + Chape - Sainte perine / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (de différentes couleurs)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (de différentes couleurs) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	23H009229-038 - P038 - - - - - Mur lourd - Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Sainte perine / R04 - Palier ascenseur Nvy74 et Nvy75	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / WU7Z	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-013097-01

Date d'émission de rapport : 24/04/2023 18:02

Page 9/9

Référence laboratoire N° : 23RB011002

Référence de suivi du dossier N° : 23H009229

Reçu au laboratoire le : 21/04/2023

Date de réception : 19/04/2023

Date d'analyse : 22/04/2023

Référence dossier Client: 23H009229 - Dossier:

APHP11_1_STEPERINE_20230327_BATIMENT.OTIS_X_ASCENSEURS_DAT

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreuse) (beige). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed. 1.1/15.03.2022.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Ana Maria Spataru
Sef serviciu -

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

CERTIFIÉ



opérateur de
diagnostics
immobiliers

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

FERARD Mickaël
sous le numéro 21-1476

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :



Amiante avec mention

Prise d'effet : 05/01/2022

Validité : 04/01/2029

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



DPE individuel

Prise d'effet : 03/02/2022

Validité : 02/02/2029

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Gaz

Prise d'effet : 08/10/2021

Validité : 07/10/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



CREP

Prise d'effet : 06/12/2021

Validité : 05/12/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Termites

Prise d'effet : 08/10/2021

Validité : 07/10/2028

Métropole

Zone d'intervention : France métropolitaine

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.



Electricité

Prise d'effet : 26/11/2021

Validité : 25/11/2028

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.

21-1476 - v4 - 03/02/2022



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021



SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSIES
Tél : 0557341313
Fax : 05 57 34 06 62
Email : AGENCE.LLSTRESSIES@AXA.FR
Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904
Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 ALLEE ALAN TURING
63170 AUBIERE

AED EXPERTISE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/01/2023 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle. Activités garanties :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Sigle social : I.I.A. Fermiers de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 77 057 460 01 5 Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR14 212 057 400

Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 263 C.F.T. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/ En cas de vente d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ En cas de location de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

AUTRES DIAGNOSTICS

Constats et diagnostics ci avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment

- Repérages prévus aux articles R. 1134-20, R. 1134-21, R. 1134-22 du Code de la Santé Publique
- Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R. 1134-27 du Code la Santé Publique
- Examens visuels prévus à l'article R. 1134-29-3 du Code de la Santé Publique

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 709 010 Euros

Siège social : 111, Terrasses de l'Arche - 91717 Boitrot Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des Assurances - TVA intracommunitaire n° FR 24 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-4 CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- Mesures d'empoussièrement prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
- Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :
 - Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
 - Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :

- Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

- Etat parasitaires dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
AUTRES GARANTIES	
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 2.1 des conditions générales)	3 500 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	885 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	1 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	500 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents / médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	35 000 € par sinistre
Défense (Art 5 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours (Art 5 des conditions générales)	25 000 € par litige

La présente attestation est valable pour la période du 03/04/2023 au 01/07/2023 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 234 799 030 Euros

Siège social : 113, Embrasement de l'Arche - 92227 Nanterre Cedex - France - 757 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 34 757 057 460

Opérations d'assurance enregistrées de l'IA - art. 263 L. C.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assisplan

Fait à TRÉVISES le 20 avril 2023
Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 000 euros

Siège social : 133, Terrasses de l'Arc - 97777 Nordrie Codex 722 057 460 R.Y. S. Guatémala

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunitaire n° FR 24 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263 C.F.G. - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance