

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**
Date du repérage : **01/03/2023**
Heure d'arrivée : **11 h 30**
Date émission : **14/03/2023**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT**

Référence cadastrale : **Non communiquée**
Périmètre de repérage : **Bâtiment Principal - Ascenseur - N°V10, 3 niveaux : NTJ36,
9 niveaux : N°V11, 3 niveaux : NTJ37, 9 niveaux**

Propriétaire

Nom : **APHP**
Adresse : **Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT**

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) : **Propriétaire**
Nom : **APHP**
Adresse : **Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité : **7627751904 / 01/07/2023**

Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	MEYNARD Quentin	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 19/12/2022 Échéance : 02/12/2029 N° de certification : 594
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MEYNARD Quentin	Diagnostiqueur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 19/12/2022 Échéance : 02/12/2029 N° de certification : 594

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	5
	D.1. Listes des locaux visités.....	5
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	6
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	7
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	9
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante... 9	
	D.6. Zones non visitées.....	10
E.	Annexes au rapport.....	11
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	11
	E.2. Planches de repérage.....	16
	E.3. Résultats d'analyses.....	32

A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **01/03/2023**

Type de bâtiment : **Hôpital**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **M. Philippe ROCHEFORT**

Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

Néant

Ecart par rapport à la norme :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : **EUROFINS**

Adresse : **80 - 84 Rue des Meuniers - Bâtiment A
92220 BAGNEUX**

Acc. Cofrac ou équivalent : **1-1592**



Programme de travaux

Remplacement de la machinerie

- Remplacement des câbles de traction
- Remplacement des portes cabine
- Remplacement des portes palières
- Mise en place de détecteurs toute hauteur sur les portes
- Réfection complète des cabines avec habillage inox

C. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :**

(Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante)

Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entrée	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+1 - 165_134 Circulation
Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragrée (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation
Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation
Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation
Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation	Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragrée (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation
Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation	Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation
Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragrée (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation
Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A) (Après analyse en laboratoire) Localisation : Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation	

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

- ❖ Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / RDCH - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+1 - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+2 - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+3 - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+4 - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+5 - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+6 - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+7 - 167_135 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / Terrasse - 166_133 Machinerie

- ❖ Bât Principal / RDCB - 167_132 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / RDCH - 167_132 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+1 - 167_132 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+2 - 167_132 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+3 - 167_132 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+4 - 167_132 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+5 - 167_132 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+6 - 167_132 Trémie ASC
- ❖ Bât Principal / R+7 - 167_132 Trémie ASC

- ❖ Bât Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entrée
- ❖ Bât Principal / RDCH - 159_129 Hall d'accueil hôpital
- ❖ Bât Principal / R+1 - 165_134 Circulation
- ❖ Bât Principal / R+2 - 165_134 Circulation
- ❖ Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation
- ❖ Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation
- ❖ Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation
- ❖ Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation
- ❖ Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau ⁽¹⁾	Conclusion
Bât Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entrée	Identifiant : M013 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Après analyse en laboratoire (P013)
Bât Principal / R+1 - 165_134 Circulation	Identifiant : M018 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Après analyse en laboratoire (P017)
Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation	Identifiant : M022 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragréege (A)	Après analyse en laboratoire (P021)
Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation	Identifiant : M023 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Après analyse en laboratoire (P022)
Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation	Identifiant : M024 Description : Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P023)
Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation	Identifiant : M026 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Après analyse en laboratoire (P025)
Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation	Identifiant : M027 Description : Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P026)
Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation	Identifiant : M029 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Après analyse en laboratoire (P028)
Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation	Identifiant : M030 Description : Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P029)
Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation	Identifiant : M031 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragréege (A)	Après analyse en laboratoire (P030)
Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation	Identifiant : M032 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Après analyse en laboratoire (P031)
Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation	Identifiant : M033 Description : Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P032)
Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation	Identifiant : M034 Description : Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragréege (A)	Après analyse en laboratoire (P033)
Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation	Identifiant : M035 Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Après analyse en laboratoire (P034)
Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation	Identifiant : M036 Description : Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Après analyse en laboratoire (P035)






D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Bât Principal / Terrasse - 166_133 Machinerie	Identifiant : M001 (P001) Description : Revêtements de sols - Dalle béton
Bât Principal / Terrasse - 166_133 Machinerie	Identifiant : M002 (P002) Description : Revêtements de sols - Socle béton
Bât Principal / R+7 - 167_135 Trémie ASC	Identifiant : M003 (P003) Description : Murs trémie - Enduit ciment
Bât Principal / R+7 - 167_135 Trémie ASC	Identifiant : M004 (P004) Description : Murs trémie - Enduit ciment
Bât Principal / R+7 - 167_135 Trémie ASC	Identifiant : M005 (P005) Description : Plafonds - Enduit ciment
Bât Principal / R+3 - 167_132 Trémie ASC	Identifiant : M006 (P006) Description : Murs trémie - Enduit ciment
Bât Principal / R+3 - 167_132 Trémie ASC	Identifiant : M007 (P007) Description : Murs trémie - Enduit ciment
Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC	Identifiant : M008 (P008) Description : Revêtements de sols - Dalle béton
Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC	Identifiant : M009 (P009) Description : Revêtements de sols - Socle béton
Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC	Identifiant : M010 (P010) Description : Murs trémie - Enduit ciment
Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC	Identifiant : M011 (P011) Description : Murs trémie - Enduit ciment
Bât Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entrée	Identifiant : M012 (P012) Description : Revêtements de sols - Colle de carrelage
Bât Principal / RDCH - 159_129 Hall d'accueil hôpital	Identifiant : M015 (P014) Description : Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragréage
Bât Principal / RDCH - 159_129 Hall d'accueil hôpital	Identifiant : M016 (P015) Description : Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage
Bât Principal / R+1 - 165_134 Circulation	Identifiant : M017 (P016) Description : Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragréage
Bât Principal / R+1 - 165_134 Circulation	Identifiant : M019 (P018) Description : Murs - Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Bât Principal / R+2 - 165_134 Circulation	Identifiant : M020 (P019) Description : Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragréage
Bât Principal / R+2 - 165_134 Circulation	Identifiant : M021 (P020) Description : Murs - Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment
Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation	Identifiant : M025 (P024) Description : Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Dalle de sol + Colle + Ragréage
Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation	Identifiant : M028 (P027) Description : Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Dalle de sol + Colle + Ragréage



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau	Photo
Bât Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entrée; Bât Principal / RDCH - 159_129 Hall d'accueil hôpital	Identifiant : M014 Description : Murs - Bois Justification : Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante	
Bât Principal / Terrasse - 166_133 Machinerie	Identifiant : M037 Description : Matériels en machinerie - Frein d'ascenseur Justification : Sur justificatif daté	
Bât Principal / Terrasse - 166_133 Machinerie	Identifiant : M038 Description : Matériels en machinerie - Frein d'ascenseur Justification : Sur justificatif daté	

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Néant	-	-

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **BOULOGNE BILLANCOURT**, le **14/03/2023**

Par : **MEYNARD Quentin**



E. Annexes au rapport




E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P001	Revêtements de sols - Dalle béton	Bât Principal / Terrasse - Machinerie	
P002	Revêtements de sols - Socle béton	Bât Principal / Terrasse - Machinerie	
P003	Murs trémie - Enduit ciment	Bât Principal / R+7 - 167_135 Trémie ASC	
P004	Murs trémie - Enduit ciment	Bât Principal / R+7 - 167_135 Trémie ASC	
P005	Plafonds - Enduit ciment	Bât Principal / R+7 - 167_135 Trémie ASC	
P006	Murs trémie - Enduit ciment	Bât Principal / R+3 - 167_132 Trémie ASC	
P007	Murs trémie - Enduit ciment	Bât Principal / R+3 - 167_132 Trémie ASC	
P008	Revêtements de sols - Dalle béton	Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC	


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P009	Revêtements de sols - Socle béton	Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC	
P010	Murs trémie - Enduit ciment	Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC	
P011	Murs trémie - Enduit ciment	Bât Principal / RDCB - 167_135 Trémie ASC	
P012	Revêtements de sols - Colle de carrelage	Bât Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entrée	
P013	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Bât Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entrée	
P014	Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragrée	Bât Principal / RDCH - 159_129 Hall d'accueil hôpital	
P015	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Bât Principal / RDCH - 159_129 Hall d'accueil hôpital	
P016	Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragrée	Bât Principal / R+1 - 165_134 Circulation	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P017	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Bât Principal / R+1 - 165_134 Circulation	
P018	Murs - Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment	Bât Principal / R+1 - 165_134 Circulation	
P019	Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragréage	Bât Principal / R+2 - 165_134 Circulation	
P020	Murs - Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment	Bât Principal / R+2 - 165_134 Circulation	
P021	Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragréage (A)	Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation	
P022	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation	
P023	Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Bât Principal / R+3 - 165_133 Circulation	
P024	Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Dalle de sol + Colle + Ragréage	Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P025	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation	
P026	Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Bât Principal / R+4 - 165_133 Circulation	
P027	Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Dalle de sol + Colle + Ragréage	Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation	
P028	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation	
P029	Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Bât Principal / R+5 - 165_134 Circulation	
P030	Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragréage (A)	Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation	
P031	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation	
P032	Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Bât Principal / R+6 - 165_134 Circulation	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P033	Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle (A) + Ragrée (A)	Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation	
P034	Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage	Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation	
P035	Murs - Toile (A) + Peinture (A) + Enduit plâtre (A) + Enduit ciment (A)	Bât Principal / R+7 - 165_133 Circulation	

E.2. Planches de repérage

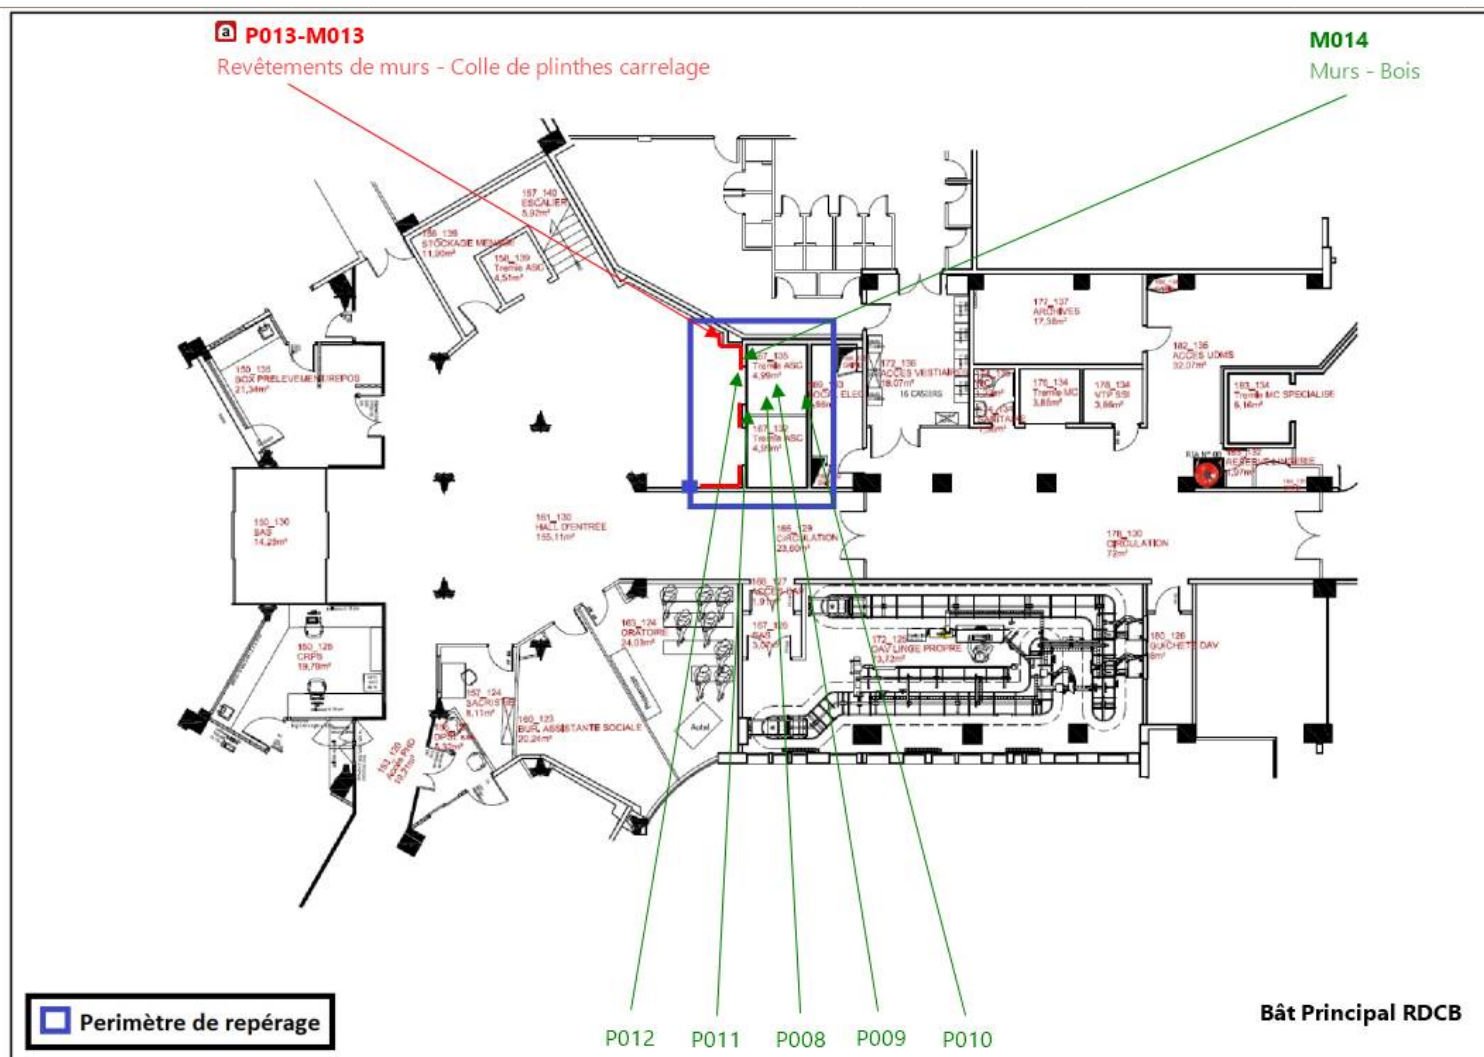


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 1 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

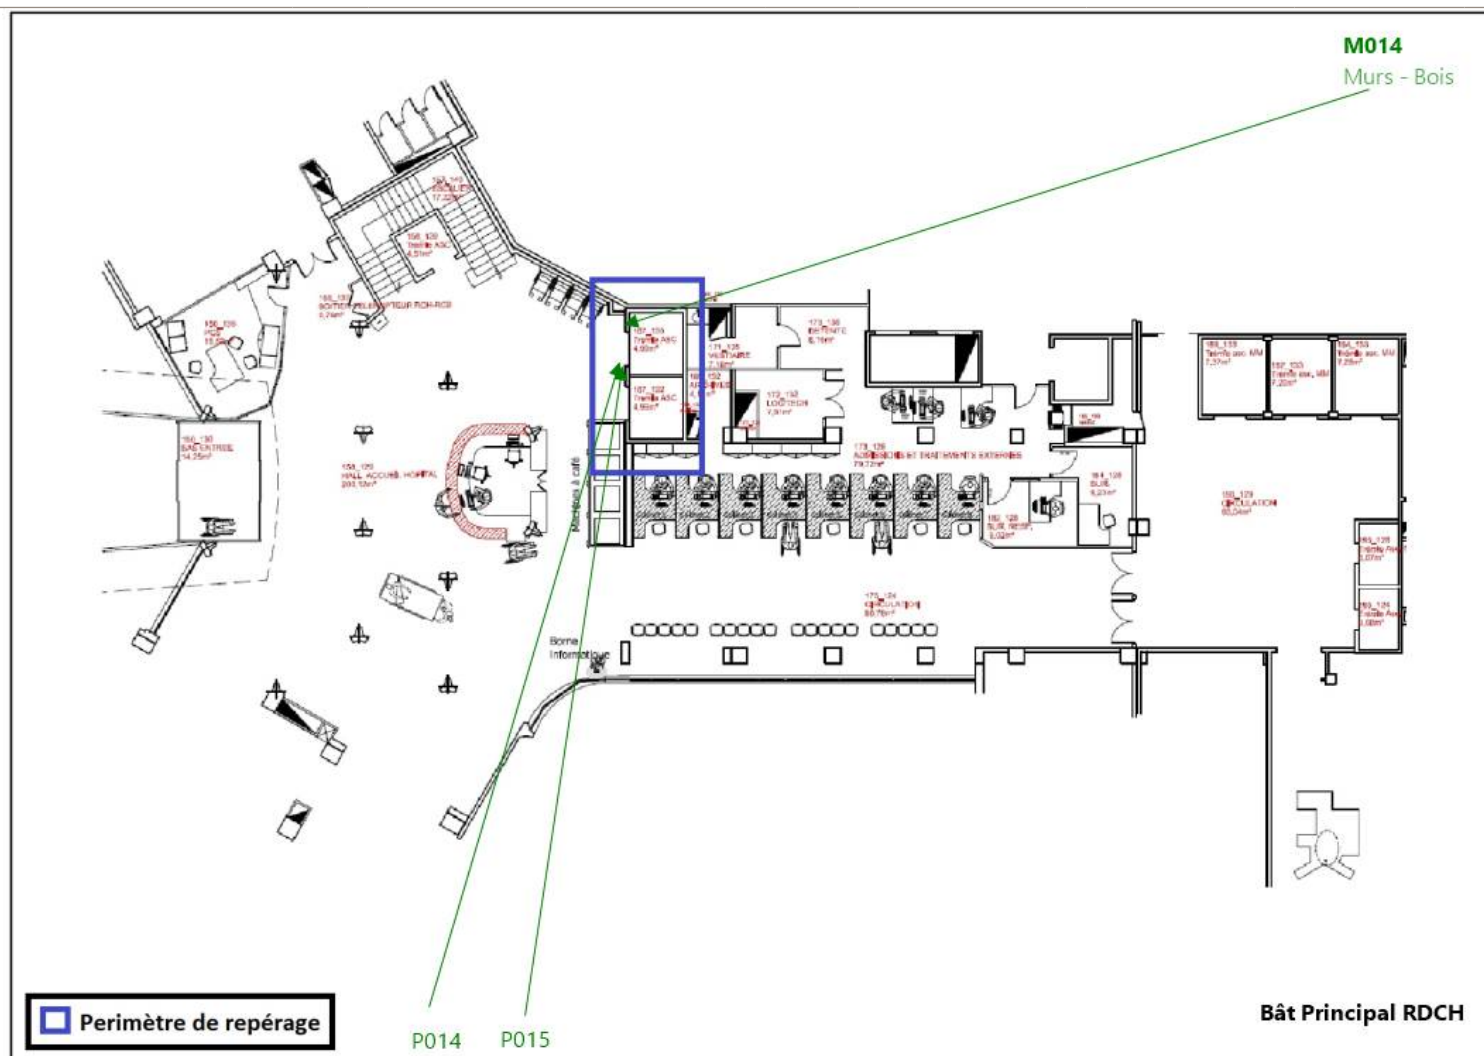


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 2 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

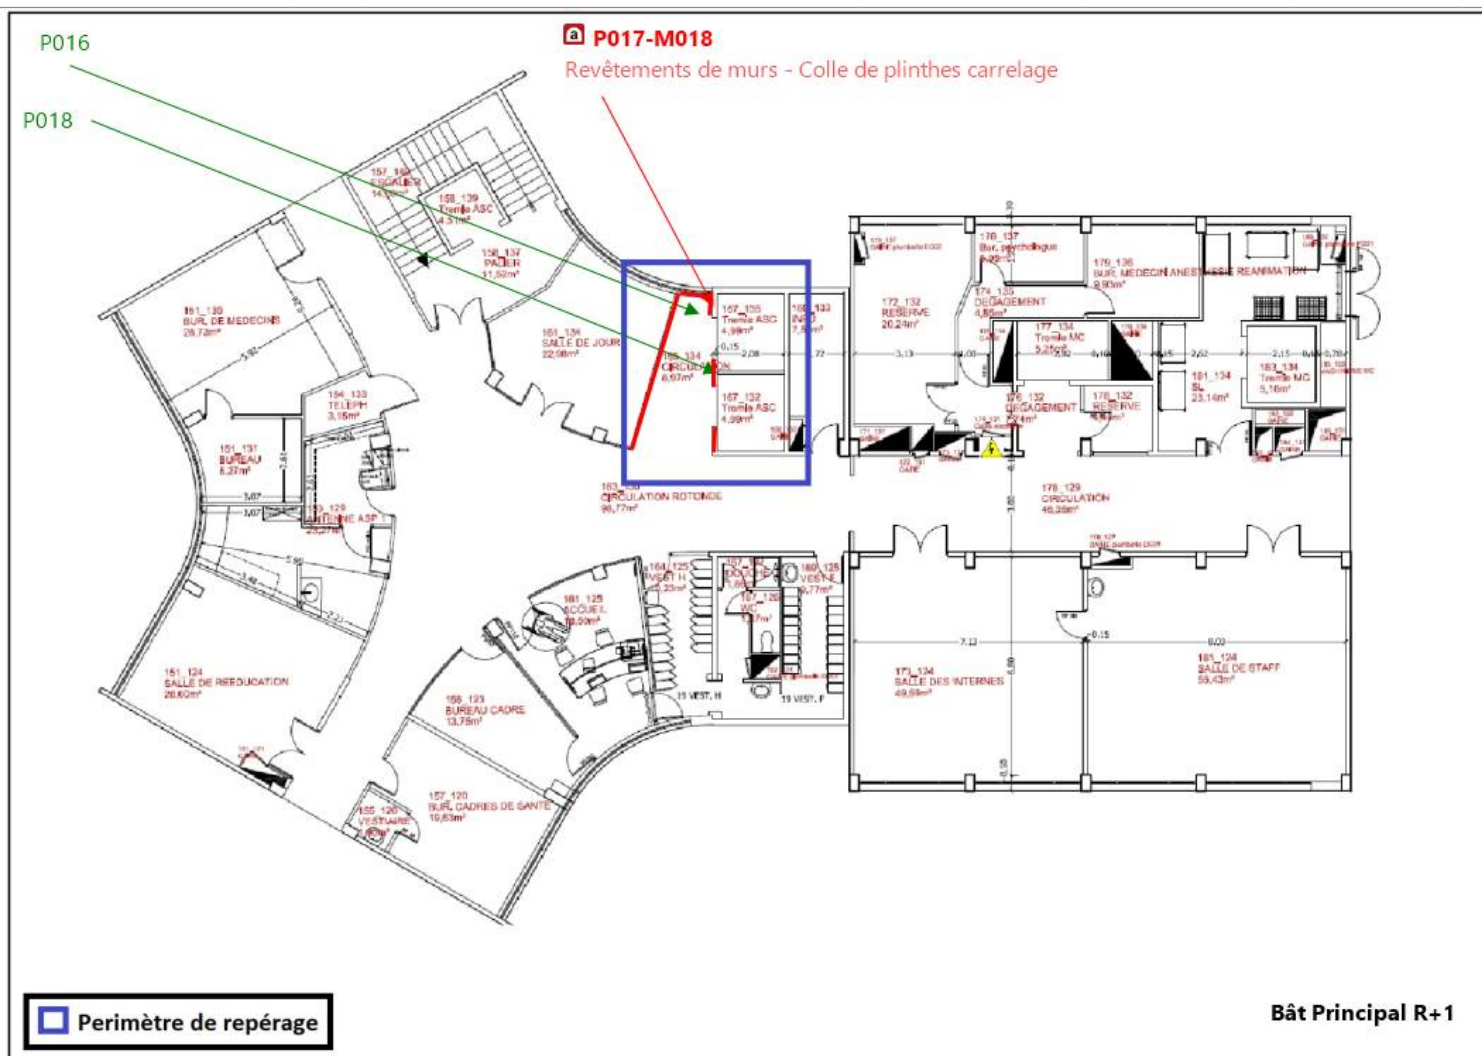


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 3 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

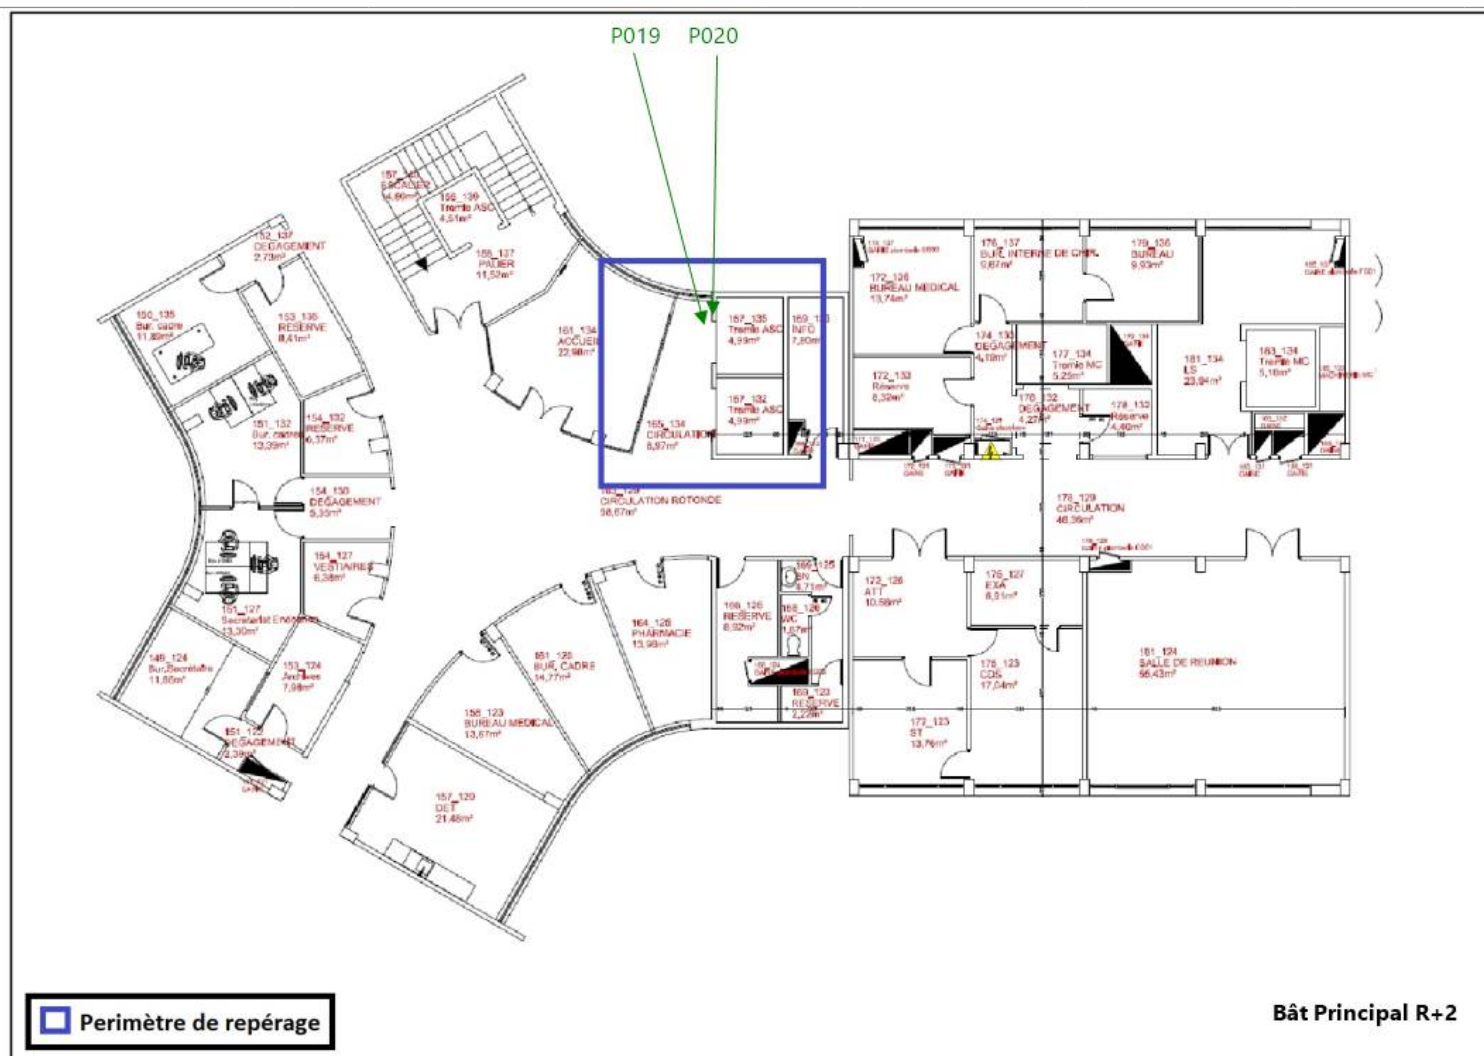


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 4 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

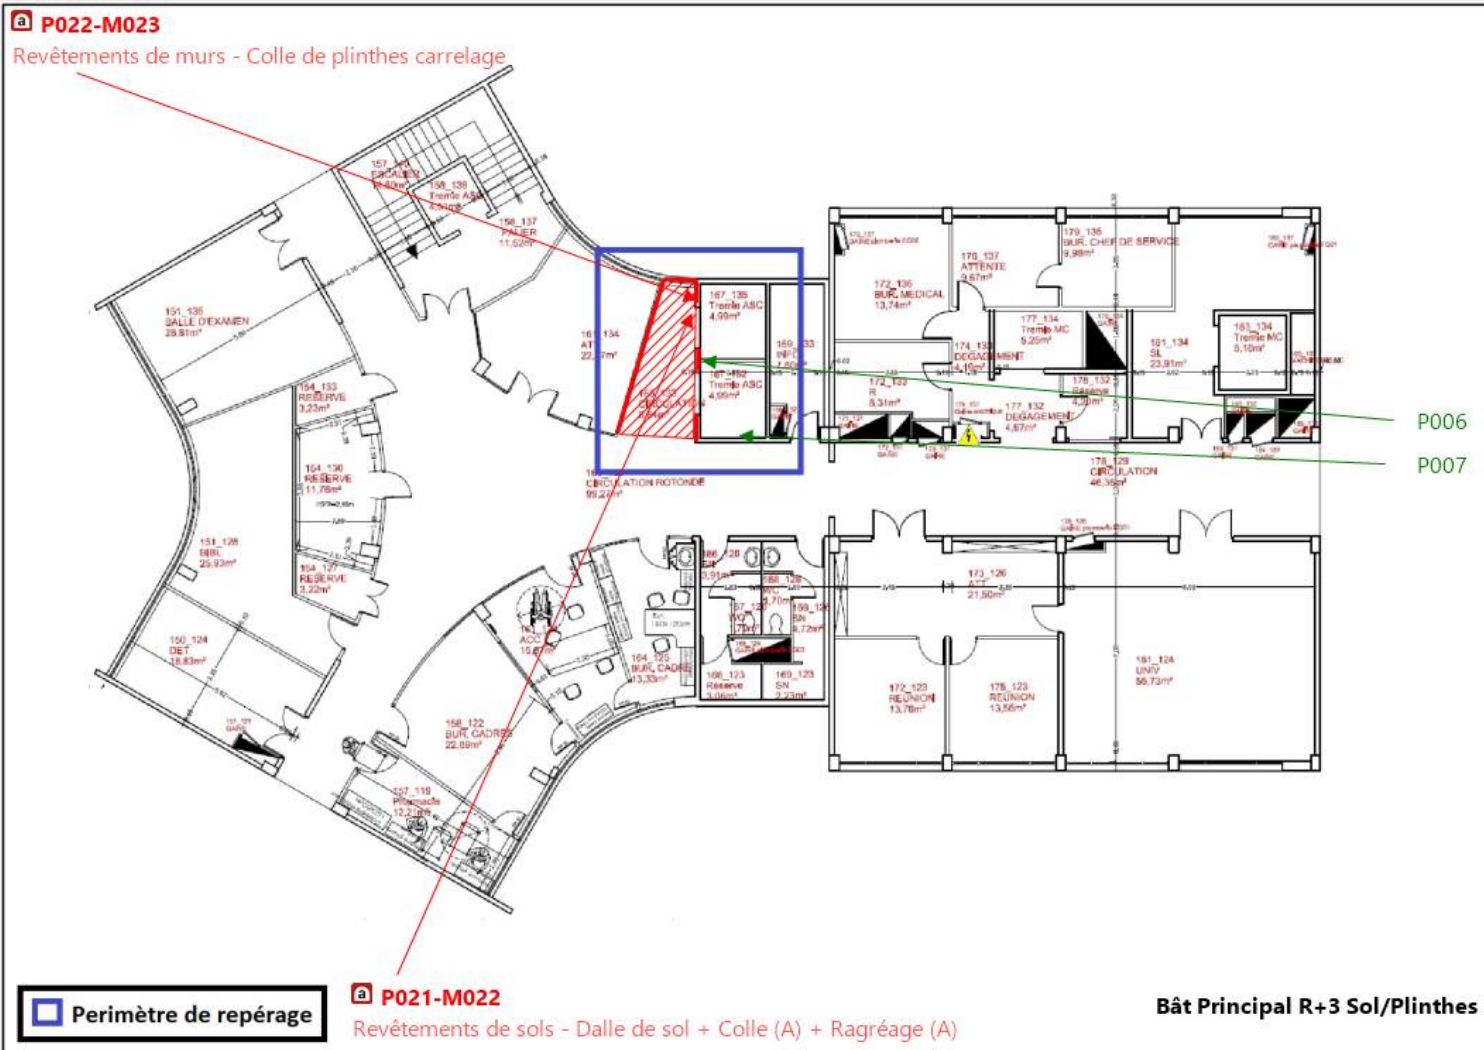


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 5 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

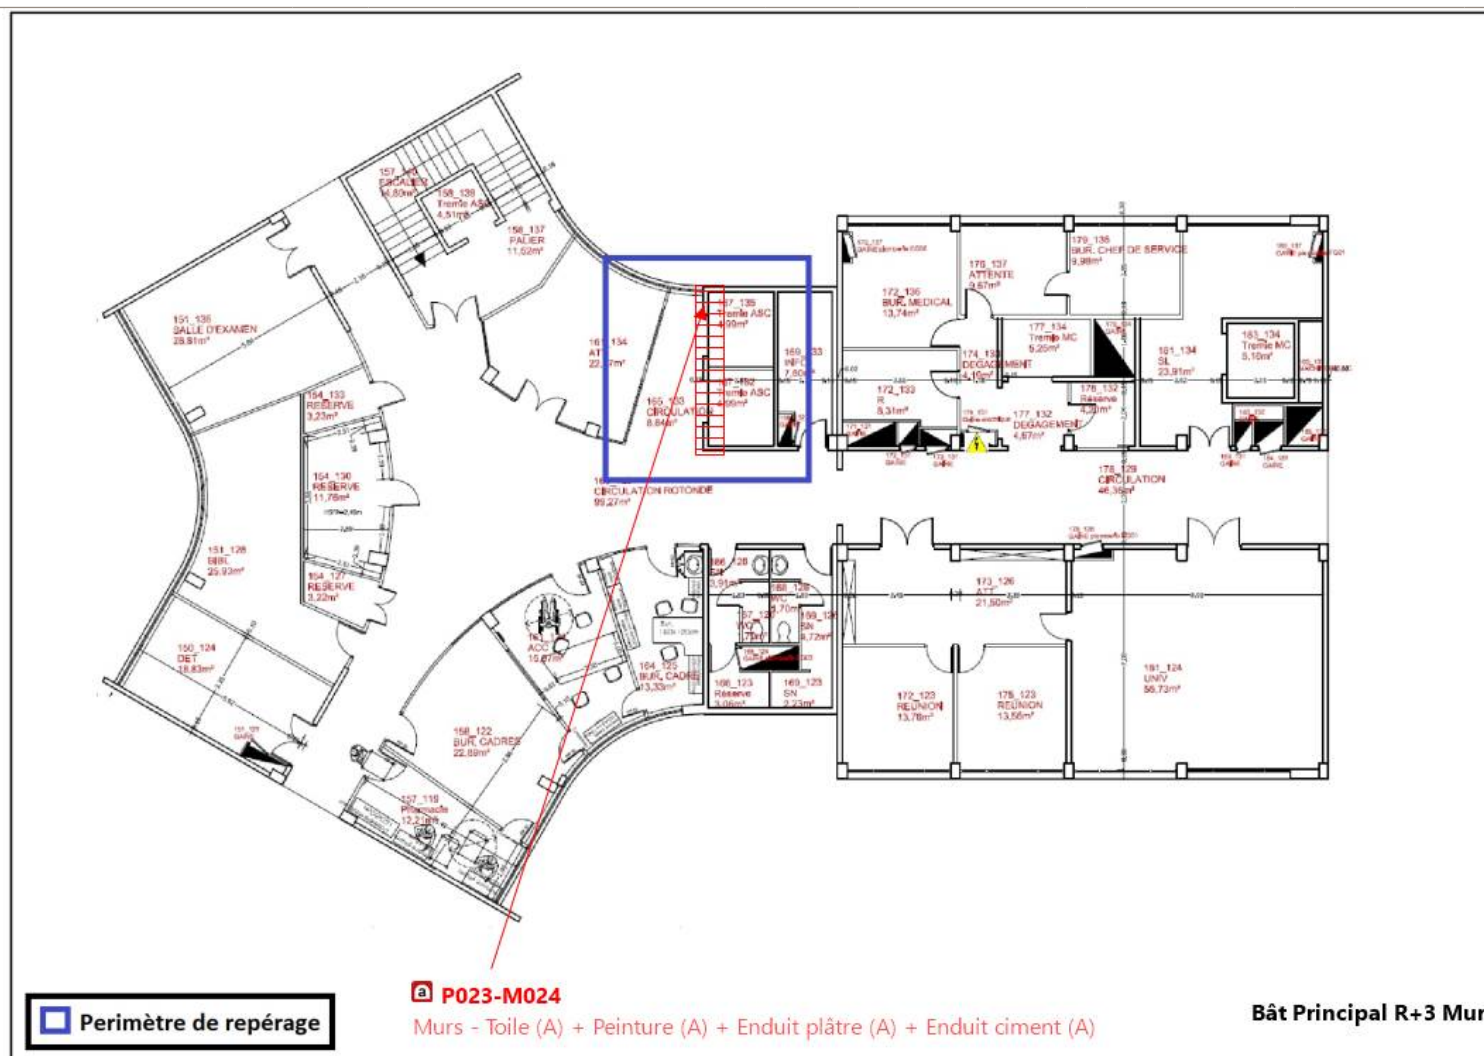


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 6 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

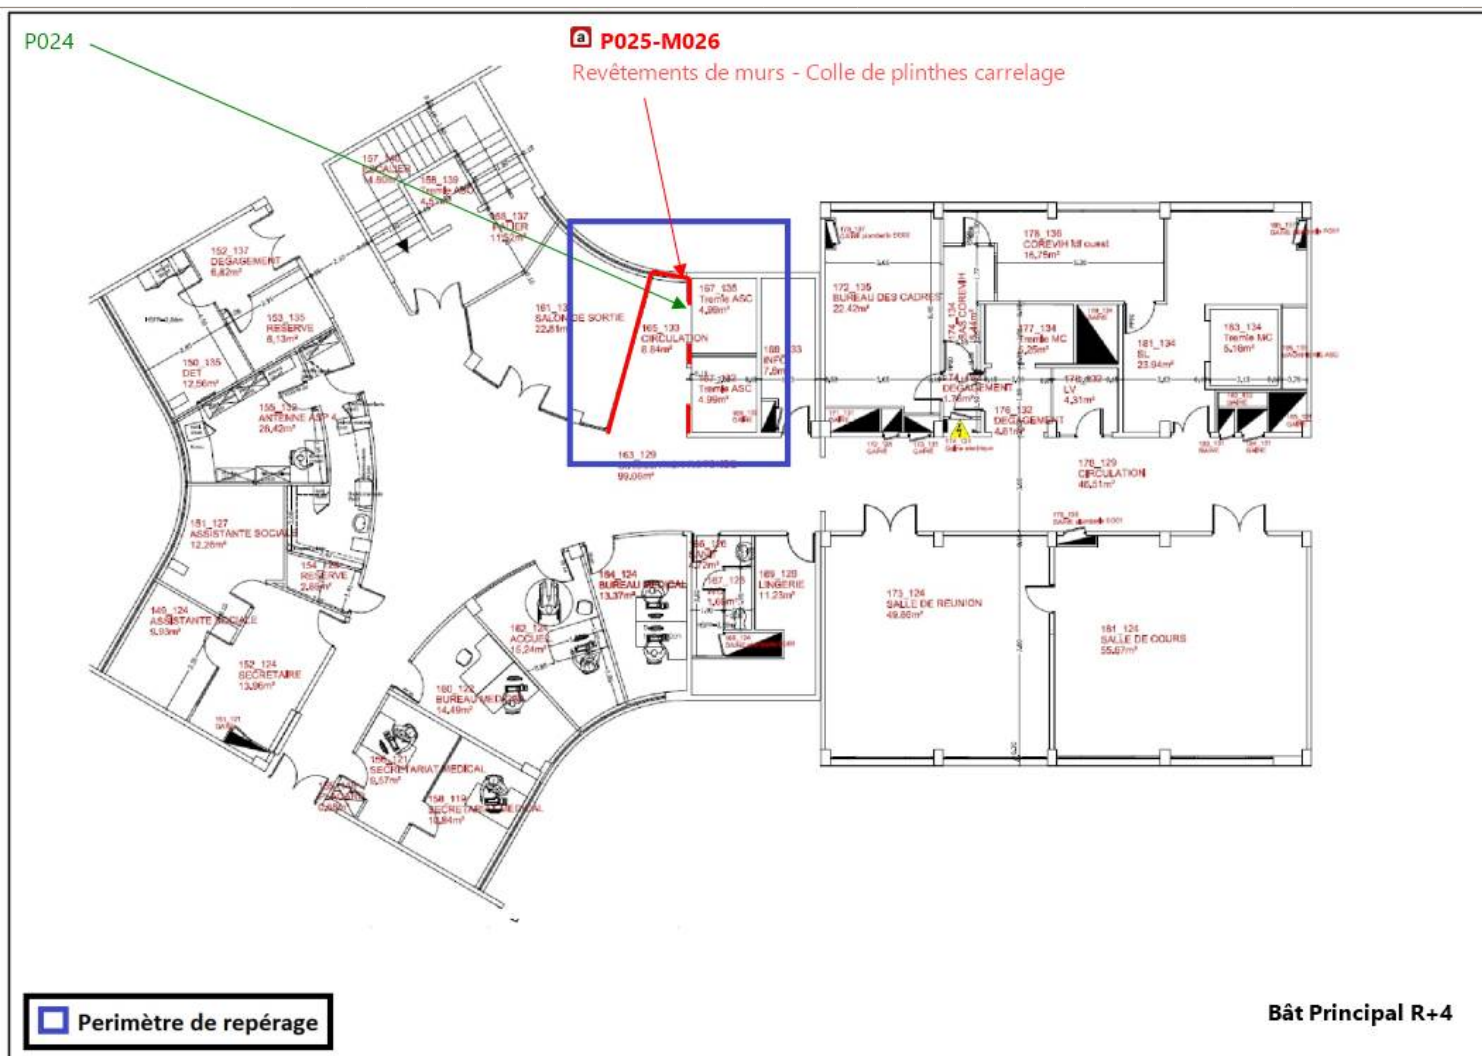


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 7 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

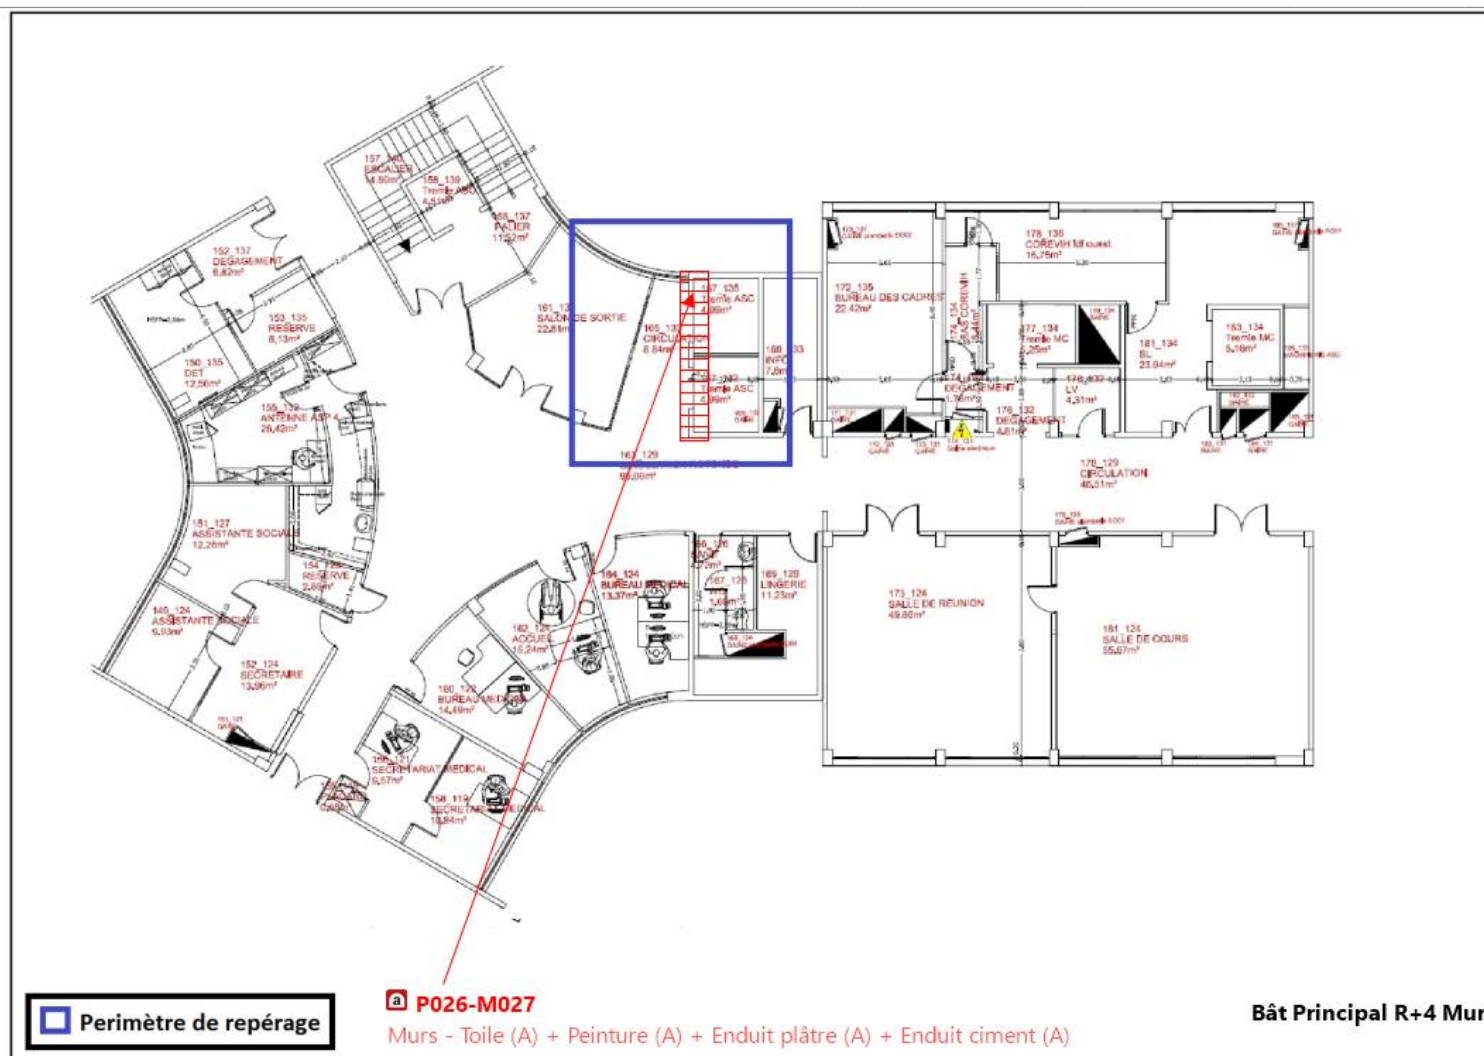


Annexe au rapport : **APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT**

Annexe au rapport : APHF 11-1-APF-20230210-DAT
 Propriétaire : APHP
 Hôpital Saint Antoine
 184 Faubourgs Saint Antoine
 75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien :	HOPITAL AMBROISE PARE 9 Avenue Charles de Gaulle 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
--------	---

Etabli par : MEYNARD Quentin
 Société : AED Groupe
 Le : 14/03/2023

Croquis 8 / 16	
Version :	V01
du :	14/03/2023

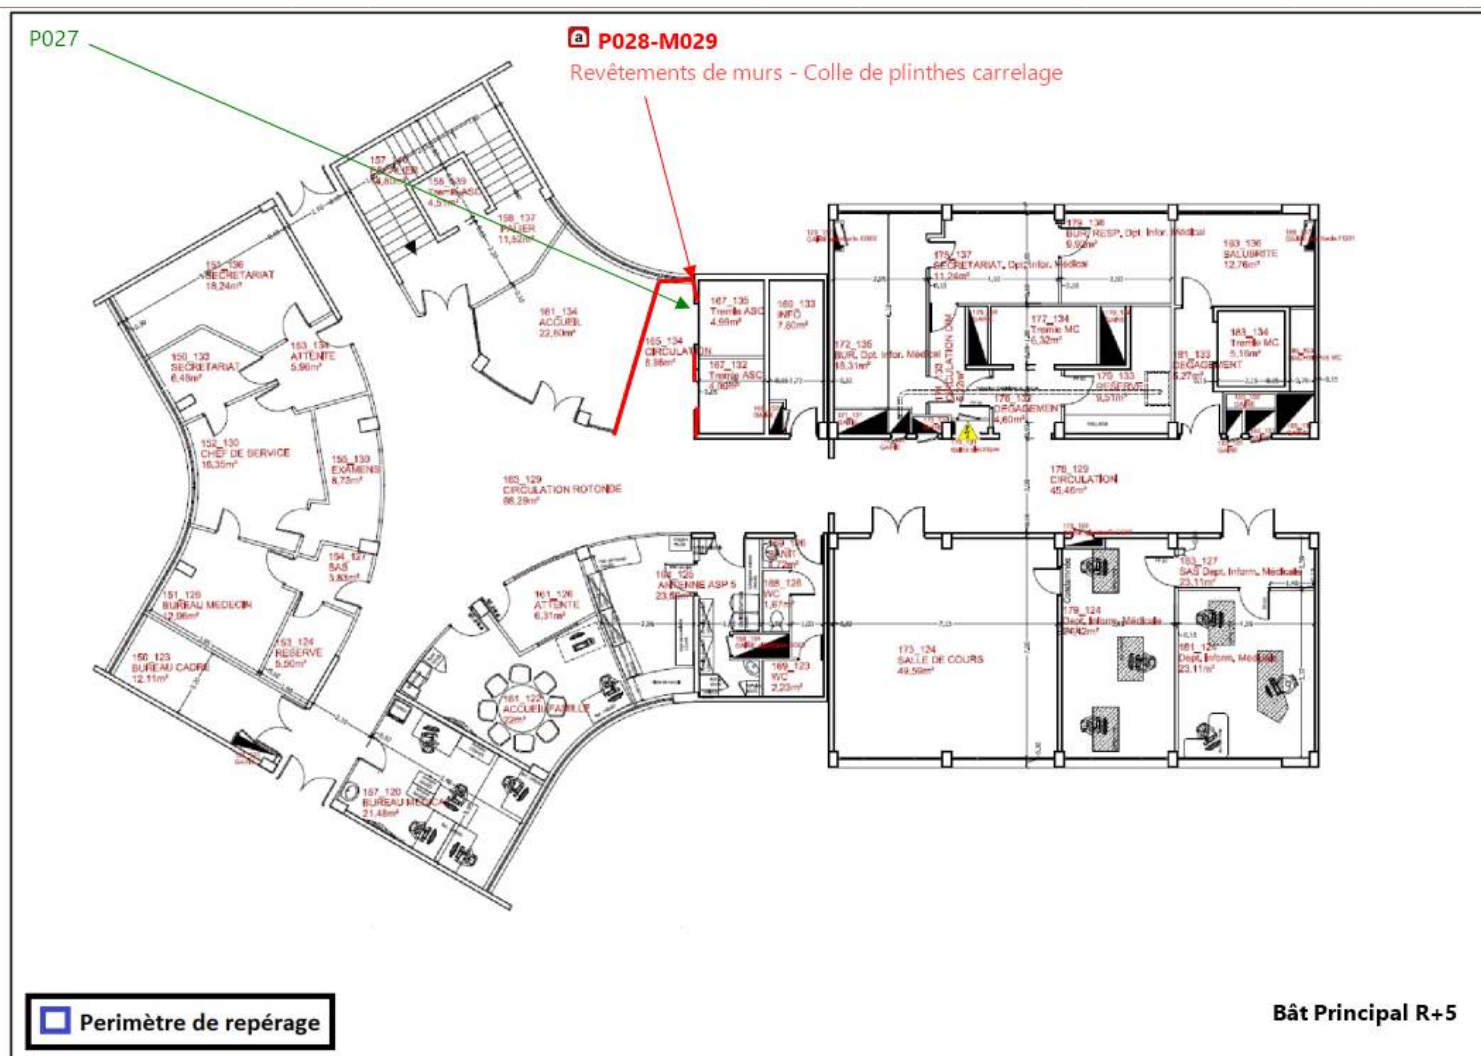


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 9 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

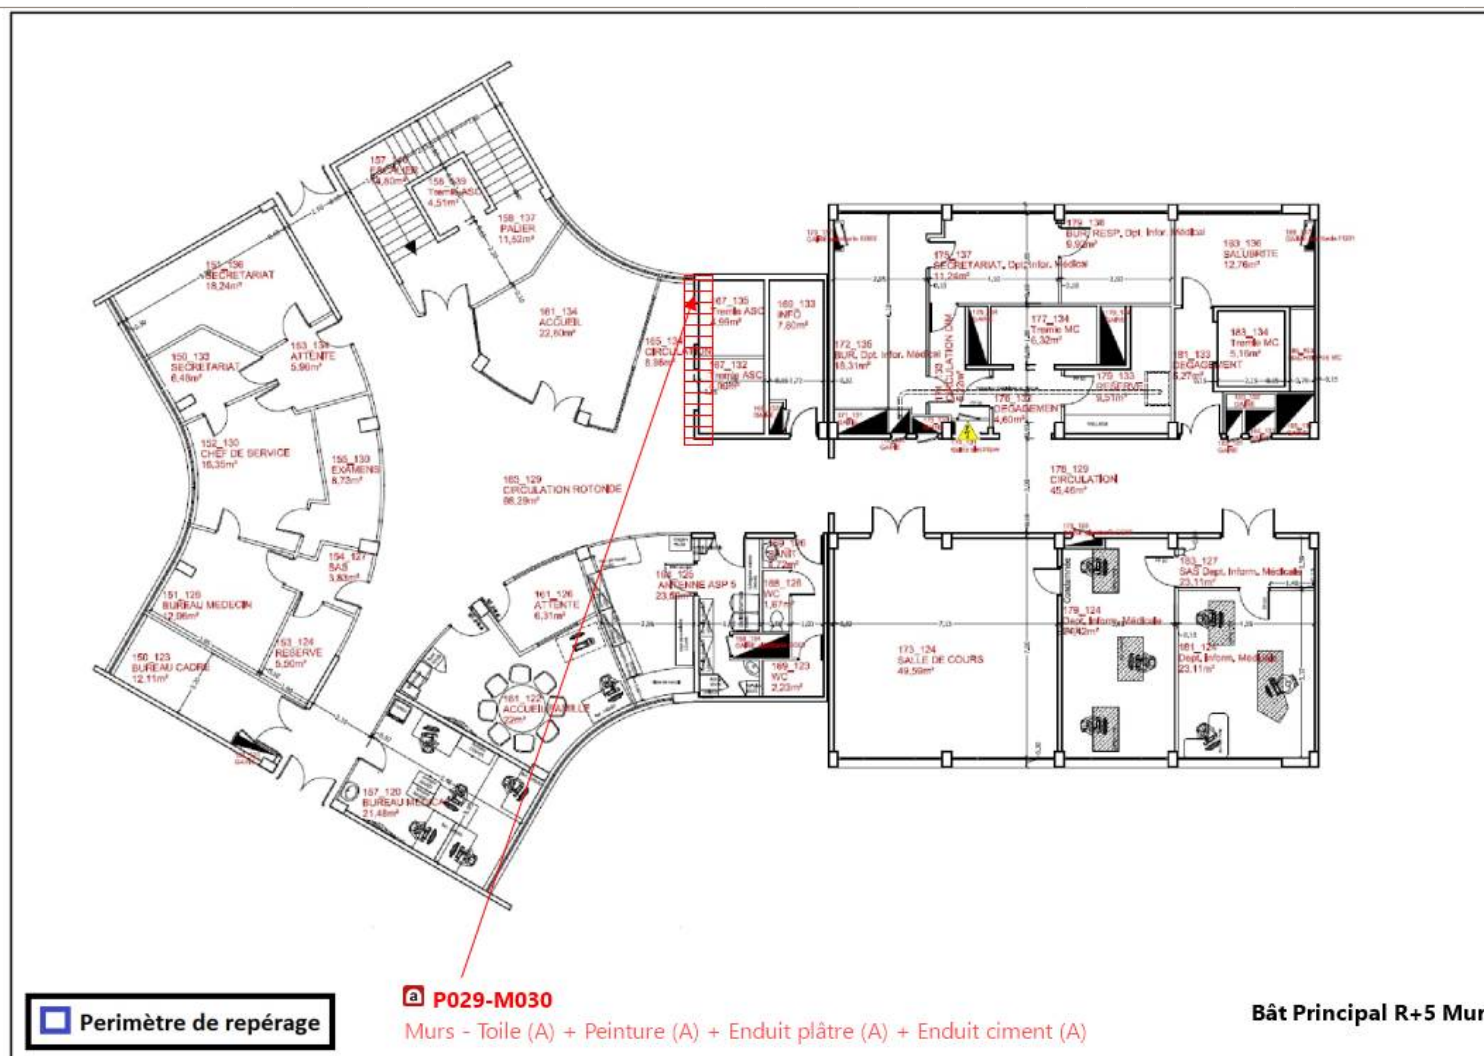


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 10 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

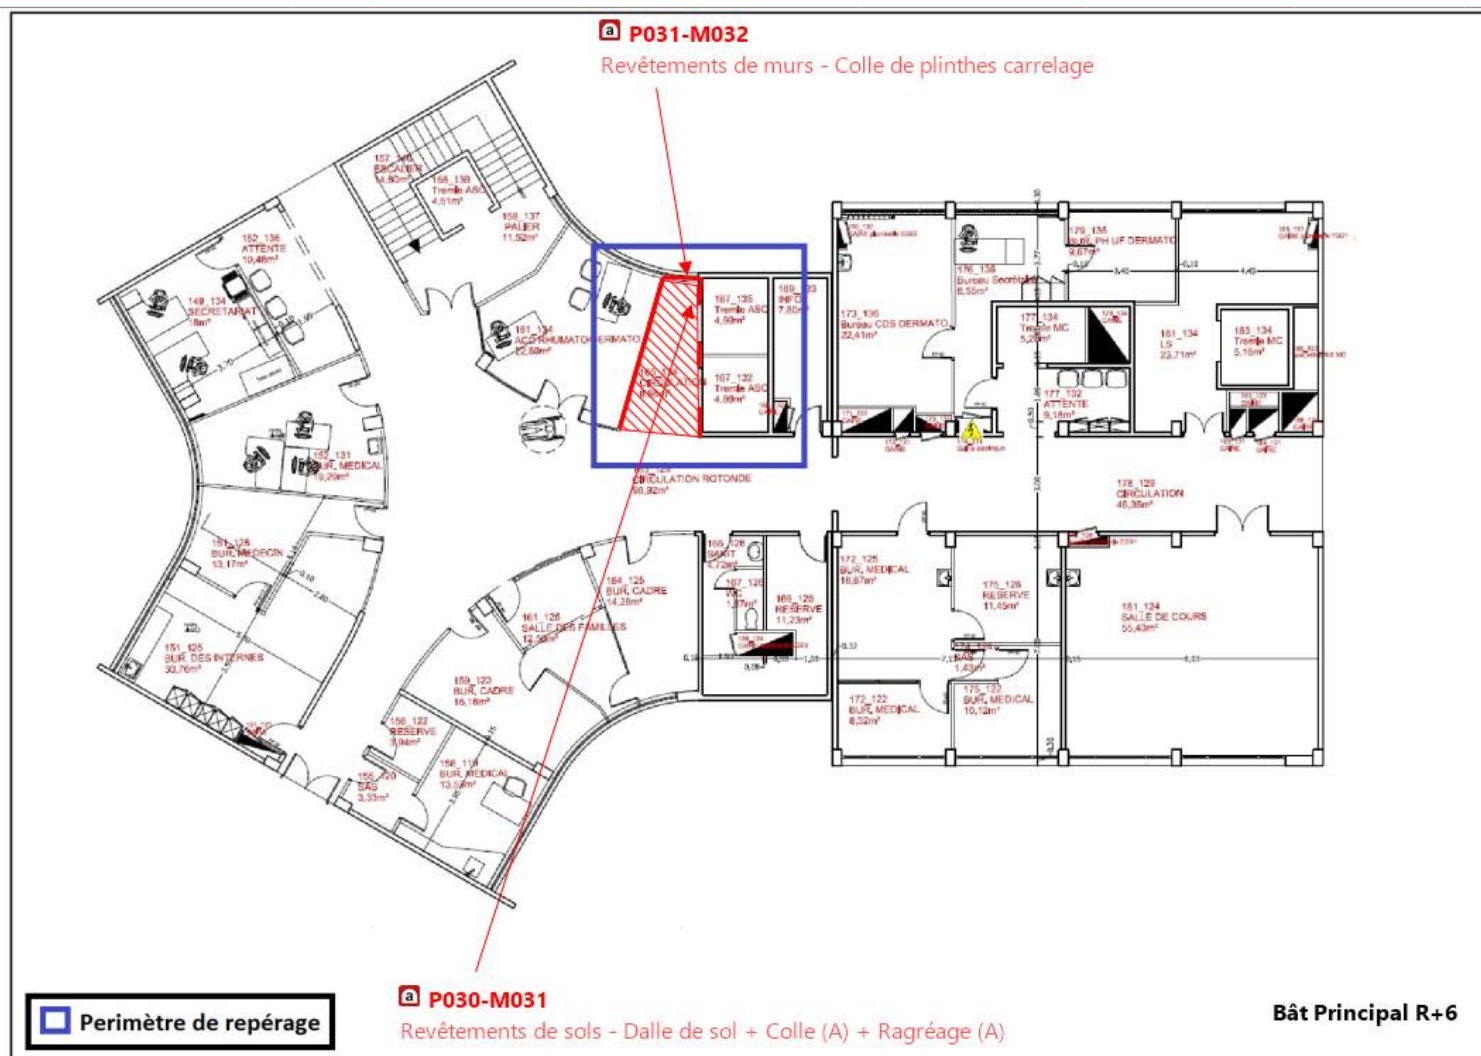


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 11 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

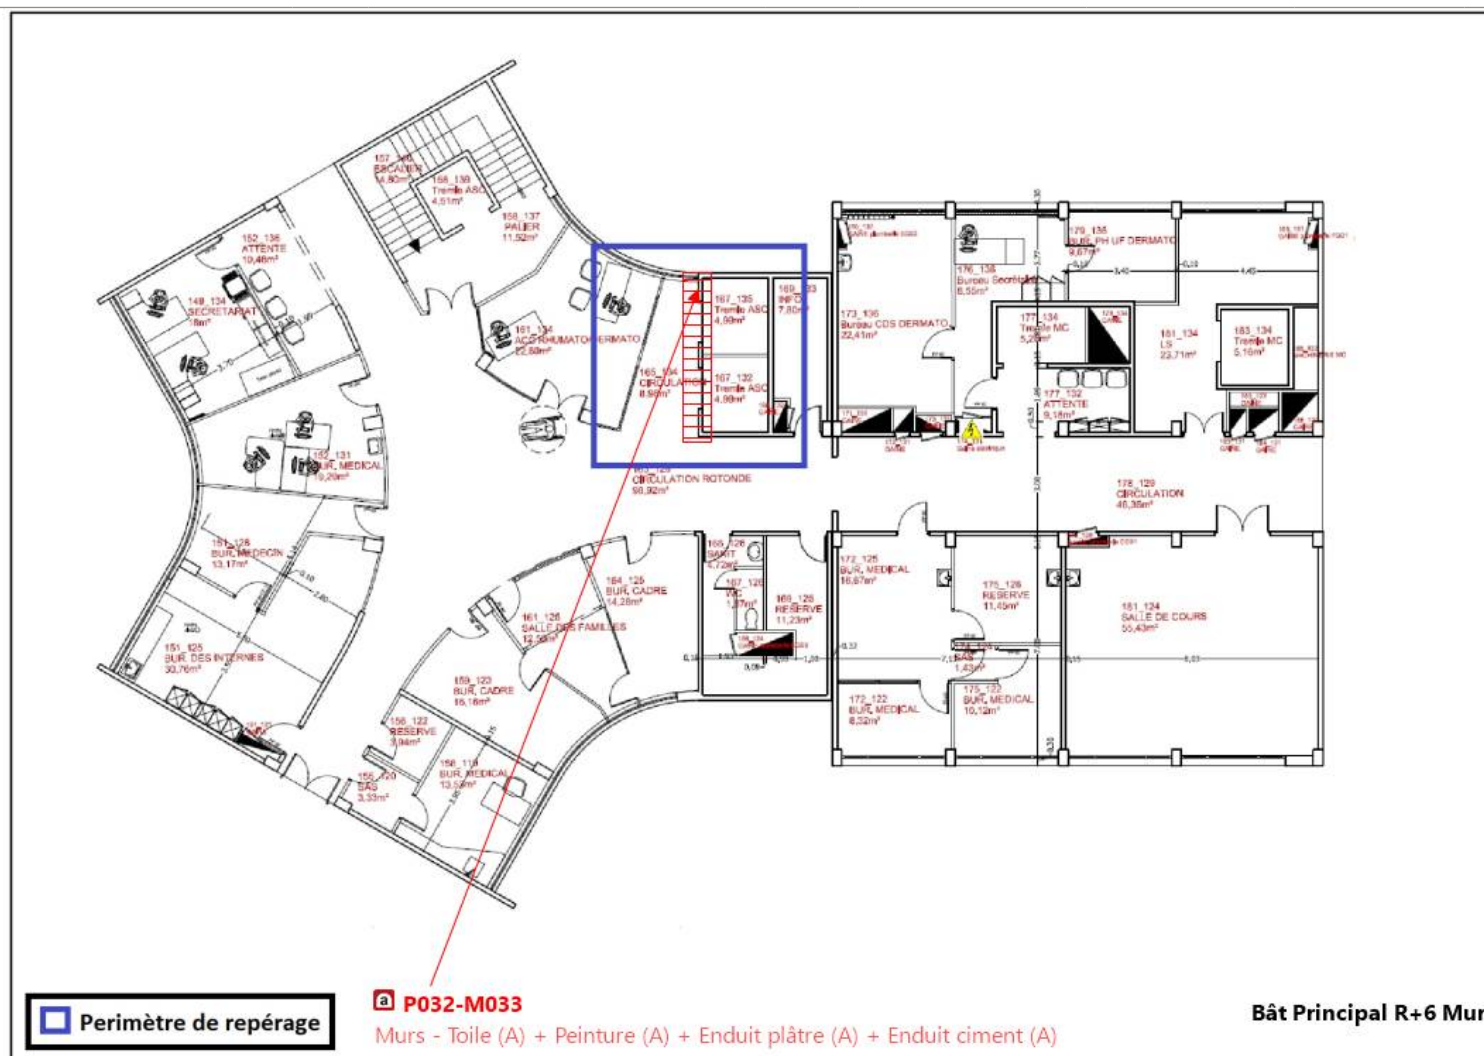


Annexe au rapport : **APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT**

Annexe du rapport : APHP11-1-AMF-20250210-DAT
Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien :	HOPITAL AMBROISE PARE 9 Avenue Charles de Gaulle 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
--------	---

Etabli par :	MEYNARD Quentin
Société :	AED Groupe
Le :	14/03/2023

Croquis 12 / 16	
Version :	V01
du :	14/03/2023

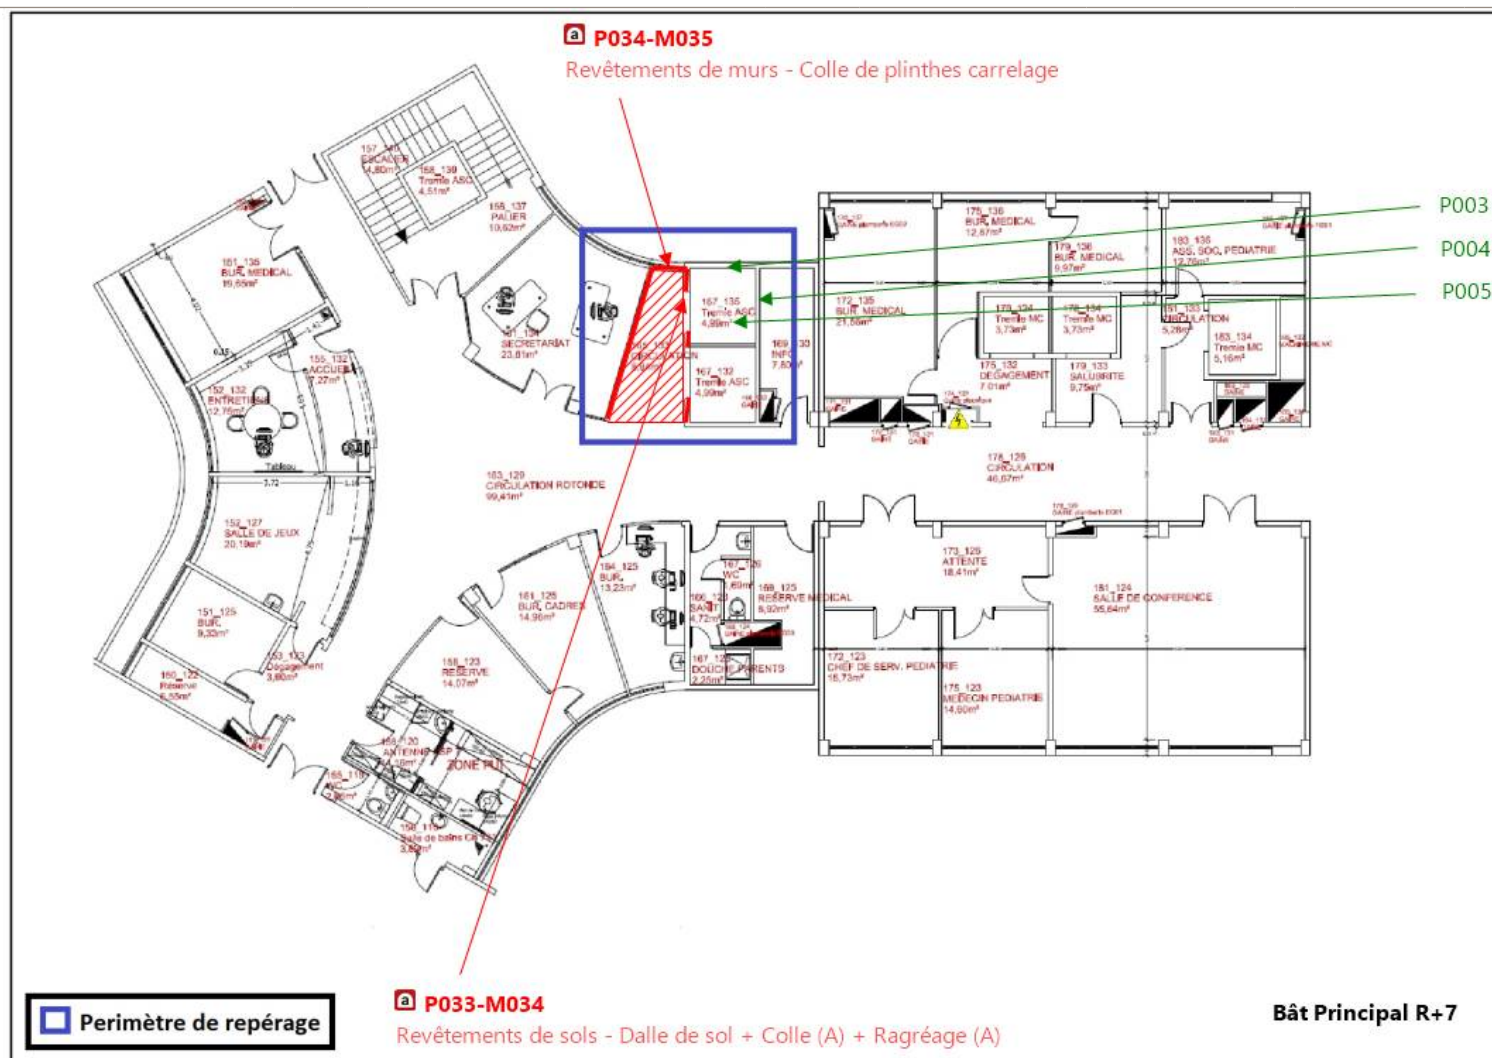


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 13 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

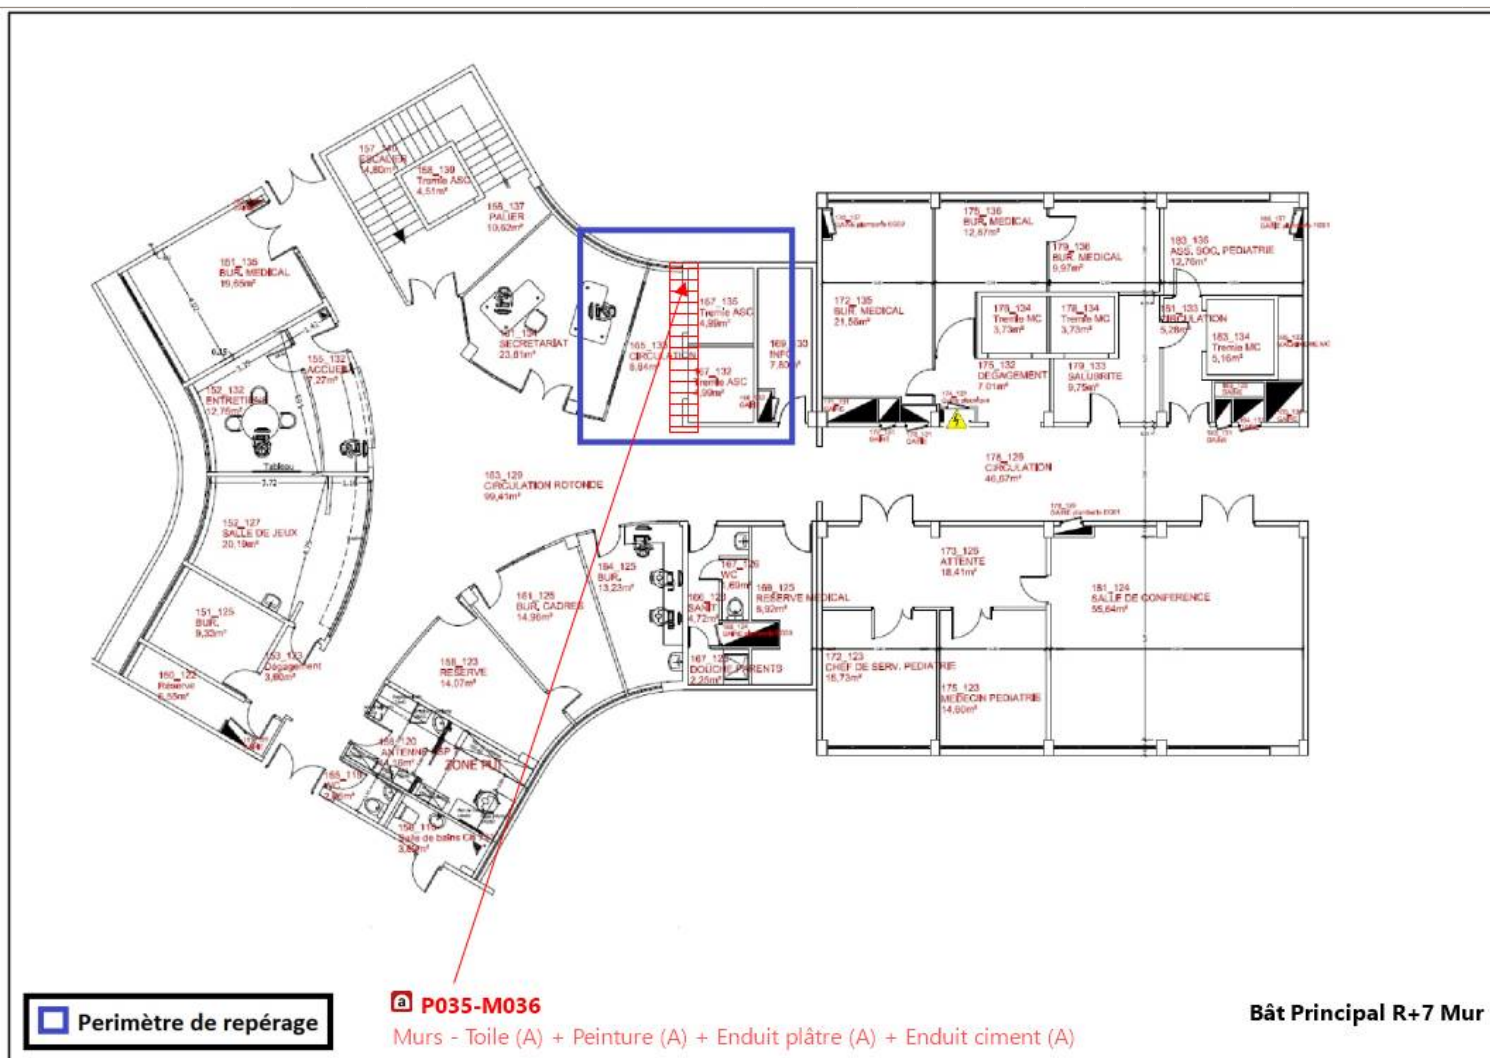


Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 14 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

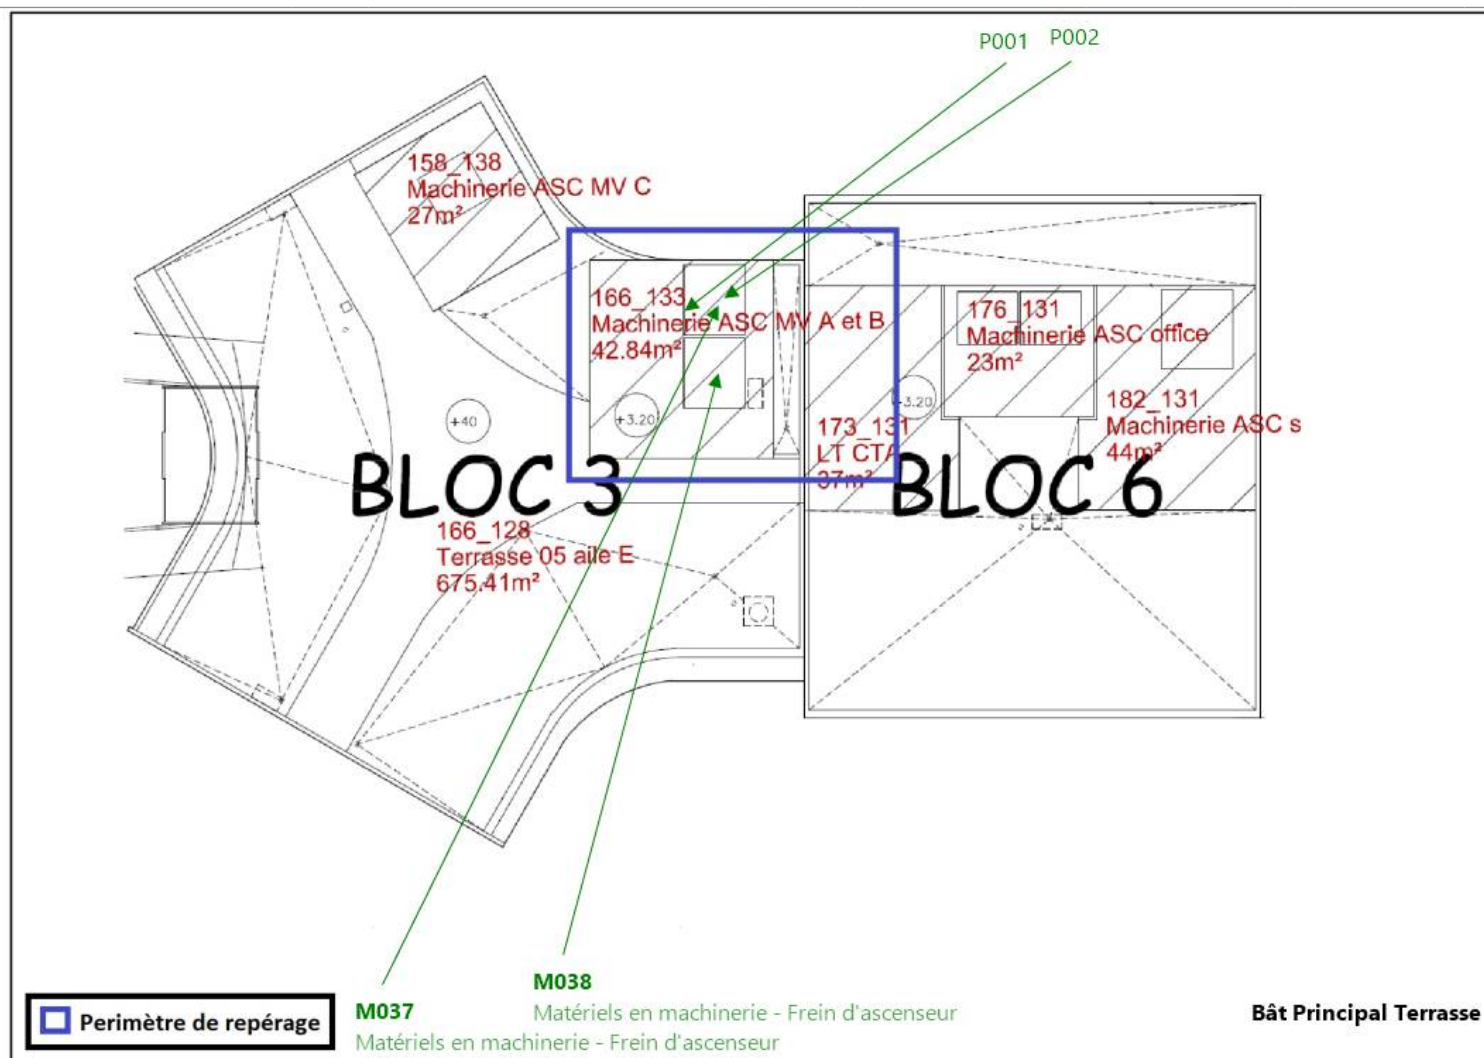

Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT





Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 15 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023

LEGENDES RECHERCHE D'AMIANTE

	Matériaux contenant de l'amiante
	Revêtement de murs – Colle de plinthes carrelage
	Revêtement de sols – Colle + Ragréage
	Mur – Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment

Annexe au rapport : APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Propriétaire : APHP
Hôpital Saint Antoine
184 Faubourgs Saint Antoine
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT

Bien : HOPITAL AMBROISE PARE
9 Avenue Charles de Gaulle
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Etabli par : MEYNARD Quentin
Société : AED Groupe
Le : 14/03/2023

Croquis 16 / 16
Version : V01
du : 14/03/2023



E.3. Résultats d'analyses

SARL AED EXPERTISES

Monsieur Quentin MEYNARD

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise Michel
91000 EVRY COURCOURONNES

Notre référence : AR-23-LH-011479-01

Numéro de dossier : 23H005262

Référence de dossier : Dossier:

APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 23H005262-001 - Référence *P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle beton - Bat Principal / Terrasse - Machinerie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-002 - Référence *P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Socle beton - Bat Principal / Terrasse - Machinerie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-003 - Référence *P003 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / R+7 - 167_135 Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-004 - Référence *P004 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / R+7 - 167_135 Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-005 - Référence *P005 - 4 - Plafonds et faux plafonds - - Plafonds - Enduit ciment - Bat Principal / R+7 - 167_135 Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-006 - Référence *P006 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / R+3 - 167_132 Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-007 - Référence *P007* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs tremie* - *Enduit ciment* - *Bat Principal / R+3* - 167_132 *Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-008 - Référence *P008* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Dalle beton* - *Bat Principal / RDCB* - 167_135 *Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-009 - Référence *P009* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Socle beton* - *Bat Principal / RDCB* - 167_135 *Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-010 - Référence *P010* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs tremie* - *Enduit ciment* - *Bat Principal / RDCB* - 167_135 *Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-011 - Référence *P011* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs tremie* - *Enduit ciment* - *Bat Principal / RDCB* - 167_135 *Tremie ASC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-012 - Référence *P012* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Colle de carrelage* - *Bat Principal / RDCB* - 161_130 *Hall d'entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-013 - Référence *P013* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Revetements de murs* - *Colle de plinthes carrelage* - *Bat Principal / RDCB* - 161_130 *Hall d'entree*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-014 - Référence *P014* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Revetement souple + Colle + Ragreage* - *Bat Principal / RDCH* - 159_129 *Hall d'acceuil hopital*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-015 - Référence *P015* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Revetements de murs* - *Colle de plinthes carrelage* - *Bat Principal / RDCH* - 159_129 *Hall d'acceuil hopital*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-016 - Référence *P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragreage - Bat Principal / R+1 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-017 - Référence *P017 - 3 - Parois verticales interieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+1 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-018 - Référence *P018 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Bat Principal / R+1 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-019 - Référence *P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragreage - Bat Principal / R+2 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-020 - Référence *P020 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Bat Principal / R+2 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-021 - Référence *P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle + Ragreage - Bat Principal / R+3 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-022 - Référence *P022 - 3 - Parois verticales interieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+3 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-023 - Référence *P023 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Bat Principal / R+3 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-024 - Référence *P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Dalle de sol + Colle + Ragreage - Bat Principal / R+4 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-025 - Référence *P025* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Revetements de murs* - *Colle de plinthes carrelage* - *Bat Principal / R+4 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-026 - Référence *P026* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs* - *Toile + Peinture* + *Enduit platre + Enduit ciment* - *Bat Principal / R+4 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-027 - Référence *P027* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Revetementsouple* + *Colle + Dalle de sol + Colle + Ragreage* - *Bat Principal / R+5 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-028 - Référence *P028* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Revetements de murs* - *Colle de plinthes carrelage* - *Bat Principal / R+5 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-029 - Référence *P029* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs* - *Toile + Peinture* + *Enduit platre + Enduit ciment* - *Bat Principal / R+5 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-030 - Référence *P030* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Dalle de sol + Colle + Ragreage* - *Bat Principal / R+6 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-031 - Référence *P031* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Revetements de murs* - *Colle de plinthes carrelage* - *Bat Principal / R+6 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-032 - Référence *P032* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs* - *Toile + Peinture* + *Enduit platre + Enduit ciment* - *Bat Principal / R+6 - 165_134 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-033 - Référence *P033* - 5 - *Planchers et planchers techniques* - - *Revetements de sols* - *Dalle de sol + Colle + Ragreage* - *Bat Principal / R+7 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-034 - Référence *P034* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Revetements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+7 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 23H005262-035 - Référence *P035* - 3 - *Parois verticales interieures* - - *Murs - Toile + Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Bat Principal / R+7 - 165_133 Circulation*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT ILE DE FRANCE SAS**
Analyses IDF
EUROFINS ABIDF
117 Quai de Valmy
75010 PARIS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17 Page 1/11
Référence laboratoire N° : 23RB006580 Référence de suivi du dossier N° : 23H005262
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client: 23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	23H005262-001 - P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle beton - Bat Principal / Terrasse - Machinerie	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau (gris) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	23H005262-002 - P002 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Socle beton - Bat Principal / Terrasse - Machinerie	Matériau (noir) ; matériau dur (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	23H005262-003 - P003 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / R+7 - 167_135 Tremie ASC	Matériau dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	23H005262-004 - P004 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / R+7 - 167_135 Tremie ASC	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17 Page2/11
Référence laboratoire N° : 23RB006580 Référence de suivi du dossier N° : 23H005262
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client:23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	23H005262-005 - P005 - 4 - Plafonds et faux plafonds - - Plafonds - Enduit ciment - Bat Principal / R+7 - 167_135 Tremie ASC	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	23H005262-006 - P006 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / R+3 - 167_132 Tremie ASC	Matériau (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	23H005262-007 - P007 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / R+3 - 167_132 Tremie ASC	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	23H005262-008 - P008 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle beton - Bat Principal / RDCB - 167_135 Tremie ASC	Matériau dur (beige) ; matériau (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	23H005262-009 - P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Socle beton - Bat Principal / RDCB - 167_135 Tremie ASC	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01

Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17

Page3/11

Référence laboratoire N° : 23RB006580

Référence de suivi du dossier N° : 23H005262

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 06/03/2023

Date d'analyse : 08/03/2023

Référence dossier Client:23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010 (1)	23H005262-010 - P01C - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / RDCB - 167_135 Tremie ASC	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (jaune) en traces	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	23H005262-011 - P011 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs tremie - Enduit ciment - Bat Principal / RDCB - 167_135 Tremie ASC	Matériau dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	23H005262-012 - P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Bat Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entree	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / PK3X	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	23H005262-013 - P013 - 3 - Parois verticales interieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / RDCB - 161_130 Hall d'entree	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17 Page4/11
Référence laboratoire N° : 23RB006580 Référence de suivi du dossier N° : 23H005262
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client:23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	23H005262-014 - P014 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragreage - Bat Principal / RDCH - 159_129 Hall d'accueil hopital	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	23H005262-015 - P015 - 3 - Parois verticales interieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / RDCH - 159_129 Hall d'accueil hopital	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) en traces	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	23H005262-016 - P016 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragreage - Bat Principal / R+1 - 165_134 Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type revêtement de sol (gris) (foncé) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucharest, ROMANIA

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17 Page5/11
Référence laboratoire N° : 23RB006580 Référence de suivi du dossier N° : 23H005262
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client:23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	23H005262-017 - P017 - 3 - Parois verticales interieures - - Revetements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+1 - 165_134 Circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
018 (1)	23H005262-018 - P018 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Bat Principal / R+1 - 165_134 Circulation	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	23H005262-019 - P019 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revetements de sols - Revêtement souple + Colle + Ragréage - Bat Principal / R+2 - 165_134 Circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET / UZZ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	23H005262-020 - P020 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Bat Principal / R+2 - 165_134 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / H6QF	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01

Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17

Page 6/11

Référence laboratoire N° : 23RB006580

Référence de suivi du dossier N° : 23H005262

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 06/03/2023

Date d'analyse : 08/03/2023

Référence dossier Client: 23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	23H005262-021 - P021 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle + Ragréage - Bat Principal / R+3 - 165_133 Circulation	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (beige)(i)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
022 (2)	23H005262-022 - P022 - 3 - Parois verticales intérieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+3 - 165_133 Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / G7ME	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
023	23H005262-023 - P023 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Bat Principal / R+3 - 165_133 Circulation	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17 Page 7/11
Référence laboratoire N° : 23RB006580 Référence de suivi du dossier N° : 23H005262
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client: 23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	23H005262-024 - P024 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Dalle de sol + Colle + Ragréage - Bat Principal / R+4 - 165_133 Circulation	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (rose) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (2)	23H005262-025 - P025 - 3 - Parois verticales intérieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+4 - 165_133 Circulation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / UG8R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
026	23H005262-026 - P026 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Bat Principal / R+4 - 165_133 Circulation	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17 Page8/11
Référence laboratoire N° : 23RB006580 Référence de suivi du dossier N° : 23H005262
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client:23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027	23H005262-027 - P027 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Revêtement souple + Colle + Dalle de sol + Colle + Ragréage - Bat Principal / R+5 - 165_134 Circulation	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (polymérisé) (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	23H005262-028 - P028 - 3 - Parois verticales intérieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+5 - 165_134 Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	23H005262-029 - P029 - 3 - Parois verticales intérieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Bat Principal / R+5 - 165_134 Circulation	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (gris) en traces	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17 Page9/11
Référence laboratoire N° : 23RB006580 Référence de suivi du dossier N° : 23H005262
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client:23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	23H005262-030 - P03C - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle + Ragréage - Bat Principal / R+6 - 165_134 Circulation	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)(i)	MET / G7ME	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
031	23H005262-031 - P031 - 3 - Parois verticales intérieures - - Revêtements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+6 - 165_134 Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
032	23H005262-032 - P032 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs - Toile + Peinture + Enduit plâtre + Enduit ciment - Bat Principal / R+6 - 165_134 Circulation	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur (gris)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
033	23H005262-033 - P033 - 5 - Planchers et planchers techniques - - Revêtements de sols - Dalle de sol + Colle + Ragréage - Bat Principal / R+7 - 165_133 Circulation	Matériau semi-dur de type dalle de sol (beige)	MET / SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET / ZTT8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01 Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17 Page 10/11
Référence laboratoire N° : 23RB006580 Référence de suivi du dossier N° : 23H005262
Reçu au laboratoire le : 07/03/2023 Date de réception : 06/03/2023
Date d'analyse : 08/03/2023
Référence dossier Client: 23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	23H005262-034 - P034 - 3 - Parois verticales interieures - - Revetements de murs - Colle de plinthes carrelage - Bat Principal / R+7 - 165_133 Circulation	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET /SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	23H005262-035 - P035 - 3 - Parois verticales interieures - - Murs - Toile + Peinture + Enduit platre + Enduit ciment - Bat Principal / R+7 - 165_133 Circulation	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET /SYC9	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

- (i) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à pa de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-RB-008626-01

Date d'émission de rapport : 09/03/2023 20:17

Page 11/11

Référence laboratoire N° : 23RB006580

Référence de suivi du dossier N° : 23H005262

Reçu au laboratoire le : 07/03/2023

Date de réception : 06/03/2023

Date d'analyse : 08/03/2023

Référence dossier Client: 23H005262 - Dossier: APHP11_1_AMP_20230210_BAT.PRINCIPAL_X_ASCENSEURS_DAT

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Andreea Cojocaru
Sef serviciu -



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°594

Monsieur MEYNARD Quentin

Amiante sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Amiante
Date d'effet : 03/12/2021 - Date d'expiration : 02/12/2028

Amiante avec mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 19/12/2022 - Date d'expiration : 02/12/2028

Plomb sans mention
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

Termes métropole
Selon arrêté du 02 juillet 2018

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 19/12/2022, à Canéjan par MOLEZUN Jean-Jacques Président.

Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Salles de formation : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 -- Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V012 du 19-12-2022



Accréditation N° 4-0590
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Votre Assurance

► **IL PRÉSIDENTS**

Assurance et Banque



AGENT

DE LA CHAPELLE STONE STREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSÉS

Tél : 05 57 34 13 13

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3396859804

AXA France IARD, atteste que :

SAS HOLDING AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Ainsi que :

SARL AED EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

SARL AED AMIANTE ET ENVIRONNEMENT
226 Rue de l'Ecosais
69400 LIMAS

SARL AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE
77 Avenue de Gramont
03200 VICHY

SARL AED EXPERTISES AQUITAINE
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

AED FIDELIS EXPERTISES
4 Avenue Graham Bell
33700 MERIGNAC

sont titulaires d'un contrat d'assurance N° 7627751904 ayant pris effet le 01/07/2017 et garantissant sa responsabilité civile et professionnelle.

Activités garanties

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers
Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Archier - 92227 Nanterre Cedex
Siren 775 099 309 - TVA intracommunautaire n° FR 775 099 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 bis - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1. **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, visé aux 1° à 7° de l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
2. **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique (visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée)
 - L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de **l'amiante** (prévu à l'article L 1334-13 du Code de la Santé Publique)
 - Le Constat de Risques d'Exposition **au plomb** (CREP) (prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la Santé Publique)
 - Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) (prévu à l'article L 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment (prévu à l'article L 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure de **gaz** (prévu à l'article L 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état de l'installation intérieure **d'électricité** (prévu à l'article L 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation)
 - L'état des risques et pollutions (**ERP**) (prévu à l'article L 125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article)
 - L'information sur la présence d'un risque de **mérule** (prévu à l'article L 133-9 du Code de la Construction et de l'habitation)

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages **Loi Carrez et Loi Boutin**
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (**PTZ**)
- Etats de conformité de la **sécurité des piscines**
- **Etats des lieux** Locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics **radon**
- Diagnostics relatifs à la présence **d'insectes xylophages** (autres que termites) et **champignons lignivores**
- Diagnostics réglementaires **d'accessibilité handicapés**
- Etat des installations **d'assainissement non collectif**
- Contrôle de raccordement au réseau **d'assainissement collectif**
- Rédaction des règlements de copropriété dont **l'état descriptif de division** (EDD)
- **Calcul des tantièmes**
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers.
 Entreprise régie par le Code des assurances - 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex
 Siren 775 699 309 - TVA intracommunautaire n° FR 92 775 699 309

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261 C 4 CG - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

AUTRES DIAGNOSTICS

Constats et diagnostics ci-avant réalisés en dehors de la constitution du dossier technique dont notamment :

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notamment :

- Repérages prévus aux articles R 1134-20, R 1334-21, R 1334-22 du Code de la Santé Publique
 - Evaluations périodique de l'état de conservations des matériaux prévus à l'article R 1334-27 du Code la Santé Publique
 - Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé Publique
 - Mesures d'empoussièrement prévues à l'article R 1134-25 du Code de la Santé Publique
 - Dossiers Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévus à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
- Repérages avant travaux, notamment prévus aux :
Décret n°2017-899 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PLOMB, notamment :

Repérages plomb dans le cadre de travaux et/ou démolition

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notamment :

Etat parasites dans le cadre et/ou travaux ou de démolition

Montant des garanties


NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe 'autres garanties' ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance
Dont :	
Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
AUTRES GARANTIES	
Faute inexcusable (dommages corporels) [Article 2.1 des conditions générales]	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) [article 3.1 des conditions générales]	885 000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	1 500 000 € par année d'assurance
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance [article 3.2 des conditions générales]	500 000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150 000 € par sinistre
Reconstitution de documents / médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	35 000 € par sinistre
Défense [Art 5 des conditions générales]	Inclus dans la garantie mise en jeu
Recours [Art 5 des conditions générales]	25 000 € par litige

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2022** au **01/07/2023** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSÉES le 14 juin 2022

Pour la société :

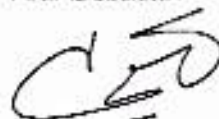

AXA Assurances IARD Mutuelle

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques divers

L'entreprise régie par le Code des Assurances - 313, Terrasse de l'Esche - 92722 Nanterre Cedex

Siren 775 699 899 - TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 899

Opérations d'assurance exonérées de TVA - art. 261 C. UR - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances