

## Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DELARUE\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT**  
Norme employée : **AFNOR NF X46-020 (Version d'août 2017)**  
Date du repérage : **16/08/2023**  
Heure d'arrivée : **09 h 00**  
Date émission : **28/08/2023**

**Objet de la mission** : La présente mission concerne le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019. L'objet de la mission est le repérage des matériaux du bâti contenant de l'amiante, en vue de la prévention du risque amiante sur la santé des travailleurs. L'objet de ce rapport n'est pas d'optimiser les coûts de chantier, de désamiantage éventuel, d'interventions en sous-section 3 ou 4, ni de permettre le chiffrage d'une opération de travaux. La responsabilité de la société ne saurait être recherchée dans le cadre d'une telle utilisation du présent rapport.

**Note** : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.  
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

### Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant  
Couturier  
94800 VILLEJUIF**

Référence cadastrale : **Non communiquée**  
Périmètre de repérage :  
**Bâtiment DELARUE : Monte Malade Droit Hall n° BUP98  
+ Monte Malade Gauche Hall n° BUP99**

### Propriétaire

Nom : **APHP**  
Adresse : **PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant  
Couturier  
94800 VILLEJUIF**

### Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :  
**Propriétaire**  
Nom : **APHP**  
Adresse : **PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant  
Couturier  
94800 VILLEJUIF**

Programme de travaux : Voir détail en page 3 du rapport

### Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**  
Adresse : **4, avenue Graham Bell  
33700 MERIGNAC**

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**  
Numéro de police et date de validité :  
**7627751904 / 01/07/2024**

### Opérateur(s) et signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage	DIA Demba	Diagnosticteur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 16/01/2023 Échéance : 15/01/2030 N° de certification : 1166
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	DIA Demba	Diagnosticteur	LA CERTIFICATION DE PERSONNES	Obtention : 16/01/2023 Échéance : 15/01/2030 N° de certification : 1166

**L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.**

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## Sommaire

A.	Conditions de réalisation du repérage.....	2
B.	Laboratoires ayant effectué des analyses.....	2
C.	Conclusions du rapport.....	4
D.	Résultats détaillés du repérage.....	4
	D.1. Listes des locaux visités.....	4
	D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante.....	5
	D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse.....	6
	D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante.....	7
	D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante...	7
	D.6. Zones non visitées.....	8
E.	Annexes au rapport.....	9
	E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements.....	9
	E.2. Planches de repérage.....	11
	E.3. Résultats d'analyses.....	19

### A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : **16/08/2023**

Type de bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Le donneur d'ordre

Procédures de prélèvements utilisés :

**Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.**

Programme de repérage :

**Le programme de repérage est défini par l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'août 2017 et l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.**

Documentation demandée :

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non

Constatations diverses :

**Néant**

Ecart par rapport à la norme :

**La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'août 2017.**

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :

**L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.**

### B. Laboratoires ayant effectué des analyses

Nom	Adresse	Acc. Cofrac ou équivalent
EUROFINS	80-84 rue des Meuniers / Bat. A - 92220 BAGNEUX	1-1592



## Programme de travaux

Remplacement de la machinerie

Remplacement des câbles de traction (gaine technique)

Remplacement des portes cabine

Remplacement boîtes à boutons palières et indicateurs de position et de direction (sur chaque palier)

Mise en place de détecteurs toute hauteur sur les portes

Réfection complète des cabines avec habillage inox

7 niveaux du sous-sol au R+5 et DELARUE : 6 niveaux du sous-sol au R+4

## C. Conclusions du rapport

**L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifiques.**

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

### Zones non visitées :

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification (et moyen de levée de réserve)
Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+5 - Machinerie d'ascenseur	Garniture de frein du moteur 98 99	Moteur non démontable

## D. Résultats détaillés du repérage

### D.1. Listes des locaux visités

- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 - Cabine d'ascenseur
- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 - Trémie d'ascenseur
- ❖ Bat.DeLarue BUP 99 / SS - 1 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 / R+3 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 99 / R+2 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 / RDC - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 99 - Cabine d'ascenseur
- ❖ Bat.DeLarue BUP 99 - Trémie d'ascenseur
- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 / R+4 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 99 / R+3 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 / R+1 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 99 / RDC - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+5 - Machinerie d'ascenseur
- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 99 / R+4 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 98 / R+2 - Palier
- ❖ Bat.DeLarue BUP 99 / R+1 - Palier



## D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l'amiante

(1) : Dans le cas d'un matériau multicouches (séparées par un « + »), la présence d'un « (A) » ou « (a) » indique la ou les couche(s) contenant de l'amiante

Localisation	Description du matériau <sup>(1)</sup>	Conclusion
Néant	-	-



### D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

Localisation	Description du matériau
Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Cabine d'ascenseur; Bat.DeLarue BUP 99 / SS -1 - Cabine d'ascenseur	Identifiant : M001 (P001) Description : Revêtement de sol - béton
Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Cabine d'ascenseur; Bat.DeLarue BUP 99 / SS -1 - Cabine d'ascenseur	Identifiant : M002 (P002) Description : Murs - Peinture + Enduit ciment
Bat.DeLarue BUP 98 /SS -1 - Trémie d'ascenseur; Bat.DeLarue BUP 99 / SS -1 - Trémie d'ascenseur	Identifiant : M003 (P003) Description : Murs - Peinture + Enduit ciment
Bat.DeLarue BUP 98 /SS -1 - Trémie d'ascenseur; Bat.DeLarue BUP 99 / SS -1 - Trémie d'ascenseur	Identifiant : M004 (P004) Description : Murs - Joint
Bat.DeLarue BUP 98 /SS -1 - Trémie d'ascenseur; Bat.DeLarue BUP 99 / SS -1 - Trémie d'ascenseur	Identifiant : M005 (P005) Description : Porte palière - Peinture
Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Palier; Bat.DeLarue BUP 99 / SS - 1 - Palier	Identifiant : M006 (P006) Description : Palier - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape
Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Palier; Bat.DeLarue BUP 99 / SS - 1 - Palier	Identifiant : M007 (P007) Description : Palier - Joint
Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Palier; Bat.DeLarue BUP 99 / SS - 1 - Palier	Identifiant : M008 (P008) Description : Murs palier - Peinture + Enduit ciment
Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+5 - Machinerie d'ascenseur	Identifiant : M009 (P009) Description : Rêvetement de sol - Peinture + Enduit ciment
Bat.DeLarue BUP 98 / R+4 - Palier; Bat.DeLarue BUP 99 / R+4 - Palier; Bat.DeLarue BUP 98 / R+3 - Palier; Bat.DeLarue BUP 99 / R+3 - Palier	Identifiant : M010 (P010) Description : Rêvetement de sol - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape
Bat.DeLarue BUP 98 / R+2 - Palier	Identifiant : M011 (P011) Description : Revêtement de sol - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape
Bat.DeLarue BUP 98 / R+1 - Palier	Identifiant : M012 (P012) Description : Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape
Bat.DeLarue BUP 98 / R+1 - Palier; Bat.DeLarue BUP 98 / RDC - Palier	Identifiant : M013 (P013) Description : Revêtement de mur - Colle de plinthes
Bat.DeLarue BUP 98 / R+1 - Palier	Identifiant : M014 (P014) Description : Mur - Peinture + Enduit plâtre + béton



D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d'amiante

Localisation	Description du matériau
Néant	-

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure à la présence ou absence d'amiante

Localisation	Description du matériau	Justification de non prélèvement
Néant	-	-

## D.6. Zones non visitées


Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

Localisation	Parties du local	Justification
Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+5 - Machinerie d'ascenseur	Garniture de frein du moteur 98 99	Moteur non démontable

Nota : Il est rappelé aux propriétaires d'immeubles d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, l'obligation de conserver le présent rapport ou pré-rapport le cas échéant, et de le transmettre à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Fait à **VILLEJUIF**, le **28/08/2023**

Par : **DIA Demba**

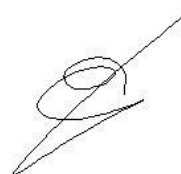



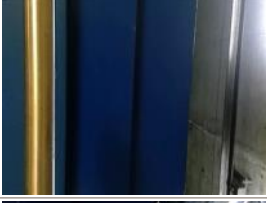





Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **LA CERTIFICATION DE PERSONNES - 23 Bis, rue Thomas Edison - 33610 Canéjan**




E. Annexes au rapport

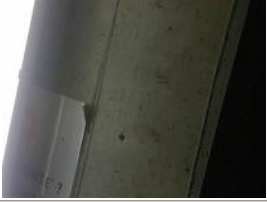E.1. Fiche d'identification et de cotation des prélèvements


Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P001	Revêtement de sol - béton	Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Cabine d'ascenseur	
P002	Murs - Peinture + Enduit ciment	Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Cabine d'ascenseur	
P003	Murs - Peinture + Enduit ciment	Bat.DeLarue BUP 98 /SS -1 - Trémie d'ascenseur	
P004	Murs - Joint	Bat.DeLarue BUP 98 /SS -1 - Trémie d'ascenseur	
P005	Porte palière - Peinture	Bat.DeLarue BUP 98 /SS -1 - Trémie d'ascenseur	
P006	Palier - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape	Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Palier	
P007	Palier - Joint	Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Palier	
P008	Murs palier - Peinture + Enduit ciment	Bat.DeLarue BUP 98 / SS -1 - Palier	

Identifiant du prélèvement	Description du matériau	Localisation du prélèvement	Photo
P009	Rêvetement de sol - Peinture + Enduit ciment	Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+5 - Machinerie d'ascenseur	
P010	Rêvetement de sol - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape	Bat.DeLarue BUP 98 / R+4 - Palier	
P011	Revêtement de sol - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape	Bat.DeLarue BUP 98 / R+2 - Palier	
P012	Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape	Bat.DeLarue BUP 98 / R+1 - Palier	
P013	Revêtement de mur - Colle de plinthes	Bat.DeLarue BUP 98 / R+1 - Palier	
P014	Mur - Peinture + Enduit plâtre + béton	Bat.DeLarue BUP 98 / R+1 - Palier	

## E.2. Planches de repérage

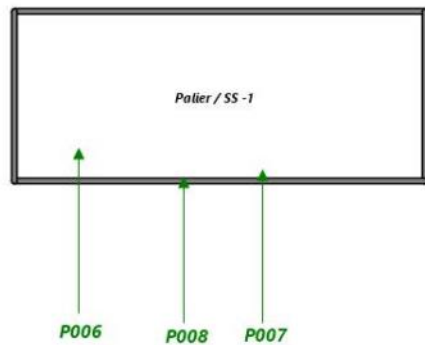
**Bât.Delarue BUP 98 99 / SS -1**Annexe au rapport : **APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DELARUE\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT**Propriétaire : APHP  
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFBien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFEtabli par : DIA Demba  
Société : AED Groupe  
Le : 28/08/2023Croquis 1 / 8  
Version : V01  
du : 28/08/2023

<b>PXXX - MXXX</b>	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
<b>PXXX</b>	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>MXXX</b>	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

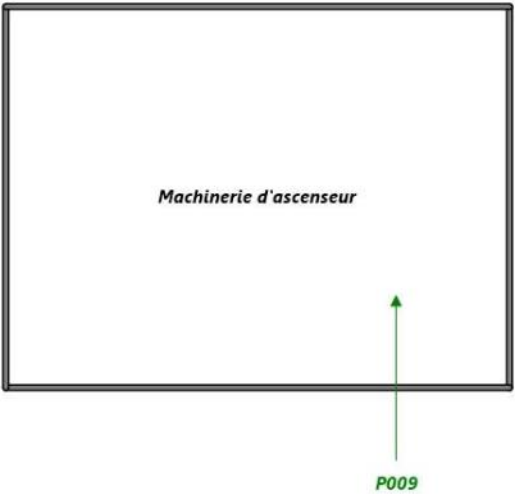


Bât.Delarue BUP 98 99/ R+5

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DELARUE_ASC_HALL.BUP98.99_DAT					Croquis 2 / 8	
Propriétaire : APHP PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Etabli par : DIA Demba Société : AED Groupe Le : 28/08/2023	Version : V01 du : 28/08/2023	<div><div></div><div>PXXX - MXXX</div></div>		Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
				<div><div></div><div>PXXX</div></div>		Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
				<div><div></div><div>MXXX</div></div>		Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

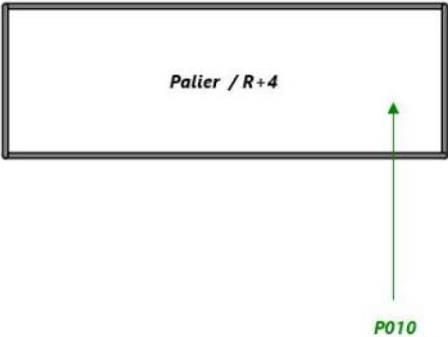


Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+4

Annexe au rapport : <b>APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DELARUE_ASC_HALL.BUP98.99_DAT</b>				Croquis 3 / 8	<b>PXXX - MXXX</b>	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : APHP	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier	Établi par : DIA Demba	Version : V01	du : 28/08/2023	<b>PXXX</b>	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier	94800 VILLEJUIF	Société : AED Groupe			<b>MXXX</b>	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)
94800 VILLEJUIF		Le : 28/08/2023				

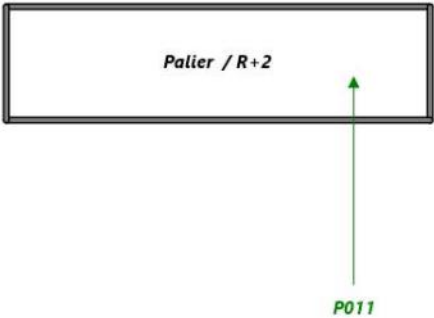


Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+2

Annexe au rapport : <b>APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DELARUE_ASC_HALL.BUP98.99_DAT</b>				Croquis 4 / 8		PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : APHP PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Établi par : DIA Demba Société : AED Groupe Le : 28/08/2023	Version : V01 du : 28/08/2023				
						PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
						MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

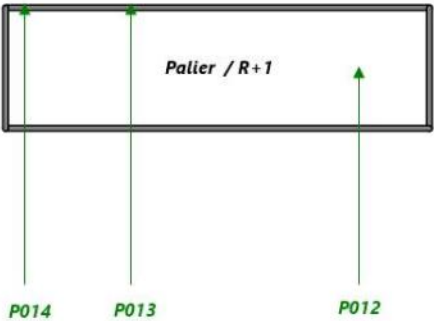


Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+1

Annexe au rapport : APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DELARUE_ASC_HALL.BUP98.99_DAT				Croquis 5 / 8	<div><div></div><div>PXXX - MXXX</div><div>PXXX</div><div>MXXX</div></div>	<div>Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant</div> <div>Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse</div> <div>Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)</div>
Propriétaire : APHP PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Établi par : DIA Demba Société : AED Groupe Le : 28/08/2023	Version : V01 du : 28/08/2023			

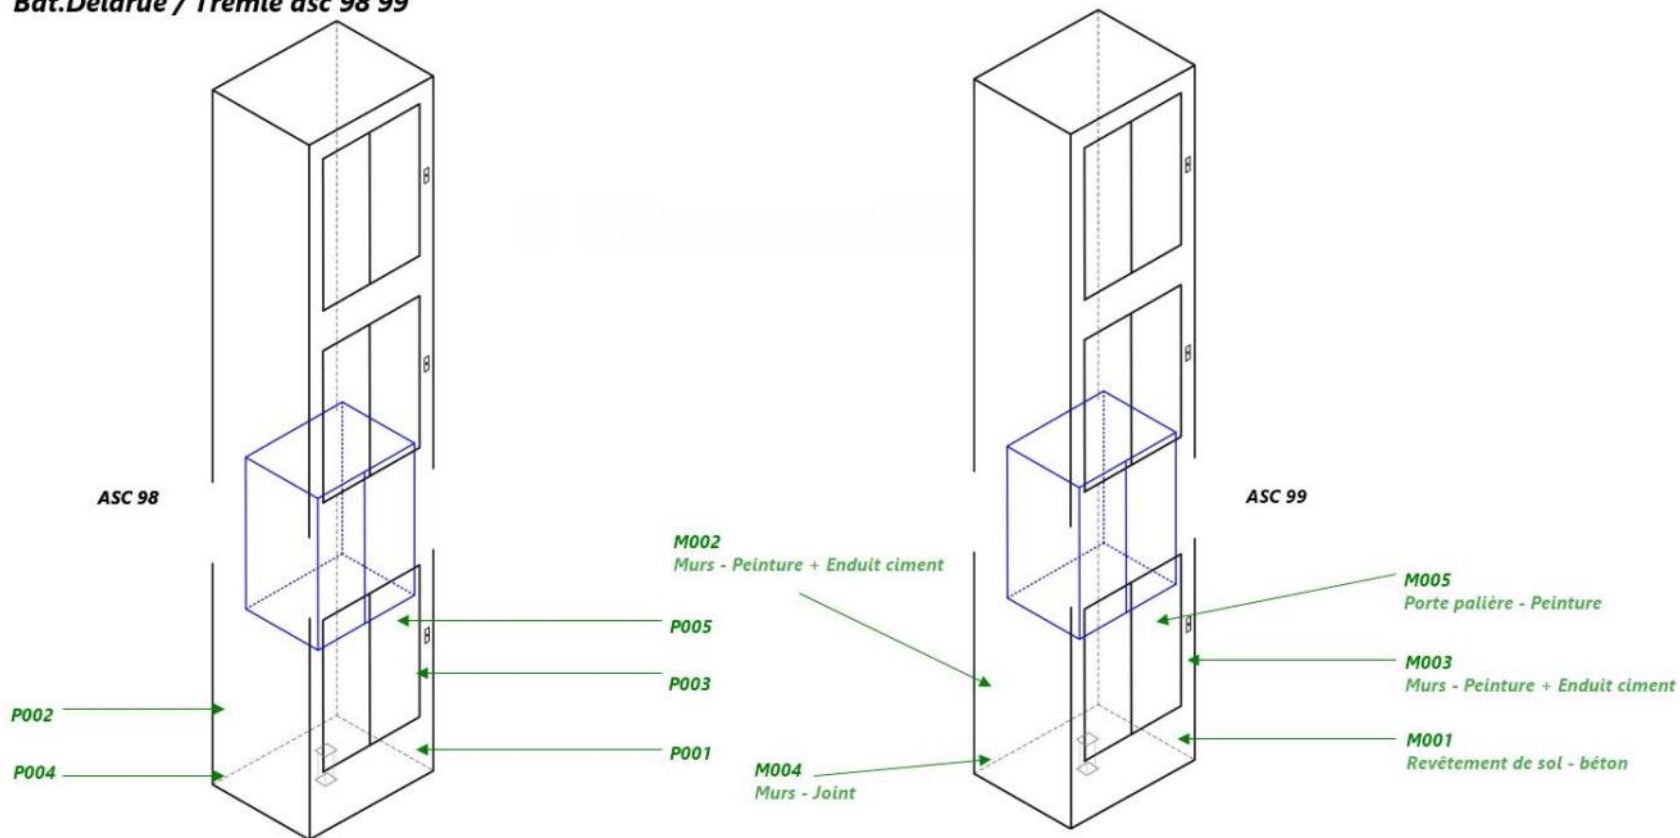**Bât.Delarue / Trémie asc 98 99**Annexe au rapport : **APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DELARUE\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT**Propriétaire : APHP  
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFBien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFÉtabli par : DIA Demba  
Société : AED Groupe  
Le : 28/08/2023Croquis 6 / 8  
Version : V01  
du : 28/08/2023


<b>A</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>A</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



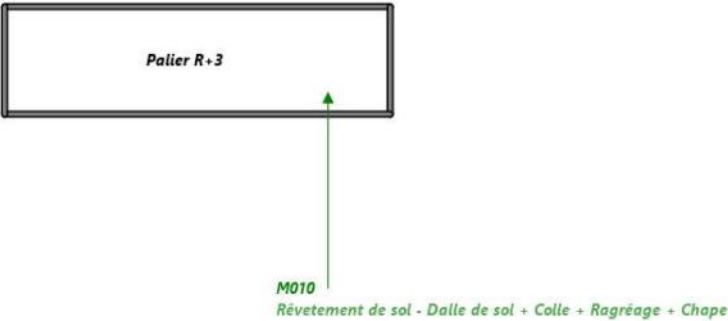

Bat.DeLarue BUP 98 99 / R+3

Annexe au rapport : <b>APHP11_1_PLB_20230804_BAT.DELARUE_ASC_HALL.BUP98.99_DAT</b>				Croquis 7 / 8		PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
Propriétaire : APHP PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Bien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier 94800 VILLEJUIF	Établi par : DIA Demba Société : AED Groupe Le : 28/08/2023	Version : V01 du : 28/08/2023				
						PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
						MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)

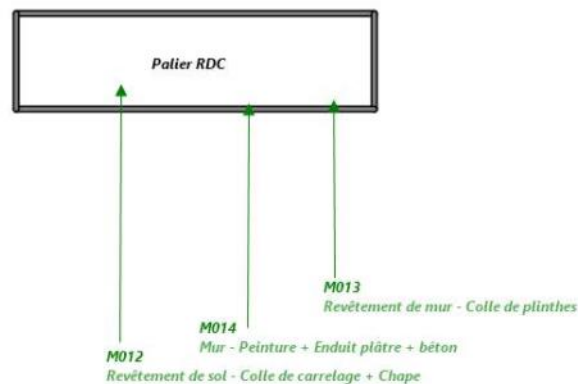**Bat.Delarue BUP 98 99 / RDC**Annexe au rapport : **APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DELARUE\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT**Propriétaire : APHP  
PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFBien : PAUL BROUSSE , 12 avenue Paul Vaillant Couturier  
94800 VILLEJUIFÉtabli par : DIA Demba  
Société : AED Groupe  
Le : 28/08/2023Croquis 8 / 8  
Version : V01  
du : 28/08/2023

<b>A</b> PXXX - MXXX	Prélèvement présentant de l'amiante à l'analyse et matériau correspondant
PXXX	Prélèvement ne présentant pas d'amiante à l'analyse
<b>A</b> MXXX	Matériau contenant de l'amiante (sur décision de l'opérateur)



### E.3. Résultats d'analyses

**SARL AED EXPERTISES**

**Monsieur Demba DIA**

ZAC des Aunettes - 10 Boulevard Louise

Michel

91000 EVRY COURCOURONNES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-039966-01

Date d'émission de rapport : 23/08/2023 18:25

Page1/5

Dossier N° : 23H019210

Date de réception : 21/08/2023

Date d'analyse : 22/08/2023

Référence dossier Client:Dossier: APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DEPARIS\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001 - - - - - Revêtement de sol - beton - Bat.DeParis BUP 98 / -1 - Cage d'ascenseur	Matériau semi-dur de type ragréage (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002 - - - - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat.DeParis BUP 98 / -1 - Cage d'ascenseur	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; (jaune) (cémenteux) (gris)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1)	P003 - - - - - Murs - Peinture + Enduit ciment - Bat.DeParis BUP 98 / -1 - Cage d'ascenseur	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004 - - - - - Murs - Joint - Bat.DeParis BUP 98 / -1 - Ascenseur	Matériau dur de type joint ciment (gris)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005 - - - - - Porte - Peinture - Bat.DeParis BUP 98 / -1 - Cage d'ascenseur	Matériau de type peinture (bleu)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006 - - - - - Palier - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape - Bat.DeParis BUP 98 / -1 - Palier	Matériau souple (gris) ; matériau souple de type dalle de sol (gris) (marbré)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-039966-01      Date d'émission de rapport : 23/08/2023 18:25      Page 2/5  
 Dossier N° : 23H019210      Date de réception : 21/08/2023      Date d'analyse : 22/08/2023  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DEPARIS\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (cémenteux) (gris)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007 - - - - - Palier - Joint - Bat.DeParis BUP 98 / -1 - Palier	Matériau souple de type joint (gris) (clair)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008 - - - - - Murs palier - Peinture + Enduit ciment - Bat.DeParis BUP 98 / -1 - Palier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (jaune) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009 - - - - - Revêtement de sol - Peinture + Enduit ciment - Bat.DeParis BUP 98 99 / -1 - Machinerie	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010 - - - - - Revêtement de sol - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape - Bat.DeParis BUP 98 / R+4 - Palier	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (cémenteux) (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (cémenteux) (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> * / RYX3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-039966-01      Date d'émission de rapport : 23/08/2023 18:25      Page3/5  
 Dossier N° : 23H019210      Date de réception : 21/08/2023      Date d'analyse : 22/08/2023  
 Référence dossier Client:Dossier: APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DEPARIS\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	P011 - - - Revêtement de sol - Dalle de sol + Colle + Ragréage + Chape - Bat.DeParis BUP 98 / R+2 - Palier	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	<b>MET</b> * / P83Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (cimenteux) (gris)	<b>MET</b> * / P83Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (cimenteux) (gris)(i)	<b>MET</b> * / P83Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012 - - - Revêtement de sol - Colle de carrelage + Chape - Bat.DeParis BUP 98-99 / R+1 - Palier	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau (beige) (clair)	<b>MET</b> * / P83Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013 - - - Revêtement de mur - Colle de plinthes - Bat.DeParis BUP 98-99 / R+1 - Palier	Matériau semi-dur de type joint (blanc)	<b>MET</b> * / P83Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) (tacheté) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (marron)	<b>MET</b> * / P83Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1592

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-039966-01      Date d'émission de rapport : 23/08/2023 18:25      Page 4/5  
 Dossier N° : 23H019210      Date de réception : 21/08/2023      Date d'analyse : 22/08/2023  
 Référence dossier Client: Dossier: APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DEPARIS\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	P014 - - - Mur - Peinture + Enduit plâtre + béton - Bat.DeParis BUP 98-99 / R+1 - Palier	Matériau de type peinture (orange) (clair) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MET</b> * / P83Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type maillage de fibres (blanc)	<b>MOLP</b> * / K110	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / P83Z	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

### Observation(s) échantillon(s)

(1) Le matériau peinture n'est pas présent dans l'échantillon.

### Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### **Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1592  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-23-LH-039966-01 Date d'émission de rapport : 23/08/2023 18:25 Page5/5  
Dossier N° : 23H019210 Date de réception : 21/08/2023 Date d'analyse : 22/08/2023  
Référence dossier Client:Dossier: APHP11\_1\_PLB\_20230804\_BAT.DEPARIS\_ASC\_HALL.BUP98.99\_DAT

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre ( $\mu\text{m}$ )"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Dylan MAROT  
Responsable Dptmt Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS**

80-84 rue des Meuniers, Bâtiment A1

92220 Bagneux, FRANCE

Tél: - : +33 6 40 53 83 18 - Fax: - - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 1592  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier**  
**N°1166**

**Monsieur DIA Demba**

**Amiante sans mention**

Selon arrêté du 24 décembre 2021

**Amiante**

Date d'effet : 16/01/2023 : - Date d'expiration : 15/01/2030

**Amiante avec mention**

Selon arrêté du 24 décembre 2021

**Missions spécifiques, bâtiments complexes**

Date d'effet : 28/02/2023 : - Date d'expiration : 15/01/2030

**Gaz**

Selon arrêté du 24 décembre 2021

**Etat de l'installation intérieure gaz**

Date d'effet : 05/12/2022 : - Date d'expiration : 04/12/2029

**Plomb sans mention**

Selon arrêté du 24 décembre 2021

**Constat du risque d'exposition au plomb**

Date d'effet : 02/05/2023 : - Date d'expiration : 01/05/2030

**Termites métropole**

Selon arrêté du 24 décembre 2021

**Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments**

Date d'effet : 18/11/2022 : - Date d'expiration : 17/11/2029

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,  
Edité le 02/05/2023, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC FR

**AGENT**

DE LA CHAPELLE STONESTREET  
18 GALERIE MARCHANDE  
33370 TRESSES

**Tél : 0557341313**

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

**Vos références :**

**Contrat n° 7627751904**

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES  
4 AVENUE GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET  
ENVIRONNEMENT  
226 RUE DE L'ECOSSAIS  
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE  
AUVERGNE  
1 allée Allan Turing  
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

AED SERVICES  
4 AV GRAHAM BELL  
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

**CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)**

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

## AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

## DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives ( DAPP ) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS**

**DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

**AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance	
<b>Dont :</b>		
• <b>Dommages corporels</b>	<b>10 000 000 € par année</b> d'assurance	<b>NEANT</b>
• <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>	<b>2 000 000 € par année</b> d'assurance	<b>450 €</b>
• <b>Dommages immatériels non consécutifs</b>	€ par année d'assurance	<b>10 %</b> <b>Mini : 400 €</b> <b>Maxi : 2.500 €</b>
• <b>Dommages aux biens confiés</b>	<b>150 000 €</b> par sinistre	
<b>Autres garanties :</b>		
<b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	<b>2 000 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 000 000 €</b> par sinistre	<b>380 €</b>
<b>Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance</b>	<b>1 500 000 €</b> par année d'assurance dont <b>1 500 000 €</b> par sinistre	<b>3 200 €</b>
<b>Les risques environnementaux</b> (Article 3.4 des conditions générales) : <b>Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :</b> Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	<b>1.000.000 €</b> par année d'assurance <b>100.000 €</b> par année d'assurance	<b>400 €</b> <b>400 €</b>
<b>Défense</b> (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
<b>Recours</b> (Article 4 des conditions générales)	<b>20.000 €</b> par litige	Seuil d'intervention : <b>380 €</b>

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance