



APAVE
AGENCE DE COMPIEGNE
7 bis avenue Henri Adnot
60200 COMPIÈGNE
N° SIRET : 90386907100824

DONNEUR D'ORDRE
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE
25 Rue Amand de Vienne
80500 MONTDIDIER
CONTACT : Monsieur MALE Jérémy



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Numéro d'offre : **2196545**
Numéro de contrat : **C23090123**
Numéro de rapport (n° de tâche) :
**T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-
SSI-RAT**
Date : **26/11/2024**

Lieu d'intervention :

Bâtiment Hôpital

**25 rue Amand de Vienne
80500 MONTDIDIER**

Destinataire rapport :
**CH INTERCOMMUNAL
MONTDIDIER-ROYE**

Date d'intervention :
Du **31/10/2024** au **06/11/2024**

Intervenant : **Monsieur Arnaud MERCIER**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 147 pages*

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES
----------	-------------------------------

1.1	DESIGNATION DU BATIMENT
------------	--------------------------------

Adresse : 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER Étage : Bâtiment : Nature du bâtiment : Bâtiment Hôpital Cat. du bâtiment : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques	Numéro de Lot : Référence Cadastre : Non communiqué Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2	DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE
------------	---------------------------------------	------------------------------------

Nom : CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE Adresse : 25 Rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER	Nom : CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE Adresse : 25 Rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3	EXÉCUTION DE LA MISSION
------------	--------------------------------

Repérage réalisé par : MERCIER Arnaud N° certificat de qualification : 15162844 Date d'obtention : 02/10/2024 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION	Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord Adresse laboratoire : 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont Numéro d'accréditation : 1-1593
Date de la commande : 04/11/2024 Accompagnateur : J.MALE	Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX N° de contrat d'assurance : Contrat n° 10800807204 Date de validité : 31/12/2024

1.4	REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE
------------	------------------------------------------------------------------------

2196545
 Nature des travaux envisagés : Remplacement du SSI

1.5	VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT
------------	----------------------------------------	----------------------------------------

Nom de l'opérateur : MERCIER Arnaud AGENCE DE COMPIEGNE 7 bis avenue Henri Adnot 60200 COMPIÈGNE	Lieu et date d'établissement du rapport Fait à COMPIÈGNE le 26/11/2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Signature



1.6	CONCLUSION(S) DU RAPPORT
------------	---------------------------------

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	20
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	20
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	20
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	20
OBJECTIF	20
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES.....	20
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	21
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	21
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	21
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	21
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	29
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	29
PRECONISATIONS	29
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	30
ANNEXE CROQUIS.....	110
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	115
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	142
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	143
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	144
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	146

2 RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	L63	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P053)	S053	Z059

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R-1	L1	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
R-1	L2	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L4	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P009)	S009	Z006
		Plafond	Panneaux vissés laine de roche	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S076	Z050
R-1	L5	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L6	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L7	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S087	Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S088	Z007
R-1	L8	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L9	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L10	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L11	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L12	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R-1	L13	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L14	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P011)	S011	Z010
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P012)	S012	Z011
R-1	L15	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L16	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L17	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S089	Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S090	Z007
R-1	L18	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L19	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L20	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L21	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L22	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L23	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond laine récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S077	Z051
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L24	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S091	Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S092	Z007
R-1	L25	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L26	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S093	Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)	S094	Z007
R-1	L27	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008 - idem)		Z008
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z007
R-1	L29	Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z007
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z008
R-1	L30	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P006)	S006	Z006
R-1	L31	Plancher	Peinture sur béton	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z002
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z003
R-1	L32	Porte coupe-feu, pare flamme	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P004)	S004	Z004
		Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P005)	S005	Z005
R-1	L33	Porte coupe-feu, pare flamme	Plaques menuiserie	Résultat d'analyse (P010)	S010	Z009
		Cables électriques	Enveloppe de câble	Résultat d'analyse (P026)	S026	Z019
R-1	L34	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P013)	S013	Z012
		Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P014)	S014	Z013
R-1	L36	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P015)	S015	Z002
		Porte coupe-feu, pare flamme	Porte de 2019	Marquage du matériau	S078	Z052
		Plancher	Peinture sur béton	Résultat d'analyse (P016)	S016	Z001
R-1	L37	Porte coupe-feu, pare flamme	Joint coupe feu	Résultat d'analyse (P017)	S017	Z014
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P019)	S019	Z016

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P021)	S021	Z016
		Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P023)	S023	Z013
		Plafond	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P024)	S024	Z003
		Plancher	Peinture sur béton	Résultat d'analyse (P018)	S018	Z015
		Porte coupe-feu, pare flamme	Plaques menuiserie	Résultat d'analyse (P020)	S020	Z017
		Plancher	Peinture sur béton	Résultat d'analyse (P022)	S022	Z015
R-1	L38	Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P025)	S025	Z018
RDC	L39	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S095	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S096	Z021
RDC	L40	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L41	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L42	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L43	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L44	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L45	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L46	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L47	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L48	Cloisons	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P033)	S033	Z026
		Plafond	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P034)	S034	Z027
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L49	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L50	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L51	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L52	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L53	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S097	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S098	Z021
RDC	L54	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L55	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L56	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L58	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S099	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S100	Z021

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	L59	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L60	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030)	S030	Z023
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L61	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L62	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L64	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S101	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S102	Z021
RDC	L65	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L66	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L67	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S103	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S104	Z021
RDC	L68	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L69	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L70	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S105	Z020

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S106	Z021
RDC	L71	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L72	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L73	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P049)	S049	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P050)	S050	Z021
RDC	L74	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L75	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L76	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L77	Plancher	Colle et ragréage sous lé plastique récent	Résultat d'analyse (P054)	S054	Z038
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P055)	S055	Z039
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S107	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S108	Z021
RDC	L78	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L79	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027)	S027	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028)	S028	Z021
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P029)	S029	Z022
RDC	L80	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	L81	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L82	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L83	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S109	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S110	Z021
RDC	L84	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L85	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L86	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L87	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L88	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L89	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)	S111	Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)	S112	Z021
RDC	L90	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L91	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	L92	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P027 - idem)		Z020
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P028 - idem)		Z021
RDC	L93	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P031 - idem)		Z024
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P032 - idem)		Z025
RDC	L94	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P031 - idem)		Z024
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P032 - idem)		Z025
RDC	L95	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P031)	S031	Z024
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P032)	S032	Z025
		Plancher	Colle et ragréage sous lé plastique récent	Résultat d'analyse (P056)	S056	Z040
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond laine récent	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S079	Z051
		Porte coupe-feu, pare flamme	Porte de 2005	Marquage du matériau	S080	Z053
RDC	L96	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P046)	S046	Z028
		Porte coupe-feu, pare flamme	Porte de 2005	Marquage du matériau	S081	Z053
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond de 2007	Marquage du matériau	S082	Z054
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P031 - idem)		Z024
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P032 - idem)		Z025
RDC	L97	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P047)	S047	Z024
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P048)	S048	Z025
		Plancher	Colle et ragréage sous lé plastique récent	Résultat d'analyse (P051)	S051	Z037
		Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P052)	S052	Z030
		Porte coupe-feu, pare flamme	Porte de 2004	Marquage du matériau	S084	Z056
RDC	L98	Porte coupe-feu, pare flamme	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P035)	S035	Z004
		Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P038)	S038	Z030
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P040)	S040	Z032
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P041)	S041	Z030
		Murs	Enduit ciment	Résultat d'analyse (P045)	S045	Z033

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Cloisons	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P043)	S043	Z035
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond métallique	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	S083	Z055
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P036)	S036	Z028
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P037)	S037	Z029
		Porte coupe-feu, pare flamme	Joint coupe feu	Résultat d'analyse (P039)	S039	Z031
		Murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P042)	S042	Z034
		Porte coupe-feu, pare flamme	Joint coupe feu	Résultat d'analyse (P044)	S044	Z036
R+1	L99	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)	S113	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)	S114	Z046
R+1	L100	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L101	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L102	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L103	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L104	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)	S115	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)	S116	Z046
R+1	L105	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L106	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L107	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L108	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L109	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L110	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L111	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L112	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L113	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)	S117	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)	S118	Z046
R+1	L114	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L116	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L117	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L118	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L119	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L120	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)	S119	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)	S120	Z046
R+1	L121	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L123	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L124	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L125	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)	S121	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)	S122	Z046
R+1	L126	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L127	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L128	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066)	S066	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067)	S067	Z046
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond de 2017	Marquage du matériau	S086	Z058
R+1	L129	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L130	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L131	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L132	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)	S123	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)	S124	Z046
R+1	L133	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L134	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L135	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L136	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L137	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L138	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)	S125	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)	S126	Z046
R+1	L139	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L140	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L141	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)	S127	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)	S128	Z046

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	L142	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L143	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L144	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L145	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L146	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L147	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P070)	S070	Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P071)	S071	Z046
R+1	L148	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L149	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L150	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L151	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L152	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z045
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P067 - idem)		Z046
R+1	L153	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P074 - idem)		Z049

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z047
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z048
R+1	L154	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P072)	S072	Z047
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P073)	S073	Z048
		Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P074)	S074	Z049
R+1	L155	Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P074 - idem)		Z049
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P068 - idem)		Z047
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P069 - idem)		Z048
R+1	L156	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P069)	S069	Z048
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P068)	S068	Z047
		Cloisons	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P075)	S075	Z049
R+2	L158	Cloisons	Enduit+bande à joint	Résultat d'analyse (P065)	S065	Z035
R+2	L160	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L161	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P064)	S064	Z044
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P063)	S063	Z041
R+2	L162	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L163	Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060)	S060	Z044
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041
R+2	L164	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057)	S057	Z041
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond de 2015	Marquage du matériau	S085	Z057
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L165	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L166	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L167	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L168	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L169	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L170	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P057 - idem)		Z041
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z044
R+2	L171	Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P058)	S058	Z042
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P059)	S059	Z043
		Murs	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P061)	S061	Z042
		Plafond	Enduit plâtreux	Résultat d'analyse (P062)	S062	Z043

2.3 Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante non prélevés

Sans objet

3 INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
31/10/2024	Repérage, sondages et prélèvements

Documents remis :

Titre	Objet	Référence	Date	Auteur / Société
Programme de travaux	Proposition commerciale	2196545	08/11/2023	APAVE

Ecart par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

2196545
 Remplacement du SSI

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R-1	L1	OUI	
R-1	L2	OUI	
R-1	L3	OUI	
R-1	L4	OUI	
R-1	L5	OUI	
R-1	L6	OUI	
R-1	L7	OUI	
R-1	L8	OUI	
R-1	L9	OUI	
R-1	L10	OUI	
R-1	L11	OUI	
R-1	L12	OUI	
R-1	L13	OUI	
R-1	L14	OUI	
R-1	L15	OUI	
R-1	L16	OUI	
R-1	L17	OUI	
R-1	L18	OUI	
R-1	L19	OUI	
R-1	L20	OUI	
R-1	L21	OUI	
R-1	L22	OUI	
R-1	L23	OUI	
R-1	L24	OUI	
R-1	L25	OUI	
R-1	L26	OUI	
R-1	L27	OUI	
R-1	L28	OUI	
R-1	L29	OUI	
R-1	L30	OUI	
R-1	L31	OUI	
R-1	L32	OUI	
R-1	L33	OUI	
R-1	L34	OUI	
R-1	L35	OUI	
R-1	L36	OUI	
R-1	L37	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R-1	L38	OUI	
RDC	L39	OUI	
RDC	L40	OUI	
RDC	L41	OUI	
RDC	L42	OUI	
RDC	L43	OUI	
RDC	L44	OUI	
RDC	L45	OUI	
RDC	L46	OUI	
RDC	L47	OUI	
RDC	L48	OUI	
RDC	L49	OUI	
RDC	L50	OUI	
RDC	L51	OUI	
RDC	L52	OUI	
RDC	L53	OUI	
RDC	L54	OUI	
RDC	L55	OUI	
RDC	L56	OUI	
RDC	L57	OUI	
RDC	L58	OUI	
RDC	L59	OUI	
RDC	L60	OUI	
RDC	L61	OUI	
RDC	L62	OUI	
RDC	L63	OUI	
RDC	L64	OUI	
RDC	L65	OUI	
RDC	L66	OUI	
RDC	L67	OUI	
RDC	L68	OUI	
RDC	L69	OUI	
RDC	L70	OUI	
RDC	L71	OUI	
RDC	L72	OUI	
RDC	L73	OUI	
RDC	L74	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	L75	OUI	
RDC	L76	OUI	
RDC	L77	OUI	
RDC	L78	OUI	
RDC	L79	OUI	
RDC	L80	OUI	
RDC	L81	OUI	
RDC	L82	OUI	
RDC	L83	OUI	
RDC	L84	OUI	
RDC	L85	OUI	
RDC	L86	OUI	
RDC	L87	OUI	
RDC	L88	OUI	
RDC	L89	OUI	
RDC	L90	OUI	
RDC	L91	OUI	
RDC	L92	OUI	
RDC	L93	OUI	
RDC	L94	OUI	
RDC	L95	OUI	
RDC	L96	OUI	
RDC	L97	OUI	
RDC	L98	OUI	
R+1	L99	OUI	
R+1	L100	OUI	
R+1	L101	OUI	
R+1	L102	OUI	
R+1	L103	OUI	
R+1	L104	OUI	
R+1	L105	OUI	
R+1	L106	OUI	
R+1	L107	OUI	
R+1	L108	OUI	
R+1	L109	OUI	
R+1	L110	OUI	
R+1	L111	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	L112	OUI	
R+1	L113	OUI	
R+1	L114	OUI	
R+1	L115	OUI	
R+1	L116	OUI	
R+1	L117	OUI	
R+1	L118	OUI	
R+1	L119	OUI	
R+1	L120	OUI	
R+1	L121	OUI	
R+1	L122	OUI	
R+1	L123	OUI	
R+1	L124	OUI	
R+1	L125	OUI	
R+1	L126	OUI	
R+1	L127	OUI	
R+1	L128	OUI	
R+1	L129	OUI	
R+1	L130	OUI	
R+1	L131	OUI	
R+1	L132	OUI	
R+1	L133	OUI	
R+1	L134	OUI	
R+1	L135	OUI	
R+1	L136	OUI	
R+1	L137	OUI	
R+1	L138	OUI	
R+1	L139	OUI	
R+1	L140	OUI	
R+1	L141	OUI	
R+1	L142	OUI	
R+1	L143	OUI	
R+1	L144	OUI	
R+1	L145	OUI	
R+1	L146	OUI	
R+1	L147	OUI	
R+1	L148	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	L149	OUI	
R+1	L150	OUI	
R+1	L151	OUI	
R+1	L152	OUI	
R+1	L153	OUI	
R+1	L154	OUI	
R+1	L155	OUI	
R+1	L156	OUI	
R+2	L157	OUI	
R+2	L158	OUI	
R+2	L159	OUI	
R+2	L160	OUI	
R+2	L161	OUI	
R+2	L162	OUI	
R+2	L163	OUI	
R+2	L164	OUI	
R+2	L165	OUI	
R+2	L166	OUI	
R+2	L167	OUI	
R+2	L168	OUI	
R+2	L169	OUI	
R+2	L170	OUI	
R+2	L171	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	

	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
Poutres et charpentes	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M

	Entourages de poutres (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescences	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M

6 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
03/03/2008	454/080104-006	BUREAU VERITAS	Rapport de repérage des matériaux et produits de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

7 OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


8 PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

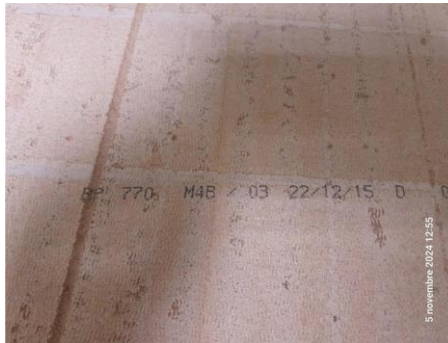
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond laine récent		MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond de 2017		MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L164
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond de 2015		MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Porte coupe-feu, pare flamme


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L97
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Porte de 2004		MERCIER Arnaud
Localisation		
Porte coupe-feu, pare flamme		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond

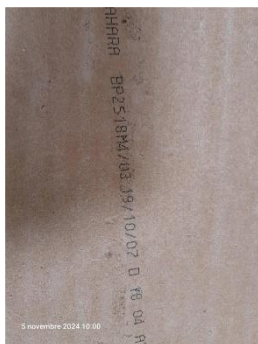Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L96
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond de 2007		MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond métallique		MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Porte coupe-feu, pare flamme

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L95
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Porte de 2005		MERCIER Arnaud
Localisation		
Porte coupe-feu, pare flamme - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L95
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond laine récent		MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Porte coupe-feu, pare flamme

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L36
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Porte de 2019		MERCIER Arnaud
Localisation		
Porte coupe-feu, pare flamme		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plafond

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux vissés laine de roche		MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture sur béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L32
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Porte coupe-feu, pare flamme - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic vitrier		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type mastic (collant) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L32
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons légères ou préfabriquées		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L30
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Cloisons

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (friable) (fibreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L29
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Flocage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L29
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L33
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques menuiserie	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Porte coupe-feu, pare flamme		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques menuiserie		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Cloisons légères ou préfabriquées

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit+bande à joint

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L36
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L36
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture sur béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint coupe feu	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Porte coupe-feu, pare flamme		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint coupe feu		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



31 octobre 2024 13:31

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture sur béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaques menuiserie	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Porte coupe-feu, pare flamme		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaques menuiserie		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plancher		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Peinture sur béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L38
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R-1 - L33
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enveloppe de câble	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cables électriques		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enveloppe de câble		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (orange)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L79
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L79
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L79
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de faux-plafond		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L60
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Faux-plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Panneaux de faux-plafond		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type plaque métallique (gris) ; matériau (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L95
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

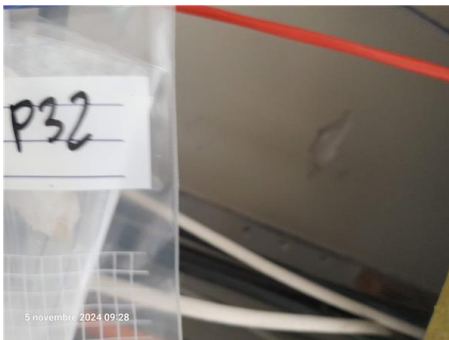Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L95
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L48
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L48
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Porte coupe-feu, pare flamme		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic vitrier		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type mastic (collant) (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plancher

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

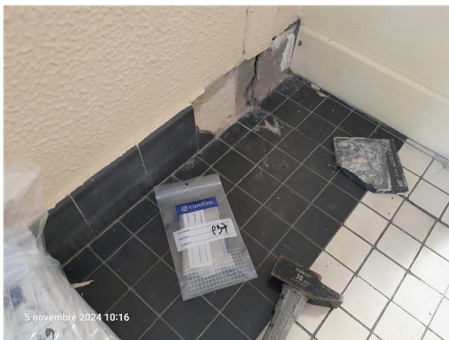Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)
001-COUCHE	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Cloisons

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
002-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint coupe feu	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Porte coupe-feu, pare flamme

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint coupe feu

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)
J01-COUCHE	Matériau souple de type joint (noir)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreuse) (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint coupe feu	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Porte coupe-feu, pare flamme

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint coupe feu

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau de type colle (jaune)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L98
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit ciment

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L96
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

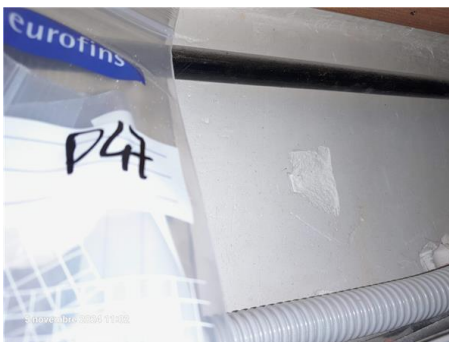Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L97
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L97
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L73
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L73
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L97
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle et ragréage sous lé plastique récent	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle et ragréage sous lé plastique récent

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L97
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L63
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit ciment		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

PRELEVEMENT : P054

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L77
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle et ragréage sous lé plastique récent	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle et ragréage sous lé plastique récent

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L77
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	RDC - L95
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle et ragréage sous lé plastique récent	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plancher

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle et ragréage sous lé plastique récent

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L164
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L163
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L171
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L161
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L161
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+2 - L158
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit+bande à joint	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit+bande à joint		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L128
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L156
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069

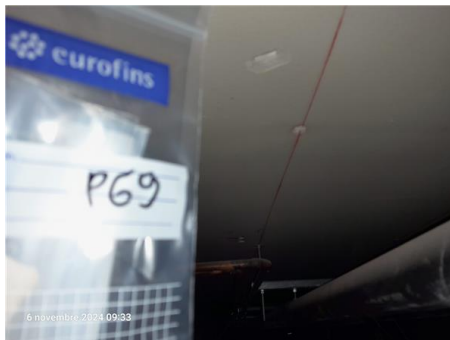Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L156
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L147
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L147
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces
001-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L154
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L154
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L154
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud
Localisation		
Cloisons		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit plâtreux		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

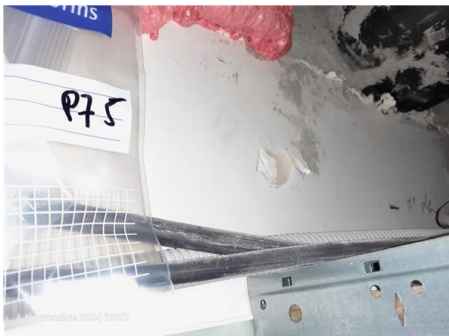Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	R+1 - L156
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtreux	31/10/2024	MERCIER Arnaud

Localisation

Cloisons

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtreux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-24-HB-175842-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE CROQUIS


<div> <div>apave</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>		Planche de repérage	
Client :	CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	Titre :	Planche de repérage
N° rapport :	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	Lieu d'intervention :	25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER
N° planche :	1/4		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan	Bâtiment :	Bâtiment Hôpital
Date :	26/11/2024	Etage :	R-1
Intervenant :	MERCIER Arnaud	Commentaire :	LX: local X / SX: sondage X / PX: prélèvement X
Origine du plan :	Opérateur de repérage		

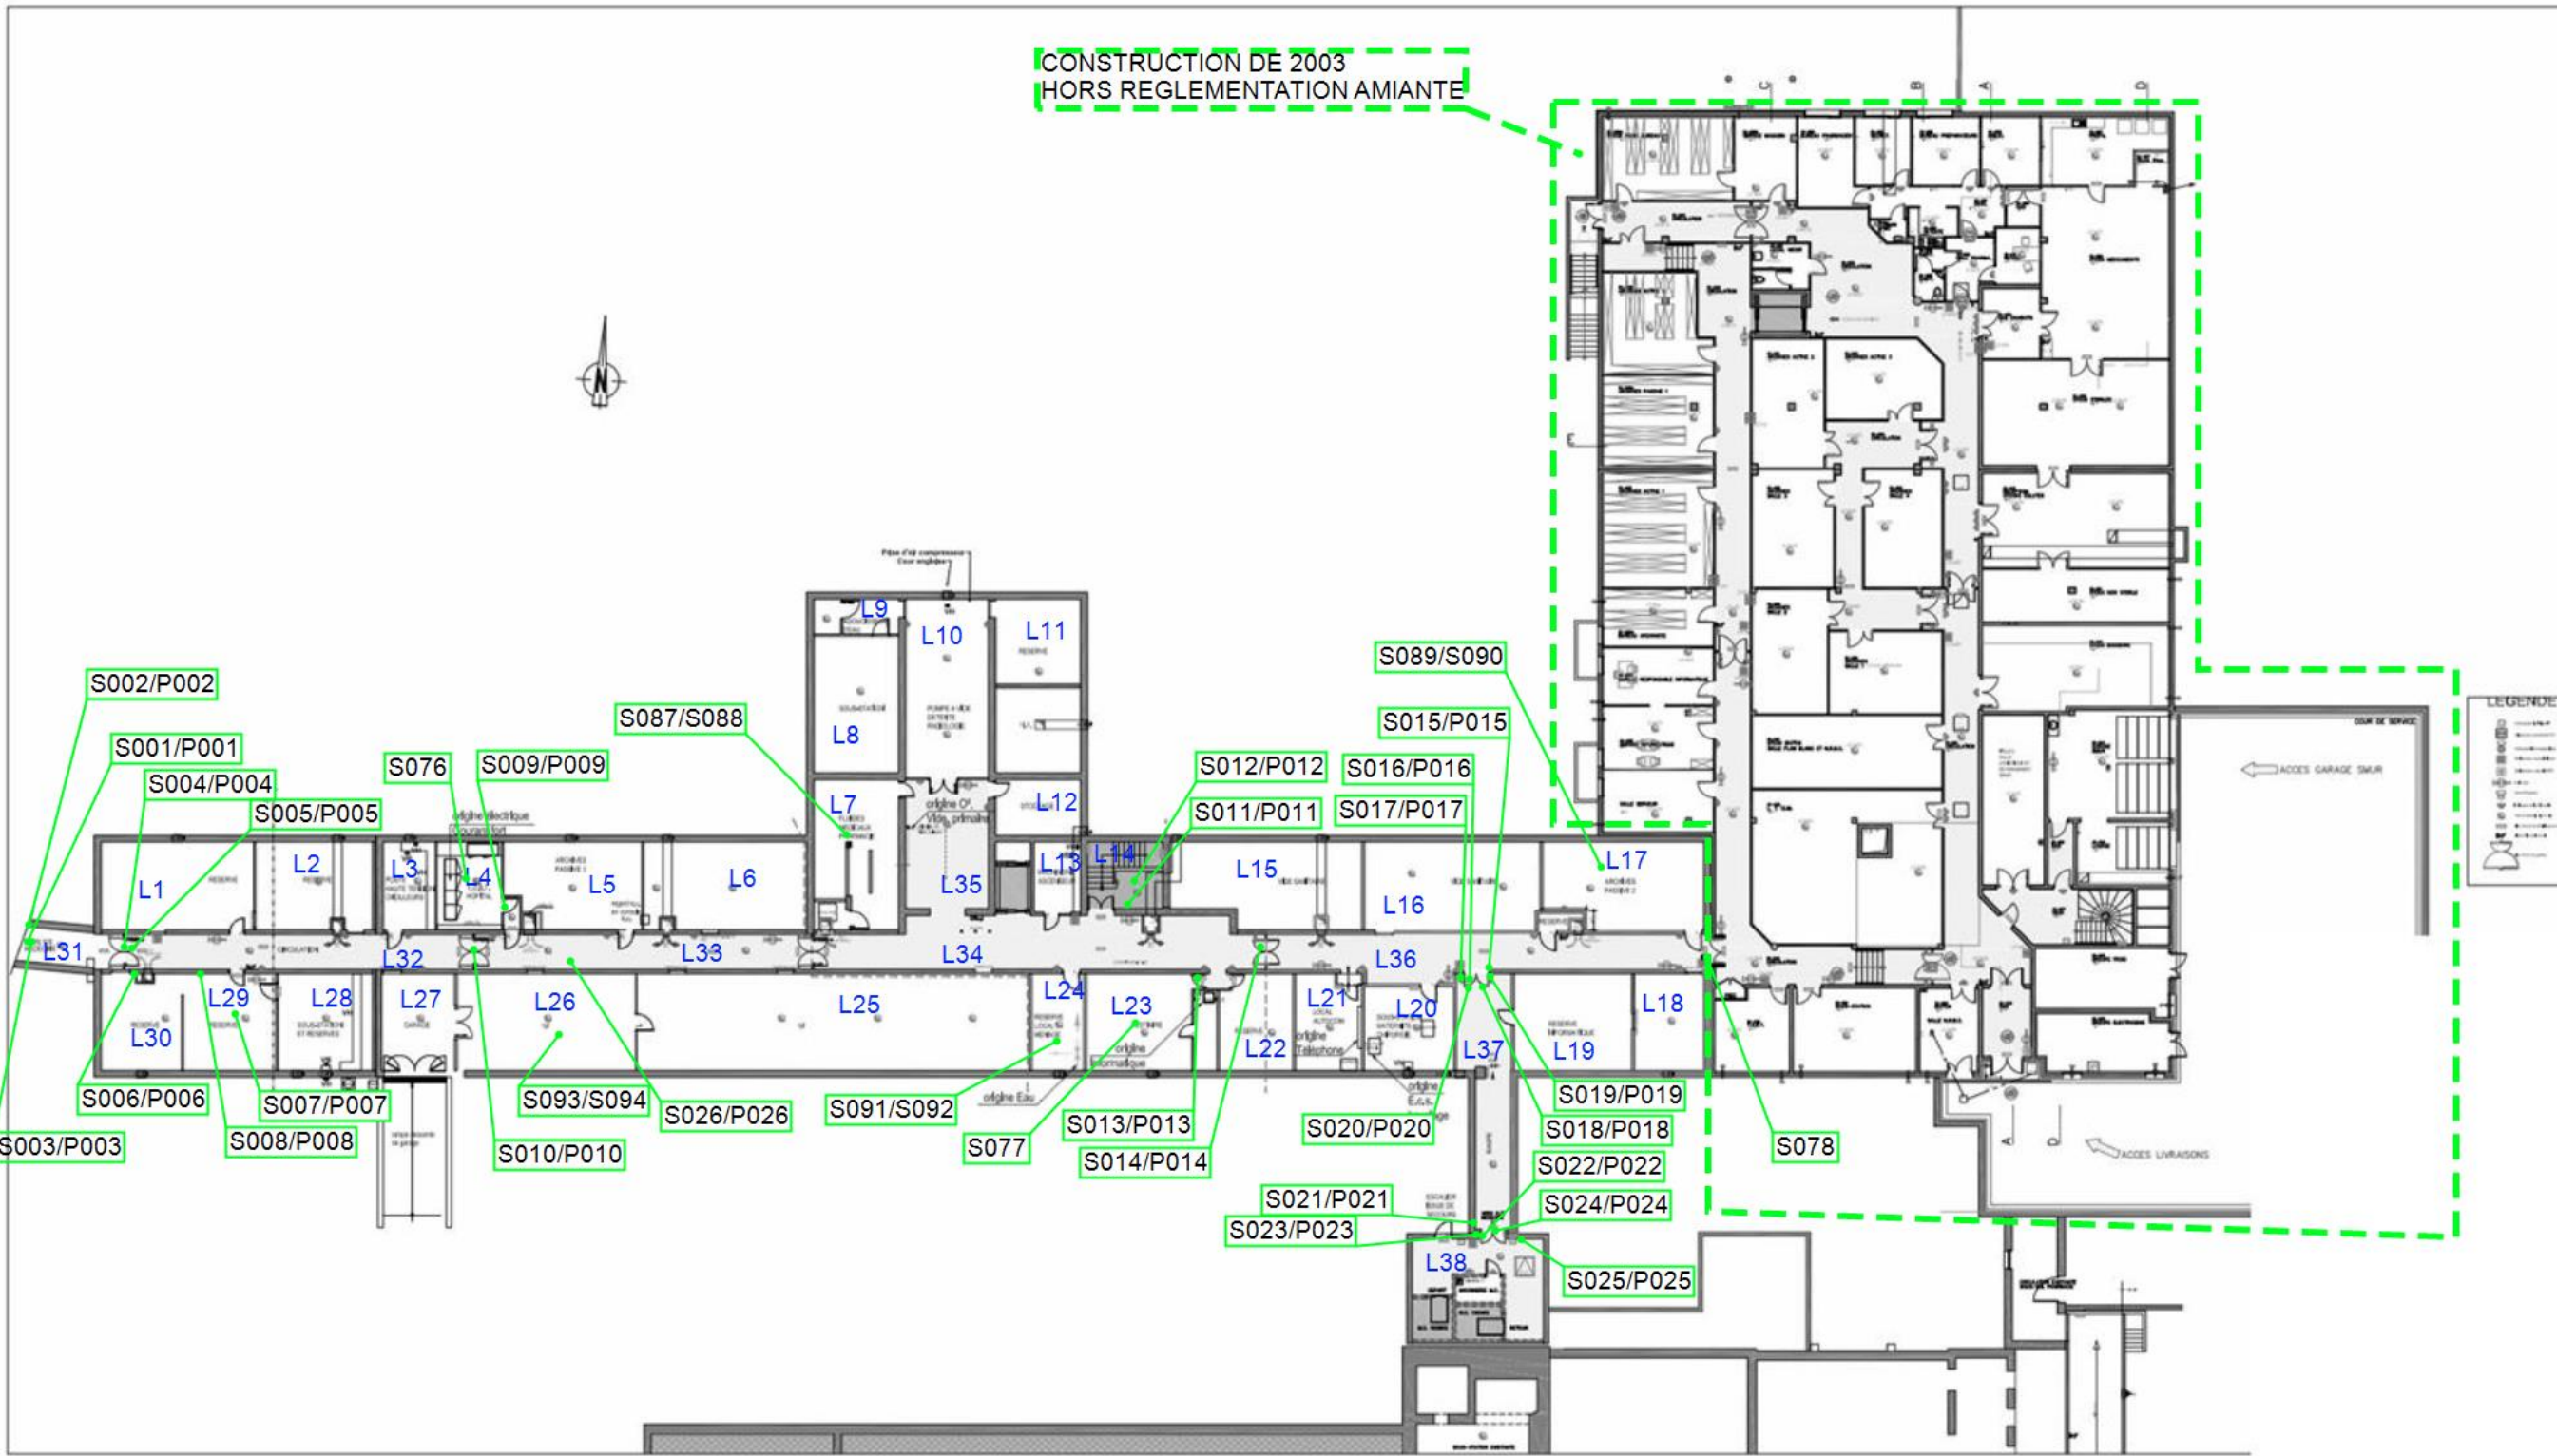

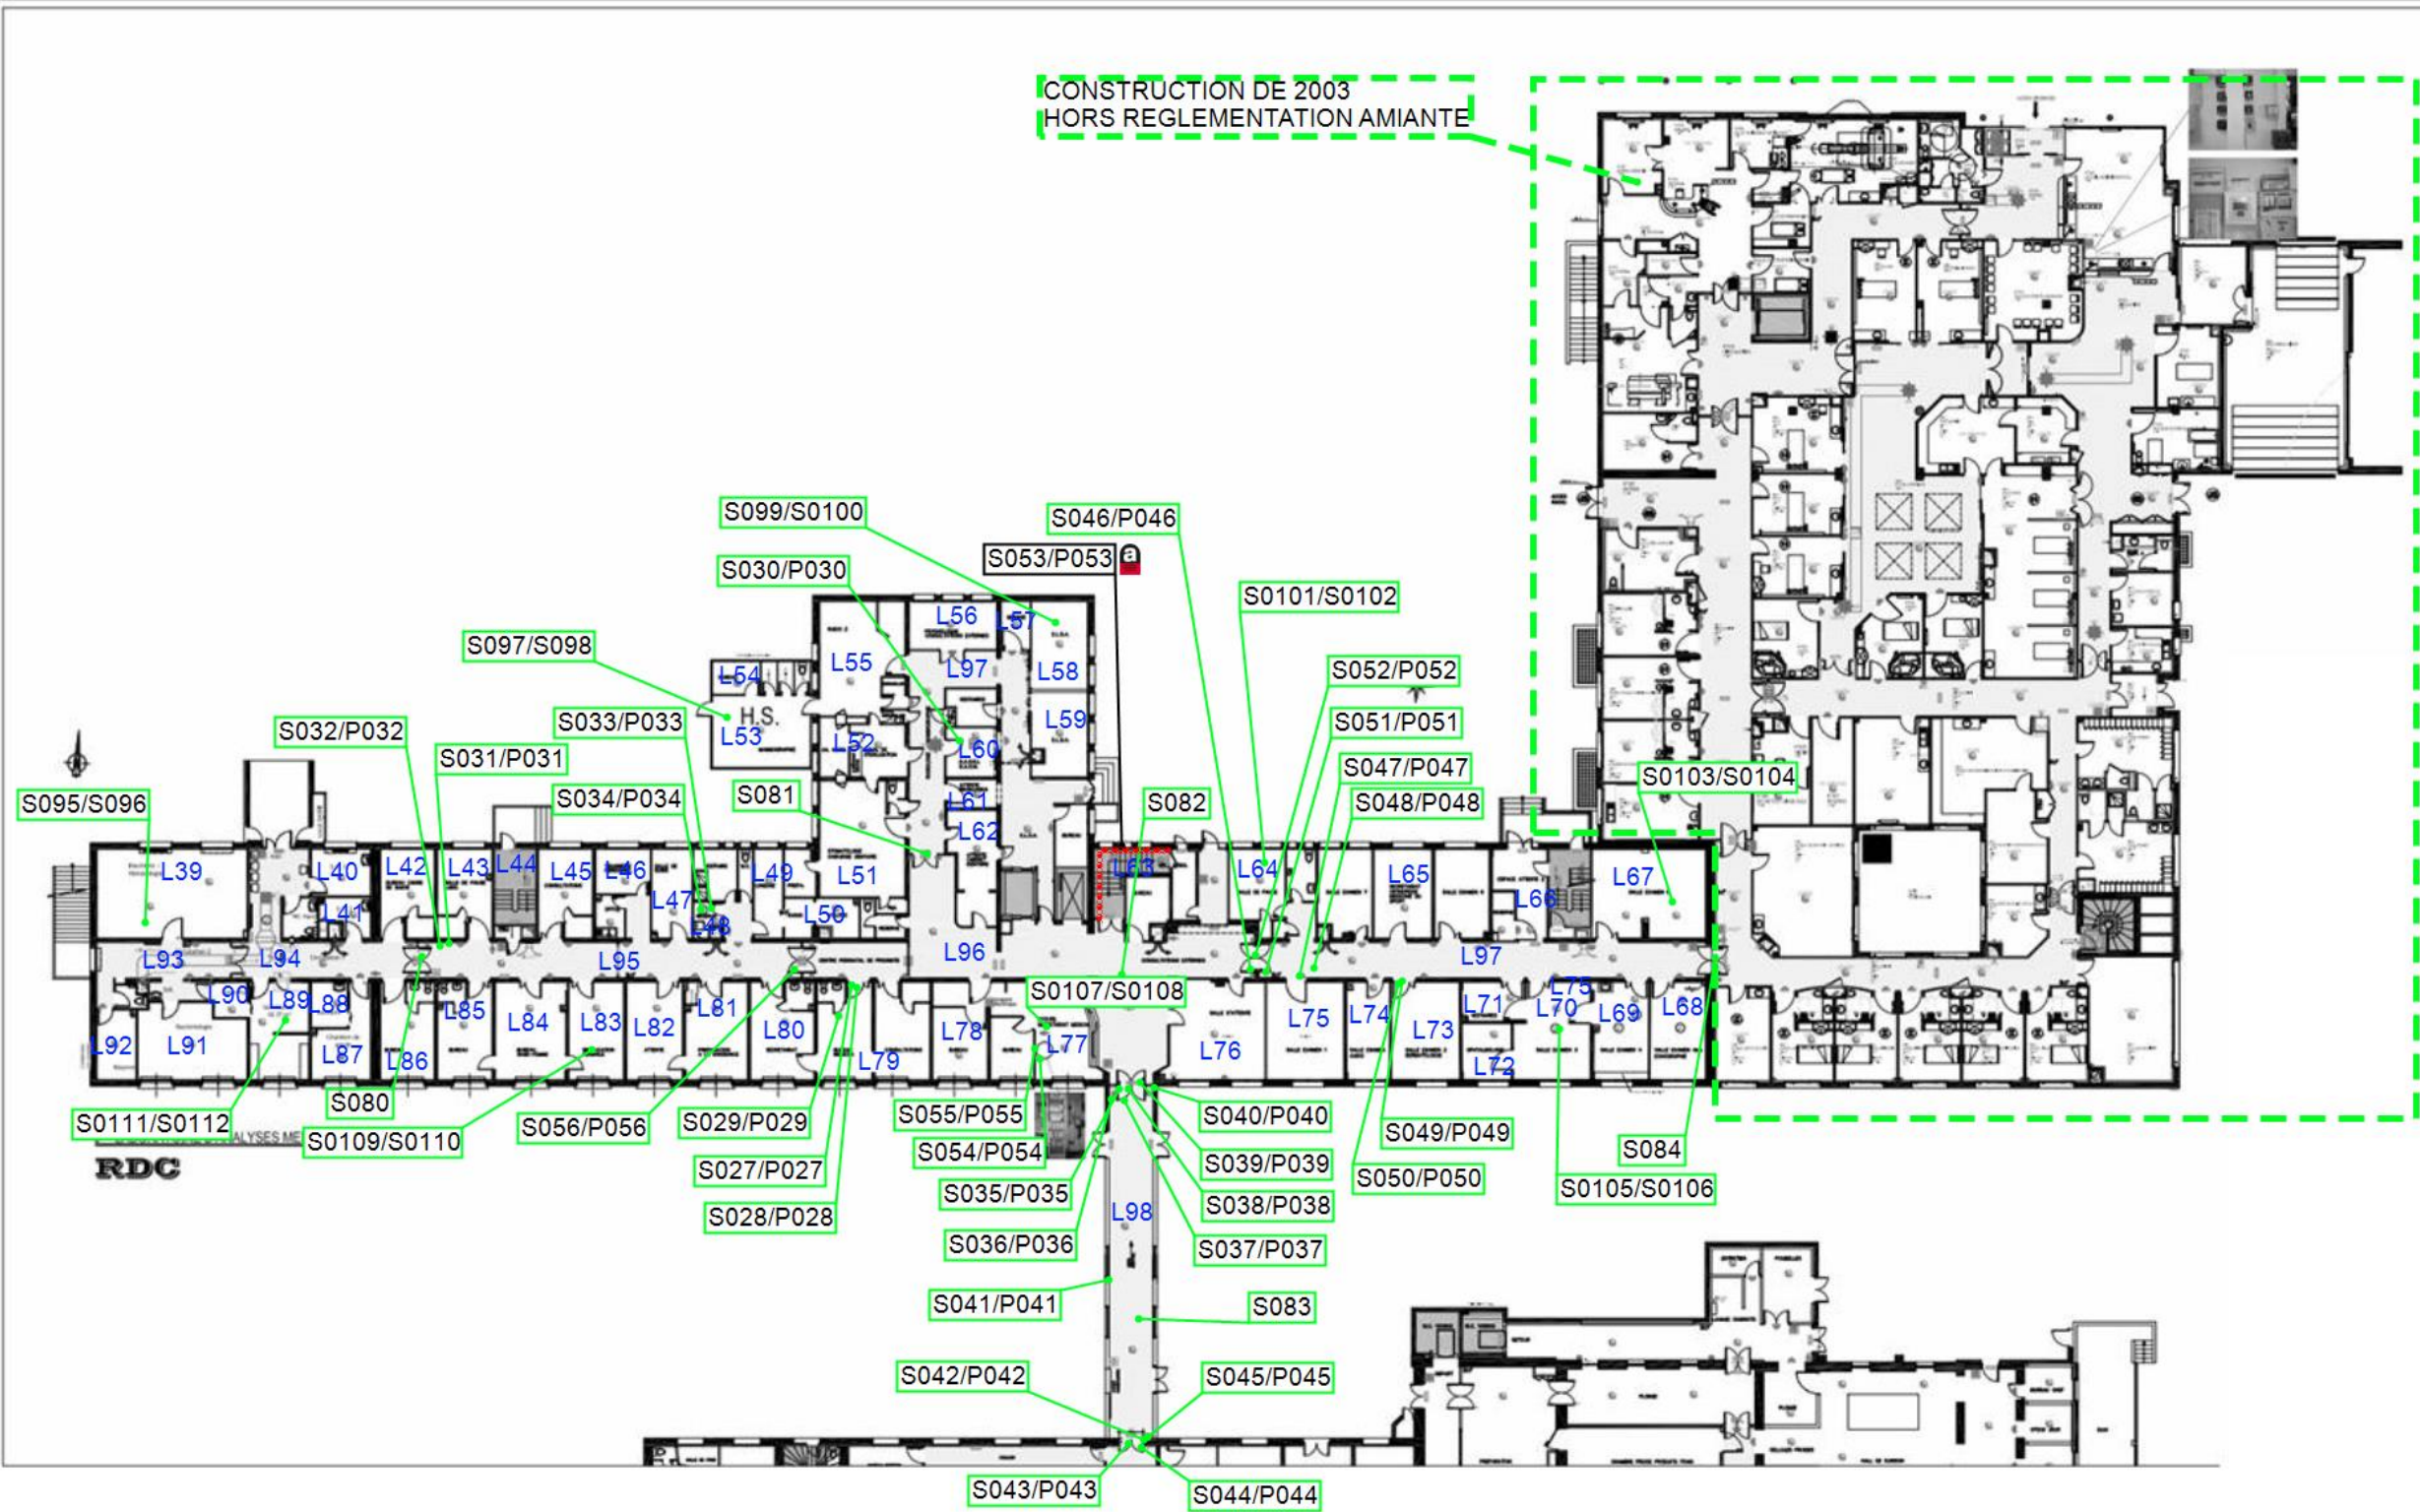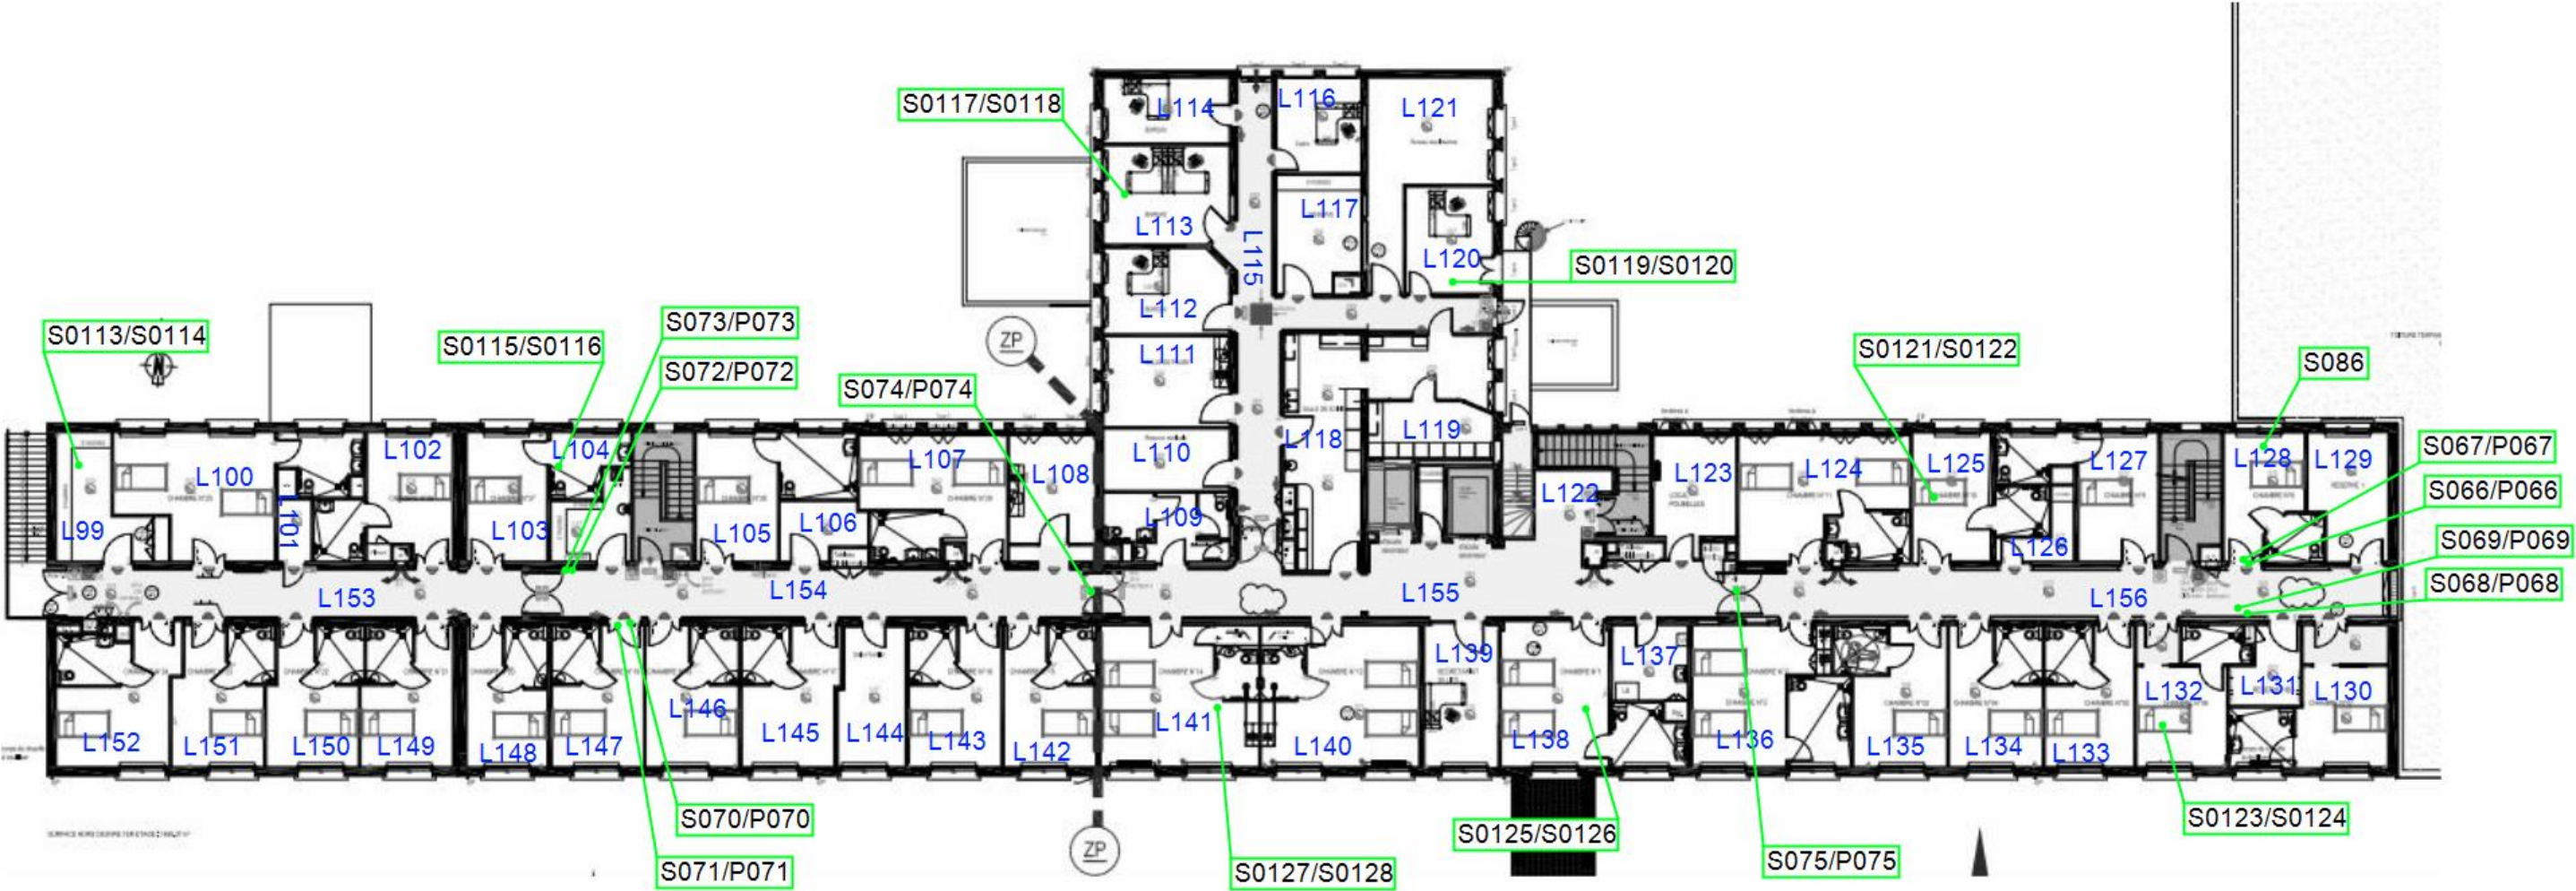
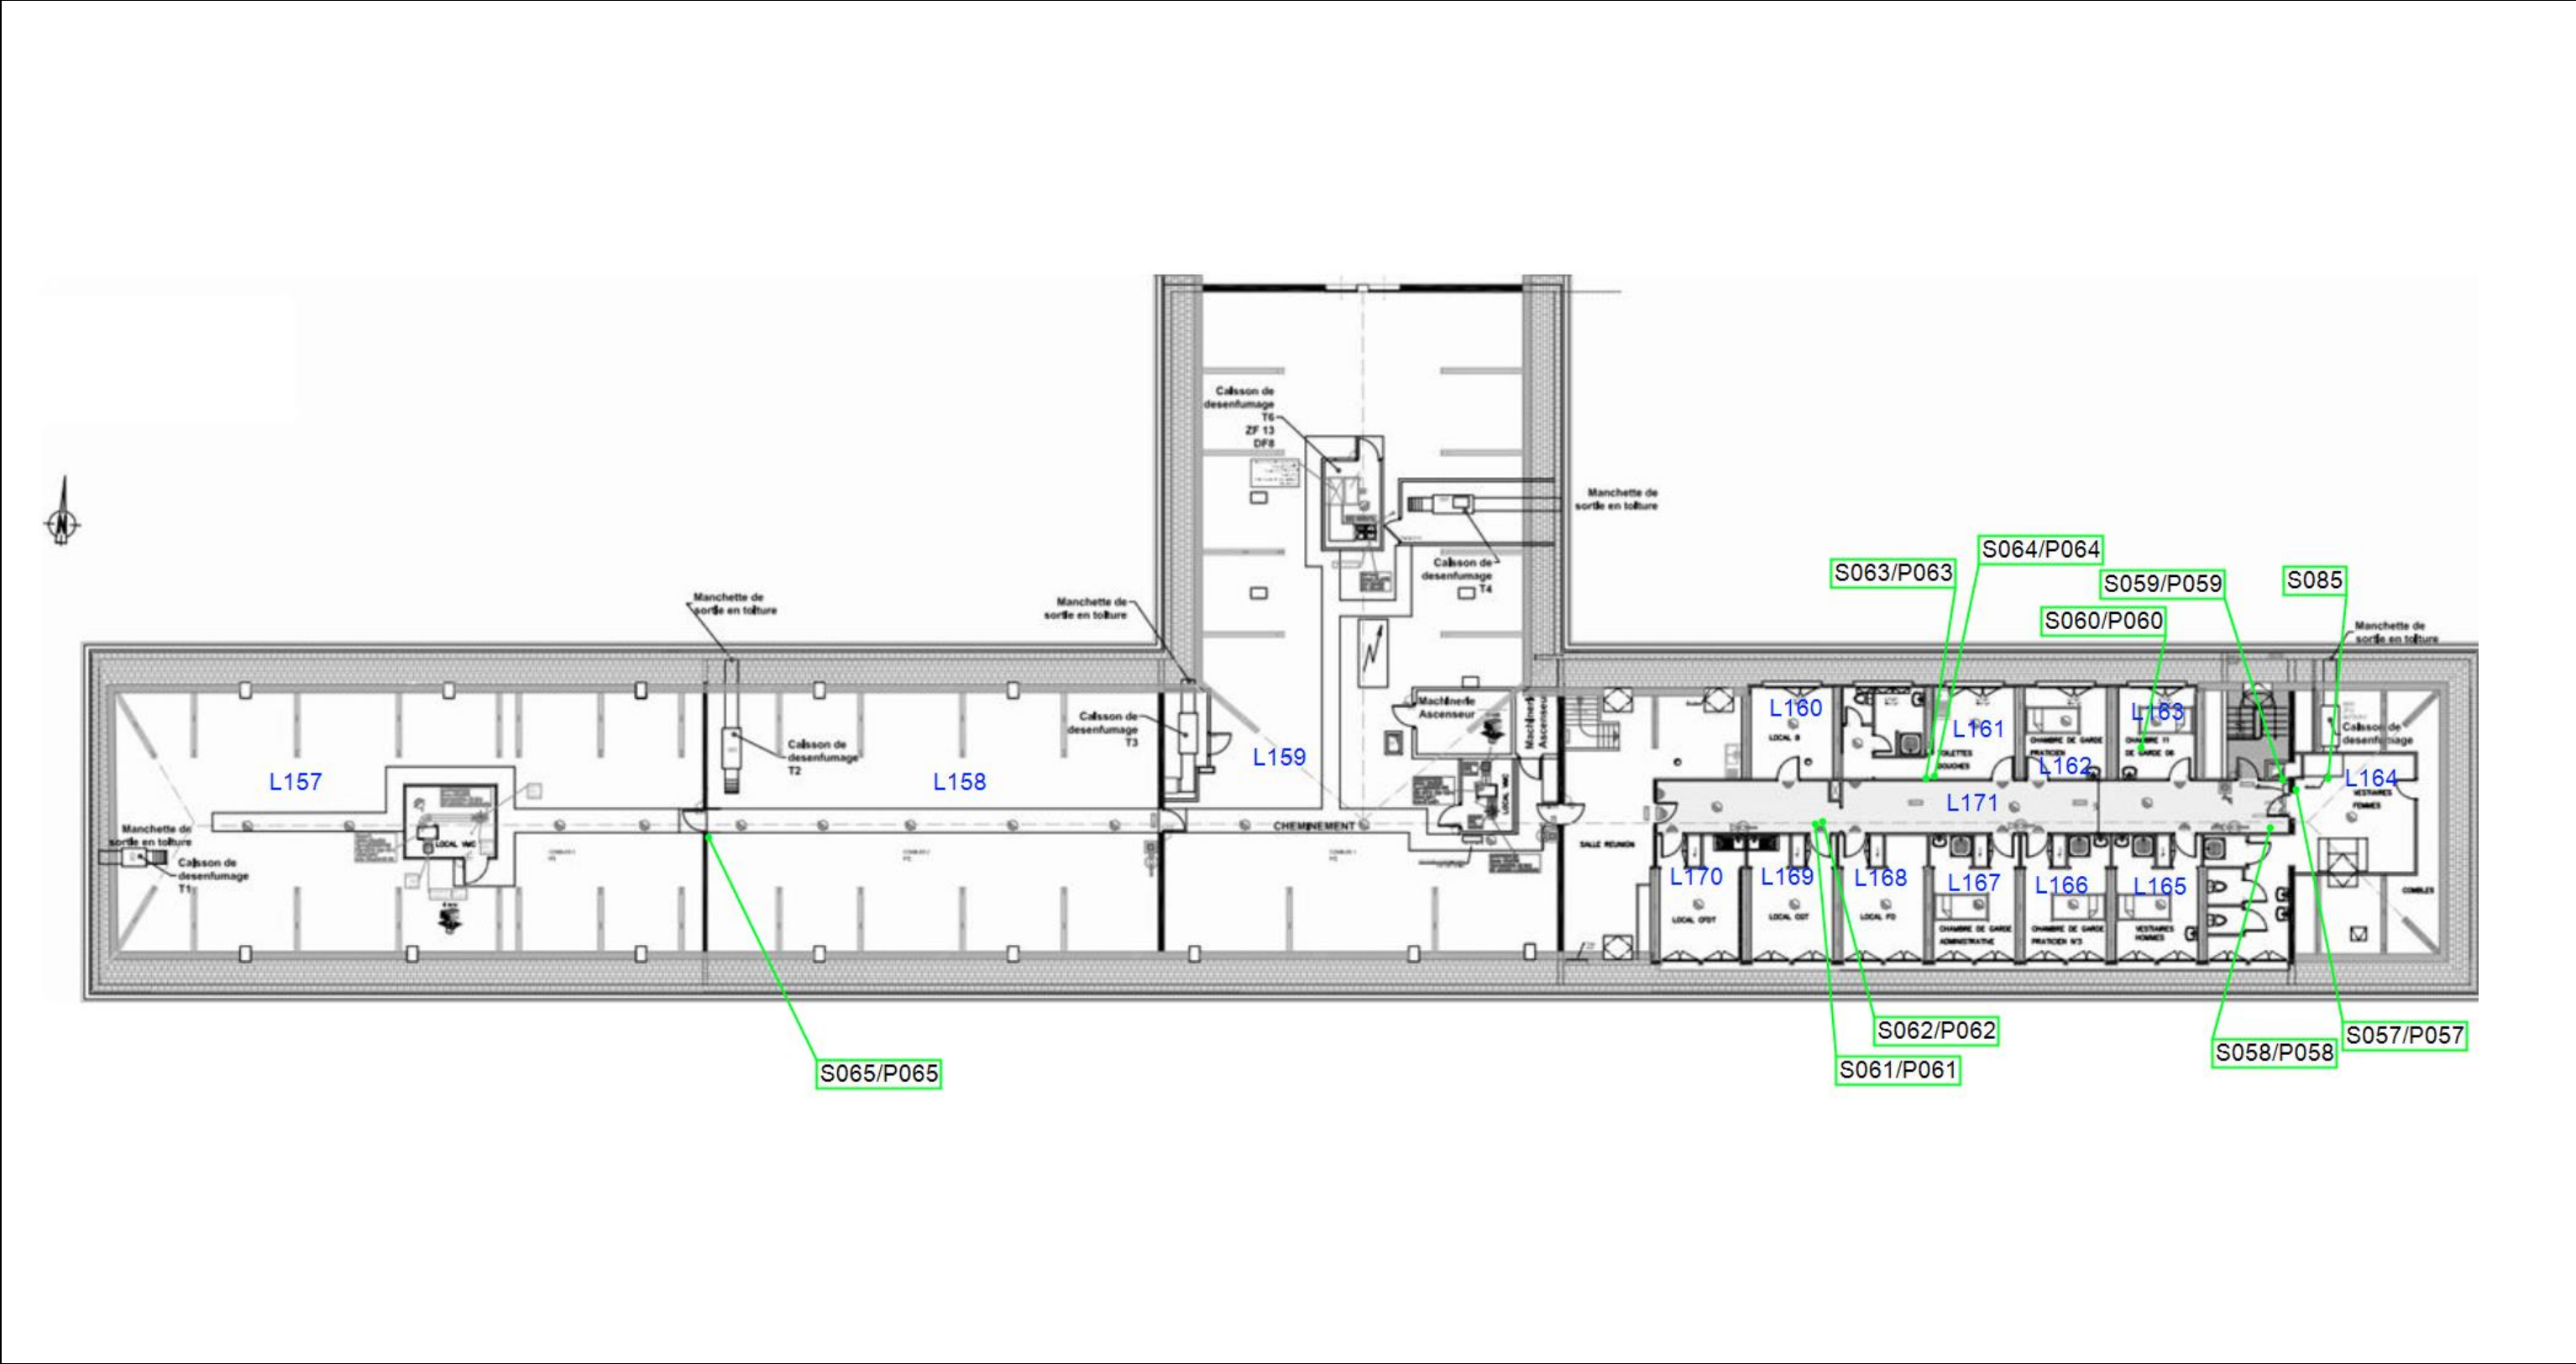
<div> <div>apave</div> <div> <div></div> <div>Planche de repérage</div> </div> </div>		<div> <div>Legende :</div> <div> <div></div> <div>Enduit mural contenant de l'amiante</div> </div> </div>	
Client :	CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	Titre :	Planche de repérage
N° rapport :	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	Lieu d'intervention :	25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER
N° planche :	2/4		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan	Bâtiment :	Bâtiment Hôpital
Date :	26/11/2024	Etage :	RDC
Intervenant :	MERCIER Arnaud	Commentaire :	LX: local X / SX: sondage X / PX: prélèvement X
Origine du plan :	Opérateur de repérage		



<div> <div>apave</div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div>		<div> <div>Planche de repérage</div> </div>	
Client :	CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	Titre :	Planche de repérage
N° rapport :	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	Lieu d'intervention :	25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER
N° planche :	3/4		
	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan		
Date :	26/11/2024	Bâtiment :	Bâtiment Hôpital
Intervenant :	MERCIER Arnaud	Etage :	R+1
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	LX: local X / SX: sondage X / PX: prélèvement X



		Planche de repérage	
Client :	CH INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE	Titre :	Planche de repérage
N° rapport :	T230129977-MONTDIDIER-CH-HOPITAL-SSI-RAT	Lieu d'intervention :	25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER
N° planche :	4/4		
	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan	Bâtiment :	Bâtiment Hôpital
Date :	26/11/2024	Etage :	R+2
Intervenant :	MERCIER Arnaud	Commentaire :	LX: local X / SX: sondage X / PX: prélèvement X
Origine du plan :	Opérateur de repérage		



ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES**PV_00720241101440227****Analyses pour le Bâtiment**APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTI
Monsieur Arnaud MERCIER
7B Avenue Henri Adnot
60200 COMPIEGNE

Notre référence : AR-24-HB-175842-01

Numéro de dossier : 24N046317

Référence de dossier :

C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N046317-001 - Référence *P001-R-1 - L31 - Sol - Plancher - Peinture sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-002 - Référence *P002-R-1 - L31 - Murs - Murs - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-003 - Référence *P003-R-1 - L31 - Plafond - Plafond - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-004 - Référence *P004-R-1 - L32 - Toutes zones - Porte coupe-feu, pare flamme - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-005 - Référence *P005-R-1 - L32 - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-006 - Référence *P006-R-1 - L30 - Cloisons - Enduit plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-007 - Référence *P007-R-1 - L29 - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-BeaumontTél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046317-008 - Référence P008-R-1 - L29 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-009 - Référence P009-R-1 - L4 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-010 - Référence P010-R-1 - L33 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Plaques menuiserie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-011 - Référence P011-R-1 - L14 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-012 - Référence P012-R-1 - L14 - - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-013 - Référence P013-R-1 - L34 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-014 - Référence P014-R-1 - L34 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-015 - Référence P015-R-1 - L36 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-016 - Référence P016-R-1 - L36 - - Plancher - Peinture sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-017 - Référence P017-R-1 - L37 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Joint coupe feu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-018 - Référence P018-R-1 - L37 - - Plancher - Peinture sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-019 - Référence P019-R-1 - L37 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046317-020 - Référence P020-R-1 - L37 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Plaques menuiserie, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-021 - Référence P021-R-1 - L37 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-022 - Référence P022-R-1 - L37 - - Plancher - Peinture sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-023 - Référence P023-R-1 - L37 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-024 - Référence P024-R-1 - L37 - - Plafond - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-025 - Référence P025-R-1 - L38 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-026 - Référence P026-R-1 - L33 - - Câbles électriques - Enveloppe de câble, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-027 - Référence P027-RDC - L79 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-028 - Référence P028-RDC - L79 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-029 - Référence P029-RDC - L79 - - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-030 - Référence P030-RDC - L60 - - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-031 - Référence P031-RDC - L95 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046317-032 - Référence P032-RDC - L95 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-033 - Référence P033-RDC - L48 - - Cloisons - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-034 - Référence P034-RDC - L48 - - Plafond - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-035 - Référence P035-RDC - L98 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-036 - Référence P036-RDC - L98 - - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-037 - Référence P037-RDC - L98 - - Murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-038 - Référence P038-RDC - L98 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-039 - Référence P039-RDC - L98 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Joint coupe feu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-040 - Référence P040-RDC - L98 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-041 - Référence P041-RDC - L98 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-042 - Référence P042-RDC - L98 - - Murs - Colle de plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-043 - Référence P043-RDC - L98 - - Cloisons - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24N046317-044 - Référence P044-RDC - L98 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Joint coupe feu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-045 - Référence P045-RDC - L98 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-046 - Référence P046-RDC - L96 - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-047 - Référence P047-RDC - L97 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-048 - Référence P048-RDC - L97 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-049 - Référence P049-RDC - L73 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-050 - Référence P050-RDC - L73 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-051 - Référence P051-RDC - L97 - Sol - Plancher - Colle et ragréage sous lé plastique récent, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-052 - Référence P052-RDC - L97 - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-053 - Référence P053-RDC - L63 - - Murs - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-054 - Référence P054-RDC - L77 - Sol - Plancher - Colle et ragréage sous lé plastique récent, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-055 - Référence P055-RDC - L77 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N046317-056 - Référence P056-RDC - L95 - - Plancher - Colle et ragréage sous le plastique récent, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-057 - Référence P057-R+2 - L164 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-058 - Référence P058-R+2 - L171 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-059 - Référence P059-R+2 - L171 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-060 - Référence P060-R+2 - L163 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-061 - Référence P061-R+2 - L171 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-062 - Référence P062-R+2 - L171 - - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-063 - Référence P063-R+2 - L161 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-064 - Référence P064-R+2 - L161 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-065 - Référence P065-R+2 - L158 - - Cloisons - Enduit+bande à joint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-066 - Référence P066-R+1 - L128 - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N046317-067 - Référence P067-R+1 - L128 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24N046317-068 - Référence *P068-R+1 - L156* - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-069 - Référence *P069-R+1 - L156 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-070 - Référence *P070-R+1 - L147* - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-071 - Référence *P071-R+1 - L147 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-072 - Référence *P072-R+1 - L154* - - Murs - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-073 - Référence *P073-R+1 - L154 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-074 - Référence *P074-R+1 - L154* - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N046317-075 - Référence *P075-R+1 - L156* - - Cloisons - Enduit plâtreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Norc
SAS

Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 1/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N046317-001 - P001-R-1 - L31 - Sol - Plancher - Peinture sur béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N046317-002 - P002-R-1 - L31 - Murs Murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N046317-003 - P003-R-1 - L31 - Plafond - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N046317-004 - P004-R-1 - L32 - Toutes zones - Porte coupe-feu, pare flammes - Mastic vitrier	Matériau souple de type mastic (collant) (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 2/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24N046317-005 - P005-R-1 - L32 - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)(i)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N046317-006 - P006-R-1 - L30 - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau souple (friable) (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N046317-007 - P007-R-1 - L29 - Plafond - Plafond - Flochage	Matériau friable fibreuse de type flochage (blanc) ; matériau (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N046317-008 - P008-R-1 - L29 - Murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 3/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24N046317-009 - P009-R-1 - L4 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N046317-010 - P010-R-1 - L33 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Plaques menuiserie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N046317-011 - P011-R-1 - L14 - - Murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24N046317-012 - P012-R-1 - L14 - - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N046317-013 - P013-R-1 - L34 - - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduit+bande à joint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24N046317-014 - P014-R-1 - L34 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 4/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	24N046317-015 - P015-R-1 - L36 - - Murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24N046317-016 - P016-R-1 - L36 - - Plancher - Peinture sur béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24N046317-017 - P017-R-1 - L37 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Joint coupe feu	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24N046317-018 - P018-R-1 - L37 - - Plancher - Peinture sur béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 5/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	24N046317-019 - P019-R-1 - L37 - - Murs - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24N046317-020 - P020-R-1 - L37 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Plaques menuiserie	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24N046317-021 - P021-R-1 - L37 - - Murs - Enduit ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24N046317-022 - P022-R-1 - L37 - - Plancher - Peinture sur béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24N046317-023 - P023-R-1 - L37 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 6/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	24N046317-024 - P024-R-1 - L37 - - Plafond - Enduit ciment	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PS4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24N046317-025 - P025-R-1 - L38 - - Murs - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24N046317-026 - P026-R-1 - L33 - - Cables électriques - Enveloppe de câble	Matériau souple (orange)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24N046317-027 - P027-RDC - L79 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau souple (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24N046317-028 - P028-RDC - L79 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 7/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	24N046317-029 - P029-RDC - L79 - - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24N046317-030 - P030-RDC - L60 - - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type plaque métallique (gris) ; matériau (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24N046317-031 - P031-RDC - L95 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24N046317-032 - P032-RDC - L95 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24N046317-033 - P033-RDC - L48 - - Cloisons - Enduit+bande à joint					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 8/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24N046317-034 - P034-RDC - L48 - - Plafond - Enduit+bande à joint	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 9/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
035	24N046317-035 - P035-RDC - L98 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Mastic vitrier	Matériau souple de type mastic (collant) (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24N046317-036 - P036-RDC - L98 - - Plancher - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24N046317-037 - P037-RDC - L98 - - Murs - Colle de plinthes	Matériau de type système d'enduit peinture (beige)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24N046317-038 - P038-RDC - L98 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) en traces	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / P4BA	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 10/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreuse) (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24N046317-039 - P039-RDC - L98 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Joint coupe feu	Matériau souple de type joint (noir)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / K6ZI	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24N046317-040 - P040-RDC - L98 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau souple (fibreuse) (de différentes couleurs) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24N046317-041 - P041-RDC - L98 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (rose)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alén, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 11/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
042 (1)	24N046317-042 - P042-RDC - L98 - - Murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24N046317-043 - P043-RDC - L98 - - Cloisons - Enduit+bande à joint	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / JMX9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
044	24N046317-044 - P044-RDC - L98 - - Porte coupe-feu, pare flamme - Joint coupe feu	Matériau semi-dur (fibreux) (blanc) ; matériau de type colle (jaune)	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045 (2) (3)	24N046317-045 - P045-RDC - L98 - - Murs - Enduit ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / C9AC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24N046317-046 - P046-RDC - L96 - Sol - Plancher - Colle de carrelage	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 12/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	24N046317-047 - P047-RDC - L97 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24N046317-048 - P048-RDC - L97 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / MR8S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	24N046317-049 - P049-RDC - L73 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24N046317-050 - P050-RDC - L73 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page13/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client:24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	24N046317-051 - P051-RDC - L97 - Sol - Plancher - Colle et ragréage sous lé plastique récent	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24N046317-052 - P052-RDC - L97 - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053 ⁽⁴⁾	24N046317-053 - P053-RDC - L63 - Murs - Enduit ciment	Matériau de type maillage de fibres et liant (orange) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 14/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	24N046317-054 - P054-RDC - L77 - Sol - Plancher - Colle et ragréage sous lé plastique récent	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24N046317-055 - P055-RDC - L77 - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (violet) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24N046317-056 - P056-RDC - L95 - Plancher - Colle et ragréage sous lé plastique récent	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24N046317-057 - P057-R+2 - L164 - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 15/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24N046317-058 - P058-R+2 - L171 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24N046317-059 - P059-R+2 - L171 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24N046317-060 - P060-R+2 - L163 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / X9BQ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24N046317-061 - P061-R+2 - L171 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 16/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	24N046317-062 - P062-R+2 - L171 - - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24N046317-063 - P063-R+2 - L161 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24N046317-064 - P064-R+2 - L161 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24N046317-065 - P065-R+2 - L158 - - Cloisons - Enduit+bande à joint	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24N046317-066 - P066-R+1 - L128 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 17/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	24N046317-067 - P067-R+1 - L128 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24N046317-068 - P068-R+1 - L156 - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	24N046317-069 - P069-R+1 - L156 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24N046317-070 - P070-R+1 - L147 - Murs - Enduit plâtreux	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24N046317-071 - P071-R+1 - L147 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 18/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24N046317-072 - P072-R+1 - L154 - - Murs - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	24N046317-073 - P073-R+1 - L154 - Plafond - Plafond - Enduit plâtreux	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24N046317-074 - P074-R+1 - L154 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (rose)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24N046317-075 - P075-R+1 - L156 - - Cloisons - Enduit plâtreux	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01 Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40 Page 19/20
Référence laboratoire N° : 24EK059266 Référence de suivi du dossier N° : 24N046317
Reçu au laboratoire le : 18/11/2024 Date de réception : 15/11/2024
Date d'analyse : 18/11/2024
Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau semi dur (blanc); un matériau emi dur (gris) est présent en trop faible quantité dans l'échantillon. Une prise d'essai a bien pu être effectuée mais d'autres auraient été nécessaires pour finaliser l'analyse et rendre un résultat représentatif de ce matériau.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 52
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-058305-01

Date d'émission de rapport : 19/11/2024 22:40

Page 20/20

Référence laboratoire N° : 24EK059266

Référence de suivi du dossier N° : 24N046317

Reçu au laboratoire le : 18/11/2024

Date de réception : 15/11/2024

Date d'analyse : 18/11/2024

Référence dossier Client: 24N046317 - C23090123-1 A - 25 rue Amand de Vienne 80500 MONTDIDIER - CH
INTERCOMMUNAL MONTDIDIER-ROYE

Validé et approuvé par :

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	L63	Murs	Enduit ciment	20 m²	Sous toile de verre

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- ☐ Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- ☐ Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- ☐ La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat attribué à
Arnaud MERCIER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	30/06/2022	29/06/2029

Date : 02/10/2024
Numéro du certificat : **15162844**

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat.
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 93400 Courbevoie




CERTIFICATION DE PERSONNES
 ACCREDITATION
 N°A-0087
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

**VERLINGUE
(Agence d'Ilizach)
12 Rue de Kerogan CS 44012
29335 QUIMPER CEDEX**

**APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE**

ATTESTATION

Vos références :

AXA France IARD, atteste que :

Contrat n° 10800807204

**APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE**

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale française **APAVE INFRASTRUCTURES
CONSTRUCTION France**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

Cette attestation est notamment délivrée dans le cadre des missions CSPS (Coordination, Sécurité, Protection de la Santé).

**AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.**

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période **du 01/01/2024 au 31/12/2024** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 11 janvier 2024

Pour la société
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

2

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

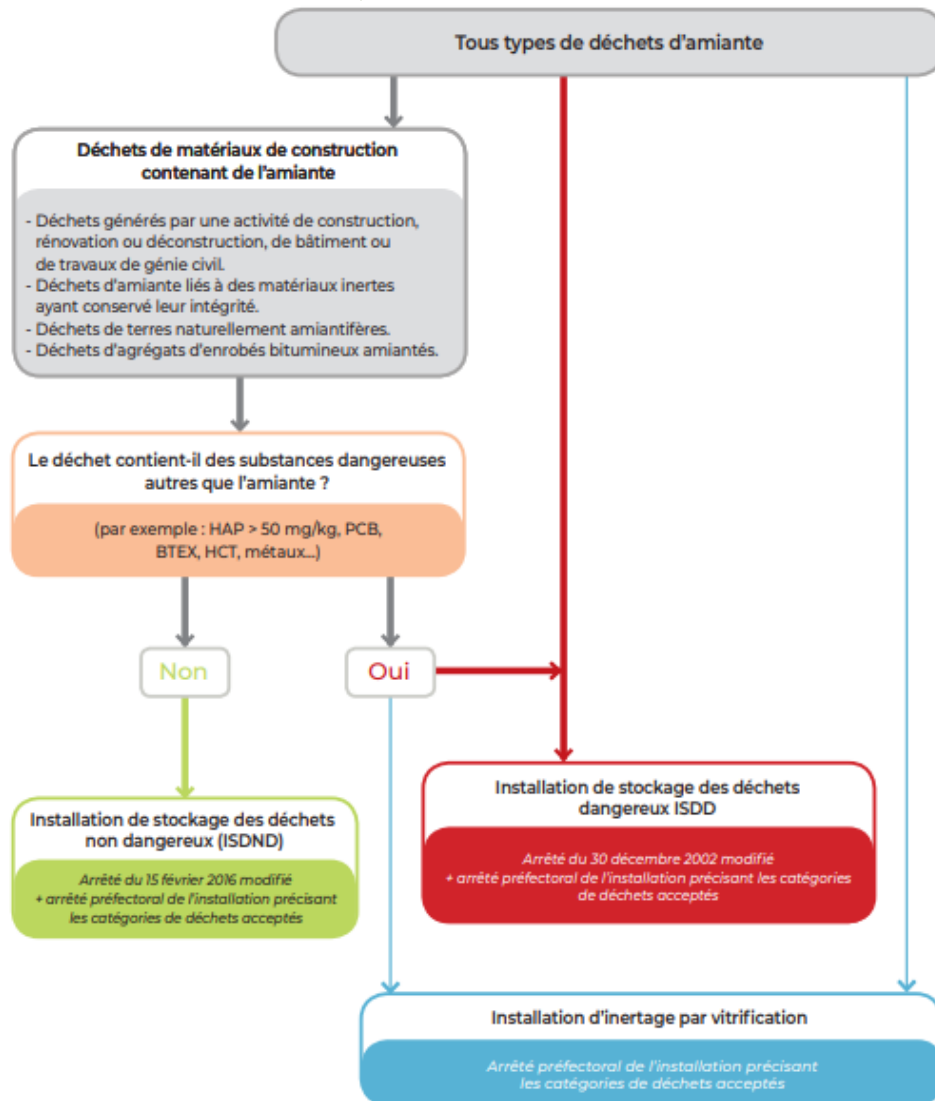


Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>