



# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

UIOSS DE LA VIENNE

Rapport n° 2022-025-817/220142-3

## Site

UIOSS 86  
41 rue Touffenet  
86000 POITIERS

## Client

UIOSS DE LA VIENNE  
41 Rue de Touffenet  
86000 POITIERS

## Diagnostiqueur

Jean-François GAUGLIN

## Autres Opérateurs

Paul VATIER

## Date Emission Rapport

23/03/2023

## Référence du programme travaux

Devis 2022-025-817

## Norme

NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Annule et remplace le précédent rapport 2022-025-817/220142-2

## Signature



# SYNTHESE

## Repérage Amiante Avant Travaux

### ► Site

La mission de Repérage Amiante Avant Travaux a été effectuée en fonction du programme et du périmètre de travaux définit par le maître d'ouvrage pour le site de :

UIOSS 86  
41 rue Touffenet  
86000 POITIERS

### ► Accompagnement sur site

Lors de notre visite, nous n'étions pas accompagnés.

### ► Moyen mis à disposition

Aucun

### ► Bilan du repérage

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Etage	Localisation	Matériaux contenant de l'amiante	Etendue	Quantité*
R-1	Sanitaires Sous-sol	Enduits murs	Plateaux de bureaux, Sanitaires R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	1500 m <sup>2</sup>
R-1	Salle informatique	Colle de plinthes	Plateaux de bureaux R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	1200 ml
RDC	Plateau de bureau	Colle de faïence	Pièces 1,2, 3 RDC (MPCA retiré ou encapsulé) - Voir cartographie page 80	8 m <sup>2</sup>
RDC	Plateau de bureaux partie Tour	Enduit poteaux	Plateaux de bureaux R-1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	285 unités
RDC	Bureau Médecin 1	Enduit allèges	Ensemble des murs sur façades	1800 m <sup>2</sup>
R-1 à R+6	Escalier 2	Enduit sous-face escalier	Ensemble des escaliers	80 m <sup>2</sup>
RDC	Circulation derrière bureau Sil	Dalles de sol	Bureau Sil	100 m <sup>2</sup>
R+3	Bureau R+3	Dalles de sol	Pièce derrière ascenseurs R+3	20 m <sup>2</sup>
R+5	Local machinerie	Freins moteurs machines d'ascenseurs	Local machinerie R+6	8 unités
R-1	Local SB13	Mastic vitrier fenêtres	Façades R-1 et RDC	84 unités
Extérieur	Façades	Colle de faïence	Façades bâtiment bas	600 m <sup>2</sup>
Extérieur	Façades	Joints de dilatation	Bâtiment bas et Tour	500 ml
Extérieur	Toiture Tour	Conduits de ventilation	Bureaux Sous-sol, Plateau de bureaux RDC, Toiture bâtiment bas	10 unités

# MATERIAUX – PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE



**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur.**

Ouvrage ou composant de la construction	Matériau ou produit	Couleur	Référence piélevement ou sondage	Localisation	Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue	Quantitatif
Partie d'ouvrage	Précision		Etage	Local ou partie d'immeuble				
Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnes	Murs	Enduit murs	S.O.	R-1	Sanitaires	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-07-003205 A - P013, P024, P049, P054	
			S.O.	RDC	Plateau bureaux partie Tour	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-8111/162090-2 - PRV5, PRV132, PRV147	
			S.O.	RDC	Bureau Médecin 1	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 171371 - P2	
			S.O.	RDC	Local informatique	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-12-018278 A - P002, P010, P033, P035, P036, P039, P067	
			S.O.	RDC	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : AMITRAV-D2596283-1901 - P002	
			S.O.	R+1	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 499732 - P10	
			S.O.	R+2	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-12-018278 A - P010	
			S.O.	R-1	Salle informatique	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-8111/162090-2 - PRV55, PRV80, PRV91, PRV103, PRV113, PRV137, PRV150	
Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnes	Murs	Colle de plinthes	S.O.	RDC	Restaurant	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-07-003205 A - P041	

Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnes	Murs	Colle de faïence	Blanc	S.O.	RDC	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : AMITRAV-D2596283-1901 - P006, P007	Pièces 1, 2, 3 RDC (MPCA référés ou encapsulés) - Voir cartographie page 80	8 m <sup>2</sup>
Murs intérieurs - Poteaux	Poteaux	Enduit poteaux	Blanc	S.O.	RDC	Plateau de bureaux partie Tour	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-8111/162090-2 - PRV2, PRV135, PRV154	Plateaux de bureaux R+1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	285 unités
Murs intérieurs - Poteaux	Poteaux	Enduit poteaux	Blanc	S.O.	RDC	Restaurant - RDC	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-07-003205 A	Plateaux de bureaux R+1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	285 unités
Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnes	Murs Allégés	Enduit murs	Blanc	S.O.	RDC	Circulation	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-12-018278 A - P007, P017, P022, P026, P028, P032, P034, P038, P045, P055, P062	Plateaux de bureaux R+1, RDC, R+1, R+2, R+3, R+4, R+5, R+6	285 unités
Murs intérieurs - Murs et cloisons maçonnes	Murs Allégés	Enduit murs	Blanc	S.O.	RDC	Bureau Médecin 1	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 171371 - P2, P3, P4, P5, P6	Ensemble des murs sur façades	1800 m <sup>2</sup>
Plafonds - Plafonds	Sous-face escalier	Enduit plafonds	Blanc	S.O.	R+2	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-8111/162090-2 - PRV119, PRV120, PRV141	Ensemble des murs sur façades	1800 m <sup>2</sup>
Planchers - Revêtements de sol	Sol	Dalles de sol	Beige	S.O.	R+3	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-07-003205 A - P003, P004	Ensemble des murs sur façades	1800 m <sup>2</sup>
Planchers - Revêtements de sol	Sol	Dalles de sol	Vert	S.O.	R+5	Plateau de bureaux	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 16-06-011035 A - P016	Ensemble des murs sur façades	1800 m <sup>2</sup>
Ascenseurs - Matériels en machinerie	Matériels de traction	Frein moteur machine d'ascenseurs	Noir	S.O.	R+5	Escalier 2	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-8111/162090-2 - PRV98	Ensemble des escaliers	80 m <sup>2</sup>
Planchers - Revêtements de sol	Sol	Dalles de sol	Vert	S.O.	R-1	Bureau SII	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-8111/162090-2 - PRV97, PRV173, PRV177, PRV180, PRV183	Aucune autre pièce ne présente le même matériau.	100 m <sup>2</sup>
Planchers - Revêtements de sol	Sol	Dalles de sol	Vert	S.O.	R+3	Bureau SII	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-015-556/169526-3 - PRV25	Local derrière ascenseurs R+3	20 m <sup>2</sup>
Ascenseurs - Matériels en machinerie	Matériels de traction	Frein moteur machine d'ascenseurs	Noir	S.O.	R+5	Local machinerie ascenseurs - R+5	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 197106	Local machinerie ascenseurs - R+6	8 unités

Façades - Menuiseries extérieures	Menuiseries	Mastic vitriers	Gris	S.O.	R-1	Local SB13	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV94, PRV106, PRV192, PRV196	Aucune autre pièce ne présente le même matériau.	84 unités
Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Murs Façades	Colle de faïence	Gris	S.O.	Extérieur	Façades	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV34, PRV64	Façades bâtiment bas	600 m <sup>2</sup>
Facades - Façades lourdes y compris poteaux	Murs Façades	Joint de dilatation	Noir	S.O.	Extérieur	Façades	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2020-007-811/162090-2 - PRV35, PRV38	Bâtiment bas et Tour	500 ml
Toiture - Eléments associés à la toiture	Couds fibres-ciment	Conduits de ventilation	Gris	S.O.	Extérieur	Toiture Tour	<b>Positif</b>	Sur décision de document consulté : RAAT 2022-028-127/20141-1	Plateau Sous-sol Plateau de bureaux RDC Toiture Bâtiment R+1	10 unités

**Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse.**



Ouvrage ou composant de la construction	Précision	Matériau ou produit	Couleur	Référence prélevement ou sondage	localisation	Etage	Locat ou partie d'immeuble	Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue	Quantitatif
Partie d'ouvrage											
Plafonds - Poutres et charpentes	Plafond	Enduit plafonds	Gris	PRV4	R-1	Circulation - R-1	<b>Positif</b>	Sur résultat d'analyse	Ensemble des escaliers		60 m <sup>2</sup> (Déjà comptés)

# PLANS ET CROQUIS

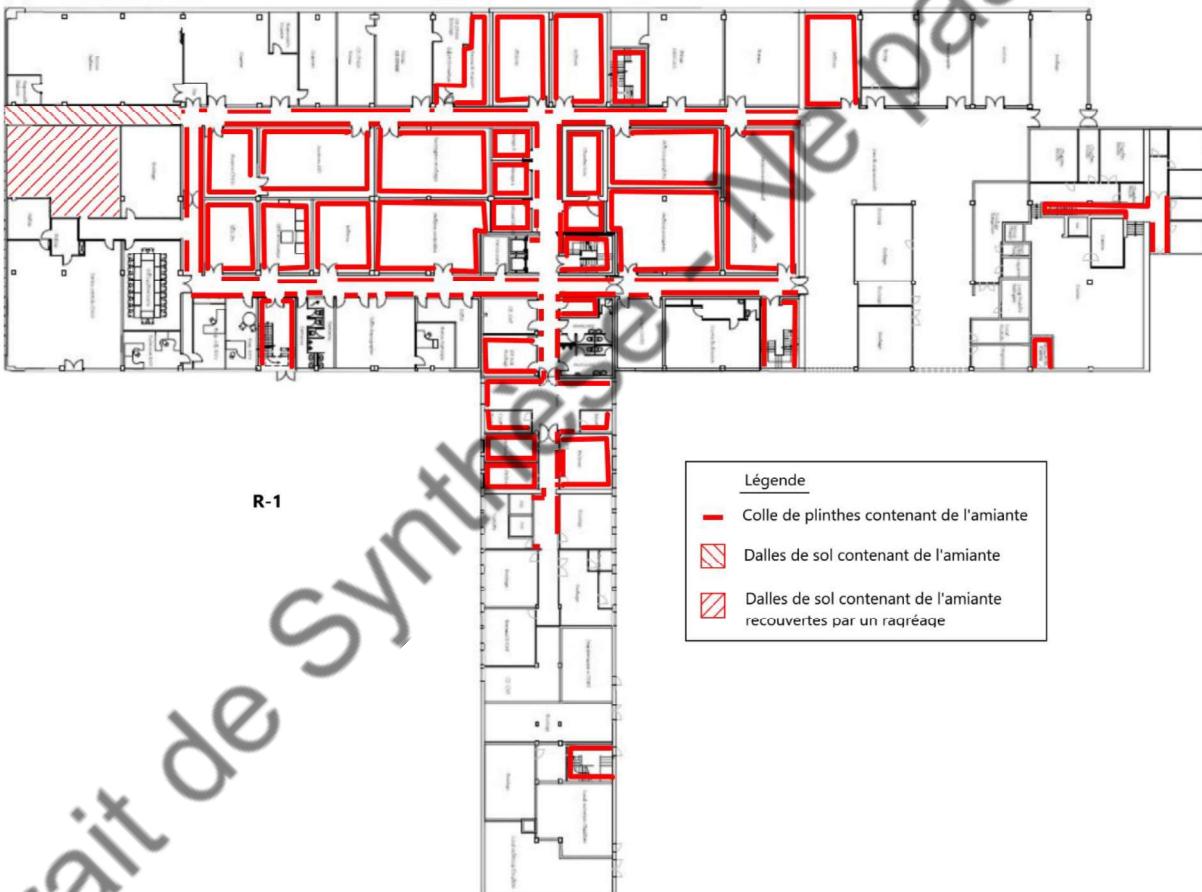
	Planche de repérage de localisation des étendues		
<b>Titre :</b>	R-1		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		
 <p><b>R-1</b></p> <p><b>Légende</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Colle de plinthes contenant de l'amiante</li> <li>▨ Dalles de sol contenant de l'amiante</li> <li>▨ Dalles de sol contenant de l'amiante recouvertes par un râqréage</li> </ul>			

Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R-1		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

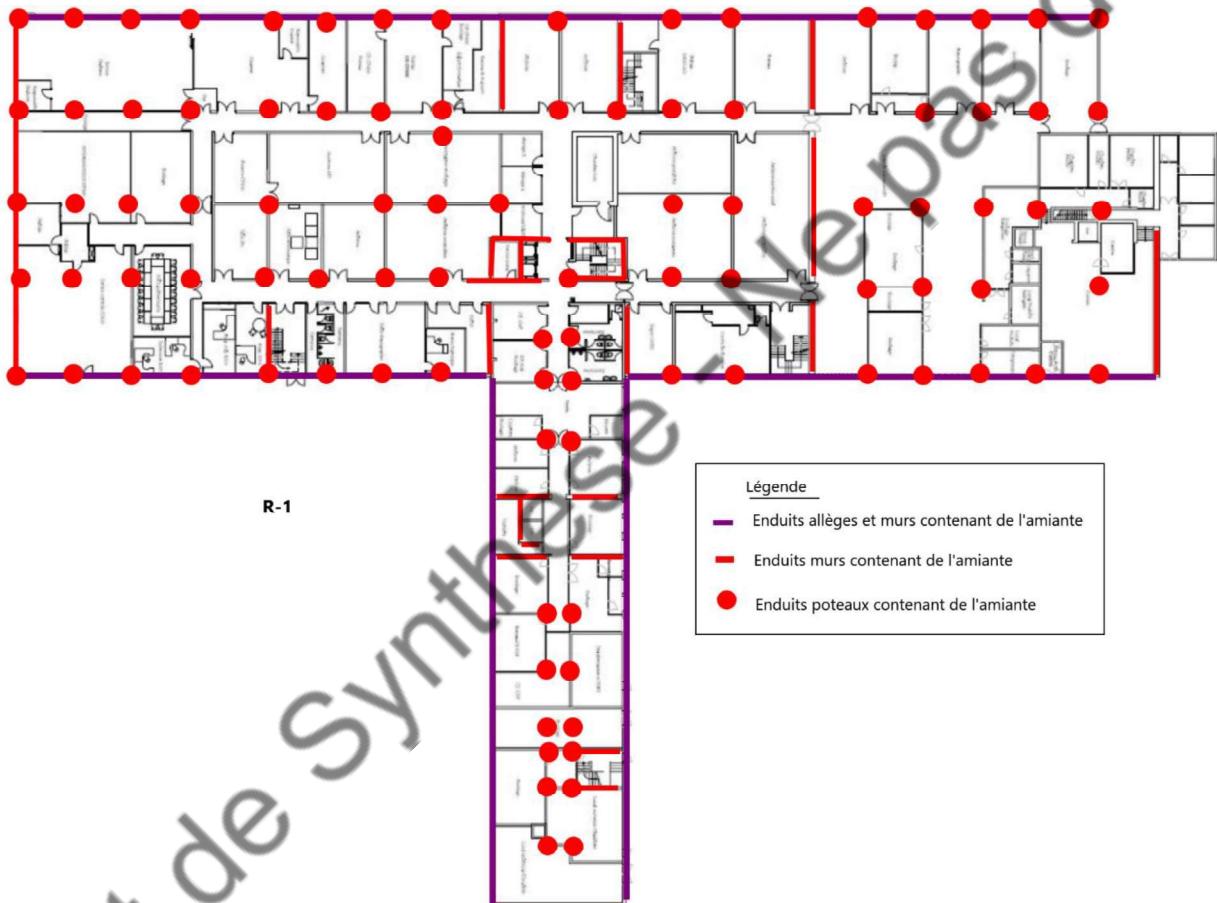


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R-1		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		



R-1


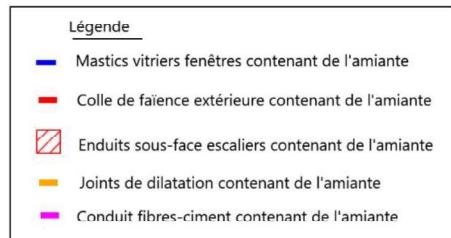


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	RDC		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

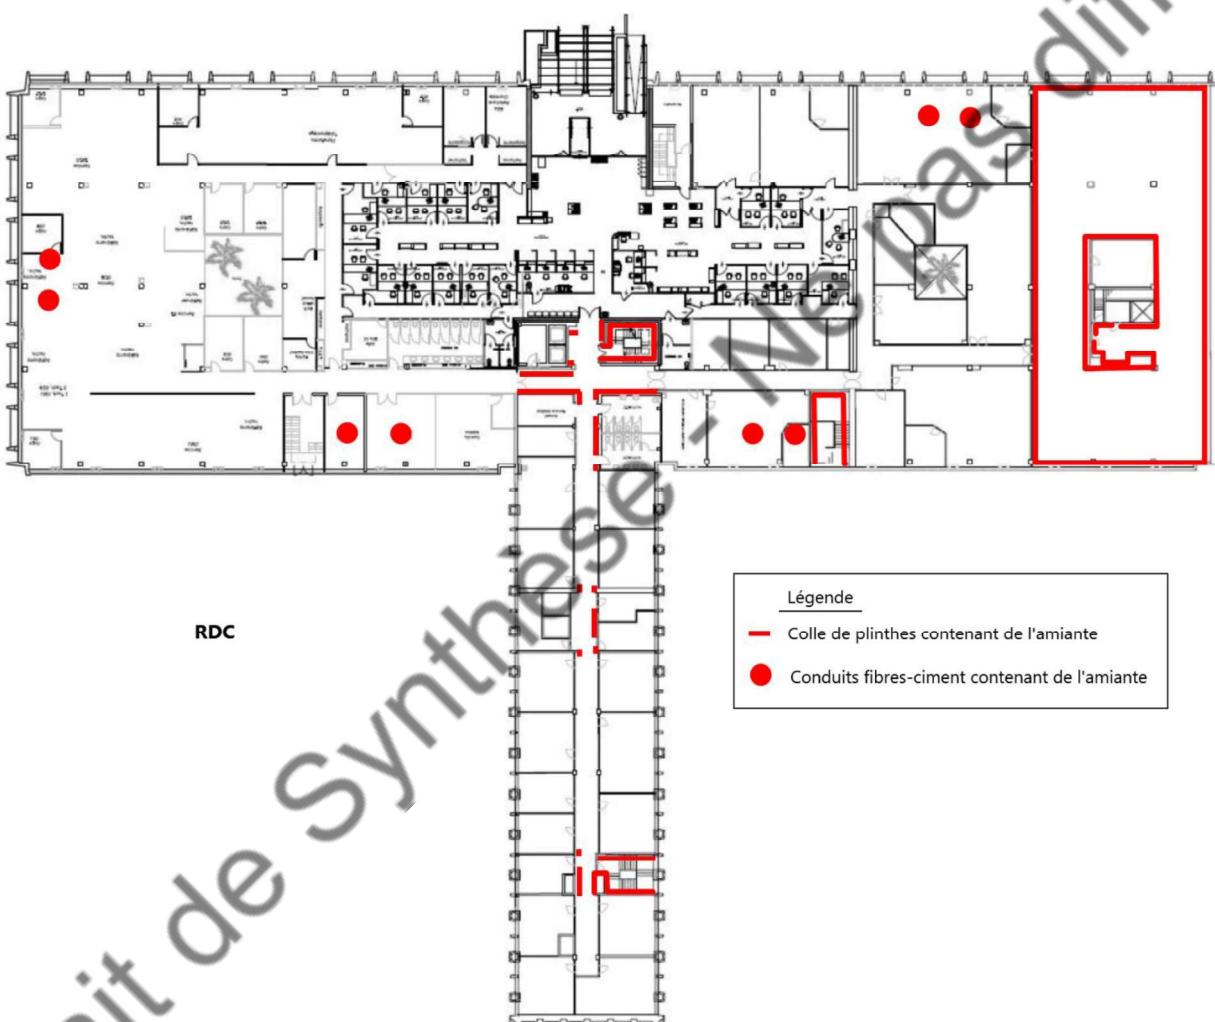

**RDC**

Légende

- Colle de plinthes contenant de l'amiante
- Conduits fibres-ciment contenant de l'amiante

Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	RDC		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		


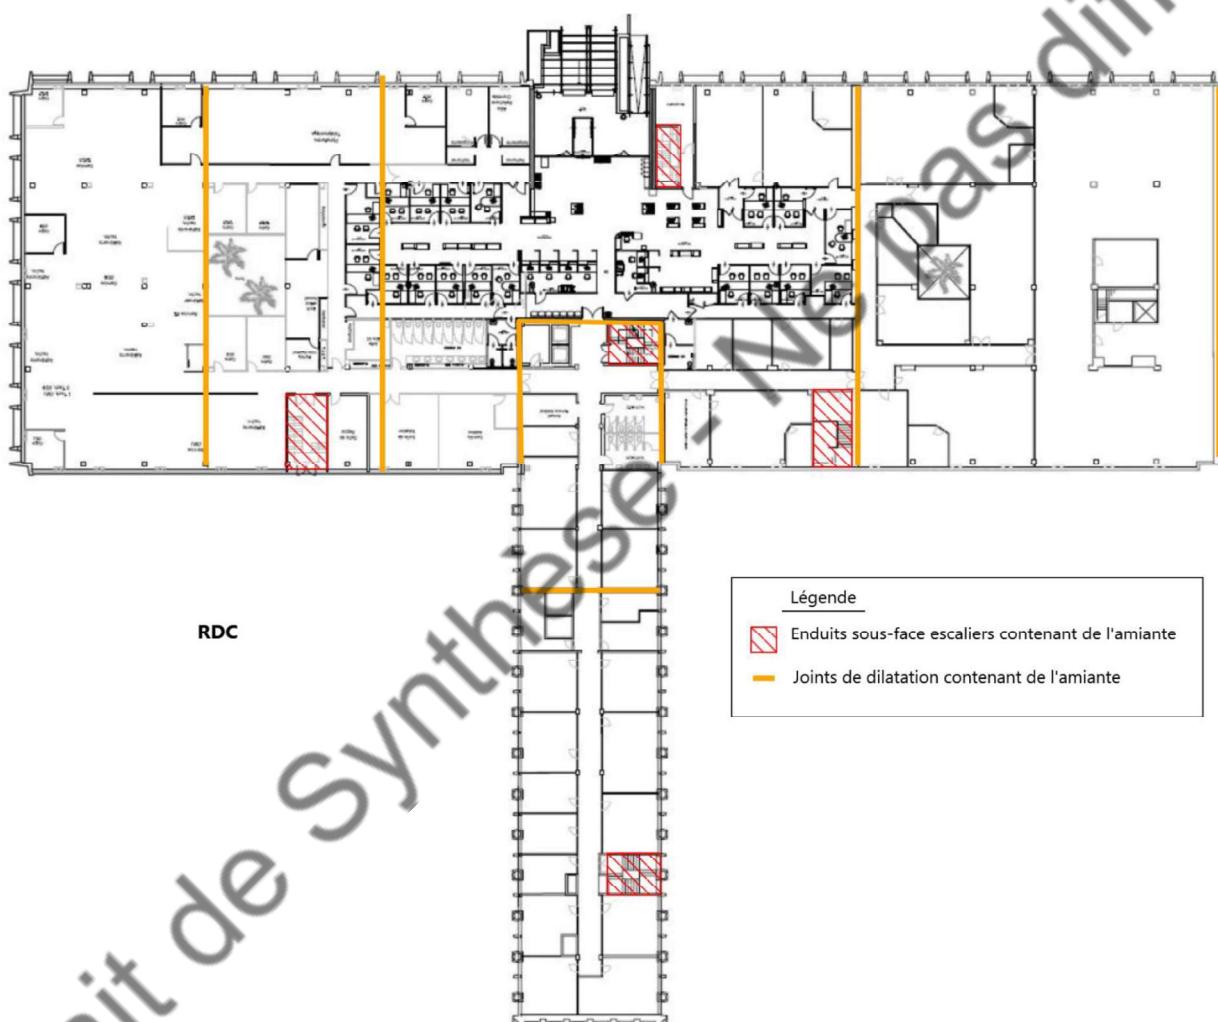


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	RDC		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

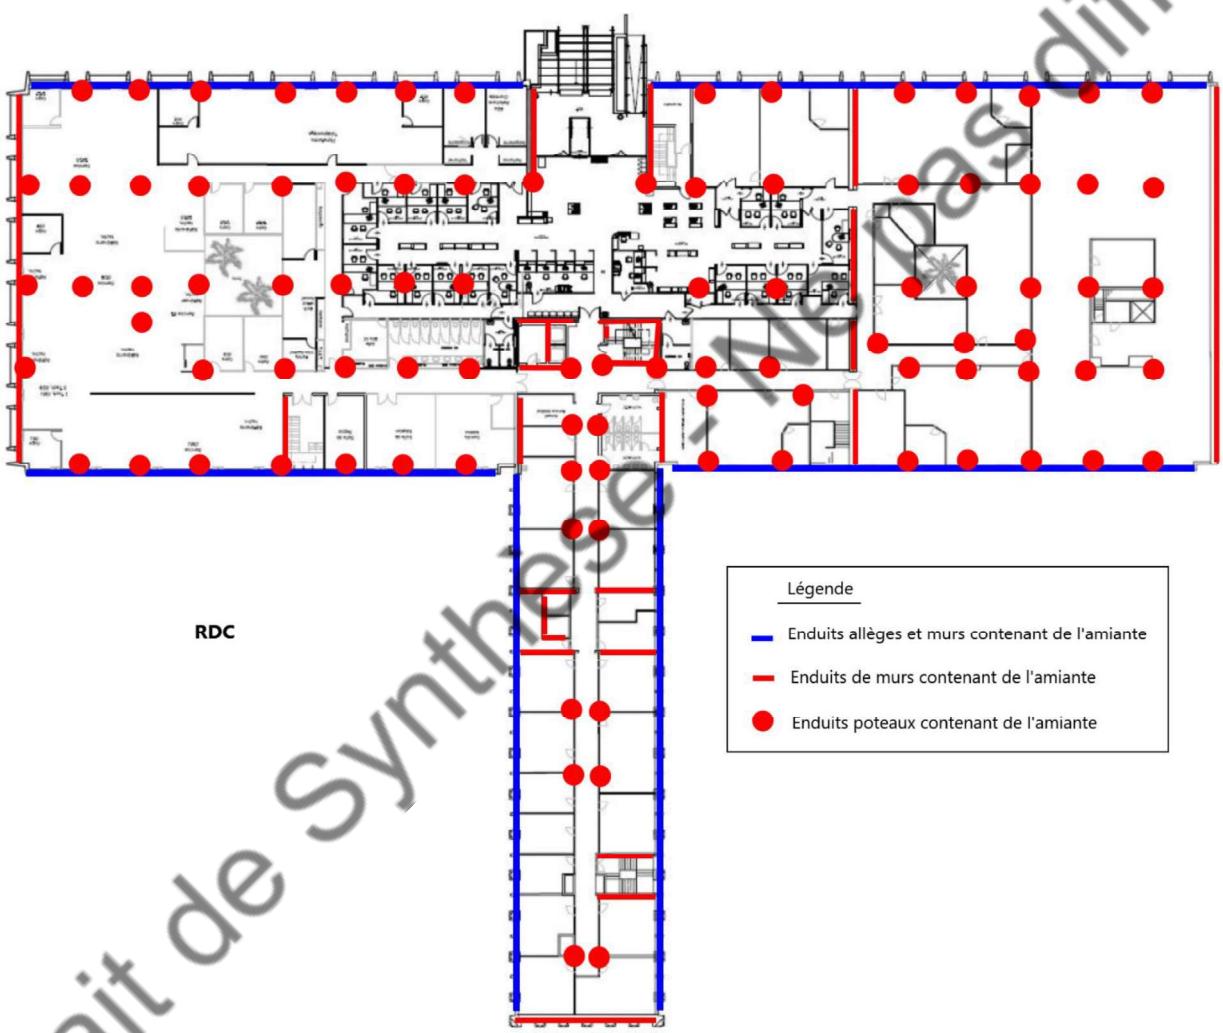

**RDC**

**Légende**

- Enduits allèges et murs contenant de l'amiante
- Enduits de murs contenant de l'amiante
- Enduits poteaux contenant de l'amiante

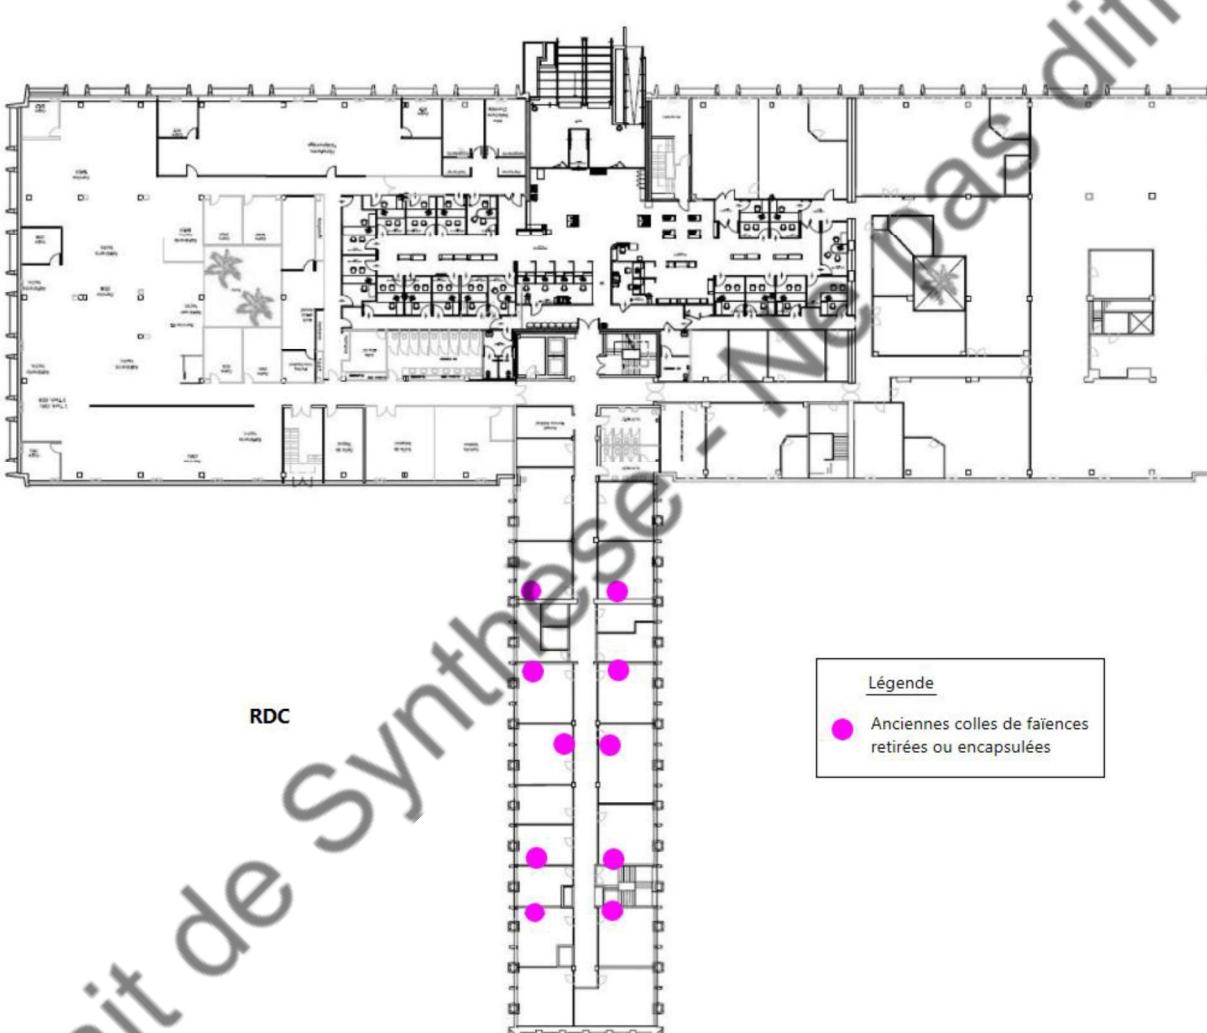
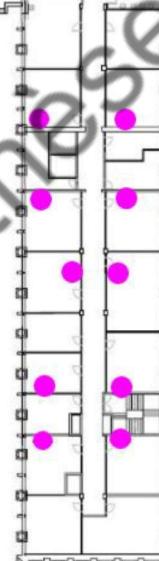
Planche de repérage de localisation des étendues						
<b>Titre :</b>	RDC					
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	22/03/23			
<b>Description</b>	Localisation des colles de faïence repérées dans le RAAT de DEKRA n° D2596283-1901 du 21/10/2019 retirées ou encapsulées.					
 <p>RDC</p> 						
<p><b>Légende</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anciennes colles de faïences retirées ou encapsulées</li> </ul>						

Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+1		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

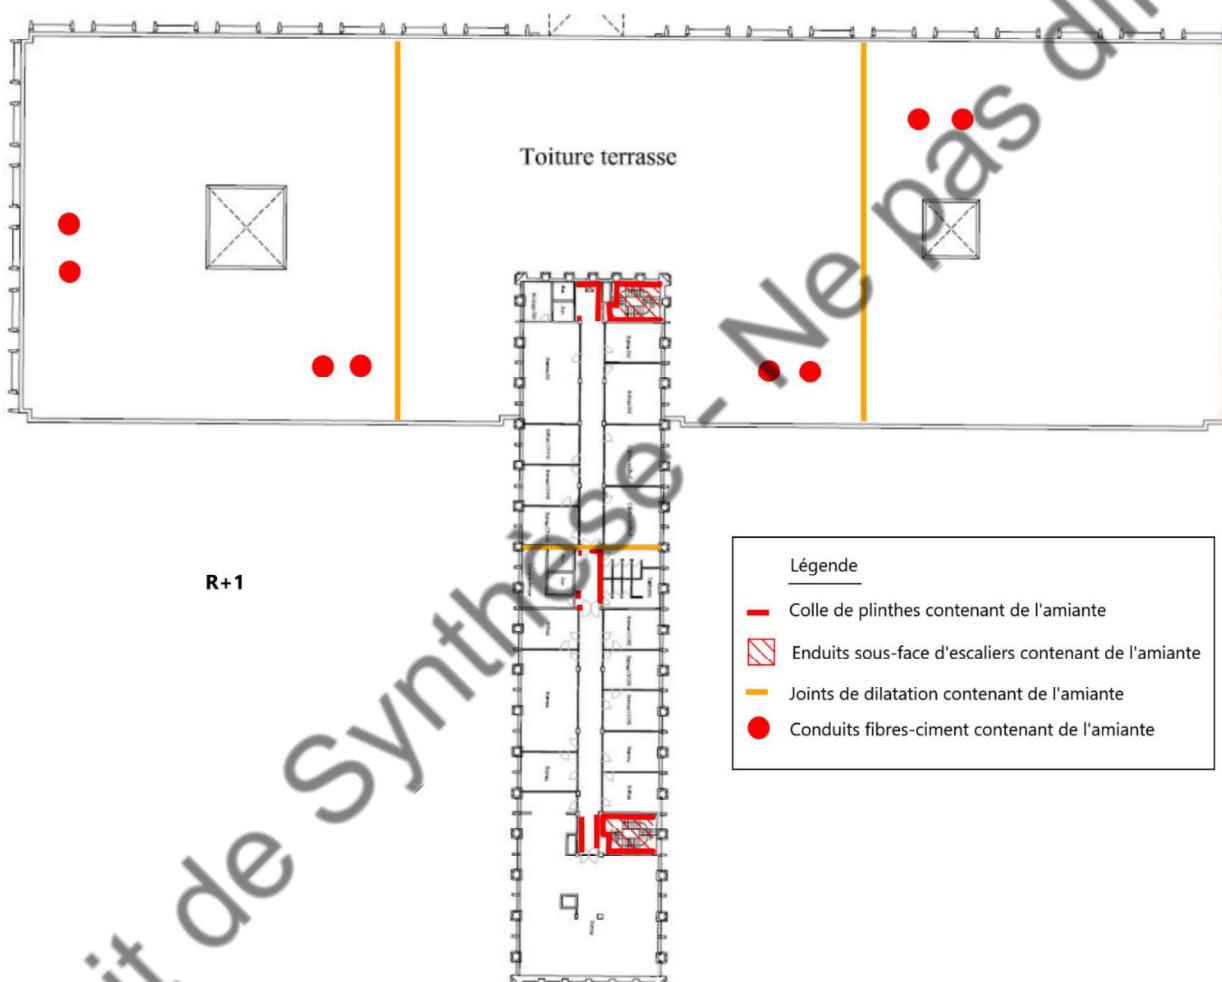


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+1		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		



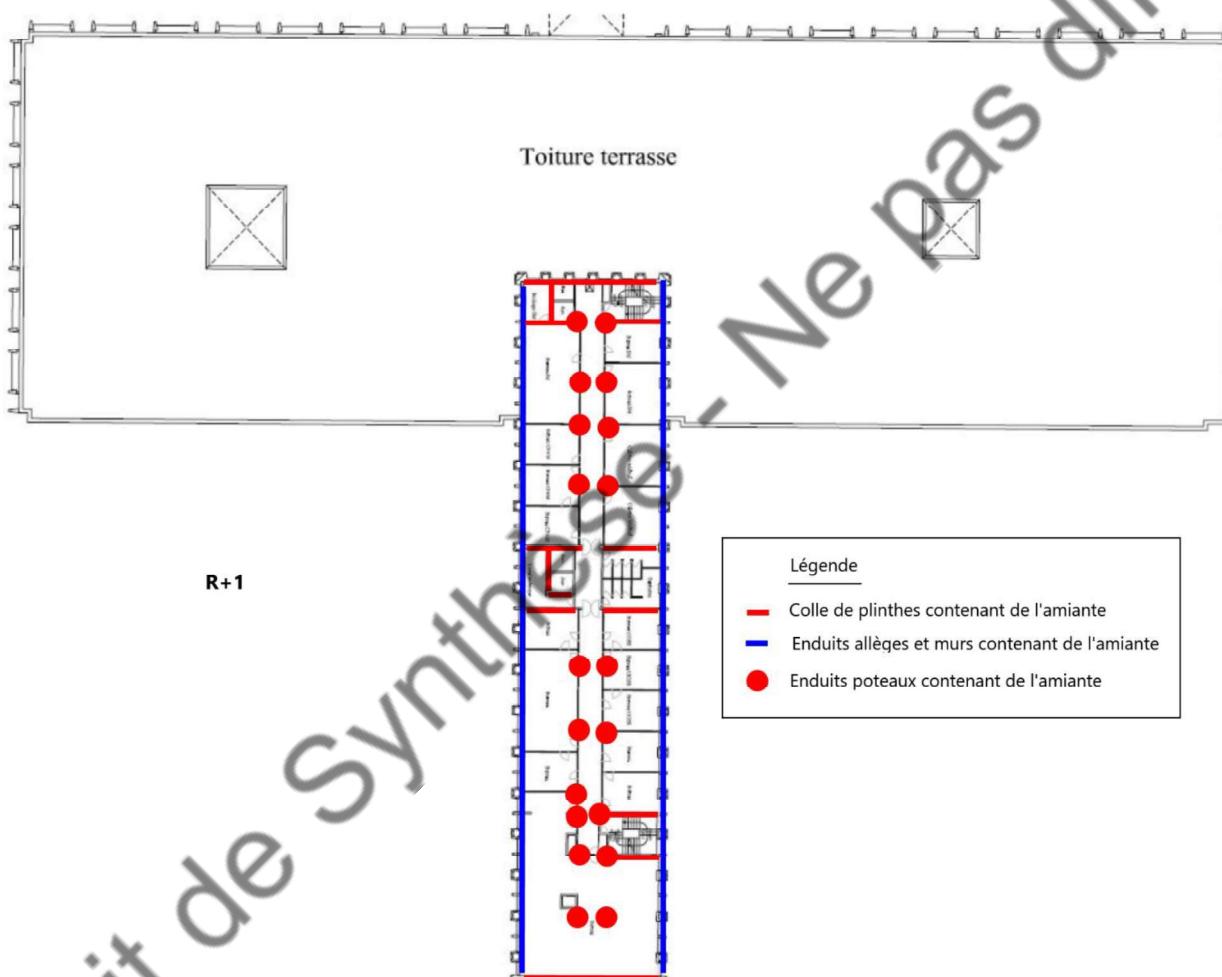


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+2		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

R+2

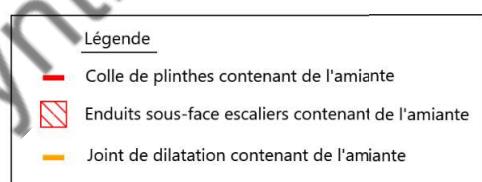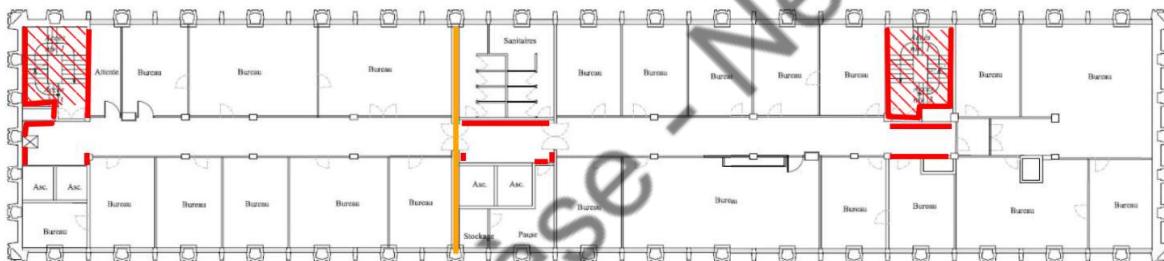

	<b>Planche de repérage de localisation des étendues</b>		
<b>Titre :</b>	R+2		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

R+2




## Légende

- Enduits allèges et murs contenant de l'amiante
  - Enduits murs contenant de l'amiante
  - Enduits poteaux contenant de l'amiante

Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+3		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

R+3

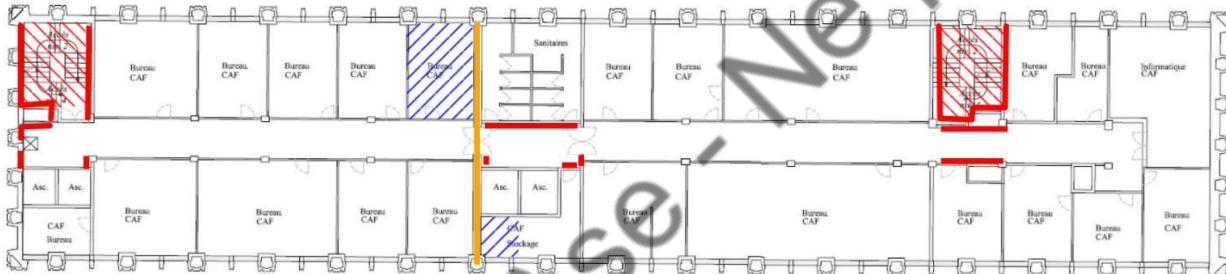

## Légende

- Colle de plinthes contenant de l'amiante
  - Enduits sous-face escaliers contenant de l'amiante
  - Joint de dilatation contenant de l'amiante
  - Dalles de sol contenant de l'amiante

Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+3		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

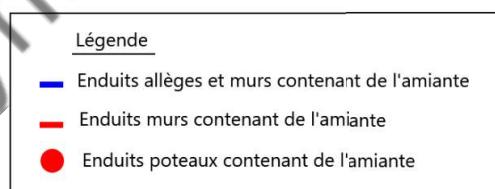
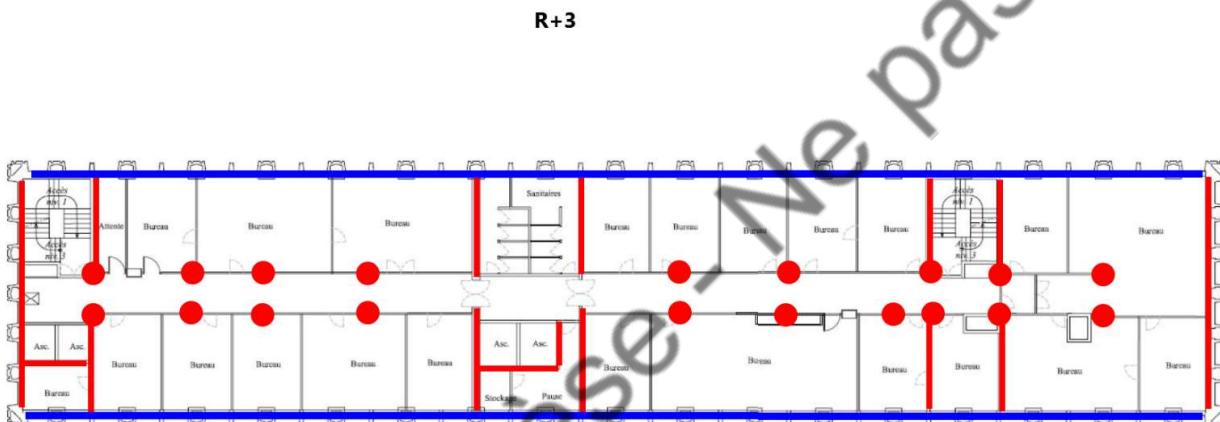


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+4		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

R+4


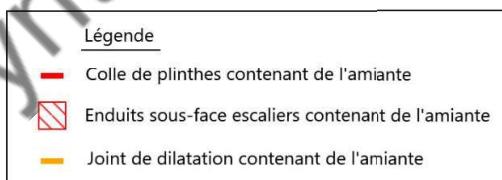


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+4		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

R+4

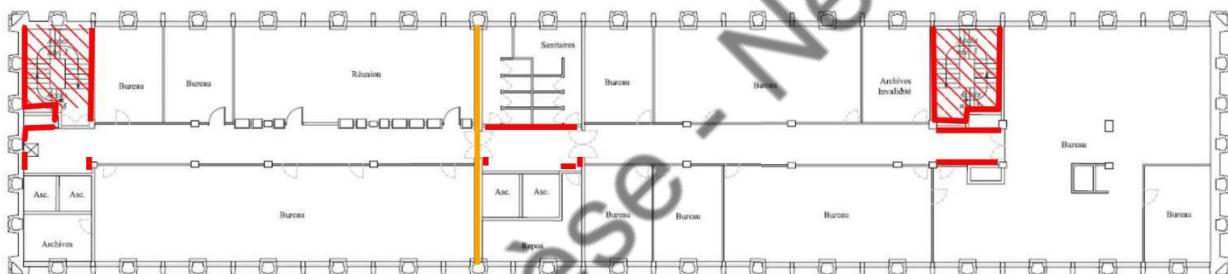

Légende

- Enduits allèges et murs contenant de l'amiante
- Enduits murs contenant de l'amiante
- Enduits poteaux contenant de l'amiante

Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+5		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

R+5

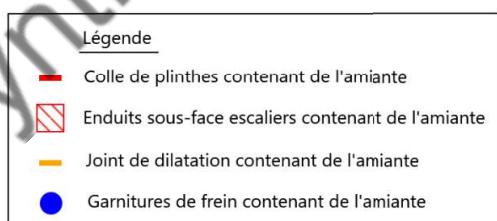


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+5		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

R+5

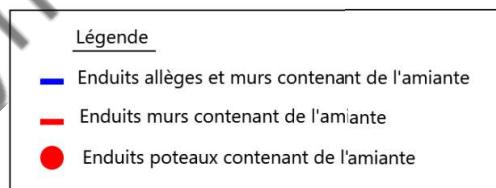
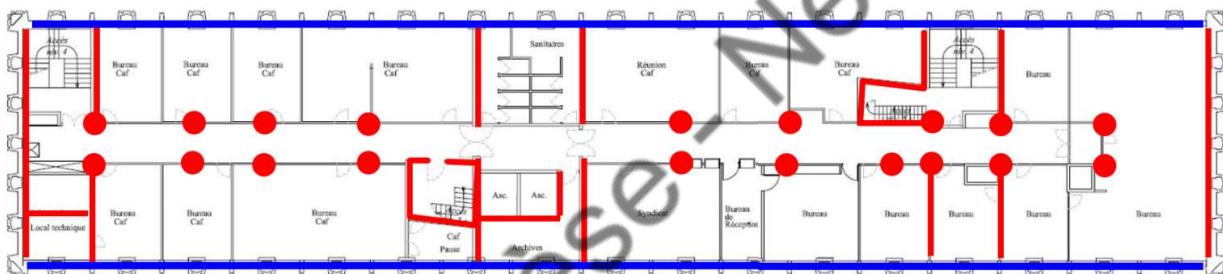


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	R+6		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

R+6


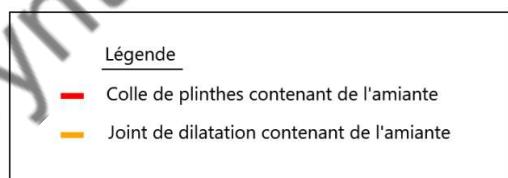


Planche de repérage de localisation des étendues			
<b>Titre :</b>	Toitures		
<b>Type :</b>	Croquis	<b>Date :</b>	05/10/22
<b>Description</b>	N.R.		

### Toitures

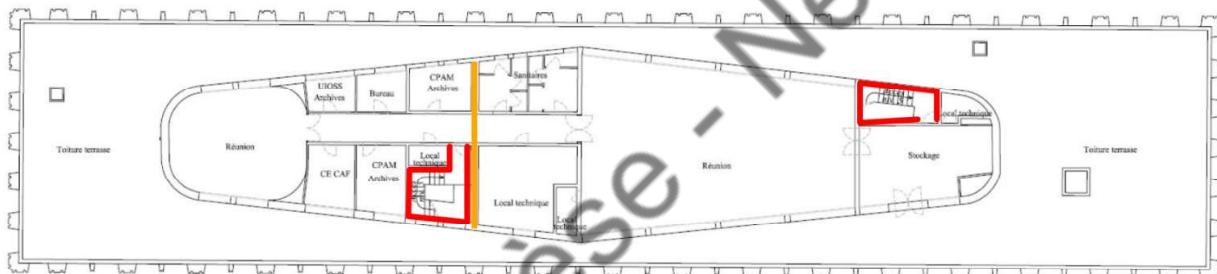