

Rapport de Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations approfondies.

REFERENCES DE LA MISSION

Numéro de dossier : MA2408146566
Rapport édité le : 30/09/2024

DONNEUR D'ORDRE

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE DELEGATION
INTERREGIONALE GRAND NORD - TRANG MARIE
59800 Lille

OPERATEUR DE REPERAGE



MILLESCAMPS cédric
06 02 59 06 03
Certification n° : CPDI7324
Décernée par : ICERT

PROPRIETAIRE

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE DELEGATION
INTERREGIONALE GRAND NORD
50 Boulevard Carnot
Departement immobilier
59800 Lille

LIEU D'INTERVENTION

PARVIS DE L HOTEL DE VILLE
Tribunal de Proximité
59600 MAUBEUGE



Programme de travaux fourni par le donneur d'ordre : voir au point 3.

Par : MILLESCAMPS cédric

TEXTES DE REFERENCES

Examen réalisé conformément à l'application du décret N°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et de l'Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

PROGRAMME DE REPERAGE

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante suivant la NFX 46-020 d'Aout 2017 et de l'annexe I de l'Arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que le descriptif de travaux fourni par le donneur d'ordre le jour de la commande retranscrit au paragraphe 3 du présent rapport



Par : Millecamp Cédric
5, rue Saint-Pierre
59200 Château-Gontier
RCS 505 037 044

Révision	Date	Objet
Version initiale	11/09/2024	Établissement du Dossier Technique

1. IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS

PARTIES PRENANTES

PARTIE PRENANTE	SOCIETE	ADRESSE
Donneur d'ordre	SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE DELEGATION INTERREGIONALE GRAND NORD - TRANG MARIE	50 Boulevard Carnot Departement Immobilier 59800 Lille
Propriétaire	SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE DELEGATION INTERREGIONALE GRAND NORD	50 Boulevard Carnot Departement immobilier 59800 Lille
Accompagnateur	Sans accompagnateur	

OPERATEUR DE REPERAGE


Nos opérateurs de repérage passent une certification de personnes qui consiste à valider les compétences et de répondre aux obligations réglementaires.



NOM	ORGANISME DE CERTIFICATION	NUMERO DE CERTIFICATION	DATE D'OBTENTION DE LA CERTIFICATION	DATE DE VALIDITE DE LA CERTIFICATION
MILLESCAMPS cédrick	I.Cert	CPDI7324	27/10/2020	26/10/2027

ASSURANCE DU DIAGNOSTIQUEUR

Le contrat d'assurance "Responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers" permet de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle instituée par l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif aux conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique (DDT)

COMPAGNIE	NUMERO DE POLICE	DATE DE VALIDITE
 Axa	3912280604	01/01/2025

LABORATOIRE

Adx groupe passe par un laboratoire privé afin de garantir l'indépendance et la neutralité d'Adx groupe



LABORATOIRE	°ACCREDITATION COFRAC	ADRESSE
MYEASLAB	50503704400706	4 rue Maryse Bastié 44700 ORVAULT

Nota : Pour la réalisation de cette expertise, le groupe ADX Groupe n'a fait appel à aucun sous-traitant (sauf pour l'analyse des échantillons traités par un laboratoire indépendant, le cas échéant).

> SOMMAIRE

1.	IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES ET DES INTERVENANTS	2
2.	RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS	4
3.	DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS	5
4.	CONCLUSIONS DU REPERAGE	7
5.	CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
6.	PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES	15
7.	RAPPORTS D'ANALYSES	31
8.	ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION	37

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

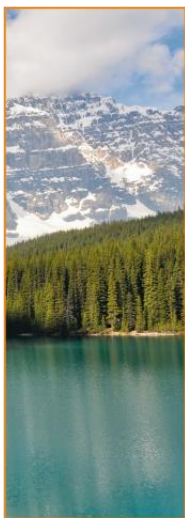
BÂTIMENT



IMMOBILIER



ENVIRONNEMENT



INDUSTRIE



NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



FORMATION



2. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET OBSERVATIONS

Adresse du bien : PARVIS DE L HOTEL DE VILLE
Tribunal de Proximité
59600 MAUBEUGE

Numéro de mission : MA2408146566

Référence client : NC

Références cadastrales :

PC / date de construction : Date du permis de construire non connue

Visite effectuée le : 11/09/2024

Numéro de lot :

<u>Documents demandés</u>	<u>Documents remis</u>
Plan/Croquis du bâtiment	Non
Autres documents relatif à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage sur le dossier	Non
Présence d'une Assistance à Maitrise d'Ouvrage Amiante sur le dossier	Non
Autres documents relatifs à la construction (permis de construire, historique des travaux, etc.)	Non
Fiche récapitulative du DTA N°89010507	Oui

Observations :

fiche recap DTA N°89010507, avec détection d'un conduit firo-ciment dans les sanitaires et WC

3. DESCRIPTIF DES TRAVAUX SUR LESQUELS PORTENT LES INVESTIGATIONS

Locaux ou parties de locaux concernés par les travaux :

Rez de chaussée : Accueil, Bureau greffe 4, Salle d'audience, Salle de réunion, Couloir, Salle d'eau, Sanitaires

Définition du périmètre et du programme de repérage :

Niveau	Pièce	Zone
Rez de chaussée	Accueil	Mur donnant sur extérieur
	Accueil	Mur porteur
	Bureau greffe 4; Rez de chaussée - Salle d'audience; Rez de chaussée - Salle de réunion; Rez de chaussée - Couloir	Mur donnant sur extérieur
	Sanitaires	Sol
	Salle d'eau	Plinthes
	Sanitaires	Plinthes
	Salle d'eau	Mur porteur
	Sanitaires	Mur porteur
	Sanitaires	Plafond
	Salle d'eau	Murs sur commun ou circulation
	Sanitaires	Murs sur commun ou circulation
	Sanitaires	Mur porteur; Cloison
	Accueil	Sol
	Couloir	Sol
	Bureau greffe 4	Sol
	Salle de réunion	Sol
	Accueil	Plinthes
	Bureau greffe 4	Plinthes
	Salle de réunion	Plinthes
	Couloir	Plinthes
	Accueil	Mur porteur
	Bureau greffe 4	Mur porteur
	Salle d'audience	Mur porteur
	Salle de réunion	Mur porteur
	Accueil	Murs sur commun et circulation
	Bureau greffe 4	Murs sur commun et circulation
	Salle d'audience	Murs sur commun et circulation
	Salle de réunion	Murs sur commun et circulation
	Couloir	Murs sur commun et circulation
	Accueil	Plafond plénum
	Bureau greffe 4	Plafond plénum
	Salle d'audience	Plafond plénum
	Salle de réunion	Plafond plénum
	Couloir	Plafond plénum

Descriptif des travaux :

Repérage de matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans le cadre des travaux d'aménagement des espaces d'accueil en vu de recevoir des personnes à mobilité réduite, création d'une séparation public/privé entre l'accueil et le couloir. Elargissement des portes d'accès, pose de système audio en salle d'audience. Réagencement de l'accueil, de la salle 4, de la salle de réunion, pose d'un lavabo dans la salle d'eau. aménagement des sanitaires pour les adapter aux PMR.

Important:

Dans le cadre de cette mission, le donneur d'ordre doit communiquer à ADX Groupe un état descriptif exhaustif écrit des travaux projetés que nous avons décrit ci-dessus.

Si le descriptif ci-dessus venait à être manquant ou incomplet, aucune réclamation ne pourra être portée par le donneur d'ordre. En effet, ce rapport ne porte que sur la liste des locaux ou parties de locaux décrit ci-dessus exclusivement, tout autre local ou partie de local devra être considéré comme non visité et ne faisant pas partie du repérage.

Si des travaux supplémentaires au descriptif ci-dessus devaient être réalisés, des investigations complémentaires seraient à prévoir afin de compléter le présent repérage.

Liste des pièces non visitées

Localisation	Description
Néant	-

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants n'ayant pas pu être inspectés dans le cadre d'un repérage réglementaire :

Localisation	Parties du local	Raison
Rez de chaussée - Salle d'audience, Rez de chaussée - Salle d'eau, Rez de chaussée - Sanitaires	MPSCA dans les doublages murs et ou plafond	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Rez de chaussée - Accueil, Rez de chaussée - Bureau greffe 4, Rez de chaussée - Salle d'audience, Rez de chaussée - Salle de réunion, Rez de chaussée - Couloir	Joint compriband des menuiseries	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive, prévoir dépose des menuiseries

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

4. CONCLUSIONS DU REPERAGE















Ce présent repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante et faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble pour la zone _impactée par les travaux décrits au paragraphe 3 du présent rapport.


Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, lorsqu'il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante, la nature de ces matériaux et produits ainsi que leur localisation sont décrites ci-après.

Dans le cas où des matériaux contenant de l'amiante ont été repérés, il convient s'il a lieu de confier le désamiantage à une entreprise certifiée. Le repérage est conforme à la réglementation dans le cadre de cette mission. Toutefois, il n'est jamais possible d'être parfaitement exhaustif, dans la mesure où un sondage n'est représentatif qu'à l'endroit précis du support investigué. Il convient donc de rester toujours très vigilant lors des travaux quant à l'éventuelle mise à jour de matériaux suspects ce qui nécessitera un repérage complémentaire.







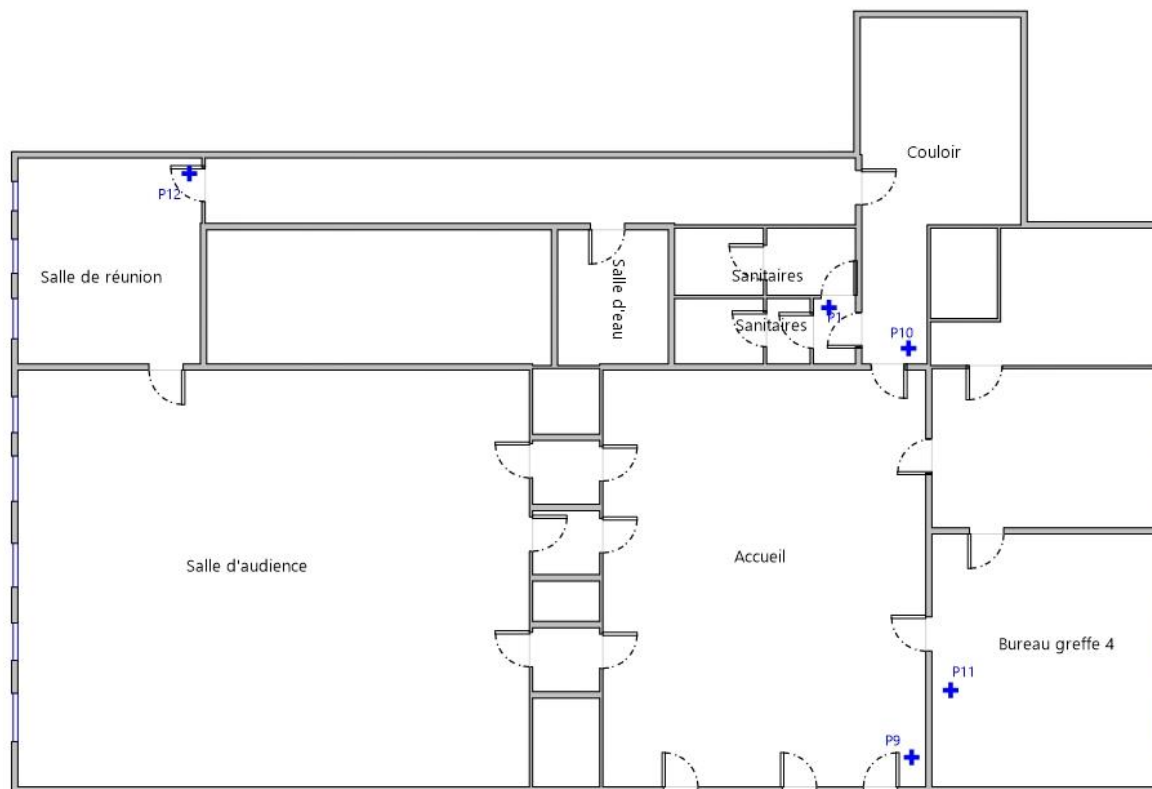







Tableau 1 – Synthèse des ZPSO Contenant de l'Amiante ainsi que leurs quantités


ZPSO	Niveau	Localisation	Zone	Description du prélèvement réalisé	Estimatif des quantités
ZPSO002	Rez de chaussée	Salle d'eau; Sanitaires	Plinthes	Analyse : P002 - Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) (Présence d'amiante)	15m2
ZPSO011	Rez de chaussée	Accueil; Bureau greffe 4; Salle de réunion; Couloir	Plinthes	Analyse : P013 - Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) (Présence d'amiante)	55ml

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2408146566
Opération	MILLESCAMPS cédrick
Site	PARVIS DE L HOTEL DE VILLE Tribunal de Proximité 59600 MAUBEUGE
Date de réalisation	30/09/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité







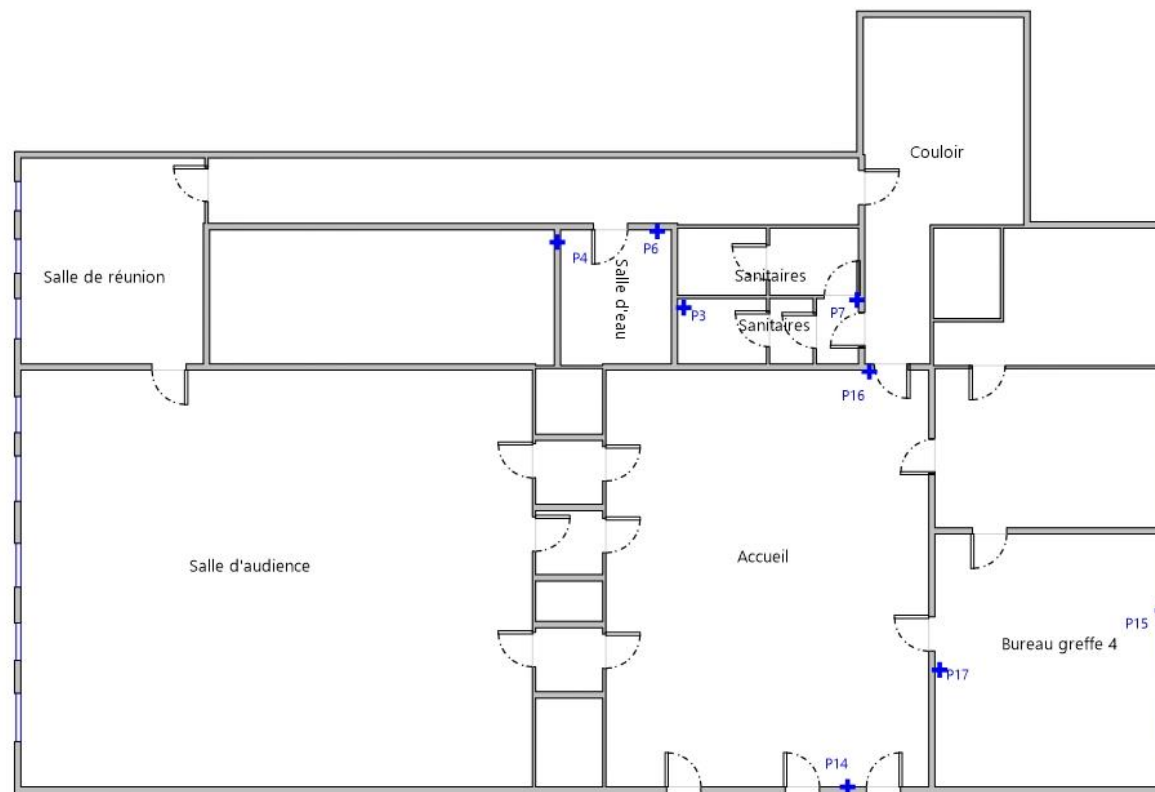










Rez-de-chaussée Sol
0 0.5 1 1.5 2 m

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2408146566
Opération	MILLESCAMPS cédrick
Site	PARVIS DE L HOTEL DE VILLE Tribunal de Proximité 59600 MAUBEUGE
Date de réalisation	30/09/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité







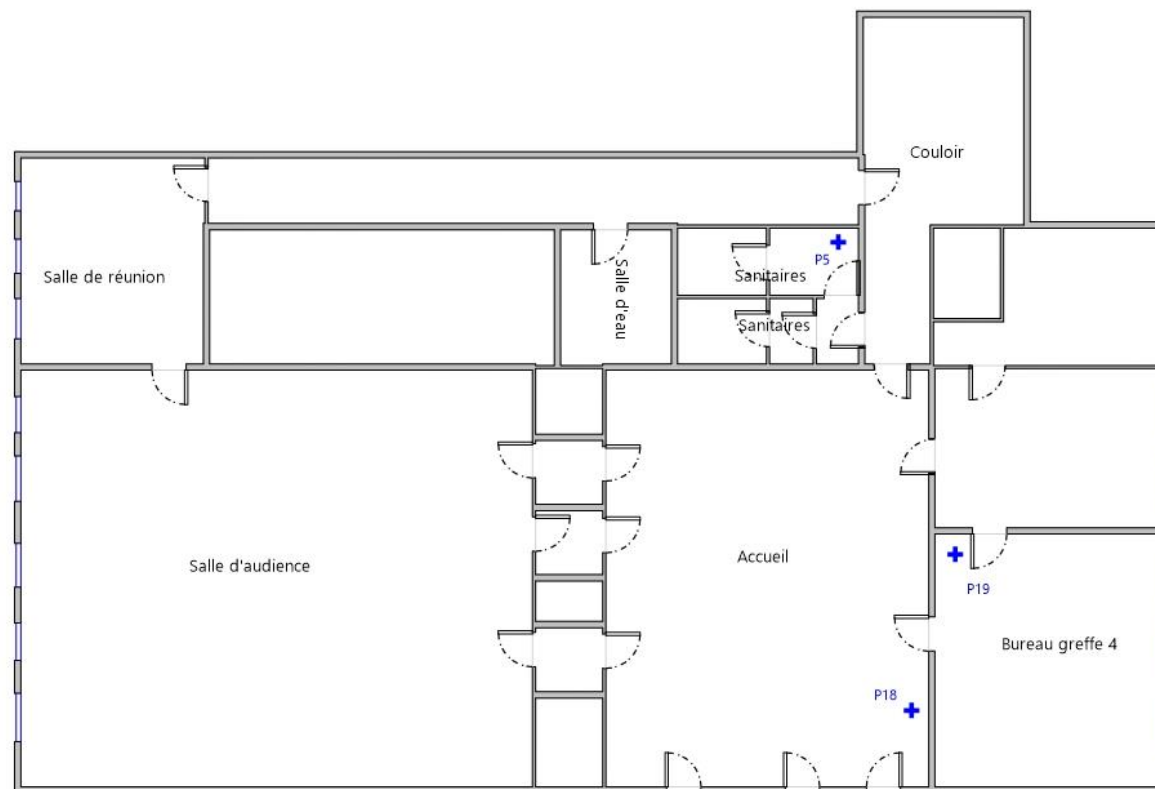









Rez-de-chaussée Mur
0 0.5 1 1.5 2 m

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2408146566
Opération	MILLESCAMPS cédrick
Site	PARVIS DE L HOTEL DE VILLE Tribunal de Proximité 59600 MAUBEUGE
Date de réalisation	30/09/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Eléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Elément non visité



Rez-de-chaussée Plafond
0 0.5 1 1.5 2 m

	Planche de repérage des matériaux et produits amiantés
Affaire	MA2408146566
Opération	MILLES CAMPS cédric
Site	PARVIS DE L HOTEL DE VILLE Tribunal de Proximité 59600 MAUBEUGE
Date de réalisation	30/09/2024
Matériaux et produits contenant de l'amiante	
	Surface amianté
	Linéaire / paroi amianté (type 1)
	Linéaire / paroi amianté (type 2)
	Conduit amianté
Sondages destructifs / Prélèvements	
	Prélèvement Positif
	Prélèvement négatif
	Sondage destructif
Types de murs	
	Mur Porteur
	Mur Cloison (type 1)
	Mur Cloison (type 2)
	Gaine technique
Éléments ou pièces non visités	
	Local non visité
	Élément non visité

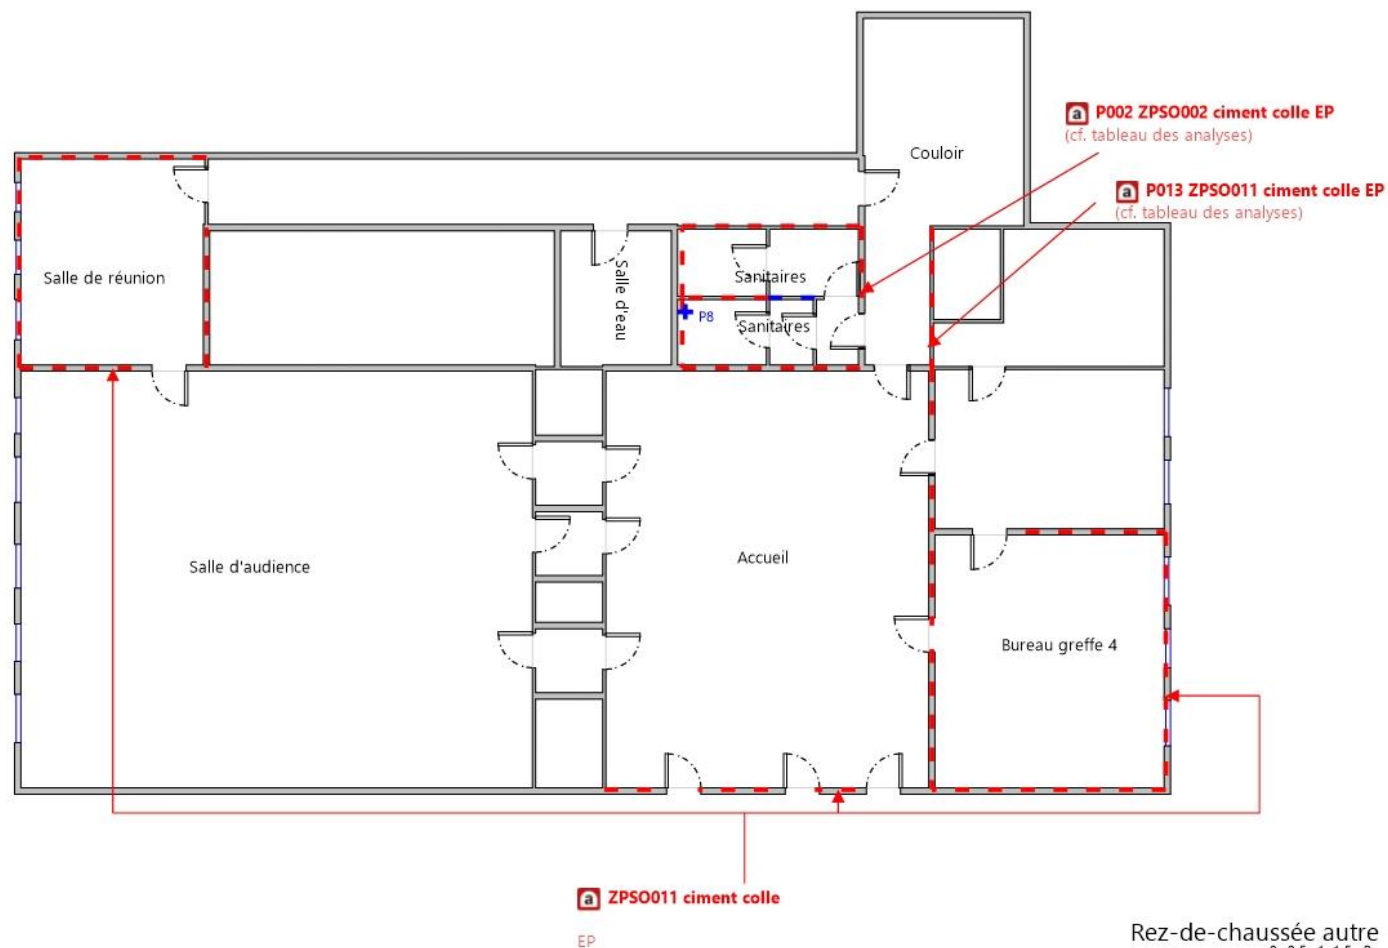


Tableau des analyses effectuées:

Echantillon	Description Expert	Description laboratoire	Résultat Laboratoire
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage (Pièce humide)	- Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Description:</u> Colle + joint de plinthes (Pièce humide)	- Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes; ...) (Pièce humide)	- Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P004	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes; ...) (Pièce humide)	- Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P005	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Pièce humide)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P006	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché (Pièce humide)	- Matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P007	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché (Pièce humide)	- Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P008	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence (Pièce humide)	- Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P009	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu)	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P010	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu)	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P011	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (beige)	- Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Description:</u> ciment colle	- Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Présence d'amiante	Présence d'amiante
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	Absence d'amiante
P016	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P017	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	- Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P018	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	Absence d'amiante
P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)	- Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	Absence d'amiante

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Programme de repérage :

Le programme de repérage de la mission décrite en tête du présent rapport est exhaustif et nécessite des sondages destructifs et/ou des démontages particuliers, de manière à suivre rigoureusement le périmètre de travaux définis avec le donneur d'ordre et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Aout 2017.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et justifiés certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Ne font pas partie du repérage :

- Les machineries en place (ascenseur / ventilation) (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux « Poste de Transformation » (en service et nécessitant une habilitation particulière pour y pénétrer)
- Les locaux ou parties de locaux n'ayant pu être inspectés et listés dans le tableau page précédente
- Les ouvrages et réseaux enterrés

Sondages :

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 de l'Arrêté du 16 juillet 2019 sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Notamment, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- Les pléniums doivent être inspectés
- Les gaines techniques doivent être contrôlées
- Les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- Les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de

cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Chaque sondage est décrit dans la section 7 « *Description des investigations réalisées* ». Ils sont réalisés en partant de la surface du support jusqu'à l'élément structurel du bâtiment.

En respect de l'Annexe C de la norme NF X 46-020, les s réalisés dans le cadre du présent repérage concernent tout ou partie de l'épaisseur des matériaux.

Les mesures de prévention collective, le choix des équipements de protection individuelle et du matériel à utiliser sont issus de l'évaluation des risques réalisée préalablement à l'intervention, selon le mode opératoire d'ADX Groupe dans lequel est détaillée la méthodologie de prélèvements.

Établissement des zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

La recherche et la détermination des ZPSO est une démarche réalisée au cours de l'ensemble des étapes de la mission, dans le but final d'aboutir à l'identification et la localisation des ZPSO contenant ou non de l'amiante. Chaque ZPSO sera donc identifiée par un ouvrage de référence, choisi comme le plus représentatif des ouvrages similaires. Parmi les ouvrages composant l'immeuble bâti, l'opérateur de repérage prend en compte un certain nombre de critères pour déterminer chacun des ouvrages de référence

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.



Ecart, adjonction ou suppression par rapport à la norme NF X 46-020 :

Information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d'inaccessibilité, l'impossibilité de réaliser un prélèvement destructif, etc. :

Dans le cadre du diagnostic amiante avant travaux les états de conservation ne sont donnés qu'à titre informatif dans le cas où les matériaux amiantés seraient conservés à l'issue des travaux.

ADX GROUPE a choisi d'utiliser les critères non subjectifs de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B. Ces états de conservation ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse des risques des entreprises intervenantes.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

6. PROGRAMME DE REPERAGE, DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS REALISEES

Descriptif des sondages et prélèvements effectués pour les ouvrages objet de la mission selon l'annexe A de la norme NFX 46 020 d'Aout 2017 et l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet


2 - Parois verticales extérieures et Façades

Sans objet

3 - Parois verticales intérieures



ZPSO002 : Colle + joint de plinthes (Pièce humide)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle d'eau		1	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-002 <u>Description:</u> Colle + joint de plinthes (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Quantité estimée:</u> 15 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002	Idem photo : P002
Sanitaires		2	Plinthes	Oui Rez de chaussée - Sanitaires : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO002 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P002 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-002 <u>Description:</u> Colle + joint de plinthes (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P002 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO003 : Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (Pièce humide)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle d'eau		1	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Salle d'eau : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P003, réf. labo.: 24RI058139-003 MA2408146566/P004, réf. labo.: 24RI058139-004 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P004 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron) : Absence d'amiante	
Sanitaires		2	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Sanitaires : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO003 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P003, réf. labo.: 24RI058139-003 MA2408146566/P004, réf. labo.: 24RI058139-004 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées; gouttelettes; ...) (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P003 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) : Absence d'amiante	


ZPSO006 : Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché (Pièce humide)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle d'eau	Discontinue	1	Murs sur commun ou circulation	Oui Rez de chaussée - Salle d'eau : Murs sur commun ou circulation	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P006, réf. labo.: 24RI058139-006 MA2408146566/P007, réf. labo.: 24RI058139-007 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P006 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	
Sanitaires	Discontinue	2	Murs sur commun ou circulation	Oui Rez de chaussée - Sanitaires : Murs sur commun ou circulation	<u>Identifiant:</u> ZPSO006 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P006, réf. labo.: 24RI058139-006 MA2408146566/P007, réf. labo.: 24RI058139-007 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P007 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	


ZPSO007 : Colle + joint de faïence (Pièce humide)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires		1	Mur porteur; Cloison	Oui Rez de chaussée - Sanitaires : Mur porteur; Cloison	<u>Identifiant:</u> ZPSO007 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P008 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-008 <u>Description:</u> Colle + joint de faïence (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de faïence <u>Quantité estimée:</u> 15 m2 <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P008 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Absence d'amiante	



ZPSO011 : ciment colle

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accueil		1	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-013 <u>Description:</u> ciment colle <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P013
Bureau greffe 4		2	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-013 <u>Description:</u> ciment colle <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P013
Salle de réunion		3	Plinthes	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-013 <u>Description:</u> ciment colle <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013	Idem photo : P013
Couloir		4	Plinthes	Oui Rez de chaussée - Couloir : Plinthes	<u>Identifiant:</u> ZPSO011 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P013 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-013 <u>Description:</u> ciment colle <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Colle de plinthes <u>Quantité estimée:</u> 55 ml <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P013 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) : Présence d'amiante	

ZPSO012 : Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)



Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accueil		1	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Accueil : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P014, réf. labo.: 24RI058139-014 MA2408146566/P015, réf. labo.: 24RI058139-015 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P014 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune) : Absence d'amiante	
Bureau greffe 4		2	Mur porteur	Oui Rez de chaussée - Bureau greffe 4 : Mur porteur	<u>Identifiant:</u> ZPSO012 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P014, réf. labo.: 24RI058139-014 MA2408146566/P015, réf. labo.: 24RI058139-015 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P015 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 2 Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) Absence d'amiante	

Salle d'audience		3	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2408146566/P014, réf. labo.: 24RI058139-014 MA2408146566/P015, réf. labo.: 24RI058139-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014, P015</p>	Idem photo : P014; P015
Salle de réunion		4	Mur porteur	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P014, P015	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO012</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2408146566/P014, réf. labo.: 24RI058139-014 MA2408146566/P015, réf. labo.: 24RI058139-015</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P014, P015</p>	Idem photo : P014; P015

ZPSO013 : Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Niveau : Rez de chaussée


Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accueil	Discontinue	1	Murs sur commun et circulation	Oui Rez de chaussée - Accueil : Murs sur commun et circulation	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P016, réf. labo.: 24RI058139-016 MA2408146566/P017, réf. labo.: 24RI058139-017 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P016 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces : Absence d'amiante	
Bureau greffe 4	Discontinue	2	Murs sur commun et circulation	Oui Rez de chaussée - Bureau greffe 4 : Murs sur commun et circulation	<u>Identifiant:</u> ZPSO013 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P016, réf. labo.: 24RI058139-016 MA2408146566/P017, réf. labo.: 24RI058139-017 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P017 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	

Salle d'audience	Discontinue	3	Murs sur commun et circulation	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2408146566/P016, réf. labo.: 24RI058139-016 MA2408146566/P017, réf. labo.: 24RI058139-017</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017
Salle de réunion	Discontinue	4	Murs sur commun et circulation	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2408146566/P016, réf. labo.: 24RI058139-016 MA2408146566/P017, réf. labo.: 24RI058139-017</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017
Couloir	Discontinue	5	Murs sur commun et circulation	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P017	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO013</p> <p><u>Echantillon:</u> MA2408146566/P016, réf. labo.: 24RI058139-016 MA2408146566/P017, réf. labo.: 24RI058139-017</p> <p><u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Composant de la construction:</u> 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres</p> <p><u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)</p> <p><u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire</p>	<p><u>Analyse:</u> P016, P017</p>	Idem photo : P016; P017

4 - Plafonds et faux plafonds



ZPSO005 : Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Pièce humide)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires		1	Plafond	Oui Rez de chaussée - Sanitaires : Plafond	<u>Identifiant:</u> ZPSO005 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P005 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-005 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P005 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) : Absence d'amiante	


ZPSO014 : Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accueil		1	Plafond plénum	Oui Rez de chaussée - Accueil : Plafond plénum	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P018, réf. labo.: 24RI058139-018 MA2408146566/P019, réf. labo.: 24RI058139-019 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) : Absence d'amiante	
Bureau greffe 4		2	Plafond plénum	Oui Rez de chaussée - Bureau greffe 4 : Plafond plénum	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P018, réf. labo.: 24RI058139-018 MA2408146566/P019, réf. labo.: 24RI058139-019 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P019 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) : Absence d'amiante	
Salle d'audience		3	Plafond plénum	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P018, réf. labo.: 24RI058139-018 MA2408146566/P019, réf. labo.: 24RI058139-019 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P019	Idem photo : P018; P019



Salle de réunion		4	Plafond plénum	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P018, réf. labo.: 24RI058139-018 MA2408146566/P019, réf. labo.: 24RI058139-019 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P019	Idem photo : P018; P019
Couloir		5	Plafond plénum	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018, P019	<u>Identifiant:</u> ZPSO014 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P018, réf. labo.: 24RI058139-018 MA2408146566/P019, réf. labo.: 24RI058139-019 <u>Description:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Composant de la construction:</u> 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds <u>Partie à sonder:</u> Couche1: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché + Couche2: Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...) <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P018, P019	Idem photo : P018; P019

5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO001 : Colle + joint de carrelage (Pièce humide)							
Niveau : Rez de chaussée							
Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Sanitaires	Discontinue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Sanitaires : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO001 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P001 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-001 <u>Description:</u> Colle + joint de carrelage (Pièce humide) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle de carrelage <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P001 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) : Absence d'amiante	


ZPSO008 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accueil	Discontinue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Accueil : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P009, réf. labo.: 24RI058139-009 MA2408146566/P010, réf. labo.: 24RI058139-010 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P009 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	
Couloir	Discontinue	2	Sol	Oui Rez de chaussée - Couloir : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO008 <u>Echantillon:</u> MA2408146566/P009, réf. labo.: 24RI058139-009 MA2408146566/P010, réf. labo.: 24RI058139-010 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P010 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	


ZPSO009 : Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Bureau greffe 4	Discontinue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Bureau greffe 4 : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO009 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P011 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-011 <u>Description:</u> Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P011 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) Absence d'amiante	

ZPSO010 : Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (beige)

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Salle de réunion	Continue	1	Sol	Oui Rez de chaussée - Salle de réunion : Sol	<u>Identifiant:</u> ZPSO010 <u>Réf. échantillon:</u> MA2408146566/P012 <u>Réf. laboratoire:</u> 24RI058139-012 <u>Description:</u> Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (beige) <u>Composant de la construction:</u> 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols <u>Partie à sonder:</u> Colle non bitumineuse <u>Justificatif:</u> Après analyse en laboratoire	<u>Analyse:</u> P012 <u>Partie analysée par le laboratoire:</u> - Phase 1 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) Absence d'amiante - Phase 2 Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) Absence d'amiante	

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet




10 - Aménagements, voiries et réseaux divers


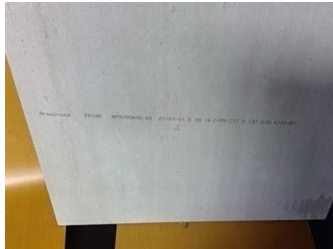
Sans objet

11 - Composants Hors norme

ZPSO non amianté par nature : Portes et fenêtres aluminium, Porte verre, Plaquage bois sur murs, Fenêtres PVC, Dalle de faux plafond

Niveau : Rez de chaussée

Localisation	Continuité / Discontinuité	n° de sondage	Zone	Prélèvement effectué / Sondage et extension	Echantillon	Analyse	Photo
Accueil		1	Mur donnant sur extérieur	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO non amianté par nature <u>Description:</u> Portes et fenêtres aluminium <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> - <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
		2	Mur porteur	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO non amianté par nature <u>Description:</u> Porte verre <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> - <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Salle d'audience		3	Mur A; Mur B; Mur C; Mur D	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO non amianté par nature <u>Description:</u> Plaquage bois sur murs <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		

Bureau greffe 4; Rez de chaussée - Salle d'audience; Rez de chaussée - Salle de réunion; Rez de chaussée - Couloir		4	Mur donnant sur extérieur	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO non amianté par nature <u>Description:</u> Fenêtres PVC <u>Composant de la construction:</u> - <u>Partie à sonder:</u> - <u>Justificatif:</u> Matériau qui par nature ne contient pas d'amiante		
Salle d'audience; Rez de chaussée - Salle d'eau; Rez de chaussée - Sanitaires		5	Plafond	Aucun prélèvement	<u>Identifiant:</u> ZPSO non amianté par nature <u>Description:</u> Dalle de faux plafond <u>Justificatif:</u> Sur marquage du matériau		

Légende : « ! - matériaux indissociables* » l'échantillon multicouche a été envoyée au laboratoire avec une demande d'analyse sur chaque couche séparément. Cependant, le laboratoire n'ayant pas réussi à distinguer chacune d'entre-elle, le retour de l'analyse a été généralisé à l'ensemble de l'échantillon. Des investigations complémentaires pourront être réalisées sur simple demande.

OBLIGATION DONNEUR D'ORDRE SELON L'ARTICLE 11 DE L'ARRETE DU 16 JUILLET 2019

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DAPP prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du DTA prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

7. RAPPORTS D'ANALYSES



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

ADX GROUPE
Cedric MILLESCAMPS
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX



N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-050704-01

Date d'émission de rapport : 16/09/2024 14:16

Référence dossier Client: 66e1dc4b6ee1bDossier: MA2408146566


Référence dossier N° : 24UV071175

Référence laboratoire N° : 24RI058139

Reçu par MyEasyLab le : 13/09/2024 12:38

Reçu par le laboratoire le : 13/09/2024

Date d'analyse : 16/09/2024

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001-01	P001 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage - Colle + joint de carrelage (Piece humide) - Rez de chaussee - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002-01	P002 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle + joint de plinthes (Piece humide) - Rez de chaussee - Sanitaires	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
003-01	P003 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnes + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de plâtre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de plâtre et ou beton lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) (Piece humide) - Rez de chaussee - Sanitaires	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-050704-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004-01	P004 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes;) (Piece humide) - Rez de chaussee - Salle d'eau	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005-01	P005 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - Enduit a base de ciment lisse ou taloche (Piece humide) - Rez de chaussee - Sanitaires	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006-01	P006 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche (Piece humide) - Rez de chaussee - Salle d'eau	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007-01	P007 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes - Enduit a base de platre lisse ou taloche - Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche (Piece humide) - Rez de chaussee - Sanitaires	Matériau de type peinture (violet) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008-01	P008 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence - Colle + joint de faïence (Piece humide) - Rez de chaussee - Sanitaires	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

2/7



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-050704-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009-01	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu) - Rez de chaussée - Accueil	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009-02	P009 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu) - Rez de chaussée - Accueil	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-01	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu) - Rez de chaussée - Couloir	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010-02	P010 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (bleu) - Rez de chaussée - Couloir	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-01	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau greffe 4	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011-02	P011 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Dalle de sol + Colle bitumineuse + ragréage - Rez de chaussée - Bureau greffe 4	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

3/7




Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-050704-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012-01	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (beige) - Rez de chaussée - Salle de réunion	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012-02	P012 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse - Revêtement Souple + Colle non bitumineuse + ragréage (beige) - Rez de chaussée - Salle de réunion	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013-01	P013 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de plinthes - Colle + joint de plinthes (noir) - Rez de chaussée - Couloir	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	 Fibres d'amiante de type chrysotile
014-01	P014 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnées + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit à base de plâtre lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) - Couche1: Enduit à base de plâtre et ou béton lisse ou taloché + Couche2: Peinture décorative (paillottes, gouttelettes,) - Rez de chaussée - Accueil	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

4/7



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-050704-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015-01	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Rez de chaussee - Bureau greffe 4	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MOLP / VZR2	2 / 2	-	Analyse réalisée non conclusive
015-02	P015 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Rez de chaussee - Bureau greffe 4	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016-01	P016 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Rez de chaussee - Accueil	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type mousse (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

5/7



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-050704-01

Indice n°	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017-01	P017 - 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maconnes + 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Rez de chaussee - Bureau greffe 4	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / L3BC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018-01	P018 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Rez de chaussee - Accueil	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019-01	P019 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Enduit a base de platre lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Couche1: Enduit a base de platre et ou beton lisse ou taloche + Couche2: Peinture decorative (pailletees, gouttelettes,) - Rez de chaussee - Bureau greffe 4	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / VC7D	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Le traitement des échantillons de ce dossier a nécessité au total :

24 analyses au laboratoire dont 23 par la technique identifiée sous le terme MET et 1 par la technique identifiée sous le terme MOLP.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

6/7



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-050704-01



AB 1609

Notes :

1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire. - 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire sépare l'échantillon transmis par le demandeur pour une analyse par composant. Des composants décrits simultanément dans une même prise d'essai n'ont pas pu être séparés pour l'analyse. - 3 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse (MOLP et META) sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019. - 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse. - 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibres d'amiante optiquement observable. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm. "Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante. - 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>. - 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client. - 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JOFR n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n°10). - 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et autorisé par :

Tomala

Malgorzata Tomala
Chef d'équipe suppléant



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

7/7

8. ANNEXES/ATTESTATION D'ASSURANCE/CERTIFICATION



Votre interlocuteur
CBT CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Portefeuille : **0114921220**
☎ **01 40 68 02 02**
📠 **01 40 68 05 00**

SAS ADX GROUPE
Comptabilité Fournisseurs
Parc Saint Fiacre
53200 CHATEAU GONTIER

Votre contrat
RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références
Contrat
3912280604
Référence client
0626460020

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
Parc Saint Fiacre - 53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit tant pour son compte que pour celui de :

- **HYPERION Développement**
- **SAS EXPERTAM**
- **SAS GALENA**
- **ADX Formation**
- **BCTI**

le contrat d'assurance Responsabilité Civile **1ère ligne n° 3912280604** et un contrat Responsabilité Civile **2ème ligne n° 3912431104**, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat et notamment :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiante avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie
- La recherche de Fibres Céramiques Réfractaires FCR

**Repérage de polluants:****AMIANTE :**

- Repérage de l'amiante avant travaux, (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle visuel amiante après travaux (CV1&CV2))
- Sapiteur Amiante
- Mesures d'empoussièrement amiante
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque ADX Groupe.

PLOMB:

- Repérage du plomb avant travaux (dans les bâtiments, les matériels ferroviaires, les aéronefs, l'industrie, les voiries et les sols navires, bateaux et autres engins flottants)
- Contrôle du plomb après travaux

AUTRES:

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC.197(62) de l'OMI
- Inventaire des matériaux pouvant contenir de la silice
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du PCB
- Inventaire des matériaux pouvant contenir du machefert
- Recherche des métaux lourds
- Diagnostic de pollution des sols
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Recherche de Radon N1 et N2

Contrôle du bâti:

- Diagnostique Technique Globale (DTG)
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Diagnostique Technique du bâtiment (DTB)
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Plan pluriannuel de travaux (PPT)
- Diagnostic PEMD (Produit Équipement Matériaux Déchet)
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasite dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Diagnostic sécurité piscine

**Energetique:**

- Réalisation d'audit énergétique sous réserve que l'assuré déclare que son activité ne peut en aucun cas être assimilable à une mission de maîtrise d'oeuvre et qu'il ne mette pas en relation les clients avec des professionnels du bâtiment. Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée au titre du contrat responsabilité civile Conditions de garantie.
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Vérification de la VMC
- Vérification de chantier de demande de certificat d'économies d'énergie (CEE)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage en rénovation Energétique et Thermique

Eau:

- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau

Mesurage:

- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile, surface de plancher, surfaces hors œuvre brute, hors œuvre nette.
- Mesurages en extérieurs et intérieurs
- Mission de topographie et numérisation 3D
- Réalisation de dessin et maquettes 2D & 3D

Sécurité:

- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Pose de détecteurs incendie
- Géodétection et géoréférencement des réseaux enterrés et identification au sol en marquage piquetage

Formation:

- Formation aux métiers du diagnostic
- Formation aux risques amiante, plomb
- Formation aux risques électrique
- Formation aux risques lié au travail en hauteur

Autres:

- Etat des lieux locatifs
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Audit de pré acquisition
- Dossier de mutation



Garanties au contrat 1^{ère} Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

Garanties au contrat 2^{ème} Ligne N° 3912431104

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre 1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	par expert 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d'assurance

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 1 500 000 € par sinistre et par année d'assurance

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1^{ère} ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1^{ère} ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1^{ère} ligne.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.

TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances



Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 01/01/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à **Paris** le **22/12/2023**

Pour la société :

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' or similar character, written over a horizontal line.



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI7324 Version 003

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur MILLESCAMPS Cédric

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans) - CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 27/10/2020 - Date d'expiration : 26/10/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 27/10/2020 - Date d'expiration : 26/10/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 19/02/2020 - Date d'expiration : 18/02/2025
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 19/02/2020 - Date d'expiration : 18/02/2025
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 18/07/2024 - Date d'expiration : 17/07/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 25/06/2024 - Date d'expiration : 24/06/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 18/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification