

RAPPORT DE DIAGNOSTIC DU PLOMB DANS LES REVÊTEMENTS

Rapport n° **RPb-220E109-24-0074-Version C**

Musée Nissim de Camondo
Travaux de mise aux normes selon APD (janvier 2024)
et CCTP Parquet et Ebenisterie du 15/10/2024
63 Rue Monceau
75008 PARIS



Ce rapport comporte : - 29 pages

AUGERIS

Amiante, Plomb, Legionella, Termites, Carrez, Diagnostic de Performance Energétique, Etudes de sol

Immeuble Ceylan - 6 allée de Londres 91140 VILLEJUST


☎ 01 69 59 28 40 📠 01 60 19 40 24 🌐 <http://www.augeris.fr> @ info@augeris.fr

SAS au capital de 20000 € - RCS EVRY - Siret 529 210 932 00024 - APE 7112B



SOMMAIRE

I. INFORMATIONS GENERALES	3
II. CONCLUSION	4
ANNEXE 1 : Liste des locaux	5
ANNEXE 2 : Plan Avant-Projet Définitif.....	8
ANNEXE 3 : Mesures	14
ANNEXE 4 : PLANS.....	21
ANNEXE 5 : PHOTOS.....	27
ANNEXE 6 : NOTICE D'INFORMATION	29

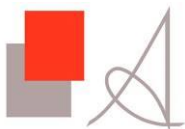

I. INFORMATIONS GENERALES

Références : **RPb-220E109-24-0074-Version C**

Mission	Diagnostic plomb dans les revêtements
Client	MUSEE DES ARTS DECORATIFS
Adresse	107 Rue de Rivoli 75001 PARIS
Vos références	-
Immeuble	63 Rue Monceau 75008 PARIS

Visite des lieux	
Date de la visite	18 mars 2024 et 15/11/2024
Opérateur de repérage	Didier BODECHON, Sandrine SEQUEIRA
AUGERIS	
Zones inaccessibles	néant
Si oui, localisation	-


Description de l'immeuble	
Type d'immeuble	Immeuble
Nombre d'étage(s)	R+2+SS
État général des parties communes	-

Local concerné	
Objet de la mission	Musée Nissim de Camondo Travaux de mise aux normes
Etage	R+2+SS
N° de lot	-
Habité	-
Nombre d'enfant(s)	-
Âges	-
Vendu	-

Méthode utilisée	Mesures à l'aide de l'appareil à fluorescence X
Identifiant Augeris	FEnX Smart 2
Type d'appareil	FEnX Smart
N° de série	2-0529
Date de chargement de la source radioactive	30/08/2023
Nature du radionucléide	Cadmium 109
Activité de la source lors du chargement	386 MBq
Autorisation	T910637
Assurance	AXA n° 10659334804

Nombre de mesures	273
--------------------------	-----

Réglementation	<ul style="list-style-type: none">Articles R.4412-59 à R.4412-93 du Code du Travail.Ancien arrêté du 12 juillet 1999 (note d'information en cas de présence de plomb)
-----------------------	--

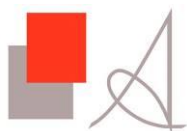

II. CONCLUSION

Présence de plomb : POSITIVE

« L'état des risques a révélé la présence de revêtements contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil réglementaire »

Commentaires

Le diagnostic est positif car des revêtements contenant du plomb à une concentration supérieure au seuil fixé par la réglementation ($\geq 1 \text{ mg/cm}^2$) ont été décelés lors de l'expertise.

Le seuil de 1 mg/cm^2 , issu du code de la Santé publique, vise à protéger la population des risques de saturnisme. L'accessibilité au plomb doit être combattue par les propriétaires des bâtiments d'habitation construits avant 1949, et le diagnostic est considéré comme positif au-delà de 1 mg/cm^2 .

Les concentrations supérieures à 1 mg/cm^2 sont indiquées en rouge.



Pour le chef d'entreprise, la réglementation à prendre en compte est celle du code du Travail (Articles R.4412-59 à R.4412-93), pour tous travaux sur supports plombés (peintures cérusées, canalisations, éléments de couverture, etc.).


Le seuil de tolérance de l'appareil étant fixé à $0,3 \text{ mg/cm}^2$, les revêtements contenant du plomb à une concentration comprise entre $0,3$ et $0,99 \text{ mg/cm}^2$ sont également considérés comme positifs.

Les concentrations comprises entre $0,3$ et $0,99 \text{ mg/cm}^2$ sont indiquées en rose.

Certains revêtements dont la concentration en plomb dépassent le seuil réglementaire présentent des dégradations (fissure, écaillage, etc.).

Organisme de contrôle AUGERIS
Immeuble Ceylan
6 Allée de Londres
91140 VILLEJUST

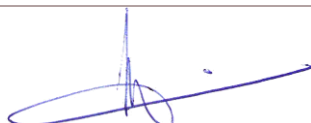	Rédacteur	Vérificateur	Approbateur
Nom	Didier BODECHON	Sandrine SEQUEIRA	Rémi CASTELLI
Date	20 novembre 2024	20 novembre 2024	20 novembre 2024
Visa			

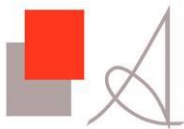

ANNEXE I : Liste des locaux

Adresse	Etage	N°	Local	Visite	Commentaire
63 Rue Monceau	Sous-sol	1	Circulation	18/03/24	
		2	Chaudière	18/03/24	
		3	Local stockage charbon	18/03/24	
		4	Local ventilation	18/03/24	
		5	Local stockage	18/03/24	
		6	Local stockage 2	18/03/24	
		7	Circulation côté rue	18/03/24	
		8	Local compteur d'eau	18/03/24	
		9	Remise	18/03/24	
	Rez-de-chaussée	10	Hall entrée extérieur	18/03/24	
		11	Vestibule	18/03/24	
		12	Bureau chef d'équipes et sanitaires associés	18/03/24	
		13	Local ancienne attente des valets de pied	18/03/24	
		14	Circulation	18/03/24	
		15	Local cantine cuisine employés	18/03/24	
		16	Vestiaires	18/03/24	
		17	Local ancienne salle des gens	18/03/24	
		18	Entrée de service	18/03/24	
		19	Dégagement entre entrée de service et ancienne cuisine	18/03/24	
		20	Local jardinier	18/03/24	
		21	Local descente à couvert	18/03/24	
		22	Atelier	18/03/24	
		23	Salle de pansage des chevaux	18/03/24	
		24	Local anciennes écuries	18/03/24	
		25	Sanitaires	18/03/24	
		26	Débarras	18/03/24	
		27	Cour de la remise	18/03/24	
		28	Accueil musée (vestiaires)	18/03/24	
		29	Sanitaires accueil	18/03/24	
		30	Entrée Vestibule	18/03/24	
	Rez-de-chaussée Haut	31	Escalier d'honneur	18/03/24	
		32	Bureau Grand	18/03/24	
		33	Salon Grand	18/03/24	




Adresse	Etage	N°	Local	Visite	Commentaire
		34	Salon des Huet	18/03/24	
		35	Salle à manger	18/03/24	
		36	Office	18/03/24	
		37	Galerie	18/03/24	
		38	Hall	18/03/24	
		39	Bureau Petit	18/03/24	
		40	Palier	18/03/24	
		41	Bureau (x3)	18/03/24	
		42	Atelier (x2)	18/03/24	
		43	Cuisine atelier	18/03/24	
	Rez-de-chaussée haut	44	Cabinet des porcelaines	18/03/24	
		45	Placard / rangement	18/03/24	
		46	Sanitaires	18/03/24	
		47	Office	18/03/24	
	Entresol	48	Local Argenterie	18/03/24	
		49	Bureau du Maître d'Hôtel	18/03/24	
		50	Local électrique	18/03/24	
	1er étage	51	Hall	18/03/24	
		52	Galerie	18/03/24	
		53	Local Habillage du Fils	18/03/24	
		54	Chambre du Fils (ancienne)	18/03/24	
		55	Bureau du Fils	18/03/24	
		56	Dégagement	18/03/24	
		57	Escalier du Valet de Chambre	18/03/24	
		58	Antichambre jaune	18/03/24	
		59	Local Habillage de Monsieur	18/03/24	
		60	Chambre de Monsieur	18/03/24	
		61	Circulation	18/03/24	
		62	Bibliothèque	18/03/24	
		63	Salon Bleu	18/03/24	
		64	Chambre de la gouvernante	18/03/24	
		65	Toilettes de la gouvernante	18/03/24	
	2ème étage	66	Circulation	18/03/24	
		67	Local Malles (Ancien)	18/03/24	
		68	Local linge sale (ancien)	18/03/24	






Adresse	Etage	N°	Local	Visite	Commentaire
		69	Local nettoyage (ancien)	18/03/24	
		70	Lingerie (ancienne) et ancienne chambre 01	18/03/24	
		71	Toilettes 01 (ancien)	18/03/24	
		72	Escalier de service et monte-charge	18/03/24	
		73	Couloir accès penderie	18/03/24	
		74	Local penderie du fils (ancienne)	18/03/24	
		75	Sanitaires	18/03/24	
		76	Local photographie (ancien)	18/03/24	
		77	Local garde meubles (ancien)	18/03/24	
		78	Salle de bains domestiques (ancienne)	18/03/24	
		79	Chambre 02 (ancienne)	18/03/24	
		80	Toilettes 02 (ancienne)	18/03/24	
		81	Chambre de la femme de chambre de Melle (ancienne)	18/03/24	
		82	Toilettes 03 (ancienne)	18/03/24	
		83	Local roberies et lingerie de travail (anciennes)	18/03/24	
		84	Local roberie (ancienne)	18/03/24	
		85	Local Malles 01 (ancien)	18/03/24	
		86	Chambre 04 (ancienne)	18/03/24	
		87	Toilettes 04 (ancienne)	18/03/24	
		88	Escalier Valet de chambre	18/03/24	
		89	Local 01 nettoyage (ancien)	18/03/24	
		90	Chambre 05 (ancienne)	18/03/24	
		91	Toilettes 05 (ancienne)	18/03/24	
		92	Chambre 06 (ancienne)	18/03/24	
		93	Toilettes 06 (ancienne)	18/03/24	
		94	Local penderie de Monsieur (ancienne)	18/03/24	
63 Rue Monceau	Rez-de-chaussée bas	95	Ancienne cuisine	27/09/24	
		96	Galerie et Hall	27/09/24	
		97	Circulation locaux personnel (gaine technique)	27/09/24	
	1 ^{er} étage	98	Escalier du valet (gaine technique)	27/09/24	
	2 ^{ème} étage	99	Ancienne lingerie et ancienne chambre 01	27/09/24	
		100	Circulation	27/09/24	
63 Rue Monceau	Rdc haut	101	SAS, passage entre Galerie & hall et Grand Salon	14/11/24	
		102	SAS, passage entre Salon des Huet et Grand Salon	14/11/24	
		103	Grand bureau	14/11/24	

Le diagnostic ne porte que sur la liste citée ci-dessus, tout autre local devra être considéré comme non visité.


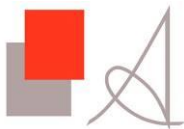




ANNEXE 2 : Plan Avant-Projet Définitif

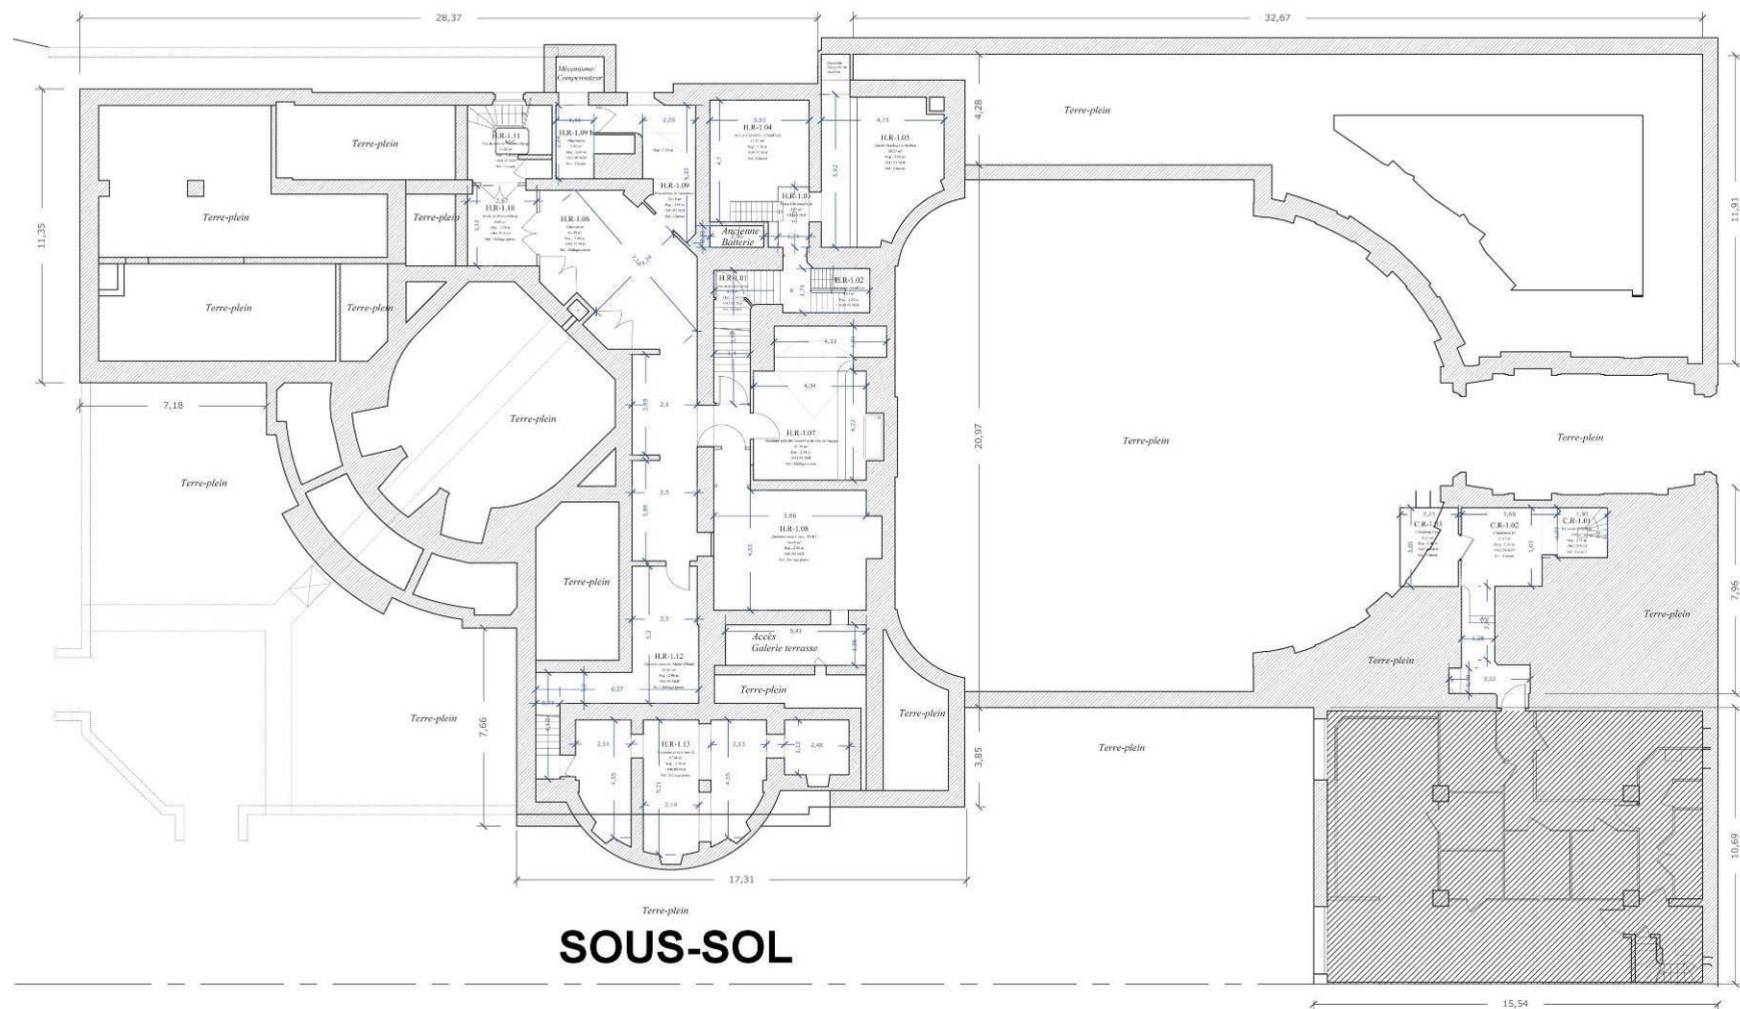

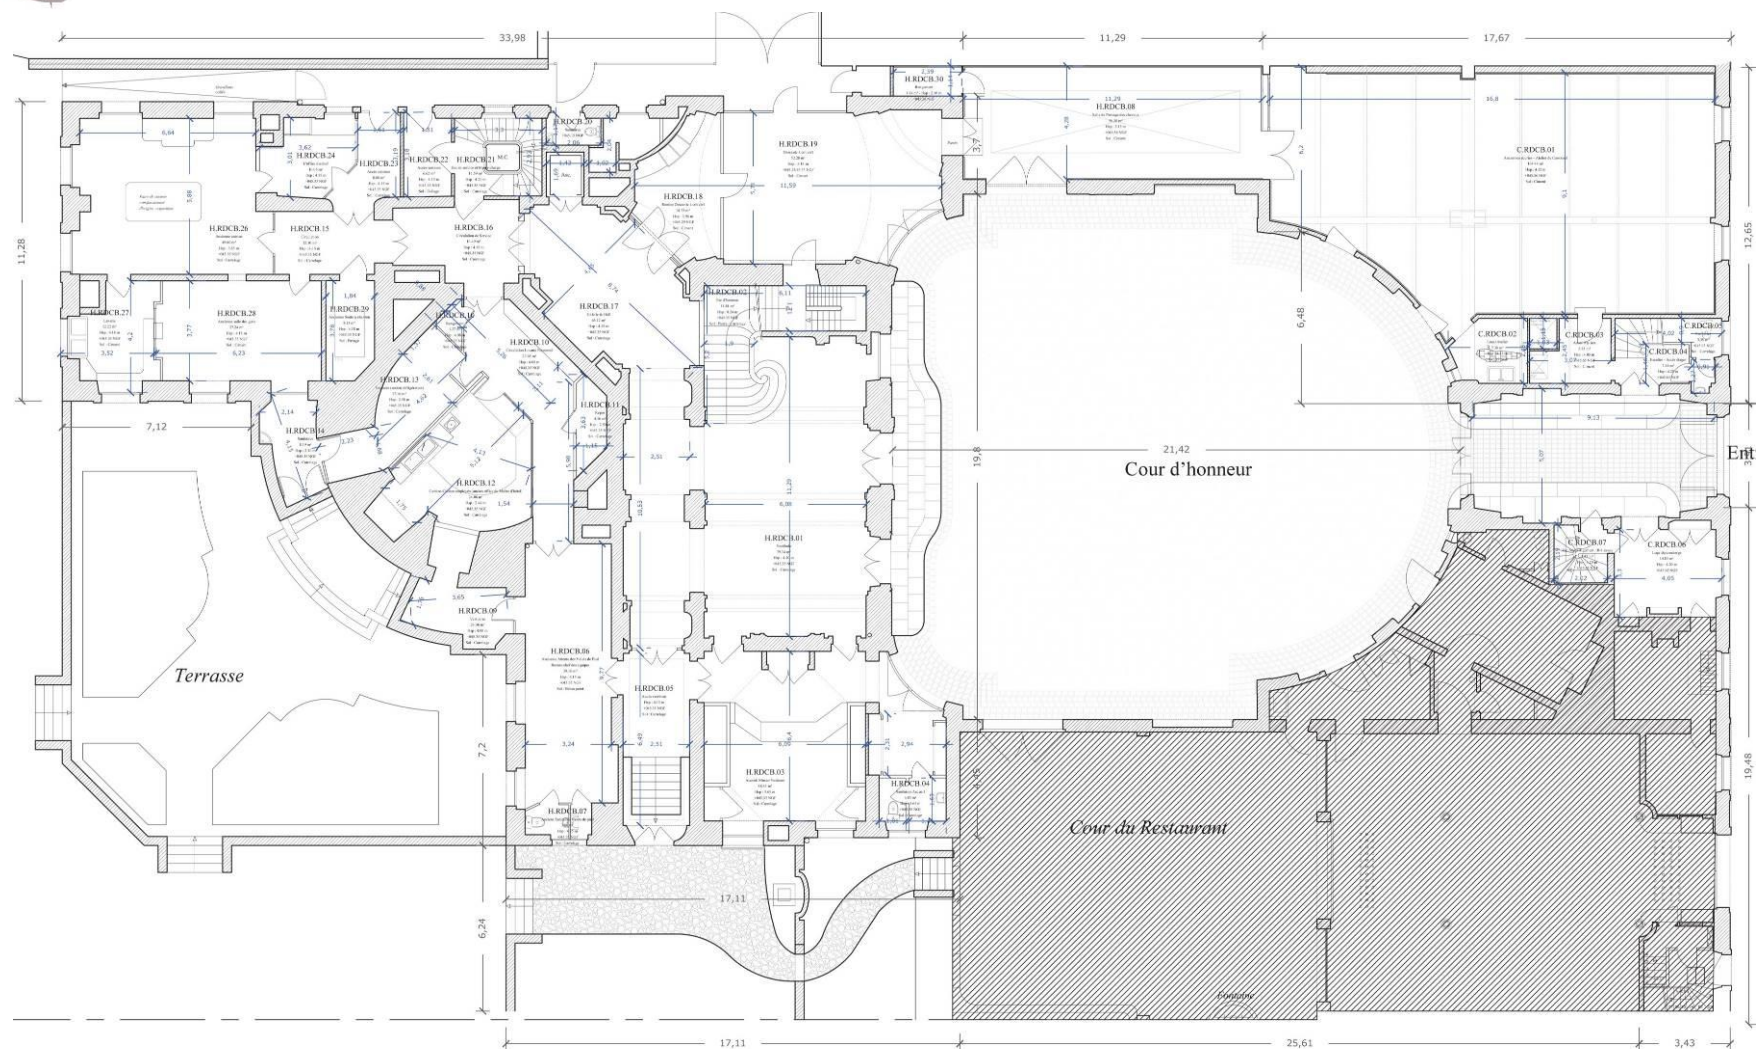
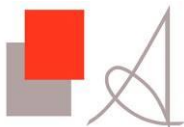


REZ-DE-CHAUSSEE BAS

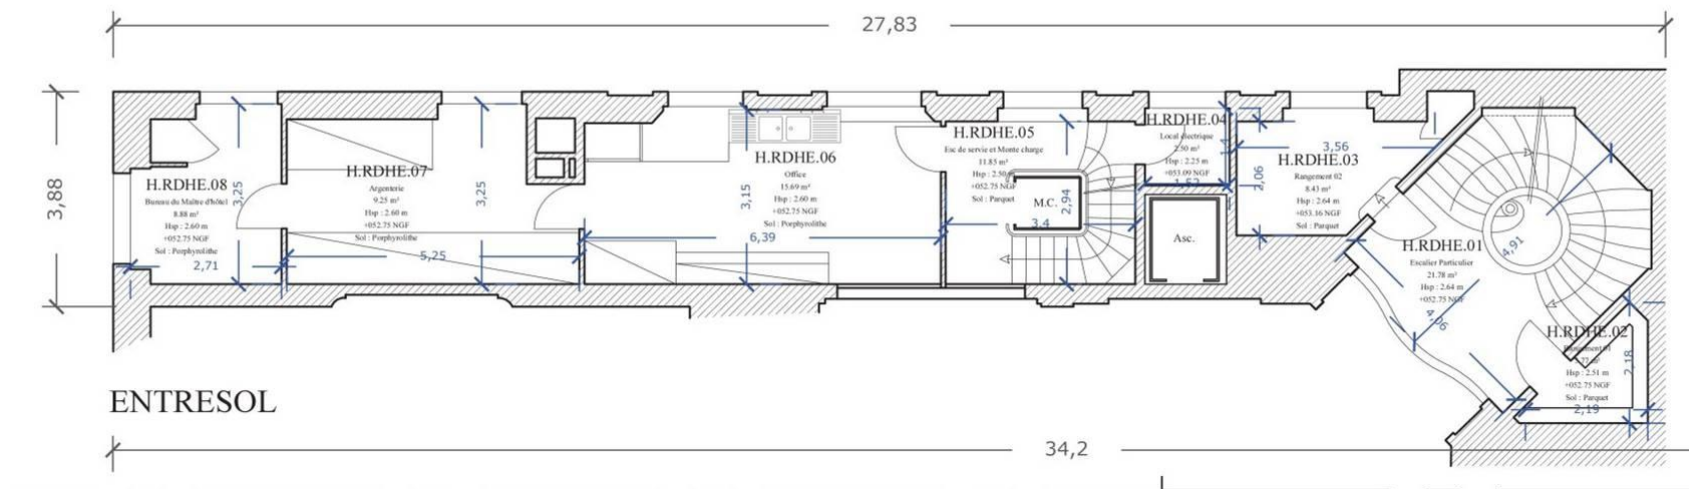
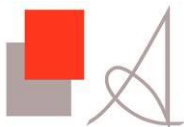


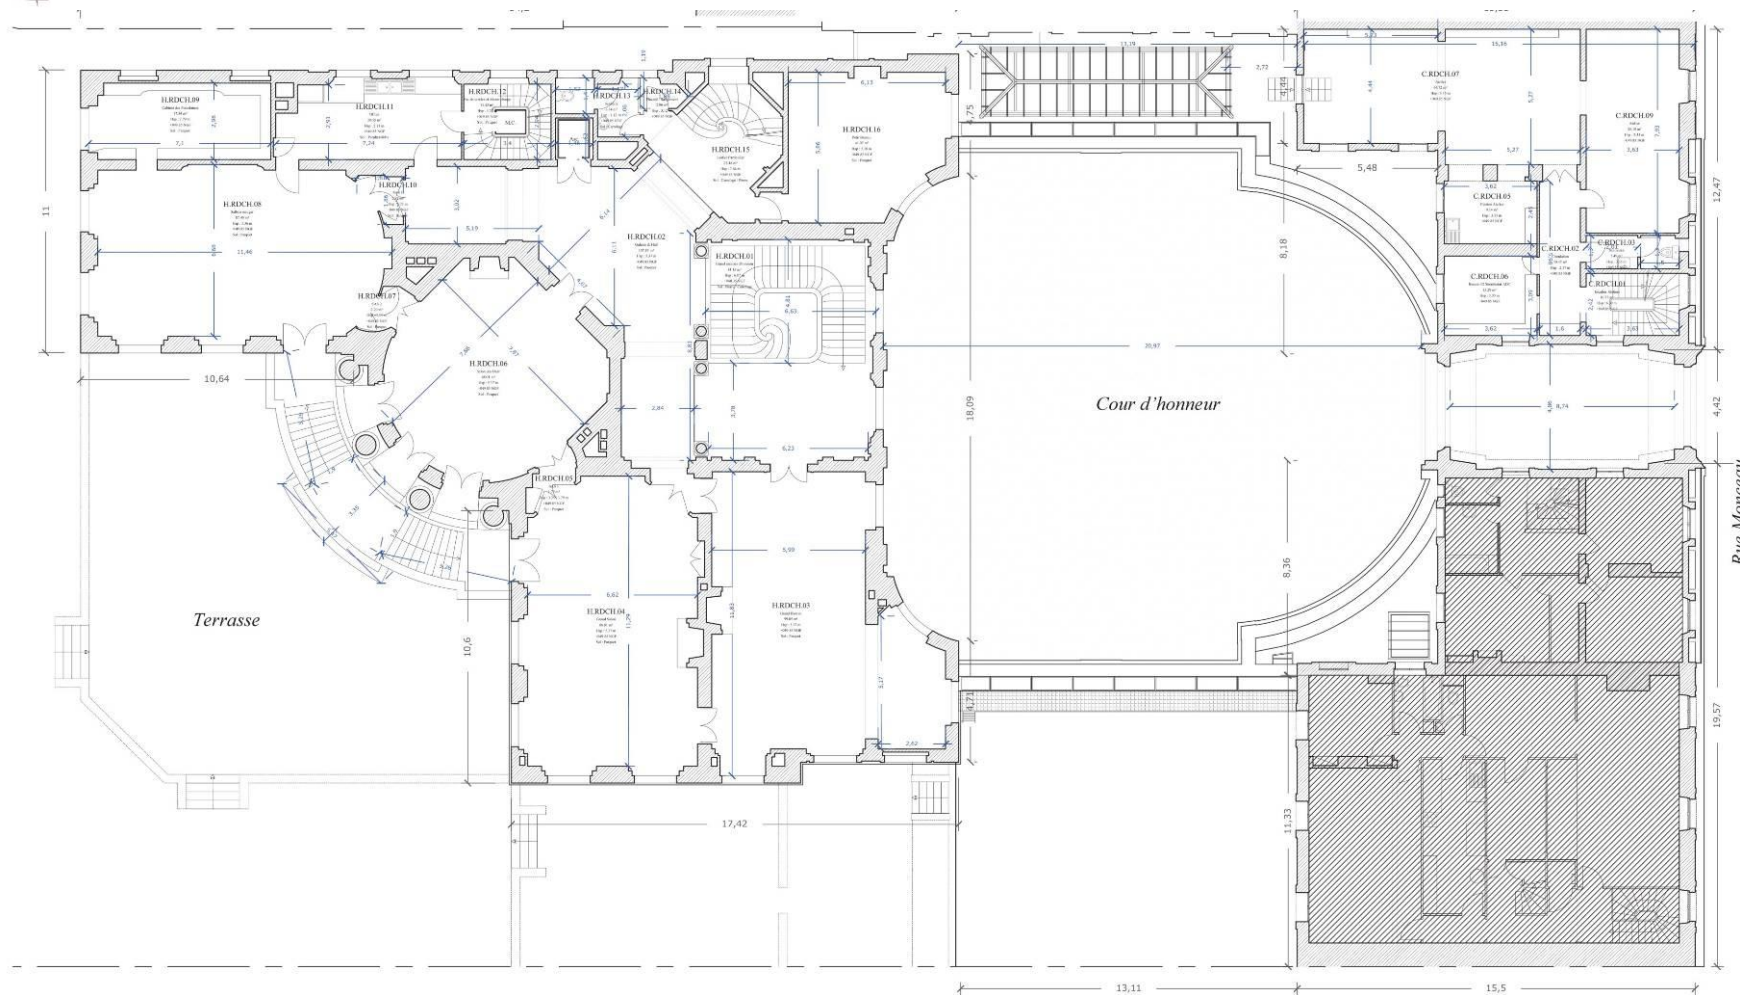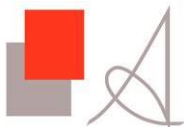


REZ-DE-CHAUSSEE HAUT

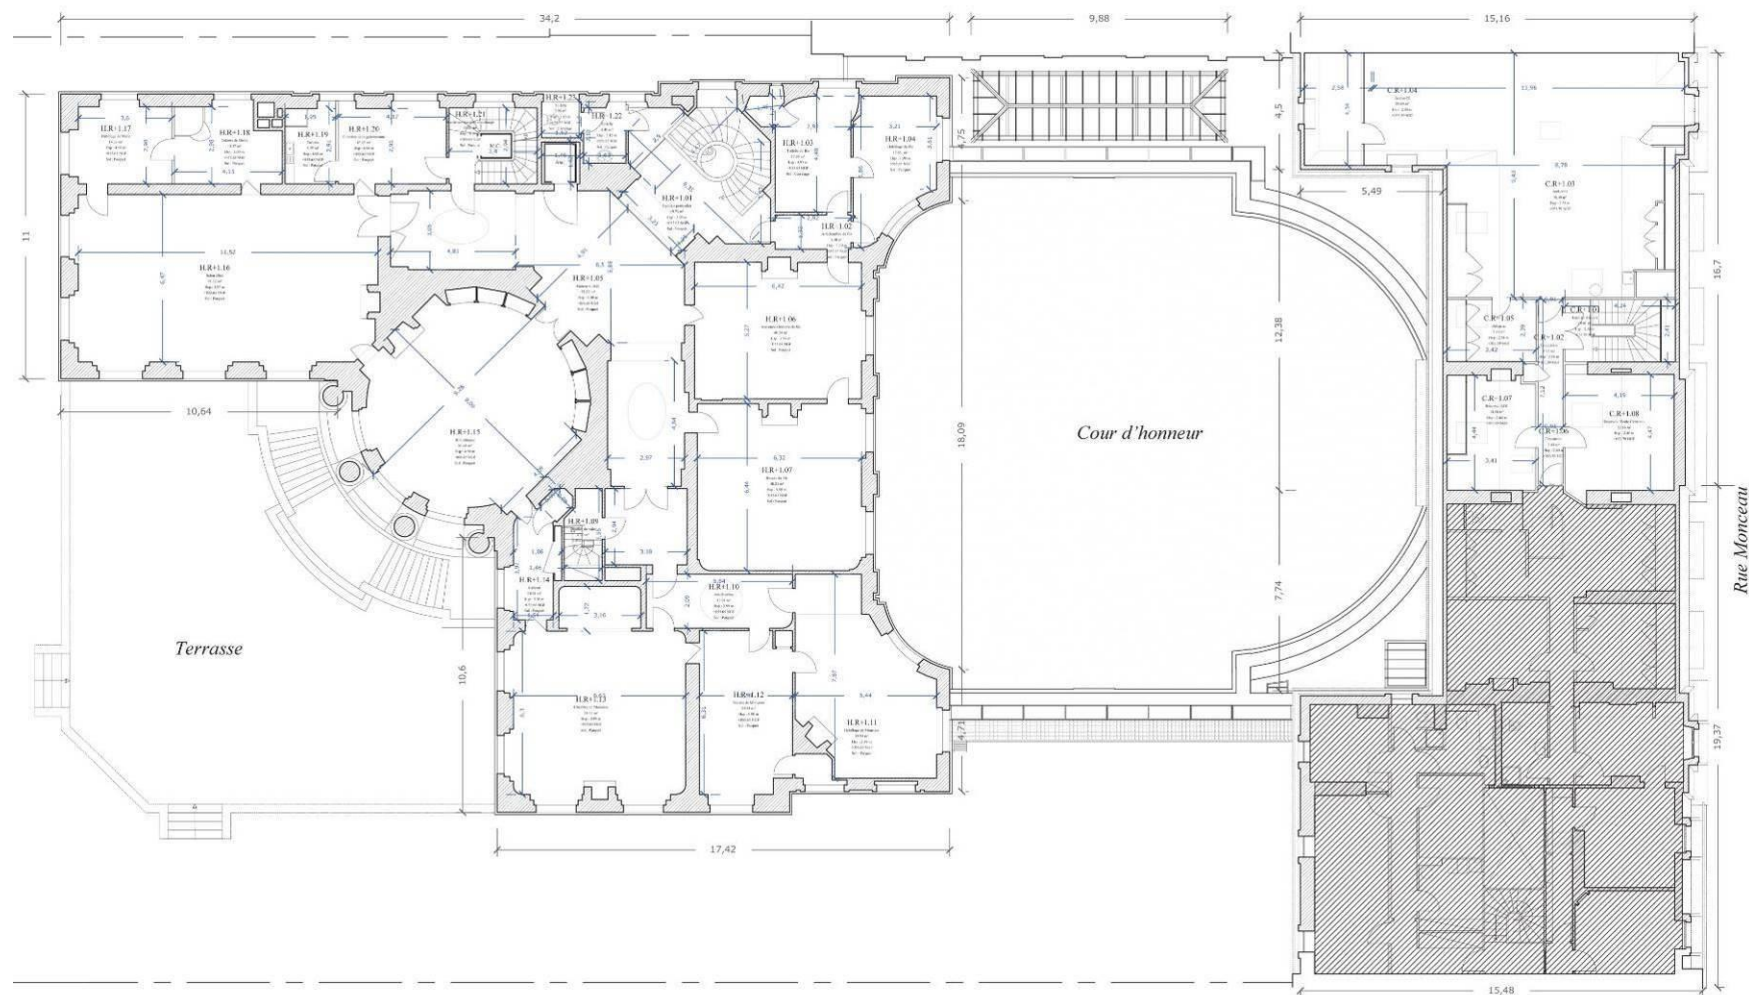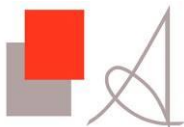

1ER ETAGE

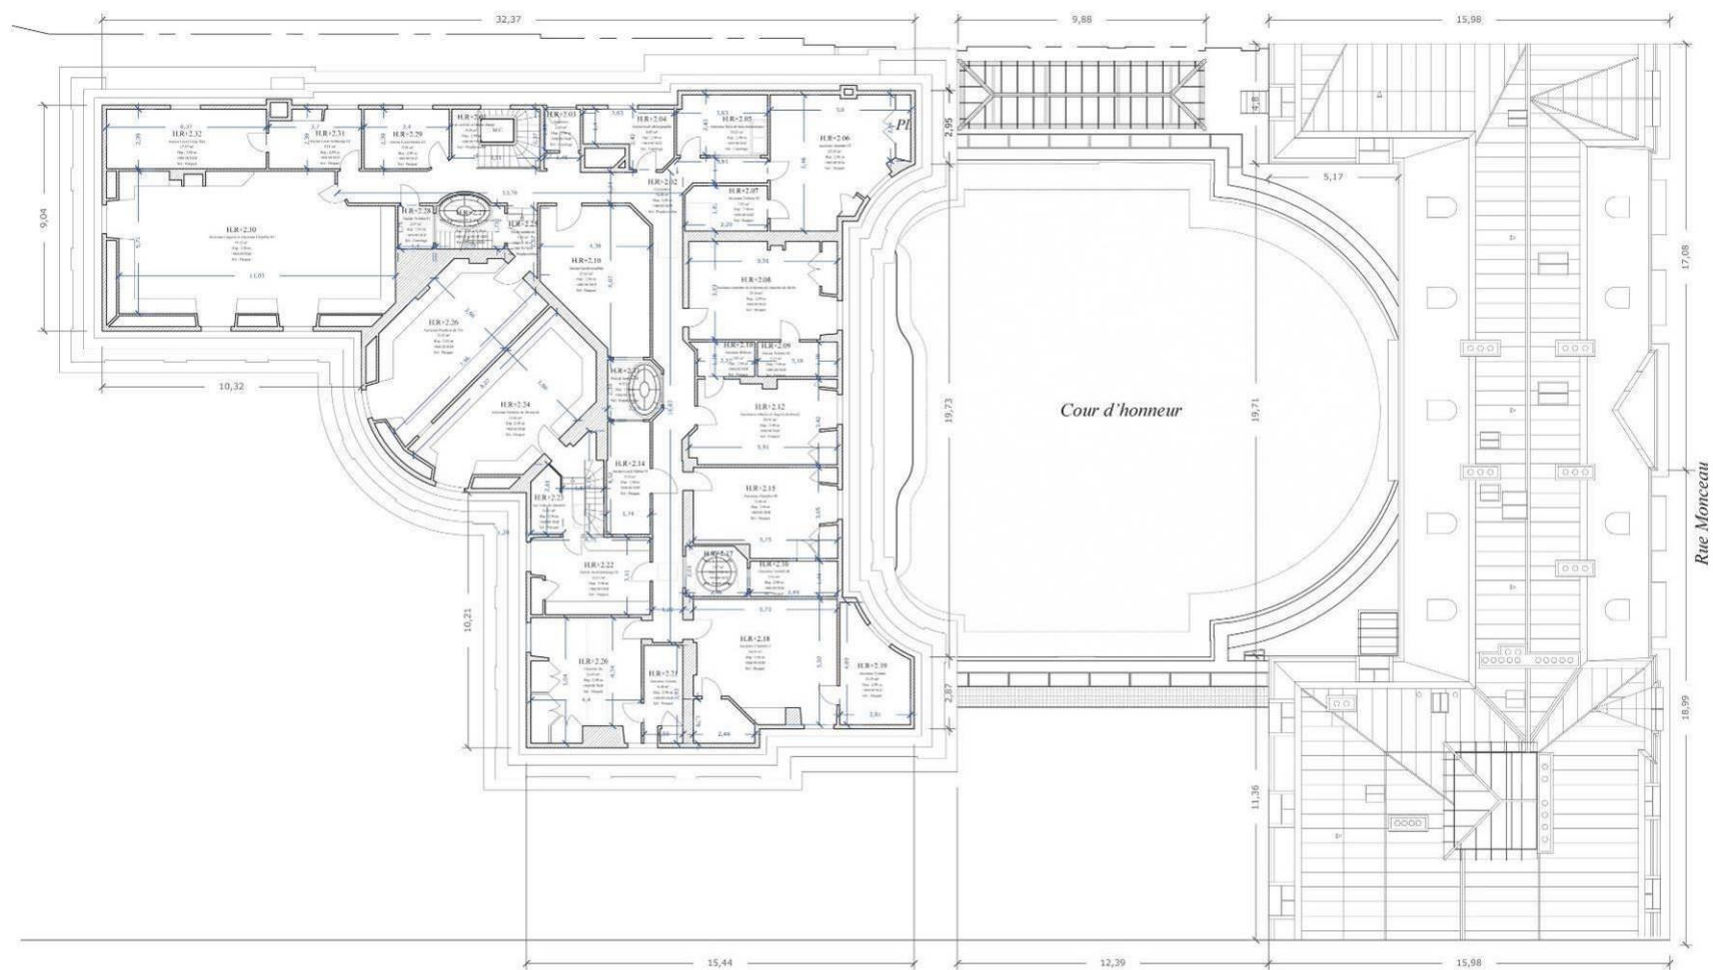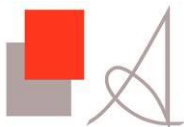


2EME ETAGE

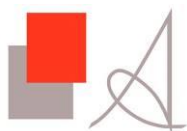


ANNEXE 3 : Mesures

Musée Nissim de Camondo - Travaux de mise aux normes selon APD (janvier 2024)
63 Rue Monceau - 75008 PARIS


N°	Etage	Local	Structure	Côté	Résultat	mg/cm²	Photo
1	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Mur	A	Positif	15,52	1
2	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Mur	B	Négatif	0,20	
3	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Mur	B	Positif	17,15	
4	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Mur	C	Positif	19,78	
5	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Mur bas	C	Négatif	0,06	
6	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Mur bas	B	Négatif	0,04	
7	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Plafond		Positif	16,05	2
8	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Grille de Monte charge		Positif	6,22	3
9	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Fenêtre		Positif	9,40	4
10	Sous-sol	Escalier de service et monte-charge	Main courante		Positif	7,75	5
11	Sous-sol	Accès au monte-charge	Porte		Positif	10,72	6
12	Sous-sol	Accès au monte-charge	Mur	C	Négatif	0,06	
13	Sous-sol	Accès au monte-charge	Mur	C	Négatif	0,03	
14	Sous-sol	Accès au monte-charge	Mur	B	Négatif	0,03	
15	Sous-sol	Accès au monte-charge	Porte		Positif	7,77	7
16	Sous-sol	Accès au monte-charge	Plafond		Négatif	0,08	
17	Sous-sol	Accès au monte-charge	IPN		Positif	12,16	8
18	Sous-sol	Accès au monte-charge	Mur	A	Négatif	0,09	
19	Sous-sol	Circulation	Mur	B	Négatif	0,08	
20	Sous-sol	Circulation	Mur	G	Négatif	0,05	
21	Sous-sol	Circulation	Porte de placard		Positif	14,24	9
22	Sous-sol	Circulation	Mur 6 Fond de placard	G	Négatif	0,11	
23	Sous-sol	Accès Machinerie asc	Mur	F	Négatif	0,02	
24	Sous-sol	Accès Machinerie asc	Mur	F	Négatif	0,04	
25	Sous-sol	Accès Machinerie asc	Plafond		Négatif	0,03	
26	Sous-sol	Accès Machinerie asc	IPN		Négatif	0,00	
27	Sous-sol	Accès Machinerie asc	Fenêtre		Positif	6,86	10
28	Sous-sol	Machinerie asc	Porte		Négatif	0,02	
29	Sous-sol	Local TGBT	Mur	B	Négatif	0,05	
30	Sous-sol	Local TGBT	Plafond		Négatif	0,00	
31	Sous-sol	Local TGBT	Bâti de porte		Positif	9,98	
32	Sous-sol	Ancienne salle des bouteilles de vins et rinçage	Porte		Positif	5,89	
33	Sous-sol	Ancienne salle des bouteilles de vins et rinçage	Plafond		Négatif	0,00	
34	Sous-sol	Ancienne salle des bouteilles de vins et rinçage	Bâti de porte		Positif	9,29	
35	Sous-sol	Ancienne salle des bouteilles de vins et rinçage	Plafond		Positif	4,47	
36	Sous-sol	Passerelle chaufferie	Garde-corps		Positif	4,75	11
37	Sous-sol	Passerelle chaufferie	Mur	D	Positif	28,74	
38	Sous-sol	Escalier accès chaufferie	Mur	D	Négatif	0,05	

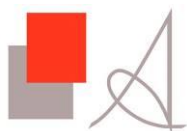


N°	Etage	Local	Structure	Côté	Résultat	mg/cm²	Photo
39	Sous-sol	Passerelle chaufferie	Sous-face escalier		Positif	7,83	12
40	Sous-sol	Passerelle chaufferie	Garde-corps		Positif	9,34	13
41	Sous-sol	Réserve à charbon	Mur	A	Négatif	0,24	
42	Sous-sol	Réserve à charbon	Muret		Négatif	0,06	
43	Sous-sol	Réserve à charbon	Plafond		Négatif	0,21	
44	Sous-sol	Passerelle chaufferie	Porte déposée		Positif	8,71	14
45	Sous-sol	Circulation	Mur	E	Négatif	0,00	
46	Rez-de-chaussée bas	Bureau chef d'équipes	Mur	A	Positif	20,16	
47	Rez-de-chaussée bas	Bureau chef d'équipes	Mur	C	Positif	18,23	
48	Rez-de-chaussée bas	Bureau chef d'équipes	Plafond		Positif	16,40	
49	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires femmes	Mur	C	Négatif	0,00	
50	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires femmes	Mur	B	Négatif	0,00	
51	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires femmes	Mur	B	Positif	11,02	
52	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires femmes	Mur	B	Positif	7,98	
53	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires femmes	Tableau de porte		Positif	7,76	
54	Rez-de-chaussée bas	Circulation locaux personnel	Mur	B	Positif	10,91	
55	Rez-de-chaussée bas	Circulation de service	Mur	C	Positif	12,75	
56	Rez-de-chaussée bas	Circulation de service	Porte		Positif	15,72	
57	Rez-de-chaussée bas	Galerie et Hall	Porte ascenseur		Positif	14,67	
58	Rez-de-chaussée bas	Ascenseur	Mur	D	Positif	17,01	
59	Rez-de-chaussée bas	Galerie et Hall	Porte Remise descente à couvert		Positif	0,44	15
60	Rez-de-chaussée bas	Galerie et Hall	Porte Remise descente à couvert		Positif	0,39	
61	Rez-de-chaussée bas	Accueil musée (vestiaires)	Placard		Positif	22,54	
62	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires accueil	Porte		Positif	12,50	
63	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires accueil	Mur	D	Positif	22,74	
64	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires accueil	Fenêtre		Positif	0,55	
65	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires accueil	Fenêtre		Positif	6,32	16
66	Rez-de-chaussée bas	Accueil musée (vestiaires)	Plafond		Positif	19,52	
67	Rez-de-chaussée bas	Accès vestibule	Bâti de porte		Positif	0,44	
68	Rez-de-chaussée bas	Accès vestibule	Bâti de porte		Positif	1,63	
69	Rez-de-chaussée bas	Vestibule	Volet		Positif	28,12	
70	Rez-de-chaussée bas	Descente à couvert	Plafond		Négatif	0,04	
71	Rez-de-chaussée bas	Descente à couvert	Plafond		Négatif	0,05	
72	Rez-de-chaussée bas	Descente à couvert	Moulure		Négatif	0,03	
73	Rez-de-chaussée bas	Salle de pansage des chevaux	Mur	C	Négatif	0,03	
74	Rez-de-chaussée bas	Salle de pansage des chevaux	Porte		Négatif	0,04	
75	Rez-de-chaussée bas	Salle de pansage des chevaux	IPN		Positif	10,38	17
76	Rez-de-chaussée bas	Salle de pansage des chevaux	Mur haut		Positif	18,76	17
77	Rez-de-chaussée haut	Grand salon	Mur	A	Positif	20,25	18
78	Rez-de-chaussée haut	Grand bureau	Plafond		Négatif	0,03	
79	Rez-de-chaussée haut	Grand bureau	Plafond		Positif	20,24	
80	Rez-de-chaussée haut	Grand salon	Plafond		Positif	9,61	
81	Rez-de-chaussée haut	Grand salon	Fenêtre		Positif	18,16	

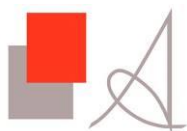


N°	Etage	Local	Structure	Côté	Résultat	mg/cm²	Photo
82	Rez-de-chaussée haut	SAS	Mur	D	Positif	9,51	
83	Rez-de-chaussée haut	Cabinet des porcelaines	Mur	C	Positif	8,10	
84	Rez-de-chaussée haut	Office	Mur	C	Positif	15,16	
85	Rez-de-chaussée haut	Sanitaires	Mur	B	Positif	21,98	
86	Rez-de-chaussée haut	Sanitaires	Porte		Positif	9,55	
87	Rez-de-chaussée haut	Sanitaires	Fenêtre		Positif	0,77	
88	Rez-de-chaussée haut	Sanitaires	Fenêtre		Positif	1,82	
89	Rez-de-chaussée haut	Rangement	Plafond		Positif	19,00	
90	1er étage	Escalier particulier	Mur	D	Positif	16,09	
91	1er étage	Toilette du fils	Mur	B	Positif	16,26	
92	1er étage	Habillage de Monsieur	Mur derrière tissu	C	Négatif	0,00	
93	1er étage	Toilette	Mur	A	Positif	22,22	
94	1er étage	Toilette	Fenêtre		Positif	11,47	
95	1er étage	Escalier du Valet de Chambre	Mur	C	Positif	9,34	
96	1er étage	Escalier du Valet de Chambre	Porte		Positif	12,85	
97	1er étage	Escalier du Valet de Chambre	Limon		Positif	9,69	
98	2ème étage	Ancienne salle de bains domestiques	Tabatière		Négatif	0,02	
99	2ème étage	Ancienne salle de bains domestiques	Porte		Positif	13,56	
100	2ème étage	Ancienne toilette 02	Mur	B	Positif	16,11	
101	2ème étage	Ancienne toilette 02	Porte		Positif	11,05	
102	2ème étage	Ancienne chambre de la femme de chambre de Melle	Volet		Positif	15,62	
103	2ème étage	Puit de lumière 02	Fenêtre		Positif	53,66	
104	2ème étage	Ancienne penderie de Monsieur	Plafond		Positif	6,25	
105	2ème étage	Ancienne toilette	Elements déposés		Positif	74,45	
106	2ème étage	Puit de lumière 02	Mur		Positif	16,59	
107	2ème étage	Puit de lumière 01	Main courante		Négatif	0,00	
108	2ème étage	Ancien toilette 01	Mur	D	Positif	8,42	
109	2ème étage	Ancien local linge salle	Plafond		Positif	26,16	
110	Rez-de-chaussée bas	Accès atelier	Mur	A	Négatif	0,03	
111	Rez-de-chaussée bas	Accès atelier	Porte		Négatif	0,02	
112	Rez-de-chaussée bas	Accès atelier	Mur	B	Négatif	0,03	
113	Rez-de-chaussée bas	Ancienne écurie	Mur	A	Positif	10,98	
114	Rez-de-chaussée bas	Local atelier	Mur	A	Négatif	0,03	
115	Rez-de-chaussée bas	Local atelier	Mur	C	Négatif	0,04	
116	Rez-de-chaussée bas	Local atelier	Fenêtre		Positif	6,55	
117	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires	Mur	C	Positif	34,14	
118	Rez-de-chaussée bas	Sanitaires	Porte		Positif	10,36	
119	Rez-de-chaussée haut	Circulation	Mur	A	Négatif	0,05	
120	Rez-de-chaussée haut	Bureau secrétariat	Mur	D	Négatif	0,00	
121	Rez-de-chaussée haut	Bureau secrétariat	Mur	C	Négatif	0,08	
122	Rez-de-chaussée haut	Bureau secrétariat	Fenêtre		Positif	8,35	
123	Rez-de-chaussée haut	Sanitaires	Tableau de porte		Positif	7,26	
124	Rez-de-chaussée haut	Sanitaires	Mur	C	Positif	11,47	

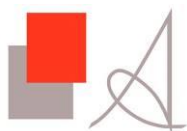


N°	Etage	Local	Structure	Côté	Résultat	mg/cm²	Photo
125	Rez-de-chaussée haut	Sanitaires	Porte		Positif	10,70	
126	Rez-de-chaussée haut	Atelier	Mur	C	Négatif	0,01	
127	Rez-de-chaussée haut	Atelier	Mur	B	Positif	6,00	
128	Rez-de-chaussée haut	Atelier	Fenêtre		Positif	25,80	
129	Rez-de-chaussée haut	Atelier	Tableau de fenêtre		Positif	34,76	
130	Rez-de-chaussée haut	Escalier	Mur	D	Positif	13,74	
131	1er étage	Débarras	Mur	A	Négatif	0,18	
132	1er étage	Débarras	Mur	B	Négatif	0,08	
133	1er étage	Débarras	Plafond		Négatif	0,15	
134	1er étage	Débarras	Mur	D	Positif	5,12	
135	1er étage	Débarras	Porte placard		Positif	4,68	
136	1er étage	Débarras	Porte		Négatif	0,01	
137	1er étage	Atelier	Mur	C	Négatif	0,00	
138	1er étage	Atelier	Porte		Positif	4,53	
139	1er étage	Atelier	Mur	D	Négatif	0,00	
140	1er étage	Atelier	Mur	D	Positif	1,14	
141	1er étage	Réserves / Ecole Camondo	Mur	A	Négatif	0,00	
142	1er étage	Réserves / Ecole Camondo	Plafond		Négatif	0,05	
143	1er étage	Réserves / Ecole Camondo	Mur	D	Négatif	0,00	
144	1er étage	Réserves / Ecole Camondo	Sous-pente	C	Négatif	0,06	
145	1er étage	Réserves ADC	Mur	C	Positif	11,84	
146	1er étage	Réserves ADC	Mur	A	Négatif	0,19	
147	Rez-de-chaussée bas	Loge	Mur	A	Positif	16,44	
148	Rez-de-chaussée bas	Loge	Mur	B	Positif	17,56	
149	Rez-de-chaussée bas	Loge	Mur	C	Positif	11,88	
150	Rez-de-chaussée bas	Loge	Mur	D	Positif	14,53	
151	Rez-de-chaussée bas	Loge	Porte		Positif	14,85	
152	Sous-sol	Escalier de la loge	Mur	A	Positif	34,86	
153	Sous-sol	Escalier de la loge	Mur	D	Positif	18,59	
154	Sous-sol	Escalier de la loge	Plafond		Positif	25,67	
155	Rez-de-chaussée bas	valet pied	Mur		Positif	18,80	
156	Rez-de-chaussée bas	valet pied	Mur		Positif	17,00	
157	Rez-de-chaussée bas	valet pied	Mur		Positif	24,30	
158	Rez-de-chaussée bas	valet pied	Mur		Positif	13,80	
159	Rez-de-chaussée bas	couloir	Mur		Positif	5,80	
160	Rez-de-chaussée bas	réfectoire	Mur		Positif	6,50	
161	Rez-de-chaussée bas	réfectoire	Mur		Positif	8,00	
162	Rez-de-chaussée bas	placard	Mur		Positif	7,40	
163	Rez-de-chaussée bas	salle des gens	Mur		Positif	15,60	
164	Rez-de-chaussée bas	salle des gens	Mur		Positif	12,70	
165	Rez-de-chaussée bas	salle des gens	Mur		Négatif	0,00	
166	Rez-de-chaussée bas	entrée service	Mur		Positif	48,30	
167	Rez-de-chaussée bas	escalier service	Mur		Positif	15,20	

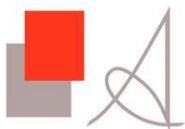

N°	Etage	Local	Structure	Côté	Résultat	mg/cm²	Photo
168	Rez-de-chaussée bas	escalier service	Mur		Négatif	0,01	
169	Sous-sol	escalier service	Mur		Positif	27,90	
170	Sous-sol	escalier service	Mur		Négatif	0,00	
171	Sous-sol	réserve	Mur		Négatif	0,29	
172	Sous-sol	réserve	Mur		Négatif	0,07	
173	Sous-sol	réserve	Mur		Négatif	0,06	
174	Sous-sol	réserve	Mur		Négatif	0,12	
175	Sous-sol	réserve	Ouvrant Porte		Positif	5,70	
176	Sous-sol	réserve	Bati Porte		Positif	7,30	
177	Sous-sol	réserve	placard		Positif	7,30	
178	Sous-sol	esc accès Sous-sol	Mur		Positif	8,00	
179	Sous-sol	esc accès Sous-sol	Mur		Négatif	0,04	
180	Sous-sol	esc accès Sous-sol	Mur		Positif	7,10	
181	Sous-sol	chaufferie	Mur		Positif	1,20	
182	Sous-sol	chaufferie	Mur		Positif	1,50	
183	Sous-sol	accès chaufferie	Mur		Négatif	0,03	
184	Sous-sol	accès chaufferie	Mur		Négatif	0,24	
185	Sous-sol	descente a couvert	Mur		Négatif	0,05	
186	Sous-sol	descente a couvert	Mur		Négatif	0,02	
187	Sous-sol	descente a couvert	Mur		Négatif	0,04	
188	Sous-sol	descente a couvert	Mur		Négatif	0,07	
189	Sous-sol	descente a couvert	Mur		Négatif	0,06	
190	Rez-de-chaussée bas	salle de pansage	Mur		Négatif	0,04	
191	Rez-de-chaussée bas	salle de pansage	Mur		Négatif	0,01	
192	Rez-de-chaussée bas	salle de pansage	Mur		Positif	19,70	
193	Rez-de-chaussée bas	salle de pansage	Ouvrant Porte		Négatif	1,60	
194	Sous-sol	vestibule	Ouvrant Porte		Négatif	0,01	
195	Sous-sol	vestibule	Ouvrant Porte		Positif	16,30	
196	Sous-sol	vestibule	Rampe		Positif	5,70	
197	1er	vestibule	Rampe		Positif	14,50	
198	Rez-de-chaussée haut	grand bureau	Mur		Négatif	0,01	
199	Rez-de-chaussée haut	grand bureau	Mur		Négatif	0,00	
200	Rez-de-chaussée haut	grand bureau	Ouvrant Porte		Positif	13,70	
201	Rez-de-chaussée haut	a cote grand salon	Mur		Positif	15,00	
202	Rez-de-chaussée haut	a cote grand salon	Mur		Positif	13,20	
203	Rez-de-chaussée haut	salon huet	Mur		Positif	5,90	
204	entresol	office	Mur		Positif	19,60	
205	entresol	argenterie	Mur		Positif	21,50	
206	entresol	argenterie	Mur		Positif	16,30	
207	entresol	argenterie	Ouvrant Porte		Positif	8,70	
208	entresol	argenterie	Plinthe		Positif	13,00	
209	1er	chambre gouvernante	Mur		Positif	19,80	
210	1er	chambre gouvernante	Mur		Positif	18,60	

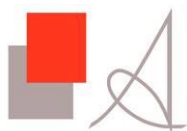


N°	Etage	Local	Structure	Côté	Résultat	mg/cm²	Photo
211	1er	passage bibli0theque	Mur		Positif	16,30	
212	1er	anti chambre	Mur		Positif	12,90	
213	1er	anti chambre	Mur		Positif	22,50	
214	1er	bureau du fils	Mur		Positif	21,50	
215	1er	bureau du fils	Ouvrant Porte		Positif	10,50	
216	1er	passage wc esc	Mur		Négatif	0,01	
217	1er	passage wc esc	Mur		Négatif	0,02	
218	1er	passage wc esc	Bati Porte		Positif	12,40	
219	2eme	Circulation	Mur		Positif	44,10	
220	2eme	Circulation	Bati Fenêtre		Positif	15,20	
221	2eme	Ancien local malles	Mur		Positif	10,50	
222	2eme	Ancien local malles	Bati Porte		Positif	10,40	
223	2eme	Ancienne chambre 2	Bati Porte		Positif	12,60	
224	2eme	Ancienne chambre 2	Mur		Positif	3,20	
225	Rez-de-chaussée bas	esc	Garde corps		Positif	2,10	
226	Rez-de-chaussée bas	esc	Barreau		Négatif	0,29	
227	Rez-de-chaussée bas	esc	Limon		Positif	13,20	
228	Rez-de-chaussée bas	esc	Mur		Positif	3,60	
229	Rez-de-chaussée bas	esc	Mur		Positif	17,10	
230	Rez-de-chaussée haut	circulation	Mur		Négatif	0,00	
231	Rez-de-chaussée haut	WC	Mur		Positif	5,00	
232	Rez-de-chaussée haut	WC	Ouvrant Porte		Positif	7,00	
233	Rez-de-chaussée haut	salle attente adc	Bati Porte		Négatif	0,15	
234	Rez-de-chaussée haut	salle attente adc	Bati Porte		Négatif	0,00	
235	Rez-de-chaussée haut	salle attente adc	Mur		Négatif	0,00	
236	Rez-de-chaussée haut	salle attente adc	Mur		Négatif	0,12	
237	Rez-de-chaussée haut	salle attente adc	Mur		Positif	12,70	
238	Rez-de-chaussée haut	salle attente adc	Ouvrant Fenêtre		Positif	37,90	
239	Rez-de-chaussée haut	Secrétariat atelier	Ouvrant Fenêtre		Positif	8,20	
240	Rez-de-chaussée haut	Secrétariat atelier	Mur		Négatif	0,15	
241	Rez-de-chaussée haut	Secrétariat atelier	Mur		Négatif	0,00	
242	Rez-de-chaussée haut	Secrétariat atelier	Bati Porte		Négatif	0,05	
243	1er étage	atelier	Mur		Négatif	0,00	
244	1er étage	atelier	Mur		Négatif	0,00	
245	1er étage	atelier	Ouvrant Fenêtre		Positif	5,00	
246	1er étage	atelier	Garde corps		Positif	4,20	
247	1er étage	ancienne sdb	Mur		Positif	8,50	
248	1er étage	ancienne sdb	Mur		Positif	6,50	
249	1er étage	ancienne sdb	Mur		Positif	8,20	
250	1er étage	ancienne appartement	Mur		Positif	13,80	
251	1er étage	ancienne appartement	Mur		Négatif	0,00	
252	1er étage	ancienne appartement	Mur		Positif	12,00	
253	1er étage	ancienne appartement	Mur		Positif	7,40	

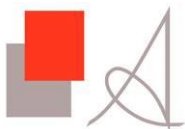


N°	Etage	Local	Structure	Côté	Résultat	mg/cm²	Photo
254	1er étage	ancienne appartement	Mur		Positif	3,80	
255	1er étage	ancienne appartement	Mur		Positif	3,80	
256	1er étage	ancienne appartement	Mur		Négatif	0,00	
257	1er étage	ancienne appartement	Mur		Négatif	0,08	
258	1er étage	ancienne appartement	Mur		Négatif	0,09	
259	1er étage	ancienne appartement	Mur		Positif	6,70	
260	1er étage	ancienne appartement	Mur		Négatif	0,08	
261	1er étage	ancienne appartement	Mur		Négatif	0,06	
262	1er étage	ancienne appartement	Mur		Positif	7,00	
263	1er étage	ancienne appartement	Mur		Positif	7,90	
264	1er étage	ancienne appartement	Mur		Négatif	0,01	
265	1er étage	ancienne appartement	Mur		Négatif	0,17	
266	1er étage	escalier	Mur		Positif	4,80	
267	Rdc haut	passage entre grand salon et galerie & hall	Parquet d'origine		Négatif	0,00	
268	Rdc haut	passage entre grand salon et galerie & hall	Parquet apparent		Négatif	0,03	
269	Rdc haut	passage entre grand salon et galerie & hall	Mur		Négatif	0,03	
270	Rdc haut	passage entre grand salon et salon des Huet	Parquet d'origine		Négatif	0,09	
271	Rdc haut	grand salon	Mur		Négatif	0,05	
272	Rdc haut	grand salon	Plot de colle		Négatif	0,02	
273	Rdc haut	grand salon	Plot de colle		Négatif	0,03	

MUR A correspond au mur d'accès principal de la pièce.
Les mesures des murs suivants sont effectuées dans le sens des aiguilles d'une montre

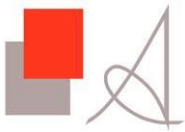



ANNEXE 4 : PLANS

Musée Nissim de Camondo - Travaux de mise aux normes selon APD (janvier 2024) et CCTP Parquet et Ebenisterie du 15/10/2024
63 Rue Monceau - 75008 PARIS

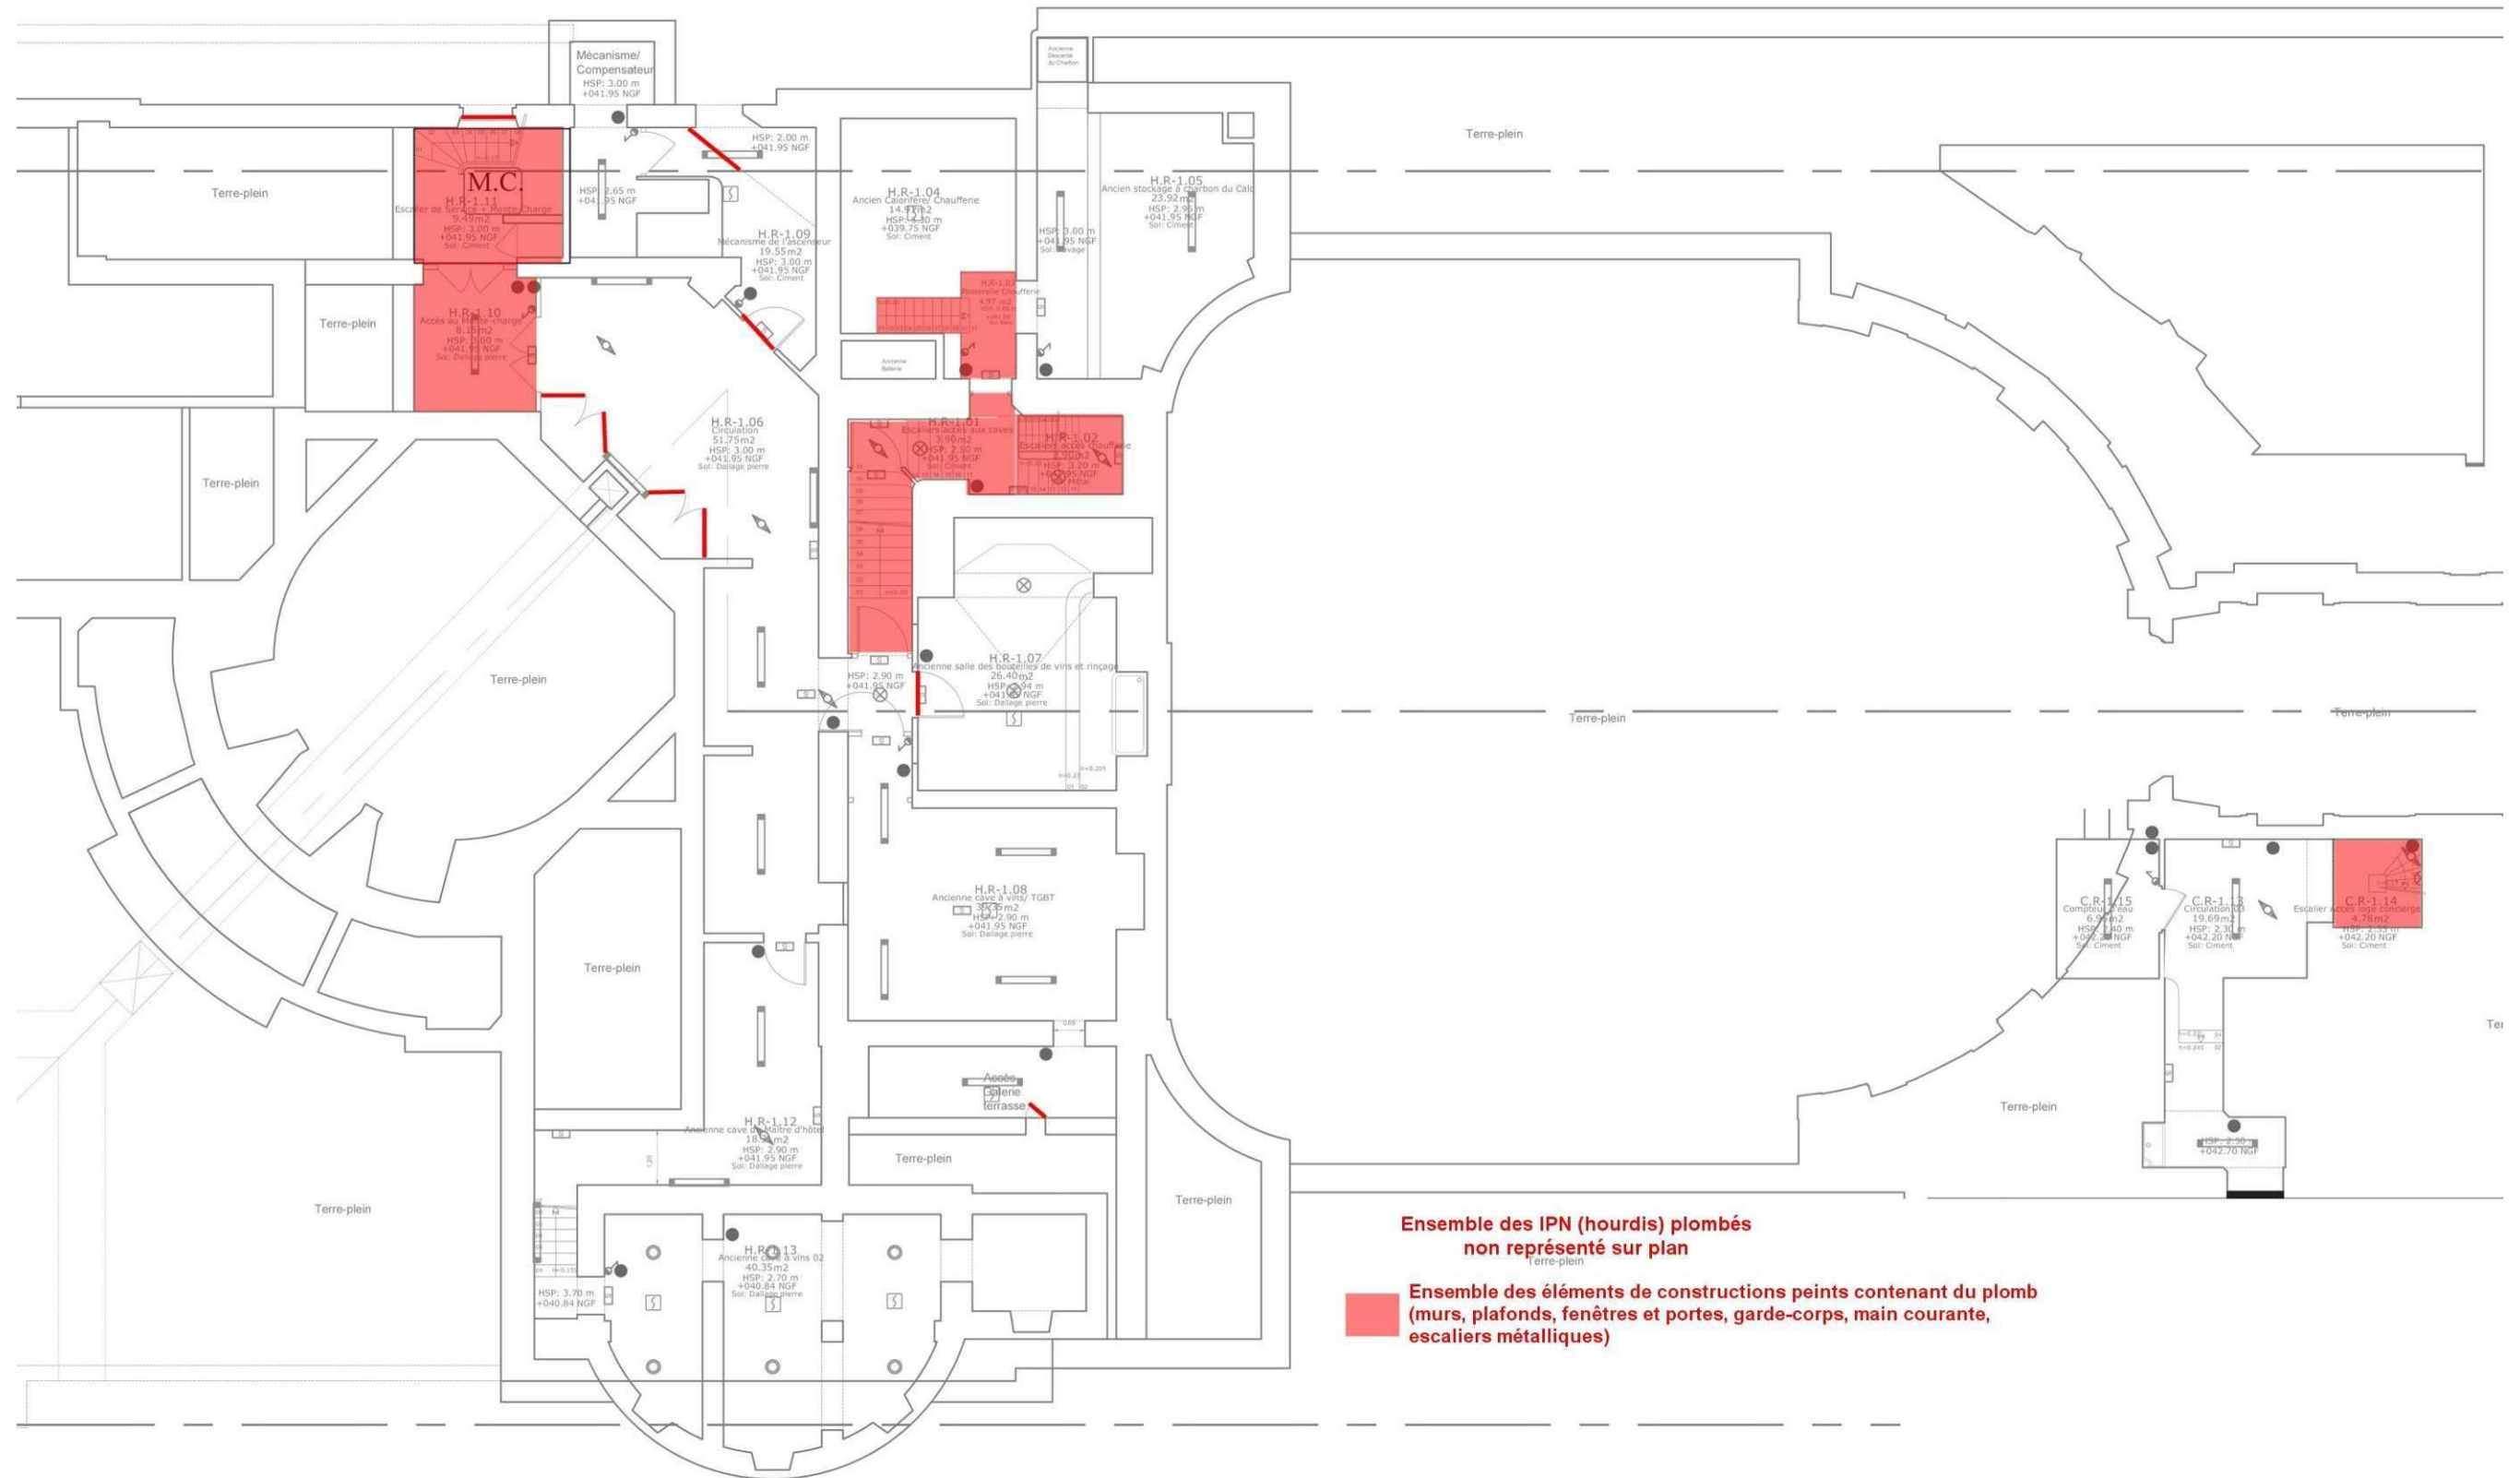



Sous-sol

Revêtement contenant du plomb $\geq 1\text{mg/cm}^2$
 $0,3\text{mg/cm}^2 \leq \text{Revêtement contenant du plomb} < 1\text{mg/cm}^2$

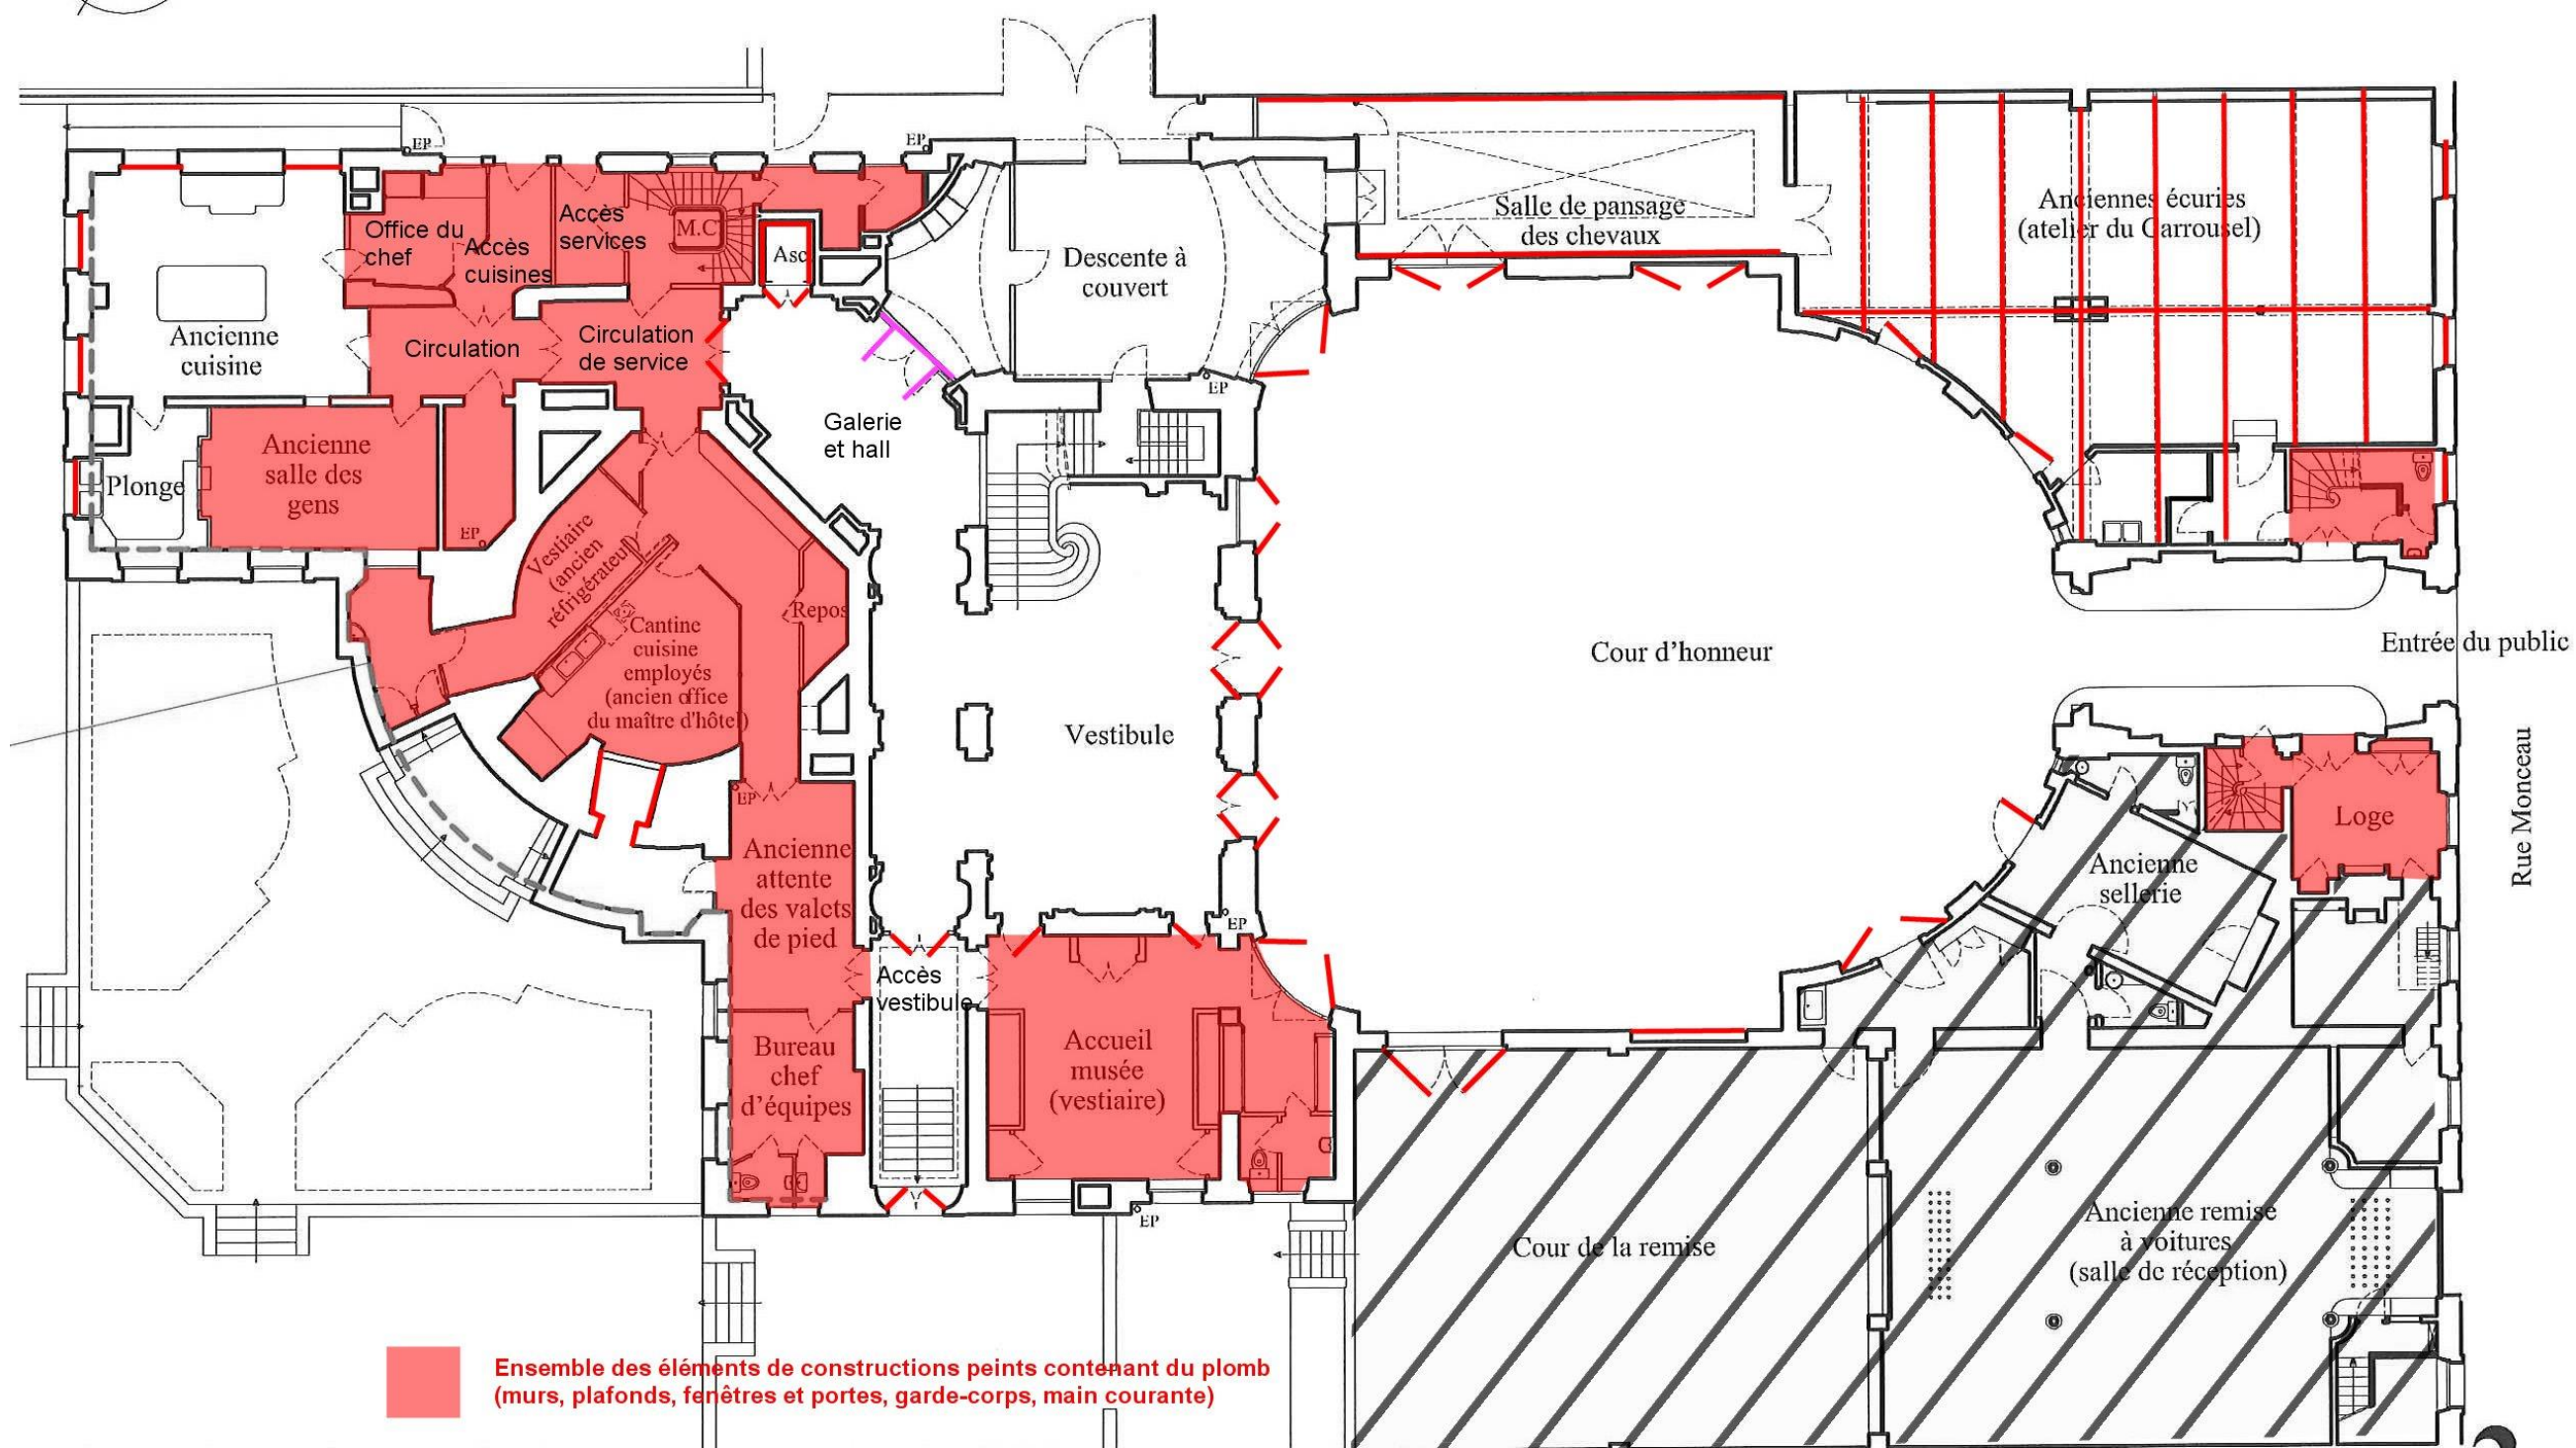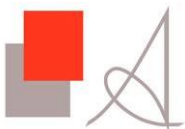

Rez-de-chaussée bas



Revêtement contenant du plomb $\geq 1\text{mg/cm}^2$
 $0,3\text{mg/cm}^2 \leq$ Revêtement contenant du plomb $< 1\text{mg/cm}^2$

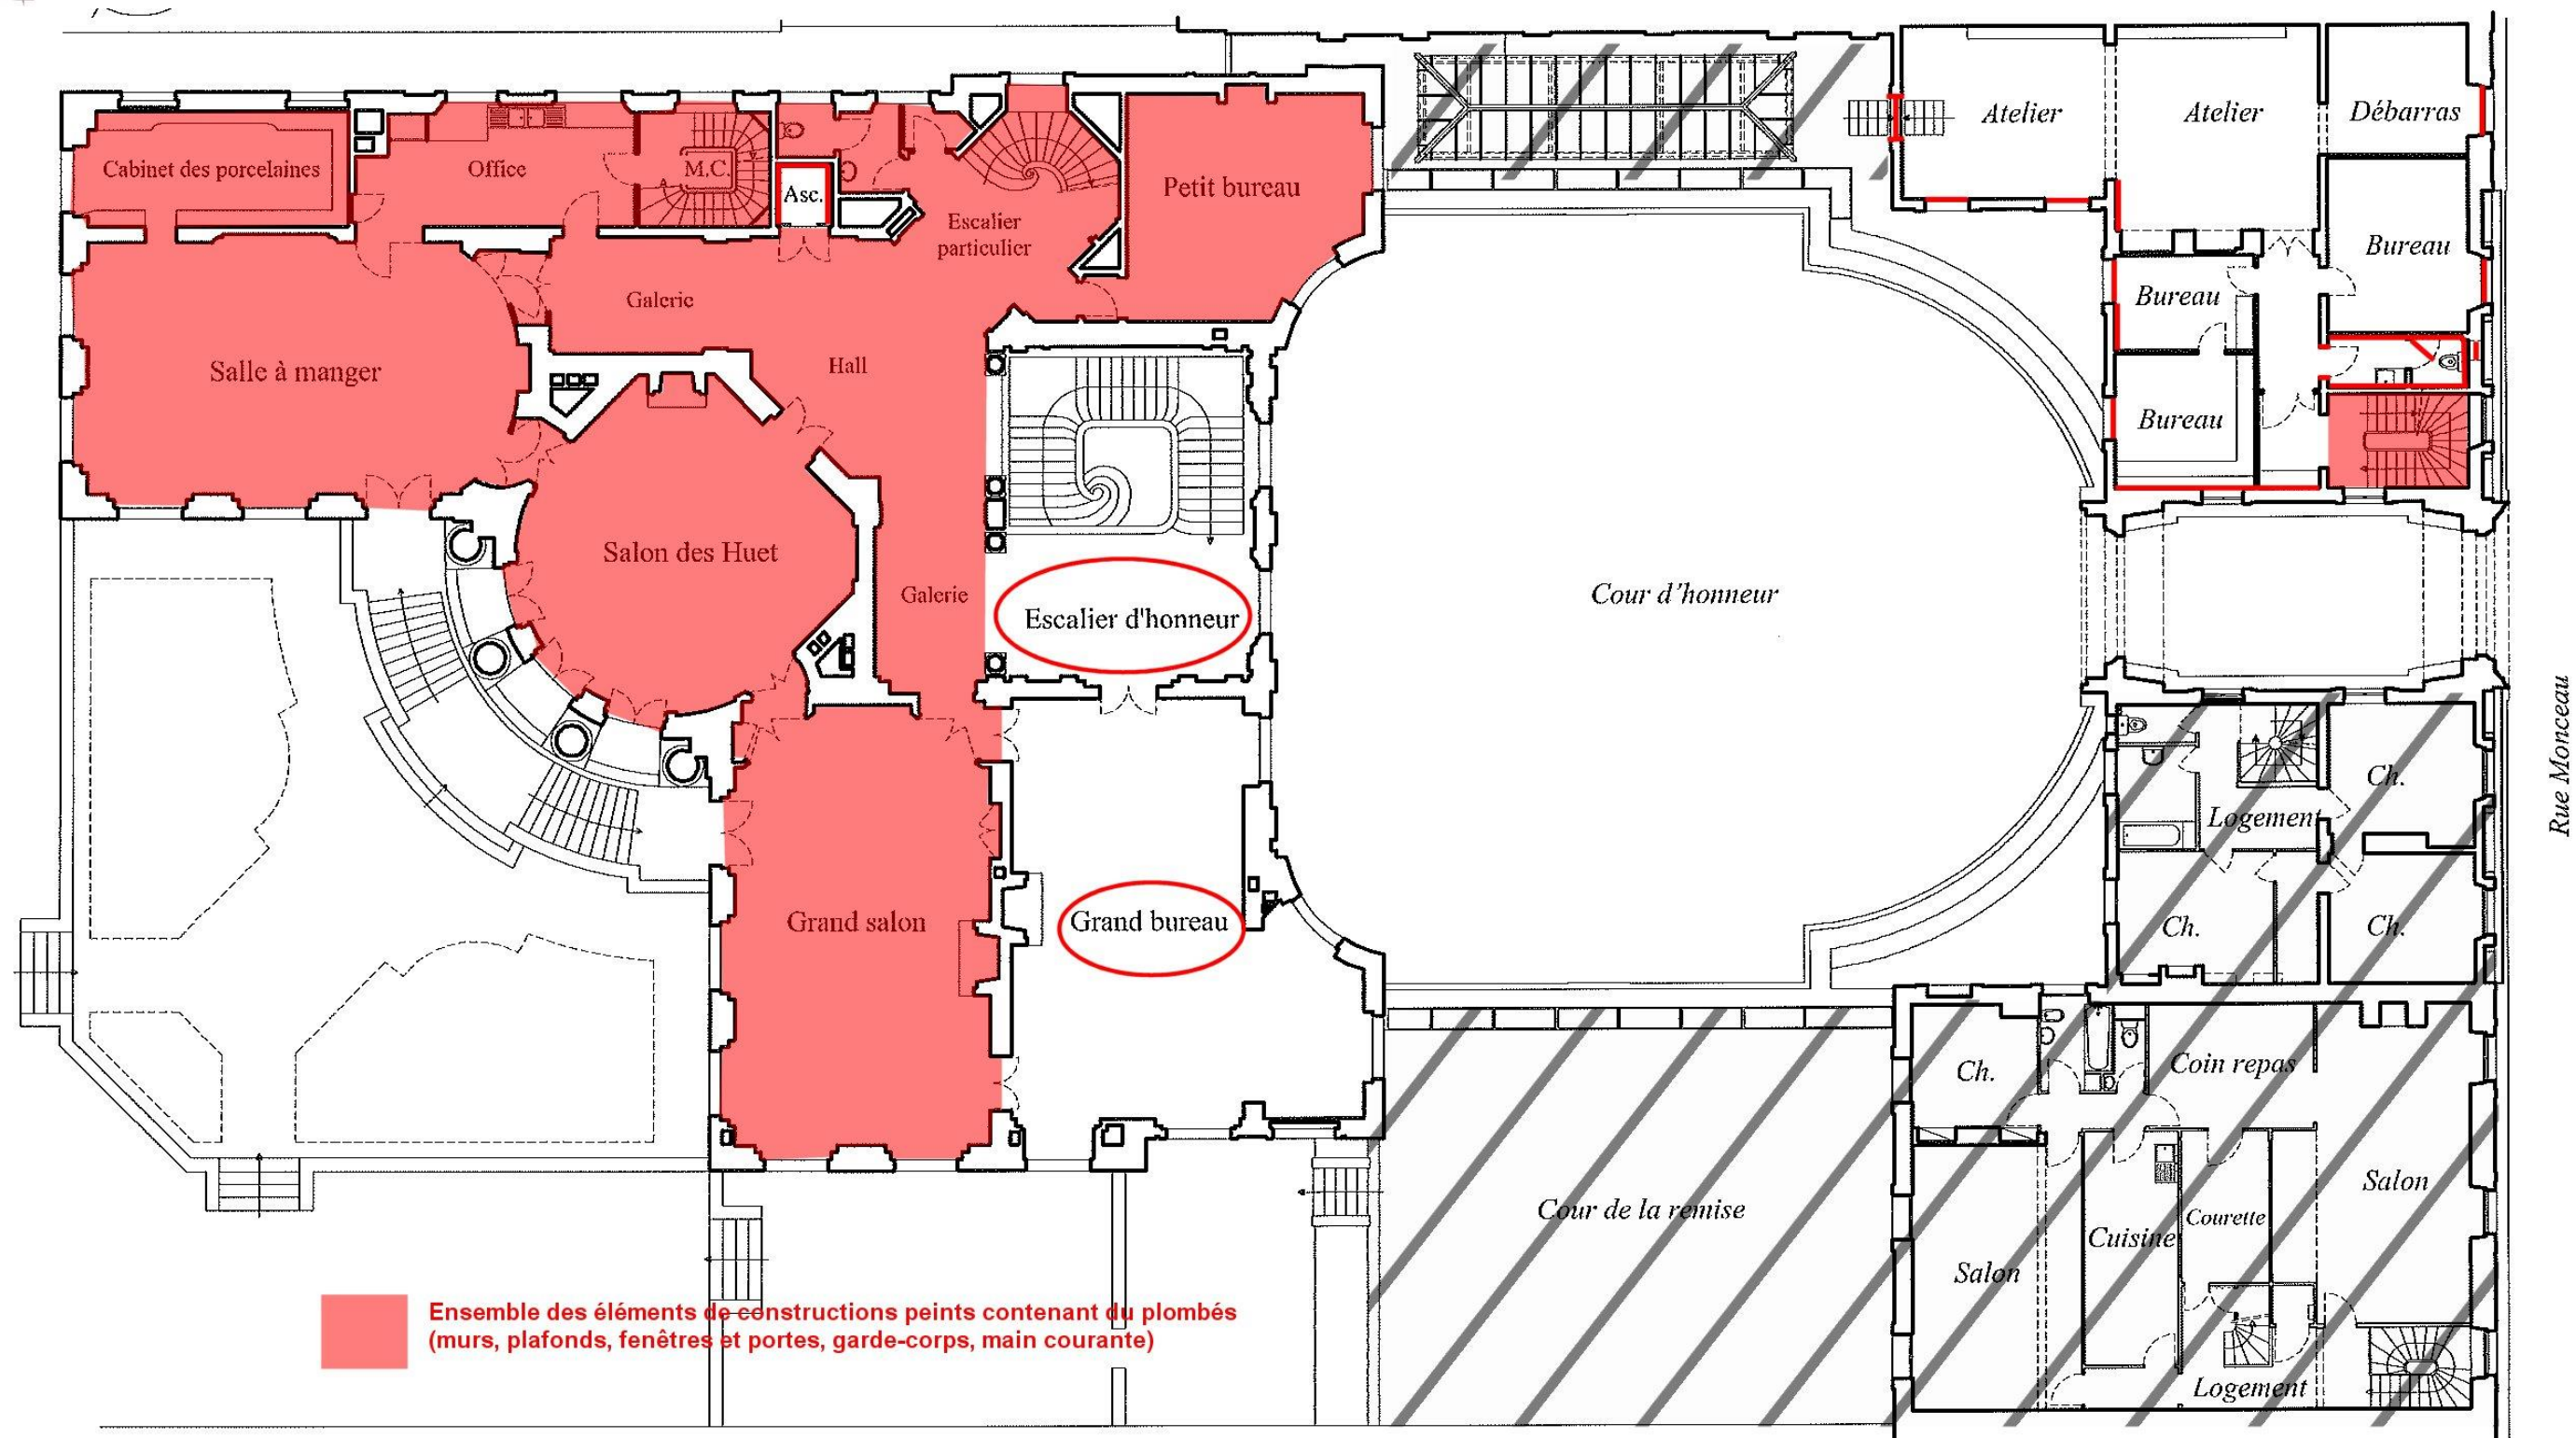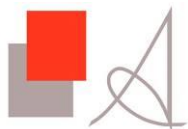

Ensemble des éléments de constructions peints contenant du plombés
(murs, plafonds, fenêtres et portes, garde-corps, main courante)

Rez-de-chaussée haut

Revêtement contenant du plomb $\geq 1\text{mg/cm}^2$
 $0,3\text{mg/cm}^2 \leq$ Revêtement contenant du plomb $< 1\text{mg/cm}^2$

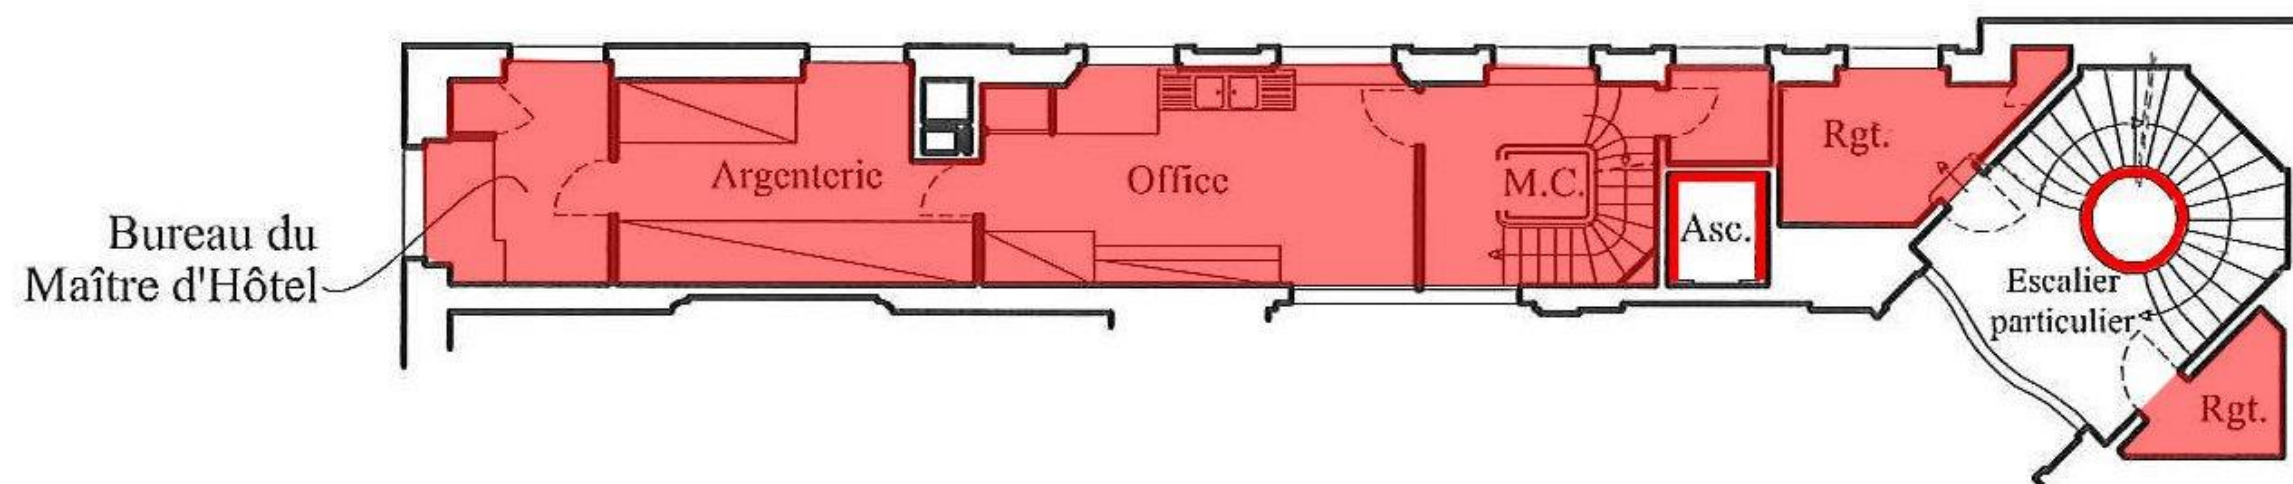
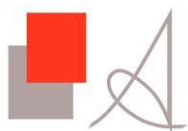


ENTRESOL





**Ensemble des éléments de constructions peints contenant du plomb
(murs, plafonds, fenêtres et portes, garde-corps, main courante)**

Revêtement contenant du plomb $\geq 1\text{mg/cm}^2$
 $0,3\text{mg/cm}^2 \leq \text{Revêtement contenant du plomb} < 1\text{mg/cm}^2$

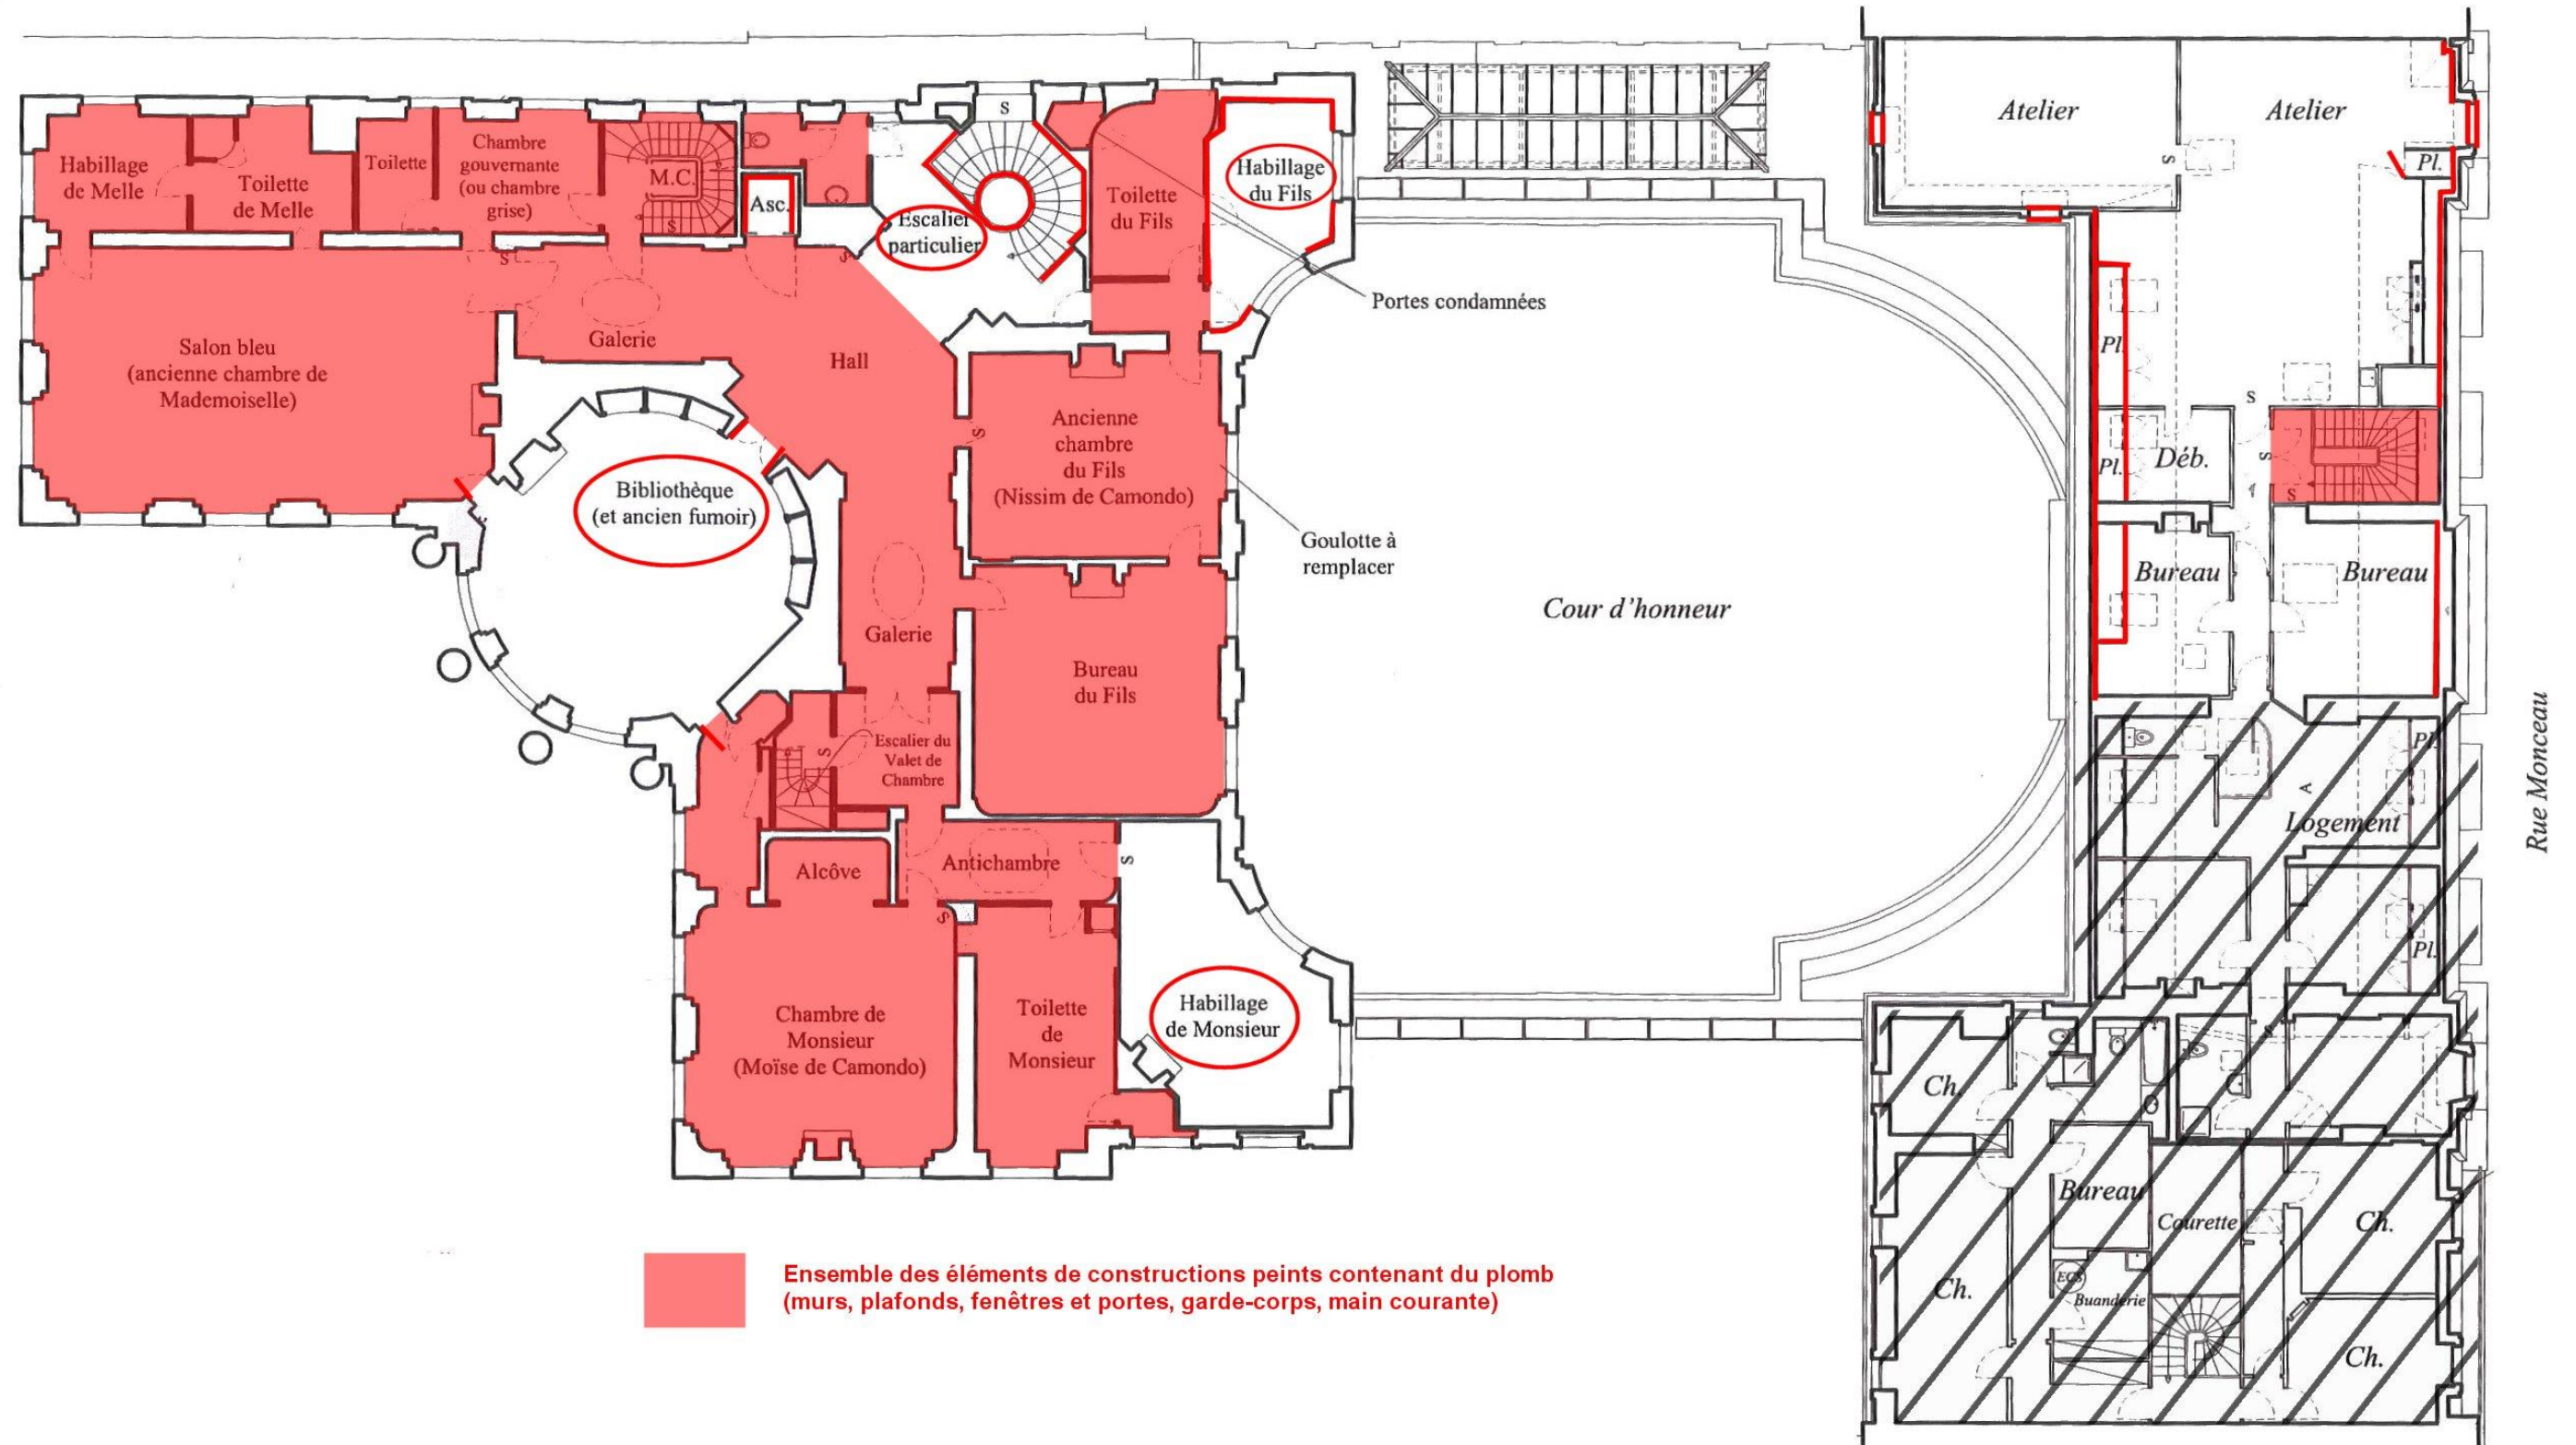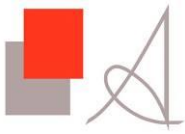

1^{er} étage


Revêtement contenant du plomb $\geq 1\text{mg/cm}^2$
 $0,3\text{mg/cm}^2 \leq$ Revêtement contenant du plomb $< 1\text{mg/cm}^2$

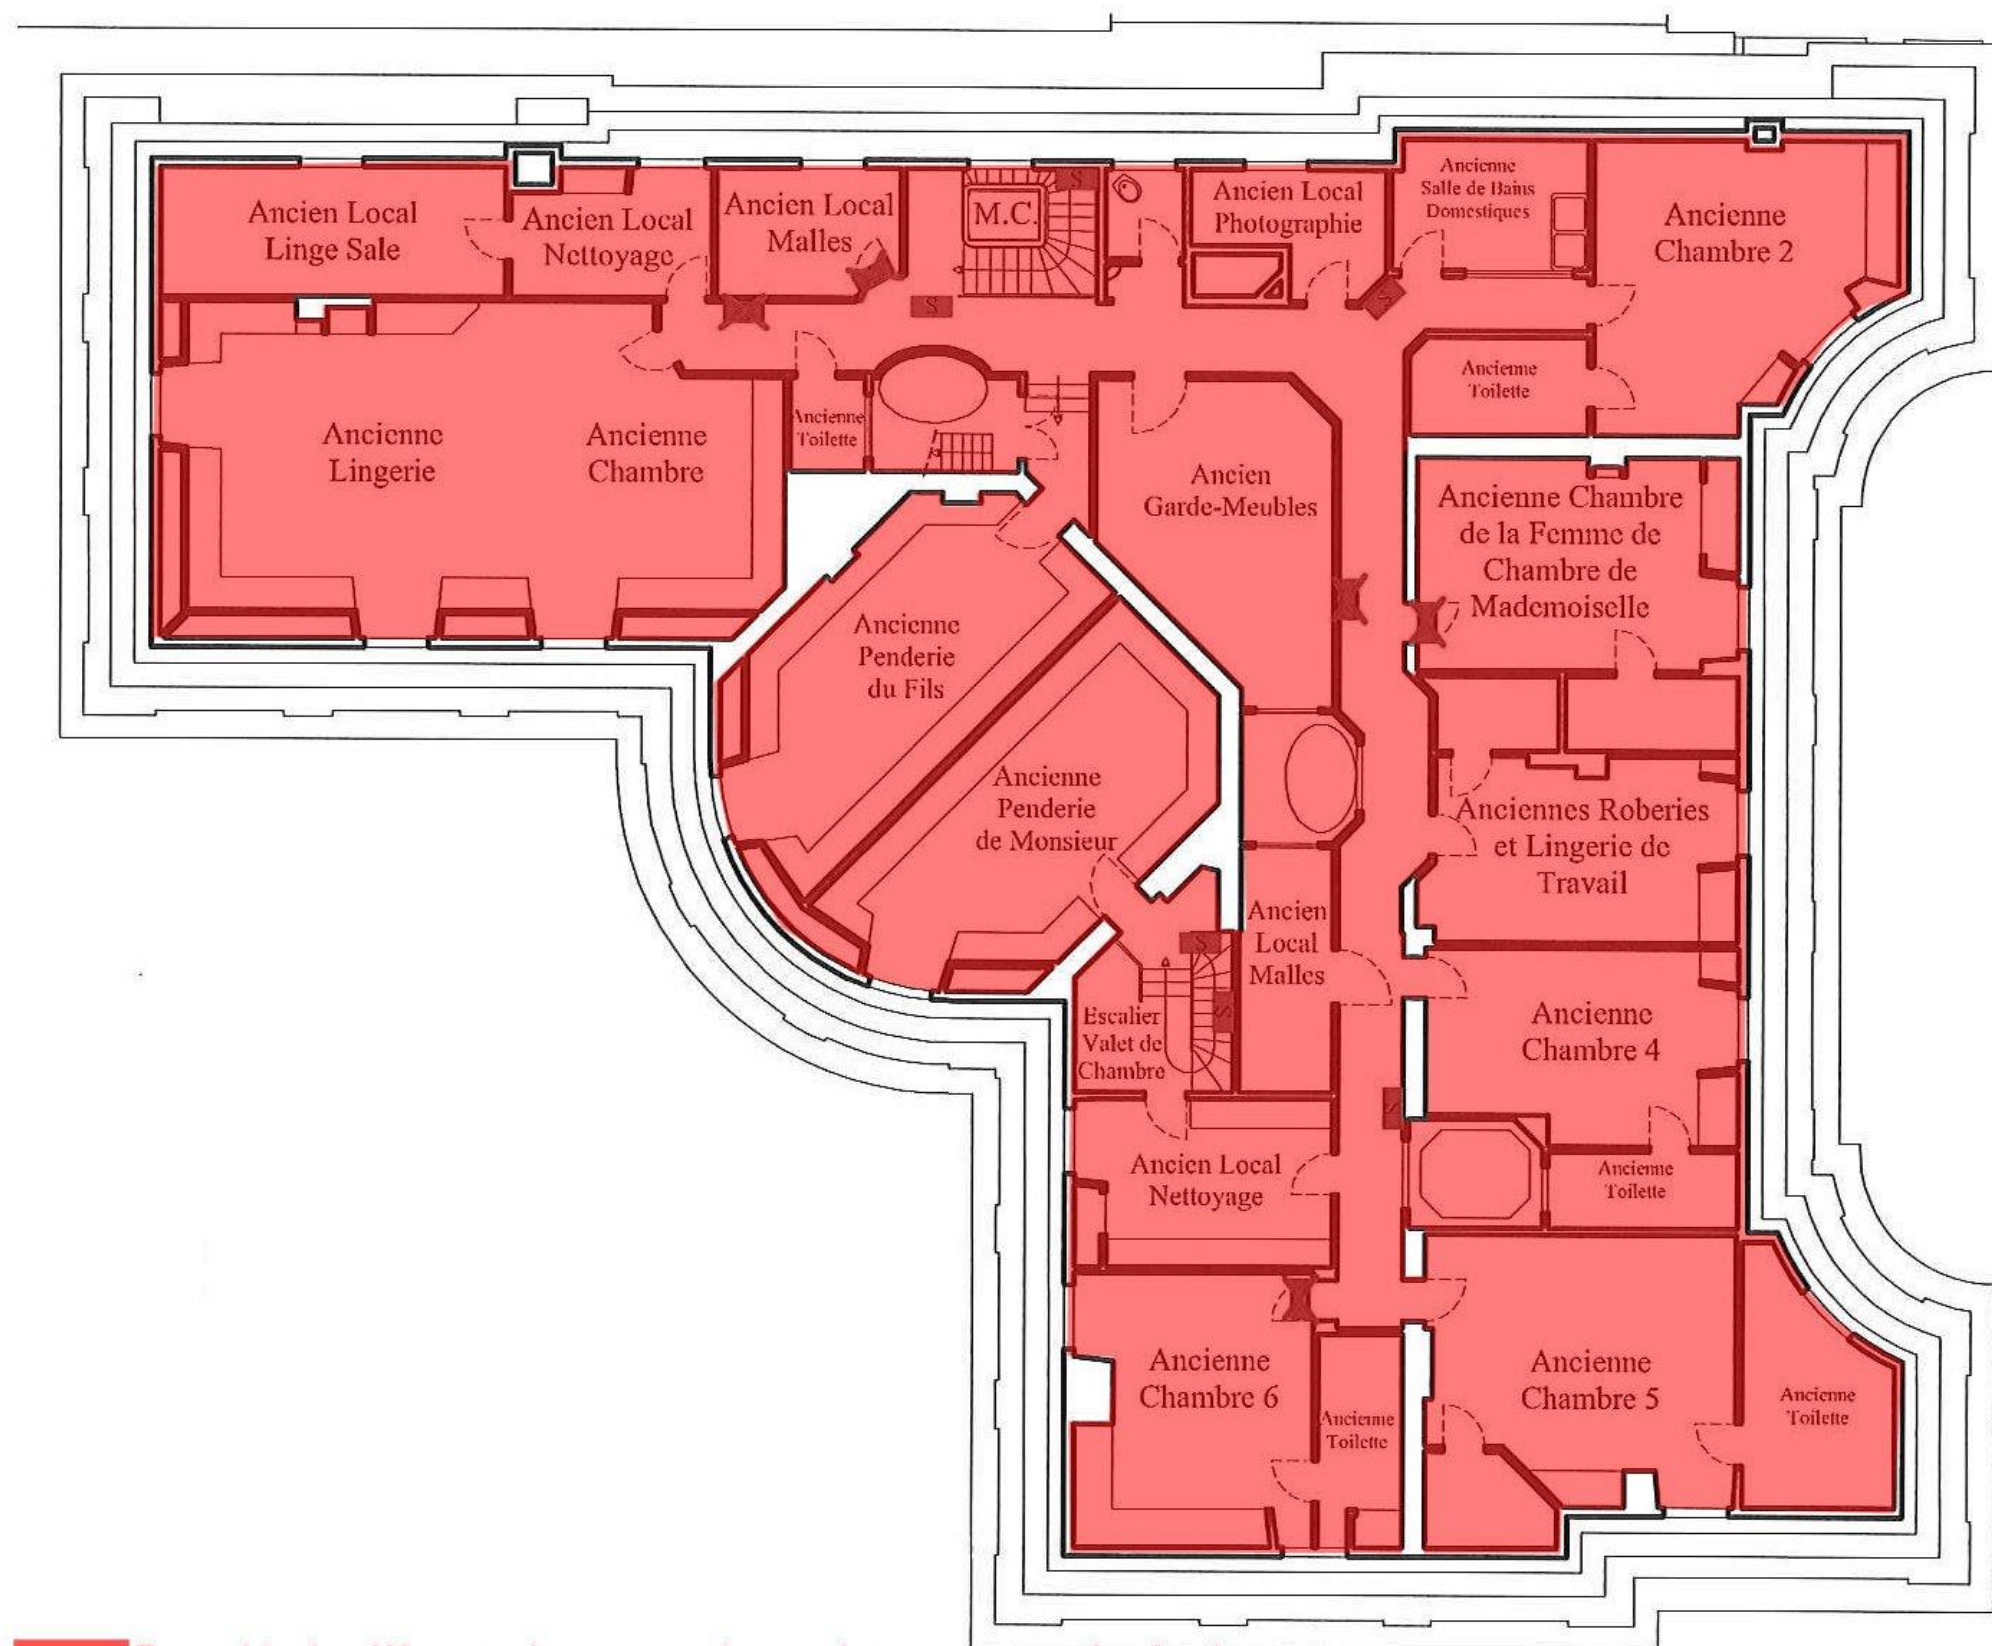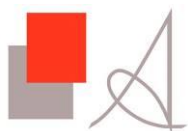

**Ensemble des éléments de constructions peints contenant du plomb
(murs, plafonds, fenêtres et portes, garde-corps, main courante)**

2^{ème} étage

Revêtement contenant du plomb $\geq 1\text{mg/cm}^2$
 $0,3\text{mg/cm}^2 \leq$ Revêtement contenant du plomb $< 1\text{mg/cm}^2$

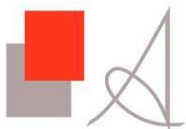

ANNEXE 5 : PHOTOS



Photo n°1

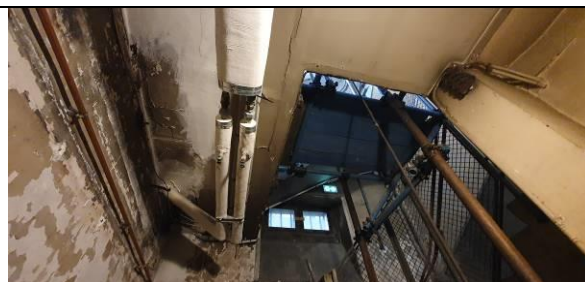


Photo n°2



Photo n°3

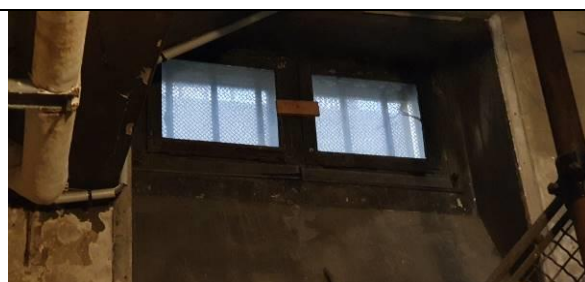


Photo n°4

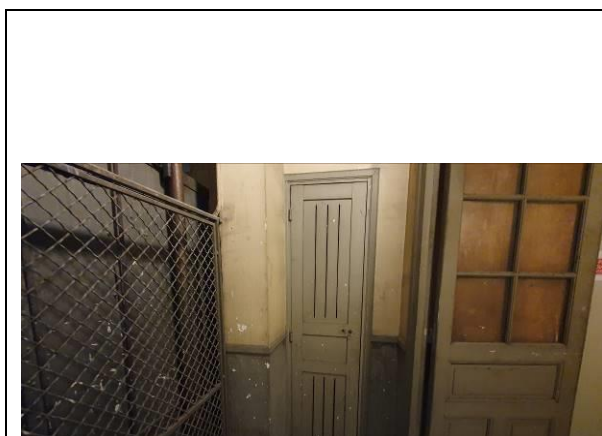


Photo n°5

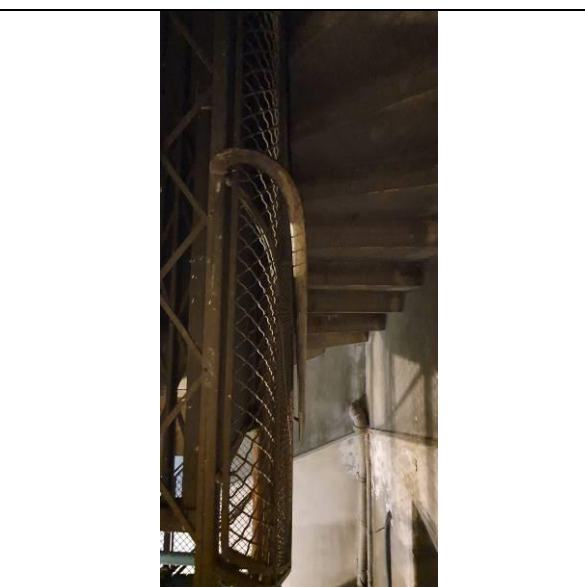


Photo n°6

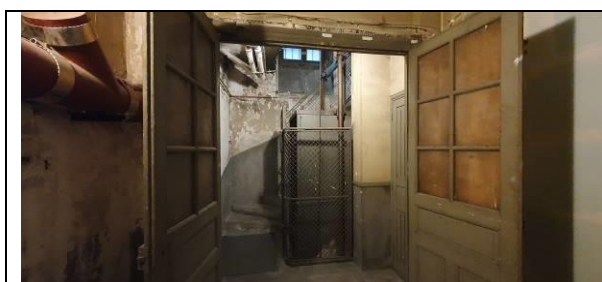


Photo n°7



Photo n°8



Photo n°9



Photo n°10



Photo n°11



Photo n°12

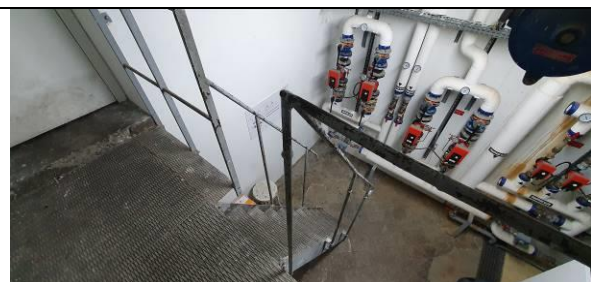


Photo n°13



Photo n°14

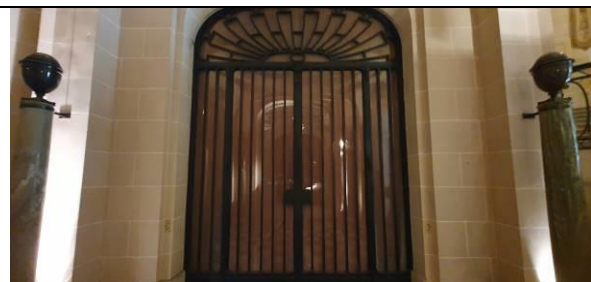


Photo n°15

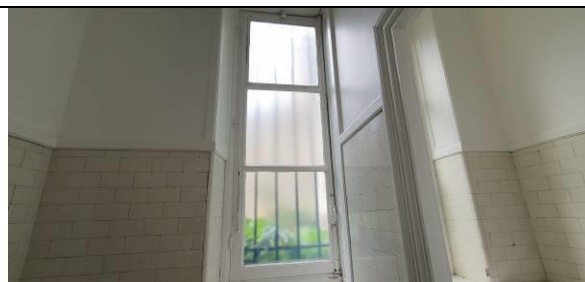



Photo n°16



Photo n°17



Photo n°18

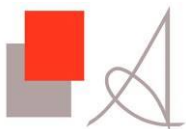

ANNEXE 6 : NOTICE D'INFORMATION

NOTE D'INFORMATION GENERALE SUR LES RISQUES LIES À LA PRESENCE DE REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB

Conformément à l'article R. 32-12 du code de la santé publique (version abrogée):

Cette note d'information générale est annexée à tout état des risques d'accessibilité au plomb, lorsque celui-ci révèle la présence de revêtements contenant du plomb;
Cet état des risques (incluant la présente note d'information) doit être communiqué à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble.

Noms et coordonnées de l'organisme ayant procédé à l'état des risques d'accessibilité au plomb :

AUGERIS
Bâtiment Ceylan
6 allée de Londres
91140 VILLEJUST

Désignation du bien ayant fait l'objet de l'état des risques d'accessibilité au plomb :

Musée Nissim de Camondo
Travaux de mise aux normes selon APD (janvier 2024) et CCTP Parquet et Ebenisterie du
15/10/2024
63 Rue Monceau
75008 PARIS

Résumé de l'état des risques d'accessibilité au plomb : Le diagnostic du 20/11/2024 a révélé un risque d'accessibilité au plomb en plusieurs endroits détaillés dans les annexes 2 et 3 (Mesures et croquis) du présent rapport n°RPb-220E109-24-0074-Version C .

En conclusion, l'état des risques : a révélé la présence de revêtements contenant du plomb

Au-delà d'un certain seuil, l'ingestion de plomb provoque des troubles réversibles (anémie, colique de plomb...) ou irréversibles (atteinte du système nerveux...). L'intoxication des jeunes enfants est provoquée essentiellement par l'ingestion de poussières ou écailles de peintures provenant de la dégradation des revêtements de murs, de portes ou de montant de fenêtres. L'intoxication peut également survenir chez les ouvriers du bâtiment et les occupants lors de travaux entrepris dans des logements anciens libérant des poussières de plomb en grande quantité.

C'est pourquoi :

La présence de revêtements contenant du plomb dans un immeuble, même non dégradés, constitue une information qui doit être portée à la connaissance des ouvriers du bâtiment susceptibles de faire des travaux sur ces revêtements.

Une vigilance particulière devra en effet être portée à l'entretien de tels revêtements afin d'éviter leur dégradation qui pourrait être la source d'une intoxication. L'humidité des parois (due souvent à une ventilation déficiente ou à des infiltrations) devra être surveillée afin d'éviter un écaillage qui pourrait mettre à la portée d'enfants les écailles de peintures. Afin d'éviter la dissémination de poussières ou écailles, les occupants et les ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions lorsque des travaux (perçement, ponçage...) seront exécutés (y compris dans le cadre d'une activité de bricolage).

Si des revêtements contenant du plomb sont dégradés et que l'immeuble est occupé, en particulier par des enfants, des mesures doivent nécessairement être prises pour remédier à cette situation et supprimer le risque d'intoxication (travaux de recouvrement ou d'enlèvement des revêtements contenant du plomb).

Afin d'éviter la dissémination de poussières ou écailles, les ouvriers du bâtiment devront prendre des précautions lorsque les travaux seront exécutés.