

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Numéro de rapport | 2640-Ministere de la Justice A |
| Propriétaire | Ministere de la Justice DISP Lille |
| Donneur d'ordre | Ministere de la Justice DISP Lille |
| Adresse de l'immeuble | Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE |
| Bâtiment ou installation | Bâtiment |
| Date de la commande | 20/08/2024 |
| La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage | 26/08/2024 |
| Date d'émission du rapport de repérage | 05/09/2024 |
| Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre | |

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

Artois Coordination Sécurité
163, rue Pasteur - 62400 BÉTHUNE
Tél : 03 21 68 85 87 - Fax 03 21 56 63 04

DETRUE Yannick
ARTOIS COORDINATION SECURITE
Le 05/09/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

| Référence (Sondage) | Matériaux ou produits | N° du local | Localisation | Etage | Référence (ZPSO) |
|---------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-------|------------------|
| S025 | Plaques ondulées en fibre ciment | 8 | Parloir/ELSP | RDC | Z020 |

Exclusions

Aucune

SOMMAIRE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SIGNATAIRE DU RAPPORT | 1 |
| CONCLUSIONS..... | 1 |
| DESCRIPTION DE LA MISSION | 4 |
| OBJET DE LA MISSION : | 4 |
| IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : | 4 |
| IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : | 4 |
| IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : | 4 |
| PROGRAMME DE TRAVAUX | 4 |
| CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE | 5 |
| PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : | 5 |
| PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES | 5 |
| PROGRAMME DE REPERAGE | 5 |
| RAPPORTS PRECEDEMENT REALISES | 5 |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 5 |
| DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE | 5 |
| ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020..... | 5 |
| CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES | 5 |
| LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES..... | 5 |
| RESULTATS DU REPERAGE..... | 9 |
| RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : | 9 |
| LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES | 10 |
| COMMENTAIRE SUR LA MISSION..... | 11 |
| RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE | 11 |
| ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION..... | 12 |
| ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS..... | 28 |
| ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE..... | 32 |
| ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE | 41 |
| ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE..... | 42 |

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **2640-Ministere de la Justice**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Propriétaire de l'immeuble : | Ministère de la Justice DISP Lille |
| Demeurant : | 123 rue Nationale BP 765 Dept des Affaires immo 59034 LILLE CEDEX |
| Représenté par : | |
| Commanditaire du repérage : | Ministere de la Justice DISP Lille |
| Opérateur ayant réalisé le repérage : | Monsieur DETRUE Yannick |
| Nom et adresse de l'entreprise : | ARTOIS COORDINATION SECURITE 163, rue Pasteur 62400 BÉTHUNE |
| N° de Siret : | 41483261800014 |
| RCP-compagnie-n° de police : | Allianz IARD -60925704 |

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Dénomination : | Maison d'Arrêt |
| Adresse complète : | 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE |
| Référence Cadastre : | NC |

1.4 Identification du bien concerné :

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Date du PC ou date de construction : | Permis de Construire : Non communiqué | Construction : Non communiquée |
| Type et Fonction principale du bien : | Bâtiment | Tertiaire |
| Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné : | Aucun | |

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

| Intitulé |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnostic amiante effectué selon le cahier des charges fourni par le donneur d'ordre |

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

| Parties d'immeuble visitées | Etage | Travaux |
|-----------------------------|-------|---------------|
| Accès zone administrative | RDC | Concernée |
| Atelier formation | RDC | Concernée |
| Salle de classe n°1 | RDC | Concernée |
| Box 2 | RDC | Concernée |
| Bibliothèque | 1er | Concernée |
| Salle de classe n°2 | 1er | Concernée |
| Sanitaires | 1er | Non concernée |
| Parloir/ELSP | RDC | Concernée |

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Mur intérieur Béton (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| Accès zone administrative | Mur intérieur | Béton | S001 |

Z002 : Mur extérieur Béton (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| Accès zone administrative | Mur extérieur n°2 | Béton | S003 |
| | Mur extérieur n°1 | Béton | S002 |

Z003 : Plancher Colle de carrelage (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Accès zone administrative | Plancher | Colle de carrelage | S004 |

Z004 : Plinthes Colle de carrelage (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Accès zone administrative | Plinthes | Colle de carrelage | S005 |

Z005 : Soubassement Enduit ciment (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Accès zone administrative | Soubassement | Enduit ciment | S006 |

Z006 : Verrière Joint d'assemblage vitrage (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Accès zone administrative | Verrière | Joint d'assemblage vitrage | S007 |

Z007 : Plancher Bandes bitumineuse (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Accès zone administrative | Plancher | Bandes bitumineuse | S008 |

Z008 : Mur Enduit plâtre sur béton (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Atelier formation | Mur | Enduit plâtre sur béton | S009 |

Z009 : Plancher Colle de carrelage (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Atelier formation | Plancher | Colle de carrelage | S010 |

Z010 : Mur Plaque de plâtre avec calicot enduit (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Box 2 | Plafond | Plaque de plâtre avec calicot enduit | S012 |
| | Mur | Plaque de plâtre avec calicot enduit | S011 |

Z011 : Mur Enduit plâtre sur béton (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Salle de classe n°1 | Mur | Enduit plâtre sur béton | |
| Box 2 | Mur | Enduit plâtre sur béton | S013 |

Z012 : Plancher Ragréage sur carrelage et colle (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| Atelier formation | Plancher | Ragréage sur carrelage et colle | |
| Box 2 | Plancher | Ragréage sur carrelage et colle | S014 |

Z013 : Plancher Colle de carrelage (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Salle de classe n°1 | Plancher | Colle de carrelage | S015 |

Z014 : Plinthes Colle de carrelage (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Salle de classe n°1 | Plinthes | Colle de carrelage | S016 |

Z015 : Plafond Plaque de plâtre avec calicot enduit (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Salle de classe n°1 | Plafond | Plaque de plâtre avec calicot enduit | S017 |

Z016 : Mur Enduit plâtre sur béton (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Bibliothèque | Mur | Enduit plâtre sur béton | S018 |
| Salle de classe n°2 | Mur | Enduit plâtre sur béton | |

Z017 : Mur Enduit plâtre sur béton (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Bibliothèque | Mur | Enduit plâtre sur béton | S019 |
| Salle de classe n°2 | Mur | Enduit plâtre sur béton | |

Z018 : Plafond Latti plâtre (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Bibliothèque | Plafond | Latti plâtre | S020 |
| Salle de classe n°2 | Plafond | Latti plâtre | |

Z019 : Mur Enduit plâtre sur béton (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|---------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Salle de classe n°2 | Mur | Enduit plâtre sur béton | S024 |

Z020 : Toiture Plaques ondulées en fibre ciment (continue : NON)

| Localisation | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|-------------|----------------------------------|---------------------|
| Parloir/ELSP | Toiture | Plaques ondulées en fibre ciment | S025 |

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

| Titre |
|----------------------|
| Programme de travaux |

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

| Local | Etage | Zone | Elément | Matériau / Produit | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|---------------------------|-------|-----------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Accès zone administrative | RDC | A | Mur intérieur | Béton | Résultat d'analyse (P001) | Non | |
| | | A | Mur extérieur n°2 | Béton | Résultat d'analyse (P003) | Non | |
| | | Sol | Plancher | Bandes bitumineuse | Résultat d'analyse (P008) | Non | |
| | | A | Mur extérieur n°1 | Béton | Résultat d'analyse (P002) | Non | |
| | | Sol | Plancher | Colle de carrelage | Résultat d'analyse (P004) | Non | |
| | | A | Plinthes | Colle de carrelage | Résultat d'analyse (P005) | Non | |
| | | A | Soubassement | Enduit ciment | Résultat d'analyse (P006) | Non | |
| | | A | Verrière | Joint d'assemblage vitrage | Résultat d'analyse (P007) | Non | |
| Atelier formation | RDC | D | Mur | Enduit plâtre sur béton | Résultat d'analyse (P009) | Non | |
| | | Sol | Plancher | Ragréage sur carrelage et colle | Résultat d'analyse | Non | |
| | | Sol | Plancher | Colle de carrelage | Résultat d'analyse (P010) | Non | |
| | | Plafond | Plafond | Métal | Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante | Non | |
| Salle de classe n°1 | RDC | A et C | Mur | Enduit plâtre sur béton | Résultat d'analyse (P014) | Non | |
| | | Sol | Plancher | Colle de carrelage | Résultat d'analyse (P015) | Non | |
| | | A et C | Plinthes | Colle de carrelage | Résultat d'analyse (P016) | Non | |
| | | Plafond | Plafond | Plaque de plâtre avec calicot enduit | Résultat d'analyse (P017) | Non | |
| Box 2 | RDC | Plafond | Plafond | Plaque de plâtre avec calicot enduit | Résultat d'analyse | Non | |
| | | A, B, D | Mur | Plaque de plâtre avec calicot enduit | Résultat d'analyse (P011) | Non | |
| | | C | Mur | Enduit plâtre sur béton | Résultat d'analyse (P012) | Non | |
| | | Sol | Plancher | Ragréage sur carrelage et colle | Résultat d'analyse (P013) | Non | |
| Bibliothèque | 1er | A, B et C | Mur | Enduit plâtre sur béton | Résultat d'analyse (P018) | Non | |
| | | D | Mur | Enduit plâtre sur béton | Résultat d'analyse (P019) | Non | |
| | | Plafond | Plafond | Latti plâtre | Résultat d'analyse (P020) | Non | |
| | | Sol | Plancher | Carrelage | Document consulté | Non | |
| Salle de classe n°2 | 1er | A, B et C | Mur | Enduit plâtre sur béton | Résultat d'analyse (P022) | Non | |

Amiante

| Local | Etage | Zone | Elément | Matériau / Produit | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|--------------|-------|--------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | Plafond | Plafond | Latti plâtre | Résultat d'analyse | Non | |
| | | Sol | Plancher | Carrelage | Document consulté | Non | |
| | | D | Mur | Enduit plâtre sur béton | Résultat d'analyse | Non | |
| | | E | Mur | Enduit plâtre sur béton | Résultat d'analyse (P021) | Non | |
| Parloir/ELSP | RDC | Toiture Ext. | Toiture | Plaques ondulées en fibre ciment | Résultat d'analyse (P023) | Oui | |

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 5.3 | Commentaire sur la mission |
| Néant | |

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4 | Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.


ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement

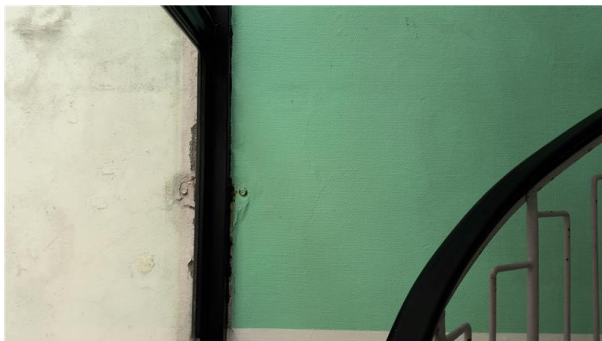

| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation | | |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Accès zone administrative Mur intérieur - A | | |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau | | |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Béton | | |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | Support | Taille | | |
| Béton | | 0 cm | | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur (cémenteux) (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P002 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Emplacement | | | | |
|  | | | | |
| Nom du client | | Numéro de dossier | | Localisation |
| Ministere de la Justice DISP Lille | | 2640-Ministere de la Justice | | RDC - Accès zone administrative Mur extérieur n°1 - A |
| Nom de l'opérateur | | Date de prélèvement | | Matériau |
| DETRUE Yannick | | 26/08/2024 | | Béton |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | | Taille |
| Béton | | | | 0 cm |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (cémenteux) (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P003 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| Emplacement | | | | |
|  | | | | |
| Nom du client | | Numéro de dossier | | Localisation |
| Ministere de la Justice DISP Lille | | 2640-Ministere de la Justice | | RDC - Accès zone administrative Mur extérieur n°2 - A |
| Nom de l'opérateur | | Date de prélèvement | | Matériau |
| DETRUE Yannick | | 26/08/2024 | | Béton |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | | Taille |
| Béton | | | | 0 cm |

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur (cémenteux) (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Accès zone administrative Plancher - Sol |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Colle de carrelage |

Résultat amiante


absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


| Objet | Support | Taille |
|--------------------|---------|--------|
| Colle de carrelage | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P005 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Emplacement | | | | |
|  | | | | |
| Nom du client | | Numéro de dossier | | Localisation |
| Ministere de la Justice DISP Lille | | 2640-Ministere de la Justice | | RDC - Accès zone administrative Plinthes - A |
| Nom de l'opérateur | | Date de prélèvement | | Matériau |
| DETRUE Yannick | | 26/08/2024 | | Colle de carrelage |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | | Taille |
| Colle de carrelage | | | | 0 cm |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| 001-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur de type joint ciment (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P006 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Emplacement | | | | |
|  | | | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation | | |
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Accès zone administrative Soubassement - A | | |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau | | |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Enduit ciment | | |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | | Taille |
| Enduit ciment | | | | 0 cm |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P007 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--|---------------|
| Emplacement | | | | |
|  | | | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation | | |
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Accès zone administrative Verrière - A | | |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau | | |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Joint d'assemblage vitrage | | |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | | Taille |
| Joint d'assemblage vitrage | | | | 0 cm |

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau souple de type joint (noir) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Accès zone administrative Plancher - Sol |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Bandes bitumineuse |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


| Objet | Support | Taille |
|--------------------|---------|--------|
| Bandes bitumineuse | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau souple bitumineux (noir) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P009

Emplacement

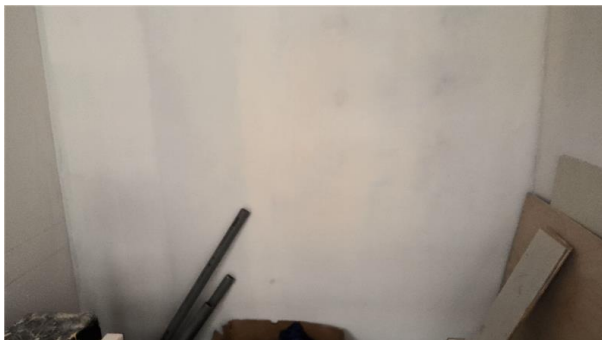

| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Atelier formation Mur - D |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Enduit plâtre sur béton |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Objet | Support | Taille |
|-------------------------|---------|--------|
| Enduit plâtre sur béton | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur de type résine matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Atelier formation Plancher - Sol |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Colle de carrelage |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Objet | Support | Taille |
|--------------------|---------|--------|
| Colle de carrelage | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Box 2 Mur - A, B, D |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Plaque de plâtre avec calicot enduit |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Objet | Support | Taille |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Plaque de plâtre avec calicot enduit | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



| Nom du client | | Numéro de dossier | | Localisation | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | | 2640-Ministere de la Justice | | RDC - Box 2 Mur - C | |
| Nom de l'opérateur | | Date de prélèvement | | Matériau | |
| DETRUE Yannick | | 26/08/2024 | | Enduit plâtre sur béton | |
| Résultat amiante | | | | | |
| absence d'amiante | | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | | |
| Objet | | | Support | | Taille |
| Enduit plâtre sur béton | | | | | 0 cm |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| 001-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur (cémenteux) (gris) | | 0 | Fibres d'amiante non détectées |
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P013 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Emplacement | | | | |
|  | | | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation | | |
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Box 2 Plancher - Sol | | |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau | | |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Ragréage sur carrelage et colle | | |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | Taille | |
| Ragréage sur carrelage et colle | | | 0 cm | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P014 | | | | |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation | | |
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Salle de classe n°1 Mur - A et C | | |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau | | |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Enduit plâtre sur béton | | |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | Taille | |
| Enduit plâtre sur béton | | | 0 cm | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Salle de classe n°1 Plancher - Sol |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRIE Yannick | 26/08/2024 | Colle de carrelage |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Objet | Support | Taille |
|--------------------|---------|--------|
| Colle de carrelage | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Salle de classe n°1 Plinthes - A et C |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRIE Yannick | 26/08/2024 | Colle de carrelage |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Objet | Support | Taille |
|--------------------|---------|--------|
| Colle de carrelage | | 0 cm |


Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P017

Emplacement

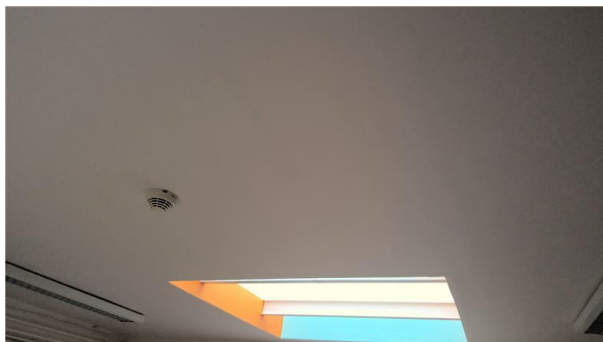

| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Salle de classe n°1 Plafond - Plafond |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Plaque de plâtre avec calicot enduit |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


| Objet | Support | Taille |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Plaque de plâtre avec calicot enduit | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |
| 001-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P018

Emplacement

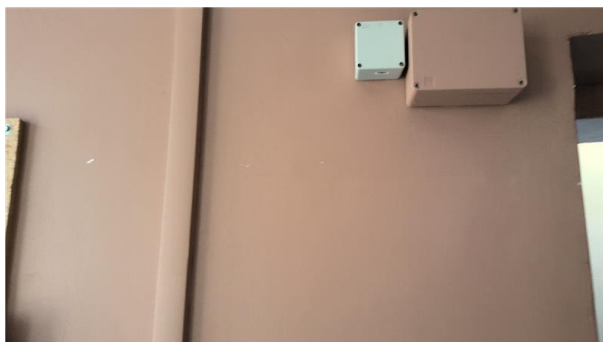

| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | 1er - Bibliothèque Mur - A, B et C |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Enduit plâtre sur béton |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


| Objet | Support | Taille |
|-------------------------|---------|--------|
| Enduit plâtre sur béton | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P019

Emplacement

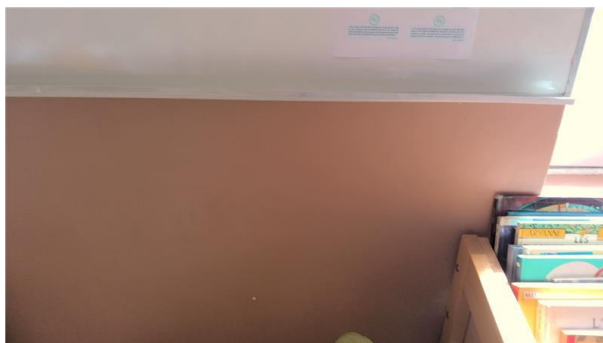

| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | 1er - Bibliothèque Mur - D |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Enduit plâtre sur béton |

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Objet | Support | Taille |
|-------------------------|---------|--------|
| Enduit plâtre sur béton | | 0 cm |

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | 1er - Bibliothèque Plafond - Plafond |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Latti plâtre |

Résultat amiante


absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Objet | Support | Taille |
|--------------|---------|--------|
| Latti plâtre | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P021 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Emplacement | | | | |
|  | | | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation | | |
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | 1er - Salle de classe n°2 Mur - E | | |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau | | |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Enduit plâtre sur béton | | |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | Taille | |
| Enduit plâtre sur béton | | | 0 cm | |
| DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

| PRELEVEMENT : P022 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--|
| Emplacement | | | | |
|  | | | | |
| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation | | |
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | 1er - Salle de classe n°2 Mur - A, B et C | | |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau | | |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Enduit plâtre sur béton | | |
| Résultat amiante | | | | |
| absence d'amiante | | | | |
| DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : | | | | |
| Objet | | Support | Taille | |
| Enduit plâtre sur béton | | | 0 cm | |

Amiante

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | 0 | Fibres d'amiante non détectées |

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



| Nom du client | Numéro de dossier | Localisation |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Ministere de la Justice DISP Lille | 2640-Ministere de la Justice | RDC - Parloir/ELSP Toiture - Toiture Ext. |
| Nom de l'opérateur | Date de prélèvement | Matériau |
| DETRUE Yannick | 26/08/2024 | Plaques ondulées en fibre ciment |

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

| Objet | Support | Taille |
|----------------------------------|---------|--------|
| Plaques ondulées en fibre ciment | | 0 cm |

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

| Référence Couche | PV analyse Amiante | Description visuelle | Epaisseur (cm) | Conclusion amiante |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| J01-COUCHE | AR-24-HB-140633-01 | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | 0 | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) |

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | | Adresse de l'immeuble : | Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE |
|---------------------------|------------------------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N° dossier : | 2640-Ministere de la Justice | | | | |
| N° planche : | 1/4 | Version : | 0 | | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | | | Bâtiment – Niveau : | Véranda existante |



A Béton
 S002 Z002
 P002
 Absence d'Amiante

A Joint d'assemblage vitrage
 S007 Z006
 P007
 Absence d'Amiante

A Béton
 S003 Z002
 P003
 Absence d'Amiante

Sol Bandes bitumineuse
 S008 Z007
 P008
 Absence d'Amiante

A Béton
 S001 Z001
 P001
 Absence d'Amiante


Sol Colle de carrelage
 S004 Z003
 P004
 Absence d'Amiante

A Colle de carrelage
 S005 Z004
 P005
 Absence d'Amiante


A Enduit ciment
 S006 Z005
 P006
 Absence d'Amiante

Amiante


| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | | Adresse de l'immeuble : Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE |
|---------------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N° dossier : | 2640-Ministere de la Justice | | | |
| N° planche : | 2/4 | Version : 0 | Type : Croquis | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | | | Bâtiment – Niveau : R+1 Existant |

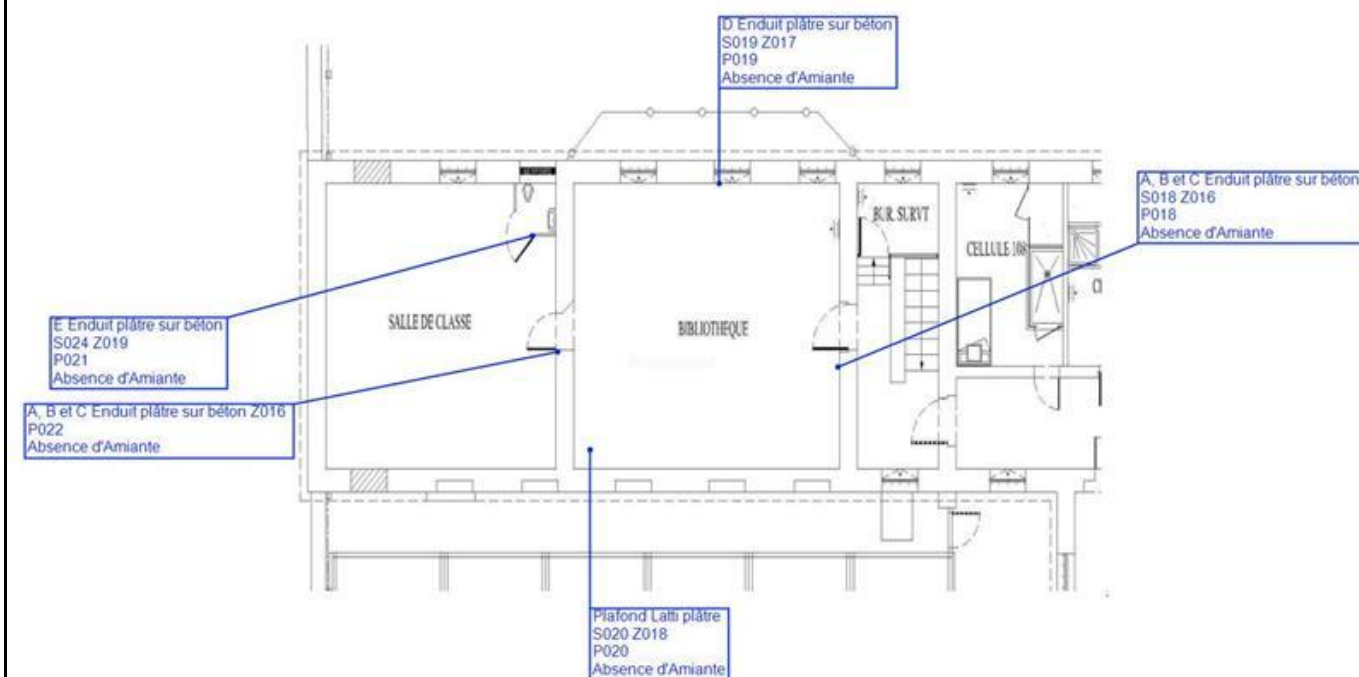

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N° dossier : | 2640-Ministere de la Justice | | | Adresse de l'immeuble : | Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE |
| N° planche : | 3/4 | Version : | 0 | Type : | Croquis |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | | | Bâtiment – Niveau : | Toiture Parloir ELSP |

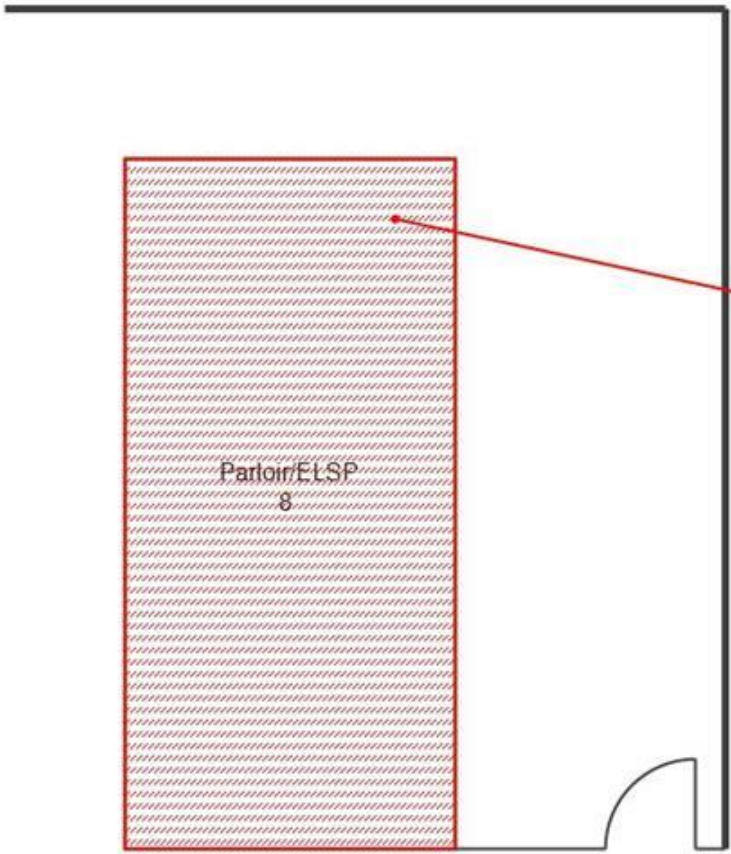


Toiture Ext. Plaques ondulées en fibre ciment
 S025 Z020
 P023
 Présence d'Amiante type chrysotile/crocidolite



Parloir ELSP

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | | Adresse de l'immeuble : Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE |
|---------------------------|------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N° dossier : | 2640-Ministere de la Justice | | | |
| N° planche : | 4/4 | Version : | 0 | |
| | | | Type : Croquis | |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics | | | Bâtiment – Niveau : RDC |

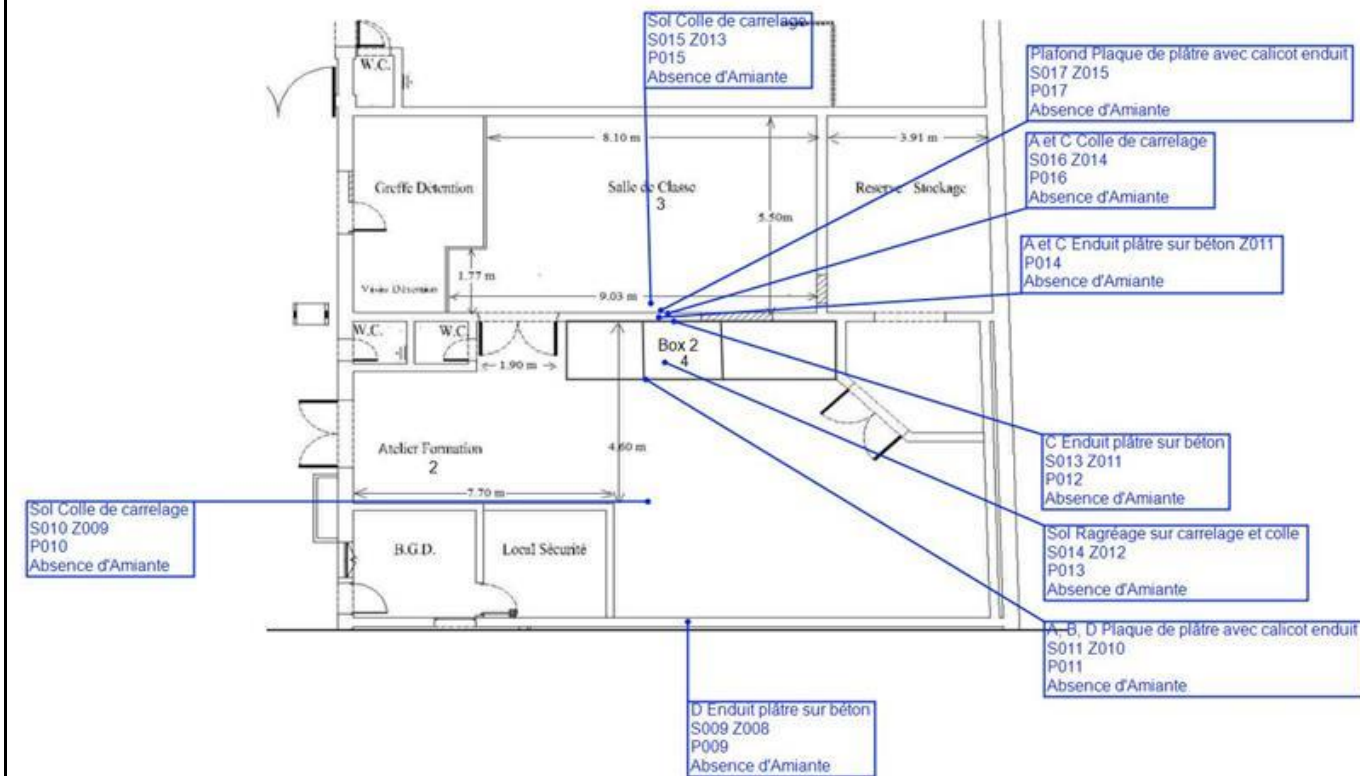

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV_00720240801379564



Analyses pour le Bâtiment

ARTOIS COORDINATION SECURITE
Monsieur Yannick DETRUE
163 rue pasteur
62400 BETHUNE

Notre référence : AR-24-HB-140633-01

Numéro de dossier : 24N035262

Référence de dossier :

2640-Ministere de la Justice A - Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140
DUNKERQUE - Ministère de la Justice DISP Lille

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N035262-001 - Référence P001-RDC - Accès zone administrative - A - Mur intérieur - Béton,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-002 - Référence P002-RDC - Accès zone administrative - A - Mur extérieur n°1 - Béton,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-003 - Référence P003-RDC - Accès zone administrative - A - Mur extérieur n°2 - Béton,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-004 - Référence P004-RDC - Accès zone administrative - Sol - Plancher - Colle de
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-005 - Référence P005-RDC - Accès zone administrative - A - Plinthes - Colle de
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-006 - Référence P006-RDC - Accès zone administrative - A - Soubassement - Enduit
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-007 - Référence P007-RDC - Accès zone administrative - A - Verrière - Joint
d'assemblage vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N035262-008 - Référence P008-RDC - Accès zone administrative - Sol - Plancher - Bandes bitumineuse, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-009 - Référence P009-RDC - Atelier formation - D - Mur - Enduit plâtre sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-010 - Référence P010-RDC - Atelier formation - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-011 - Référence P011-RDC - Box 2 - A, B, D - Mur - Plaque de plâtre avec calicot enduit, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-012 - Référence P012-RDC - Box 2 - C - Mur - Enduit plâtre sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-013 - Référence P013-RDC - Box 2 - Sol - Plancher - Ragréage sur carrelage et colle, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-014 - Référence P014-RDC - Salle de classe n°1 - A et C - Mur - Enduit plâtre sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-015 - Référence P015-RDC - Salle de classe n°1 - Sol - Plancher - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-016 - Référence P016-RDC - Salle de classe n°1 - A et C - Plinthes - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-017 - Référence P017-RDC - Salle de classe n°1 - Plafond - Plafond - Plaque de plâtre avec calicot enduit, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-018 - Référence P018-1er - Bibliothèque - A, B et C - Mur - Enduit plâtre sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES
- N° 24N035262-019 - Référence P019-1er - Bibliothèque - D - Mur - Enduit plâtre sur béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N035262-020 - Référence *P020-1er - Bibliothèque - Plafond - Plafond - Latti plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-021 - Référence *P021-1er - Salle de classe n°2 - E - Mur - Enduit plâtre sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-022 - Référence *P022-1er - Salle de classe n°2 - A, B et C - Mur - Enduit plâtre sur béton*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 24N035262-023 - Référence *P023-RDC - Parloir/ELSP - Toiture Ext. - Toiture - Plaques ondulées en fibre ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025861-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2024 21:13 Page1/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE008369 Référence de suivi du dossier N° : 24N035262
Reçu au laboratoire le : 03/09/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 04/09/2024
Référence dossier Client:2640-Ministere de la Justice A - Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE -
Ministere de la Justice DISP Lille
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyse | Préparation | | Résultats |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 001 | 24N035262-001 - P001-RDC - Accès zone administrative - A - Mur intérieur - Béton | Matériau dur (cémenteux) (gris) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 002 | 24N035262-002 - P002-RDC - Accès zone administrative - A - Mur extérieur n°1 - Béton | Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur (cémenteux) (gris) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 003 | 24N035262-003 - P003-RDC - Accès zone administrative - A - Mur extérieur n°2 - Béton | Matériau dur (cémenteux) (gris) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 004 | 24N035262-004 - P004-RDC - Accès zone administrative - Sol - Plancher - Colle de carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 005 | 24N035262-005 - P005-RDC - Accès zone administrative - A - Plinthes - Colle de carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
66124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025861-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2024 21:13 Page2/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE008369 Référence de suivi du dossier N° : 24N035262
Reçu au laboratoire le : 03/09/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 04/09/2024
Référence dossier Client:2640-Ministère de la Justice A - Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE -
Ministère de la Justice DISP Lille
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyse | Préparation | | Résultats |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| | | Matériau dur de type joint ciment (gris) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 006 | 24N035262-006 - P006-RDC - Accès zone administrative - A - Soubassement - Enduit ciment | Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 007 | 24N035262-007 - P007-RDC - Accès zone administrative - A - Verrière - Joint d'assemblage vitrage | Matériau souple de type joint (noir) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 008 | 24N035262-008 - P008-RDC - Accès zone administrative - Sol - Plancher - Bandes bitumineuse | Matériau souple bitumineux (noir) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 009 | 24N035262-009 - P009-RDC - Atelier formation - D - Mur - Enduit plâtre sur béton | Matériau dur de type résine matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 010 | 24N035262-010 - P010-RDC - Atelier formation - Sol - Plancher - Colle de carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) | MET / MA4T | 1 / 2 | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
66124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025861-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2024 21:13 Page3/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE008369 Référence de suivi du dossier N° : 24N035262
Reçu au laboratoire le : 03/09/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 04/09/2024
Référence dossier Client:2640-Ministere de la Justice A - Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE -
Ministere de la Justice DISP Lille
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyse | Préparation | | Résultats |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 011 | 24N035262-011 - P011-RDC - Box 2 - A, B, D - Mur - Plaque de plâtre avec calicot enduit | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 012 | 24N035262-012 - P012-RDC - Box 2 - C Mur - Enduit plâtre sur béton | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau dur (cémenteux) (gris) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 013 | 24N035262-013 - P013-RDC - Box 2 - Sol - Plancher - Ragréage sur carrelage et colle | Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 014 | 24N035262-014 - P014-RDC - Salle de classe n°1 - A et C - Mur - Enduit plâtre sur béton | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 015 | 24N035262-015 - P015-RDC - Salle de classe n°1 - Sol - Plancher - Colle de carrelage | Matériau dur de type ciment-colle (gris) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
66124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025861-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2024 21:13 Page4/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE008369 Référence de suivi du dossier N° : 24N035262
Reçu au laboratoire le : 03/09/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 04/09/2024
Référence dossier Client:2640-Ministere de la Justice A - Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE -
Ministere de la Justice DISP Lille
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyse | Préparation | | Résultats |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 016 | 24N035262-016 - P016-RDC - Salle de classe n°1 - A et C - Plinthes - Colle de carrelage | Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment- colle (gris) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 017 | 24N035262-017 - P017-RDC - Salle de classe n°1 - Plafond - Plafond - Plaque de plâtre avec calicot enduit | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| | | Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) | MOLP * / SY3H | 2 / 2 * | - * | Fibres d'amiante non détectées * |
| 018 | 24N035262-018 - P018-1er - Bibliothèque - A, B et C - Mur - Enduit plâtre sur béton | Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 019 | 24N035262-019 - P019-1er - Bibliothèque - D - Mur - Enduit plâtre sur béton | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 020 | 24N035262-020 - P020-1er - Bibliothèque - Plafond - Plafond - Latti plâtre | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 021 | 24N035262-021 - P021-1er - Salle de classe n°2 - E - Mur - Enduit plâtre sur béton | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
66124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025861-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2024 21:13 Page5/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE008369 Référence de suivi du dossier N° : 24N035262
Reçu au laboratoire le : 03/09/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 04/09/2024
Référence dossier Client:2640-Ministere de la Justice A - Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE -
Ministere de la Justice DISP Lille
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

| N° éch. | Référence client | Description visuelle | Technique utilisée / Analyse | Préparation | | Résultats |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type | |
| 022 | 24N035262-022 - P022-1er - Salle de classe n°2 - A, B et C - Mur - Enduit plâtre sur béton | Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) | MET * / MA4T | 1 / 2 * | Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées * |
| 023 | 24N035262-023 - P023-RDC - Parloir/ELSP - Toiture Ext. - Toiture - Plaques ondulées en fibre ciment | Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) | MOLP * / SY3H | 4 / 4 * | - * | Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) * |

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."
NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.
NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
66124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-Z4-025861-01 Date d'émission de rapport : 04/09/2024 21:13 Page 6/6
Référence laboratoire sous-traitant N° : 24GE008369 Référence de suivi du dossier N° : 24N035262
Reçu au laboratoire le : 03/09/2024 Date de réception : 29/08/2024
Date d'analyse : 04/09/2024
Référence dossier Client: 2640-Ministère de la Justice A - Maison d'Arrêt 62 rue Henri Terquem 59140 DUNKERQUE -
Ministère de la Justice DISP Lille
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS.

Guillaume Batt
Technicien Analyste Microscopie
Technicien MOLP

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations reportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

GRAND EST ANALYSES
42 rue des Tisserands
66124 Wintzenheim, FRANCE
Tél : 03 89 77 22 59 - Fax : - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>
S.A.S. au capital de 10 000 € RCS : 452 029 283

ACCREDITATION N°
1-6977
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI3366 Version 009

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DETRUE Yannick

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/07/2022 - Date d'expiration : 16/07/2029 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/07/2022 - Date d'expiration : 16/07/2029 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 11/04/2024 - Date d'expiration : 10/04/2031 |
| Energie sans mention | Energie sans mention (1) Date d'effet : 27/04/2023 - Date d'expiration : 26/04/2030 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 23/01/2024 - Date d'expiration : 22/01/2031 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 02/07/2020 - Date d'expiration : 01/07/2027 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 11/04/2024.

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

Amiante

ANNEXE : Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Responsabilité
Civile

Allianz I.A.R.D, dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que :

ARTOIS COORDINATION SECURITE
163 RUE PASTEUR
62400 BETHUNE

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile souscrit sous le numéro 60 925 704, qui a pris effet le 01/01/2020.

Ce contrat a pour objet de garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait des activités déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Amiante :

- contrôle périodique amiante
- diagnostic amiante avant travaux/démolition
- diagnostic amiante avant-vente
- Dossier Technique Amiante

Plomb :

- exposition au plomb (CREP)
- recherche de plomb avant travaux
- diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIP)

- diagnostic gaz
- diagnostic monoxyde de carbone
- diagnostic termites
- état parasitaire
- diagnostic de performance énergétique (DPE)
- recherche de métaux lourds
- état de l'installation intérieure de l'électricité
- diagnostic acoustique
- diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux
- risques naturels et technologiques
- assainissement autonome - collectif
- millièmes
- loi Carrez
- loi Boutin
- état des lieux
- diagnostic technique SRU
- prêt conventionné : normes d'habitabilité
- diagnostic sécurité piscine
- diagnostic radon

Allianz IARD
S.A. au capital de 991 967 200 euros
542 110 291 RCS Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

1



Attestation d'assurance

- diagnostic légionnelle
- évaluation valeur vénale et locative
- diagnostic accessibilité handicapé- diagnostic humidité
- vérification des équipements et installations incendie
- thermographie infrarouge
- infiltrométrie
- coordination SPS

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut engager celui-ci au-delà des limites, des conditions de garanties et des montants fixés au contrat auquel elle se réfère.

Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...)

De plus, nous vous rappelons qu'en cas de non-paiement des cotisations, de suspension ou résiliation du contrat, cette attestation ne sera plus valide.

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Etablie à Lyon, le 22/12/2023

Pour Allianz,

Frédéric BACCELLI

Souscription et Gestion Clients Entreprises

Allianz IARD
S.A. au capital de 991 967 200 euros
542 110 291 RCS Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex

2