

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	60785-122961 A
Propriétaire	CHU LIMOGES
Donneur d'ordre	CHU LIMOGES
	Centre Ressources Autisme
Adresse de l'immeuble	Hôpital Le Cluzeau
	87000 LIMOGES
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	25/10/2022
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	25/01/2023
Date d'émission du rapport de repérage	20/02/2023
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	NC

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
90, avenue Gay-Lussac
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
Tél. : 33 (0)5 47 74 30 42
bordeaux@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00163

Opérateur de repérage :

FOUGERON Gwen
Apave Diagnostics
Le 20/02/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Néant

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Circulation n°1	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P001)	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P015)	
		Cloisons	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P016)	
Pièce n°1	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z009
Pièce n°2	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P009)	Z009
Pièce n°3	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z009
Pièce n°4	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z009
Pièce n°5	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z009
Pièce n°6	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z009
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P021)	Z021
Circulation n°2	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P026)	
Pièce n°7	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P032)	Z032
Pièce n°8	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z032
Pièce n°9	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z032
Chaufferie	Sous-sol	Bac	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P039)	
		Canalisation n°2	Joint de bride	Résultat d'analyse (P041)	
Circulation n°1	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P046)	
Salle	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P056)	
Bureau n°1	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P051)	Z051
Bureau n°2	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051
Bureau n°3	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051
Bureau n°4	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051
Bureau n°5	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051
Bureau n°6	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051
Bureau n°7	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051
Bureau n°8	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051
Vestiaire	RDC	Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051
Circulation n°2	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P071)	
Bureau n°9	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z075
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076
Bureau n°10	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P075)	Z075

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P076)	Z076
Bureau n°11	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076
Bureau n°12	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076
Bureau n°13	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076
Bureau n°14	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076
Bureau n°15	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076
Bureau n°16	RDC	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076
Circulation n°1	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P082)	
Bureau n°17	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P080)	Z080
Bureau n°18	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080
Bureau n°19	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080
Bureau n°20	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080
Bureau n°21	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080
Bureau n°22	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080
Bureau n°23	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080
Bureau n°24	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080
Bureau n°25	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080
Palier	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P092)	Z092
Circulation n°2	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P094)	
Réserve	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°26	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P097)	Z097
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P098)	Z098
Bureau n°27	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°28	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°29	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°30	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Bureau n°31	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°32	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°33	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°34	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°35	1er	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z097
Bureau n°37	2ème	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P118)	
Circulation n°1	2ème	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P116)	
Palier n°4	2ème	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z092
Circulation n°2	2ème	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P108)	
Bureau n°53	2ème	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P103)	
Façade	Extérieur	Conduit de fluide	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P131)	
Machinerie asc	Extérieur	Machinerie	Plaquette ascenseur	Résultat d'analyse (P124)	

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	6
OBJET DE LA MISSION :	6
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	6
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	6
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	6
PROGRAMME DE TRAVAUX	6
PROGRAMME DE REPERAGE	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	9
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	9
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	9
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	9
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	9
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	10
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	12
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	27
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	29
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	169
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	174
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	185
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	186

1 Description de la mission**1.1 Objet de la mission :**

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **60785-122961**

Référence du donneur d'ordre : **BATIMENT A & B**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU LIMOGES**

Adresse du propriétaire : **2 ave Martin Luther King 87000 LIMOGES**

Donneur d'ordre : **CHU LIMOGES**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur FOUGERON Gwen**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI2523**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Bâtiment D 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX**

N° de Siret : **48333631900163**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Centre Ressources Autisme**

Adresse complète : **Hôpital Le Cluzeau
- 87000 LIMOGES**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **A & B**

Etage : tous

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

N° de lot : NC

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Agence ITGA Rennes Saint Grégoire**

Adresse du laboratoire : **Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R Rue de la terre Adélie - CS 66862 35768 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX**

Numéro d'accréditation : **1-5967**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Réhabilitation des locaux dépose des cloisons en jaune sur le plan menuiseries PVC non impactées

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chêneaux, rives, closoirs, faitages, mitres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanternes, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes

	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.) Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chêneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec pourtrason Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculut, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (paillonnées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescentes
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

7/187

	Bandes calicot	Jointes entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	Rubans adhésifs
	Sous couches des tissus muraux	Mastics
	Peintures intumescentes	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Revêtements bitumineux	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
	Résines	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	
Poutres et charpentes	Flocages	Clapets / volets coupe-feu
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)	Volets coupe-feu y compris ossature
	Peintures intumescentes	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu
	Revêtements bitumineux	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	
	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	
Gainages et coffres horizontaux	Flocages	Vide-ordures
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Bandes calicot	Joints d'étanchéité des trappes
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	
	Pare vapeur	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	
Suspentes et contrevents	Flocages	
	Protections en plâtre	
	Peintures intumescentes	
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	
	Nez de marche	
	Dalles moquettes avec entre couche noire	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	
	Colles bitumineuses	
	Colles non bitumineuses	
	Moquette	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	
	Peintures de sol	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	
	Revêtements de sols sportifs	
	Joints de dilatation et d'assemblage	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	
	Enduit de cuvelage	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	
6 - Conduits et accessoires intérieurs		
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	
	Matelas	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques		
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières	
	Panneaux des cloisons palières	
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)	
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)	
	Isolants	
	Colles	
Matériels en machinerie	Joints	
	Freins d'ascenseurs	
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...	
	Tresses	
	Joints plats	
8 - Équipements divers et accessoires		
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages	
	Bourres	
	Tresses	
	Calorifugeages	
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides	
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)	
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques	
	Isolants thermiques cartonnés	
	Tresses des diffuseurs	
Convecteurs et radiateurs électriques		
Fusibles à broche	Carton, tresse	
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants	
Coffres-forts	Portes et parois	
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles	
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment	
9 - Fondations et soubassements		
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés	
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation	
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie	
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers		
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment	
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes	
Espaces sportifs	Revêtements de sols	
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)	

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBT, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Néant

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

9/187

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :**➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités**

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Circulation n°1	Sous-sol
Pièce n°1	Sous-sol
Pièce n°2	Sous-sol
Pièce n°3	Sous-sol
Pièce n°4	Sous-sol
Pièce n°5	Sous-sol
Pièce n°6	Sous-sol
Palier n°1	Sous-sol
Circulation n°2	Sous-sol
Pièce n°7	Sous-sol
Pièce n°8	Sous-sol
Pièce n°9	Sous-sol
Cave	Sous-sol
Chaufferie	Sous-sol
Garage	Sous-sol
Circulation n°1	RDC
Salle	RDC
Bureau n°1	RDC
Bureau n°2	RDC
Bureau n°3	RDC
Bureau n°4	RDC
Bureau n°5	RDC
Bureau n°6	RDC
Bureau n°7	RDC
Bureau n°8	RDC
Vestiaire	RDC
Palier	RDC
Sanitaire	RDC
Circulation n°2	RDC
Bureau n°9	RDC
Bureau n°10	RDC
Bureau n°11	RDC
Bureau n°12	RDC
Bureau n°13	RDC
Bureau n°14	RDC
Bureau n°15	RDC
Bureau n°16	RDC
Circulation n°1	1er

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau n°17	1er
Bureau n°18	1er
Bureau n°19	1er
Bureau n°20	1er
Bureau n°21	1er
Bureau n°22	1er
Bureau n°23	1er
Bureau n°24	1er
Sanitaire	1er
Bureau n°25	1er
Palier	1er
Circulation n°2	1er
Réserve	1er
Bureau n°26	1er
Bureau n°27	1er
Bureau n°28	1er
Bureau n°29	1er
Bureau n°30	1er
Bureau n°31	1er
Bureau n°32	1er
Bureau n°33	1er
Bureau n°34	1er
Bureau n°35	1er
Bureau n°36	2ème
Bureau n°37	2ème
Bureau n°38	2ème
Bureau n°39	2ème
Circulation n°1	2ème
Bureau n°40	2ème
Bureau n°41	2ème
Bureau n°42	2ème
Bureau n°43	2ème
Bureau n°44	2ème
Bureau n°45	2ème
Bureau n°46	2ème
Palier n°4	2ème
Bureau n°47	2ème
Sanitaire	2ème
Circulation n°2	2ème
Bureau n°48	2ème
Bureau n°49	2ème

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau n°50	2ème
Bureau n°51	2ème
Bureau n°52	2ème
Bureau n°53	2ème
Bureau n°54	2ème
Toiture 2 eme	Extérieur
Toiture 1er	Extérieur
Façade	Extérieur
Placard sous escalier	Sous-sol
Machinerie asc	Extérieur
Trémie asc	Sous-sol

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Circulation n°1	Sous-sol	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P001)		Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse (P002)		Non	
		Cloisons	Enduit	Résultat d'analyse (P003)		Non	
		Poutre plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P004)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P005)		Non	
		Fenêtre bois cloison	Mastic compridand	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Enduit rebouchage	Résultat d'analyse (P006)		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P015)		Oui	1 ml
		Cloisons	Colle de Faïence	Résultat d'analyse (P016)		Oui	2 m²
		Mur	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Mur	Ventilation	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Pièce n°1	Sous-sol	Cloisons	Enduit	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Fenêtre Métal	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	Z007	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Fenêtre Métal	Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z009	Oui	Voir commentaire
		Poutre plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z014	Non	
Pièce n°2	Sous-sol	Cloisons	Enduit	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Oui	Voir commentaire
		Poutre plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Fenêtre Métal	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Fenêtre Métal	Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Fenêtre Métal	Compriband	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
Pièce n°3	Sous-sol	Cloisons	Enduit	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Fenêtre Métal	Mastic vitrier	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre Métal	Peinture	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z009	Oui	Voir commentaire
		Poutre plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z014	Non	
Pièce n°4	Sous-sol	Cloisons	Enduit	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z009	Oui	Voir commentaire
		Poutre plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z014	Non	
Pièce n°5	Sous-sol	Cloisons	Enduit	Résultat d'analyse	Z010	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z009	Oui	Voir commentaire
		Poutre plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P018)		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P019)		Non	
		Conduit dans coffrage n°1	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P020)		Non	
		Conduit dans coffrage n°2	Terre cuite	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Ventilation	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Pièce n°6	Sous-sol	Cloisons	Enduit	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z009	Oui	Voir commentaire
		Poutre plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Conduit de ventilation	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Oui	Voir commentaire
		Stockage	Panneaux de faux-plafond	Marquage du matériau		Non	
Palier n°1	Sous-sol	Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P022)		Non	
		Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P023)		Non	
		Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P024)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P025)		Non	
Circulation n°2	Sous-sol	Mur	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse (P027)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P028)		Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P026)		Oui	Voir commentaire
Pièce n°7	Sous-sol	Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Oui	Voir commentaire

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

14/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
Pièce n°8	Sous-sol	Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z032	Oui	Voir commentaire
Pièce n°9	Sous-sol	Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z032	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Colle de dalle poly	Résultat d'analyse (P034)		Non	
		Fenêtre métal	Peinture	Résultat d'analyse (P035)		Non	
Cave	Sous-sol	Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Mur	Béton	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
Chaufferie	Sous-sol	Mur	Béton	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Bac	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P039)		Oui	1 u
		Canalisation n°1	Calorifuge	Résultat d'analyse (P040)		Non	
		Canalisation n°2	Joint de bride	Résultat d'analyse (P041)		Oui	10 u
		Mur	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P042)		Non	
Garage	Sous-sol	Mur	Béton	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse	Z036	Non	
Circulation n°1	RDC	Escalier marche	Revêtement PVC colle ragréage	Résultat d'analyse (P043)		Non	
		Mur	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P044)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P045)		Non	

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

15/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P046)		Oui	Voir commentaire
		Porte vitrée	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P047)		Non	
		Porte vitrée	Joint finition	Résultat d'analyse (P048)		Non	
		Porte vitrée	Compriband	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Salle	RDC	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P057)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P058)		Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P056)		Oui	Voir commentaire
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P055)		Non	
		Skydome	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P059)		Non	
		Mur	Enduit sous doublage	Résultat d'analyse (P060)		Non	
Bureau n°1	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
		Fenêtre métal	Peinture	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
Bureau n°2	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
Bureau n°3	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
Bureau n°4	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051	Oui	Voir commentaire

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
Bureau n°5	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
Bureau n°6	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
Bureau n°7	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
Bureau n°8	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051	Oui	Voir commentaire
		Mur	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
Vestiaire	RDC	Cloisons	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z049	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse	Z051	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
Palier	RDC	Plancher	Revêtement PVC colle	Résultat d'analyse (P061)		Non	
		Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P062)		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P063)		Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P064)		Non	
		Plafond	Dalle colle enduit	Résultat d'analyse (P065)		Non	

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

17/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Sanitaire	RDC	Plancher	Colle de carrelage	Résultat d'analyse (P066)		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P067)		Non	
		Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P068)		Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse (P069)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P070)		Non	
		Canalisation	Fonte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z055	Non	
Circulation n°2	RDC	Mur	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P071)		Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse (P072)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P073)	Z073	Non	
		Mur	Ventilation	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Bureau n°9	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z072	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
Bureau n°10	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse (P074)	Z074	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P075)	Z075	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse (P076)	Z076	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z072	Non	
		Cloisons	Joint de cloisons	Résultat d'analyse (P138)		Non	
Bureau n°11	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z073	Non	

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

18/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Cloisons	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076	Oui	Voir commentaire Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z072	Non	
Bureau n°12	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Oui	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z072	Non	
Bureau n°13	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z072	Non	
Bureau n°14	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z072	Non	
Bureau n°15	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse	Z074	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z075	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z072	Non	
Bureau n°16	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre isolant	Résultat d'analyse	Z074	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z075	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Cloisons	Joint vitrier	Résultat d'analyse	Z076	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Joint pied de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z072	Non	
Circulation n°1	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P082)		Oui	Voir commentaire
		Mur	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P083)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P084)		Non	
Bureau n°17	1er	Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse (P078)	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse (P079)	Z079	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P080)	Z080	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P081)	Z081	Non	
Bureau n°18	1er	Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z080	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P139)		Non	
Bureau n°19	1er	Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z081	Non	

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

20/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z080	Oui	Voir commentaire
Bureau n°20	1er	Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z080	Oui	Voir commentaire
Bureau n°21	1er	Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z080	Oui	Voir commentaire
Bureau n°22	1er	Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z080	Oui	Voir commentaire
Bureau n°23	1er	Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z080	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P140)		Non	
Bureau n°24	1er	Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse	Z080	Oui	Voir commentaire
Sanitaire	1er	Canalisation	Fonte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z055	Non	
		Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P085)		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P086)		Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse (P088)		Non	
		Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P087)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P089)		Non	
Bureau n°25	1er	Cloisons	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Mur	Enduit toile de verre	Résultat d'analyse	Z079	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z080	Oui	Voir commentaire
Palier	1er	Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse (P090)	Z090	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P141)		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P091)	Z091	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P092)	Z092	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P093)	Z093	Non	
Circulation n°2	1er	Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P094)		Oui	Voir commentaire
		Mur	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P095)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P096)		Non	
Réserve	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
Bureau n°26	1er	Mur	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z017	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P097)	Z097	Oui	Voir commentaire
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P098)	Z098	Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P099)	Z099	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P100)	Z100	Non	
Bureau n°27	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P142)		Non	
Bureau n°28	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
Bureau n°29	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

22/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
Bureau n°30	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
Bureau n°31	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P143)		Non	
Bureau n°32	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
Bureau n°33	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
Bureau n°34	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
Bureau n°35	1er	Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z099	Non	
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z098	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse	Z097	Oui	Voir commentaire
Bureau n°36	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°37	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

23/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P118)		Oui	Voir commentaire
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P119)		Non	
		Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P120)		Non	
		Cloisons	Joint de pied de cloison	Résultat d'analyse (P121)		Non	
Bureau n°38	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°39	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Circulation n°1	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P116)		Oui	Voir commentaire
		Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P117)		Non	
		Fenêtre métal	joint de vitrage	Résultat d'analyse (P122)		Non	
Bureau n°40	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P144)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°41	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°42	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°43	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°44	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

24/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P145)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°45	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Joint de dilatation	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°46	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Mur	Enduit tapisserie			Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Palier n°4	2ème	Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse	Z092	Oui	Voir commentaire
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Plancher	Colle carrelage	Résultat d'analyse	Z090	Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse	Z091	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P146)		Non	
Bureau n°47	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Sanitaire	2ème	Canalisation	Fonte	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	Z055	Non	
		Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Plancher	colle carrelage	Résultat d'analyse (P111)		Non	
		Plinthes	Colle	Résultat d'analyse (P112)		Non	
		Mur	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P113)		Non	
		Mur	Enduit	Résultat d'analyse (P114)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P115)		Non	
Circulation n°2	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Marches	dalle de sol colle ragréage	Résultat d'analyse (P107)		Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragréage	Résultat d'analyse (P108)		Oui	Voir commentaire

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

25/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Mur	enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P109)		Non	
		Plafond	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P110)	Z110	Non	
Bureau n°48	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°49	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°50	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P147)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°51	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°52	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Bureau n°53	2ème	Cloisons	Joint pied de cloison	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Mur	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P148)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P101)	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse (P102)	Z102	Non	
		Plancher	Dalle de sol colle Ragrée	Résultat d'analyse (P103)		Oui	Voir commentaire
		Mur	enduit isolant tapisserie	Résultat d'analyse (P104)		Non	
		Cloisons	Enduit tapisserie	Résultat d'analyse (P105)		Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse (P106)	Z106	Non	
Bureau n°54	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z101	Non	
		Plafond	Pare vapeur isolant	Résultat d'analyse	Z102	Non	
		Plafond	Enduit	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Toiture 2 ^{eme}	Extérieur	Toiture	Relevée bitumineuse	Résultat d'analyse (P125)		Non	
		Toiture	Etanchéité	Résultat d'analyse (P126)		Non	
Toiture 1er	Extérieur	Toiture	Etanchéité	Résultat d'analyse (P128)		Non	

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

26/187

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Skydome	Relevée bitumineuse	Résultat d'analyse (P129)		Non	
		Toiture	Relevée bitumineuse	Résultat d'analyse (P127)		Non	
		Mur de façade	Enduit	Résultat d'analyse (P130)		Non	
Façade	Extérieur	Mur de façade	Enduit	Résultat d'analyse (P132)		Non	
		Conduit de fluide	Amiante ciment	Résultat d'analyse (P131)		Oui	8 u
Placard sous escalier	Sous-sol	Mur	Béton	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse	Z036	Non	
Machinerie asc	Extérieur	Mur	Béton	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Canalisation	Calorifuge	Résultat d'analyse (P123)		Non	
		Machinerie	Plaquette ascenseur	Résultat d'analyse (P124)		Oui	2 u
Trémie asc	Sous-sol	Mur	Béton	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Plafond	Béton	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Plancher	Béton	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Porte intérieur	Peinture	Résultat d'analyse (P133)		Non	
		Cabine d'ascenseur n°1	Peinture plafond	Résultat d'analyse (P134)		Non	
		Cabine d'ascenseur n°2	Colle moquette mur plancher	Résultat d'analyse (P135)		Non	
		Cabine d'ascenseur n°2	Habillage ext	Résultat d'analyse (P137)		Non	
		Porte extérieur	Peinture	Résultat d'analyse (P136)		Non	

Commentaires :

quantitatif:

Ensembles des dalles de sol colle environ 3000m2

P076 Joint vitrier 31 Unités

P092 et p098 Enduit mural 50m2 des prélèvements complémentaires ont été fait afin de réduire cette zone nous restons à disposition du donneur en cas de besoin de prélèvement complémentaire.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

sondage : Fenêtre Métal		
Emplacement : 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Fenêtre Métal - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Compriband
Résultat amiante : Absence d'amiante		

sondage : Mur		
Emplacement : 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Ventilation
Résultat amiante : Absence d'amiante		

sondage : Fenêtre bois cloison		
Emplacement : 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Fenêtre bois cloison - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Mastic compridand
Résultat amiante : Absence d'amiante		


ELEMENT : Mur		
Emplacement : 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°2 - Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Ventilation
Résultat amiante : Absence d'amiante		


sondage : Cloisons		
Emplacement : 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°10 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Joint pied de cloison
Résultat amiante : Absence d'amiante		

sondage: Porte vitrée		
Emplacement : 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Porte vitrée - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Compriband
Résultat amiante : Absence d'amiante		


sondage : Conduit dans coffrage n°2		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°5 - Conduit dans coffrage n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Terre cuite
Résultat amiante : Absence d'amiante		

sondage : Cloisons		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°5 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Ventilation
Résultat amiante : Absence d'amiante		

sondage : Canalisations		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaire - Canalisations - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Fonte
Résultat amiante : Absence d'amiante		


sondage: Canalisations		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Sanitaire - Canalisations - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement	Partie de composant Fonte
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Mur - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P003

Emplacement :

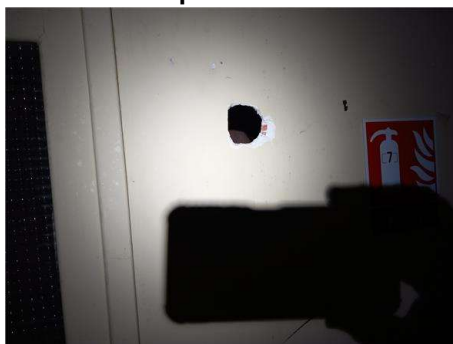

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Poutre plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P005					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit rebouchage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit rebouchage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007



Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Fenêtre Métal - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Mastic vitrier
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Fenêtre Métal - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Plancher - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage			
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Dalle de sol colle Ragréage					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile		
Fr2	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile		

PRELEVEMENT : P010			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P011			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012**Emplacement :**


Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	
Enduit	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Poutre plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°2 - Cloisons - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint pied de cloison
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint pied de cloison			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau blanc en faible quantité en vrac non séparable + matériau fibreux marron avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015


Emplacement :

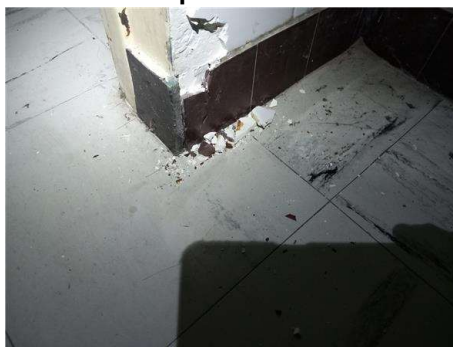


Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :

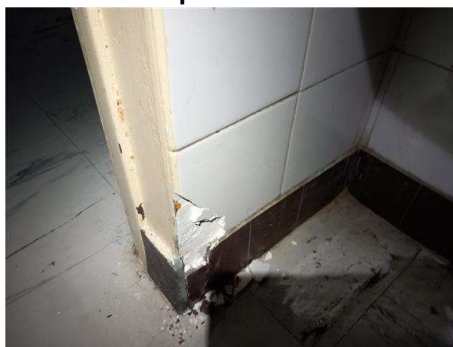

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Cloisons - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle de Faïence
	Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de Faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P017			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°1 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint de dilatation	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de dilatation			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + matériau fibreux marron avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°5 - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle carrelage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°5 - Plinthes - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°5 - Conduit dans coffrage n°1 - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Amiante ciment
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Amiante ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°6 - Conduit de ventilation - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Amiante ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Amiante ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples non séparable + fibrociment gris avec fibres visibles + matériau blanc non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P022			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Palier n°1 - Plinthes - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Palier n°1 - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle carrelage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Palier n°1 - Cloisons - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit tapisserie			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
enduit tapisserie					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		


PRELEVEMENT : P025			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Palier n°1 - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P026


Emplacement :





Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°2 - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage
	Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P027			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°2 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

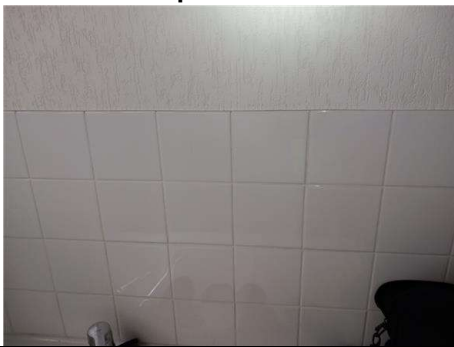PRELEVEMENT : P028			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Circulation n°2 - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P029			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°7 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°7 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023		Partie de composant enduit tapisserie
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P031			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°7 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P032

Emplacement :

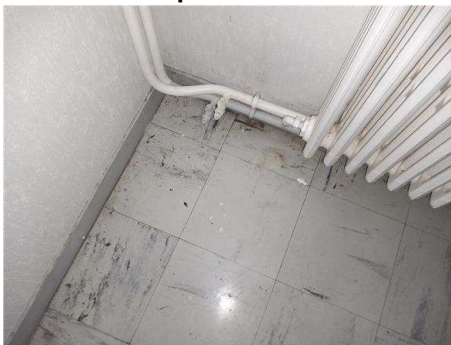

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°7 - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage
	Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P033			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°7 - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P034			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°9 - Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023		Partie de composant Colle de dalle poly
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de dalle poly			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère blanche	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P035


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Pièce n°9 - Fenêtre métal - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cave - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cave - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P038			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Cave - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau compact gris hétérogène	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Chaufferie - Bac - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Amiante ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Amiante ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Fibrociment gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P040					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Chaufferie - Canalisations n°1 - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Calorifuge			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Calorifuge					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Toile fibreuse blanche non séparable + carton non séparable + matériau fibreux multicolore avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P041

Emplacement :

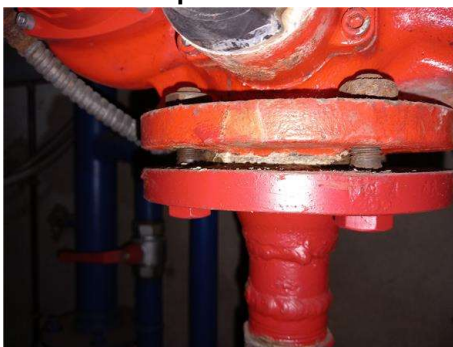

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Chaufferie - Canalisations n°2 - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint de bride	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de bride			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau beige en vrac avec fibres visibles non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P042

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Número de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Chaufferie - Mur - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit de rebouchage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit de rebouchage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P043					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Escalier marche - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Revêtement PVC colle ragréage			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Revêtement PVC colle ragréage					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées		
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		


PRELEVEMENT : P044

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Plafond - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen		Date de prélèvement 25/01/2023
		Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P046			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P047

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Porte vitrée - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint vitrier
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°1 - Porte vitrée - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint finition	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint finition			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Cloisons - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit tapisserie			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
enduit tapisserie					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P050

Emplacement :

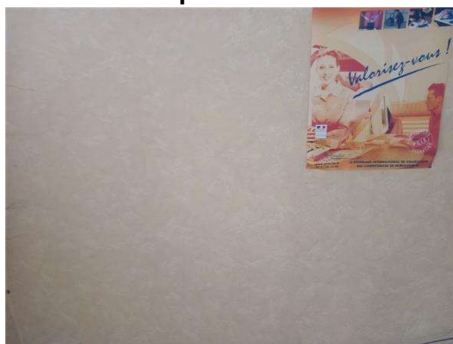

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P052


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Fenêtre métal - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Peinture
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°1 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint pied de cloison	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint pied de cloison			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau gris en faible quantité en vrac hétérogène non séparable + matériau fibreux marron avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Salle - Faux-plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Panneaux de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Panneaux de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Salle - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P057

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Salle - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P058

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Salle - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Salle - Skydome - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint d'étanchéité	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint d'étanchéité			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Mousse noire	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Salle - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit sous doublage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit sous doublage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Emplacement :

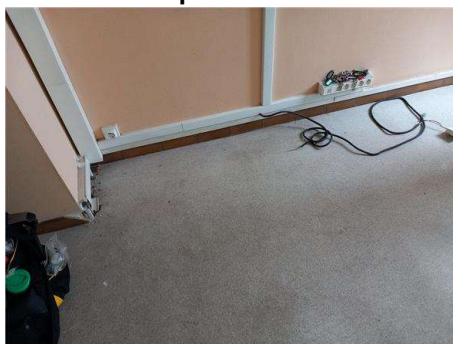


Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Palier - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Revêtement PVC colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement PVC colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple beige	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P062

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Palier - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle de carrelage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Palier - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Palier - Mur - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit tapisserie					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P065

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Palier - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle colle enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle colle enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P066


Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaire - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle de carrelage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
	DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet			
Colle de carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaire - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche + couche plâtrée blanche non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P068					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaire - Mur - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle de faïence			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Colle de faïence					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		


PRELEVEMENT : P069			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaire - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaire - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°2 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante beige	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

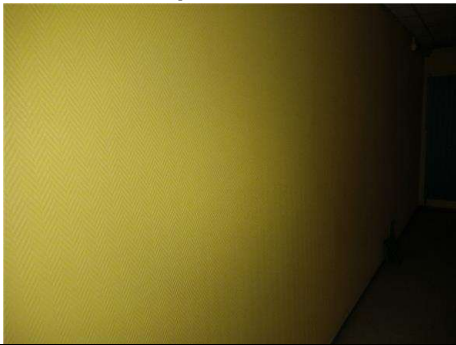PRELEVEMENT : P072			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°2 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit toile de verre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit toile de verre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P073					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation n°2 - Faux-plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Panneaux de faux-plafond			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Panneaux de faux-plafond					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P074

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°10 - Cloisons - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit toile de verre isolant
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit toile de verre isolant			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P075			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°10 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + colle bitumineuse noire non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P076

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°10 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint vitrier	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P077			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°9 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Emplacement :

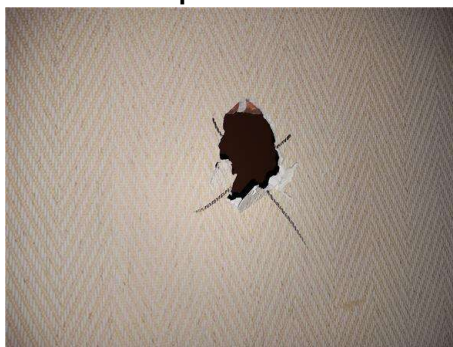


Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°17 - Cloisons - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit toile de verre
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit toile de verre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P079			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°17 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit toile de verre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit toile de verre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°17 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragrée	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragrée			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P081

Emplacement :

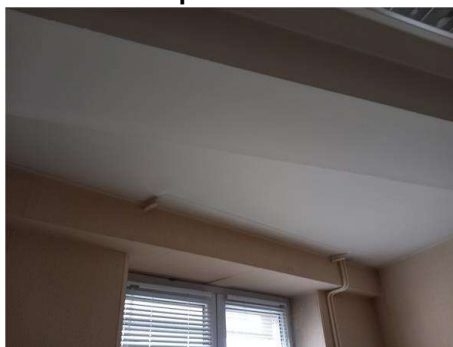

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°17 - Plafond - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023
Partie de composant Enduit		

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Enduit	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Circulation n°1 - Plancher - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023
Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage		


Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Dalle de sol colle Ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

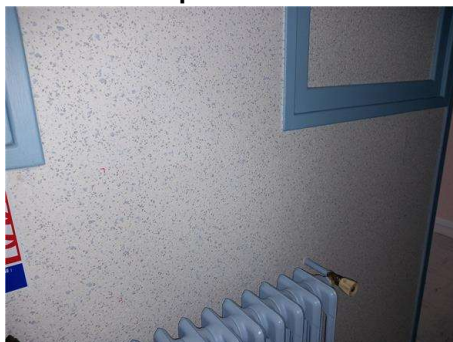PRELEVEMENT : P083**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Circulation n°1 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	
Enduit toile de verre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Circulation n°1 - Plafond - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Sanitaire - Plancher - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle carrelage
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle carrelage		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise non séparable + matériau gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

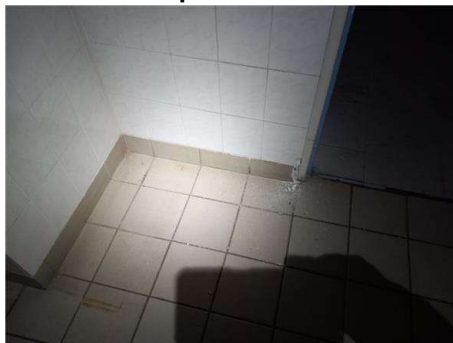PRELEVEMENT : P086**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Sanitaire - Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	
Colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + joint cassant gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle blanche	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P087

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Sanitaire - Mur - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle de faïence
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Sanitaire - Mur - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		

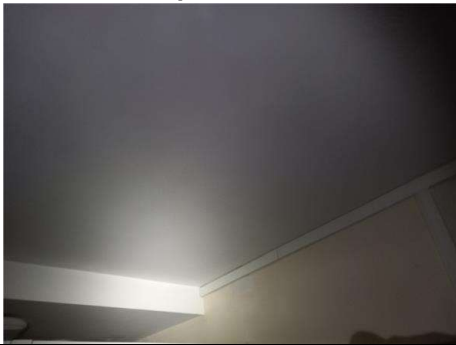PRELEVEMENT : P089					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Sanitaire - Plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P090

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Palier - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle carrelage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
	DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet			
Colle carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091

Emplacement :

**Nom du client**
CHU LIMOGES**Numéro de dossier**
60785-122961
Centre Ressources Autisme
Hôpital Le Cluzeau
87000**Pièce ou local – Composant**
1er - Palier - Plinthes - Toutes zones**Nom de l'opérateur**
FOUGERON Gwen**Date de prélèvement**
25/01/2023**Partie de composant**
Colle**Résultat amiante :** Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle blanche	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Palier - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit tapisserie	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P093					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Palier - Plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P094

Emplacement :

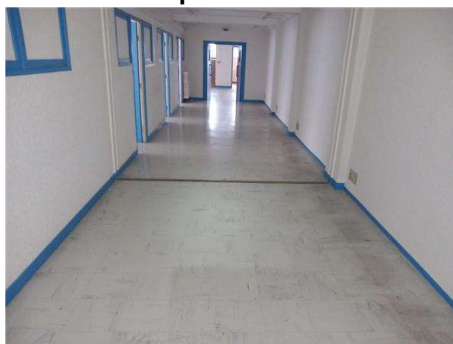


Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Circulation n°2 - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage
	Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P095

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Circulation n°2 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Circulation n°2 - Plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P097

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°26 - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage
	Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P098


Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°26 - Mur - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit tapisserie
	Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P099			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°26 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°26 - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

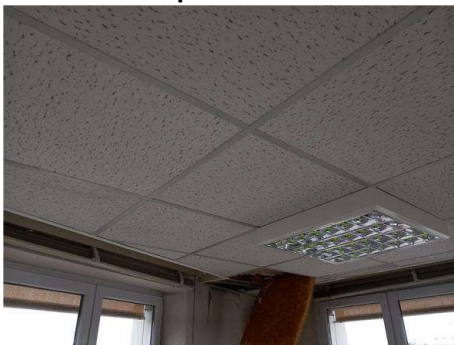PRELEVEMENT : P101					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°53 - Faux-plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Panneaux de faux-plafond			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Panneaux de faux-plafond					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux gris	0	Fibres d'amiante non détectées		


PRELEVEMENT : P102					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°53 - Plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Pare vapeur isolant			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Pare vapeur isolant					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Papier bitumé + matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		


PRELEVEMENT : P103**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°53 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P104


Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°53 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit isolant tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit isolant tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°53 - Cloisons - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°53 - Plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P107

Emplacement :

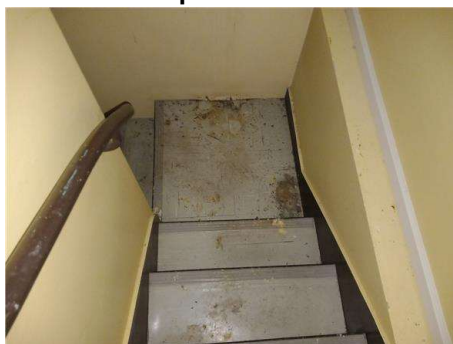


Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Circulation n°2 - Marches - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant dalle de sol colle ragréage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
dalle de sol colle ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Revêtement souple gris	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P108

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Circulation n°2 - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage
	Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P109			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Circulation n°2 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P110					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Circulation n°2 - Plafond - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint de dilatation			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Joint de dilatation					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Matériau fibreux beige avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P111

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Sanitaire - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant colle carrelage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
colle carrelage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle grise en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P112


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Sanitaire - Plinthes - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + joint cassant gris	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Sanitaire - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle de faïence	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de faïence			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Sanitaire - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P115			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Sanitaire - Plafond - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Circulation n°1 - Plancher - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile


PRELEVEMENT : P117					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Circulation n°1 - Cloisons - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Enduit tapisserie					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		


PRELEVEMENT : P118

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°37 - Plancher - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Dalle de sol colle Ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol colle Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle bitumineuse noire non séparable + ragréage gris non séparable + matériau blanc non séparable	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2	Peinture non séparable + dalle dure cassante grise	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P119			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°37 - Mur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P120			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°37 - Cloisons - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen		Date de prélèvement 25/01/2023
		Partie de composant Enduit tapisserie	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Papier peint non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P121**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°37 - Cloisons - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint de pied de cloison
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de pied de cloison			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux marron en vrac avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P122

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Circulation n°1 - Fenêtre métal - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant joint de vitrage
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
joint de vitrage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau beige en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P123

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Machinerie asc - Canalisation - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Calorifuge
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Calorifuge			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau noir en mousse	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau fibreux jaune avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P124

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Machinerie asc - Machinerie - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Plaquette ascenseur	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Plaquette ascenseur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau fibreux marron avec fibres visibles avec poussières	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P125			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture 2 eme - Toiture - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Relevée bitumineuse	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Relevée bitumineuse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P126					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture 2 eme - Toiture - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Etanchéité			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Etanchéité					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P127

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture 1er - Toiture - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Relevée bitumineuse
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Relevée bitumineuse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P128			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture 1er - Toiture - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Etanchéité	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Etanchéité			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P129

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture 1er - Skydome - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Relevée bitumineuse
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Relevée bitumineuse			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau bitumineux noir avec gravillons	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P130			
Emplacement : 			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture 1er - Mur de façade - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P131

Emplacement :

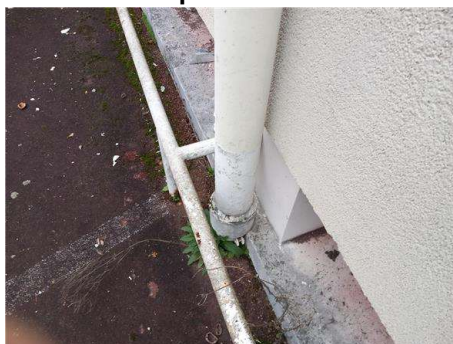

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Conduit de fluide - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Amiante ciment
	Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Amiante ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Fibrociment gris avec fibres visibles	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P132

Emplacement :




Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Mur de façade - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit compact gris	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P133


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trémie asc - Porte intérieur - Toutes zones	
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Peinture
	Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P134					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trémie asc - Cabine d'ascenseur n°1 - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Peinture plafond			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Peinture plafond					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P135					
Emplacement : 					
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trémie asc - Cabine d'ascenseur n°2 - Toutes zones			
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Colle moquette mur plancher			
Résultat amiante : Absence d'amiante					
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :					
Objet					
Colle moquette mur plancher					
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :					
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante		
Fr1	Moquette bleue + colle polymère jaune non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées		

PRELEVEMENT : P136			
Emplacement :			
			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trémie asc - Porte extérieur - Toutes zones	
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peintures multiples en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P137**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trémie asc - Cabine d'ascenseur n°2 - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Habillage ext
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Habillage ext		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + bois non séparable + colle polymère incolore non séparable + bois	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P138

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant RDC - Bureau n°10 - Cloisons - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Joint de cloisons
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Joint de cloisons		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P139			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°18 - Mur - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen		Date de prélèvement 25/01/2023
	Partie de composant Enduit tapisserie		
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P140			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°23 - Mur - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen		Date de prélèvement 25/01/2023
	Partie de composant Enduit tapisserie		
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P141			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant 1er - Palier - Mur - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen		Date de prélèvement 25/01/2023
	Partie de composant Enduit tapisserie		
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P142

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°27 - Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	
Enduit tapisserie	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P143

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 1er - Bureau n°31 - Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	
Enduit tapisserie	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P144			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°40 - Mur - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen		Date de prélèvement 25/01/2023
	Partie de composant Enduit tapisserie		
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P145			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°44 - Mur - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen		Date de prélèvement 25/01/2023
	Partie de composant Enduit tapisserie		
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P146			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000		Pièce ou local – Composant 2ème - Palier n°4 - Mur - Toutes zones
	Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen		Date de prélèvement 25/01/2023
	Partie de composant Enduit tapisserie		
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit tapisserie			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P147

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°50 - Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	
Enduit tapisserie	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P148

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122961 Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000	Pièce ou local – Composant 2ème - Bureau n°53 - Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur FOUGERON Gwen	Date de prélèvement 25/01/2023	Partie de composant Enduit tapisserie

Résultat amiante : Absence d'amiante**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	
Enduit tapisserie	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papiers peints	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Sous sol	N° planche : 1/4	N° dossier : 60785-122961	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES	Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES	
Intervenant : FOUGERON Gwen	Date : 20/02/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			

Légende :

- Conduit en amiante-ciment
- ▨ Bac en fibre-ciment
- ▨ Dalles de sols colle contenant de l'amiante
- ▨ Colle de faïence et plinthes contenant de l'amiante
- ▨ Joints (tresses, brides)

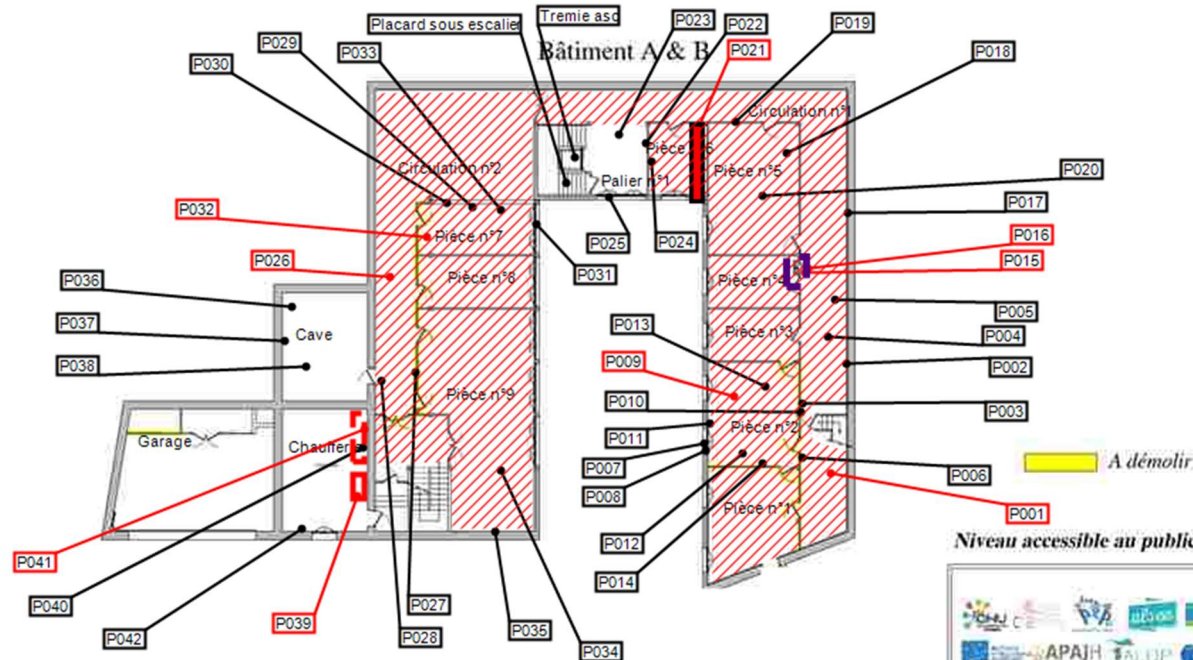




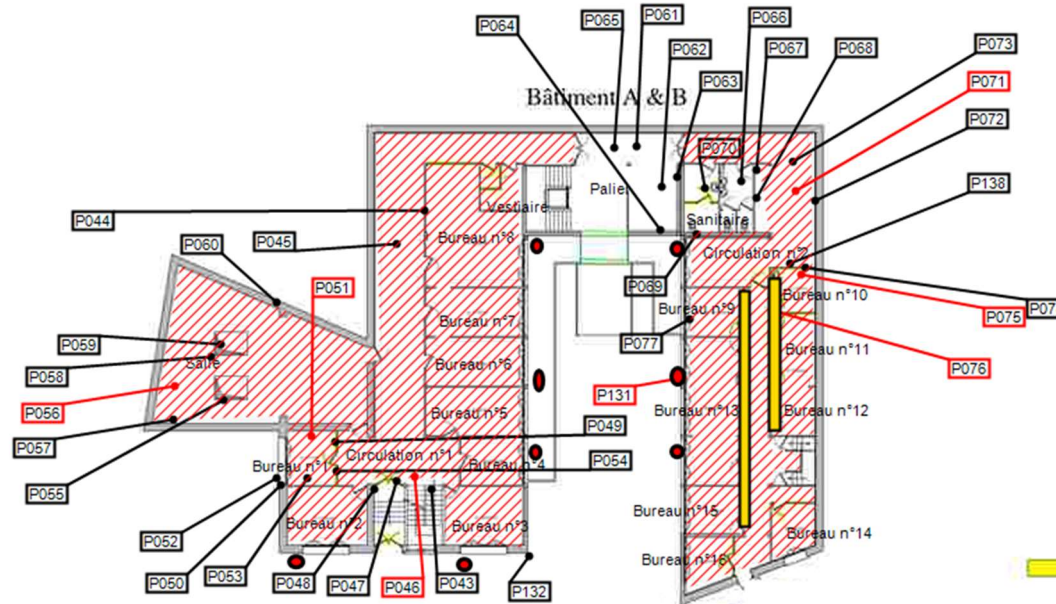
Niveau accessible au public

Adresse : 22 avenue Maréchal 87000 Limoges	
Projet de la Maison de l'Autisme & Troubles Neuro-Développementaux (TND)	
Modérateur : Date :	Responsable institutionnel : Date :
Sous sol Etat des lieux	
Echelle : 1/250	N° plan :

Titre : RDC		N° planche : 2/4	N° dossier : 60785-122961	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES		Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES	
Intervenant : FOUGERON Gwen		Date : 20/02/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				

Légende :


-  Dalles de sols colle contenant de l'amiante
-  Joint de vitrage contenant de l'amiante
-  Conduit d'eau pluviale en amiante-ciment




Niveau accessible au public

	
Adresse : 21 avenue Mirabeau 87000 Limoges	
Projet de la Maison de l'Autisme & Troubles Neuro-Développementaux (TND)	
Révisé le : Date :	Révisé par : Date :
Rez de Chaussée Etat des lieux	

Titre : 1er		N° planche : 3/4	N° dossier : 60785-122961	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES		Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES	
Intervenant : FOUGERON Gwen		Date : 20/02/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				

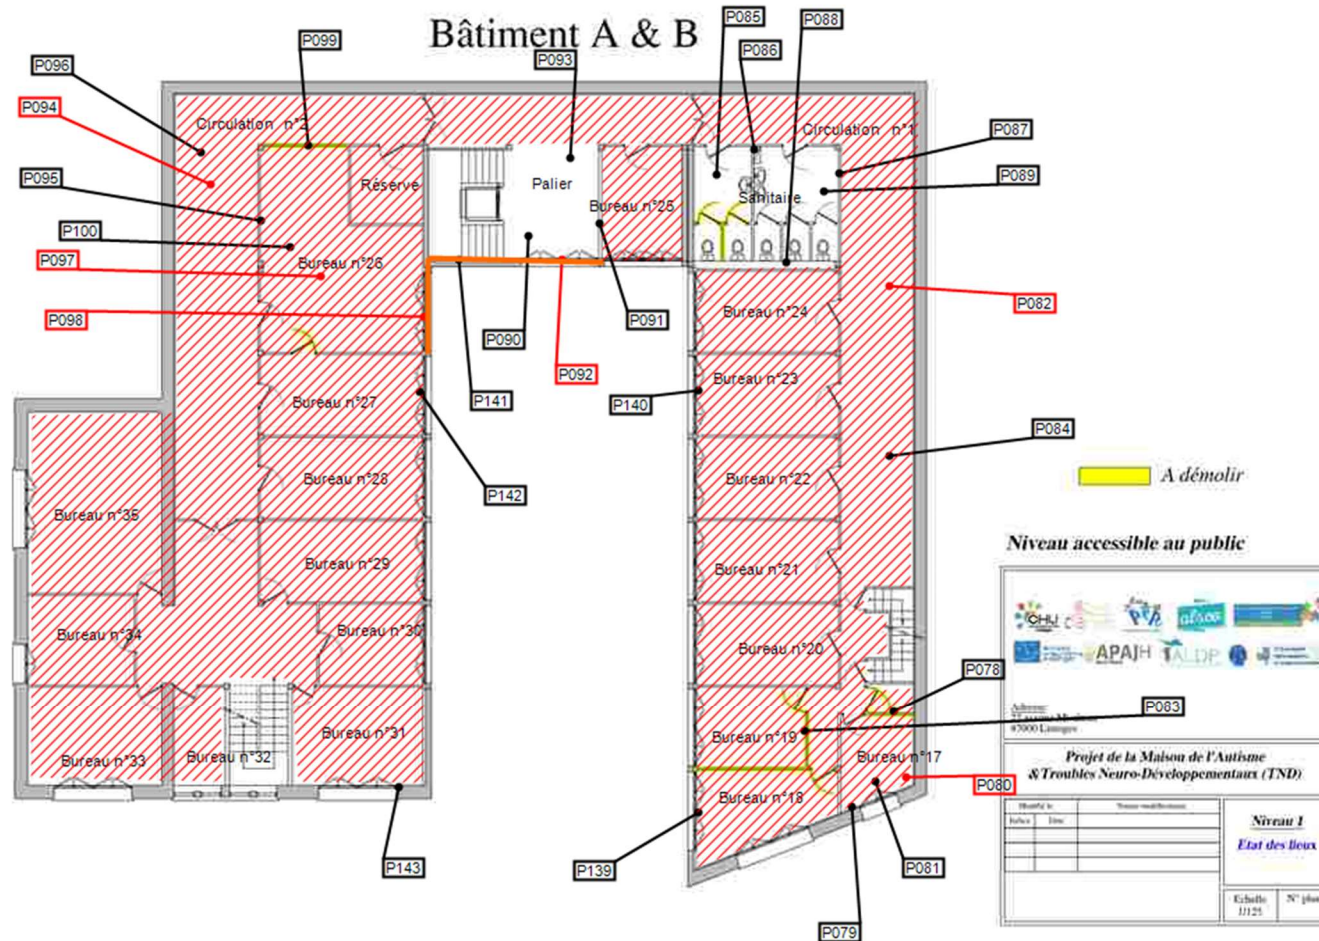

Titre : 2ème		N° planche : 4/4	N° dossier : 60785-122961	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES		Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES	
Intervenant : FOUGERON Gwen		Date : 20/02/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				

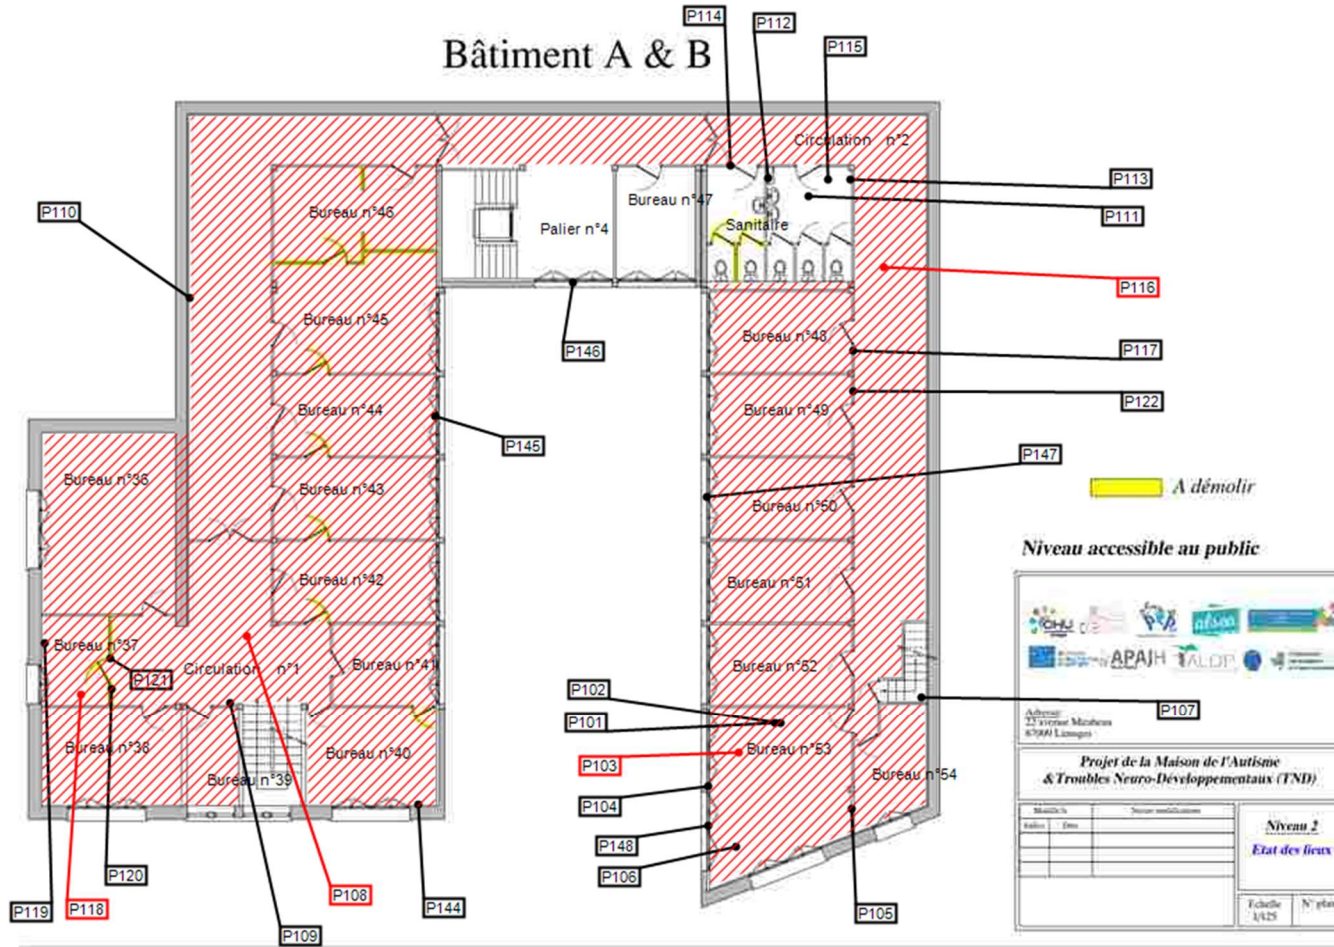

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

E.20802437.0.PDF



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3160 EN DATE DU 14/02/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3160
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P138 - Joint de cloisons - RDC - Bureau n°10 - Toutes zones - Cloisons
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Matériau souple noir	META (B) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : NBI

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

E.20802438.0.PDF



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3161 EN DATE DU 14/02/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3161
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P139 - Enduit tapisserie - 1er - Bureau n°18 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : EWB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802439.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

175/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3162 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3162
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P140 - Enduit tapisserie - 1er - Bureau n°23 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BJL (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802440.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

176/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3163 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3163
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P141 - Enduit tapisserie - 1er - Palier - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : NBI (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802441.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

177/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3164 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3164
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P142 - Enduit tapisserie - 1er - Bureau n°27 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : NBI (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802442.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

178/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3165 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3165
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P143 - Enduit tapisserie - 1er - Bureau n°31 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : NBI (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802443.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

179/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3166 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3166
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P144 - Enduit tapisserie - 2ème - Bureau n°40 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : NBI (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802444.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

180/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3167 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3167
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P145 - Enduit tapisserie - 2ème - Bureau n°44 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RMT (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802445.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

181/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3168 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3168
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P146 - Enduit tapisserie - 2ème - Palier n°4 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papier	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : EWB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802446.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

182/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3169 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3169
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P147 - Enduit tapisserie - 2ème - Bureau n°50 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : EWB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

E.20802447.0.PDF

Rapport n° : 60785-122961 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT A & B

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

183/187



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT152302-3170 EN DATE DU 14/02/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - BORDEAUX
Gwen FOUGERON
90 avenue Gay Lussac Chez APAVE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0723-8299
Echantillon ITGA : IT152302-3170
Reçu au laboratoire le : 10/02/2023

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	60785-122961--789--1586--368-144209134
Dossier client	CHU LIMOGES + A & B - Centre Ressources Autisme - Hôpital Le Cluzeau - 87000 - LIMOGES
Echantillon	P148 - Enduit tapisserie - 2ème - Bureau n°53 - Toutes zones - Mur
Description ITGA	Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papiers peints / Polystyrène blanc

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Papiers peints	META (A) le 14/02/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : RMT (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 23

Page 1 / 1

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticneur Immobilier

N° CPDI2523 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur FOUGERON Gwen

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 13/03/2020 - Date d'expiration : 12/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 13/03/2020 - Date d'expiration : 12/03/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 13/02/2018 - Date d'expiration : 12/02/2023
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 29/04/2019 - Date d'expiration : 28/04/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 20/11/2017 - Date d'expiration : 19/11/2022
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 27/11/2017 - Date d'expiration : 26/11/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 25/05/2020.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev14

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**

COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport