

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

R. 1334-14, R. 1334-19, R. 1334-22, R. 1334-29-6 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ; Arrêté du 26 juin 2013 ; Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	60785-122960 A
Propriétaire	CHU LIMOGES
Donneur d'ordre	CHU LIMOGES
Adresse de l'immeuble	Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES
Type de bien	Bâtiment
Date de la commande	25/10/2022
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	09/01/2023
Date d'émission du rapport de repérage	30/01/2023
Référence du programme de travaux / démolition	NC

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
90, avenue Gay-Lussac
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
Tél. : 33 (0)5 47 74 30 42
bordeaux@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00163

Opérateur de repérage :

BITTOTO Guillaume
Apave Diagnostics
Le 30/01/2023

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.

Quantitatif éléments amiantés :

- Dalles de sol + Colle : 190 m²
- Colle de faïence rangement : 5,30 m²
- Colle de plinthes rangement : 4,40 ml
- Conduit d'aération toiture : 1 u

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **contenant de l'amiante** :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Toiture	Extérieur	Conduit de ventilation	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P044)	
Circulation	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse (P017)	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse (P018)	Z008
Rangement	RDC	Murs	Faïence + Colle	Résultat d'analyse (P025)	
		Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P024)	
Pièce n°1	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z008
Pièce n°2	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z008
Pièce n°3	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z008
Pièce n°4	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z008
Pièce n°5	RDC	Sol / sous dalles de sol	Colle noire	Résultat d'analyse	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z008
Pièce n°6	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z008
Pièce n°7	RDC	Sol / sous dalles de sol	Colle noire	Résultat d'analyse	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z008
Pièce n°8	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z007
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z008
Pièce n°9	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse (P035)	Z017

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse (P036)	Z018
Pièce n°10	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z017
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z018

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	6
OBJET DE LA MISSION :	6
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	6
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT / IMMEUBLE CONCERNE :	6
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	6
PERIMETRE DE LA DEMOLITION	6
PROGRAMME DE REPERAGE	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
ÉCARTS, ADJONCTIONS OU SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020 ET JUSTIFICATION	8
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	8
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	8
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	18
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	47
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	51
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	71
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	72

1 Description de la mission**1.1 Objet de la mission :**

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de l'ordre de mission : **60785-122960**

Référence du donneur d'ordre : **BATIMENT C**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CHU LIMOGES**

Adresse du propriétaire : **2 ave Martin Luther King 87000 LIMOGES**

Représenté par : **M Ramigeon**

Donneur d'ordre : **CHU LIMOGES**

Accompagnateur : **M Ramigeon**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur BITTOTO Guillaume**

N° de certification de l'opérateur : **C2924**

Organisme : **QUALIXPERT**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - Bâtiment D 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX**

N° de Siret : **48333631900163**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète du bâtiment / immeuble concerné :

Dénomination : **Centre Ressources Autisme**

Adresse complète : **Hôpital Le Cluzeau
87000 LIMOGES**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné : **Néant**

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Périmètre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d'ordre, ouvrage et partie d'ouvrage à inspecter :

Démolition totale du bâtiment C

3 Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique)
: Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescents, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescents. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Équipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Rapport n° : 60785-122960 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT C

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**
Documents remis : **Plan**

Le repérage a été réalisé le(s) : **09/01/2023**

4.1 Écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

4.2 Analyse Documentaire :

Néant

4.3 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Façade	Extérieur
Toiture	Extérieur
Magasin imprimé 1	Sous-sol
Magasin imprimé 2	Sous-sol
Trappe	Sous-sol
Cage d'escaliers	Sous-sol
Entrée	RDC
Accueil	RDC
Placard Accueil	RDC
Circulation	RDC
Sanitaires n°1	RDC
Sanitaires n°2	RDC
Rangement	RDC

Rapport n° : 60785-122960 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT C

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

8/73

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Pièce n°1	RDC
Pièce n°2	RDC
Pièce n°3	RDC
Pièce n°4	RDC
Pièce n°5	RDC
Pièce n°6	RDC
Pièce n°7	RDC
Pièce n°8	RDC
Pièce n°9	RDC
Pièce n°10	RDC
Parking	Extérieur

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.1 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade	Extérieur	Mur de façade	Enduit ciment Beige - Peinture	Résultat d'analyse (P001)		Non	
		Appuis de fenêtre	Type Béton	Résultat d'analyse (P039)		Non	
		Porte Fer extérieure	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P042)		Non	
		Mur de façade	Enduit ciment Gris - Peinture	Résultat d'analyse (P002)		Non	
		Porte Fer extérieure	Peinture	Résultat d'analyse (P041)		Non	
		Jonction Bâtiment C et A&B	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P043)		Non	
Toiture	Extérieur	Conduit de ventilation	Fibres-ciment	Résultat d'analyse (P044)		Oui	1 u
		Toiture n°1	Relevée bitumineuse supérieure	Résultat d'analyse (P045)		Non	
		Toiture n°1	Relevée bitumineuse inférieure	Résultat d'analyse (P046)		Non	
		Toiture n°2	Multicouche étanchéité principale	Résultat d'analyse (P047)		Non	
Magasin imprimé 1	Sous-sol	Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond	Enduit béton	Résultat d'analyse	Z021	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Sol / Dalle	Type béton	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plafond / Poutre	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Poteau	Enduit ciment sur béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Magasin imprimé 2	Sous-sol	Murs	Pierres	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond	Enduit béton	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Sol / Dalle	Type béton	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Cadre supérieur / Murs menuiserie fer	Bande bitumineuse			Non	
		Plafond / Poutre	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Poteau	Enduit ciment sur béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Trappe	Sous-sol	Sol / Dalle	Type béton	Résultat d'analyse (P048)	Z019	Non	
		Plafond	Enduit béton	Résultat d'analyse (P050)	Z021	Non	
		Cadre supérieur / Murs menuiserie fer	Bande bitumineuse	Résultat d'analyse (P053)		Non	
		Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse (P049)	Z020	Non	
		Plafond / Poutre	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P052)	Z022	Non	
		Poteau	Enduit ciment sur béton - Peinture	Résultat d'analyse (P051)	Z023	Non	
Cage d'escaliers	Sous-sol	Murs	Enduit béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Plafond	Enduit béton	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Sol / Escalier	Type béton	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Plafond / Poutre	Ciment - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Entrée	RDC	Porte d'entrée	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse (P005)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Murs entrée inférieur	Enduit résine gravier	Résultat d'analyse (P007)		Non	
		Murs entrée supérieur	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P008)		Non	
		Murs	Tapisserie + Plâtre	Résultat d'analyse (P009)	Z026	Non	
		Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P010)	Z025	Non	
		Porte d'entrée n°2	Mastic vitrier gris	Résultat d'analyse (P006)		Non	
		Plafond	Skydome	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P011)	Z024	Non	
		Murs doublage	Lambris bois			Non	
		Porte coupe-feu.	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Accueil	RDC	Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P013)	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse (P014)	Z006	Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse (P015)	Z001	Non	
		Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Murs	Tapisserie + Plâtre	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Poteau	Enduit plâtre sur béton - Peinture	Résultat d'analyse (P016)		Non	
Placard Accueil	RDC	Murs	Colle de brique	Résultat d'analyse (P012)		Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z024	Non	
Circulation	RDC	Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse (P017)	Z007	Oui	Voir commentaire
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse (P018)	Z008	Oui	Voir commentaire
		Sol	Joint de dilatation	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
Sanitaires n°1	RDC	Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P020)	Z003	Non	
		Sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P019)	Z002	Non	
		Murs	Faïence + Colle	Résultat d'analyse (P021)		Non	
		Grille de ventilation	PVC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z004	Non	
Sanitaires n°2	RDC	Murs	Faïence + Colle	Résultat d'analyse (P027)		Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Murs	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement	RDC	Sol	Dalle béton	Résultat d'analyse (P023)		Non	
		Murs	Faïence + Colle	Résultat d'analyse (P025)		Oui	Voir commentaire
		Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P024)		Oui	Voir commentaire
		Murs	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P026)		Non	
		Mur / Plafond	Caisson ventilation	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
Pièce n°1	RDC	Sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P028)	Z009	Non	
		Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P029)	Z010	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse (P030)	Z011	Non	
		Murs extérieur	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse (P031)	Z012	Non	
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse (P032)	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse (P034)	Z015	Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z007	Oui	Voir commentaire
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse (P033)	Z014	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	Voir commentaire
Pièce n°2	RDC	Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z007	Oui	Voir commentaire
		Sol	Carrelage, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plinthes	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Murs extérieur	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	Voir commentaire
Pièce n°3	RDC	Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z007	Oui	Voir commentaire
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	Voir commentaire
Pièce n°4	RDC	Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z007	Oui	Voir commentaire
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse	Z015	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse	Z008	Oui	Voir commentaire
Pièce n°5	RDC	Sol / sous dalles de sol	Colle noire	Résultat d'analyse		Oui	Voir commentaire
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse	Z007	Oui	Voir commentaire
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse	Z008	Oui	Voir commentaire
Pièce n°6	RDC	Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse	Z007	Oui	Voir commentaire
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréege	Résultat d'analyse	Z008	Oui	Voir commentaire
Pièce n°7	RDC	Sol / sous dalles de sol	Colle noire	Résultat d'analyse		Oui	Voir commentaire
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z007	Oui	Voir commentaire
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	Voir commentaire
Pièce n°8	RDC	Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z007	Oui	Voir commentaire
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse	Z015	Non	
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse	Z008	Oui	Voir commentaire
Pièce n°9	RDC	Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse (P037)	Z016	Non	
		Murs extérieur	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse (P038)		Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse (P035)	Z017	Oui	Voir commentaire
		Murs doublage	Lambris bois			Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Menuiseries PVC	Mastic joint noir vitrier	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Menuiseries PVC	Compriband	Résultat d'analyse	Z015	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur	Mastic	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse (P036)	Z018	Oui	Voir commentaire
Pièce n°10	RDC	Carreaux de verre mural	Joint de scellement ciment - Peinture	Résultat d'analyse (P040)		Non	
		Plenum	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z001	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Plenum	Isolant pare-vapeur	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs cloisons	Revêtement + film isolant + Plâtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Sol	Dalle de sol grise + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z017	Oui	Voir commentaire
		Sol	Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	Résultat d'analyse	Z018	Oui	Voir commentaire
Parking	Extérieur	Parking	Bitume	Résultat d'analyse (P003)		Non	
		Menuiserie fenêtre sous-sol	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P004)		Non	


Commentaires :


Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires après démolition du bâti.


Quantitatif éléments amiantés :


- Dalles de sol + Colle : 190 m²
- Colle de faïence rangement : 5,30 m²
- Colle de plinthes rangement : 4,40 ml
- Conduit d'aération toiture : 1 u

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

Sondage : Grille de ventilation		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires n°1 - Grille de ventilation - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement	Partie de composant PVC
Résultat amiante : Absence d'amiante		

Sondage : Mur / Plafond		
Emplacement :		
		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Rangement - Mur / Plafond - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement	Partie de composant Caisson ventilation
Résultat amiante : Absence d'amiante		

Sondage : Murs doublage		
Emplacement : 		
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Murs doublage - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement	Partie de composant Lambris bois
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
<div>Emplacement :</div> <div></div>			
Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Mur de façade - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit ciment Beige - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment Beige / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Mur de façade - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit ciment Gris - Peinture	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit ciment Gris / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :

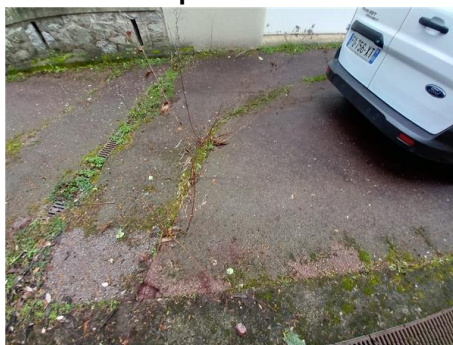

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Parking - Parking - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Bitume	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Bitume			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	0	

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	0	
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	0	
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Parking - Menuiserie fenêtre sous-sol - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Mastic vitrier	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Porte d'entrée - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Mastic joint noir vitrier	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic joint noir vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Porte d'entrée n°2 - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Mastic vitrier gris	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic vitrier gris			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :

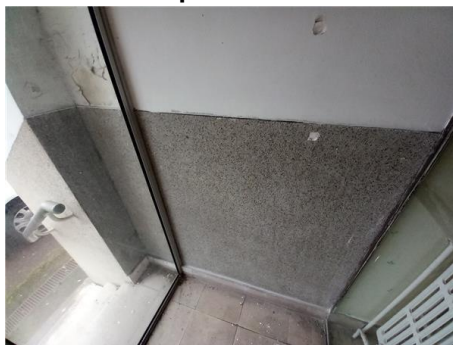

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Murs entrée inférieur - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit résine gravier

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Enduit résine gravier	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type résine (granulaire) (gris) + (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Murs entrée supérieur - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Enduit plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Murs - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Tapisserie + Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Tapisserie + Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Plinthes - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Carrelage + Colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement :

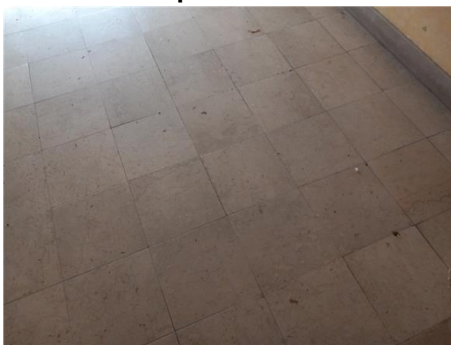

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Entrée - Sol - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Placard Accueil - Murs - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Colle de brique	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Colle de brique			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Emplacement :

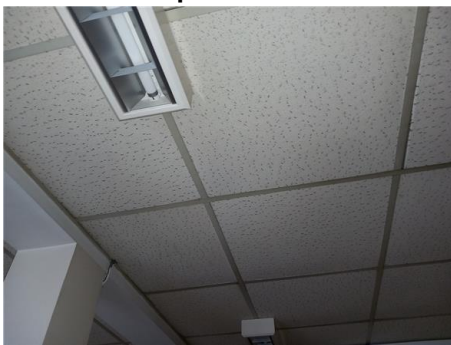

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Accueil - Plafond - Plafond	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Plaque de faux-plafond	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Plaque de faux-plafond			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Accueil - Plenum - Plafond	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Isolant pare-vapeur	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Isolant pare-vapeur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) + (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Accueil - Plenum - Plafond
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Enduit plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Accueil - Poteau - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit plâtre sur béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Enduit plâtre sur béton / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation - Sol - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Dalle de sol grise + Colle + Ragréage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Circulation - Sol - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Dalle de sol noire + Colle + Ragréage

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P019**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires n°1 - Sol - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020**Emplacement :**

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires n°1 - Plinthes - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Carrelage + Colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires n°1 - Murs - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Faïence + Colle

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	
Faïence + Colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Emplacement :

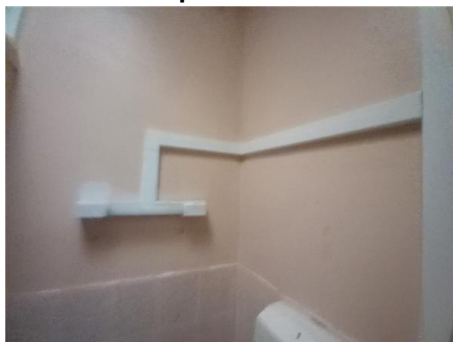

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires n°1 - Murs - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Enduit plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Rangement - Sol - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Dalle béton	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Rangement - Plinthes - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Carrelage + Colle	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P025

Emplacement :

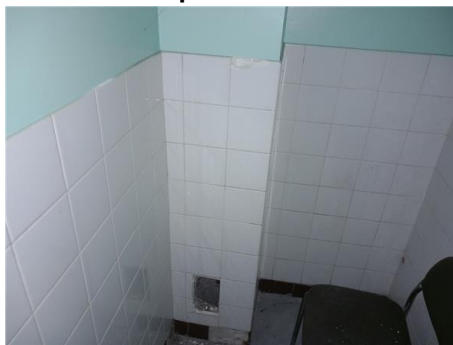

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Rangement - Murs - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Faïence + Colle

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Faïence + Colle	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Rangement - Murs - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Enduit plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Sanitaires n°2 - Murs - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Faïence + Colle	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Faïence + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Emplacement :

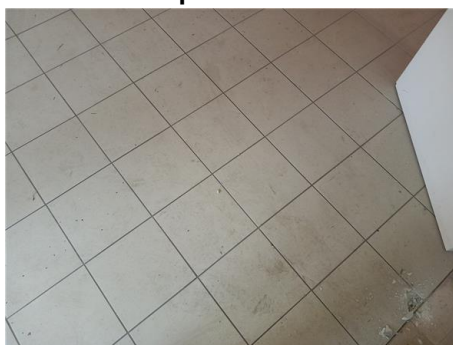

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Sol - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Carrelage, colle et ragréage	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage, colle et ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Plinthes - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Carrelage + Colle	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Carrelage + Colle			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d’amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d’amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Murs cloisons - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Revêtement + film isolant + Plâtre	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement + film isolant + Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 60785-122960 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT C

Apave Diagnostics - Bâtiment D - 90 boulevard Gay Lussac BP3 - 33370 - ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

SIRET : 48333631900163 Tél : 05 47 74 48 54 Email : bordeaux@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

34/73

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Murs extérieur - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Revêtement + film isolant + Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Revêtement + film isolant + Plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 04	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Menuiseries PVC - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Mastic joint noir vitrier	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic joint noir vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Mastic	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°1 - Menuiseries PVC - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Compriband	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Compriband			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreux) (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°9 - Sol - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Dalle de sol grise + Colle + Ragréage			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P036

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°9 - Sol - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Dalle de sol noire + Colle + Ragrée

Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Dalle de sol noire + Colle + Ragrée	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P037

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°9 - Murs cloisons - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Revêtement + film isolant + Plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Revêtement + film isolant + Plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°9 - Murs extérieur - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Revêtement + film isolant + Plâtre	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Revêtement + film isolant + Plâtre			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039


Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Appuis de fenêtre - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Type Béton	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Type Béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d’amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Emplacement :

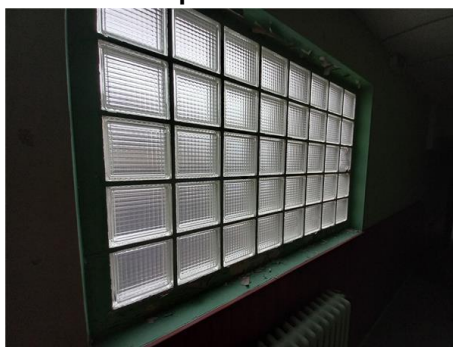

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant RDC - Pièce n°10 - Carreaux de verre mural - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Joint de scellement ciment - Peinture	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de scellement ciment / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Porte Fer extérieure - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Porte Fer extérieure - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Mastic vitrier	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Mastic vitrier			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Façade - Jonction Bâtiment C et A&B - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Joint de dilatation	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Joint de dilatation			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (fibreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Conduit de ventilation - A	
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Fibres-ciment	
Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Fibres-ciment			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P045

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Toiture n°1 - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Relevée bitumineuse supérieure	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Relevée bitumineuse supérieure			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Toiture n°1 - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Relevée bitumineuse inférieure

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Relevée bitumineuse inférieure	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Extérieur - Toiture - Toiture n°2 - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Multicouche étanchéité principale

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	
Multicouche étanchéité principale	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Emplacement :

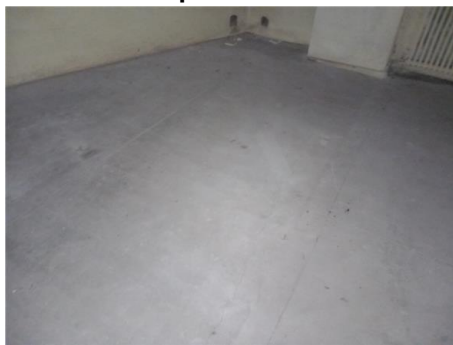

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trappe - Sol / Dalle - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Type béton	
Résultat amiante : Absence d’amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Type béton			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d’amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trappe - Murs - A	
Nom de l’opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit béton - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet			
Enduit béton / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trappe - Plafond - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit béton

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


Objet	
Enduit béton	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Emplacement :

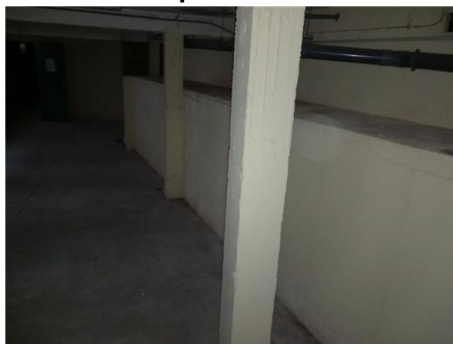

Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trappe - Poteau - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Enduit ciment sur béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Enduit ciment sur béton / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trappe - Plafond / Poutre - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Ciment / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Emplacement :



Nom du client CHU LIMOGES	Numéro de dossier 60785-122960	Pièce ou local – Composant Sous-sol - Trappe - Cadre supérieur / Murs menuiserie fer - A
Nom de l'opérateur BITTOTO Guillaume	Date de prélèvement 09/01/2023	Partie de composant Bande bitumineuse

Résultat amiante : Absence d'amiante




DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	
Bande bitumineuse	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées


ANNEXE : Plans / Croquis

-  Colle de faïence contenant de l'amiante
-  Colle de plinthes contenant de l'amiante
-  Dalles de sol + Colle contenant de l'amiante


Titre : RDC	N° planche : 1/3	N° dossier : 60785-122960	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES	Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES	
Intervenant : BITTOTO Guillaume	Date : 30/01/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : C	Lieu / Zone : RDC

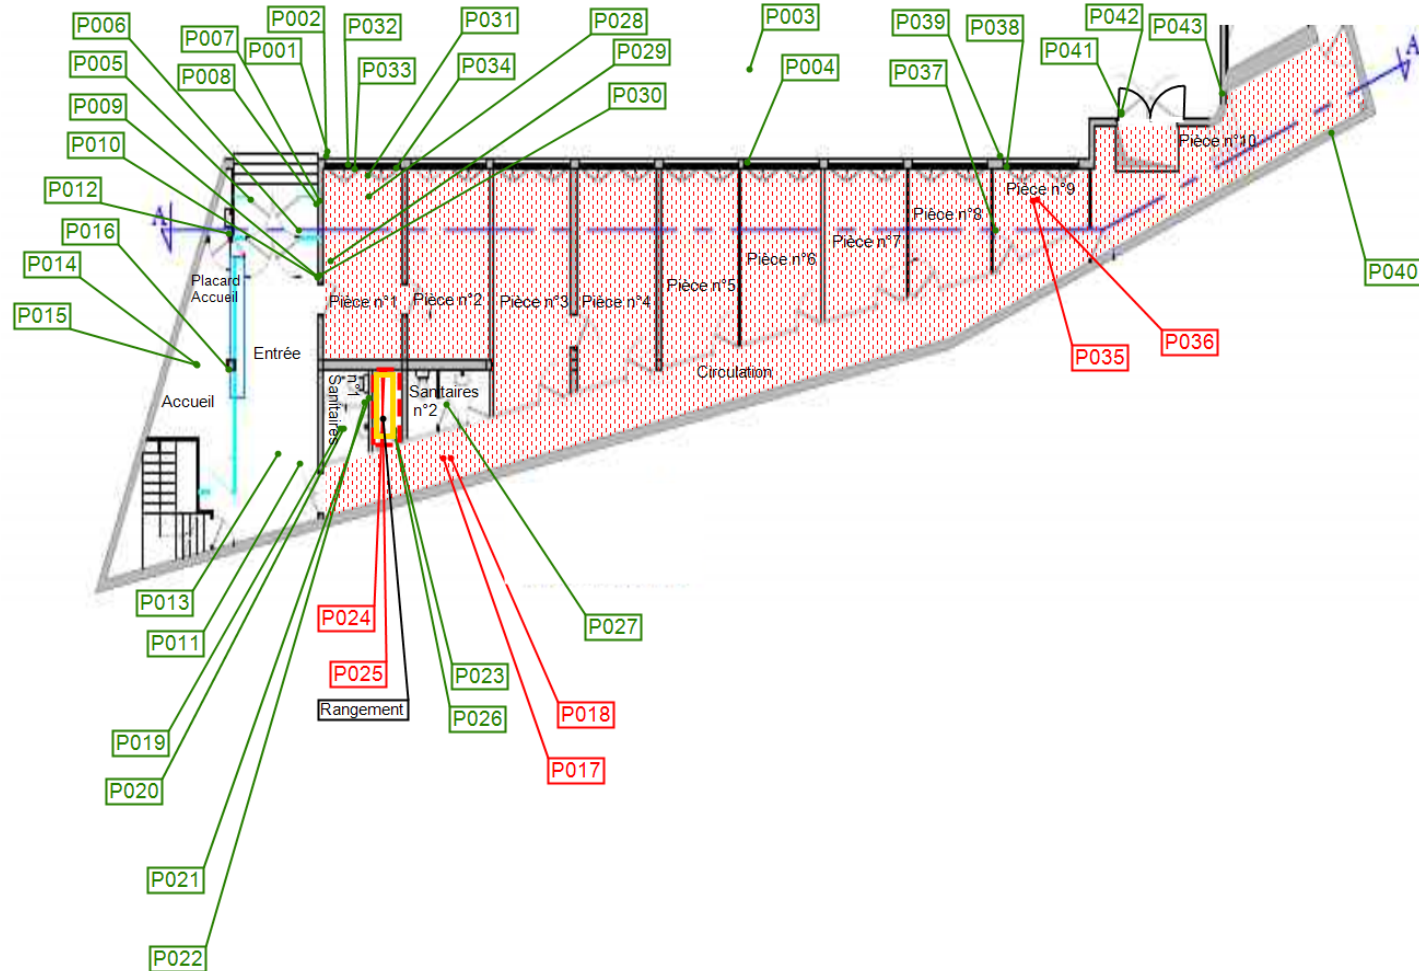


Titre : Sous-sol	N° planche : 2/3	N° dossier : 60785-122960	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES	Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES	
Intervenant : BITTOTO Guillaume	Date : 30/01/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : C	Lieu / Zone : Sous-sol

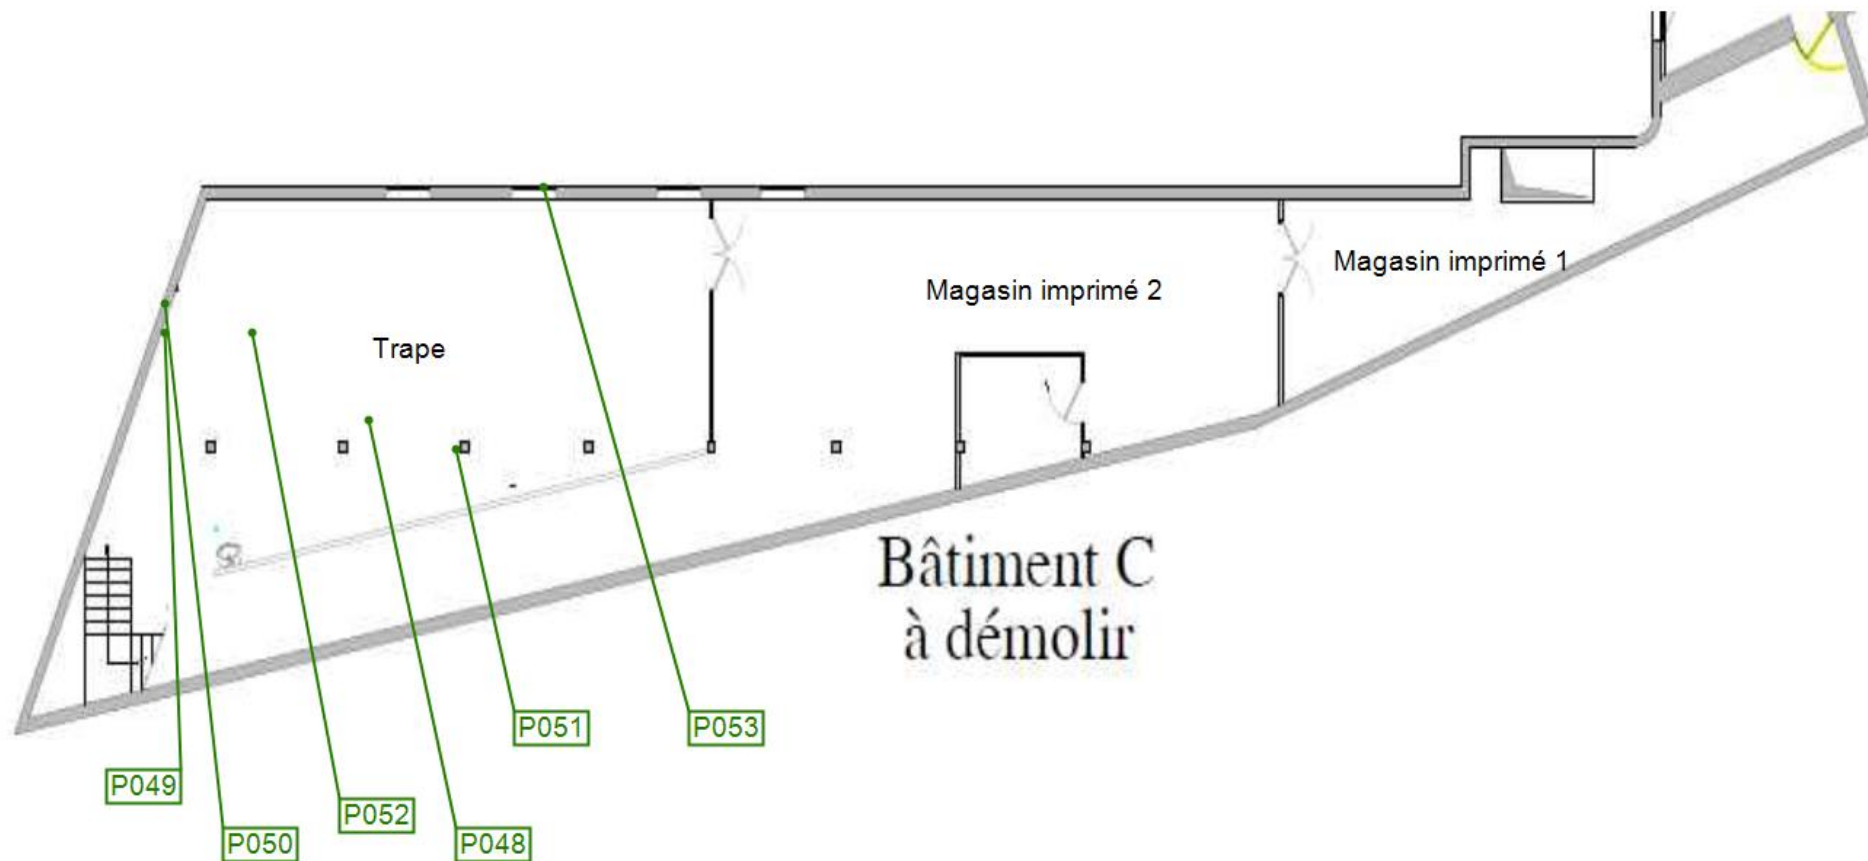

Titre : Toiture	N° planche : 3/3	N° dossier : 60785-122960	Type : Croquis
Client : CHU LIMOGES	Version : 0	Adresse : Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES	
Intervenant : BITTOTO Guillaume	Date : 30/01/2023		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : C	Lieu / Zone : Toiture

 Conduit en amiante-ciment

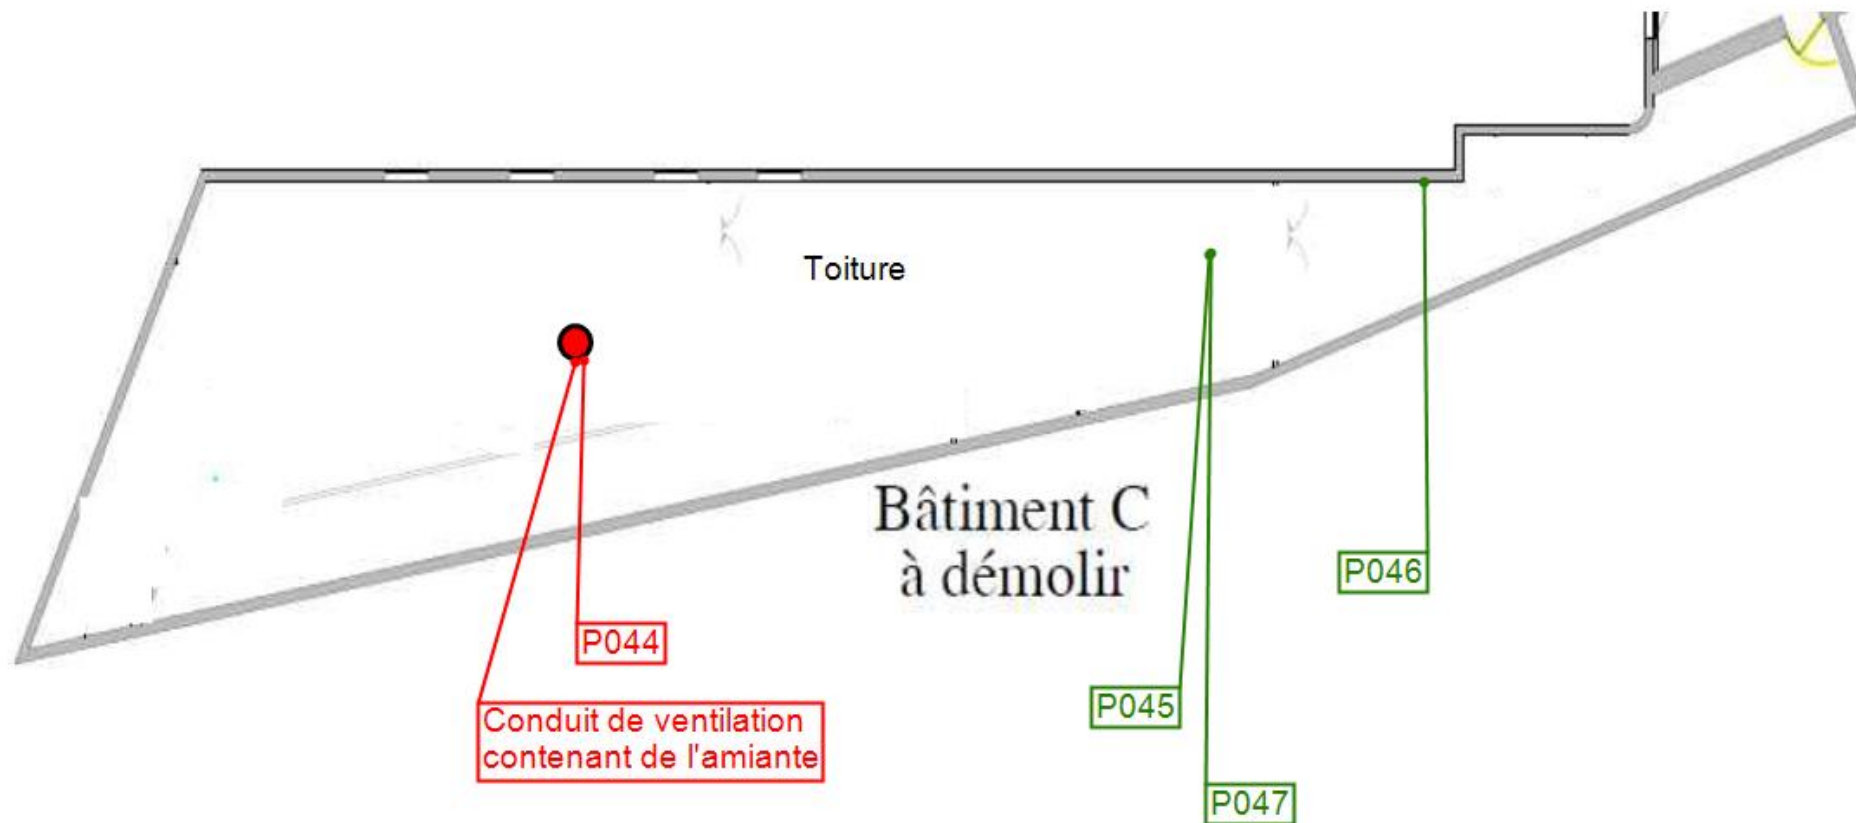

ANNEXE : Résultats HAP



EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 23E012809

Version du : 27/01/2023

N° de rapport d'analyse : AR-23-LK-017016-01

Date de réception technique : 25/01/2023

Première date de réception physique : 25/01/2023

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRHB200020074

Coordinateur de Projets Clients : Elisa Gitzhofer / ElisaGitzhofer@eurofins.com / +33 06825 85128

N° Ech	Matrice	Référence échantillon
001	Matériaux routiers (ROU)	23N001150-003 - P003-Extérieur - Parking - A - Parking - Bitume

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 23E012809

Version du : 27/01/2023

N° de rapport d'analyse : AR-23-LK-017016-01

Date de réception technique : 25/01/2023

Première date de réception physique : 25/01/2023

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRHB200020074

N° Echantillon

001

Référence client :

23N001150-
003
ROU

Matrice :

Date de prélèvement :

Date de début d'analyse :

25/01/2023

Température de l'air de l'enceinte :

11.4°C

Préparation Physico-Chimique

LS6XB : **Prétraitement de l'échantillon**

Concassage

* Fait

Homogénéisation

* Fait

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSQA7 : **HAPs 16 composés - délai Express**

Dibenzo(a,h)anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Benzo(k)fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Benzo(ghi)Pérylène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Chrysène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Acénaphthène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Naphtalène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Phénanthrène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Benzo(a)pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Acénaphthylène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Benzo(b)fluoranthène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Benzo-(a)-anthracène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Fluorène	mg/kg M.S.	*	<0.50
Somme des HAP	mg/kg M.S.		<0.50

Observations	N° d'échantillon	Référence client
ROU : Les résultats d'analyses sont rendus par rapport à une matière sèche déterminée par défaut	(001)	23N001150-003

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

cofrac
ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
ESSAIS

**EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS****RAPPORT D'ANALYSE****Dossier N° : 23E012809**

N° de rapport d'analyse : AR-23-LK-017016-01

Référence Dossier :

Référence Commande : EUFRHB200020074

Version du : 27/01/2023

Date de réception technique : 25/01/2023

Première date de réception physique : 25/01/2023

Anne Biancalana

Coordinatrice de Projets Clients

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec $k = 2$) sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement – Détail disponible sur demande

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou des paramètres sommés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Oterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Annexe technique

Dossier N° :23E012809

N° de rapport d'analyse : AR-23-LK-017016-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : EUFRHB200020074

Matériaux routiers

Code	Analyse	Principe et référence de la méthode	LQI	Incertitude à la LQ	Unité	Prestation réalisée sur le site de :
LS6XB	Prétraitement de l'échantillon Concassage Homogénéisation	Broyage [Broyage et homogénéisation] - NF EN 15002				Eurofins Analyses pour l'Environnement France
LSQA7	HAPs 16 composés - délai Express	GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN 14346 norme abrogée - NF EN 15527				
	Dibenzo(a,h)anthracène		0.5	33%	mg/kg M.S.	
	Benzo(k)fluoranthène		0.5	48%	mg/kg M.S.	
	Fluoranthène		0.5	33%	mg/kg M.S.	
	Benzo(ghi)Pérylène		0.5	48%	mg/kg M.S.	
	Chrysène		0.5	37%	mg/kg M.S.	
	Acénaphthène		0.5	30%	mg/kg M.S.	
	Naphtalène		0.5	40%	mg/kg M.S.	
	Phénanthrène		0.5	33%	mg/kg M.S.	
	Benzo(a)pyrène		0.5	32%	mg/kg M.S.	
	Pyrène		0.5	46%	mg/kg M.S.	
	Anthracène		0.5	38%	mg/kg M.S.	
	Indeno (1,2,3-cd) Pyrène		0.5	43%	mg/kg M.S.	
	Acénaphthylène		0.5	35%	mg/kg M.S.	
	Benzo(b)fluoranthène		0.5	47%	mg/kg M.S.	
	Benzo-(a)-anthracène		0.5	47%	mg/kg M.S.	
	Fluorène		0.5	45%	mg/kg M.S.	
	Somme des HAP				mg/kg M.S.	

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
 5, rue d'Oterswiller - 67700 Saverne
 Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
 SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

**EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS****Annexe de traçabilité des échantillons***Cette traçabilité recense les flacons des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire***Dossier N° : 23E012809**

N° de rapport d'analyse : AR-23-LK-017016-01

Emetteur :

Commande EOL :

Nom projet :

Référence commande : EUFRHB200020074

Matériaux routiers

N° Ech	Référence Client	Date & Heure Prélèvement	Date de Réception Physique (1)	Date de Réception Technique (2)	Code-Barre	Nom Flacon
001	23N001150-003		25/01/2023	25/01/2023		

(1) : Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l'information n'a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720230100957286



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Guillaume BITTOTO
Chez Apave - 90 avenue Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page1/13
Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
Référence dossier Client:
60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
Hôpital Le Cluzeau
87000 LIMOGES - CHU LIMOGES
Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-Extérieur - Façade - A - Mur de façade - Enduit ciment Beige - Peinture	Matériau de type peinture (beige) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-Extérieur - Façade - A - Mur de façade - Enduit ciment Gris - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-Extérieur - Parking - A - Parking - Bitume	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	MOLP / FLP4 *	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	MOLP / FPDV *	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page 2/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	MOLP / FPDV *	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (rouge)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-Extérieur - Parking - A - Menuiserie fenêtre sous-sol - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / ZPE3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Entrée - A - Porte d'entrée - Mastic joint noir vitrier	Matériau souple de type joint (noir)	MET / ZPE3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	P006-RDC - Entrée - A - Porte d'entrée n°2 - Mastic vitrier gris	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page3/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	P007-RDC - Entrée - A - Murs entrée inférieur - Enduit résine gravier	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau dur de type résine (granulaire) (gris) + (vert)	MET / ZPE3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Entrée - A - Murs entrée supérieur - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / FSV4 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Entrée - A - Murs - Tapisserie + Plâtre	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / FLWA *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-RDC - Entrée - A - Plinthes - Carrelage + Colle	Matériau dur (beige)	MET / ZPE3 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Entrée - A - Sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - Placard Accueil - A - Murs - Colle de brique	Matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - Accueil - Plafond - Plafond - Plaque de faux-plafond					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page 4/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (beige)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-RDC - Accueil - Plafond - Plenum - Isolant pare-vapeur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) + (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Accueil - Plafond - Plenum - Enduit plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Accueil - / - Poteau - Enduit plâtre sur béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Circulation - A - Sol - Dalle de sol grise + Colle + Ragraage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragraage (gris)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
018	P018-RDC - Circulation - A - Sol - Dalle de sol noire + Colle + Ragraage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page 5/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP [*] / ZUG8	2 / 2 [*]	-	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]
019	P019-RDC - Sanitaires n°1 - A - Sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (beige)	MET [*] / QUG6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
020	P020-RDC - Sanitaires n°1 - A - Plinthes - Carrelage + Colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET [*] / QUG6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
021	P021-RDC - Sanitaires n°1 - A - Murs - Faïence + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET [*] / QUG6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
022	P022-RDC - Sanitaires n°1 - A - Murs - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET [*] / QUG6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
023	P023-RDC - Rangement - A - Sol - Dalle béton	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET [*] / QUG6	1 / 2 [*]	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées [*]
024	P024-RDC - Rangement - A - Plinthes - Carrelage + Colle	Matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (blanc)	MOLP [*] / ZUG8	2 / 2 [*]	-	Fibres d'amiante de type chrysotile [*]

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page 6/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P025-RDC - Rangement - A - Murs - Faïence + Colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) + (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
026	P026-RDC - Rangement - A - Murs - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-RDC - Sanitaires n°2 - A - Murs - Faïence + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-RDC - Pièce n°1 - A - Sol - Carrelage, colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (vert)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-RDC - Pièce n°1 - A - Plinthes - Carrelage + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page 7/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-RDC - Pièce n°1 - A - Murs cloisons - Revêtement + film isolant + Plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (beige)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-RDC - Pièce n°1 - A - Murs extérieur - Revêtement + film isolant + Plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (beige)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page 8/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type mousse (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	P032-RDC - Pièce n°1 - A - Menuiseries PVC - Mastic joint noir vitrier	Matériau souple de type joint (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P033-RDC - Pièce n°1 - A - Menuiseries PVC / Jonction bâti extérieur - Mastic	Matériau souple de type joint (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034-RDC - Pièce n°1 - A - Menuiseries PVC - Compriband	Matériau souple (fibreuse) (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P035-RDC - Pièce n°9 - A - Sol - Dalle de sol grise + Colle + Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (gris)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / L1WD *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page9/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	P036-RDC - Pièce n°9 - A - Sol - Dalle de sol noire + Colle + Ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (noir)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
		Matériau de type colle bitumineux (noir) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / ZUG8 *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037	P037-RDC - Pièce n°9 - A - Murs cloisons - Revêtement + film isolant + Plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (vert)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P038-RDC - Pièce n°9 - A - Murs extérieur - Revêtement + film isolant + Plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (vert)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039	P039-Extérieur - Façade - A - Appuis de fenêtre - Type Béton	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page 10/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040	P040-RDC - Pièce n°11 - A - Carreaux de verre mural - Joint de scellement ciment - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041 (1)	P041-Extérieur - Façade - A - Porte Fer extérieure - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042 (1)	P042-Extérieur - Façade - A - Porte Fer extérieure - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P043-Extérieur - Façade - A - Jonction Bâtiment C et A&B - Joint de dilatation	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (noir) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P044-Extérieur - Toiture - A - Conduit de ventilation - Fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / ZUG8 *	4 / 4 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite) *
045	P045-Extérieur - Toiture - A - Toiture n°1 - Relevée bitumineuse supérieure	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	P046-Extérieur - Toiture - A - Toiture n°1 - Relevée bitumineuse inférieure	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01 Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18 Page 11/13
 Dossier N° : 23N001150 Date de réception : 13/01/2023 Date d'analyse : 16/01/2023
 Référence dossier Client:
 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme
 Hôpital Le Cluzeau
 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	P047-Extérieur - Toiture - A - Toiture n°2 - Multicouche étanchéité principale	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P048-Sous-sol - Trappe - A - Sol / Dalle - Type béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QUG6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P049-Sous-sol - Trappe - A - Murs - Enduit béton - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P050-Sous-sol - Trappe - A - Plafond - Enduit béton	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P051-Sous-sol - Trappe - A - Poteau - Enduit ciment sur béton - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P052-Sous-sol - Trappe - A - Plafond / Poutre - Ciment - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	P053-Sous-sol - Trappe - A - Cadre supérieur / Murs menuiserie fer - Bande bitumineuse	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / TY8U *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
 557, route de Noyelles, PA du Pommier
 F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 1593
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01	Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18	Page 12/13
Dossier N° : 23N001150	Date de réception : 13/01/2023	Date d'analyse : 16/01/2023
Référence dossier Client: 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES		

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

Rapport d'analyse d'amiante et de HAP dans les matériaux

N° de rapport d'analyse : AR-23-HB-003020-01	Date d'émission de rapport : 21/01/2023 0:18	Page 13/13
Dossier N° : 23N001150	Date de réception : 13/01/2023	Date d'analyse : 16/01/2023
Référence dossier Client: 60785-122960 A - Centre Ressources Autisme Hôpital Le Cluzeau 87000 LIMOGES - CHU LIMOGES		

Audrey Deshayes
Tech. Analyste Microscopie


Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 13 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE : Certificat de compétence




Certificat N° C2924

Monsieur Guillaume BITTOTO

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.


dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



Amiante avec mention	Certificat valable Du 12/06/2018 au 11/06/2023	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine	Certificat valable Du 12/06/2018 au 11/06/2023	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 20/07/2018 au 19/07/2023	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 20/11/2018 au 19/11/2023	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 20/07/2018 au 19/07/2023	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mercredi 24 novembre 2021

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

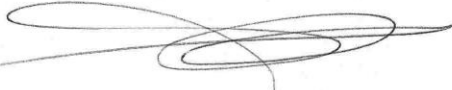

*Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
 Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.*

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES
 Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - www.qualixpert.com
 sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance

► **RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE**



COURTIER

VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél : 03 89 61 64 64
Fax : 08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284

APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE FR

Vos références :

Contrat n° 10800807204
Client n° 0416806720

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de **APAVE DEVELOPPEMENT** et sa filiale **APAVE Diagnostics**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800807204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- laboratoires d'analyses (non médicales)
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2



Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

Fin du rapport