

Bureau Veritas Exploitation SAS

AIX EN PROVENCE

37/39 parc du Golf

CS 20512

13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 France

Téléphone : 04 42 37 25 00

Mail : michael.idanez@bureauveritas.com

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017



Date(s) du repérage : le 07/04/2021

Coordonnées du site : 830031001H

Nom du site : USID DRAGUIGNAN - Antenne Le CANNET des MAURES

Latitude : 6.404112

Longitude : 43.329283

Immeuble bâti objet du repérage :

BATIMENT 005

LIEU-DIT LA GRANDE PIECE LE CANNET MAUR
83340 LE CANNET DES MAURES

Numéro d'affaire : 10527599

Référence du rapport : 10527599/S1.1.2.R

Rédigé le : 01/02/2022

Par l'opérateur de repérage : Michaël IDANEZ

Date de la commande : 07/04/2021


Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B2C-0396 AVENUE EGENE DE LA CROIX STRASBOURG Certificat n° 0396



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	19/01/2016	20/11/2027
Amiante avec mention	19/01/2016	30/11/2027

Ce rapport contient **50** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

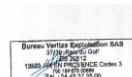

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS	4
3. INFORMATIONS GENERALES	5
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
3.2. Intervenants.....	5
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3.4. Laboratoire(s)	5
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	6
4.1. Textes réglementaires.....	6
4.2. Méthodologie de la mission.....	6
4.3. Limites de la mission	6
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
5.2. Conditions de visite	8
1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
1.1. Résultats détaillés	9
2. ANNEXES	30
2.1. Parties d'immeuble bâti visitées	30
2.2. Croquis de repérage.....	32
2.3. Attestation d'assurance	36
2.4. Certificat de compétence.....	40
2.5. Rapports d'essais de laboratoire.....	41

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation Intérieure

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Murs et cloisons maçonnés	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu, Fourreaux (carton, fibres-ciment)
Revêtements de sol	Dalles de sol, Nez de marche, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Sous-couches (carton, feutre, .) des revêtements souples, Colles bitumineuses, Colles non bitumineuses, Moquette, Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.), Peintures de sol, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Revêtements de sols sportifs, Joints de dilatation et d'assemblage, Joints de contonnement sur faux planchers, Enduit de cuvelage, Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
Plafonds	Flocages, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Panneaux collés, vissés ou cloués, Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), Bandes calicot, Enduits de jointoiment et plots de colle des plaques de plâtre, Sous couches des tissus muraux, Peintures intumescents, Revêtements bitumineux, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.), Résines, Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage, Joint de dilatation

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Remarque(s) complémentaire(s):

SO

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: BATIMENT 005
LIEU-DIT LA GRANDE PIECE LE CANNET MAUR
83340 LE CANNET DES MAURES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
BATIMENT 005	partie privative d'immeuble collectif	Habitation non IGH	non communiqué	SO

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Accompagnateur	ESID FABIENNE LELAY	LIEU-DIT LA GRANDE PIECE LE CANNET MAUR 83340 LE CANNET MAURES	SO SO SO

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS EXPLOITATION NC	MICHAEL IDANEZ	B2C-0396	0396	19/01/2016	20/11/2027

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud	1-5922	75C Avenue du Pascalet 30310VERGEZE France	+33 4 66 73 15 73

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer

un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle. Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 07/04/2021

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

5.2. Conditions de visite

Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

Remarque(s) complémentaire(s):

SO

1. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

1.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB BLEU	idem P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB BLEU	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	Revêtement de sol	Ragréage	compact, gris(e)	P001	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	Revêtement de sol	Ragréage	compact, gris(e)	P002	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P003	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	P004	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	Mur	Enduit	compact, gris(e)	P005	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	P006	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	P007	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	Plafond	Enduit	compact, gris(e)	P008	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / LOCAL 02	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	dur, noir(e)	P039	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / LOCAL 02	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	dur, noir(e)	P040	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 09	/	Revêtement plastique épais	compact, gris(e), noir(e)	P027	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB BLEU	idem P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 10	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB BLEU	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 11	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 12	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 12	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 13	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB BLEU	P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 13	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB BLEU	P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 15	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 15	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 16	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 16	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 17	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 17	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	P021	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 19	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB	idem P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 19	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	idem P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 20	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB	P028	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 20	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P029	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1	Revêtement de sol	Ragréage	compact, gris(e)	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1	Revêtement de sol	Ragréage	compact, gris(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1	Mur	Enduit	compact, gris(e)	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1	Plafond	Enduit	compact, gris(e)	idem P008	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CELLIER 104	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P037	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CELLIER 104	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P038	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 105	Plafond	Faux plafond	papier, carton, blanc(he)	P034	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 113	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB BLEU	idem P030	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 113	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he), SDB BLEU	idem P031	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	Revêtement de sol	Ragréage	compact, gris(e)	idem P001	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	Revêtement de sol	Ragréage	compact, gris(e)	idem P002	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	idem P003	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e)	idem P004	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	Mur	Enduit	compact, gris(e)	idem P005	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P006	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P007	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	Plafond	Enduit	compact, gris(e)	idem P008	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / SANITAIRE 203	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P032	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / SANITAIRE 203	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, blanc(he)	P033	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / TERRASSE CHAMBRE 211	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, gris(e)	idem P035	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / TERRASSE CHAMBRE 211	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	idem P036	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P009	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	/	Revêtement plastique épais	compact, marron	idem P010	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P011	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Mur	Enduit	compact, blanc(he)	idem P012	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P013	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P014	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P015	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e), SDB	idem P016	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P017	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Revêtement du mur	Colle de plinthe	ciment, gris(e), SDB	idem P018	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Revêtement du mur	Colle de faïence	blanc(he), SDB	idem P019	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Revêtement du mur	Colle de faïence	ciment, gris(e), SDB	idem P020	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P021	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Mur	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P022	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Plafond	Enduit	compact, blanc(he)	idem P023	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Plafond	Enduit	compact, blanc(he), SDB	idem P024	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Menuiserie extérieure	Joint de vitrage	caoutchouc, noir(e)	idem P025	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	Vitrage	Joint	caoutchouc, noir(e)	idem P026	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / TERRASSE CHAMBRE 205	Revêtement de sol	Colle de carrelage	mortier, gris(e)	P035	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 / R+2 / TERRASSE CHAMBRE 205	Revêtement de sol	Colle de carrelage	ciment, gris(e)	P036	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 EXTERIEUR	Façade	Enduit	compact, gris(e), orange, + PEINTURE	P041	Résultat d'analyse	/	NON
BATIMENT 005 EXTERIEUR	Façade	Enduit	compact, blanc(he)	P042	Résultat d'analyse	/	NON

2. ANNEXES

2.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

<i>Localisation</i>	<i>Commentaires</i>
BATIMENT 005 / RDC / DGT 01	/
BATIMENT 005 / RDC / DGT 03	/
BATIMENT 005 / RDC / LOCAL 02	/
BATIMENT 005 / RDC / LOCAL 05	/
BATIMENT 005 / RDC / LOCAL 06	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 07	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 08	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 09	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 10	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 11	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 12	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 13	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 14	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 15	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 16	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 17	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 18	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 19	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 20	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 21	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 22	/
BATIMENT 005 / RDC / CHAMBRE 22	/
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 102	/
BATIMENT 005 / R+1 / SANITAIRE 103	/
BATIMENT 005 / R+1 / CELLIER 104	/
BATIMENT 005 / R+1 / BUREAU 105	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 106	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 107	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 108	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 109	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 110	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 111	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 112	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 113	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 114	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 115	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 116	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 117	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 118	/

Localisation	Commentaires
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 119	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 120	/
BATIMENT 005 / R+1 / CHAMBRE 121	/
BATIMENT 005 / R+2 / DÉGAGEMENT 201	/
BATIMENT 005 / R+2 / LOCAL 202	/
BATIMENT 005 / R+2 / SANITAIRE 203	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 204	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 205	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 206	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 207	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 208	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 209	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 210	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 211	/
BATIMENT 005 / R+2 / TERRASSE CHAMBRE 211	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 212	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 213	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 214	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 215	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 216	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 217	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 218	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 219	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 220	/
BATIMENT 005 / R+2 / CHAMBRE 221	/
BATIMENT 005 / R+2 / TERRASSE CHAMBRE 205	/
BATIMENT 005 EXTERIEUR	/

2.2. Croquis de repérage

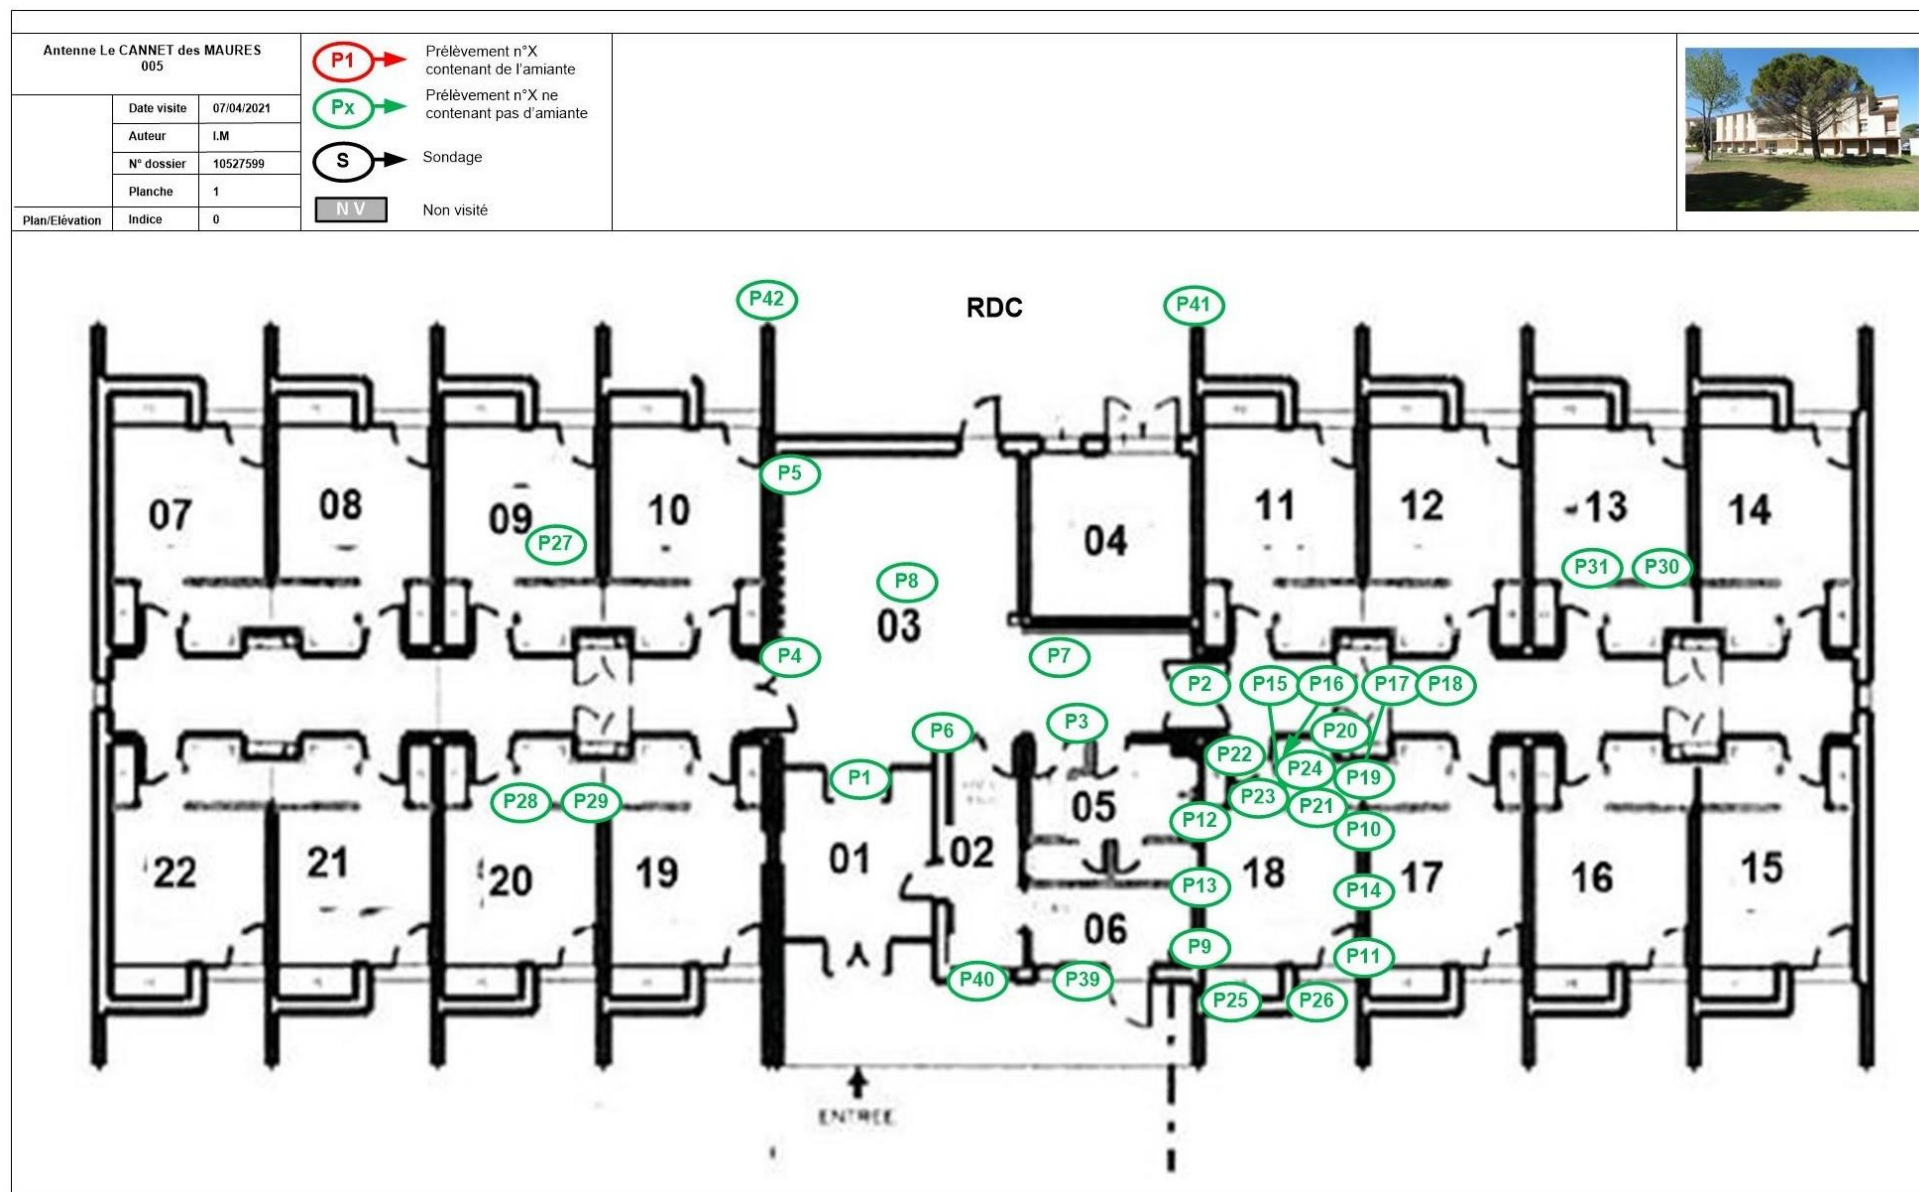



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : BATIMENT 005	Adresse : LIEU-DIT LA GRANDE PIECE LE CANNET MAUR 83340 LE CANNET DES MAURES	Localisation : BATIMENT 005 / RDC
Réalisé par : Michaël IDANEZ	N° de planche : 1 / 3	

Antenne Le CANNET des MAURES 005			<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-right: 5px;">P1</div> <div style="color: red;">→</div> <div style="font-size: 0.8em;">Prélèvement n°X contenant de l'amiante</div> </div>	
Date visite	07/04/2021	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-right: 5px;">Px</div> <div style="color: green;">→</div> <div style="font-size: 0.8em;">Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante</div> </div>		
Auteur	I.M	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; margin-right: 5px;">S</div> <div style="color: black;">→</div> <div style="font-size: 0.8em;">Sondage</div> </div>		
N° dossier	10527599	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-right: 5px;">NV</div> <div style="font-size: 0.8em;">Non visité</div> </div>		
Planche	1			
Plan/Élévation	Indice	0		

R+1

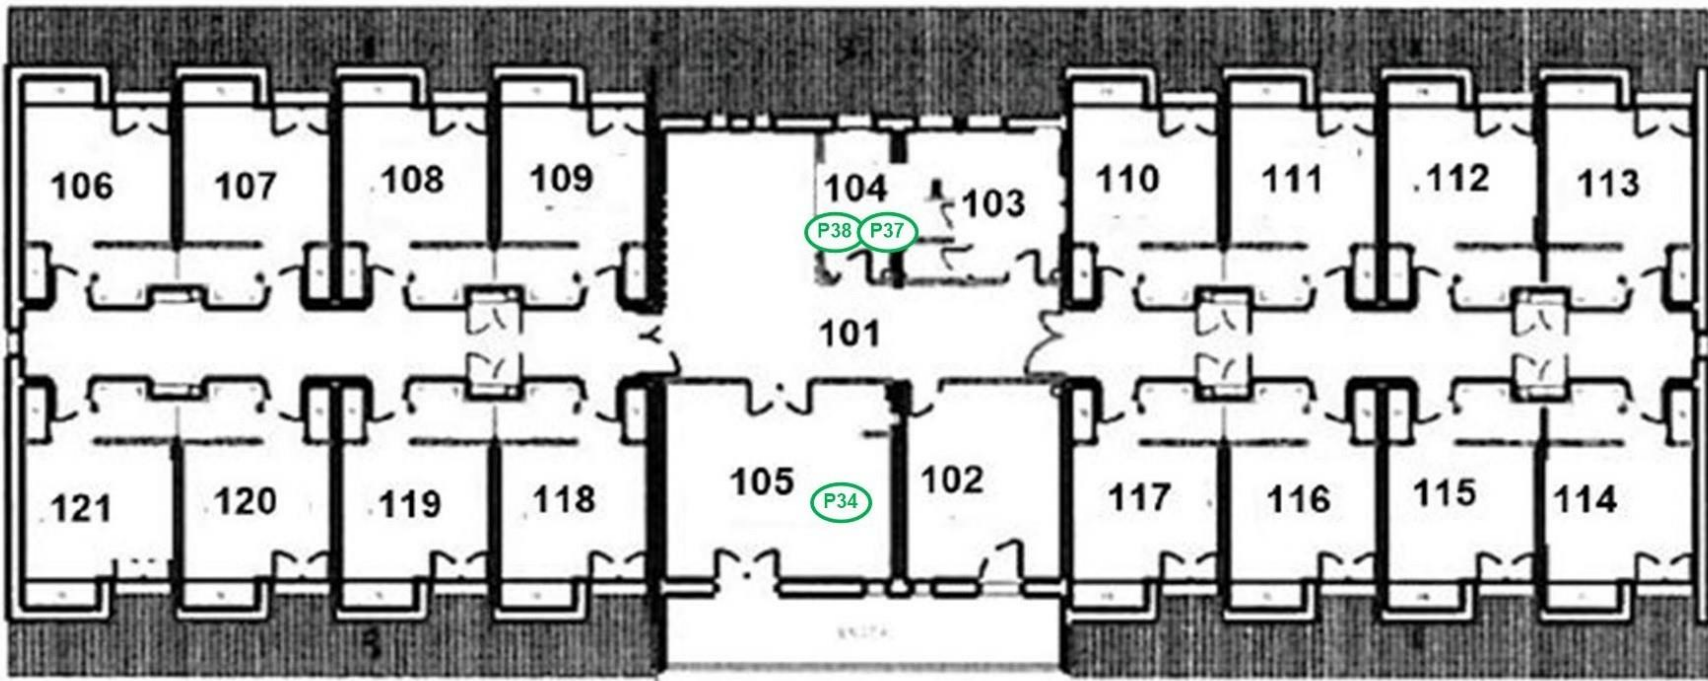



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BATIMENT 005	Adresse : LIEU-DIT LA GRANDE PIECE LE CANNET MAUR 83340 LE CANNET DES MAURES	Localisation : BATIMENT 005 / R+1
Réalisé par : Michaël IDANEZ	N° de planche : 2 / 3	

Antenne Le CANNET des MAURES 005			<p>P1 → Prélèvement n°X contenant de l'amiante</p> <p>Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante</p> <p>S → Sondage</p> <p>NV → Non visité</p>	
	Date visite	07/04/2021		
	Auteur	I.M		
	N° dossier	10527599		
	Planche	1		
Plan/Elévation	Indice	0		

R+2

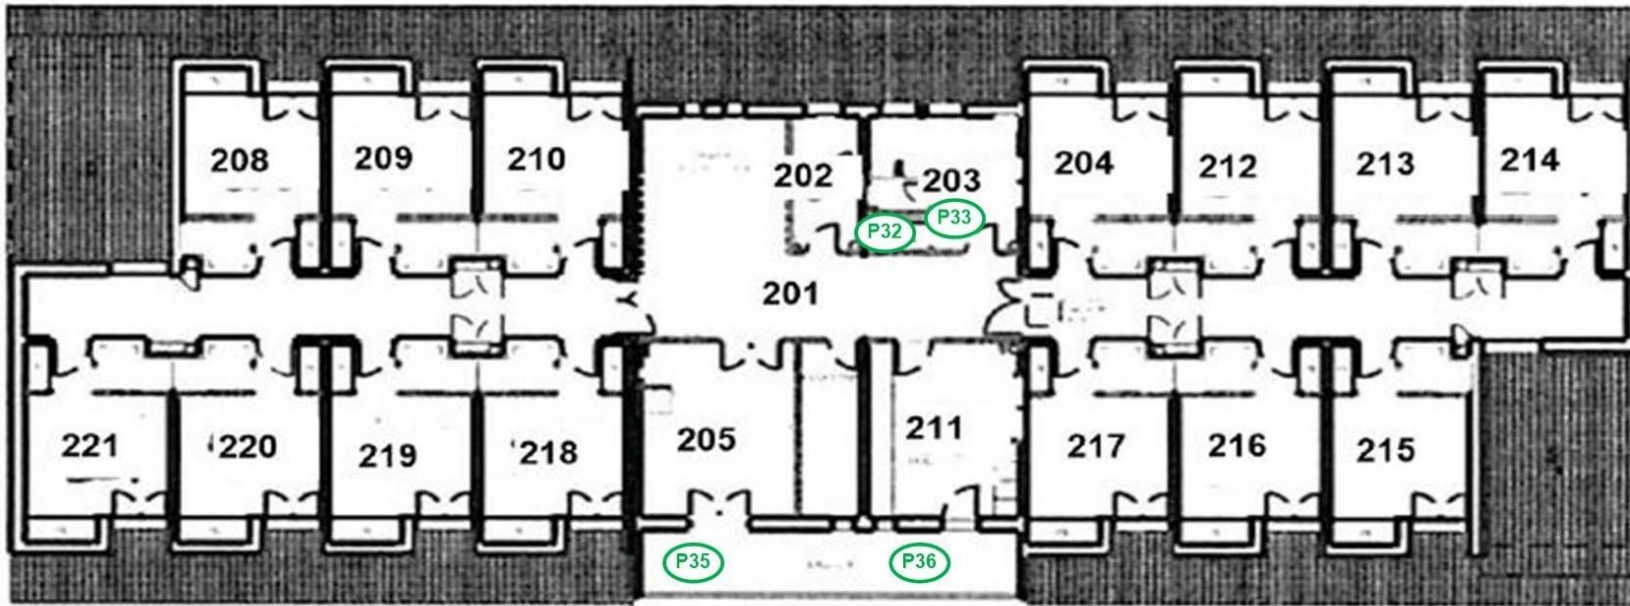


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : BATIMENT 005	Adresse : LIEU-DIT LA GRANDE PIECE LE CANNET MAUR 83340 LE CANNET DES MAURES	Localisation : BATIMENT 005 / R+2
Réalisé par : Michaël IDANEZ	N° de planche : 3 / 3	

2.3. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

2.4. Certificat de compétence



Accréditation
n°4-0557
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr



Bureau Contrôle Certification

N° de certification
B2C - 0396

CERTIFICATION
attribuée à :
Michaël IDANEZ
Dans les domaines suivants :

Domaine Amiante sans mention	
Obtenu le : 01/12/2020	Valable jusqu'au : 30/11/2027*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Domaine Amiante avec mention	
Obtenu le : 01/12/2020	Valable jusqu'au : 30/11/2027*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Domaine Plomb sans mention	
Obtenu le : 15/01/2021	Valable jusqu'au : 14/01/2028*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	
Certification Électricité : État de l'installation intérieure d'électricité.	
Obtenu le : 19/01/2016	Valable jusqu'au : 18/01/2021*
Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.	
Domaine Termites Métropole	
Obtenu le : 15/01/2021	Valable jusqu'au : 14/01/2028*
Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.	

Fait à STRASBOURG, le 15 janvier 2021

Responsable qualité,
Sandrine SCHNEIDER



*Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs de la surveillance.
La conformité de cette certification peut être vérifiée sur le site :
www.b2c-france.com

24 rue des Prés • 67380 LINGOLSHEIM • Tél : 03 88 22 21 97 • e-mail : b.2.c@orange.fr • www.b2c-france.com

2.5. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Michael Idanez
 37 39 Parc du Golf
 CS 20512
 13593 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page1/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client:1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	BV3EL0591 Réf. prél : P001 BATIMENT 005/ RDC/ DGT 03/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/gris(e))	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	BV3EL0592 Réf. prél : P002 BATIMENT 005/ RDC/ DGT 03/Revêtement de sol - Ragréage - (compact/gris(e))	Matériau semi-dur de type ragréage (granulaire) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	BV3EL0593 Réf. prél : P003 BATIMENT 005/ RDC/ DGT 03/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	BV3EL0594 Réf. prél : P004 BATIMENT 005/ RDC/ DGT 03/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page 2/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client: 1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau dur (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	BV3EL0595 Réf. prél : P005 BATIMENT 005/ RDC/ DGT 03/Mur - Enduit - (compact/gris(e))	Matériau de type peinture (blanc) + (rose) ; matériau semi-dur (plâtreux) (poudreux) (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	BV3EL0596 Réf. prél : P006 BATIMENT 005/ RDC/ DGT 03/Mur - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	BV3EL0597 Réf. prél : P007 BATIMENT 005/ RDC/ DGT 03/Plafond Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	BV3EL0598 Réf. prél : P008 BATIMENT 005/ RDC/ DGT 03/Plafond Enduit - (compact/gris(e))	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	BV3EL0599 Réf. prél : P009 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18 - Revêtement plastique épais - (compact/marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page 3/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client: 1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	BV3EL0600 Réf. prél : P010 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18 - Revêtement plastique épais - (compact/marron)	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (marron)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	BV3EL0601 Réf. prél : P011 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Mur - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau fibreux de type papier peint (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	BV3EL0602 Réf. prél : P012 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Mur - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	BV3EL0603 Réf. prél : P013 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Plafond - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	BV3EL0604 Réf. prél : P014 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Plafond - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page 4/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client: 1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	BV3EL0605 Réf. prél : P015 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/SDB)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	BV3EL0606 Réf. prél : P016 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (ciment/gris(e)/SDB)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur (granulaire) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	BV3EL0607 Réf. prél : P017 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e)/SDB)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	BV3EL0608 Réf. prél : P018 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Revêtement du mur - Colle de plinthe - (ciment/gris(e)/SDB)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	BV3EL0609 Réf. prél : P019 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Revêtement du mur - Colle de faïence - (blanc(he)/SDB)	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page 5/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client: 1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	BV3EL0610 Réf. prél : P020 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/gris(e)/SDB)	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) (clair) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	BV3EL0611 Réf. prél : P021 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/SD B)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (poudreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	BV3EL0612 Réf. prél : P022 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Mur - Enduit - (compact/blanc(he)/SD B)	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	BV3EL0613 Réf. prél : P023 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Plafond - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	BV3EL0614 Réf. prél : P024 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Plafond - Enduit - (compact/blanc(he)/SD B)	Matériau semi-dur de type enduit (poudreux) (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page 6/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client: 1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	BV3EL0615 Réf. prél : P025 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Menuiserie extérieure - Joint de vitrage - (caoutchouc/noir(e))	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	BV3EL0616 Réf. prél : P026 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 18/Vitrage - Joint - (caoutchouc/noir(e))	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	BV3EL0617 Réf. prél : P027 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 09 - Revêtement plastique épais - (compact/gris(e)-noir(e))	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	BV3EL0618 Réf. prél : P028 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 20/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he)/SDB	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	BV3EL0619 Réf. prél : P029 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 20/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he))	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

030	BV3EL0620 Réf. prél : P030 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 13/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he)/SDB BLEU)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
-----	---	--	------------------------	-------	--	-----------------------------------

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page 7/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client: 1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	BV3EL0621 Réf. prél : P031 BATIMENT 005/ RDC/ CHAMBRE 13/Revêtement du mur - Colle de faïence - (ciment/blanc(he)/SDB BLEU)	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	BV3EL0622 Réf. prél : P032 BATIMENT 005/ R+2 / SANITAIRE 203/Revêtement du mur - Colle de faïence (ciment/blanc(he))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	BV3EL0623 Réf. prél : P033 BATIMENT 005/ R+2 / SANITAIRE 203/Revêtement du mur - Colle de faïence (ciment/blanc(he))	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	BV3EL0624 Réf. prél : P034 BATIMENT 005/ R+1/ BUREAU 105/Plafond - Faux plafond - (papier-carton/blanc(he))	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc) + (jaune)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	BV3EL0625 Réf. prél : P035 BATIMENT 005/ R+2 / TERRASSE CHAMBRE 205/Revêtement du mur - Colle de carrelage - (mortier/gris(e))	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page 8/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client: 1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	BV3EL0626 Réf. prél : P036 BATIMENT 005/ R+2 / TERRASSE CHAMBRE 205/Revêtement du mur - Colle de carrelage - (ciment/gris(e))	Matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	BV3EL0627 Réf. prél : P037 BATIMENT 005/ R+1/ CELLIER 104/Revêtement du mur - Colle de faïence (ciment/blanc(he))	Matériau dur de type ciment-colle (poudreux) (gris) (clair)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	BV3EL0628 Réf. prél : P038 BATIMENT 005/ R+1/ CELLIER 104/Revêtement du mur - Colle de faïence (ciment/blanc(he))	Matériau dur de type ciment-colle (poudreux) (gris) (clair)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	BV3EL0629 Réf. prél : P039 BATIMENT 005/ RDC/ LOCAL 02/Menuiserie extérieure - Joint de vitrage - (dur/noir(e))	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	BV3EL0630 Réf. prél : P040 BATIMENT 005/ RDC/ LOCAL 02/Menuiserie extérieure - Joint de vitrage - (dur/noir(e))	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur www.cofrac.fr

041	BV3EL0631 Réf. prél : P041 BATIMENT 005 EXTERIEUR/Façade - Enduit - (compact/gris(e)-orang e/+ PEINTURE)	Matériau de type peinture (orange) (clair) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris) en traces	MET * / SHM7	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
-----	---	---	------------------------	-------	--	-----------------------------------

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KE-070549-01

Date d'émission de rapport : 28/12/2021 14:07

Page 9/9

Dossier N° : 21KE032033

Date de réception : 23/12/2021

Date d'analyse : 27/12/2021

Référence dossier Client: 1510797386/10527599/S1/1/1_10527599/1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / J7HU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	BV3EL0632 Réf. pré : P042 BATIMENT 005 EXTERIEUR/Façade - Enduit - (compact/blanc(he))	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / J7HU	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Sana Hassani
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 VERGEZE, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur
www.cofrac.fr