

Bureau Veritas Exploitation SAS

BEAUCOUZE
2 rue Olivier de Serres
BP 97134
49071 BEAUCOUZE Cedex France
Téléphone : 02 41 22 81 00
Mail : amandine.augereau@bureauveritas.com

A l'attention de CHAUVEAU Sébastien**Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti****Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020 du 5 août 2017**

Date(s) du repérage : le 01/09/2022
le 27/10/2022

Nom du site : OFB POITIERS

Immeuble bâti objet du repérage :

OFB - POITIERS
112 Faubourg de La Cueilie Mirebalaise
86000 POITIERS

Numéro d'affaire : 15755212
Référence du rapport : 15755212/S1.8.2.rev1.R
Annule et remplace : 15755212/S1.8.2.R en date du 20/09/2022
Rédigé le : 18/11/2022
Par l'opérateur de repérage : Amandine AUGEREAU
Date de la commande : 01/08/2022

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 60 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 2890102



	Date de début de validité	Date de fin de validité
Amiante sans mention	31/08/2022	30/08/2029
Amiante avec mention	31/08/2022	30/08/2029

Ce rapport contient **94** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

 **BUREAU VERITAS**
Exploitation SAS - 2 rue Olivier de Serres
49071 Beaucouze

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION.....	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre.....	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage.....	3
2. CONCLUSIONS.....	4
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante.....	4
2.2. Obligation d'information.....	4
3. INFORMATIONS GENERALES.....	5
3.1. Immeuble bâti objet de la mission.....	5
3.2. Intervenants.....	5
3.3. Opérateur(s) de repérage.....	5
3.4. Laboratoire(s).....	5
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	6
4.1. Textes réglementaires.....	6
4.2. Méthodologie de la mission.....	6
4.3. Limites de la mission.....	6
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....	8
5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite.....	8
5.2. Conditions de visite.....	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	8
6.1. Résultats détaillés.....	8
6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante.....	14
7. ANNEXES.....	14
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées.....	14
7.2. Croquis de repérage.....	16
7.3. Photos.....	25
7.4. Certificat de compétence.....	44
7.5. Rapports d'essais de laboratoire.....	45

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réhabilitation de l'ensemble du site (sol, mur, plafond)

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou composants
Eléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, poêles à fuel, à charbon, groupes électrogènes	Calorifugeages
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés, Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.)
Plafonds	Bandes calicot, Peintures décoratives (pailletées, goutelettes,.)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
Revêtements de sol	Colles non bitumineuses, Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage, Nez de marche

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

- parties du bâtiment :

Au vu du programme des travaux, nous avons conclu que l'ensemble du bâti intérieur était touché par les travaux.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe A de la norme NF X 46-020 concernés par les travaux prévus			
Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL TECHNIQUE	Conduit	Conduit	fibre-ciment
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 1	Conduit	Conduit	fibre-ciment
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Revêtement de cloison	Colle de faïence	/
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Revêtement de cloison	Colle de faïence	/
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Conduit	Conduit	fibre-ciment, Conduit en fibre-ciment qui traverse jusqu'en sorti de toiture
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en béton ciment
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenetre en béton ciment
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES	Conduit	Conduit	fibre-ciment
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES	Toiture	Plaque ondulée	fibre-ciment
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES	Conduit	Conduit	fibre-ciment, Présence de 3 conduits fibre-ciment en sortie de toiture

2.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: OFB - POITIERS
112 Faubourg de La Cueilie Mirebalaise
86000 POITIERS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date du permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications :
OFB - POITIERS	non communiqué	non communiqué	non communiqué	non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

Partie prenante	Société	Adresse	Coordonnées
Commanditaire du repérage	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS Sébastien CHAUX	/	0556132819 0556132819 sebastien.chauveau@ofb.gouv.fr
Propriétaire	UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS Sébastien CHAUX	/	0556132819 0556132819 sebastien.chauveau@ofb.gouv.fr
Pas d'accompagnateur	/	/	/

3.3. Opérateur(s) de repérage

Société	Nom	Organisme de certification	N° de certification*	Date d'obtention de la certification	Date de validité de la certification
BUREAU VERITAS 79018461500672	Amandine Augereau	BUREAU VERITAS CERTIFICATION	2890102	31/08/2022	30/08/2029

3.4. Laboratoire(s)

Société	N° d'accréditation	Adresse	Coordonnées
Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest	1-5597	7, Rue Pierre Adolphe BobierreCS 90827 44323NANTES CEDEX 3France	+33 2 51 83 49 48

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe A de la norme NF X 46-020, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Textes réglementaires

Code du travail : articles : L4412-2, R4412-97

Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis

Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe A de la norme NF X 46-020 qui constitue la base du repérage.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,

- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de la norme NF X 46-020, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

4.3. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe A de la norme NF X 46-020 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne

prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.
Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 01/09/2022
le 27/10/2022

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Aucun document nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

5.2. Conditions de visite

Absence d'accompagnement par une personne préalablement désignée par le donneur d'ordre
Absence de documents décrivant les ouvrages (plans, croquis)
Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place
Absence de communication des anciens rapports de repérage
Absence de communication par écrit des zones dans lesquelles sont réalisés les travaux et la nature de ceux-ci

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Résultats détaillés

Abréviations du tableau :

Px = prélèvement pour analyse n°X (tous les prélèvements sont précédés d'un sondage)

Idem Px = produit ou matériau similaire à celui ayant fait l'objet du Px

S = sondage en complément de l'inspection visuelle

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
OFB - POITIERS / RDC / HALL	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P043	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / HALL	Plafond	Bande de plaque de plâtre	/	P049	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / HALL	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P050	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / HALL	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P051	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / HALL	Plafond	Faux plafond	/	P052	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / HALL	Revêtement de sol	Colle de carrelage	/	P053	Résultat d'analyse	IDEM P45	NON
OFB - POITIERS / RDC / HALL	Revêtement de poteau	Peinture	Peinture + plâtre sur poteau béton	P055	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / HALL	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Colle de carrelage + ragréage	P061	Résultat d'analyse	zone / couloir direction détente	NON
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 1	Revêtement de sol	Colle	Lé de sol + colle + ragréage sur béton	P044	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 1	Plinthe	Peinture	/	P045	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 1	Revêtement de poteau	Peinture	Peinture + plâtre doublage sur poteau	P046	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 1	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	/	P104	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 2	Revêtement de sol	Colle	Lé de sol + colle + ragréage sur béton	P039	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	/	P040	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 2	Plinthe	Peinture	/	P041	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 2	Revêtement de plafond	Peinture	Peinture + plâtre sur doublage plafond	P042	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / ARCHIVES	Mur	Enduit	peint	P047	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / ARCHIVES	Mur	Enduit	peint	P048	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / PLACARD 2	Cloison	Bande de plaque de plâtre	/	P056	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL TECHNIQUE	Revêtement du mur	Peinture	Peinture + plâtre sur mur de refend	P057	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL TECHNIQUE	Revêtement de cloison	Peinture	Peinture + plâtre sur cloison brique	P058	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL TECHNIQUE	Revêtement de sol	Colle	Lé de sol + colle sur sol béton	P059	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL TECHNIQUE	Revêtement de sol	Colle	Lé de sol + colle sur sol béton	P060	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL TECHNIQUE	Conduit	Conduit	fibres-ciment	idem P094	Résultat d'analyse	Conduit présent dans le placard	OUI
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 1	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + plâtre mur ext	P068	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 2	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + plâtre sur mur de refend	P069	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 3	Mur	Bande de plaque de plâtre	/	P076	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 4	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur ext	P075	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 4	Revêtement de plafond	Peinture	Peinture + plâtre sur plafond béton	P081	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 5	Mur	Bande de plaque de plâtre	/	P079	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 5	Revêtement de plafond	Peinture	Peinture + plâtre sur plafond béton	P080	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / ENTREE	Plinthe	Peinture	Peinture + plâtre sur plinthe	P072	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / ENTREE	Equipement	Peinture	Peinture sur garde de corps	P074	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / ENTREE	Radiateur gaz modulable	Peinture	/	P077	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / ENTREE	Plafond	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit plâtre en sous face d'escalier	P078	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / ENTREE	Carrelage	Colle	Colle mortier en sou face de marbre	P106	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / ENTREE	Carrelage	Colle	Colle mortier en sou face de marbre	P107	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES	Revêtement de sol	Colle de carrelage	Colle de carrelage + ragréage	P062	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + plâtre sur mur ext	P064	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend	P066	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES	Revêtement de cloison	Peinture	Peinture + plâtre sur cloison	P067	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES	Revêtement de plafond	Peinture	Peinture + plâtre plafond	P070	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES	Plinthe	Peinture	/	P071	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / DETENTE	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur ext	P063	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / DETENTE	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend	P065	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL SOUS ESCALIER	Plafond	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit plâtre en sous face d'escalier	P073	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION	Revêtement de sol	Colle	Lé de sol beige + colle + ragréage	P001	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION	Plinthe	Peinture	Peinture rose sur plinthe bois	P002	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION	Plafond	Bande de plaque de plâtre	/	P003	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION	Cloison	Bande de plaque de plâtre	/	P004	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION	Cloison	Bande de plaque de plâtre	Sur doublage extérieur	P005	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION	Porte	Peinture	Peinture sur porte en bois	P006	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION	Mur	Bande de plaque de plâtre	/	P027	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 1	Plinthe	Peinture	/	P009	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 1	Revêtement du mur	Peinture	Peinture + plâtre sur mur béton	P010	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 1	Radiateur gaz modulable	Peinture	/	P011	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 1	Revêtement du mur	Peinture	Peinture + enduit plâtre sur mur de refend	P012	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 1	Conduit	Conduit	fibres-ciment	P094	Résultat d'analyse	Conduit présent dans le placard	OUI
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 3	Revêtement de sol	Nez de marche	/	P007	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 3	Poteau	Peinture	Peinture sur poteau métal	P008	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 6	Mur	Enduit	plâtre, Enduit plâtre sur doublage brique	P013	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 6	Plafond	Toile de verre	Toile de verre peint + plâtre au plafond bois	P014	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 6	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	/	P093	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 8	Cloison	Bande de plaque de plâtre	/	P024	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 8	Plafond	Bande de plaque de plâtre	/	P025	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 8	Revêtement du mur	Peinture	Peinture + enduit plâtre sur doublage brique	P026	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9	Revêtement de sol	Colle	Lé de sol + colle + ragréage + élément jaune en sous face	P015	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9	Plancher	Isolant	élément jaune en sous face du lé de sol P15	P016	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9	Revêtement du mur	Peinture	Peinture + enduit plâtre sur mur ext	P017	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9	Radiateur gaz modulable	Peinture	/	P018	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9	Revêtement de cloison	Peinture	Peinture + enduit plâtre	P019	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9	Revêtement de plafond	Peinture	Peinture + enduit plâtre sur plafond bois	P020	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 10	Plancher	Isolant	Element jaune toile en sous face du lé de sol	P021	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 10	Plinthe	Peinture	/	P022	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 10	Revêtement du mur	Peinture	Peinture + papier peint + enduit plâtre	P023	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P028	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Revêtement du mur	Colle de faïence	/	P029	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Porte	Peinture	/	P030	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit peint sur mur de refend	P031	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Mur	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend	P032	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Cloison	Toile de verre	Toile de verre peint + enduit plâtre	P033	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Revêtement de cloison	Colle de faïence	/	P034	Résultat d'analyse	Faïence présente sous la toile de verre peint Présente sur l'ensemble des murs du WC jusqu'à une hauteur de 1m20	OUI
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Revêtement de cloison	Colle de faïence	/	P035	Résultat d'analyse	Faïence présente sous la toile de verre peint Présente sur l'ensemble des murs du WC jusqu'à une hauteur de 1m20	OUI
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Plafond	Bande de plaque de plâtre	/	P036	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Plafond	Bande de plaque de plâtre	/	P037	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Conduit	Conduit	fibres-ciment, Conduit en fibres-ciment qui traverse jusqu'en sorti de toiture	P038	Résultat d'analyse	/	OUI
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	Menuiserie extérieure	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	/	P095	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en béton ciment	P082	Résultat d'analyse	/	OUI
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenetre en béton ciment	P083	Résultat d'analyse	/	OUI
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Enduit en soubassement de facade	P084	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Enduit de facade en partie haute	P085	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Equipement	Peinture	Peinture sur garde de corps fenetres	P086	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Equipement	Peinture	Peinture sur garde de corps de fenetre	P087	Résultat d'analyse	/	NON

Localisation	Ouvrage	Matériau ou produit	Description	N° Prél.	Critère de décision	Sondage / Observation	Présence d'amiante
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	/	P088	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	/	P089	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	/	P090	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	/	P091	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en R+1 enduit beige	P096	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en R+1 enduit beige	P097	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en R+1 enduit beige	P098	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en R+1 enduit beige	P099	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en R+1 béton ciment	P100	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en R+1 béton ciment	P101	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en R+1 béton ciment	P102	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	Façade	Enduit	Appui de fenêtre en R+1 béton ciment	P103	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / R-1 / CAVE	Equipement	Calorifugeage	/	P054	Résultat d'analyse	/	NON
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES	Conduit	Conduit	fibre-ciment	idem P038	Résultat d'analyse	/	OUI
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES	Toiture	Plaque ondulée	fibre-ciment	P105	Résultat d'analyse	/	OUI
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES	Conduit	Conduit	fibre-ciment, Présence de 3 conduits fibre-ciment en sortie de toiture	/	Marquage matériau	IV1	OUI
OFB - POITIERS / R+2 / COMBLES	Plancher	Isolant	Isolant blanc + par vapeur noire	P092	Résultat d'analyse	/	NON

6.2. Tableau estimatif des quantités d'amiante

N° MPCA	Ouvrage	Produit/matériau	Quantité estimée
1	Revêtement de cloison	Colle de faïence	Surface : 4,8 m2
2	Conduit	Conduit	Surface : 1 m2
3	Façade	Enduit	Surface : 2,5 m2
4	Couverture	Plaque ondulée	Surface : 50 m2
5	Conduit	Conduit	Surface : 3 m2

7. ANNEXES


7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Commentaires
OFB - POITIERS / RDC / HALL	/
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 1	/
OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 2	/
OFB - POITIERS / RDC / ARCHIVES	/
OFB - POITIERS / RDC / PLACARD 1	/
OFB - POITIERS / RDC / PLACARD 2	/
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL TECHNIQUE	/
OFB - POITIERS / RDC / SAS	/
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 1	/
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 2	/
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 3	/
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 4	/
OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 5	/
OFB - POITIERS / RDC / ENTREE	/
OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES	/
OFB - POITIERS / RDC / DETENTE	/
OFB - POITIERS / RDC / ESCALIER 1	/
OFB - POITIERS / RDC / ESCALIER 2	/
OFB - POITIERS / RDC / LOCAL SOUS ESCALIER	/
OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION	/
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT	/
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 1	/
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 2	/
OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT 3	/
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 6	/
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 7	/
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 8	/
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9	/
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 10	/
OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 11	/

Localisation	Commentaires
OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES	/
OFB - POITIERS / R+1 / ESCALIER 1	/
OFB - POITIERS / R+1 / ESCALIER 2	/
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / FACADES	/
OFB - POITIERS / R-1 / CAVE	/
OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES	/
OFB - POITIERS / R+2 / COMBLES	/

7.2. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		LEGENDE		Situation du bien	
Adresse	OFB DE POITIERS	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante S → Sondage N V → Non visité	Matériaux et produits contenant de l'amiante :	PLAN DE REPERAGE DES MATERIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	
	112 FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE				
	86000 POITIERS				
COMBLES	Date visite	01/09/2022			
	Auteur	AA			
	N° dossier	15755212			
	Planche	5/5			
Plan/Élévation	Indice	0			

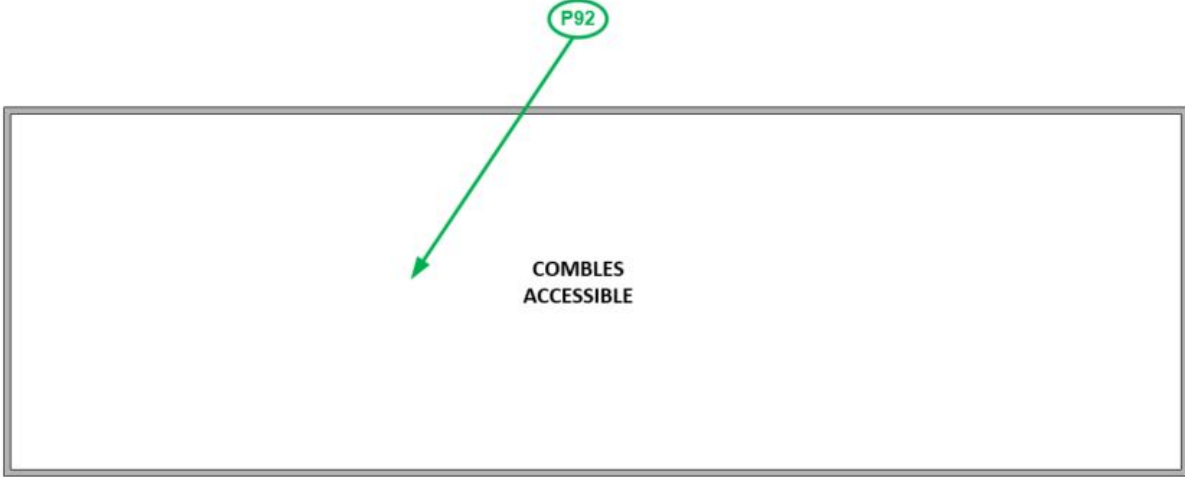


COMBLES ACCESSIBLE

Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : OFB - POITIERS	Adresse : 112 Faubourg de La Cueilie Mirebalaise 86000 POITIERS	Localisation : OFB - POITIERS
Réalisé par : Amandine AUGEREAU	N° de planche : 1 / 8	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE		Situation du bien
Adresse	OFB DE POITIERS 112 FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE 86000 POITIERS	Px → Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
R-1	Date visite : 01/09/2022	Px → Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante			
	Auteur : AA	S → Sondage			
	N° dossier : 15755212	N V Non visité			
	Planche : 4/5		PLAN DE REPERAGE DES MATERIAUX NE CONTENANT PAS D'AMIANTE		
Plan/Élévation	Indice : 0				

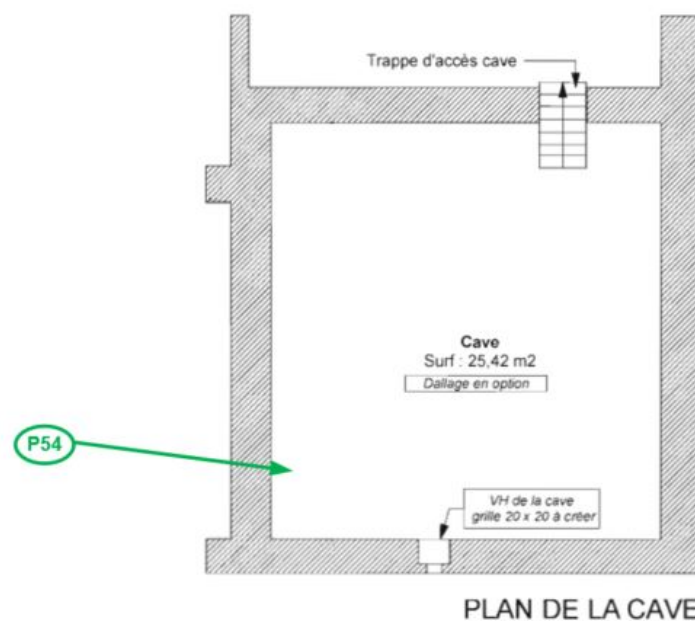
Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : OFB - POITIERS	Adresse : 112 Faubourg de La Cueilie Mirebalaise 86000 POITIERS	Localisation : OFB - POITIERS
Réalisé par : Amandine AUGEREAU	N° de planche : 4 / 8	

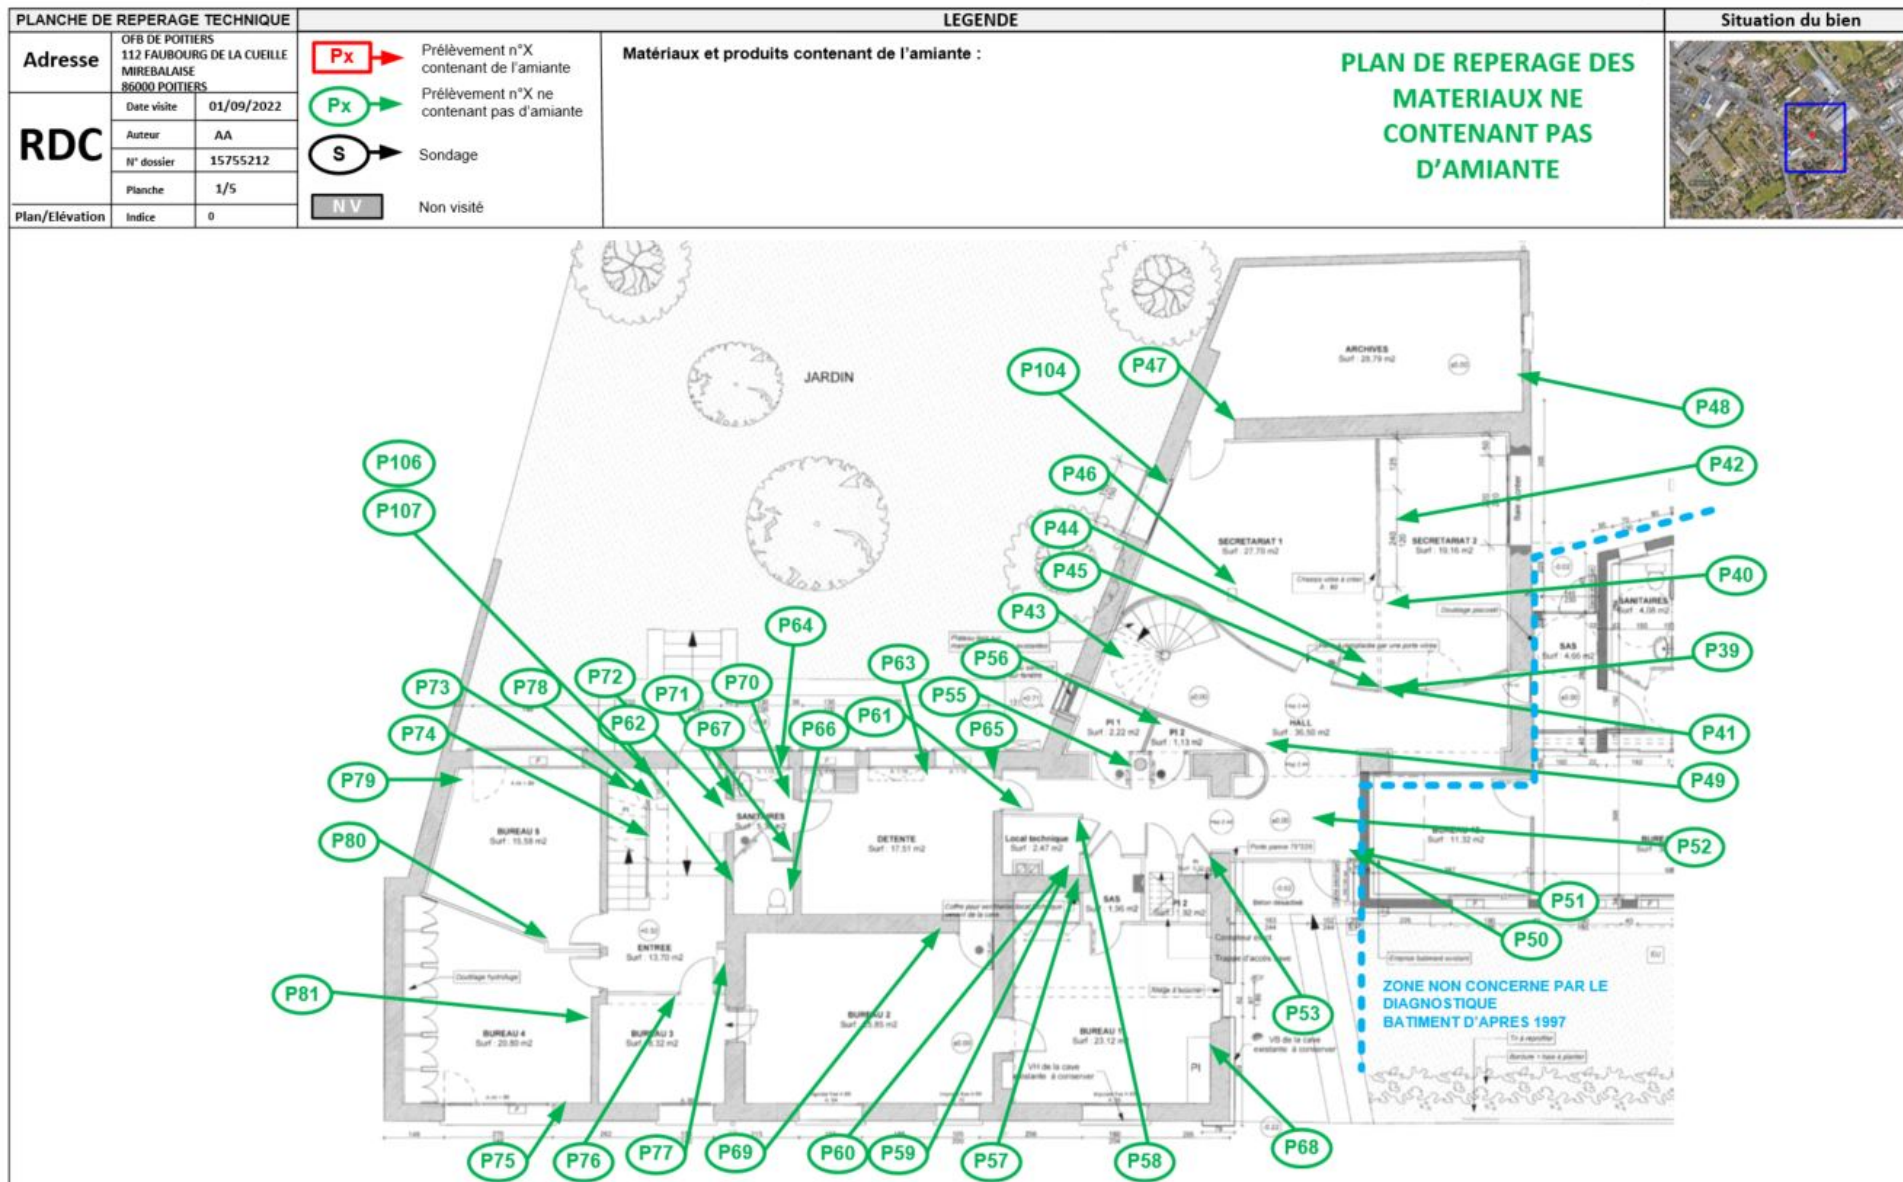


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : OFB - POITIERS	Adresse : 112 Faubourg de La Cueilie Mirebalaise 86000 POITIERS	Localisation : OFB - POITIERS
Réalisé par : Amandine AUGEREAU	N° de planche : 5 / 8	

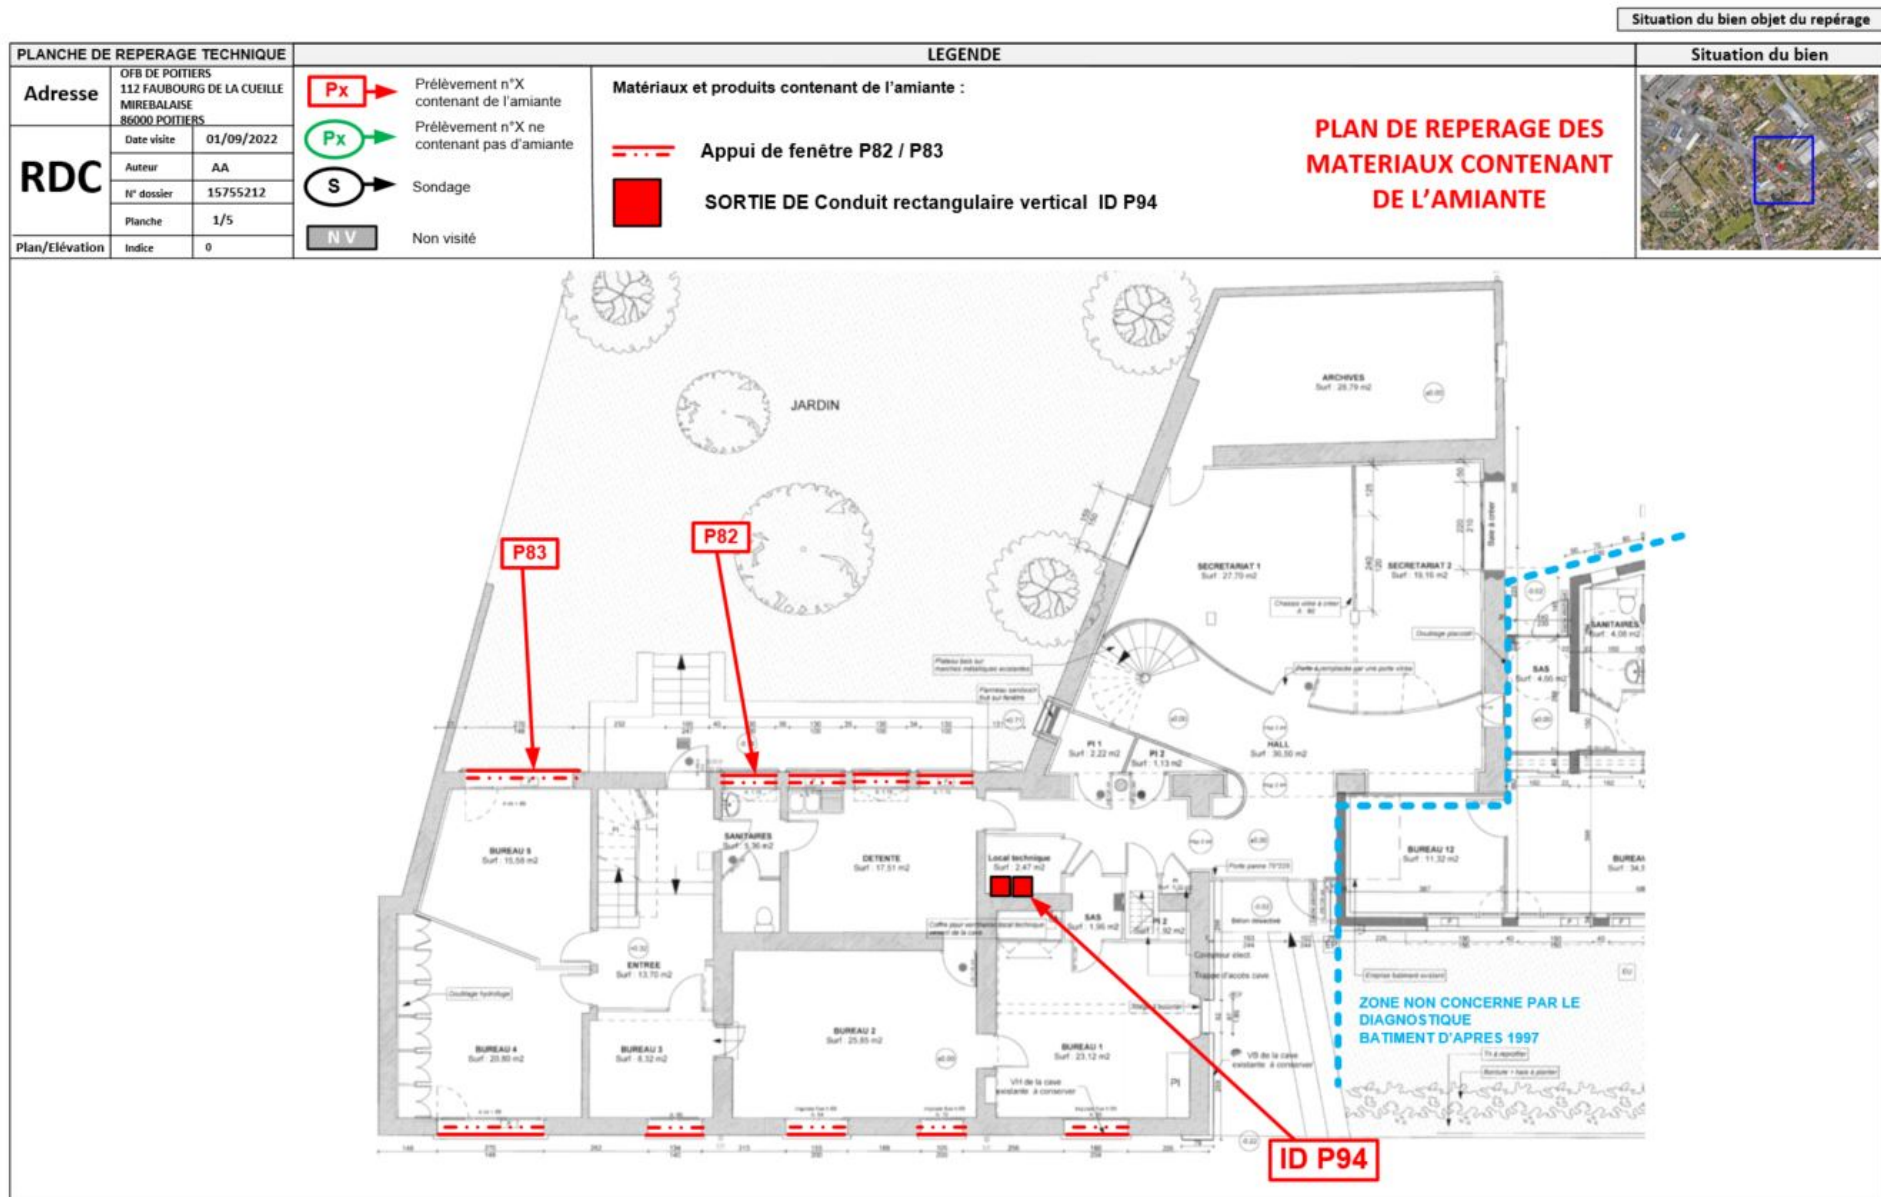


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)		
Site : OFB - POITIERS	Adresse : 112 Faubourg de La Cueilie Mirebalaise 86000 POITIERS	Localisation : OFB - POITIERS
Réalisé par : Amandine AUGEREAU	N° de planche : 6 / 8	

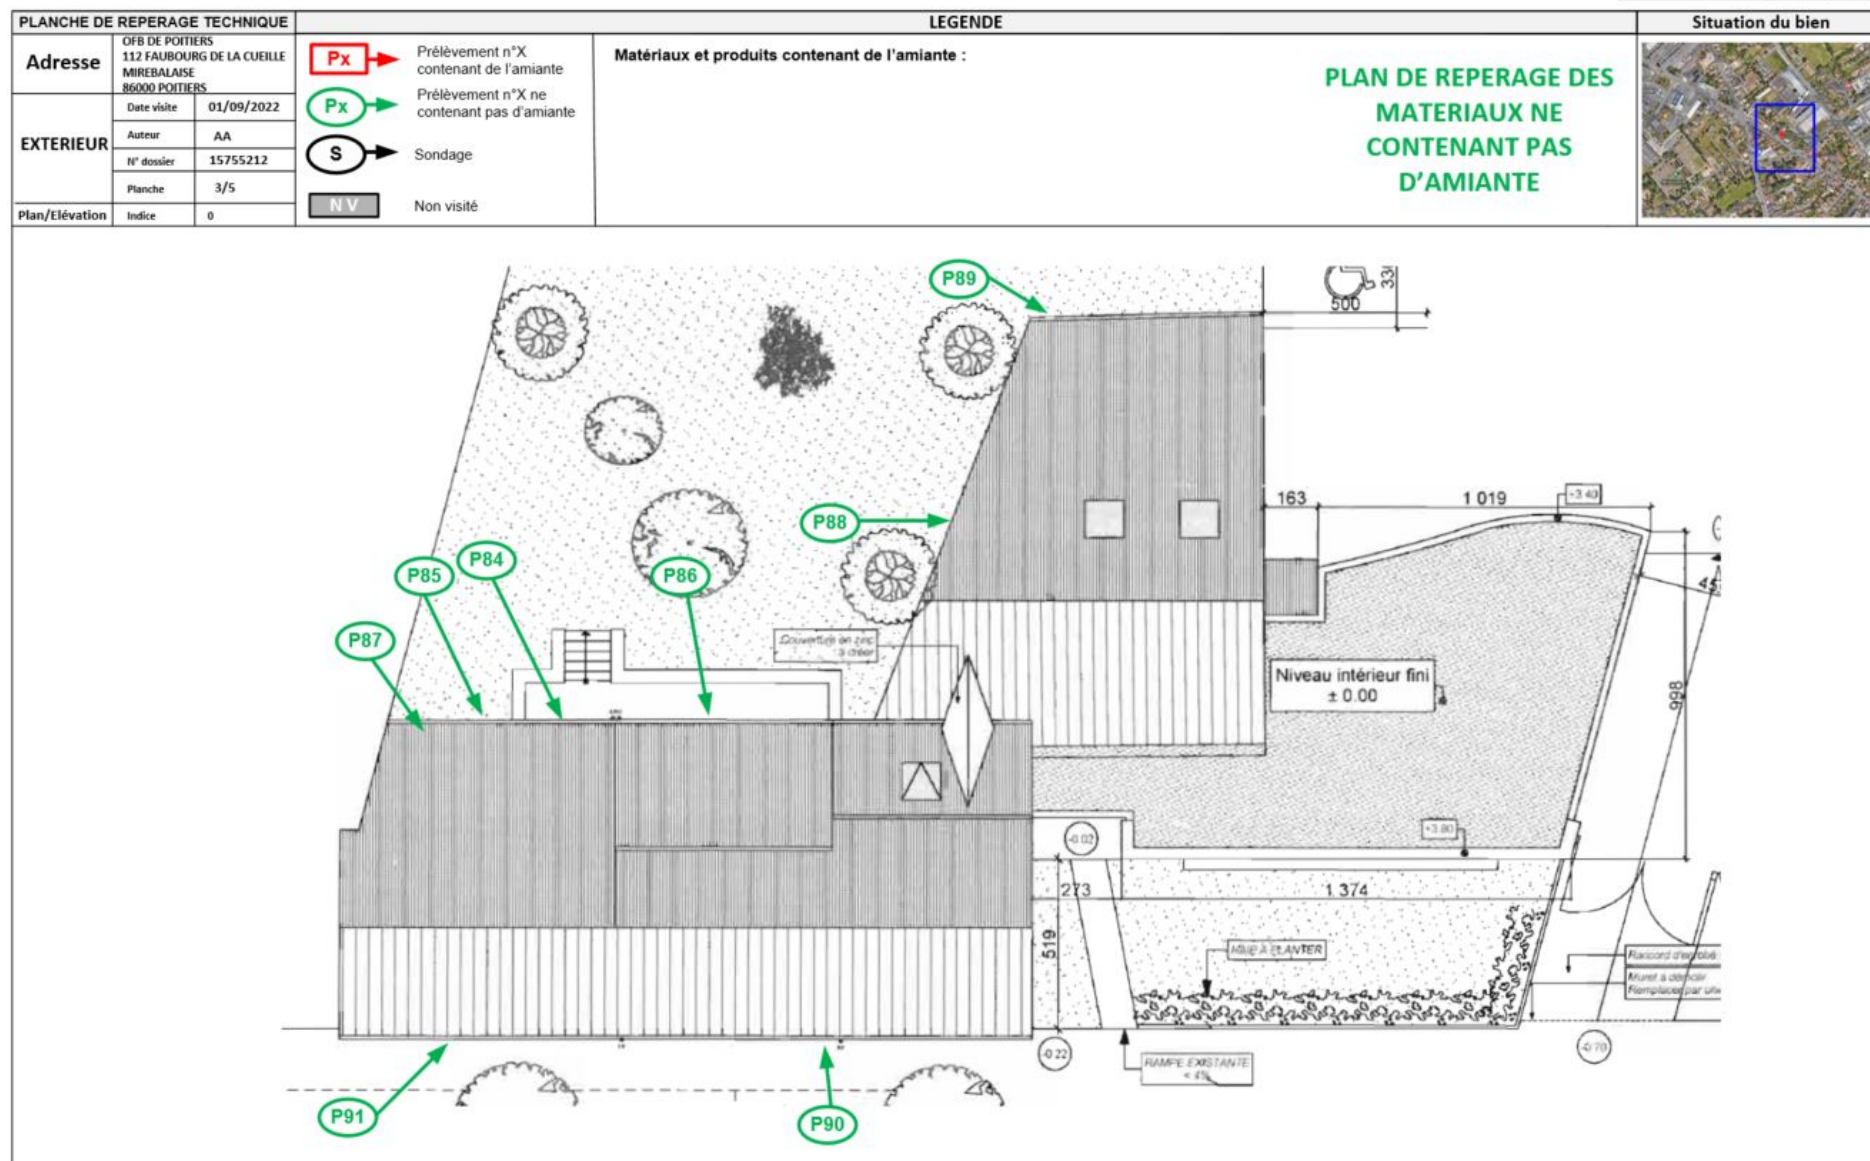



Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : OFB - POITIERS	Adresse : 112 Faubourg de La Cueilie Mirebalaise 86000 POITIERS	Localisation : OFB - POITIERS
Réalisé par : Amandine AUGEREAU	N° de planche : 7 / 8	

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			LEGENDE			Situation du bien
Adresse	OFB DE POITIERS 112 FAUBOURG DE LA CUEILLE MIREBALAISE 86000 POITIERS		<div><div>Px</div><div>→</div></div> Prélèvement n°X contenant de l'amiante	Matériaux et produits contenant de l'amiante : <div><div></div>Conduit circulaire vertical IV1</div> <div><div></div>Plaques ondulées (toiture) P105</div> <div><div></div>Conduit rectangulaire vertical ID P38</div>		
	Date visite	01/09/2022	<div><div>Px</div><div>→</div></div> Prélèvement n°X ne contenant pas d'amiante			
TOITURE	Auteur	AA	<div><div>S</div><div>→</div></div> Sondage	PLAN DE REPERAGE DES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE		
	N° dossier	15755212				
	Planche	3/5	<div><div>N V</div></div> Non visité			
Plan/Élévation	Indice	0				

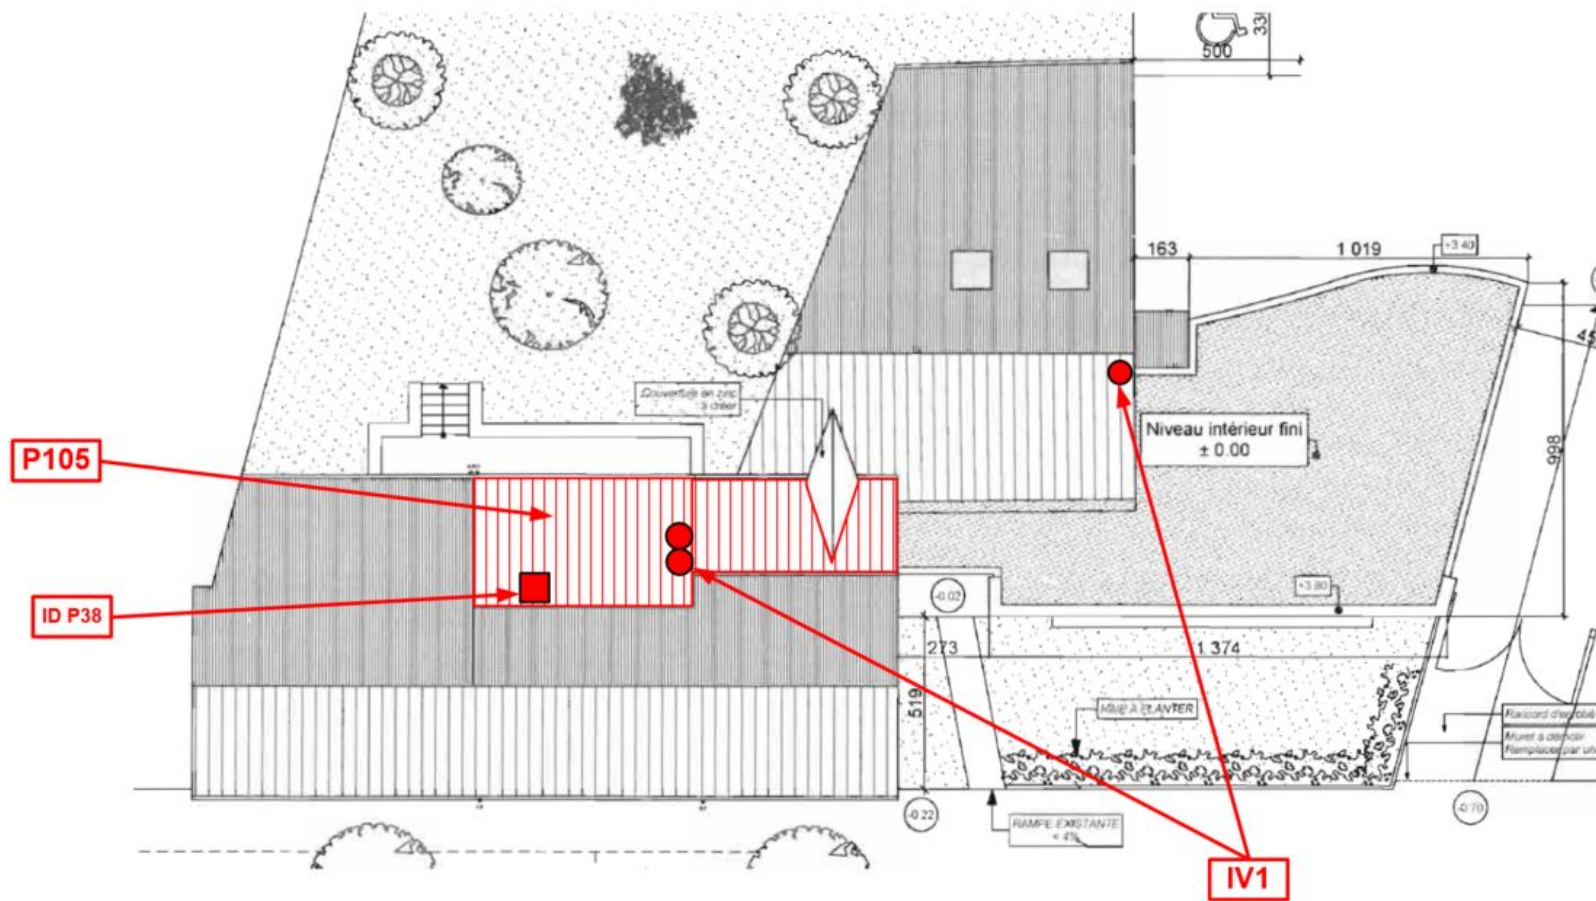


Planche de repérage (la planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : OFB - POITIERS	Adresse : 112 Faubourg de La Cueilie Mirebalaise 86000 POITIERS	Localisation : OFB - POITIERS
Réalisé par : Amandine AUGEREAU	N° de planche : 8 / 8	

7.3. Photos



Prélèvement - P001 : OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P002 : OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P003 : OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P004 : OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P005 : OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P006 : OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE REUNION - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P007 : OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT
3 - Nez de marche- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P008 : OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT
3 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P009 : OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT
1 - Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P010 : OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT
1 - Peinture- (Absence d'amiante)

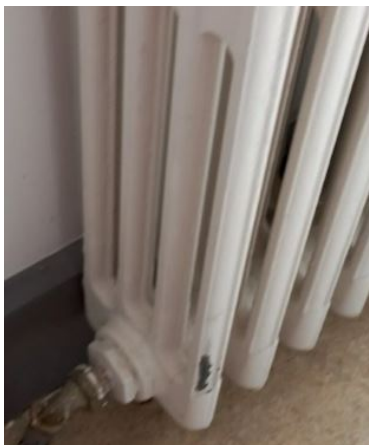

Prélèvement - P011 : OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT
1 - Peinture- (Absence d'amiante)

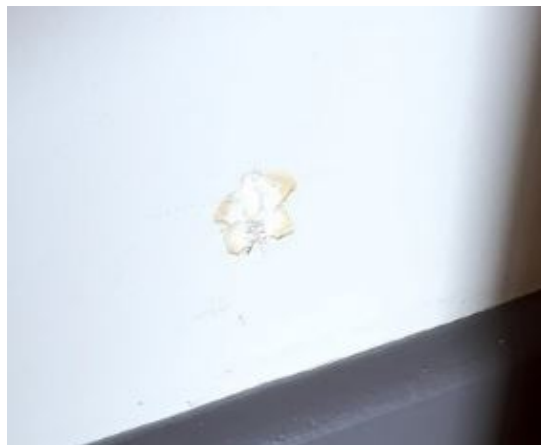

Prélèvement - P012 : OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT
1 - Peinture- (Absence d'amiante)

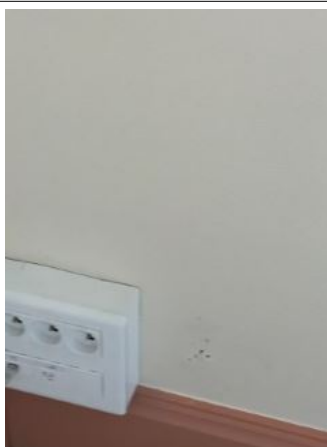

Prélèvement - P013 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 6 -
Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P014 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 6 -
Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P015 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9 -
Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P016 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9 -
Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P017 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9 -
Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P018 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9 -
Peinture- (Absence d'amiante)

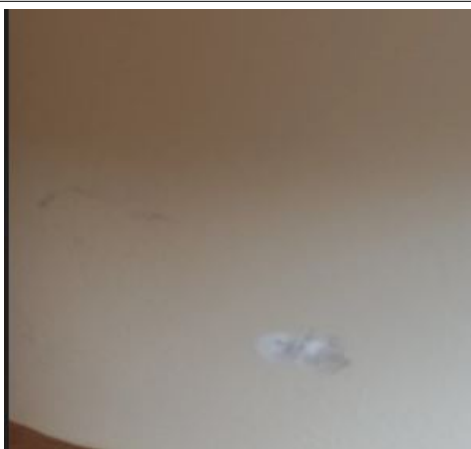

Prélèvement - P019 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9 -
Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P020 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 9 -
Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P021 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 10 -
Isolant- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P022 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 10 -
Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P023 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 10 -
Peinture- (Absence d'amiante)

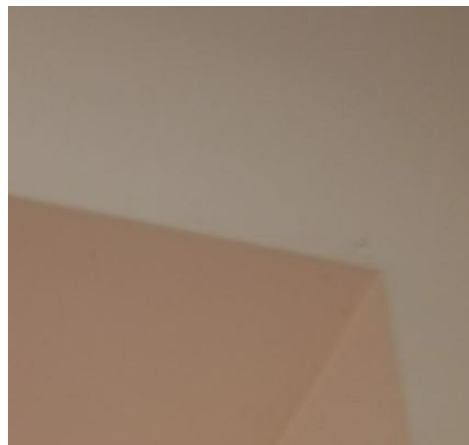


Prélèvement - P024 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 8 -
Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

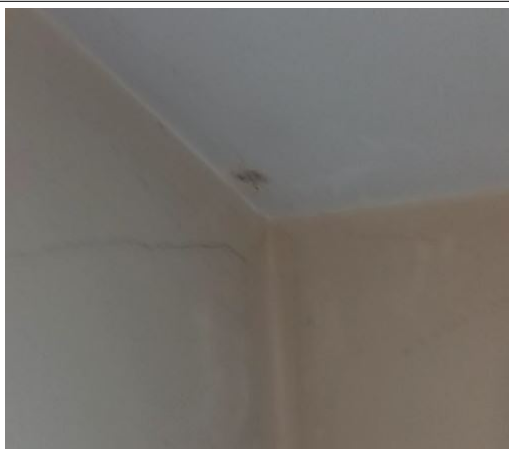


Prélèvement - P025 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 8 -
Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P026 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 8 -
Peinture- (Absence d'amiante)

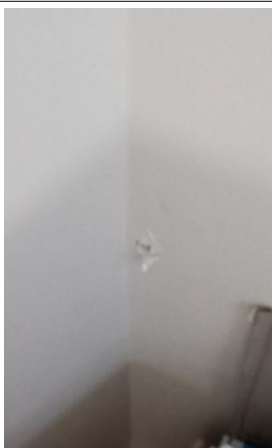

Prélèvement - P027 : OFB - POITIERS / R+1 / SALLE DE
REUNION - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

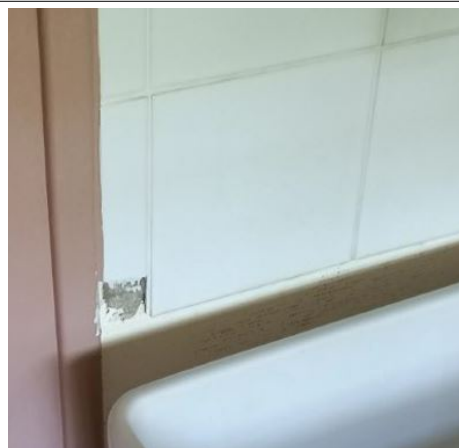

Prélèvement - P028 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Colle de faïence- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P029 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Colle de faïence- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P030 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P031 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P032 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Toile de verre- (Absence d'amiante)

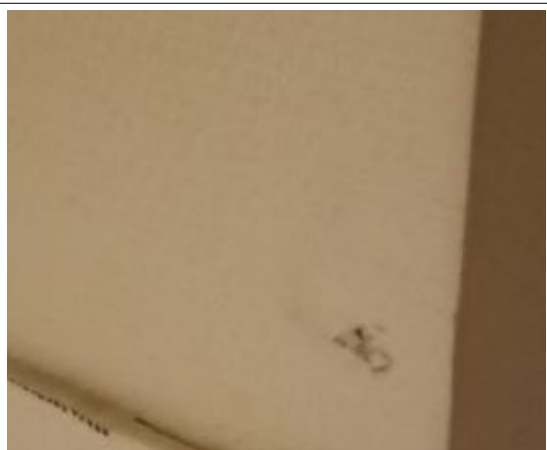


Prélèvement - P033 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Toile de verre- (Absence d'amiante)

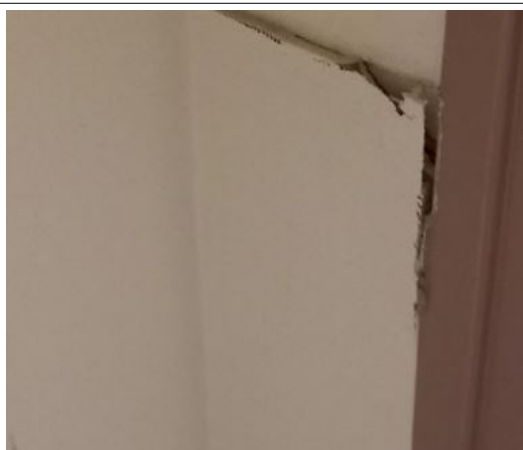


Prélèvement - P034 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Colle de faïence- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P035 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Colle de faïence- (Présence d'amiante)

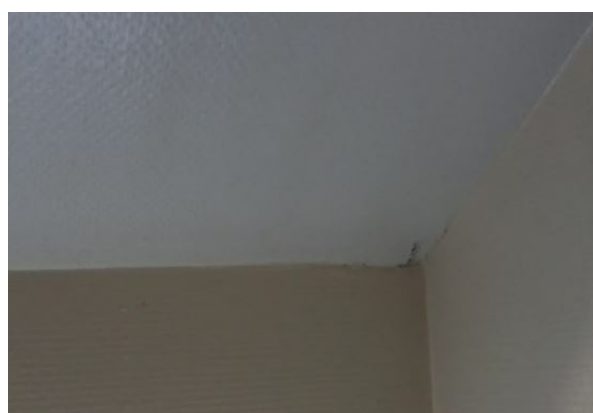

Prélèvement - P036 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)

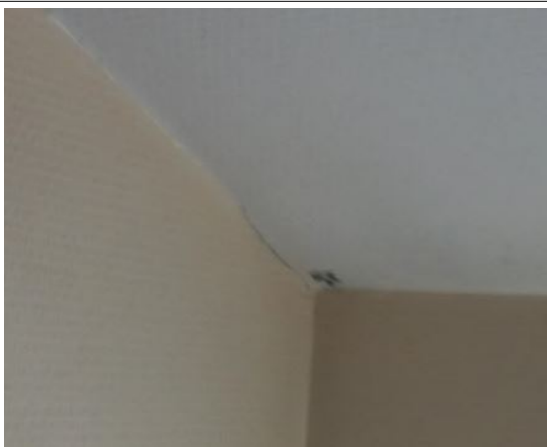


Prélèvement - P037 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P038 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Conduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P039 : OFB - POITIERS / RDC /
SACRETERIAT 2 - Colle- (Absence d'amiante)

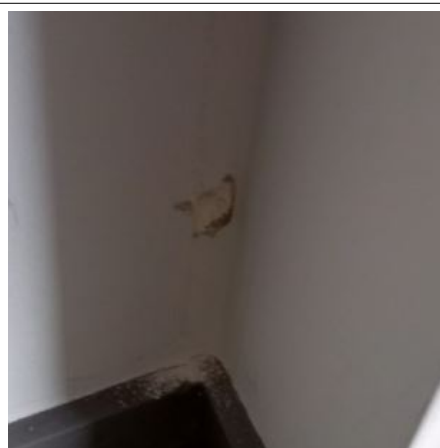

Prélèvement - P040 : OFB - POITIERS / RDC /
SACRETERIAT 2 - Bande de plaque de plâtre- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P041 : OFB - POITIERS / RDC /
SACRETERIAT 2 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P042 : OFB - POITIERS / RDC /
SACRETERIAT 2 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P043 : OFB - POITIERS / RDC / HALL - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P044 : OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 1 - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P045 : OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P046 : OFB - POITIERS / RDC / SACRETERIAT 1 - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P047 : OFB - POITIERS / RDC / ARCHIVES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P048 : OFB - POITIERS / RDC / ARCHIVES - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P049 : OFB - POITIERS / RDC / HALL - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P050 : OFB - POITIERS / RDC / HALL - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P051 : OFB - POITIERS / RDC / HALL - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)

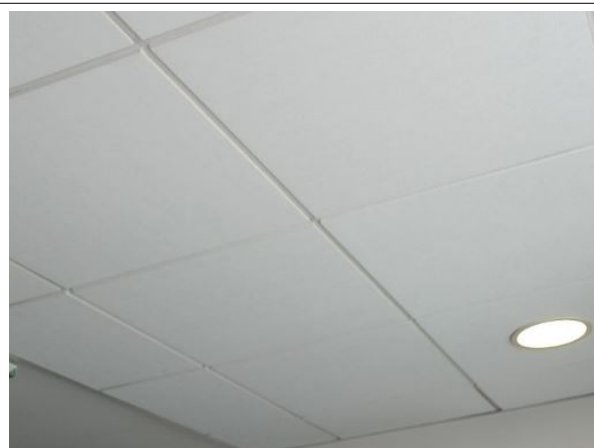

Prélèvement - P052 : OFB - POITIERS / RDC / HALL - Faux plafond- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P053 : OFB - POITIERS / RDC / HALL - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P054 : OFB - POITIERS / R-1 / CAVE - Calorifugeage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P055 : OFB - POITIERS / RDC / HALL -
Peinture- (Absence d'amiante)

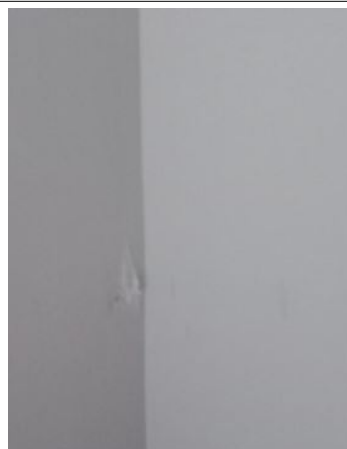


Prélèvement - P056 : OFB - POITIERS / RDC / PLACARD 2 -
Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P057 : OFB - POITIERS / RDC / LOCAL
TECHNIQUE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P058 : OFB - POITIERS / RDC / LOCAL
TECHNIQUE - Peinture- (Absence d'amiante)

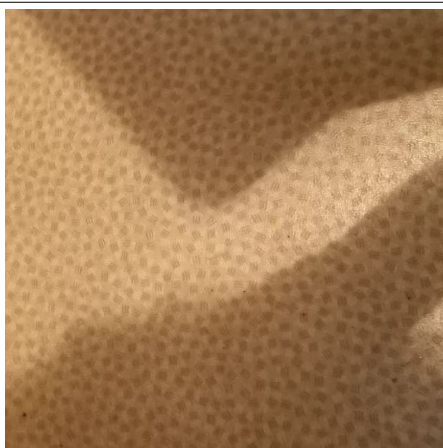

Prélèvement - P059 : OFB - POITIERS / RDC / LOCAL
TECHNIQUE - Colle- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P060 : OFB - POITIERS / RDC / LOCAL
TECHNIQUE - Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P061 : OFB - POITIERS / RDC / HALL - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P062 : OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES - Colle de carrelage- (Absence d'amiante)

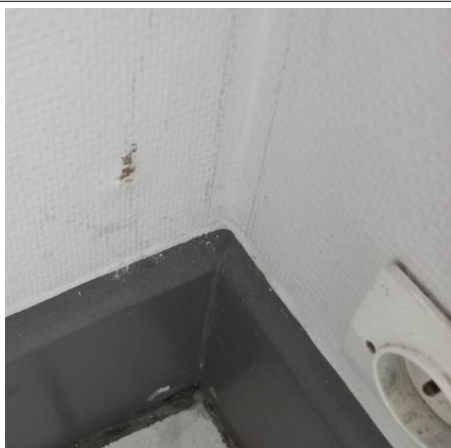

Prélèvement - P063 : OFB - POITIERS / RDC / DETENTE - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P064 : OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P065 : OFB - POITIERS / RDC / DETENTE - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P066 : OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P067 : OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES -
Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P068 : OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 1 -
Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P069 : OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 2 -
Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P070 : OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES -
Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P071 : OFB - POITIERS / RDC / SANITAIRES -
Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P072 : OFB - POITIERS / RDC / ENTREE -
Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P073 : OFB - POITIERS / RDC / LOCAL SOUS ESCALIER - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P074 : OFB - POITIERS / RDC / ENTREE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P075 : OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 4 - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P076 : OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 3 - Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P077 : OFB - POITIERS / RDC / ENTREE - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P078 : OFB - POITIERS / RDC / ENTREE - Toile de verre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P079 : OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 5 -
Bande de plaque de plâtre- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P080 : OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 5 -
Peinture- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P081 : OFB - POITIERS / RDC / BUREAU 4 -
Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P082 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P083 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Présence d'amiante)

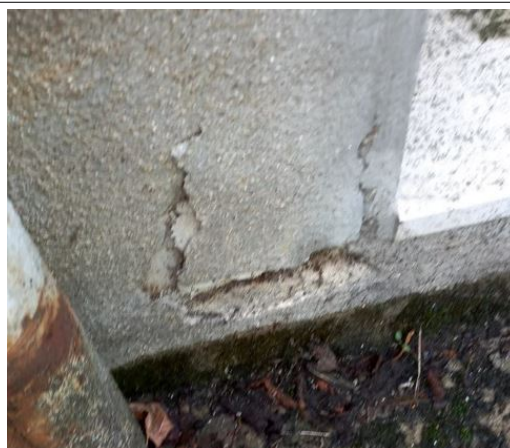

Prélèvement - P084 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P085 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P086 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P087 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Peinture- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P088 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P089 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P090 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)




Prélèvement - P091 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P092 : OFB - POITIERS / R+2 / COMBLES -
Isolant- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P093 : OFB - POITIERS / R+1 / BUREAU 6 -
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence
d'amiante)

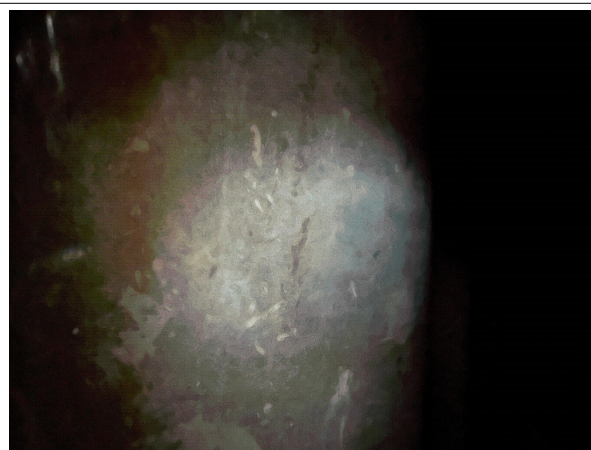

Prélèvement - P094 : OFB - POITIERS / R+1 / DEGAGEMENT
1 - Conduit- (Présence d'amiante)




Prélèvement - P095 : OFB - POITIERS / R+1 / SANITAIRES -
Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure- (Absence
d'amiante)



Prélèvement - P096 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P097 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)

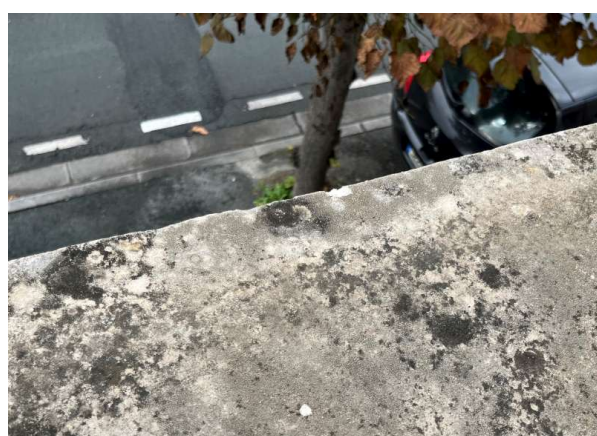

Prélèvement - P098 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P099 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P101 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P102 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P103 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
FACADES - Enduit- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P104 : OFB - POITIERS / RDC /
SACRETERIAT 1 - Joint d'étanchéité entre menuiserie et
structure- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P105 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
TOITURES - Plaque ondulée- (Présence d'amiante)



Prélèvement - P106 : OFB - POITIERS / RDC / ENTREE -
Colle- (Absence d'amiante)



Prélèvement - P107 : OFB - POITIERS / RDC / ENTREE -
Colle- (Absence d'amiante)



Déclaré - : OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES -
Conduit- (Présence d'amiante)



Déclaré - : OFB - POITIERS / EXTERIEUR / TOITURES -
Conduit- (Présence d'amiante)



prélevé - idem P038 : OFB - POITIERS / EXTERIEUR /
TOITURES - Conduit- (Présence d'amiante)

7.4. Certificat de compétence



BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
AMANDINE AUGEREAU

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du Certificat*
Amiante avec mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	31/08/2022	30/08/2029
Amiante sans mention	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	31/08/2022	30/08/2029

Date : 31/08/2022
Laurent Croguennec, Président

Numéro de certificat : 14329650



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



BUREAU VERITAS



cofrac
CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portails disponibles
sur www.cofrac.fr

7.5. Rapports d'essais de laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Madame Amandine AUGEREAU

2 Rue Olivier de Serres
BP 97134
49071 BEAUCOUZE

Notre référence : AR-22-NS-057330-01

Numéro de dossier : 22W024679

Référence de dossier : 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantillons suivants :

- N° 22W024679-001 - Référence *BV3JF9232 Réf. prél : P013 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 6/Mur - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre sur doublage brique)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052554-01

Référence laboratoire N° : 22RI039651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client:22W024679 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 5:30

Référence de suivi du dossier N° : 22W024679

Date de réception :06/09/2022

Page1/2

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22W024679-001 - BV3JF9232 Réf. prél : P013 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 6/Mur - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre sur doublage brique)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET /D8YH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052554-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 5:30

Page 2/2

Référence laboratoire N° : 22RI039651

Référence de suivi du dossier N° : 22W024679

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024679 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Adrianna Misztal
Chef d'équipe suppléant

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Amandine AUGEREAU

2 Rue Olivier de Serres

BP 97134

49071 BEAUCOUZE

Notre référence : AR-22-NS-057386-01

Numéro de dossier : 22W024651

Référence de dossier : 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22W024651-001 - Référence BV3JF9220 Réf. prél : P001 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol beige + colle + ragréage), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-002 - Référence BV3JF9221 Réf. prél : P002 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Plinthe - Peinture - (Peinture rose sur plinthe bois), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-003 - Référence BV3JF9222 Réf. prél : P003 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Plafond - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-004 - Référence BV3JF9223 Réf. prél : P004 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Cloison - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-005 - Référence BV3JF9224 Réf. prél : P005 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Sur doublage extérieur), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-006 - Référence BV3JF9225 Réf. prél : P006 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Porte - Peinture - (Peinture sur porte en bois), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-007 - Référence BV3JF9226 Réf. prél : P007 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT
3/Revêtement de sol - Nez de marche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 22W024651-008 - Référence BV3JF9227 Réf. prél : P008 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT
3/Poteau - Peinture - (Peinture sur poteau métal), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 22W024651-009 - Référence BV3JF9228 Réf. prél : P009 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT
1/Plinthe - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-010 - Référence BV3JF9229 Réf. prél : P010 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT
1/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + plâtre sur mur béton), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-011 - Référence BV3JF9230 Réf. prél : P011 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT
1/Radiateur gaz modulable - Peinture + Réf. prél : P013 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 6/Mur - Enduit
- (plâtre/Enduit plâtre sur doublage brique), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 22W024651-012 - Référence BV3JF9231 Réf. prél : P012 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT
1/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + enduit plâtre sur mur de refend), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-013 - Référence BV3JF9233 Réf. prél : P014 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
6/Plafond - Toile de verre - (Toile de verre peint + plâtre au plafond bois), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-014 - Référence BV3JF9234 Réf. prél : P015 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
9/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle + ragréage + élément jaune en sous face), prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-015 - Référence BV3JF9235 Réf. prél : P016 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
9/Plancher - Isolant - (élément jaune en sous face du lé de sol P15), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-016 - Référence BV3JF9236 Réf. prél : P017 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
9/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + enduit plâtre sur mur ext), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-017 - Référence BV3JF9237 Réf. prél : P018 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
9/Radiateur gaz modulable - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 22W024651-018 - Référence BV3JF9238 Réf. prél : P019 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
9/Revêtement de cloison - Peinture - (Peinture + enduit plâtre), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-019 - Référence BV3JF9239 Réf. prél : P020 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
9/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + enduit plâtre sur plafond bois), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-020 - Référence BV3JF9240 Réf. prél : P021 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
10/Plancher - Isolant - (Element jaune toile en sous face du lé de sol), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-021 - Référence BV3JF9241 Réf. prél : P022 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
10/Plinthe - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-022 - Référence BV3JF9242 Réf. prél : P023 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
10/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + papier peint + enduit plâtre), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-023 - Référence BV3JF9243 Réf. prél : P024 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
8/Cloison - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 22W024651-024 - Référence BV3JF9244 Réf. prél : P025 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
8/Plafond - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 22W024651-025 - Référence BV3JF9245 Réf. prél : P026 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU
8/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + enduit plâtre sur doublage brique), prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-026 - Référence BV3JF9246 Réf. prél : P027 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Mur - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-027 - Référence BV3JF9247 Réf. prél : P028 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Revêtement du mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-028 - Référence BV3JF9248 Réf. prél : P029 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Revêtement du mur - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-029 - Référence BV3JF9249 Réf. prél : P030 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Porte - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-030 - Référence BV3JF9250 Réf. prél : P031 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit peint sur mur de refend), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-031 - Référence BV3JF9251 Réf. prél : P032 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-032 - Référence BV3JF9252 Réf. prél : P033 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Cloison - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-033 - Référence BV3JF9253 Réf. prél : P034 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Revêtement de cloison - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-034 - Référence BV3JF9254 Réf. prél : P035 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Revêtement de cloison - Colle de faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-035 - Référence BV3JF9255 Réf. prél : P036 OFB - POITIERS / R+1/
SANITAIRES/Plafond - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 22W024651-036 - Référence BV3JF9256 Réf. prél : P037 OFB - POITIERS / R+1/
SANITAIRES/Plafond - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 22W024651-037 - Référence BV3JF9257 Réf. prél : P038 OFB - POITIERS / R+1/
SANITAIRES/Conduit - Conduit - (fibre-ciment), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 22W024651-038 - Référence BV3JF9258 Réf. prél : P039 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT
2/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle + ragréage sur béton), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-039 - Référence BV3JF9259 Réf. prél : P040 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT
2/Cloison - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 22W024651-040 - Référence BV3JF9260 Réf. prél : P041 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT
2/Plinthe - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-041 - Référence BV3JF9261 Réf. prél : P042 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT
2/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + plâtre sur doublage plafond), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-042 - Référence BV3JF9262 Réf. prél : P043 OFB - POITIERS / RDC/
HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 22W024651-043 - Référence BV3JF9263 Réf. prél : P044 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT
1/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle + ragréage sur béton), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-044 - Référence BV3JF9264 Réf. prél : P045 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT
1/Plinthe - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-045 - Référence BV3JF9265 Réf. prél : P046 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 1/Revêtement de poteau - Peinture - (Peinture + plâtre doublage sur poteau), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-046 - Référence BV3JF9266 Réf. prél : P047 OFB - POITIERS / RDC/ ARCHIVES/Mur - Enduit - (peint), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-047 - Référence BV3JF9267 Réf. prél : P048 OFB - POITIERS / RDC/ ARCHIVES/Mur - Enduit - (peint), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-048 - Référence BV3JF9268 Réf. prél : P049 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Plafond - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-049 - Référence BV3JF9269 Réf. prél : P050 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-050 - Référence BV3JF9270 Réf. prél : P051 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-051 - Référence BV3JF9271 Réf. prél : P052 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Plafond - Faux plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-052 - Référence BV3JF9272 Réf. prél : P053 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-053 - Référence BV3JF9273 Réf. prél : P054 OFB - POITIERS / R-1/ CAVE/Equipement - Calorifugeage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-054 - Référence BV3JF9274 Réf. prél : P055 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de poteau - Peinture - (Peinture + plâtre sur poteau béton), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-055 - Référence BV3JF9275 Réf. prél : P056 OFB - POITIERS / RDC/ PLACARD 2/Cloison - Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-056 - Référence BV3JF9276 Réf. prél : P057 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + plâtre sur mur de refend), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-057 - Référence BV3JF9277 Réf. prél : P058 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement de cloison - Peinture - (Peinture + plâtre sur cloison brique), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-058 - Référence BV3JF9278 Réf. prél : P059 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle sur sol béton), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-059 - Référence BV3JF9279 Réf. prél : P060 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle sur sol béton), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-060 - Référence BV3JF9280 Réf. prél : P061 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (Colle de carrelage + ragréage), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-061 - Référence BV3JF9281 Réf. prél : P062 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (Colle de carrelage + ragréage), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-062 - Référence BV3JF9282 Réf. prél : P063 OFB - POITIERS / RDC/ DETENTE/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur ext), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-063 - Référence BV3JF9283 Réf. prél : P064 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + plâtre sur mur ext), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-064 - Référence BV3JF9284 Réf. prél : P065 OFB - POITIERS / RDC/ DETENTE/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-065 - Référence BV3JF9285 Réf. prél : P066 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-066 - Référence BV3JF9286 Réf. prél : P067 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Revêtement de cloison - Peinture - (Peinture + plâtre sur cloison), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-067 - Référence BV3JF9287 Réf. prél : P068 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 1/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + plâtre mur ext), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-068 - Référence BV3JF9288 Réf. prél : P069 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 2/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + plâtre sur mur de refend), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-069 - Référence BV3JF9289 Réf. prél : P070 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + plâtre plafond), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-070 - Référence BV3JF9290 Réf. prél : P071 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Plinthe - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-071 - Référence BV3JF9291 Réf. prél : P072 OFB - POITIERS / RDC/ ENTREE/Plinthe - Peinture - (Peinture + plâtre sur plinthe), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-072 - Référence BV3JF9292 Réf. prél : P073 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL SOUS ESCALIER/Plafond - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre en sous face d'escalier), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-073 - Référence BV3JF9293 Réf. prél : P074 OFB - POITIERS / RDC/
ENTREE/Equipeement - Peinture - (Peinture sur garde de corps), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-074 - Référence BV3JF9294 Réf. prél : P075 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 4/Mur
- Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur ext), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-075 - Référence BV3JF9295 Réf. prél : P076 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 3/Mur
- Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-076 - Référence BV3JF9296 Réf. prél : P077 OFB - POITIERS / RDC/
ENTREE/Radiateur gaz modulable - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Environment Testing Polska

- N° 22W024651-077 - Référence BV3JF9297 Réf. prél : P078 OFB - POITIERS / RDC/
ENTREE/Plafond - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre en sous face d'escalier), prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-078 - Référence BV3JF9298 Réf. prél : P079 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 5/Mur
- Bande de plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-079 - Référence BV3JF9299 Réf. prél : P080 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU
5/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + plâtre sur plafond béton), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-080 - Référence BV3JF9300 Réf. prél : P081 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU
4/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + plâtre sur plafond béton), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-081 - Référence BV3JF9301 Réf. prél : P082 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en béton ciment), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-082 - Référence BV3JF9302 Réf. prél : P083 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenetre en béton ciment), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-083 - Référence BV3JF9303 Réf. prél : P084 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Enduit en soubassement de facade), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-084 - Référence BV3JF9304 Réf. prél : P085 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Enduit de facade en partie haute), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-085 - Référence BV3JF9305 Réf. prél : P086 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Équipement - Peinture - (Peinture sur garde de corps fenetres), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-086 - Référence BV3JF9306 Réf. prél : P087 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Équipement - Peinture - (Peinture sur garde de corps de fenetre), prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-087 - Référence BV3JF9307 Réf. prél : P088 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-088 - Référence BV3JF9308 Réf. prél : P089 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-089 - Référence BV3JF9309 Réf. prél : P090 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22W024651-090 - Référence BV3JF9310 Réf. prél : P091 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre
F-44308 NANTES Cedex 3

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Sous-traitance Bâtiment Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page1/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22W024651-001 - BV3JF9220 Réf. prél : P001 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol beige + colle + ragréage)	Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22W024651-002 - BV3JF9221 Réf. prél : P002 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Plinthe - Peinture - (Peinture rose sur plinthe bois)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau (beige) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (marron)	MET /U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22W024651-003 - BV3JF9222 Réf. prél : P003 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Plafond - Bande de plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 2/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / GA7E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / GA7E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
004	22W024651-004 - BV3JF9223 Réf. prél : P004 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Cloison - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	22W024651-005 - BV3JF9224 Réf. prél : P005 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Cloison - Bande de plaque de plâtre - (Sur doublage extérieur)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006 (1)	22W024651-006 - BV3JF9225 Réf. prél : P006 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Porte - Peinture - (Peinture sur porte en bois)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page3/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client:22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	22W024651-007 - BV3JF9226 Réf. prél : P007 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT 3/Revêtement de sol - Nez de marche	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	22W024651-008 - BV3JF9227 Réf. prél : P008 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT 3/Poteau - Peinture - (Peinture sur poteau métal)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22W024651-009 - BV3JF9228 Réf. prél : P009 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT 1/Plinthe - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	22W024651-010 - BV3JF9229 Réf. prél : P010 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT 1/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + plâtre sur mur béton)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page4/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client:22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	22W024651-011 - BV3JF9230 Réf. prél : P011 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT 1/Radiateur gaz modulable - Peinture + Réf. prél : P013 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 6/Mur - Enduit - (plâtre/Enduit plâtre sur doublage brique)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	22W024651-012 - BV3JF9231 Réf. prél : P012 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT 1/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + enduit plâtre sur mur de refend)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	22W024651-013 - BV3JF9233 Réf. prél : P014 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 6/Plafond - Toile de verre - (Toile de verre peint + plâtre au plafond bois)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 5/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	22W024651-014 - BV3JF9234 Réf. pré : P015 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 9/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle + ragréage + élément jaune en sous face)	Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	22W024651-015 - BV3JF9235 Réf. pré : P016 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 9/Plancher - Isolant - (élément jaune en sous face du lé de sol P15)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (fibreuse) (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	22W024651-016 - BV3JF9236 Réf. pré : P017 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 9/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + enduit plâtre sur mur ext)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	22W024651-017 - BV3JF9237 Réf. pré : P018 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 9/Radiateur gaz modulable - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page6/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client:22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	22W024651-018 - BV3JF9238 Réf. pré : P019 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 9/Revêtement de cloison - Peinture - (Peinture + enduit plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	22W024651-019 - BV3JF9239 Réf. pré : P020 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 9/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + enduit plâtre sur plafond bois)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	22W024651-020 - BV3JF9240 Réf. pré : P021 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 10/Plancher - Isolant - (Element jaune toile en sous face du lé de sol)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (fibreuse) (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22W024651-021 - BV3JF9241 Réf. pré : P022 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 10/Plinthe - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 7/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022 (2)	22W024651-022 - BV3JF9242 Réf. pré : P023 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 10/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + papier peint + enduit plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	22W024651-023 - BV3JF9243 Réf. pré : P024 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 8/Cloison - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22W024651-024 - BV3JF9244 Réf. pré : P025 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 8/Plafond - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	22W024651-025 - BV3JF9245 Réf. pré : P026 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 8/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + enduit plâtre sur doublage brique)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 8/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	22W024651-026 - BV3JF9246 Réf. prél : P027 OFB - POITIERS / R+1/ SALLE DE REUNION/Mur - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / JKT4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027	22W024651-027 - BV3JF9247 Réf. prél : P028 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Revêtement du mur - Colle de faïence	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028 (3)	22W024651-028 - BV3JF9248 Réf. prél : P029 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Revêtement du mur - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Y4EC	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 9/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	22W024651-029 - BV3JF9249 Réf. prél : P030 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Porte - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	22W024651-030 - BV3JF9250 Réf. prél : P031 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit peint sur mur de refend)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	22W024651-031 - BV3JF9251 Réf. prél : P032 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	22W024651-032 - BV3JF9252 Réf. prél : P033 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Cloison - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 10/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033 (3)	22W024651-033 - BV3JF9253 Réf. prél : P034 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Revêtement de cloison - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
034 (4)	22W024651-034 - BV3JF9254 Réf. prél : P035 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Revêtement de cloison - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
035	22W024651-035 - BV3JF9255 Réf. prél : P036 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Plafond - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 11/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	22W024651-036 - BV3JF9256 Réf. prél : P037 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Plafond - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037 (5)	22W024651-037 - BV3JF9257 Réf. prél : P038 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Conduit - Conduit - (fibre-ciment)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
038	22W024651-038 - BV3JF9258 Réf. prél : P039 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 2/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle + ragréage sur béton)	Matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	22W024651-039 - BV3JF9259 Réf. prél : P040 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 2/Cloison - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	22W024651-040 - BV3JF9260 Réf. prél : P041 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 2/Plinthe - Peinture					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 12/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
041	22W024651-041 - BV3JF9261 Réf. pré : P042 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 2/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + plâtre sur doublage plafond)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
042	22W024651-042 - BV3JF9262 Réf. pré : P043 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page13/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception :06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client:22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (rose) en traces ; matériau (blanc) en traces	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	22W024651-043 - BV3JF9263 Réf. pré : P044 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 1/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle + ragréage sur béton)	Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	22W024651-044 - BV3JF9264 Réf. pré : P045 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 1/Plinthe - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	22W024651-045 - BV3JF9265 Réf. pré : P046 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 1/Revêtement de poteau - Peinture - (Peinture + plâtre doublage sur poteau)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 14/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	22W024651-046 - BV3JF9266 Réf. prél : P047 OFB - POITIERS / RDC/ ARCHIVES/Mur - Enduit - (peint)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	22W024651-047 - BV3JF9267 Réf. prél : P048 OFB - POITIERS / RDC/ ARCHIVES/Mur - Enduit - (peint)	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	22W024651-048 - BV3JF9268 Réf. prél : P049 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Plafond - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / ZU8A	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
049	22W024651-049 - BV3JF9269 Réf. prél : P050 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 15/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
050	22W024651-050 - BV3JF9270 Réf. pré : P051 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	22W024651-051 - BV3JF9271 Réf. pré : P052 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Plafond - Faux plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (jaune)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	22W024651-052 - BV3JF9272 Réf. pré : P053 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	22W024651-053 - BV3JF9273 Réf. pré : P054 OFB - POITIERS / R-1/ CAVE/Equipement - Calorifugeage	Matériau (beige) ; matériau fibreux de type isolant (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / GA7E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 16/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	22W024651-054 - BV3JF9274 Réf. pré : P055 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de poteau - Peinture - (Peinture + plâtre sur poteau béton)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	22W024651-055 - BV3JF9275 Réf. pré : P056 OFB - POITIERS / RDC/ PLACARD 2/Cloison - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056 (3)	22W024651-056 - BV3JF9276 Réf. pré : P057 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement du mur - Peinture - (Peinture + plâtre sur mur de refend)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	22W024651-057 - BV3JF9277 Réf. pré : P058 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement de cloison - Peinture - (Peinture + plâtre sur cloison brique)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 17/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	22W024651-058 - BV3JF9278 Réf. pré : P059 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle sur sol béton)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	22W024651-059 - BV3JF9279 Réf. pré : P060 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL TECHNIQUE/Revêtement de sol - Colle - (Lé de sol + colle sur sol béton)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	22W024651-060 - BV3JF9280 Réf. pré : P061 OFB - POITIERS / RDC/ HALL/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (Colle de carrelage + ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 18/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
061	22W024651-061 - BV3JF9281 Réf. prél : P062 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Revêtement de sol - Colle de carrelage - (Colle de carrelage + ragréage)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	22W024651-062 - BV3JF9282 Réf. prél : P063 OFB - POITIERS / RDC/ DETENTE/Mur Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur ext)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	22W024651-063 - BV3JF9283 Réf. prél : P064 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + plâtre sur mur ext)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	22W024651-064 - BV3JF9284 Réf. prél : P065 OFB - POITIERS / RDC/ DETENTE/Mur Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend)	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 19/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
065	22W024651-065 - BV3JF9285 Réf. prél : P066 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur de refend)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	22W024651-066 - BV3JF9286 Réf. prél : P067 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Revêtement de cloison - Peinture - (Peinture + plâtre sur cloison)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
067	22W024651-067 - BV3JF9287 Réf. prél : P068 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 1/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + plâtre mur ext)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 20/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	22W024651-068 - BV3JF9288 Réf. prél : P069 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 2/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + plâtre sur mur de refend)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	22W024651-069 - BV3JF9289 Réf. prél : P070 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + plâtre plafond)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / XW2E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
070	22W024651-070 - BV3JF9290 Réf. prél : P071 OFB - POITIERS / RDC/ SANITAIRES/Plinthe - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	22W024651-071 - BV3JF9291 Réf. prél : P072 OFB - POITIERS / RDC/ ENTREE/Plinthe - Peinture - (Peinture + plâtre sur plinthe)	Matériau de type système d'enduit peinture (marron)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 21/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
072	22W024651-072 - BV3JF9292 Réf. pré : P073 OFB - POITIERS / RDC/ LOCAL SOUS ESCALIER/Plafond - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre en sous face d'escalier)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	22W024651-073 - BV3JF9293 Réf. pré : P074 OFB - POITIERS / RDC/ ENTREE/Equipement - Peinture - (Peinture sur garde de corps)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	22W024651-074 - BV3JF9294 Réf. pré : P075 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 4/Mur - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre sur mur ext)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	22W024651-075 - BV3JF9295 Réf. pré : P076 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 3/Mur - Bande de plaque de plâtre					

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 22/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TW6E	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
076	22W024651-076 - BV3JF9296 Réf. pré : P077 OFB - POITIERS / RDC/ ENTREE/Radiateur gaz modulable - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	22W024651-077 - BV3JF9297 Réf. pré : P078 OFB - POITIERS / RDC/ ENTREE/Plafond - Toile de verre - (Toile de verre peint + enduit plâtre en sous face d'escalier)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page23/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception :06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client:22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
078	22W024651-078 - BV3JF9298 Réf. prél : P079 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 5/Mur - Bande de plaque de plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
079	22W024651-079 - BV3JF9299 Réf. prél : P080 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 5/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + plâtre sur plafond béton)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	22W024651-080 - BV3JF9300 Réf. prél : P081 OFB - POITIERS / RDC/ BUREAU 4/Revêtement de plafond - Peinture - (Peinture + plâtre sur plafond béton)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / BOH4	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 24/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081 (4)	22W024651-081 - BV3JF9301 Réf. prél : P082 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en béton ciment)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
082 (4)	22W024651-082 - BV3JF9302 Réf. prél : P083 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en béton ciment)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / U7RM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
083 (3)	22W024651-083 - BV3JF9303 Réf. prél : P084 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Enduit en soubassement de facade)	Matériau (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084 (3)	22W024651-084 - BV3JF9304 Réf. prél : P085 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Enduit de facade en partie haute)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 25/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
085	22W024651-085 - BV3JF9305 Réf. pré : P086 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Equipement - Peinture - (Peinture sur garde de corps fenetres)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086 (1)	22W024651-086 - BV3JF9306 Réf. pré : P087 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Equipement - Peinture - (Peinture sur garde de corps de fenetre)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	22W024651-087 - BV3JF9307 Réf. pré : P088 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	22W024651-088 - BV3JF9308 Réf. pré : P089 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	22W024651-089 - BV3JF9309 Réf. pré : P090 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / M6ES	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 27 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01	Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16	Page 26/27
Référence laboratoire N° : 22RI039650	Référence de suivi du dossier N° : 22W024651	
Reçu au laboratoire le : 09/09/2022	Date de réception : 06/09/2022	
Date d'analyse : 09/09/2022		
Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	22W024651-090 - BV3JF9310 Réf. pré : P091 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / UM3G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) La totalité du matériau de type peinture (beige) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (4) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (5) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-052647-01

Date d'émission de rapport : 12/09/2022 13:16

Page 27/27

Référence laboratoire N° : 22RI039650

Référence de suivi du dossier N° : 22W024651

Reçu au laboratoire le : 09/09/2022

Date de réception : 06/09/2022

Date d'analyse : 09/09/2022

Référence dossier Client: 22W024651 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Natalia Gąciarz
Chef d'équipe

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Madame Amandine AUGEREAU

2 Rue Olivier de Serres

BP 97134

49071 BEAUCOUZE

Notre référence : AR-22-NS-069990-01

Numéro de dossier : 22W031130**Référence de dossier : 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22W031130-001 - Référence *BV3KP4656 Réf. prél : P092 OFB - POITIERS / R+2/ COMBLES/Plancher - Isolant - (Isolant blanc + par vapeur noire)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 22W031130-002 - Référence *BV3KP4657 Réf. prél : P093 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 6/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 22W031130-003 - Référence *BV3KP4658 Réf. prél : P094 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT 1/Conduit - Conduit - (fibre-ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 22W031130-004 - Référence *BV3KP4659 Réf. prél : P095 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 22W031130-005 - Référence *BV3KP4660 Réf. prél : P096 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 enduit beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
- N° 22W031130-006 - Référence *BV3KP4661 Réf. prél : P097 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 enduit beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-007 - Référence BV3KP4662 Réf. prél : P098 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 enduit beige), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-008 - Référence BV3KP4663 Réf. prél : P099 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 enduit beige), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-009 - Référence BV3KP4664 Réf. prél : P100 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 béton ciment), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-010 - Référence BV3KP4665 Réf. prél : P101 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 béton ciment), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-011 - Référence BV3KP4666 Réf. prél : P102 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 béton ciment), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-012 - Référence BV3KP4667 Réf. prél : P103 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 béton ciment), prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-013 - Référence BV3KP4668 Réf. prél : P104 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT
1/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-014 - Référence BV3KP4669 Réf. prél : P105 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/
TOITURES/Toiture - Plaque ondulée - (fibre-ciment), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins
Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-015 - Référence BV3KP4670 Réf. prél : P106 OFB - POITIERS / RDC/
ENTREE/Carrelage - Colle - (Colle mortier en sou face de marbre), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 22W031130-016 - Référence BV3KP4671 Réf. prél : P107 OFB - POITIERS / RDC/
ENTREE/Carrelage - Colle - (Colle mortier en sou face de marbre), prélevé par vos soins, et analysé par
Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OUEST SAS**
Laboratoire Analyses Nantes
EUROFINS ABO
Site de la Géraudière
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827
44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-027053-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 9:48 Page1/6
Référence laboratoire N° : 22RB025948 Référence de suivi du dossier N° : 22W031130
Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022
Date d'analyse : 11/11/2022
Référence dossier Client: 22W031130 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22W031130-001 - BV3KP4656 Réf. prél : P092 OFB - POITIERS / R+2/ COMBLES/Plancher - Isolant - (Isolant blanc + par vapeur noire)	Matériau fibreux de type isolant (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22W031130-002 - BV3KP4657 Réf. prél : P093 OFB - POITIERS / R+1/ BUREAU 6/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22W031130-003 - BV3KP4658 Réf. prél : P094 OFB - POITIERS / R+1/ DEGAGEMENT 1/Conduit - Conduit - (fibre-ciment)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-027053-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 9:48 Page2/6
Référence laboratoire N° : 22RB025948 Référence de suivi du dossier N° : 22W031130
Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022
Date d'analyse : 11/11/2022
Référence dossier Client: 22W031130 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	22W031130-004 - BV3KP4659 Réf. prél : P095 OFB - POITIERS / R+1/ SANITAIRES/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau souple de type joint (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	22W031130-005 - BV3KP4660 Réf. prél : P096 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 enduit beige)	Matériau de type peinture (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	22W031130-006 - BV3KP4661 Réf. prél : P097 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 enduit beige)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007 (1)	22W031130-007 - BV3KP4662 Réf. prél : P098 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 enduit beige)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-027053-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 9:48 Page3/6
Référence laboratoire N° : 22RB025948 Référence de suivi du dossier N° : 22W031130
Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022
Date d'analyse : 11/11/2022
Référence dossier Client: 22W031130 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	22W031130-008 - BV3KP4663 Réf. prél : P099 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 enduit beige)	Matériau de type peinture (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009 (1)	22W031130-009 - BV3KP4664 Réf. prél : P100 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 béton ciment)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	22W031130-010 - BV3KP4665 Réf. prél : P101 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 béton ciment)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22W031130-011 - BV3KP4666 Réf. prél : P102 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 béton ciment)	Matériau semi-dur (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-027053-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 9:48 Page 4/6
 Référence laboratoire N° : 22RB025948 Référence de suivi du dossier N° : 22W031130
 Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022
 Date d'analyse : 11/11/2022
 Référence dossier Client: 22W031130 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	22W031130-012 - BV3KP4667 Réf. prél : P103 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ FACADES/Façade - Enduit - (Appui de fenêtre en R+1 béton ciment)	Matériau dur (marron)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	22W031130-013 - BV3KP4668 Réf. prél : P104 OFB - POITIERS / RDC/ SACRETERIAT 1/Menuiserie extérieure - Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple de type joint (fibreuse) (blanc)	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014 (2)	22W031130-014 - BV3KP4669 Réf. prél : P105 OFB - POITIERS / EXTERIEUR/ TOITURES/Toiture - Plaque ondulée - (fibre-ciment)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris)	MOLP / Y9LR	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
015	22W031130-015 - BV3KP4670 Réf. prél : P106 OFB - POITIERS / RDC/ ENTREE/Carrelage - Colle - (Colle mortier et sou face de marbre)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / BEN5	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-027053-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 9:48 Page 5/6
Référence laboratoire N° : 22RB025948 Référence de suivi du dossier N° : 22W031130
Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022
Date d'analyse : 11/11/2022
Référence dossier Client: 22W031130 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	22W031130-016 - BV3KP4671 Réf. prél : P107 OFB - POITIERS / RDC/ ENTREE/Carrelage - Colle - (Colle mortier et sou face de marbre)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET / CH9R	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, PS/MOLP/03 Ed.04 / 23.11.2020.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, PS/MET/04 Ed.04 / 23.11.2020.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RB-027053-01

Référence laboratoire N° : 22RB025948

Reçu au laboratoire le : 10/11/2022

Date d'analyse : 11/11/2022

Référence dossier Client:22W031130 - 1510797435/15755212/S1/8/1_15755212/6/6

Date d'émission de rapport : 15/11/2022 9:48

Référence de suivi du dossier N° : 22W031130

Date de réception :09/11/2022

Page6/6

Validé et approuvé par :



Denisa Sinca

Technicien analyste en microscopie