

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

BATIMENT 0023
Avenue Jean Jaurès
Quartier Toussaint
47918 AGEN

Propriétaire

USID DE BORDEAUX - Antenne d'Agen
Caserne Nansouty - 223 rue de Bègles - CS 21152 à l'attention
du chef d'antenne (dossier CVPO)
33068 BORDEAUX

Demandeur

Etablissement du service d'infrastructure de la défense de
Bordeaux - M. TROPHIME
223, rue de Bègles, CS 21152
33068 BORDEAUX

SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Date du rapport : 13/01/2022

Date de visite : 06/01/2022

Nombre de pages : 24

Fait à : MERIGNAC

Référence du dossier :
2109CNABO-095

Nombre de prélèvements : 12

Le présent rapport est établi par
David LOKIETEK

dont les compétences sont certifiées
par : **I.Cert**

sur la durée de validité du 18/07/2017
au 17/07/2022

Certificat de compétence :
n° CPDI2619

Contrat d'assurance :
AXA /
n° 37503519275087 / échéance
31/12/2021

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I. PERIMETRE DU REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS	3
III. OBJET DE LA MISSION.....	4
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	5
1. PRESTATIONS REALISEES	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE	5
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	6
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION.....	6
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	7
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE	7
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF	8
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES	8
VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT	9
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION	10
ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS	14
ANNEXE 3 - PV ANALYSES	16
ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS	20
ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES	21
ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	23

I. PERIMETRE DU REPERAGE

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Niveau	Local	Matériau ou produit
Néant		

III. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un immeuble bâti préalablement à sa démolition. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique;

L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.

Le présent rapport est destiné à **constituer le rapport de repérage avant démolition de l'immeuble ou partie d'immeuble.**

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel l'article R 1334-22 du Code de la Santé Publique et les textes qui lui sont liés (en particulier arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et du contenu du rapport de repérage). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants de la liste C définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des parois enterrées.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : < 1997

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rdc	Alvéole 1
Rdc	Alvéole 2
Rdc	Alvéole 3
Extérieur	Façade avant
Extérieur	Façade arrière
Extérieur	Pignon Gauche
Extérieur	Pignon Droit

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA St Grégoire Bât K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :
 > Mr MANIAS

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Remarques :

Plafond vérifiable en partie, à priori absence de matériaux/produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les combles.
 S'assurer de l'absence de composants susceptible de contenir de l'amiante pendant la phase de déconstruction.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables en partie			X

Parties non visitées

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
BATIMENT 023	BATIMENT 023

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),
- > Les composants de la liste C repérés sans amiante (§5.2 et 5.3)
- > Les composants de la liste C pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ 5.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 3 et 4 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Matériau	Localisation	Composant	N° Prélèvement	Conclusion (justification)	Type de sondage	Quantité
Néant		-				

** la quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.*

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-001	Rdc - Alvéole 1	Colle non bitumineuse	Colle sol	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	Rdc - Alvéole 1	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture, enduit	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	Rdc - Alvéole 1	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture, enduit	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	Rdc - Alvéole 2	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)	Peinture, enduit	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	Rdc - Alvéole 2	Colle non bitumineuse	Colle sol	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	Rdc - Alvéole 2	Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)	Peinture, enduit	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	Extérieur - Pignon Gauche	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	Extérieur - Pignon Droit	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Joint d'étanchéité bâti/maçonnerie	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Extérieur - Façade arrière	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit, peinture	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	Extérieur - Façade avant	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
ZPSO-011	Rdc - Alvéole 3	Peinture de sol	Peinture de sol	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	Extérieur - Pignon Gauche	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit, peinture	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Matériau	Localisation	Composant		N° Prélèvement	Conclusion (justification)
Néant		-			

4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Matériau	Localisation	Composant		Conclusion (justification)
Néant		-		

VI. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



Matériaux : ZPSO-001
Prélèvement : P001
Description : Colle sol
Localisation : Rdc - Alvéole 1
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-002
Prélèvement : P002
Description : Peinture, enduit
Localisation : Rdc - Alvéole 1
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-003
Prélèvement : P003
Description : Peinture, enduit
Localisation : Rdc - Alvéole 1
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-004
Prélèvement : P004
Description : Peinture, enduit
Localisation : Rdc - Alvéole 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-005
Prélèvement : P005
Description : Colle sol
Localisation : Rdc - Alvéole 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-006
Prélèvement : P006
Description : Peinture, enduit
Localisation : Rdc - Alvéole 2
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-007
Prélèvement : P007
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Extérieur - Pignon Gauche
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :




Matériaux : ZPSO-008
Prélèvement : P008
Description : Joint d'étanchéité bâti/maçonnerie
Localisation : Extérieur - Pignon Droit
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-009
Prélèvement : P009
Description : Enduit, peinture
Localisation : Extérieur - Façade arrière
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-010
Prélèvement : P010
Description : Joint de mastic de vitrage
Localisation : Extérieur - Façade avant
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

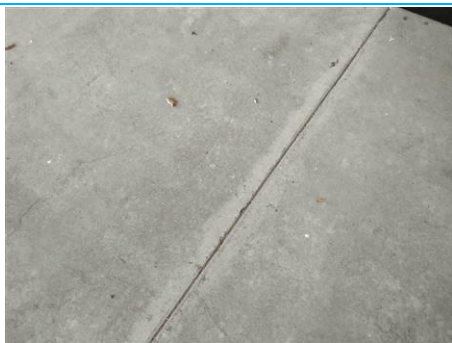


Matériaux : ZPSO-011
Prélèvement : P011
Description : Peinture de sol
Localisation : Rdc - Alvéole 3
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :



Matériaux : ZPSO-012
Prélèvement : P012
Description : Enduit, peinture
Localisation : Extérieur - Pignon Gauche
Résultat : Absence d'amiante
Quantité :

ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

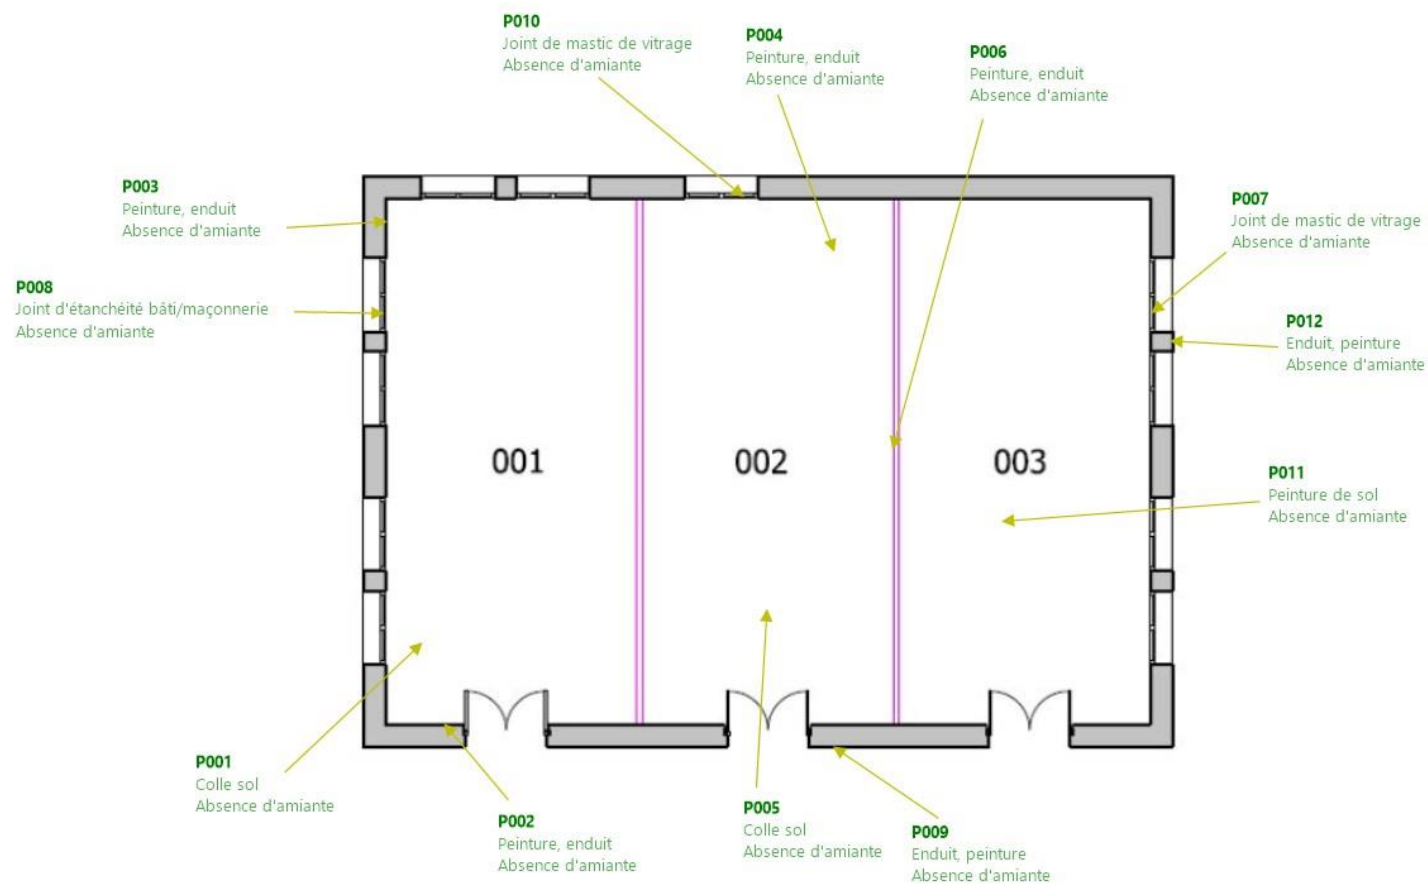

BATIMENT 023

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC, auteur : David LOKIETEK
 Dossier n° 2109CNABO-095 du 06/01/2022
 Adresse du bien : BATIMENT 0023
 Avenue Jean Jaurès
 Quartier Toussaint (Non communiqué) 47918 AGEN

ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
 sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-1159 EN DATE DU 12/01/2022

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
 Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC BORDEAUX (CNABO) 3 Impasse Henry Le Chatelier 33700 MERIGNAC	Réf. Commande ITGA : IT0722-1159 Réf. Commande Client : 2109CNABO-095_2022_01_06_1754_2757
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/01/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
 ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
 - Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
 Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
 La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaurès Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P001 - Colle sol - Rdc - Aheole I		Réf échantillon ITGA : IT072201-9582 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris en faible quantité en vrac	
Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + Ragréage gris en faible quantité en vrac non séparable	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DSJ (2)
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaurès Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P002 - Peinture, enduit - Rdc - Aheole I		Réf échantillon ITGA : IT072201-9583 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIK (2)
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaurès Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P003 - Peinture, enduit - Rdc - Aheole I		Réf échantillon ITGA : IT072201-9584 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIK (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 1/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-1159 EN DATE DU 12/01/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P004 - Peinture, enduit - Rdc - Aileole 2		Réf échantillon ITGA : IT072201-9585 Description ITGA : Peinture avec couche cartonnée / Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton	
Peinture avec couche cartonnée non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Carton non séparable	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIK (2)
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P005 - Colle sol - Rdc - Aileole 2		Réf échantillon ITGA : IT072201-9586 Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris en vrac avec poussières / Matériau blanc en faible quantité	
Colle polymère jaune avec poussières non séparable + Ragréage gris en vrac avec poussières non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CMU (2)
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P006 - Peinture, enduit - Rdc - Aileole 2		Réf échantillon ITGA : IT072201-9587 Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MCI (2)
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P007 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Pignon Gauche		Réf échantillon ITGA : IT072201-9588 Description ITGA : Matériau compact rouge	
Matériau compact rouge	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MCI
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P008 - Joint d'étanchéité bat/maçonnerie - Extérieur - Pignon Droit		Réf échantillon ITGA : IT072201-9589 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène	
Matériau gris en vrac hétérogène	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WIK (2)
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P009 - Enduit, peinture - Extérieur - Facade arrière		Réf échantillon ITGA : IT072201-9590 Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit gris en vrac hétérogène	
Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 2/3

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0722-1159 EN DATE DU 12/01/2022
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P010 - Joint de mastic de vitrage - Extérieur - Facade avant		Réf échantillon ITGA : IT072201-9591 Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige avec poussières	
Peinture non séparable + Matériau compact beige avec poussières	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NLT (3)
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P011 - Peinture de sol - Rdc - Alvéole 3		Réf échantillon ITGA : IT072201-9592 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau gris hétérogène	
Peinture en faible quantité non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WJK (3)
Réf dossier client : 2109CNABO-095 - BATIMENT 0023 Avenue Jean Jaures Quartier Toussaint 47918 AGEN Réf échantillon client : P012 - Enduit, peinture - Extérieur - Pignon Gauche		Réf échantillon ITGA : IT072201-9593 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 12/01/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : WJK (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 1.5

Page 3/3

ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnosticneur

N° CPDI2619 Version 003

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LOKIETEK David

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 18/07/2017 - Date d'expiration : 17/07/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 18/07/2017 - Date d'expiration : 17/07/2022
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 27/11/2017 - Date d'expiration : 26/11/2022

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 11/01/2018.



* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

** Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2005 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticneur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-012
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev13

ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

 **01 41 34 50 00**

 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**

Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**

A effet du **01/01/2001**

Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC

21 Route d'Albert

62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 € 451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.