



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition

Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire aval

Rapport n° 2024-059-211/278652-2

Site

Bâtiment Colbert
Voies Navigables de France – Port Colbert rue de
Courcelles
51100 REIMS

Commanditaire de la mission

Direction Territoriale Bassin de la Seine et Loire aval
44 Rue du Gouvernement,
02100 SAINT QUENTIN

Opérateur de repérage

Fabien BUISSON

Date Emission Rapport

18/11/2024

Référence de la commande

2024-059-211

Norme

NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux
et produits contenant de l'amiante

**Annule et remplace le précédent rapport 2024-
059-211/278652-1**



Signature





Fabien BUISSON
Localisé au 5 Rue Etienne Oehmichen
51100 REIMS
03 51 12 01 20 - contact@a2c.fr



Le Grand Bosquet A - Chemin de Font Sereine - 13420 Gémenos
Tél : 04 89 12 08 30 - Fax : 04 42 62 72 87 - Email : contact@a2c.fr

Capital social : 1 951 680,00 Euros

SIREN 448 881 706

IBAN FR76 1131 5000 0108 0036 5753 208

TVA CEE FR54 448 881 706

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité



SYNTHESE

Repérage Amiante Avant démolition

► Site

La mission de Repérage Amiante Avant Travaux a été effectuée en fonction du programme et du périmètre de travaux définis par le maître d'ouvrage pour le site de :

Bâtiment Colbert
Voies Navigables de France – Port Colbert rue de Courcelles
51100 REIMS

► Accompagnement sur site

Lors de notre visite, nous n'étions pas accompagnés.

► Moyen mis à disposition

Aucun

► Conclusion du repérage

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation / ZPSO	Matériaux ou Produits contenant de l'amiante	Quantité*
mur (Extérieur) Couloir (RDC) Cuisine (RDC) Pièce principale (RDC) Salle de bain (RDC) toiture (R+1)	Panneau(x) fibres-ciment	230 m ²
mur (Extérieur)	Plaque(s) fibres-ciment	9,6 m ²
Pièce principale (RDC) Couloir (RDC) Cuisine (RDC) Pièce principale (RDC) Salle de bain (RDC) toiture (R+1)	Panneau(x) fibres-ciment	230 m ²

***ESTIMATION DE LA QUANTITE DE MATERIAUX ET DE PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.**

Les estimations quantitatives sont données conformément à la norme NFX46-020 et à l'arrêté du 16 juillet 2019, à titre indicatif non contractuel. La responsabilité d'A2C Contrôle ne peut donc pas être engagée. En cas de travaux, il appartient à la maîtrise d'œuvre et/ou à l'entreprise de les vérifier et de les corriger si nécessaire.


► Synthèse par local / Zone

Etage	Local / partie d'immeuble	Parties d'ouvrage ou de composant repérées	Présence
-------	---------------------------	--------------------------------------------	----------

		Élément témoin	Matériau ou produit	d'amiante
Extérieur	mur	plaque fibres ciment	Panneau(x) fibres-ciment	Présence
		soubassement fibres ciment	Plaque(s) fibres-ciment	Présence
		structure métallique	Métal	Absence
	sol sous préfabriqué	plancher bois	Bois	Absence
		Parpaings porteurs	Béton	Absence
R+1	toiture	tole métallique	Bac acier	Absence
		plafond bois	Bois	Absence
		plafond plâtre	Plâtre	Absence
		laine de verre	Isolant	Absence
RDC	Couloir	Enduit seuil de porte	Enduit de rebouchage	Absence
		Colle lino + Ragréege	Ragréege	Absence
	Cuisine	Colle faïence	Colle de faïence	Absence
		mastic vitrier 2	Mastic de vitrage	Absence
	Pièce principale	plaque fibres ciment	Panneau(x) fibres-ciment	Présence
		Colle lino + Ragréege	Ragréege	Absence
		mastic vitrier 1	Mastics	Absence
		Cloison bois	Bois	Absence
	Salle de bain	mastic lino	Colle non bitumineuse	Absence
		Colle faïence	Colle de faïence	Absence

► Réalisation

Mission effectuée le 24/10/2024

Opérateur de repérage	Visa
Fabien BUISSON	

SOMMAIRE

SYNTHESE	3
<i>Repérage Amiante Avant démolition.....</i>	<i>3</i>
DEFINITION DE LA MISSION.....	6
<i>Rappel de la législation.....</i>	<i>6</i>
<i>Objectif du Repérage Amiante Avant démolition.....</i>	<i>6</i>
<i>Obligations de transmission</i>	<i>6</i>
INFORMATION D'IDENTIFICATION	7
<i>Immeuble bâti visité.....</i>	<i>7</i>
<i>Caractéristiques du site.....</i>	<i>7</i>
<i>Programmes de travaux et de repérage</i>	<i>7</i>
<i>Laboratoire d'analyse</i>	<i>8</i>
<i>Assurance.....</i>	<i>8</i>
<i>Compétences des équipes.....</i>	<i>8</i>
<i>Revue Documentaire</i>	<i>8</i>
MATERIAUX – PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	9
MATERIAUX / PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	10
MATERIAUX / PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE	12
LISTE LOCAUX OU ZONES NON VISITES	13
LISTE LOCAUX OU ZONES VISITES	13
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	14
FICHES D'IDENTIFICATION DES MATERIAUX / PRODUITS	16
PLANS ET CROQUIS	20
ANNEXES	27

Annexe 1 : Assurance de la société
 Annexe 2 : Certifications des préleveurs
 Annexe 3 : Résultat des prélèvements
 Annexe 4 : Autres annexes

DEFINITION DE LA MISSION

Rappel de la législation

La mission est effectuée en application de l'article L4531-1 du code du travail conjointement à l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis et conformément aux articles R4412-61 à R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 à L541-8 du Code de l'Environnement.

L'article L4531-1 du code du travail prévoit au titre de l'évaluation des risques que le maître d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérigène portant sur les matériaux susceptibles d'en contenir et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante (articles R 4412-97 à 113 et R 4412-139 et suivants du code du travail).

Objectif du Repérage Amiante Avant Travaux

Le repérage amiante avant travaux A2C Contrôle permet d'établir un état complet et détaillé de la zone de travaux face à la problématique amiante, de respecter la réglementation et de définir une méthodologie d'intervention en fonction du programme de travaux amiante, sécurisée, performante et optimisée.

Le repérage a donc pour objectif d'identifier, de localiser et de procéder à l'estimation de la quantité de tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux. La liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante est définie par l'Annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Obligations de transmission

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il doit adresser à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire doit mettre à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire doit mettre à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il doit tenir à disposition et communiquer ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire doit conserver le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

INFORMATION D'IDENTIFICATION

Immeuble bâti visité

Le présent Rapport concerne le bâtiment suivant :

Bâtiment Colbert
Voies Navigables de France – Port Colbert rue de Courcelles
51100 REIMS

Caractéristiques du site

Type/nature de bâtiment	Chalet
Date du permis de construire	Non communiquée

Programmes de travaux et de repérage

Documents de référence

- Devis 2024-059-211

Programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre

- NEANT

Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Le programme de repérage est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants de la construction et parties d'ouvrages ou de composant impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti, selon le tableau de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants
Parois verticales extérieures et façades	Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Façades - Façades lourdes y compris poteaux
	Façades - Menuiseries extérieures
Parois verticales intérieures	Murs Intérieur - Revêtement de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
Plafonds et faux plafonds	Plafonds - Plafonds
Planchers et planchers techniques	Planchers - Revêtements de sols
Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités	Toiture - Eléments associés à la toiture

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Lorsque certaines parties de l'immeuble bâti susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant engagement des travaux projetés, l'opérateur de repérage explique les raisons pour lesquelles il n'a pas pu mener sur ces parties de l'immeuble bâti la recherche d'amiante selon les conditions requises et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l'opération projetée.

Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

- NEANT

Laboratoire d'analyse

Laboratoire d'analyse	EUROFINS
Adresse	75C avenue de Pascalet 30310 - VERGEZE
N° Accréditation	1-5922

Assurance

AXA - N° contrat 4576747004

Compétences des équipes

	NOM Prénom	Fonction	Détail de la certification
Personne signataire autorisant la diffusion du rapport	Fabien BUISSON	Opérateur de repérage	Certificat Amiante - 21-1419 - ABCIDIA FORMATION

Raison sociale de l'entreprise :

A2C Contrôle Division Amiante (Numéro SIRET : 80777465800015)

Revue Documentaire

Le propriétaire de l'immeuble ou de l'installation met à la disposition du diagnostiqueur les informations et documents nécessaires à la bonne exécution de la mission.

Tout élément ou information détenu par le constructeur ou le propriétaire, pouvant modifier les observations et constats réalisés, et n'ayant pas été fournis au diagnostiqueur lors de son intervention, ne pourront être opposés au présent rapport.

MATERIAUX – PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Ouvrage ou composant de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant			Référence(s) prélèvement(s)	Localisation		Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue / ZPSO	Quantitatif
	Elément témoin	Matériau ou produit	Couleur		Niveau ou étage	Local ou partie d'immeuble				
Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	plaque fibres ciment	Panneau(x) fibres-ciment	Gris	PRV1	Extérieur	mur	Présence	Sur résultat d'analyse	Nous retrouvons ce même matériau ou produit dans les locaux/zones suivantes : toiture Pièce principale Cuisine Couloir Salle de bain	230 m²
				PRV11	RDC	Pièce principale	Présence	Sur résultat d'analyse		230 m²
				PRV2	Extérieur	mur	Présence	Sur résultat d'analyse		230 m²
	soubassement fibres ciment	Plaque(s) fibres-ciment	Gris	PRV3	Extérieur	mur	Présence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit	9,6 m²
				PRV4	Extérieur	mur	Présence	Sur résultat d'analyse		9,6 m²

MATERIAUX / PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après conclusion de l'opérateur de repérage, ils ne contiennent pas d'amiante.

Ouvrage ou composant de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant			Référence(s) prélèvement(s)	Localisation		Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue / ZPSO
	Élément témoin	Matériau ou produit	Couleur		Niveau ou étage	Local ou partie d'immeuble			
Façades - Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	mastic vitrier 1	Mastics	Beige	PRV9	RDC	Pièce principale	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
Façades - Façades lourdes y compris poteaux	structure métallique	Métal	Rouge	-	Extérieur	mur	Absence	Par nature : matériel non amiantés	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
Façades - Menuiseries extérieures	mastic vitrier 2	Mastic de vitrage	Beige	PRV10	RDC	Pièce principale	Absence	Sur résultat d'analyse	Nous retrouvons ce même matériau ou produit dans les locaux/zones suivantes : Cuisine Salle de bain
Murs Intérieur - Revêtement de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle faïence	Colle de faïence	Blanc	PRV7	RDC	Cuisine	Absence	Sur résultat d'analyse	Nous retrouvons ce même matériau ou produit dans les locaux/zones suivantes : Salle de bain
				PRV8	RDC	Salle de bain	Absence	Sur résultat d'analyse	
Plafonds - Plafonds	laine de verre	Isolant	Blanc	-	R+1	toiture	Absence	Par nature : matériel non amianté	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après conclusion de l'opérateur de repérage, ils ne contiennent pas d'amiante.

Ouvrage ou composant de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant			Référence(s) prélèvement(s)	Localisation		Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue / ZPSO
	Elément témoin	Matériau ou produit	Couleur		Niveau ou étage	Local ou partie d'immeuble			
	plafond bois	Bois	Blanc	-	R+1	toiture	Absence	Par nature : matériel non amianté	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
	plafond platre	Plâtre	Blanc	-	R+1	toiture	Absence	Par nature : matériel non amianté	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
Planchers - Revêtements de sols	Cloison bois	Bois	Blanc	-	RDC	Pièce principale	Absence	Par nature : ce matériel ne contient pas d'amiante	Nous retrouvons ce même matériau ou produit dans les locaux/zones suivantes : Cuisine Salle de bain
	Colle lino + Ragréege	Ragréege	Beige	PRV5	RDC	Pièce principale	Absence	Sur résultat d'analyse	Nous retrouvons ce même matériau ou produit dans les locaux/zones suivantes : Couloir
				PRV6	RDC	Couloir	Absence	Sur résultat d'analyse	
	Enduit seuil de porte	Enduit de rebouchage	Gris	PRV13	RDC	Couloir	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
	mastic lino	Colle non bitumineuse	Rouge	PRV12	RDC	Salle de bain	Absence	Sur résultat d'analyse	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après conclusion de l'opérateur de repérage, ils ne contiennent pas d'amiante.

Ouvrage ou composant de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant			Référence(s) prélèvement(s)	Localisation		Présence d'amiante	Critère de décision	Etendue / ZPSO
	Elément témoin	Matériau ou produit	Couleur		Niveau ou étage	Local ou partie d'immeuble			
	Parpaings porteurs	Béton	Gris	-	Extérieur	sol sous préfabriqué	Absence	Par nature : pas d'amiante dans ce matériel	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
	plancher bois	Bois	Marron	-	Extérieur	sol sous préfabriqué	Absence	Par nature : matériel non amianté	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit
Toiture - Eléments associés à la toiture	tole métallique	Bac acier	Rouge	-	R+1	toiture	Absence	Par nature : matériel non amiantés	Aucun local/zone du périmètre de repérage ne comporte le même matériau ou produit

MATERIAUX / PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'y a aucun matériaux et produits en attente de résultat.

LISTE LOCAUX OU ZONES NON VISITES

Tous les locaux concernés par le périmètre des travaux ont été visités.

LISTE LOCAUX OU ZONES VISITES

La liste des Locaux/parties d'immeuble qui sont dans le périmètre de travaux et qui ont été visités. Si certaines contraintes ont été rencontrées lors de la visite et des prélèvements des échantillons, elles seront précisées à côté du nom du local.

Etage	Local / partie d'immeuble	Contraintes de visite
Extérieur	sol sous préfabriqué	<i>Sans objet</i>
	mur	<i>Sans objet</i>
R+1	toiture	<i>Sans objet</i>
RDC	Pièce principale	<i>Sans objet</i>
	Cuisine	<i>Sans objet</i>
	Couloir	<i>Sans objet</i>
	Salle de bain	<i>Sans objet</i>

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 24/10/2024

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans la norme NFX 46-020 d'Août 2017.

Il consiste à identifier, localiser et à estimer la quantité des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux. Ce repérage sera notamment réalisé par des inspections visuelles, des investigations approfondies...

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières.

Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, les mesures de protection collectives, les ports d'équipements de protection individuels, la gestion des échantillons et des déchets sont mis en œuvre conformément au mode opératoire concernant l'opération de sondage ou de prélèvement. Nos modes opératoires sont communicables sur demande.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 d'Août 2017 : Néant

Zones présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)

Une zone présentant des similitudes d'ouvrage s'entend de la partie d'un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d'ouvrages sont semblables. La définition de ZPSO permet à l'opérateur de repérage d'optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.

Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais ne peut porter que sur un seul composant de la construction. En cas de présence d'un même matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante sur des composants de construction distincts, l'opérateur de repérage s'attache à définir et à valider autant de ZPSO que de composants de construction.

Une hypothèse de ZPSO peut être réévaluée tout le long de la mission de repérage.

Dès la phase d'analyse des documents et informations transmis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage se renseigne sur les caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, aux fins d'examiner si une ou des hypothèses de ZPSO peuvent être envisagées.

Lors de la réalisation de la mission de repérage, pour chaque hypothèse de ZPSO, l'opérateur de repérage :

- détermine un élément témoin de référence sur une partie limitée d'un composant de construction concerné par cette hypothèse de ZPSO. Un élément témoin doit être représentatif des différents matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le composant de construction considéré et doit permettre de qualifier la ZPSO ;
- compare, notamment par voie de sondages, les caractéristiques de cet élément témoin de référence avec les composants de construction similaires. L'opérateur tiendra compte pour la réalisation de ces sondages du caractère continu ou discontinu de la ZPSO, c'est-à-dire s'il existe ou non une interruption de la continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) par le programme de repérage au sein du composant de construction considéré ;
- en fonction des résultats de ces investigations, confirme l'hypothèse de ZPSO pour le composant de construction considérée ou, à défaut, réévalue les contours de ladite hypothèse, voire l'invalidé.

Réalisation des sondages

Un sondage est l'action qui permet de s'assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer les ZPSO.

L'opérateur de repérage doit recourir à tout moyen pour catégoriser sans ambiguïté le matériau ou produit concerné.

Une brumisation ou une imprégnation des matériaux ou produits à sonder est éventuellement pratiquée à l'endroit du sondage. Le secteur où a été effectué le sondage est nettoyé et stabilisé après intervention.

Pour les sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur de repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention.

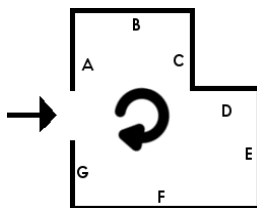
Une attention particulière est portée à l'éventuelle dégradation de l'efficacité de la fonction des matériaux ou produits sondés et/ou prélevés (gaine électrique, clapet coupe-feu, etc.).

Les matériels de sondage sont tous les matériels permettant d'aider l'opérateur de repérage dans sa comparaison de matériaux ou de produits, notamment en vue de déterminer des zones présentant des similitudes d'ouvrage.


Le sondage vient en complément de l'inspection visuelle. Le matériel de sondage est mis en œuvre dans les limites d'utilisation préconisées par le constructeur ou le distributeur, et les règles de l'art.


Nos sondages sont réalisés dans les locaux ou parties d'immeuble sur les différentes parties d'ouvrages dans l'ordre suivant : plancher bas, parois verticales, dans le sens des aiguilles d'une montre, plafond, plancher haut.

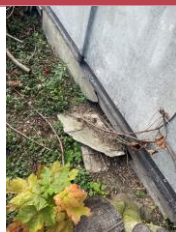
Sens du repérage pour évaluer un local :





FICHES D'IDENTIFICATION DES MATERIAUX / PRODUITS

PRELEVEMENT: PRV11 - 110899		
Matériau ou Produit	Panneau(x) fibres-ciment	
Local ou partie d'immeuble	Pièce principale	
Etage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Présence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV4 - 110898		
Matériau ou Produit	Plaque(s) fibres-ciment	
Local ou partie d'immeuble	mur	
Etage	Extérieur	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Présence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	

PRELEVEMENT: PRV3 - 110897		
Matériau ou Produit	Plaque(s) fibres-ciment	
Local ou partie d'immeuble	mur	
Etage	Extérieur	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Présence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV2 - 110896		
Matériau ou Produit	Panneau(x) fibres-ciment	
Local ou partie d'immeuble	mur	
Etage	Extérieur	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Présence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	

PRELEVEMENT: PRV1 - 110895		
Matériau ou Produit	Panneau(x) fibres-ciment	
Local ou partie d'immeuble	mur	
Etage	Extérieur	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Présence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	

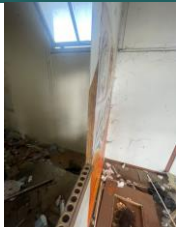
PRELEVEMENT: PRV8 - 110907

Matériau ou Produit	Colle de faïence	
Local ou partie d'immeuble	Salle de bain	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV12 - 110906

Matériau ou Produit	Colle non bitumineuse	
Local ou partie d'immeuble	Salle de bain	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PAR NATURE : CE MATERIEL NE CONTIENT PAS D'AMIANTE

Matériau ou Produit	Bois	
Local ou partie d'immeuble	Pièce principale	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV9 - 110901

Matériau ou Produit	Mastics	
Local ou partie d'immeuble	Pièce principale	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV5 - 110900

Matériau ou Produit	Ragréage	
Local ou partie d'immeuble	Pièce principale	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV10 - 110902

Matériau ou Produit	Mastic de vitrage	
Local ou partie d'immeuble	Pièce principale	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV7 - 110903

Matériau ou Produit	Colle de faïence	
Local ou partie d'immeuble	Cuisine	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV6 - 110905

Matériau ou Produit	Ragréage	
Local ou partie d'immeuble	Couloir	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PRELEVEMENT: PRV13 - 110904

Matériau ou Produit	Enduit de rebouchage	
Local ou partie d'immeuble	Couloir	
Étage	RDC	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PAR NATURE : MATERIEL NON AMIANTE

Matériau ou Produit	Isolant	
Local ou partie d'immeuble	toiture	
Étage	R+1	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PAR NATURE : MATERIEL NON AMIANTE

Matériau ou Produit	Plâtre	
Local ou partie d'immeuble	toiture	
Étage	R+1	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PAR NATURE : MATERIEL NON AMIANTE

Matériau ou Produit	Bois	
Local ou partie d'immeuble	toiture	
Étage	R+1	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PAR NATURE : MATERIEL NON AMIANTE

Matériau ou Produit	Bac acier	
Local ou partie d'immeuble	toiture	
Étage	R+1	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PAR NATURE : PAS D'AMIANTE DANS CE MATERIEL

Matériau ou Produit	Béton	
Local ou partie d'immeuble	sol sous préfabriqué	
Étage	Extérieur	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PAR NATURE : MATERIEL NON AMIANTE

Matériau ou Produit	Bois	
Local ou partie d'immeuble	sol sous préfabriqué	
Étage	Extérieur	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	

PAR NATURE : MATERIEL NON AMIANTE

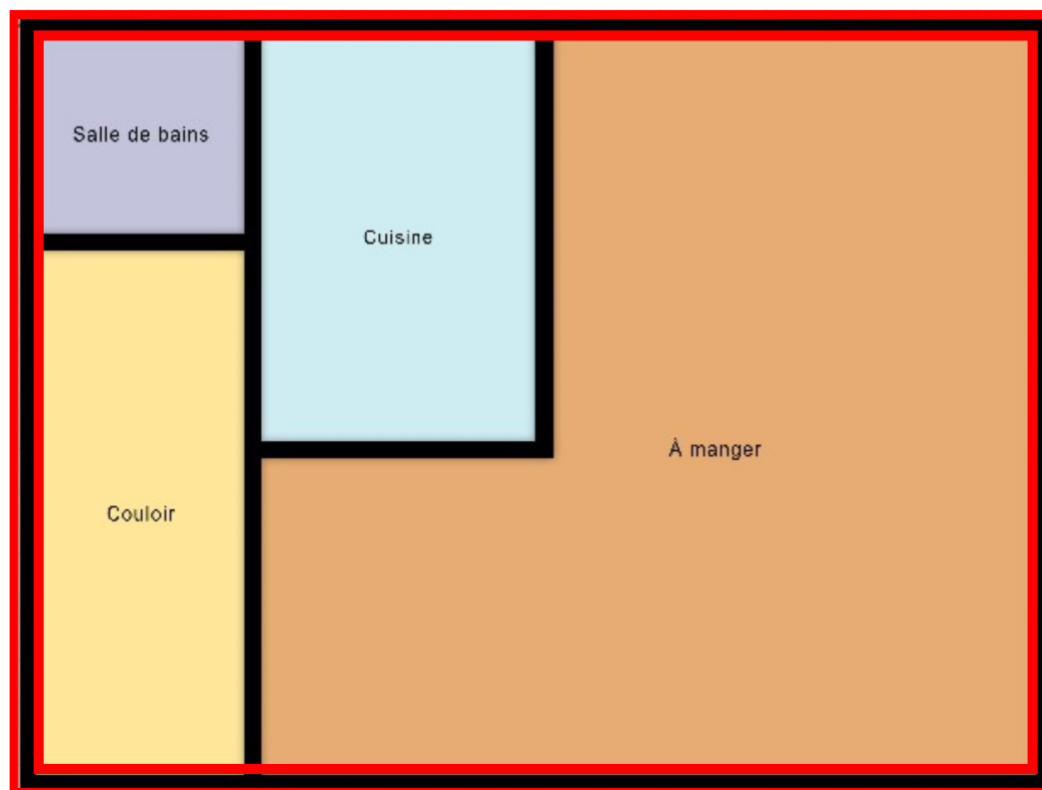
Matériau ou Produit	Métal	
Local ou partie d'immeuble	mur	
Étage	Extérieur	
Date de prélèvement	24/10/24	
Résultat	Absence d'amiante	
Nom de l'opérateur	Fabien BUISSON	


PLANS ET CROQUIS

 ONTROLE <small>ANALYSE ET CONTRÔLE</small>	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	N.R.		
Type :	Croquis	Date :	24/10/24
Description	N.R.		




Panneaux fibres
ciment amiantés




	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	N.R.		
Type :	Croquis	Date :	24/10/24
Description	N.R.		



	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	N.R.		
Type :	Croquis	Date :	24/10/24
Description	N.R.		

 Plaques fibres
ciment amiantées



	Planche de repérage de localisation des étendues		
Titre :	N.R.		
Type :	Croquis	Date :	24/10/24
Description	N.R.		


 Plaques fibres
ciment amiantées

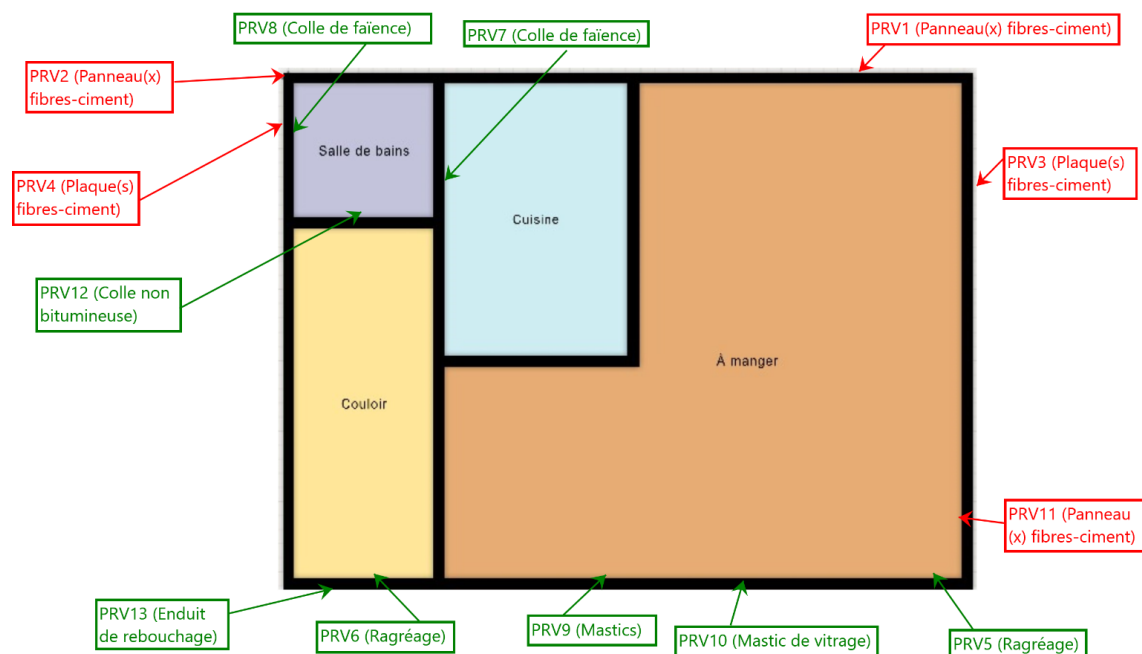


 Planche de repérage de localisation des étendues	
Titre :	N.R.
Type :	<div>Croquis</div> <div>Date : 24/10/24</div>
Description	N.R.


**Plaques fibres
ciment amiantées**



	Planche de repérage de localisation des prélèvements		
Titre :	N.R.		
Type :	Croquis	Date :	24/10/24
Description	N.R.		



ANNEXES



ANNEXE 1 - ASSURANCE SOCIÉTÉ





AGENT

MM SWATON RECOING BOILLETOT
2EME ETAGE
8 RUE WULFRAM PUGET
13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 15 73 83
Fax : 04 91 15 73 85
Email : AGENCE.SRB@AXA.FR
Portefeuille : 0013091244

STE ACCEO GROUP
LE GRAND BOSQUET BAT A
CHEMIN DE FONT SEREINE
ZAC DE LA PLAINE DE JOUQUES
13420 GEMENOS FR

Vos références :

Contrat n° 4576747004
Client n° 1207005404

AXA France IARD, atteste que :

STE ACCEO GROUP
LE GRAND BOSQUET BAT A
CHEMIN DE FONT SEREINE
ZAC DE LA PLAINE DE JOUQUES
13420 GEMENOS

Agit tant pour son compte que celui des assurés additionnels suivants :

• **ACCEO ELEVATION Siret 500 528 377 00046**

1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92500 RUEIL MALMAISON

• **SAS ACCEO Siret 500 286 638 00027**

LE GRAND BOSQUET - BAT A
CHEMIN DE FONT SEREINE
13420 GEMENOS

• **A2C CONTROLE Siret 44888170600122**

LE GRAND BOSQUET - BAT A
CHEMIN DE FONT SEREINE
13420 GEMENOS

• **ML CONSULTANT Siret 494 466 931 00032**

885 AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE
06270 VILLENEUVE-LOUBET



- **ML VAR Siret 524 469 384 00 019**
885 AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE
06270 VILLENEUVE-LOUBET

- **SARL EKO Siret 520 382 979 00018**
885 AV DOCTEUR JULIEN LEFEBVRE
06270 VILLENEUVE-LOUBET

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 4576747004 ayant pris effet le 01/01/2023.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

ACTIVITE 1

*** Division accessibilité et signalétique bâtiments et voirie :**

- Diagnostic, expertise et conseil / maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour tous travaux / formation.
- Diagnostic en matière d'accessibilité handicapés ainsi que pour l'accompagnement du client pour l'élaboration des ADAP (rédaction des agendas d'accessibilité programmée).

*** Division A2C Contrôle et Division Ascenseur :**

- Pour ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes, portes et portails automatiques, escaliers mécaniques et trottoirs roulants et équipements assimilés.
- Vérifications et contrôles réglementaires / Missions d'Organisme Notifié pour l'évaluation de la conformité des ascenseurs pour lesquelles A2C CONTROLE est accrédité.
- Contrôle de fonctionnement, état des lieux, audits, suivi d'exploitation.
- Etude et expertise technique, diagnostic, contrôle de fonctionnement, état des lieux.
- Maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour travaux Conseil et maintenance / rédaction de dossiers de consultation et de cahiers des charges, consultation, analyse d'offres / suivi d'exploitation, analyse de devis, suivi maintenance.



*** Division énergétique et thermique :**

- Calculs thermiques réglementaires (RT 2005ex et RT 2012) / diagnostic de performance énergétique (DPE) / maîtrise d'œuvre complète.

- Fluides CVC (chauffage, ventilation, climatisation), sanitaires, électricité, plomberie, génie climatique / rédaction de cahiers des charges pour travaux énergétiques et travaux induits (au sens de l'article 278-0 ter du Code Général des Impôts) / étude de faisabilité solaire / maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour travaux énergétiques et travaux induits / maîtrise d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage pour travaux de niveau courant et solaires.

- Audit, diagnostic énergétique, rédaction de contrats de chauffage avec analyse des offres, négociation de certificats d'économie d'Énergie, expertise répartiteur de chauffage, suivi du contrat d'exploitation.

On entend par études techniques de niveau courant : fluides CVC (chauffage, ventilation, climatisation), sanitaires, électricité, plomberie, génie climatique / rédaction de cahiers des charges pour travaux énergétiques et travaux induits (au sens de l'article 278-0 ter du Code Général des Impôts).

- Plan de recyclage dont la prestation consiste à qualifier et quantifier les déchets liés à la démolition avec délivrance de recommandations sur le traitement et recyclage des déchets **à l'exclusion des déchets amiantes**.

- Rédaction du Projet de plan pluriannuel de travaux des immeubles soumis au statut de la copropriété selon les dispositions prévues au Décret no 2022-663 du 25 avril 2022.

*** Activité de DPEMD (diagnostic Produits, Equipements, Matériaux, Déchets) à l'exclusion des déchets amiantes :**

- Phase documentaire (y compris étude historique sommaire) ;

- Inventaire des matériaux, produits de construction, équipements et déchets sur l'emprise de l'opération de démolition (repérage sur site) ;

- Préconisations en matière de gestion des déchets que va générer l'opération de démolition (réemploi / réutilisation, recyclage, valorisation et élimination) ;

- Préconisations pour la réalisation des travaux de dépose / démolition ;

- Rapport de synthèse du diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et déchets issus de démolition ou de réhabilitation significative ;

- Rédaction du formulaire déclaratif avant travaux et de récolement en fin de travaux de démolition.

ACTIVITE 2

Prestations de diagnostics définies ci-après :

- DTA (dossier technique amiante)
- DAPP (dossier amiante partie privative)
- Repérage amiante avant cession
- Repérage amiante avant travaux
- Repérage amiante avant démolition
- Examen visuel avant déconfinement
- Examen visuel après déconfinement



- Plomb avant travaux
- CREP (constat de risque d'exposition au plomb)
- Etat relatif à la présence état de termites dans le bâtiment.
- Diagnostic état parasitaire
- Hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP)

Ainsi que les prestations énumérées ci-dessous ne relevant des dispositions réglementaires telles que visées à l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation soit :

- l'analyse des prélèvements, sachant que cette prestation est réalisée en sous-traitance par un laboratoire accrédité COFRAC,
- la mesure d'empoussièrement.

ACTIVITE 3

* Assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée dans l'amiante :

- Compilation des mesures et diagnostics existants
- Vérifications réglementaires et stratégie d'échantillonnage.
- Aide dans le choix d'un BET amiante ou entreprise spécialisée dans le désamiantage
- Etude du cahier des charges.
- Aide estimation des coûts prévisionnels.
- Aide à l'analyse des offres et/ou du processus de désamiantage proposé
- Suivi de la réglementation administrative pour dépôts des dossiers.
- Assistance stratégique Amiante

* Maîtrise d'œuvre :

- Rédaction du cahier des charges, estimation des coûts, analyse des offres.
- Encadrement et suivi du chantier de désamiantage.
- Suivi des plans de retraits
- Pilotage et suivi des déchets amiantes
- Pilotage et suivi des mesures de restitution

Dans le cadre des prestations énumérées ci-dessus pour l'Activité 3 sont comprises la démolition de bâtiment, à l'exclusion d'usage d'explosif.

**Montants des garanties**

Nature des garanties	Limites de garanties en €
RC Avant livraison des produits ou réception des travaux	
Tous dommages garantis confondus sans pouvoir excéder pour :	9100000 € par sinistre
Les dommages corporels	9100000 € par sinistre
Les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que les biens confiés)	2 000 000 € par sinistre
Les dommages immatériels non consécutifs	200 000 € par sinistre
Les dommages aux biens confiés	100 000 € par sinistre
RC Après livraison des produits ou réception des travaux	
Tous dommages garantis confondus sans pouvoir excéder pour :	2 000 000 € par année d'assurance
Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance
Les dommages immatériels non consécutifs	300 000 € par année d'assurance
Les frais de dépose / repose (engagés par l'assuré)	Garantie non souscrite
Les frais de retrait (engagés par l'assuré)	Garantie non souscrite
Autres garanties	
Risques environnementaux - de pollution	750 000 € par année d'assurance
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont:	750 000 € par année d'assurance
Le préjudice écologique et la responsabilité environnementale	100 000 € par année d'assurance

DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR L'ACTIVITE 2 .

* Pour les prestations relevant **des dispositions réglementaires** telles que visée à l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation, cette garantie est accordée à concurrence de **500.000 euros** par année d'assurance dont **300.000 euros** par sinistre.

Ce montant de garanties ne vient pas en cumul des autres montants indiqués au présent contrat.

- Le montant des garanties s'entend pour l'ensemble des Assurés et constitue la limite d'engagement de l'Assureur.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2024 au 01/01/2025 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à MARSEILLE le 15 janvier 2024

Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



ANNEXE 2 - CERTIFICATIONS DES PRELEVEURS

Certifications : Fabien BUISSON





La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

BUISSON Fabien
sous le numéro 21-1419

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 25/10/2023 | Validité : 24/10/2030 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 25/10/2023 | Validité : 24/10/2030 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 08/11/2021 | Validité : 07/11/2028 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 23/06/2021 | Validité : 22/06/2028 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 23/06/2021 | Validité : 22/06/2028 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 23/06/2021 | Validité : 22/06/2028 |
| <i>Zone d'intervention : France métropolitaine</i> | | | |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 28/07/2021 | Validité : 27/07/2028 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |

21-1419 - v5 - 13/03/2023



ACCREDITATION
N° 15 0042
personnes physiques
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011

102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71

www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR20 V10 du 02 décembre 2021



ANNEXE 3 - RESULTATS DES PRELEVEMENTS

Eurofins



A2C CONTROLE

Fabien Buisson

Le Grand Bosquet - Bât A
ZAC de la plaine de Jouques
Chemin de Font Sereine
13420 GEMENOS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-057197-01	Date d'émission de rapport : 08/11/2024 3:00	Page1/3
Dossier N° : 24KE030139	Date de réception : 06/11/2024	Date d'analyse : 06/11/2024
Référence dossier Client:RAATP/2024-059-211/278652/REIMS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	PRV1 - mur - Panneau(x) fibres-ciment(Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
002	PRV2 - mur - Panneau(x) fibres-ciment(Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
003	PRV3 - mur - Plaque(s) fibres-ciment(Gris)	Matériau de type peinture (gris) (foncé) + (clair) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	PRV4 - mur - Plaque(s) fibres-ciment(Gris)	Matériau de type peinture (gris) (foncé) + (clair) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
005	PRV5 - Pièce principale - Ragréage(Beige)	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
006	PRV6 - Couloir - Ragréage(Beige)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-057197-01	Date d'émission de rapport : 08/11/2024 3:00	Page2/3
Dossier N° : 24KE030139	Date de réception : 06/11/2024	Date d'analyse : 06/11/2024
Référence dossier Client:RAATP/2024-059-211/278652/REIMS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	PRV7 - Cuisine - Colle de faïence(Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris)(i)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	PRV8 - Salle de bain - Colle de faïence(Blanc)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	PRV9 - Pièce principale - Mastics(Beige)	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	PRV10 - Pièce principale - Mastic de vitrage(Beige)	Matériau de type peinture (violet) ; matériau semi-dur de type mastic (marron)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	PRV11 - Pièce principale - Panneau(x) fibres-ciment(Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / BHY2	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
012	PRV12 - Salle de bain - Colle non bitumineuse(Rouge)	Matériau (collant) (rose) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KE-057197-01	Date d'émission de rapport : 08/11/2024 3:00	Page3/3
Dossier N° : 24KE030139	Date de réception : 06/11/2024	Date d'analyse : 06/11/2024
Référence dossier Client:RAATP/2024-059-211/278652/REIMS		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	PRV13 - Couloir - Enduit de rebouchage(Gris)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / VP8G	1 / 2 *	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité du joint ciment a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Sabrina Chehbouni
Cheffe de Groupe Vergèze

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour Le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5922

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





ANNEXE 4 - AUTRES ANNEXES

Aucune annexe enregistrée.



