

Annexe n°3

Rapports de diagnostic :

- amiante avant travaux ;
- plomb.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION BRETAGNE
Espace Tertiaire Porte Océane 2
25 rue du Danemark
56400 BRECH

ESID DE BREST
BCRM DE BREST

29240 BREST

Florian.RIO@bureauveritas.com

Date de la commande : 09/04/2021
Rapport N°: 10642553/OS219
Rapport établie le : 17/05/2021



Cf conclusions au §2

PRE-RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017
modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 de Septembre 2017

Immeuble : Composant : G2D :	BASE FUSCO ET DIVERS BAT EPHREME 560098503DG554	Propriétaire :	ESID DE BREST 29240 BREST
Adresse :	BASE FUSCO 56600 LANESTER	Donneur d'ordre :	ESID DE BREST 29240 BREST
Date du constat :	Du 12/04/2021 au 14/04/2021	Accompagnateur	Aucun
Liste locaux concernés par les travaux :	Voir paragraphe 1.3		
Diagnosticteur :	Monsieur Florian RIO  		

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par :

ABCIDIA Certification - 4 Route de la Noue
91190 GIF-SUR-YVETTE

Certificat n° 19-1552 délivré le 17/07/2019 et valable jusqu'au 16/07/2024

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas :	MSIG Insurance Europe AG (Ref. contrat : F210.16.0414.). Date de fin de validité : 31/12/2021
Laboratoire d'analyse des échantillons :	Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ouest Rue Pierre Adolphe Bobierre BP 42301 F 44323 NANTES CEDEX N° d'accréditation COFRAC pour les analyses : 1-5597

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION	3
1.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	3
1.2 PROGRAMME DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	3
1.3 PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	9
2. CONCLUSIONS.....	12
2.1 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	12
2.2 INVESTIGATIONS APPROFONDIES A REALISER ET MOYENS D'ACCES A METTRE EN ŒUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE	16
INFORMATIONS GENERALES.....	17
2.3 IMMEUBLE BATI OBJET DE LA MISSION	17
2.4 INTERVENANTS.....	17
2.5 LABORATOIRE.....	17
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	18
3.1 TEXTES REGLEMENTAIRES.....	18
3.2 METHODOLOGIE DE LA MISSION.....	18
3.3 LIMITES DE LA MISSION.....	19
3.4 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES.....	19
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	20
4.1 DATE(S) DE VISITE(S)	20
4.2 DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE OU DISPONIBLES LORS DE LA VISITE	20
4.3 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020.....	20
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	21
6. ANNEXES.....	65

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROGRAMME DES TRAVAUX
Réfection totale du bâtiment.

1.2 Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants concernés par les travaux prévus

OUVRAGES OU COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIES D'OUVRAGES OU DE COMPOSANTS A INSPECTER OU A SONDER	MATERIAU OU PRODUIT	COMMENTAIRE
1 - COUVERTURES, TOITURES, TERRASSES ET ETANCHEITES			
Plaques ondulés et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)	P	
	Plaques en matériaux bitumineux	P	
	Revêtements anti condensation sous bac acier	M	
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux pluviales	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Tresses d'étanchéité à l'air	P	
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)	P	
	Jonctions bitumineuses	M	
	Solins en fibre ciment	P	
	Colle des solins en fibre ciment	M	
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie	P	
	Isolants fibreux en sous toiture	P	
	Flocages, enduits projetés	M	
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi indépendance, pare-vapeur	P	
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)	P	
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés	M	
Fenêtres de toit, lanternaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature	M	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 4/148

	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	

3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES

Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibreciment,	P	

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS
Composant : BAT EPHREME
G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 5/148
BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

	matériaux sandwich...), coffrages perdus		
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS			
Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
--	--------------------------------	-----------------------------

10642553/OS219

Page 6/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescences	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
Poutres et charpentes	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescences	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P	
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescences	M	

6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 7/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Matelas	P	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Rubans adhésifs	P	
	Mastics	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P	
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P	
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	
	Joints d'étanchéité des trappes	M	

1.3 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :



**BUREAU
VERITAS**

LOCAL	ETAGE	VISITE
001 Sous station	RDC	OUI
002 Cible	RDC	OUI
003 Local séchage	RDC	OUI
004 Local logistique	RDC	OUI
005 Préau	RDC	OUI
006 Dégagement	RDC	OUI
010 Dégagement	RDC	OUI
013 Sanitaires	RDC	OUI
015 Armurerie	RDC	OUI
016 Annexe salle de cours	RDC	OUI
017 Salle de cours	RDC	OUI
008 Local séchage	RDC	OUI
009 Local séchage	RDC	OUI
007 Local logistique	RDC	OUI
019 Préau	RDC	OUI
022 Sous station	RDC	OUI
023 Local Sertim	RDC	OUI
021 Dégagement	RDC	OUI
024 Sanitaires	RDC	OUI
020 Dégagement	RDC	OUI
026 Local matériel	RDC	OUI
027 Annexe salle de cours	RDC	OUI
028 Salle de cours	RDC	OUI
030 Dégagement	RDC	OUI
031 Bureau	RDC	OUI
032 Bureau	RDC	OUI
033 Local détente	RDC	OUI
034 Secrétariat	RDC	OUI
036 Bureau adjoint	RDC	OUI
035 Bureau chef de cours	RDC	OUI
038 Bureau instructeur	RDC	OUI
Cage d'escaliers n°1	RDC à R+1	OUI
Cage d'escaliers n°2	RDC à R+1	OUI
01 109 Palier	R+1	OUI
01 110 Dégagement	R+1	OUI
01 112 Rangement	R+1	OUI
01 130 Dégagement	R+1	OUI
01 137 Rangement	R+1	OUI
Façades	EXTERIEUR	OUI

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 10/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

LOCAL	ETAGE	VISITE
Toiture	EXTERIEUR	NON
01 116 Chambre	R+1	OUI
01 114 Chambre	R+1	OUI
01 111 Chambre	R+1	OUI
01 113 Chambre	R+1	OUI
01 115 Chambre de garde	R+1	OUI
01 131 Salle de lecture	R+1	OUI
01 133 Chambre	R+1	OUI
01 135 Chambre	R+1	OUI
01 136 Chambre	R+1	OUI
01 134 Chambre	R+1	OUI
01 121 Chambre	R+1	OUI
01 123 Chambre	R+1	OUI
01 124 Chambre	R+1	OUI
01 126 Chambre	R+1	OUI
01 143 Chambre	R+1	OUI
01 145 Chambre	R+1	OUI
01 144 Chambre	R+1	OUI
01 146 Chambre	R+1	OUI
01 118 Douches	R+1	OUI
01 117 Douches	R+1	OUI
01 105 Douches	R+1	OUI
01 106 Douches	R+1	OUI
01 107 Douches	R+1	OUI
01 108 Douches	R+1	OUI
01 127 Douches	R+1	OUI
01 128 Douches	R+1	OUI
01 148 Douches	R+1	OUI
01 149 Douches	R+1	OUI
01 150 Douches	R+1	OUI
01 151 Douches	R+1	OUI
01 122 Rangement	R+1	OUI
01 147 Rangement	R+1	OUI
01 132 Sanitaires	R+1	OUI
01 141 Sanitaires	R+1	OUI
01 125 Palier	R+1	OUI
01 120 Dégagement	R+1	OUI
01 140 Dégagement	R+1	OUI
Dégagement armurerie	RDC	OUI

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 11/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite





2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

2.1 Matériaux et produits contenant de l'amiante

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 12/148

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
RDC	005 Préau	Poteaux	Peinture + enduit		
RDC	015 Armurerie	Plinthes	Colle jaune		
RDC	017 Salle de cours	Plancher	Dalles de sol + colle jaune		




**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
RDC	028 Salle de cours	Plancher	Dalles de sol + colle jaune		
R+1	01 143 Chambre	Plafond	Peinture + enduit plâtre		
R+1	01 145 Chambre	Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre		
R+1	01 144 Chambre	Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre		
		Plafond	Revêtement + colle + plâtre		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 14/148



**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
R+1	01 141 Sanitaires	Plafond	Peinture + enduit plâtre		

2.2 Investigations approfondies à réaliser et moyens d'accès à mettre en œuvre par le donneur d'ordre

Parties de bâtiment restant à investiguer

Local	Etage	justification	Moyen d'accès à prévoir
Toiture	EXTERIEUR	Absence d'étanchéité le jour de la visite.	Faire venir un professionnel de l'art afin de reboucher les prélèvements à effectuer.

Ouvrages ou parties d'ouvrage restant à investiguer

Sans objet

INFORMATIONS GENERALES

2.3 Immeuble bâti objet de la mission

Dénomination :	BASE FUSCO ET DIVERS
Adresse complète :	BASE FUSCO 56600 LANESTER
Composant :	BAT EPHREME
G2D :	560098503DG554
Référence Cadastre :	NC
Date du Permis de Construire :	NC
Date de construction :	NC
Fonction principale du bâtiment :	BAT EPHREME

2.4 Intervenants

Propriétaire de l'immeuble :	ESID DE BREST
	29240 BREST

Donneur d'ordre :	ESID DE BREST
	29240 BREST

Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur Florian RIO
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25 rue du Danemark 56400 BRECH
Siret :	79018467500417
Assurance :	MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414.

2.5 Laboratoire

Laboratoire	Adresse	Téléphone	Numéro d'accréditation
Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ouest	Rue Pierre Adolphe Bobierre BP 42301 F 44323 NANTES CEDEX	+33 2 51 83 42 76	1-5597
CARSO LSEHL	4, avenue Jean Moulin 69633 VÉNISSIEUX CEDEX		1-1531

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 17/148

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

3.1 Textes réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,
- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 16/07/2019, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

3.3 Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

3.4 Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1 Date(s) de visite(s)

Sans objet

4.2 Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante

Sans objet

Autres documents

TITRE
Programme de travaux

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport à la norme NF X 46-020





5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 21/148





**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	005 Préau	Marches	Colle - Carrelage	R	P072		Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P073		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 22/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Mur	Peinture + enduit	R	P074		Non		
		Plancher	Peinture sur béton	R	P075		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 23/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Poteaux	Peinture + enduit	R	P076		Oui		
		Plafond	Peinture + enduit plâtre	R	P077		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 24/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Fenêtres	Mastic vitrié	R	P078		Non		
RDC	006 Dégagement	Plafond	Peinture pailleté + enduit plâtre	R	P029		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 25/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Cloisons	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P030		Non		
		Limon	Peinture sur béton	R	P031		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 26/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	013 Sanitaires	Plancher	Colle - Carrelage	R	P023		Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P024		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 27/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P025		Non		
		Mur	Colle - Faïence	R	P026		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 28/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Mur	Peinture + enduit ciment	R	P027		Non		
		Plafond	Toile de verre + peinture + enduit gris + enduit plâtre	R	P028		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 29/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	015 Armurerie	Plancher	Lé souple + colle jaune + ragréage	R	P014		Non		
		Plinthes	Colle jaune	R	P015		Oui		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 30/148



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Mur	Peinture + enduit	R	P016		Non		
		Mur cloison	Peinture + enduit	R	P017		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
--	--------------------------------	-----------------------------

10642553/OS219


Page 31/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Peinture + enduit	R	P018		Non		
RDC	017 Salle de cours	Mur n°1	Bande de placo + enduit de lissage	R	P003ZPSO		Non		
		Mur n°2	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P004ZPSO		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P005ZPSO		Non		
		Plancher	Colle - Carrelage	R	P001ZPSO		Non		
		Plancher	Dalles de sol + colle jaune	R	P006ZPSO		Oui		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P002ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 32/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
RDC	019 Préau	Marches	Colle - Carrelage	R	P063		Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P064		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 33/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Murs	Peinture + enduit	R	P065		Non		
		Poteaux	Peinture + enduit	R	P067		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 34/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Peinture sur béton	R	P066		Non		
		Plafond	Peinture + plaques de plâtre	R	P071		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 35/148



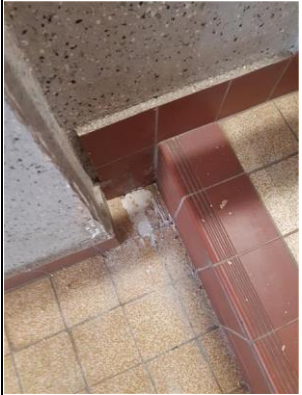

**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	021 Dégagement	Plancher	Colle - Carrelage	R	P021		Non		
RDC	024 Sanitaires	Plancher	Colle - Carrelage	R	P007		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 36/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P008		Non		
		Mur	Colle - faïence	R	P009		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 37/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Mur	Peinture + enduit	R	P010		Non		
		Plafond	Peinture + enduit	R	P011		Non		
RDC	020 Dégagement	Plafond	Peinture + enduit	R	P012		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 38/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Mur	Peinture pailletée + enduit	R	P013		Non		
		Porte vitrée	Mastic vitrié	R	P022		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 39/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	028 Salle de cours	Plancher	Colle - Carrelage	R	P001		Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P002		Non		
		Mur	Bande de placo + enduit de lissage	R	P003		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 40/148




**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P004		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P005		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 41/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Dalles de sol + colle jaune	R	P006		Oui		
RDC	031 Bureau	Mur	Plâtre + peinture	D			Non		
RDC	032 Bureau	Mur	Plâtre + peinture	D			Non		
		Allège de fenêtre	Placoplâtre	D			Non		
		Plafond	Peinture + plâtre	D			Non		
RDC	036 Bureau adjoint	Mur	Plâtre + peinture	D			Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 42/148



**BUREAU
VERITAS**

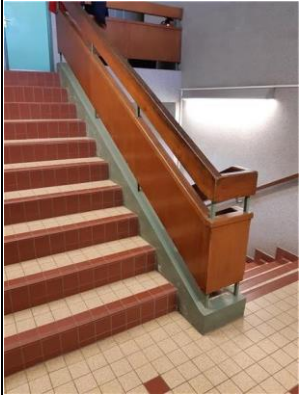ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC à R+1	Cage d'escaliers n°2	Limon	Peinture sur béton	R	P048		Non		
		Limon	Peinture sur béton	R	P049		Non		
R+1	01 109 Palier	Plénum	Isolant	R	P046		Non		
		Plafond	Peinture + enduit plâtre	R	P047		Non		
		Murs	Peinture pailletée + enduit	R	P037ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 43/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
			plâtre						
		Faux plafon	Métallique	N			Non		
R+1	01 110 Dégagement	Murs	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P037		Non		
		Plénum	Isolant	R	P046ZPSO		Non		
		Plafond	Peinture + enduit plâtre	R	P047ZPSO		Non		
		Faux plafond	Métallique	N			Non		
R+1	01 130 Dégagement	Plénum	Isolant	R	P046ZPSO		Non		
		Plafond	Peinture + enduit plâtre	R	P047ZPSO		Non		
		Murs	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P037ZPSO		Non		
		Faux plafond	Métallique	N			Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 44/148



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
EXTERIEU R	Façades	Fenêtres	Mastic vitré	R	P068		Non		
		Façades n°1	Peinture + enduit	R	P069		Non		
		Pignons n°1	Enduit + peinture	R	P070		Non		
		Façades n°2	Peinture + enduit	R	P079		Non		
		Pignons n°2	Enduit + peinture	R	P080		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219



Page 45/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Pignons n°3	Ardoises + colle	R	P081		Non		
		Pignons n°3	Peinture noire sur ardoises	R	P082		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 46/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
R+1	01 116 Chambre	Murs	Peinture + enduit	R	P038		Non		
		Cloisons	Peinture sur bois	R	P039		Non		
R+1	01 134 Chambre	Plancher	Colle - Carrelage	R	P032		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 47/148




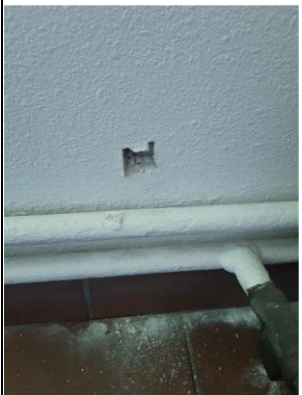
**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P033		Non		
R+1	01 124 Chambre	Plancher	Colle - Carrelage	R	P050		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 48/148




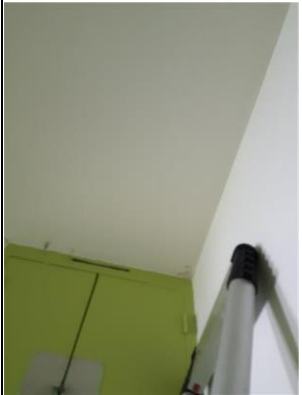
**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P051		Non		
		Murs	Peinture + enduit plâtre	R	P052		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 49/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Murs	Peinture + enduit plâtre	R	P053		Non		
		Plafond	Peinture + enduit plâtre	R	P054		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 50/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
R+1	01 143 Chambre	Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P085		Non		
		Mur	Placoplâtre	R	P086		Non		
		Plafond	Peinture + enduit plâtre	D			Oui		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 51/148



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	01 145 Chambre	Mur	Placoplâtre	R	P088		Non		
		Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P087		Oui		
		Plafond	Peinture + plâtre	R	P089		Non		
R+1	01 144 Chambre	Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre	D			Oui		
		Plafond	Revêtement + colle + plâtre	D			Oui		
		Mur	Placoplâtre + peinture pailletée	D			Non		
R+1	01 146 Chambre	Mur n°1	Placoplâtre	R	P091		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219



Page 52/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Plafond	Peinture + plâtre	R	P092		Non		
		Mur n°2	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P090		Non		
	R+1	Plancher	Colle - Carrelage	R	P034		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P035		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 53/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond dans plénum	Peinture + enduit	R	P036		Non		
R+1	01 107 Douches	Plancher	Colle - Carrelage	R	P034ZPSO		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P035ZPSO		Non		
		Plafond dans plénum	Peinture + enduit	R	P036ZPSO		Non		
R+1	01 108 Douches	Plancher	Colle - Carrelage	R	P034ZPSO		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P035ZPSO		Non		
		Plafond dans plénum	Peinture + enduit	R	P036ZPSO		Non		
R+1	01 127 Douches	Plancher	Colle - Carrelage	R	P034ZPSO		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P035ZPSO		Non		
		Plafond dans plénum	Peinture + enduit	R	P036ZPSO		Non		
R+1	01 128 Douches	Plancher	Colle - Carrelage	R	P034ZPSO		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P035ZPSO		Non		
		Plafond dans plénum	Peinture + enduit	R	P036ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 54/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	01 147 Rangement	Plancher	Colle - Carrelage	R	P083		Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P084		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 55/148




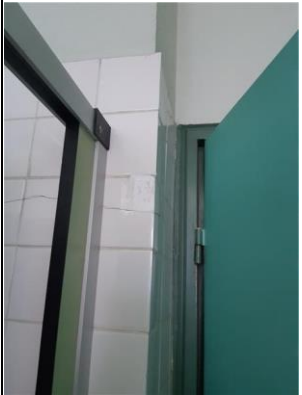
**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	01 132 Sanitaires	Plancher	Colle - Carrelage	R	P040		Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P041		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 56/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Mur	Remontée étanchéité	R	P042		Non		
		Mur	Colle - Faïence	R	P043		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 57/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Mur	Peinture + enduit ciment	R	P044		Non		
		Plafond	Peinture + enduit plâtre	R	P045		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 58/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	01 141 Sanitaires	Plancher	Colle - Carrelage	R	P055		Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P056		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 59/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Mur	Remontées étanchéités	R	P057		Non		
		Mur	Colle - Faïence	R	P058		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 60/148




**BUREAU
VERITAS**

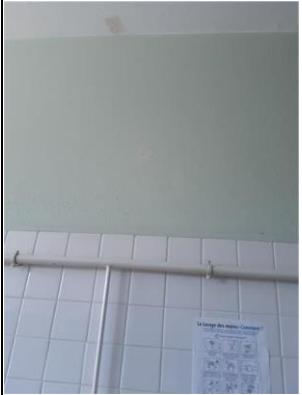ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Mur	Peinture + enduit ciment	R	P059		Non		
		Plafond	Peinture + enduit plâtre	R	P060		Oui		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 61/148





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+1	01 125 Palier	Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre	R	P061		Non		
		Plénum	Isolant	R	P062		Non		
R+1	01 120 Dégagement	Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre				Non		
		Plénum	Isolant	R	P062ZPSO		Non		
R+1	01 140 Dégagement	Mur	Peinture pailletée + enduit plâtre				Non		
		Plénum	Isolant	R	P062ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 62/148



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	Dégagement armurerie	Plancher	Colle - Carrelage	R	P019		Non		
		Plinthes	Colle - Carrelage	R	P020		Non		
		Mur	Peinture + enduit	R	P016ZPSO		Non		
		Plafond	Peinture + enduit	R	P018ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 63/148



Abréviations du tableau :

J	Décision sur la base du jugement personnel
D	Décision sur la base d'un document consulté
R	Décision sur la base d'un résultat d'analyse
M	Décision sur la base du marquage du matériau
N	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature


Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 64/148

6. ANNEXES

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Faux plafon

Emplacement

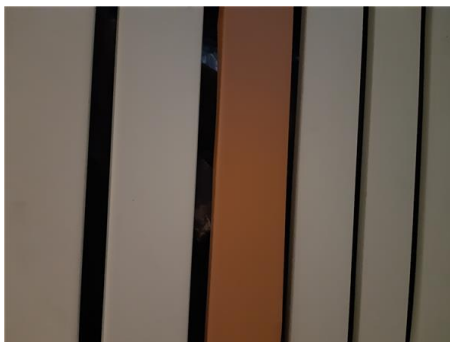

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 109 Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Métallique		RIO Florian
Localisation		
Faux plafon - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 028 Salle de cours
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 028 Salle de cours
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P003


Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 028 Salle de cours
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande de placo + enduit de lissage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - CD		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Bande de placo + enduit de lissage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P004


Emplacement

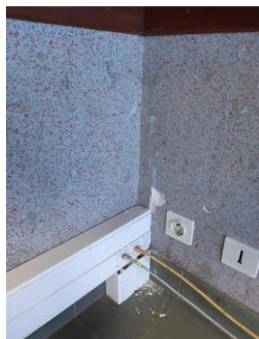

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 028 Salle de cours
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailletée + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - AB		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailletée + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P005

Emplacement

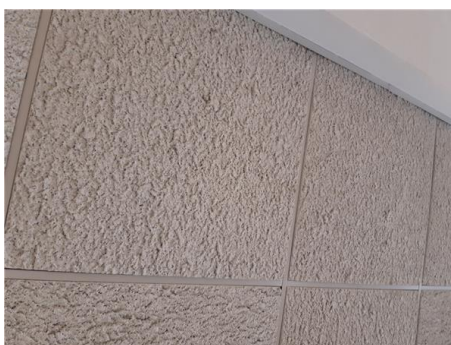

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 028 Salle de cours
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Dalles de faux-plafond		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 68/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P006

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 028 Salle de cours
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de sol + colle jaune	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Estrade		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Dalles de sol + colle jaune		0 cm

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 024 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P008

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 024 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P009

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 024 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - faïence	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / faïence		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 024 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 024 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm



BUREAU
VERITAS

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 020 Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 020 Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailletée + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailletée + enduit		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 73/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 015 Armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lé souple + colle jaune + ragréage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Lé souple + colle jaune + ragréage		0 cm

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 015 Armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle jaune	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle jaune		0 cm

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 015 Armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - AB		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 015 Armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur cloison - CD		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 015 Armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - Dégagement armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 77/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P020

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - Dégagement armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P021

Emplacement

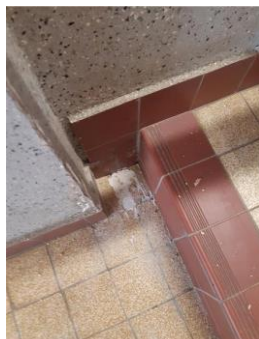

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 021 Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 020 Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrié	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Porte vitrée - B		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Mastic vitrié		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 79/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P023

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 013 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 013 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - toutes zones sauf B		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 013 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - B		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 81/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 013 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Faïence		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 013 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit ciment	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit ciment		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 013 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Toile de verre + peinture + enduit gris + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Toile de verre + peinture + enduit gris + enduit plâtre		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 006 Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailleté + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Sous face escaliers		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailleté + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 006 Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailleté + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Cloisons - Sous face D		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailleté + enduit plâtre		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 85/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 006 Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Limon - Escaliers		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture sur béton		0 cm

PRELEVEMENT : P032

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 134 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P033

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 134 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client

ESID DE BREST

Numéro de dossier

OS219

Pièce ou local

R+1 - 01 106 Douches

Matériau

Colle - Carrelage

Date de prélèvement

12/04/2021

Nom de l'opérateur

RIO Florian

Localisation

Plancher - Douche

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle / Carrelage

Support

Taille

0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 106 Douches
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Dalles de faux-plafond		0 cm

PRELEVEMENT : P036

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 106 Douches
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond dans plénum - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P037

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 110 Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailletée + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailletée + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P038

Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 116 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Murs - Placard		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 116 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur bois	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Cloisons - Placard		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture sur bois		0 cm

PRELEVEMENT : P040

Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 132 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P041

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 132 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 132 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Remontée étanchéité	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Remontée étanchéité		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 132 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Faïence		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P044

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 132 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit ciment	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit ciment		0 cm

PRELEVEMENT : P045

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 132 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit plâtre		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 94/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P046

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 109 Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plénum - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Isolant		0 cm

PRELEVEMENT : P047

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 109 Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC à R+1 - Cage d'escaliers n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Limon - Escaliers		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture sur béton		0 cm

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC à R+1 - Cage d'escaliers n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Limon - Escaliers		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture sur béton		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 124 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 124 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P052

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 124 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit plâtre		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 98/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P053


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 124 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Murs - Placard		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P054

Emplacement

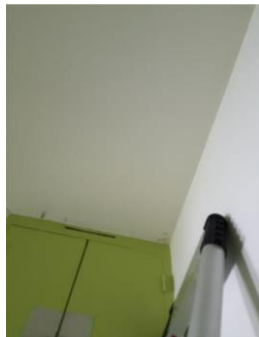

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 124 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 141 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 141 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P057

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 141 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Remontées étanchéités	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Remontées étanchéités		0 cm

PRELEVEMENT : P058

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 141 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Faïence	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Faïence		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P059

Emplacement

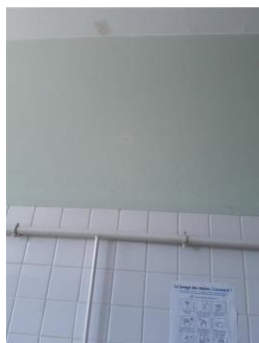

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 141 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit ciment	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit ciment		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 141 Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P061

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 125 Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailletée + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailletée + enduit plâtre		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 104/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P062

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 125 Palier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plénum - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Isolant		0 cm

PRELEVEMENT : P063

Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 019 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Marches - Escaliers		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P064

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 019 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Escaliers		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P065

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 019 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 019 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture sur béton		0 cm

PRELEVEMENT : P067

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 019 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Poteaux - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P068

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	EXTERIEUR - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitiré	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Mastic vitiré		0 cm




**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P069

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	EXTERIEUR - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Façades n°1 - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P070

Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	EXTERIEUR - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Pignons n°1 - Partie haute		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P071

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 019 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + plaques de plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + plaques de plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 005 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Marches - Escaliers		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 110/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 005 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Escaliers		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 005 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P075

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 005 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur béton	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture sur béton		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 112/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 005 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Poteaux - Toutes zones		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P077

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 005 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P078

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	RDC - 005 Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrié	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Fenêtres - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Mastic vitrié		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P079

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	EXTERIEUR - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + enduit	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Façades n°2 - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P080

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	EXTERIEUR - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Pignons n°2 - Partie haute		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P081

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	EXTERIEUR - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ardoises + colle	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Pignons n°3 - Pignon côté rue		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Ardoises + colle		0 cm

PRELEVEMENT : P082

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	EXTERIEUR - Façades
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture noire sur ardoises	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Pignons n°3 - Pignon côté rue		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture noire sur ardoises		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P083

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 147 Rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P084

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 147 Rangement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle - Carrelage	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle / Carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P085

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 143 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailletée + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones sauf C		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailletée + enduit plâtre		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 118/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P086

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 143 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Placoplâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - C		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Placoplâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P087

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 145 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailletée + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - Toutes zones sauf C		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailletée + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P088

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 145 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Placoplâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur - C		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Placoplâtre		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P089

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 145 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P090

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 146 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture pailletée + enduit plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur n°2 - Toutes zones sauf C		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture pailletée + enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P091

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 146 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Placoplâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Mur n°1 - C		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Placoplâtre		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P092

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS219	R+1 - 01 146 Chambre
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture + plâtre	12/04/2021	RIO Florian
Localisation		
Plafond - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture + plâtre		0 cm



ANNEXE : Plans et/ou Croquis

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID DE BREST	
N° dossier :	OS219	
N° planche :	1/2	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	17/05/2021	
Intervenant :	RIO Florian	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	RDC + EXTERIEUR	
Adresse :	BASE FUSCO ET DIVERS BASE FUSCO 56600 LANESTER	
Bât. - Niv. - Lot :	NC	
Commentaire :		


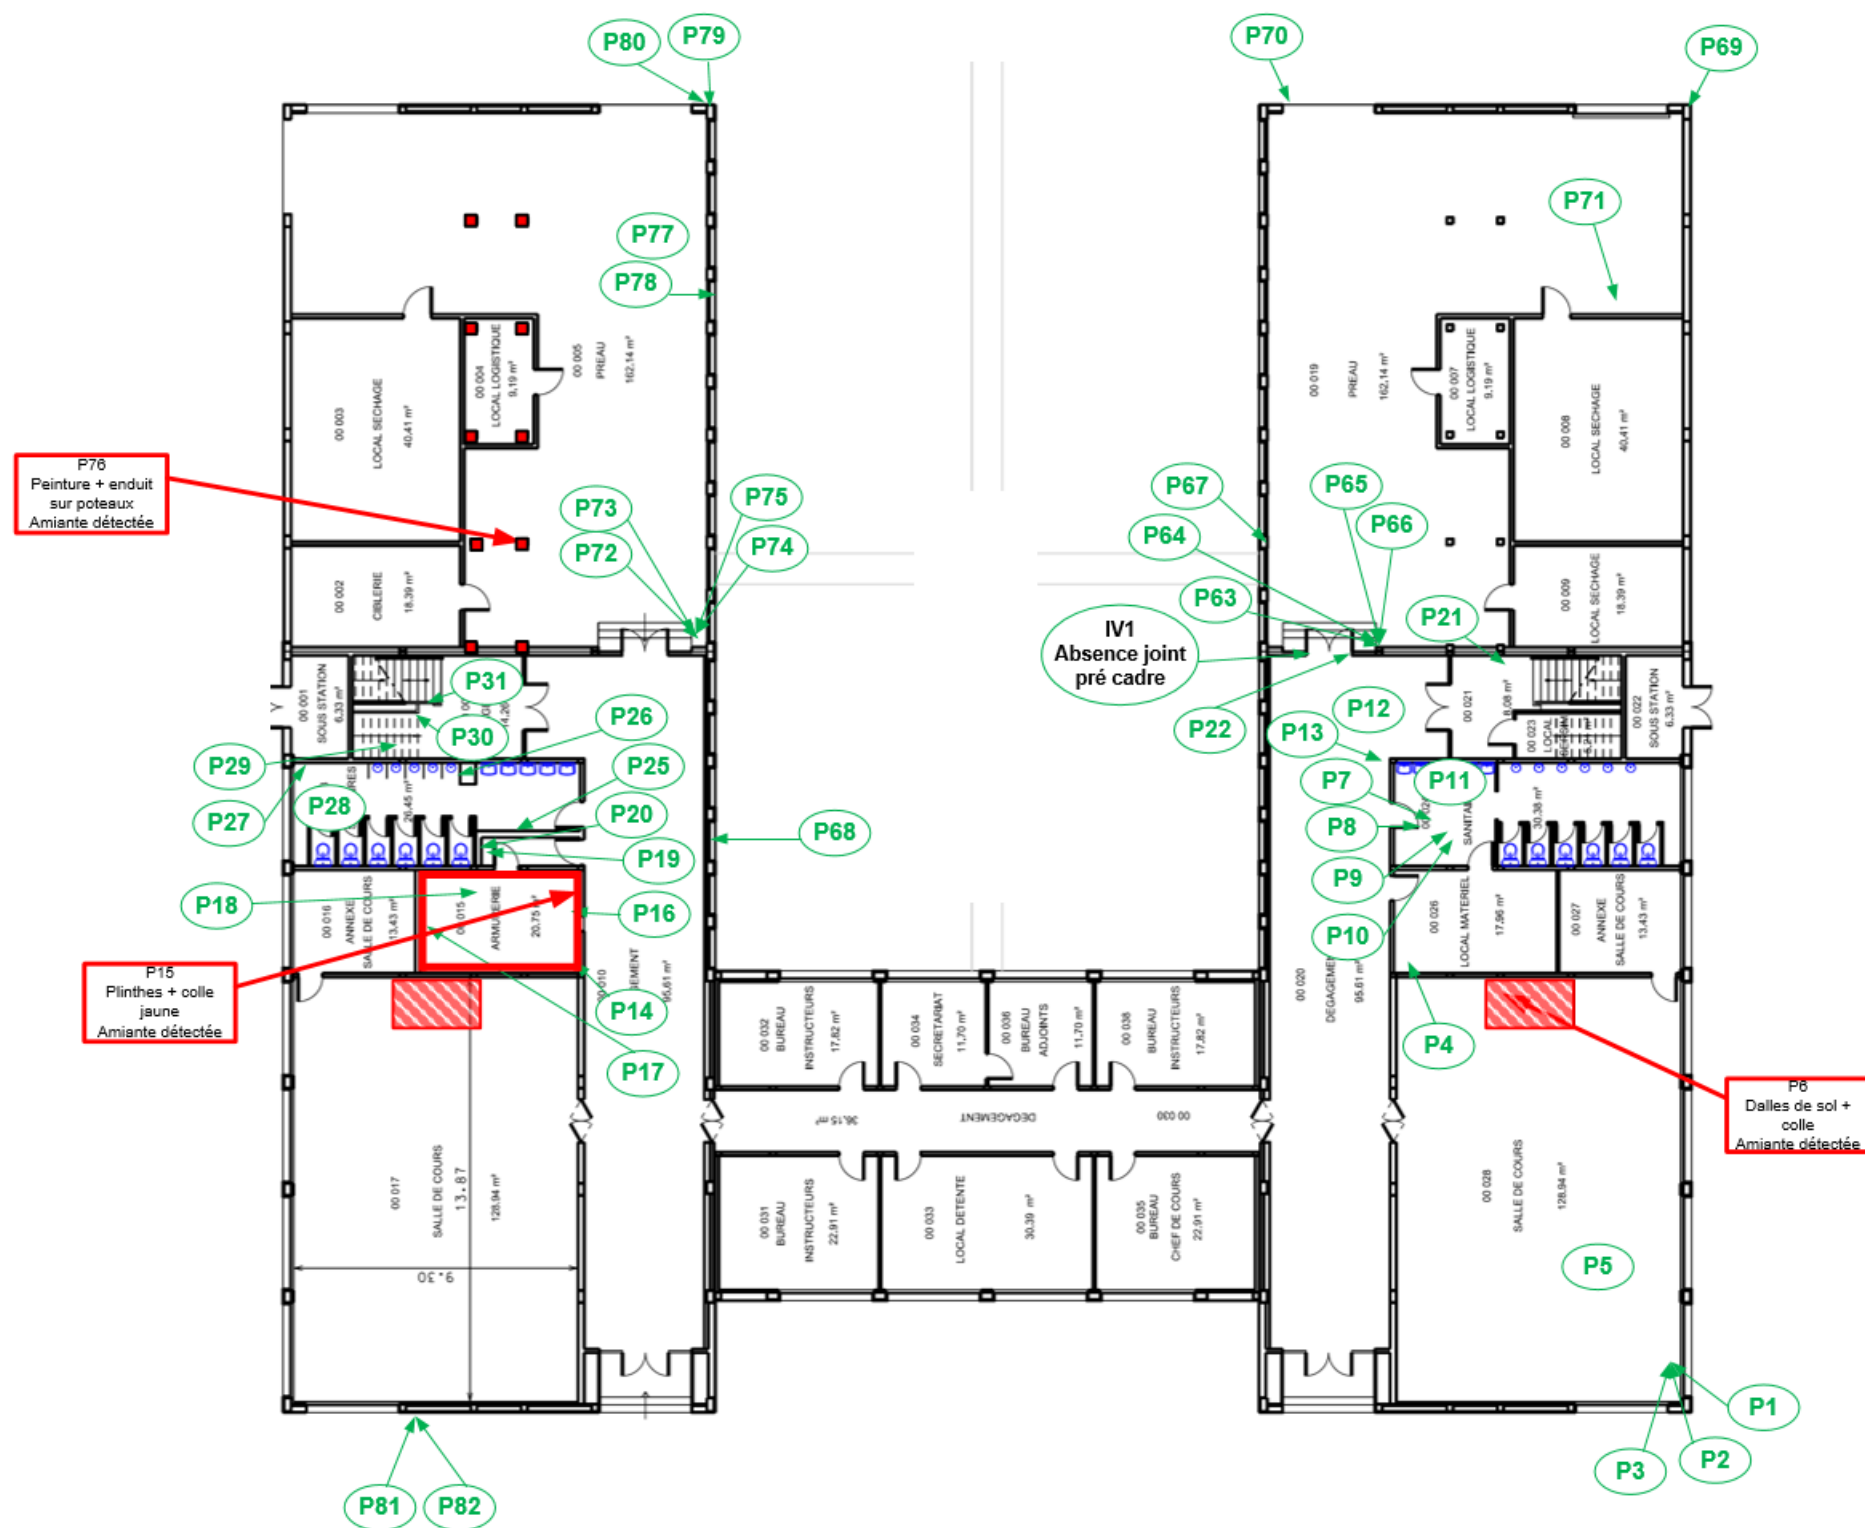


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	ESID DE BREST
N° dossier :	OS219
N° planche :	2/2 Version : 0
Type :	Croquis
Date :	17/05/2021
Intervenant :	RIO Florian
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	R+1
Adresse :	BASE FUSCO ET DIVERS BASE FUSCO 56600 LANESTER
Bât. - Niv. - Lot :	NC
Commentaire :	



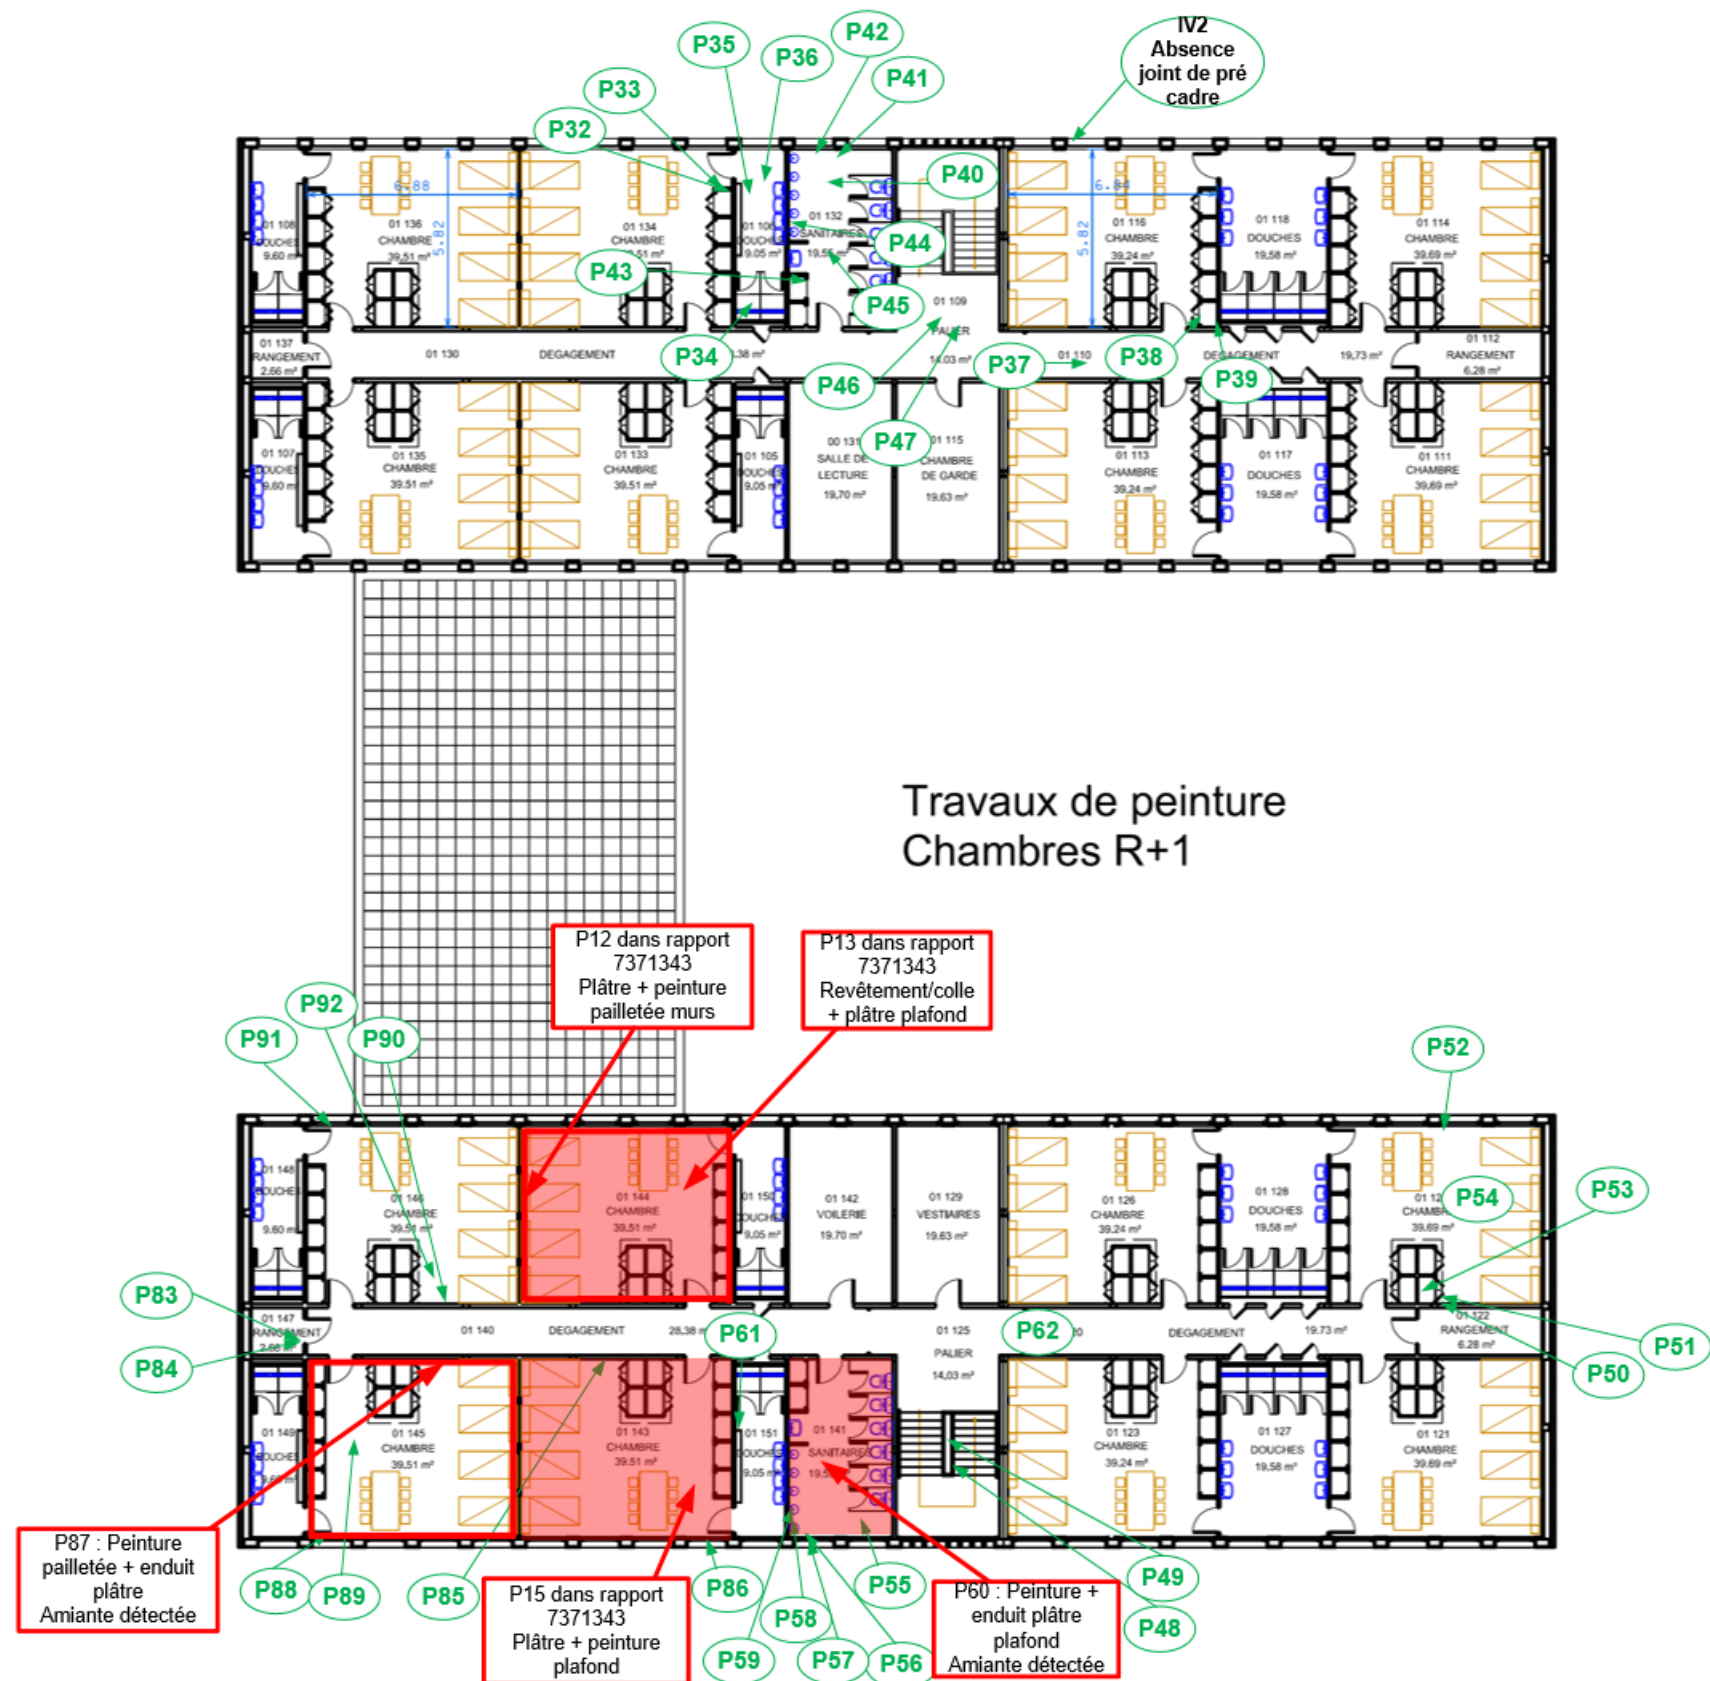

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

PV 1



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Florian RIO
2 Rue de Suède
56400 AURAY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01
Dossier N° : 21W014704
Référence dossier Client:1510797476/10642553_OS219

Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08
Date de réception : 20/04/2021
Page1/14
Date d'analyse : 23/04/2021

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P1 / (RDC) 028 Salle de cours - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MLD8	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P2 / (RDC) 028 Salle de cours - Plinthes - Toutes zones / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P3 / (RDC) 028 Salle de cours - Mur - CD / Bande de placo + enduit de lissage	Matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P4 / (RDC) 028 Salle de cours - Mur - AB / Peinture pailletée + enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P5 / (RDC) 028 Salle de cours - Plafond - Toutes zones / Dalles de faux-plafond	Matériau de type aluminium ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P6 / (RDC) 028 Salle de cours - Plancher - Estrade / Dalles de sol + colle jaune	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET / P2A2	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 ; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 2/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / P2A2	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
007	P7 / (RDC) 024 Sanitaires - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / P2A2	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P8 / (RDC) 024 Sanitaires - Plinthes - Toutes zones / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / P2A2	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P9 / (RDC) 024 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Colle - faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(i)	MET * / NK7M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P10 / (RDC) 024 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET * / NK7M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P11 / (RDC) 024 Sanitaires - Plafond - Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P12 / (RDC) 020 Dégagement - Plafond Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01
Dossier N° : 21W014704
Référence dossier Client:1510797476/10642553_OS219

Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08
Date de réception : 20/04/2021
Page3/14
Date d'analyse : 23/04/2021

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	P13 / (RDC) 020 Dégagement - Mur - Toutes zones / Peinture pailletée + enduit	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / NK7M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P14 / (RDC) 015 Armurerie - Plancher - Sol / Lé souple + colle jaune + ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P15 / (RDC) 015 Armurerie - Plinthes - Toutes zones / Colle jaune	Matériau souple de type dalle de sol (noir)(ii)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET * / NK7M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016	P16 / (RDC) 015 Armurerie - Mur - AB / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P17 / (RDC) 015 Armurerie - Mur cloisor - CD / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P18 / (RDC) 015 Armurerie - Plafond - Toutes zones / Peinture + enduit					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page4/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P19 / (RDC) Dégagement armurerie - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P20 / (RDC) Dégagement armurerie - Plinthes - Toutes zones / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P21 / (RDC) 021 Dégagement - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P22 / (RDC) 020 Dégagement - Porte vitrée - B / Mastic vitré	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple de type mastic (blanc)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P23 / (RDC) 013 Sanitaires - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P24 / (RDC) 013 Sanitaires - Plinthes - toutes zones sauf B / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P25 / (RDC) 013 Sanitaires - Plinthes - B / Colle - Carrelage					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 5/14
 Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
 Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P26 / (RDC) 013 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ;	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P27 / (RDC) 013 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Peinture + enduit ciment	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P28 / (RDC) 013 Sanitaires - Plafond - Toutes zones / Toile de verre + peinture + enduit gris + enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P29 / (RDC) 006 Dégagement - Plafond Sous face escaliers / Peinture pailleté + enduit plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P30 / (RDC) 006 Dégagement - Cloisons - Sous face D / Peinture pailleté + enduit plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P31 / (RDC) 006 Dégagement - Limon - Escaliers / Peinture sur béton	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 6/14
 Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
 Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	P32 / (R+1) 01 134 Chambre - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P33 / (R+1) 01 134 Chambre - Plinthes - Toutes zones / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rouge) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P34 / (R+1) 01 106 Douches - Plancher - Douche / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau souple (transparent) ; matériau semi-dur (gris) (granulaire)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P35 / (R+1) 01 106 Douches - Plafond - Toutes zones / Dalles de faux-plafond	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P36 / (R+1) 01 106 Douches - Plafond dans plénum - Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P37 / (R+1) 01 110 Dégagement - Murs - Toutes zones / Peinture pailletée + enduit plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / NK7M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P38 / (R+1) 01 116 Chambre - Murs - Placard / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5597
 Portée disponible sur
 www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 7/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	P39 / (R+1) 01 116 Chambre - Cloisons - Placard / Peinture sur bois	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MOLP * / QQ2H	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
040	P40 / (R+1) 01 132 Sanitaires - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	P41 / (R+1) 01 132 Sanitaires - Plinthes - Toutes zones / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	P42 / (R+1) 01 132 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Remontée étanchéité	Matériau semi-dur de type plaque (bitumineux) (noir) (fibreux)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043	P43 / (R+1) 01 132 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	P44 / (R+1) 01 132 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Peinture + enduit ciment	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045	P45 / (R+1) 01 132 Sanitaires - Plafond - Toutes zones / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 8/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
046	P46 / (R+1) 01 109 Palier - Plénum - Toutes zones / Isolant	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; (pulvérulent) (noir)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QQ2H	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
047	P47 / (R+1) 01 109 Palier - Plafond - Toutes zones / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048	P48 / (RDC à R+1) Cage d'escaliers n°2 - Limon - Escaliers / Peinture sur béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049	P49 / (RDC à R+1) Cage d'escaliers n°2 - Limon - Escaliers / Peinture sur béton	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	P50 / (R+1) 01 124 Chambre - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
051	P51 / (R+1) 01 124 Chambre - Plinthes - Toutes zones / Colle - Carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	P52 / (R+1) 01 124 Chambre - Murs - Toutes zones / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 9/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / DD7W	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
053	P53 / (R+1) 01 124 Chambre - Murs - Placard / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054	P54 / (R+1) 01 124 Chambre - Plafond - Toutes zones / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)(i)	MET * / NK7M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	P55 / (R+1) 01 141 Sanitaires - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056	P56 / (R+1) 01 141 Sanitaires - Plinthes - Toutes zones / Colle - Carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
057	P57 / (R+1) 01 141 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Remontées étanchéités	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	P58 / (R+1) 01 141 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Colle - Faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	P59 / (R+1) 01 141 Sanitaires - Mur - Toutes zones / Peinture + enduit ciment	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 10/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	P60 / (R+1) 01 141 Sanitaires - Plafond - Toutes zones / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
061	P61 / (R+1) 01 125 Palier - Mur - Toutes zones / Peinture pailletée + enduit plâtre	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062	P62 / (R+1) 01 125 Palier - Plénum - Toutes zones / Isolant	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; (pulvérulent) (noir)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / QQ2H	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
063	P63 / (RDC) 019 Préau - Marches - Escaliers / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
064	P64 / (RDC) 019 Préau - Plinthes - Escaliers / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
065	P65 / (RDC) 019 Préau - Murs - Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066	P66 / (RDC) 019 Préau - Plancher - Sol / Peinture sur béton	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (noir)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 11/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	P67 / (RDC) 019 Préau - Poteaux - Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) + (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068	P68 / (EXTERIEUR) Façades - Fenêtres - Toutes zones / Mastic vitré	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
069	P69 / (EXTERIEUR) Façades - Façades n°1 - Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
070	P70 / (EXTERIEUR) Façades - Pignons n°1 - Partie haute / Enduit + peinture	(pulvérulent) (noir) (granulaire) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
071	P71 / (RDC) 019 Préau - Plafond - Toutes zones / Peinture + plaques de plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
072	P72 / (RDC) 005 Préau - Marches - Escaliers / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) + (beige)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
073	P73 / (RDC) 005 Préau - Plinthes - Escaliers / Colle - Carrelage	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET * / NK7M	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
074	P74 / (RDC) 005 Préau - Mur - Toutes zones / Peinture + enduit					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 12/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET / NK7M *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
075	P75 / (RDC) 005 Préau - Plancher - Sol / Peinture sur béton	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
076	P76 / (RDC) 005 Préau - Poteaux - Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) + (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET / NK7M *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
077	P77 / (RDC) 005 Préau - Plafond - Toutes zones / Peinture + enduit plâtre	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
078	P78 / (RDC) 005 Préau - Fenêtres - Toutes zones / Mastic vitrié	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
079	P79 / (EXTERIEUR) Façades - Façades n°2 - Toutes zones / Peinture + enduit	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
080	P80 / (EXTERIEUR) Façades - Pignons n°2 - Partie haute / Enduit + peinture	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / MLD8 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
081	P81 / (EXTERIEUR) Façades - Pignons n°3 - Pignon côté rue / Ardoises + colle					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01 Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08 Page 13/14
Dossier N° : 21W014704 Date de réception : 20/04/2021 Date d'analyse : 23/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type ardoise (gris) ; matériau dur (gris) (granulaire) ; matériau de type peinture (blanc)	MET* / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
082	P82 / (EXTERIEUR) Façades - Pignons n°3 - Pignon côté rue / Peinture noire sur ardoises	Matériau de type peinture (noir)	MET* / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU
VERITAS



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024110-01
Dossier N° : 21W014704
Référence dossier Client:1510797476/10642553_OS219

Date d'émission de rapport : 26/04/2021 19:08
Date de réception : 20/04/2021
Page 14/14
Date d'analyse : 23/04/2021

Nicolas Guillet
Référént Technique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV 2



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Florian RIO
2 Rue de Suède
56400 AURAY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024877-01
Dossier N° : 21W015799
Référence dossier Client:1510797476/10642553_OS219

Date d'émission de rapport : 28/04/2021 17:53
Date de réception : 27/04/2021
Page1/2
Date d'analyse : 27/04/2021

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P83 / (R+1) 01 147 Rangement - Plancher - Sol / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / T7WY	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P84 / (R+1) 01 147 Rangement - Plinthes - Toutes zones / Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / T7WY	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU
VERITAS



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-024877-01
Dossier N° : 21W015799
Référence dossier Client:1510797476/10642553_OS219

Date d'émission de rapport : 28/04/2021 17:53
Date de réception : 27/04/2021
Page2/2
Date d'analyse : 27/04/2021

Matthias Dupin
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV 3



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Florian RIO
2 Rue de Suède
56400 AURAY

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-025832-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2021 11:23 Page1/3
Dossier N° : 21W015972 Date de réception : 28/04/2021 Date d'analyse : 28/04/2021
Référence dossier Client:1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P85 / (R+1) 01 143 Chambre - Mur - Toute: zones sauf C / Peinture pailletée + enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(i)	MET * / MLD8	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P86 / (R+1) 01 143 Chambre - Mur - C / Placoplâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP * / TFC3	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
003	P87 / (R+1) 01 145 Chambre - Mur - Toute: zones sauf C / Peinture pailletée + enduit plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(ii)	MET * / AMV5	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	P88 / (R+1) 01 145 Chambre - Mur - C / Placoplâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) + (marron)	MOLP * / TFC3	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-025832-01 Date d'émission de rapport : 30/04/2021 11:23 Page 2/3
 Dossier N° : 21W015972 Date de réception : 28/04/2021 Date d'analyse : 28/04/2021
 Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P89 / (R+1) 01 145 Chambre - Plafond - Toutes zones / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / T8CL *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P90 / (R+1) 01 146 Chambre - Mur n°2 - Toutes zones sauf C / Peinture pailletée + enduit plâtre	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / T8CL *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P91 / (R+1) 01 146 Chambre - Mur n°1 - C / Placoplâtre	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / T8CL *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P92 / (R+1) 01 146 Chambre - Plafond - Toutes zones / Peinture + plâtre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)	MET / T8CL *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-NS-025832-01	Date d'émission de rapport : 30/04/2021 11:23	Page 3/3
Dossier N° : 21W015972	Date de réception : 28/04/2021	Date d'analyse : 28/04/2021
Référence dossier Client: 1510797476/10642553_OS219		

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Clément Groussin
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 NANTES Cedex 3, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





BUREAU
VERITAS

ANNEXE : Certificat de compétence



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

RIO Florian
sous le numéro 19-1552

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 17/07/2019 | Validité : 16/07/2024 |
| <small>Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 17/07/2019 | Validité : 16/07/2024 |
| <small>Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 11/09/2019 | Validité : 10/09/2024 |
| <small>Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 11/09/2019 | Validité : 10/09/2024 |
| <small>Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.</small> | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 20/11/2019 | Validité : 19/11/2024 |
| <small>Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009</small> | | | |



Accréditation
n°4-0540
portée étendue sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : BAT EPHREME

G2D : 560098503DG554

10642553/OS219

Page 145/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



ANNEXE : Attestation d'assurance

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : BAT EPHREME	G2D : 560098503DG554
	10642553/OS219	Page 146/148

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



Europe

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mэрule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mэрule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

- 3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**
- 6) Toutes **missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**
- 7) Toutes **missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime **d'assurance**, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.



Paris, le 15/12/2020


MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

A Adresse du bien BASE FUSCO ET DIVERS BASE FUSCO 56600 LANESTER	B Propriétaire Nom : ESID DE BREST Adresse : BCRM DE BREST 29240 BREST
C Commanditaire de la mission Nom : ESID DE BREST Qualité : Donneur d'ordre	
Adresse : BCRM DE BREST 29240 BREST	
D L'appareil à fluorescence X Nom du fabricant de l'appareil : Heuresis Modèle de l'appareil : Pb200i N° de série : 1394	
Nature du radionucléide : Cobalt 57 Date du dernier chargement de la source : 25/12/2019 Activité de la source à cette date : 185 Mbq	
E Execution de la mission Rapport N° : OS219 P Date d'intervention : 12/04/2021	
Date du rapport : 17/05/2021	
F Nature des Travaux Réfection totale du bâtiment.	
G Périmètre de la mission Ensemble du bâtiment.	
H Cachet du diagnostiqueur	
Signature  	Société : BUREAU VERITAS EXPLOITATION Nom du diagnostiqueur : RIO Florian Organisme d'assurance : MSIG Insurance Europe AG Police : F210.16.0414.

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE.....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION.....	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
PERIMETRE DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

CADRE REGLEMENTAIRE3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS.....	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION3

L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC.....	3
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL.....	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	3
LISTE DES LOCAUX VISITES	3
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	5

METHODOLOGIE EMPLOYEE5

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	7
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	7

PRESENTATION DES RESULTATS8

CROQUIS9

RESULTATS DES MESURES12

COMMENTAIRES14

ANNEXES15

NOTICE D'INFORMATION.....	15
---------------------------	----

1	CADRE REGLEMENTAIRE
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants	

2	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION
2.1	L'auteur du diagnostic
Nom et prénom : RIO Florian	
2.2	Personne compétente en radioprotection (PCR)
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : LACROSSE Thibault	
2.3	Etalonnage de l'appareil
Fabriquant de l'étalon : HEURESIS N° NIST de l'étalon : SRM 2573 Concentration : 1,04 mg/cm² Incertitude : 0,064 mg/cm²	

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	12/04/2021	1,02
En fin de mission	16	12/04/2021	1,02
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4	Le laboratoire d'analyse éventuel
Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC Coordonnées : NC	

2.5	Description de l'ensemble immobilier
Année de construction : NC Nombre de bâtiments : 1 Nombre de cages d'escalier : 2 Nombre de niveaux : 2	

2.6	Le bien objet de la mission
Adresse : BASE FUSCO ET DIVERS BASE FUSCO 56600 LANESTER Type : BAT EPHREME Nombre de Pièces : Référence Cadastre : NC Bâtiment : Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment : Autres Accompagnateur : Aucun	

2.7	Occupation du bien
L'occupant est : <input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input checked="" type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :	

2.8	Liste des locaux visités	
N°	Local	Etage

2.8 Liste des locaux visités		
1	001 Sous station	RDC
2	002 Cible	RDC
3	003 Local séchage	RDC
4	004 Local logistique	RDC
5	005 Préau	RDC
6	006 Dégagement	RDC
7	010 Dégagement	RDC
8	013 Sanitaires	RDC
9	015 Armurerie	RDC
10	016 Annexe salle de cours	RDC
11	017 Salle de cours	RDC
12	008 Local séchage	RDC
13	009 Local séchage	RDC
14	007 Local logistique	RDC
15	019 Préau	RDC
16	022 Sous station	RDC
17	023 Local Sertim	RDC
18	021 Dégagement	RDC
19	024 Sanitaires	RDC
20	020 Dégagement	RDC
21	026 Local matériel	RDC
22	027 Annexe salle de cours	RDC
23	028 Salle de cours	RDC
24	030 Dégagement	RDC
25	031 Bureau	RDC
26	032 Bureau	RDC
27	033 Local détente	RDC
28	034 Secretariat	RDC
29	036 Bureau adjoint	RDC
30	035 Bureau chef de cours	RDC
31	038 Bureau instructeur	RDC
32	Cage d'escaliers n°1	RDC à R+1
33	Cage d'escaliers n°2	RDC à R+1
34	01 109 Palier	R+1
35	01 110 Dégagement	R+1
36	01 112 Rangement	R+1
37	01 130 Dégagement	R+1
38	01 137 Rangement	R+1
39	Façades	EXTERIEUR
40	Toitures	EXTERIEUR
41	01 116 Chambre	R+1
42	01 114 Chambre	R+1
43	01 111 Chambre	R+1
44	01 113 Chambre	R+1
45	01 115 Chambre de garde	R+1
46	01 131 Salle de lecture	R+1
47	01 133 Chambre	R+1
48	01 135 Chambre	R+1
49	01 136 Chambre	R+1

2.8 Liste des locaux visites		
50	01 134 Chambre	R+1
51	01 121 Chambre	R+1
52	01 123 Chambre	R+1
53	01 124 Chambre	R+1
54	01 126 Chambre	R+1
55	01 143 Chambre	R+1
56	01 145 Chambre	R+1
57	01 144 Chambre	R+1
58	01 146 Chambre	R+1
59	01 118 Douches	R+1
60	01 117 Douches	R+1
61	01 105 Douches	R+1
62	01 106 Douches	R+1
63	01 107 Douches	R+1
64	01 108 Douches	R+1
65	01 127 Douches	R+1
66	01 128 Douches	R+1
67	01 148 Douches	R+1
68	01 149 Douches	R+1
69	01 150 Douches	R+1
70	01 151 Douches	R+1
71	01 122 Rangement	R+1
72	01 147 Rangement	R+1
73	01 132 Sanitaires	R+1
74	01 141 Sanitaires	R+1
75	01 125 Palier	R+1
76	01 120 Dégagement	R+1
77	01 140 Dégagement	R+1
78	Dégagement armurerie	RDC

2.9 Liste des locaux non visites		
Néant, tous les locaux ont été visités.		


3 METHODOLOGIE EMPLOYEE		
<p><u>Calibrage de l'appareil à fluorescence X</u></p> <p>Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.</p> <p><u>Identification du bien objet de la mission</u></p> <p>L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.</p> <p><u>Identification des locaux</u></p> <p>Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.</p> <p>Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :</p> <ul style="list-style-type: none"> – chaque palier ; – chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers. <p>En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.</p> <p><u>Identification des zones</u></p>		

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

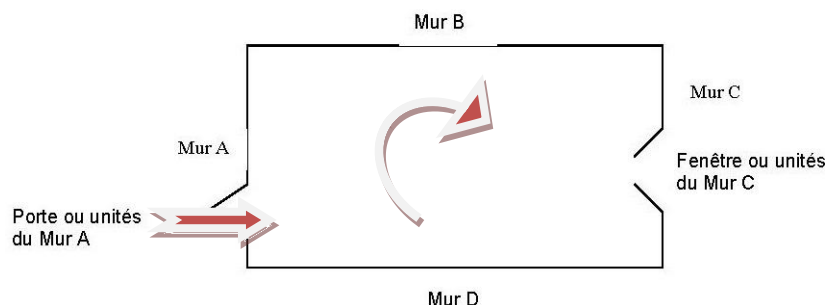

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.


La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.


Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

R+1 Chambres 01 111 à 01 136

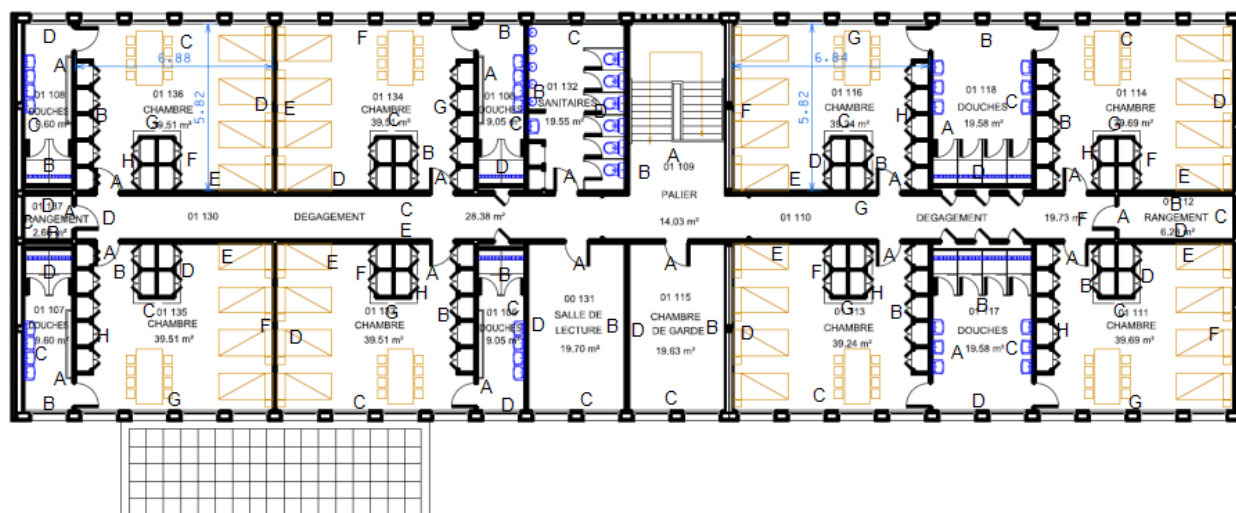


R+1 Chambres 01 121 à 01 146

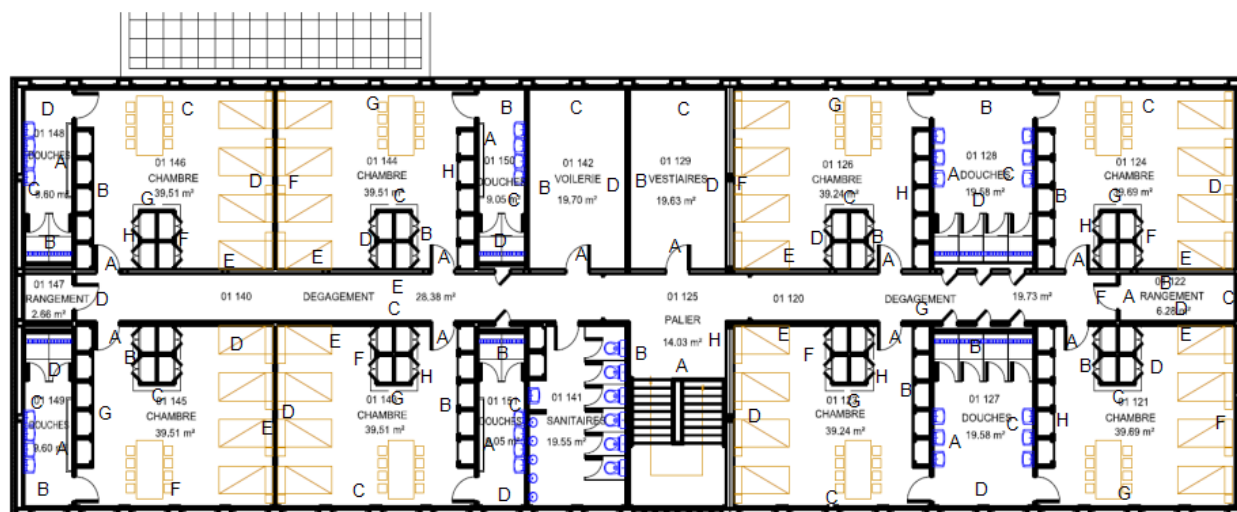

6 RESULTATS DES MESURES

Local : 01 118 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2	A et C	Conduits 	Plomb		HD	3	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	1	0

Local : 01 117 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
3	A et C	Conduits	Plomb		HD	4	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	1	0

Local : 01 105 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
4	B	Conduits			HD	5	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	1	0

Local : 01 106 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5	C	Conduits			HD	3	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	1	0

Local : 01 107 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
6	C	Conduits			HD	0,14	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1	0

Local : 01 108 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
7	C	Conduits			HD	4	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1	0

Local : 01 127 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
9	A	Conduits n°2	Plomb		HD	4	0,01	
8	C	Conduits n°1	Plomb		HD	0,05	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	2	0

Local : 01 128 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
10	A	Conduits n°1	Plomb		HD	4	0,01	
11	C	Conduits n°2	Plomb		HD	5	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	2	0

Local : 01 148 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
12	C	Conduits	Plomb		HD	4	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1	0

Local : 01 149 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
13	C	Conduits	Plomb		HD	4	0,01	

	Total	Non mesurées
--	--------------	---------------------

Nombre d'unités de diagnostic	1	0
-------------------------------	---	---

Local : 01 150 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
14	C	Conduit	Plomb		HD	5	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1	0

Local : 01 151 Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
15	C	Conduit	Plomb		HD	6	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	1	0

LEGENDE

Localisation	HG : en Haut à Gauche MG : au Milieu à Gauche BG : en Bas à Gauche	HC : en Haut au Centre C : au Centre BC : en Bas au Centre	HD : en Haut à Droite MD : au Milieu à Droite BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé EU : Etat d'usage		
	NV : Non visible D : Dégradé		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	14	0

7 COMMENTAIRES

Néant

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils.) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)

Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)