

Annexe n°3

Rapports de diagnostic :

- amiante avant travaux ;
- plomb.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION BRETAGNE
Espace Tertiaire Porte Océane 2
25 rue du Danemark
56400 BRECH

Adrien.BARRE@bureauveritas.com

ESID DE BREST
BCRM DE BREST
15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16
29240 BREST

Date de la commande : 06/04/2021
Rapport N°: 10639851/OS 218
Rapport établie le : 19/04/2021

A l'attention de Mr LE BALCH



Cf conclusions au §2

RAPPORT de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017
modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 de Septembre 2017

Immeuble : Composant : G2D :	BASE FUSCO ET DIVERS MUTEL 560098503D0560	Propriétaire :	ESID DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
Adresse :	Base des fusiliers marins 56600 LANESTER	Donneur d'ordre :	ESID DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
Date du constat :	Du 07/04/2021 au 08/04/2021	Accompagnateur	Mr CORVEC
Liste locaux concernés par les travaux :	Voir paragraphe 1.3		
Diagnosticqueur :	Monsieur Adrien BARRE 		

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par :

BUREAU VERITAS CERTIFICATION - Le Guillaumet
60, Avenue du Général De Gaulle
92046 PARIS LA DEFENSE
Certificat n° 2907559 délivré le 06/01/2017 et valable jusqu'au 05/01/2022

Compagnie d'assurance de Bureau Veritas : MSIG Insurance Europe AG (Ref. contrat : F210.16.0414.).
Date de fin de validité : 31/12/2021

Laboratoire d'analyse des échantillons : CARSO LSEHL
4, avenue Jean Moulin 69633 VÉNISSIEUX CEDEX
N° d'accréditation COFRAC pour les analyses : 1-1531

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION	3
1.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	3
1.2 PROGRAMME DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	3
1.3 PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE.....	9
2. CONCLUSIONS.....	12
2.1 MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	12
2.2 INVESTIGATIONS APPROFONDIES A REALISER ET MOYENS D'ACCES A METTRE EN ŒUVRE PAR LE DONNEUR D'ORDRE	13
INFORMATIONS GENERALES.....	14
2.3 IMMEUBLE BATI OBJET DE LA MISSION	14
2.4 INTERVENANTS.....	14
2.5 LABORATOIRE.....	14
3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE.....	15
3.1 TEXTES REGLEMENTAIRES.....	15
3.2 METHODOLOGIE DE LA MISSION.....	15
3.3 LIMITES DE LA MISSION.....	16
3.4 OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES.....	16
4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	17
4.1 DATE(S) DE VISITE(S)	17
4.2 DOCUMENTS REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE OU DISPONIBLES LORS DE LA VISITE	17
4.3 ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF X 46-020.....	17
5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	18
6. ANNEXES.....	51

1. PROGRAMMES ET PERIMETRE DE LA MISSION

1.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROGRAMME DES TRAVAUX

selon email de Mr LE BALCH en date du 27/11/2020. Prog : réhabilitation lourde – Pas de déconstruction
=> tous les locaux sont impactés, les façades et pignons également (remplacement de l'isolation et des menuiseries extérieures), la verrière extérieure doit être déposée.

1.2 Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il est établi préalablement au repérage et définit les ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus, susceptibles d'être présents dans l'immeuble bâti

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.



**BUREAU
VERITAS**

Ouvrages ou composants et parties d'ouvrages ou de composants concernés par les travaux prévus

OUVRAGES OU COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION	PARTIES D'OUVRAGES OU DE COMPOSANTS A INSPECTER OU A SONDER	MATERIAU OU PRODUIT	COMMENTAIRE
2 - PAROIS VERTICALES EXTERIEURES ET FAÇADES			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	P	
	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Joint d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses	M	
	Revêtements intérieurs anti condensation (hors peintures)	P	
	Peintures des bardages métalliques	M	
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	M	
	Carton-amiante	M	
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	M	
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure	P	
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes	P	
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)	P	
	Peintures décoratives	M	
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation	P	
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)	P	
	Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches	P	
3 - PAROIS VERTICALES INTERIEURES			
Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou	M	

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 4/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



	talochés		
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M	
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P	
Poteaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M	
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibrespiment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P	
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Flocages	M	
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	P	
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M	
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P	
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M	
	Bandes calicot	M	
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P	
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P	
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite	P	
	Isolants intérieurs des portes	P	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
--	--------------------------	-----------------------------

	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescents	M	
4 - PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS			
Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescents	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
Poutres et charpentes	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P	
	Peintures intumescents	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M	
Gaines et coffres horizontaux	Flocages	M	
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M	
	Bandes calicot	P	
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M	
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P	
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M	
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P	
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre	P	



**BUREAU
VERITAS**

	panneaux		
	Pare vapeur	P	
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P	
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P	
Suspentes et contrevents	Flocages	M	
	Protections en plâtre	M	
	Peintures intumescents	M	

5 - PLANCHERS ET PLANCHERS TECHNIQUES

Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	
	Joints de dilatation et d'assemblage	P	
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P	
	Enduit de cuvelage	M	
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M	

6 - CONDUITS ET ACCESSOIRES INTERIEURS

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)	M	
	Matelas	P	
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage	M	
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides	M	
	Rubans adhésifs	P	
	Mastics	M	
	Conduits en fibres-ciment, manchons	P	
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)	P	

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
--	--------------------------	-----------------------------

10639851/OS 218

Page 7/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu	P	
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)	P	
	Volets coupe-feu y compris ossature	P	
	Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets coupe-feu	M	
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment	P	
	Joints d'étanchéité des trappes	M	

1.3 Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :



**BUREAU
VERITAS**

LOCAL	ETAGE	VISITE
Hall d'entrée	RDC	OUI
Bureau officier 1	RDC	OUI
Bureau officier 2	RDC	OUI
Bureau commandant	RDC	OUI
Bureau adjudant	RDC	OUI
Douches	RDC	OUI
couloir	RDC	OUI
Salle de conférence Strasbourg	RDC	OUI
sanitaires n°1	RDC	OUI
Bureau instructeurs	RDC	OUI
Bureau maître charge	RDC	OUI
Bureau maître de cours	RDC	OUI
Bureau chef de sections	RDC	OUI
Bureau instructeurs	RDC	OUI
Salle d'attente	RDC	OUI
Local COP	RDC	OUI
Bureau adjudant CEF	RDC	OUI
Salle de détente Vosges	RDC	OUI
Armurerie	RDC	OUI
TGBT	RDC	OUI
TGS 012	RDC	OUI
Local Sersim	RDC	OUI
Voilerie	RDC	OUI
Salle de cours Moulin de Laffaux	RDC	OUI
sanitaires n°2	RDC	OUI
salle de cours Garigliano	RDC	OUI
Salle de cours l'Yser	RDC	OUI
Salle de cours Haille	RDC	OUI
Bureau PMM	RDC	OUI
salle de cours Dixmude	RDC	OUI
Local 034	RDC	OUI
Salle de cours Djebel M'ZI	RDC	OUI
Circulation (dégagement)	R+1	OUI
Accès étage	RDC	OUI
Douches	R+1	OUI
Sanitaires	R+1	OUI
Ensemble des chambres	R+1	OUI
Sechoir buanderie	R+1	OUI



LOCAL	ETAGE	VISITE
Chambre adjudant	R+1	OUI
Douches	R+2	OUI
ensemble des chambres	R+2	OUI
Sanitaires	R+2	OUI
Chambre adjudant	R+2	OUI
Séchoir/ buanderie	R+2	OUI
Dégagement	R+2	OUI
Douches	R+3	OUI
Chambres	R+3	OUI
Sanitaires	R+3	OUI
Chambre adjudant	R+3	OUI
Séchoir/ buanderie	R+3	OUI
Dégagement	R+3	OUI
Douches	R+4	OUI
Chambres	R+4	OUI
Sanitaires	R+4	OUI
Chambre adjudant	R+4	OUI
Séchoir/ buanderie	R+4	OUI
Dégagement	R+4	OUI
Soute matériel	R-1	OUI
Bagadou	R-1	OUI
Sous station	R-1	OUI
Circulation	R-1	OUI
Local logistique	RDC	OUI
point d'eau bureau commandant	RDC	OUI
salon de coiffure	RDC	OUI
dgt armurerie	RDC	OUI
Gaines techniques	R+4	OUI
façade extérieure		OUI

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

2.1 Matériaux et produits contenant de l'amiante

LOCAL	OUVRAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	PHOTO	OBSERVATION
façade extérieure	Conduit de ventilation, jonction façade/ vide sanitaire - Inspection visuelle 1	Amiante ciment		cf rapport 7088316/1/1/OS569 du 19/10/2017
	Fourreau	Amiante ciment		

2.2 Investigations approfondies à réaliser et moyens d'accès à mettre en œuvre par le donneur d'ordre

Parties de bâtiment restant à investiguer

Sans objet

Ouvrages ou parties d'ouvrage restant à investiguer

Sans objet

INFORMATIONS GENERALES

2.3 Immeuble bâti objet de la mission

Dénomination :	BASE FUSCO ET DIVERS
Adresse complète :	Base des fusiliers marins 56600 LANESTER
Composant :	MUTEL
G2D :	560098503D0560
Référence Cadastre :	NC
Date du Permis de Construire :	Non communiquée
Date de construction :	1993
Fonction principale du bâtiment :	Bâtiment

2.4 Intervenants

Propriétaire de l'immeuble :	ESID DE BREST
	15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST

Donneur d'ordre :	ESID DE BREST
	15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST

Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur Adrien BARRE
Nom et adresse de l'entreprise :	BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25 rue du Danemark 56400 BRECH
Siret :	79018467500417
Assurance :	MSIG Insurance Europe AG - F210.16.0414.

2.5 Laboratoire

Laboratoire	Adresse	Téléphone	Numéro d'accréditation
CARSO LSEHL	4, avenue Jean Moulin 69633 VÉNISSIEUX CEDEX		1-1531

3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

3.1 Textes réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

3.2 Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les parties de bâtiment concernées et affectées par le programme des travaux.

Il identifie les ouvrages de la construction, puis inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante en se référant à l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle des ouvrages de la construction afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.

Cette inspection peut être suivie :

- d'investigations approfondies qui peuvent être destructives,
- de sondages,
- de prélèvements pour déterminer par analyse, la présence effective d'amiante dans les matériaux et produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Les matériaux et produits sont identifiés, localisés, et leurs caractéristiques sont renseignées.

En fonction des informations dont il dispose (documents, marquage sur les matériaux), de sa connaissance des matériaux et produits, l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), il effectue un (ou des) prélèvement(s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure.

Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 16/07/2019, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

3.3 Limites de la mission

Le présent repérage ne peut être utilisé que dans les limites de la présente mission et uniquement pour le périmètre et le programme des travaux prévus communiqués par le donneur d'ordre.

La présente mission n'est en aucun cas assimilable à un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux de démolition tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas adaptée ni suffisante à l'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

Dans le cadre de notre mission, seuls les ouvrages et parties d'ouvrages clairement identifiés comme concernés par les travaux prévus selon le programme et le périmètre fourni par le donneur d'ordre, font l'objet du présent repérage.

En cas de programme et/ou de périmètre de travaux imprécis, insuffisamment détaillé, non abouti ou ambigu, il revient au donneur d'ordre de vérifier que les produits et matériaux impactés par les travaux prévus ont bien fait l'objet de recherche de présence ou d'absence d'amiante.

En cas de changement, ajout ou modification du périmètre et/ou du programme de travaux, il conviendra au donneur d'ordre de faire réaliser les investigations supplémentaires nécessaires.

La recherche des matériaux pouvant contenir de l'amiante (MPCA) de l'annexe I de l'arrêté du 16/07/2019 est réalisée par recherche visuelle et investigation destructrice d'ouvrages et de parties d'ouvrages, avec prélèvements d'échantillons selon une méthode d'échantillonnage respectant en cela les prescriptions de cette norme.

L'ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entraîner la dénaturation de ceux-ci et donner lieu à la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi, des fibres peuvent migrer et polluer un produit ou un matériau non réputé contenir de l'amiante, se trouvant à proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matière de repérage d'amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.

3.4 Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

4.1 Date(s) de visite(s)

07/04/2021

4.2 Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante

DATE	REFERENCE	CONCLUSIONS
19/10/2017	7088316/1/1/OS569	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Autres documents

TITRE	REFERENCE
Programme de travaux	Email de Mr LE BALCH du 27/11/2020
PPA - 560098503DG560 - RDC	Plan RDC
PPA - 560098503DG560 - ETAGE 1	Plan R+1
PPA - 560098503DG560 - ETAGE 2	Plan R+2
PPA - 560098503DG560 - ETAGE 3	Plan R+3
PPA - 560098503DG560 - ETAGE 4	Plan R+4
PPA - 560098503DG560 - SOUS SOL	Plan sous-sol

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport à la norme NF X 46-020

- Absence d'informations sur la date de délivrance du permis de construire
- Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place



5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 18/139



**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	Hall d'entrée	Mur	Peinture paillette + Enduit	R	P018ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Mur	Colle de plinthe	R	P017ZPSO		Non		
		Poteau	Enduit + peinture paillette	R	P028		Non		
RDC	Bureau officier 1	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030		Non		
RDC	Bureau officier 2	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030ZPSO		Non		
RDC	Bureau commandant	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030ZPSO		Non		
RDC	Bureau adjudant	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218




Page 19/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030ZPSO		Non		
RDC	Douches	Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P031		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P020ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P021ZPSO		Non		
RDC	couloir	Mur	Enduit platre	R	P012		Non		
		Mur	Peinture paillette + Enduit	R	P018		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Mur	Colle de plinthe	R	P017		Non		
RDC	Salle de conférence Strasbourg	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO	S002	Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030ZPSO	S003	Non		
		Fenêtre	Joint de pré-cadre	R	P039		Non		
RDC	sanitaires n°1	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P019ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P020ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P021ZPSO		Non		
RDC	Bureau maître charge	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Mur	Colle de plinthe	R	P017ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P026ZPSO		Non		
RDC	Bureau maître de cours	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 21/139





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
RDC	Bureau chef de sections	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030ZPSO		Non		
RDC	Bureau instructeurs	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030ZPSO		Non		
RDC	Salle d'attente	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P033		Non		
		Mur	Colle de plinthe	R	P017ZPSO		Non		
		Mur	Bande de placo + enduit de lissage	R	P034		Non		
RDC	Local COP	Mur	Bande de placo + enduit de lissage				Non		
		Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 22/139



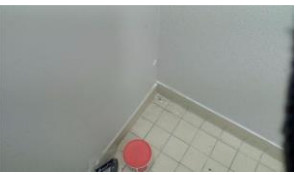


**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Mur	Colle de plinthe	R	P017ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette				Non		
RDC	Bureau adjudant CEF	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO	S004	Non		
		Murs	Enduit + papier peint	R	P030ZPSO	S005	Non		
RDC	Salle de détente Vosges	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture	R	P035		Non		
RDC	Armurerie	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P036		Non		







**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Enduit + peinture	R	P037		Non		
RDC	TGBT	Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P010ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P027		Non		
RDC	TGS 012	Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P010ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P011ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
		Mur	Bande de placo + enduit de lissage	R	P024		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 24/139



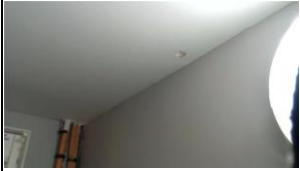



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Bande de placo + enduit de lissage	R	P025		Non		
RDC	Local Sersim	Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P010		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P011		Non		
RDC	Voilerie	Mur	Plâtre - Peinture	R	P013		Non		
		Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P011ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 25/139





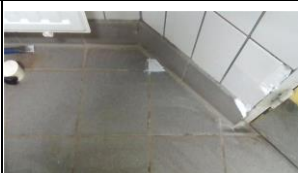

**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
RDC	Salle de cours Moulin de Laffaux	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Murs	Plâtre - Peinture	R	P022		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P023		Non		
RDC	sanitaires n°2	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P019		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P020		Non		




**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Colle de plinthe	R	P021		Non		
RDC	salle de cours Garigliano	Mur	Peinture paillette + Enduit	R	P015		Non		
		Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014		Non		
RDC	Salle de cours l'Yser	Mur	Peinture paillette + Enduit	R	P018ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
RDC	Salle de cours Haille	Mur	Peinture paillette + Enduit	R	P018ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO	S001	Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 27/139



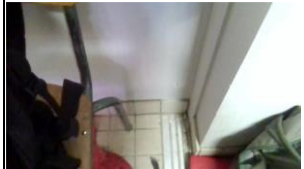
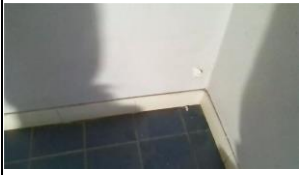


**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	Bureau PMM	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Mur	Colle de plinthe	R	P017ZPSO		Non		
		Mur	Peinture paillette + Enduit	R	P015ZPSO		Non		
		Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
RDC	salle de cours Dixmude	Mur	Peinture paillette + Enduit	R	P018ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
RDC	Local 034	Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P011ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P026		Non		
RDC	Salle de cours Djebel M'ZI	Mur	Peinture paillette + Enduit	R	P018ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
R+1	Circulation (dégagement)	Porte coupe-feu	Joint de porte coupe feu	R	P067ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette				Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 28/139




**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
RDC	Accès étage	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P001		Non		
		Mur	Colle de plinthe	R	P002		Non		
		Mur	Peinture sur TDV + Enduit	R	P003		Non		
		Plancher	Enduit + peinture	R	P004		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P005		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 29/139





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Mur	Bande de placo + enduit de lissage	R	P029		Non		
R+1	Douches	Plancher	Ragréage	R	P073ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P072ZPSO	S010	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P069ZPSO	S011	Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P070ZPSO	S012	Non		
R+1	Sanitaires	Plafond	Enduit + peinture	R	P071ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P068ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P069ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P070ZPSO		Non		
R+1	Ensemble des chambres	Murs	Colle de faïence	R	P052ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P051ZPSO	S009	Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO	S006	Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P050ZPSO	S008	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO	S007	Non		
R+1	Sechoir buanderie	Plafond	Enduit + peinture	R	P047ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P045ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P042ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 30/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Murs	Colle de plinthe	R	P041ZPSO		Non		
R+1	Chambre adjudant	Murs	Colle de faïence	R	P052ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P051ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P050ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO		Non		
R+2	Douches	Murs	Colle de plinthe	R	P069ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P070ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P072		Non		
		Plancher	Ragréage	R	P073		Non		
R+2	ensemble des chambres	Fenêtre	Joint de pré-cadre type compribande	R	P064ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 31/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Plafond	Enduit + peinture	R	P079	S017	Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P075	S013	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P076	S014	Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P077	S016	Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P078	S015	Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 32/139




**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+2	Sanitaires	Plafond	Enduit + peinture	R	P071	S021	Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P068	S018	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P069	S019	Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P070	S020	Non		
		Fenêtre	Joint d'etanchéité extérieur fenetre structure	R	P074		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 33/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+2	Chambre adjudant	Murs	Colle de faïence	R	P052ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P051ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P050ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO		Non		
R+2	Séchoir/ buanderie	Plafond	Enduit + peinture crepi	R	P080		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P045ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P042ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P041ZPSO		Non		
R+2	Dégagement	Porte coupe-feu	Joint de porte coupe feu	R	P067ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette				Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO		Non		
R+3	Douches	Plafond	Enduit + peinture	R	P047ZPSO	S029	Non		
		Plancher	Ragréage	R	P055ZPSO		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P043ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P045ZPSO	S026	Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218





Page 34/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite




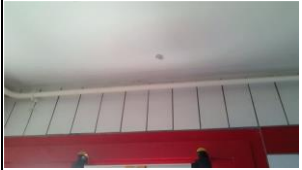


**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+3		Murs	Colle de faïence	R	P042ZPSO	S028	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P041ZPSO	S027	Non		
	Chambres	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO	S022	Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P062	S024	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO	S023	Non		
		Fenêtre	Joint de pré-cadre type compribande	R	P064		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P065		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P066	S025	Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 35/139





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+3	Sanitaires	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P040ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P041ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P058		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P059		Non		
		Murs	Enduit plâtre	R	P060		Non		
		Murs	Peinture blanche sur béton	R	P061		Non		
R+3	Chambre adjudant	Murs	Colle de faïence	R	P052ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P051ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 36/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P050ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO		Non		
R+3	Séchoir/ buanderie	Plafond	Enduit + peinture	R	P047ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P045ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P042ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P041ZPSO		Non		
R+3	Dégagement	Murs	Enduit + peinture paillette	R	P063		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO		Non		
		Porte coupe-feu	Joint de porte coupe feu	R	P067		Non		
R+4	Douches	Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P043ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P042ZPSO	S042	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P041ZPSO	S041	Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 37/139



**BUREAU
VERITAS**

ETAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P045	S040	Non		
		Mur	Bande de placo + enduit de lissage	R	P046		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P047	S043	Non		
		Plancher	Ragréage	R	P055		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 38/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite




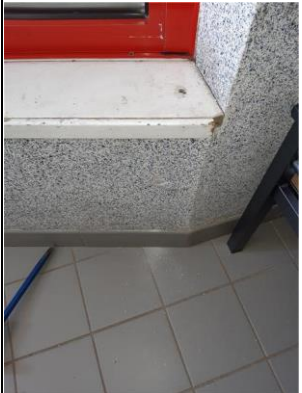
**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+4	Chambres	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048	S030	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049	S031	Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P050	S033	Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P051	S034	Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P052	S032	Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 39/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATÉRIAU / PRODUIT	CRITÈRE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRÉSENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITÉ	PHOTO
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P053		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P054		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 40/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+4	Sanitaires	Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P040		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P042		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P041		Non		
		Plafond	Dalles de faux-plafond	R	P043		Non		
		Plafond	Flocage	R	P044		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 41/139







**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+4	Chambre adjudant	Murs	Colle de faïence	R	P052ZPSO	S038	Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P051ZPSO	S039	Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO	S035	Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P050ZPSO	S037	Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO	S036	Non		
R+4	Séchoir/ buanderie	Plafond	Enduit + peinture	R	P047ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 5*5	R	P045ZPSO		Non		
		Murs	Colle de faïence	R	P042ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P041ZPSO		Non		
R+4	Dégagement	Plafond	Enduit + peinture	R	P051ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P048ZPSO		Non		
		Murs	Colle de plinthe	R	P049ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette	R	P050ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 42/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Poteau	Colle de faïence	R	P057		Non		
R-1	Soute matériel	Mur	Colle de plinthe	R	P007		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P008		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218


Page 43/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R-1	Bagadou	Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
R-1	Sous station	Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Mur	Enduit de debulage	R	P009		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
R-1	Circulation	Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P008ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
RDC	Local logistique	Mur	Colle de plinthe	R	P007ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage	R	P006ZPSO		Non		
		Plafond	Enduit + peinture	R	P011ZPSO		Non		
		Mur	Plâtre - Peinture	R	P013ZPSO		Non		
RDC	point d'eau bureau commandant	Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 44/139






**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Murs	Colle de faience	R	P032		Non		
RDC	salon de coiffure	Mur	Bande de placo + enduit de lissage				Non		
		Plafond	Faux plafond 60*60	R	P016ZPSO		Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Mur	Colle de plinthe	R	P017ZPSO		Non		
		Murs	Enduit + peinture paillette				Non		
		Murs	Colle de faience	R	P020ZPSO		Non		
RDC	dgt armurerie	Plafond	Enduit + peinture				Non		
		Plancher	Colle de carrelage 20*20	R	P014ZPSO		Non		
		Mur	Enduit + peinture	R	P038		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 45/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
R+4	Gaines techniques	Murs	Enduit platre	R	P056		Non		
		Plafond	Flocage	R	P044ZPSO		Non		
	façade extérieure	Conduit de ventilation - Inspection visuelle 1	Amiante ciment	D			Oui	7 ml	
		Fourreau	Amiante ciment	R	P081		Oui	1 ml	

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 46/139





**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Facade	Enduit + peinture	R	P082		Non		
		Facade	Joint de dilatation	R	P083		Non		
		Fenêtre	Joint d'etancheité exterieur fenetre structure	R	P084		Non		
		Fenêtre	Joint d'etancheité exterieur fenetre structure	R	P085		Non		
		Fenêtre bow window	Joint d'etancheité exterieur fenetre structure	R	P086		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 47/139



**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Plafond	Enduit + peinture	R	P087		Non		
		façade - Inspection visuelle 2 fenêtre beige	joint d'étanchéité	D			Non		
		façade - Inspection visuelle 3 fenêtre noire	joint d'étanchéité	D			Non		
		façade - Inspection visuelle 4	colle de faïence	D			Non		
		Revêtement de sol extérieur - Inspection visuelle 5	colle de carrelage	D			Non		
		Façade - Inspection visuelle 7	enduit sous isolant	D			Non		
		Poteau - Inspection visuelle 6	enduit	D			Non		
		Fenêtre	mastic de vitrage	R	P088		Non		

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218



Page 48/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social:8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite




**BUREAU
VERITAS**

ÉTAGE	LOCAL	OUVRAGE	MATERIAU / PRODUIT	CRITERE DECISION	N° PRELEVEMENT	N° SONDAGE	PRESENCE D'AMIANTE	ESTIMATION DE LA QUANTITE	PHOTO
		Fenêtre	joint d'étanchéité noir	R	P089		Non		
		Fenêtre	joint d'étanchéité blanc	R	P090		Non		

Abréviations du tableau :

- J Décision sur la base du jugement personnel
- D Décision sur la base d'un document consulté
- R Décision sur la base d'un résultat d'analyse
- M Décision sur la base du marquage du matériau
- N Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 49/139

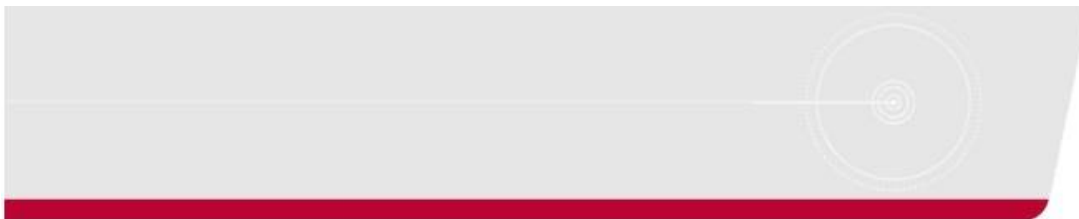

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 50/139

6. ANNEXES

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Conduit de ventilation

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment		BARRE Adrien
Localisation		
Conduit de ventilation - Inspection visuelle 1		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		
Commentaires		
cf rapport 7088316/1/1/OS569 du 19/10/2017		



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Accès étage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 20*20	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 20*20		0 cm

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Accès étage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthe	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthe		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 53/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

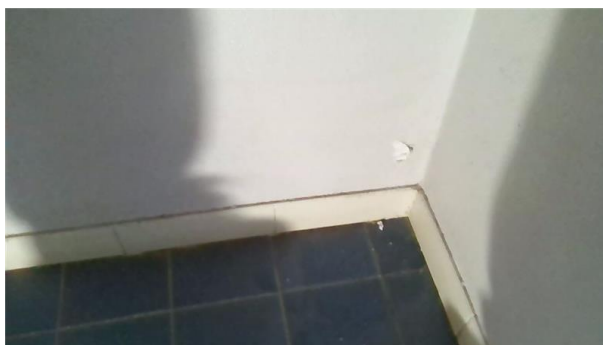
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Accès étage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture sur TDV + Enduit	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture sur TDV + Enduit		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Accès étage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sous face escalier		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Accès étage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 55/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

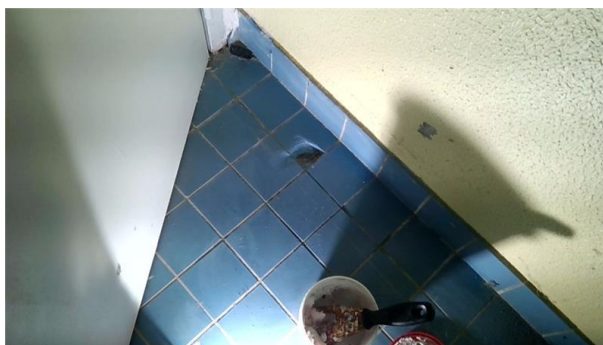
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P006


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R-1 - Soute matériel
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage		0 cm

PRELEVEMENT : P007

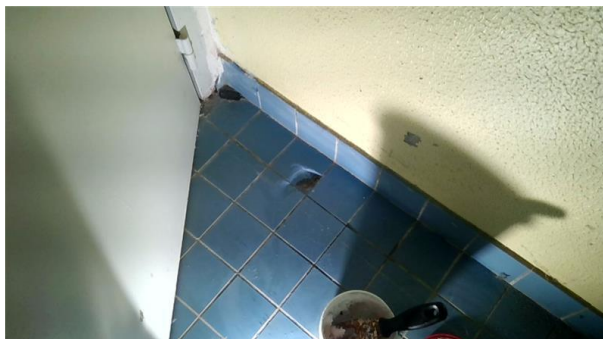Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R-1 - Soute matériel
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthe	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthe		0 cm

PRELEVEMENT : P008

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R-1 - Soute matériel
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur -		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P009

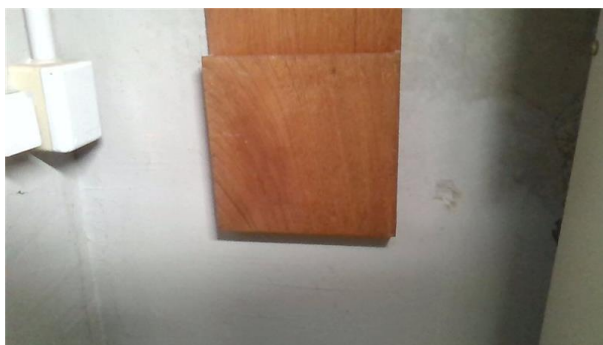Emplacement



Nom du client

ESID DE BREST

Numéro de dossier

OS 218

Pièce ou local

R-1 - Sous station

Matériau

Enduit de debulage

Date de prélèvement

07/04/2021

Nom de l'opérateur

BARRE Adrien

Localisation

Mur -

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit de debulage

Support

Taille

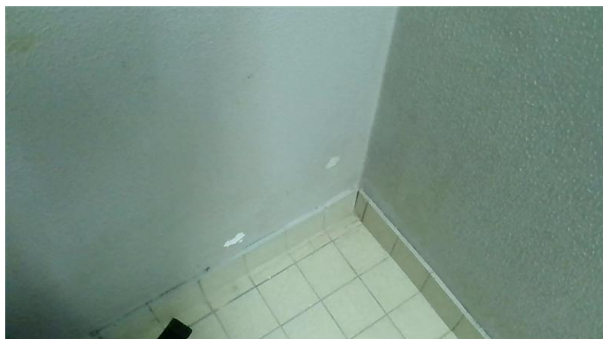
0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Local Sersim
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Local Sersim
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 59/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - couloir
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - Placard regulation chauffage		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit plâtre		0 cm

PRELEVEMENT : P013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Voilerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plâtre / Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - salle de cours Garigliano
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 20*20	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 20*20		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
---------------------------------	-------------------	----------------------

10639851/OS 218

Page 61/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

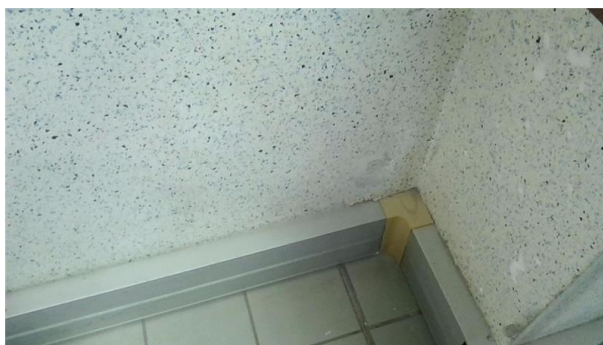
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - salle de cours Garigliano
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture paillette + Enduit	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture paillette + Enduit		0 cm

PRELEVEMENT : P016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - salle de cours Garigliano
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faux plafond 60*60	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Faux plafond 60*60		0 cm

PRELEVEMENT : P017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - couloir
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthe	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthe		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
	10639851/OS 218	Page 63/139



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P018

Emplacement



Nom du client

ESID DE BREST

Numéro de dossier

OS 218

Pièce ou local

RDC - couloir

Matériau

Peinture paillette + Enduit

Date de prélèvement

07/04/2021

Nom de l'opérateur

BARRE Adrien

Localisation

Mur

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Peinture paillette + Enduit

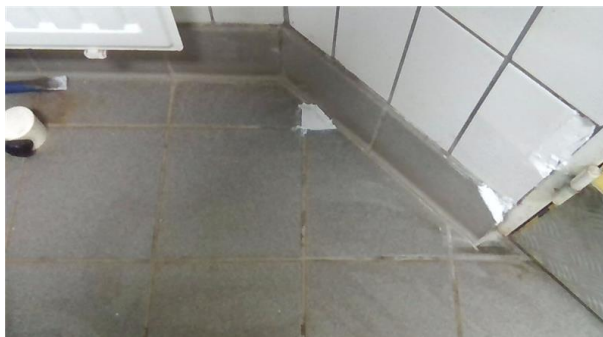
Support

Taille

0 cm

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 20*20	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 20*20		0 cm

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS	Composant : MUTEL	G2D : 560098503D0560
---------------------------------	-------------------	----------------------

10639851/OS 218

Page 65/139



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthe	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthe		0 cm

PRELEVEMENT : P022

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Salle de cours Moulin de Laffaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Coffrage		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Plâtre / Peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P023

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Salle de cours Moulin de Laffaux
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P024

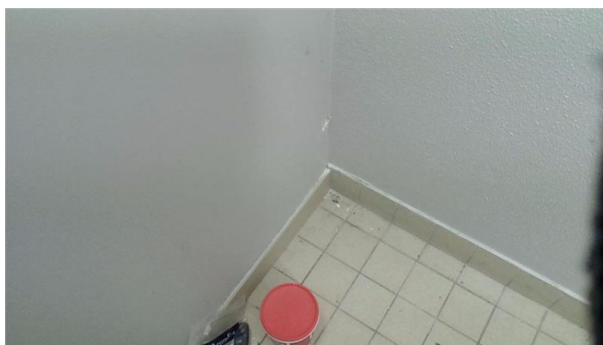Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - TGS 012
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande de placo + enduit de lissage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - TGS		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Bande de placo + enduit de lissage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P025

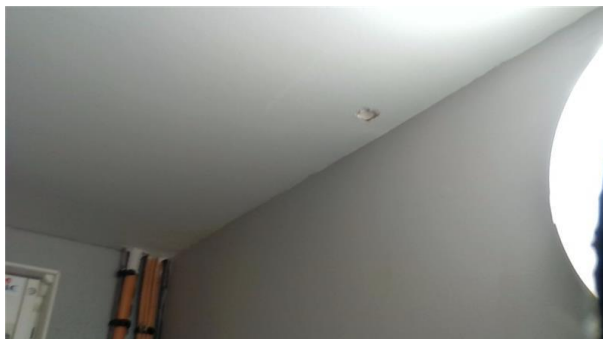
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - TGS 012
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande de placo + enduit de lissage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - TGS		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Bande de placo + enduit de lissage		0 cm

PRELEVEMENT : P026

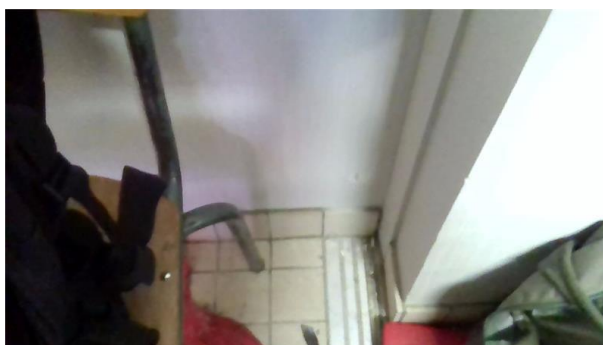Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Local 034
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 69/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - TGBT
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P028

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Hall d'entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Poteau		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Accès étage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande de placo + enduit de lissage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Bande de placo + enduit de lissage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P030


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Bureau officier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + papier peint	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + papier peint		0 cm

PRELEVEMENT : P031

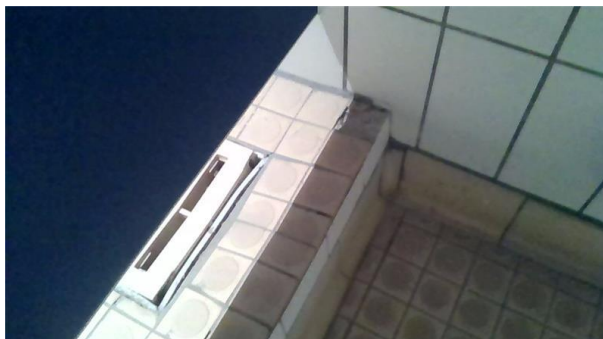Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Douches
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 5*5	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 5*5		0 cm

PRELEVEMENT : P032

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - point d'eau bureau commandant
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P033

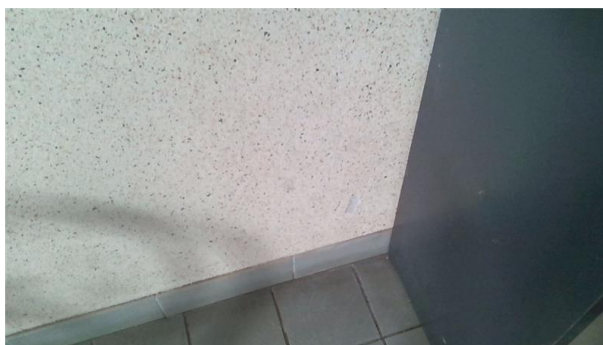
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Salle d'attente
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm

PRELEVEMENT : P034

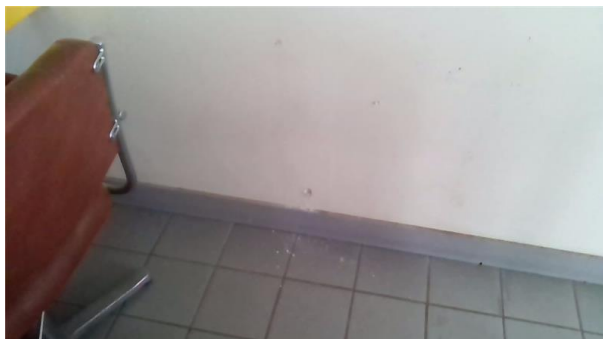
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Salle d'attente
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande de placo + enduit de lissage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - B		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Bande de placo + enduit de lissage		0 cm

PRELEVEMENT : P035

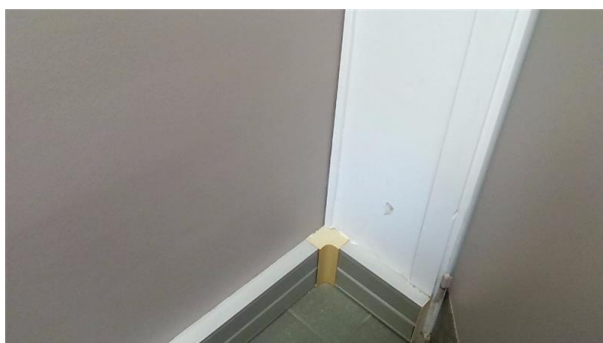Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Salle de détente Vosges
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P036

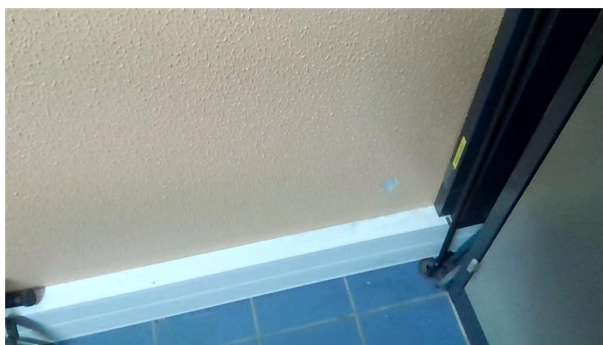Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P037

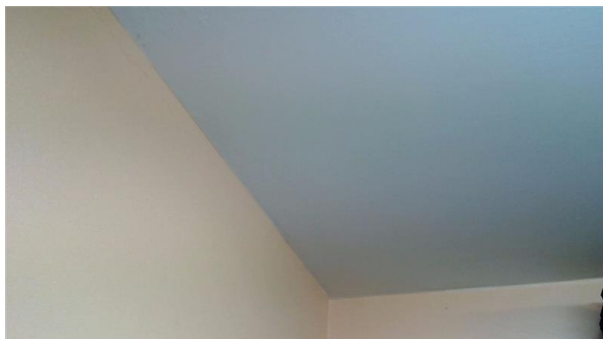
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P038

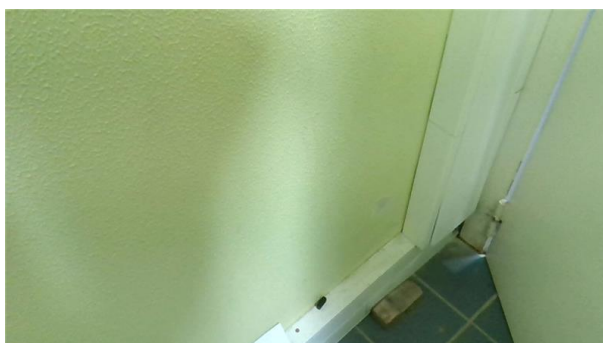Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - dgt armurerie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 77/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P039

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	RDC - Salle de conférence Strasbourg
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de pré-cadre	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre - C		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de pré-cadre		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P040

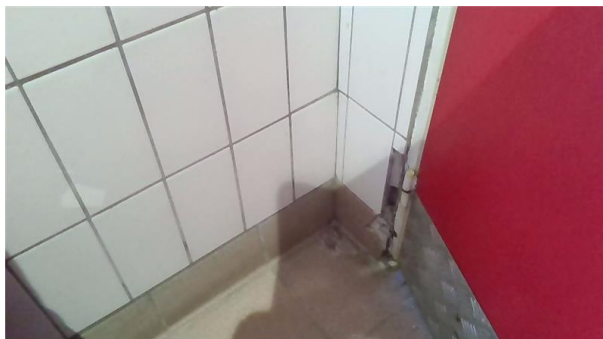
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 20*20	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 20*20		0 cm

PRELEVEMENT : P041

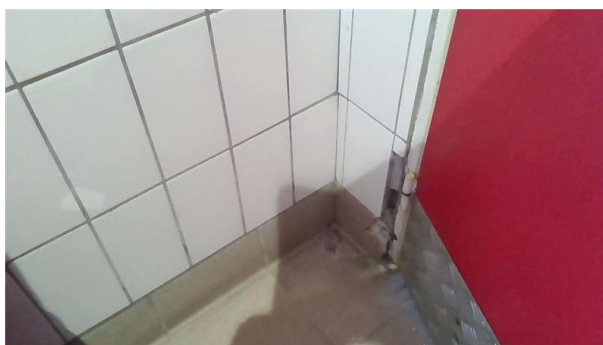Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthe	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthe		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 79/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

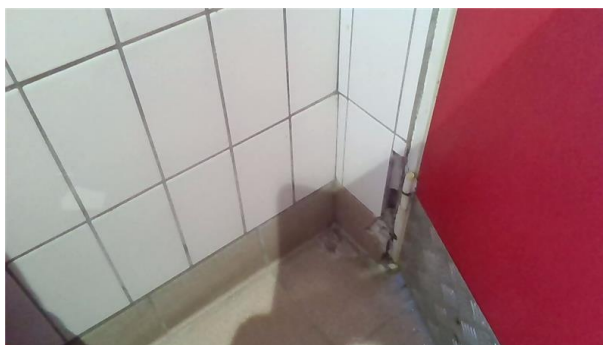
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P042

Emplacement



Nom du client

ESID DE BREST

Numéro de dossier

OS 218

Pièce ou local

R+4 - Sanitaires

Matériau

Colle de faïence

Date de prélèvement

07/04/2021

Nom de l'opérateur

BARRE Adrien

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de faïence

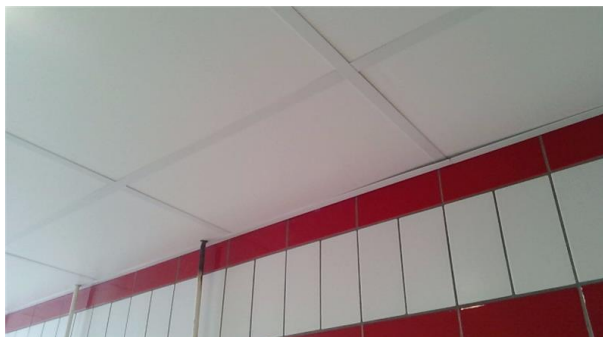
Support

Taille

0 cm

PRELEVEMENT : P043

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalles de faux-plafond	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Dalles de faux-plafond		0 cm

PRELEVEMENT : P044

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Flocage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P045

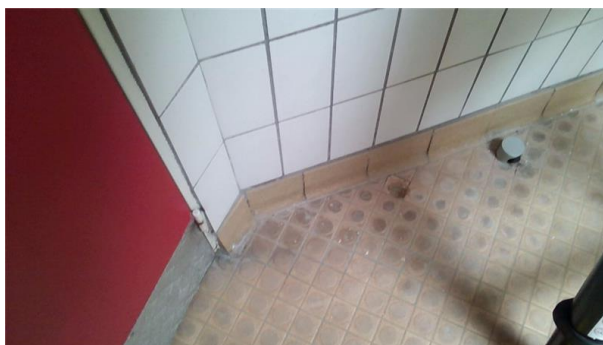Emplacement



Nom du client

ESID DE BREST

Numéro de dossier

OS 218

Pièce ou local

R+4 - Douches

Matériau

Colle de carrelage 5*5

Date de prélèvement

07/04/2021

Nom de l'opérateur

BARRE Adrien

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle de carrelage 5*5

Support

Taille

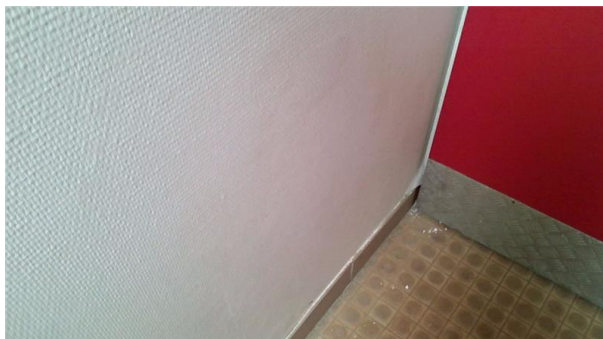
0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P046


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Douches
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande de placo + enduit de lissage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Mur -		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Bande de placo + enduit de lissage		0 cm

PRELEVEMENT : P047

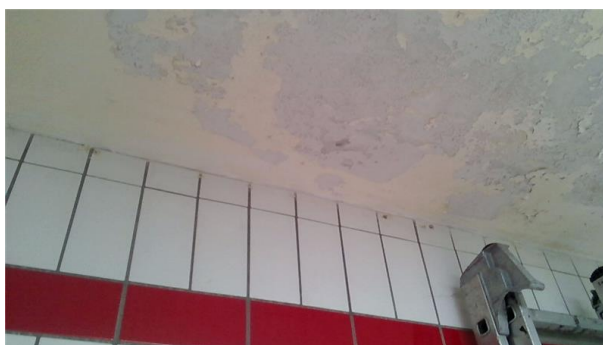Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Douches
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond -		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 83/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 20*20	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 20*20		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P049

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthe	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthe		0 cm

PRELEVEMENT : P050

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 85/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P051

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P052


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Murs point d'eau		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

PRELEVEMENT : P053

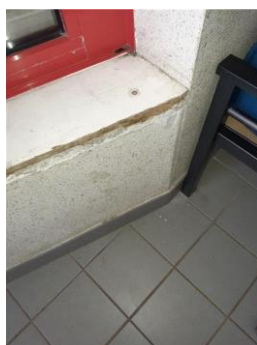Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P054

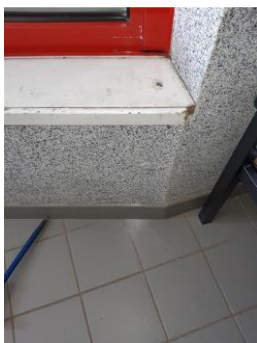Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P055

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Douches
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - douches		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm

PRELEVEMENT : P056

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Gainex techniques
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit plâtre		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 89/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P057


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+4 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Poteau - Poteau		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

PRELEVEMENT : P058

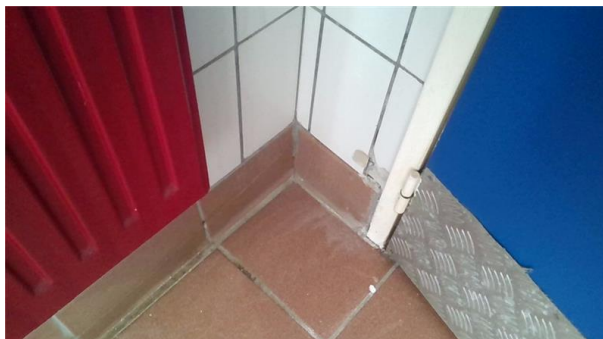
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

PRELEVEMENT : P059

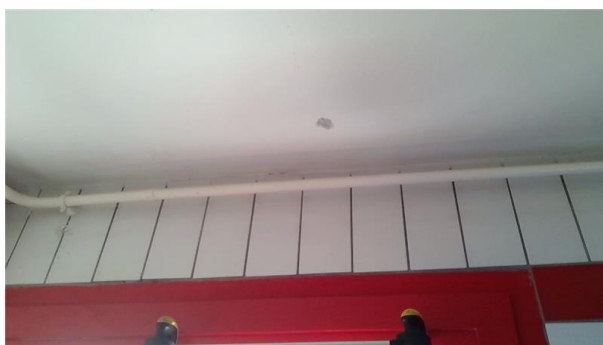Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P060

Emplacement



Nom du client

ESID DE BREST

Numéro de dossier

OS 218

Pièce ou local

R+3 - Sanitaires

Matériau

Enduit plâtre

Date de prélèvement

07/04/2021

Nom de l'opérateur

BARRE Adrien

Localisation

Murs - Gaine technique

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit plâtre

Support

Taille

0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P061


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture blanche sur béton	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Gaine technique		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Peinture blanche sur béton		0 cm

PRELEVEMENT : P062

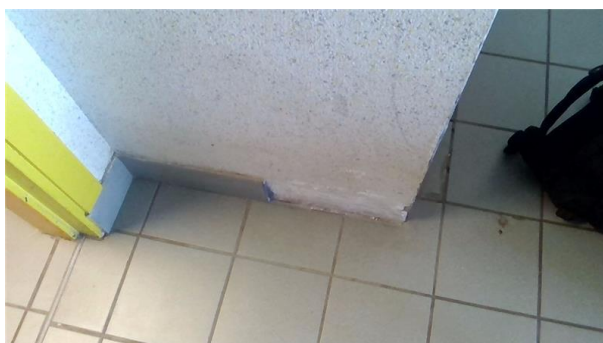Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 93/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation – 11/2017 – Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P063

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm

PRELEVEMENT : P064


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de pré-cadre type compribande	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre - C		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de pré-cadre type compribande		0 cm

PRELEVEMENT : P065

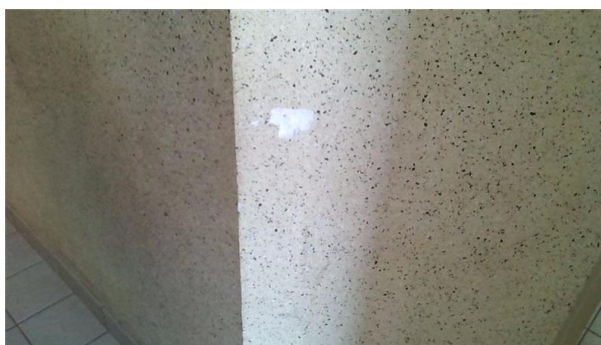Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P066

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P067


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+3 - Dégagement
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de porte coupe feu	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Porte coupe-feu - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint de porte coupe feu		0 cm

PRELEVEMENT : P068

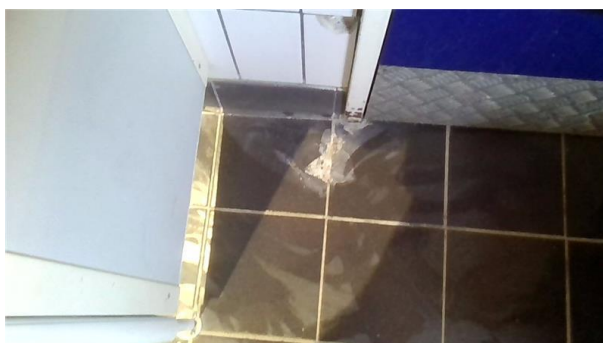Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 20*20	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 20*20		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P069

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthe	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthe		0 cm

PRELEVEMENT : P070


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

PRELEVEMENT : P071

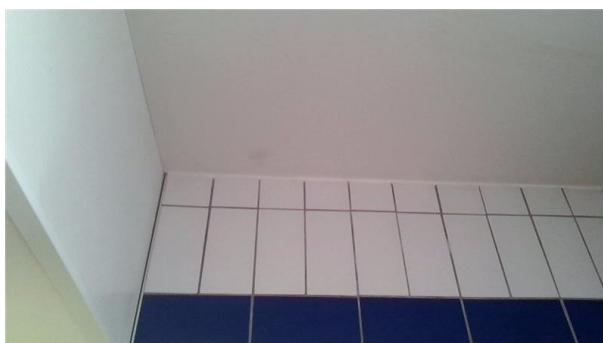Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P072

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - Douches
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 5*5	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 5*5		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P073

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - Douches
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - douches		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Ragréage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P074

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre - C		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint d'étanchéité fenetre structure		0 cm

PRELEVEMENT : P075

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - ensemble des chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de carrelage 20*20	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de carrelage 20*20		0 cm

PRELEVEMENT : P076

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - ensemble des chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthe	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de plinthe		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P077


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - ensemble des chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture paillette	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture paillette		0 cm

PRELEVEMENT : P078

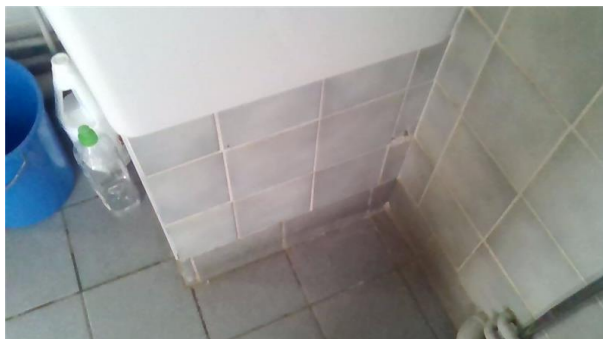Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - ensemble des chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Murs - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Colle de faïence		0 cm

PRELEVEMENT : P079

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - ensemble des chambres
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P080

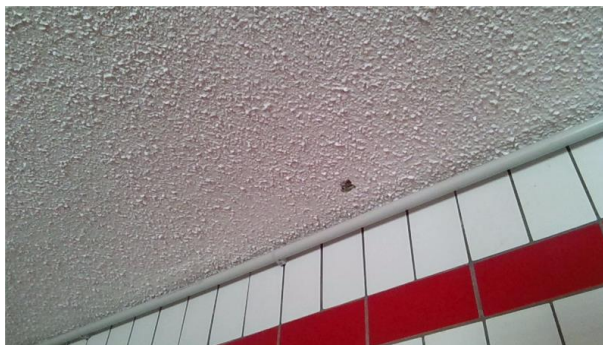Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	R+2 - Séchoir/ buanderie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture crepi	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond -		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P081

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Amiante ciment	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fourreau -		
Résultat amiante		
Présence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Amiante ciment		0 cm

PRELEVEMENT : P082

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Facade -		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P083

Emplacement



Nom du client

ESID DE BREST

Numéro de dossier

OS 218

Pièce ou local

façade extérieure

Matériau

Joint de dilatation

Date de prélèvement

07/04/2021

Nom de l'opérateur

BARRE Adrien

Localisation

Facade -

Résultat amiante

absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Joint de dilatation

Support

Taille

0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P084

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre -		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P085

Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre -		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P086

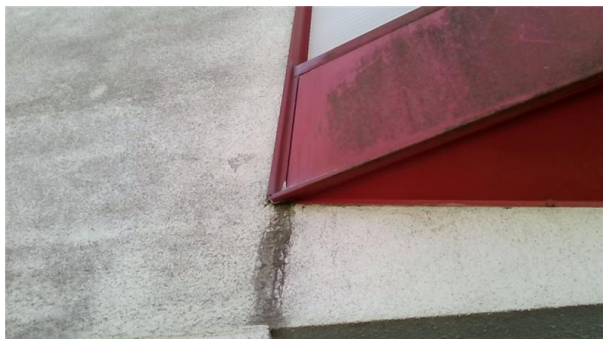Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre bow window -		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure		0 cm

PRELEVEMENT : P087

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + peinture	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Plafond - auvent		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
Enduit + peinture		0 cm

PRELEVEMENT : P088

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic de vitrage	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre - fenêtre armurerie		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
mastic de vitrage		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P089

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint d'étanchéité noir	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre - fenêtre armurerie		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
joint d'étanchéité noir		0 cm



**BUREAU
VERITAS**

PRELEVEMENT : P090


Emplacement





Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
ESID DE BREST	OS 218	façade extérieure
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint d'étanchéité blanc	07/04/2021	BARRE Adrien
Localisation		
Fenêtre - fenêtre armurerie		
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Support	Taille
joint d'étanchéité blanc		0 cm




ANNEXE : Plans et/ou Croquis

		Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :		ESID DE BREST	
N° dossier :		OS 218	
N° planche :		1/7	Version : 0
Type :		Croquis	
Date :		19/04/2021	
Intervenant :		BARRE Adrien	
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics	
Titre :		RDC	
Adresse :		BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER	
Bât.- Niv. - Lot :			
Commentaire :			

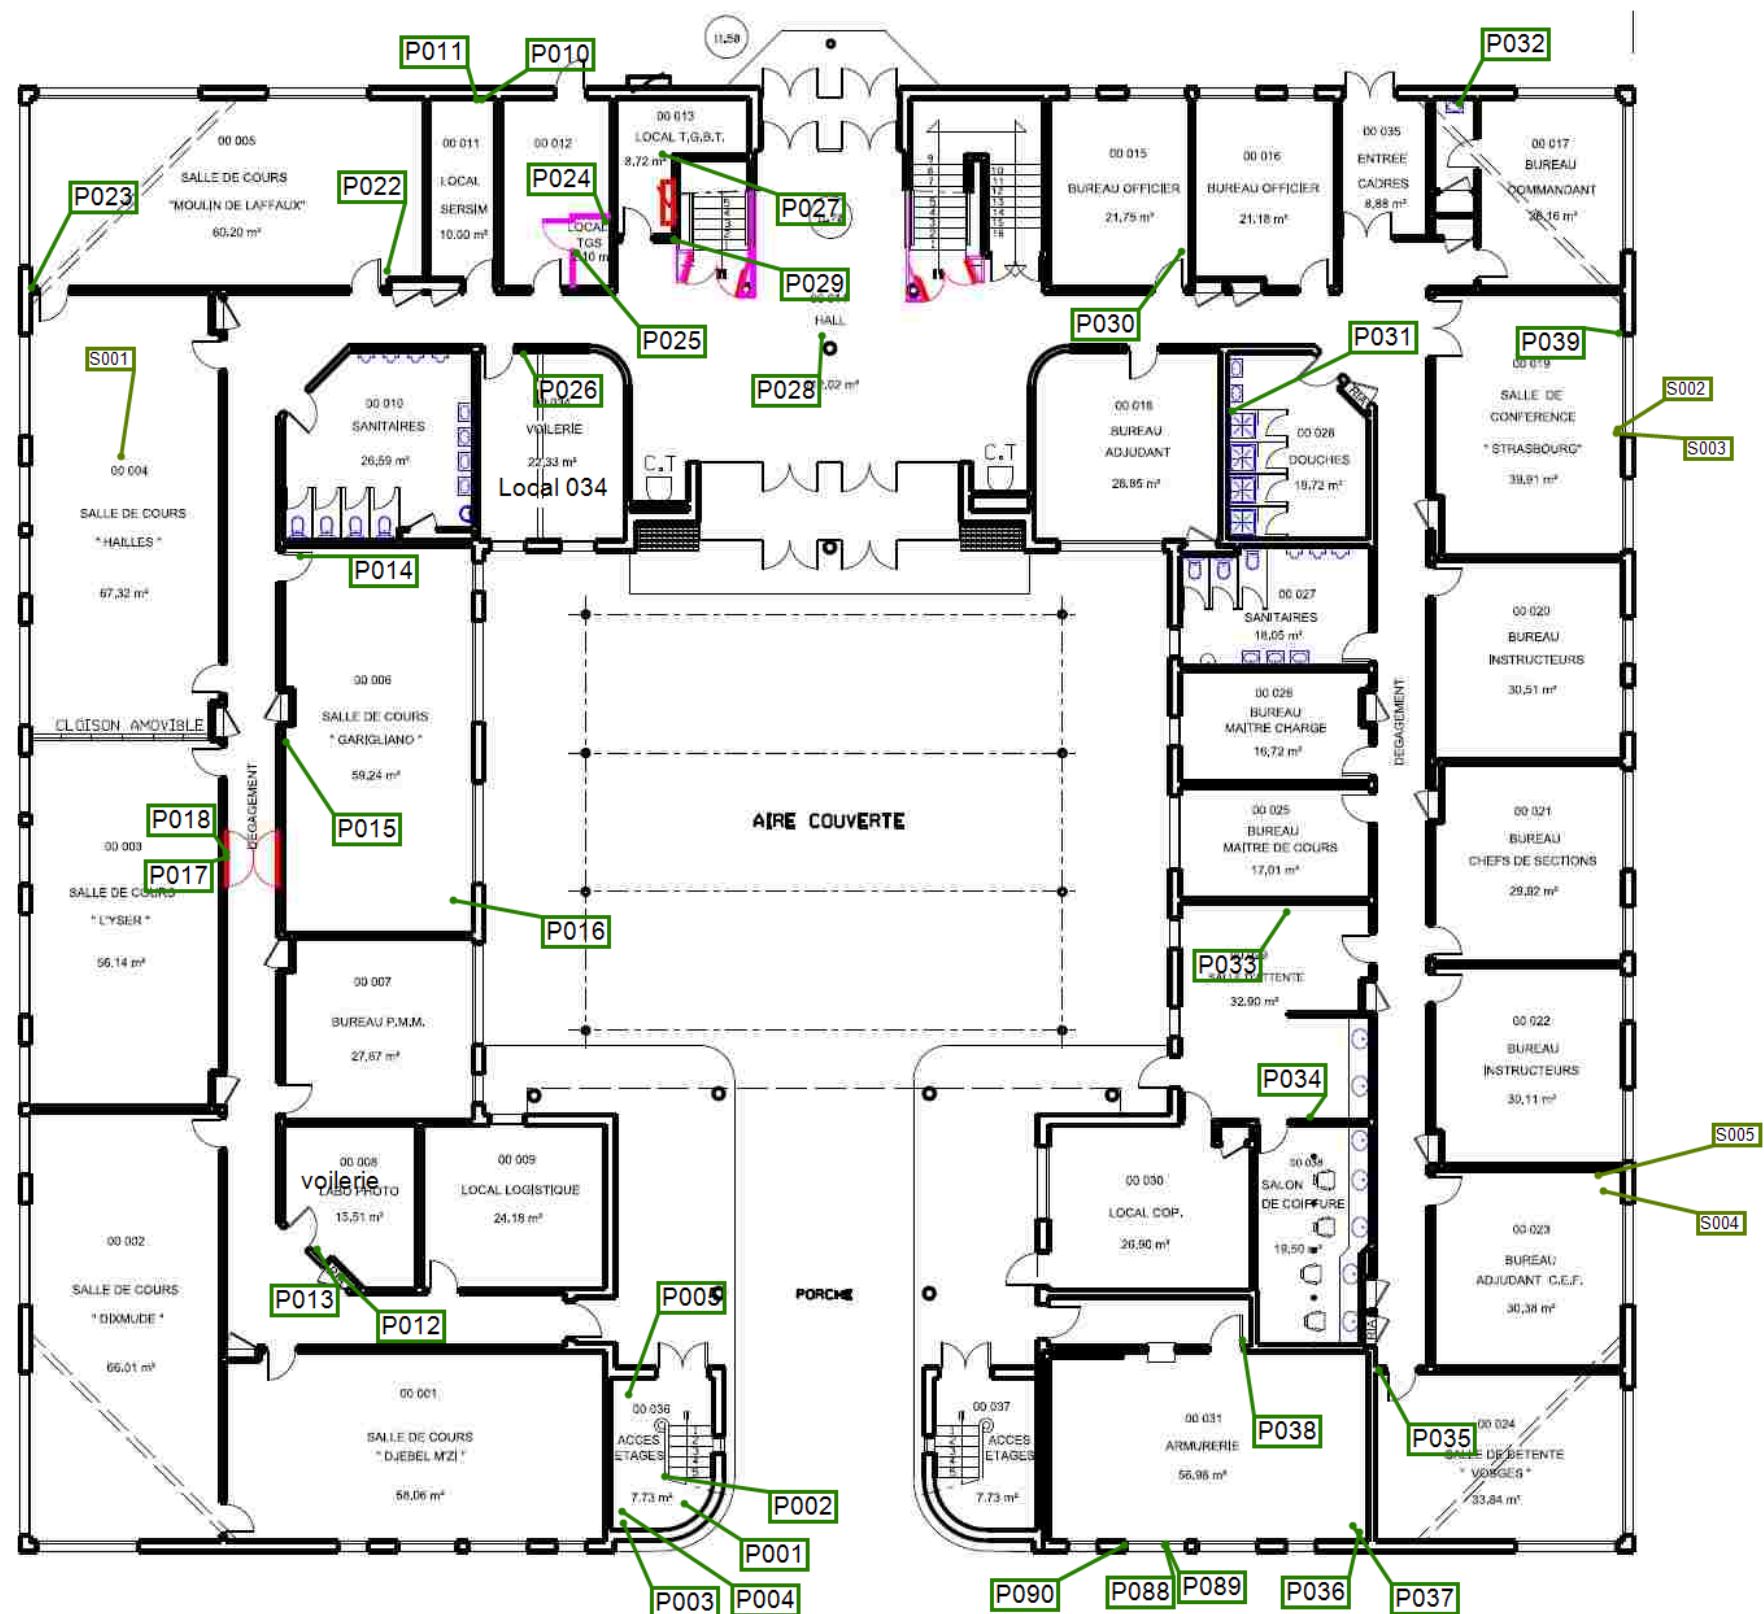

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	ESID DE BREST
N° dossier :	OS 218
N° planche :	2/7 Version : 0
Type :	Croquis
Date :	19/04/2021
Intervenant :	BARRE Adrien
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	R+1
Adresse :	BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER
Bât.- Niv. - Lot :	R+1
Commentaire :	

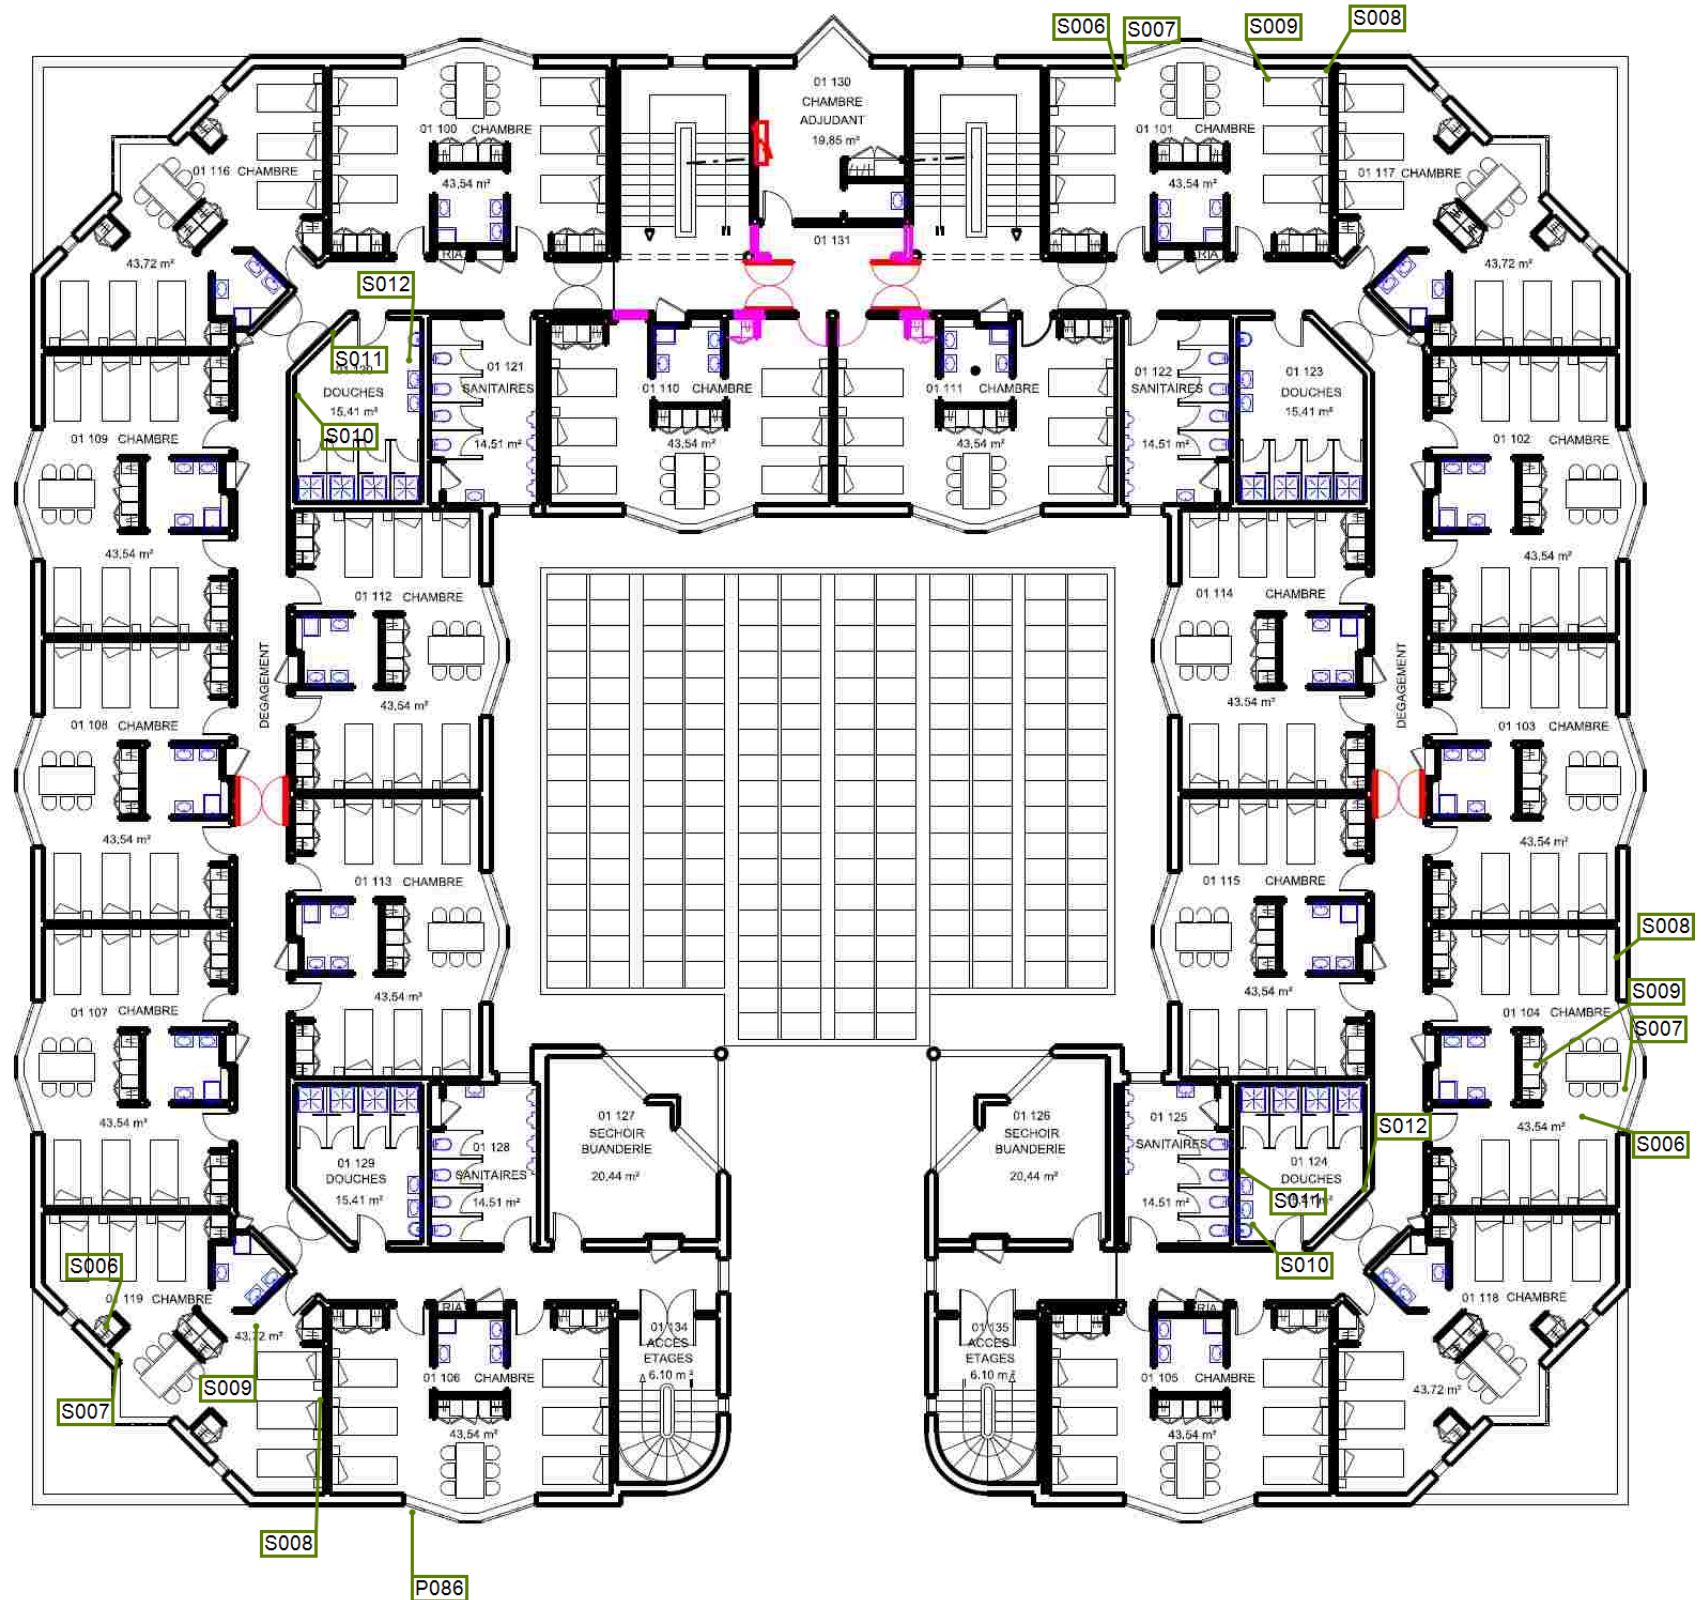




BUREAU
VERITAS



Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Client :	ESID DE BREST	
N° dossier :	OS 218	
N° planche :	3/7	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	19/04/2021	
Intervenant :	BARRE Adrien	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	R+2	
Adresse :	BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER	
Bât. - Niv. - Lot :	R+2	
Commentaire :		

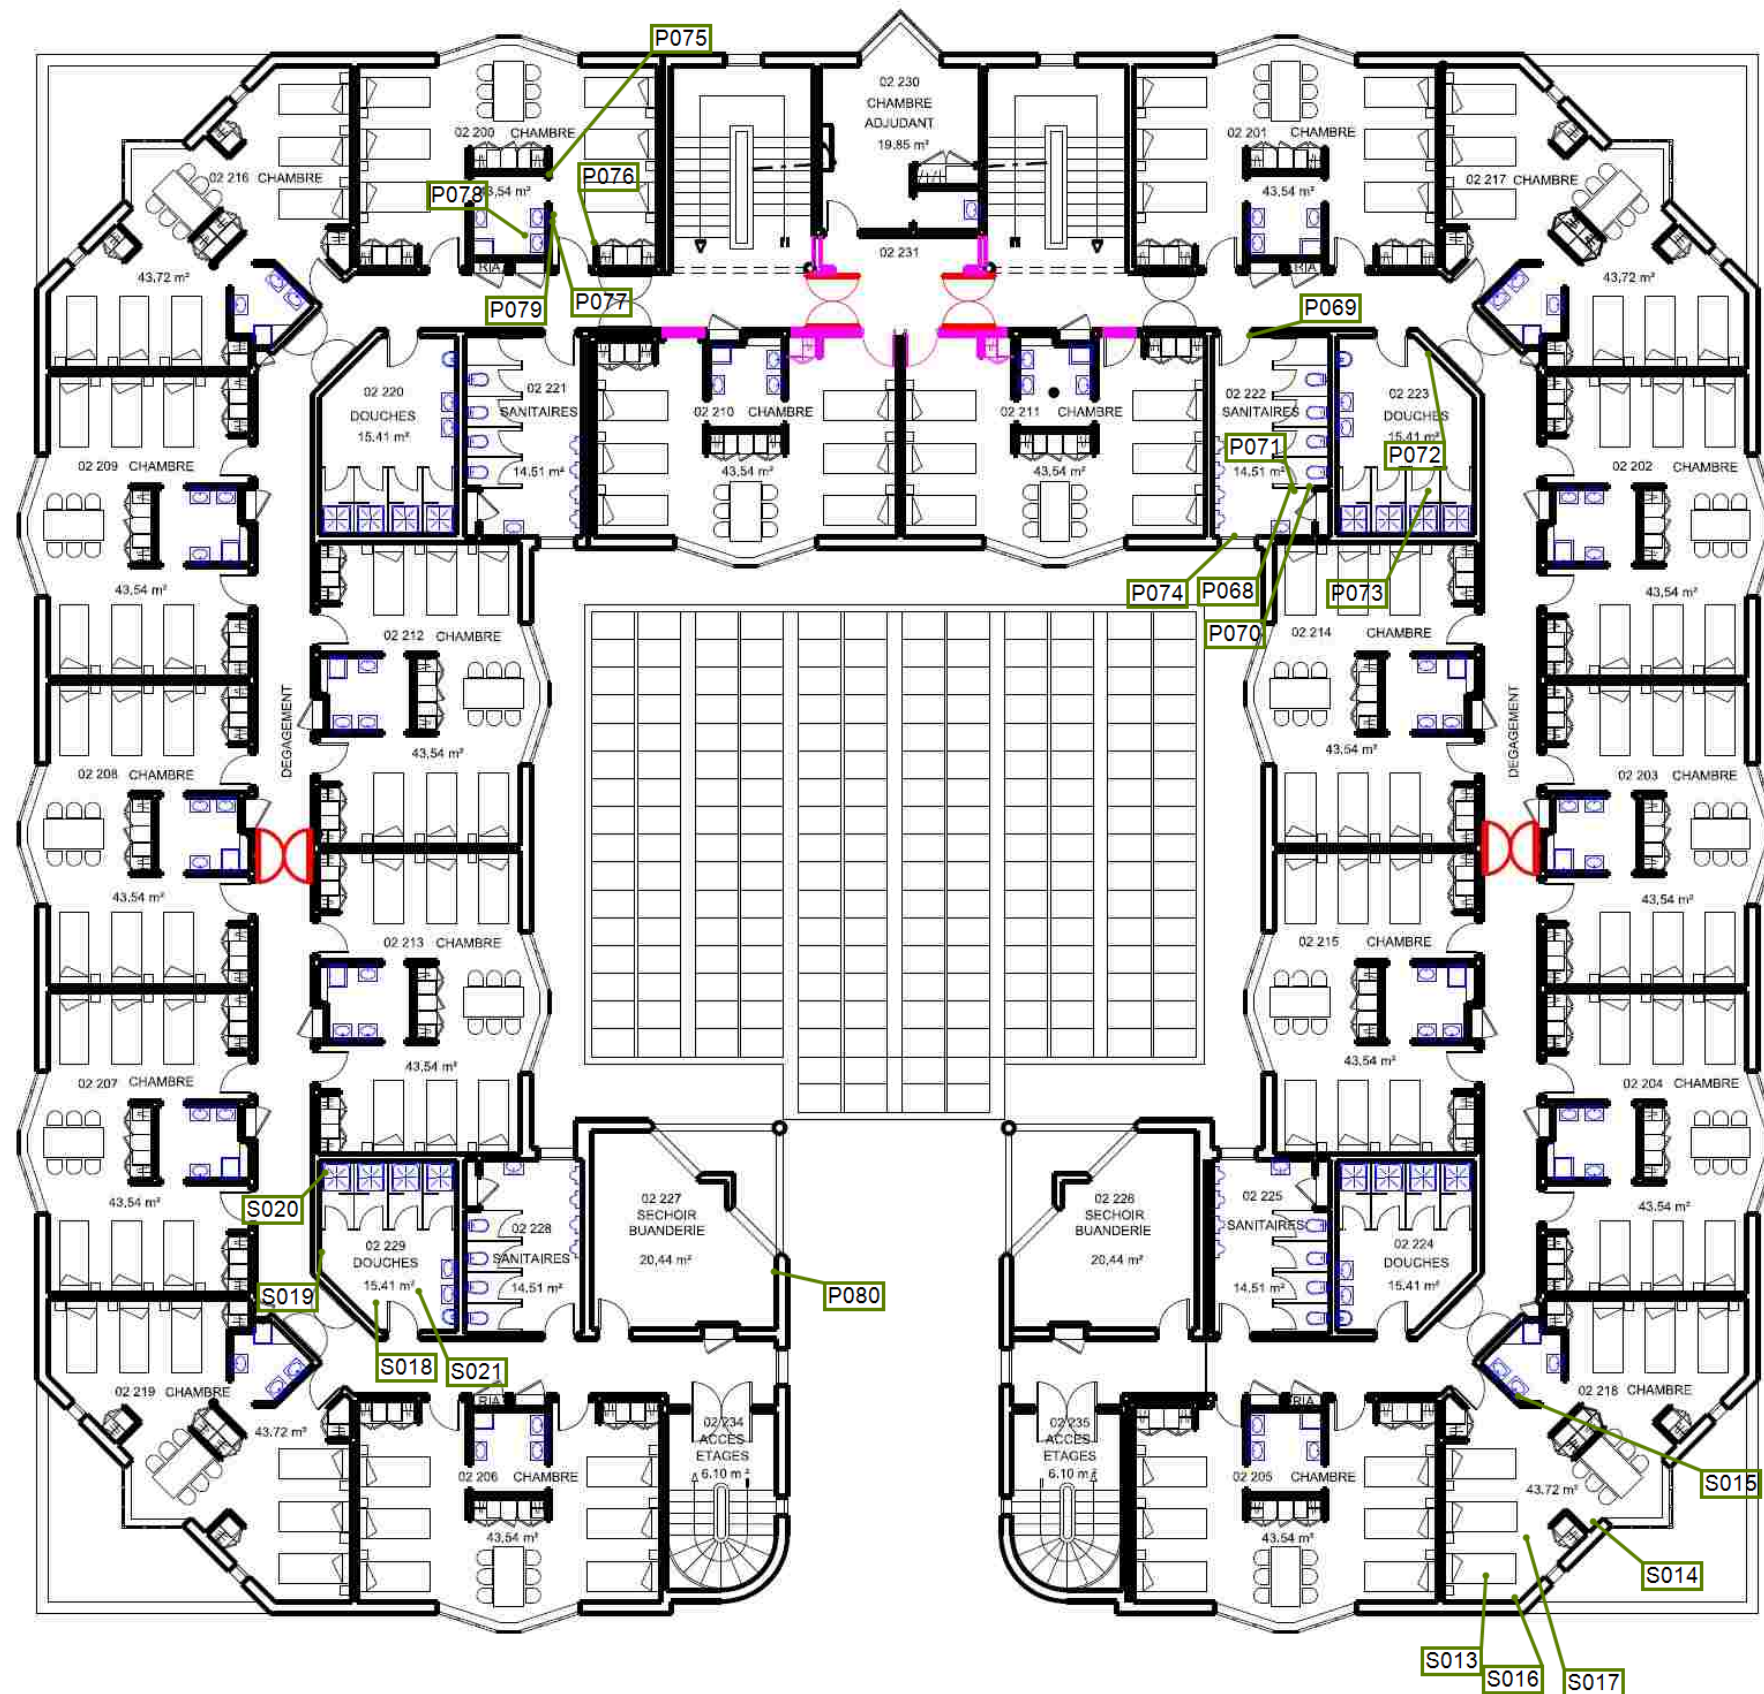

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 117/139


BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



BUREAU
VERITAS

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID DE BREST	
N° dossier :	OS 218	
N° planche :	4/7	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	19/04/2021	
Intervenant :	BARRE Adrien	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	R+3	
Adresse :	BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER	
Bât. - Niv. - Lot :	R+3	
Commentaire :		

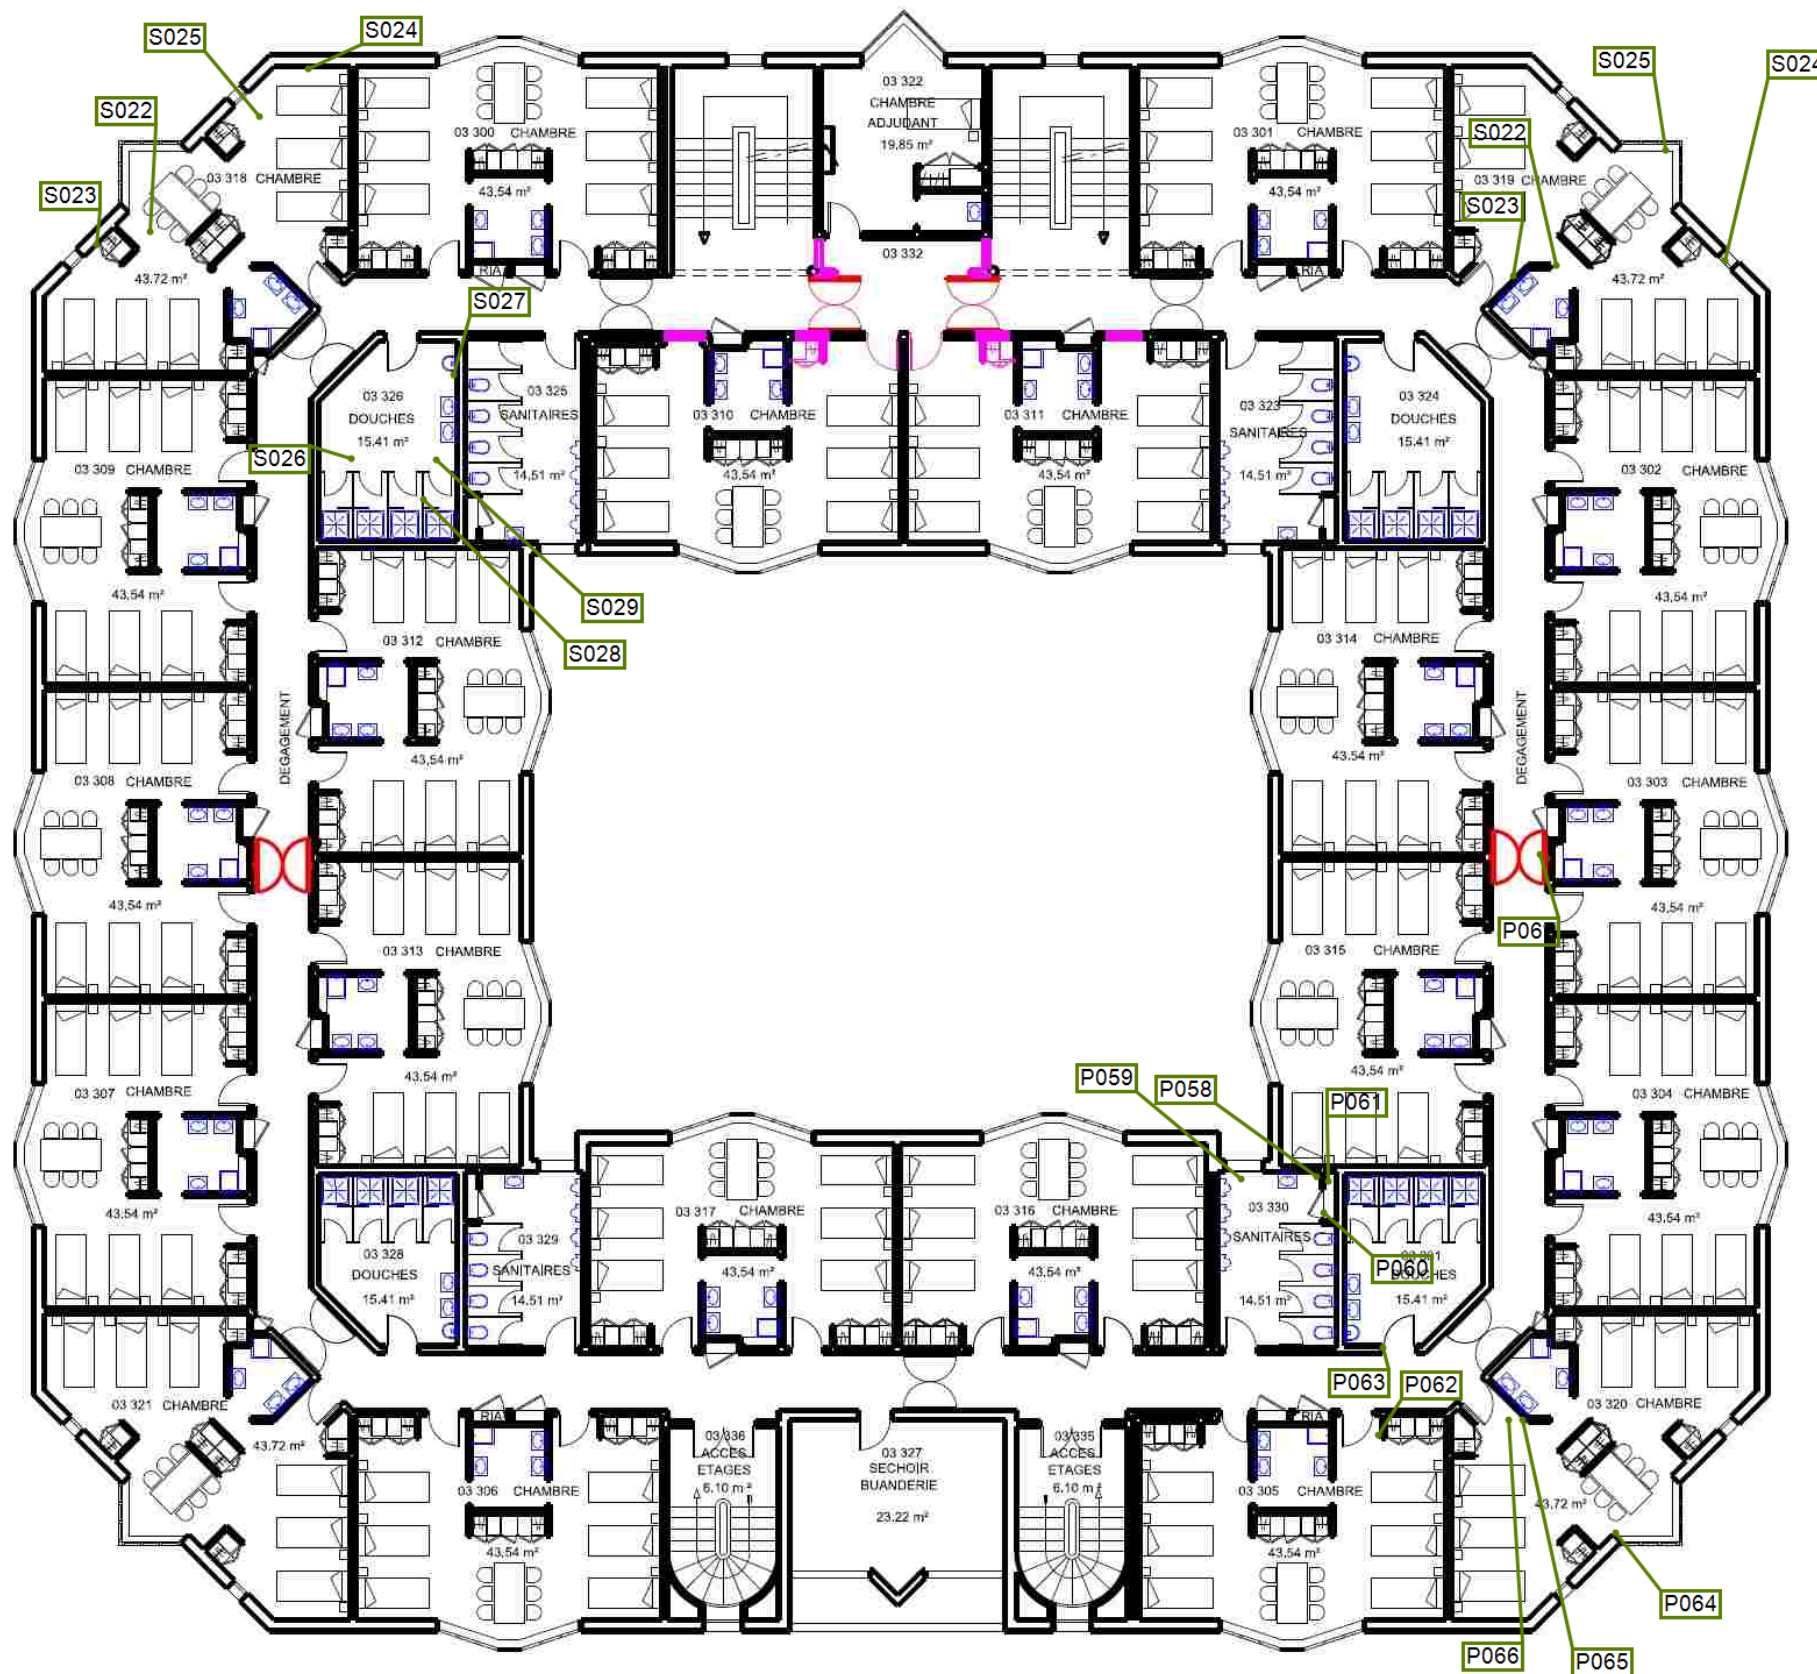




BUREAU
VERITAS



Planche de repérage des
matériaux et produits contenant de
l'amiante

Client :	ESID DE BREST	
N° dossier :	OS 218	
N° planche :	5/7	Version : 0
Type :	Croquis	
Date :	19/04/2021	
Intervenant :	BARRE Adrien	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	R+4	
Adresse :	BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER	
Bât. - Niv. - Lot :	R+4	
Commentaire :		

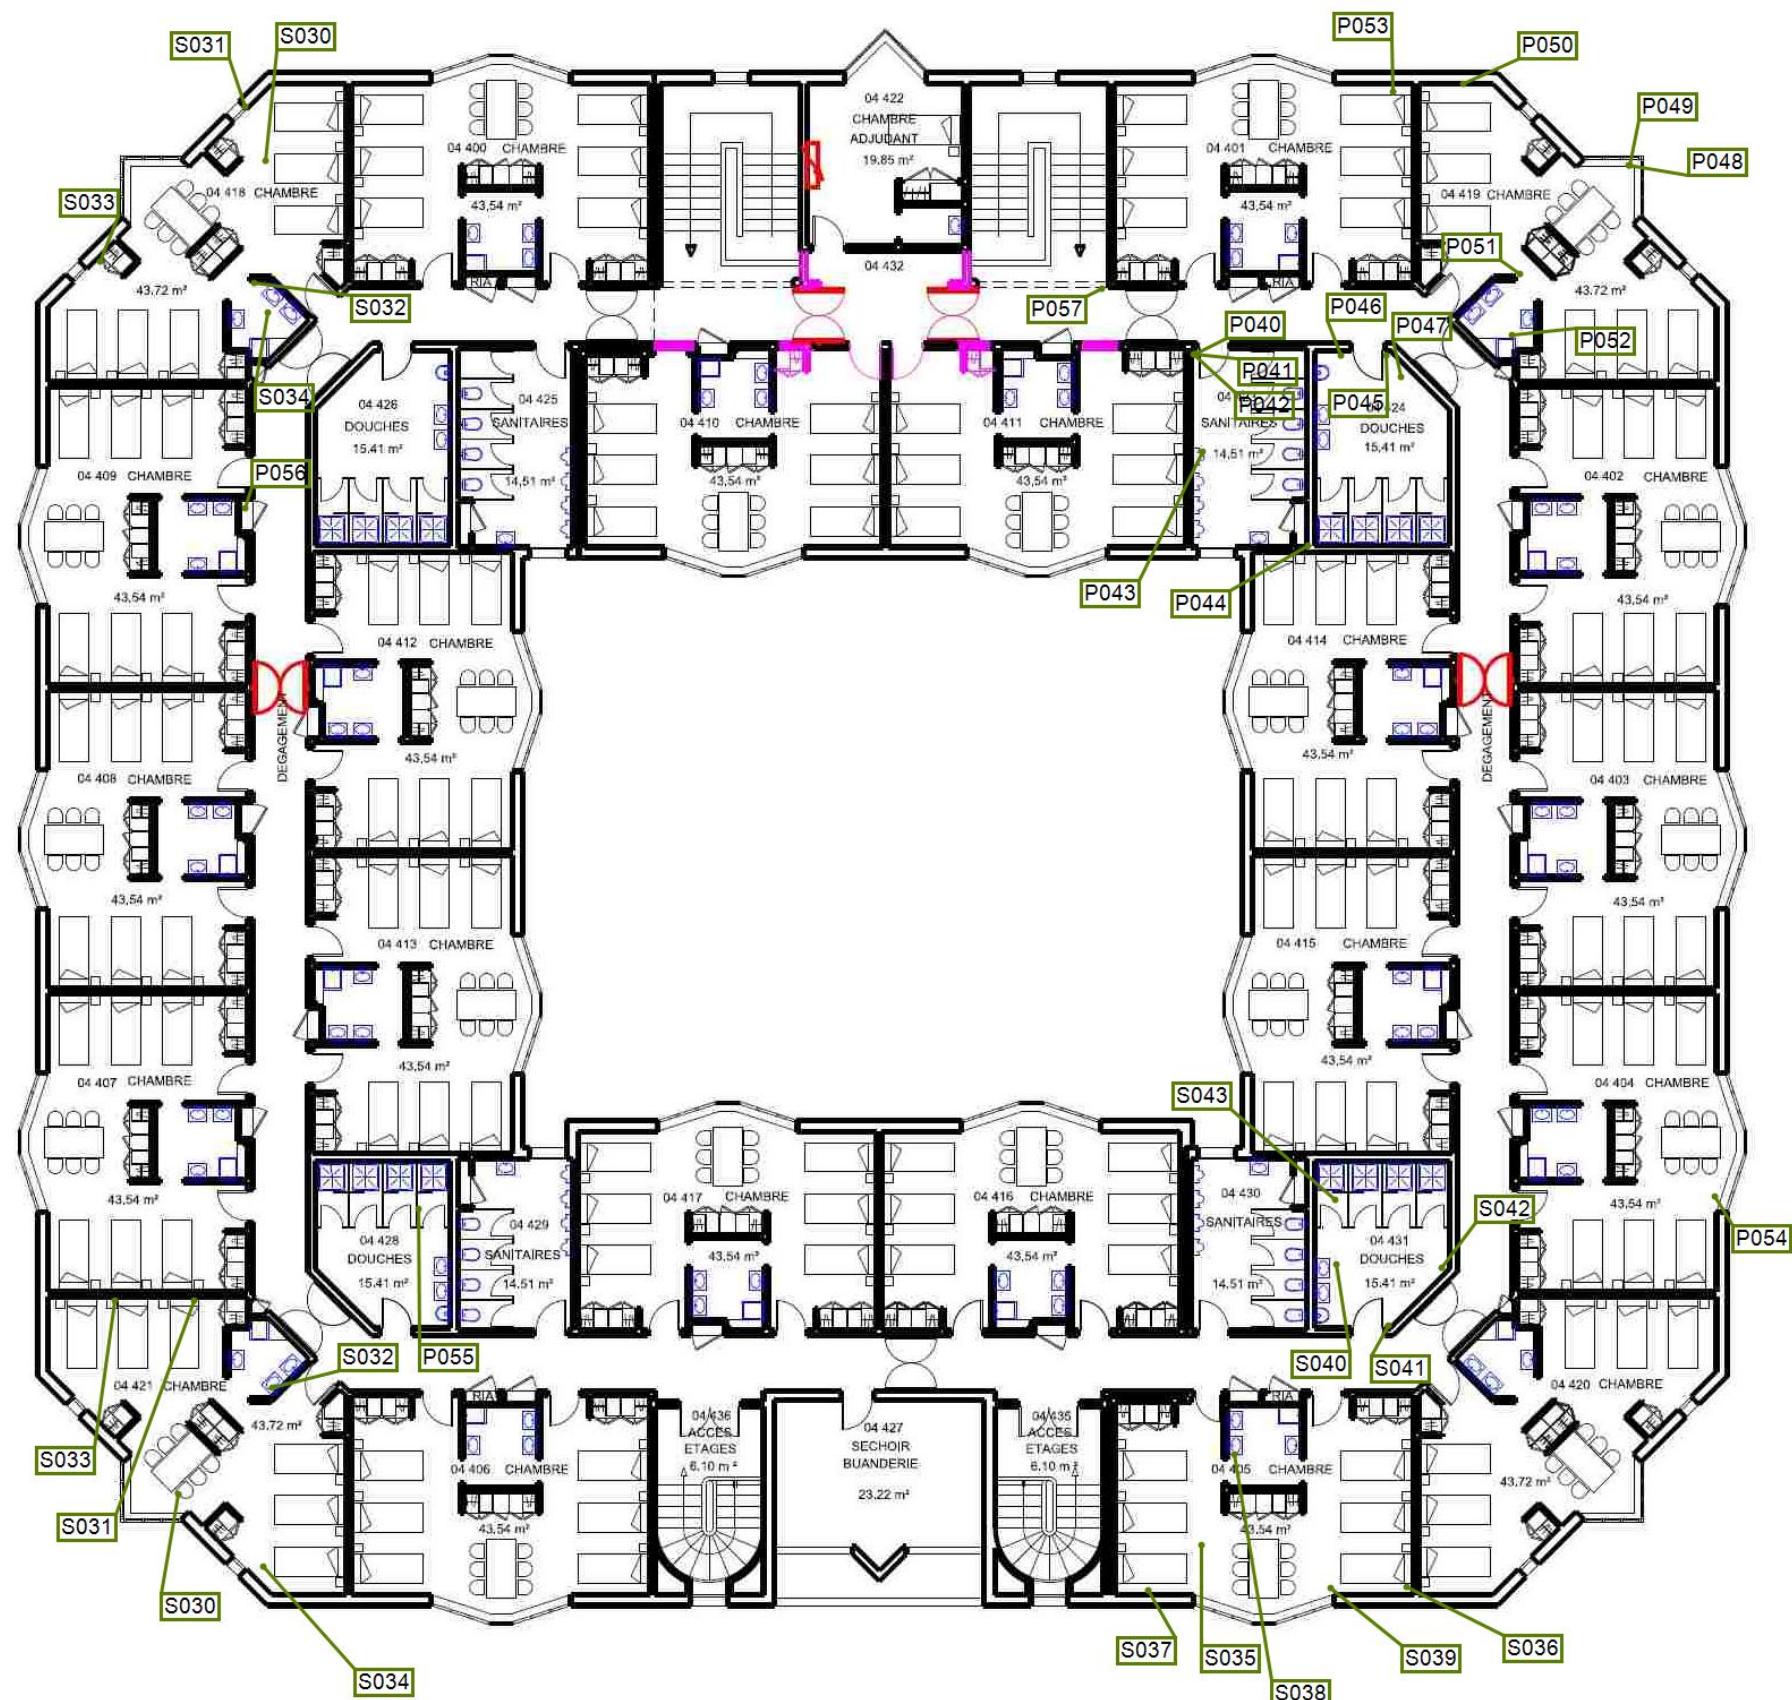

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 119/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante
Client :	ESID DE BREST
N° dossier :	OS 218
N° planche :	6/7 Version : 0
Type :	Croquis
Date :	19/04/2021
Intervenant :	BARRE Adrien
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	R-1
Adresse :	BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER
Bât. - Niv. - Lot :	R-1
Commentaire :	


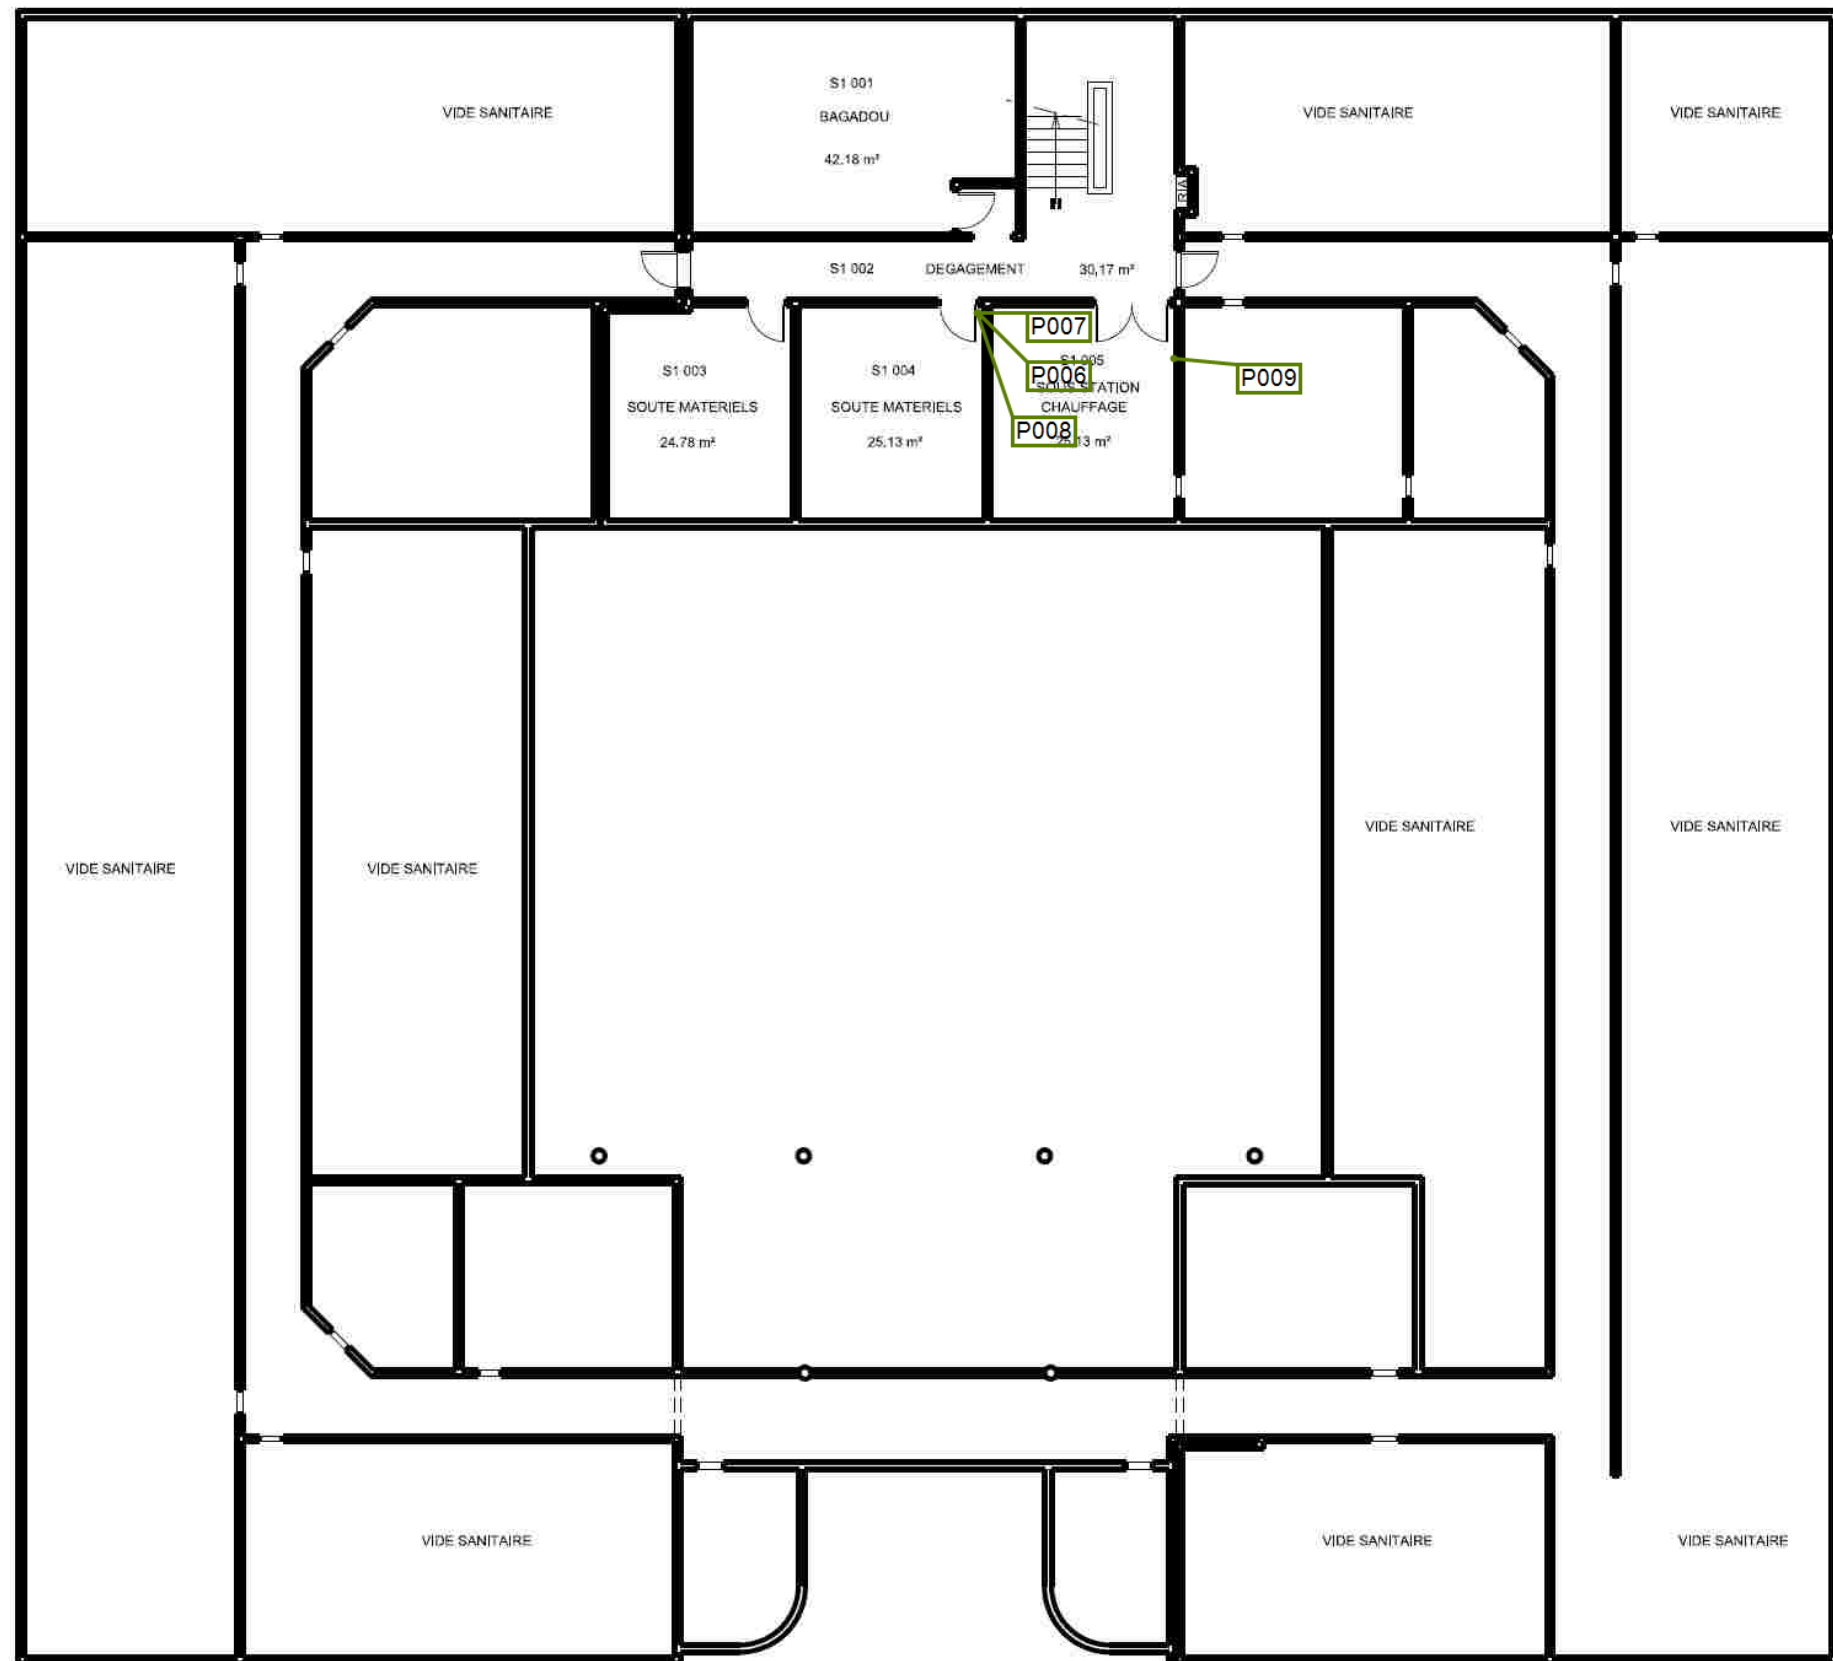


Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	ESID DE BREST
N° dossier :	OS 218
N° planche :	7/7 Version : 0
Type :	Croquis
Date :	19/04/2021
Intervenant :	BARRE Adrien
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics
Titre :	Extérieur
Adresse :	BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER
Bât. - Niv. - Lot :	Extérieur
Commentaire :	

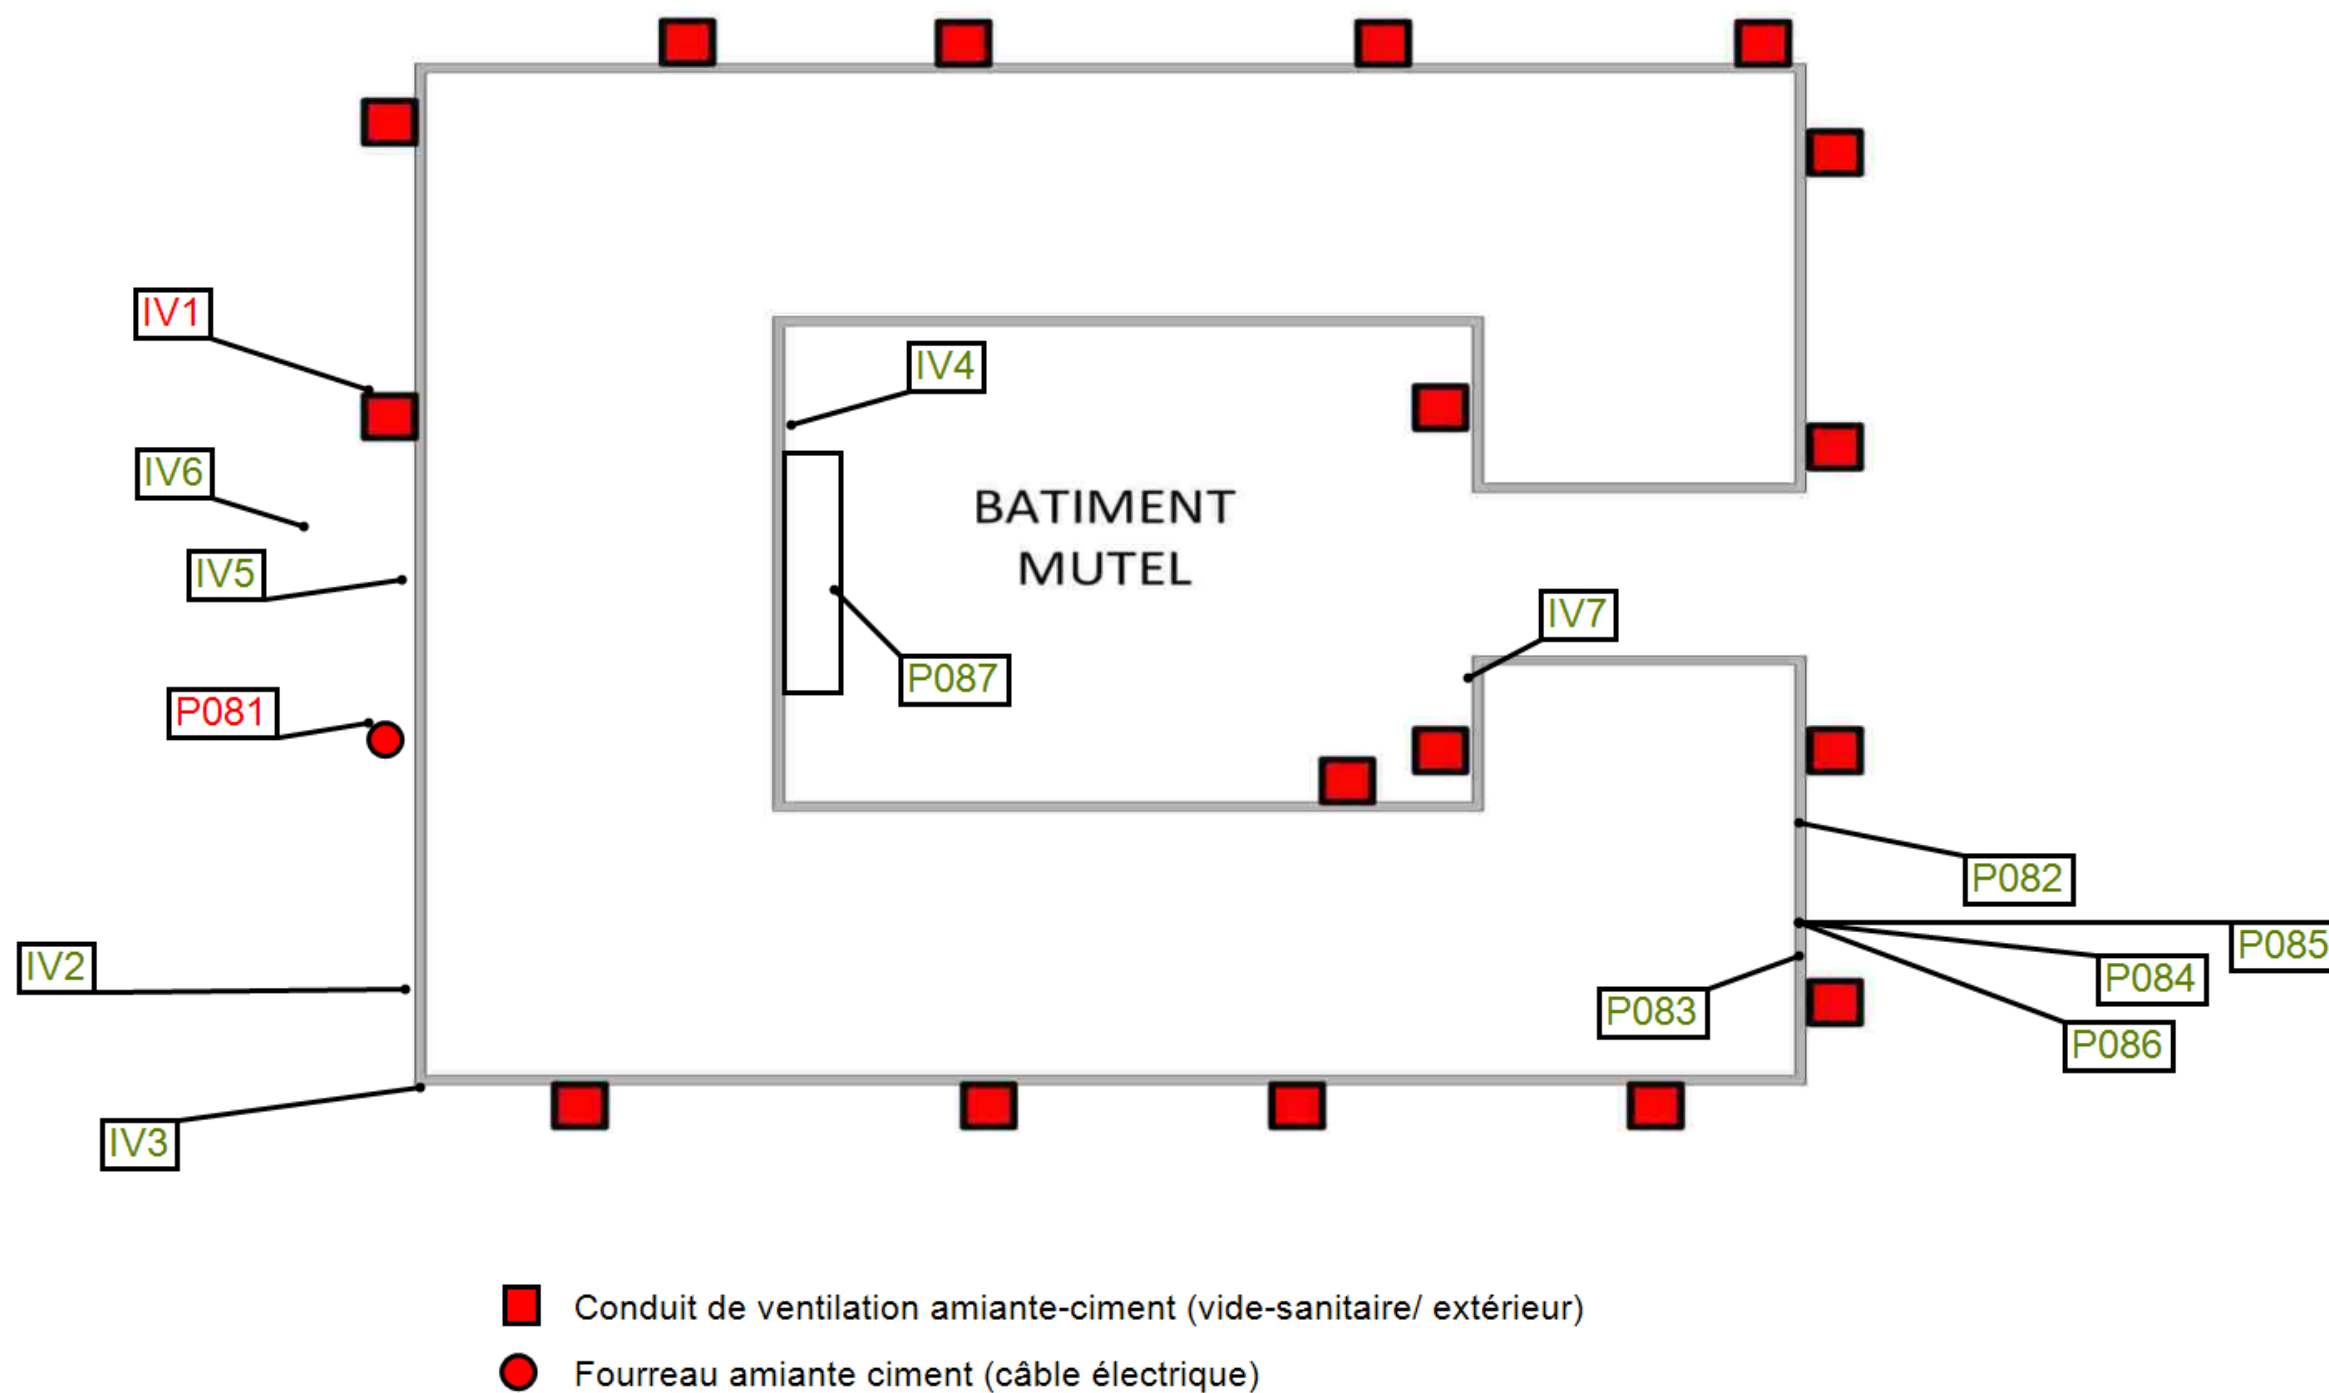



**BUREAU
VERITAS**

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse



**BUREAU
VERITAS**

Document 1

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

RAPPORT D'ANALYSE

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE ET DE FCR DANS LES MATERIAUX

Accréditation
N°1-1531
PORTÉE
disponible sur
www.cofrac.fr



Edité le 16/04/2021
17:52:40

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
ADRIEN BARRE

Tél client : 07 76 02 04 09

56400 AUREY
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 12 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
Contrat AMIC17-3
Réceptionné le 12/04/2021
Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4209-1	Ech P1 - 1/87 (RDC) Accès étage - Plancher - Sol Colle de carrelage 20*20	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + carrelage(s) bleu(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4210-1	Ech P2 - 2/87 (RDC) Accès étage - Mur Colle de plinthe	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
		faïence(s) beige(s)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4211-1	Ech P3 - 3/87 (RDC) Accès étage - Mur Peinture sur TDV + Enduit	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + entoilage(s) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4212-1	Ech P4 - 4/87 (RDC) Accès étage - Plancher - Sous face escalier Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4213-1	Ech P5 - 5/87 (RDC) Accès étage - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#

Page 1 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 62 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 123/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4214-1	Ech P6 - 6/87 (R-1) Soute matériel - Plancher - Sol Colle de carrelage	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) bleu(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4215-1	Ech P7 - 7/87 (R-1) Soute matériel - Mur Colle de plinthe	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) bleu(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4216-1	Ech P8 - 8/87 (R-1) Soute matériel - Mur - Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4217-1	Ech P9 - 9/87 (R-1) Sous station - Mur - Enduit de déboulage	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4218-1	Ech P10 - 10/87 (RDC) Local Sersim - Mur Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4219-1	Ech P11 - 11/87 (RDC) Local Sersim - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4220-1	Ech P12 - 12/87 (RDC) couloir - Mur - Placard regulation chauffage Enduit plâtre	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4221-1	Ech P13 - 13/87 (RDC) Voilerie - Mur - Toutes zones Plâtre - Peinture	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#

Page 2 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 82 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4222-1	Ech P14 - 14/87 (RDC) salle de cours Garigliano - Plancher - Sol Colle de carrelage 20*20	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4223-1	Ech P15 - 15/87 (RDC) salle de cours Garigliano - Mur Peinture paillette + Enduit	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4224-1	Ech P16 - 16/87 (RDC) salle de cours Garigliano - Plafond - Plafond Faux plafond 60*60	matériau(x) fibro-granuleux beige(s) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	MOLP + META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4225-1	Ech P17 - 17/87 (RDC) couloir - Mur - Toutes zones Colle de plinthe	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + carrelage(s) bleu(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4226-1	Ech P18 - 18/87 (RDC) couloir - Mur Peinture paillette + Enduit	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) bleu(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4227-1	Ech P19 - 19/87 (RDC) sanitaires n°2 - Plancher - Sol Colle de carrelage 20*20	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4228-1	Ech P20 - 20/87 (RDC) sanitaires n°2 - Murs - Toutes zones Colle de faïence	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s)	META	1	amiante non détectée	#
		matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		faïence(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#

Page 3 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 82 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4229-1	Ech P21 - 21/87 (RDC) sanitaires n°2 - Murs - Toutes zones Colle de plinthe	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4230-1	Ech P22 - 22/87 (RDC) Salle de cours Moulin de Laffaux - Murs - Coffrage Plâtre - Peinture	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4231-1	Ech P23 - 23/87 (RDC) Salle de cours Moulin de Laffaux - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paillette	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4232-1	Ech P24 - 24/87 (RDC) TGS 012 - Mur - TGS Bande de placo + enduit de lissage	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + matériau(x) cartonné(s) + peinture(s) rose(s) (indissociables)	MOLP + META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4233-1	Ech P25 - 25/87 (RDC) TGS 012 - Plafond - TGS Bande de placo + enduit de lissage	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + matériau(x) cartonné(s) + peinture(s) blanc(hes)/rose(s) (indissociables)	MOLP + META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4234-1	Ech P26 - 26/87 (RDC) Local 034 - Mur - Toutes zones Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4235-1	Ech P27 - 27/87 (RDC) TGBT - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4236-1	Ech P28 - 28/87 (RDC) Hall d'entrée - Poteau Enduit + peinture paillette	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4237-1	Ech P29 - 29/87 (RDC) Accès étage - Mur - A Bande de placo + enduit de lissage	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + entoilage(s) + matériau(x) cartonné(s) + peinture(s) gris(es) (indissociables)	MOLP + META	1	amiante non détectée	#

Page 4 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 62 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4238-1	Ech P30 - 30/87 (RDC) Bureau officier 1 - Murs - Toutes zones Enduit + papier peint	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + matériau(x) cartonné(s) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	MOLP + META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4239-1	Ech P31 - 31/87 (RDC) Douches - Plancher - Sol Colle de carrelage 5'5	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) clair(es)	META	1	amiante non détectée	#
		matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) foncé(es)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) beige(s)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4240-1	Ech P32 - 32/87 (RDC) point d'eau bureau commandant - Murs - Toutes zones Colle de faïence	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + faïence(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4241-1	Ech P33 - 33/87 (RDC) Salle d'attente - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paillette	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4242-1	Ech P34 - 34/87 (RDC) Salle d'attente - Mur - B Bande de placo + enduit de lissage	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + entoilage(s) + matériau(x) cartonné(s) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	MOLP + META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4243-1	Ech P35 - 35/87 (RDC) Salle de détente Vosges - Murs - Toutes zones Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + entoilage(s) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4244-1	Ech P36 - 36/87 (RDC) Armurerie - Mur - Toutes zones Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) orange(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4245-1	Ech P37 - 37/87 (RDC) Armurerie - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#

Page 5 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 82 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4246-1	Ech P38 - 38/87 (RDC) dgt armurerie - Mur - Toutes zones Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) jaune(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4247-1	Ech P39 - 39/87 (RDC) Salle de conférence Strasbourg - Fenêtre - C Joint de pré-cadre	matériau(x) souple(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4248-1	Ech P40 - 40/87 (R+4) Sanitaires - Plancher - Sol Colle de carrelage 20*20	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s)	META	1	amiante non détectée	#
		matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) rose(s)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4249-1	Ech P41 - 41/87 (R+4) Sanitaires - Murs - Toutes zones Colle de plinthe	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) rose(s)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4250-1	Ech P42 - 42/87 (R+4) Sanitaires - Murs - Toutes zones Colle de faïence	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		faïence(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4251-1	Ech P43 - 43/87 (R+4) Sanitaires - Plafond - Plafond Dalles de faux-plafond	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + matériau(x) cartonné(s) + peinture(s) rouge(s) (indissociables)	MOLP + META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4252-1	Ech P44 - 44/87 (R+4) Sanitaires - Plafond - Plafond Flocage	matériau(x) floconneux poussiéreux	MOLP + META	1	amiante non détectée	#

Page 6 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 82 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4253-1	Ech P45 - 45/87 (R+4) Douches - Plancher - Sol Colle de carrelage 5*5	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s)/gris(es) + carrelage(s) rose(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4254-1	Ech P46 - 46/87 (R+4) Douches - Mur - Bande de placo + enduit de lissage	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + matériau(x) cartonné(s) + peinture(s) vert(es) (indissociables)	MOLP + META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4255-1	Ech P47 - 47/87 (R+4) Douches - Plafond - Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4256-1	Ech P48 - 48/87 (R+4) Chambres - Plancher - Sol Colle de carrelage 20*20	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + carrelage(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4257-1	Ech P49 - 49/87 (R+4) Chambres - Murs - Toutes zones Colle de plinthe	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes)/gris(es) + carrelage(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4258-1	Ech P50 - 50/87 (R+4) Chambres - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paille	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) beige(s)/noir(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4259-1	Ech P51 - 51/87 (R+4) Chambres - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4260-1	Ech P52 - 52/87 (R+4) Chambres - Murs - Murs point d'eau Colle de faïence	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) clair(es)/foncé(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
		matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) clair(es)	META	1	amiante non détectée	#
		faïence(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4261-1	Ech P53 - 53/87 (R+4) Chambres - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paille	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#

Page 7 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 82 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4262-1	Ech P54 - 54/87 (R+4) Chambres - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paillette	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4263-1	Ech P55 - 55/87 (R+4) Douches - Plancher - douches Ragréage	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4264-1	Ech P56 - 56/87 (R+4) Gains techniques - Murs - Toutes zones Enduit platre	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4265-1	Ech P57 - 57/87 (R+4) Dégagement - Poteau - Poteau Colle de faïence	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) clair(es)	META	1	amiante non détectée	#
		matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) foncé(es)	META	1	amiante non détectée	#
		faïence(s) vert(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4266-1	Ech P58 - 58/87 (R+3) Sanitaires - Murs - Toutes zones Colle de faïence	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s)	META	1	amiante non détectée	#
		faïence(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4267-1	Ech P59 - 59/87 (R+3) Sanitaires - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4268-1	Ech P60 - 60/87 (R+3) Sanitaires - Murs - Gaine technique Enduit platre	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4269-1	Ech P61 - 61/87 (R+3) Sanitaires - Murs - Gaine technique Peinture blanche sur béton	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#

Page 8 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4270-1	Ech P62 - 62/87 (R+3) Chambres - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paillette	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4271-1	Ech P63 - 63/87 (R+3) Dégagement - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paillette	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) multicolore(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4272-1	Ech P64 - 64/87 (R+3) Chambres - Fenêtre - C Joint de pré-cadre type comprébande	matériau(x) souple(s) noir(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4273-1	Ech P65 - 65/87 (R+3) Chambres - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paillette	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4274-1	Ech P66 - 66/87 (R+3) Chambres - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4275-1	Ech P67 - 67/87 (R+3) Dégagement - Porte coupe-feu - A Joint de porte coupe feu	matériau(x) plastifié(s) souple(s) noir(es)	META	1	amiante non détectée	#
		résine(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4276-1	Ech P68 - 68/87 (R+2) Sanitaires - Plancher - Sol Colle de carrelage 20*20	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes)/gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
		carrelage(s) noir(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4277-1	Ech P69 - 69/87 (R+2) Sanitaires - Murs - Toutes zones Colle de plinthe	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s)	META	1	amiante non détectée	#
		matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#

Page 9 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B — N° TVA: FR 82 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin — CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4278-1	Ech P70 - 70/87 (R+2) Sanitaires - Murs - Toutes zones Colle de faïence	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
		faïence(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4279-1	Ech P71 - 71/87 (R+2) Sanitaires - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4280-1	Ech P72 - 72/87 (R+2) Douches - Plancher - Sol Colle de carrelage 5*5	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s) + carrelage(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4281-1	Ech P73 - 73/87 (R+2) Douches - Plancher - douches Ragréage	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4282-1	Ech P74 - 74/87 (R+2) Sanitaires - Fenêtre - C Joint d'étanchéité extérieur fenêtre structure	matériau(x) souple(s) blanc(hes)/noir(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4283-1	Ech P75 - 75/87 (R+2) ensemble des chambres - Plancher - Sol Colle de carrelage 20*20	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s) + carrelage(s) gris(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4284-1	Ech P76 - 76/87 (R+2) ensemble des chambres - Murs - Toutes zones Colle de plinthe	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes)/beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4285-1	Ech P77 - 77/87 (R+2) ensemble des chambres - Murs - Toutes zones Enduit + peinture paille	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) beige(s) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4286-1	Ech P78 - 78/87 (R+2) ensemble des chambres - Murs - Toutes zones Colle de faïence	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s)/gris(es) + faïence(s) bleu(es) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#

Page 10 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 82 410 545 313
 Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
 Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Identification Dossier CARSO **AMI21-4289**
 Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
 Contrat AMIC17-3
 Réceptionné le 12/04/2021
 Site (1) Non communiqué

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 87
 Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 87

Approuvé par : **Gilles POTIN**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-4287-1	Ech P79 - 79/87 (R+2) ensemble des chambres - Plafond - Plafond Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) beige(s) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4288-1	Ech P80 - 80/87 (R+2) Séchoir/ buanderie - Plafond - Enduit + peinture crepi	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4289-1	Ech P81 - 81/87 façade extérieure - Fourreau - Amiante ciment	matériau(x) fibro-granuleux dur(es) gris(es)	MOLP	4	amiante détectée Chrysotile, Crocidolite	#
AMI2104-4290-1	Ech P82 - 82/87 façade extérieure - Façade - Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) gris(es)/blanc(hes) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4291-1	Ech P83 - 83/87 façade extérieure - Façade - Joint de dilatation	matériau(x) souple(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4292-1	Ech P84 - 84/87 façade extérieure - Fenêtre - Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure	matériau(x) souple(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4293-1	Ech P85 - 85/87 façade extérieure - Fenêtre - Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure	matériau(x) souple(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4294-1	Ech P86 - 86/87 façade extérieure - Fenêtre bow window - Joint d'étanchéité extérieur fenetre structure	matériau(x) souple(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-4295-1	Ech P87 - 87/87 façade extérieure - Plafond - auvent Enduit + peinture	matériau(x) granuleux dur(s) blanc(hes) + peinture(s) blanc(hes) (indissociables)	META	1	amiante non détectée	#

META : Microscopie Electronique à Transmission Analytique réalisée selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050

MOLP : Microscopie Optique à Lumière Polarisée réalisée selon méthode interne MAM-003 et HSG248-Appendice 2

META : Microscopie Electronique à Transmission Analytique réalisée MAM-004 et NF X43050

MOLP : Microscopie Optique à Lumière Polarisée réalisée MAM-003 et HSG248 appendice 2

Page 11 / 12



BUREAU
VERITAS

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

La limite de détection garantie de la méthode pour la détection et la récupération d'une fibre d'amiante dans le matériau est garantie à 0.1 % en masse.

Si Amiante non détecté, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Gilles POTIN
Coordinateur de Laboratoire

Page 12 / 12

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com



BUREAU
VERITAS

Document 2

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Département Amiante
4, avenue Jean Moulin - CS 30228
69633 VENISSIEUX CEDEX
Tél. : (33) 04 72 76 16 39
Fax : (33) 04 78 72 00 67

RAPPORT D'ANALYSE

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE ET DE FCR DANS LES MATERIAUX

Accréditation
N°1-1531
PORTÉE
disponible sur
www.cofrac.fr



Edité le 19/04/2021
11:02:43

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
ADRIEN BARRE

Tél client : 07 76 02 04 09

56400 AUREY
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Identification Dossier CARSO **AMI21-4505**
Identification Dossier Client (1) Cde 1510797476/10639851/2
Contrat AMIC17-3
Réceptionné le 15/04/2021
Site (1) NON COMMUNIQUEE

Nombre d'échantillon(s) du dossier : 3
Nombre d'échantillon(s) approuvé(s) : 3

Approuvé par : **Mickael CARREIRA**

(1) information fournie par le client : le laboratoire ne peut être en aucun cas tenu pour responsable de celle-ci.

Echantillon	Référence client (1)	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Nombre Préparation	Résultats	Cofrac
AMI2104-7686-1	Ech P88 - 1/3 Façade extérieure, fenêtre armurerie Mastic de vitrage	matériau(x) souple(s) gris(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-7687-1	Ech P89 - 2/3 Façade extérieure, fenêtre armurerie Joint d'étanchéité noir	matériau(x) souple(s) noir(es)	META	1	amiante non détectée	#
AMI2104-7688-1	Ech P90 - 3/3 Façade extérieure, fenêtre armurerie Joint d'étanchéité blanc gris	matériau(x) souple(s) blanc(hes)	META	1	amiante non détectée	#

META : Microscopie Electronique à Transmission Analytique réalisée selon méthode interne MAM-004 et NF X43-050

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

La limite de détection garantie de la méthode pour la détection et la récupération d'une fibre d'amiante dans le matériau est garantie à 0.1 % en masse.

Si Amiante non détecté, la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Page 1 / 2

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 62 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 135/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Mickael CARREIRA
Responsable adjoint de Laboratoire

Page 2 / 2

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,30 € - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120B - N° TVA: FR 82 410 545 313
Siège social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - 69633 VENISSIEUX CEDEX - Tél : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03
Site web : www.groupecarso.com - e-mail : carso@groupecarso.com

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 136/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX

Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



BUREAU
VERITAS

ANNEXE : Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Attribué à
Monsieur Adrien BARRE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES		Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	06/01/2017	05/01/2022
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/06/2017	05/01/2022
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	07/08/2017	06/08/2022
DPE avec mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	12/12/2017	06/08/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/01/2017	03/01/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/01/2017	03/01/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	08/12/2016	07/12/2021
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	06/03/2017	05/03/2022

Date : ~~08/01/2018~~

Numéro de certificat : 2907559

Jacques MATILLON - Directeur Général

RECYCLÉ
Papier issu à partir
de matériaux recyclés
FSC® C124913

CERTIFICATION
DE PERSONNES
ACCREDITATION
N°4-0087
Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

Immeuble : BASE FUSCO ET DIVERS

Composant : MUTEL

G2D : 560098503D0560

10639851/OS 218

Page 137/139

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS - Siège social: 8 Cours du Triangle - 92800 PUTEAUX
Société par Actions Simplifiées au capital de 36 315 000,00 € - RCS Nanterre B 790 184 675 © Bureau Veritas Exploitation - 11/2017 - Toute reproduction interdite



**BUREAU
VERITAS**

ANNEXE : Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés MSIG Insurance Europe AG, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



**BUREAU
VERITAS**



Europe

- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréule (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic méréule (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millèmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

- 3) **Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.**
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) **Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.**
- 6) **Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.**
- 7) **Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.**

La présente attestation valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime **d'assurance**, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 15/12/2020


MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire 75009 Paris
Tél : 01 40 67 12 34 Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX



A Adresse du bien BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER	B Propriétaire Nom : ESID DE BREST Adresse : BCRM DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
C Commanditaire de la mission	
Nom : ESID DE BREST Qualité : Donneur d'ordre	Adresse : BCRM DE BREST 15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16 29240 BREST
D L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil : Heuresis Modèle de l'appareil : Pb200i N° de série : 1394	Nature du radionucléide : Cobalt 57 Date du dernier chargement de la source : 25/12/2019 Activité de la source à cette date : 185 Mbq
E Execution de la mission	
Rapport N° : OS 218 P Date d'intervention : 09/04/2021	Date du rapport : 19/04/2021
F Nature des Travaux	
selon email de Mr LE BALCH en date du 27/11/2020. Prog : réhabilitation lourde – Pas de déconstruction => tous les locaux sont impactés, les façades et pignons également (remplacement de l'isolation et des menuiseries extérieures), la verrière extérieure doit être déposée.	
G Périmètre de la mission	
ensemble du bâtiment	
H Cachet du diagnostiqueur	
Signature 	Société : BUREAU VERITAS EXPLOITATION Nom du diagnostiqueur : BARRE Adrien Organisme d'assurance : MSIG Insurance Europe AG Police : F210.16.0414.

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX	1
PERIMETRE DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

CADRE REGLEMENTAIRE3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS	3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION3

L'AUTEUR DU DIAGNOSTIC	3
PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR)	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	4
LISTE DES LOCAUX VISITES	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	6

METHODOLOGIE EMPLOYEE6

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	8
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	8

PRESENTATION DES RESULTATS8

CROQUIS9

RESULTATS DES MESURES15

COMMENTAIRES31

ANNEXES32

NOTICE D'INFORMATION	32
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	33

1	CADRE REGLEMENTAIRE
Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants	

2	RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION
2.1	L'auteur du diagnostic
Nom et prénom : BARRE Adrien	
2.2	Personne compétente en radioprotection (PCR)
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : LACROSSE Thibault	
2.3	Etalonnage de l'appareil
Fabriquant de l'étalon : HEURESIS N° NIST de l'étalon : SRM 2573	
Concentration : 1,04 mg/cm² Incertitude : 0,064 mg/cm²	

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	09/04/2021	1,04
En fin de mission	209	09/04/2021	1,04
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4	Le laboratoire d'analyse éventuel
Nom du laboratoire : NC Nom du contact : NC	
Coordonnées : NC	

2.5	Description de l'ensemble immobilier
Année de construction : Non communiquée Nombre de bâtiments : 1	
Nombre de cages d'escalier : 4 Nombre de niveaux : 5	

2.6	Le bien objet de la mission
Adresse : BASE FUSCO ET DIVERS Base des fusiliers marins 56600 LANESTER Type : Bâtiment Nombre de Pièces : Référence Cadastre : NC	
Bâtiment : MUTEL Entrée/cage n° : Etage : Situation sur palier : Destination du bâtiment : Autres Accompagnateur : Mr CORVEC	

2.7 Occupation du bien		
L'occupant est	<input checked="" type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :

2.8 Liste des locaux visites		
N°	Local	Etage

2.8 Liste des locaux visites		
1	Hall d'entrée	RDC
2	Bureau officier 1	RDC
3	Bureau officier 2	RDC
4	Bureau commandant	RDC
5	Bureau adjudant	RDC
6	Douches	RDC
7	couloir	RDC
8	Salle de conférence Strasbourg	RDC
9	sanitaires n°1	RDC
10	Bureau instructeurs	RDC
11	Bureau maître charge	RDC
12	Bureau maître de cours	RDC
13	Bureau chef de sections	RDC
14	Bureau instructeurs	RDC
15	Salle d'attente	RDC
16	Local COP	RDC
17	Bureau adjudant CEF	RDC
18	Salle de détente Vosges	RDC
19	Armurerie	RDC
20	TGBT	RDC
21	TGS 012	RDC
22	Local Sersim	RDC
23	Voilerie	RDC
24	Salle de cours Moulin de Laffaux	RDC
25	sanitaires n°2	RDC
26	salle de cours Garigliano	RDC
27	Salle de cours l'Yser	RDC
28	Salle de cours Haille	RDC
29	Bureau PMM	RDC
30	salle de cours Dixmude	RDC
31	Local 034	RDC
32	Salle de cours Djebel M'ZI	RDC
33	Circulation (dégagement)	R+1
34	Accès étage	RDC
35	Douches	R+1
36	Sanitaires	R+1
37	Ensemble des chambres	R+1
38	Sechoir buanderie	R+1
39	Chambre adjudant	R+1
40	Douches	R+2
41	ensemble des chambres	R+2
42	Sanitaires	R+2
43	Chambre adjudant	R+2
44	Séchoir/ buanderie	R+2
45	Dégagement	R+2
46	Douches	R+3
47	Chambres	R+3
48	Sanitaires	R+3
49	Chambre adjudant	R+3

2.8 Liste des locaux visités		
50	Séchoir/ buanderie	R+3
51	Dégagement	R+3
52	Douches	R+4
53	Chambres	R+4
54	Sanitaires	R+4
55	Chambre adjudant	R+4
56	Séchoir/ buanderie	R+4
57	Dégagement	R+4
58	Soute matériel	R-1
59	Bagadou	R-1
60	Sous station	R-1
61	Circulation	R-1
62	Local logistique	RDC
63	point d'eau bureau commandant	RDC
64	salon de coiffure	RDC
65	dgt armurerie	RDC
66	Gaines techniques	R+4
67	façade extérieure	Sans
68	ensemble des locaux	Sans

2.9 Liste des locaux non visités		
Néant, tous les locaux ont été visités.		

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

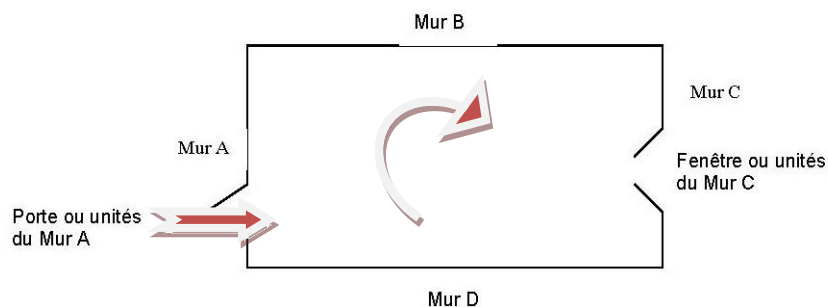
Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Sont exclus du repérage :

- les revêtements de type papiers peints, carrelages et faïences bruts, revêtements de sol plastique ;
- les matériaux de type menuiseries extérieures et intérieures en PVC ; canalisations et goulottes en PVC.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ne libèrent pas de poussières de plomb s'ils sont en bon état, ils ne sont donc pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;

- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements avec un appareil à fluorescence X avant la réalisation de travaux.

Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail.

Les résultats de nos mesures sont exprimés en mg/cm² de plomb de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative et l'écart relatif (ex : 13,4 +/- 0,41).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

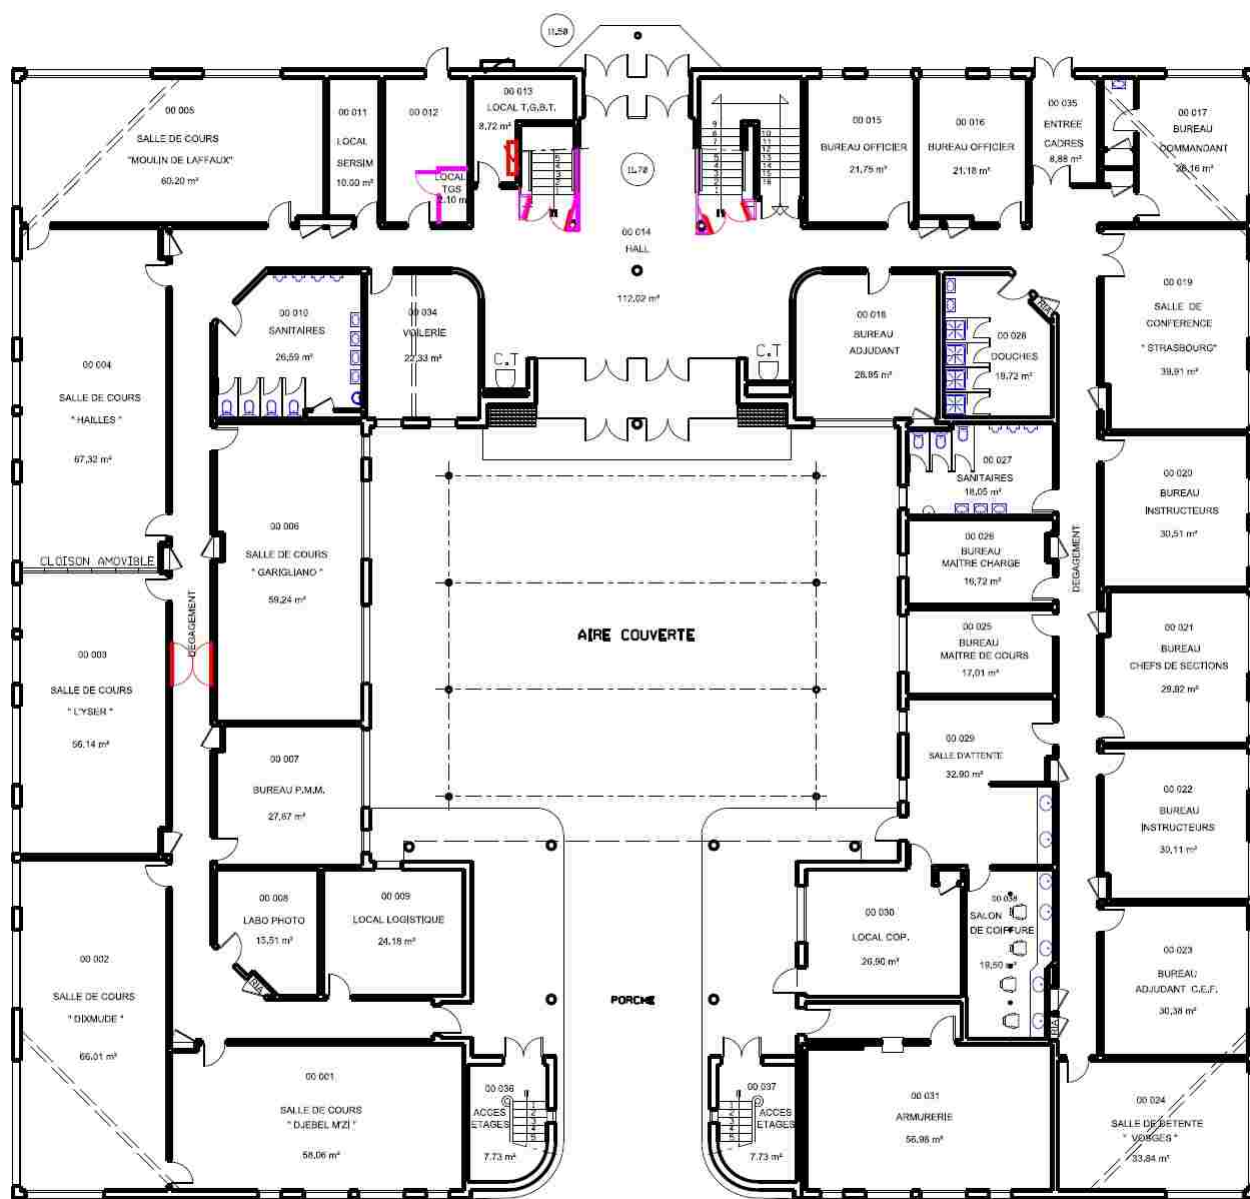
- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

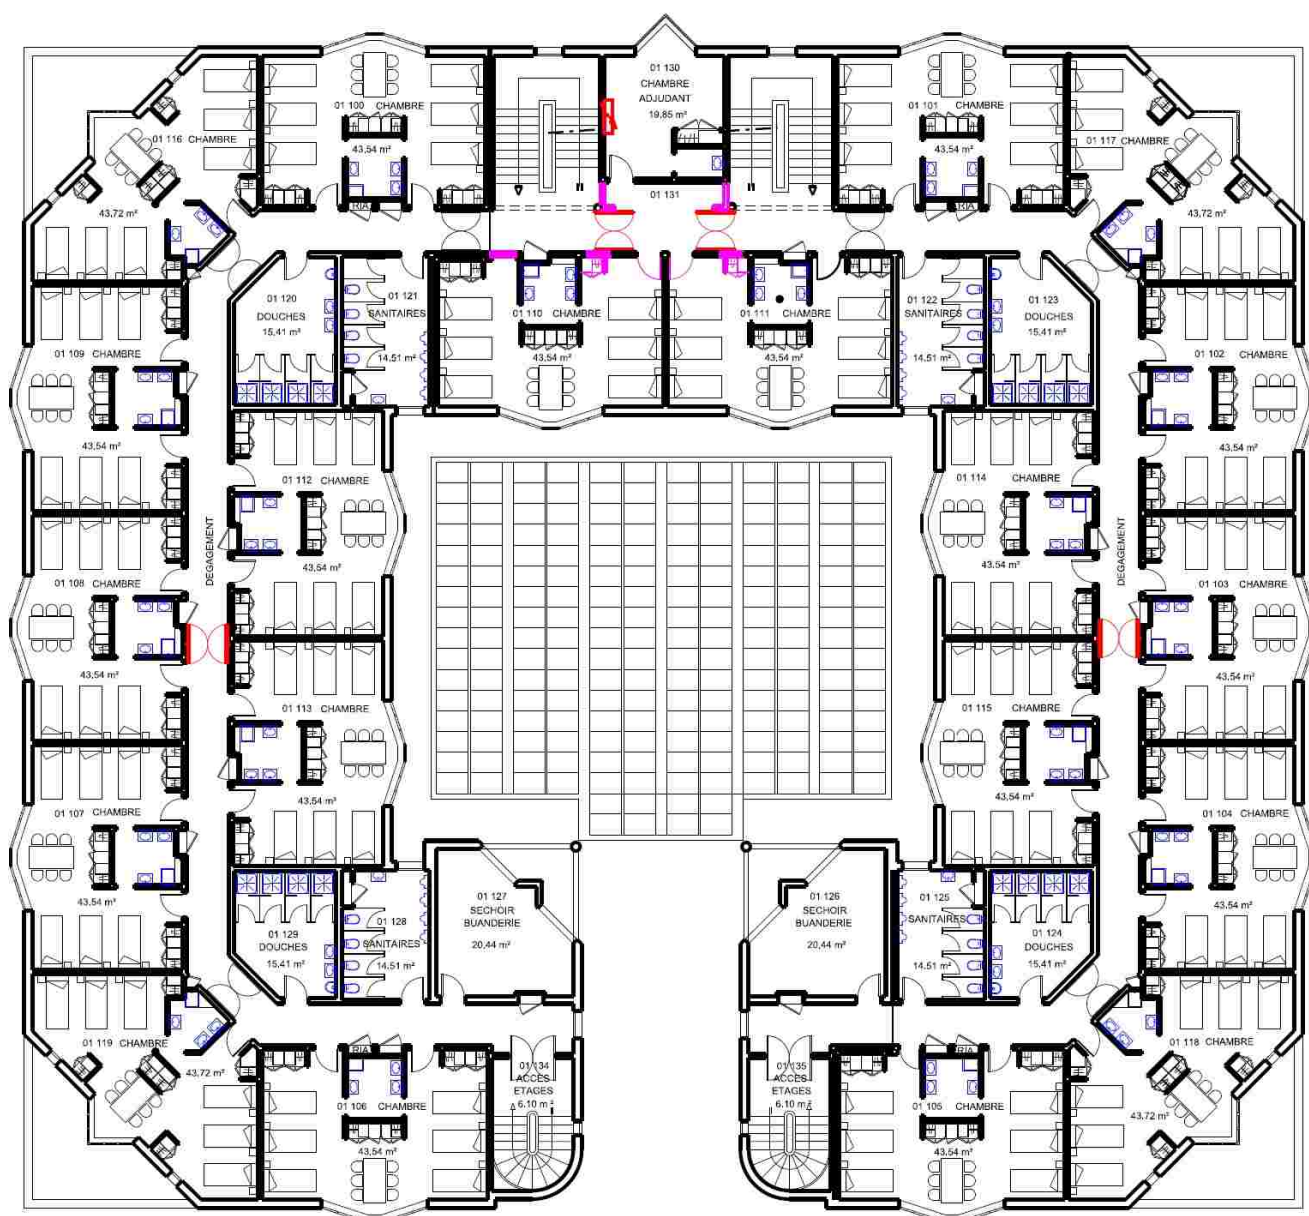
Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

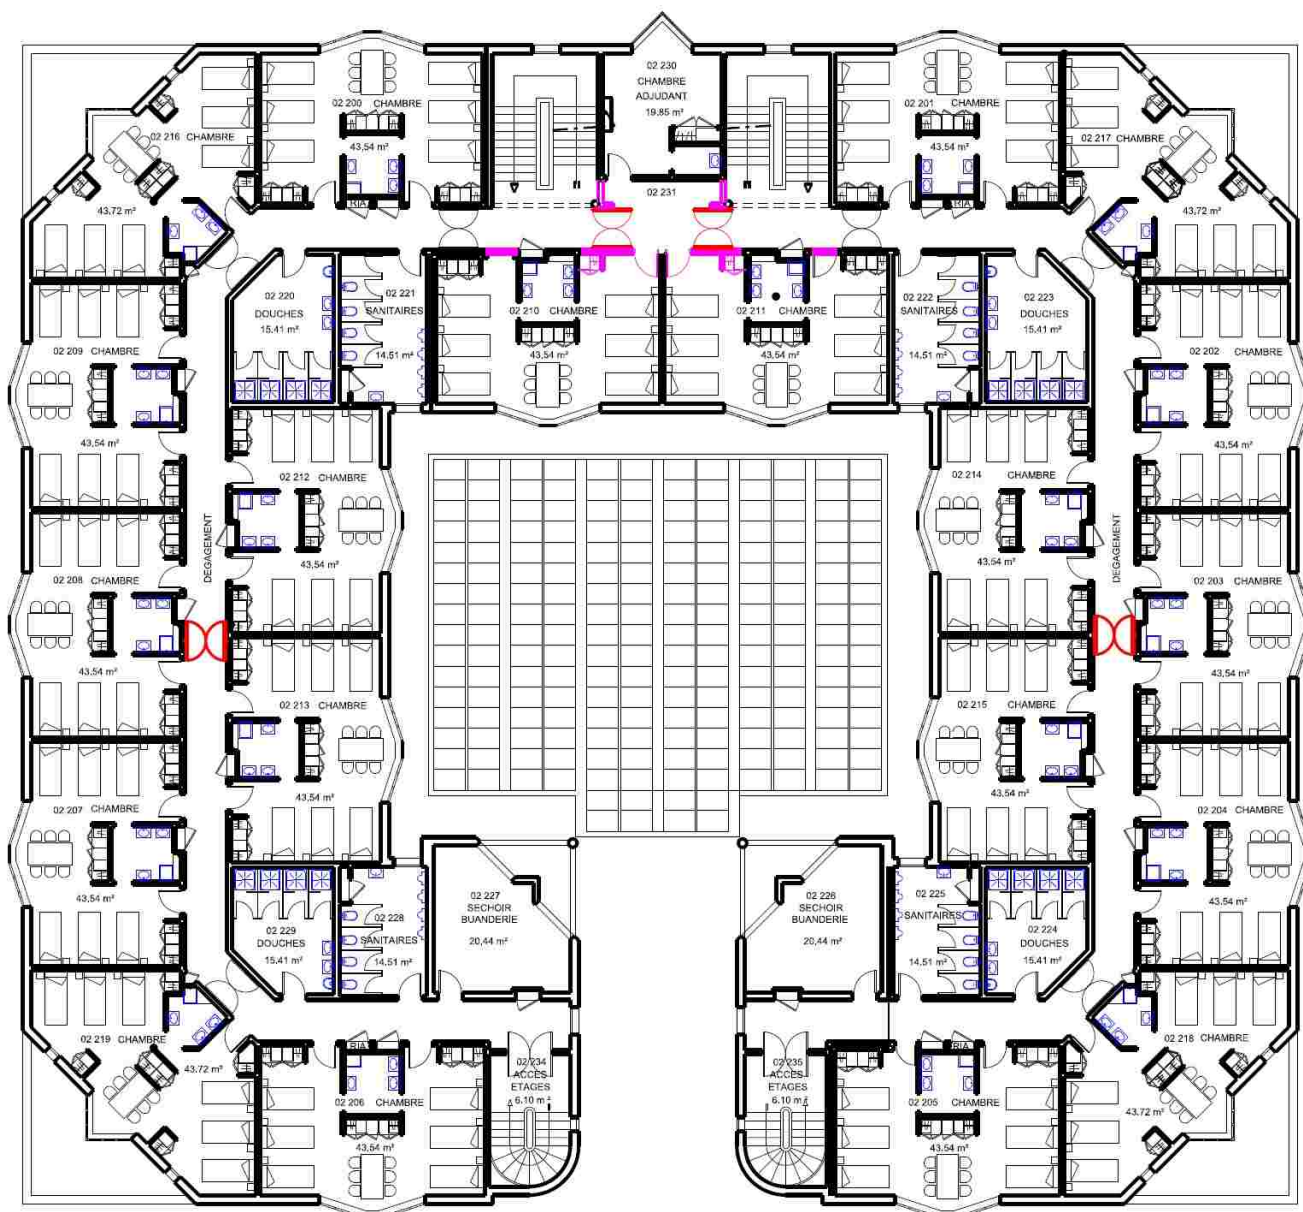
NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5 CROQUIS


RDC









R+3

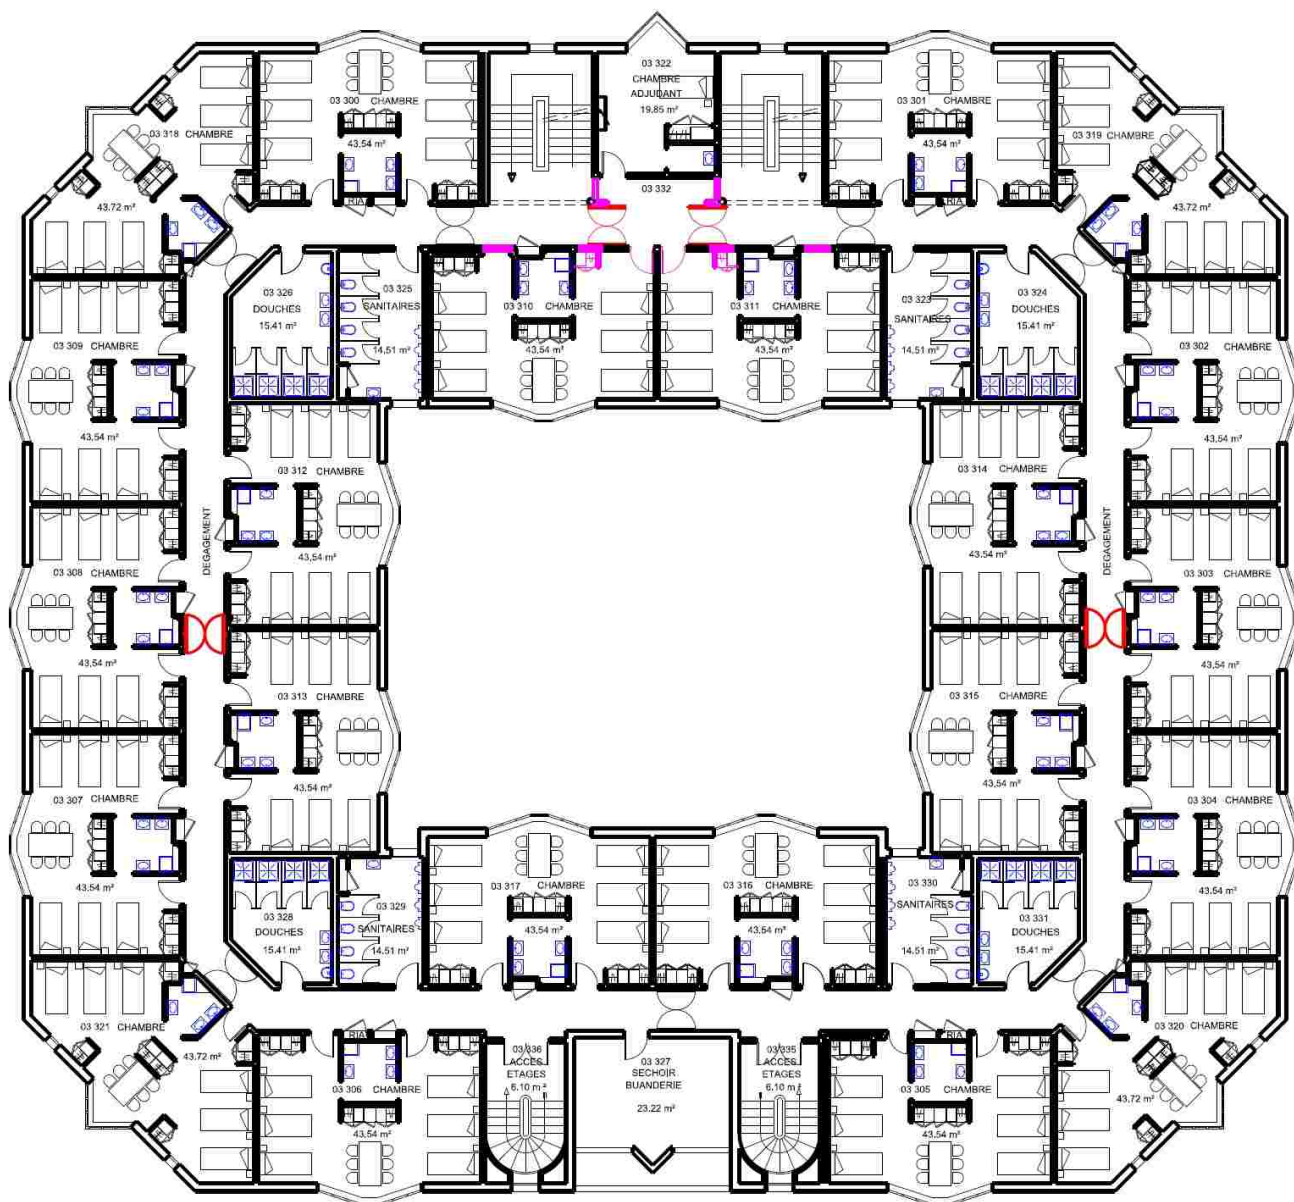

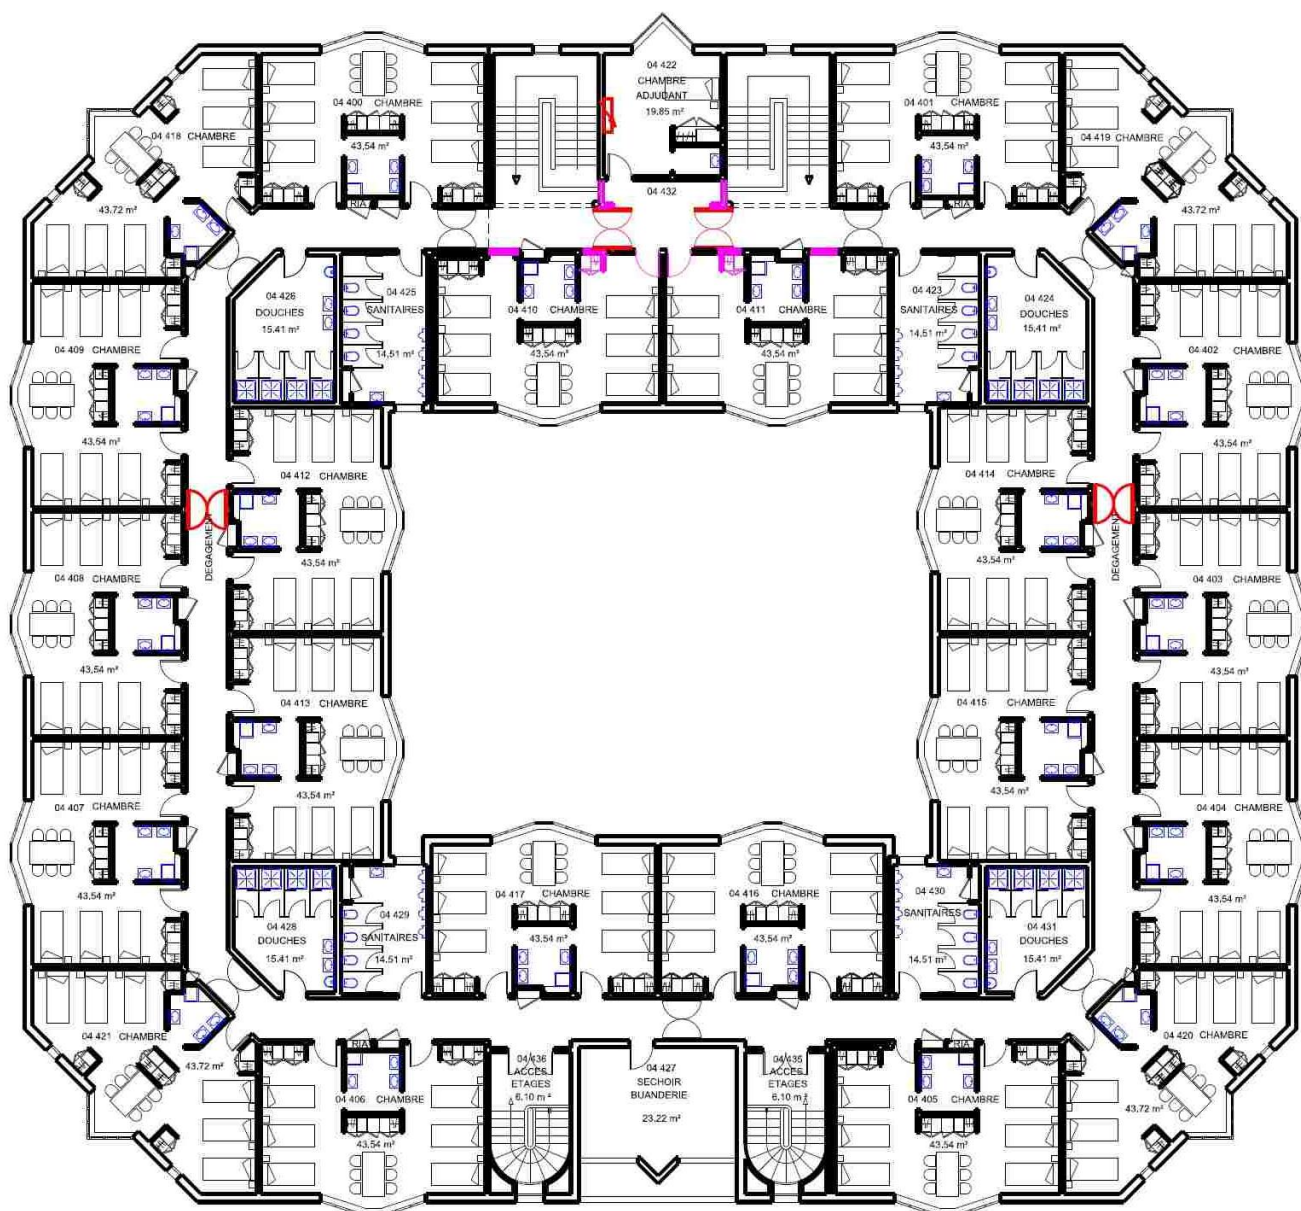


R-1

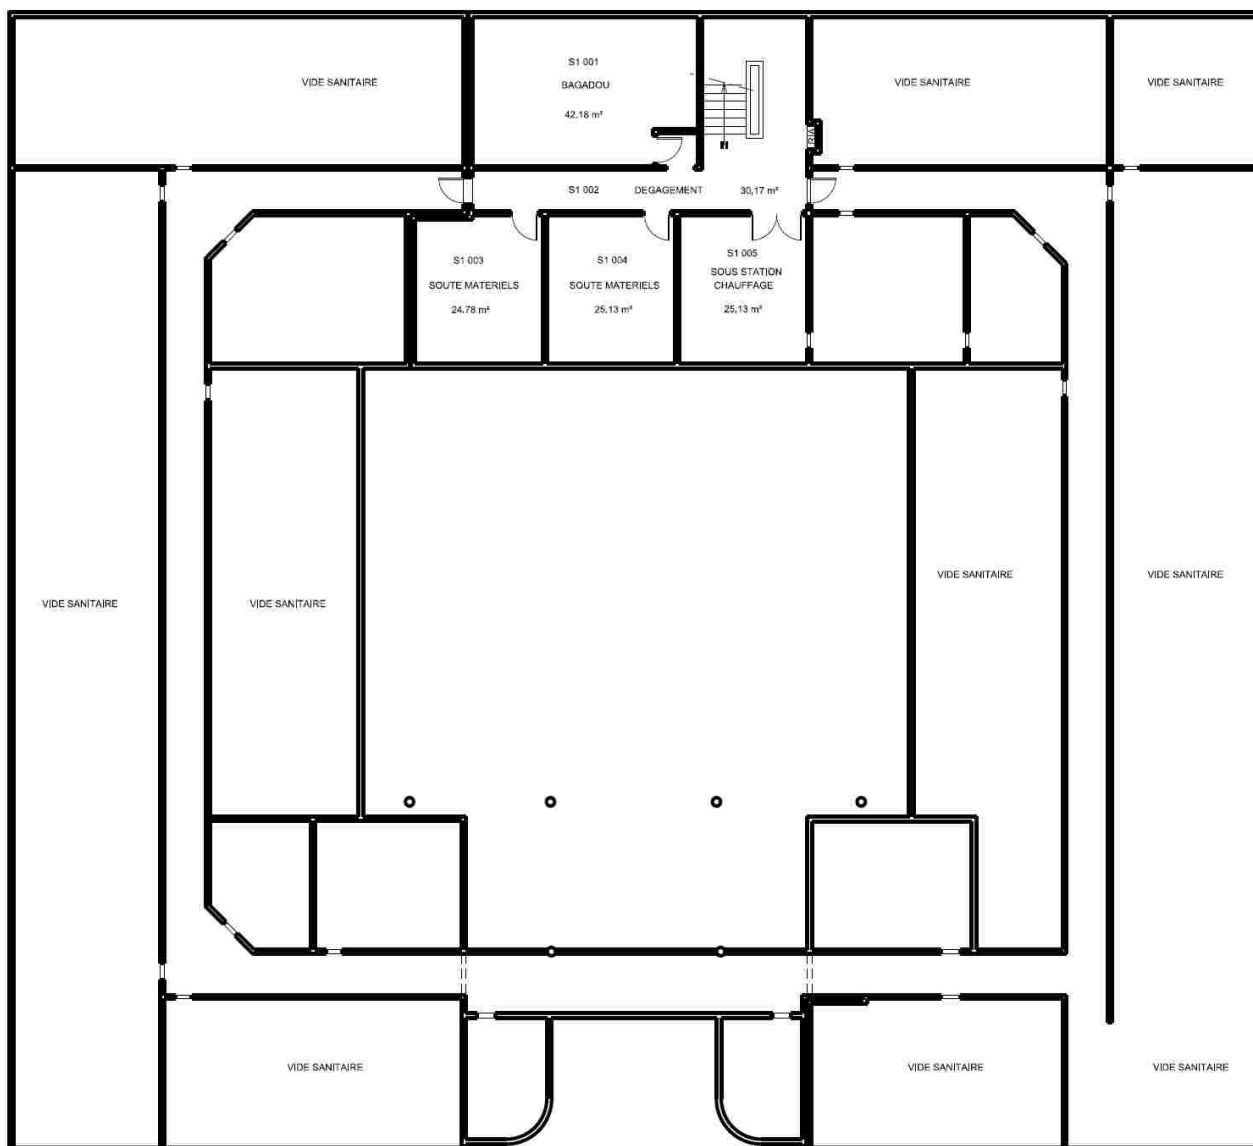

6 RESULTATS DES MESURES

Local : ensemble des locaux

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
208	A	<p>Porte Dormant</p> 	acier	Peinture	HD	1	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	1	0

Local : Soute matériel (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
184		Murs		Peinture	HD	0,08	0,01	
185	Plafond	Plafond		isolant fibralith	HD	0,08	0,01	
186	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	3	0

Local : Bagadou (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
187		Murs		isolant fibralith	HD	0,04	0,01	
188	Plafond	Plafond		isolant fibralith	HD	0,05	0,01	
189	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	

Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
	3	0

Local : Sous station (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
190		Murs		Peinture	HD	0,08	0,01	
191	Plafond	Plafond		isolant fibrilith	HD	0,05	0,01	
192	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Circulation (R-1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
193		Murs		Peinture	HD	0,08	0,01	
194	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,01	
195	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Hall d'entrée (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2		Murs		Peinture	HD	0,08	0,01	
3	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,07	0,01	
4	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Bureau officier 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
5		Murs		Peinture	HD	0,01	0,01	
6	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,04	0,01	
7	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,11	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Bureau officier 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
8		Murs		Peinture	HD	0,09	0,01	
9	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,06	0,01	
10	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,13	0,01	
			Total		Non mesurées			

Nombre d'unités de diagnostic	3	0
-------------------------------	---	---

Local : Bureau commandant (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
11		Murs		Peinture	HD	0,09	0,01	
12	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,04	0,01	
13	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,1	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			3		0			

Local : Bureau adjudant (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
14		Murs		Peinture	HD	0,04	0,01	
15	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,09	0,01	
16	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,04	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			3		0			

Local : Douches (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
17		Murs		faïence	HD	0,08	0,01	
18	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,06	0,01	
20	Sol	Canalisations	plomb		HD	70	0,01	
19	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			4		0			

Local : couloir (RDC)


N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
21		Murs		Peinture	HD	0,05	0,01	
22	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,03	0,01	
23	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			3		0			

Local : Salle de conférence Strasbourg (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
24		Murs		Peinture	HD	0,08	0,01	

25	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,07	0,01	
26	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Ensemble des sanitaires / douches

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
27		Murs		faïence	HD	0,08	0,01	
28	Plafond	Plafond		faux-plafond/peinture	HD	0,06	0,01	
30	Sol	Canalisations (fourreaux passage de dalle) 	plomb		HD	70	0,01	
29	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			4		0			

Local : Bureau instructeurs (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
31		Murs		Peinture	HD	0,16	0,01	
32	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,08	0,01	
33	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,1	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Bureau maître charge (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
34		Murs		Peinture	HD	0,04	0,01	
35	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,05	0,01	
36	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Bureau maître de cours (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
37		Murs		Peinture	HD	0,1	0,01	
38	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,13	0,01	
39	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Bureau chef de sections (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
40		Murs		Peinture	HD	0,04	0,01	
41	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,05	0,01	
42	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Bureau instructeurs (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
43		Murs		Peinture	HD	0,07	0,01	
44	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,07	0,01	
45	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Salle d'attente (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
46		Murs		Peinture	HD	0,1	0,01	
47	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,1	0,01	
48	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,11	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Local COP (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
49		Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
50	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,07	0,01	
51	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	
			Total		Non mesurées			

Nombre d'unités de diagnostic	3	0
-------------------------------	---	---

Local : Bureau adjudant CEF (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
52		Murs		Peinture	HD	0,09	0,01	
53	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,1	0,01	
54	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,1	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			3	0				

Local : Salle de détente Vosges (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
55		Murs		Peinture	HD	0,03	0,01	
56	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,11	0,01	
57	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			3	0				

Local : Armurerie (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
58		Murs		Peinture	HD	0,09	0,01	
59	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,1	0,01	
60	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			3	0				

Local : TGBT (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
61		Murs		Peinture	HD	0,07	0,01	
62	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,05	0,01	
63	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total	Non mesurées				
			3	0				

Local : TGS 012 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
64		Murs		Peinture	HD	0,08	0,01	
65	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,08	0,01	
66	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	3	0

Local : Local Sersim (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
67		Murs		Peinture	HD	0,04	0,01	
68	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,07	0,01	
69	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,1	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	3	0

Local : Voilerie (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
70		Murs		Peinture	HD	0,07	0,01	
71	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,05	0,01	
72	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,08	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	3	0

Local : Salle de cours Moulin de Laffaux (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
73		Murs		Peinture	HD	0,14	0,01	
74	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,05	0,01	
75	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,07	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	3	0

Local : sanitaires n°2 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
76		Murs		faïence	HD	0,1	0,01	
77	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,08	0,01	
79	Sol	Canalisations	plomb		HD	70	0,01	
78	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,08	0,01	

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	4	0

Local : salle de cours Garigliano (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
80		Murs		Peinture	HD	0,04	0,01	

81	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,1	0,01	
82	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		3	0

Local : Salle de cours l'Yser (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
83		Murs		Peinture	HD	0,09	0,01	
84	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,07	0,01	
85	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		3	0

Local : Salle de cours Haille (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
86		Murs		Peinture	HD	0,04	0,01	
87	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,04	0,01	
88	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		3	0

Local : Bureau PMM (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
89		Murs		Peinture	HD	0,11	0,01	
90	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,03	0,01	
91	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,05	0,01	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		3	0

Local : salle de cours Dixmude (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
92		Murs		Peinture	HD	0,08	0,01	
93	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,13	0,01	
94	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,03	0,01	

	Nombre d'unités de diagnostic	Total	Non mesurées
		3	0

Local : Local 034 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
95		Murs		Peinture	HD	0,09	0,01	
96	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,08	0,01	
97	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Salle de cours Djebel M'ZI (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
98		Murs		Peinture	HD	0,09	0,01	
99	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,1	0,01	
100	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,1	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Accès étage (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
104		Murs		Peinture	HD	0,1	0,01	
105	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,05	0,01	
106	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Local logistique (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
196		Murs		Peinture	HD	0,04	0,01	
197	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,18	0,01	
198	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : point d'eau bureau commandant (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
199		Murs		Peinture	HD	0,1	0,01	
200	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,06	0,01	
201	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,16	0,01	
			Total		Non mesurées			

Nombre d'unités de diagnostic	3	0
-------------------------------	---	---

Local : salon de coiffure (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
202		Murs		Peinture	HD	0,08	0,01	
203	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,06	0,01	
204	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,12	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			3		0			

Local : dgt armurerie (RDC)


N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
205		Murs	enduit	Peinture	HD	0,04	0,01	
206	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,04	0,01	
207	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			3		0			

Local : Circulation (dégagement) (R+1)


N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
101		Murs	enduit	Peinture	HD	0,08	0,01	
102	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,07	0,01	
103	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,04	0,01	
			Total		Non mesurées			
Nombre d'unités de diagnostic			3		0			

Local : Douches (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
107		Murs		faïence	HD	0,05	0,01	
108	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,08	0,01	

110	Sol	Canalisations 	plomb		HD	70	0,01	
109	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total 4		Non mesurées 0			

Local : Sanitaires (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
111		Murs		faïence	HD	0,03	0,01	
112	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,16	0,01	
114	Sol	Canalisations 	plomb		HD	70	0,01	
113	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,03	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total 4		Non mesurées 0			

Local : Ensemble des chambres (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
115		Murs	enduit	Peinture	HD	0,1	0,01	
116	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,06	0,01	
117	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total 3		Non mesurées 0			

Local : Sechoir buanderie (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
118		Murs		faïence	HD	0,08	0,01	
119	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,09	0,01	
120	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Chambre adjudant (R+1)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
121		Murs	enduit	Peinture	HD	0,04	0,01	
122	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,05	0,01	
123	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Douches (R+2)


N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
125		Murs		faïence	HD	0,04	0,01	
126	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,04	0,01	
127	Sol	Canalisations	plomb		HD	70	0,01	
124	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,11	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			4		0			

Local : ensemble des chambres (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
128		Murs	enduit	Peinture	HD	0,06	0,01	
129	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,01	
130	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Sanitaires (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
131		Murs		faïence	HD	0,06	0,01	
132	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,04	0,01	

134	Sol	Canalisations		plomb		HD	70	0,01	
133	Sol	Plancher			Carrelage	HD	0,07	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic	Total		Non mesurées				
			4		0				

Local : Chambre adjudant (R+2)

Annexe 4 - Annuaire de diagnostic (A12)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
135		Murs	enduit	Peinture	HD	0,06	0,01	
136	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,04	0,01	
137	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	3		0			

Local : Séchoir/ buanderie (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
138		Murs		faïence	HD	0,09	0,01	
139	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,07	0,01	
140	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,04	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	3		0			

Local : Dégagement (R+2)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
141		Murs	enduit	Peinture	HD	0,06	0,01	
142	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,08	0,01	
143	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,03	0,01	
			Total		Non mesurées			
		Nombre d'unités de diagnostic	3		0			


Local : Douches (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
144		Murs		faïence	HD	0,09	0,01	
145	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,11	0,01	
147	Sol	Canalisations	plomb		HD	70	0,01	
146	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,08	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			4		0			

Local : Chambres (R+3)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
148		Murs	enduit	Peinture	HD	0,04	0,01	
149	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,09	0,01	
150	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,09	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Sanitaires (R+3)


N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
151		Murs		faïence	HD	0,15	0,01	
152	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,09	0,01	
154	Sol	Canalisations 	plomb		HD	70	0,01	
153	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,07	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			4		0			

Local : Chambre adjudant (R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
155		Murs	enduit	Peinture	HD	0,14	0,01	
156	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,14	0,01	
157	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,1	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			


Local : Séchoir/ buanderie (R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
158		Murs		faïence	HD	0,05	0,01	
159	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,07	0,01	
160	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Dégagement (R+3)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
161		Murs	enduit	Peinture	HD	0,07	0,01	
162	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,09	0,01	
163	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,04	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Douches (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
164		Murs		faïence	HD	0,11	0,01	
165	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,07	0,01	

167	Sol	<div>Canalisations</div> 	plomb		HD	70	0,01	
166	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,06	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic	Total		Non mesurées			
			4		0			

Local : Chambres (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
168		Murs	enduit	Peinture	HD	0,04	0,01	
169	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,1	0,01	
170	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,04	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic	Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Sanitaires (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
171		Murs		faïence	HD	0,1	0,01	
172	Plafond	Plafond		faux-plafond	HD	0,08	0,01	
174	Sol	<div>Canalisations</div> 	plomb		HD	70	0,01	
173	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,13	0,01	
		Nombre d'unités de diagnostic	Total		Non mesurées			
			4		0			

Local : Chambre adjudant (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
175		Murs	enduit	Peinture	HD	0,05	0,01	
176	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,15	0,01	
177	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,1	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Séchoir/ buanderie (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
178		Murs		faïence	HD	0,09	0,01	
179	Plafond	Plafond		Peinture	HD	0,03	0,01	
180	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,1	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

Local : Dégagement (R+4)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
181		Murs	enduit	Peinture	HD	0,06	0,01	
182	Plafond	Plafond	Enduit + peinture		HD	0,05	0,01	
183	Sol	Plancher		Carrelage	HD	0,05	0,01	
Nombre d'unités de diagnostic			Total		Non mesurées			
			3		0			

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé		
	EU : Etat d'usage		
	NV : Non visible		
	D : Dégradé		

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	207	0

7 COMMENTAIRES
Néant

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils.) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ! interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ! rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ! interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ! ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :

Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)

Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à

Monsieur Adrien BARRE

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

	Références des arrêtés	Date de Certification originale	Validité du certificat*
Amiante sans mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	06/01/2017	05/01/2022
Amiante avec mention	Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification	09/06/2017	05/01/2022
DPE sans mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	07/08/2017	06/08/2022
DPE avec mention	Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification	12/12/2017	06/08/2022
Electricité	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/01/2017	03/01/2022
Gaz	Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification	04/01/2017	03/01/2022
Plomb sans mention	Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification	08/12/2016	07/12/2021
Termites métropole	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification	06/03/2017	05/03/2022

Date : 08/01/2018

Numéro de certificat : 2907559

Jacques MATILLON - Directeur Général



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense

cofrac



**CERTIFICATION
DE PERSONNES**

ACCREDITATION
N°14-0087

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr