



## Résumé de l'expertise n° 01681/JDA

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

BATIMENT MUTEL - Toiture



### Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :


Adresse : ..... **Base Fusco BATIMENT MUTEL**

Commune : ..... **LANESTER 56600**

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

**BATIMENT MUTEL**

Périmètre de repérage : ... **Cf Annexe 3 - Demande de complément amiante - Mutel - V1/ Document 23-072 - Diag\_BATI IDR\_v3**

	Prestations	Conclusion
	Amiante	Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.



## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 01681/JDA  
Date du repérage : 20/11/2024

### Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

### Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : ..... <b>Base Fusco BATIMENT MUTEL</b> Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : <b>BATIMENT MUTEL</b> Code postal, ville : . <b>LANESTER 56600</b>
Périmètre de repérage :	..... <b>Cf Annexe 3 - Demande de complément amiante - Mutel - V1 / Document 23-072 - Diag_BATI IDR_v3</b>
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... ..... <b>Autres</b> ..... <b>NC</b>

### Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... <b>ESID DE BREST</b> Adresse : ..... <b>15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16</b> <b>29240 BREST</b>
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... <b>ESID DE BREST</b> Adresse : ..... <b>15 bis avenue de l'Ecole Naval - CC16</b> <b>29240 BREST</b>

### Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	JOUSSELIN DAVID	Opérateur de repérage	I.Cert Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE	Obtention : 21/11/2022 Échéance : 20/11/2029 N° de certification : CPDI 3391
Raison sociale de l'entreprise : <b>BRET CONTROLE</b> (Numéro SIRET : <b>953 861 887 00016</b> ) Adresse : <b>20 rue de l'Olivet, 35135 CHANTEPIE</b> Désignation de la compagnie d'assurance : <b>AXA</b> Numéro de police et date de validité : <b>11137514004 - 30/06/2025</b>				

### Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 18/12/2024, remis au propriétaire le 18/12/2024
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 56 pages

## Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillée du repérage
  - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
  - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures
- 7 Annexes

## 1. – Les conclusions

**1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)**

**1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :**

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

## 2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

**Raison sociale et nom de l'entreprise :** ... Eurofins Eichrom Amiante SAS  
**Adresse :** ..... Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann 35170 Bruz  
**Numéro de l'accréditation Cofrac :** ..... N°1-6491

## 3. – La mission de repérage

## 3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

## 3.2 Le cadre de la mission

## 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

### 3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
	Éléments associés aux façades
3 - Parois verticales intérieures	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques	Revêtements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
	Étanchéité des murs enterrés
9 - Fondations et soubassements	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

### 3.2.6 Le périmètre de repérage

Programme détaillé des travaux :

**Notre mission a pour but un complément de repérage amiante avant travaux suivant le document intitulé : Annexe 3 - Demande de complément amiante - Mutel - V1 réalisé par la société Bati IDR.**  
**. (L'antériorité des investigations menées dans le rapport de notre confrère n'est pas intégré dans notre présent rapport)**

**De ce fait, notre présent rapport ne peut être utilisé seul pour la réalisation des travaux, il vient en complément du précédent repérage amiante ainsi que des analyses de la société Bati IDR. Nous n'avons pas visité l'intégralité du bâtiment mais uniquement les pièces listées dans l'annexe 3.**

**La toiture principale ainsi que les terrassons au R+1 n'ont pas fait l'objet d'investigation à la demande du donneur d'ordre (Une réhabilitation ayant déjà été effectuée selon lui)**

**Liste des investigations à menées présentes dans l'annexe 3 :**

#### Demande de complément amiante N°02 - Bâtiment MUTEL

Numéro de la remarque	Etage	Pièce	Ouvrage	Matériaux	Prélèvement	Présence d'amiante	ZPSO	Remarques / Motifs	Actions à mener
N°01	Escalier d'accès au Etage	Escalier d'Accès Etage	Mur	Bande de placo - enduit de liage	P029	Non	ZPSO P029	1 seul prélèvement a été réalisé sur l'ouvrage pour 4 cages d'escalier. La ZPSO n'est pas caractérisée.	Demande d'investigation complémentaire dans une autre cage pour caractériser la ZPSO
N°02	Escalier d'accès au Etage	Escalier d'Accès Etage	Mur	Colles de plâtres	P002	Non	ZPSO P002	1 seul prélèvement a été réalisé sur l'ouvrage pour 4 cages d'escalier. La ZPSO n'est pas caractérisée.	Demande d'investigation complémentaire dans une autre cage pour caractériser la ZPSO
N°03	Escalier d'accès au Etage	Escalier d'Accès Etage	Plancher	Colles de carrelage 20x20	P001	Non	ZPSO P001	1 seul prélèvement a été réalisé sur l'ouvrage pour 4 cages d'escalier. La ZPSO n'est pas caractérisée.	Demande d'investigation complémentaire dans une autre cage pour caractériser la ZPSO
N°04	Escalier d'accès au Etage	Escalier d'Accès Etage	Plancher	Enduit + Peinture	P004	Non	ZPSO P004	1 seul prélèvement a été réalisé sur l'ouvrage pour 4 cages d'escalier. La ZPSO n'est pas caractérisée.	Demande d'investigation complémentaire dans une autre cage pour caractériser la ZPSO
N°05	Escalier d'accès au Etage	Escalier d'Accès Etage	Plafonds	Enduit + Peinture	P005	Non	ZPSO P005	1 seul prélèvement a été réalisé sur l'ouvrage pour 4 cages d'escalier. La ZPSO n'est pas caractérisée.	Demande d'investigation complémentaire dans une autre cage pour caractériser la ZPSO
N°06	Escalier d'accès au Etage	Escalier d'Accès Etage	Mur	Peinture sur TDV + Enduit	P003	Non	ZPSO P003	2 seul prélèvement a été réalisé sur l'ouvrage pour 4 cages d'escalier. La ZPSO n'est pas caractérisée.	Demande d'investigation complémentaire dans une autre cage pour caractériser la ZPSO
N°07	RDC	Local CDF	Mur	Bande de placo - enduit de liage	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°08	RDC	Poteries Intérieurs	Voile	Colles de faïence	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°09	RDC	Salon de coiffure	Mur	Bande de placo - enduit de liage	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°10	RDC	Salon de coiffure	Mur	Enduit + Peinture Paillette	Non	Non	Non	Le matériau est déclaré ne contenir pas d'amiante sans justificatif réglementaire	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°11	RDC	TGBT / TGS 012 / Local Sensim / Volerie / Local GM / Local logistique	Mur	Colles de plâtres	Non	Non	ZPSO P007	ZPSO non caractérisée	Demande de prélèvement complémentaire 1 séchoir pour caractériser la ZPSO
N°12	RDC	Douches / Sanitaires N°01 / Sanitaire N°02	Plafonds	Plafonds	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°13	RDC	Salle de cours l'Yeu / Salle de cours Helle / Salle de cours DORVILLE / Salle de cours Djebel HZ3	Plafonds	Plafonds	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°14	RDC	DGT Armurerie	Plafonds	Enduit + Peinture	Non	Non	Non	Le matériau est déclaré ne contenir pas d'amiante sans justificatif réglementaire	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°15	RDC	Local CDF	Mur	Enduit + Peinture Paillette	Non	Non	Non	Le matériau est déclaré ne contenir pas d'amiante sans justificatif réglementaire	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°16	R+1	Séchoir Buanderie	Plancher	Colles de carrelage 5x5	Non	Non	ZPSO P045	ZPSO non caractérisée	Demande de confirmation et / ou de prélèvement complémentaire dans un séchoir pour confirmer la ZPSO
N°17	R+1	Séchoir Buanderie	Mur	Colles de faïence	Non	Non	ZPSO P042	ZPSO non caractérisée	Demande de prélèvement complémentaire 1 séchoir pour caractériser la ZPSO
N°18	R+1	Circulation (dégarage)	Mur	Enduit + Peinture Paillette	Non	Non	Non	Le matériau est déclaré ne contenir pas d'amiante sans justificatif réglementaire	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°19	R+1	Circulation (dégarage) / Douches	Plafonds	Plafonds	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°20	R+1 / R+2 / R+3 / R+4	Séchoir / Buanderie / Sanitaires	Mur	Colles de plâtres	P041	Non	ZPSO P041	ZPSO non caractérisée	Demande de prélèvement complémentaire par type de pièces pour caractériser la ZPSO
N°21	R+2	Dégarage	Mur	Enduit + Peinture Paillette	Non	Non	Non	Le matériau est déclaré ne contenir pas d'amiante sans justificatif réglementaire	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°22	R+2	Douches	Plafonds	Plafonds	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°23	R+2	Dégarage	Plafonds	Plafonds	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°24	R+3	Dégarage	Murs	Enduit + Peinture Paillette	P063	Non	ZPSO P063	Demande de confirmation de la ZPSO	Réaliser un prélèvement dans le dégarage au R+1 / R+2 et R+4 sur le matériau pour confirmer la ZPSO
N°25	R+4	Sanitaires	Plafonds	Placage	Oui	Non	Non	Demande de sondage dans les autres sanitaires	Demande de sondage dans les autres sanitaires

N°26	R+4	Douches	Plancher	Colles de carrelage S+S	P045	Non	ZPSO P045	ZPSO non caractéristique	Demande de prélèvement complémentaire dans 1 douche + 2 séchoirs pour caractériser la ZPSO
N°27	R+2/R+3/R+4	Dégagement	Mur	Colles de plâtres	Non	Non	ZPSO P049	ZPSO non caractéristique (le prélèvement a été réalisé dans une chambre)	Demande de prélèvement complémentaire par type de pièces pour caractériser la ZPSO
N°28	R+3/R+4	Séchoir Buanderie	Plafonds	Enduit + Peinture craquelés	Non	Non	ZPSO P047	Le prélèvement a été réalisé dans une douche au R+4. La ZPSO n'est pas caractéristique	Réaliser un prélèvement sur le matériau pour confirmer la ZPSO
N°29	R-1	Soute matériel / Bagadou / Sous-station / Circulation	Mur	Colles de plâtres	P007	Non	ZPSO P007	ZPSO non caractéristique	Demande de prélèvement complémentaire 1 séchoir pour caractériser la ZPSO
N°30	R-1	Bagadou / Sous-station	Plafonds	Plafonds	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Réaliser un prélèvement sur le matériau
N°31	Toiture	Toiture	Toiture	Ensemble de la toiture	Non	?	Non	Absence de prélèvement ( hors programme initial)	Demande de prélèvement sur les matériaux
N°32	Bâtiment	Ensemble du bâtiment	Equipements	Equipements et machinerie	Non	?	Non	Absence de prélèvement	Demande de prélèvement sur les matériaux ( NFPA 45-300)
N°33	Cabineur	Ensemble des 4 Terrasses au R+1	Toiture	Ensemble de la toiture	Non	?	Non	Absence de prélèvement ( hors programme initial)	Demande de prélèvement sur les matériaux

### Descriptif des pièces visitées

**RDC - Local SERSIM,**  
**R-1 - BAGADOU,**  
**R-1 - Circulation,**  
**R-1 - Sous station,**  
**R-1 - Soute matériel 1,**  
**R-1 - Soute matériel 2,**  
**RDC - Voilerie 034,**  
**RDC - TGBT,**  
**RDC - 030 Local COP,**  
**RDC - 009 Local logistique,**  
**RDC - Salon de coiffure,**  
**RDC - dgt armurerie,**  
**RDC - 002 Dixmude,**  
**RDC - 010 Sanitaires,**  
**RDC - 001 Djebel,**  
**R+1 - Dégagement,**  
**R+1 - 126 Séchoir,**  
**R+1 - 128 Sanitaires,**  
**R+2 - Dégagement,**  
**R+2 - 223 douches,**  
**R+3 - 327 Séchoir buanderie,**  
**R+3 - Dégagement,**  
**R+4 - 426 douches,**  
**R+4 - 425 sanitaires,**  
**R+4 - Escalier 1,**  
**R+4 - Escalier 2,**  
**R+4 - Escalier 3,**  
**R+4 - Escalier 4,**  
**R+3 - Escalier 1,**  
**R+3 - Escalier 2,**  
**R+3 - Escalier 3,**  
**R+3 - Escalier 4,**  
**RDC - Aire couverte,**  
**RDC - TGS 012,**  
**RDC - 003 L'Yser,**  
**RDC - 004 Hailles,**  
**R+1 - 127 Séchoir,**  
**R+2 - 227 Séchoir,**

**R+2 - 226 Séchoir,**  
**R+3 - 327 Séchoir,**  
**R+4 - 427 Séchoir,**  
**R+4 - 424 Douches,**  
**R+4 - 429 Douches,**  
**R+4 - 431 Douches,**  
**R+1 - 120 Douches,**  
**R+1 - 123 Douches,**  
**R+1 - 124 Douches,**  
**R+1 - 129 Douches,**  
**R+2 - 220 Douches,**  
**R+2 - 224 Douches,**  
**R+2 - 228 Douches,**  
**R+4 - 423 sanitaires,**  
**R+4 - 429 sanitaires,**  
**R+4 - 431 sanitaires,**  
**R+4 - Dégagement,**  
**R+1 - 121 Sanitaires,**  
**R+1 - 122 Sanitaires,**  
**R+1 - 125 Sanitaires,**  
**R+2 - 221 Sanitaires,**  
**R+2 - 222 Sanitaires,**  
**R+2 - 225 Sanitaires,**  
**R+2 - 228 Sanitaires,**  
**R+3 - 325 Sanitaires,**  
**R+3 - 323 Sanitaires,**  
**R+3 - 330 Sanitaires,**  
**R+3 - 329 Sanitaires,**  
**RDC - 027 Sanitaires,**  
**RDC - 028 Douches,**  
**R+2 - Esc1,**  
**R+2 - Esc2,**  
**R+2 - Esc3,**  
**R+2 - Esc4,**  
**R+1 - Esc4,**  
**R+1 - Esc3,**  
**R+1 - Esc2,**  
**R+1 - Esc1**

## 4. – Conditions de réalisation du repérage

### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Rapport 560098503D0560_AMRTV_MUTEL_OS 218_10639851_2020
Documents décrivant le programme de travaux et compléments de repérage	Annexe 3 - Demande de complément amiante - Mutel - V1

## Observations :

Les investigations avec sondages et ou prélèvements présentes dans ce présents rapport ont été réalisés selon le programme de travaux définie dans les document "Annexe 3 - Demande de complément amiante - Mutel - V1" présent en annexe du rapport.

## 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 18/12/2024

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 20/11/2024

Heure d'arrivée : 09 h 00

Durée du repérage : 07 h 30

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Mr CORVEC

## 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017 et de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	X	-	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

## 4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

## 5. – Conclusion détaillée du repérage

## 5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.


## 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

## 2 - Parois verticales extérieures et Façades


Sans objet

## 3 - Parois verticales intérieures


M001 : Partie à inspecter : Colle de plinthes.					
Niveau : RDC					
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Local SERSIM	1	Identifiant : M001 Description : Colle de plinthes Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Local SERSIM	P001	
Voilerie 034	2	Identifiant : M001 Description : Colle de plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	P001	Idem photo : P001
TGBT	3	Identifiant : M001 Description : Colle de plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	P001	Idem photo : P001
009 Local logistique	4	Identifiant : M001 Description : Colle de plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	P001	Idem photo : P001
TGS 012	5	Identifiant : M001 Description : Colle de plinthes Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P001	P001	Idem photo : P001




**M003 : Partie à inspecter : Colle de plinthe bois.****Niveau : R-1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
BAGADOU	1	Identifiant : M003 Description : Colle de plinthe bois Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - BAGADOU	P003	


**M004 : Partie à inspecter : Colle de plinthe (Colle de plinthe bleu).****Niveau : R-1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Circulation	1	Identifiant : M004 Description : Colle de plinthe bleu Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Circulation	P004	
Sous station	2	Identifiant : M004 Description : Colle de plinthe bleu Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004
Soute matériel 1	3	Identifiant : M004 Description : Colle de plinthe bleu Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004
Soute matériel 2	4	Identifiant : M004 Description : Colle de plinthe bleu Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P004	P004	Idem photo : P004

**M005 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment débulage.****Niveau : R-1**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sous station	1	Identifiant : M005 Description : Enduit à base de ciment débulage Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Sous station	P005	

**M007 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté.****Niveau : RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
030 Local COP	1	Identifiant : M007 Description : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - 030 Local COP	P007	
Salon de coiffure	2	Identifiant : M007 Description : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P007	P007	Idem photo : P007



**M008 : Partie à inspecter : Bandes calicot.****Niveau : RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Salon de coiffure	1	Identifiant : M008 Description : Bandes calicot Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Salon de coiffure	P008	


**M014 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment avec peinture pailleté.****Niveau : R+1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M014 Description : Enduit à base de ciment avec peinture pailleté Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 - Dégagement	P014	


**M017 : Partie à inspecter : Colle de plinthe beige arrondie.****Niveau : R+1, R+2, R+3, R+4**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
126 Séchoir	1	Identifiant : M017 Description : Colle de plinthe beige arrondie Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 - 126 Séchoir	P017	
127 Séchoir	2	Identifiant : M017 Description : Colle de plinthe beige arrondie Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017
227 Séchoir	3	Identifiant : M017 Description : Colle de plinthe beige arrondie Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017
226 Séchoir	4	Identifiant : M017 Description : Colle de plinthe beige arrondie Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017
327 Séchoir	5	Identifiant : M017 Description : Colle de plinthe beige arrondie Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017
427 Séchoir	6	Identifiant : M017 Description : Colle de plinthe beige arrondie Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P017	P017	Idem photo : P017


**M018 : Partie à inspecter : Colle de faïence (blanche rouge)****Niveau : R+1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
126 Séchoir	1	Identifiant : M018 Description : Colle de faïence (blanche rouge) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 - 126 Séchoir	P018	
127 Séchoir	2	Identifiant : M018 Description : Colle de faïence (blanche rouge) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P018	P018	Idem photo : P018


**M020 : Partie à inspecter : Colle de plinthe grises (sanitaire).****Niveau : R+1, R+2, R+3**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
128 Sanitaires	1	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 - 128 Sanitaires	P020	
121 Sanitaires	2	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
122 Sanitaires	3	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
125 Sanitaires	4	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
221 Sanitaires	5	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
222 Sanitaires	6	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
225 Sanitaires	7	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
228 Sanitaires	8	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
325 Sanitaires	9	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
323 Sanitaires	10	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
330 Sanitaires	11	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020
329 Sanitaires	12	Identifiant : M020 Description : Colle de plinthe grises (sanitaire) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P020	P020	Idem photo : P020


**M021 : Partie à inspecter : Colle de plinthe grises longues.****Niveau : R+1, R+2, R+3, R+4**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M021 Description : Colle de plinthe grises longues Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	P021	Idem photo : P021
	2	Identifiant : M021 Description : Colle de plinthe grises longues Résultat : Absence d'amiante	Oui R+2 - Dégagement	P021	
	3	Identifiant : M021 Description : Colle de plinthe grises longues Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	P021	Idem photo : P021
	4	Identifiant : M021 Description : Colle de plinthe grises longues Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P021	P021	Idem photo : P021


**M022 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée.****Niveau : R+2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	<u>Identifiant</u> : M022 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui R+2 - Dégagement	P022	



**M026 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée.****Niveau : R+3**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	<u>Identifiant</u> : M026 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui R+3 - Dégagement	P026	


**M030 : Partie à inspecter : Colle de plinthe.****Niveau : R+4, R+3, R+2, R+1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier 1	1	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Escalier 2	2	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Oui R+4 - Escalier 2	P030	
Escalier 3	3	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Escalier 4	4	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Escalier 1	5	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Escalier 2	6	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Escalier 3	7	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Escalier 4	8	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Esc1	9	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Esc2	10	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Esc3	11	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Esc4	12	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Esc3	14	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Esc2	15	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030
Esc1	16	Identifiant : M030 Description : Colle de plinthe Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P030	P030	Idem photo : P030


**M034 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre)****Niveau : R+4, R+3, R+2, R+1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier 3	1	Identifiant : M034 Description : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	P034; P035	Idem photo : P034; P035
Escalier 4	2	Identifiant : M034 Description : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+4 - Escalier 4	P034	
Escalier 3	3	Identifiant : M034 Description : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+3 - Escalier 3	P035	
Escalier 4	4	Identifiant : M034 Description : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	P034; P035	Idem photo : P034; P035
Esc3	5	Identifiant : M034 Description : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	P034; P035	Idem photo : P034; P035
Esc4	6	Identifiant : M034 Description : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	P034; P035	Idem photo : P034; P035
	7	Identifiant : M034 Description : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	P034; P035	Idem photo : P034; P035
Esc3	8	Identifiant : M034 Description : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P034, P035	P034; P035	Idem photo : P034; P035

**M036 : Partie à inspecter : colle faïence.****Niveau : RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Aire couverte	1	Identifiant : M036 Description : colle faïence Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - Aire couverte	P036	

**4 - Plafonds et faux plafonds****M002 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques (Colle panneau fibralith).****Niveau : R-1**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
BAGADOU	1	Identifiant : M002 Description : Colle panneau fibralith Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - BAGADOU	P002	

Circulation	2	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Colle panneau fibralith <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	P002	Idem photo : P002
Sous station	3	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Colle panneau fibralith <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	P002	Idem photo : P002
Soute matériel 1	4	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Colle panneau fibralith <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	P002	Idem photo : P002
Soute matériel 2	5	<u>Identifiant</u> : M002 <u>Description</u> : Colle panneau fibralith <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P002	P002	Idem photo : P002


**M009 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé.****Niveau : RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
dgt armurerie	1	<u>Identifiant</u> : M009 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui RDC - dgt armurerie	P009	


**M010 : Partie à inspecter : Panneaux et plaques.****Niveau : RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
002 Dixmude	1	<u>Identifiant</u> : M010 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui RDC - 002 Dixmude	P010	
001 Djebel	2	<u>Identifiant</u> : M010 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010	P010	Idem photo : P010
003 L'Yser	3	<u>Identifiant</u> : M010 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010	P010	Idem photo : P010
004 Hailles	4	<u>Identifiant</u> : M010 <u>Description</u> : Panneaux et plaques <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P010	P010	Idem photo : P010

**M011 : Partie à inspecter : Enduit à base de ciment lissé (Enduit à base de ciment (prédalle)).****Niveau : RDC**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
002 Dixmude	1	Identifiant : M011 Description : Enduit à base de ciment (prédalle) Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - 002 Dixmude	P011	
010 Sanitaires	2	Identifiant : M011 Description : Enduit à base de ciment (prédalle) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
001 Djebel	3	Identifiant : M011 Description : Enduit à base de ciment (prédalle) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
003 L'Yser	4	Identifiant : M011 Description : Enduit à base de ciment (prédalle) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
004 Hailles	5	Identifiant : M011 Description : Enduit à base de ciment (prédalle) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
027 Sanitaires	6	Identifiant : M011 Description : Enduit à base de ciment (prédalle) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011
028 Douches	7	Identifiant : M011 Description : Enduit à base de ciment (prédalle) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P011	P011	Idem photo : P011

**M012 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé (Enduit à base de plâtre lissé (poutres)).****Niveau : RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
002 Dixmude	1	Identifiant : M012 Description : Enduit à base de plâtre lissé (poutres) Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - 002 Dixmude	P012	
001 Djebel	2	Identifiant : M012 Description : Enduit à base de plâtre lissé (poutres) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
003 L'Yser	3	Identifiant : M012 Description : Enduit à base de plâtre lissé (poutres) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012
004 Hailles	4	Identifiant : M012 Description : Enduit à base de plâtre lissé (poutres) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P012	P012	Idem photo : P012

**M013 : Partie à inspecter : peinture plaque métal.****Niveau : RDC**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
010 Sanitaires	1	Identifiant : M013 Description : peinture plaque métal Résultat : Absence d'amiante	Oui RDC - 010 Sanitaires	P013	




**M015 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre.****Niveau : R+1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M015 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 - Dégagement	P015	
120 Douches	2	Identifiant : M015 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	P015	Idem photo : P015
123 Douches	3	Identifiant : M015 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	P015	Idem photo : P015
124 Douches	4	Identifiant : M015 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	P015	Idem photo : P015
129 Douches	5	Identifiant : M015 Description : Enduit à base de plâtre Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P015	P015	Idem photo : P015


**M019 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé (Enduit à base de plâtre lissé (pièce humide)).****Niveau : R+1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
128 Sanitaires	1	Identifiant : M019 Description : Enduit à base de plâtre lissé (pièce humide) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 - 128 Sanitaires	P019	


**M023 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé dégagement.****Niveau : R+2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Dégagement	1	Identifiant : M023 Description : Enduit à base de plâtre lissé dégagement Résultat : Absence d'amiante	Oui R+2 - Dégagement	P023	


**M024 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide).****Niveau : R+2**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
223 douches	1	Identifiant : M024 Description : Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+2 - 223 douches	P024	
220 Douches	2	Identifiant : M024 Description : Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	P024	Idem photo : P024
224 Douches	3	Identifiant : M024 Description : Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	P024	Idem photo : P024
228 Douches	4	Identifiant : M024 Description : Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P024	P024	Idem photo : P024


**M025 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé.****Niveau : R+3, R+4**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
327 Séchoir buanderie	1	Identifiant : M025 Description : Enduit à base de plâtre lissé Résultat : Absence d'amiante	Oui R+3 - 327 Séchoir buanderie	P025	
427 Séchoir	2	Identifiant : M025 Description : Enduit à base de plâtre lissé Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P025	P025	Idem photo : P025


**M028 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé dernier étage.****Niveau : R+4**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
426 douches	1	Identifiant : M028 Description : Enduit à base de plâtre lissé dernier étage Résultat : Absence d'amiante	Oui R+4 - 425 sanitaires	P028	
424 Douches	2	Identifiant : M028 Description : Enduit à base de plâtre lissé dernier étage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	P028	Idem photo : P028
429 Douches	3	Identifiant : M028 Description : Enduit à base de plâtre lissé dernier étage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	P028	Idem photo : P028
431 Douches	4	Identifiant : M028 Description : Enduit à base de plâtre lissé dernier étage Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P028	P028	Idem photo : P028


**M029 : Partie à inspecter : Flocage (Flocage (gaine plafond)).****Niveau : R+4**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
425 sanitaires	1	Identifiant : M029 Description : Flocage (gaine plafond) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+4 - 425 sanitaires	P029	
423 sanitaires	2	Identifiant : M029 Description : Flocage (gaine plafond) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029	P029	Idem photo : P029
429 sanitaires	3	Identifiant : M029 Description : Flocage (gaine plafond) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029	P029	Idem photo : P029
431 sanitaires	4	Identifiant : M029 Description : Flocage (gaine plafond) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P029	P029	Idem photo : P029



**M032 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier).****Niveau : R+4, R+3, R+2, R+1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier 1	1	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Escalier 2	2	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Escalier 3	3	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Escalier 4	4	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Escalier 1	5	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+3 - Escalier 1	P032	
Escalier 2	6	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Escalier 3	7	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Escalier 4	8	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Esc1	9	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Esc2	10	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Esc3	11	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Esc4	12	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
	13	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Esc3	14	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Esc2	15	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032
Esc1	16	Identifiant : M032 Description : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P032	P032	Idem photo : P032

**M033 : Partie à inspecter : Enduit à base de plâtre lissé (Enduit à base de plâtre lissé (dernier étage cage)).****Niveau : R+4**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier 1	1	Identifiant : M033 Description : Enduit à base de plâtre lissé (dernier étage cage) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P033	P033	Idem photo : P033
Escalier 2	2	Identifiant : M033 Description : Enduit à base de plâtre lissé (dernier étage cage) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P033	P033	Idem photo : P033
Escalier 3	3	Identifiant : M033 Description : Enduit à base de plâtre lissé (dernier étage cage) Résultat : Absence d'amiante	Oui R+4 - Escalier 3	P033	
Escalier 4	4	Identifiant : M033 Description : Enduit à base de plâtre lissé (dernier étage cage) Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P033	P033	Idem photo : P033

**5 - Planchers et planchers techniques****M016 : Partie à inspecter : Colle de carrelage + Colle de carrelage 5x5 beige (Colle de carrelage 5x5 beige).****Niveau : R+1, R+4, R+2, R+3**


Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
126 Séchoir	1	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage 5x5 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui R+1 - 126 Séchoir	P016	
426 douches	2	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage 5x5 beige Résultat : Absence d'amiante	Oui R+4 - 426 douches	P027	
127 Séchoir	3	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage 5x5 beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P027	P016; P027	Idem photo : P016; P027
227 Séchoir	4	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage 5x5 beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P027	P016; P027	Idem photo : P016; P027
226 Séchoir	5	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage 5x5 beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P027	P016; P027	Idem photo : P016; P027
327 Séchoir	6	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage 5x5 beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P027	P016; P027	Idem photo : P016; P027
427 Séchoir	7	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage 5x5 beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P027	P016; P027	Idem photo : P016; P027
424 Douches	8	Identifiant : M016 Description : Colle de carrelage 5x5 beige Résultat : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P027	P016; P027	Idem photo : P016; P027

429 Douches	9	<u>Identifiant</u> : M016 <u>Description</u> : Colle de carrelage 5x5 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P027	P016; P027	Idem photo : P016; P027
431 Douches	10	<u>Identifiant</u> : M016 <u>Description</u> : Colle de carrelage 5x5 beige <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P016, P027	P016; P027	Idem photo : P016; P027

**M031 : Partie à inspecter : Colle de carrelage.****Niveau : R+4, R+3, R+2, R+1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Escalier 1	1	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Escalier 2	2	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Oui R+4 - Escalier 2	P031	
Escalier 3	3	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Escalier 4	4	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Escalier 1	5	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Escalier 2	6	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Escalier 3	7	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Escalier 4	8	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Esc1	9	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Esc2	10	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Esc3	11	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Esc4	12	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
	13	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Esc3	14	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Esc2	15	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031
Esc1	16	<u>Identifiant</u> : M031 <u>Description</u> : Colle de carrelage <u>Résultat</u> : Absence d'amiante	Sondage et extension de la ZPSO du ou des échantillon(s) : P031	P031	Idem photo : P031

**6 - Conduits et accessoires intérieurs****Sans objet****7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques****Sans objet****8 - Équipements divers et accessoires****M006 : Partie à inspecter : Tresse.****Niveau : R-1**

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Sous station	1	Identifiant : M006 Description : Tresse Résultat : Absence d'amiante	Oui R-1 - Sous station	P006	

**9 - Fondations et soubassements****Sans objet****10 - Aménagements, voiries et réseaux divers****Sans objet****Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017****Sans objet**

## 5.2 Récapitulatif zone par zone

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
M001	<u>Localisation</u> : RDC - Local SERSIM; RDC - Voilerie 034; RDC - TGBT; RDC - 009 Local logistique; RDC - TGS 012 <u>Echantillons</u> : P001 <u>Description</u> : Colle de plinthes	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M002	<u>Localisation</u> : R-1 - BAGADOU; R-1 - Circulation; R-1 - Sous station; R-1 - Soute matériel 1; R-1 - Soute matériel 2 <u>Echantillons</u> : P002 <u>Description</u> : Colle panneau fibralith	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M003	<u>Localisation</u> : R-1 - BAGADOU <u>Echantillons</u> : P003 <u>Description</u> : Colle de plinthe bois	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M004	<u>Localisation</u> : R-1 - Circulation; R-1 - Sous station; R-1 - Soute matériel 1; R-1 - Soute matériel 2 <u>Echantillons</u> : P004 <u>Description</u> : Colle de plinthe bleu	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M005	<u>Localisation</u> : R-1 - Sous station <u>Echantillons</u> : P005 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment débulage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M006	<u>Localisation</u> : R-1 - Sous station <u>Echantillons</u> : P006 <u>Description</u> : Tresse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M007	<u>Localisation</u> : RDC - 030 Local COP; RDC - Salon de coiffure <u>Echantillons</u> : P007 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M008	<u>Localisation</u> : RDC - Salon de coiffure <u>Echantillons</u> : P008 <u>Description</u> : Bandes calicot	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M009	<u>Localisation</u> : RDC - dgt armurerie <u>Echantillons</u> : P009 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M010	<u>Localisation</u> : RDC - 002 Dixmude; RDC - 001 Djebel; RDC - 003 L'Yser; RDC - 004 Hailles <u>Echantillons</u> : P010 <u>Description</u> : Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M011	<u>Localisation</u> : RDC - 002 Dixmude; RDC - 010 Sanitaires; RDC - 001 Djebel; RDC - 003 L'Yser; RDC - 004 Hailles; RDC - 027 Sanitaires; RDC - 028 Douches <u>Echantillons</u> : P011 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment (prédalle)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M012	<u>Localisation</u> : RDC - 002 Dixmude; RDC - 001 Djebel; RDC - 003 L'Yser; RDC - 004 Hailles <u>Echantillons</u> : P012 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé (poutres)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M013	<u>Localisation</u> : RDC - 010 Sanitaires <u>Echantillons</u> : P013 <u>Description</u> : peinture plaque métal	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M014	<u>Localisation</u> : R+1 - Dégagement <u>Echantillons</u> : P014 <u>Description</u> : Enduit à base de ciment avec peinture pailleté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M015	<u>Localisation</u> : R+1 - Dégagement; R+1 - 120 Douches; R+1 - 123 Douches; R+1 - 124 Douches; R+1 - 129 Douches <u>Echantillons</u> : P015 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M016	<u>Localisation</u> : R+1 - 126 Séchoir; R+4 - 426 douches; R+1 - 127 Séchoir; R+2 - 227 Séchoir; R+2 - 226 Séchoir; R+3 - 327 Séchoir; R+4 - 427 Séchoir; R+4 - 424 Douches; R+4 - 429 Douches; R+4 - 431 Douches <u>Echantillons</u> : P016; P027 <u>Description</u> : Colle de carrelage 5x5 beige	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M017	<u>Localisation</u> : R+1 - 126 Séchoir; R+1 - 127 Séchoir; R+2 - 227 Séchoir; R+2 - 226 Séchoir; R+3 - 327 Séchoir; R+4 - 427 Séchoir <u>Echantillons</u> : P017 <u>Description</u> : Colle de plinthe beige arrondie	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
M018	<u>Localisation</u> : R+1 - 126 Séchoir; R+1 - 127 Séchoir <u>Echantillons</u> : P018 <u>Description</u> : Colle de faïence (blanche rouge)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M019	<u>Localisation</u> : R+1 - 128 Sanitaires <u>Echantillons</u> : P019 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé (pièce humide)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M020	<u>Localisation</u> : R+1 - 128 Sanitaires; R+1 - 121 Sanitaires; R+1 - 122 Sanitaires; R+1 - 125 Sanitaires; R+2 - 221 Sanitaires; R+2 - 222 Sanitaires; R+2 - 225 Sanitaires; R+2 - 228 Sanitaires; R+3 - 325 Sanitaires; R+3 - 323 Sanitaires; R+3 - 330 Sanitaires; R+3 - 329 Sanitaires <u>Echantillons</u> : P020 <u>Description</u> : Colle de plinthe grises (sanitaire)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M021	<u>Localisation</u> : R+1 - Dégagement; R+2 - Dégagement; R+3 - Dégagement; R+4 - Dégagement <u>Echantillons</u> : P021 <u>Description</u> : Colle de plinthe grises longues	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M022	<u>Localisation</u> : R+2 - Dégagement <u>Echantillons</u> : P022 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M023	<u>Localisation</u> : R+2 - Dégagement <u>Echantillons</u> : P023 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé dégagement	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M024	<u>Localisation</u> : R+2 - 223 douches; R+2 - 220 Douches; R+2 - 224 Douches; R+2 - 228 Douches <u>Echantillons</u> : P024 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M025	<u>Localisation</u> : R+3 - 327 Séchoir buanderie; R+4 - 427 Séchoir <u>Echantillons</u> : P025 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M026	<u>Localisation</u> : R+3 - Dégagement <u>Echantillons</u> : P026 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M028	<u>Localisation</u> : R+4 - 426 douches; R+4 - 424 Douches; R+4 - 429 Douches; R+4 - 431 Douches <u>Echantillons</u> : P028 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé dernier étage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M029	<u>Localisation</u> : R+4 - 425 sanitaires; R+4 - 423 sanitaires; R+4 - 429 sanitaires; R+4 - 431 sanitaires <u>Echantillons</u> : P029 <u>Description</u> : Flochage (gaine plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M030	<u>Localisation</u> : R+4 - Escalier 1; R+4 - Escalier 2; R+4 - Escalier 3; R+4 - Escalier 4; R+3 - Escalier 1; R+3 - Escalier 2; R+3 - Escalier 3; R+3 - Escalier 4; R+2 - Esc1; R+2 - Esc2; R+2 - Esc3; R+2 - Esc4; R+1 - Esc4; R+1 - Esc3; R+1 - Esc2; R+1 - Esc1 <u>Echantillons</u> : P030 <u>Description</u> : Colle de plinthe	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M031	<u>Localisation</u> : R+4 - Escalier 1; R+4 - Escalier 2; R+4 - Escalier 3; R+4 - Escalier 4; R+3 - Escalier 1; R+3 - Escalier 2; R+3 - Escalier 3; R+3 - Escalier 4; R+2 - Esc1; R+2 - Esc2; R+2 - Esc3; R+2 - Esc4; R+1 - Esc4; R+1 - Esc3; R+1 - Esc2; R+1 - Esc1 <u>Echantillons</u> : P031 <u>Description</u> : Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M032	<u>Localisation</u> : R+4 - Escalier 1; R+4 - Escalier 2; R+4 - Escalier 3; R+4 - Escalier 4; R+3 - Escalier 1; R+3 - Escalier 2; R+3 - Escalier 3; R+3 - Escalier 4; R+2 - Esc1; R+2 - Esc2; R+2 - Esc3; R+2 - Esc4; R+1 - Esc4; R+1 - Esc3; R+1 - Esc2; R+1 - Esc1 <u>Echantillons</u> : P032 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M033	<u>Localisation</u> : R+4 - Escalier 1; R+4 - Escalier 2; R+4 - Escalier 3; R+4 - Escalier 4 <u>Echantillons</u> : P033 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé (dernier étage cage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
M034	<u>Localisation</u> : R+4 - Escalier 3; R+4 - Escalier 4; R+3 - Escalier 3; R+3 - Escalier 4; R+2 - Esc3; R+2 - Esc4; R+1 - Esc4; R+1 - Esc3 <u>Echantillons</u> : P034; P035 <u>Description</u> : Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre); Enduit à base de plâtre lissé (arrondie toile de verre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)
M036	<u>Localisation</u> : RDC - Aire couverte <u>Echantillons</u> : P036 <u>Description</u> : colle faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

## 6. – Signatures

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasys - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE** (détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

Fait à **56600**, le **20/11/2024**

Par : **JOUSSELIN DAVID**

Signature du représentant :



**ANNEXES****Au rapport de mission de repérage n° 01681/JDA****Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## **Sommaire des annexes**

### **7 Annexes**

#### **7.1 Schéma de repérage**

#### **7.2 Rapports d'essais**

#### **7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante**


#### **7.4 Conséquences réglementaires et recommandations**


#### **7.5 Recommandations générales de sécurité**

#### **7.6 Documents annexés au présent rapport**

## 7.1 - Annexe - Schéma de repérage

### BATIMENT Mutuel – Sous-sol

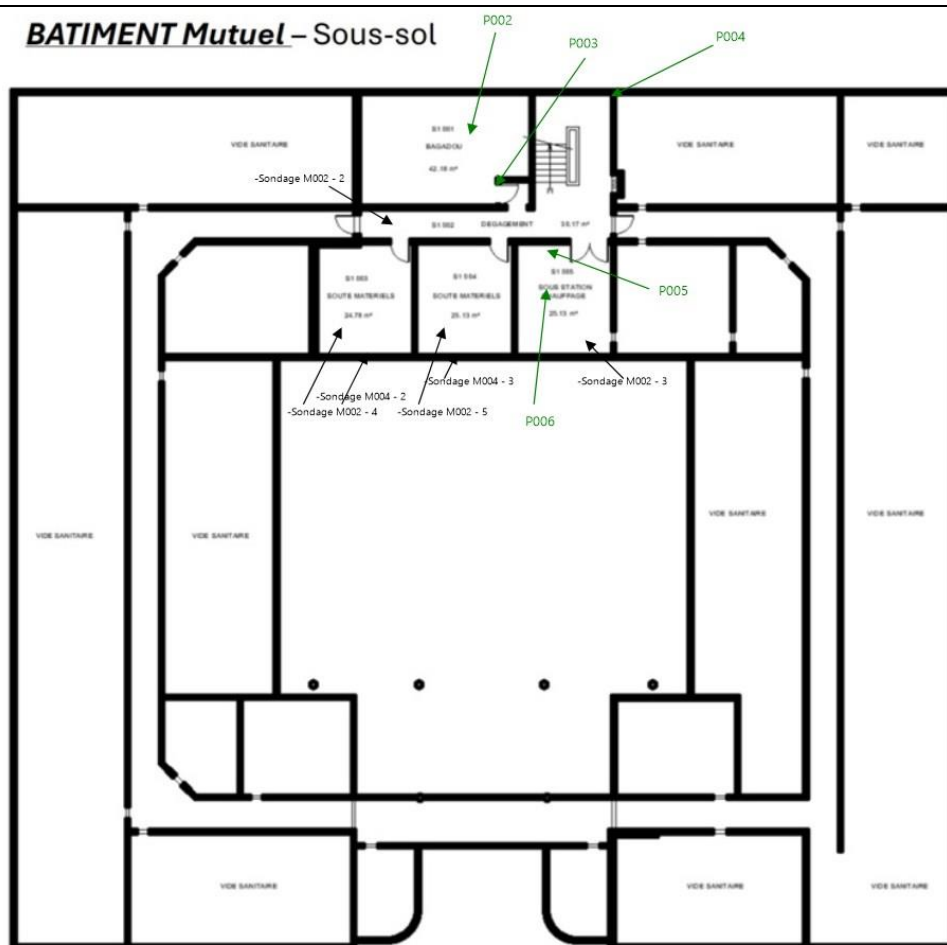

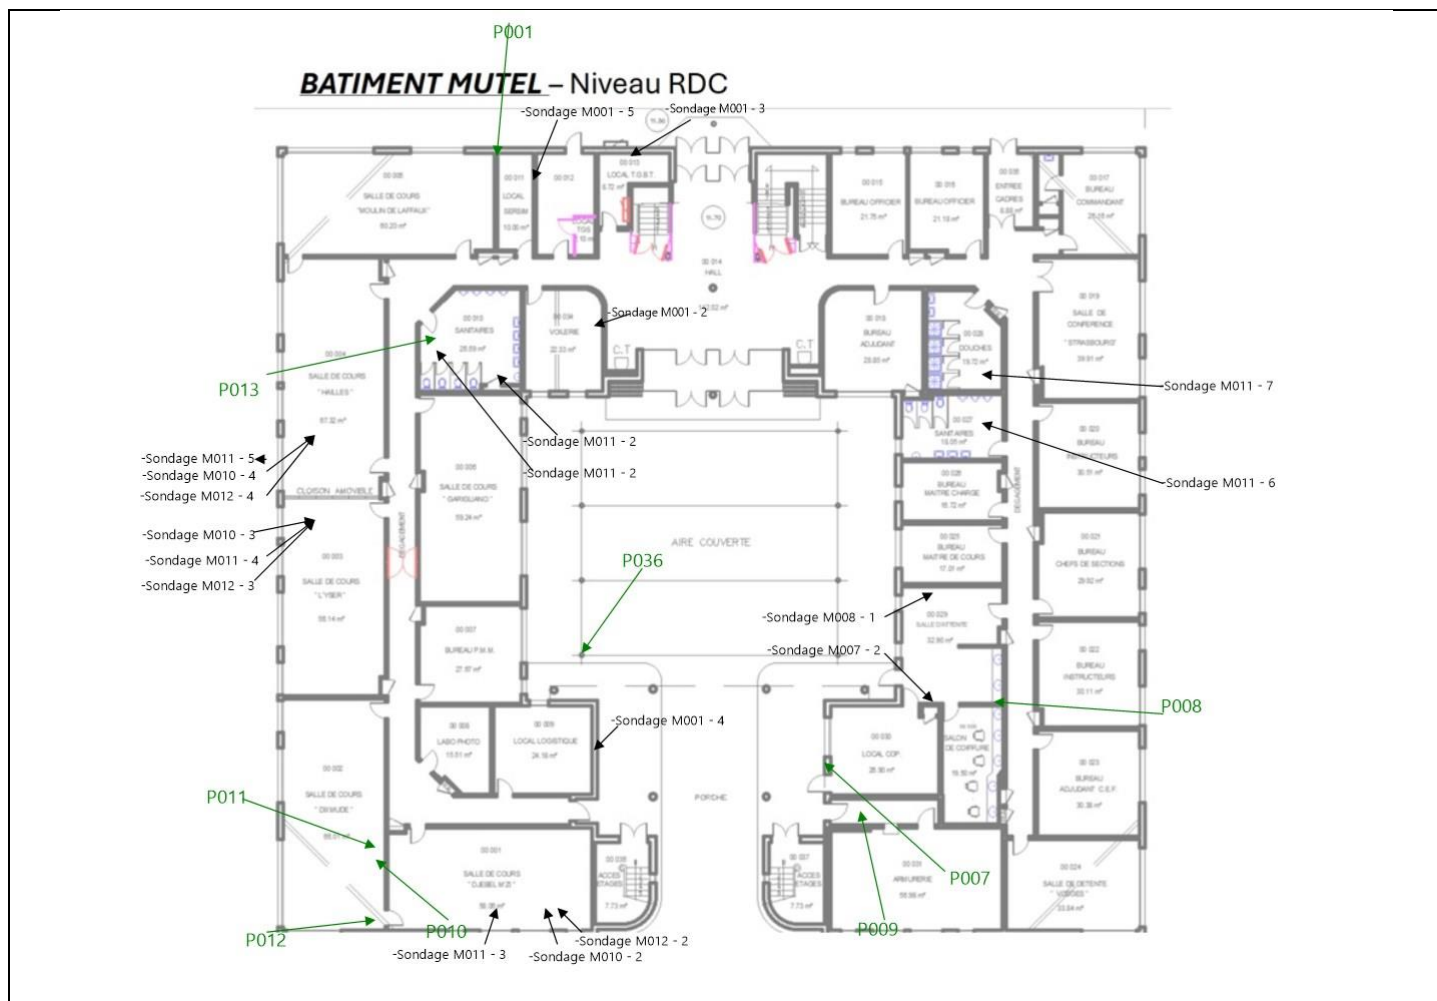





## BATIMENT MUTEL – Niveau R+2





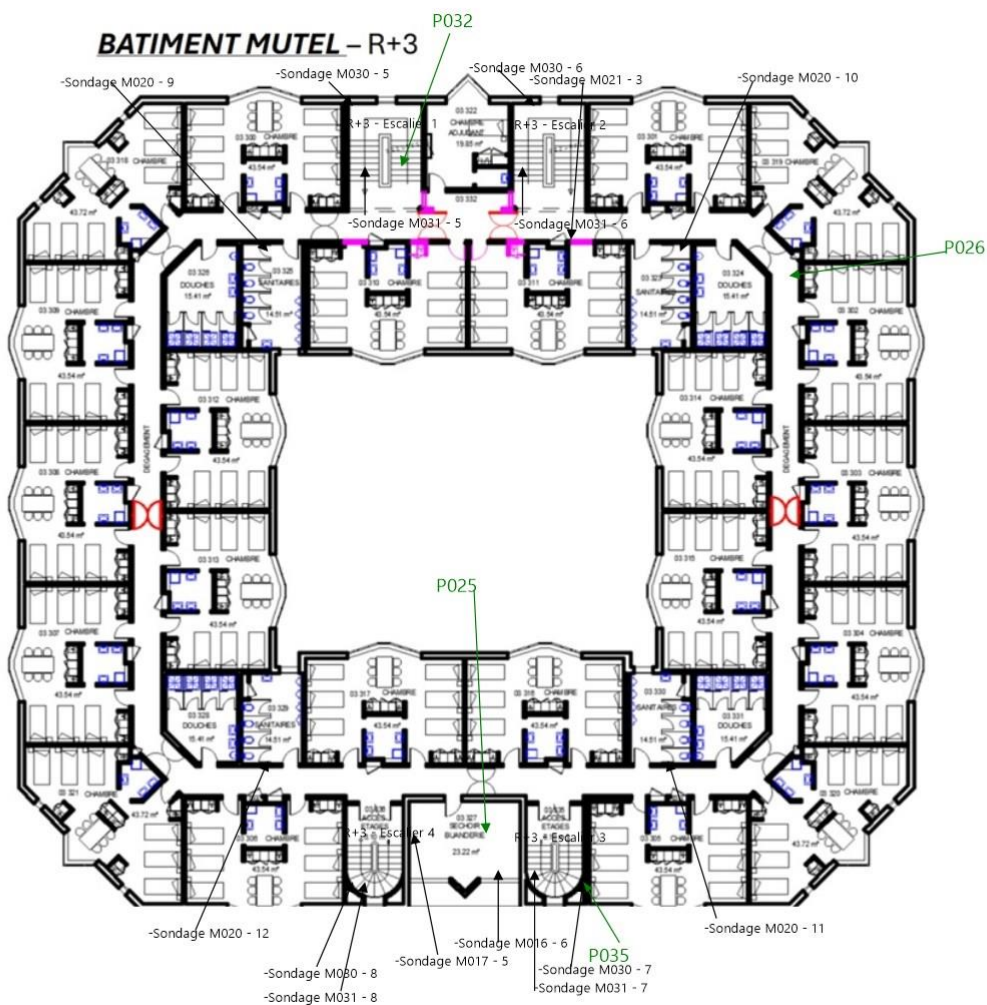

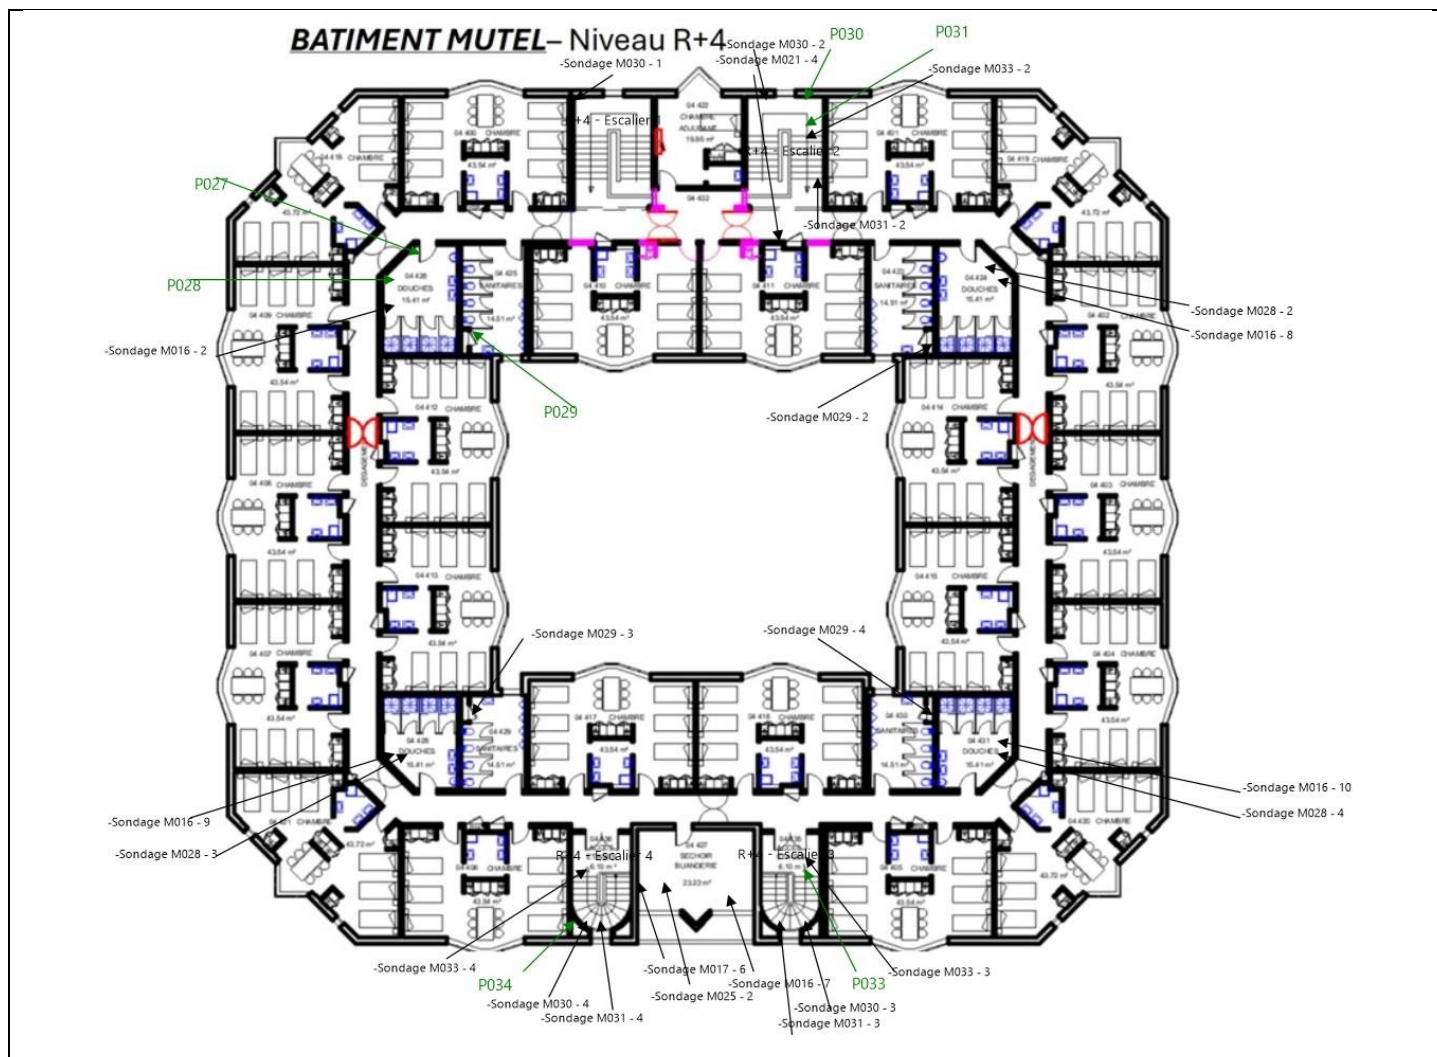

**BATIMENT MUTEL - Toiture**

Toiture (Non visitée)

**Légende**

	Nom du propriétaire : <b>ESID DE BREST</b> Adresse du bien : <b>Base Fusco bâtiment BAT MUTEL LANESTER 56600</b>
--	---

**7.2 - Annexe - Rapports d'essais****Identification des échantillons prélevés :**

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
-----------------------------	--------------	------------------------------	----------------------	-------------	-------

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M001-P001	RDC - Local SERSIM	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthes	<p>Colle de plinthes</p> <p><b>Matériau présent dans les pièces:</b> RDC - Local SERSIM, RDC - Voilerie 034, RDC - TGBT, RDC - 009 Local logistique, RDC - TGS 012</p> <p><b>Commentaires prélèvement:</b> Colle de plinthes</p> <p>Detail Couches à analyser: colle blanche</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 001</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	
M002-P002	R-1 - BAGADOU	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	<p>Colle panneau fibralith</p> <p><b>Matériau présent dans les pièces:</b> R-1 - BAGADOU, R-1 - Circulation, R-1 - Sous station, R-1 - Soute matériel 1, R-1 - Soute matériel 2</p> <p><b>Commentaires prélèvement:</b> Colle panneau fibralith</p> <p>Detail Couches à analyser: colle blanche</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 002</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	
M003-P003	R-1 - BAGADOU	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe bois	<p>Colle de plinthe bois</p> <p><b>Commentaires prélèvement:</b> Colle de plinthe bois</p> <p>Detail Couches à analyser: colle blanche</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 003</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type colle ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux ; matériau de type peinture (jaune)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	
M004-P004	R-1 - Circulation	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	<p>Colle de plinthe bleu</p> <p><b>Matériau présent dans les pièces:</b> R-1 - Circulation, R-1 - Sous station, R-1 - Soute matériel 1, R-1 - Soute matériel 2</p> <p><b>Commentaires prélèvement:</b> Colle de plinthe bleu</p> <p>Detail Couches à analyser: colle grise</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 004</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) en traces</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	
M005-P005	R-1 - Sous station	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment débulage	<p>Enduit à base de ciment débulage</p> <p><b>Commentaires prélèvement:</b> Enduit à base de ciment débulage</p> <p>Detail Couches à analyser: ciment</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 005</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M006-P006	R-1 - Sous station	8 - Équipements divers et accessoires - Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Tresse	Tresse <b>Commentaires prélèvement:</b> Tresse Detail Couches à analyser: tresse beige <b>Réf. laboratoire:</b> 006 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type tresse de fibres (marron) (foncé) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M007-P007	RDC - 030 Local COP	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté	Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté <b>Matériau présent dans les pièces:</b> RDC - 030 Local COP, RDC - Salon de coiffure <b>Réf. laboratoire:</b> 007 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (rose) + (vert) en traces <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M008-P008	RDC - Salon de coiffure	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	Bandes calicot <b>Réf. laboratoire:</b> 008 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M009-P009	RDC - dgt armurerie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé	Enduit à base de plâtre lissé <b>Commentaires prélèvement:</b> Enduit à base de plâtre lissé Detail Couches à analyser: enduit plâtreux <b>Réf. laboratoire:</b> 009 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M010-P010	RDC - 002 Dixmude	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Panneaux et plaques <b>Matériau présent dans les pièces:</b> RDC - 002 Dixmude, RDC - 001 Djebel, RDC - 003 L'Yser, RDC - 004 Hailles <b>Commentaires prélèvement:</b> Panneaux et plaques Detail Couches à analyser: pulvérulent <b>Réf. laboratoire:</b> 010 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	








Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M011-P011	RDC - 002 Dixmude	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de ciment lissé	<p>Enduit à base de ciment (prédalle)</p> <p><b>Matériau présent dans les pièces:</b> RDC - 002 Dixmude, RDC - 010 Sanitaires, RDC - 001 Djebel, RDC - 003 L'Yser, RDC - 004 Hailles, RDC - 027 Sanitaires, RDC - 028 Douches</p> <p><b>Commentaires prélèvement:</b> Enduit à base de ciment (prédalle) Detail Couches à analyser: ciment</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 011</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)(i)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	
M012-P012	RDC - 002 Dixmude	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé	<p>Enduit à base de plâtre lissé (poutres)</p> <p><b>Matériau présent dans les pièces:</b> RDC - 002 Dixmude, RDC - 001 Djebel, RDC - 003 L'Yser, RDC - 004 Hailles</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 012</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	
M013-P013	RDC - 010 Sanitaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	peinture plaque métal	<p>peinture plaque métal</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 013</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau de type peinture (bleu) (clair) en traces</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	
M014-P014	R+1 - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de ciment avec peinture pailleté	<p>Enduit à base de ciment avec peinture pailleté</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 014</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) + (gris) en traces</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	
M015-P015	R+1 - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre	<p>Enduit à base de plâtre</p> <p><b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+1 - Dégagement, R+1 - 120 Douches, R+1 - 123 Douches, R+1 - 124 Douches, R+1 - 129 Douches</p> <p><b>Réf. laboratoire:</b> 015</p> <p><b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc)</p> <p><b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)</p>	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M016-P016	R+1 - 126 Séchoir	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage + Colle de carrelage 5x5 beige	Colle de carrelage 5x5 beige  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+1 - 126 Séchoir, R+4 - 426 douches, R+1 - 127 Séchoir, R+2 - 227 Séchoir, R+2 - 226 Séchoir, R+3 - 327 Séchoir, R+4 - 427 Séchoir, R+4 - 424 Douches, R+4 - 429 Douches, R+4 - 431 Douches <b>Réf. laboratoire:</b> 016 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M017-P017	R+1 - 126 Séchoir	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe beige arrondie	Colle de plinthe beige arrondie  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+1 - 126 Séchoir, R+1 - 127 Séchoir, R+2 - 227 Séchoir, R+2 - 226 Séchoir, R+3 - 327 Séchoir, R+4 - 427 Séchoir <b>Réf. laboratoire:</b> 017 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M018-P018	R+1 - 126 Séchoir	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	Colle de faïence (blanche rouge)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+1 - 126 Séchoir, R+1 - 127 Séchoir <b>Réf. laboratoire:</b> 018 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle (gris) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M019-P019	R+1 - 128 Sanitaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé	Enduit à base de plâtre lissé (pièce humide)  <b>Réf. laboratoire:</b> 019 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) en traces <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M020-P020	R+1 - 128 Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe grises (sanitaire)	Colle de plinthe grises (sanitaire)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+1 - 128 Sanitaires, R+1 - 121 Sanitaires, R+1 - 122 Sanitaires, R+1 - 125 Sanitaires, R+2 - 221 Sanitaires, R+2 - 222 Sanitaires, R+2 - 225 Sanitaires, R+2 - 228 Sanitaires, R+3 - 325 Sanitaires, R+3 - 323 Sanitaires, R+3 - 330 Sanitaires, R+3 - 329 Sanitaires <b>Réf. laboratoire:</b> 020 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type ciment-colle (gris) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	



Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M021-P021	R+2 - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe grises longues	Colle de plinthe grises longues  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+1 - Dégagement, R+2 - Dégagement, R+3 - Dégagement, R+4 - Dégagement <b>Réf. laboratoire:</b> 021 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type ciment-colle (gris) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M022-P022	R+2 - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée	 <b>Réf. laboratoire:</b> 022 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) en traces ; matériau (jaune) en traces <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M023-P023	R+2 - Dégagement	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé dégageant	Enduit à base de plâtre lissé dégageant  <b>Réf. laboratoire:</b> 023 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) en traces <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M024-P024	R+2 - 223 douches	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide)	Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+2 - 223 douches, R+2 - 220 Douches, R+2 - 224 Douches, R+2 - 228 Douches <b>Réf. laboratoire:</b> 024 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M025-P025	R+3 - 327 Séchoir buanderie	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé	Enduit à base de plâtre lissé  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+3 - 327 Séchoir buanderie, R+4 - 427 Séchoir <b>Réf. laboratoire:</b> 025 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (marron) en traces <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M026-P026	R+3 - Dégagement	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée	Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée  <b>Réf. laboratoire:</b> 026 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M016-P027	R+4 - 426 douches	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage + Colle de carrelage 5x5 beige	Colle de carrelage 5x5 beige  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+1 - 126 Séchoir, R+4 - 426 douches, R+1 - 127 Séchoir, R+2 - 227 Séchoir, R+2 - 226 Séchoir, R+3 - 327 Séchoir, R+4 - 427 Séchoir, R+4 - 424 Douches, R+4 - 429 Douches, R+4 - 431 Douches <b>Réf. laboratoire:</b> 027 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M028-P028	R+4 - 425 sanitaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé dernier étage	Enduit à base de plâtre lissé dernier étage  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+4 - 426 douches, R+4 - 424 Douches, R+4 - 429 Douches, R+4 - 431 Douches <b>Réf. laboratoire:</b> 028 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M029-P029	R+4 - 425 sanitaires	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Flocage	Flocage (gaine plafond)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+4 - 425 sanitaires, R+4 - 423 sanitaires, R+4 - 429 sanitaires, R+4 - 431 sanitaires <b>Réf. laboratoire:</b> 029 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) + (gris) (clair) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M030-P030	R+4 - Escalier 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de plinthe	Colle de plinthe  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+4 - Escalier 1, R+4 - Escalier 2, R+4 - Escalier 3, R+4 - Escalier 4, R+3 - Escalier 1, R+3 - Escalier 2, R+3 - Escalier 3, R+3 - Escalier 4, R+2 - Esc1, R+2 - Esc2, R+2 - Esc3, R+2 - Esc4, R+1 - Esc4, R+1 - Esc3, R+1 - Esc2, R+1 - Esc1 <b>Réf. laboratoire:</b> 030 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M031-P031	R+4 - Escalier 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	Colle de carrelage  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+4 - Escalier 1, R+4 - Escalier 2, R+4 - Escalier 3, R+4 - Escalier 4, R+3 - Escalier 1, R+3 - Escalier 2, R+3 - Escalier 3, R+3 - Escalier 4, R+2 - Esc1, R+2 - Esc2, R+2 - Esc3, R+2 - Esc4, R+1 - Esc4, R+1 - Esc3, R+1 - Esc2, R+1 - Esc1 <b>Réf. laboratoire:</b> 031 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau (gris) (foncé) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
M032-P032	R+3 - Escalier 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier)	Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+4 - Escalier 1, R+4 - Escalier 2, R+4 - Escalier 3, R+4 - Escalier 4, R+3 - Escalier 1, R+3 - Escalier 2, R+3 - Escalier 3, R+3 - Escalier 4, R+2 - Esc1, R+2 - Esc2, R+2 - Esc3, R+2 - Esc4, R+1 - Esc4, R+1 - Esc3, R+1 - Esc2, R+1 - Esc1 <b>Réf. laboratoire:</b> 032 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M033-P033	R+4 - Escalier 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Enduit à base de plâtre lissé	Enduit à base de plâtre lissé (dernier étage cage)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+4 - Escalier 1, R+4 - Escalier 2, R+4 - Escalier 3, R+4 - Escalier 4 <b>Réf. laboratoire:</b> 033 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M034-P034	R+4 - Escalier 4	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre)	Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+4 - Escalier 3, R+4 - Escalier 4, R+3 - Escalier 3, R+3 - Escalier 4, R+2 - Esc3, R+2 - Esc4, R+1 - Esc4, R+1 - Esc3 <b>Réf. laboratoire:</b> 034 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M034-P035	R+3 - Escalier 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre)	Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> R+4 - Escalier 3, R+4 - Escalier 4, R+3 - Escalier 3, R+3 - Escalier 4, R+2 - Esc3, R+2 - Esc4, R+1 - Esc4, R+1 - Esc3 <b>Réf. laboratoire:</b> 035 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	
M036-P036	RDC - Aire couverte	3 - Parois verticales intérieures - Poteaux	colle faïence	colle faïence  <b>Réf. laboratoire:</b> 035 <b>Commentaires Laboratoire:</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces <b>Analyse à réaliser:</b> Toutes les couches (1 à 1)	

Copie des rapports d'essais :



## Eurofins Eichrom Amiante SAS

**BRET CONTROLE**  
**Monsieur David JOUSSELIN**  
20 Rue de l'Olivet  
35135 CHANTEPIE

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 1/9  
Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
Référence dossier Client: 01681/JDA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001 / RDC - Local SERSIM / Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002 / R-1 - BAGADOU / Colle panneau fibralith (Matériaux platreaux)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003 / R-1 - BAGADOU / Colle de plinthe bois	Matériau de type colle ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux ; matériau de type peinture (jaune)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004 / R-1 - Circulation / Colle de plinthe bleu	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (jaune) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
35170 BRUZ, FRANCE  
Tel: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 2/9  
 Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
 Référence dossier Client: 01681/JDA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005 / R-1 - Sous station / Enduit à base de ciment débulage	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	P006 / R-1 - Sous station / Tresse	Matériau de type tresse de fibres (marron) (foncé)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	P007 / RDC - 030 Local COP / Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) + (rose) + (vert) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008 / RDC - Salon de coiffure / Bandes calicot	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009 (1)	P009 / RDC - dgt armurerie / Enduit à base de plâtre lissé	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
 35170 BRUZ, FRANCE  
 Tel: +33388916531; +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
 1-6491  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







## Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 3/9  
 Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
 Référence dossier Client: 01681/JDA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P010 / RDC - 002 Dixmude / Panneaux et plaques	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011 / RDC - 002 Dixmude / Enduit à base de ciment (prédalle)	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)(i)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012 / RDC - 002 Dixmude / Enduit à base de plâtre lissé (poutres)	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013 / RDC - 010 Sanitaires / peinture plaque métal	Matériau de type peinture (bleu) (clair) en traces	MOLP * / PQ6A	1 / 1 *	- *	Quantité insuffisante *
014 (1)	P014 / R+1 - Dégagement / Enduit à base de ciment avec peinture pailleté	Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) + (gris) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
 35170 BRUZ, FRANCE  
 Tel: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucléaire>  
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
 1-6491  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 4/9  
 Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
 Référence dossier Client: 01681/JDA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015 (1)	P015 / R+1 - Dégagement / Enduit à base de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc)	<b>MET</b> * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016 / R+1 - 126 Séchoir / Colle de carrelage 5x5 beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	<b>MET</b> * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017 / R+1 - 126 Séchoir / Colle de plinthe beige arrondie	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018 / R+1 - 126 Séchoir / Colle de faïence (blanche rouge)	Matériau dur de type carrelage, faïence ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	<b>MET</b> * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1)	P019 / R+1 - 128 Sanitaires / Enduit à base de plâtre lissé (pièce humide)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	<b>MET</b> * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).  
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations  
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
 35170 BRUZ, FRANCE  
 Tel: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
 1-6491  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 5/9  
 Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
 Référence dossier Client: 01681/JDA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P020 / R+1 - 128 Sanitaires / Colle de plinthe grises (sanitaire)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021 / R+2 - Dégagement / Colle de plinthe grises longues	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022 / R+2 - Dégagement / Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailletée	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (noir) en traces ; matériau (jaune) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	P023 / R+2 - Dégagement / Enduit à base de plâtre lissé dégagement	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024 (1)	P024 / R+2 - 223 douches / Enduit à base de plâtre projeté (pièce humide)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé)	MET * / N2YF	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
 Rue Marlyse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
 35170 BRUZ, FRANCE  
 Tel: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
 1-6491  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 6/9  
 Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
 Référence dossier Client: 01681/JDA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P025 / R+3 - 327 Séchoir buanderie / Enduit à base de plâtre lissé	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau (marron) en traces	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1)	P026 / R+3 - Dégagement / Enduit à base de plâtre lissé avec peinture pailleté	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027 / R+4 - 426 douches / Colle de carrelage 5x5 beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028 / R+4 - 425 sanitaires / Enduit à base de plâtre lissé dernier étage	Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029 / R+4 - 425 sanitaires / Flocage (gaine plafond)	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) + (gris) (clair)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
 35170 BRUZ, FRANCE  
 Tel: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
 1-6491  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 7/9  
 Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
 Référence dossier Client: 01681/JDA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	P030 / R+4 - Escalier 2 / Colle de plinthe	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031 / R+4 - Escalier 2 / Colle de carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau (gris) (foncé)	MET * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032 (1)	P032 / R+3 - Escalier 1 / Enduit à base de plâtre lissé (sous face escalier)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033 (1)	P033 / R+4 - Escalier 3 / Enduit à base de plâtre lissé (dernier étage cage)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034 (1)	P034 / R+4 - Escalier 4 / Enduit à base de plâtre lissé (arrondi toile de verre)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé)	MET * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
 Rue Marlyse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
 35170 BRUZ, FRANCE  
 Tel: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
 1-6491  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 8/9  
 Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
 Référence dossier Client: 01681/JDA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035 (1)	P035 / R+3 - Escalier 3 / Enduit à base de plâtre lissé (arrondie toile de verre)	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) (foncé)	<b>MET</b> * / U8VQ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036 / RDC - Aire couverte / colle faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	<b>MET</b> * / Z6EB	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
 Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
 35170 BRUZ, FRANCE  
 Tel: +33388916531 - +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucléaire>  
 S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
 1-6491  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







Eurofins Eichrom Amiante SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-SE-040471-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:41 Page 9/9  
Dossier N° : 24SE027433 Date de réception : 22/11/2024 Date d'analyse : 22/11/2024  
Référence dossier Client: 01681/JDA

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Antoine Herve  
Chef de Groupe Eurofins Eichrom  
Amiante SAS

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Eichrom Amiante SAS**  
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann, Parc de Lomandière  
35170 BRUZ, FRANCE  
Tel: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/nucleaire>  
S.A.S. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 7120B TVA FR25 831 060 470

ACCREDITATION N°  
1-6491  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## 7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

## Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

## 7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

#### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition

de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

## b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

## c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

## d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## 7.6 - Annexe - Autres documents



<b>N°26</b>	B4	Extrait	Fiche	Colles de collage 3-5	P45	Non	250 P45	250 non concurrencés	Demande de paiement complémentaire dans 1 semaine (+2 adhésifs par concurrencé 250)	
<b>N°27</b>	B1-B2-B3-B4	Engagement	Non	Colles de plâtres	Non	Non	250 P45	250 non concurrencés (le paiement est réalisé dans une semaine)	Demande de paiement complémentaire au type de place pour concurrencés 250	
<b>N°28</b>	B1-B4	Sécher Soudure	Plâtres	Solde + Plâtre creux	Non	Non	250 P45	le paiement est réalisé dans une semaine au P45 (la 250 n'est pas concurrencée)	Realiser le paiement sur le montant pour concurrencé 250	
<b>N°29</b>	B1	Sous armoire / Plaque / Sous armoire / Soudure	Non	Colles de plâtres	P45	Non	250 P45	250 non concurrencés	Demande de paiement complémentaire dans 1 semaine pour concurrencés 250	
<b>N°30</b>	B1	Regarder / Sous armoire	Plâtres	Plâtres	Non	?	Non	Absence de paiement	Realiser un paiement sur le montant	
<b>N°31</b>	Solère	Solère	Solère	Ensemble de la solère	Non	?	Non	Absence de paiement / hors programme 1000	Demande de paiement sur le montant	
<b>N°32</b>	Bateau	Ensemble de bateau	Ensemble	Ensemble et matériaux	Non	?	Non	Absence de paiement	Demande de paiement sur les matériaux (+ MF 40,100)	
<b>N°33</b>	Ensemble	Ensemble des 4 lancers au P45	Solère	Ensemble de la solère	Non	?	Non	Absence de paiement / hors programme 1000	Demande de paiement sur les matériaux	

COURTIER  
PROTEXI ASSURANCES  
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS  
293 COURS DE LA SOMME  
33800 BORDEAUX  
☎ 05 56 92 71 77  
N°ORIAS 07 002 895 (PROTEXI ASSURANCES)  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)



BRET CONTROLE  
REP PAR JOUSSELIN David  
20 RUE DE L'OLIVET  
35135 CHANTEPIE

Votre contrat

Bordeaux, le 24 Juin 2024

Responsabilité Civile Prestataire

Diagnostic immobilier et expert

Vos références

Contrat 11137514004

## Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :

### BRET CONTROLE

Est titulaire du contrat d'assurance n° 11137514004 ayant pris effet le 03/07/2023 .

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités listées en Annexe C.

#### ANNEXE- ACTIVITES C

- Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
- Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante,
- Le dossier Technique Amiante (DTA),
- Le Diagnostic Amiante avant Vente, avant Location,
- Le contrôle périodique de l'état de conservation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
- Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
- L'état relatif à la présence de Termites,
- L'état parasitaire (Mérules, Vrillettes, Lyctus),
- Information sur la présence de Mérule (Loi Alur),

-1-

## Vos références

Contrat 11137514004



### ANNEXE - ACTIVITES C

- Le diagnostic Légionelle,
- L'état de l'installation intérieure de gaz, dont ERP,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, dont ERP,
- La vérification initiale, et périodique gaz/électricité,
- Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
- Le diagnostic humidité,
- La vérification de la conformité du logement aux normes de décence, et de salubrité,
- Le diagnostic accessibilité handicapé,
- Le diagnostic de la performance numérique (DPN),
- Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro, Prêt Conventionné : normes d'habitabilité,
- Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Carrez, les Constats de ROBIEN,
- Le mesurage de la surface habitable, et d'habitabilité, et PTZ,
- L'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
- L'état des Risques et Pollution ERP,
- Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), et sa Mention,
- L'Audit Energétique Réglementaire, y compris Qualification 8731,
- La Réalisation de bilans thermiques par infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
- La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
- Les Mesures in-situ du niveau d'isolation thermique,
- L'Etude Thermique RT 2012/RE 2020, Neuf et bâtiments existants,
- La délivrance de l'attestation de la réglementation thermique RT-2012/2020,
- Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des enveloppes de bâtiment,
- Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- Qualification 8741 : Vérifications ; et Mesures des systèmes de ventilation ; Activités de vérification, de mesures des performances et exigences pour les système de ventilation mécanique dans le résidentiel dans le neuf selon le protocole Ventilation RE 2020,
- Le Diagnostic immobilier de la Conformité, et son Attestation, à la Réglementation Environnementale RE 2020,
- L'Attestation fin de travaux RT2012 / RE2020
- L'étude thermique réglementaire RT 2005/2012/2020, et bâtiments existants,
- L'Analyse du Cycle Vie du Bâtiment (ACV),
- Les Etats des Lieux : Locatif, celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité dans le cadre de l'établissement d'un prêt, L'Etat de conformité aux normes et critères de décences du logement, y compris la visite virtuelle 360°,
- L'Assistance à la réception de logement,
- Le Certificat de Luminosité,
- Le Diagnostic et Certificat de Décence et Salubrité, son Constat,
- L'Assistance relative à l'Autorisation préalable et à la Déclaration de Location, ainsi qu'au Permis de Diviser,

- 2 -

## Vos références

Contrat 11137514004



### ANNEXE- ACTIVITES C

- L'Assistance à la mise en place de l'Encadrement des Loyers selon la Loi Elan,
  - Le formateur, l'examineur, le certificateur diagnostic,
  - L'Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés, près les Tribunaux, et Judiciaire,
  - La détection, de l'humidité, et des fuites d'eau non destructive,
  - Le diagnostic sécurité piscine,
  - Le diagnostic Acoustique, Contrôles et Attestations,
  - La recherche de plomb avant travaux ou démolition,
  - Le diagnostic plomb dans l'eau, métaux lourds
  - Le contrôle visuel après travaux plomb,
  - Le conseil en économie et maîtrise de l'énergie à L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE TRAVAUX,
  - Le diagnostic ascenseur,
  - Le Diagnostic contrôle de sécurité des Aires de Jeux,
  - Le Diagnostic et le certificat de conformité des travaux de réhabilitation dans le cadre de l'investissement locatif dans l'ancien,
  - Le Diagnostic Pathologie des bâtiments, après examen technique,
  - L'expertise en estimation de valeur vénale et locative, expertise amiable,
  - Le Diagnostic Mâchefer avant travaux et démolition,
  - L'Assistance, le Conseil, le Contrôle, la Certification de la mise en place de la modélisation numérique du bâtiment (BIM),
  - La Recherche des Métaux Lourds,
  - Le Diagnostic dans le cadre du classement en meublé,
  - Le Conseil et l'Assistance à l'adaptation du Logement au Vieillessement et la Dépendance,
  - L'Audit Energétique Mention,
  - Le diagnostic Radon,
  - Le diagnostic Géothermie G,
  - Le Diagnostic Acoustique
  - Le diagnostic amiante avant travaux/démolition, sans préconisation de travaux
  - Le diagnostic de repérage de l'amiante sur les navires, et sur les matériels roulants ferroviaires,
  - Le contrôle visuel après travaux de désamiantage,
  - L'évaluation Périodique de l'état de conservation des MPCA,
  - Le contrôle de la qualité de l'air, de la concentration en fibre d'amiante dans l'air ; mesure d'empoussièrement,
  - Le Contrôle des VLEP, Plomb, Silice, Amiante,
  - Le Dossier Technique Amiante DTA, le Repérage liste A et B , en ERP, en IGH, et tout autre site,
  - Le diagnostic Monoxyde de Carbone,
  - Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMD 2022),
  - Le diagnostic de la pollution des sols,
  - Fourniture et/ou pose de détecteurs de fumée (DAAF), et leur vérification
  - Diagnostic Voiries -Amiante-HAP-Silice,
  - Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon spécification APSAD D19,

- 3 -

## Vos références

Contrat 11137514004



### ANNEXE- ACTIVITES C

- Contrôle des installation et équipement incendie,
- Contrôle initial et périodique des installations d'électricité, de gaz, des engins de levage et de chantier,
- Le Diagnostic Technique Global (DTG),
- Le Document d'Evaluation Unique des Risques d'Entreprise (DUER) pour le compte des syndic et gestionnaires d'immeuble,
- La réalisation de l'état descriptif de division, millième-tantième, ses diagnostics dont Loi SRU, et ses attestations,
- Le contrôle des travaux d'isolation des combles,
- L'état des risques et des pollutions, ceux liés à l'environnement pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution,
- Les Diagnostics de conformité de matériels de radio protection PCR,
- Missions d'Expert en Rénovation Energétique ERE,
- Le Diagnostic pour les missions de dépôt de Permis de Travaux, Etude de faisabilité pour le compte de promoteur immobilier,
- Les Fans Tests, Test par infiltrométrie des installations soumises à l'extinction automatique à Gaz IEAG, norme ISO 14520.
- L'Audit Environnemental et Energétique RE 2020, inclus les bâtiments existants,
- Le Conseil et l'Assistance Administrative, Juridique et Financière à la Rénovation Energétique des bâtiments.
- Le Diagnostic et le Contrôle des équipements et installations Sécurité Incendie (SSI),

DEMEURE EXCLUE TOUTE PRESTATION RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENNALE, DE BUREAU D'ETUDES ET D'ACTIVITE RELEVANT D'UNE AUTRE PROFESSION REGLEMENTEE.

- 4 -

## Vos références

Contrat 11137514004



La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance	
<b>Dont :</b>		
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance	380 €
• Dommages immatériels non consécutifs	150.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
<b>Autres garanties :</b>		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2.000.000 € par année d'assurance dont 1.000.000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	500.000 € par année d'assurance dont 300.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont :	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale		
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

La présente attestation est valable du 01/07/2024 au 30/06/2025 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume BORIE

Directeur Général Délégué



- 5 -





## ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné Mr **Pierre-Maxime FORTIN**, président de la **SAS BRET CONTROLE** (SIRET **95386188700016**), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble de mes salariés présentent les garanties de compétences pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L.126-26 et L.128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le code de la santé publique et le code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126.24 du code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L.126-28-1 du même code ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

Je déclare que la **SAS BRET CONTROLE** est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle **11137514004** souscrite auprès de la compagnie d'assurance **AXA** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires ou prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à CHANTEPIE, le 03 Juillet 2024

**Pierre-Maxime FORTIN**





# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI3391 Version 014

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur JOUSSELIN David**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 21/11/2022 - Date d'expiration : 20/11/2029
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 20/06/2024 - Date d'expiration : 03/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 04/08/2022 - Date d'expiration : 03/08/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 26/11/2020 - Date d'expiration : 25/11/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 02/02/2021 - Date d'expiration : 01/02/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 07/02/2022 - Date d'expiration : 06/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification  
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19