

Dossier de diagnostics techniques

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Référence AMITRAV-E6806697-2501 14 avril 2025

Bien	ERP catégorie 1 à 4
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES
Propriétaire	CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AUBE 113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES
Demandeur	CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AUBE 113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Visité le 04/04/2025 par EDOUARD TUDORACHE

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.
Il est rappelé l'obligation faite au propriétaire de l'immeuble concerné par la mission de repérage, de conservation et de transmission de ce rapport conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019.



Sommaire

Sommaire	2
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	3
A. Informations générales	3
B. Cachet du diagnostiqueur	4
C. Programme de travaux	4
D. Programme de repérage	4
E. Conclusion(s)	6
F. Conditions de réalisation du repérage	13
G. Rapports précédents	14
H. Résultats détaillés du repérage	14
I. Déroulement du repérage	19
J. Éléments d'information	20
Annexe 1. Fiches d'identification et de cotation	21
Annexe 2. Croquis	34
Annexe 3. PV d'analyses	38
Annexe 4. Recommandations générales de sécurité	60
Annexe 5. Certificat de qualification	62
Annexe 6. Attestations d'assurance et sur l'honneur	63

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Article R.4412-97 du code du travail modifié par le décret n°2017-899 du 9 mai 2017; Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis; Norme NF X 46-020 d'août 2017

A Informations générales

A.1 Désignation du bâtiment

Type de bien	ERP catégorie 1 à 4
Nom	CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AUBE
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES
Propriété de	CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AUBE 113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES

A.2 Désignation du donneur d'ordre

Nom	CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE AUBE
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES
Qualité	

A.3 Exécution de la mission

Rapport n°	AMITRAV-E6806697-2501
Repérage réalisé le	04/04/2025
Par	EDOUARD TUDORACHE
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par	WE-CERT 9 rue de Saintignon - 57100 THIONVILLE
Numéro de certification de validation	C020-SE02-2018
Date d'obtention	16 avril 2023
Date d'émission du rapport	14 avril 2025
Accompagnateur	Philippe Fournier
Laboratoire d'analyses	DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES IDF/NORD
Numéro d'accréditation du laboratoire	1-6696
Adresse du laboratoire	Bâtiment IRIS 12 avenue du Québec 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Organisme d'assurance professionnelle	SMA BTP – 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
Numéro de contrat d'assurance et date de validité	H98143W 7352000/2 148140 du 01/01/2025 au 31/12/2025

A.4 Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Non communiqué

B Cachet du diagnostiqueur

Signature et Cachet de l'entreprise

DEKRA Industrial SAS
100 rue de la République - 87000 LIMOGES
SAS au Capital Social de 8 628 320 € - SIREN 433 250 834 RCS LIMOGES - NAF 7120B - www.dekra-industrial.fr - TVA FR 44 433 250 834

Date d'établissement du rapport :

Fait à REIMS le 14/04/2025

Nom du diagnostiqueur : EDOUARD TUDORACHE

C Programme de travaux

C.1 Programme de travaux du donneur d'ordre

Réfection de parties des Bâtiments A et B - R+2 et R+3

C.2 Programme et périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés

Bâtiments A et B - R+2 et R+3

Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter

Sols, murs, plafonds...

D Programme de repérage

La mission porte sur le repérage des éléments figurant dans la liste non exhaustive de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, figurant intégralement dans les tableaux A1 de la norme NF X 46-020 - août 2017 reportés ci-après :



Composant de la construction	Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Toiture, terrasse et étanchéité	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment y compris les panneaux type « sous tuile », plaques en matériau bitumeux.
Ardoises	Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Bardeaux bitumé (type « Shingle »)	
Éléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare-pluie et autres panneaux structurels, isolants sous toiture, flocage.
Complexe d'étanchéité pour toiture (y compris toiture-terrasse) pouvant être constitué d'une ou plusieurs couches	Bandes bitumeuses notamment renfort de cuvelage, produits d'accrochage et colles, isolants, complexe asphalté.
Éléments ponctuels	Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Tout élément complémentaire à la toiture y compris les chéneaux, conduits de ventilation, conduits eaux pluviales.
2. Parois verticales extérieures	
Panneaux-sandwichs	Plaques, joints d'assemblage, joints d'étanchéité, tresses, mastics.
Bardages	Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises composites ou fibres-ciment.
Bardages métalliques à simple ou double peau	Revêtement intérieur, peinture.
Isolants sous bardage	Flocage, carton.
Mur et cloisons « en dur »	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés. Colle de carrelage, étanchéité extérieures des fondations, appui de fenêtre.
3. Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons « en dur »	Flocages, joints (de dilatation, d'assemblage). Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).

Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages, joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison avec la poutraison) Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons, isolant intérieur, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux (vérification des intérieurs et des extérieurs)	Flocage, panneaux, jonction entre panneaux. Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).
Portes coupe-feu, portes pare-flamme	Vantaux et joints (sur battants et dormants y compris oculus,...).
Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare flamme	Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques revêtues d'amiante-ciment, fibres-ciment), colle des carrelages, peintures (intumescentes, bitumeuses, décoratives).
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Panneaux collés, vissés Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite), cales de ferrailage.
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP) Joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison), plaques de ripage, entourage de poutres (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu, peintures (intumescentes, bitumeuses, décoratives).
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux	Flocages Panneaux, jonction entre panneaux Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP).
Faux plafonds	Panneaux et plaques, jonction entre faux plafond et structure, joints entre panneaux ou plaques Pare-vapeur (celui du complexe isolant placé au-dessus du panneau de faux plafond) Isolant de faux plafond (celui déroulé ou posé dans le plenum au-dessus du panneau de faux plafond) Cantonnements (ceux constitués dans le plenum en jonction entre les cloisons ou mur et le plancher haut supérieur).
Suspentes et contrevents	Flocage, protections en plâtre, peintures intumescentes.
5. Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol y compris revêtements de sols sportifs	Dalles plastiques, dalles moquettes avec entre-couche noire, lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche, nez de marche, colles.
Planchers	Étanchéité de cuvelages, coffrage perdu, chape maigre (base ciment), ragréage, rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP).
6. Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, autres fluides) Conduits de vapeur, fumée, échappement	Calorifugeage, rubans adhésifs, enveloppe de calorifuge, conduit, joints entre éléments Mastics, tresses, manchons.
Câbles électriques	Câbles électriques (isolant souvent de couleur orange) d'alimentation de secours.
Clapets/ volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage, ossature., étanchéité coupe-feu en traversée cloison ou plancher.
Vide-ordures	Conduit, joint d'étanchéité des trappes.
7. Ascenseurs et monte-charges	

Portes intérieures et extérieures de l'ascenseur et portes palières de l'étage	Portes et cloisons palières.
Machinerie	Frein.
Trémie, machinerie	Calfeutrement entre mur/plancher (Joint, Bourre), trappe.
8. Equipements divers et accessoires	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissus, revêtements de câbles métalliques.
9. Installations industrielles	
Equipements et éléments spécifiques à vérifier en fonction du process industriel (fours, étuves, tuyauteries, racks)	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-condensation, plaques isolantes, tissus.
10. Voies et Réseaux divers	
Conduits	Fibres-ciment.
Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche.

E Conclusion(s)





Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.


Localisation	Élément	Matériaux ou produits	Critère de décision	Photo	Estimation quantité
R+2 - BAT A > Bureau 1	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 1	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 1	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 1	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 10	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		

R+2 - BAT A > Bureau 10	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 10	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 10	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 10	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 10	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 2	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 2	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 2	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 2	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 2	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 2	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 2	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 2	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 2	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		

R+2 - BAT A > Bureau 3	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 3	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 3	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 3	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 3	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 3	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 3	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 3	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 3	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 3	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 3	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 4	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 4	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 4	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 4	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 4	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 4	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 4	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 4	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 4	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 4	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 4	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 5	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 5	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 5	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		

R+2 - BAT A > Bureau 5	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 5	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 5	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 5	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 5	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 5	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 5	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau 5	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 6	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 6	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 6	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 6	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 6	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 6	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 7	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 7	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 7	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 7	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 7	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 7	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 8	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 8	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 8	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 8	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 8	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		

R+2 - BAT A > Bureau 8	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 9	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 9	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 9	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 9	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 9	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Bureau 9	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau Directeur Adj 1	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau Directeur Adj 1	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau Directeur Adj 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau Directeur Adj 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Bureau Directeur Adj 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		

R+3 - BAT B > Dégagement	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Dégagement	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Dégagement	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Dégagement	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Dégagement	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Dégagement	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+2 - BAT A > Dégagement	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Sol 2	Revêtements de sols sportifs	Résultat d'analyse		

R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Faïence	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Local Plonge	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Local Plonge	Plafond	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Local Plonge	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Local Plonge	Faïence	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Salle Réunion	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BAT B > Sanitaires	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Secrétariat 1	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Secrétariat 1	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Secrétariat 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Secrétariat 1	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse		
R+3 - BTA A > Secrétariat 1	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse		

Liste des locaux non visités et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

F Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

- de fournir la liste des immeubles ou parties d'immeuble bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification réhabilitation, si elles sont connues
- de fournir le programme détaillé des travaux
- de fournir les plans à jour du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis
- de fournir les moyens d'accès nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage
- de désigner un accompagnateur ayant connaissance des lieux et des procédures spécifiques s'y attachant
- d'informer les occupants et les exploitants de la mission de repérage devant être réalisée et de les évacuer le cas échéant

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Procédures de quantification de matériaux contenant de l'amiante :

Le mesurage permettant la quantification des matériaux et produits contenant de l'amiante, issu de l'obligation réglementaire de l'arrêté du 16 juillet 2019, n'est réalisé que sur les parties visibles et accessibles lors du repérage. Il est estimatif et ne préjuge pas des parties masquées dans les éléments structurels du bâtiment. La quantification sera indiquée en surface, en mètre linéaire ou en unité.

Date du repérage : 04/04/2025

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d'information de la norme :

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, l'accréditation COFRAC du laboratoire ayant réalisé l'analyse de nos prélèvements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande auprès de votre interlocuteur en agence.

Informations sur les prélèvements :

A - Motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant


B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :

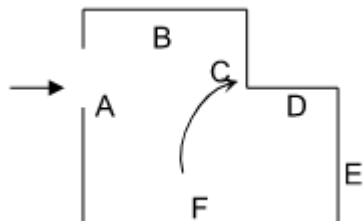

G Rapports précédents

Aucun

H Résultats détaillés du repérage

Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom	Etage	Visité	Justification
Local Plonge	R+3 - BAT B	Oui	
Dégagement	R+3 - BAT B	Oui	
Espace Cuisine	R+3 - BAT B	Oui	
Salle Réunion	R+3 - BAT B	Oui	
Bureau 1	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau 2	R+2 - BAT A	Oui	
Dégagement	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau Directeur Adj 1	R+3 - BTA A	Oui	
Sanitaires	R+3 - BAT B	Oui	
Bureau 3	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau 4	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau 5	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau 6	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau 7	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau 8	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau 9	R+2 - BAT A	Oui	
Bureau 10	R+2 - BAT A	Oui	
Secrétariat 1	R+3 - BTA A	Oui	
Bureau 1	R+3 - BTA A	Oui	
Bureau 2	R+3 - BTA A	Oui	
Bureau 3	R+3 - BTA A	Oui	

Bureau 4	R+3 - BTA A	Oui	
Bureau 5	R+3 - BTA A	Oui	

La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, sur décision de l'opérateur

Aucun

La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, après analyse

Aucun

La liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas

Localisation	Élément	Matériaux ou produits	Critère de décision	Réf. Prél.
R+2 - BAT A > Bureau 1	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P015
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P015
R+2 - BAT A > Bureau 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+3 - BTA A > Bureau 1	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
R+3 - BTA A > Bureau 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
R+2 - BAT A > Bureau 10	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
R+2 - BAT A > Bureau 10	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+2 - BAT A > Bureau 10	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
R+2 - BAT A > Bureau 2	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P017
	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P016

R+2 - BAT A > Bureau 2	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse	P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P016
R+2 - BAT A > Bureau 2	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse	P018
R+3 - BTA A > Bureau 2	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
R+3 - BTA A > Bureau 2	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
R+2 - BAT A > Bureau 3	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
R+2 - BAT A > Bureau 3	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+2 - BAT A > Bureau 3	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
R+3 - BTA A > Bureau 3	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
R+3 - BTA A > Bureau 3	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
R+2 - BAT A > Bureau 4	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
R+2 - BAT A > Bureau 4	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+2 - BAT A > Bureau 4	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018

R+3 - BTA A > Bureau 4	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
R+3 - BTA A > Bureau 4	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
R+2 - BAT A > Bureau 5	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
R+2 - BAT A > Bureau 5	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+2 - BAT A > Bureau 5	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
R+3 - BTA A > Bureau 5	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
R+3 - BTA A > Bureau 5	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
R+2 - BAT A > Bureau 6	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
R+2 - BAT A > Bureau 6	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+2 - BAT A > Bureau 6	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
R+2 - BAT A > Bureau 7	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016

R+2 - BAT A > Bureau 7	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+2 - BAT A > Bureau 7	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
R+2 - BAT A > Bureau 8	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
R+2 - BAT A > Bureau 8	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+2 - BAT A > Bureau 8	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
R+2 - BAT A > Bureau 9	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P017
R+2 - BAT A > Bureau 9	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P016
R+2 - BAT A > Bureau 9	Cloison	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P018
R+3 - BTA A > Bureau Directeur Adj 1	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P021
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P021
R+3 - BTA A > Bureau Directeur Adj 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P020
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse	P020
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P020
R+3 - BAT B > Dégagement	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P007
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P007
R+3 - BAT B > Dégagement	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P005
R+3 - BAT B > Dégagement	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P006
R+2 - BAT A > Dégagement	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse	P019
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse	P019
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse	P019

R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P013
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P008
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Sol 2	Revêtements de sols sportifs	Résultat d'analyse	P009
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Mur	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P010
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Faïence	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P011
R+3 - BAT B > Espace Cuisine	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P012
R+3 - BAT B > Local Plonge	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P001
R+3 - BAT B > Local Plonge	Plafond	Panneaux et plaques	Résultat d'analyse	P004
R+3 - BAT B > Local Plonge	Plinthes	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P002
R+3 - BAT B > Local Plonge	Faïence	Colles et joints de carrelage ou de faïence	Résultat d'analyse	P003
R+3 - BAT B > Salle Réunion	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse	P014
R+3 - BAT B > Sanitaires	Sol	Colles et joints de carrelage	Résultat d'analyse	P022
R+3 - BTA A > Secrétariat 1	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
	Tous les murs	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P021
R+3 - BTA A > Secrétariat 1	Sol	Colles non bitumineuses	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Dalles de sol	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020
	Sol	Ragréages	Résultat d'analyse (ZPSO)	(ZPSO) P020

ZPSO: Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante

Aucun

I Déroulement du repérage

Eléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Les plans du bâtiment ont-ils été fournis ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Le programme précis des travaux a-t-il été transmis ?	<input checked="" type="checkbox"/>
D'autres documents ont-ils été remis ?	<input type="checkbox"/>

Commentaire

L'ensemble des pléniums n'ont été visités que partiellement sans dépose totale des panneaux car locaux occupés.
 Nous notons la présence de coffrage qui n'ont pu être visités car non démontables.
 Les gaines et coffres n'ont pu être visités car non démontables.
 En raison de l'isolation sous-rampant nous n'avons pas pu visiter la sous-face de la toiture.
 Les canalisations enterrées n'ont pu être contrôlées.
 Le bien étant occupé lors de notre visite, les clapets coupe-feu et joints de porte coupe-feu n'ont pu être analysés sans altérer leurs fonctions.
 Certains locaux sont très encombrés et n'ont pu être visités que partiellement.



J Éléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 Fiches d'identification et de cotation

Prélèvement P001
Pièce R+3 - BAT B - Local Plonge
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire




Prélèvement P002
Pièce R+3 - BAT B - Local Plonge
Localisation Plinthes
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P003
Pièce R+3 - BAT B - Local Plonge
Localisation Faïence
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P004
Pièce R+3 - BAT B - Local Plonge
Localisation Plafond
Matériaux Panneaux et plaques
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire

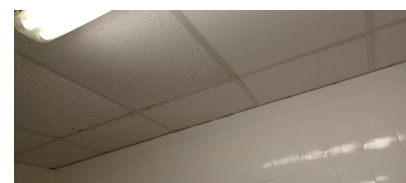

Prélèvement P005
Pièce R+3 - BAT B - Dégagement
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P006
Pièce R+3 - BAT B - Dégagement
Localisation Plinthes
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P007
Pièce R+3 - BAT B - Dégagement
Localisation Tous les murs
Matériaux Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P008
Pièce R+3 - BAT B - Espace Cuisine
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P009
Pièce R+3 - BAT B - Espace Cuisine
Localisation Sol 2
Matériaux Revêtements de sols sportifs
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P010
Pièce R+3 - BAT B - Espace Cuisine
Localisation Mur
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P011
Pièce R+3 - BAT B - Espace Cuisine
Localisation Faïence
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P012
Pièce R+3 - BAT B - Espace Cuisine
Localisation Plinthes
Matériaux Colles et joints de carrelage ou de faïence
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P013
Pièce R+3 - BAT B - Espace Cuisine
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P014
Pièce R+3 - BAT B - Salle Réunion
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire




Prélèvement P022
Pièce R+3 - BAT B - Sanitaires
Localisation Sol
Matériaux Colles et joints de carrelage
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P015
Pièce R+2 - BAT A - Bureau 1
Localisation Tous les murs
Matériaux Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P016
Pièce R+2 - BAT A - Bureau 2
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire

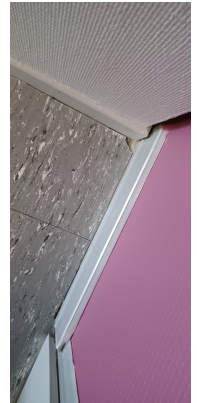

Prélèvement P017
Pièce R+2 - BAT A - Bureau 2
Localisation Tous les murs
Matériaux Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P018
Pièce R+2 - BAT A - Bureau 2
Localisation Cloison
Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P019
Pièce R+2 - BAT A - Dégagement
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P020
Pièce R+3 - BTA A - Bureau Directeur Adj 1
Localisation Sol
Matériaux Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



Prélèvement P021
Pièce R+3 - BTA A - Bureau Directeur Adj 1
Localisation Tous les murs
Matériaux Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Date 4 avril 2025
Résultat Absence d'amiante
Commentaire



ZPSO P016

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 1
Localisation Sol
Matériaux
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 3
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P016

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 3
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 3
Localisation Cloison
Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 4
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P016

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 4
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 4
Localisation Cloison
Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P017

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 5

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P016

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 5

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 5

Localisation Cloison

Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 6

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P016

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 6

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P018

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 6
Localisation Cloison
Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 7
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P016

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 7
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 7
Localisation Cloison
Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 8
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante



ZPSO P016

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 8
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 8
Localisation Cloison
Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 9
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P016

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 9
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce R+2 - BAT A - Bureau 9
Localisation Cloison
Matériaux Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P017

Pièce	R+2 - BAT A - Bureau 10
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date	14 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P016

Pièce	R+2 - BAT A - Bureau 10
Localisation	Sol
Matériaux	Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date	14 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P018

Pièce	R+2 - BAT A - Bureau 10
Localisation	Cloison
Matériaux	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Date	14 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P021

Pièce	R+3 - BTA A - Secrétariat 1
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date	14 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante

ZPSO P020

Pièce	R+3 - BTA A - Secrétariat 1
Localisation	Sol
Matériaux	Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date	14 avril 2025
Résultat	Absence d'amiante



ZPSO P021

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 1

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 1

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 2

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 2

Localisation Sol

Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 3

Localisation Tous les murs

Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot

Date 14 avril 2025

Résultat Absence d'amiante



ZPSO P020

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 3
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 4
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P020

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 4
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ZPSO P021

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 5
Localisation Tous les murs
Matériaux Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés, Bandes calicot
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante


ZPSO P020

Pièce R+3 - BTA A - Bureau 5
Localisation Sol
Matériaux Ragréages, Dalles de sol, Colles non bitumineuses
Date 14 avril 2025
Résultat Absence d'amiante

ANNEXE 2 Croquis

Planche de repérage usuel **1/4**
R+3 - BAT B

Référence	AMITRAV-E6806697-2501	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / EDOUARD TUDORACHE	
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES	

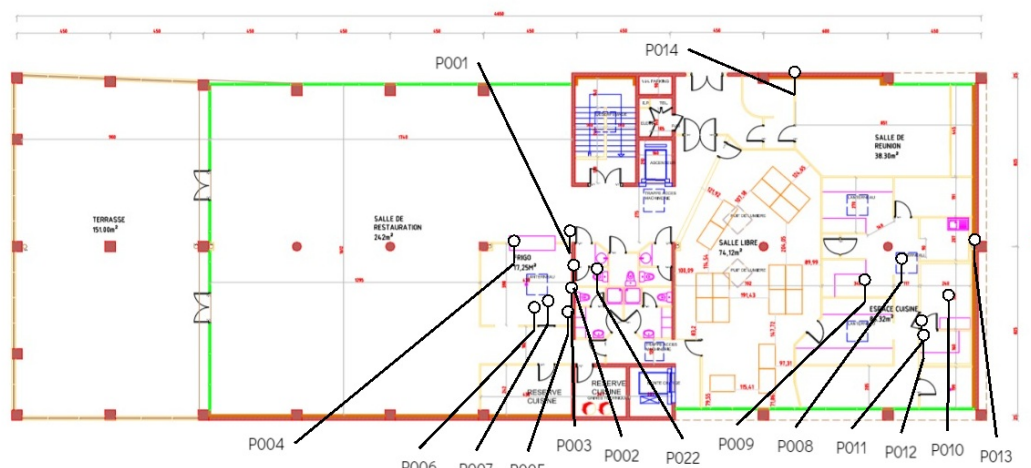


R+3 BATIMENT B

1/4 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - R+3 - BAT B

Prélèvements

P001 Local Plonge Sol Colles et joints de carrelage	P002 Local Plonge Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence	P003 Local Plonge Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence
P004 Local Plonge Plafond Panneaux et plaques	P005 Dégagement Sol Colles et joints de carrelage	P006 Dégagement Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence
P007 Dégagement Tous les murs Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P008 Espace Cuisine Sol Colles et joints de carrelage	P009 Espace Cuisine Sol 2 Revêtements de sols sportifs
P010 Espace Cuisine Mur Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P011 Espace Cuisine Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence	P012 Espace Cuisine Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence
P013 Espace Cuisine Tous les murs Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P014 Salle Réunion Tous les murs Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P022 Sanitaires Sol Colles et joints de carrelage

Planche de repérage usuel		3/4
R+3 - BTA A		
Référence	AMITRAV-E6806697-2501	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / EDOUARD TUDORACHE	
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES	

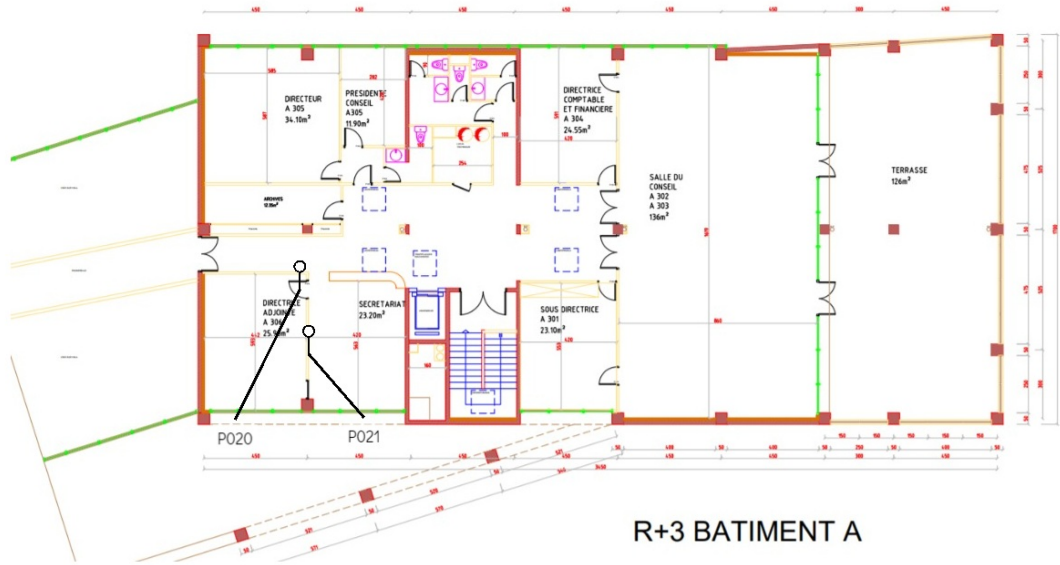


3/4 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - R+3 - BTA A

Prélèvements

P020 Bureau Directeur Adj 1 Sol
Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages

P021 Bureau Directeur Adj 1 Tous les murs
Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

Planche de repérage usuel R+2 - BAT B		4/4
Référence	AMITRAV-E6806697-2501	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / EDOUARD TUDORACHE	
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES	

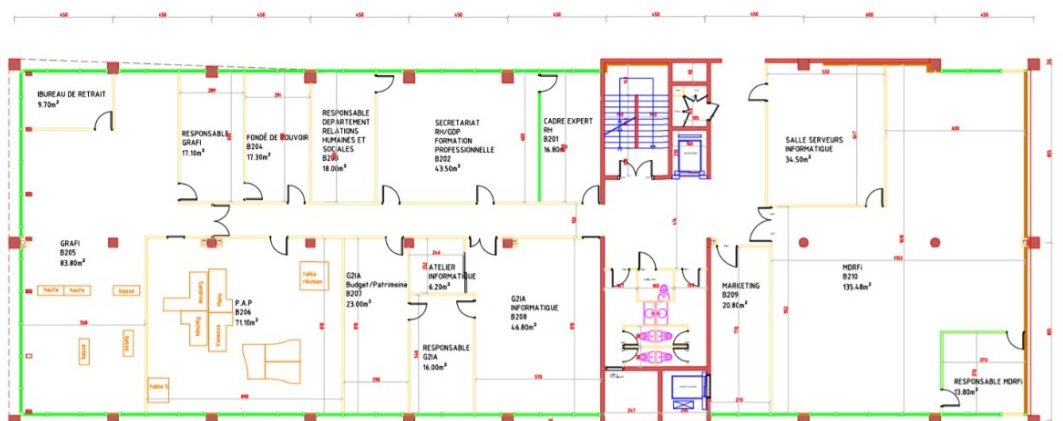

R+2 BATIMENT B

ANNEXE 3 PV d'analyses

PDFsam_merge.pdf 1/22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879598

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	001	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	R+3 - Bât B, local plonge, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879599

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	002	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	R+3 - Bât B, local plonge, plinthes		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	grise	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879600

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	003	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	R+3 - Bât B, local plonge, faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879601

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : EDOUARD TUDORACHE Transporté par : TNT
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 09/04/25
Référence de l'échantillon : 004 Date de prélèvement : 07/04/25
Description de l'échantillon : panneaux et plaques
Localisation : R+3 - Bât B, local plonge, plafond
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	matériau peinture	fibreux	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2		cassante	blanche				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO

Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ECHANTILLON N° 1879602

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	005	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	R+3 - Bât B, dégagement, sol		

ANALYSE(S)

Statut de l'échantillon : Non conforme, quantité d'échantillon insuffisante pour archivage et contre analyse éventuelle.
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879603

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	006	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	R+3 - Bât B, dégagement, plinthes		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879604

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : EDOUARD TUDORACHE Transporté par : TNT
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 09/04/25
Référence de l'échantillon : 007 Date de prélèvement : 07/04/25
Description de l'échantillon : enduits à base de plâtre ou
ciment projetés, lissés ou
talochés, bandes calicot
Localisation : R+3 - Bât B, dégagement, tous les murs
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	enduit carton	cassant souple/fibreux	beige beige	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879605

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	008	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	R+3 - Bât B, Espace cuisine, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	colle joint	dure dur	beige beige	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879607

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	009	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	revêtements de sols sportifs		
Localisation :	R+3 - Bât B, Espace cuisine, sol 2		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	matériau	dur	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879608

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	010	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	R+3 - Bât B, Espace cuisine, mur		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879609

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	011	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	R+3 - Bât B, Espace cuisine, faïence		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879610

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	012	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage ou de faïence		
Localisation :	R+3 - Bât B, Espace cuisine, plinthes		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	beige	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 12 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879611

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : EDOUARD TUDORACHE Transporté par : TNT
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 09/04/25
Référence de l'échantillon : 013 Date de prélèvement : 07/04/25
Description de l'échantillon : enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Localisation : R+3 - Bât B, Espace cuisine, tous les murs
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	enduit carton	dur souple/fibreux	beige beige	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 13 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879612

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	014	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	R+3 - Bât B, Salle Réunion, tous les murs		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1 er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 14 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO

Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ECHANTILLON N° 1879613

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	015	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	bandes calicot, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	R+2 - Bât. A, Bureau 1, tous les murs		

Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S)

Statut de l'échantillon : Non conforme, quantité d'échantillon insuffisante pour archivage et contre analyse éventuelle.
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboef - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGNON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	carton peint	souple/fibreux	beige	MET	3	2	Non détecté
Couche 2	enduit	cassant	beige				
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGNON
Technicienne



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879614

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	016	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	dalles de sol, colles non bitumineuses, ragréages		
Localisation :	R+2 - Bât. A, Bureau 2, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détecté
Couche 1 Couche 2 Couche 3 Couche 4	dalle ragréage colle matériau	souple dur souple cassant	grise gris/rose jaune beige/vert	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 16 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879615

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : EDOUARD TUDORACHE Transporté par : TNT
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 09/04/25
Référence de l'échantillon : 017 Date de prélèvement : 07/04/25
Description de l'échantillon : bandes calicot, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
Localisation : R+2 - Bât. A, Bureau 2, tous les murs
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	carton peint enduit	souple/fibreux cassant	beige beige	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 17 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879616

DONNÉES CLIENT

Prélevé par : EDOUARD TUDORACHE Transporté par : TNT
Réceptionné par : Valérie LEQUEUX Le : 09/04/25
Référence de l'échantillon : 018 Date de prélèvement : 07/04/25
Description de l'échantillon : panneaux de cloisons lisses ou
moulurées, préfabriquées ou
non
Localisation : R+2 - Bât. A, Bureau 2, cloison
Remarques : partie fibreuse non détectée en amiante au MOLP par Abdoulaye CAMARA

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2	matériau matériau	dur/fibreux cassant	beige beige/rouge	MET	3	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 18 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879617

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	019	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	dalles de sol, colles non bitumineuses, ragréages		
Localisation :	R+2 - Bât. A, dégagement, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	dalle colle ragréage	souple souple dur	grise jaune gris	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 19 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO



Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0
Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole * sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1879618

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	020	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	dalles de sol, colles non bitumineuses, ragréages		
Localisation :	R+3 - BTA B, bureau Directeur Adj, sol		

ANALYSE(S) *

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.
Arrêté du 1^{er} octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	dalle colle ragréage	souple souple dur	grise jaune gris/noir	MET	1	2	Non détecté
Couches indissociables :		toutes					

Motif d'indissociabilité : Quantité insuffisante d'une ou plusieurs couches fournies pour analyse séparée.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 20 / 22



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO

Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ECHANTILLON N° 1879619

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	021	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	bandes calicot, enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés		
Localisation :	R+3 - BTA B, Bureau Directeur Adj, tous les murs		

ANALYSE(S)

Statut de l'échantillon : Non conforme, quantité d'échantillon insuffisante pour archivage et contre analyse éventuelle.

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	cassant	beige	MET	1	2	Non détecté

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne



DEKRA Prélèvements & Analyses
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES
SAS au capital de 5 200 000 €
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B
RCS : Limoges 834 306 797
N° Intracommunautaire : FR 12834306797
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E6806697-2501

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON
10000 TROYES

DEKRA INDUSTRIAL
CHAMPAGNE ARDENNES - CDP A281
54 RUE SAINT LEONARD
ZI SUD EST
51686 REIMS CEDEX 2
A l'attention de Séverine CALONEGO

Rapport d'essai N° 2036781 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 22

RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

ECHANTILLON N° 1879620

DONNÉES CLIENT

Prélevé par :	EDOUARD TUDORACHE	Transporté par :	TNT
Réceptionné par :	Valérie LEQUEUX	Le :	09/04/25
Référence de l'échantillon :	022	Date de prélèvement :	07/04/25
Description de l'échantillon :	colles et joints de carrelage		
Localisation :	R+3 -BAT B, sanitaires, sol		

ANALYSE(S)

Statut de l'échantillon : Non conforme, quantité d'échantillon insuffisante pour archivage et contre analyse éventuelle.
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Villebon sur Yvette - 12 avenue du Québec, Bâtiment Iris
- Zone Courtaboeuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

Date d'analyse : 10/04/25

Par : DPA/Véronique FRAGON

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	colle	dure	grise	MET	1	2	Non détecté
Couche(s) non analysée(s) :		carrelage					

Motif de couche(s) non analysée(s) : Matériau(x) non susceptible(s) de contenir de l'amiante.

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 10/04/25
Par DPA/Véronique FRAGON
Technicienne

ANNEXE 4 Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29- 5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,

dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

ANNEXE 5 Certificat de qualification



WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 03»
REV 00

Décerné à : **Edouard TUDORACHE**

Sous le numéro : **C2018-SE02-020**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (MENTION)	Du 28/10/2022 Au 27/10/2029
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 16/04/2023 Au 15/04/2030
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 16/04/2023 Au 15/04/2030
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 07/05/2023 Au 06/05/2030
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (SANS MENTION)	Du 16/04/2023 Au 15/04/2030
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (MENTION)	Du 16/04/2023 Au 15/04/2030
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (MÉTROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

* Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

Délivré à Thionville, le 01/07/2024
Par WE-CERT
Président

WE-CERT "Qualit'compétences" - 9 rue de Saintignon, 57100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com
SAS au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 88851995600021

ANNEXE 6 Attestations d'assurance et sur l'honneur



Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS
PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE**Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE**

Période de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140**.

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES**Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile**

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Contrôleur technique.

Agréé par décision du 26 juillet 1982 au titre des dispositions du décret 78.1146 pour l'intégralité du domaine objet de l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et à tous les textes suivants qui sont venus le préciser ou le modifier. Conformément à la norme NF P03-100 du 20 septembre 1995 et aux dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L 111-23 à L 11-26 et R 111-29 à R 111-42 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Activités de maîtrise d'œuvre et bureau d'étude technique pour la réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissements destinés à desservir des bâtiments dans le domaine de l'industrie et des collectivités.
- Activités de maîtrise d'œuvre en installations thermiques et climatiques.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance
sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296





- Activités de coordinateur et maîtrise d'œuvre SSI.
- Contrôle dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquêtes, constats, contrôles, vérifications, formation, information, y compris les diagnostics et contrôles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées mécaniques, les systèmes de sécurité incendie, les navires notamment pour la délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur l'environnement.
- Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélèvements, Prélèvements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de l'air sur le lieu du travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.
- Formation, information, animation, assistance à destination du personnel des entreprises dans les domaines suivants : système sécurité incendie, hygiène et sécurité dans le travail, plans de prévention, audit de conformité du patrimoine bâti, coordination sécurité-santé, mines et carrières.
- Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et des réseaux aérauliques.
- Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : sûreté de fonctionnement d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et maintenance.
- Études, formations, informations et assistances techniques, administratives et financières aux maîtres d'ouvrages dans les domaines liés à l'environnement (eau, air, sol, déchets).
- Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose selon les articles 5 et 6 de l'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018.
- Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.
- Soutien au développement de l'activité de contrôle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296





2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000€ par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000€ par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000€ par sinistre

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale <i>(pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)</i>	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Il est précisé que le contrat susvisé n'a fait l'objet à la date de l'émission de l'attestation d'aucune suspension de garantie pour non-paiement de prime ou procédure de recouvrement.

Fait à Paris,
Le 02/12/2024.

Le Président du Directoire

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





Notre référence à rappeler
dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W
N° de contrat : 7352000/2 148140
N° de SIREN : 433 250 834

DEKRA INDUSTRIAL SAS

PA LIMOGES Sud orange
19 rue Stuart Mill
CS 70308
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises
8, rue Louis Armand - CS 71201
75738 Paris Cedex 15
Tél : 01.40.59.70.00

ATTESTATION D'ASSURANCE**Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE**

Période de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140**.

1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES**Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile**

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Diagnostic de présence d'amiante dans les bâtiments.
- Assistance technique amiante.
- Mesures d'empoussièrement amiante.
- Coordination SPS lors de chantiers de désamiantage.
- Conseil et accompagnement amiante.
- Prélèvements et analyses de tout type de matériaux, air, sol, boues, rapports d'analyse, surveillance de l'air sur le lieu de travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du
bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance
sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre

3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Garantie amiante (Garantie des seuls dommages immatériels non consécutifs à un sinistre directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à un autre matériau contenant de l'amiante)	4 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,
Le 02/12/2024.

Le Président du Directoire



SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
RCS PARIS 775 684 764

SMAvie BTP, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 19 804 800 euros
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • smabtp.fr





ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Nicolas BOUVIER agissant en qualité de représentant légal de la société **DEKRA France** inscrite sous le numéro SIREN 411 768 831 RCS. Nanterre **laquelle est Présidente de la Société DEKRA Industrial**, Société par actions simplifiée au capital social de 25 060 000 € ayant son siège social à LIMOGES (87000) - Parc d'activité de Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, déclare sur l'honneur que :

la société **DEKRA Industrial** susvisée pour l'établissement des rapports et constats définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L 271-4 ainsi qu'à l'article L 126-26 du code de la construction et de l'habitation, est en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du même code et qu'elle:

- dispose des moyens en matériel et en personne appropriés,
- emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du code de la construction et de l'habitation,
- n'a aucun lien de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 06 janvier 2025


Pour servir et valoir ce que de droit

Pour DEKRA Industrial
Nicolas BOUVIER représentant DEKRA France
La Présidente

Nicolas Bouvier

Planche de repérage usuel			1/4
R+3 - BAT B			
Référence	AMITRAV-E6806697-2501	Version	1
Origine	Dekra diagnostic / EDOUARD TUDORACHE		
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES		


Prélèvements	
P001	Local Plonge Sol Colles et joints de carrelage
P002	Local Plonge Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence
P003	Local Plonge Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence
P004	Local Plonge Plafond Panneaux et plaques
P005	Dégagement Sol Colles et joints de carrelage
P006	Dégagement Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence
P007	Dégagement Tous les murs Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P008	Espace Cuisine Sol Colles et joints de carrelage
P009	Espace Cuisine Sol 2 Revêtements de sols sportifs
P010	Espace Cuisine Mur Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P011	Espace Cuisine Faïence Colles et joints de carrelage ou de faïence
P012	Espace Cuisine Plinthes Colles et joints de carrelage ou de faïence
P013	Espace Cuisine Tous les murs Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P014	Salle Réunion Tous les murs Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P022	Sanitaires Sol Colles et joints de carrelage

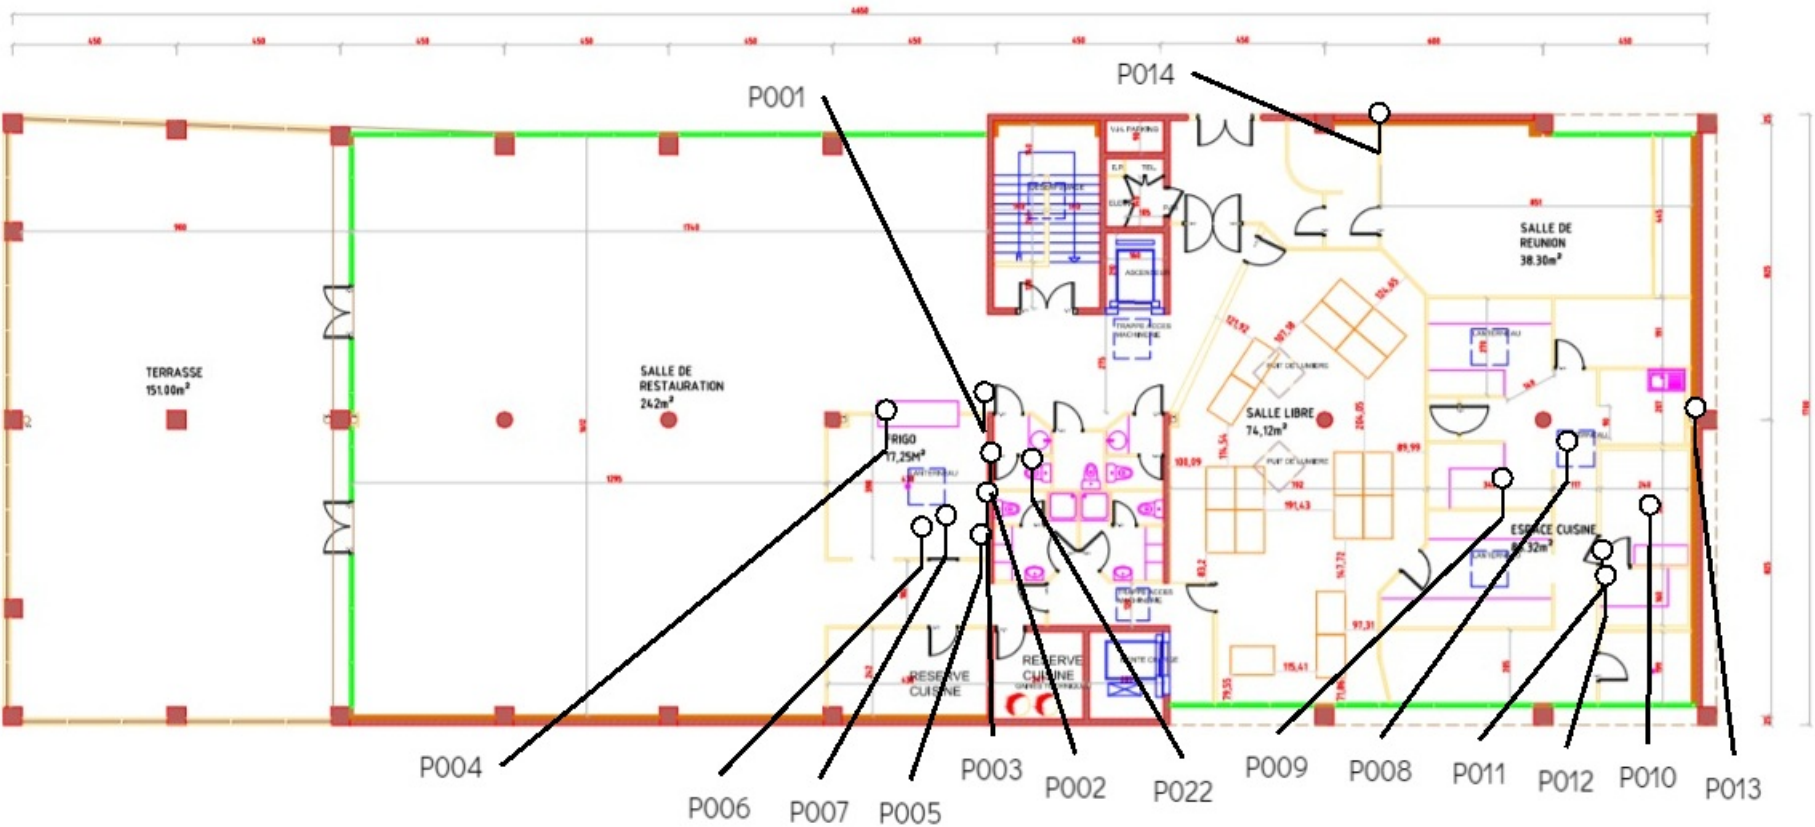

R+3 BATIMENT B

Planche de repérage usuel			2/4
R+2 - BAT A			
Référence	AMITRAV-E6806697-2501		Version 1
Origine	Dekra diagnostic / EDOUARD TUDORACHE		
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES		

Prélèvements	
P015	Bureau 1 Tous les murs Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P016	Bureau 2 Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
P017	Bureau 2 Tous les murs Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
P018	Bureau 2 Cloison Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
P019	Dégagement Sol Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages

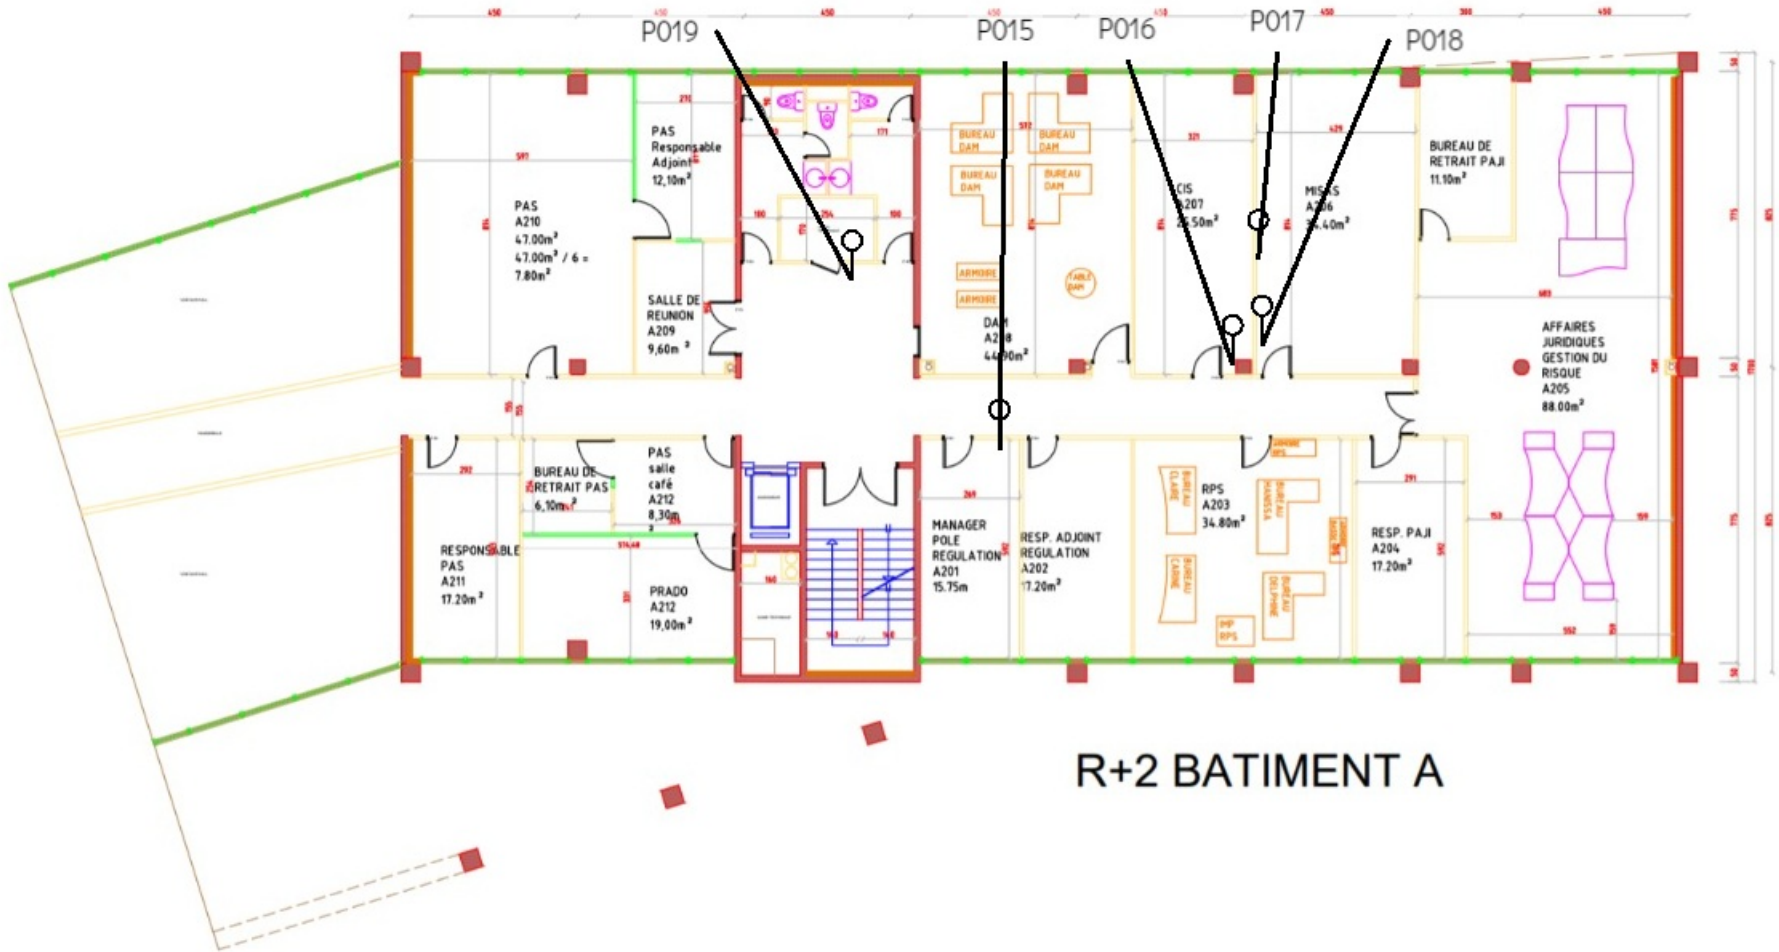

R+2 BATIMENT A

Planche de repérage usuel			3/4
R+3 - BTA A			
Référence	AMITRAV-E6806697-2501		Version 1
Origine	Dekra diagnostic / EDOUARD TUDORACHE		
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES		

- Prélèvements
- P020 Bureau Directeur Adj 1 Sol

Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
- P021 Bureau Directeur Adj 1 Tous les murs

Bandes calicot, Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés


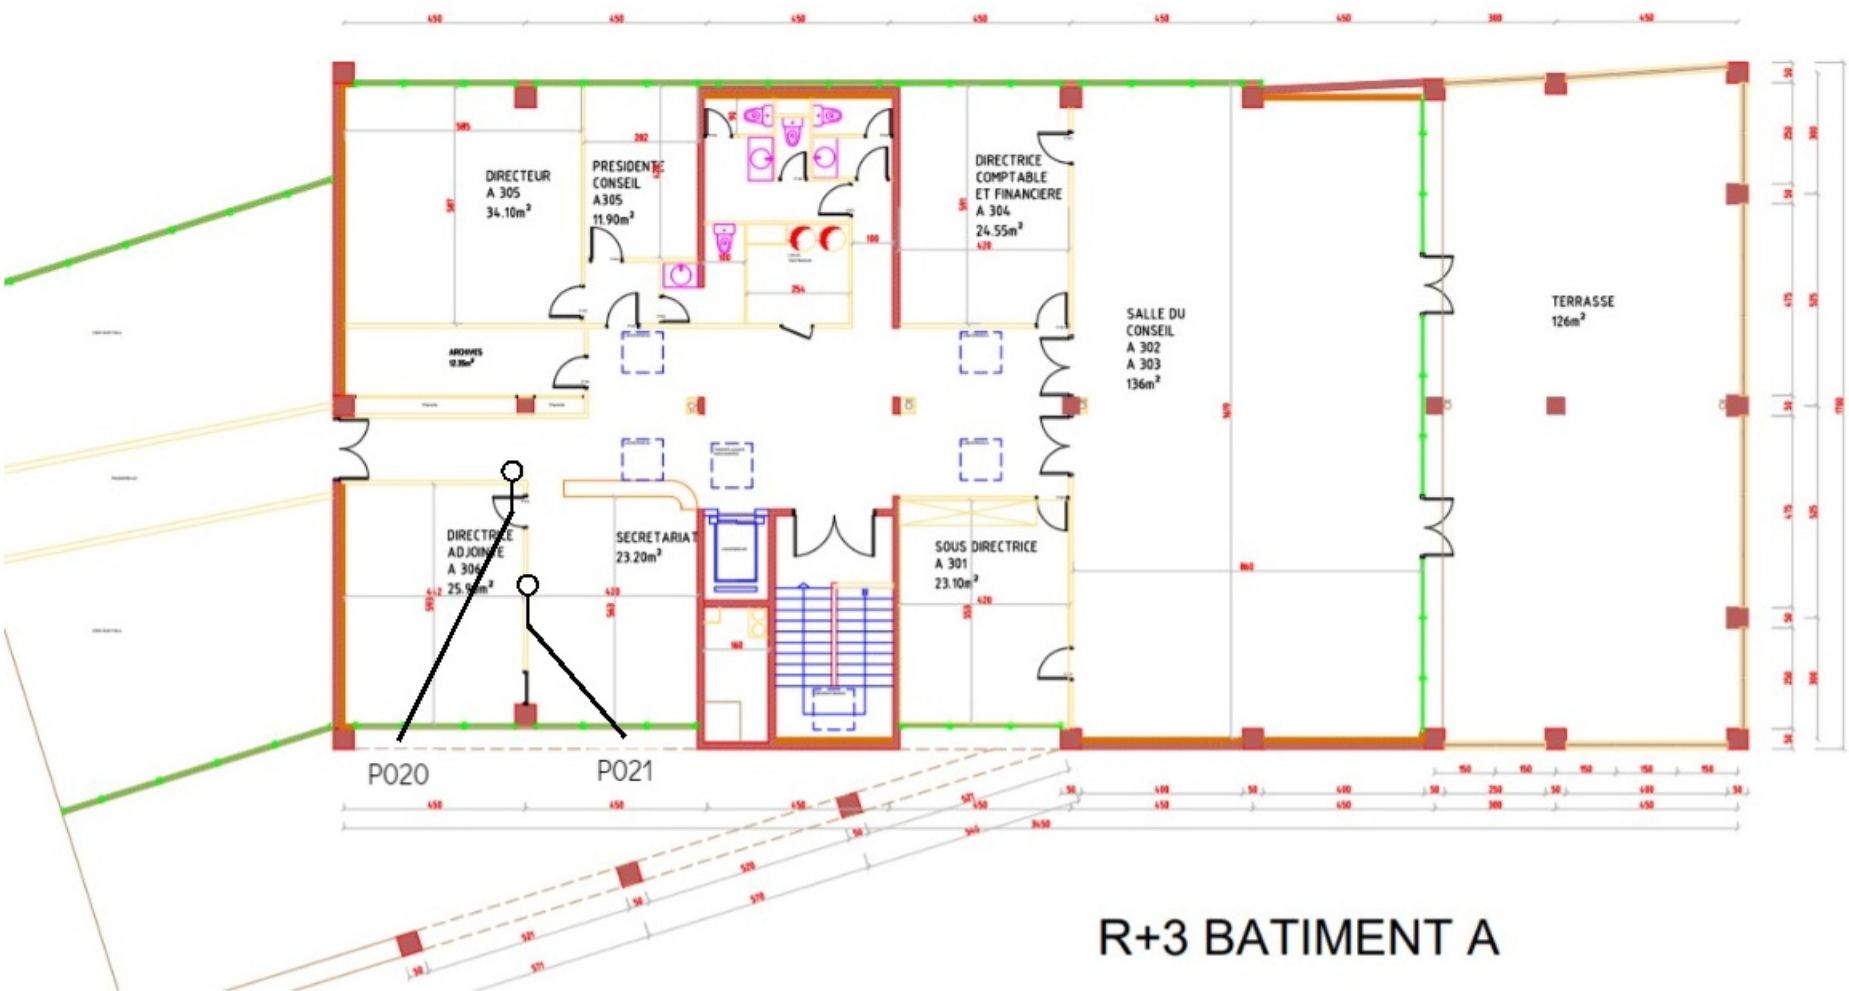


Planche de repérage usuel			4/4
R+2 - BAT B			
Référence	AMITRAV-E6806697-2501		Version 1
Origine	Dekra diagnostic / EDOUARD TUDORACHE		
Adresse	113 Rue Etienne Pedron 10000 TROYES		

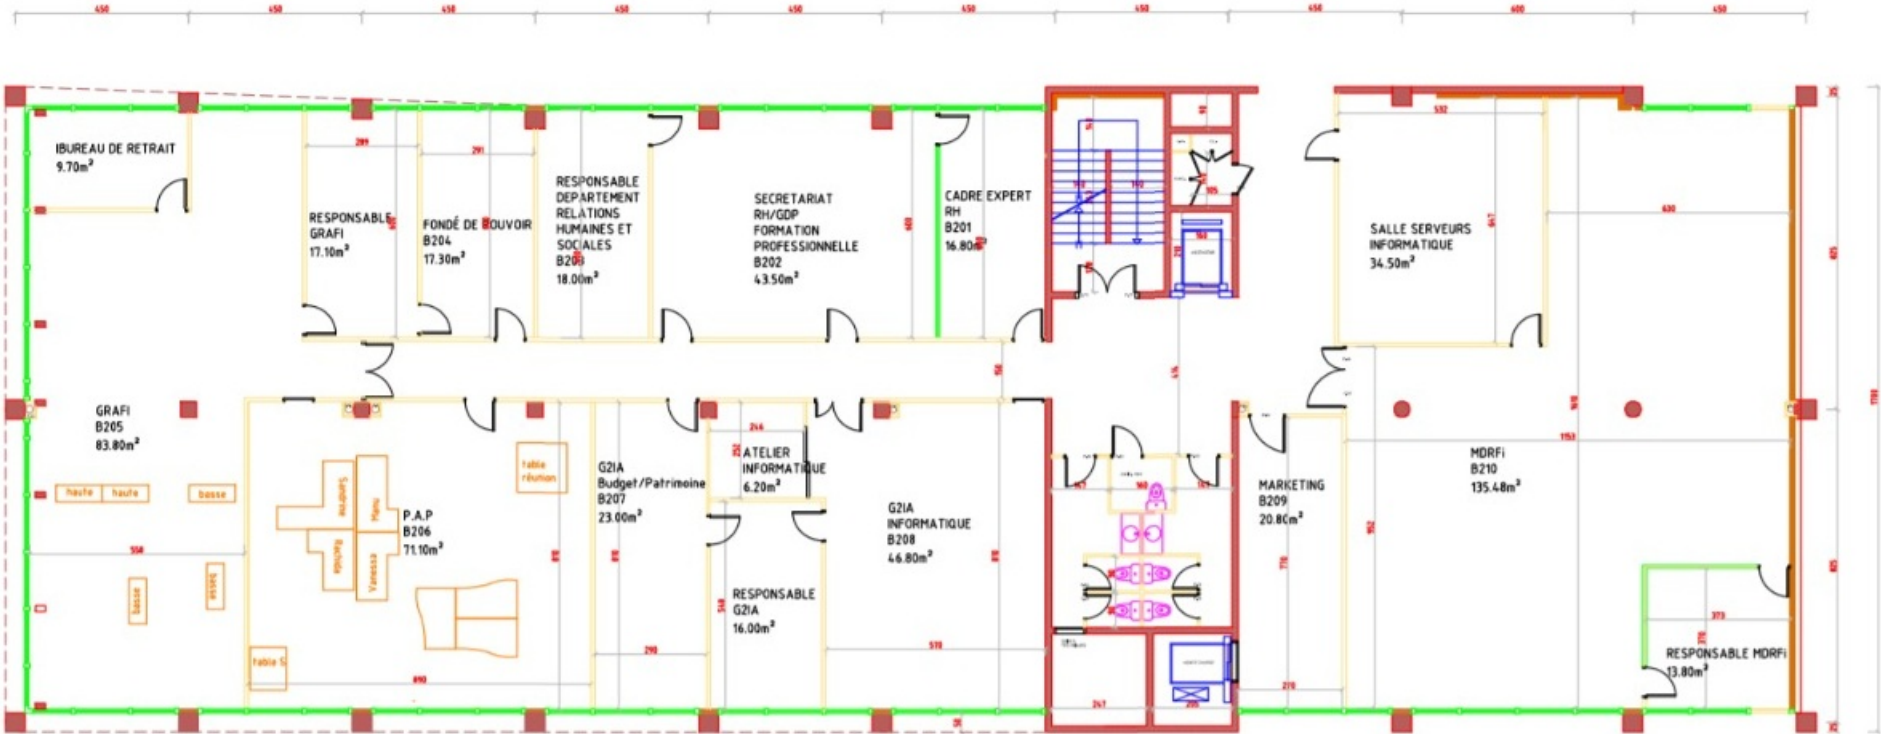

R+2 BATIMENT B