

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287  
GUESNAIN

Référence client : SSM DU NORD

Désignation : SSM DU NORD

Date de construction : En 2023

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SAILLY FLORIAN

Accompagnateur : ()

Date de repérage : 04/04/2023

Numéro attestation : CPDI6248

Délivré le : 22/12/2021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS 11

Donneur d'ordre :  
RESEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS  
47 Rue de Charonne  
75011 PARIS 11

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 17/04/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 17/04/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)
Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)
Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Bâtiment tertiaire - Vol 10 (Pièce 6)
Bâtiment tertiaire - Vol 11 (Pièce 7)	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)
Bâtiment tertiaire - Vol 15 (Pièce 5)	Bâtiment tertiaire - Vol 16 (Pièce 8)
Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)
Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)	Bâtiment tertiaire - Vol 20 (Rangement 1)
Bâtiment tertiaire - Vol 21 (Pièce 9)	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)
Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)	Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)
Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)	Bâtiment tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)
Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)

Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)

Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)

**C-2** LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)  
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection complète intérieure.  
Remplacement des menuiseries extérieures.

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Réfection complète intérieure d'une partie du bâtiment tertiaire sauf sous sol et combles.  
Remplacement des menuiseries extérieures d'une partie du bâtiment tertiaire.  
Le plan délimite la zone concernée par les travaux.

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

### D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Equipements divers et accessoires	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)	
Parois verticales intérieures et enduits	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (W.c 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 19 (Local 1) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)	



Plafond et faux-plafonds	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (W.c 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 19 (Local 1) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)
Revêtement de mur	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (W.c 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 19 (Local 1) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)
Revêtement de sol	Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 2 (W.c 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 17 (Salle d'eau 1) - Vol 18 (Salle d'attente) - Vol 19 (Local 1) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 25 (Local 2) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3)
Conduits, canalisations et équipements	Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)
Façades	Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1) - Vol 29 (Façade 2) - Vol 30 (Façade 3)

**D-6** MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néant

**D-7** ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

**D-8** CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néant

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

### E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (W.c 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P19
Vol 29 (Façade 2)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	P82

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en œuvre
Vol 24 (SAS)	Joint à lèvres	Impossible d'ouvrir la porte		

### F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

L'ensemble de l'installation électrique ne peut être sondé sans réception d'un PV de consignation.

Le présent rapport de repérage fait état de la présence et de la localisation de MPCA au jour des investigations menées par les opérateurs.

- Les réseaux de fluides sous pression ne peuvent être sondés sans réception d'un PV de consignation.
- Les conduites noyées ou enterrées ne peuvent être contrôlées.

Les dalles et murs n'ont pas fait l'objet d'investigations sur la totalité de leur épaisseur.

Des investigations complémentaires devront être menées si, pendant les travaux, des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante sont découverts.

- Aucuns coffrages ne peuvent être ouverts sans sondages destructifs.
- Aucunes gaines ne peuvent être ouvertes sans sondages destructifs.

Le volume situé entre le plafond et la toiture n'est pas visitable, faute d'accès.

- Le plénum ne peut être investigué, faute de trappe d'accès.
- Le faux-plafond devra être déposé pour que nous puissions continuer nos investigations.

Les volumes situés sous les sanitaires n'ont pu être investigués, faute de trappes d'accès.

- Les coffres de volets ne peuvent être diagnostiqués sans sondages destructifs.
- Le joint structure menuiserie/bâtiment ne peut être sondé sans dégradations importantes.

Après résultats d'analyses, les menuiseries devront être déposées afin de poursuivre nos investigations sur d'éventuels matériaux susceptibles de contenir de l'amiante.

## G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**
- 7 - Equipements divers et accessoires**

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1)	Murs	Joint de scellement	P78	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°78 - 1	P78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Murs	Joint de scellement	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 43134 3 n°78 - 1	P78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 43134 3 n°78 - 1	P78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2) - Vol 30 (Façade 3)	Murs	Joint de scellement	S191 - S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002ER 43134 3 n°78 - 1	P78	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P79	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°79 - 1	P79	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1)	Appui de fenêtre	Ciment	P80	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°80 - 1	P80	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 28 (Façade 1)	Linteau	Ciment	P81	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°81 - 1	P81	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	P82	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°82 - 1	P82	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Linteau	Ciment	P83	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°83 - 1	P83	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P84	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°84 - 1	P84	Peinture non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Joint d'étanchéité	P85	Réalisation d'un prélèvement	Volet	002ER 43134 3 n°85 - 1	P85	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Ciment	P86	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°86 - 1	P86	Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Appui de fenêtre	Ciment	P86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P86		002ER 43134 3 n°86 - 1	P86	Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Linteau	Ciment	P87	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°87 - 1	P87	Peintures multiples non séparable + matériau beige + matériau blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Linteau	Ciment	P87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P87		002ER 43134 3 n°87 - 1	P87	Peintures multiples non séparable + matériau beige + matériau blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P88	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°88 - 1	P88	Peintures multiples non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 29 (Façade 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P88		002ER 43134 3 n°88 - 1	P88	Peintures multiples non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Ciment	P89	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°89 - 1	P89	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Appui de fenêtre	Ciment	P89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P89		002ER 43134 3 n°89 - 1	P89	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Linteau	Ciment	P90	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°90 - 1	P90	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Linteau	Ciment	P90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P90		002ER 43134 3 n°90 - 1	P90	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°91 - 1	P91	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P91		002ER 43134 3 n°91 - 1	P91	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°92 - 1	P92 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P92	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°92 - 1	P92 Phase 2	Peintures multiples non séparable + matériau blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	P93	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°93 - 1	P93	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P94	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°94 - 1	P94	Peinture non séparable + matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Façades et toiture	Vol 30 (Façade 3)	Menuiseries	Joint vitrier	P95	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°95 - 1	P95	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°1 - 1	P1	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 43134 3 n°1 - 1	P1	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 43134 3 n°1 - 1	P1	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3) - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S23 - S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002ER 43134 3 n°1 - 1	P1	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER431343 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement) - Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S7 - S140 - S141 - S142 - S144 - S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002ER 43134 3 n°2 - 1	P2	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 22 (Pièce 10)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S4 - S16 - S18 - S24 - S30 - S138 - S139 - S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002ER 43134 3 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°14 - 1	P14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 43134 3 n°14 - 1	P14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 43134 3 n°14 - 1	P14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 43134 3 n°14 - 1	P14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 7 (W.c 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S17 - S25 - S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002ER 43134 3 n°14 - 1	P14	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°15 - 1	P15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	P15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	P15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	P15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	P15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1) - Vol 3 (W.c 2) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 7 (W.c 4)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5 - S19 - S26 - S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15		002ER 43134 3 n°15 - 1	P15	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S6	Réalisation d'un sondage		S6 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S6	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S6		S6 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER431343 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER431343 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 19 (Local 1) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 24 (SAS) - Vol 10 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24 - S57 - S64 - S98 - S103 - S104 - S118 - S119 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S163 - S165 - S166 - S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002ER 43134 3 n°24 - 1	P24	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER 43134 3 n°25 - 1	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 19 (Local 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 23 (Hall 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P25 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002ER	P25	Matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
				S56 -			43134				
				S99 -			3 n°25				
				S100 -			- 1				
				S101 -							
				S102 -							
				S120 -							
				S127 -							
				S128 -							
				S129 -							
				S157 -							
				S158 -							
				S159 -							
				S164							
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P26	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°26 - 1	P26	Matériau beige avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P27	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°27 - 1	P27	Peinture non séparable + matériau compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Gaines et coffre verticaux	Panneaux	P32	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°32 - 1	P32	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 18 (Salle d'attente)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65 - S66 - S67 - S68 - S69 - S70 - S187 - S188 - S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002ER 43134 3 n°41 - 1	P41	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P42	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°42 - 1	P42	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S117	Réalisation d'un sondage		S117 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S117	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S117		S117 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S117	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S117		S117 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S117	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S117		S117 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Enduits plâtre	P64	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°64 - 1	P64	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux rose hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de scellement	P65	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°65 - 1	P65	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Joint de scellement	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P65		002ER 43134 3 n°65 - 1	P65	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P70	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°70 - 1	P70	Peintures multiples avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Menuiseries	Mastic vitrier	P77	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°77 - 1	P77	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Menuiseries	Joint à lèvre	I1			I1 - 1				Impossible d'ouvrir la porte

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°4 - 1	P4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 43134 3 n°4 - 1	P4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 43134 3 n°4 - 1	P4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 43134 3 n°4 - 1	P4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 43134 3 n°4 - 1	P4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1 - S173 - S174 - S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002ER 43134 3 n°4 - 1	P4	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Plafonds	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Plafonds	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2) -	Plafonds	Enduits plâtre	S20 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002ER 43134 3 n°20 - 1	P20	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 5 (W.c 3) -			S27 -							
	Vol 7 (W.c 4) -			S53 -							
	Vol 22 (Pièce 10) - Vol 26			S71 -							
	(Salle d'eau 2)			S72 -							
	- Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol 17 (Salle d'eau 1)			S73 - S185							
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 43134 3 n°21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 43134 3 n°21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 43134 3 n°21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2) - Vol 7 (W.c 4) - Vol 8 (Pièce 2)	Poutres et charpentes	Enduits plâtre	S21 - S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002ER 43134 3 n°21 - 1	P21	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P28	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3) - Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 23 (Hall 2) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S22 - S58 - S59 - S94 - S95 - S96 - S97 - S178 - S179 - S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28		002ER 43134 3 n°28 - 1	P28	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Plafonds	Panneaux vissés	S28	Réalisation d'un sondage		S28 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Bois
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Plafonds	Enduits plâtre	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Plafonds	Enduits plâtre	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Plafonds	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Plafonds	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Plafonds	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER 43134 3 n°43 - 1	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S85 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43		002ER	P43	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
	- Vol 14 (Pièce 4) - Vol 19			S86 -			43134				
	(Local 1) - Vol 20			S87 -			3 n°43				
	(Rangement 1) - Vol 15			S88 -			- 1				
	(Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) -			S89 -							
	Vol 21 (Pièce 9) - Vol 23			S90 -							
	(Hall 2) - Vol 13 (Hall 1) -			S91 -							
	Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11			S160 -							
	(Pièce 7) - Vol 12			S161 -							
	(Rangement 2)			S182 -							
				S183 -							
				S184							
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P48	Réalisation d'un prélèvement		002ER	P48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
							43134				
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER	P48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
							43134				
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER	P48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
							43134				

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 43134 3 n°48 - 1	P48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 43134 3 n°48 - 1	P48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 25 (Local 2) - Vol 18 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S92 - S93 - S162 - S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P48		002ER 43134 3 n°48 - 1	P48	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Plafonds	Enduits plâtre	P63	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°63 - 1	P63	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Plafonds	Enduits plâtre	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P63		002ER 43134 3 n°63 - 1	P63	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P67	Réalisation d'un prélèvement	Plaques posées sur l'isolant	002ER 43134 3 n°67 - 1	P67	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Plafonds	Isolant	P68	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°68 - 1	P68	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER 43134 3 n°7 - 1	P7 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002ER431343 n°7 - 1	P7 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°8 - 1	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002ER431343 n°8 - 1	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002ER431343 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1) -	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S3 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002ER 43134 3 n°9 - 1	P9	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
	Vol 4			S11 -							
	(Dégagement)			S12 -							
	- Vol 3 (W.c 2)			S13 -							
	- Vol 5 (W.c 3)			S32 -							
	- Vol 7 (W.c 4)			S33 -							
	- Vol 6 (Hall			S34 -							
	d'entrée) - Vol			S35 -							
	8 (Pièce 2) -			S36 -							
	Vol 9 (Pièce 3)			S37 -							
	- Vol 19 (Local			S38 -							
	1) - Vol 14			S39 -							
	(Pièce 4) - Vol			S40 -							
	20			S41 -							
	(Rangement			S42 -							
	1) - Vol 13			S43 -							
	(Hall 1) - Vol			S44 -							
	10 (Pièce 6) -			S45 -							
	Vol 11 (Pièce			S46 -							
	7) - Vol 12			S47 -							
	(Rangement			S48 -							
	2) - Vol 17			S49 -							
	(Salle d'eau 1)			S50 -							
	- Vol 18 (Salle			S51							
	d'attente) - Vol										
	24 (SAS) - Vol										
	25 (Local 2) -										
	Vol 23 (Hall 2)										
	- Vol 15 (Pièce										
	5) - Vol 16										
	(Pièce 8) - Vol										
	21 (Pièce 9) -										
	Vol 22 (Pièce										
	10)										





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°10 - 1	P10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 43134 3 n°10 - 1	P10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 43134 3 n°10 - 1	P10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 43134 3 n°10 - 1	P10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2) - Vol 5 (W.c 3) - Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14 - S15 - S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002ER 43134 3 n°10 - 1	P10	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 19 (Local 1) - Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 22 (Pièce 10) - Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S74 - S75 - S76 - S77 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S83 - S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002ER 43134 3 n°22 - 1	P22	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°36 - 1	P36	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°37 - 1	P37 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P37	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°37 - 1	P37 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°38 - 1	P38 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage marron	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P38	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°38 - 1	P38 Phase 2	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
				S109 -							
				S110 -							
				S111 -							
				S130 -							
				S169 -							
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P44	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S108 - S109 - S110 - S111 - S130 - S169 - S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002ER 43134 3 n°44 - 1	P44 Phase 2	Colle polymère jaune en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P45	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de sol	Ragréage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de sol	Ragréage	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de sol	Ragréage	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de sol	Ragréage	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 10 (Pièce 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 11 (Pièce 7)	Revêtement de sol	Ragréage	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 10 (Pièce 6) - Vol 11 (Pièce 7) - Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S112 - S113 - S114 - S115 - S131 - S171 - S172 - S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45		002ER 43134 3 n°45 - 1	P45	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°50 - 1	P50 Phase 1	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P50	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°50 - 1	P50 Phase 2	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°52 - 1	P52 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	P52 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	P52 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S136 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	P52 Phase 1	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P52	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°52 - 1	P52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	P52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	P52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S136 - S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002ER 43134 3 n°52 - 1	P52 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P53	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°53 - 1	P53	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 43134 3 n°53 - 1	P53	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 43134 3 n°53 - 1	P53	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de sol	Ragréage	S137 - S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002ER 43134 3 n°53 - 1	P53	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P61	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°61 - 1	P61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	P61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	P61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	P61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	P61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S148 - S149 - S150 - S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61		002ER 43134 3 n°61 - 1	P61	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	P66	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°66 - 1	P66	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P66		002ER 43134 3 n°66 - 1	P66	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°69 - 1	P69 Phase 1	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 12 (Rangement 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P69	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°69 - 1	P69 Phase 2	Revêtement souple beige avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P71	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°71 - 1	P71	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P72	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°72 - 1	P72	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélèvement	Sous-couche	002ER 43134 3 n°73 - 1	P73 Phase 1	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P73	Réalisation d'un prélèvement	Sous-couche	002ER 43134 3 n°73 - 1	P73 Phase 2	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°5 - 1	P5	Colle grise + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002ER 43134 3 n°5 - 1	P5	Colle grise + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°6 - 1	P6	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°6 - 1	P6	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°11 - 1	P11	Colle blanche + joint cassant gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 2 (W.c 1)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°12 - 1	P12	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°16 - 1	P16	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°17 - 1	P17	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°18 - 1	P18	Colle grise + couche blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P23	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	P23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	P23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	P23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	P23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	P23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2) - Vol 9 (Pièce 3) - Vol 19 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S60 - S61 - S62 - S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23	Plinthe ancienne	002ER 43134 3 n°23 - 1	P23	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P29	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°29 - 1	P29	Peinture non séparable + colle grise non séparable + couche plâtreuse beige non séparable + matériau blanc non séparable + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°30 - 1	P30	Joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P33	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°33 - 1	P33	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 7 (W.c 4)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P34	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°34 - 1	P34	Peinture non séparable + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P35	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°35 - 1	P35	Colle grise + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 6 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35		002ER 43134 3 n°35 - 1	P35	Colle grise + matériau blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de mur	Revêtement de plinthe	P39	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°39 - 1	P39	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 8 (Pièce 2)	Revêtement de mur	Colle de revêtement de plinthe	P40	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°40 - 1	P40	Colle polymère jaune non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P46	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°46 - 1	P46	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 9 (Pièce 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P47	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 20 (Rangement 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 15 (Pièce 5)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 16 (Pièce 8)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 21 (Pièce 9)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4) - Vol 20 (Rangement 1) - Vol 15 (Pièce 5) - Vol 16 (Pièce 8) - Vol 21 (Pièce 9) - Vol 26 (Salle d'eau 2) - Vol 27 (Salle d'eau 3) - Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S105 - S106 - S107 - S132 - S133 - S134 - S135 - S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47		002ER 43134 3 n°47 - 1	P47	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 14 (Pièce 4)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P49	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°49 - 1	P49	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 19 (Local 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P51	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°51 - 1	P51	Colle grise + couche blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°54 - 1	P54 Phase 2	Colle rose hétérogène + couche jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P54	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°54 - 1	P54 Phase 3	Joint cassant vert	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P55	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°55 - 1	P55	Matériau beige en vrac non séparable + matériau vert en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P59	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°59 - 1	P59	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtreuse beige hétérogène non séparable + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P60	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°60 - 1	P60	Peinture non séparable + matériau vert	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S152 - S153 - S154 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 2	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 23 (Hall 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	P62	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 24 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 13 (Hall 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 25 (Local 2) - Vol 24 (SAS) - Vol 13 (Hall 1) - Vol 18 (Salle d'attente)	Revêtement de mur	Colle de plinthe	S152 - S153 - S154 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P62		002ER 43134 3 n°62 - 1	P62 Phase 3	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P74	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°74 - 1	P74	Colle beige + couche plâtreuse beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Revêtement de mur	Joint de carrelage (faïence)	P75	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°75 - 1	P75	Peinture non séparable + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 3 (W.c 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°19 - 1	P19	Fibrociment gris avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 1 (Pièce 1)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P3	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°3 - 1	P3	Matériau souple blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Bâtiment tertiaire	Vol 5 (W.c 3)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P31	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°31 - 1	P31	Peinture non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 27 (Salle d'eau 3)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P56	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°56 - 1	P56	Matériau souple beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 26 (Salle d'eau 2)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P57	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°57 - 1	P57	Peinture non séparable + matériau souple beige avec poussières + matériau beige en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 22 (Pièce 10)	Evier	Tampon bitumineux	P58	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°58 - 1	P58	Matériau bitumineux noir avec couche en toile	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P76	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°76 - 1	P76 Phase 1	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Bâtiment tertiaire	Vol 17 (Salle d'eau 1)	Lavabo	Joint d'étanchéité	P76	Réalisation d'un prélèvement		002ER 43134 3 n°76 - 1	P76 Phase 2	Matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse

## ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
Bâtiment tertiaire							
P19	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles	Vol 3 (W.c 2)	,99 m		,06 m²	

## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Bâtiment tertiaire	Bâtiment tertiaire - Plan de repérage - Actions menées
	Bâtiment tertiaire	Bâtiment tertiaire - MPCA Toutes catégories confondues
	Bâtiment tertiaire	Bâtiment tertiaire - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façades et toiture	Façades et toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façades et toiture	Façades et toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	Façades et toiture	Façades et toiture - MPCA Façades

BÂTIMENT TERTIAIRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002ER431343

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

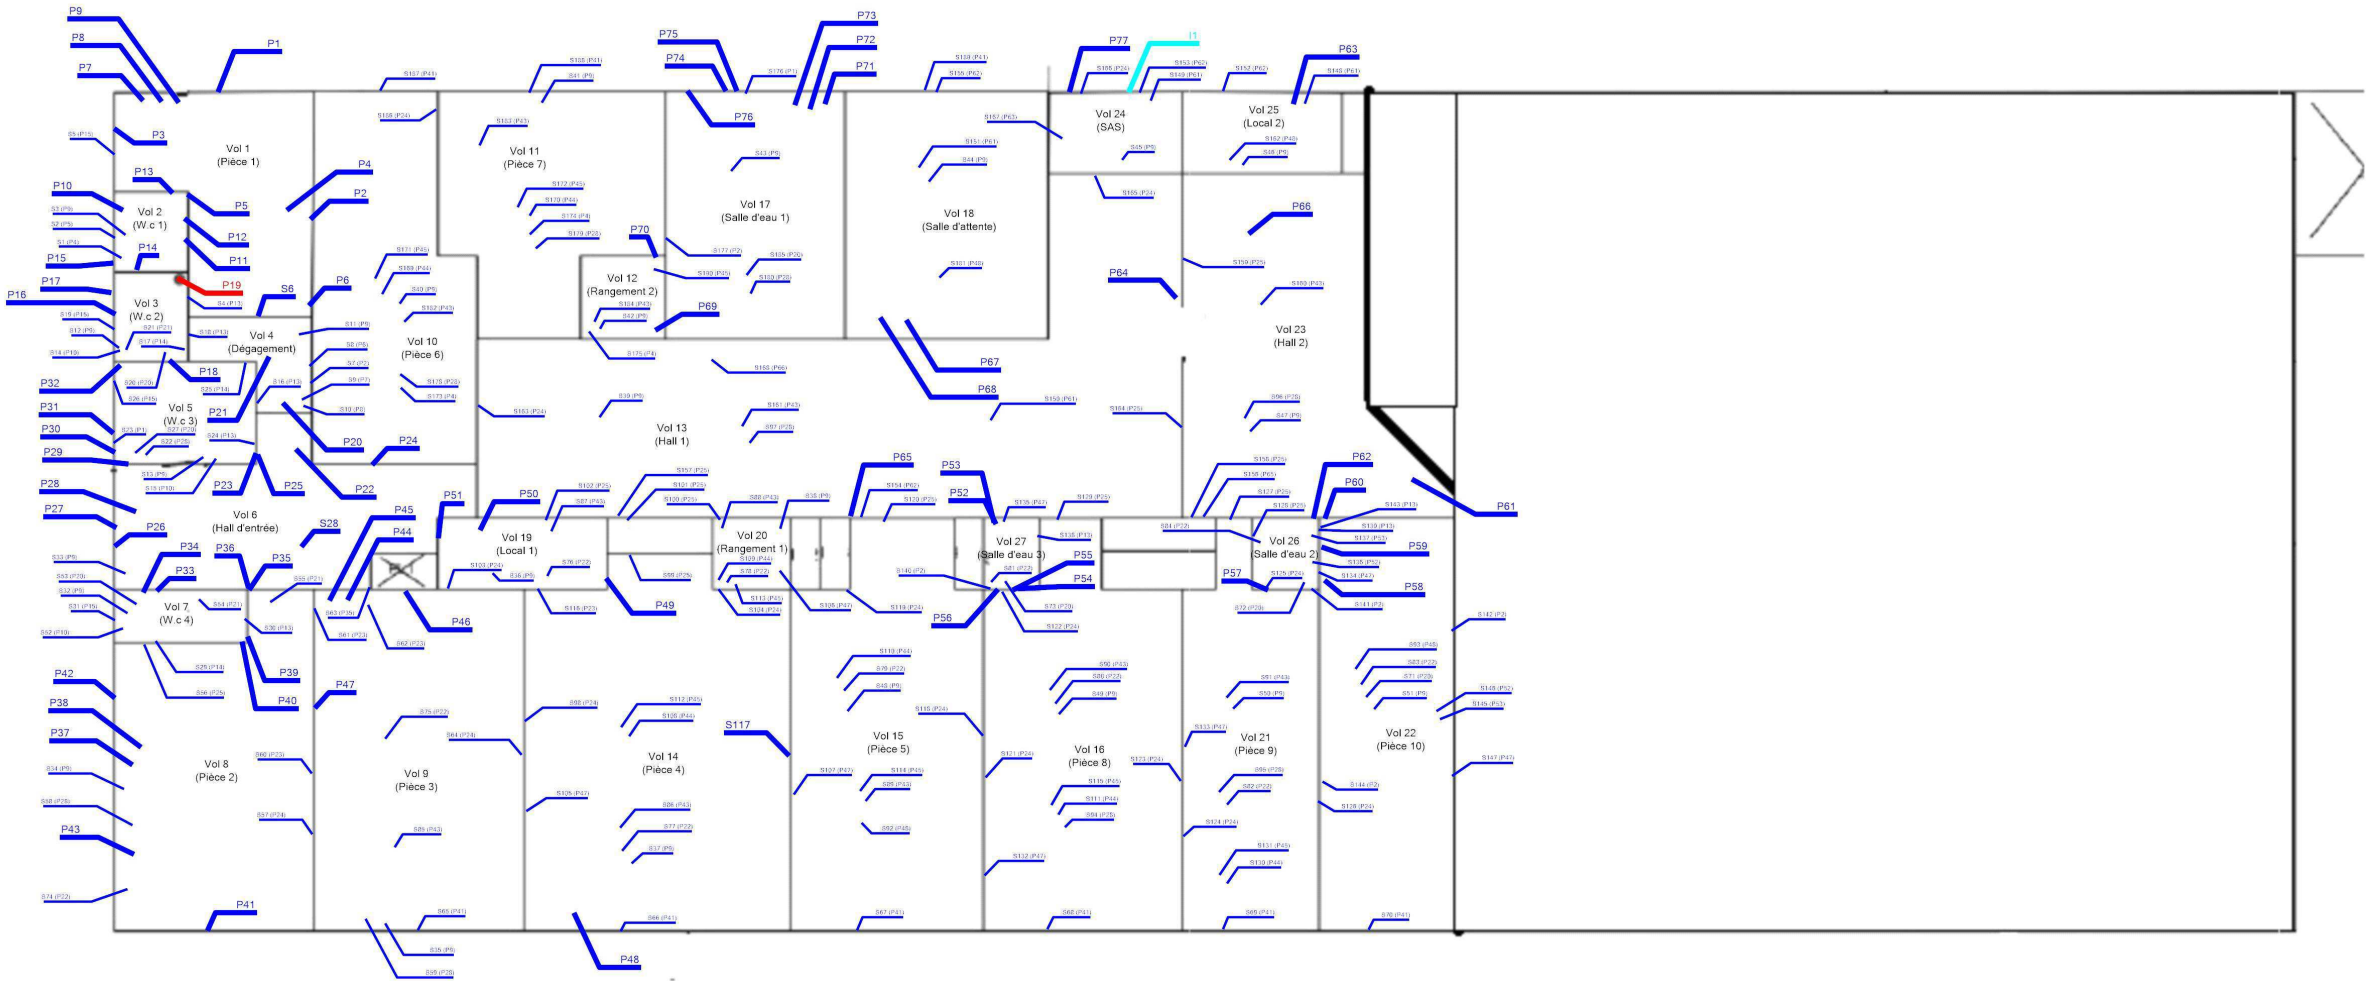

Adresse du bien

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT  
59287 GUESNAIN

Désignation

SSM DU NORD

Date intervention

04/04/2023

Technicien intervenant

SAILLY FLORIAN

Légende



P19 : Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien

771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT  
59287 GUESNAIN

Désignation

SSM DU NORD




Date intervention

04/04/2023

Technicien intervenant

SAILLY FLORIAN




BÂTIMENT TERTIAIRE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002ER431343
<div></div>				Légende
				<div></div> P19 : Conduit en fibres-ciment
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287 GUESNAIN	SSM DU NORD	04/04/2023	SAILLY FLORIAN


Légende




Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif

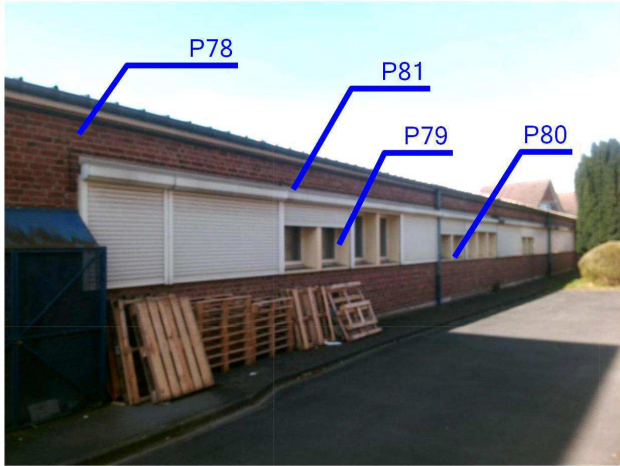

Vol 28  
(Façade 1)

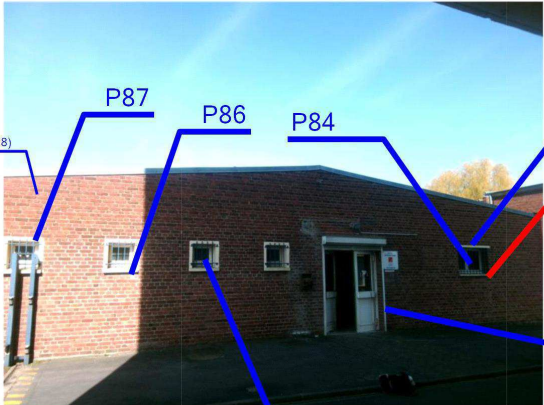

Vol 29  
(Façade 2)

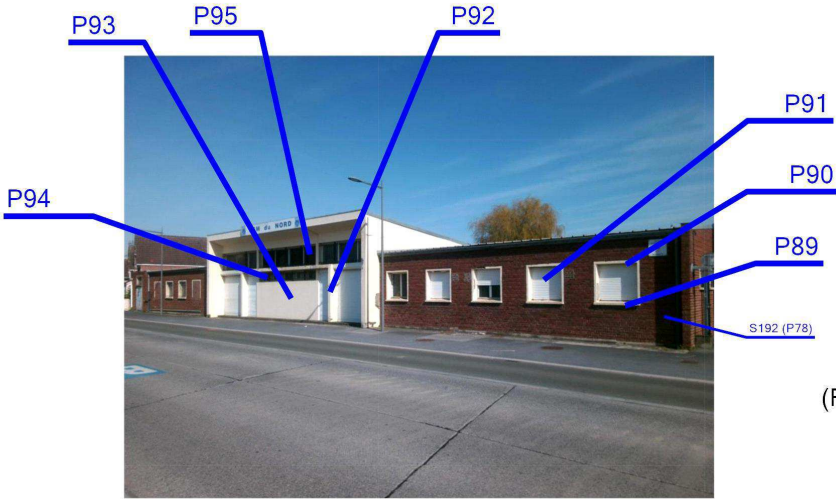

Vol 30  
(Façade 3)

Légende



P82 : Eléments en fibres-ciment



Vol 28  
(Façade 1)









P82

Vol 29  
(Façade 2)



Vol 30  
(Façade 3)

FAÇADES ET TOITURE - MPCA FAÇADES				Référence: 002ER431343
<div><div><p>Vol 28 (Façade 1)</p></div><div></div><div><p>Vol 30 (Façade 3)</p></div><div><p>P82 Vol 29 (Façade 2)</p></div></div>				Légende
				 P82 : Eléments en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT 59287 GUESNAIN	SSM DU NORD	04/04/2023	SAILLY FLORIAN



## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002ER431343 n°1 - 1 (P1)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°2 - 1 (P2)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°3 - 1 (P3)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°4 - 1 (P4)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°5 - 1 (P5)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°6 - 1 (P6)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°7 - 1 (P7)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°8 - 1 (P8)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°9 - 1 (P9)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°10 - 1 (P10)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°11 - 1 (P11)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°12 - 1 (P12)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°13 - 1 (P13)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°14 - 1 (P14)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°15 - 1 (P15)	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	Prélevement négatif
S6 - 1 (S6)	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER431343 n°16 - 1 (P16)	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°17 - 1 (P17)	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°18 - 1 (P18)	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°19 - 1 (P19)	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	Prélevement positif
002ER431343 n°20 - 1 (P20)	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER431343 n°21 - 1 (P21)	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002ER431343 n°22 - 1 (P22)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°23 - 1 (P23)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°24 - 1 (P24)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°25 - 1 (P25)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°26 - 1 (P26)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

002ER431343 n°27 - 1 (P27)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°28 - 1 (P28)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°29 - 1 (P29)	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°30 - 1 (P30)	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°31 - 1 (P31)	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°32 - 1 (P32)	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)	Prélevement négatif
S28 - 1 (S28)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER431343 n°33 - 1 (P33)	Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)	Prélevement négatif
002ER431343 n°34 - 1 (P34)	Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)	Prélevement négatif
002ER431343 n°35 - 1 (P35)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°36 - 1 (P36)	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002ER431343 n°37 - 1 (P37)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°38 - 1 (P38)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°39 - 1 (P39)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°40 - 1 (P40)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°41 - 1 (P41)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°42 - 1 (P42)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°43 - 1 (P43)	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)	Prélevement négatif
002ER431343 n°44 - 1 (P44)	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°45 - 1 (P45)	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°46 - 1 (P46)	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°47 - 1 (P47)	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°48 - 1 (P48)	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002ER431343 n°49 - 1 (P49)	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)	Prélevement négatif
002ER431343 n°50 - 1 (P50)	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)	Prélevement négatif
002ER431343 n°51 - 1 (P51)	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)	Prélevement négatif
S117 - 1 (S117)	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)	Absence : pas d'amiante par nature
002ER431343 n°52 - 1 (P52)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°53 - 1 (P53)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélevement négatif
002ER431343 n°54 - 1 (P54)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélevement négatif

002ER431343 n°55 - 1 (P55)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°56 - 1 (P56)	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°57 - 1 (P57)	Bâtiment tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°58 - 1 (P58)	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°59 - 1 (P59)	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°60 - 1 (P60)	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°61 - 1 (P61)	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°62 - 1 (P62)	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°63 - 1 (P63)	Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°64 - 1 (P64)	Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°65 - 1 (P65)	Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°66 - 1 (P66)	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°67 - 1 (P67)	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°68 - 1 (P68)	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°69 - 1 (P69)	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°70 - 1 (P70)	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°71 - 1 (P71)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°72 - 1 (P72)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°73 - 1 (P73)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°74 - 1 (P74)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°75 - 1 (P75)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°76 - 1 (P76)	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°77 - 1 (P77)	Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)	Prélèvement négatif
	Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)	l1
002ER431343 n°78 - 1 (P78)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°79 - 1 (P79)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°80 - 1 (P80)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°81 - 1 (P81)	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°82 - 1 (P82)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement positif
002ER431343 n°83 - 1 (P83)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif

002ER431343 n°84 - 1 (P84)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°85 - 1 (P85)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°86 - 1 (P86)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°87 - 1 (P87)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°88 - 1 (P88)	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°89 - 1 (P89)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°90 - 1 (P90)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°91 - 1 (P91)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°92 - 1 (P92)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°93 - 1 (P93)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°94 - 1 (P94)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif
002ER431343 n°95 - 1 (P95)	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)	Prélèvement négatif





002ER431343 n°1 - 1 (P1) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)



002ER431343 n°2 - 1 (P2) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)



002ER431343 n°3 - 1 (P3) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)



002ER431343 n°4 - 1 (P4) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)



002ER431343 n°5 - 1 (P5) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)



002ER431343 n°6 - 1 (P6) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)




002ER431343 n°7 - 1 (P7) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)



002ER431343 n°8 - 1 (P8) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)



002ER431343 n°9 - 1 (P9) - Bâtiment tertiaire - Vol 1  
(Pièce 1)

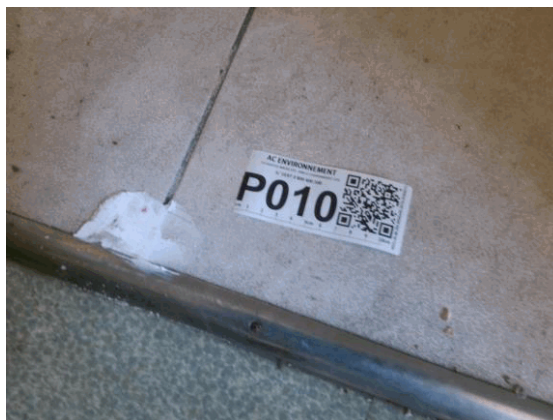

002ER431343 n°10 - 1 (P10) - Bâtiment tertiaire - Vol 2  
(W.c 1)



002ER431343 n°11 - 1 (P11) - Bâtiment tertiaire - Vol 2  
(W.c 1)



002ER431343 n°12 - 1 (P12) - Bâtiment tertiaire - Vol 2  
(W.c 1)





002ER431343 n°13 - 1 (P13) - Bâtiment tertiaire - Vol 2  
(W.c 1)



002ER431343 n°14 - 1 (P14) - Bâtiment tertiaire - Vol 2  
(W.c 1)



002ER431343 n°15 - 1 (P15) - Bâtiment tertiaire - Vol 2  
(W.c 1)



S6 - 1 (S6) - Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)



002ER431343 n°16 - 1 (P16) - Bâtiment tertiaire - Vol 3  
(W.c 2)



002ER431343 n°17 - 1 (P17) - Bâtiment tertiaire - Vol 3  
(W.c 2)




002ER431343 n°18 - 1 (P18) - Bâtiment tertiaire - Vol 3  
(W.c 2)



002ER431343 n°19 - 1 (P19) - Bâtiment tertiaire - Vol 3  
(W.c 2)



002ER431343 n°20 - 1 (P20) - Bâtiment tertiaire - Vol 4  
(Dégagement)

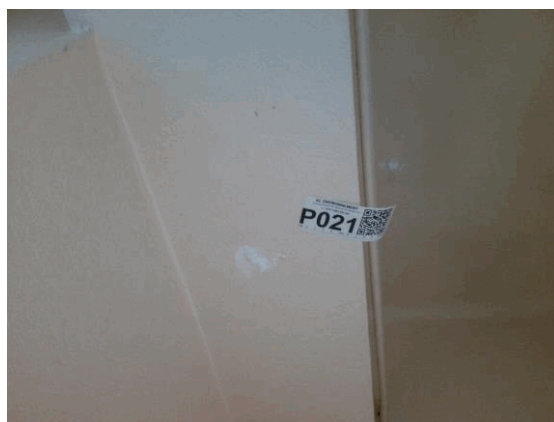

002ER431343 n°21 - 1 (P21) - Bâtiment tertiaire - Vol 4  
(Dégagement)




002ER431343 n°22 - 1 (P22) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°23 - 1 (P23) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°24 - 1 (P24) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)

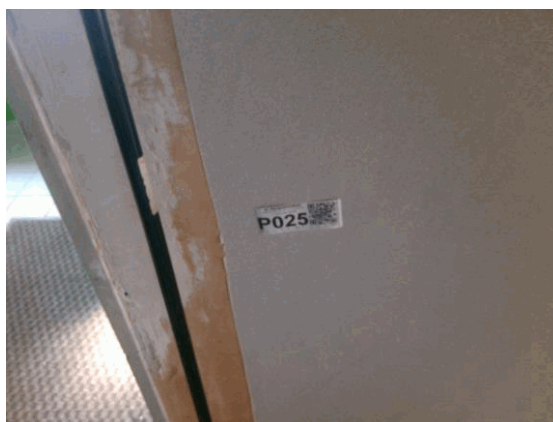

002ER431343 n°25 - 1 (P25) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°26 - 1 (P26) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°27 - 1 (P27) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°28 - 1 (P28) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°29 - 1 (P29) - Bâtiment tertiaire - Vol 5  
(W.c 3)






002ER431343 n°30 - 1 (P30) - Bâtiment tertiaire - Vol 5  
(W.c 3)



002ER431343 n°31 - 1 (P31) - Bâtiment tertiaire - Vol 5  
(W.c 3)



002ER431343 n°32 - 1 (P32) - Bâtiment tertiaire - Vol 5  
(W.c 3)

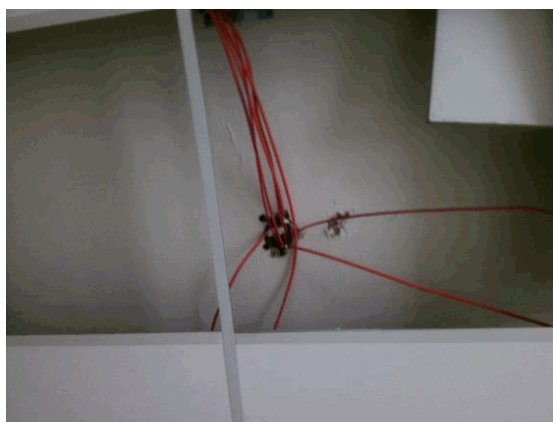

S28 - 1 (S28) - Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)



002ER431343 n°33 - 1 (P33) - Bâtiment tertiaire - Vol 7  
(W.c 4)



002ER431343 n°34 - 1 (P34) - Bâtiment tertiaire - Vol 7  
(W.c 4)



002ER431343 n°35 - 1 (P35) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°36 - 1 (P36) - Bâtiment tertiaire - Vol 6  
(Hall d'entrée)



002ER431343 n°37 - 1 (P37) - Bâtiment tertiaire - Vol 8  
(Pièce 2)



002ER431343 n°38 - 1 (P38) - Bâtiment tertiaire - Vol 8  
(Pièce 2)



002ER431343 n°39 - 1 (P39) - Bâtiment tertiaire - Vol 8  
(Pièce 2)



002ER431343 n°40 - 1 (P40) - Bâtiment tertiaire - Vol 8  
(Pièce 2)






002ER431343 n°41 - 1 (P41) - Bâtiment tertiaire - Vol 8  
(Pièce 2)



002ER431343 n°42 - 1 (P42) - Bâtiment tertiaire - Vol 8  
(Pièce 2)

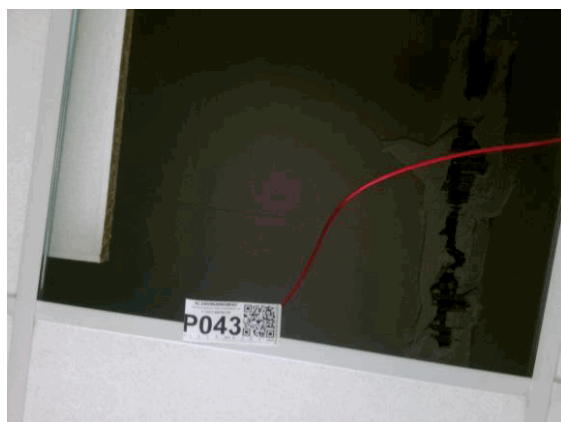

002ER431343 n°43 - 1 (P43) - Bâtiment tertiaire - Vol 8  
(Pièce 2)



002ER431343 n°44 - 1 (P44) - Bâtiment tertiaire - Vol 9  
(Pièce 3)



002ER431343 n°45 - 1 (P45) - Bâtiment tertiaire - Vol 9  
(Pièce 3)



002ER431343 n°46 - 1 (P46) - Bâtiment tertiaire - Vol 9  
(Pièce 3)






002ER431343 n°47 - 1 (P47) - Bâtiment tertiaire - Vol 9  
(Pièce 3)



002ER431343 n°48 - 1 (P48) - Bâtiment tertiaire - Vol  
14 (Pièce 4)

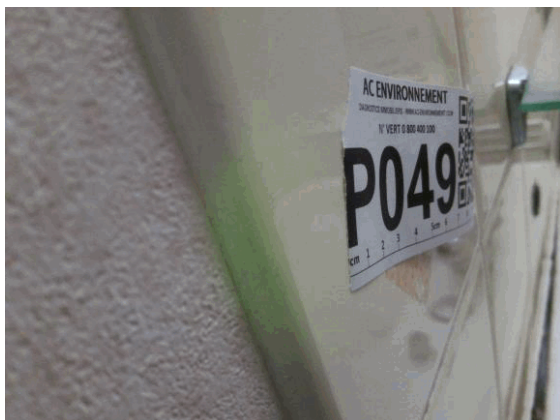

002ER431343 n°49 - 1 (P49) - Bâtiment tertiaire - Vol 14  
(Pièce 4)



002ER431343 n°50 - 1 (P50) - Bâtiment tertiaire - Vol  
19 (Local 1)



002ER431343 n°51 - 1 (P51) - Bâtiment tertiaire - Vol 19  
(Local 1)




S117 - 1 (S117) - Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)



002ER431343 n°52 - 1 (P52) - Bâtiment tertiaire - Vol 27  
(Salle d'eau 3)



002ER431343 n°53 - 1 (P53) - Bâtiment tertiaire - Vol 27  
(Salle d'eau 3)

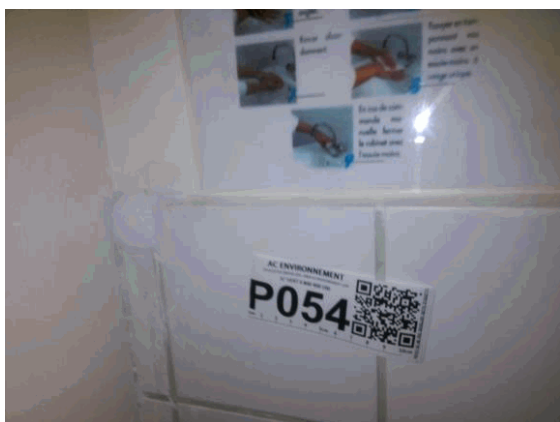

002ER431343 n°54 - 1 (P54) - Bâtiment tertiaire - Vol 27  
(Salle d'eau 3)



002ER431343 n°55 - 1 (P55) - Bâtiment tertiaire - Vol 27  
(Salle d'eau 3)



002ER431343 n°56 - 1 (P56) - Bâtiment tertiaire - Vol 27  
(Salle d'eau 3)



002ER431343 n°57 - 1 (P57) - Bâtiment tertiaire - Vol 26  
(Salle d'eau 2)






002ER431343 n°58 - 1 (P58) - Bâtiment tertiaire - Vol 22  
(Pièce 10)



002ER431343 n°59 - 1 (P59) - Bâtiment tertiaire - Vol 22  
(Pièce 10)



002ER431343 n°60 - 1 (P60) - Bâtiment tertiaire - Vol 22  
(Pièce 10)

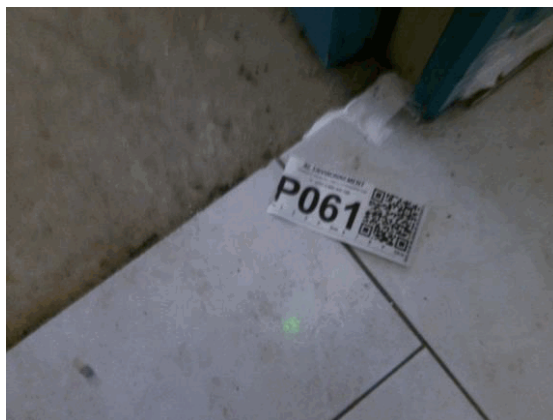

002ER431343 n°61 - 1 (P61) - Bâtiment tertiaire - Vol 23  
(Hall 2)



002ER431343 n°62 - 1 (P62) - Bâtiment tertiaire - Vol 23  
(Hall 2)



002ER431343 n°63 - 1 (P63) - Bâtiment tertiaire - Vol 25  
(Local 2)



002ER431343 n°64 - 1 (P64) - Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)



002ER431343 n°65 - 1 (P65) - Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)



002ER431343 n°66 - 1 (P66) - Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)



002ER431343 n°67 - 1 (P67) - Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)



002ER431343 n°68 - 1 (P68) - Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)



002ER431343 n°69 - 1 (P69) - Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)





002ER431343 n°70 - 1 (P70) - Bâtiment tertiaire - Vol 12  
(Rangement 2)



002ER431343 n°71 - 1 (P71) - Bâtiment tertiaire - Vol 17  
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°72 - 1 (P72) - Bâtiment tertiaire - Vol 17  
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°73 - 1 (P73) - Bâtiment tertiaire - Vol 17  
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°74 - 1 (P74) - Bâtiment tertiaire - Vol 17  
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°75 - 1 (P75) - Bâtiment tertiaire - Vol 17  
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°76 - 1 (P76) - Bâtiment tertiaire - Vol 17  
(Salle d'eau 1)



002ER431343 n°77 - 1 (P77) - Bâtiment tertiaire - Vol  
24 (SAS)



I1 - 1 - Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)



002ER431343 n°78 - 1 (P78) - Façades et toiture - Vol  
28 (Façade 1)



002ER431343 n°79 - 1 (P79) - Façades et toiture - Vol  
29 (Façade 2)



002ER431343 n°80 - 1 (P80) - Façades et toiture - Vol  
28 (Façade 1)





002ER431343 n°81 - 1 (P81) - Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)



002ER431343 n°82 - 1 (P82) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°83 - 1 (P83) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°84 - 1 (P84) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)




002ER431343 n°85 - 1 (P85) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°86 - 1 (P86) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°87 - 1 (P87) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)

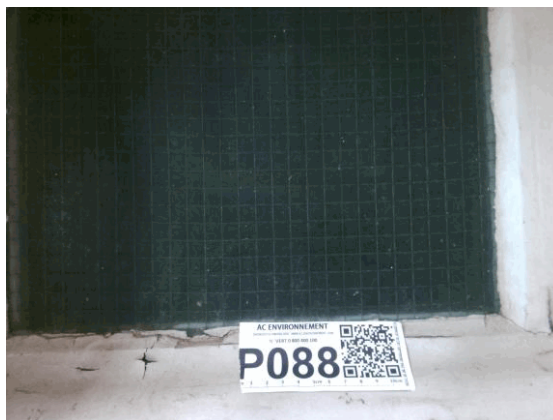

002ER431343 n°88 - 1 (P88) - Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)



002ER431343 n°89 - 1 (P89) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°90 - 1 (P90) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°91 - 1 (P91) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°92 - 1 (P92) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)





002ER431343 n°93 - 1 (P93) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°94 - 1 (P94) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



002ER431343 n°95 - 1 (P95) - Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P3	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau souple blanc avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau beige non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - Plinthe ancienne -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P7 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P7 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + matériau rose en vrac - -	Bâtiment tertiaire - Vol 1 (Pièce 1)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + joint cassant gris non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux bleu - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau compact gris + matériau blanc non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac + matériau blanc en vrac non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 2 (W.c 1)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche - -	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)	

P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche blanche en faible quantité non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)
P19	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris avec fibres visibles - -	Bâtiment tertiaire - Vol 3 (W.c 2)
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)
P21	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 4 (Dégagement)
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise - Plinthe ancienne -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau beige avec couche cartonnée - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau compact gris + matériau plâtreux blanc non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P28	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P29	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + colle grise non séparable + couche plâtreuse beige non séparable + matériau blanc non séparable + joint cassant blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
P30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
P31	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée - -	Bâtiment tertiaire - Vol 5 (W.c 3)
P33	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène - -	Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)

P34	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + matériau compact blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 7 (W.c 4)
P35	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + matériau blanc en vrac non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P36	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 6 (Hall d'entrée)
P37 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau blanc + ragréage rose non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P37 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P38 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage marron - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P38 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P39	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris + peinture non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P40	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune non séparable + peinture - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P42	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 8 (Pièce 2)
P44 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)
P44 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)
P45	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)
P46	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise en vrac non séparable + couche plâtrée blanche - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)

P47	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris non séparable + colle polymère jaune - -	Bâtiment tertiaire - Vol 9 (Pièce 3)
P48	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)
P49	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 14 (Pièce 4)
P50 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)
P50 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)
P51	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche blanche non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 19 (Local 1)
P52 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche en mousse - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
P52 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
P53	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau rose non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
P54 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle rose hétérogène + couche jaune non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
P54 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant vert - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
P55	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau beige en vrac non séparable + matériau vert en vrac - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)
P56	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau souple beige avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 27 (Salle d'eau 3)

P57	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Peinture non séparable + matériau souple beige avec poussières + matériau beige en vrac non séparable -	Bâtiment tertiaire - Vol 26 (Salle d'eau 2)
P58	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir avec couche en toile - -	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)
P59	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable + couche plâtruse beige hétérogène non séparable + matériau beige en vrac non séparable -	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)
P60	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + matériau vert - -	Bâtiment tertiaire - Vol 22 (Pièce 10)
P61	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples non séparable + colle grise hétérogène non séparable + ragréage gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
P62 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtruse blanche avec couche cartonnée non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
P62 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint cassant gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
P63	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 25 (Local 2)
P64	Parois verticales intérieures et enduits	Poteaux (périphériques et intérieurs)	Peintures multiples non séparable + matériau plâtreux rose hétérogène - -	Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau compact gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 13 (Hall 1)
P66	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple gris avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 23 (Hall 2)
P67	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)

P68	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau fibreux jaune - -	Bâtiment tertiaire - Vol 18 (Salle d'attente)
P69 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
P69 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche en mousse - -	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
P70	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peintures multiples avec couche cartonnée non séparable + matériau plâtreux blanc - -	Bâtiment tertiaire - Vol 12 (Rangement 2)
P71	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + matériau gris hétérogène non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
P72	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
P73 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
P73 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
P74	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse beige non séparable - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
P75	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture non séparable + matériau gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
P76 Phase 1	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau souple incolore avec poussières - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
P76 Phase 2	Equipements divers et accessoires	Lavabo	Matériau gris - -	Bâtiment tertiaire - Vol 17 (Salle d'eau 1)
P77	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Bâtiment tertiaire - Vol 24 (SAS)
P78	Façades	Murs	Matériau gris - -	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)

P79	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau souple blanc - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
P80	Façades	Appui de fenêtre	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples en vrac non séparable - -	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)
P81	Façades	Linteau	Matériau gris en vrac hétérogène + peintures multiples en vrac non séparable + matériau blanc en vrac non séparable - -	Façades et toiture - Vol 28 (Façade 1)
P82	Façades	Appui de fenêtre	Fibrociment gris avec fibres visibles - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
P83	Façades	Linteau	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
P84	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact beige - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
P85	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau souple blanc avec poussières - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
P86	Façades	Appui de fenêtre	Peintures multiples non séparable + matériau gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
P87	Façades	Linteau	Peintures multiples non séparable + matériau beige + matériau blanc non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
P88	Façades	Menuiseries	Peintures multiples non séparable + matériau gris - -	Façades et toiture - Vol 29 (Façade 2)
P89	Façades	Appui de fenêtre	Matériau compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



P90	Façades	Linteau	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
P91	Façades	Menuiseries	Peintures multiples en vrac non séparable + matériau compact beige - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
P92 Phase 1	Façades	Murs	Matériau compact gris hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
P92 Phase 2	Façades	Murs	Peintures multiples non séparable + matériau blanc avec poussières - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
P93	Façades	Murs	Peintures multiples non séparable + matériau beige non séparable + matériau blanc non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
P94	Façades	Menuiseries	Peinture non séparable + matériau compact gris - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)
P95	Façades	Menuiseries	Matériau souple incolore avec poussières - -	Façades et toiture - Vol 30 (Façade 3)



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tel : 04.42.12.11.20  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 RUE CLEMENT ADER CS 70064 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-6101 Réf. Commande Client : 002ER431343
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/04/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343001 / Pariois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1 (Pièce 1)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7390 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc	
Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD Réf échantillon client : 002ER431343002 / Pariois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1 (Pièce 1)		Réf échantillon ITGA : IT112304-7391 Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7392	
Réf échantillon client : 002ER431343003 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 1 (Pièce 1)		Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières	
Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7393	
Réf échantillon client : 002ER431343004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 1 (Pièce 1)		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSM (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7394	
Réf échantillon client : 002ER431343005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Pièce 1)		Description ITGA : Colle grise / Matériau beige	
Colle grise + Matériau beige non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7395	
Réf échantillon client : 002ER431343006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (Pièce 1)		Description ITGA : Colle grise	
Colle grise	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Pièce 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7396	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▸ Colle polymère jaune	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Pièce 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7397	
		<b>Description ITGA :</b>	Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 1 (Pièce 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7398	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau compact gris en vrac hétérogène / Matériau rose en vrac
▸ Matériau compact gris en vrac hétérogène non séparable + Matériau rose en vrac	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (W.c 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7399	
		<b>Description ITGA :</b>	Colle grise
▸ Colle grise	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7400	
Réf échantillon client : 002ER431343011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (W.c 1)		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7401	
Réf échantillon client : 002ER431343012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 2 (W.c 1)		Description ITGA : Joint cassant gris	
▸ Joint cassant gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7402	
Réf échantillon client : 002ER431343013 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 2 (W.c 1)		Description ITGA : Matériau plâtreux bleu	
▸ Matériau plâtreux bleu	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7403	
Réf échantillon client : 002ER431343014 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits ciment / Vol 2 (W.c 1)		Description ITGA : Matériau compact gris / Matériau blanc	
▸ Matériau compact gris + Matériau blanc non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 2 (W.c 1)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7404  <b>Description ITGA :</b> Matériau gris en vrac / Matériau blanc en vrac		
<b>Matériau gris en vrac +  Matériau blanc en vrac non  séparable</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	<b>Analyste : TJC  (2)</b>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (W.c 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7405  <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle blanche		
<b>Carrelage</b>	---	Non analysé	
<b>Colle blanche</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	<b>Analyste : AVY</b>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 3 (W.c 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7406  <b>Description ITGA :</b> Joint cassant gris		
<b>Joint cassant gris</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	<b>Analyste : AVY</b>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (W.c 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7407  <b>Description ITGA :</b> Colle grise / Couche blanche en faible quantité		
<b>Colle grise + Couche blanche  en faible quantité non  séparable</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	<b>Analyste : AVY  (3)</b>

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343019 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment / Vol 3 (W.c 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7408  <b>Description ITGA :</b> Fibrociment gris avec fibres visibles	
<b>▸ Fibrociment gris avec fibres visibles</b>	MOLP le 17/04/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Présence de fibres d'amiante /</b> <b>Chrysotile - Crocidolite</b>	Analyste : GWS
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 4 (Dégagement)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7409  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc	
<b>▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc</b>	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343021 / Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits plâtre / Vol 4 (Dégagement)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7410  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc	
<b>▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc</b>	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 6 (Hall d'entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7411  <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Colle grise en vrac	
<b>Carrelage</b>	---	Non analysé	
<b>▸ Colle grise en vrac</b>	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343023 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 6 (Hall d'entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7412  <b>Description ITGA :</b> Colle grise	
▶ Colle grise	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 6 (Hall d'entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7413  <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc	
▶ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343025 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 6 (Hall d'entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7414  <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc	
▶ Matériau plâtreux blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343026 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 6 (Hall d'entrée)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7415  <b>Description ITGA :</b> Matériau beige avec couche cartonnée / Polystyrène	
▶ Matériau beige avec couche cartonnée	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AVY
Polystyrène	---	Non analysé	

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343027 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 6 (Hall d'entrée)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7416  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact gris / Matériau plâtreux blanc		
▶ Peinture non séparable + Matériau compact gris + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343028 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 6 (Hall d'entrée)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7417  <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux jaune avec poussières		
▶ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP + META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343029 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (W.c 3)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7418  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse beige / Matériau blanc / Joint cassant blanc		
▶ Peinture non séparable + Colle grise non séparable + Couche plâtreuse beige non séparable + Matériau blanc non séparable + Joint cassant blanc Carrelage	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste(s) : AVY / KSK (3)
	---	Non analysé	
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343030 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 5 (W.c 3)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7419  <b>Description ITGA :</b> Carrelage / Joint cassant blanc		
Carrelage	---	Non analysé	
▶ Joint cassant blanc	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343031 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 5 (W.c 3)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7420  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau souple blanc		
<b>Peinture non séparable +</b> <b>Matériau souple blanc</b>	<b>META (B) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343032 / Parois verticales intérieures et enduits / Gains et coffre verticaux / Panneaux / Vol 5 (W.c 3)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7421  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée		
<b>Peinture non séparable +</b> <b>Matériau plâtreux blanc avec</b> <b>couche cartonnée</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343033 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (W.c 4)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7422  <b>Description ITGA :</b> Colle grise hétérogène		
<b>Colle grise hétérogène</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343034 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 7 (W.c 4)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7423  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact blanc		
<b>Peinture non séparable +</b> <b>Matériau compact blanc</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343035 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 6 (Hall d'entrée)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7424  <b>Description ITGA :</b> Colle grise / Matériau blanc en vrac		
<b>Colle grise + Matériau blanc</b> <b>en vrac non séparable</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343036 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 6 (Hall d'entrée)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7425	
		<b>Description ITGA :</b>	Colle grise hétérogène / Matériau blanc en faible quantité
▶ Colle grise hétérogène + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343037 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Pièce 2)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7426	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Matériau blanc / Ragréage rose
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▶ Colle polymère jaune non séparable + Matériau blanc + Ragréage rose non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343038 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 8 (Pièce 2)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7427	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage marron
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage marron	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343039 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Revêtement de plinthe / Vol 8 (Pièce 2)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7428	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau compact gris / Peinture
▶ Matériau compact gris + Peinture non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343040 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de revêtement de plinthe / Vol 8 (Pièce 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7429  <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune / Peinture	
<b>Colle polymère jaune non séparable + Peinture</b>	<b>META (B) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343041 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 8 (Pièce 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7430  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc	
<b>Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343042 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment / Vol 8 (Pièce 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7431  <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris hétérogène / Peinture	
<b>Matériau compact gris hétérogène + Peinture non séparable</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343043 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 8 (Pièce 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7432  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau plâtreux blanc	
<b>Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343044 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 9 (Pièce 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7433	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité
▸ Revêtement souple gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▸ Colle polymère jaune en faible quantité	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343045 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 9 (Pièce 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7434	
		<b>Description ITGA :</b>	Colle polymère jaune / Ragréage rose
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343046 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (Pièce 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7435	
		<b>Description ITGA :</b>	Carrelage / Colle grise en vrac / Couche plâtrée blanche
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise en vrac non séparable + Couche plâtrée blanche	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343047 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 9 (Pièce 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7436	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau compact gris / Colle polymère jaune
▸ Matériau compact gris non séparable + Colle polymère jaune	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6101 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343048 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 14 (Pièce 4)			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7437 <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige			
<p>▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige</p>	<p>MOLP + META (A) le 17/04/2023  Nombre de préparations : 3  Nombre de supports d'analyse : 4</p>	<p>Amiante non détecté (1) / -</p>	<p>Analyste : TJC (3)</p>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343049 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 14 (Pièce 4)			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7438 <b>Description ITGA :</b> Colle grise / Peinture en faible quantité			
<p>▸ Colle grise + Peinture en faible quantité non séparable</p>	<p>META (A) le 17/04/2023  Nombre de préparations : 1  Nombre de supports d'analyse : 2</p>	<p>Amiante non détecté (1) / -</p>	<p>Analyste : TJC (3)</p>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343050 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 19 (Local 1)			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7439 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose			
<p>▸ Revêtement souple gris</p>	<p>META (A) le 17/04/2023  Nombre de préparations : 1  Nombre de supports d'analyse : 2</p>	<p>Amiante non détecté (1) / -</p>	<p>Analyste : TJC</p>
<p>▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose</p>	<p>META (A) le 17/04/2023  Nombre de préparations : 1  Nombre de supports d'analyse : 2</p>	<p>Amiante non détecté (1) / -</p>	<p>Analyste : TJC (3)</p>

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mylène MATTEI Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
13590 MEYREUIL  
Tel : 04.42.12.11.20  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

<b>Client :</b> AC ENVIRONNEMENT 64 RUE CLEMENT ADER CS 70064 42153 RIORGES	<b>Réf. Commande ITGA :</b> IT1123-6102 <b>Réf. Commande Client :</b> 002ER431343
---	--

**Prélèvement(s) :** Reçu au laboratoire le : 12/04/2023

**Préparation(s) :** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

**Technique(s)** - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

**Analytique(s) :** La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction  
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

**Résultat(s) :**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7440	
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343051 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 19 (Local 1)		<b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Carrelage / Colle grise / Couche blanche	
Peintures multiples + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise + Couche blanche non séparable	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343052 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 27 (Salle d'eau 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7441	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple beige avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage rose
▶ Revêtement souple beige avec couche en mousse	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 14/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343053 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 27 (Salle d'eau 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7442	
		<b>Description ITGA :</b>	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Matériau rose / Matériau gris hétérogène
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + Ragréage gris + Matériau rose non séparable + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343054 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 27 (Salle d'eau 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7443	
		<b>Description ITGA :</b>	Peintures multiples / Carrelage / Colle rose hétérogène / Couche jaune / Joint cassant vert
Peintures multiples + Carrelage	---	Non analysé	
▶ Colle rose hétérogène + Couche jaune non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
▶ Joint cassant vert	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343055 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 27 (Salle d'eau 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7444	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau beige en vrac / Matériau vert en vrac
▶ Matériau beige en vrac non séparable + Matériau vert en vrac	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7445	
Réf échantillon client : 002ER431343056 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 27 (Salle d'eau 3)		Description ITGA : Matériau souple beige avec poussières	
Matériau souple beige avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7446	
Réf échantillon client : 002ER431343057 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 26 (Salle d'eau 2)		Description ITGA : Peinture / Matériau souple beige avec poussières / Matériau beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau souple beige avec poussières + Matériau beige en vrac non séparable	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7447	
Réf échantillon client : 002ER431343058 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 22 (Pièce 10)		Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche en toile	
Matériau bitumineux noir avec couche en toile	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
Réf dossier client : SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD		Réf échantillon ITGA : IT112304-7448	
Réf échantillon client : 002ER431343059 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 22 (Pièce 10)		Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Couche plâtruse beige hétérogène / Matériau beige en vrac	
Colle beige + Peintures multiples non séparable + Couche plâtruse beige hétérogène non séparable + Matériau beige en vrac non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343060 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 22 (Pièce 10)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7449 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau vert		
<b>Peinture non séparable + Matériau vert</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343061 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 23 (Hall 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7450 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Colle grise hétérogène / Ragréage gris		
<b>Peintures multiples non séparable + Colle grise hétérogène non séparable + Ragréage gris</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343062 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe / Vol 23 (Hall 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7451 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Carrelage / Colle beige / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée / Joint cassant gris		
<b>Peinture + Carrelage</b>	---	Non analysé	
<b>Colle beige + Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée non séparable</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Joint cassant gris</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343063 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 25 (Local 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7452 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène		
<b>Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac + Matériau gris en vrac hétérogène non séparable</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343064 / Parois verticales intérieures et enduits / Poteaux (périphériques et intérieurs) / Enduits plâtre / Vol 13 (Hall 1)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7453  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Matériau plâtreux rose hétérogène		
<b>Peintures multiples non séparable + Matériau plâtreux rose hétérogène</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343065 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Joint de scellement / Vol 13 (Hall 1)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7454  <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris		
<b>Matériau compact gris</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343066 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint de dilatation / Vol 23 (Hall 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7455  <b>Description ITGA :</b> Matériau souple gris avec poussières		
<b>Matériau souple gris avec poussières</b>	<b>META (B) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343067 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 18 (Salle d'attente)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7456  <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige		
<b>Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige</b>	<b>MOLP + META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343068 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Isolant / Vol 18 (Salle d'attente)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7457  <b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux jaune	
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP + META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MSM
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343069 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 12 (Rangement 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7458  <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige avec couche en mousse	
▶ Revêtement souple gris + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
▶ Revêtement souple beige avec couche en mousse	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343070 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 12 (Rangement 2)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7459  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples avec couche cartonnée / Matériau plâtreux blanc	
▶ Peintures multiples avec couche cartonnée non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343071 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 17 (Salle d'eau 1)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7460  <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau gris hétérogène	
▶ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343072 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7461	
		<b>Description ITGA :</b>	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peintures multiples
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
Peintures multiples	---	Non analysé	
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343073 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7462	
		<b>Description ITGA :</b>	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité
▸ Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune non séparable + Peinture en faible quantité non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343074 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7463	
		<b>Description ITGA :</b>	Colle beige / Couche plâtreuse beige
▸ Colle beige + Couche plâtreuse beige non séparable	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343075 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Joint de carrelage (faïence) / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7464	
		<b>Description ITGA :</b>	Peinture / Matériau gris
▸ Peinture non séparable + Matériau gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343076 / Equipements divers et accessoires / Lavabo / Joint d'étanchéité / Vol 17 (Salle d'eau 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7465	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau souple incolore avec poussières / Matériau gris
▶ Matériau souple incolore avec poussières	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
▶ Matériau gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343077 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 24 (SAS)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7466	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau souple noir
▶ Matériau souple noir	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343078 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 28 (Façade 1)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7467	
		<b>Description ITGA :</b>	Matériau gris
▶ Matériau gris	META (A) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343079 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 29 (Façade 2)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7468	
		<b>Description ITGA :</b>	Peintures multiples / Matériau souple blanc
▶ Peintures multiples non séparable + Matériau souple blanc	META (B) le 17/04/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343080 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 28 (Façade 1)			
<b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples en vrac			
<b>Matériau compact gris hétérogène + Peintures multiples en vrac non séparable</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Amiante non détecté (1) / -</b>	<b>Analyste : TJC (2)</b>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343081 / Façades / Linteau / Ciment / Vol 28 (Façade 1)			
<b>Description ITGA :</b> Matériau gris en vrac hétérogène / Peintures multiples en vrac / Matériau blanc en vrac			
<b>Matériau gris en vrac hétérogène + Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau blanc en vrac non séparable</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Amiante non détecté (1) / -</b>	<b>Analyste : TJC (2)</b>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343082 / Façades / Appui de fenêtre / Eléments en fibres-ciment / Vol 29 (Façade 2)			
<b>Description ITGA :</b> Fibrociment gris avec fibres visibles			
<b>Fibrociment gris avec fibres visibles</b>	<b>MOLP le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	<b>Présence de fibres d'amiante / Chrysotile</b>	<b>Analyste : GWS</b>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343083 / Façades / Linteau / Ciment / Vol 29 (Façade 2)			
<b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac / Matériau gris en vrac hétérogène			
<b>Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau gris en vrac hétérogène</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Amiante non détecté (1) / -</b>	<b>Analyste : KSK (2)</b>
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343084 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 29 (Façade 2)			
<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact beige			
<b>Peinture non séparable + Matériau compact beige</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	<b>Amiante non détecté (1) / -</b>	<b>Analyste : KSK (3)</b>

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343085 / Façades / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 29 (Façade 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7474 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau souple blanc avec poussières		
<b>Peinture non séparable +  Matériau souple blanc avec  poussières</b>	<b>META (B) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343086 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 29 (Façade 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7475 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Matériau gris / Matériau compact gris hétérogène		
<b>Peintures multiples non  séparable + Matériau gris non  séparable + Matériau  compact gris hétérogène</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343087 / Façades / Linteau / Ciment / Vol 29 (Façade 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7476 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Matériau beige / Matériau blanc / Matériau gris hétérogène		
<b>Peintures multiples non  séparable + Matériau beige +  Matériau blanc non séparable  + Matériau gris hétérogène  non séparable</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343088 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 29 (Façade 2)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7477 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Matériau gris		
<b>Peintures multiples non  séparable + Matériau gris</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343089 / Façades / Appui de fenêtre / Ciment / Vol 30 (Façade 3)	<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7478 <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples		
<b>Matériau compact gris  hétérogène + Peintures  multiples non séparable</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343090 / Façades / Linteau / Ciment / Vol 30 (Façade 3)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7479  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Matériau beige / Matériau compact gris hétérogène	
<b>Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau compact gris hétérogène</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343091 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 30 (Façade 3)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7480  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac / Matériau compact beige	
<b>Peintures multiples en vrac non séparable + Matériau compact beige</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (2)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343092 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 30 (Façade 3)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7481  <b>Description ITGA :</b> Matériau compact gris hétérogène / Peintures multiples / Matériau blanc avec poussières	
<b>Matériau compact gris hétérogène</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK
<b>Peintures multiples non séparable + Matériau blanc avec poussières</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD			
<b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343093 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 30 (Façade 3)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7482  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples / Matériau beige / Matériau blanc / Matériau compact gris hétérogène	
<b>Peintures multiples non séparable + Matériau beige non séparable + Matériau blanc non séparable + Matériau compact gris hétérogène</b>	<b>META (A) le 14/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK (3)

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-6102 EN DATE DU 17/04/2023**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343094 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 30 (Façade 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7483	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact gris	
<b>Peinture non séparable +</b> <b>Matériau compact gris</b>	<b>META (A) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : TJC (3)
<b>Réf dossier client :</b> SSM DU NORD 771 BOULEVARD AMBROISE CROIZAT - 59287 GUESNAIN SSM DU NORD <b>Réf échantillon client :</b> 002ER431343095 / Façades / Menuiseries / Joint vitrier / Vol 30 (Façade 3)			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112304-7484	
		<b>Description ITGA :</b> Matériau souple incolore avec poussières	
<b>Matériau souple incolore avec</b> <b>poussières</b>	<b>META (B) le 17/04/2023</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KSK

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Mylène MATTEI Analyste

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 01/02

Assurance AC 2023 02/02

Tout Trinity  
1 bis Place de la Défense - CS 20208  
92095 Paris La Défense Cedex  
T : +33 (0) 1 44 05 56 00  
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



ATTESTATION D'ASSURANCE  
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hanovre sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße 10b, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA  
64 RUE CLEMENT ADER  
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° 76208471-30015 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de minérale
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, aménagement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relève de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements localisés dans l'ancien (dispositif Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global Specialty SE  
T +49 511 5004 2909  
F +49 511 5004 4009  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofstraße 10b,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board: Ulrich Walter/Chairman  
Executive Board: Ralfen Baubler/Chairman, Andreas  
Benschke, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation AC 2023



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L1334-5 et L1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 24 février 2023

Dominique BISAGA



AC ENVIRONNEMENT - SIEGE SOCIAL  
64 Rue Clément Ader - CS 70264 - 42153 RIORGES  
N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914  
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914  
www.ac-environnement.com

0800 400 100  
www.ac-environnement.com

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
- 35760 ST Grégoire - CPDI6248

Certificat de compétences  
Diagnostic Immobilier

N° CPDI 6248 Version 004

Je soussignée, **Juliette JANNOT**, Directrice Générale d'ICert, atteste que :

**Monsieur SAILLY Florian**

Est certifié(e) selon le référentiel ICert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 23/03/2022 - Date d'expiration : 22/03/2029
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 21/04/2022 - Date d'expiration : 20/04/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 21/04/2022 - Date d'expiration : 20/04/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 15/06/2022 - Date d'expiration : 14/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Édité à Saint-Grégoire, le 16/06/2022.



Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnostic Immobilier  
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI DR 11 rev10



## ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
- 35760 ST Grégoire - CPDI6248

## Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 6248 Version 004

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur SAILLY Florian**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amlante avec mention    Amlante Avec Mention  
Date d'effet : 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028

Amiante sans mention    Amiante Sans Mention  
Date d'effet : 22/12/2021 - Date d'expiration : 21/12/2028

Electricité      Etat de l'installation intérieure électrique  
Date d'effet : 23/03/2022 - Date d'expiration : 22/03/2029

Energie avec mention  
Date d'effet : 21/04/2022 - Date d'expiration : 20/04/2029

Energie sans mention    Energie sans mention  
Date d'effet : 21/04/2022 - Date d'expiration : 20/04/2029

Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb  
Date d'effet : 15/06/2022 - Date d'expiration : 14/06/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 16/06/2022.

[illegible]

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticqueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performa

[CH FR 11 nov18]