

Bureau Veritas Exploitation SAS

PESSAC

BAT A

30 avenue Gustave Eiffel

33600 PESSAC France

Téléphone : 05 57 96 24 00

Mail : thibault.deschamps@bureauveritas.com

A l'attention de Mme CALDEROLA BEATRICE

DDFIP

1 PLACE DES JACOBINS

47916 AGEN CEDEX 9

Rapport d'évaluation de l'état de conservation de matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante**Date(s) du repérage :** le 06/11/2018**Nom du site :** CFP MARMANDE**Immeuble bâti objet du repérage :**

DDFIP MARMANDE

4 rue Sallefranque

47200 MARMANDE

Numéro d'affaire : 16204166**Référence du rapport :** 16204166/S8.3.1.R**Rédigé le :** 13/10/2022**Par l'opérateur de repérage :** Thibault DESCHAMPS**Date de la commande :** 23/10/2018

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS 60 Avenue du Général de Gaulle Immeuble Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE Certificat n° 9643079



| | Date de début de validité | Date de fin de validité |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Amiante sans mention | 05/05/2020 | 04/05/2027 |
| Amiante avec mention | 05/05/2020 | 04/05/2027 |

Ce rapport contient **28** pages y compris les annexes et ne peut être reproduit qu'intégralement .

Signature du rédacteur :

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| 1. RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION..... | 3 |
| 1.1. Evaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B..... | 3 |
| 1.2. Obligation d'information..... | 8 |
| 2. CONCLUSIONS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION..... | 8 |
| 2.1. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B..... | 8 |
| 2.2. Eléments d'information..... | 9 |
| 3. INFORMATIONS GENERALES..... | 10 |
| 3.1. Immeuble bâti objet de la mission..... | 10 |
| 3.2. Intervenants..... | 10 |
| 3.3. Opérateur(s) de repérage..... | 10 |
| 4. DESCRIPTION DE LA MISSION D'EVALUATION..... | 11 |
| 4.1. Textes réglementaires..... | 11 |
| 4.2. Méthodologie de la mission..... | 11 |
| 5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE..... | 12 |
| 5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite..... | 12 |
| 6. ANNEXES..... | 13 |
| 6.1. Photos..... | 13 |
| 6.2. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B..... | 15 |
| 6.3. Attestation d'assurance..... | 27 |
| 6.4. Certificat de compétence..... | 28 |

1. RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION

1.1. Evaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

| Localisation | Composant | Matériau ou produit | Description | Observation | État de conservation |
|--|-------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| DDFIP MARMANDE / Toiture Chaufferie | Plaque plane | Plaque | fibre-ciment, gris(e), chapeau d'ancienne gaine de ventilation. Inspection Visuelle n°10 (IV10). | Inspection Visuelle n°10 (IV10). Plaque déposée au sol. | EP |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Courrier | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, Inspection Visuelle n°2 (IV2). | Inspection Visuelle n°2 (IV2). | EP |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Archives | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, vert(e), Inspection Visuelle n°1 (IV1). | Inspection Visuelle n°1 (IV1). | AC1 |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Dégagement Logement 1 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e), Inspection Visuelle n°5 (IV5). | Inspection Visuelle n°5 (IV5). | AC1 |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 2 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en allège. Inspection Visuelle n°3 (IV3). | / | EP |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 2 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte. Inspection Visuelle n°4 (IV4). | Inspection Visuelle n°4 (IV4). | EP |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 4 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, gris(e), Inspection Visuelle n°5 (IV5). | Inspection Visuelle n°5 (IV5). | AC1 |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 4 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte. Inspection Visuelle n°4 (IV4). | Inspection Visuelle n°4 (IV4). | EP |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 4 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en allège. Inspection Visuelle n°3 (IV3). | / | EP |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 5 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte. Inspection Visuelle n°4 (IV4). | Inspection Visuelle n°4 (IV4). | EP |
| DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 5 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en allège. Inspection Visuelle n°3 (IV3). | / | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Palier | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / WC Femmes | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / WC Hommes | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Salle d'Attente | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Caisse | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Contentieux Comptable | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Adjoint | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Recette Rural | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Documentation | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Archives | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Rural | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

| Localisation | Composant | Matériau ou produit | Description | Observation | État de conservation |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| 4 Postes | | | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | | |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau A | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Urbain | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau A+ | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau A+ - 1 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / CSP 2B | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / SAID 1B | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Secteur 1B | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+1 / Open Space | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte (Ceinturage du bâtiment). Inspection Visuelle n°6 (IV6). | Inspection Visuelle n°6 (IV6). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 1 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Palier | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Palier | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / WC Femmes | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / WC Hommes | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 226 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 226 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 224-225 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 224-225 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 223 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 223 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE | Revêtement de | Dalle de sol | cassante, sous revêtement | Inspection Visuelle | EP |

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

| Localisation | Composant | Matériau ou produit | Description | Observation | État de conservation |
|--|-------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| / R+2 / Bureau 222 | sol | | plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | n°8 (IV8). | |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 222 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 220-221 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 220-221 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 2 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 3 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 219 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 219 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 218 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 218 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 217 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 217 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 216 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 216 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 215 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 215 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Accueil Classe Primaire | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Classe A | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Classe A | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Classe B | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

| Localisation | Composant | Matériau ou produit | Description | Observation | État de conservation |
|---|-------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Classe B | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Accueil Téléprocédures | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Accueil Téléprocédures | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 211 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 211 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 210 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 210 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 209 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 209 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 208 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 208 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 207 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 207 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 206 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 206 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 205 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 205 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 204 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 204 | Mur | Revêtement dur | fibre-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 203 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |

Évaluation des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste B

| Localisation | Composant | Matériau ou produit | Description | Observation | État de conservation |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 203 | Mur | Revêtement dur | fibres-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 202 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 202 | Mur | Revêtement dur | fibres-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 201 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 201 | Mur | Revêtement dur | fibres-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 200 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 200 | Mur | Revêtement dur | fibres-ciment, gris(e), en imposte, ceinturage du bâtiment. Inspection Visuelle n°7 (IV7). | Inspection Visuelle n°7 (IV7). | EP |
| DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 4 | Revêtement de sol | Dalle de sol | cassante, sous revêtement plastique collé. Inspection Visuelle n°8 (IV8). | Inspection Visuelle n°8 (IV8). | EP |

1.2. Obligation d'information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

2. CONCLUSIONS DE L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION

2.1. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder à :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation *évaluation périodique (EP)* :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste à :

- contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le(s) cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- rechercher, le(s) cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Pour les zones homogènes ayant obtenu la recommandation «action corrective de premier niveau (AC1)»

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) contenant de l'amiante et l'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le(s) cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de l'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage

répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Il fait également procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air à l'issue du déconfinement qui doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

2.2. Eléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Remarque(s) complémentaire(s):

Le présent rapport est un complément au Dossier Technique Amiante DT/05/AM/4978 réalisé le 10 Février 2005 par Mr Dominique TROUBAT du Cabinet CENTREX suite à des modifications des locaux (notamment dénominations des pièces) mais aussi repérage de matériaux supplémentaires contenant de l'amiante.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse: DDFIP MARMANDE
4 rue Sallefranque
47200 MARMANDE

| Bâtiment | Fonction principale | Classement | Date du permis de construire ou année de construction | Année de réhabilitation ou description des modifications : |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|
| DDFIP MARMANDE | Bureaux | Immeuble de travail <= 300 personnes | non communiqué | Non communiquée(s). |

Le repérage porte exclusivement sur les parties de bâtiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe Parties d'immeubles bâti visitées

3.2. Intervenants

| Partie prenante | Société | Adresse | Coordonnées |
|---------------------------|--|---|---|
| Commanditaire du repérage | DDFIP Mme BEATRICE CALDEROLA | 1 PLACE DES JACOBINS 47916 AGEN CEDEX 9 | 05 53 69 17 10 06 59 71 69 03 beatrice.calderola@dgfip.finan ces.gouv.fr |
| Propriétaire | DDFIP | 1 PLACE DES JACOBINS 47916 AGEN CEDEX 9 | / |
| Accompagnateur | DDFIP Mme Ghislaine ROMAGNOLI - Chargée de mission | 1 PLACE DES JACOBINS 47000 AGEN | / |

3.3. Opérateur(s) de repérage

| Société | Nom | Organisme de certification | N° de certification* | Date d'obtention de la certification | Date de validité de la certification |
|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| BUREAU VERITAS EXPLOITATION 790 184 675 00268 | Thibault Deschamps | BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS | 9643079 | 05/05/2020 | 04/05/2027 |

4. DESCRIPTION DE LA MISSION D'EVALUATION

Ce rapport est établi dans le cadre de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, contenant de l'amiante.

La mission d'évaluation de l'état de conservation ne s'applique qu'aux produits et matériaux listés au chapitre « RESULTATS DE L'EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION », ayant précédemment fait l'objet d'un repérage amiante.

Le présent rapport ne correspond en aucun cas, et ne peut se substituer, à un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante tels qu'exigés par les articles R1334-15 à 19 du Code de la Santé Publique.

4.1. Textes réglementaires

Code de la Santé Publique : article R1334-23, 1° de l'article R1334-27 et 28, alinéa II de l'article R1334-29-3

Parties relatives à l'évaluation de l'état de conservation de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

Parties relatives à l'évaluation de l'état de conservation de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et au risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013

4.2. Méthodologie de la mission

L'opérateur de repérage évalue par zone homogène :

l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante, identifiés lors de repérages antérieurs,

l'état de conservation ainsi que les risques de dégradation liés à l'environnement dans les conditions d'utilisation de la zone, des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de l'amiante identifiés lors de repérages antérieurs.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date(s) du repérage : le 06/11/2018

5.1. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :

| Références rapport de repérage | Date rapport | Auteur rapport | Objet du repérage | Principales conclusions |
|--------------------------------|--------------|---|--|--|
| 331 049 | 21/10/1998 | Mr Thierry CLERC - APAVE | Recensement et diagnostic des flocages, calorifugeages et des faux-plafonds prévus par les Décrets 96-97 et 97-855 relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les constructions. | Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| DT/05/AM/4978 | 10/02/2005 | Mr Dominique TROUBAT - CABINET CENTREX | DTA | Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| 182821 | 29/05/2015 | Mr Wilfried PIQUE - QUALICONULT IMMOBILIER | Repérage avant travaux | Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| 7055005 | 18/12/2017 | Mr Pierre-Yves SOUCHU - BUREAU VERITAS EXPLOITATION | Rapport de stratégie et de mesure de l'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis - Code de la Santé Publique. | Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| 7192095 | 10/09/2018 | Mr Thibault DESCHAMPS - BUREAU VERITAS EXPLOITATION | Repérage avant travaux | Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| 7192128 | 10/09/2018 | Mr Thibault DESCHAMPS - BUREAU VERITAS EXPLOITATION | Repérage avant travaux | Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante |
| 7213575 | 13/11/2018 | Mr Thibault DESCHAMPS - BUREAU VERITAS EXPLOITATION | Mise à jour du DTA | Présence de matériau ou produit contenant de l'amiante |

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

Autres documents :

| Titre | Référence | Type Document |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| Plans des niveaux du bâtiment | - | Plan |

6. ANNEXES

6.1. Photos



Déclaré - : DDFIP MARMANDE / Toiture Chaufferie - Plaque -
EP- (Présence d'amiante)



Déclaré - : DDFIP MARMANDE / RDC / Courrier - Dalle de sol
- EP- (Présence d'amiante)



Déclaré - : DDFIP MARMANDE / RDC / Archives - Dalle de sol
- AC1- (Présence d'amiante)



Déclaré - : DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 2 - Revêtement
dur - EP- (Présence d'amiante)



Déclaré - : DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 2 - Revêtement
dur - EP- (Présence d'amiante)




Déclaré - : DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 4 - Dalle de sol -
AC1- (Présence d'amiante)



Déclaré - : DDFIP MARMANDE / R+1 / Documentation -
Revêtement dur - EP- (Présence d'amiante)



Déclaré - : DDFIP MARMANDE / R+1 / Documentation -
Revêtement dur - EP- (Présence d'amiante)

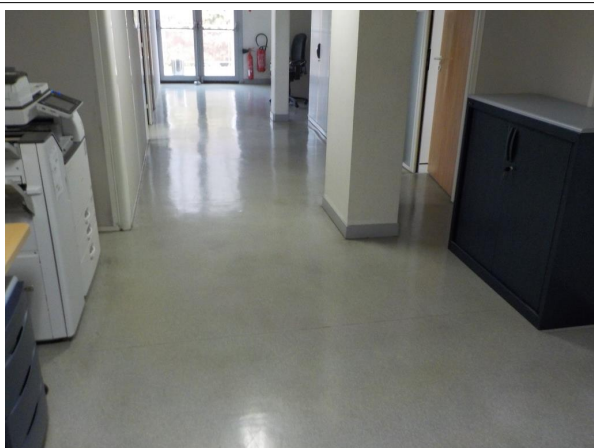


Déclaré - : DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 1 - Dalle
de sol - EP- (Présence d'amiante)



6.2. Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B


| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol | |
|---|--|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / RDC / Dégagement Logement 1, DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 4 |
| Destination déclarée du local | PIÈCE 4 ET DÉGAGEMENT LOGEMENT |

| Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol | Conclusion : en fonction des résultats |
|--|--|
| Score AC1 | Action corrective de premier niveau |

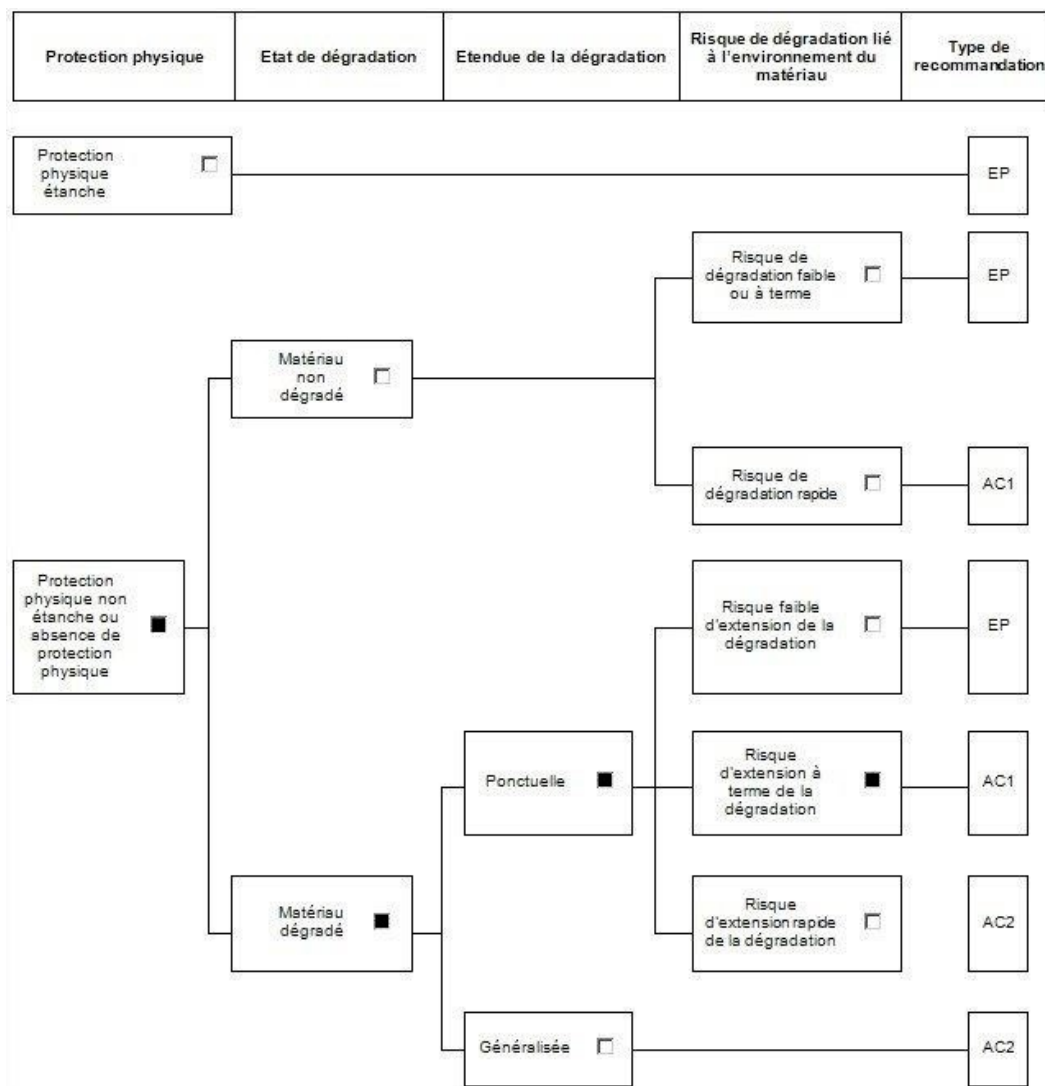


| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Revêtement dur | |
|---|--|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 2, DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 4, DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 5 |
| Destination déclarée du local | PIÈCES 2, 4 ET 5 |

| Résultat de la grille d'évaluation du Revêtement dur | Conclusion : en fonction des résultats |
|--|--|
| Score EP | Evaluation périodique |

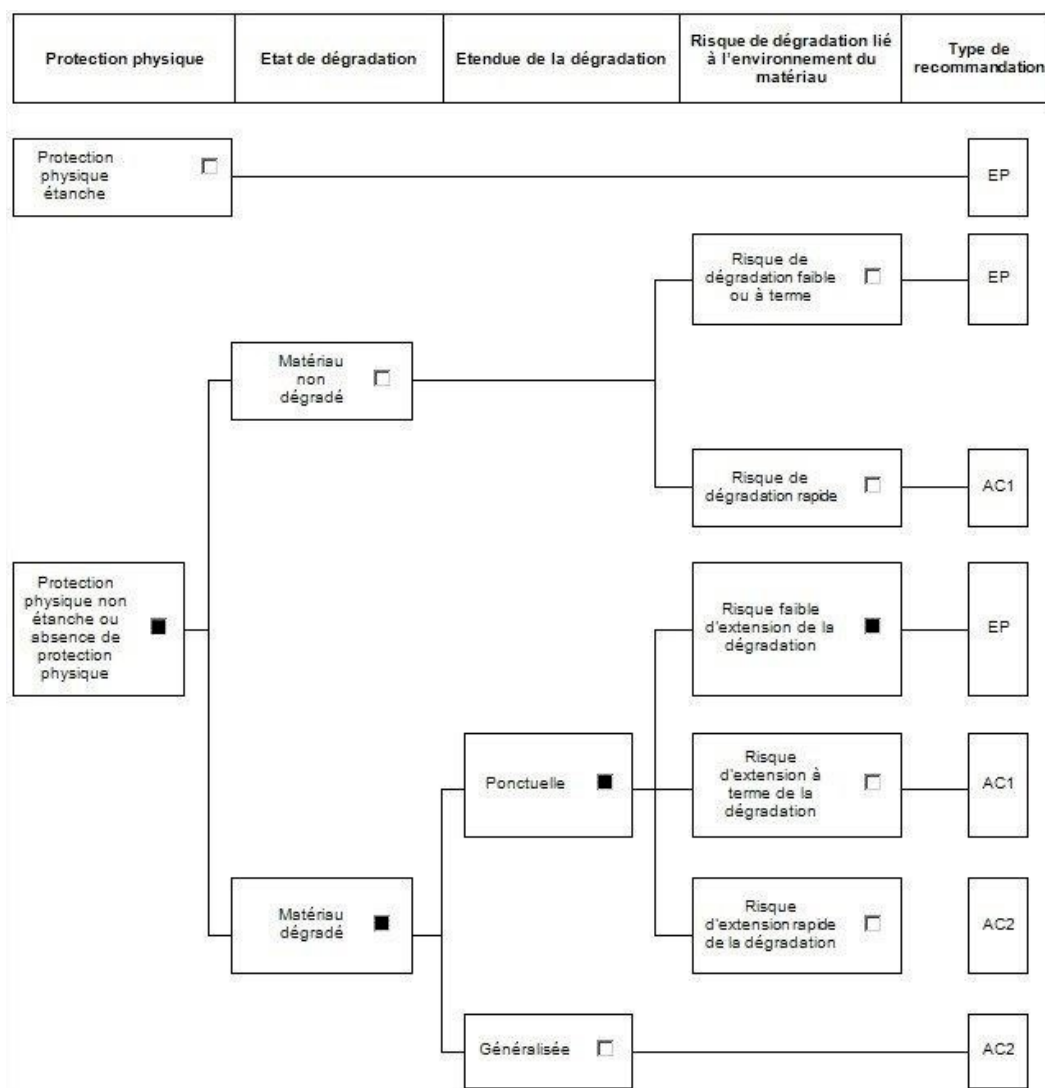


| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Revêtement dur | |
|---|--|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 2, DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 4, DDFIP MARMANDE / RDC / Pièce 5 |
| Destination déclarée du local | PIÈCES 2, 4 ET 5 |

| Résultat de la grille d'évaluation du Revêtement dur | Conclusion : en fonction des résultats |
|--|--|
| Score EP | Evaluation périodique |

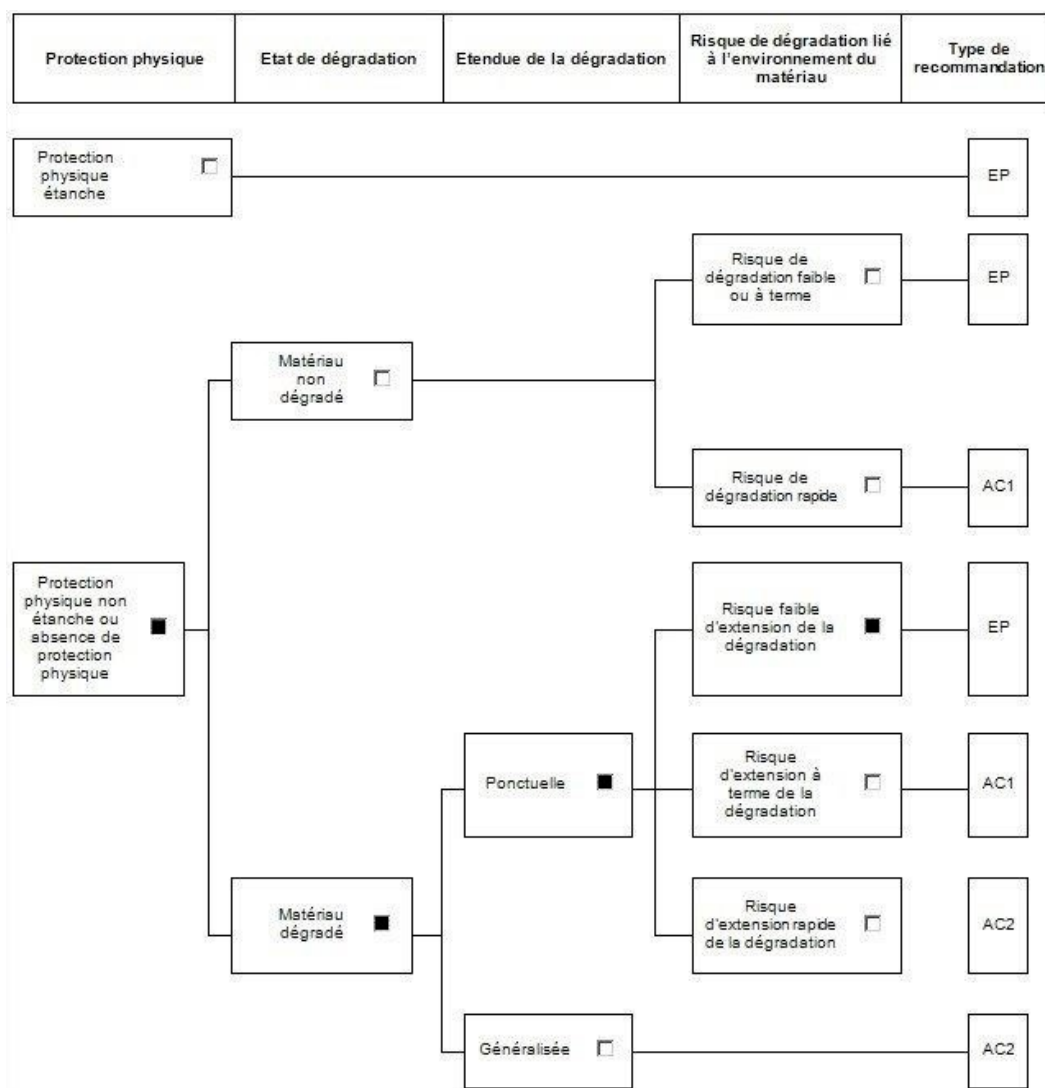


| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Revêtement dur | |
|---|--|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / R+1 / Archives, DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau A, DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau A+, DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau A+ - 1, DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Adjoint, DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Contentieux Comptable, DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Recette Rural, DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Rural 4 Postes, DDFIP MARMANDE / R+1 / Bureau Urbain, DDFIP MARMANDE / R+1 / Caisse, DDFIP MARMANDE / R+1 / CSP 2B, DDFIP MARMANDE / R+1 / Documentation, DDFIP MARMANDE / R+1 / Open Space, DDFIP MARMANDE / R+1 / Palier, DDFIP MARMANDE / R+1 / SAID 1B, DDFIP MARMANDE / R+1 / Salle d'Attente, DDFIP MARMANDE / R+1 / Secteur 1B, DDFIP MARMANDE / R+1 / WC Femmes, DDFIP MARMANDE / R+1 / WC Hommes |
| Destination déclarée du local | LOCAUX DU R+1 |
| Résultat de la grille d'évaluation du Revêtement dur | Conclusion : en fonction des résultats |
| Score EP | Evaluation périodique |

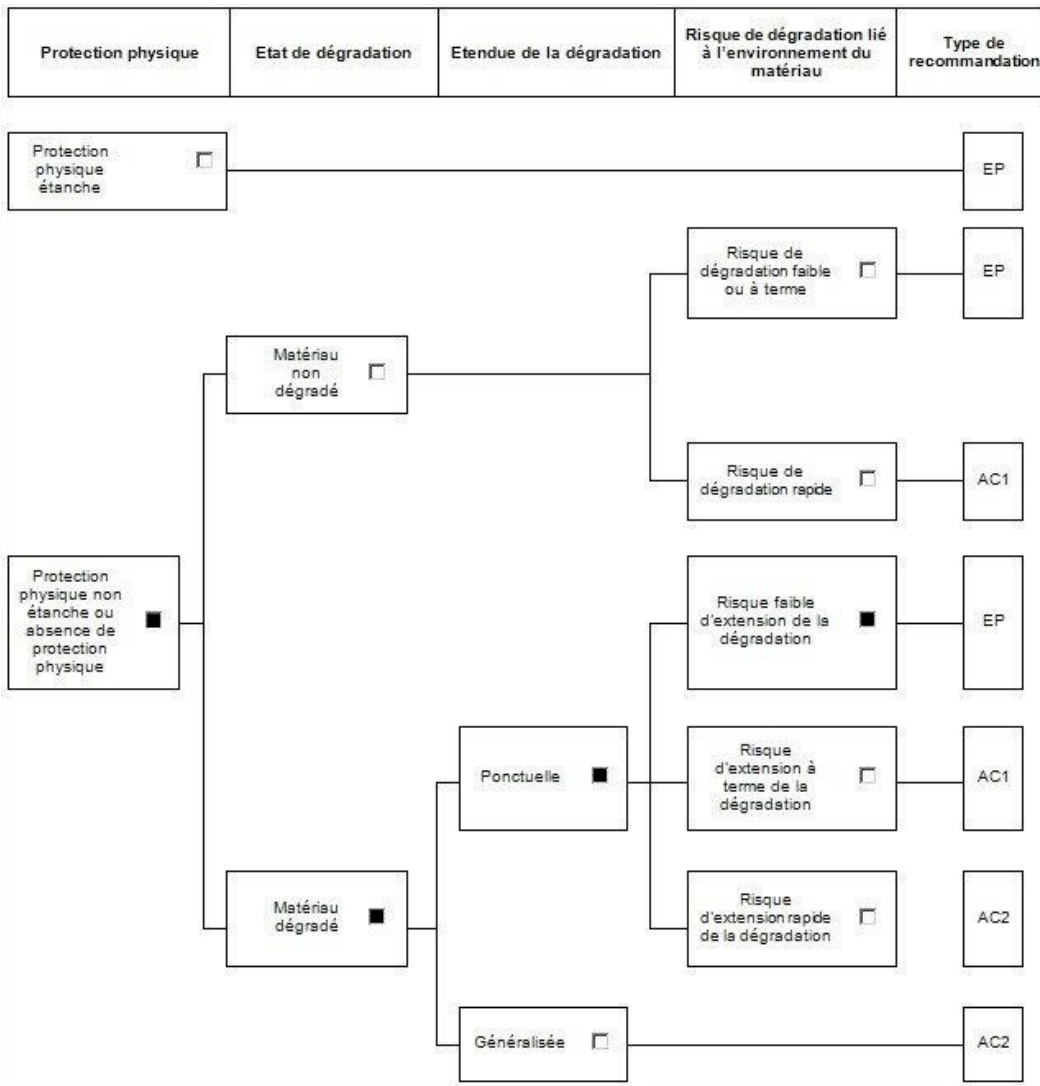


| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Plaque | |
|---|-------------------------------------|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / Toiture Chaufferie |
| Destination déclarée du local | TOITURE CHAUFFERIE |

| Résultat de la grille d'évaluation du Plaque | Conclusion : en fonction des résultats |
|--|--|
| Score EP | Evaluation périodique |


| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|

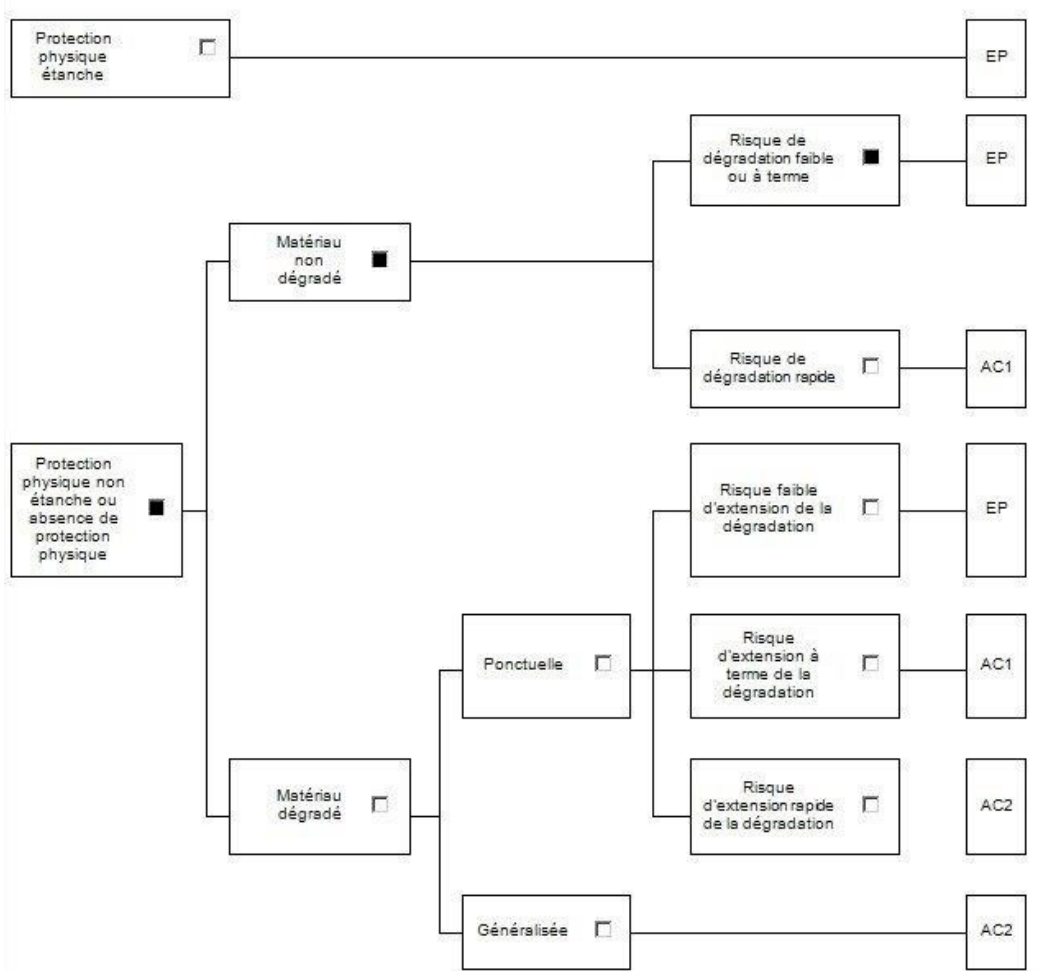

| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Revêtement dur | |
|---|--|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / R+2 / Accueil Téléprocédures, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 200, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 201, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 202, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 203, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 204, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 205, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 206, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 207, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 208, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 209, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 210, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 211, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 215, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 216, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 217, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 218, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 219, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 220-221, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 222, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 224-225, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 226, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 223, DDFIP MARMANDE / R+2 / Classe A, DDFIP MARMANDE / R+2 / Classe B, DDFIP MARMANDE / R+2 / Palier, DDFIP MARMANDE / R+2 / WC Femmes, DDFIP MARMANDE / R+2 / WC Hommes |
| Destination déclarée du local | LOCAUX DU R+2 |
| Résultat de la grille d'évaluation du Revêtement dur | Conclusion : en fonction des résultats |
| Score EP | Evaluation périodique |

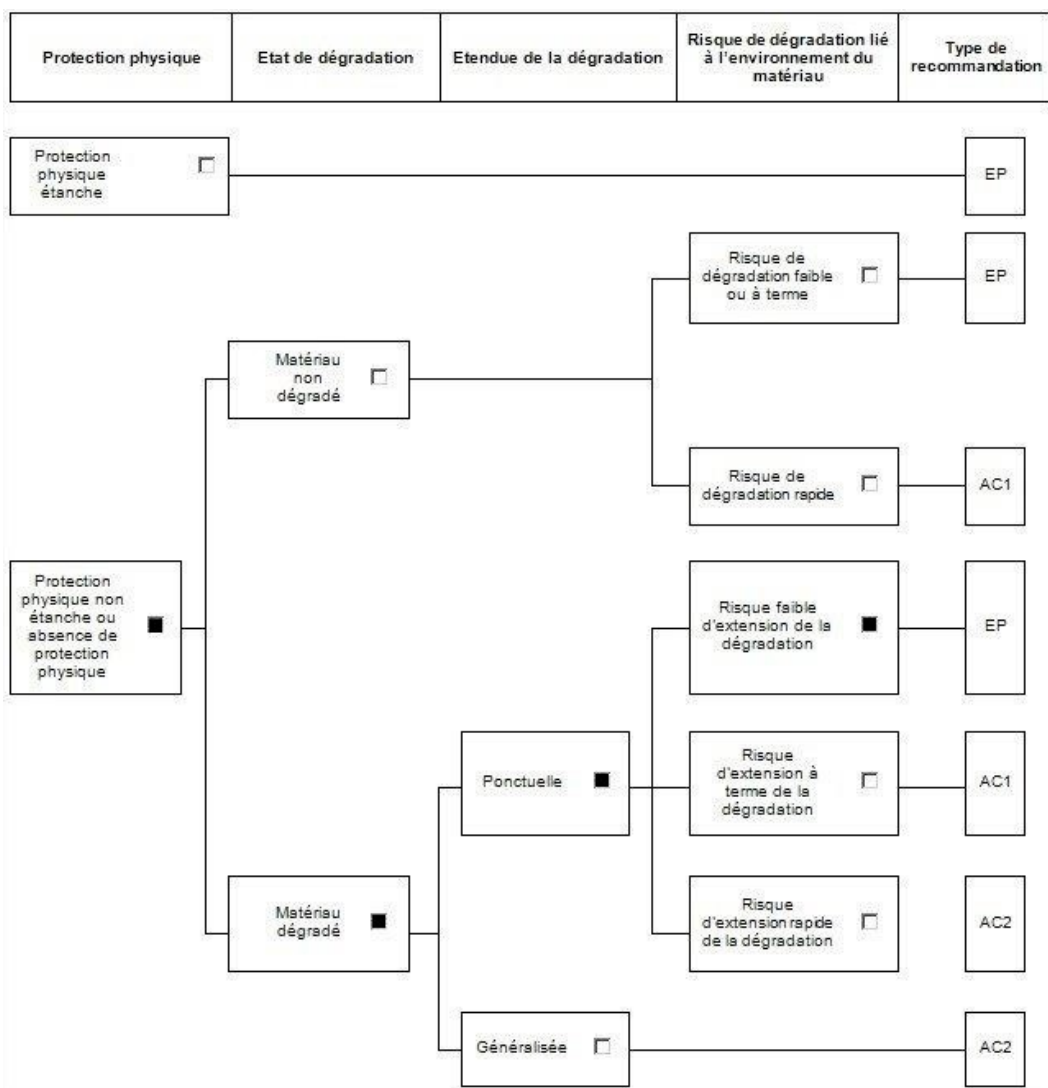


| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol | |
|---|--|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / R+2 / Accueil Classe Primaire, DDFIP MARMANDE / R+2 / Accueil Téléprocédures, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 200, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 201, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 202, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 203, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 204, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 205, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 206, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 207, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 208, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 209, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 210, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 211, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 215, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 216, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 217, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 218, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 219, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 220-221, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 222, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 224-225, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 226, DDFIP MARMANDE / R+2 / Bureau 223, DDFIP MARMANDE / R+2 / Classe A, DDFIP MARMANDE / R+2 / Classe B, DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 1, DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 2, DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 3, DDFIP MARMANDE / R+2 / Dégagement 4, DDFIP MARMANDE / R+2 / Palier |
| Destination déclarée du local | LOCAUX DU R+2 |
| Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol | Conclusion : en fonction des résultats |
| Score EP | Evaluation périodique |

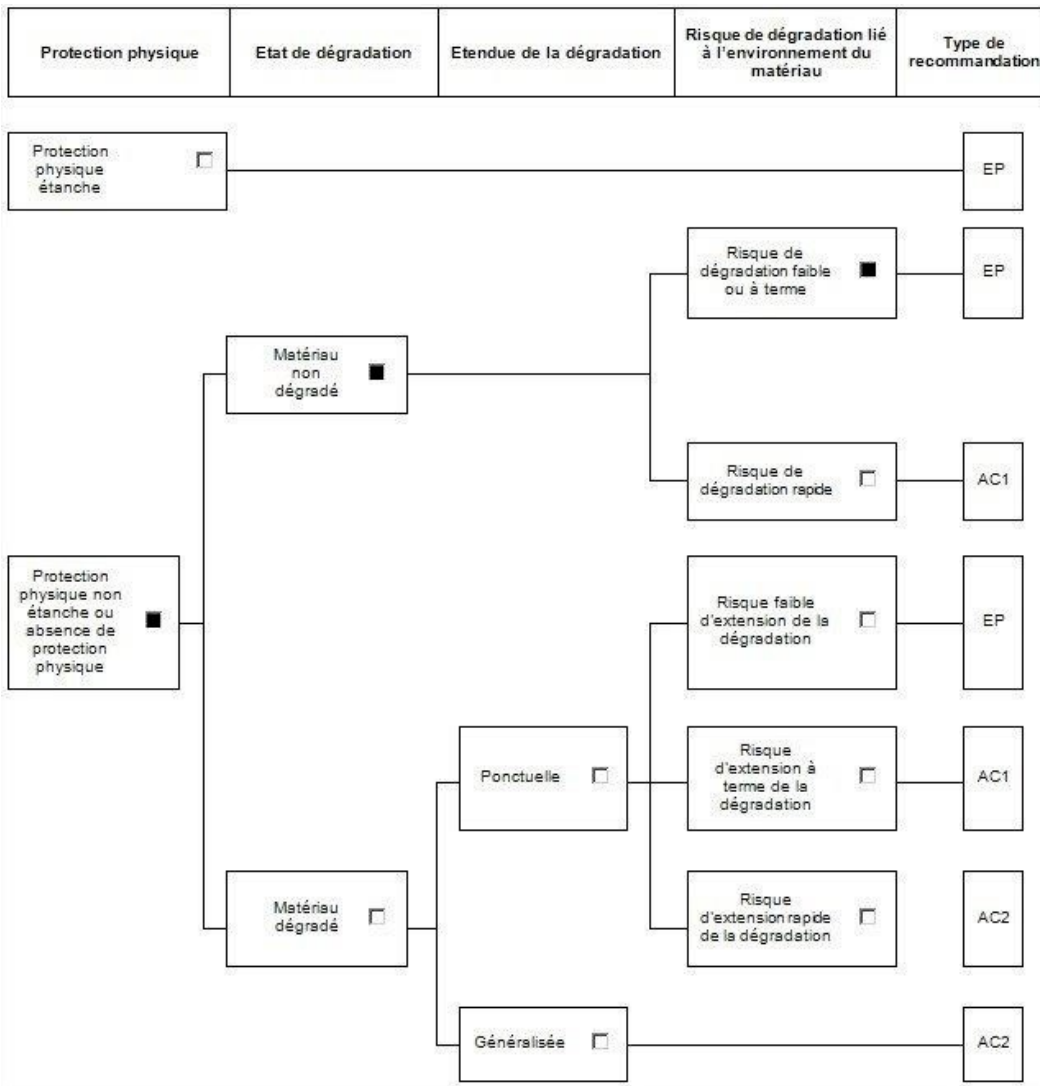

| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol | |
|---|---------------------------------|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / RDC / Courrier |
| Destination déclarée du local | COURRIER |

| Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol | Conclusion : en fonction des résultats |
|--|--|
| Score EP | Evaluation périodique |


| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|

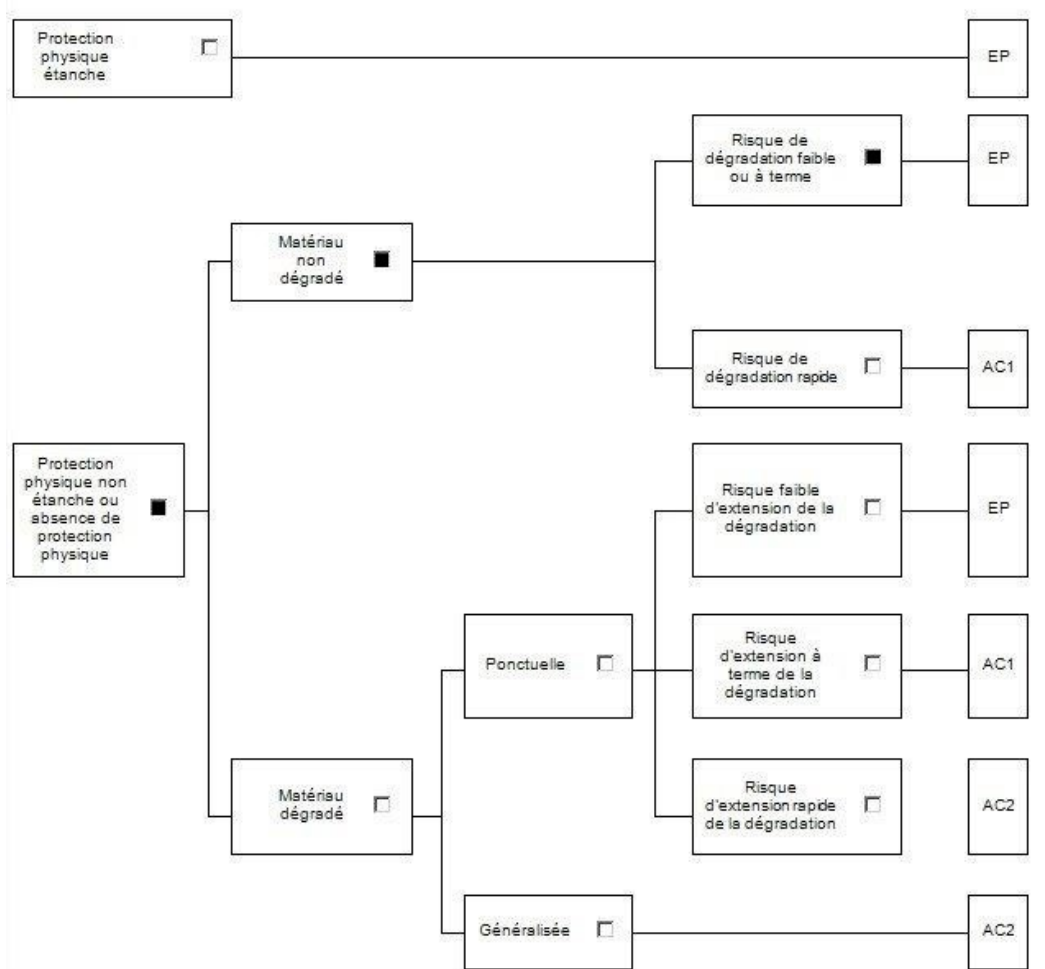

| Grille d'évaluation de l'état de conservation de Dalle de sol | |
|---|---------------------------------|
| N° de dossier | 16204166/S8/3 |
| Date de l'évaluation | 21/09/2022 |
| Bâtiment | DDFIP MARMANDE |
| Local ou zone homogène | DDFIP MARMANDE / RDC / Archives |
| Destination déclarée du local | ARCHIVES |

| Résultat de la grille d'évaluation du Dalle de sol | Conclusion : en fonction des résultats |
|--|--|
| Score AC1 | Action corrective de premier niveau |

| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|

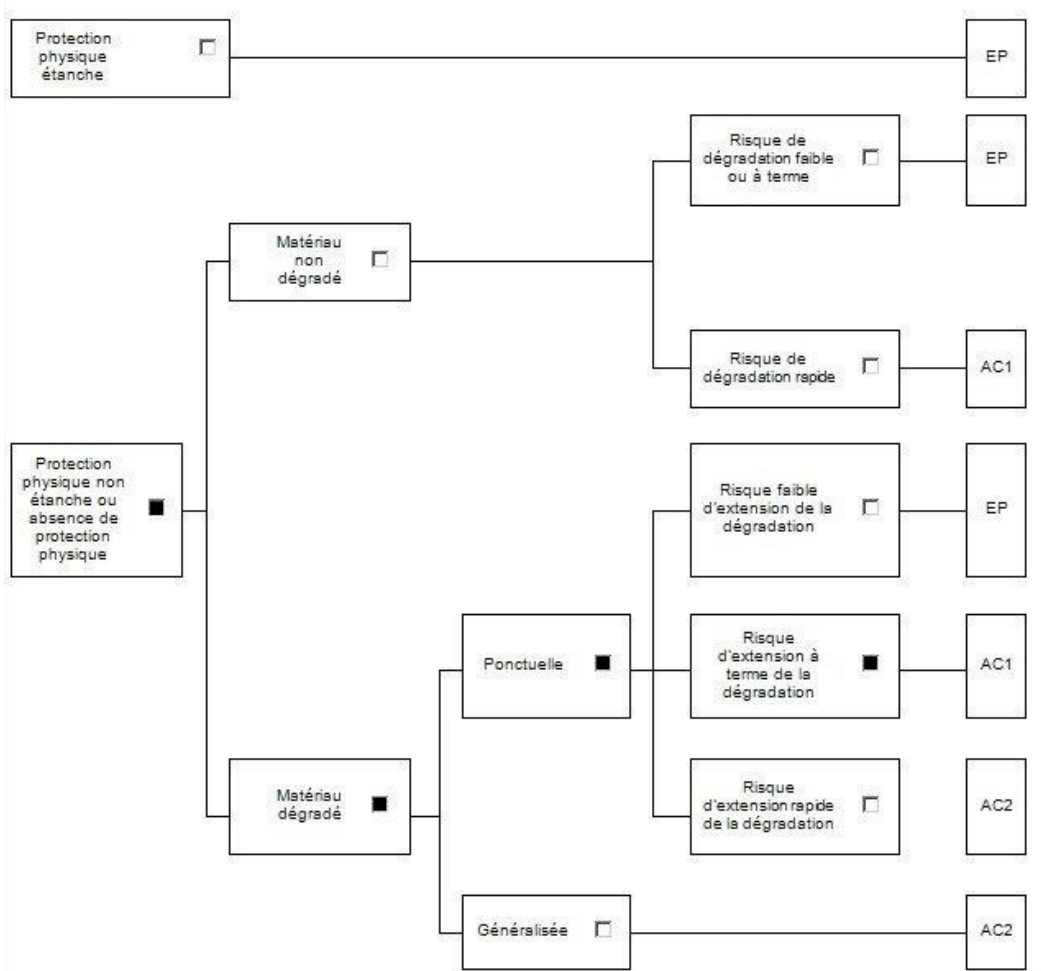

6.3. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Triangle
92800 Puteaux

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
8 Cours du Triangle 92800 Puteaux

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incombent à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité,
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (décret 2011-610 du 31 mars 2011) y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière
 - ERP
 - Neuf
- Mise à jour du DPE,

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Domänen 11-27
50668 Cologne
Allemagne

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel : +33(0)1 40 67 42 42
Fax : +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Domänen 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic mûrle (DDT),
- Etat parasitaire et diagnostic mûrle (hors DDT),
- Diagnostic Plomb avant / après travaux,
- Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
- Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
- Etat des lieux,
- Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
- Millièmes de copropriété,
- Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
- Sécurité piscine,
- Diagnostic technique Loi SRU,
- Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public,
- Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb.

3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.

4) Conseil en performance énergétique.

5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.

6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

La présente attestation valable du 01/01/2022 au 31/12/2022 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 21 décembre 2021

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 75009 Paris
Tel : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512 Z

6.4. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat
Attribué à
DESCHAMPS Thibault

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

| | Références des arrêtés | Date de Certification originale | Validité du Certificat* |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Termites métropole | Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 16/01/2022 | 15/01/2029 |
| Amiante sans mention | Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 05/05/2020 | 04/05/2027 |
| Amiante avec mention | Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 05/05/2020 | 04/05/2027 |
| Electricité | Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification | 03/04/2017 | 02/04/2022 |
| Gaz | Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification | 15/03/2018 | 14/03/2023 |

Date : 14/12/2021

Numéro de certificat : 9643079

Laurent Croguennec, Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l'Arche, 9 cours du Triangle 92937 Paris-la-Défense CEDEX



