

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 040120 - AMIANTE  
Date du repérage : 07/01/2020

### Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires	La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.
Norme(s) utilisée(s)	Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

### Immeuble bâti visité

Adresse	Rue : ..... <b>Rue Tournon</b> Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: <b>Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro Néant,</b> Code postal, ville : . <b>75006 PARIS 06</b> <b>Section cadastrale AJ, Parcelle numéro 13,</b>
Périmètre de repérage :	..... <b>Façades Nord, Sud, et Ouest de la Cour Chevalier, 2 cages d'escaliers donnant sur la cour ainsi que les logements du retour de la façade ouest.</b>
Type de logement : Fonction principale du bâtiment : Date de construction :	..... <b>Néant</b> ..... <b>Autres</b> ..... <b>&gt; 1997</b>

### Le propriétaire et le donneur d'ordre

Le(s) propriétaire(s) :	Nom et prénom : ... <b>PREFECTURE DE POLICE - DFCPP</b> Adresse : ..... <b>Bureau du budget spécial - Cellules factures</b> <b>9 Boulevard du Palais</b> <b>TSA 74444</b> <b>75095 PARIS cedex 04</b>
Le donneur d'ordre	Nom et prénom : ... <b>PREFECTURE DE POLICE - DFCPP</b> Adresse : ..... <b>Bureau du budget spécial - Cellules factures</b> <b>9 Boulevard du Palais</b> <b>TSA 74444</b> <b>75095 PARIS cedex 04</b>

### Le(s) signataire(s)

	NOM Prénom	Fonction	Organisme certification	Détail de la certification
Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ----- Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport	MORCANT Céline	Opérateur de repérage	GINGER CATED 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT	Obtention : 11/10/2017 Échéance : 10/10/2022 N° de certification : 1763

Raison sociale de l'entreprise : **BDMESURES** (Numéro SIRET : **43402570600020**)  
Adresse : **8 passage Dagorno, 75020 PARIS**  
Désignation de la compagnie d'assurance : **MMA Entreprise**  
Numéro de police et date de validité : **111410068 / 30/06/2020**

### Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 17/01/2020, remis au propriétaire le 17/01/2020
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses



## Sommaire

- 1 Les conclusions**
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses**
- 3 La mission de repérage**
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
    - 3.2.1 L'intitulé de la mission
    - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
    - 3.2.3 L'objectif de la mission
    - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
    - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
    - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage**
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Conclusion détaillé du repérage**
  - 5.1 Liste des produits et matériaux présentées par catégorie
  - 5.2 Récapitulatif zone par zone
- 6 Signatures**
- 7 Annexes**

## 1. – Les conclusions

**1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante. (Détailé en partie 5 du présent rapport)**

**1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :**

Localisation	Parties du local	Raison
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 1er / 2ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Rez-de-chaussée et entresol, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 111, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 211, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 311, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement	Plafond	Présence d'un doublage non démontable - Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	Coffrage bois soubassement	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	Coffrage plâtre sous fenêtre	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 111, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 211, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 311	Mur doublé	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive
Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 111, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 211, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 311, Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement	Sol parquet	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

## 2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

**Raison sociale et nom de l'entreprise :** ... EURO-Services-LABO

**Adresse :** ..... Z.I. Léa Park - Bât A - CS 30012 - 122, rue Marcel Hartmann 94853 IVRY  
SUR SEINE Cedex

**Numéro de l'accréditation Cofrac :** ..... 1-6711

## 3. – La mission de repérage

### 3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

### 3.2 Le cadre de la mission

#### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux».

#### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis.

#### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de l'amiante situés dans la zone impactée par les travaux.»

Des listes de matériaux pouvant contenir de l'amiante sont définies de façon non exhaustive dans l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

#### 3.2.4 Le programme de repérage

Le programme de repérage est défini par 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 et l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017

**Extrait de l'annexe A de la norme NF X 46-020 d'Août 2017 (liste non exhaustive)**

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	Plaques ondulées et planes
	Ardoises, bardeaux bitumineux
	Éléments associés à la toiture
	Éléments sous toiture
	Étanchéité de toiture terrasse
2 - Parois verticales extérieures et Façades	Fenêtres de toit, lanternaux, verrières
	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
	Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage
	Façades lourdes y compris poteaux
	Menuiseries extérieures
3 - Parois verticales intérieures	Éléments associés aux façades
	Murs et cloisons maçonnés
	Poteaux
	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)
	Gaines et coffres verticaux
4 - Plafonds et faux plafonds	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres
	Plafonds
	Poutres et charpentes
	Poutres et charpentes
5 - Planchers et planchers techniques	Gaines et coffres horizontaux
	Faux plafonds
	Suspentes et contrevents
	Revêtements de sols
	Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)
6 - Conduits et accessoires intérieurs	Clapets / volets coupe-feu
	Vide-ordures
	Portes et cloisons palières
	parois des équipements
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	



	Matériels en machinerie
8 - Équipements divers et accessoires	Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes
	Convecteurs et radiateurs électriques
	fusibles à broche
	canalisations électriques préfabriquées
	Coffres-forts
	Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
	Jardinières, bac à sable incendie
9 - Fondations et soubassements	Étanchéité des murs enterrés
	Parois verticales et horizontales enterrées
	Conduits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	Conduits, Siphons
	Voiries
	Espaces sportifs
	Aménagements extérieurs

### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction	Partie du composant ayant été inspecté (Description)	Sur demande ou sur information
Néant	-	

### 3.2.6 Le périmètre de repérage

Descriptif des travaux :

**Cour Chevalier - Façade Nord; Cour Chevalier - Façade Sud; Cour Chevalier - Façade Ouest; Cour Chevalier - Façade Ouest (retour); Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 1er / 2ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Rez-de-chaussée et entresol; Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 111; Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 211; Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 311; Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement : Reprise des fissures en façade**

Descriptif des pièces visitées

**Cour Chevalier - Façade Nord  
Cour Chevalier - Façade Sud  
Cour Chevalier - Façade Ouest  
Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)  
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée  
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol  
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 1er / 2ème  
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème**

**Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée  
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol  
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème  
Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème  
Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Rez-de-chaussée et entresol  
Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 111  
Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 211  
Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Appartement 311  
Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement**

Localisation	Description
Néant	-

## 4. - Conditions de réalisation du repérage

#### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	DTA - établi par EDM - 28/06/2006
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	oui

Observations :

Néant

#### 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 29/11/2019

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 07/01/2020

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

#### 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017.

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	X	-
Vide sanitaire accessible			X
Combles ou toiture accessibles et visitables			X

#### 4.4 Plan et procédures de prélèvements

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

### 5. - Conclusion détaillé du repérage




#### 5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie



Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

##### 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités

Sans objet

##### 2 - Parois verticales extérieures et Façades

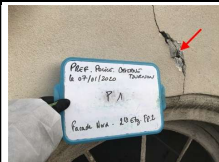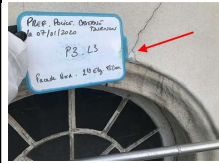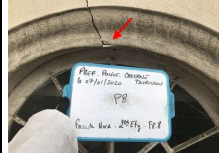ZPSO-014 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade Nord
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Nord	1	Identifiant: ZPSO-014-P001 Description: Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 2	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P001	
	2	Identifiant: ZPSO-014-P003 Description: Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 4	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P003	
	3	Identifiant: ZPSO-014-P008 Description: Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P008	



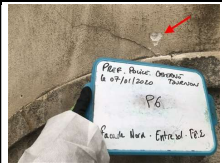
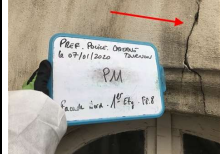
4	<u>Identifiant:</u> ZPSO-014-P006 <u>Description:</u> Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 2	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P006	
5	<u>Identifiant:</u> ZPSO-014-P011 <u>Description:</u> Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P011	

## ZPSO-015 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Niveau : Cour Chevalier

### 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Pièces : Façade Nord

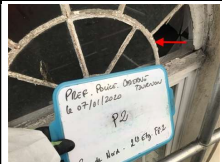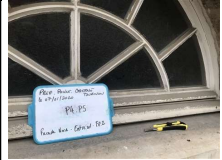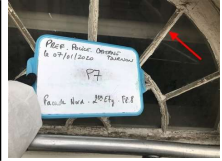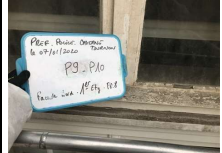
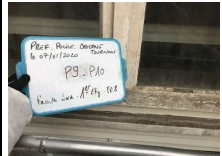
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Nord	1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-015-P002 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 2	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P002	
	2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-015-P004 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenêtre 2	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P004	
	3	<u>Identifiant:</u> ZPSO-015-P007 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P007	
	4	<u>Identifiant:</u> ZPSO-015-P009 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P009	



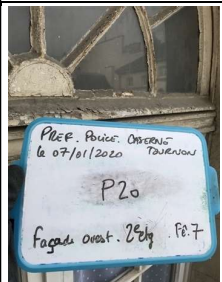
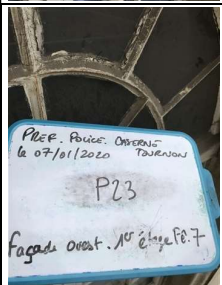
## ZPSO-016 : Peinture décorative






Niveau : Cour Chevalier






### 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Pièces : Façade Nord



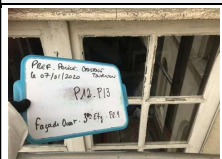

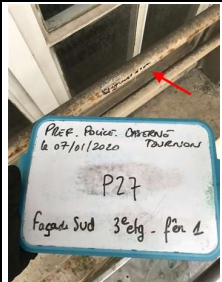
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Nord	1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-016-P005 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 2	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P005	
	2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-016-P010 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Nord	P010	






ZPSO-017 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures					Pièces : Façade Ouest
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Ouest	1	Identifiant: ZPSO-017-P012 Description: Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P012	
	2	Identifiant: ZPSO-017-P015 Description: Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P015	
	3	Identifiant: ZPSO-017-P020 Description: Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 7	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P020	
	4	Identifiant: ZPSO-017-P023 Description: Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 7	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P023	

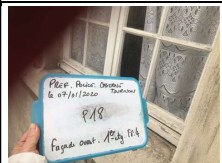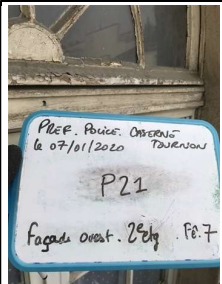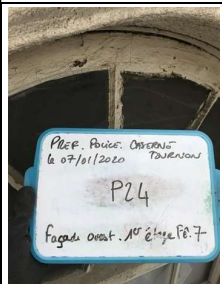ZPSO-018 : Peinture décorative					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures					Pièces : Façade Ouest
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Ouest	1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018-P013 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P013	
	2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018-P016 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P016	
	3	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018-P018 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 4	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P018	
	4	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018-P021 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 7	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P021	
	5	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018-P024 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 7	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P024	

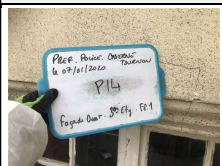
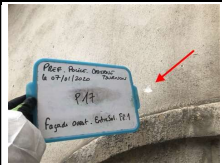
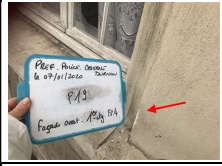
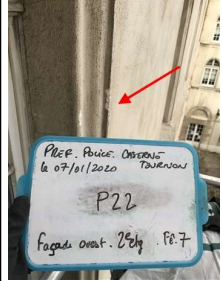
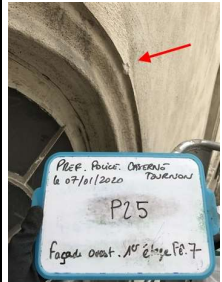
ZPSO-019 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade Ouest
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Ouest	1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019-P014 <u>Description:</u> Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P014	
	2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019-P017 <u>Description:</u> Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P017	
	3	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019-P019 <u>Description:</u> Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 4	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P019	
	4	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019-P022 <u>Description:</u> Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 7	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P022	
	5	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019-P025 <u>Description:</u> Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 7	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest	P025	

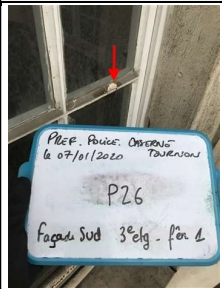
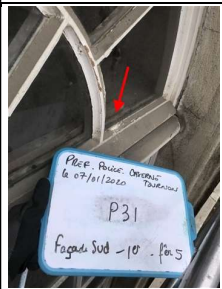
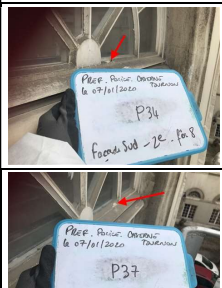



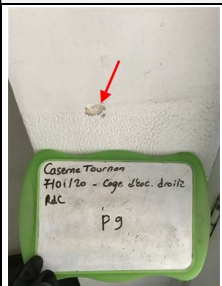
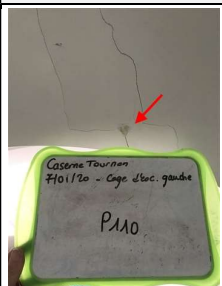
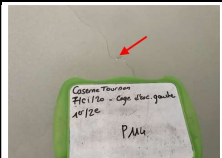
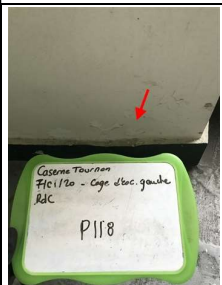
ZPSO-020 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures					Pièces : Façade Sud
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Sud	1	Identifiant: ZPSO-020-P026 Description: Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P026	
	2	Identifiant: ZPSO-020-P031 Description: Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 5	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P031	
	3	Identifiant: ZPSO-020-P034 Description: Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P034	
	4	Identifiant: ZPSO-020-P037 Description: Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P037	
ZPSO-021 : Peinture décorative					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures					Pièces : Façade Sud
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Sud	1	Identifiant: ZPSO-021-P027 Description: Peinture sur garde-corps bois - 3ème étage - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P027	

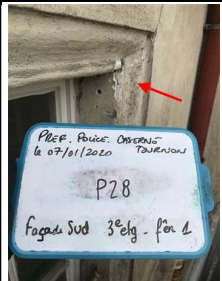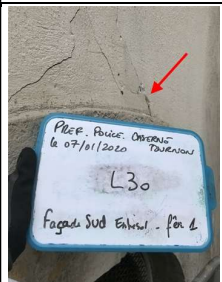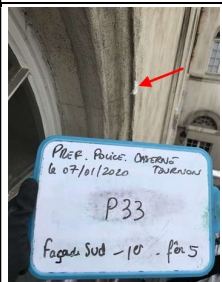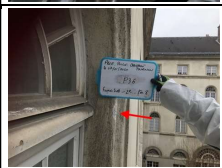ZPSO-022 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade Sud
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Sud	1	Identifiant: ZPSO-022-P028 Description: Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P028	
	2	Identifiant: ZPSO-022-P030 Description: Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P030	
	3	Identifiant: ZPSO-022-P033 Description: Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 5	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P033	
	4	Identifiant: ZPSO-022-P036 Description: Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P036	
	5	Identifiant: ZPSO-022-P038 Description: Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P038	

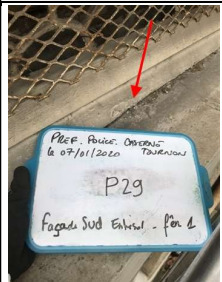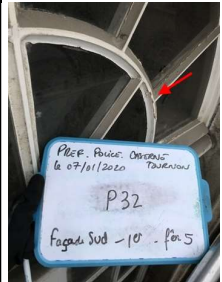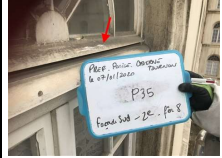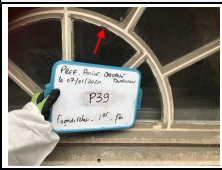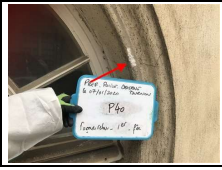


ZPSO-023 : Peinture décorative					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures					Pièces : Façade Sud
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Sud	1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-023-P029 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P029	
	2	<u>Identifiant:</u> ZPSO-023-P032 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 5	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P032	
	3	<u>Identifiant:</u> ZPSO-023-P035 <u>Description:</u> Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 8	Oui Cour Chevalier - Façade Sud	P035	
ZPSO-024 : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures					Pièces : Façade Ouest (retour)
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Ouest (retour)	1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-024-P039 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage sur fenêtre - 1er étage	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)	P039	
ZPSO-025 : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)					Niveau : Cour Chevalier
2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux					Pièces : Façade Ouest (retour)
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Façade Ouest (retour)	1	<u>Identifiant:</u> ZPSO-025-P040 <u>Description:</u> Enduit extérieur - 1er étage	Oui Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)	P040	
3 - Parois verticales intérieures					
ZPSO-001 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					Niveau : Cour Chevalier

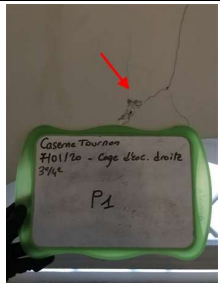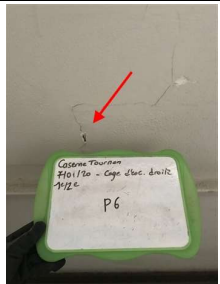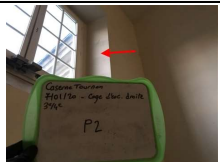
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	1	Identifiant: ZPSO-001-P101 Description: Peinture sur plâtre	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème : Mur C	P101	
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	2	Identifiant: ZPSO-001-P106 Description: Peinture sur plâtre	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol : Mur C	P106	
ZPSO-002 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					Niveau : Cour Chevalier
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	1	Identifiant: ZPSO-002-P102 Description: Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème : Mur C	P102	
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	2	Identifiant: ZPSO-002-P105 Description: Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol : Mur C	P105	

ZPSO-006 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					Niveau : Cour Chevalier
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée	1	Identifiant: ZPSO-006-P109 Description: Peinture sur embrasure pierre	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée : Mur C	P109	
ZPSO-007 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					Niveau : Cour Chevalier
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol, Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème	1	Identifiant: ZPSO-007-P110 Description: Peinture sur plâtre	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème : Mur C	P110	
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	2	Identifiant: ZPSO-007-P114 Description: Peinture sur plâtre	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol : Mur C	P114	
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	3	Identifiant: ZPSO-007-P118 Description: Peinture sur plâtre	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée : Mur C	P118	

ZPSO-008 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					Niveau : Cour Chevalier
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème	1	Identifiant: ZPSO-008-P111 Description: Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème : Mur C	P111	
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	2	Identifiant: ZPSO-008-P115 Description: Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol : Mur C	P115	
ZPSO-011 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)					Niveau : Cour Chevalier
3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	1	Identifiant: ZPSO-011-P119 Description: Peinture sur embrasure plâtre - porte entrée	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée : Mur C	P119	

## 4 - Plafonds et faux plafonds

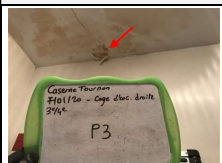ZPSO-003 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)					Niveau : Cour Chevalier
4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	1	Identifiant: ZPSO-003-P103 Description: Peinture sur doublage plâtre au plafond	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème : Plafond	P103	

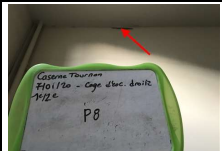

Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	2	Identifiant: ZPSO-003-P108 Description: Peinture sur doublage plâtre au plafond	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol : Plafond	P108	
---	---	--	---	------	---

## ZPSO-010 : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)

Niveau : Cour Chevalier

### 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol

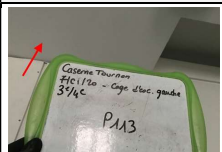
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème	1	Identifiant: ZPSO-010-P113 Description: Peinture sur doublage plâtre au plafond	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème : Sol	P113	
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	2	Identifiant: ZPSO-010-P117 Description: Peinture sur doublage plâtre au plafond	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol : Plafond	P117	

## ZPSO-013 : Panneaux et plaques

Niveau : Cour Chevalier



### 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds





Pièces : Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement

Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement	1	Identifiant: ZPSO-013-P121 Description: Faux-plafond 60x60 - 1997	Oui Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement	P121	

## 5 - Planchers et planchers techniques

ZPSO-004 : Ragréage					Niveau : Cour Chevalier
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo

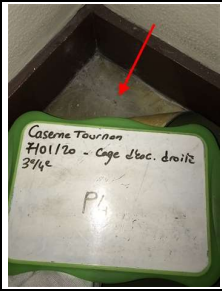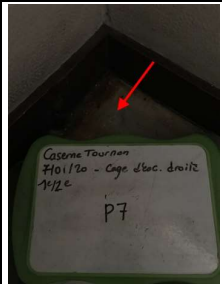Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	1	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-004-P104</p> <p><u>Description:</u> Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois</p>	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème : Sol	P104	
ZPSO-005 : Ragréage					Niveau : Cour Chevalier
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	1	<p><u>Identifiant:</u> ZPSO-005-P107</p> <p><u>Description:</u> Ragréage sous revêtement PVC sur plancher béton</p>	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol : Sol	P107	

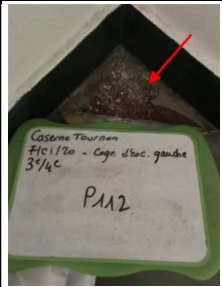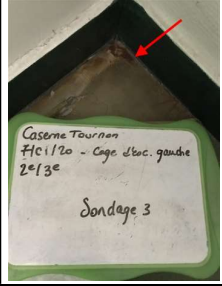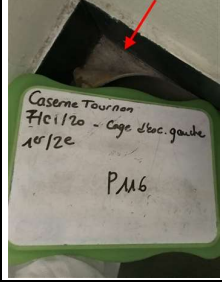ZPSO-009 : Ragréage					Niveau : Cour Chevalier
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème, Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème	1	Identifiant: ZPSO-009-P112 Description: Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème : Sol	P112	
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème	2	Identifiant: ZPSO-009-P112 Description: Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème : Sol	P112	
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	3	Identifiant: ZPSO-009-P116 Description: Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol : Sol	P116	
ZPSO-012 : Peinture de sol					Niveau : Cour Chevalier
5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	1	Identifiant: ZPSO-012-P120 Description: Peinture de sol - sur béton	Oui Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée : Sol	P120	



## 6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

## 7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

## 8 - Équipements divers et accessoires

Sans objet


## 9 - Fondations et soubassements

Sans objet


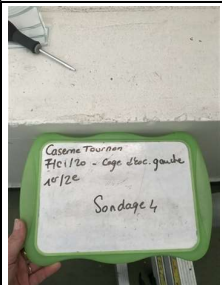
## 10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Août 2017

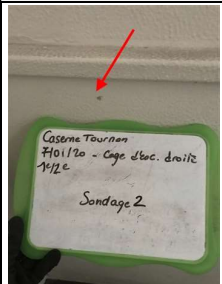ZPSO-026 : -					Niveau : Cour Chevalier
-					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée	1	Identifiant: ZPSO-026 Description: Dalle béton	Aucun prélèvement		
ZPSO-027 : -					Niveau : Cour Chevalier
-					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	1	Identifiant: ZPSO-027 Description: Coffrage bois en soubassement	Aucun prélèvement		


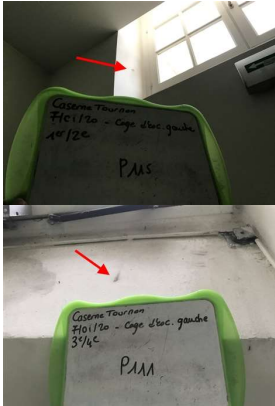




ZPSO-028 : -					Niveau : Cour Chevalier
-					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 1er / 2ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 1er / 2ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	1	Identifiant: ZPSO-028 Description: Coffrage bois sous fenêtre	Aucun prélèvement		
ZPSO-029 : -					Niveau : Cour Chevalier
-					Pièces : Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol
Localisation	n° de sondage	Description	Echantillon	N° Echantillon	Photo
Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	1	Identifiant: ZPSO-029 Description: Coffrage bois en plâtre	Aucun prélèvement		




## 5.2 Récapitulatif zone par zone


Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-001	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol</p> <p><u>Zone</u> : Continue</p> <p><u>Echantillons</u> : P101; P106</p> <p><u>Description</u> : Peinture sur plâtre</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-002	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P102; P105</p> <p><u>Description</u> : Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 
ZPSO-003	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P103; P108</p> <p><u>Description</u> : Peinture sur doublage plâtre au plafond</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-004	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P104</p> <p><u>Description</u> : Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P107</p> <p><u>Description</u> : Ragréage sous revêtement PVC sur plancher béton</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P109</p> <p><u>Description</u> : Peinture sur embrasure pierre</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	



Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-007	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée</p> <p><u>Zone</u> : Continue</p> <p><u>Echantillons</u> : P110; P114; P118</p> <p><u>Description</u> : Peinture sur plâtre</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P111; P115</p> <p><u>Description</u> : Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

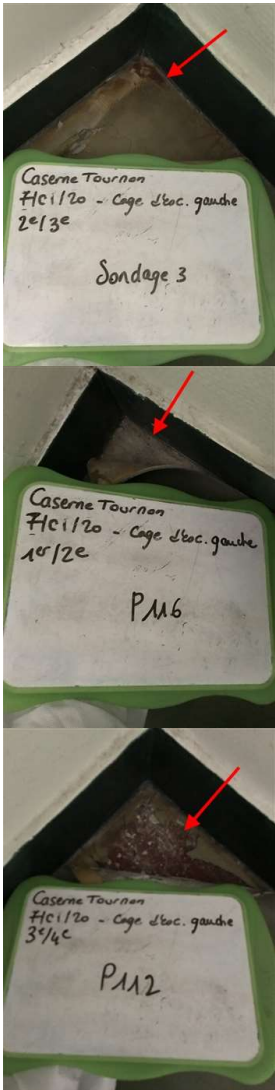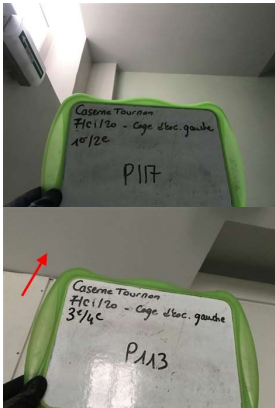Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-009	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P112; P116</p> <p><u>Description</u> : Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	
ZPSO-010	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P113; P117</p> <p><u>Description</u> : Peinture sur doublage plâtre au plafond</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	

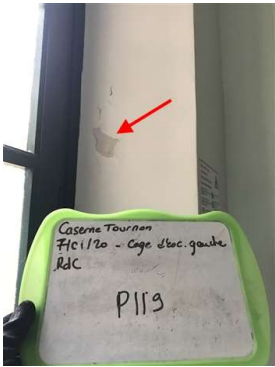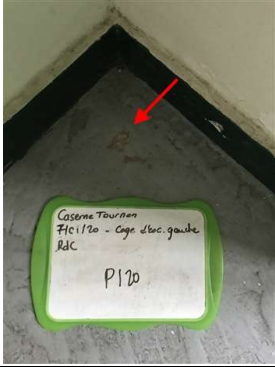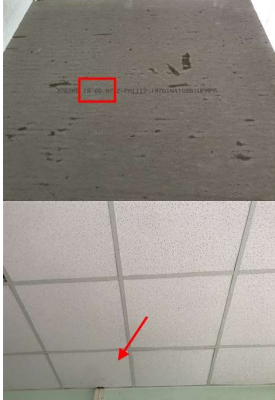
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-011	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P119</p> <p><u>Description</u> : Peinture sur embrasure plâtre - porte entrée</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 <p>Casernes Tournan Fic1/20 - Cage d'esc. gauche RdC P119</p>
ZPSO-012	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée</p> <p><u>Zone</u> : Continue</p> <p><u>Echantillons</u> : P120</p> <p><u>Description</u> : Peinture de sol - sur béton</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	 <p>Casernes Tournan Fic1/20 - Cage d'esc. gauche RdC P120</p>
ZPSO-013	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement</p> <p><u>Echantillons</u> : P121</p> <p><u>Description</u> : Faux-plafond 60x60 - 1997</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

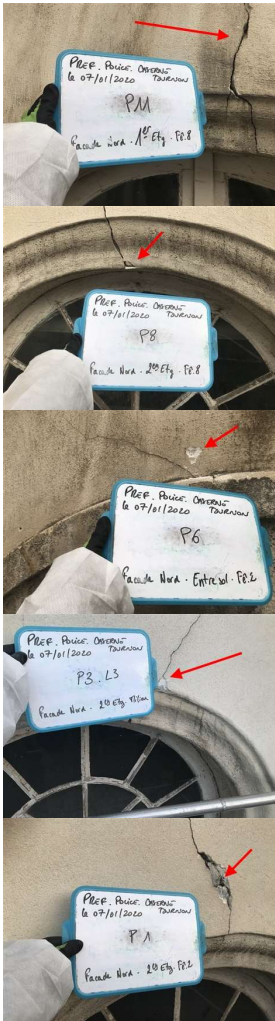
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-014	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Nord</p> <p><u>Zone</u> : Continue</p> <p><u>Echantillons</u> : P001; P003; P008; P006; P011</p> <p><u>Description</u> :</p> <p>Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 2; Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 4; Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8; Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 2; Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	

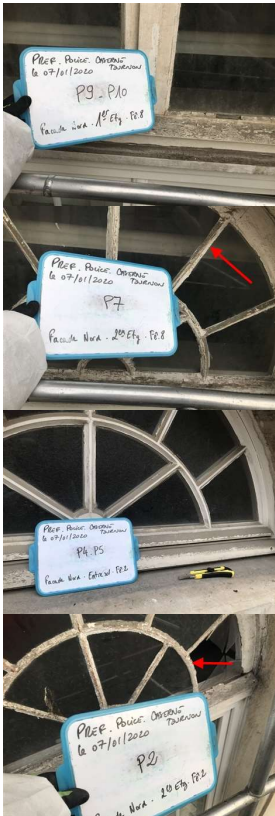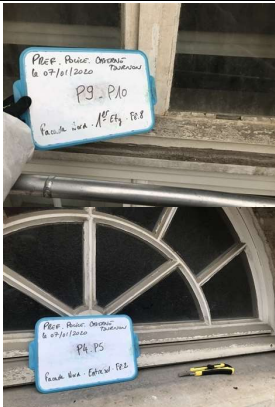




Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-015	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Nord  <u>Zone</u> : Discontinue  <u>Echantillons</u> : P002; P004; P007; P009  <u>Description</u> :  Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 2; Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenêtre 2; Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8; Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Nord  <u>Zone</u> : Discontinue  <u>Echantillons</u> : P005; P010  <u>Description</u> :  Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 2; Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 8</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

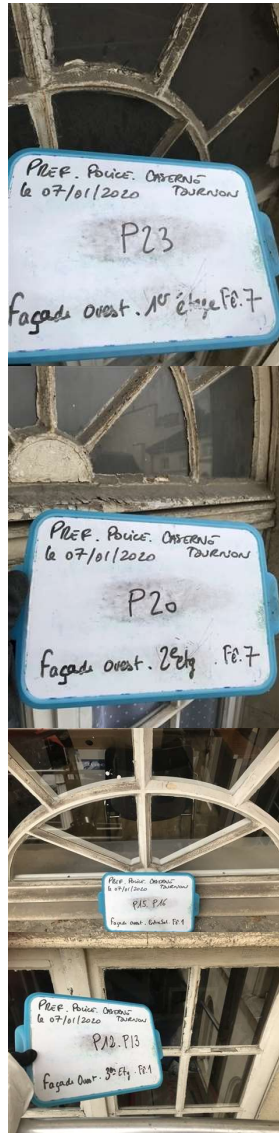

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-017	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Ouest</p> <p><u>Zone</u> : Discontinue</p> <p><u>Echantillons</u> : P012; P015; P020; P023</p> <p><u>Description</u> :</p> <p>Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1; Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenêtre 1; Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 7; Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 7</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

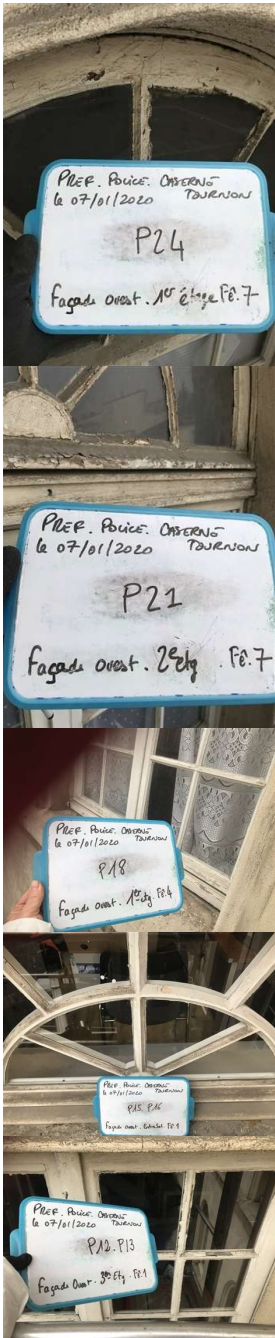
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-018	<p><u>Localisation :</u> Cour Chevalier - Façade Ouest</p> <p><u>Zone :</u> Discontinue</p> <p><u>Echantillons :</u> P013; P016; P018; P021; P024</p> <p><u>Description :</u></p> <p>Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1; Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 1; Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 4; Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 7; Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 7</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	 <p>The photographs show the following labels from top to bottom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P24: Façade ouest. 1<sup>er</sup> étage. Fe. 7</li> <li>P21: Façade ouest. 2<sup>ème</sup> étage. Fe. 7</li> <li>P18: Façade ouest. 1<sup>er</sup> étage. Fe. 4</li> <li>P15: P15</li> <li>P13: Façade ouest. 3<sup>ème</sup> étage. Fe. 1</li> </ul>

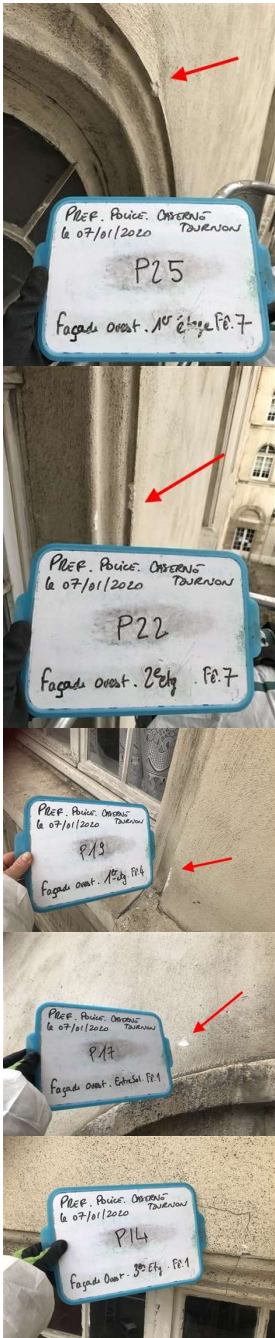

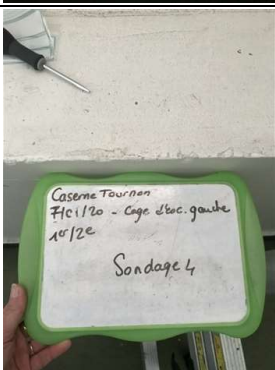
Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-019	<p><u>Localisation :</u> Cour Chevalier - Façade Ouest  <u>Zone :</u> Continue  <u>Echantillons :</u> P014; P017; P019; P022; P025  <u>Description :</u>            Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1; Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1; Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 4; Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 7; Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 7</p>	<p>Absence d'amiante            (Après analyse en laboratoire)</p>	

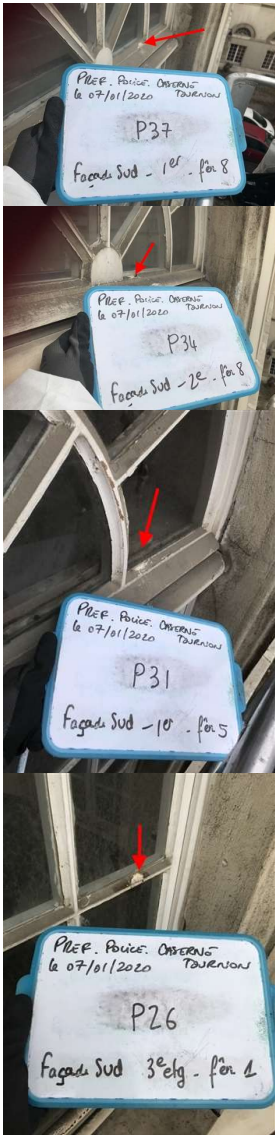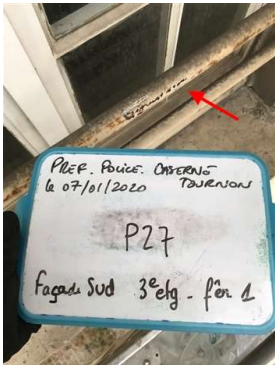Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-020	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Sud  <u>Zone</u> : Discontinue  <u>Echantillons</u> : P026; P031; P034; P037  <u>Description</u> :  Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1; Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 5; Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8; Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Sud  <u>Zone</u> : Discontinue  <u>Echantillons</u> : P027  <u>Description</u> :  Peinture sur garde-corps bois - 3ème étage - Fenêtre 1</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-022	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Sud</p> <p><u>Zone</u> : Continue</p> <p><u>Echantillons</u> : P028; P030; P033; P036; P038</p> <p><u>Description</u> :</p> <p>Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1; Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1; Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 5; Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8; Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8</p>	<p>Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)</p>	    

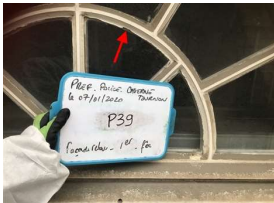

Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-023	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Sud  <u>Zone</u> : Discontinue  <u>Echantillons</u> : P029; P032; P035  <u>Description</u> :            Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1; Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 5; Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 8</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-024	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)  <u>Zone</u> : Discontinue  <u>Echantillons</u> : P039  <u>Description</u> :            Joint de mastic de vitrage sur fenêtre - 1er étage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)  <u>Zone</u> : Continue  <u>Echantillons</u> : P040  <u>Description</u> :            Enduit extérieur - 1er étage</p>	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée  <u>Echantillons</u> :  <u>Description</u> :            Dalle béton</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

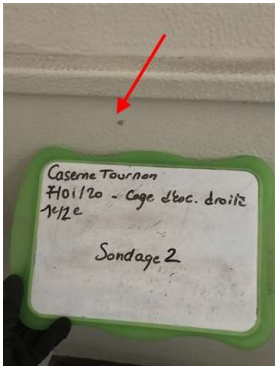Zone	Identifiant + Description	Conclusion (justification)	Photo
ZPSO-027	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> :</p> <p>Coffrage bois en soubassement</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-028	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 1er / 2ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> :</p> <p>Coffrage bois sous fenêtre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
ZPSO-029	<p><u>Localisation</u> : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol</p> <p><u>Echantillons</u> :</p> <p><u>Description</u> :</p> <p>Coffrage bois en plâtre</p>	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	



## 6. – Signatures

*Nota :* Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr) programme n°4-4-11)**

Fait à **PARIS**, le **17/01/2020**

**Par : MORCANT Céline**



**Signature du représentant :**

--

**ANNEXES**

Au rapport de mission de repérage n° 040120 - AMIANTE

**Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012**

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

**Sommaire des annexes****7 Annexes****7.1 Schéma de repérage****7.2 Rapports d'essais****7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante****7.4 Conséquences réglementaires et recommandations****7.5 Recommandations générales de sécurité****7.6 Documents annexés au présent rapport**

7.1 - Annexe - Schéma de repérage



P109 : Peinture sur embrasure pierres - Absence d'amiante après analyse

P121 : Faux-plafond 60x60 - Absence d'amiante après analyse

P119 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse

P118 : Peinture sur mur plâtre - Absence d'amiante après analyse

P120 : Peinture sur sol béton - Absence d'amiante après analyse

## SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référencé :	Diagnostic amiante avant travaux	Planche de repérage	
	<b>040120</b>	Planche 1/8	
Cliant :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20
		Révisée le :	
<b>Façades - Cour Chevalier - Rez-de-chaussée</b>			

### Légende :

PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse



IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur

PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse


IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur

MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur

SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements

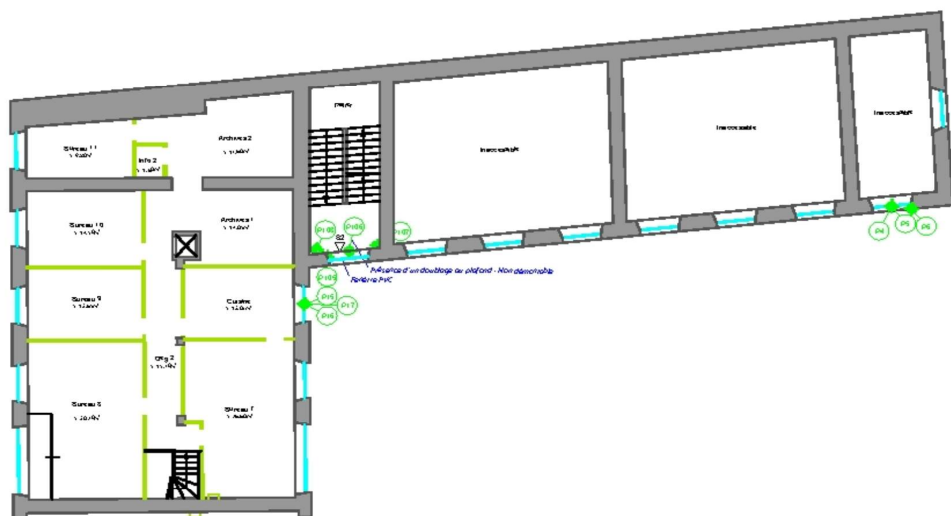

Vide sur cour Chevalier

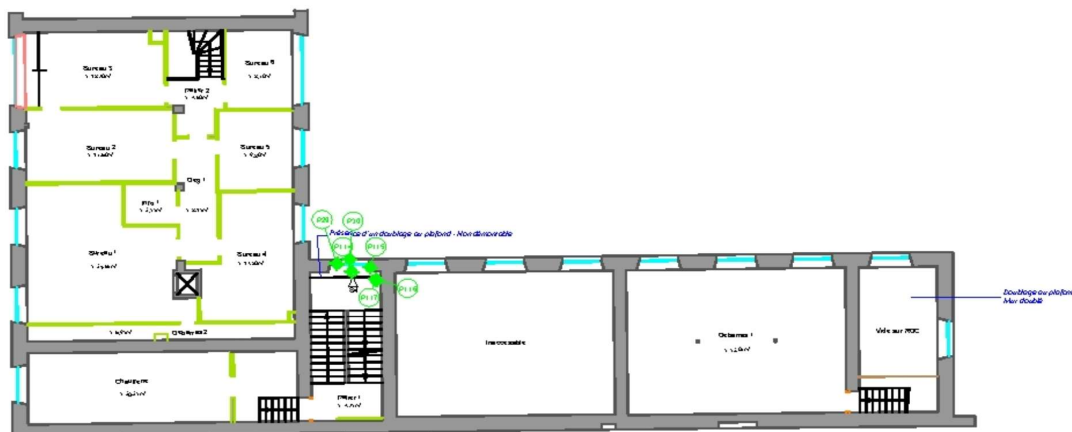

P105 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse  
 P106 : Peinture sur mur en plâtre - Absence d'amiante après analyse  
 P107 : Ragréage sur béton sous revêtement plastique - Absence d'amiante après analyse  
 P108 : Peinture sur doublage au plafond - Absence d'amiante après analyse

Sondage 2 - S2: Soubassement : Coffrage bois

P115 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse  
 P114 : Peinture sur mur en plâtre - Absence d'amiante après analyse  
 P116 : Ragréage sur béton sous revêtement plastique - Absence d'amiante après analyse  
 P117 : Peinture sur doublage au plafond - Absence d'amiante après analyse


P4 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse  
 P5 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse  
 P6 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse  
 P15 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse  
 P16 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse  
 P17 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse  
 P29 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse  
 P30 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

## SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référence :	Diagnostic amiante avant travaux	Planche de repérage	
	<b>040120</b>	Planche 2/3	
Cliant :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20
		Révisée le :	
<b>Façades - Cour Chevalier - Entresol</b>			

### Légende :

PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse  
 IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur  
 PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse  
 IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur  
 MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur  
 SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements

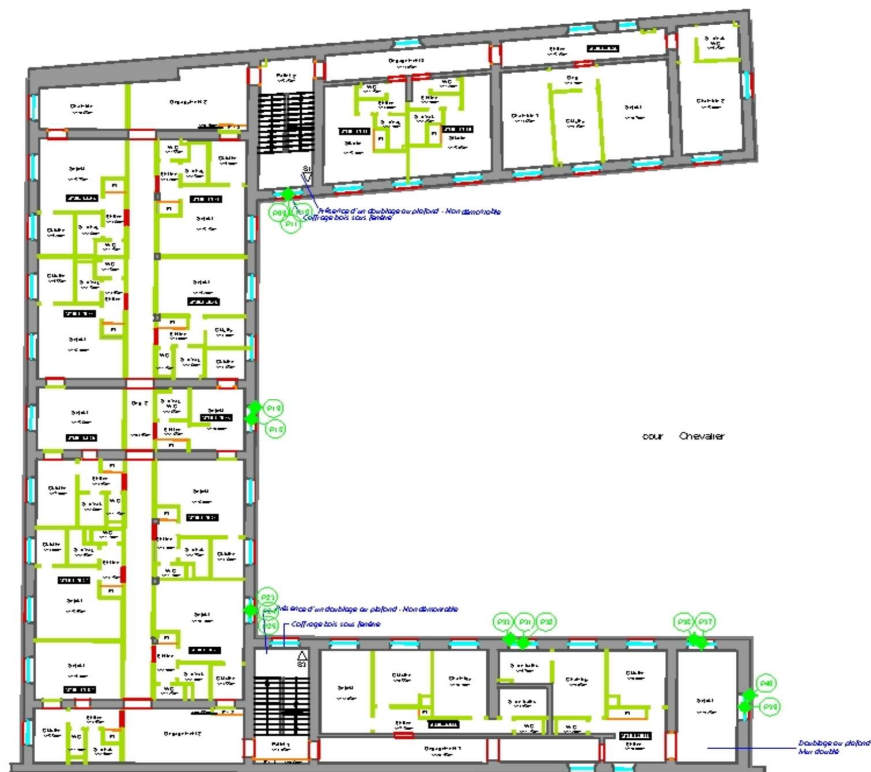

Sondage 1 - S1: Ragréage idem autres étage

Sondage 3 - S3: Ragréage idem autres étage


- P9 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse
- P10 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse
- P11 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse
- P19 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse
- P18 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse
- P23 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse
- P24 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse
- P25 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse
- P37 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse
- P38 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse
- P39 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse
- P40 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

## SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référence :	Diagnostic amiante avant travaux	Planche de repérage	
	<b>040120</b>	Planche 3/8	
Cliant :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20
		Révisée le :	
<b>Façades - Cour Chevalier - 1er étage</b>			

### Légende :

- PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse
- IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur
- PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse
- IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur
- MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur
- SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements

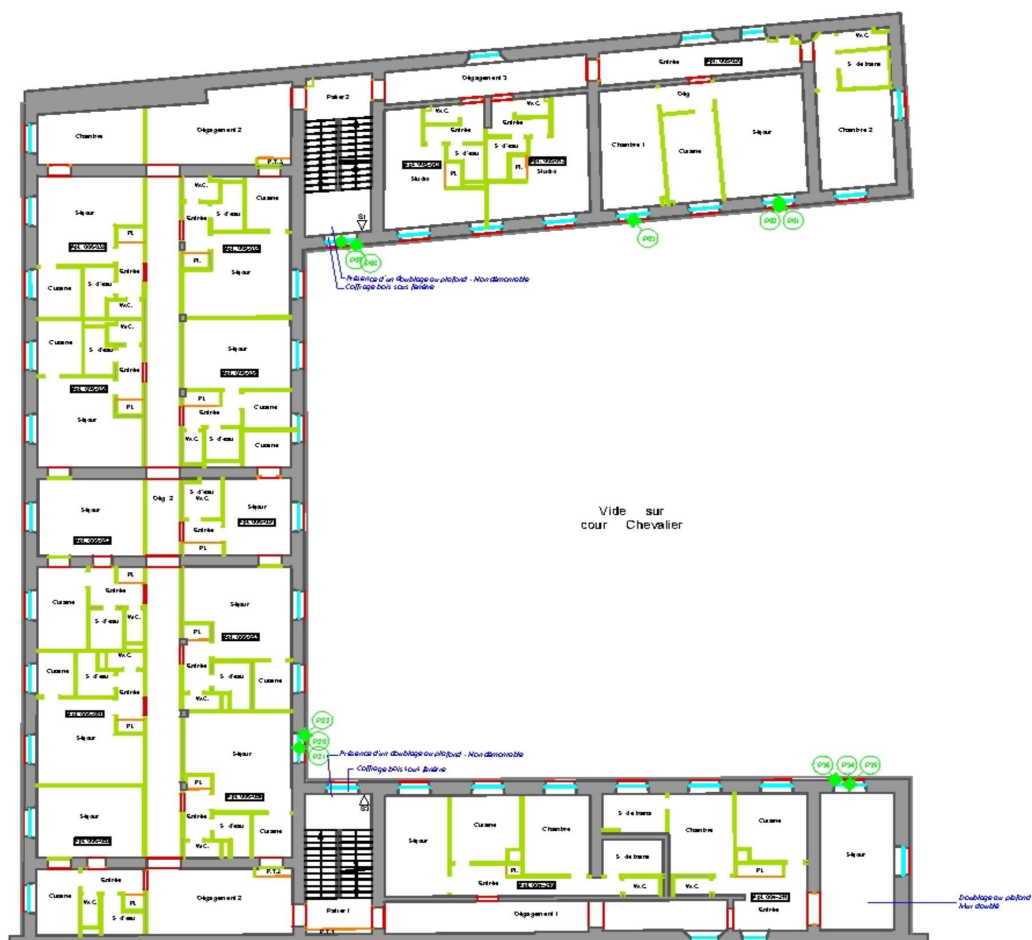

Sondage 1 - S1: Ragréage idem autres étage  
Sondage 3 - S3: Ragréage idem autres étage

- P1 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse
- P2 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse
- P3 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse
- P8 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse
- P7 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse
- P20 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse
- P21 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse
- P22 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse
- P34 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse
- P35 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse
- P36 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

## SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référencé :	Diagnostic amiante avant travaux	Planche de repérage	
	<b>040120</b>	Planche 4/8	
Cliant :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20
		Révisée le :	
<b>Façades - Cour Chevalier - 2ème étage</b>			

### Légende :

- PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse
- IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur
- PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse
- IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur
- MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur
- SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements





Vide sur  
cour Chevalier

P101 : Peinture sur murs en plâtre - Absence d'amiante après analyse

P102 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse

P103 : Peinture doublage plâtre au plafond - Absence d'amiante après analyse

P104 : Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois - Absence d'amiante après analyse

P110 : Peinture sur murs en plâtre - Absence d'amiante après analyse

P111 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse

P113 : Peinture doublage plâtre au plafond - Absence d'amiante après analyse

P112 : Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois - Absence d'amiante après analyse

P12 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse

P13 : Peinture sur menuiserie - Absence d'amiante après analyse

P14 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

P26 : Joint mastic de vitrage imposte - Absence d'amiante après analyse

P27 : Peinture sur garde-corps métal - Absence d'amiante après analyse

P28 : Enduit de façade - Absence d'amiante après analyse

#### SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référence :	Diagnostic amiante avant travaux	Planche de repérage	
	<b>040120</b>	Planche 5/8	
Cliant :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20
		Révisée le :	

Façade Nord - Cour Chevalier - 3ème étage

#### Légende :

PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse

IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur

PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse

IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur

MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur

SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements


## Façade Nord - Cour Chevalier - escalier intérieur

2ème/3ème

1er/2ème

Entresol

RdC

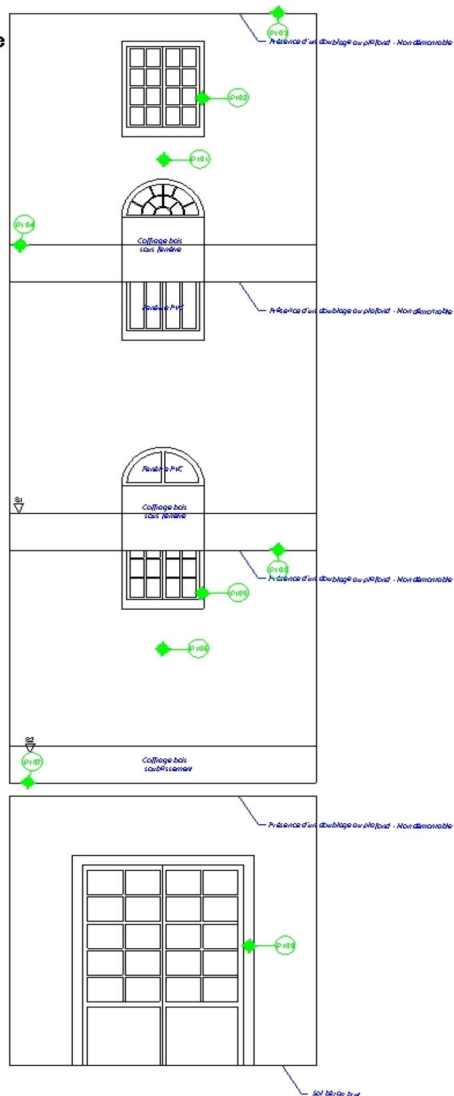

- P101 : Peinture sur murs en plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P102 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P103 : Peinture doublage plâtre au plafond - Absence d'amiante après analyse
- P104 : Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois - Absence d'amiante après analyse
- P105 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P106 : Peinture sur mur en plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P107 : Ragréage sur béton sous revêtement plastique - Absence d'amiante après analyse
- P108 : Peinture sur doublage au plafond - Absence d'amiante après analyse
- P109 : Peinture sur embrasure pierres - Absence d'amiante après analyse

Sondage 1 - S1: Ragréage idem autres étage  
Sondage 2 - S2: Soubassement : Coffrage bois

### SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE


Annexe au rapport / Dossier référencé :	Diagnostic amiante avant travaux	Planche de repérage		Planche 6/8
	<b>040120</b>			
Cliant :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS	
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT	
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20	
		Révisée le :		

Façades Nord - Cour Chevalier - Escalier intérieur

#### Légende :

- PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse
- IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur
- PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse
- IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur
- MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur
- SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements

## Façade Sud - Cour Chevalier - escalier intérieur

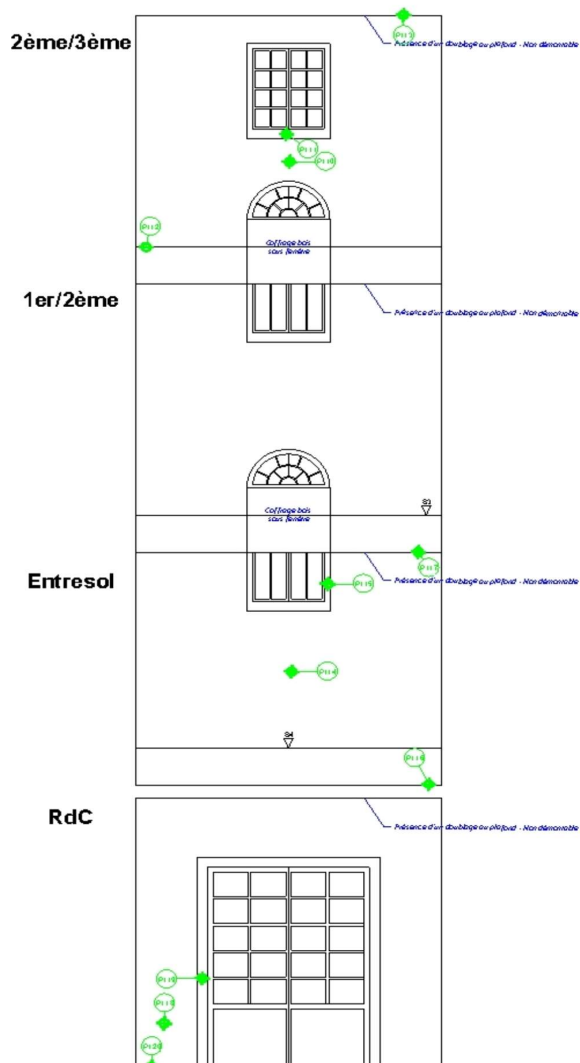

- P110 : Peinture sur murs en plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P111 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P113 : Peinture doublage plâtre au plafond - Absence d'amiante après analyse
- P112 : Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois - Absence d'amiante après analyse
- P115 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P114 : Peinture sur mur en plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P116 : Ragréage sur béton sous revêtement plastique - Absence d'amiante après analyse
- P117 : Peinture sur doublage au plafond - Absence d'amiante après analyse
- P119 : Peinture sur embrasure plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P118 : Peinture sur mur plâtre - Absence d'amiante après analyse
- P120 : Peinture sur sol béton - Absence d'amiante après analyse

Sondage 3 - S3: Ragréage idem autres étages  
Sondage 4 - S4: Soubassement : Coffrage plâtre

### SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référencé :	Diagnostic amiante avant travaux <b>040120</b>	Planche de repérage		Planche 7/8
Cliant :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS	
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT	
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20	
		Révisée le :		


### Façade Sud - Cour Chevalier - Escalier intérieur

#### Légende :


- PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse
- IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur
- GX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse
- IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur
- MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur
- SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements

## Façade Sud - Cour Chevalier - escalier intérieur


### 3ème étage - Appartement 311

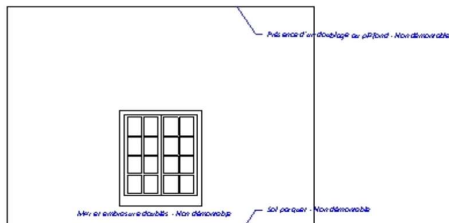


### 2ème étage - Appartement 211

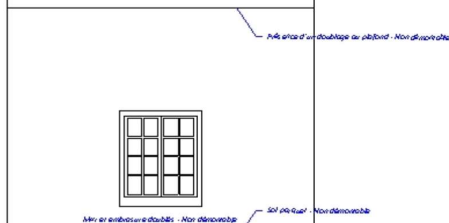

### 2ème étage - Appartement 211

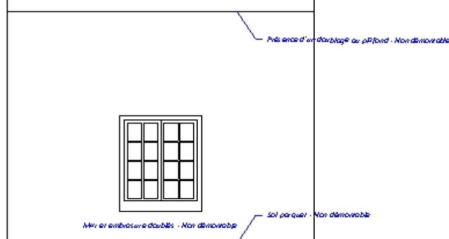

### RdC / Entresol - Bureau casernement

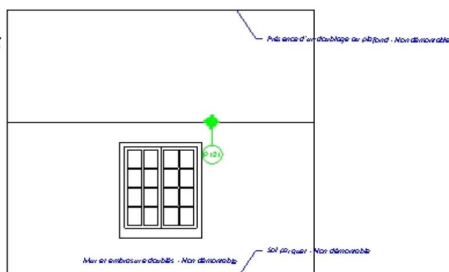

P121 : Faux-plafond 60x60 - Absence d'amiante après analyse

### SCHEMA DE REPERAGE AMIANTE

Annexe au rapport / Dossier référencé :	Diagnostic amiante avant travaux	Planche de repérage	
	<b>040120</b>	Planche 3/3	
Cliant :	PREFECTURE DE POLICE	Etabli par :	BD MESURES 8 passage Dagorno 75020 PARIS
Adresse :	Service des Affaires Immobilières 1bis Rue de Lutèce 75004 PARIS	Opérateur :	Céline MORCANT
Lieu :	Caserne Tournon 10 Rue Tournon 75006 PARIS	Date d'édition :	17/01/20
		Révisée le :	
Façade Ouest (retour) - Cour Chevalier			

#### Légende :

PX Prélèvement contenant de l'amiante après analyse

IX Matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur





PX Prélèvement ne contenant pas d'amiante après analyse

IX Matériau ne contenant pas d'amiante sur décision de l'opérateur

MX Matériau contenant de l'amiante sur connaissance de l'opérateur

SX Sondages n'ayant pas donné lieu à des prélèvements

## Photos

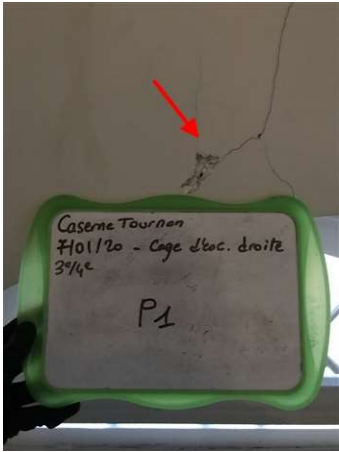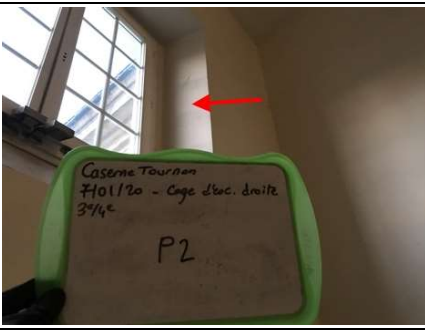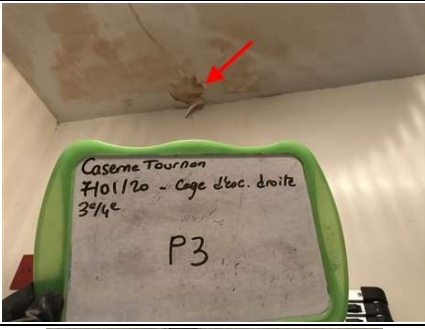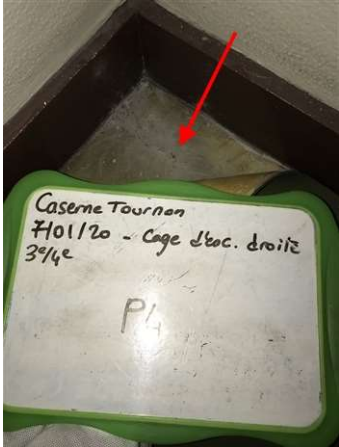	<p>Photo n° PhA001  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème  Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  Description : Peinture sur plâtre  Localisation sur croquis : P101</p>
	<p>Photo n° PhA002  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème  Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  Description : Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)  Localisation sur croquis : P102</p>
	<p>Photo n° PhA003  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème  Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)  Description : Peinture sur doublage plâtre au plafond  Localisation sur croquis : P103</p>
	<p>Photo n° PhA004  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème  Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  Partie d'ouvrage : Ragrée  Description : Ragrée sous revêtement PVC sur plancher bois  Localisation sur croquis : P104</p>

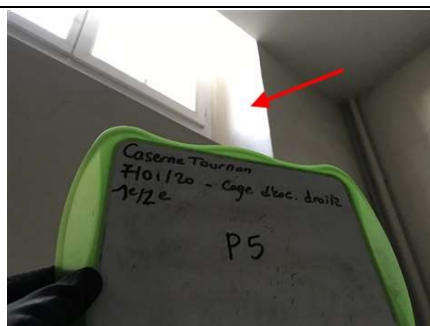


Photo n° PhA005

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol  
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Description : Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)

Localisation sur croquis : P105

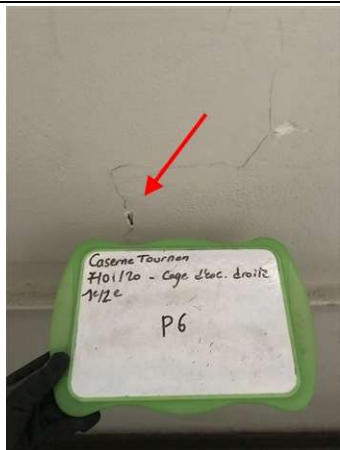


Photo n° PhA006

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol  
Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)

Description : Peinture sur plâtre

Localisation sur croquis : P106

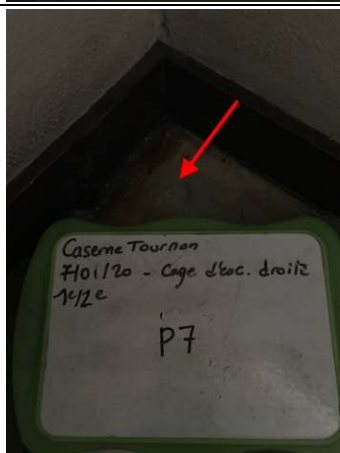


Photo n° PhA007

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols

Partie d'ouvrage : Ragrée

Description : Ragrée sous revêtement PVC sur plancher béton

Localisation sur croquis : P107

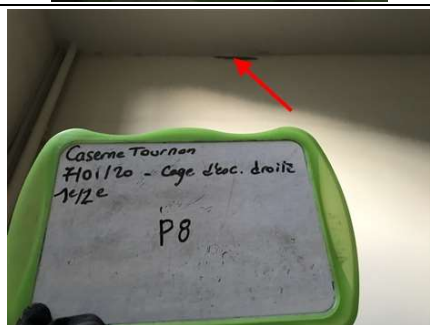


Photo n° PhA008

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol





Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds

Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)

Description : Peinture sur doublage plâtre au plafond

Localisation sur croquis : P108

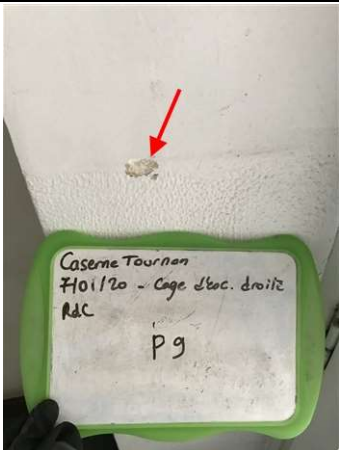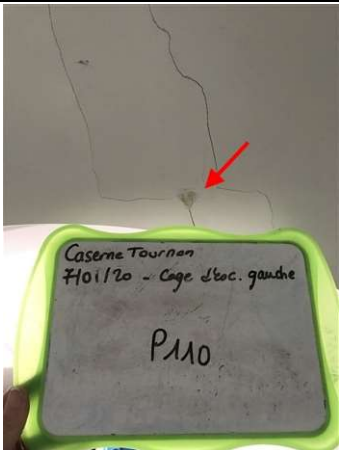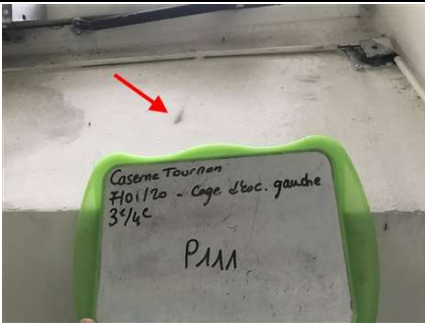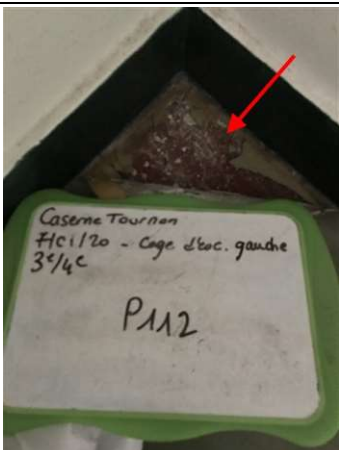

	<p>Photo n° PhA009  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée  Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  Description : Peinture sur embrasure pierre  Localisation sur croquis : P109</p>
	<p>Photo n° PhA010  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème  Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  Description : Peinture sur plâtre  Localisation sur croquis : P110</p>
	<p>Photo n° PhA011  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème  Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  Description : Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)  Localisation sur croquis : P111</p>
	<p>Photo n° PhA012  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème  Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  Partie d'ouvrage : Ragrée  Description : Ragrée sous revêtement PVC sur plancher bois  Localisation sur croquis : P112</p>



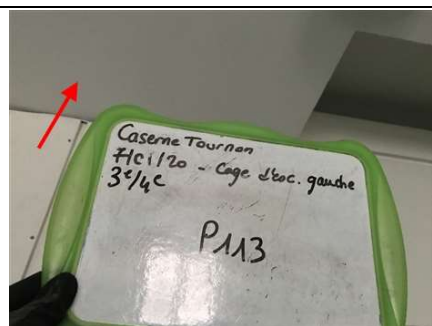


Photo n° PhA013

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème  
 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  
 Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)  
 Description : Peinture sur doublage plâtre au plafond  
 Localisation sur croquis : P113

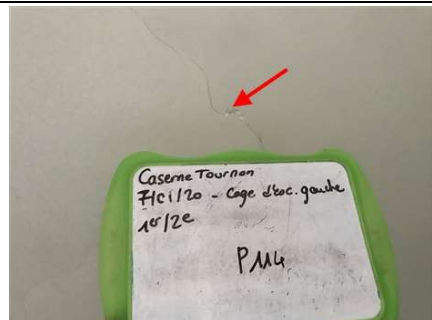


Photo n° PhA014

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol  
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  
 Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  
 Description : Peinture sur plâtre  
 Localisation sur croquis : P114

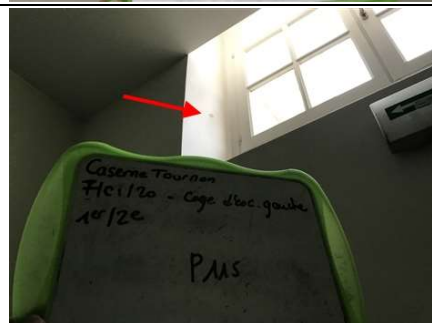


Photo n° PhA015

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol  
 Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  
 Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  
 Description : Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)  
 Localisation sur croquis : P115

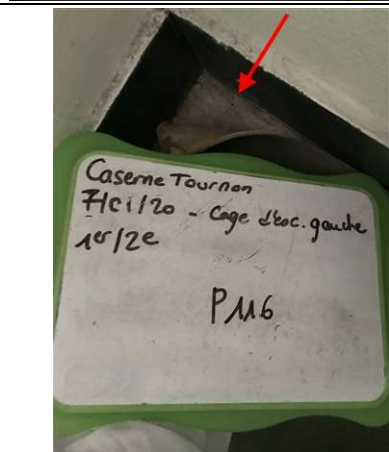


Photo n° PhA016

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol  
 Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  
 Partie d'ouvrage : Ragrée  
 Description : Ragrée sous revêtement PVC sur plancher bois  
 Localisation sur croquis : P116

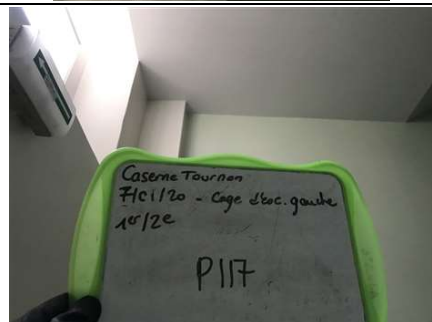


Photo n° PhA017

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol  
 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds  
 Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes...)  
 Description : Peinture sur doublage plâtre au plafond  
 Localisation sur croquis : P117

	<p>Photo n° PhA018  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée  Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  Description : Peinture sur plâtre  Localisation sur croquis : P118</p>
	<p>Photo n° PhA019  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée  Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres  Partie d'ouvrage : Peinture décorative (pailletées, gouttelettes, ...)  Description : Peinture sur embrasure plâtre - porte entrée  Localisation sur croquis : P119</p>
	<p>Photo n° PhA020  Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée  Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols  Partie d'ouvrage : Peinture de sol  Description : Peinture de sol - sur béton  Localisation sur croquis : P120</p>
	<p>Photo n° PhA021  Localisation : Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement  Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques  Description : Faux-plafond 60x60 - 1997  Localisation sur croquis : P121</p>



Photo n° PhA021

Localisation : Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement  
 Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds  
 Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques  
 Description : Faux-plafond 60x60 - 1997  
 Localisation sur croquis : P121



Photo n° PhA022

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord  
 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  
 Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
 Description : Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 2  
 Localisation sur croquis : P1

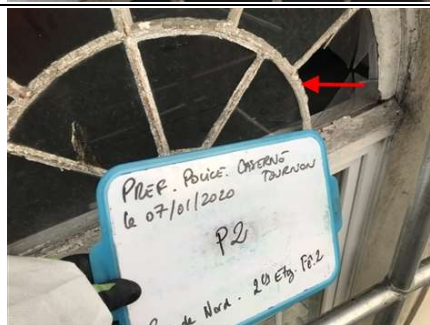


Photo n° PhA023

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord  
 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  
 Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)  
 Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 2  
 Localisation sur croquis : P2

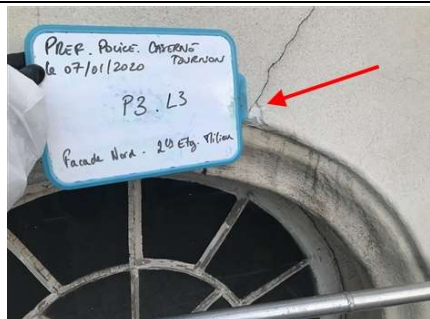


Photo n° PhA024

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord  
 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  
 Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
 Description : Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 4  
 Localisation sur croquis : P3



Photo n° PhA025

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord  
 Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  
 Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)  
 Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenêtre 2  
 Localisation sur croquis : P4



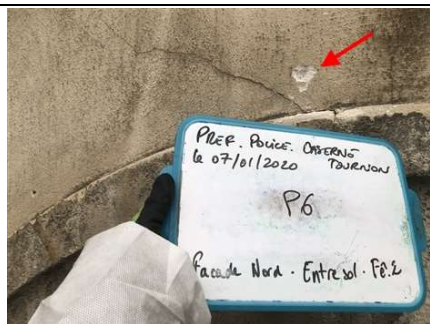


Photo n° PhA026

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 2

Localisation sur croquis : P6

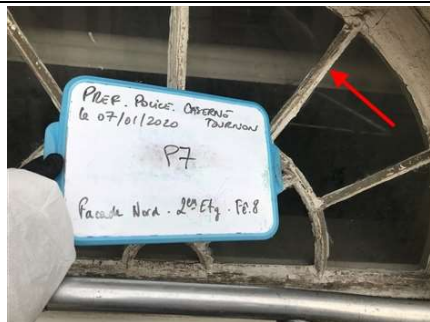


Photo n° PhA027

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P7

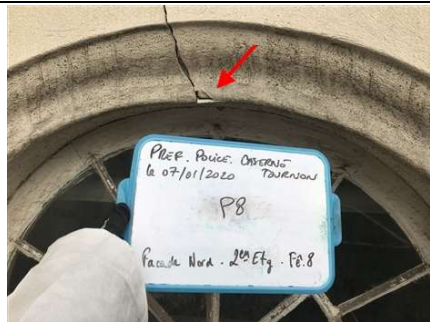


Photo n° PhA028

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P8

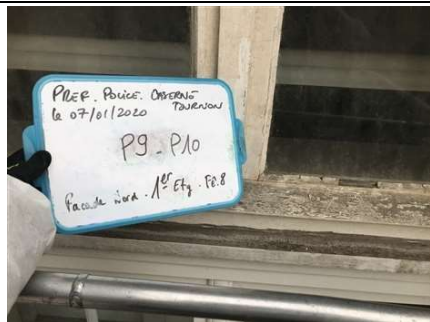


Photo n° PhA029

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P9

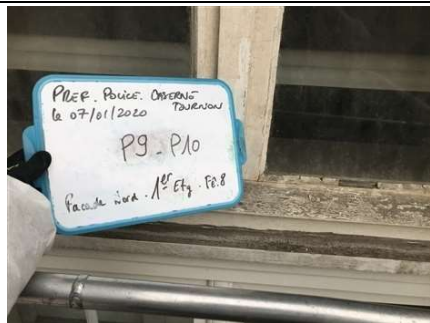


Photo n° PhA030

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Peinture décorative

Description : Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P10

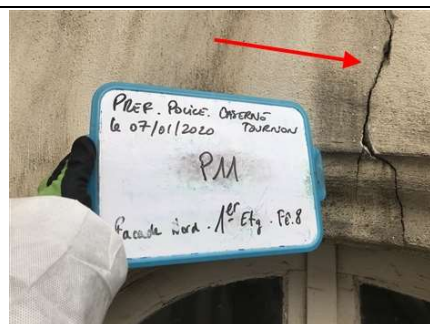


Photo n° PhA031

Localisation : Cour Chevalier - Façade Nord

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P11

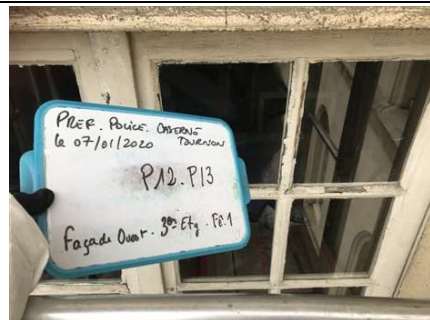


Photo n° PhA032

Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1

Localisation sur croquis : P12

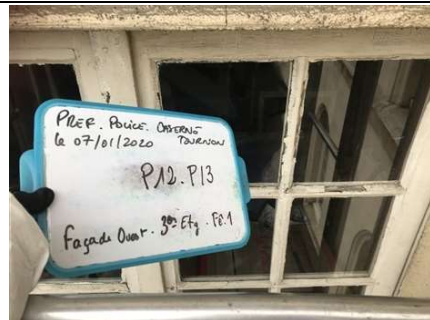


Photo n° PhA033

Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Peinture décorative

Description : Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1

Localisation sur croquis : P13

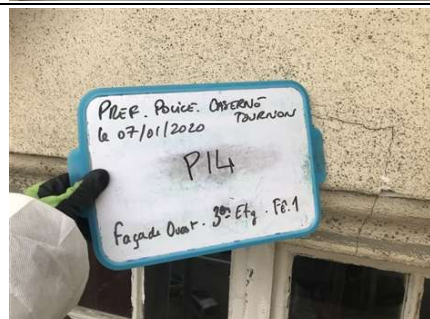


Photo n° PhA034

Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1

Localisation sur croquis : P14



Photo n° PhA035

Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenêtre 1

Localisation sur croquis : P15



Photo n° PhA036  
Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  
Partie d'ouvrage : Peinture décorative  
Description : Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 1  
Localisation sur croquis : P16

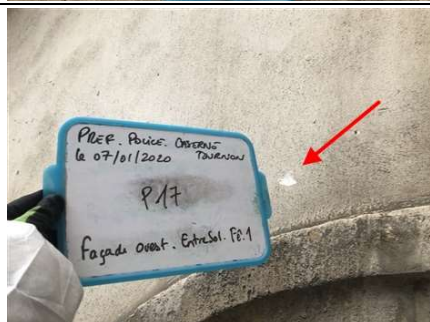


Photo n° PhA037  
Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  
Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
Description : Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1  
Localisation sur croquis : P17



Photo n° PhA038  
Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  
Partie d'ouvrage : Peinture décorative  
Description : Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 4  
Localisation sur croquis : P18

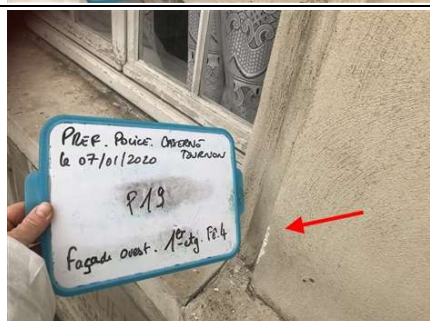


Photo n° PhA039  
Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  
Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  
Description : Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 4  
Localisation sur croquis : P19









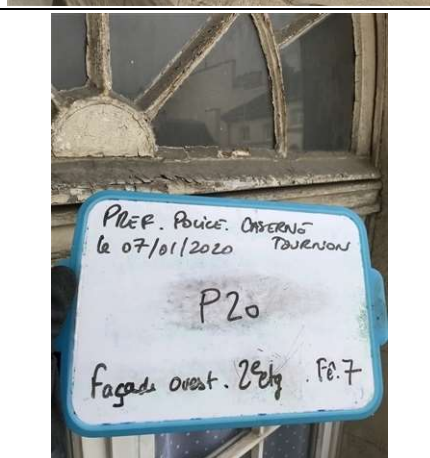


Photo n° PhA040  
Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  
Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  
Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)  
Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 7  
Localisation sur croquis : P20

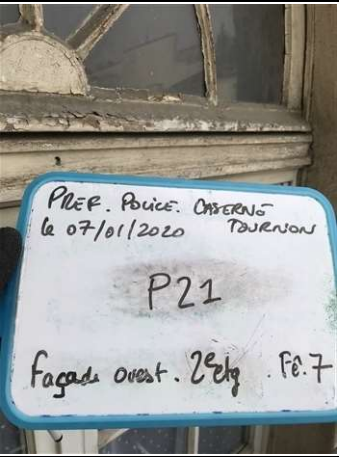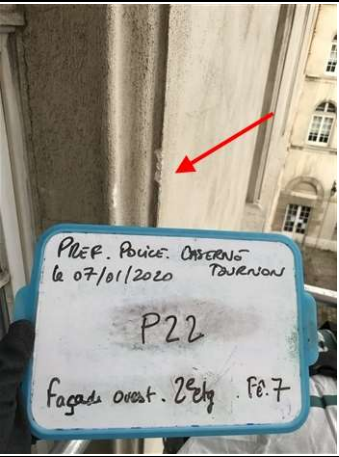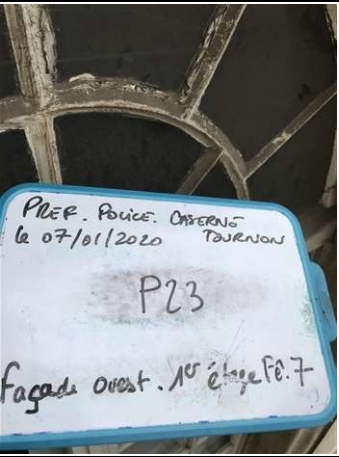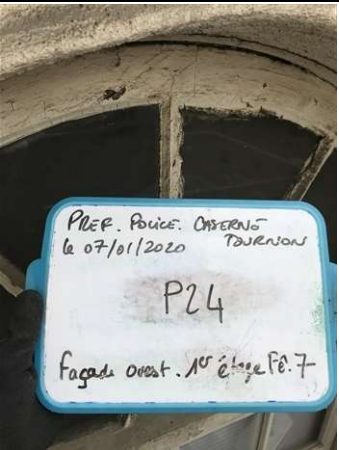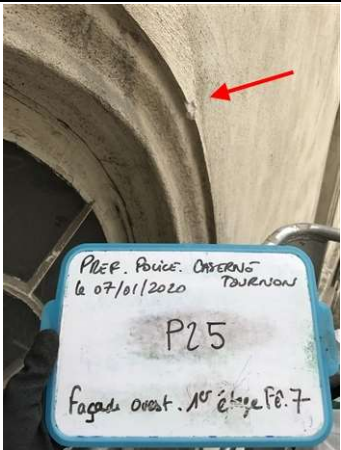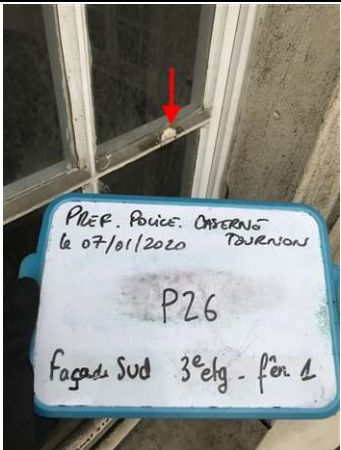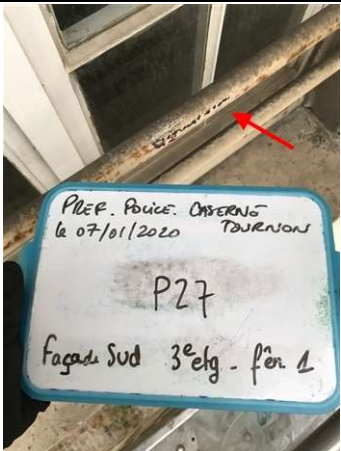

	<p>Photo n° PhA041  Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  Partie d'ouvrage : Peinture décorative  Description : Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 7  Localisation sur croquis : P21</p>
	<p>Photo n° PhA042  Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  Description : Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 7  Localisation sur croquis : P22</p>
	<p>Photo n° PhA043  Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)  Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 7  Localisation sur croquis : P23</p>
	<p>Photo n° PhA044  Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  Partie d'ouvrage : Peinture décorative  Description : Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 7  Localisation sur croquis : P24</p>

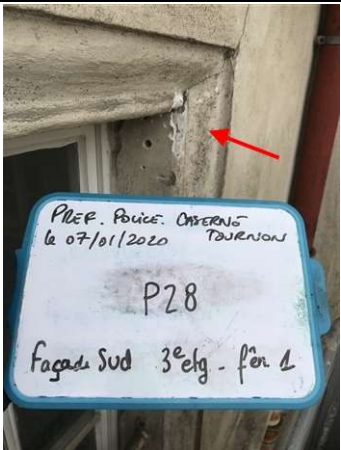

	<p>Photo n° PhA045  Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest  Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  Description : Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 7  Localisation sur croquis : P25</p>
	<p>Photo n° PhA046  Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud  Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)  Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1  Localisation sur croquis : P26</p>
	<p>Photo n° PhA047  Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud  Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures  Partie d'ouvrage : Peinture décorative  Description : Peinture sur garde-corps bois - 3ème étage - Fenêtre 1  Localisation sur croquis : P27</p>
	<p>Photo n° PhA048  Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud  Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux  Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)  Description : Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1  Localisation sur croquis : P28</p>

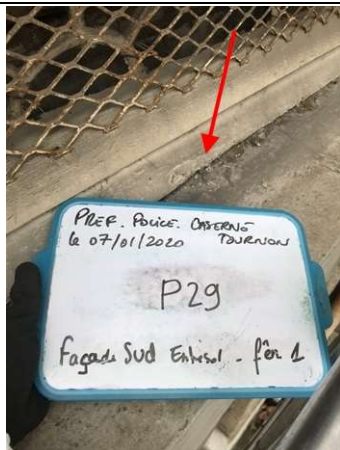


Photo n° PhA049

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Peinture décorative

Description : Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1

Localisation sur croquis : P29

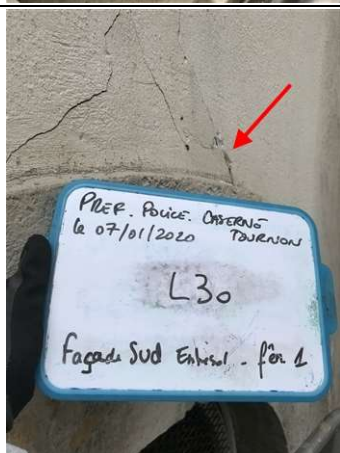


Photo n° PhA050

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1

Localisation sur croquis : P30

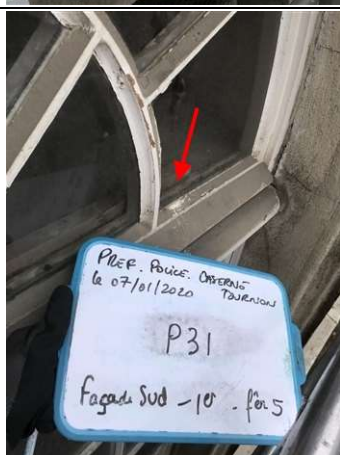


Photo n° PhA051

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 5

Localisation sur croquis : P31

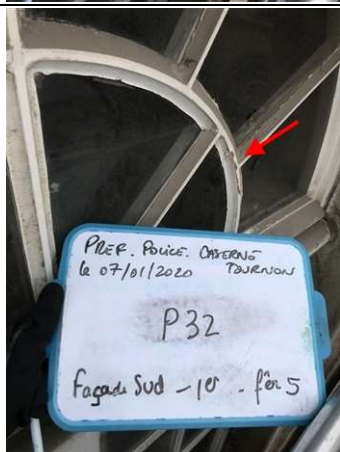


Photo n° PhA052

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Peinture décorative

Description : Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 5

Localisation sur croquis : P32

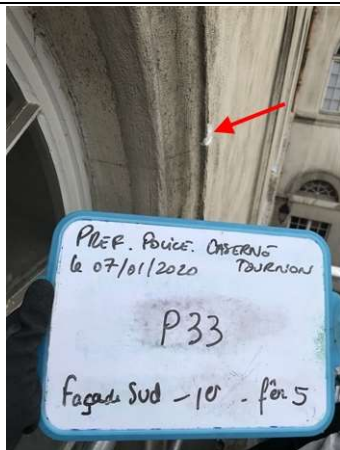


Photo n° PhA053

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 5

Localisation sur croquis : P33

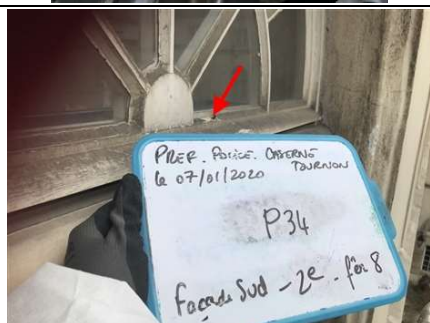


Photo n° PhA054

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P34

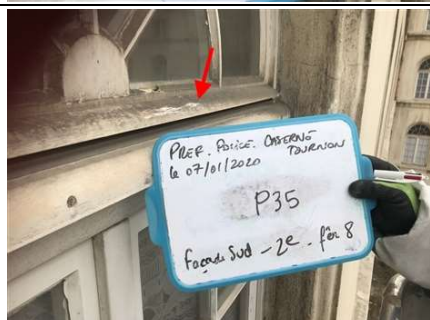


Photo n° PhA055

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Peinture décorative

Description : Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P35



Photo n° PhA056

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P36

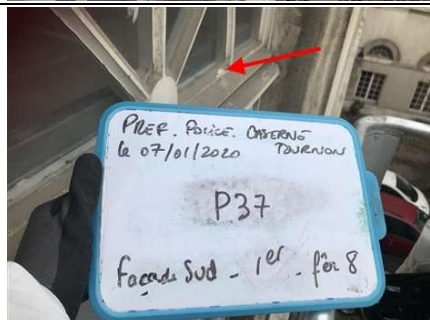


Photo n° PhA057

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P37



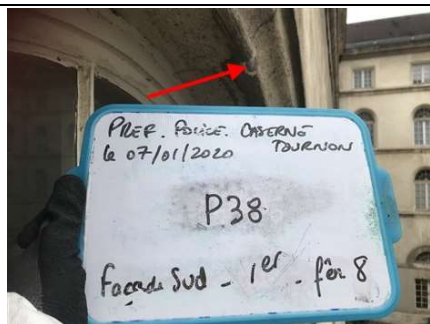


Photo n° PhA058

Localisation : Cour Chevalier - Façade Sud

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8

Localisation sur croquis : P38

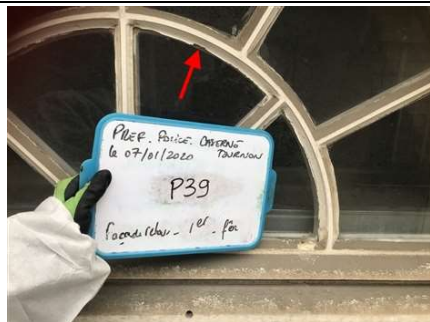


Photo n° PhA059

Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures

Partie d'ouvrage : Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)

Description : Joint de mastic de vitrage sur fenêtre - 1er étage

Localisation sur croquis : P39

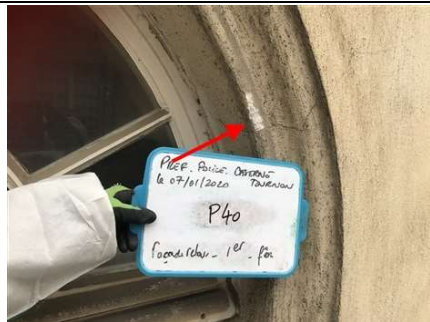


Photo n° PhA060

Localisation : Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)

Ouvrage : 2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux

Partie d'ouvrage : Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)

Description : Enduit extérieur - 1er étage

Localisation sur croquis : P40

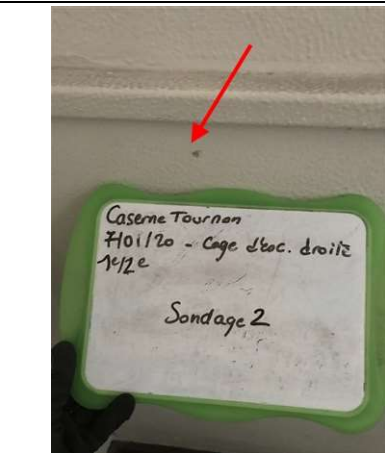


Photo n° PhA061

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol

Ouvrage : -

Partie d'ouvrage : -

Description : Coffrage bois en soubassement

Localisation sur croquis : S2





Photo n° PhA062

Localisation : Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 1er / 2ème; Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème




Ouvrage : -

Partie d'ouvrage : -

Description : Coffrage bois sous fenêtre

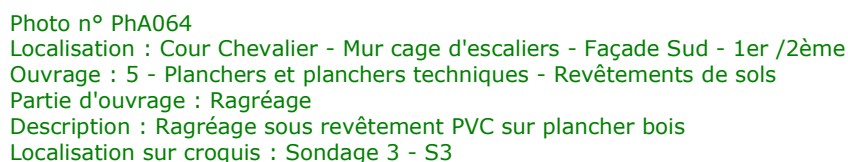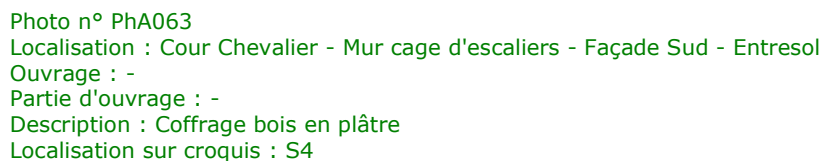

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-016-P005	Cour Chevalier - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 2	
ZPSO-014-P006	Cour Chevalier - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 2	
ZPSO-015-P007	Cour Chevalier - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8	
ZPSO-014-P008	Cour Chevalier - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8	
ZPSO-015-P009	Cour Chevalier - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8	
ZPSO-016-P010	Cour Chevalier - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 8	
ZPSO-014-P011	Cour Chevalier - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8	
ZPSO-017-P012	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1	
ZPSO-018-P013	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1	
ZPSO-019-P014	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1	

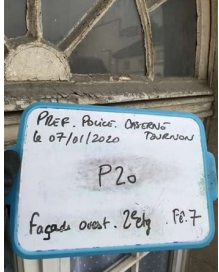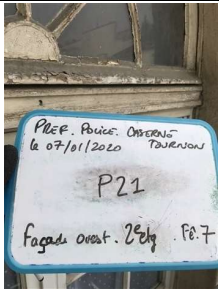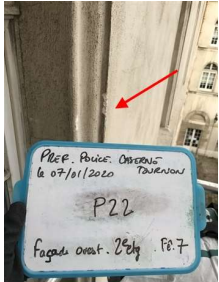Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-017-P015	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenêtre 1	
ZPSO-018-P016	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 1	
ZPSO-019-P017	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1	
ZPSO-018-P018	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 4	
ZPSO-019-P019	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 4	
ZPSO-017-P020	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 7	
ZPSO-018-P021	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 7	
ZPSO-019-P022	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 7	





Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-017-P023	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 7	
ZPSO-018-P024	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 7	
ZPSO-019-P025	Cour Chevalier - Façade Ouest	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 7	
ZPSO-020-P026	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1	
ZPSO-021-P027	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur garde-corps bois - 3ème étage - Fenêtre 1	
ZPSO-022-P028	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-023-P029	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1	
ZPSO-022-P030	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1	
ZPSO-020-P031	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 5	
ZPSO-023-P032	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 5	
ZPSO-022-P033	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 5	
ZPSO-020-P034	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8	


Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-023-P035	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Peinture décorative	Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 8	
ZPSO-022-P036	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8	
ZPSO-020-P037	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8	
ZPSO-022-P038	Cour Chevalier - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8	
ZPSO-024-P039	Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)	Joint de mastic de vitrage sur fenêtre - 1er étage <b>Analyse à réaliser: 1 couche</b>	
ZPSO-025-P040	Cour Chevalier - Façade Ouest (retour)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur - 1er étage	
ZPSO-001-P101	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Peinture sur plâtre <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol <b>Analyse à réaliser: 1 couche</b>	
ZPSO-002-P102	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute) <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	
ZPSO-003-P103	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Peinture décorative (paillétées, gouttelettes...)	Peinture sur doublage plâtre au plafond <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-004-P104	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois	
ZPSO-002-P105	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)	Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	
ZPSO-001-P106	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)	Peinture sur plâtre  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	
ZPSO-005-P107	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage sous revêtement PVC sur plancher béton	
ZPSO-003-P108	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...)	Peinture sur doublage plâtre au plafond  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Entresol	
ZPSO-006-P109	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Nord - Rez-de-chaussée	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)	Peinture sur embrasure pierre	

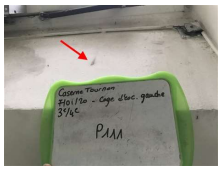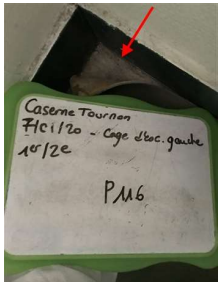

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-007-P110	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Peinture sur plâtre  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	
ZPSO-008-P111	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	
ZPSO-009-P112	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol <b>Analyse à réaliser:</b> 1 couche	
ZPSO-009-P113	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Peinture sur doublage plâtre au plafond  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol <b>Commentaires prélèvement:</b> Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois	
ZPSO-007-P114	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Peinture sur plâtre  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	
ZPSO-008-P115	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillétées, gouttelettes, ...)	Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute)  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	
ZPSO-009-P116	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Ragréage	Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 1er / 2ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	

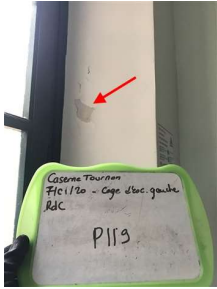

Identifiant et échantillons	Localisation	Composant de la construction	Parties du composant	Description	Photo
ZPSO-010-P117	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes...)	Peinture sur doublage plâtre au plafond  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol	
ZPSO-007-P118	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)	Peinture sur plâtre  <b>Matériau présent dans les pièces:</b> Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - 2ème / 3ème, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Entresol, Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	
ZPSO-011-P119	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ...)	Peinture sur embrasure plâtre - porte entrée	
ZPSO-012-P120	Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Façade Sud - Rez-de-chaussée	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Peinture de sol	Peinture de sol - sur béton	
ZPSO-013-P121	Cour Chevalier - Mur - Façade Ouest (retour) - Bureau Casernement	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	Panneaux et plaques	Faux-plafond 60x60 - 1997	

## Copie des rapports d'essais :



ESL Analyses

**BDM**  
**Madame Céline MORCANT**  
 8, Passage Dagorno  
 75020 PARIS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000185-01  
 Dossier N° : 20NB000144  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120 - AMIANTE  
 Prélèvement du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

Version du : 10/01/2020 12:32  
 Date de réception : 09/01/2020

Page 1/2  
 Date d'analyse : 09/01/2020

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P112 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - 2eme / 3eme	Matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire **METMESSPM01**) pour les matériaux et produits du bâtiment, traitement par une méthode interne (mode opératoire **METMPRP105**) pour les enrobés (Hors granulat) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Électronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ESL Analyses

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000185-01  
Dossier N° : 20NB000144  
Référence Dossier : Dossier n° 040120 - AMIANTE  
Prélèvement du 07-01-2020  
Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
Site : Rue Tournon  
75006 PARIS  
Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

Version du : 10/01/2020 12:32  
Date de réception : 09/01/2020

Page 2/2  
Date d'analyse : 09/01/2020



Marie-Laure BRUT  
Responsable Technique et de  
Département MET

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s).  
Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
122, rue Marcel Hartmann  
94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ESL Analyses

**BDM**  
**Madame Céline MORCANT**  
 8, Passage Dagorno  
 75020 PARIS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 1/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	P001 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 2 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 2 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) en traces	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 4 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 2/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
004	P004 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenêtre 2 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P005 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 2 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (beige)	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	<b>MOLP</b> *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
006	P006 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 2 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau semi-dur de type enduit (blanc)	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	P007 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2eme etage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	<b>MET</b> *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01

Version du : 10/01/2020 15:47

Page 3/17

Dossier N° : 20NB000143

Date de réception : 09/01/2020

Date d'analyse : 09/01/2020

Référence Dossier : Dossier n° 040120

Prélèvements du 07-01-2020

Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP

Site : Rue Tournon

75006 PARIS

Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
008	P008 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	P009 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	P010 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
011	P011 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Nord	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## ESL Analyses

122, rue Marcel Hartmann

94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE

Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01

Version du : 10/01/2020 15:47

Page 4/17

Dossier N° : 20NB000143

Date de réception : 09/01/2020

Date d'analyse : 09/01/2020

Référence Dossier : Dossier n° 040120

Prélèvements du 07-01-2020

Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP

Site : Rue Tournon

75006 PARIS

Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
012	P012 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3eme etage - Fenetre 1 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	P013 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - 3eme etage - Fenetre 1 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	P014 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 3eme etage - Fenetre 1 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	P015 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - Entresol - Fenetre 1 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## ESL Analyses

122, rue Marcel Hartmann

94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE

Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01

Version du : 10/01/2020 15:47

Page 5/17

Dossier N° : 20NB000143

Date de réception : 09/01/2020

Date d'analyse : 09/01/2020

Référence Dossier : Dossier n° 040120

Prélèvements du 07-01-2020

Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP

Site : Rue Tournon

75006 PARIS

Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
016	P016 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - Entresol - Fenêtre 1 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau de type peinture (marron) (foncé) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	P017 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	P018 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 4 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
019	P019 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 4 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## ESL Analyses

122, rue Marcel Hartmann

94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE

Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 6/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
020	P020 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2eme etage - Fenetre 7 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	P021 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - 2eme etage - Fenetre 7 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	P022 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 2eme etage - Fenetre 7 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	P023 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er etage - Fenetre 7 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01

Version du : 10/01/2020 15:47

Page 7/17

Dossier N° : 20NB000143

Date de réception : 09/01/2020

Date d'analyse : 09/01/2020

Référence Dossier : Dossier n° 040120

Prélèvements du 07-01-2020

Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP

Site : Rue Tournon

75006 PARIS

Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
024	P024 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 7 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	P025 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 7 - Cour Chevalier - Facade Ouest	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	P026 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 3ème étage - Fenêtre 1 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027 (1)	P027 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur garde-corps bois - 3ème étage - Fenêtre 1 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau de type peinture (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## ESL Analyses

122, rue Marcel Hartmann

94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE

Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 8/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
028	P028 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 3ème étage - Fenêtre 1 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	P029 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - 3ème étage - Fenêtre 1 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	P030 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - Entresol - Fenêtre 1 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	P031 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 5 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01

Version du : 10/01/2020 15:47

Page 9/17

Dossier N° : 20NB000143

Date de réception : 09/01/2020

Date d'analyse : 09/01/2020

Référence Dossier : Dossier n° 040120

Prélèvements du 07-01-2020

Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP

Site : Rue Tournon

75006 PARIS

Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
032	P032 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - 1er étage - Fenêtre 5 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées
033	P033 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 5 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	P034 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 2ème étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	P035 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative - Peinture sur menuiserie - 2ème étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MOLP *	2	-	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## ESL Analyses

122, rue Marcel Hartmann  
94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01

Version du : 10/01/2020 15:47

Page 10/17

Dossier N° : 20NB000143

Date de réception : 09/01/2020

Date d'analyse : 09/01/2020

Référence Dossier : Dossier n° 040120

Prélèvements du 07-01-2020

Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP

Site : Rue Tournon

75006 PARIS

Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
036	P036 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 2ème étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	P037 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	P038 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 1er étage - Fenêtre 8 - Cour Chevalier - Facade Sud	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	P039 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) - Joint de mastic de vitrage sur imposte - 1er étage - Cour Chevalier - Facade Ouest (retour)	Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## ESL Analyses

122, rue Marcel Hartmann

94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE

Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01

Version du : 10/01/2020 15:47

Page 11/17

Dossier N° : 20NB000143

Date de réception : 09/01/2020

Date d'analyse : 09/01/2020

Référence Dossier : Dossier n° 040120

Prélèvements du 07-01-2020

Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP

Site : Rue Tournon

75006 PARIS

Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
040	P040 - 2 - Parois verticales extérieures et Facades - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Enduit extérieur - 1er étage - Cour Chevalier - Facade Ouest (retour)	Matériau (poudreux) (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	P101 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) - Peinture sur plâtre - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - 2ème / 3ème	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	P102 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) - Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute) - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - 2ème / 3ème	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043 (2)	P103 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture décorative (paillonnées, gouttelettes, ) - Peinture sur doublage plâtre au plafond - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - 2ème / 3ème	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## ESL Analyses

122, rue Marcel Hartmann

94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE

Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>

S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 12/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
044 (3) (4)	P104 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - 2eme / 3eme	Matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	P105 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillottes, gouttelettes, ) - Peinture sur embrasure platre (fenêtre haute) - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - Entresol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	P106 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (paillottes, gouttelettes, ) - Peinture sur platre - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - Entresol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	P107 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage sous revêtement PVC sur plancher beton - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - Entresol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur de type ciment (beige)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 13/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
048	P108 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) - Peinture sur doublage plâtre au plafond - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - Entresol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	P109 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture sur embrasure pierre - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Nord - Rez-de-chaussee	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	P110 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture sur plâtre - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - 2eme / 3eme	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051 (1)	P111 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute) - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - 2eme / 3eme	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 14/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
052	P113 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - 2eme / 3eme	Matériau (poudreux) (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	P114 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture sur plâtre - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - Entresol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	P115 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture sur embrasure plâtre (fenêtre haute) - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - Entresol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055 (5) (6)	P116 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Ragréage - Ragréage sous revêtement PVC sur plancher bois - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - Entresol	Matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 15/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
056 (1)	P117 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes) - Peinture sur doublage plâtre au plafond - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - Entresol	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	P118 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture sur plâtre - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - Rez-de-chaussee	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
058	P119 - 3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative (pailletees, gouttelettes, ) - Peinture sur embrasure plâtre - porte entree - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - Rez-de-chaussee	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	P120 - 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Peinture de sol - Peinture de sol - sur béton - Cour Chevalier - Mur cage d'escaliers - Facade Sud - Rez-de-chaussee	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau (gris)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**  
 122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





ESL Analyses

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01 Version du : 10/01/2020 15:47 Page 16/17  
 Dossier N° : 20NB000143 Date de réception : 09/01/2020 Date d'analyse : 09/01/2020  
 Référence Dossier : Dossier n° 040120  
 Prélèvements du 07-01-2020  
 Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP  
 Site : Rue Tournon  
 75006 PARIS  
 Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
060	P121 - 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques - Faux-plafond 60x60 - 1997 - Cour Chevalier - Mur - Facade Ouest (retour) - Bureau Casernement	Matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (blanc)	MET *	1	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire **METMESSPM01**) pour les matériaux et produits du bâtiment, traitement par une méthode interne (mode opératoire **METMPRI05**) pour les enrobés (Hors granulat) en vue d'une identification des fibres au Microscope Électronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Un matériau de type enduit blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Un matériau de type colle jaune est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) Un matériau de type matériau blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (5) Un matériau de type matériau blanc est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (6) Un matériau de type colle jaune est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**

122, rue Marcel Hartmann  
 94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
 Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
 S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
 N° 1-6711  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)







ESL Analyses

---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-20-NB-000195-01

Version du : 10/01/2020 15:47

Page 17/17

Dossier N° : 20NB000143

Date de réception : 09/01/2020

Date d'analyse : 09/01/2020

Référence Dossier : Dossier n° 040120

Prélèvements du 07-01-2020

Propriétaire : PREFECTURE DE POLICE - DFCPP

Site : Rue Tournon

75006 PARIS

Secteur cadastrale AJ, parcelle n° 13



Marie-Laure BRUT  
Responsable Technique et de  
Département MET

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**ESL Analyses**

122, rue Marcel Hartmann  
94200 Ivry-sur-Seine, FRANCE  
Tél: 01 43 90 18 80 - Fax: 01 43 90 18 88 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/>  
S.A.S. au capital de 5 000 € - SIRET 841 595 143 00022 APE 7120B TVA FR86 841 595 143

ACCREDITATION  
N° 1-6711  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## 7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

## Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation	Identifiant + Description	Etat de conservation	Mesures d'ordre générales préconisées
Néant	-		

## Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

## Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

## 1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort	Moyen	Faible
<p>1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou</p> <p>2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p>	<p>1° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou</p> <p>2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p>	<p>1° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou</p> <p>2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p>

## 2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort	Moyen	Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...).	L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires passives.

## Grilles d'évaluation de l'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

## Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

## 1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation	Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation	Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation
L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.	L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

## 7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

## Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

**Score 1** – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 2** – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

**Score 3** – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

**Article R1334-28** : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

**Article R1334-29** : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

## Article R.1334-29-3 :

**I)** A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

**II)** Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

**III)** Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

## Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
  - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

## 7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir

sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

## 1. Informations générales

### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

## 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

## 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

## 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

## c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

## d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## 7.6 - Annexe - Autres documents



C20 - V15 du 26/06/2017

## - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES -

## Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée  
par GINGER CATED à :

**MORCANT Céline sous le numéro 1763**

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
R AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	11/10/2017	10/10/2022
C AMIANTE MENTION	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A, B et C et évaluations périodiques de l'état de conservation, pour tous types de bâtiments - Examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	11/10/2017	10/10/2022
C GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	01/02/2018	31/01/2023
R PLOMB	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	15/10/2017	14/10/2022
C TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	26/10/2017	25/10/2022

Légende: C=Certification - R=Recertification

Ref: 181763M2GC2018

Le jeudi 01/02/2018

Le Directeur Ginger Cated  
Michel KHATIB



Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible





8, passage Dagorno – 75020 PARIS  
Tel : 01.44.64.80.40 – Fax : 01.44.64.80.45

## ATTESTATION D'INDEPENDANCE GARANTIE DE MOYENS

Je soussignée Céline MORCANT, co-gérante de la SARL BDMESURES, dont le siège social est situé 8 passage Dagorno à PARIS 75020, atteste être certifiée par Bureau Veritas Certification sous le numéro 2493615.

Je m'engage sur l'honneur et déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son représentant, ni avec une entreprise susceptible d'organiser des travaux dans les immeubles pour lesquels il m'est demandé de réaliser un diagnostic technique immobilier.

Je reconnais par ailleurs mettre en œuvre l'organisation et les moyens nécessaires au regard de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser les missions demandées.

Fait à Paris, le 2 janvier 2018

Céline MORCANT



*Article L. 271-2 « Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. »*

*Article L. 271-3 « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »*

*Article L. 271-4 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :*

*a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;*

*b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;*

*c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.*

*La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.*

*Article L. 271-6 Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JOF 16 juillet 2006 « Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.*

*Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. »*

SARL au capital de 7623 euros - RCS Paris - Siret 434 025 706 00020 - APE 7112A  
Assurance RCP MMA Entreprise - Contrat N° 111410068



## ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE L'EXPERT REALISANT DES EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD atteste que :

**SARL BDM**

N° de SIRET : 434025706 00020  
4 BIS - 8 PASSAGE DAGORNO  
75020 PARIS

est titulaire d'un contrat n° **111410068** garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle d'Expert immobilier dans le cadre des missions de diagnostic et expertise désignées dans le tableau ci dessous :

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés dans le tableau ci-dessous:
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes **possédant toutes les certifications correspondantes exigées par la réglementation.**

### NATURE DES DIAGNOSTICS ET EXPERTISES ASSURES PAR LE CONTRAT

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb (**CREP**)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (Mme MORCANT Céline, M DELHOMEZ Ludovic et Mme BRUNEAUT Marie Céline)
- Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment (Mme MORCANT Céline)
- Etat de l'installation intérieure de gaz naturel (Mme MORCANT Céline)
- Etat des risques naturels et technologiques
- Diagnostic de performance énergétique (Mme BRUNEAUT Marie Céline)
- Mesurage « Loi Carrez »
- Détermination des millièmes en vue d'une copropriété
- Etat des lieux relatif à la conformité aux normes de surface et d'habitabilité
- Autre: plans d'intérieur
- Accessibilité aux personnes handicapées de tout ou partie d'ouvrage de bâtiment. (Mme MORCANT Céline)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité. (Mme BRUNEAUT Marie Céline)

Le montant de la garantie Responsabilité civile Professionnelle est fixé à **610.000 €** par sinistre et à **610.000 €** pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

La présente attestation, valable pour la période du **01/07/2019** au **30/06/2020**.

Elle ne peut engager l'assureur **MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD** en dehors des limites précisées par les clauses et les conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère.

Fait à Paris, le : 05/07/2019

L'assureur  
**MMA IARD SA**  
RCS Le Mans 440 048 882  
Siège Social : 14 bd Maine et Alexandre Oyon  
72030 LE MANS CEDEX 9



MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126.  
MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 388 euros, RCS Le Mans 440 048 882.  
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9.  
Entreprises régies par le code des assurances.