

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

bâtiment B - 3 rue Saint Jacques -  
28000 Chartres

## Propriétaire

DDFIP Hérault  
334 All. Henri II de Montmorency  
34000 Montpellier

## Demandeur

DDFIP Hérault  
334 All. Henri II de Montmorency  
34000 Montpellier

## SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :  
- Plaques bitumineuses amiantées (localisation : voir croquis)

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 22/04/2025

**Date de visite :** 02/04/2025

**Nombre de pages :** 46

**Fait à :** ANGERS

### Référence du dossier :

2503CCEAN\_BI6010000001306\_RAAT\_  
BATIMENT\_B\_TGI\_CHARTRES

**Nombre de prélèvements :** 28

## Le présent rapport est établi par :

Laurent Principaud

dont les compétences sont certifiées par :  
SOCOTEC Certification France 11-13 Cours Valmy  
Tour Pacific 92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
(détail sur [www.info-certif.fr](http://www.info-certif.fr))

sur la durée de validité du : 30/09/2020 au  
29/09/2027

Certificat de compétence :  
n° DTI/202009 - 006

Contrat d'assurance :  
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2025

Révision	Date	Objet
Version initiale	22/04/2025	Établissement du Dossier Technique

Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

# Sommaire

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE .....	3
<b>II. CONCLUSIONS .....</b>	<b>3</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>	<b>4</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	5
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	5
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	5
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUEES A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	7
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....	7
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>8</b>
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE .....	9
3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF.....	12
4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	12
<b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....</b>	<b>13</b>
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT .....	13
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	13
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....</b>	<b>14</b>
1. PRELEVEMENTS .....	15
2. COMPOSANTS.....	28
<b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>	<b>31</b>
<b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>	<b>36</b>
<b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>44</b>
<b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>	<b>45</b>
<b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>46</b>

## I. PROGRAMME ET PERIMETRE

### 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Restructuration et rénovation partielle

### 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Sous-sol : Circulation 1 et 2; Salle des scellés; Salle des archives

RDC : Hall entrée; Sanitaires; Bureaux 1-2-3-4-7; Circulations 1-2-3; Salle Archives

R+1 : Salle détente

R+2 : Salle Attente

Combles

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Matériau ou produit
RDC - Bureau 3	Plaques bitumineuses portes KZ

### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : <01/07/1997

## 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
SOUS-SOL	Circulation 1
SOUS-SOL	Circulation 2
SOUS-SOL	Salle des scellés
SOUS-SOL	Archives
RDC	Circulation 1
RDC	Circulation 2
RDC	Circulation 3
RDC	Hall entrée
RDC	Sanitaires
RDC	Bureau 2
RDC	Bureau 3
RDC	Bureau 4
RDC	Bureau 7
RDC	Salle Archives
R+1	Salle détente
R+2	Salle Attente
COMBLES	

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse** : ITGA St Grégoire Bât K (Cofrac : 1-5970)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :  
> Mr. Jambon

&gt;

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site		X	
Vide sanitaire accessible et visitable	X		
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable	X		
Bâtiment vide d'occupants		X	
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

**Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :**

Localisation	Parties du local	Raison
Néant	-	

#### Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Occupation des locaux : Occupé

#### 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	-
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	-
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	-

Observations :

**Néant**

#### 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
SOUS SOL	SOUS SOL
RDC	RDC
R+1	R+1
R+2	R+2

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2 et V.3)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.4)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-018	RDC - Bureau 3	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques - Plaques souples bitumineuses antivibratiles	Plaques bitumineuses portes KZ	P018	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

\*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.



## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE APRES ANALYSE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	SOUS-SOL - Salle des scellés	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit	Enduit mural + peinture	P001	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	SOUS-SOL - Salle des scellés	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	Sol coulé + peinture	P002	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	SOUS-SOL - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit	Enduit mural	P003	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	RDC - Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P004	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P005	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit	Enduit mural + peinture	P006	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	RDC - Sanitaires	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds	P007	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	RDC - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Sol pvc + colle	P008	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	RDC - Circulation 1	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds	P009	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	RDC - Salle Archives	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds	P010	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	RDC - Salle Archives	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	Moquette murale + colle	P011	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	RDC - Salle Archives	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Moquette (sol) + colle	P012	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	RDC - Bureau 7	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds	P013	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-014	RDC - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot (murs)	P014	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	RDC - Bureau 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Sol pvc + colle	P015	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	RDC - Bureau 2	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds	P016	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	RDC - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Bandes calicot	Bandes calicot (murs)	P017	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	R+1 - Salle détente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P019	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	R+1 - Salle détente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P020	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	R+1 - Salle détente	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds	P021	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	R+1 - Salle détente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P022	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	R+1 - Salle détente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit mural plâtreux	P023	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	RDC - Bureau 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle non bitumineuse	Moquette + colle	P024	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	RDC - Bureau 4	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Faux plafonds	Faux plafonds	P025	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	R+2 - Salle Attente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Colle de carrelage	Colle de carrelage	P026	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	R+2 - Salle Attente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de carrelage	Colle de plinthe carrelée	P027	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	R+2 - Salle Attente	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Bandes calicot	Bandes calicot (plafond)	P028	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

### 3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE SUR JUSTIFICATIF

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

### 4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :



- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.



Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.



## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION



## 1. PRELEVEMENTS



N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	ZPSO-001	SOUS-SOL - Salle des scellés	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit	02/04/2025	Absence d'amiante	
P002	ZPSO-002	SOUS-SOL - Salle des scellés	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Sol coulé à base ciment (terrazolith...)	02/04/2025	Absence d'amiante	
P003	ZPSO-003	SOUS-SOL - Circulation 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit	02/04/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	ZPSO-004	RDC - Sanitaires	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	02/04/2025	Absence d'amiante	
P005	ZPSO-005	RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	02/04/2025	Absence d'amiante	







N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo	
P006	ZPSO-006	RDC - Sanitaires	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit	02/04/2025	Absence d'amiante		
P007	ZPSO-007	RDC - Sanitaires	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	02/04/2025	Absence d'amiante		



N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	ZPSO-008	RDC - Circulation 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	02/04/2025	Absence d'amiante	
P009	ZPSO-009	RDC - Circulation 1	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	02/04/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P010	ZPSO-010	RDC - Salle Archives	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	02/04/2025	Absence d'amiante	
P011	ZPSO-011	RDC - Salle Archives	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couche de tissus mural, de moquette murale ou de vinyle	02/04/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	ZPSO-012	RDC - Salle Archives	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	02/04/2025	Absence d'amiante	
P013	ZPSO-013	RDC - Bureau 7	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	02/04/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P014	ZPSO-014	RDC - Circulation 1	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	02/04/2025	Absence d'amiante	
P015	ZPSO-015	RDC - Bureau 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	02/04/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	ZPSO-016	RDC - Bureau 2	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	02/04/2025	Absence d'amiante	
P017	ZPSO-017	RDC - Bureau 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Bandes calicot	02/04/2025	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P018	ZPSO-018	RDC - Bureau 3	8 - Équipements divers et accessoires - Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles	02/04/2025	Présence d'amiante	
P019	ZPSO-019	R+1 - Salle détente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	02/04/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	ZPSO-020	R+1 - Salle détente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	02/04/2025	Absence d'amiante	
P021	ZPSO-021	R+1 - Salle détente	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	02/04/2025	Absence d'amiante	




N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo	
P022	ZPSO-022	R+1 - Salle détente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de faïence	02/04/2025	Absence d'amiante		
P023	ZPSO-023	R+1 - Salle détente	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	02/04/2025	Absence d'amiante		

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P024	ZPSO-024	RDC - Bureau 4	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle non bitumineuse	02/04/2025	Absence d'amiante	
P025	ZPSO-025	RDC - Bureau 4	1. Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds - Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds	Faux plafonds	02/04/2025	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1	Localisation	Composant de la construction	Description opérateur	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P026	ZPSO-026	R+2 - Salle Attente	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	Colle de carrelage	02/04/2025	Absence d'amiante	
P027	ZPSO-027	R+2 - Salle Attente	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colle de carrelage	02/04/2025	Absence d'amiante	
P028	ZPSO-028	R+2 - Salle Attente	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	Bandes calicot	02/04/2025	Absence d'amiante	


## 2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-001	Salle des scellés	Enduit mural + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-002	Salle des scellés	Sol coulé + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-003	Circulation 2	Enduit mural	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-004	Sanitaires	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-005	Sanitaires	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-006	Sanitaires	Enduit mural + peinture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-007	Sanitaires	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-008	Circulation 1	Sol pvc + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-009	Circulation 1	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-010	Salle Archives	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-011	Salle Archives	Moquette murale + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-012	Salle Archives	Moquette (sol) + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-013	Bureau 7	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-014	Circulation 1	Bandes calicot (murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-015	Bureau 2	Sol pvc + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-016	Bureau 2	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-017	Bureau 3	Bandes calicot (murs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-018	Bureau 3	Plaques bitumineuses portes KZ	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-019	Salle détente	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-020	Salle détente	Colle de plinthe carrelée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-021	Salle détente	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-022	Salle détente	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-023	Salle détente	Enduit mural plâtreux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

N° de composant	Localisation	Description	Justification	Photo
ZPSO-024	Bureau 4	Moquette + colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-025	Bureau 4	Faux plafonds	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-026	Salle Attente	Colle de carrelage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-027	Salle Attente	Colle de plinthe carrelée	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	
ZPSO-028	Salle Attente	Bandes calicot (plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS
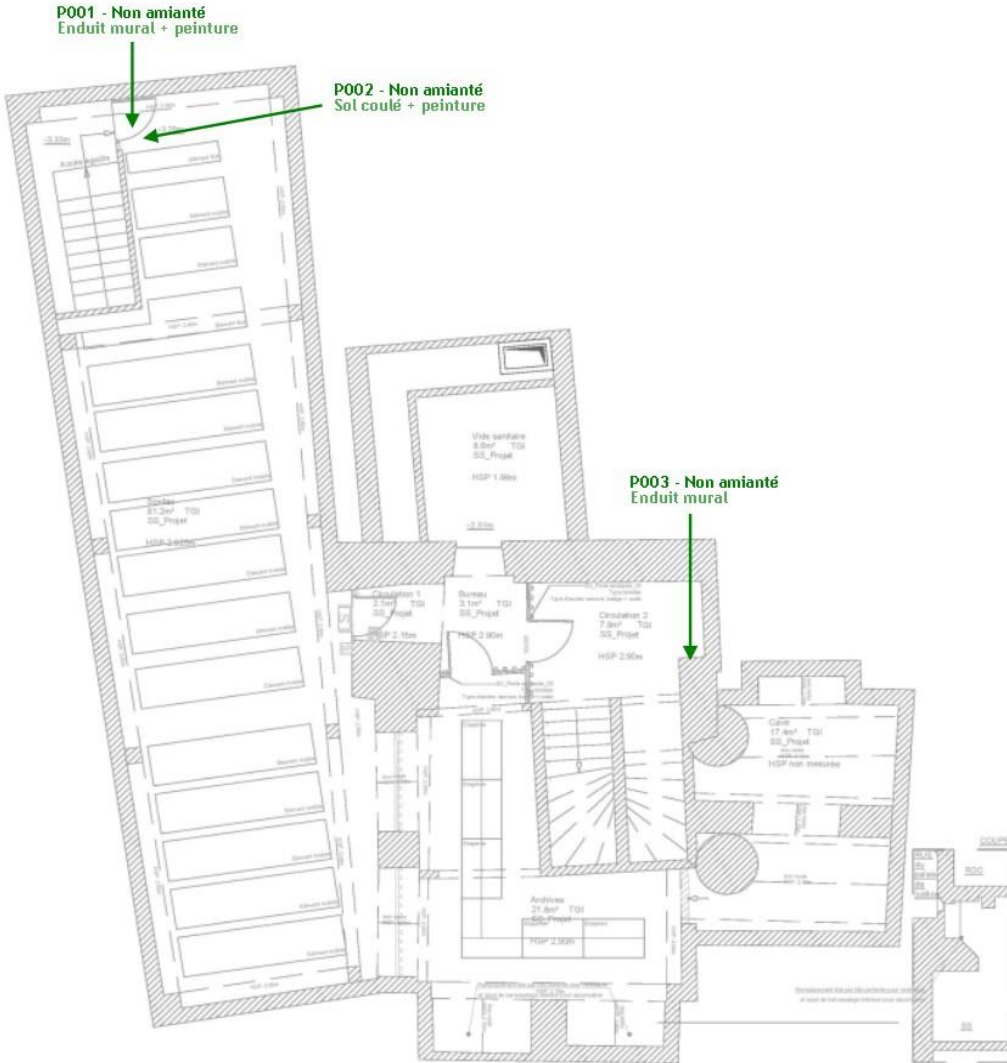
<div><div>SOUS SOL</div></div>	<b>Planche de repérage technique</b>
	N° planche :1/4
	Nom du plan : SOUS SOL
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Angers 7 Rue Bouché Thomas - CS 50206 49002 ANGERS CEDEX 01
	Adresse du bien : bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2503CCEAN - BI6010000001306 Rédacteur : Laurent Principaud Date : 22/04/2025
	Commentaires :



RDC

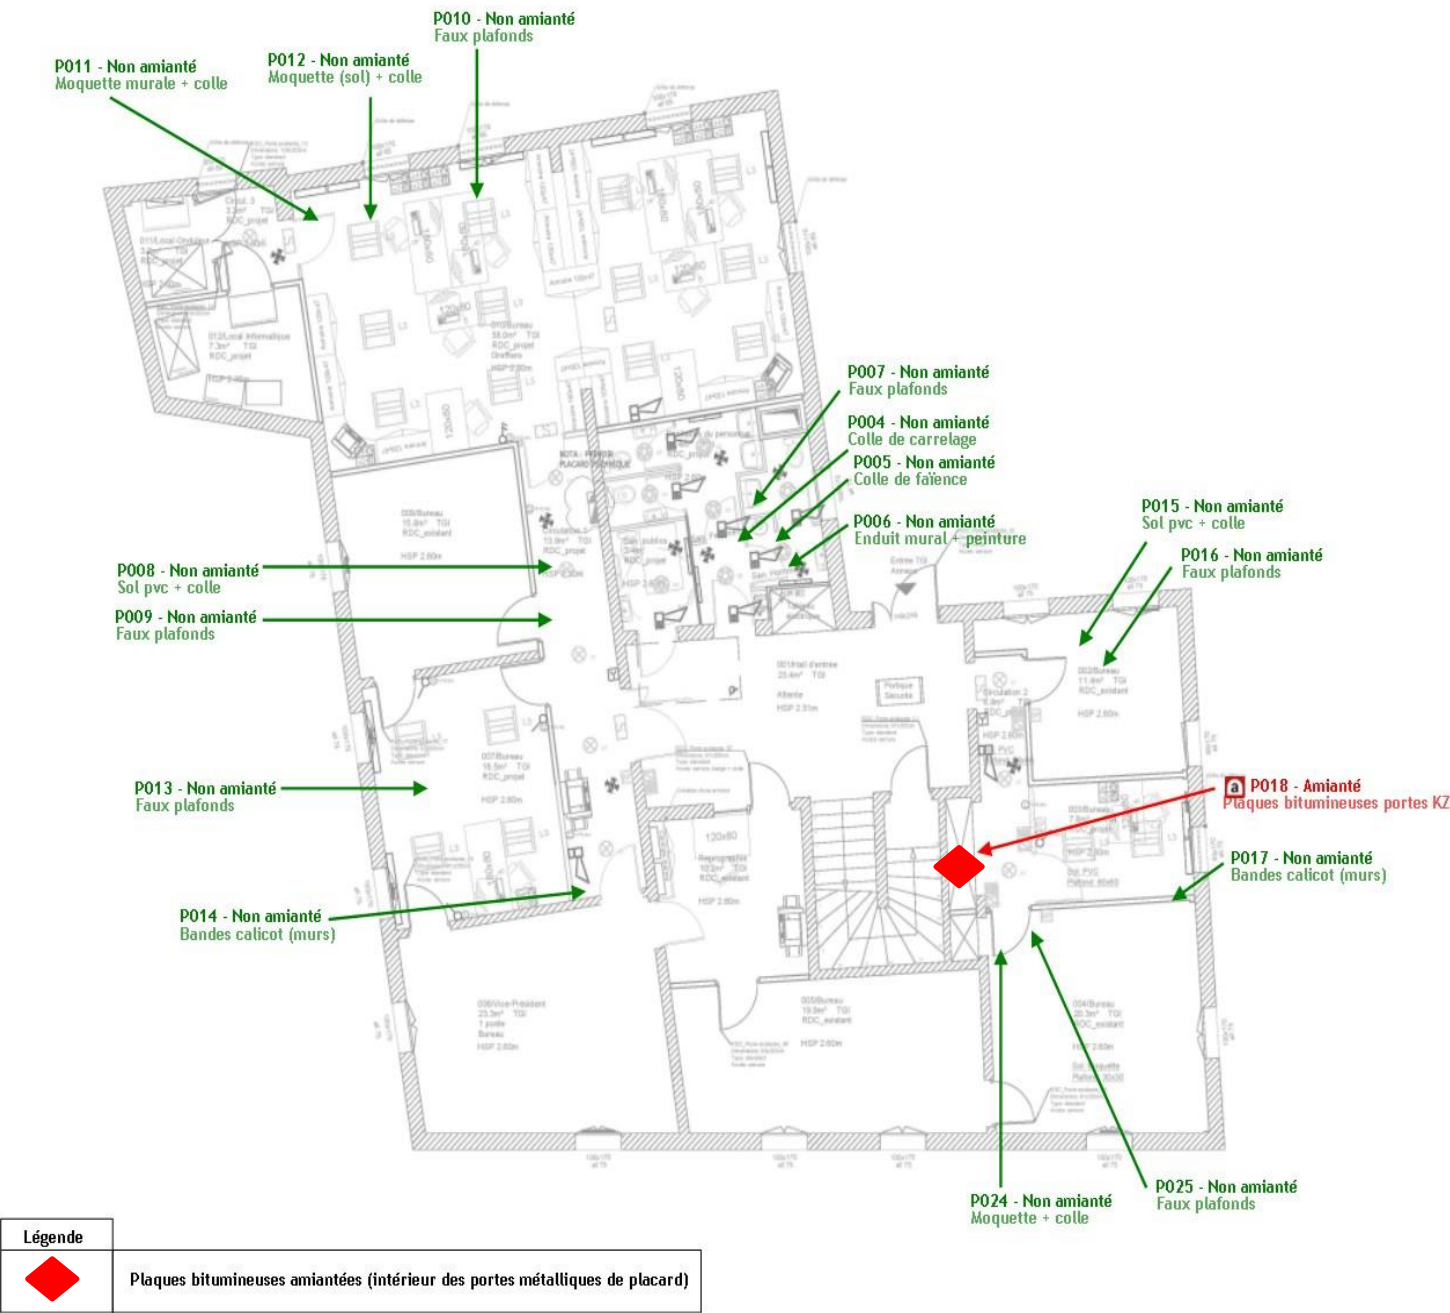


Planche de repérage technique

N° planche :2/4

Nom du plan :  
RDC

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Angers  
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206  
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :  
bâtiment B - 3 rue Saint Jacques -  
28000 Chartres

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2503CCEAN -  
BI6010000001306  
Rédacteur : Laurent Principaud  
Date : 22/04/2025

Commentaires :

R+1

### Planche de repérage technique

N° planche :3/4

Nom du plan :

 $R+1$ 

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Angers  
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206  
49002 ANGERS CEDEX 01


Adresse du bien :
-------------------

bâtiment B - 3 rue Saint Jacques -  
28000 Chartres

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2503CCEAN -  
BI6010000001306  
Rédacteur : Laurent Principaud  
Date : 22/04/2025

Commentaires :
----------------

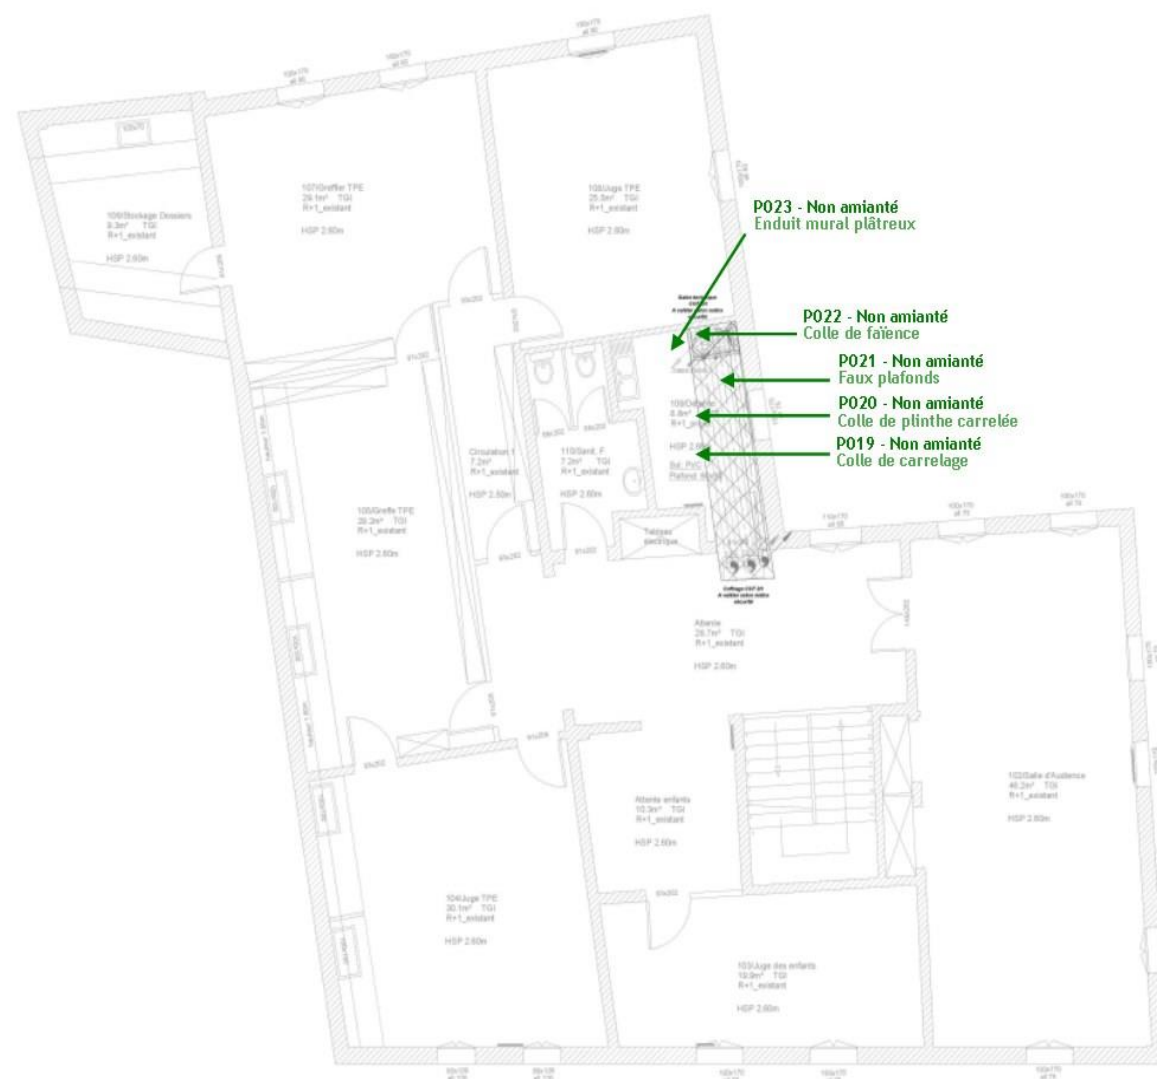

R+2

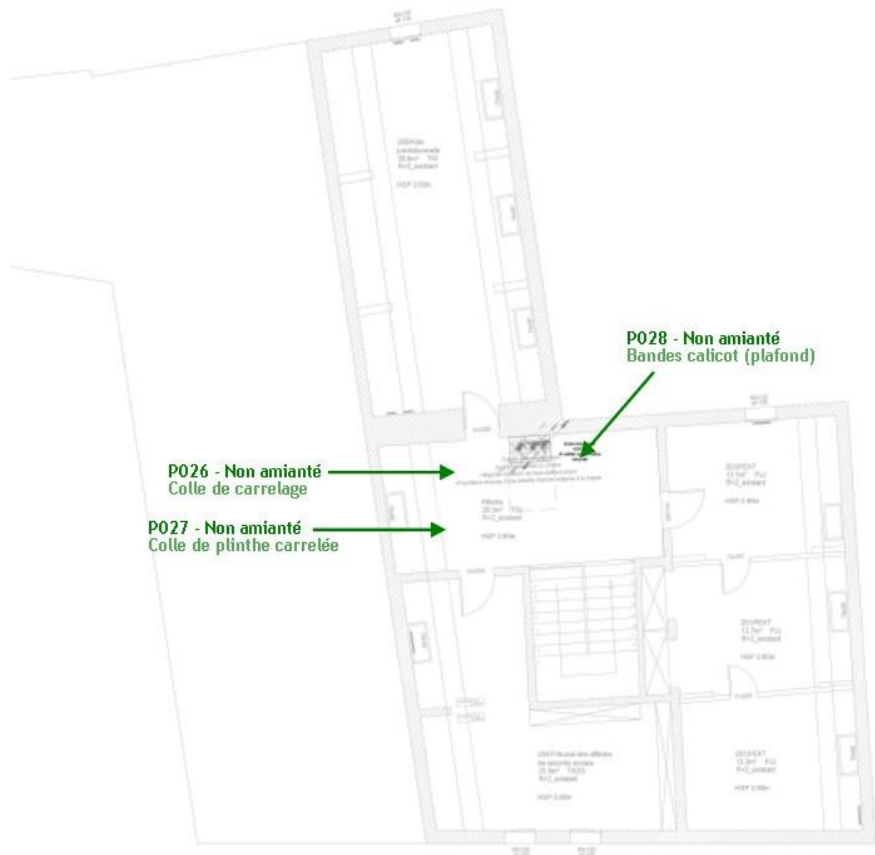


Planche de repérage technique

N° planche :4/4

Nom du plan :  
R+2

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Angers  
7 Rue Bouché Thomas - CS 50206  
49002 ANGERS CEDEX 01

Adresse du bien :  
bâtiment B - 3 rue Saint Jacques -  
28000 Chartres

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2503CCEAN -  
BI6010000001306  
Rédacteur : Laurent Principaud  
Date : 22/04/2025

Commentaires :

## ANNEXE 3 - PV ANALYSES



Parc d'affaires Espace Performances Bât K  
35760 SAINT-GREGOIRE  
Tel : 02.99.35.41.41  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5970

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-8696 EN DATE DU 15/04/2025

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC ANGERS (CCEAN) 7 Rue Bouche Thomas 49000 Angers	Réf. Commande ITGA : IT1425-8696  Réf. Commande Client : 2503CCEAN_-_BI6010000001306_2025_04_03_1149_365 3
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 10/04/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239		Réf échantillon ITGA : IT142504-10998	
Réf échantillon client : P001 - Enduit mural + peinture - SOUS-SOL - Salle des scelles		Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène	
Peinture non séparable + Enduit gris hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239		Réf échantillon ITGA : IT142504-10999	
Réf échantillon client : P002 - Sol coule + peinture - SOUS-SOL - Salle des scelles		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris hétérogène	
Peinture non séparable + Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : FAF (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 1/7



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-8696 EN DATE DU 15/04/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239		Réf échantillon ITGA : IT142504-11000	
Réf échantillon client : P003 - Enduit mural - SOUS-SOL - Circulation 2		Description ITGA : Enduit beige en vrac hétérogène	
Enduit beige en vrac hétérogène	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (3)
Réf dossier client : 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239		Réf échantillon ITGA : IT142504-11001	
Réf échantillon client : P004 - Colle de carrelage - RDC - Sanitaires		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / <b>Matériau gris hétérogène</b>	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable)	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)
Réf dossier client : 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239		Réf échantillon ITGA : IT142504-11002	
Réf échantillon client : P005 - Colle de faïence - RDC - Sanitaires		Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / <b>Joint cassant gris en vrac / Peinture en vrac</b>	
Carrelage	---	Non analysé	
Colle beige en vrac non séparable + Joint cassant gris en vrac non séparable + Peinture en vrac non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239		Réf échantillon ITGA : IT142504-11003	
Réf échantillon client : P006 - Enduit mural + peinture - RDC - Sanitaires		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris hétérogène	
Peintures multiples non séparable + Enduit gris hétérogène	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : FAF (4)
Réf dossier client : 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239		Réf échantillon ITGA : IT142504-11004	
Réf échantillon client : P007 - Faux plafonds - RDC - Sanitaires		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 2/7

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-8696 EN DATE DU 15/04/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P008 - Sol pvc + colle - RDC - Circulation 1		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142504-11005 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / <b>Ragréage gris</b>	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P009 - Faux plafonds - RDC - Circulation 1		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142504-11006 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Couche fibreuse blanche / Matériau fibreux jaune avec poussières	
▸ Peinture non séparable + Couche fibreuse blanche non séparable + Matériau fibreux jaune avec poussières non séparable	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P010 - Faux plafonds - RDC - Salle Archives		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142504-11007 <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P011 - Moquette murale + colle - RDC - Salle Archives		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142504-11008 <b>Description ITGA :</b> Moquette beige / Colle polymère beige / <b>Ragréage gris</b>	
▸ Moquette beige	META (B) le 15/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOK
▸ Colle polymère beige non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 15/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : REM (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 3/7

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-8696 EN DATE DU 15/04/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P012 - Moquette (sol) + colle - RDC - Salle Archives <b>Description ITGA :</b> Moquette beige / Colle polymère jaune / <b>Ragréage gris</b>			
Moquette beige	META (B) le 15/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable	META (A) le 15/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : REM (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P013 - Faux plafonds - RDC - Bureau 7 <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige			
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P014 - Bandes calicot (murs) - RDC - Circulation 1 <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc / Papier			
Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P015 - Sol pvc + colle - RDC - Bureau 2 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / <b>Ragréage gris /</b> <b>Matériau blanc en faible quantité</b>			
Revêtement souple gris	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK
Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris non séparable + Matériau blanc en faible quantité non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503OCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P016 - Faux plafonds - RDC - Bureau 2 <b>Description ITGA :</b> Enduit blanc / Matériau fibreux beige			
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 4/7



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-8696 EN DATE DU 15/04/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 Réf échantillon client : P017 - Bandes calicot (murs) - RDC - Bureau 3		Réf échantillon ITGA : IT142504-11014 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 Réf échantillon client : P018 - Plaques bitumineuses portes KZ - RDC - Bureau 3		Réf échantillon ITGA : IT142504-11015 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche souple	
Matériau bitumineux noir avec couche souple	META (B) le 15/04/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : HIL
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 Réf échantillon client : P019 - Colle de carrelage - R+1 - Salle detente		Réf échantillon ITGA : IT142504-11016 Description ITGA : Matériau beige / Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Matériau beige + Carrelage	---	Non analysé	
Colle grise non séparable + (Matériau gris hétérogène non séparable)	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 Réf échantillon client : P020 - Colle de plinthe carrelée - R+1 - Salle detente		Réf échantillon ITGA : IT142504-11017 Description ITGA : Carrelage / Peinture / Colle beige / Carton	
Carrelage + Peinture non séparable	---	Non analysé	
Colle beige non séparable + (Carton non séparable)	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 Réf échantillon client : P021 - Faux plafonds - R+1 - Salle detente		Réf échantillon ITGA : IT142504-11018 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KOB (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 5/7

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-8696 EN DATE DU 15/04/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P022 - Colle de faïence - R+1 - Salle detente		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142504-11019 <b>Description ITGA :</b> <b>Peinture / Matériau souple blanc / Carrelage / Colle beige</b>	
Peinture non séparable + Matériau souple blanc non séparable + Carrelage ▸ Colle beige	---  META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Non analysé  Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HIL
<b>Réf dossier client :</b> 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P023 - Enduit mural plâtreux - R+1 - Salle detente		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142504-11020 <b>Description ITGA :</b> <b>Papier peint / Peintures multiples / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc</b>	
▸ Papier peint non séparable + Peintures multiples non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : FAF (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P024 - Moquette + colle - RDC - Bureau 4		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142504-11021 <b>Description ITGA :</b> <b>Moquette noire avec couche bitumineuse / Moquette beige / Colle polymère jaune</b>	
▸ Moquette noire avec couche bitumineuse	META (B) le 15/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOK
▸ Moquette beige + Colle polymère jaune non séparable	META (B) le 15/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BOK (4)
<b>Réf dossier client :</b> 2503CCEAN - BI6010000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 <b>Réf échantillon client :</b> P025 - Faux plafonds - RDC - Bureau 4		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT142504-11022 <b>Description ITGA :</b> <b>Enduit blanc / Matériau fibreux beige</b>	
▸ Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RJK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 6/7

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1425-8696 EN DATE DU 15/04/2025**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI601000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 Réf échantillon client : P026 - Colle de carrelage - R+2 - Salle Attente		Réf échantillon ITGA : IT142504-11023 Description ITGA : Carrelage / Colle beige en vrac / <b>Matériau beige en vrac hétérogène</b>	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle beige en vrac non séparable + Matériau beige en vrac hétérogène non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HIL (3)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI601000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 Réf échantillon client : P027 - Colle de plinthe carrelée - R+2 - Salle Attente		Réf échantillon ITGA : IT142504-11024 Description ITGA : Colle beige en vrac	
▸ Colle beige en vrac	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (3)
Réf dossier client : 2503CCEAN - BI601000001306 - bâtiment B - 3 rue Saint Jacques - 28000 Chartres ITC-KJFTEJ-196239 Réf échantillon client : P028 - Bandes calicot (plafond) - R+2 - Salle Attente		Réf échantillon ITGA : IT142504-11025 Description ITGA : <b>Peinture / Toile fibreuse blanche /</b> Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée non séparable	META (A) le 14/04/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFN (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Remy BECK Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 18

Page 7/7

## ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS

Néant

# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



## CERTIFICAT

N° DTI/202009 - 006

Date d'émission: 24/05/2024

Certifie par la présente que :			
<b>LAURENT PRINCIPAUD</b>			
a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences			
DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	12/12/2022	11/12/2029
Electricité	Etat des installations intérieures d'électricité	14/02/2023	13/02/2030
DPE	Diagnostique de performance énergétique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et des attestations de prise en compte de la réglementation thermique	09/03/2022	08/03/2029
Amiante - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	30/09/2020	29/09/2027
Amiante	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	30/09/2020	29/09/2027

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément :

Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-0086  
PORTÉE DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR



Xavier Daniel, Directeur de la Certification

SOCOTEC Certification France - 13, cours Voltaire 92877 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 480 984 308 - www.socotec-certification-international.fr



