



ENVIRONNEMENT

AGENCE COTE D OR

4 rue du Rompot
21121 FONTAINE LES DIJON
Tel : 0380329026
Fax : 0825800954

COORDONNÉES DESTINATAIRE

DRFIP de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-D'Or
1 Bis place de la Banque
21 000 DIJON

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFÉRENCE

Référence : 002EW639403
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 14/04/2025
Référence mandataire : Bureaux
Finances - Boudronnée

DÉSIGNATION DU BIEN

Centre des Finances Publiques
25 Rue de la Boudronnee
21000 DIJON

PROPRIÉTAIRE

DRFIP de Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la
Côte-D'Or
1 Bis place de la Banque
21 000 DIJON

Diagnostics



AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Note de synthèse



AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Absence

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 25 Rue de la Boudronnee 21000 DIJON

Référence client : Bureaux Finances - Boudronnée

Désignation : Centre des Finances Publiques

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : MOUGIN GREGORY


Accompagnateur : ()

Date de repérage : 14/04/2025

Numéro attestation : CPDI6282

Délivré le : 25/02/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

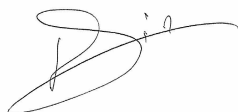

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
DRFIP de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-D'Or
1 Bis place de la Banque
21 000 DIJON

Donneur d'ordre :
DRFIP de Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-D'Or
1 Bis place de la Banque
21 000 DIJON

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 02/05/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 02/05/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)
Restaurant administratif - Vol 3 (Cafétéria)	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)
Restaurant administratif - Vol 5 (Salle invités)	Restaurant administratif - Vol 6 (Chaîne)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réhabilitation du restaurant administratif

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention se limite aux éléments impactés par les travaux (voir volume traité dans le présent rapport).

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Restaurant administratif	Vol 1 (SAS) - Vol 2 (Laverie) - Vol 3 (Cafétéria) - Vol 4 (Salle à manger) - Vol 5 (Salle invités) - Vol 6 (Chaîne)	
Plafond et faux-plafonds	Restaurant administratif	Vol 1 (SAS) - Vol 2 (Laverie) - Vol 3 (Cafétéria) - Vol 4 (Salle à manger) - Vol 5 (Salle invités) - Vol 6 (Chaîne)	
Revêtement de mur	Restaurant administratif	Vol 1 (SAS) - Vol 2 (Laverie) - Vol 3 (Cafétéria) - Vol 4 (Salle à manger) - Vol 5 (Salle invités) - Vol 6 (Chaîne)	
Revêtement de sol	Restaurant administratif	Vol 1 (SAS) - Vol 2 (Laverie) - Vol 3 (Cafétéria) - Vol 4 (Salle à manger) - Vol 5 (Salle invités) - Vol 6 (Chaîne)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Néants

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néants

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Néants

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Néants

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administratif	Vol 2 (Laverie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°4 - 1	P4	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administratif	Vol 2 (Laverie)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002EW639403 n°4 - 1	P4	Ciment - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administratif	Vol 1 (SAS)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administratif	Vol 4 (Salle à manger)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW639403 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administratif	Vol 3 (Cafétéria)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 63940 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
									Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc		
Restauration administratif	Vol 6 (Chaîne)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 63940 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture /	Négatif	Négatif sur analyse
									Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc		

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administratif	Vol 5 (Salle invités)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW639403 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administratif	Vol 4 (Salle à manger) - Vol 3 (Cafétéria) - Vol 6 (Chaîne) - Vol 5 (Salle invités)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW639403 n°9 - 1	P9 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administratif	Vol 1 (SAS)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°9 - 1	P9 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restaura nt administr atif	Vol 4 (Salle à manger)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 63940 3 n°9 - 1	P9 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 3 (Cafétéria)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 63940 3 n°9 - 1	P9 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 6 (Chaîne)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 63940 3 n°9 - 1	P9 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 5 (Salle invités)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 63940 3 n°9 - 1	P9 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 4 (Salle à manger) - Vol 3 (Cafétéria) - Vol 6 (Chaîne) - Vol 5 (Salle invités)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW 63940 3 n°9 - 1	P9 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administratif	Vol 4 (Salle à manger)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°11 - 1	P11	Matériau / Laine - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administratif	Vol 4 (Salle à manger)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002EW639403 n°11 - 1	P11	Matériau / Laine - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administratif	Vol 4 (Salle à manger)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°15 - 1	P15 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administratif	Vol 4 (Salle à manger)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°15 - 1	P15 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 6 (Chaîne)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°16 - 1	P16	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 6 (Chaîne)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002EW639403 n°16 - 1	P16	Plâtre - Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 2 (Laverie)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°5 - 1	P5	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 2 (Laverie)	Plafonds	Panneaux vissés	P6	Réalisation d'un prélèvement	Derrière le faux plafond	002EW639403 n°6 - 1	P6	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger)	Plafonds	Panneaux vissés	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Derrière le faux plafond	002EW639403 n°6 - 1	P6	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 1 (SAS)	Plafonds	Panneaux vissés	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°10 - 1	P10 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 1 (SAS)	Plafonds	Panneaux vissés	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°10 - 1	P10 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°12 - 1	P12	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restaura nt administr atif	Vol 4 (Salle à manger)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 63940 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 5 (Salle invités)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 63940 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 6 (Chaîne)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 63940 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 4 (Salle à manger) - Vol 5 (Salle invités) - Vol 6 (Chaîne)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P13 - S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002EW 63940 3 n°13 - 1	P13	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger)	Plafonds	Panneaux vissés	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°14 - 1	P14 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 5 (Salle invités)	Plafonds	Panneaux vissés	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW639403 n°14 - 1	P14 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 3 (Cafétéria)	Plafonds	Panneaux vissés	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW639403 n°14 - 1	P14 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 5 (Salle invités) - Vol 3 (Cafétéria)	Plafonds	Panneaux vissés	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW639403 n°14 - 1	P14 Phase 1	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger)	Plafonds	Panneaux vissés	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°14 - 1	P14 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restaurant administratif	Vol 5 (Salle invités)	Plafonds	Panneaux vissés	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW639403 n°14 - 1	P14 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restaurant administratif	Vol 3 (Cafétéria)	Plafonds	Panneaux vissés	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW639403 n°14 - 1	P14 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restaurant administratif	Vol 5 (Salle invités) - Vol 3 (Cafétéria)	Plafonds	Panneaux vissés	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002EW639403 n°14 - 1	P14 Phase 2	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restaurant administratif	Vol 2 (Laverie)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°2 - 1	P2	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Restaurant administratif	Vol 1 (SAS)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW639403 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 5 (Salle invités)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW639403 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 6 (Chaîne)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW639403 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 3 (Cafétéria)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW639403 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger) - Vol 5 (Salle invités) - Vol 6 (Chaîne) - Vol 3 (Cafétéria)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW639403 n°7 - 1	P7	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
------	--------------	-----------	------------------	------------	-------------	----------------	-----------	-----------	------------	----------	------------



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 2 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur document Se référer au prélèvement P0006 du dossier AED PRBFC 20220124
Restauration administrative	Vol 2 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur document Se référer au prélèvement P0006 du dossier AED PRBFC 20220124
Restauration administrative	Vol 2 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°1 - 1	P1	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restaura nt administr atif	Vol 2 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW 63940 3 n°1 - 1	P1	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 2 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW 63940 3 n°3 - 1	P3	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 2 (Laverie)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW 63940 3 n°3 - 1	P3	Colle - Dur - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 1 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW 63940 3 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 1 (SAS)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 63940 3 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 4 (Salle à manger)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 63940 3 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restaura nt administr atif	Vol 3 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW 63940 3 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 6 (Chaîne)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW639403 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 5 (Salle invités)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW639403 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 1 (SAS) - Vol 4 (Salle à manger) - Vol 3 (Cafétéria) - Vol 6 (Chaîne) - Vol 5 (Salle invités)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW639403 n°8 - 1	P8	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 6 (Chaîne)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW639403 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 5 (Salle invités)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW639403 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse


GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Restauration administrative	Vol 4 (Salle à manger) - Vol 5 (Salle invités)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002EW639403 n°17 - 1	P17	Colle - Dur - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Restauration administrative	Vol 3 (Cafétéria)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW639403 n°18 - 1	P18	Colle - Dur - Gris	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Restaurant administratif	Restaurant administratif - Plan de repérage - Actions menées


Légende

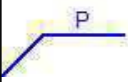

Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

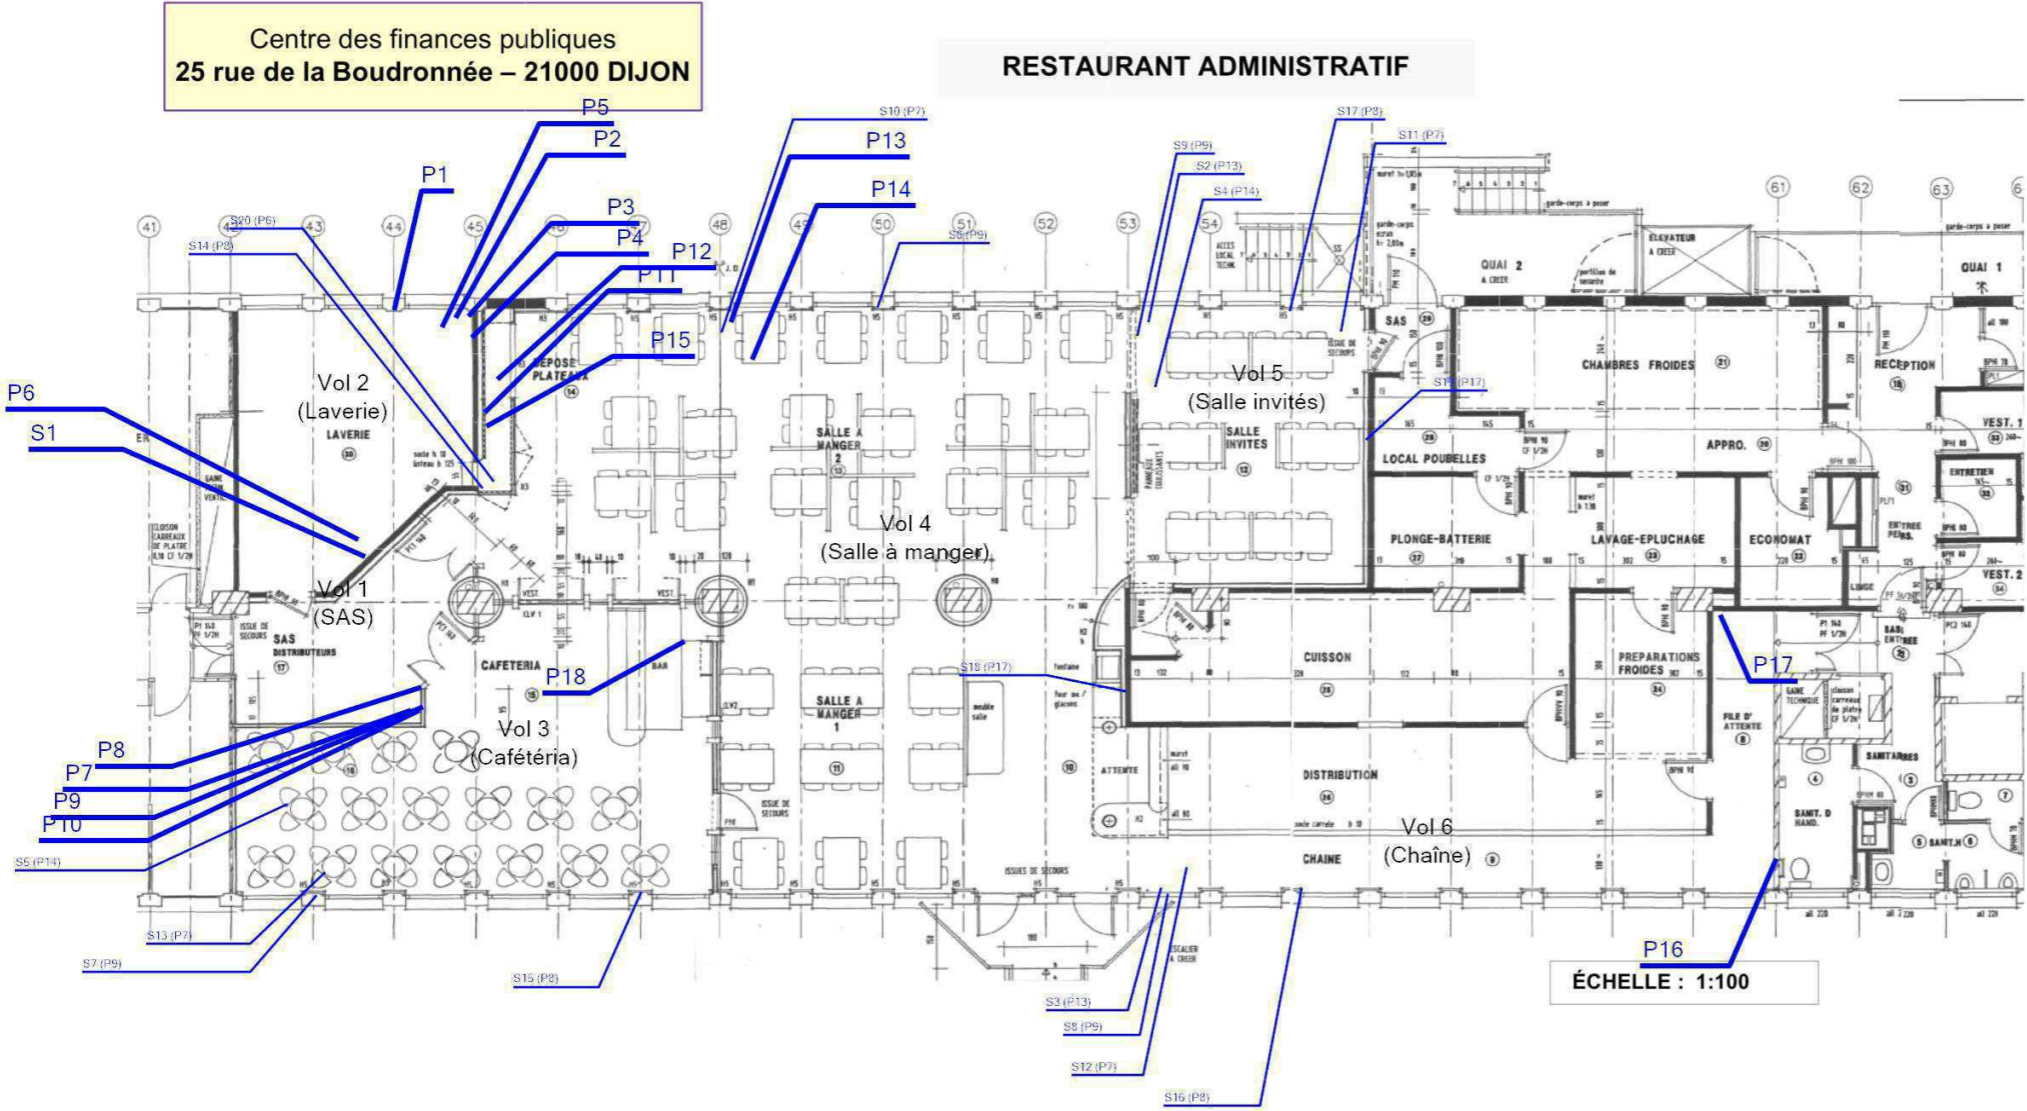

Adresse du bien

25 Rue de la Boudronnee
21000 DIJON

Désignation

Centre des Finances Publiques

Date intervention

14/04/2025

Technicien intervenant

MOUGIN GREGORY

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW639403 n°1 - 1 (P1)	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°2 - 1 (P2)	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°3 - 1 (P3)	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°4 - 1 (P4)	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°5 - 1 (P5)	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°6 - 1 (P6)	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°7 - 1 (P7)	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°8 - 1 (P8)	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°9 - 1 (P9)	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°10 - 1 (P10)	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°11 - 1 (P11)	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°12 - 1 (P12)	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°13 - 1 (P13)	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°14 - 1 (P14)	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°15 - 1 (P15)	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°16 - 1 (P16)	Restaurant administratif - Vol 6 (Chaîne)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°17 - 1 (P17)	Restaurant administratif - Vol 6 (Chaîne)	Prélèvement négatif
002EW639403 n°18 - 1 (P18)	Restaurant administratif - Vol 3 (Cafétéria)	Prélèvement négatif
S1 - 1 (S1)	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	Absence sur présentation de documents



002EW639403 n°1 - 1 (P1) - Restaurant administratif -
Vol 2 (Laverie)



002EW639403 n°2 - 1 (P2) - Restaurant administratif -
Vol 2 (Laverie)



002EW639403 n°3 - 1 (P3) - Restaurant administratif -
Vol 2 (Laverie)



002EW639403 n°4 - 1 (P4) - Restaurant administratif -
Vol 2 (Laverie)



002EW639403 n°5 - 1 (P5) - Restaurant administratif -
Vol 2 (Laverie)



002EW639403 n°6 - 1 (P6) - Restaurant administratif -
Vol 2 (Laverie)



002EW639403 n°7 - 1 (P7) - Restaurant administratif -
Vol 1 (SAS)




002EW639403 n°8 - 1 (P8) - Restaurant administratif -
Vol 1 (SAS)



002EW639403 n°9 - 1 (P9) - Restaurant administratif -
Vol 1 (SAS)



002EW639403 n°10 - 1 (P10) - Restaurant administratif
- Vol 1 (SAS)

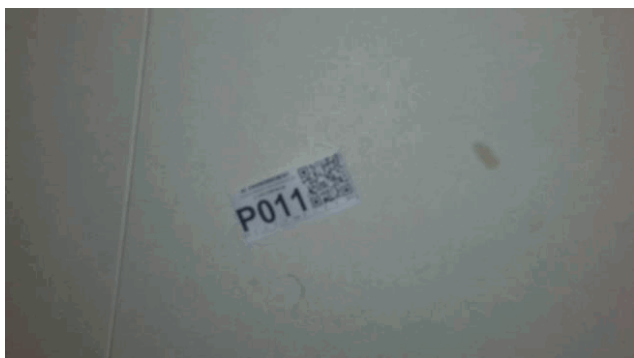

002EW639403 n°11 - 1 (P11) - Restaurant administratif -
Vol 4 (Salle à manger)



002EW639403 n°12 - 1 (P12) - Restaurant administratif
- Vol 4 (Salle à manger)




002EW639403 n°13 - 1 (P13) - Restaurant administratif -
Vol 4 (Salle à manger)



002EW639403 n°14 - 1 (P14) - Restaurant administratif
- Vol 4 (Salle à manger)



002EW639403 n°15 - 1 (P15) - Restaurant administratif -
Vol 4 (Salle à manger)

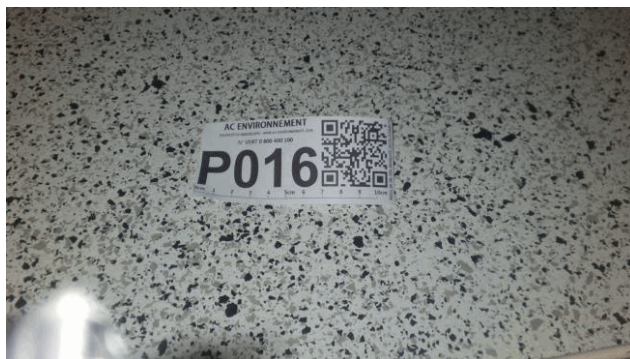

002EW639403 n°16 - 1 (P16) - Restaurant administratif
- Vol 6 (Chaîne)



002EW639403 n°17 - 1 (P17) - Restaurant administratif -
Vol 6 (Chaîne)



002EW639403 n°18 - 1 (P18) - Restaurant administratif
- Vol 3 (Cafétéria)



S1 - 1 (S1) - Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur Fibreux - Blanc	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Beige	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - Dur - Gris	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Restaurant administratif - Vol 2 (Laverie)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Gris	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	
P9 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	
P9 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	
P10 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	
P10 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Restaurant administratif - Vol 1 (SAS)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau / Laine - Effritable Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Laine - Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Jaune	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)	

P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture / Faux-plafond - Effritable / Effritable Fibreux - Blanc / Beige	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)
P14 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)
P14 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)
P15 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Blanc / Blanc / Blanc	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)
P15 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Carton / Plâtre - Souple Fibreux / Effritable - Marron / Blanc	Restaurant administratif - Vol 4 (Salle à manger)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre - Effritable - Blanc	Restaurant administratif - Vol 6 (Chaîne)
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Blanc	Restaurant administratif - Vol 6 (Chaîne)
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle - Dur - Gris	Restaurant administratif - Vol 3 (Cafétéria)



CHANTIER

Référence **C022025317400**
Adresse Commande : 002EW639403
Affaire : Bureaux Finances - Boudronnée
25 Rue de la Boudronnée
21000 DIJON

COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 02/05/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025317400
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW639403_001

Référence labo		42PM02531710				Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui			
Date du prélèvement		14/04/2025				Analyse réglementaire			Oui			
Auteur du prélèvement		GREGORY MOUGIN				Date d'analyse			02/05/2025			
Type de prélèvement		Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)										
Zone de prélèvement		Centre des Finances Publiques - Vol 2 (Laverie)										
Remarque concernant le prélèvement		RAS										
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat				
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Colle Dur Fibreux Blanc	-	-	-	Acétone			2	4	COY	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET						

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW639403_002

Référence labo		42PM02531711		Échantillon conforme aux critères d'acceptation			Oui	
Date du prélèvement		14/04/2025		Analyse réglementaire			Oui	
Auteur du prélèvement		GREGORY MOUGIN		Date d'analyse			02/05/2025	
Type de prélèvement		Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage						
Zone de prélèvement		Centre des Finances Publiques - Vol 2 (Laverie)						
Remarque concernant le prélèvement		RAS						
Phase	Couche	Description	MOLP		MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées(**)	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige	-	-	1	2	RMG	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002EW639403_003

Référence labo	42PM02531712	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 2 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RMG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW639403_004

Référence labo	42PM02531713	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 2 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Ciment Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW639403_005

Référence labo	42PM02531714	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	30/04/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 2 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	SLV	Acétone	1	2	BOD
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Présence d'amiante
									Non détecté

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW639403_006

Référence labo	42PM02531715	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 2 (Laverie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RMG
	2	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW639403_007

Référence labo	42PM02531716	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 1 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW639403_008

Référence labo	42PM02531717	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 1 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RMG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS



Référence échantillon : 002EW639403_009

Référence labo	42PM02531718	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 1 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste					
						Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	1	2	RMG	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-					
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-					
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	1	2	RMG	Non détecté	
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.

Référence échantillon : 002EW639403_010

Référence labo	42PM02531719	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 1 (SAS)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique			Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone			1	2	RMG	Non détecté
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-							
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-							
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone			1	2	RMG	Non détecté
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-							
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET						

Remarque concernant l'analyse : Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.

Référence échantillon : 002EW639403_011

Référence labo	42PM02531720	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	30/04/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 4 (Salle à manger)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Matériau Effrifiable Fibreux Blanc	2	2	SLV	Acétone	1	2	BOD	Non détecté
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.



Référence échantillon : 002EW639403_012

Référence labo	42PM02531721	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	30/04/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 4 (Salle à manger)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Souple Fibreux Blanc	2	2	SLV	Acétone	1	2	BOD
	2	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW639403_013

Référence labo	42PM02531722	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	30/04/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 4 (Salle à manger)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	BOD
	2	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	SLV				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 1 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW639403_014

Référence labo	42PM02531723	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Panneaux vissés		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 4 (Salle à manger)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.



Référence échantillon : 002EW639403_015

Référence labo	42PM02531724	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Panneaux de cloisons		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 4 (Salle à manger)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Papier Souple Fibreux Blanc	-	-	-						
	4	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
2	5	Carton Souple Fibreux Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RMG	Non détecté	●
	6	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET					

Remarque concernant l'analyse

Couches 1, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Couche 6 non dissociable(***) analysée avec la couche 5.

Référence échantillon : 002EW639403_016

Référence labo	42PM02531725	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 6 (Chaîne)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS

Référence échantillon : 002EW639403_017

Référence labo	42PM02531726	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 6 (Chaîne)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RMG
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse

RAS



Référence échantillon : 002EW639403_018

Référence labo	42PM02531727	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	14/04/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	GREGORY MOUGIN	Date d'analyse	02/05/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	Centre des Finances Publiques - Vol 3 (Cafétéria)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.

Référence dossier: RSC022025317400

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 4 MOLP et 22 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 22/22

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Cpcn(uvg)
Lydie Souffrant




Accréditation
N°1-7325
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



ITGA ANALYTICS RIOR- 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges
SIRET : 95352119200013 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025)

Contact-Analytics@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 7 / 7

ANNEXE: DOCUMENTS

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6282

**Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier**

N° CPDI6282 Version 004



Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'ICERT, atteste que :

Monsieur MOUGIN Grégory

Est certifié(e) selon le référentiel ICERT en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 17/08/2022 - Date d'expiration : 16/08/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 13/12/2022 - Date d'expiration : 12/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 25/02/2022 - Date d'expiration : 24/02/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 04/02/2022 - Date d'expiration : 03/02/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies>

Valable à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux référentiels de certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers et à l'accréditation des organismes de certification.
(2) Arrêté du 24 décembre 2021 relatif aux référentiels de certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers et à l'accréditation des organismes de certification.

ICERT
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DIFR 11 rev19