


DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Bâtiment Lavoisier

13 rue Lavoisier
92000 NANTERRE

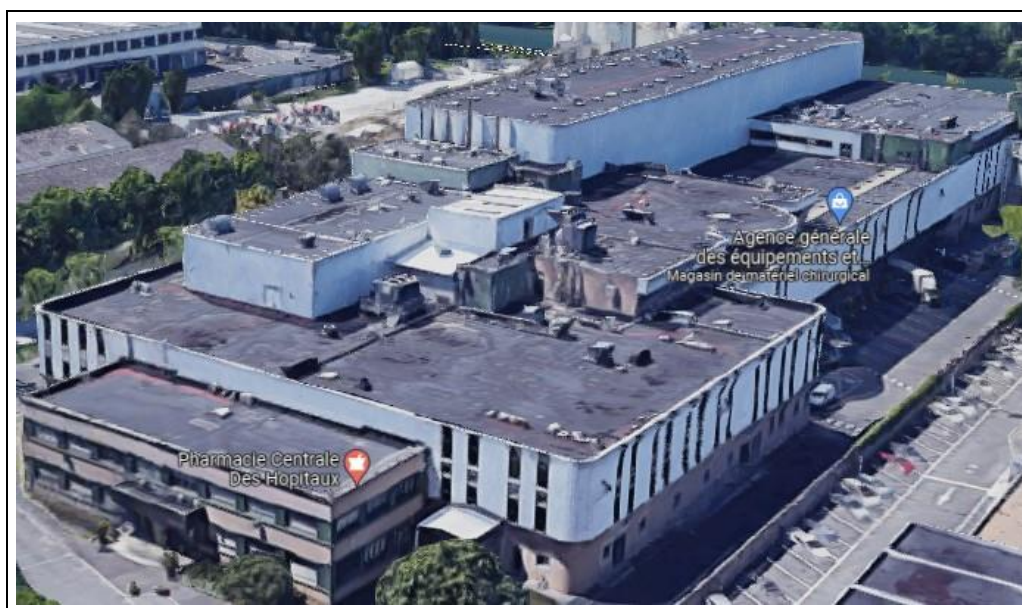

Date de création du DTA : 23/05/2006
à partir des documents transmis par AGEPS .

Nom de l'opérateur : MATHIEU Yann

Enregistrement des communications du DTA

Liste des Enregistrements						
Date de communication	Moyen de communication	Nature des travaux	Locaux concernés	Entreprise destinataire de la communication	Nom du signataire	Signature

Sommaire

1. Renseignements généraux	4
Renseignements sur le bâtiment	5
2. Rapports de repérages	6
2.1. Historique des rapports	7
2.2. Rapports de repérage « amiante » et d'évaluation d'état de conservation	17
2.3. Plans de repérage amiante.....	19
3. Travaux de retrait ou de confinement et mesures conservatoires mises en œuvre	35
3.1. Enregistrements chronologiques des travaux	36
3.2. Documents justificatifs des travaux.....	37
4. Consignes générales de sécurité	40
Consignes générales de sécurité.....	41
5. Fiche récapitulative du DTA.....	44

1. Renseignements généraux

Renseignements sur le bâtiment

Adresse du bâtiment	13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
---------------------	------------------------------------

Activité(s)	Autres
Date de délivrance du permis de construire	Non communiquée
Date d'achèvement de la construction	1983

Propriétaire :	AGEPS 13 Rue Lavoisier 92000 NANTERRE
Donneur d'ordre :	AGEPS 13 Rue Lavoisier 92000 NANTERRE

Dépositaire du dossier technique amiante :	
Nom	Monsieur NIANG Moussa
Adresse	13 Rue Lavoisier 92000 NANTERRE
Téléphone	

2. Rapports de repérages

2.1. Historique des rapports

a) A partir de la présente création ou mise à jour

Date d'émission du rapport	Numéro du rapport	Objet du repérage	Organisme de repérage	Conclusion (présence, absence, susceptible)	Locaux non visités
10/11/2023	T230082586 BATIMENT LAVOISIER	Suivi de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante	APAVE INFRASTRUCTURE S ET CONSTRUCTION FRANCE	PRESENCE	NEANT

b) Rapports précédents :

Date	Référence	Société	Objet	Conclusions
14/06/2023	50100-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
14/06/2023	50097-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante
17/03/2023	49081-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
17/03/2023	48811-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
11/05/2022	22880PEB0837000L	APAVE	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
14/03/2022	42800-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
11/10/2021	38801-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
22/07/2020	32210-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante

20/09/2019	27535-2	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46- 021 de septembre 2021
20/09/2019	27535-1	QUALITAT EXPERTISES	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46- 021 de septembre 2021
25/03/2019	25448-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
20/03/2019	25448-2	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
13/02/2019	25558-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
31/07/2018	22784-3	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de prélèvement(s) et analyse(s) de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
31/07/2018	22784-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
05/07/2018	22442-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
04/05/2018	R1803-2817-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
01/05/2018	22076-1	QUALITAT EXPERTISES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
10/10/2017	R-1705-2491-A-01	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
21/12/2016	R-1610-2203-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

12/12/2016	R-1612-2239-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante
08/08/2016	R-1606-2043-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
02/06/2016	R1162-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
14/03/2016	R-2015-1162-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
14/03/2016	R-1509-1278-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
03/12/2015	R1509-1278-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
02/12/2015	D1509-1278-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
02/09/2015	APHP-DAT-24092015-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-R+1-380	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
10/08/2015	APHP-DAT-31072015-AGEPSNANTERRE-1031	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
10/03/2015	APHP-DAT-27022015-AGEPS-NANTERRE-P231-D676	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
18/02/2015	APHP-DAT-05122015-AGEPS-NANTERRE-P231-D618	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
02/02/2015	D1509-1278-A-00	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

06/01/2015	APHP-DAT-23122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D525	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
16/12/2014	APHP-DAT-16122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-LOCAL TGBT-D333	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
12/12/2014	APHP-DAT-05122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D475	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante
10/12/2014	APHP-DAT-05122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D473	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
28/11/2014	APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D374	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
27/11/2014	APHP-DAT-27122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D379	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
27/11/2014	APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D378	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
27/11/2014	APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D370	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
15/10/2014	PYR-DAT-APHP-AGEPS	PYRAMIDE CONSEILS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
22/04/2014	CAR/14-0245	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
17/12/2013	CAR/13-1489	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
22/11/2013	CAR/13-1524	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

29/10/2013	CAR/13-0352	SAPHE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
29/10/2013	CAR/13-0352	SAPHE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
28/10/2013	CAR/13-0351	SAPHE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
28/10/2013	CAR/13-0351	SAPHE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
02/10/2013	CAR/13-0383	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
11/09/2013	CAR/13-0082	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
19/07/2013	CAR/13-0792	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
25/06/2013	CAR/13-0350	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
11/06/2013	CAR/13-0701	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
03/06/2013	CAR/13-0702	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante
30/05/2013	CAR/13-0653	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
27/05/2013	CAR/13-0660	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

21/03/2013	CAR/13-0069	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
14/03/2013	CAR/13-0068	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
08/03/2013	CAR/13-0080	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
08/03/2013	CAR/13-0070	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
26/02/2013	CAR/13-0034	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
02/02/2013	CAR/12-1255	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
13/11/2012	CAR/12-1276	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante
25/10/2012	CAR/12-1161	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
05/10/2012	CAR/12-0144	SAPHE	Rapport de l'examen visuel sans confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
05/10/2012	CAR/12-0143	SAPHE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
05/10/2012	CAR/12-0143	SAPHE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
20/09/2012	CAR/12-0142	SAPHE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021

20/09/2012	CAR/12-0142	SAPHE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
10/09/2012	CAR/12-0163	SAPHE	Rapport de l'examen visuel sans confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
10/09/2012	CAR/12-0162	SAPHE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
10/09/2012	CAR/12-0162	SAPHE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
06/09/2012	CAR/12-0471	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
05/09/2012	CAR/12-0140	SAPHE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
05/09/2012	CAR/12-0140	SAPHE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
24/04/2012	CAR/12-0171	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante
23/04/2012	CAR/12-0169	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
21/04/2012	CAR/12-0145	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
20/04/2012	CAR/12-0170	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
06/03/2012	CAR/12-0088	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

16/01/2012	CAR/11-1681	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
16/01/2012	CAR/11-1680	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante
15/12/2011	CAR/11-1657	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
22/11/2011	CAR/11-1588 Nanterre	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
18/11/2011	CAR/11-1589	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
17/11/2011	CAR/11/1590	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
15/11/2011	CAR/11-1570	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
15/11/2011	CAR/11-1573	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
15/11/2011	CAR/11-1572	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
15/11/2011	CAR/11/1571	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante
15/11/2011	CAR/11-1637	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l'amiante
31/10/2011	CAR/11-1569	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.


08/09/2011	CAR/11-0836	SAPHE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
18/07/2011	CAR/11-0836	SAPHE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
14/04/2011	CAR/11-0361	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
25/03/2011	CAR/11-1075	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante
04/03/2011	CAR/11-0187	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante
04/03/2011	CAR/11-0202	SAPHE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
01/09/2010	10.880.803.09274.0 0.I	APAVE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
01/09/2010	10.880.803.09274.0 0.I	APAVE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
27/04/2010	105698	EDM CONTROLES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
23/04/2010	105871	EDM CONTROLES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
01/03/2010	105615	EDM CONTROLES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante
04/02/2010	10.880.803.02414.0 0.P	APAVE	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021


04/02/2010	10.880.803.02414.0 O.P	APAVE	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
18/01/2010	105262	EDM CONTROLES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.
22/12/2009	104908	EDM CONTROLES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
27/01/2009	003622 1958298/001/001-FC	BUREAU VERITAS	Rapport de l'examen visuel après dépose du confinement	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme avec remarques selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
27/01/2009	003622 1958298/001/001-FC	BUREAU VERITAS	Constat de la première étape de l'examen visuel	Le résultat de l'examen visuel est déclaré Conforme avec remarques selon les critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 de septembre 2021
09/08/2008	98135	EDM CONTROLES	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
19/10/2005	05.1.2424	DIAGNO- TECH	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.2. Rapports de repérage « amiante » et d'évaluation d'état de conservation

Chaque rapport est présenté dans son intégralité dans l'ordre du tableau d'enregistrement chronologique des rapports.

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	2/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 2

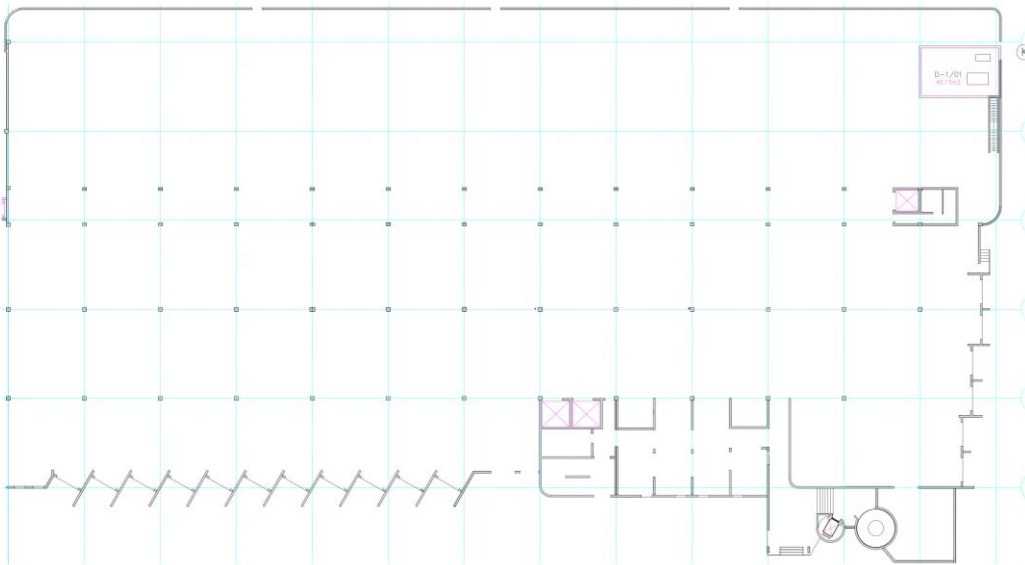

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante


DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR DISTRIBUTION / SOUS-SOL	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	3/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 3

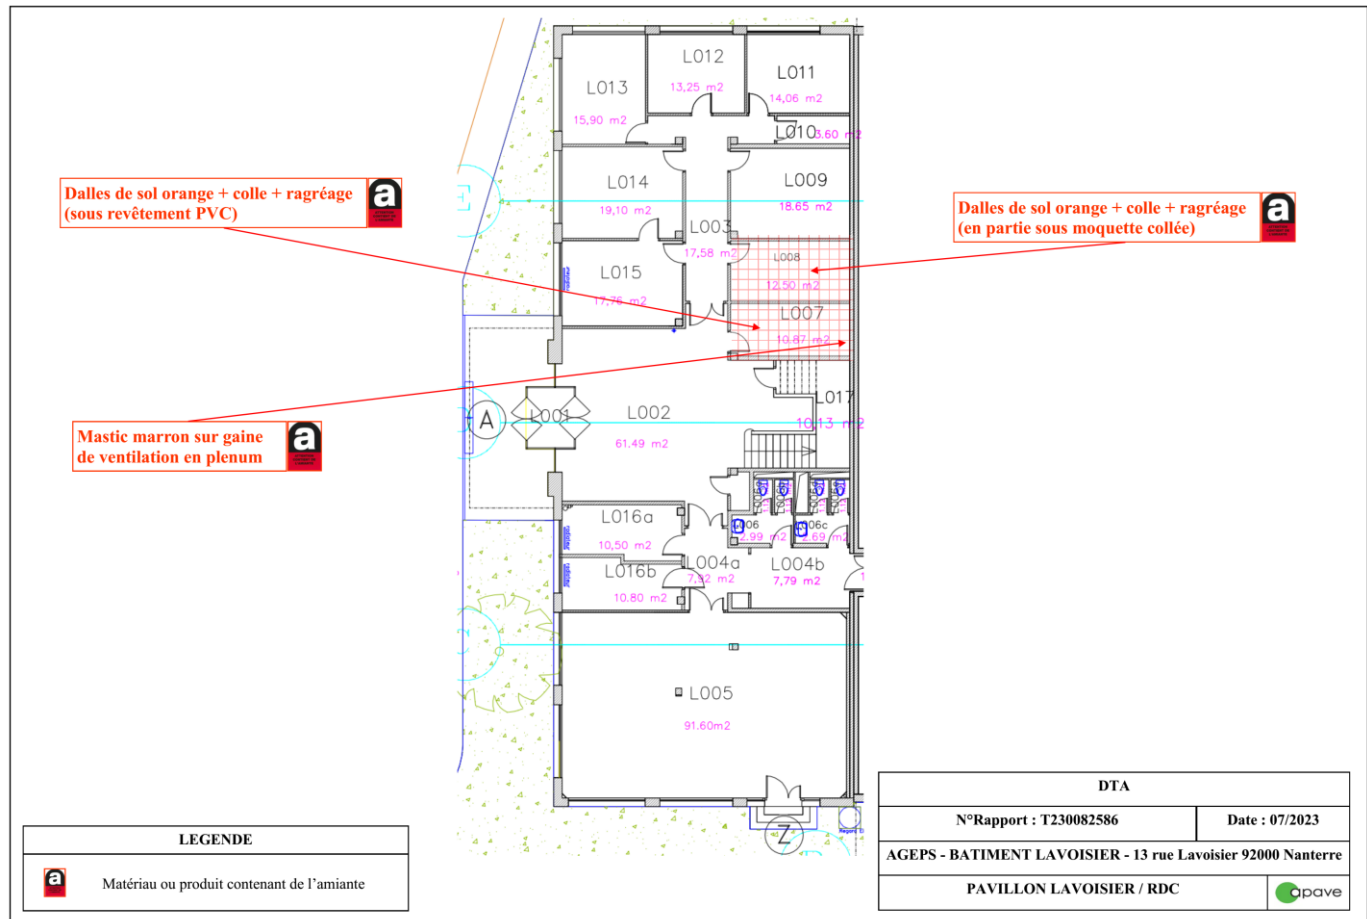


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	4/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 4


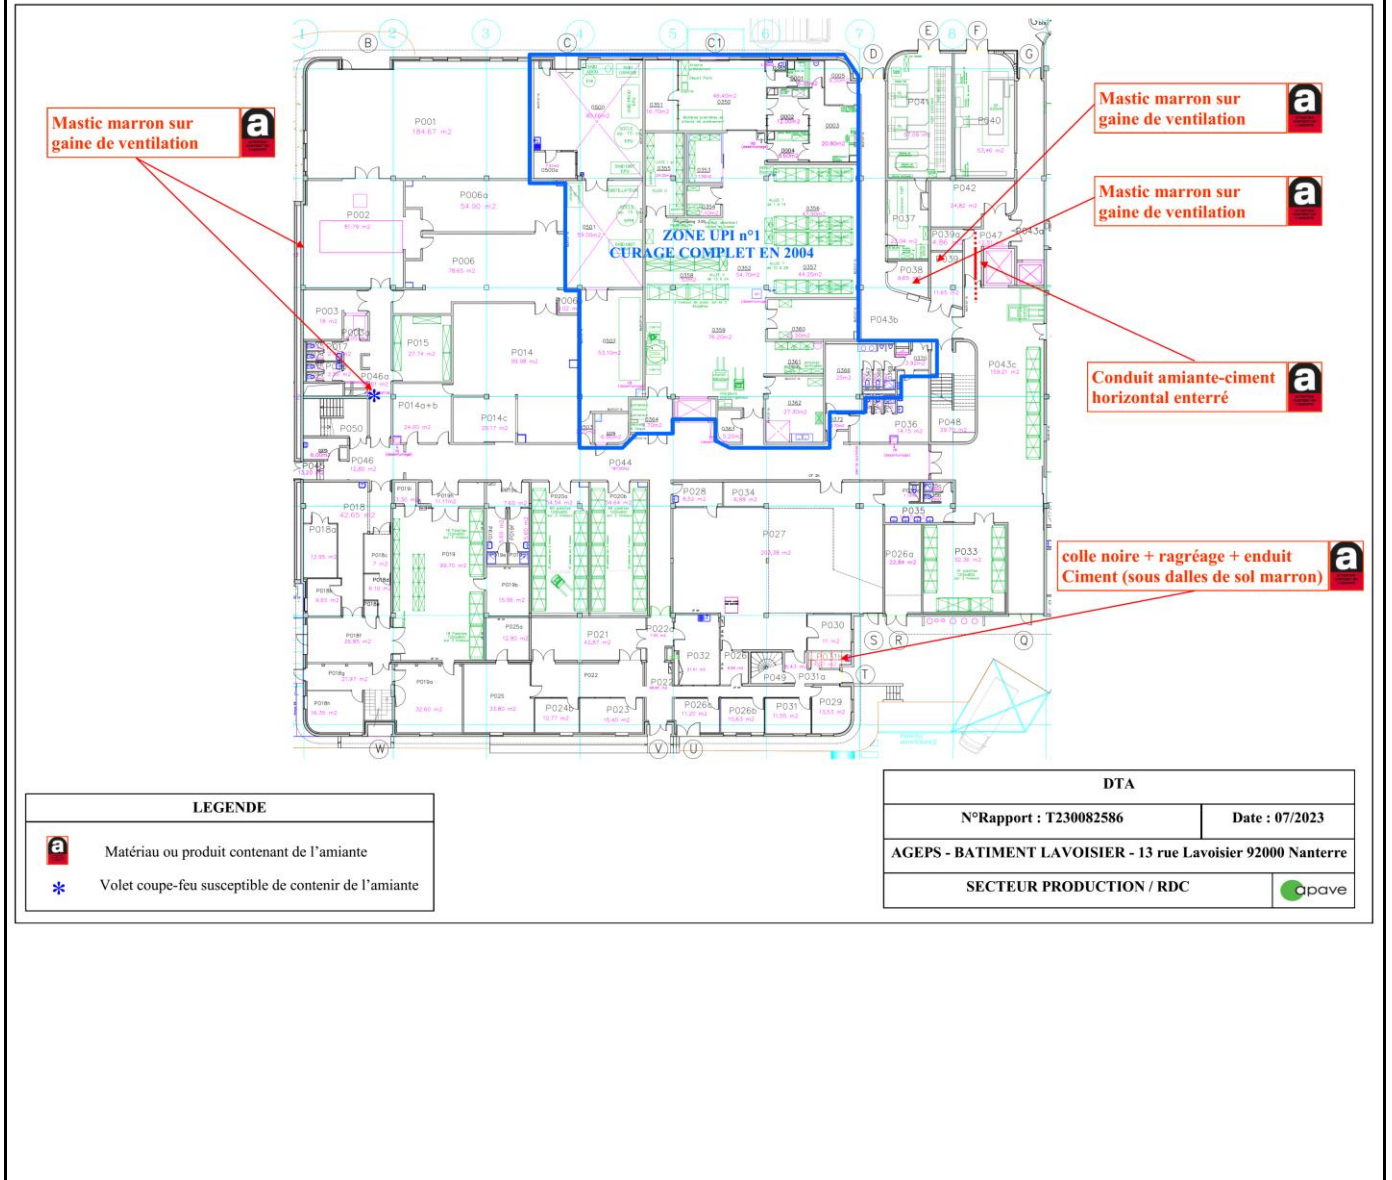


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	5/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 5

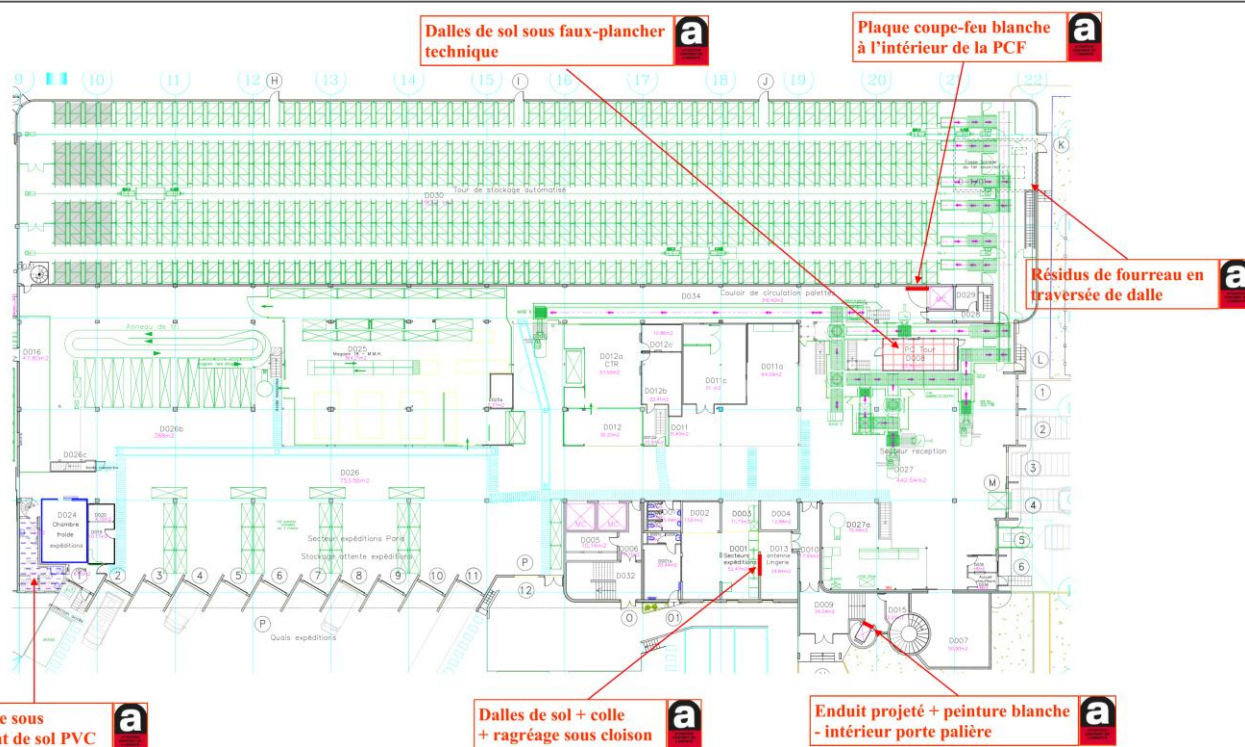

Colle noire sous revêtement de sol PVC

Dalles de sol + colle + ragréage sous cloison

Enduit projeté + peinture blanche - intérieur porte palière

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante

DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR DISTRIBUTION / RDC	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	6/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 6


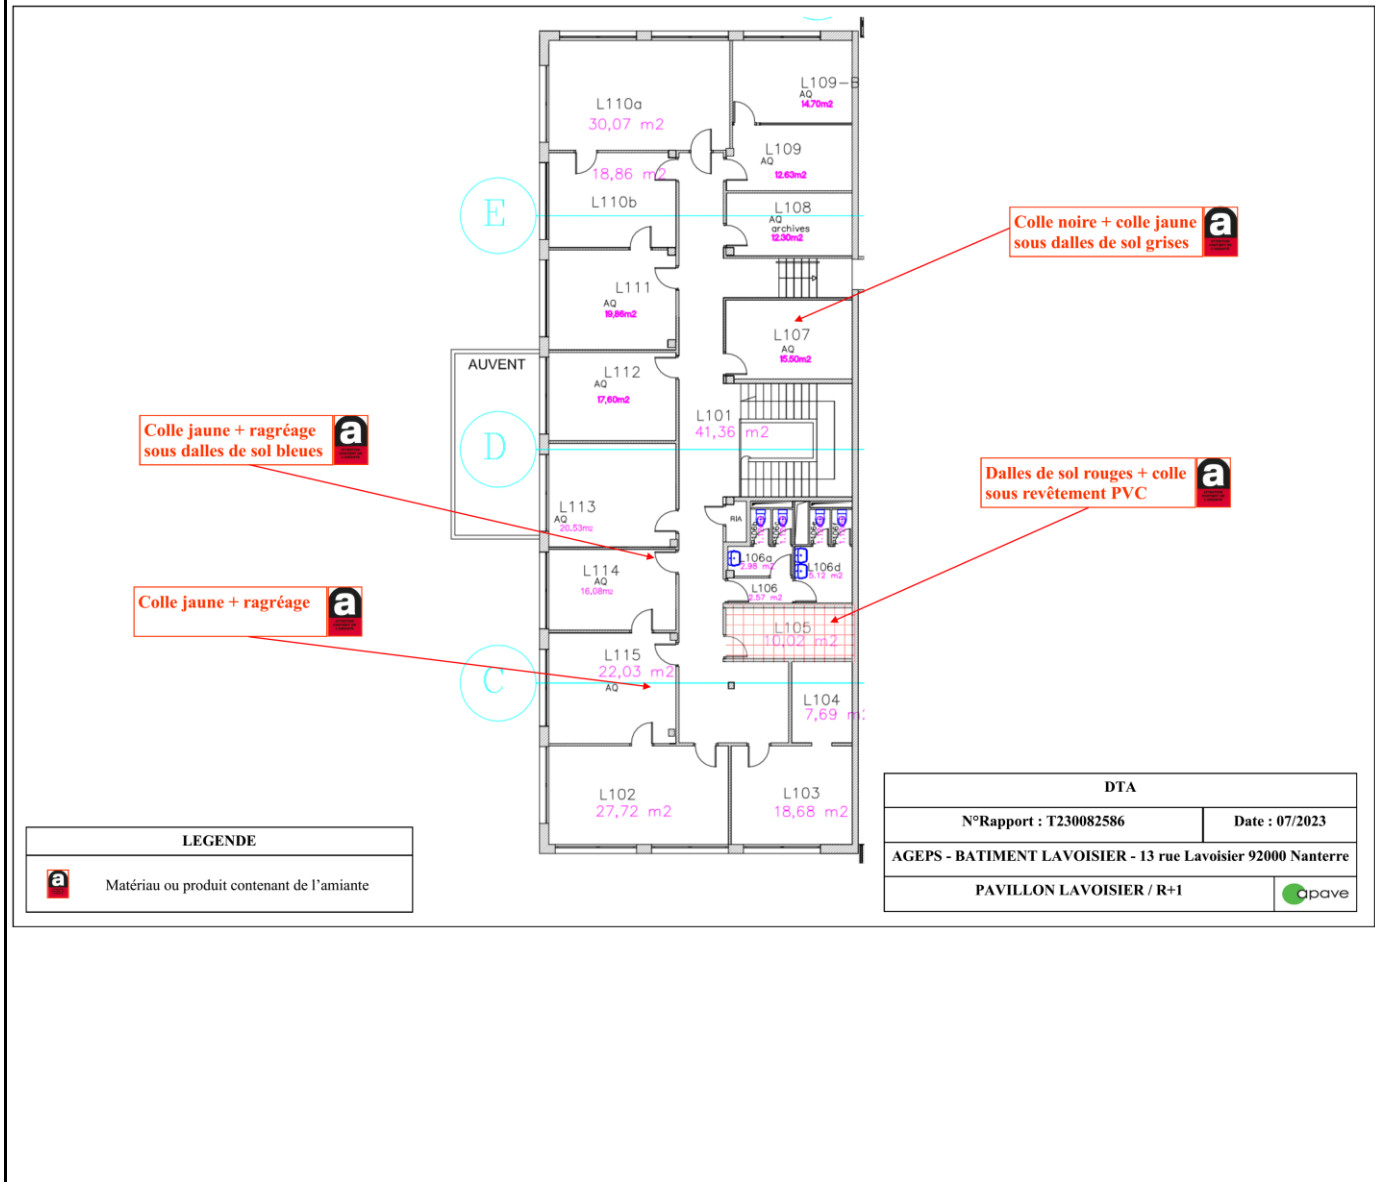


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	7/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 7

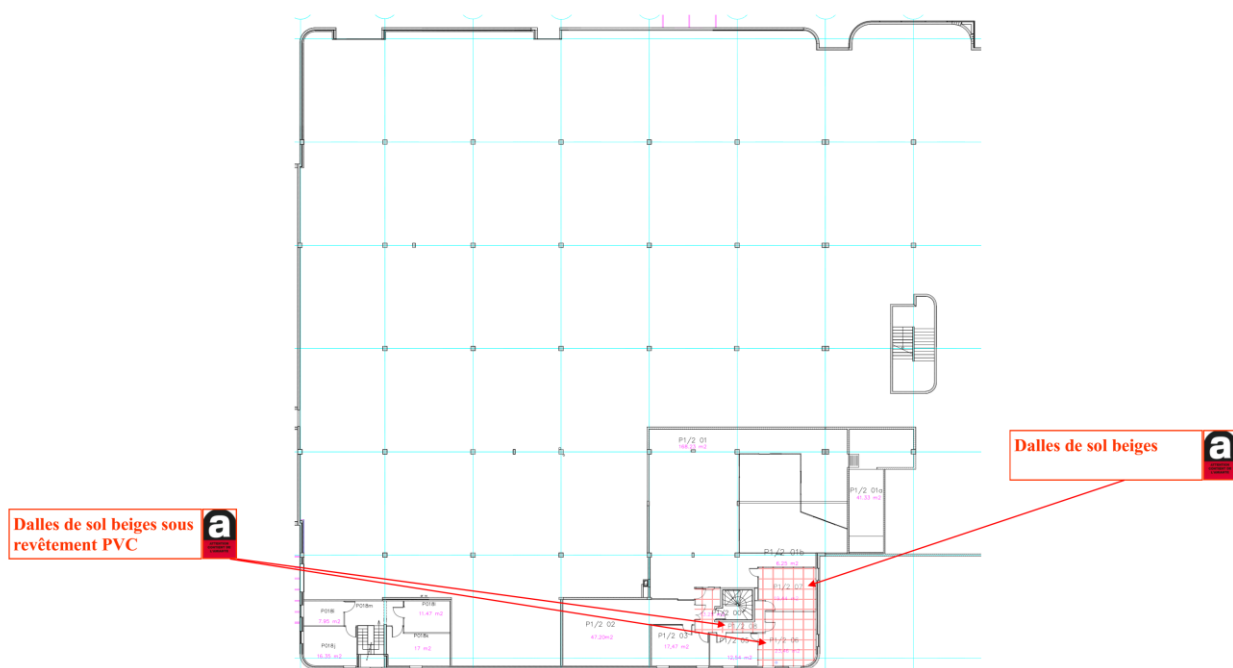

Dalles de sol beiges sous revêtement PVC

Dalles de sol beiges

LEGENDE



Matériau ou produit contenant de l'amiante

DTA

N°Rapport : T230082586


Date : 07/2023

AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre

SECTEUR PRODUCTION / ENTRESOL



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	8/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 8

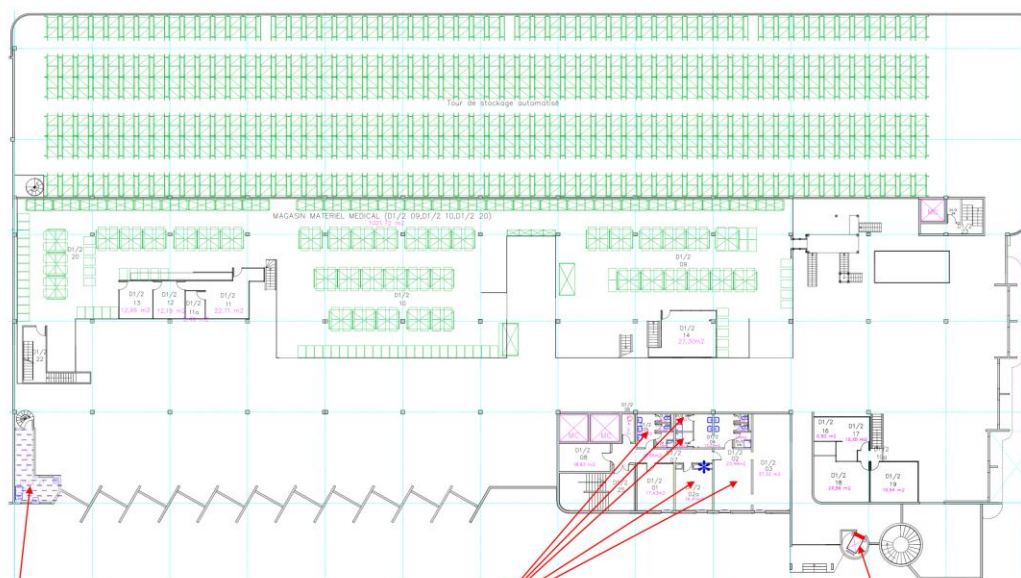

Colle noire sous revêtement de sol PVC



Mastic marron sur gaine de ventilation



Enduit projeté + peinture blanche - intérieur porte palière



LEGENDE



Matériau ou produit contenant de l'amiante



Volet coupe-feu susceptible de contenir de l'amiante

DTA

N°Rapport : T230082586


Date : 07/2023



AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre

SECTEUR DISTRIBUTION / ENTRESOL

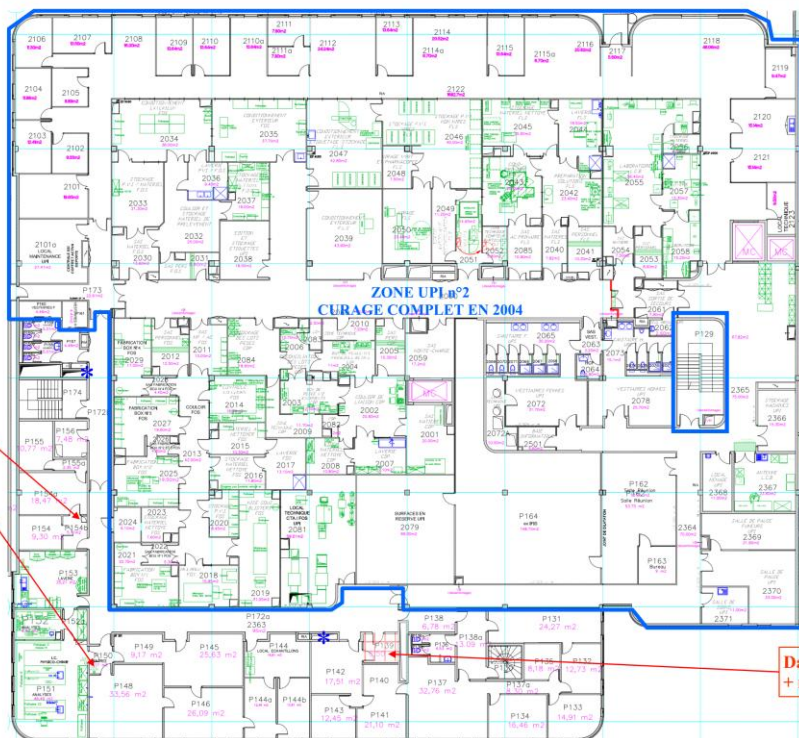

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	9/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 9



LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante
	Volet coupe-feu susceptible de contenir de l'amiante


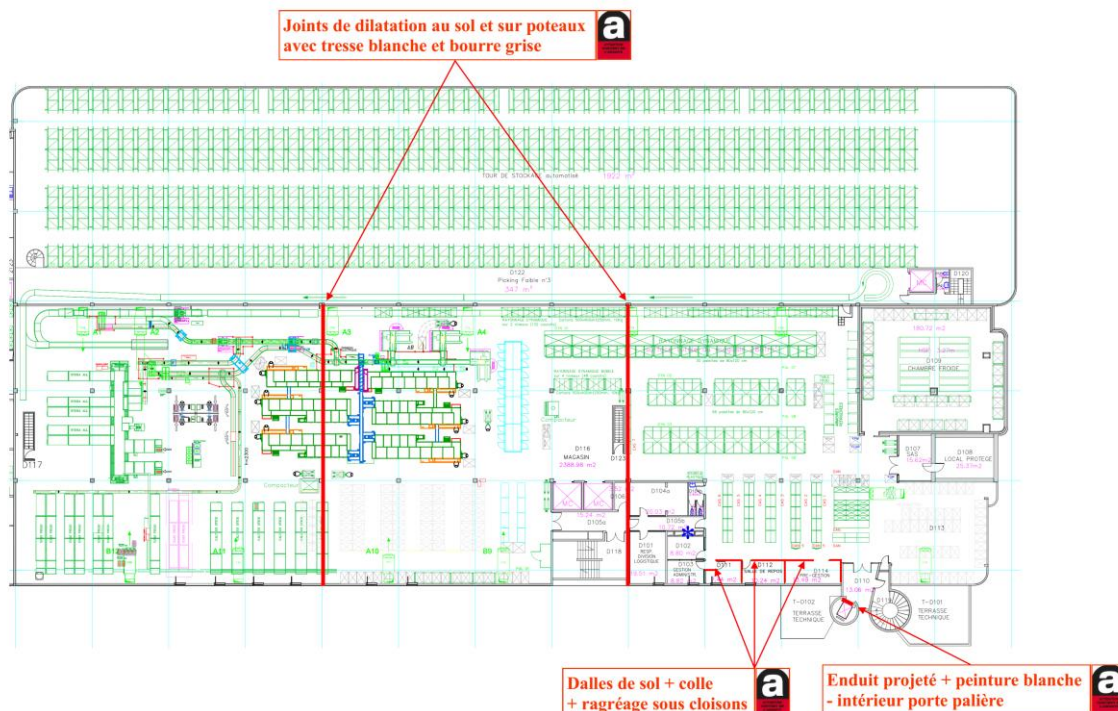
DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR PRODUCTION / R+1	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	10/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 10



LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante
	Volet coupe-feu susceptible de contenir de l'amiante

DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR DISTRIBUTION / R+1	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	11/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 11


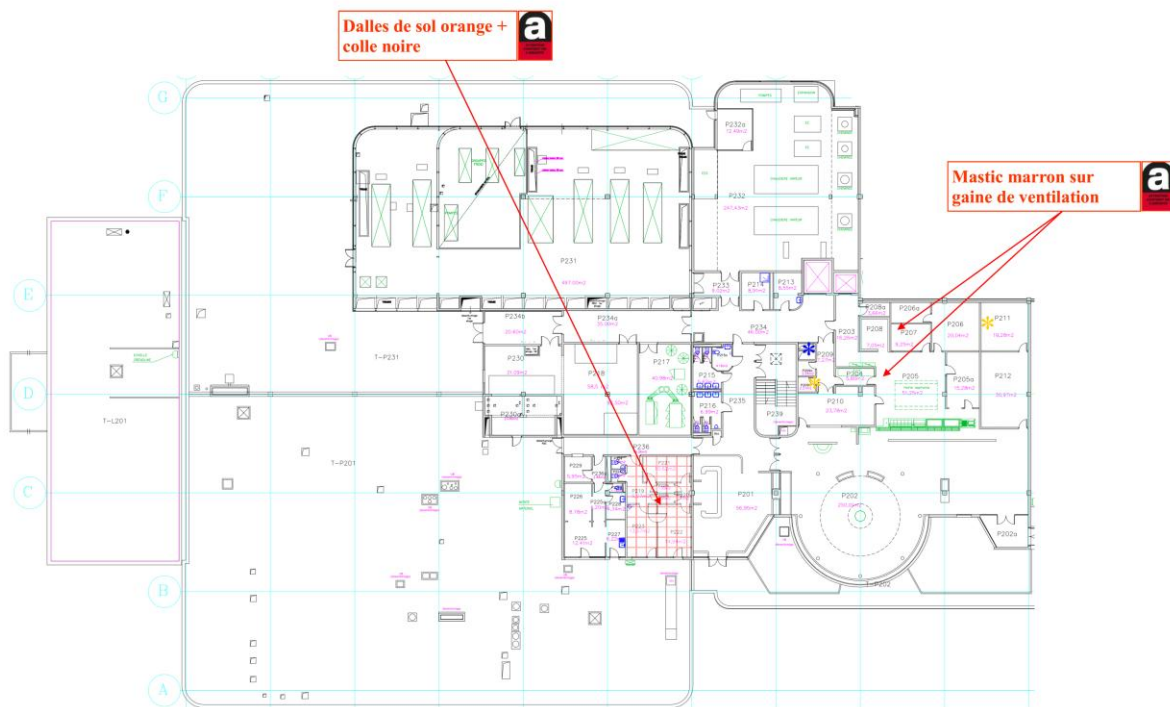



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	12/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 12

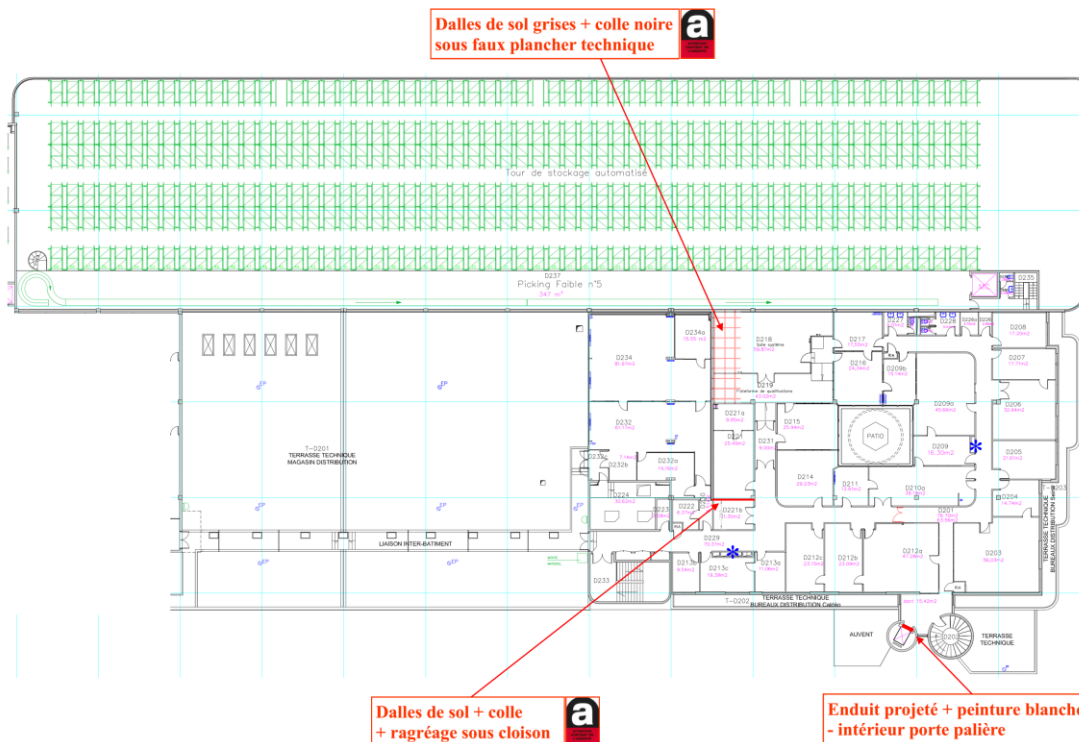


LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante
	Volet coupe-feu susceptible de contenir de l'amiante

DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR DISTRIBUTION / R+2	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	13/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 13

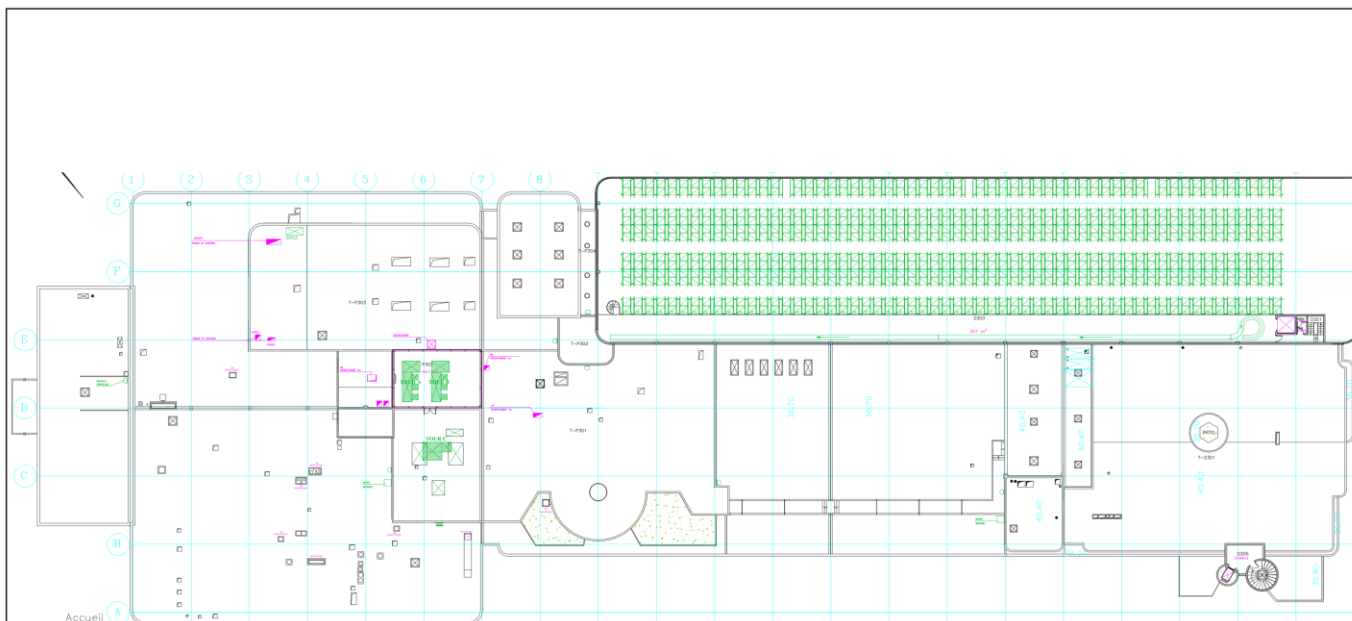

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante


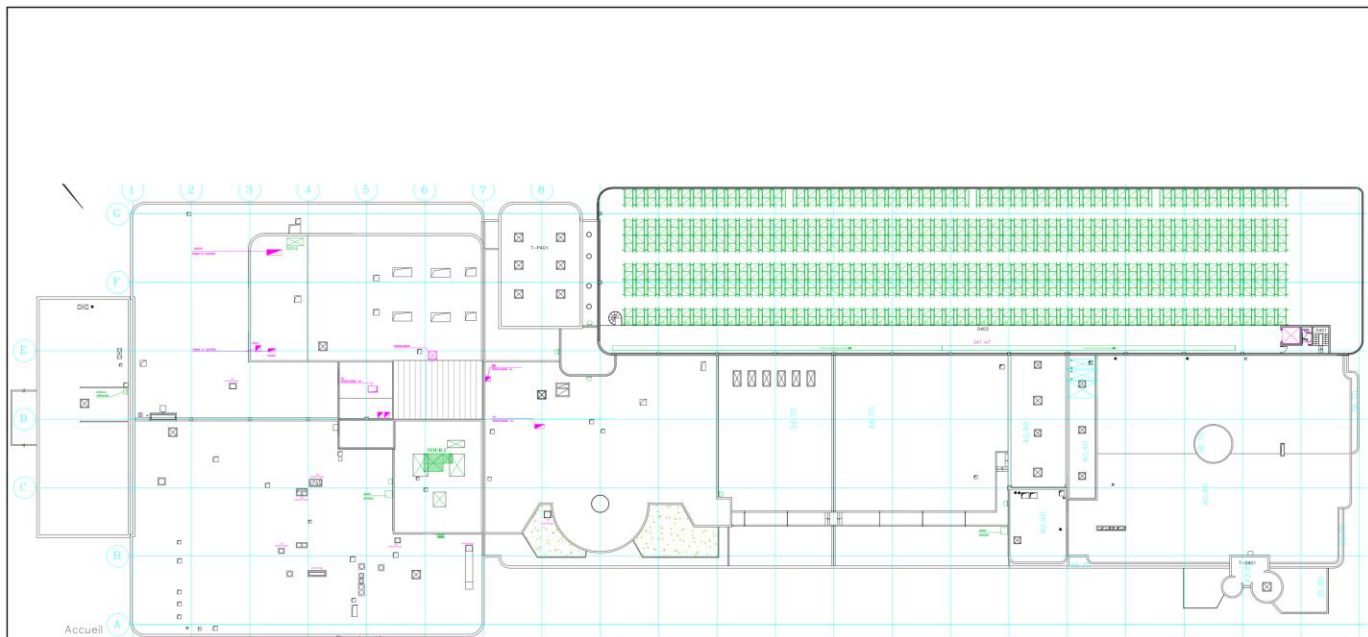

DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
R+3	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL					
N° dossier :	C23056822			Adresse de l'immeuble :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° planche :	14/16	Version :	0		
Type : Croquis				Bâtiment – Niveau :	Document 14
Origine du plan : Cabinet de diagnostics					



LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante


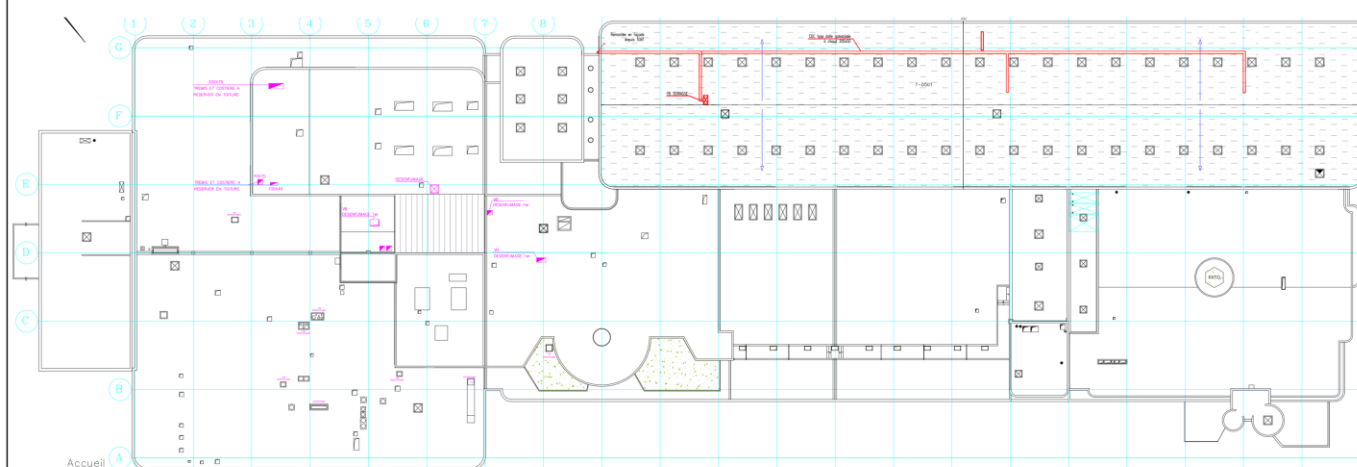
DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
R+4	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	15/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 15



LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante


DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
R+5	

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE
N° dossier :	C23056822			
N° planche :	16/16	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau : Document 16



FOSSE DE RELEVAGE

Conduits fibres-ciment



LEGENDE



Matériau ou produit contenant de l'amiante

DTA

N°Rapport : T230082586

Date : 07/2023

AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre

EXTERIEURS



3. Travaux de retrait ou de confinement et mesures conservatoires mises en œuvre

3.1. Enregistrements chronologiques des travaux

Fiche n°	localisation des travaux	Nature des travaux	Nature des matériaux	Entreprises intervenantes	Date de début	Date de fin
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

3.2. Documents justificatifs des travaux

Figurent ici les :

- procès-verbaux de réception de travaux
- les bordereaux de suivi de déchets,
- les rapports de mesures d'empoussièrement libératoires et de restitution réglementaires et autres
- les rapports d'examens visuels des surfaces traitées après travaux réglementaires et autres.

Ils sont présentés dans leur intégralité dans l'ordre du tableau d'enregistrement chronologique des travaux après une page de garde d'identification des travaux correspondants (*fiche travaux*).

Fiche n° ...**Identification des travaux réalisés**

Nature des travaux et des matériaux	Localisation des travaux	Entreprises intervenantes	Date de début	Date de fin
Liste des documents justificatifs et références				

4. Consignes générales de sécurité

Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de

retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

5. Fiche récapitulative du DTA


FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Date de création : 10/11/2023

Réf. du présent DTA : T230082586 BATIMENT
LAVOISIER

Historique des dates de
mise à jour :

23/05/2006
28/09/2012
10/01/2013
30/01/2013
12/06/2019
20/01/2020
12/05/2022

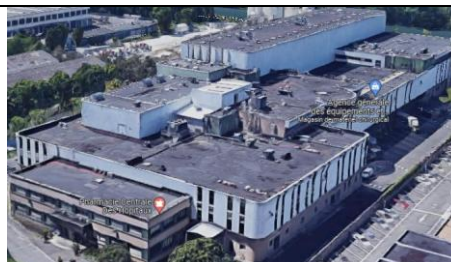

SOMMAIRE

.....	1
1 – IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA.....	2
1a - Propriétaire	2
1b - Etablissement.....	2
1c - Détenteur du dossier technique amiante :	2
1d - Modalités de consultation de ce dossier :	2
2 – RAPPORTS DE REPERAGE	3
3 – LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE.....	9
4 – IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	39
4a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	39
4b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	39
4c- Matériaux et produits contenant de l'amiante hors listes A et B	40
5 – LES EVALUATIONS PERIODIQUES	41
5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*	41
5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante	41
6 – TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT – MESURES CONSERVATOIRES.....	42
6a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	42
6b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante.....	42
7 – LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE	45
8 – PLANS ET/OU PHOTOS ET/OU CROQUIS	47

1 – IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU DTA**1a - Propriétaire**

Nom : **AGEPS**
Adresse : **13 Rue Lavoisier**
92000 NANTERRE

1b - Etablissement

Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué (préciser son nom exact et sa localisation le cas échéant) :
Nature du bâtiment : **Entrepôt logistique** Adresse : **13 rue Lavoisier**
92000 NANTERRE
Date du permis de construire : **Non communiquée** Bâtiment : **Bâtiment Lavoisier**

1c - Détenteur du dossier technique amiante :

Nom : **AGEPS** Adresse : **13 Rue Lavoisier**
Fonction : **92000 NANTERRE**
Service : Téléphone :

1d - Modalités de consultation de ce dossier :

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) :
Horaires :
Contact, si différent du détenteur du dossier :

2 – RAPPORTS DE REPERAGE

Numéro de référence du rapport de repérage	Date du rapport	Nom de la société	Opérateur de repérage	Objet du repérage
T230082586	10/11/2023	APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE	MATHIEU Yann	Suivi de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante
50100-1	14/06/2023	QUALITAT EXPERTISES	Patrice JAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
50097-1	14/06/2023	QUALITAT EXPERTISES	Patrice JAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
49081-1	17/03/2023	QUALITAT EXPERTISES	Dukens JEANTY	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
48811-1	17/03/2023	QUALITAT EXPERTISES	Dukens JEANTY	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
22880PEB0837000L	11/05/2022	APAVE	Yann MATHIEU	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante
42800-1	14/03/2022	QUALITAT EXPERTISES	Patrice JAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
38801-1	11/10/2021	QUALITAT EXPERTISES	Rayane ANZAGH	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
32210-1	22/07/2020	QUALITAT EXPERTISES	Gaël GUEZEL	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
25448-1	25/03/2019	QUALITAT EXPERTISES	Orlane NARCISSOT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
25448-2	20/03/2019	QUALITAT EXPERTISES	Orlane NARCISSOT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
25558-1	13/02/2019	QUALITAT EXPERTISES	Orlane NARCISSOT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
22784-3	31/07/2018	QUALITAT EXPERTISES	Guillermo BANDE	Rapport de prélèvement(s) et analyse(s) de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
22784-1	31/07/2018	QUALITAT EXPERTISES	Guillermo BANDE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
22442-1	05/07/2018	QUALITAT EXPERTISES	Maxime GRAVIER	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

R1803-2817-A-00	04/05/2018	PYRAMIDE CONSEILS	Abdelhak HAMMOUMA	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
22076-1	01/05/2018	QUALITAT EXPERTISES	Guillermo BANDE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
R-1705-2491-A-01	10/10/2017	PYRAMIDE CONSEILS	Prosper GOMIS	Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante
R-1610-2203-A-00	21/12/2016	PYRAMIDE CONSEILS	Prosper GOMIS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
R-1612-2239-A-00	12/12/2016	PYRAMIDE CONSEILS	Thibaut DUCHAMPT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
R-1606-2043-A-00	08/08/2016	PYRAMIDE CONSEILS	Michaël DJIAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
R1162-A-00	02/06/2016	PYRAMIDE CONSEILS	Michaël DJIAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
R-2015-1162-A-00	14/03/2016	PYRAMIDE CONSEILS	Abd-Nour BELACEL	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
R-1509-1278-A-00	14/03/2016	PYRAMIDE CONSEILS	Abd-Nour BELACEL	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
R1509-1278-A-00	03/12/2015	PYRAMIDE CONSEILS	Prosper GOMIS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
D1509-1278-A-00	02/12/2015	PYRAMIDE CONSEILS	Prosper GOMIS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-24092015- AGEPS-NANTERRE- LAVOISIER-R+1-380	02/09/2015	PYRAMIDE CONSEILS	Damien ANGE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-31072015- AGEPSNANTERRE- 1031	10/08/2015	PYRAMIDE CONSEILS	Ahmed KOURDI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-27022015- AGEPS-NANTERRE- P231-D676	10/03/2015	PYRAMIDE CONSEILS	Salim BOULOUDNINE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-05122015- AGEPS-NANTERRE- P231-D618	18/02/2015	PYRAMIDE CONSEILS	Damien ANGE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
D1509-1278-A-00	02/02/2015	PYRAMIDE CONSEILS	Prosper GOMIS	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

APHP-DAT-23122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D525	06/01/2015	PYRAMIDE CONSEILS	Geyik DOGUHAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-16122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-LOCAL TGBT-D333	16/12/2014	PYRAMIDE CONSEILS	Alexandre MORIN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-05122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D475	12/12/2014	PYRAMIDE CONSEILS	Geyik DOGUHAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-05122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D473	10/12/2014	PYRAMIDE CONSEILS	Geyik DOGUHAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D374	28/11/2014	PYRAMIDE CONSEILS	Geyik DOGUHAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-27122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D379	27/11/2014	PYRAMIDE CONSEILS	Geyik DOGUHAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D378	27/11/2014	PYRAMIDE CONSEILS	Geyik DOGUHAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D370	27/11/2014	PYRAMIDE CONSEILS	Geyik DOGUHAN	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
PYR-DAT-APHP-AGEPS	15/10/2014	PYRAMIDE CONSEILS	Florent FORGERONT	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/14-0245	22/04/2014	SAPHE	Samir BENDJOUDI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-1489	17/12/2013	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-1524	22/11/2013	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0383	02/10/2013	SAPHE	Djamal BOUCHENEB	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0082	11/09/2013	SAPHE	Djamal BOUCHENEB	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0792	19/07/2013	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0350	25/06/2013	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

CAR/13-0701	11/06/2013	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0702	03/06/2013	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0653	30/05/2013	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0660	27/05/2013	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0069	21/03/2013	SAPHE	Samir BENDJOUDI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0068	14/03/2013	SAPHE	Samir BENDJOUDI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0080	08/03/2013	SAPHE	Samir BENDJOUDI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0070	08/03/2013	SAPHE	Samir BENDJOUDI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/13-0034	26/02/2013	SAPHE	Samir BENDJOUDI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/12-1255	02/02/2013	SAPHE	Djamal BOUCHENEB	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/12-1276	13/11/2012	SAPHE	Djamal BOUCHENEB	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/12-1161	25/10/2012	SAPHE	Djamal BOUCHENEB	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/12-0471	06/09/2012	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/12-0171	24/04/2012	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/12-0169	23/04/2012	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/12-0145	21/04/2012	SAPHE	Frédéric JACQ	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

CAR/12-0170	20/04/2012	SAPHE	Frederic JACQ	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/12-0088	06/03/2012	SAPHE	Frédéric JACQ	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1681	16/01/2012	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1680	16/01/2012	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1657	15/12/2011	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1588 Nanterre	22/11/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1589	18/11/2011	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11/1590	17/11/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1570	15/11/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1573	15/11/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1572	15/11/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11/1571	15/11/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1637	15/11/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1569	31/10/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-0361	14/04/2011	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-1075	25/03/2011	SAPHE	Ahmed MOUCHTAK	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

CAR/11-0187	04/03/2011	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
CAR/11-0202	04/03/2011	SAPHE	Rachid LOKMANE	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
105698	27/04/2010	EDM CONTROLES	Lamri HAMMACHI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
105871	23/04/2010	EDM CONTROLES	Lamri HAMMACHI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
105615	01/03/2010	EDM CONTROLES	Lamri HAMMACHI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
105262	18/01/2010	EDM CONTROLES	Lamri HAMMACHI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
104908	22/12/2009	EDM CONTROLES	Lamri HAMMACHI	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
98135	09/08/2008	EDM CONTROLES	Pierre BACHELAY	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti
05.1.2424	19/10/2005	DIAGNO-TECH	P.MORLET	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

3 – LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE

Date de repérage : 10/11/2023

N° de référence : C23056822

Type de repérage : Suivi de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Repérage des matériaux de la liste A : Oui

(au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)

Repérage des matériaux de la liste B : Oui

(au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)

Autres repérages (préciser) :
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) :

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.

N°	Local / partie d'immeuble	Etage
1	L007	RDC
2	L008	RDC
3	L105	R+1
4	P046a	RDC
5	P047	RDC
6	P1/2 06	Entresol
7	P1/2 07	Entresol
8	P1/2 08	Entresol
9	P139	R+1
10	P172a	R+1
11	P172b	R+1
12	P209b	R+2
13	P211	R+2
14	P219	R+2
15	P220	R+2
16	P220a	R+2
17	P220b	R+2
18	P221	R+2
19	P222	R+2
20	P223	R+2
21	P234	R+2
22	D001	RDC
23	D008	RDC
24	D1/2 07	Entresol
25	D105b	R+1
26	D111	R+1
27	D112	R+1
28	D114	R+1
29	D201	R+2
30	D218	R+2
31	D219	R+2
32	D221	R+2
33	D229	R+2
34	Fosse de relevage	Extérieur

Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun

(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

Date de repérage : 14/06/2023	N° de référence : 50100-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC : P042 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 14/06/2023	N° de référence : 50097-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC : P043b (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 17/03/2023	N° de référence : 49081-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC : P001, 002 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 17/03/2023	N° de référence : 48811-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 : P213, P214 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 11/05/2022	N° de référence : 22880PEB0837000L
Type de repérage : Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	
Repérage des matériaux de la liste A : Oui (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Oui (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : Repérage des matériaux des listes A et B (DTA)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Tous (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 14/03/2022	N° de référence : 42800-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / D006, P027, P028, P035 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 11/10/2021	N° de référence : 38801-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC et R+1 / Pavillon Lavoisier (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 22/07/2020	N° de référence : 32210-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Entresol / D1/2 16, D1/2 17, D1/2 18, D1/2 19, D1/2 19a (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 25/03/2019	N° de référence : 25448-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / D217 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 20/03/2019	N° de référence : 25448-2
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / L006, L006a, L006b, L006c, L006d, L006e, P032, P022 R+1 / L106a, L106b, L106c (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 13/02/2019	N° de référence : 25558-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P040, P043A (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 31/07/2018	N° de référence : 22784-3
Type de repérage : Rapport de prélèvement(s) et analyse(s) de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : Mission prélèvements et analyses	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P044, P046 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 31/07/2018	N° de référence : 22784-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P040 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 05/07/2018	N° de référence : 22442-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / D005, L004a, 0370, 2121a R+1 / L105 R+2 / D221a, D223, P203, P234, P234a (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 04/05/2018	N° de référence : R1803-2817-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P043c (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 01/05/2018	N° de référence : 22076-1
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Entresol / D1/2 11, D1/2 11A, D1/2 12, D1/2 13, D1/2 14 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 10/10/2017	N° de référence : R-1705-2491-A-01
Type de repérage : Rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique à intégrer au Dossier technique amiante	
Repérage des matériaux de la liste A : Oui (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Oui (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : Repérage des matériaux des listes A et B (DTA)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / L007 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 21/12/2016	N° de référence : R-1610-2203-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P043c R+2 / P201 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 12/12/2016	N° de référence : R-1612-2239-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Trottoir devant logement (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 08/08/2016	N° de référence : R-1606-2043-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+1 / L107, L113, L114 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 02/06/2016	N° de référence : R1162-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / Fosse de relevage (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 14/03/2016	N° de référence : R-2015-1162-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / Fosse de relevage (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 14/03/2016	N° de référence : R-1509-1278-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / T-L201, T-P231, T-P301 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 03/12/2015	N° de référence : R1509-1278-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / D034 R+1 / D116, D122 R+2 / D273 R+3 et R+4 / local (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 02/12/2015	N° de référence : D1509-1278-A-00
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / L007, P027, P035, D017, L006 R+1 / P173 R+2 / 2101A, P214, P225 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 02/09/2015	N° de référence : APHP-DAT-24092015-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-R+1-380
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+1 : D109 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 10/08/2015	N° de référence : APHP-DAT-31072015-AGEPSNANTERRE-1031
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / D007 R+2 / ascenseur, chaufferie Extérieur / barrière entrée (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 10/03/2015	N° de référence : APHP-DAT-27022015-AGEPS-NANTERRE-P231-D676
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P231 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 18/02/2015	N° de référence : APHP-DAT-05122015-AGEPS-NANTERRE-P231-D618
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P231 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 06/01/2015	N° de référence : APHP-DAT-23122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D525
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Fosse du monte-charge chaufferie (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 16/12/2014	N° de référence : APHP-DAT-16122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-LOCAL TGBT-D333
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / Local TGBT (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 12/12/2014	N° de référence : APHP-DAT-05122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D475
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Escalier RDC au niveau de la Porte N (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 10/12/2014	N° de référence : APHP-DAT-05122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D473
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P047 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 28/11/2014	N° de référence : APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D374
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P026b, P026c, P029, P031 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 27/11/2014	N° de référence : APHP-DAT-27122014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D379
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P201 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 27/11/2014	N° de référence : APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D378
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P202 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 27/11/2014	N° de référence : APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D370
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / L003, L008 à L015 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 15/10/2014	N° de référence : PYR-DAT-APHP-AGEPS
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Ascenseur SAD 10128 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 22/04/2014	N° de référence : CAR/14-0245
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / T-D501 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 17/12/2013	N° de référence : CAR/13-1489
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P043C, D021 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 22/11/2013	N° de référence : CAR/13-1524
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P040 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 02/10/2013	N° de référence : CAR/13-0383
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Locaux RDC et R+1 secteur distribution (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 11/09/2013	N° de référence : CAR/13-0082
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P232 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 19/07/2013	N° de référence : CAR/13-0792
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : D-1/01 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 25/06/2013	N° de référence : CAR/13-0350
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P225 à 229, P236a (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 11/06/2013	N° de référence : CAR/13-0701
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / D011C (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 03/06/2013	N° de référence : CAR/13-0702
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+1 / D107, D108 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 30/05/2013	N° de référence : CAR/13-0653
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / D218, D219 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 27/05/2013	N° de référence : CAR/13-0660
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+1 / L101 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 21/03/2013	N° de référence : CAR/13-0069
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Locaux RDC et R+1 secteur distribution (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 14/03/2013	N° de référence : CAR/13-0068
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Entresol / vestiaires secteur distribution (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 08/03/2013	N° de référence : CAR/13-0080
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P038 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 08/03/2013	N° de référence : CAR/13-0070
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / façades entre portes B et C1 R-1 / vide sanitaire sous P026c, P026b, P031 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 26/02/2013	N° de référence : CAR/13-0034
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC et Entresol : atelier de maintenance et annexes (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 02/02/2013	N° de référence : CAR/12-1255
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R-1 / D-1/01, R-1 à RDC / escalier (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 13/11/2012	N° de référence : CAR/12-1276
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / chaussée de circulation poids lourds (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 25/10/2012	N° de référence : CAR/12-1161
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P035 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 06/09/2012	N° de référence : CAR/12-0471
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Mezzanine P027 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 24/04/2012	N° de référence : CAR/12-0171
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / ascenseur et terrasses SAD (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 23/04/2012	N° de référence : CAR/12-0169
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P211, P212 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 21/04/2012	N° de référence : CAR/12-0145
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / clôture sur rue (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 20/04/2012	N° de référence : CAR/12-0170
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R-1 / P043a, P043b, P043c (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 06/03/2012	N° de référence : CAR/12-0088
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+1 / D116, D106, D105a Entresol / D1/2 06 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 16/01/2012	N° de référence : CAR/11-1681
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / D223 Entresol / D1/2 06 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 16/01/2012	N° de référence : CAR/11-1680
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Extérieur / jardinières (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 15/12/2011	N° de référence : CAR/11-1657
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P026a Entresol / P1/2 01a (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 22/11/2011	N° de référence : CAR/11-1588 Nanterre
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Ensemble des ascenseurs (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 18/11/2011	N° de référence : CAR/11-1589
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / L007 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 17/11/2011	N° de référence : CAR/11/1590
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P040, P043a R-1 / vide sanitaire P027 Extérieur / chaussée entre poste fuel et P040 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 15/11/2011	N° de référence : CAR/11-1570
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P042 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 15/11/2011	N° de référence : CAR/11-1573
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / tour de stockage R-1 / D-1/01 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 15/11/2011	N° de référence : CAR/11-1572
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / L002 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 15/11/2011	N° de référence : CAR/11/1571
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / L005 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 15/11/2011	N° de référence : CAR/11-1637
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / D008 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 31/10/2011	N° de référence : CAR/11-1569
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / service SAD R+2 / P231, P232 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 14/04/2011	N° de référence : CAR/11-0361
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P203, P205, P205A, P206, P207, P202, P234C (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 25/03/2011	N° de référence : CAR/11-1075
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : R+2 / P202 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 04/03/2011	N° de référence : CAR/11-0187
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P043C, P043A, P047, D026B, D026C (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 04/03/2011	N° de référence : CAR/11-0202
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / D011A, D011B (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 27/04/2010	N° de référence : 105698
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / Poste HT, P043b, P043c, D026, D005 R+1 / 2041, 2060, 2061, 2365 R+2 / accès cuisine (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 23/04/2010	N° de référence : 105871
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P014, P014A, P014B, P014C, P015, P006a, P001, P003, P003a, P017, P046a, P020 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 01/03/2010	N° de référence : 105615
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / stockage, atelier de maintenance (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 18/01/2010	N° de référence : 105262
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC et Etages : Tour de stockage (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 22/12/2009	N° de référence : 104908
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles batis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / D012B, D012C R+2 : D203, D201, D204 à D208, D209(A+B+C), D201(A+B), D211, D212(A+B+C), D213(A+B+C), D214 à D217(A+B), D221(A+B), D222, D223(A+B), D226A, D227 à D229, D231, D235 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 09/08/2008	N° de référence : 98135
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : RDC / P019, P020 R+1 / L103, L106, L101, L109B, L110B, L112, L113, L115 R+2 / D218 (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

Date de repérage : 19/10/2005	N° de référence : 05.1.2424
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	
Repérage des matériaux de la liste A : Non (au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique)	
Repérage des matériaux de la liste B : Non (au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique)	
Autres repérages (préciser) : RAT immeubles bâtis (16 juillet 2019)	
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1) : Tous (1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.	
Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun (2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes...) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.	

4 – IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE
4a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante
Aucun

(1) Matériaux liste A : l'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score et 1 le meilleur.

4b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Date de repérage : 10/11/2023

N° de référence : C23056822

Type de repérage : Suivi de l'état de conservation des matériaux ou produits contenant de l'amiante

N° Local	Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau ou Produit	Etat de conservation (2)	Mesures préconisées par l'opérateur
1	L007	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol 30x30, rouges	EP	Evaluation périodique
2	L008	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol 30x30, rouges	EP	Evaluation périodique
3	L105	R+1	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol 30x30, rouges	EP	Evaluation périodique
5	P047	RDC	Conduit de fluide enterré	Sol	Amiante ciment	EP	Evaluation périodique
6	P1/2 06	Entresol	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol beiges 30x30	EP	Evaluation périodique
7	P1/2 07	Entresol	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol beiges 30x30	EP	Evaluation périodique
8	P1/2 08	Entresol	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol beiges 30x30	EP	Evaluation périodique
9	P139	R+1	Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol orange 30x30	EP	Evaluation périodique
14	P219	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol orange 30X30	EP	Evaluation périodique
15	P220	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol orange 30X30	EP	Evaluation périodique
16	P220a	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol orange 30X30	EP	Evaluation périodique
17	P220b	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol orange 30X30	EP	Evaluation périodique
18	P221	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol orange 30X30	EP	Evaluation périodique
19	P222	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol orange 30X30	EP	Evaluation périodique
20	P223	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol orange 30X30	EP	Evaluation périodique
22	D001	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol + colle + ragréage sous cloison avec D013	EP	Evaluation périodique
23	D008	RDC	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol 30X30	EP	Evaluation périodique
26	D111	R+1	Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage sous cloisons	EP	Evaluation périodique
27	D112	R+1	Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage sous cloisons	EP	Evaluation périodique
28	D114	R+1	Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage sous cloisons	EP	Evaluation périodique
30	D218	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol grises 30X30	EP	Evaluation périodique
31	D219	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalle de sol grises 30X30	EP	Evaluation périodique
32	D221	R+2	Revêtement de sol	Sol	Dalles de sol + colle + ragréage sous cloison	EP	Evaluation périodique
34	Fosse de relevage	Extérieur	Conduits de fluide	Murs	Fibre-ciment	EP	Evaluation périodique

(2) Matériaux liste B : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.

4c- Matériaux et produits contenant de l'amiante hors listes A et B

Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau ou Produit	Critère de décision	Référence du prélèvement
L-007	RDC	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle noire + ragréage gris	Résultat d'analyses	Prélèvement A du rapport CAR/11-1589 du 18/11/2011
L-007	RDC	Gaine de ventilation	Plenum	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvement J du rapport CAR/11-1589 du 18/11/2011
L-008	RDC	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle noire + ragréage gris	Résultat d'analyses	Prélèvement P22 du rapport APHP-DAT-27112014-AGEPS-NANTERRE-LAVOISIER-D370 du 27/11/2014
P002	RDC	Gaine de ventilation	Plafond	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvement MAS2-1 du rapport 4908161 du 17/03/2023
P031b	RDC	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle noire + ragréage + enduit ciment	Résultat d'analyses	Prélèvement 10 du rapport CAR/13-0034 du 26/02/2013
P038	RDC	Gaine de ventilation	Plenum	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvement 3 du rapport CAR/13-0080 du 27/02/2013
P039	RDC	Gaine de ventilation	Plenum	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvement 84 du rapport 05.1.2424 du 19/10/2005
P046a	RDC	Gaine de ventilation	Plafond	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvement 8 du rapport 105871 du 23/04/2010
D001-D013	RDC	Revêtement de sol	Sous cloison	Colle + ragréage	Examen visuel du 27/01/2009	Voir rapport 003622 1958298/001/001-FC de Bureau Veritas du 27/01/2009
D021, D021a, D022, D023	RDC	Revêtement de sol	Sous revêtement de sol PVC	Colle noire	Résultat d'analyses	Prélèvement 13 du rapport 05.1.2424 du 19/10/2005
Ascenseur SAD 10128	RDC à R+2	Intérieur Porte palière	Gaine technique	Enduit projeté + peinture blanche	Résultat d'analyses	Prélèvement E du rapport CAR/11-1588 du 21/11/2011
D034	RDC	Porte coupe feu	Proche MC Picking	Plaque coupe-feu blanche à l'intérieur de la porte coupe-feu	Résultat d'analyses	Prélèvement L du rapport CAR/11-1588 du 21/11/2011
Local RIA	RDC	Fourreau	Traversée de dalle avec local sprinkler D-1/01	Résidus de fourreau	Examens visuels du 05/10/2012	Voir rapport CAR/12-0143 du 05/10/2012
L105	RDC	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle jaune	Résultat d'analyses	Prélèvement P003 du rapport 22 880 PEB 08370 00 L du 11/05/2022
L107	RDC	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle noire + colle jaune	Résultat d'analyses	Prélèvement 2 du rapport R1606-2043-A-00 du 08/08/2016
L114	RDC	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyses	Prélèvement 1 du rapport R1606-2043-A-00 du 08/08/2016

Local / partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Matériau ou Produit	Critère de décision	Référence du prélèvement
L115	RDC	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle jaune + ragréage	Résultat d'analyses	Prélèvement 78 du rapport 05.1.2424 du 19/10/2005
D1/2 21	Entresol	Revêtement de sol	Sous revêtement de sol PVC	Colle noire	Résultat d'analyses	Idem Prélèvement 13 du rapport 05.1.2424 du 19/10/2005
D1/2 2, D1/2 2a, D1/2 4d, D1/2 4, D1/2 5	Entresol	Gaine de ventilation	Plenum	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvements 7, 13, 14, 22, 27 du rapport CAR/13-0068 du 27/02/2013
P150	R+1	Gaine de ventilation	Dans coffrage	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvement 94 du rapport 05.1.2424 du 19/10/2005
P154b	R+1	Gaine de ventilation	Dans coffrage	Mastic marron	Résultat d'analyses	Idem Prélèvement 94 du rapport 05.1.2424 du 19/10/2005
P139	R+1	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle + ragréage	Résultat d'analyses	Prélèvement P011 du rapport 22 880 PEB 08370 00 L du 11/05/2022
D116	R+1	2 Joints de dilatation	Poteaux et sol	Tresse blanche et bourre grise	Résultat d'analyses	Prélèvements 7 et 11 du rapport CAR/13-0383 du 02/10/2013
D111, D112, D114	R+1	Revêtement de sol	Sous cloison	Colle + ragréage	Examen visuel	Rapport d'examen visuel non communiqué
P219, P220, P220a, P220b, P221, P222, P223	R+2	Revêtement de sol	Sous dalles de sol	Colle noire	Résultat d'analyses	Prélèvement P010 du rapport 22 880 PEB 08370 00 L du 11/05/2022
P205	R+2	Gaine de ventilation	Plenum	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvement P016 du rapport D1509-1278-A-00 du 02/12/2015
P207	R+2	Gaine de ventilation	Plenum	Mastic marron	Résultat d'analyses	Prélèvement 1 du rapport CAR/12-0169 du 23/04/2012
D218, D219	R+2	Revêtement de sol	Sous dalles de sol, sous faux-plancher technique	Colle noire	Résultat d'analyses	Prélèvement P017 du rapport 22 880 PEB 08370 00 L du 11/05/2022
D221, D221b	R+2	Revêtement de sol	Sous cloison	Colle + ragréage	Examens visuels du 04/02/2010	Voir rapport 10.880.803.02414.00.P du 04/02/2010

5 – LES EVALUATIONS PERIODIQUES

5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante*

A réaliser dans les 36 mois de la remise du rapport

* L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les 3 ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures d'empoussièrement sont réalisées.

5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

A réaliser suivant une périodicité définie par le propriétaire

6 – TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT – MESURES CONSERVATOIRES
6a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou Produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultat de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art. R.1334-29-3 du CSP)
Désamiantage complet	RDC / Zone UPI n°1 R+1 / Zone UPI n°2	Retrait	2004	ADENORM	Rapports non communiqués
Faux-plafond en plaque amiant-ciment	R+2 / P204, P209, P210	Retrait (plan de retrait ref 041069/00)	Janvier 2005	GENIER-DEFORGE	Rapports non communiqués
Faux-plafond en plaque amiant-ciment	R+2 / P203, P205, P205a, P206, P206a, P206b, P207	Retrait (plan de retrait ref PRA111122)	Juillet 2011	DI Environnement	Conforme

6b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Matériau ou Produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultat de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art. R.1334-29-3 du CSP)
Désamiantage complet	RDC / Zone UPI n°1 R+1 / Zone UPI n°2	Retrait	2004	ADENORM	Rapports non communiqués
Dalles de sol + colle + ragréage	RDC / P031a R+1 / P131 à P142, P145, P146 RDC à R+1 / escalier en colimaçon côté maintenance,	Retrait	28 janvier au 22 février 2008	DI Environnement	Rapports non communiqués
Dalles de caniveaux en amiant-ciment	RDC / P040, P041	Retrait	Octobre 2008	AGEPS	Rapports non communiqués
Dalles de sol + colle + ragréage	RDC / D001, D002, D010, D013, D015	Retrait (plan de retrait ref PRA081219)	17 décembre 2008 au 16 janvier 2009	DI Environnement	Conforme
Dalles de sol + colle + ragréage	R+2 / D221a, D221b	Retrait (plan de retrait ref PRA091256)	19 janvier au 1 ^{er} février 2010	DI Environnement	Conforme
Enveloppe bitumineuse de calorifuge sur tuyau horizontal au plafond	RDC / P006	Retrait (plan de retrait ref PRA101049)	25 au 28 mai 2010	DI Environnement	Rapports non communiqués
Dalles de sol + colle + ragréage	RDC / D006, D032 Entresol / D1/2 25 R+1 / D105a, D118 R+2 / D233	Retrait (plan de retrait ref PRA101091)	7 juin au 18 août 2010	DI Environnement	Conforme
Enveloppes de calorifuge réseaux EF-EG	R+2 / P203, P206, P206a, P211, P234c	Retrait (plan de retrait ref PRA111122)	Juillet 2011	DI Environnement	Conforme
Dalles de sol + colle + ragréage	R+1 / D101, D102, D103, D104a, D105b, D111, D112, D114	Retrait (plan de retrait ref PRA111124)	17 août au 6 septembre et 3 au 10 octobre 2011	DI Environnement	Rapports non communiqués

Matériau ou Produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultat de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art. R.1334-29-3 du CSP)
Fourreau descente eau pluviale (en passage de plancher) en amiante-ciment	RDC / P042	Retrait (plan de retrait ref PRA111140)	13 août au 7 septembre 2012	DI Environnement	Conforme
Dalles de sol bleues + colle + ragréage	R+2 / D223	Retrait (plan de retrait ref PRA121232)	10 au 18 septembre 2012	DI Environnement	Conforme
Dalles de sol + colle + ragréage	R+2 / P225, P225a, P226, P229, P236a	Retrait (plan de retrait ref 2434-01)	21 au 25 octobre 2013	WIG France	Conforme
Dalles de sol + colle + ragréage	RDC / P038	Retrait (plan de retrait ref 2434-02)	14 au 28 octobre 2013	WIG France	Conforme
Dalles de sol + colle	Cabine Ascenseur SAD 10128	Retrait (plan de retrait ref 2434-07)	4 au 7 mai 2015	WIG France	Rapports non communiqués
Dalles de sol + colle bitumineuse	RDC / P032	Retrait (plan de retrait ref 624677)	22 au 26 avril 2019	SEGEX	Conforme

6c- Matériaux et produits contenant de l'amiante hors listes A et B

Matériau ou Produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultat de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art. R.1334-29-3 du CSP)
Désamiantage complet	RDC / Zone UPI n°1 R+1 / Zone UPI n°2	Retrait	2004	ADENORM	Rapports non communiqués
Tresse	R-1 / Local sprinkler D-1/01	Retrait	16 au 23 août 2005	ADENORM	Rapports non communiqués
Colle + ragréage sous dalles de sol	RDC / D001a	Retrait (plan de retrait ref 065D / 050606)	Août 2006	ARCADEM	Rapports non communiqués
Joint mastic sur gaine	RDC / P020	Retrait (plan de retrait ref PRA101157)	13 au 16 septembre 2010	DI Environnement	Rapports non communiqués
Peinture grise et orange	RDC / P026a	Retrait (plan de retrait ref PRA121084)	23 mai au 21 août 2012	DI Environnement	Conforme
Joints trous d'hommes sur les 4 cheminées et joints de bride sur panoplie	R+2 / P232	Retrait (plan de retrait ref PRA121141)	27 au 31 août 2012	DI Environnement	Conforme
Joint de calfeutrement vert (en passage de plancher)	RDC / Local RIA (Porte K)	Retrait (plan de retrait ref PRA111142)	20 au 25 septembre 2012	DI Environnement	Conforme

Matériau ou Produit	Localisation précise	Nature des travaux ou des mesures conservatoires	Date des travaux ou des mesures conservatoires	Entreprises intervenantes	Résultat de l'examen visuel et des mesures d'empoussièrement (art. R.1334-29-3 du CSP)
Joint de bride sur pompe de relevage sur chariot	RDC / Local RIA (Porte K)	Retrait (plan de retrait ref PRA111142)	20 au 25 septembre 2012	DI Environnement	Conforme
Matériau blanc fibreux type Pical en entourage de porte MC picking	RDC / MC picking	Retrait (plan de retrait ref 2434-03)	6 au 14 janvier 2014	WIG France	Rapports non communiqués
Joints de bride sur Groupes froids	R+2 / P231	Retrait (plan de retrait ref 2434-11)	Décembre 2015	WIG France	Rapports non communiqués
3 Tourelles d'extraction	Extérieur / T-D501 (tour de stockage)	Retrait	Juin 2016	EUROP Amiante	Rapports non communiqués
Joint de bride noir	D-1/01 (Local sprinklers) – vanne 1 Refoulement Pompe A	Retrait (ref 22-089)	Août 2022	KLC Désamiantage	Conforme
Couche anti-vibratif marron	D-1/01 (Local sprinklers) – socle diesel	Retrait (ref 22-089)	Août 2022	KLC Désamiantage	Conforme
Joint de bride gris peint en rouge	D-1/01 (Local sprinklers) – Clapet à eau supérieur Poste n°3	Retrait (ref 22-089)	Août 2022	KLC Désamiantage	Conforme
Joint de bride marron	D-1/01 (Local sprinklers) – Clapet à eau inférieur Poste n°3	Retrait (ref 22-089)	Août 2022	KLC Désamiantage	Conforme

7 – LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérigènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérigène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un

désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Informations sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité


Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

8 – PLANS ET/OU PHOTOS ET/OU CROQUIS

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Cliant :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	1/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 1	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :

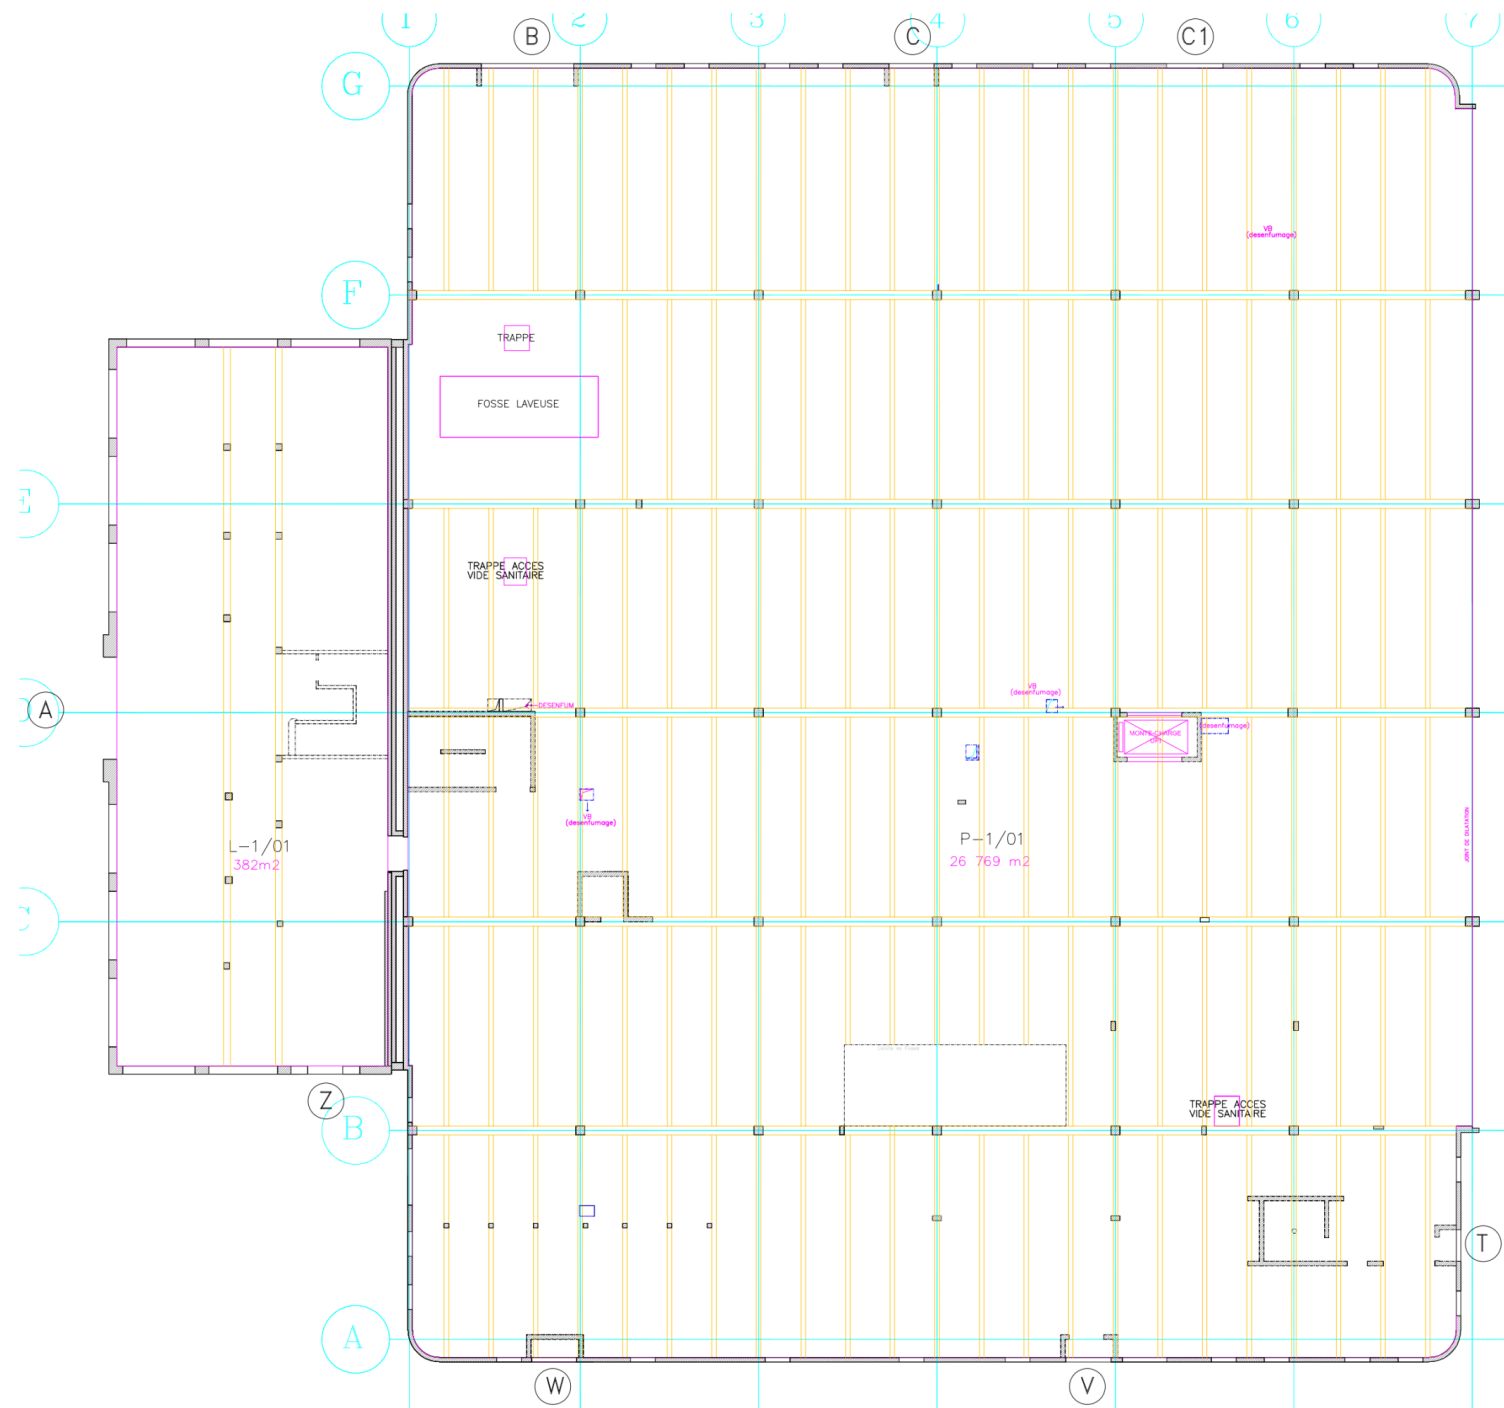

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante


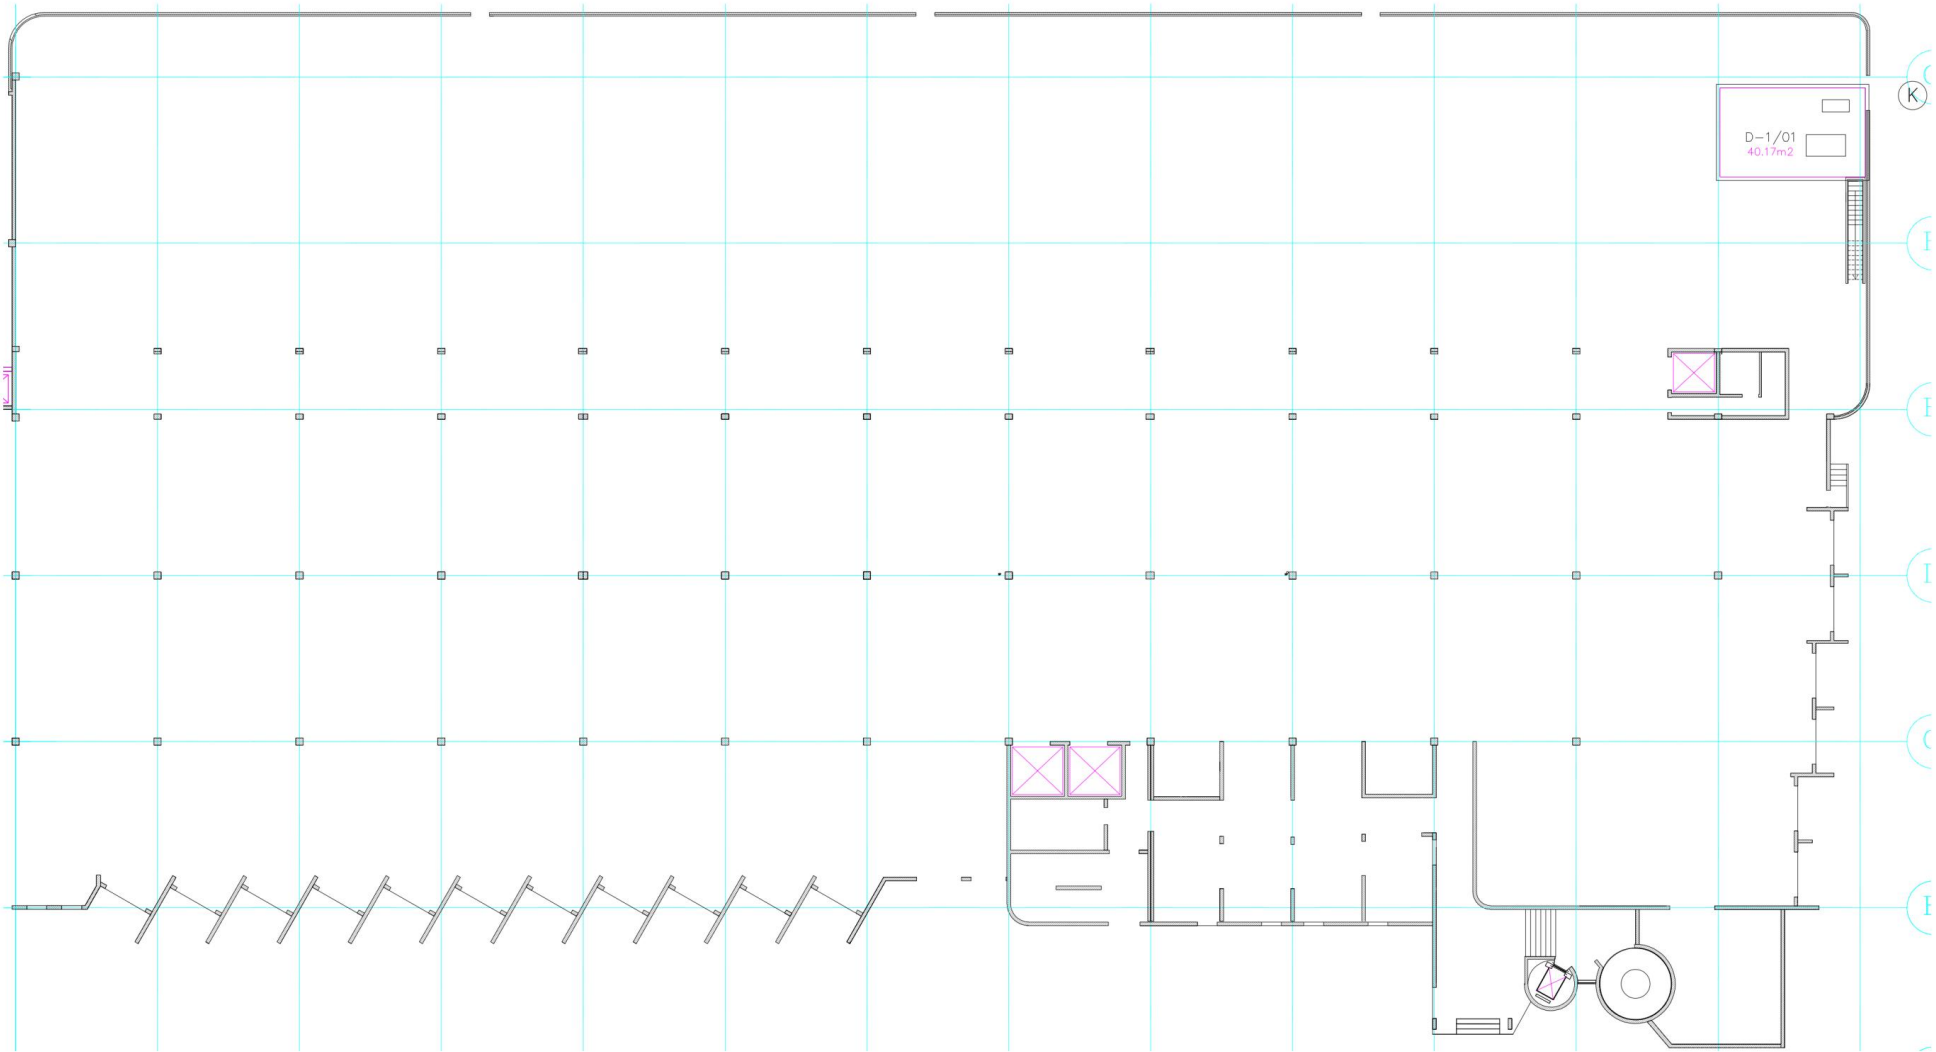
DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR PRODUCTION / SOUS-SOL	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	2/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 2	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :



LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiant



DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR DISTRIBUTION / SOUS-SOL	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	3/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 3	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :


Plan de masse :

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante

Dalles de sol orange + colle + ragréage
(sous revêtement PVC)

Mastic marron sur gaine
de ventilation en plenum

Dalles de sol orange + colle + ragréage
(en partie sous moquette collée)

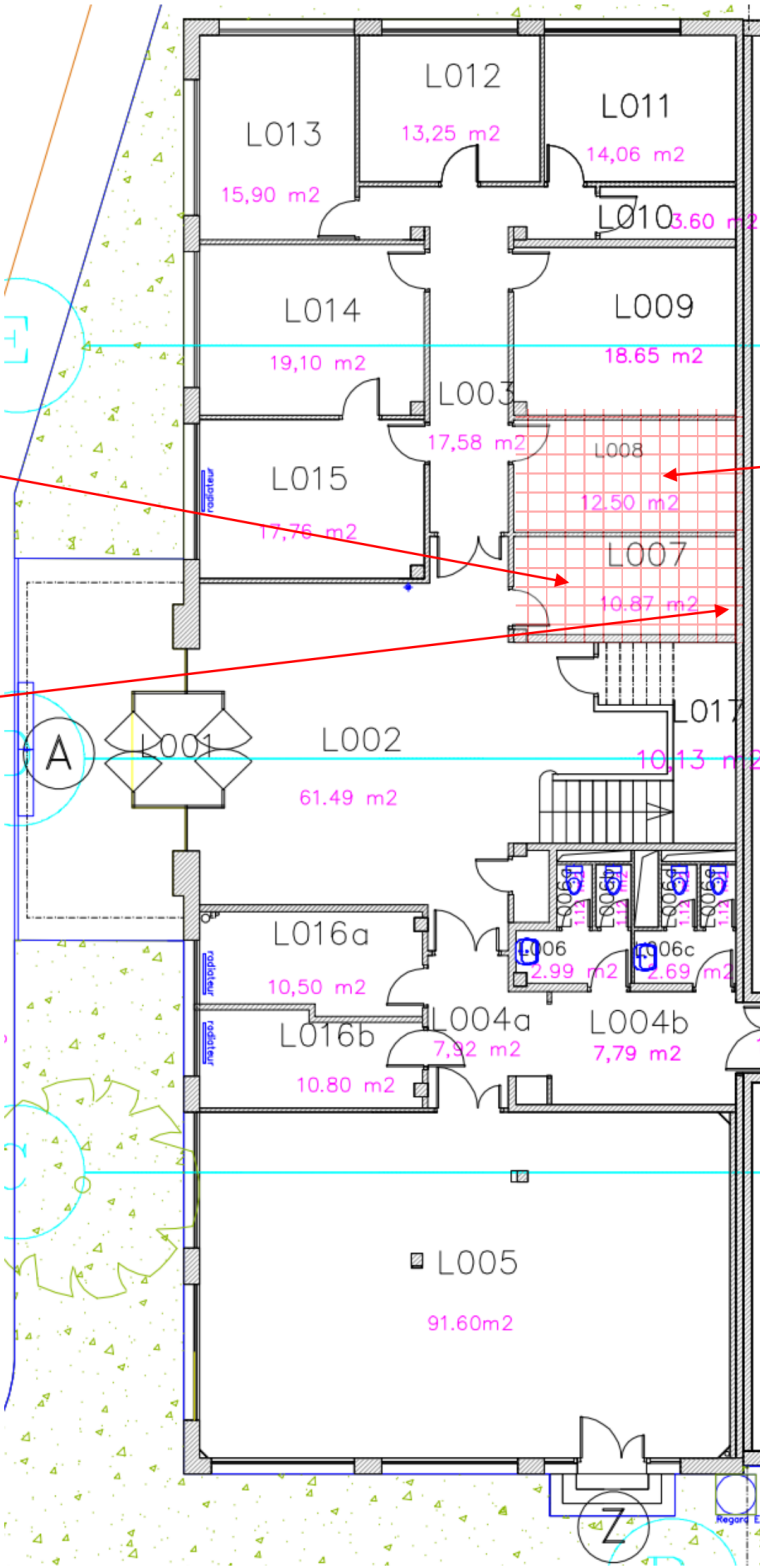


DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
PAVILLON LAVOISIER / RDC	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Cliant :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	4/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 4	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :


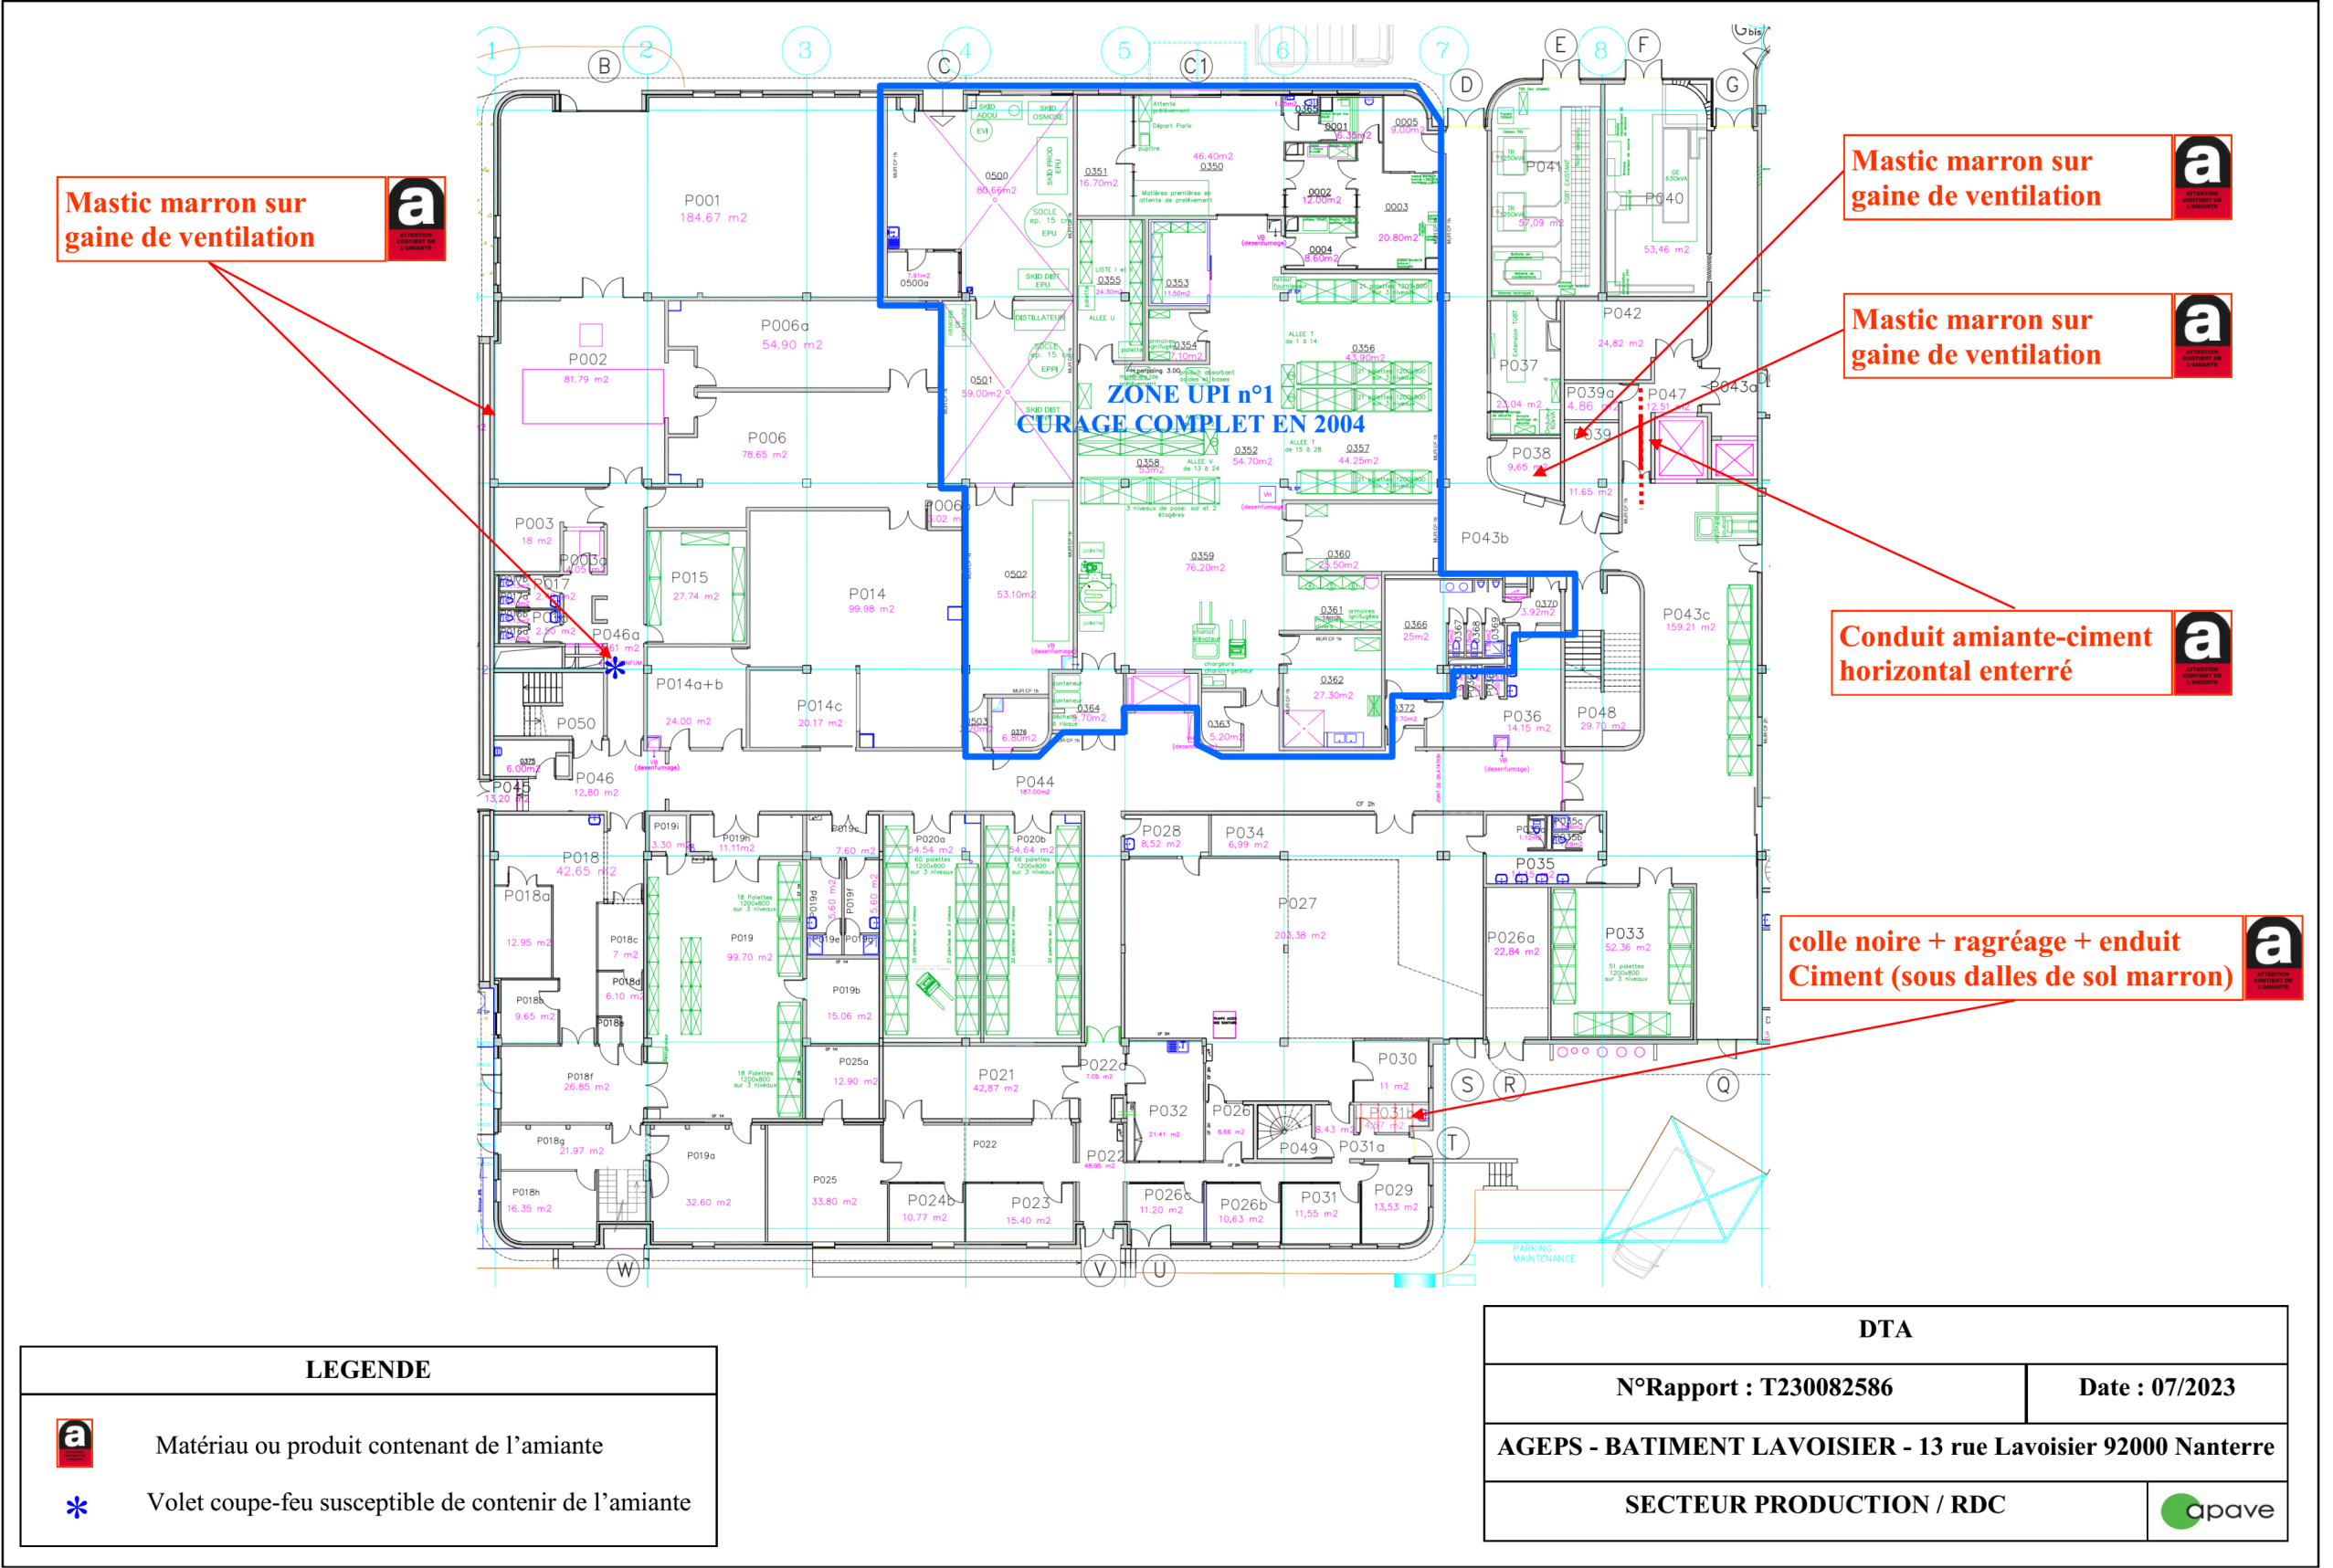



	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	5/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 5	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :

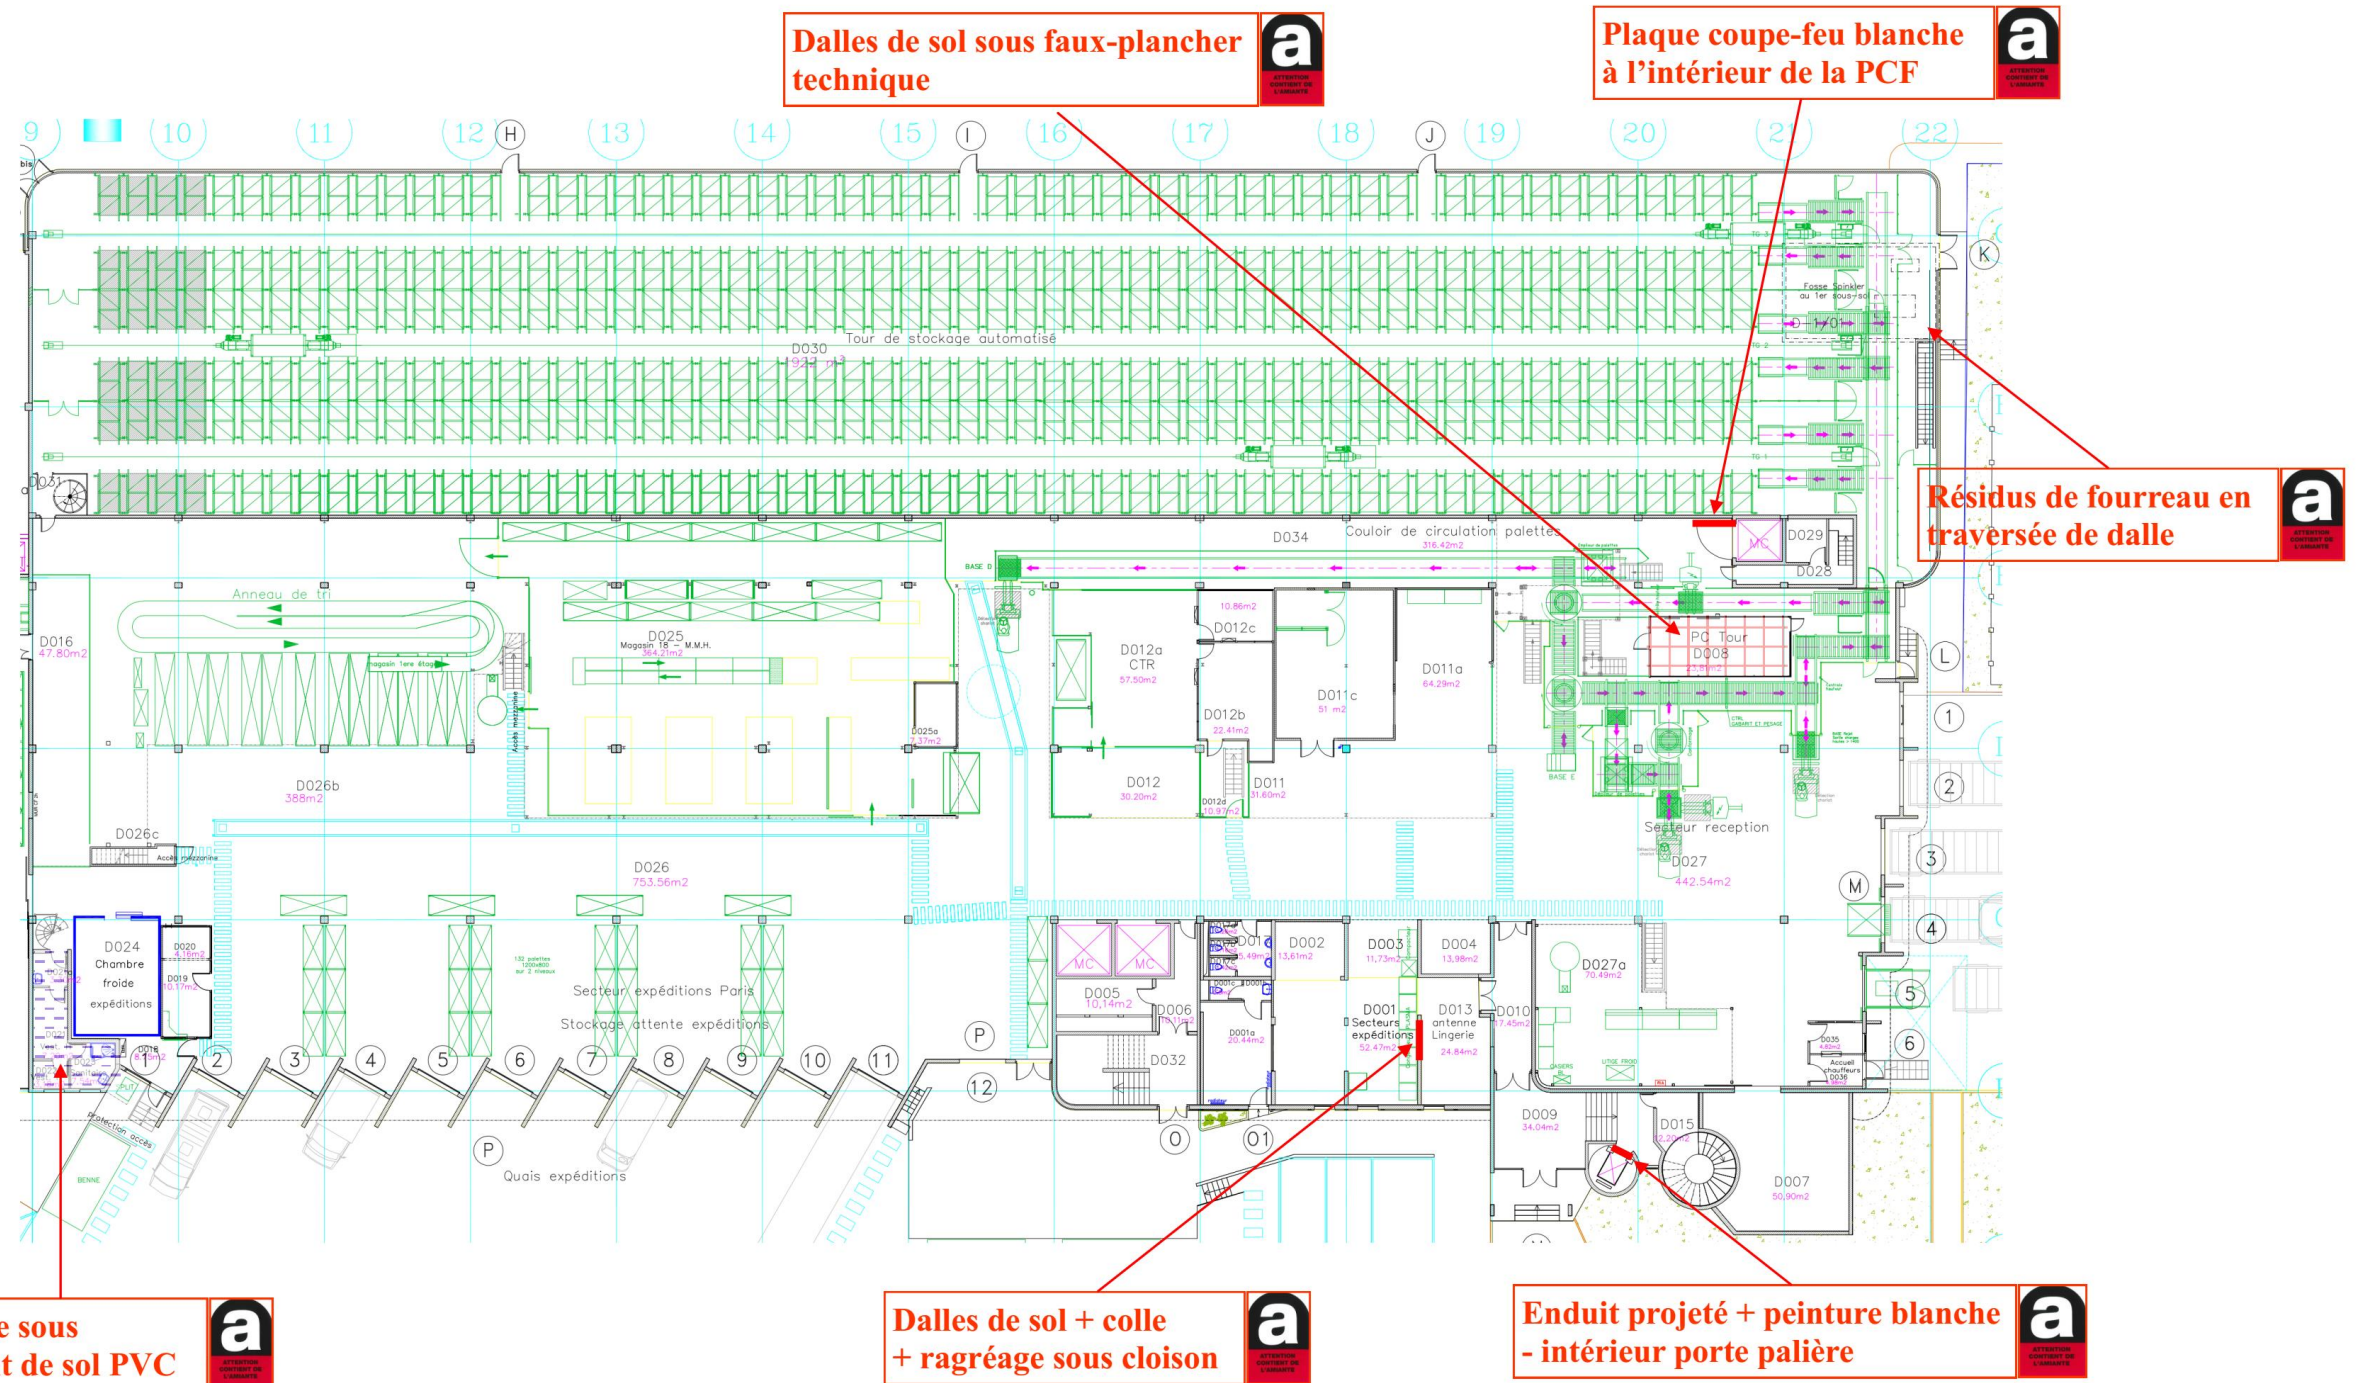

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante


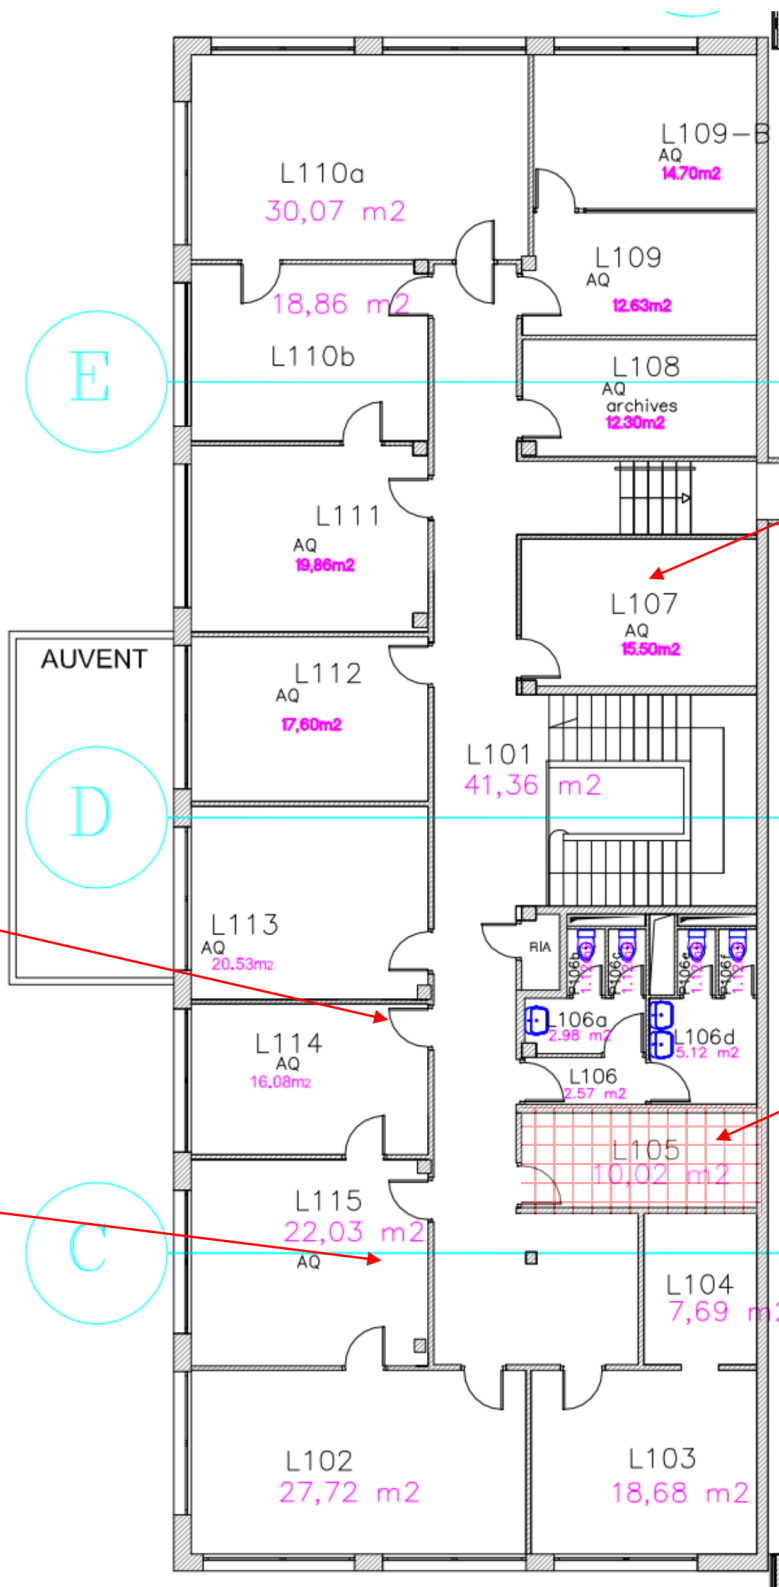

DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR DISTRIBUTION / RDC	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	6/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 6	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :



LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante




DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
PAVILLON LAVOISIER / R+1	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	7/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 7	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiant

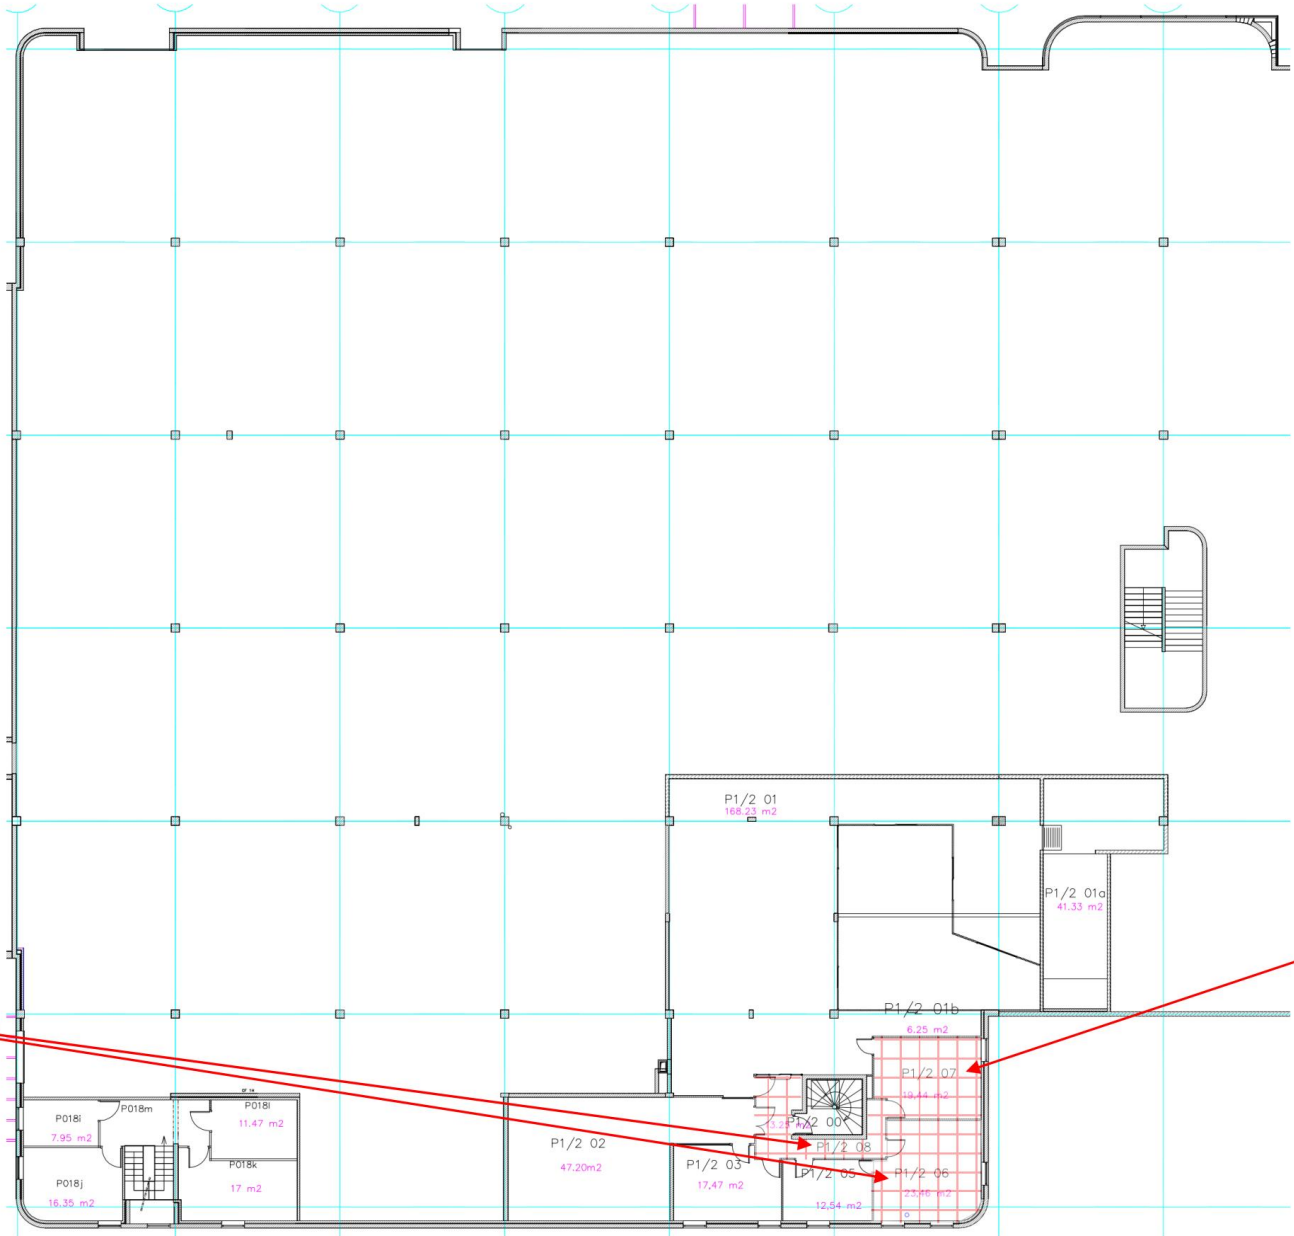


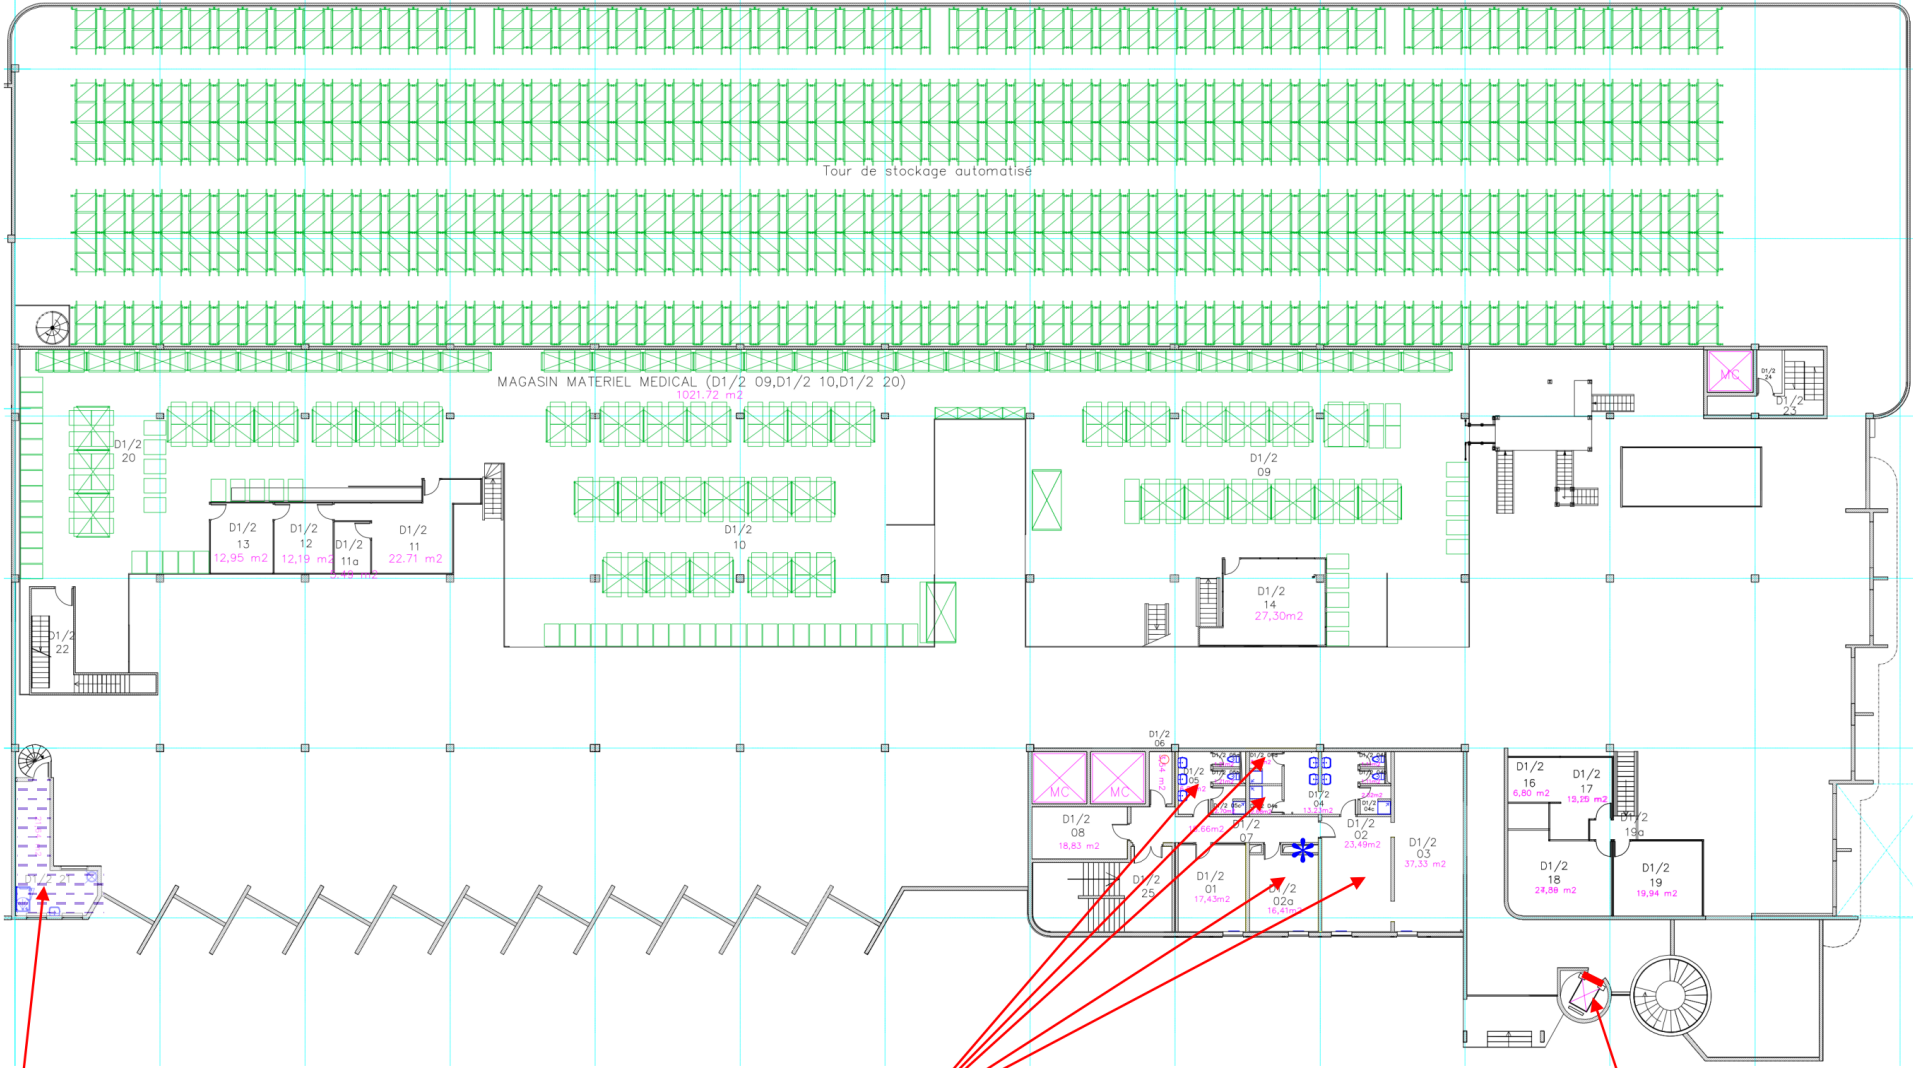
DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR PRODUCTION / ENTRESOL	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Cliant :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	8/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 8	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :



Colle noire sous
revêtement de sol PVC



Mastic marron sur
gaine de ventilation



Enduit projeté + peinture blanche
- intérieur porte palière



LEGENDE



Matériau ou produit contenant de l'amiant



Volet coupe-feu susceptible de contenir de l'amiant

DTA

N°Rapport : T230082586

Date : 07/2023


AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre

SECTEUR DISTRIBUTION / ENTRESOL



The floor plan of the 2nd floor of the Institut Pasteur is a complex layout of various functional spaces. The plan is color-coded with green for laboratory areas and blue for storage/technical areas. The rooms are numbered and labeled with their names and areas in square meters. The plan includes a detailed legend for the color-coding and a scale bar.

Room Number	Room Name	Area (m²)
2106	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	13.90m²
2107	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	13.50m²
2108	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	16.20m²
2109	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	13.84m²
2110	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	13.84m²
2110a	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	13.84m²
2111	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	7.80m²
2111a	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	7.80m²
2112	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	24.34m²
2113	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	13.84m²
2114	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	21.85m²
2114a	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	17.00m²
2115	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	13.04m²
2115a	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	17.00m²
2116	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	20.82m²
2117	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	15.80m²
2118	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	48.00m²
2119	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	8.47m²
2120	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	15.14m²
2121	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	15.14m²
2104	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	1.98m²
2105	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	8.88m²
2103	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	12.49m²
2102	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	9.33m²
2101	CONDITIONNEMENT EXTERIEUR	10.69m²
2034	STOCKAGE P.V.I.	36.50m²
2035	STOCKAGE P.V.I.	37.70m²
2036	STOCKAGE P.V.I.	9.40m²
2037	STOCKAGE P.V.I.	16.00m²
2038	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2039	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2040	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2041	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2042	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2043	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2044	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2045	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2046	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2047	STOCKAGE P.V.I.	42.85m²
2048	STOCKAGE P.V.I.	7.50m²
2049	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2050	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2051	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2052	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2053	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2054	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2055	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2056	STOCKAGE P.V.I.	11.20m²
2057	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2058	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2059	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2060	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2061	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2062	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2063	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2064	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2065	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2066	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2067	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2068	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2069	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2070	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2071	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2072	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2073	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2074	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2075	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2076	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2077	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2078	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2079	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2080	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2081	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2082	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2083	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2084	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2085	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2086	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2087	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2088	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2089	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2090	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2091	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2092	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2093	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2094	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2095	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2096	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2097	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2098	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2099	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²
2100	STOCKAGE P.V.I.	13.30m²

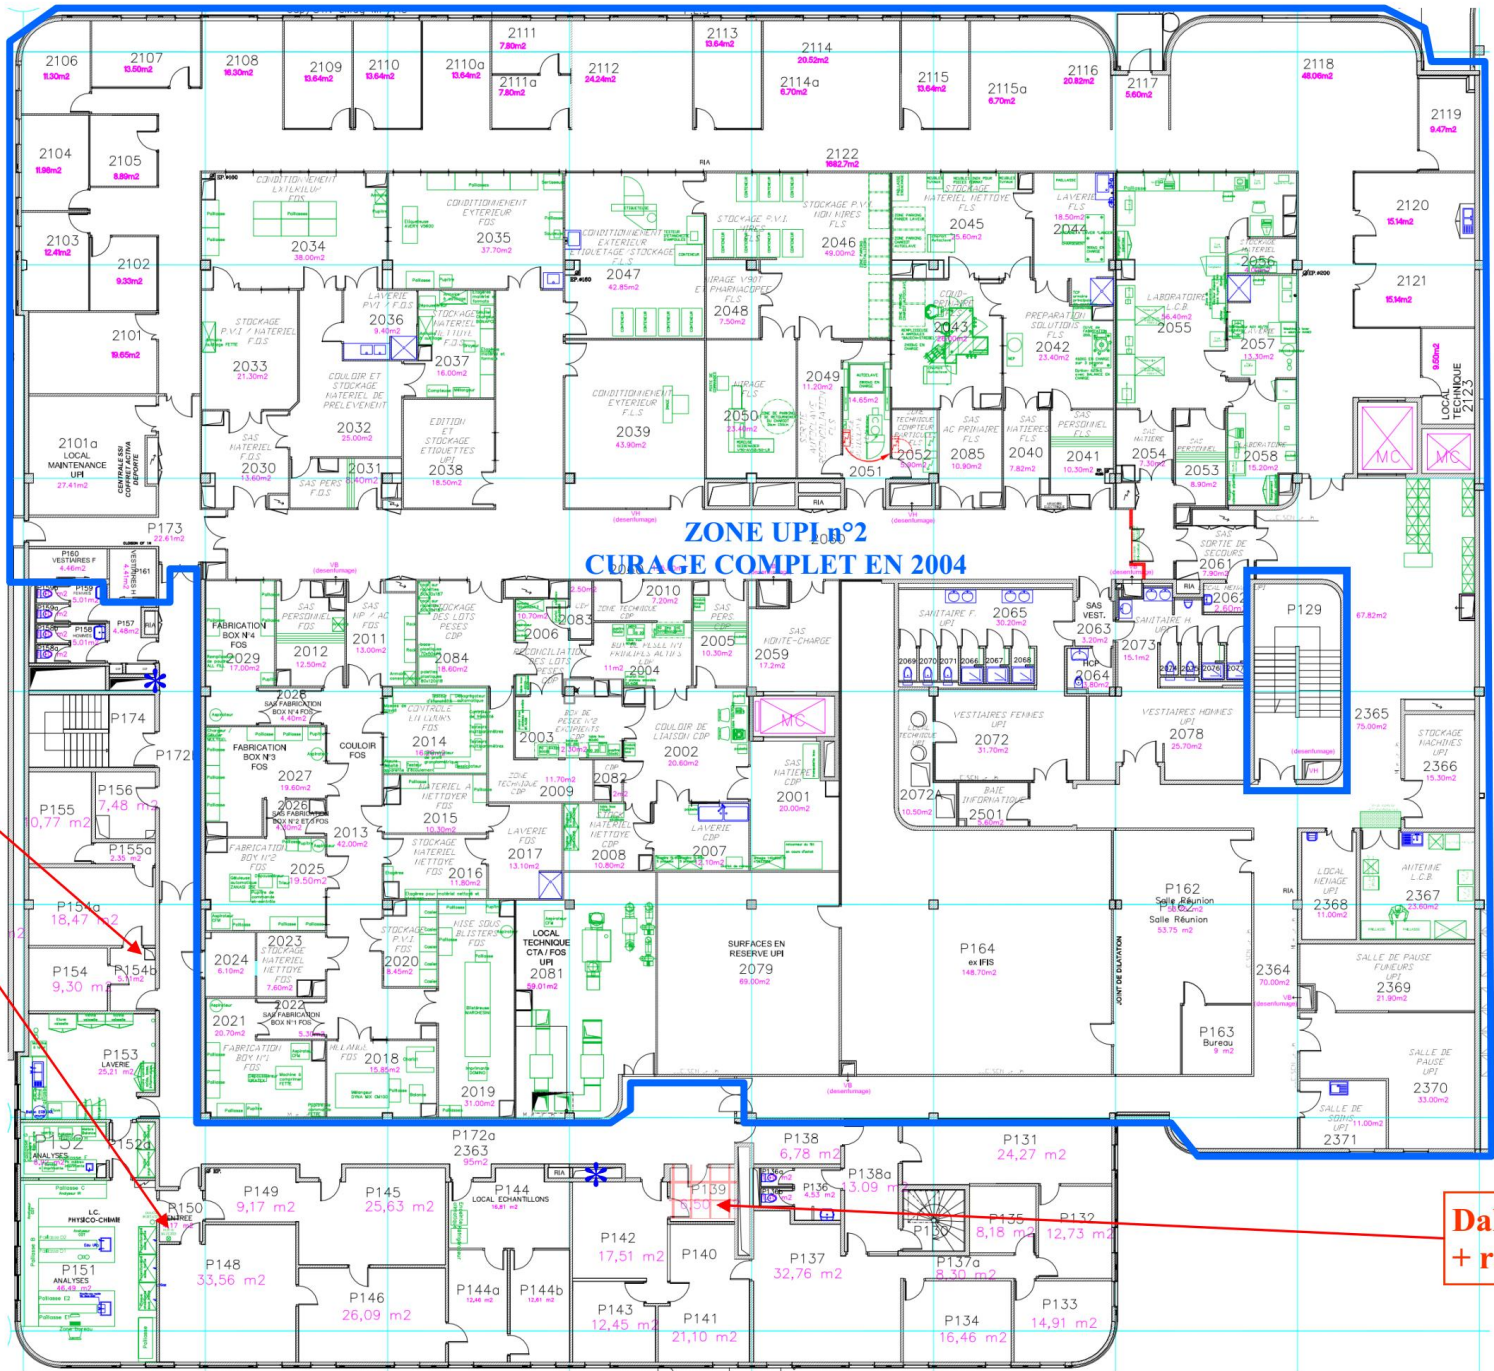[illegible]


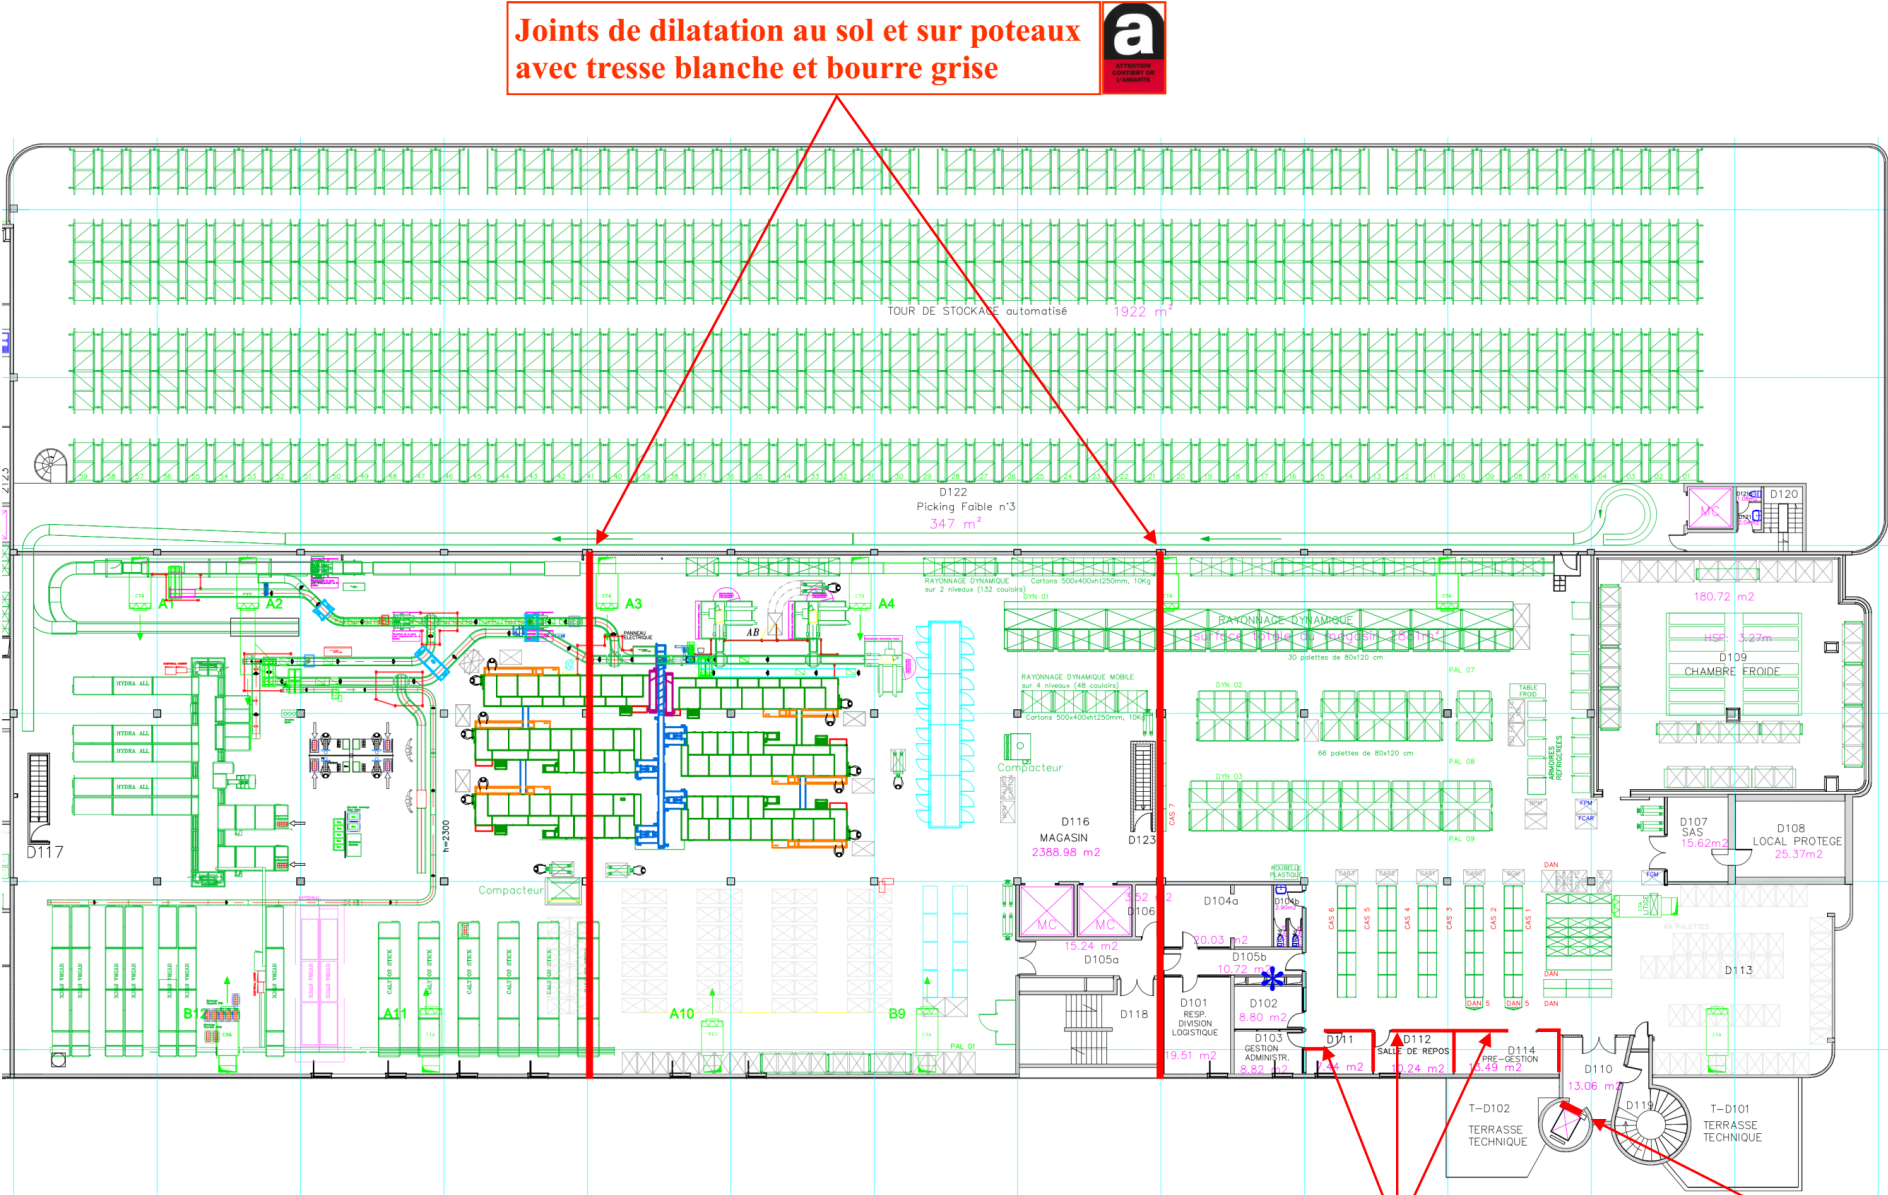
DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR PRODUCTION / R+1	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Cliant :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	10/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 10	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :



Joint de dilatation au sol et sur poteaux
avec tresse blanche et bourre grise



Dalles de sol + colle
+ ragréage sous cloisons



Enduit projeté + peinture blanche
- intérieur porte palière



LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante
	Volet coupe-feu susceptible de contenir de l'amiante

DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR DISTRIBUTION / R+1	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	11/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 11	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :


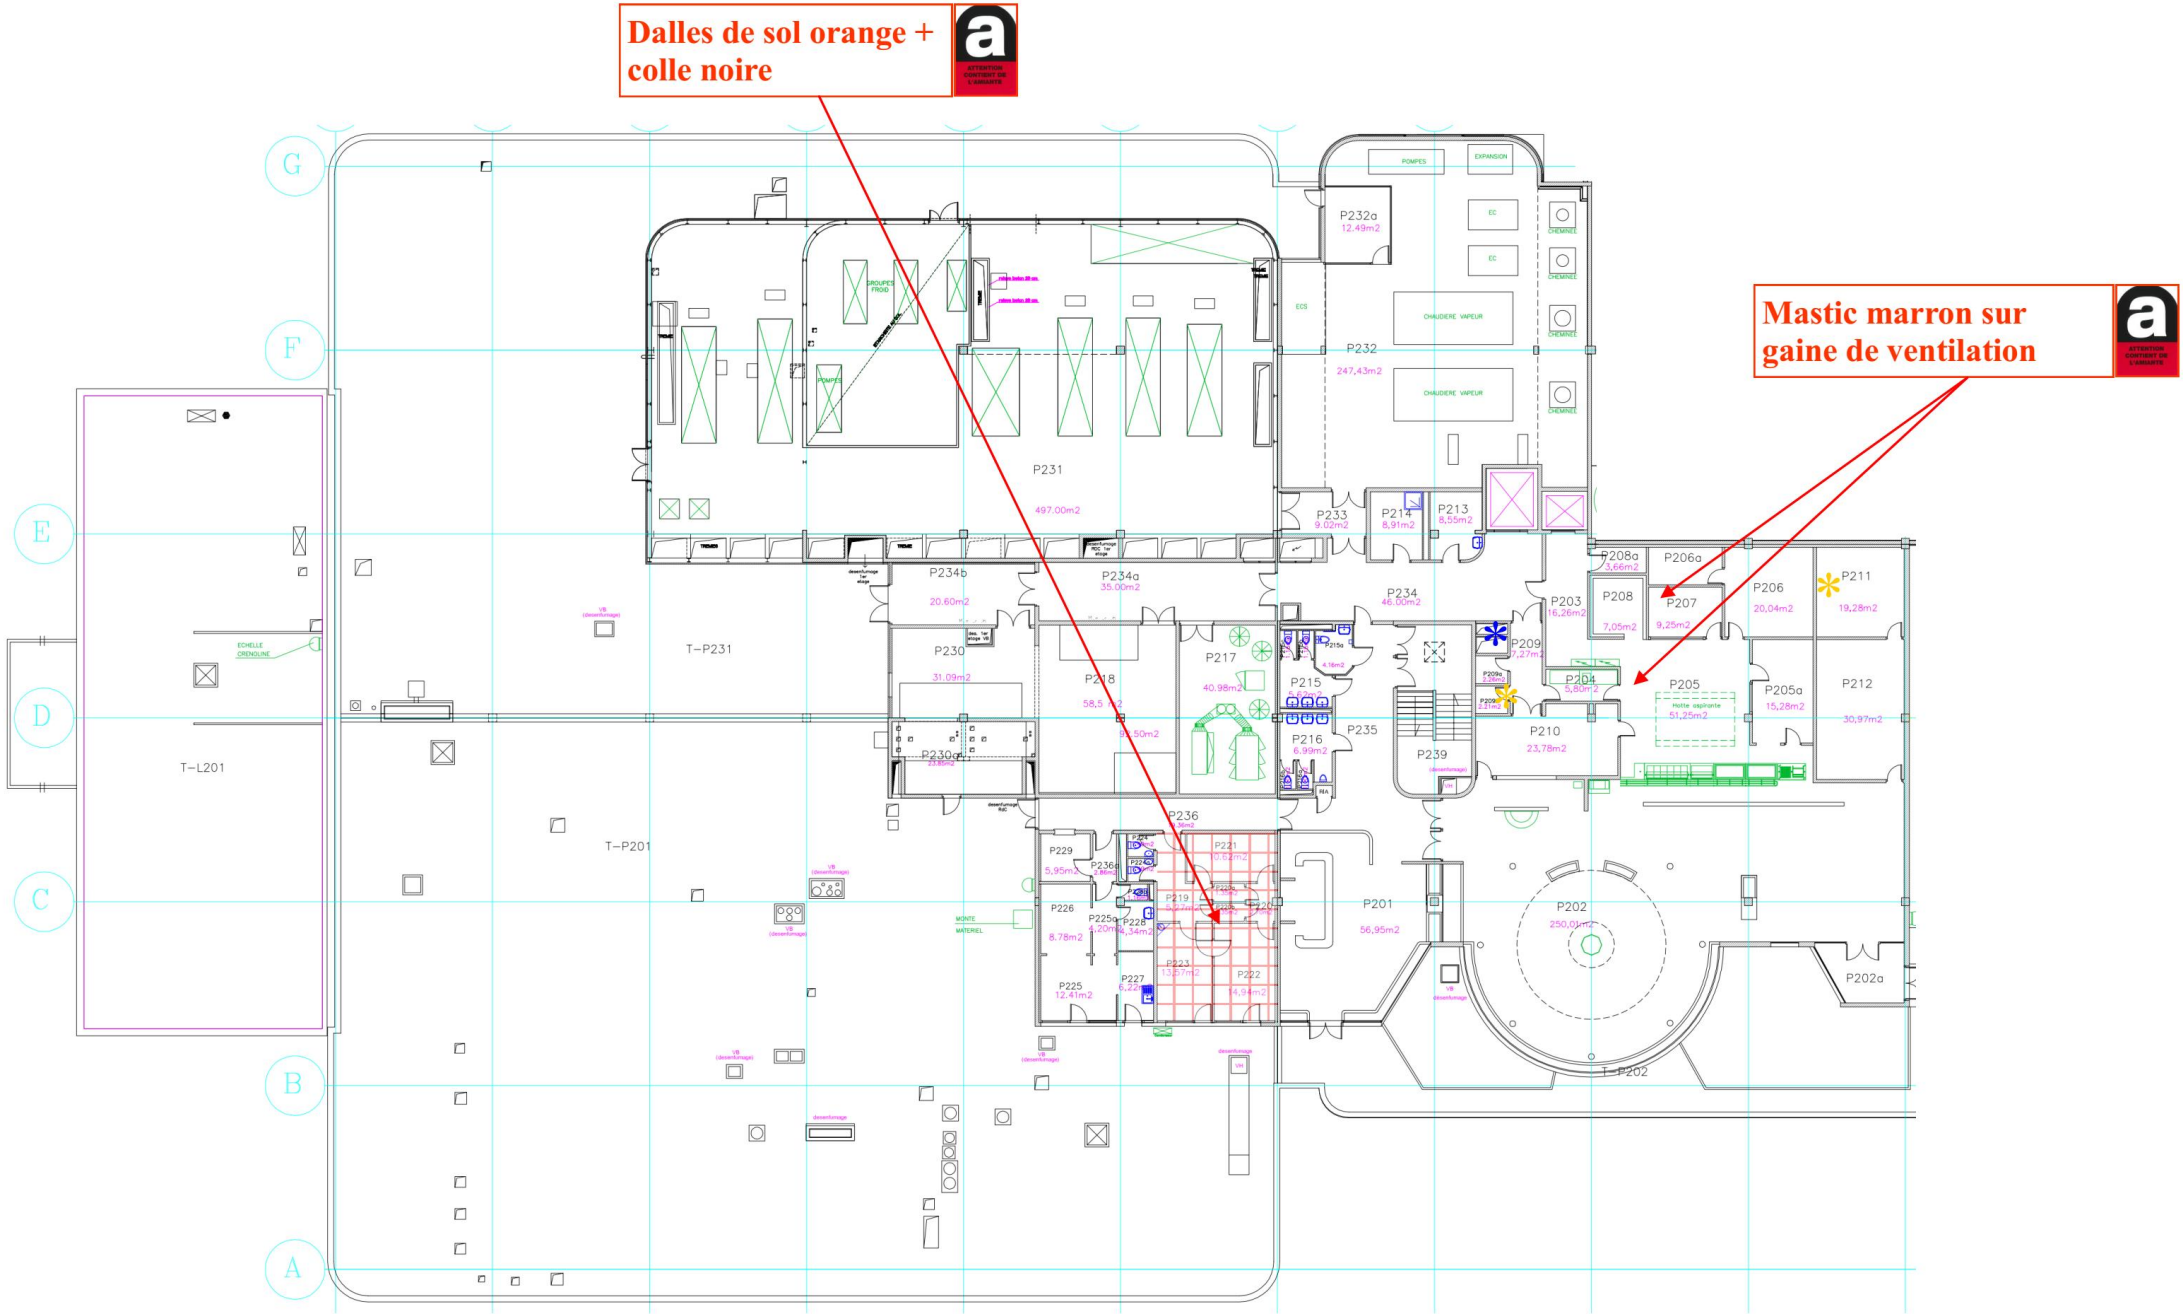


	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	12/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 12	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :

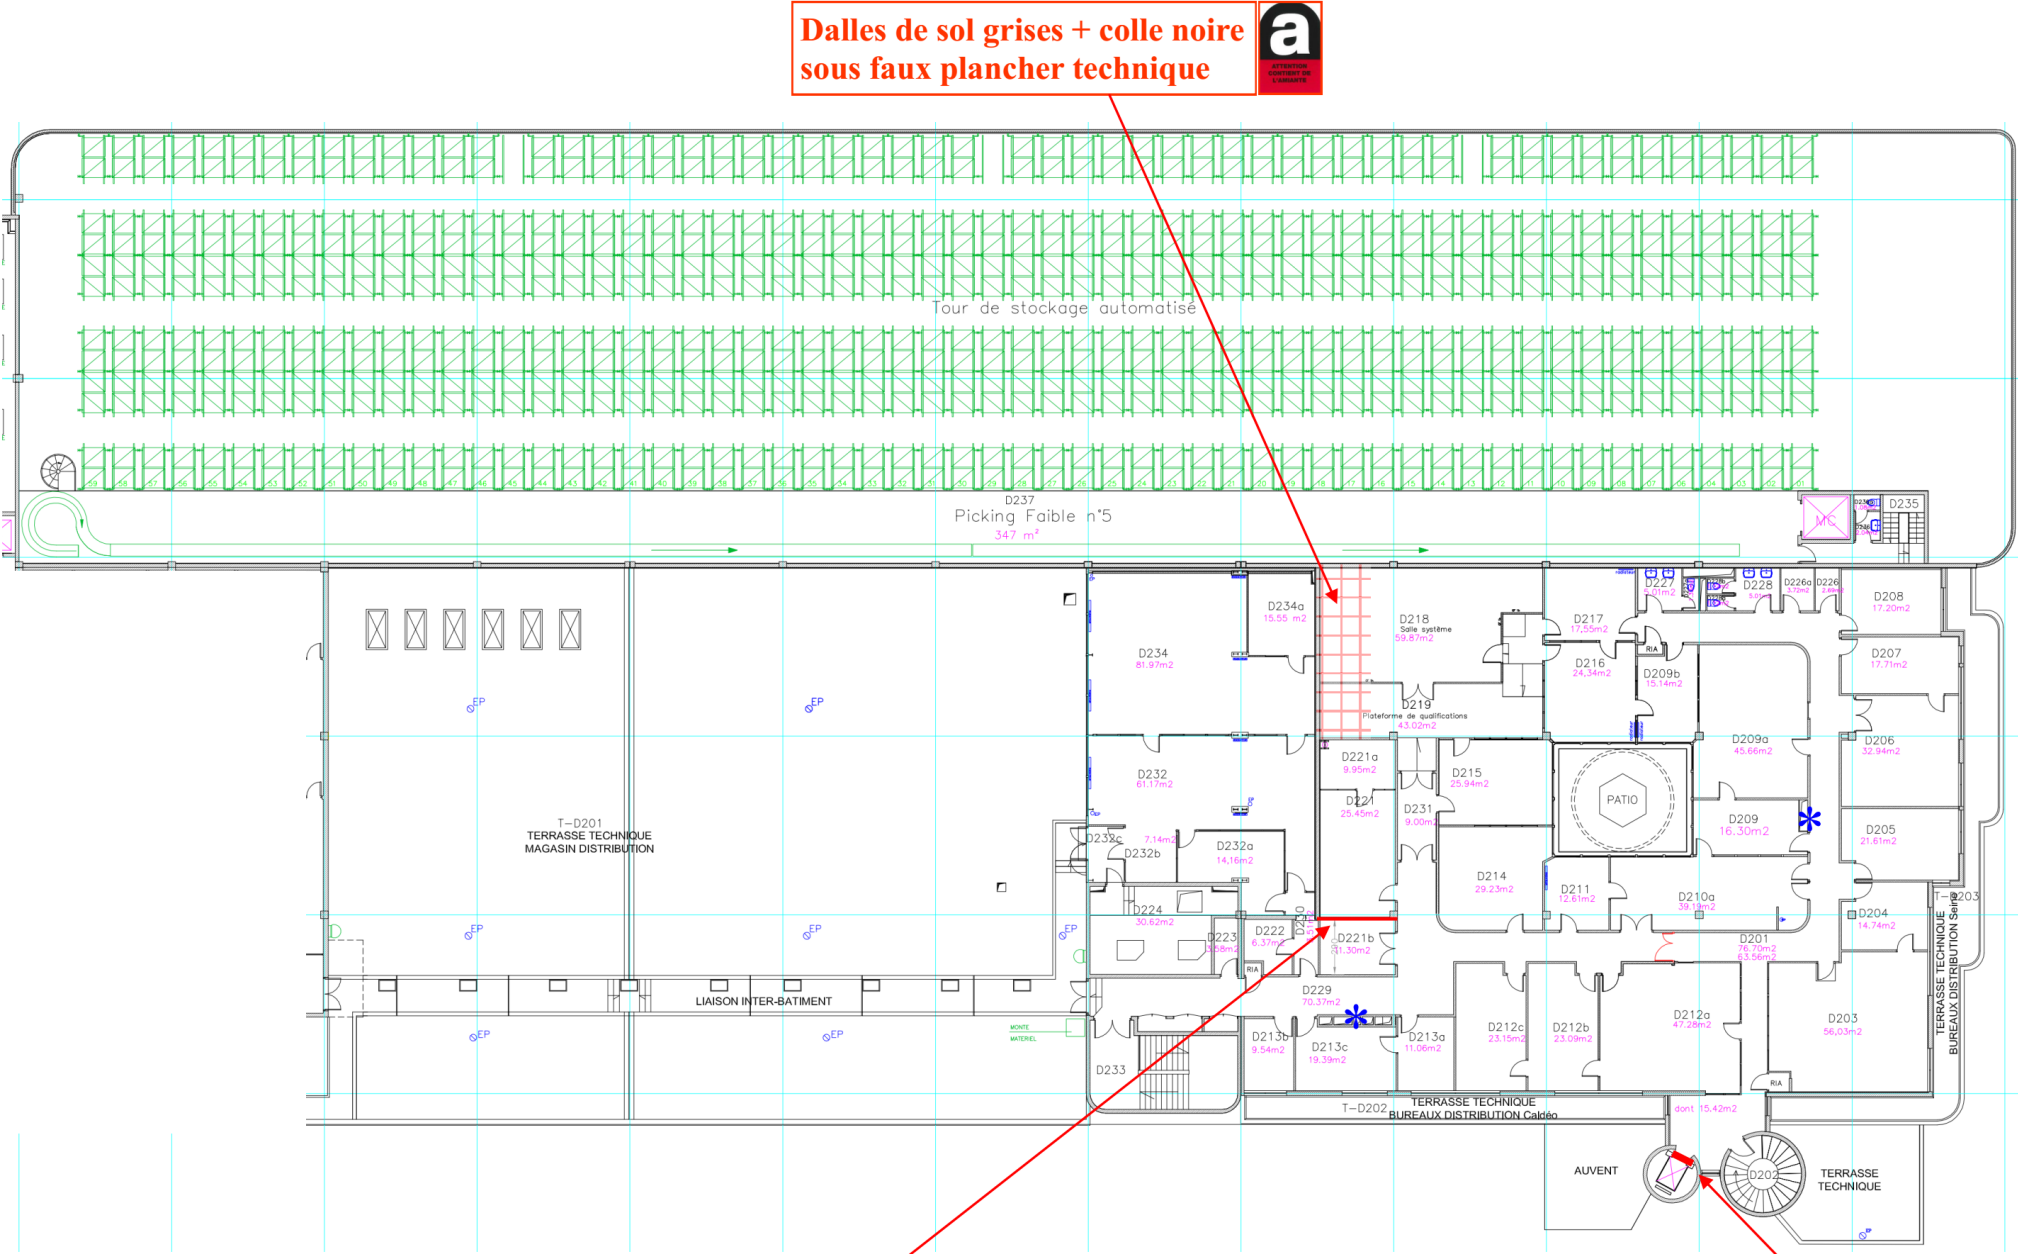


LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante
	Volet coupe-feu susceptible de contenir de l'amiante

DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
SECTEUR DISTRIBUTION / R+2	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	13/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 13	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :

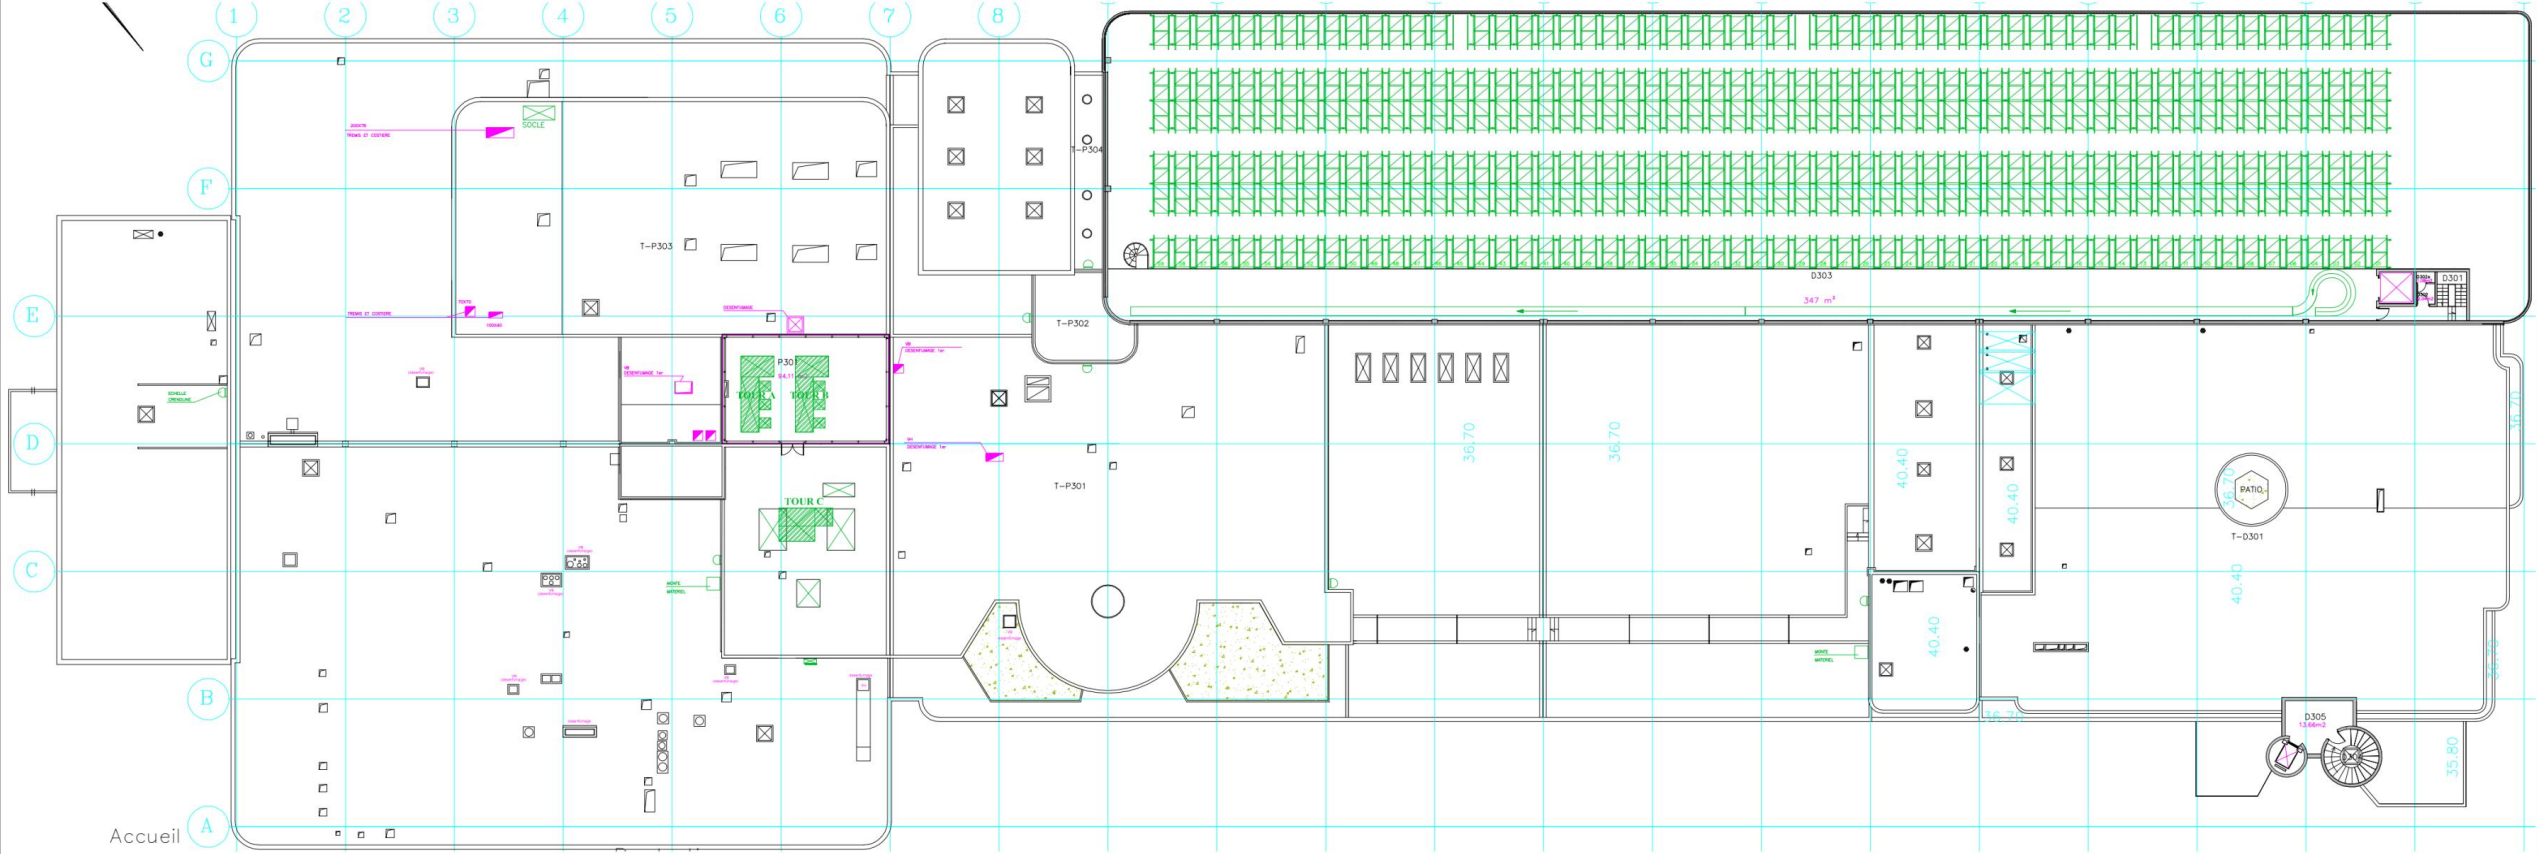

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiant


DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
R+3	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	14/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 14	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :


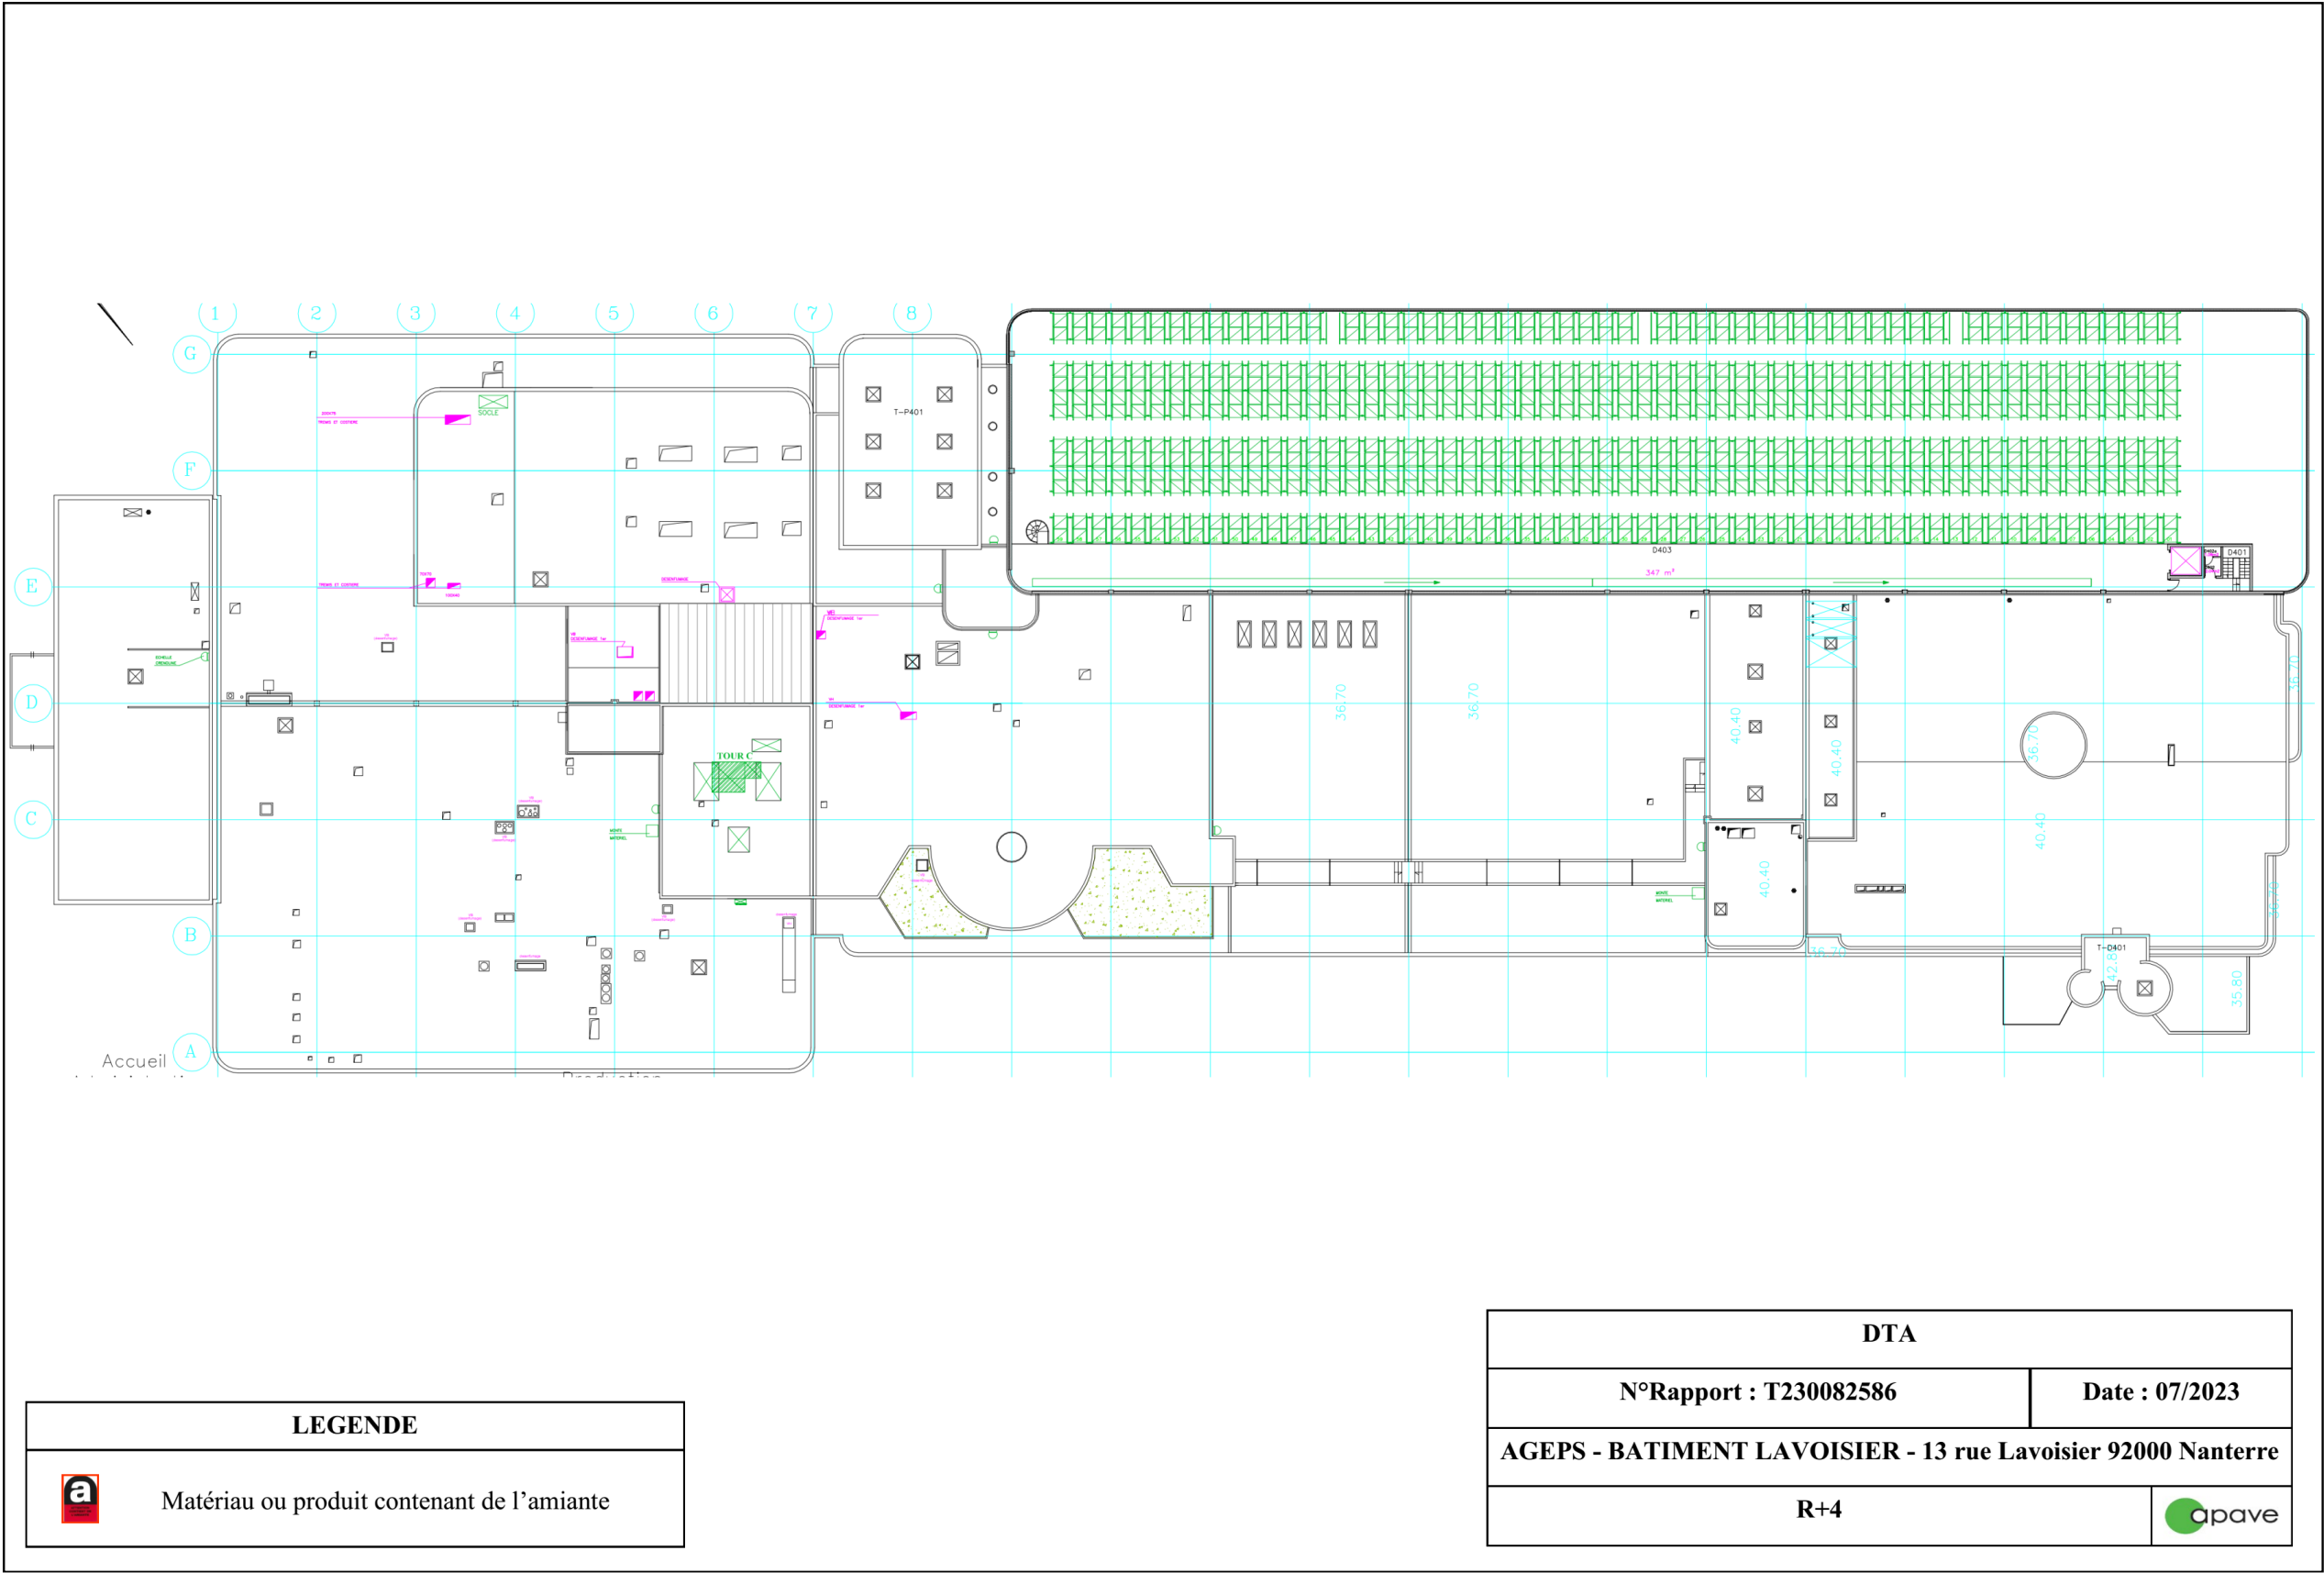



	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	15/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 15	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :

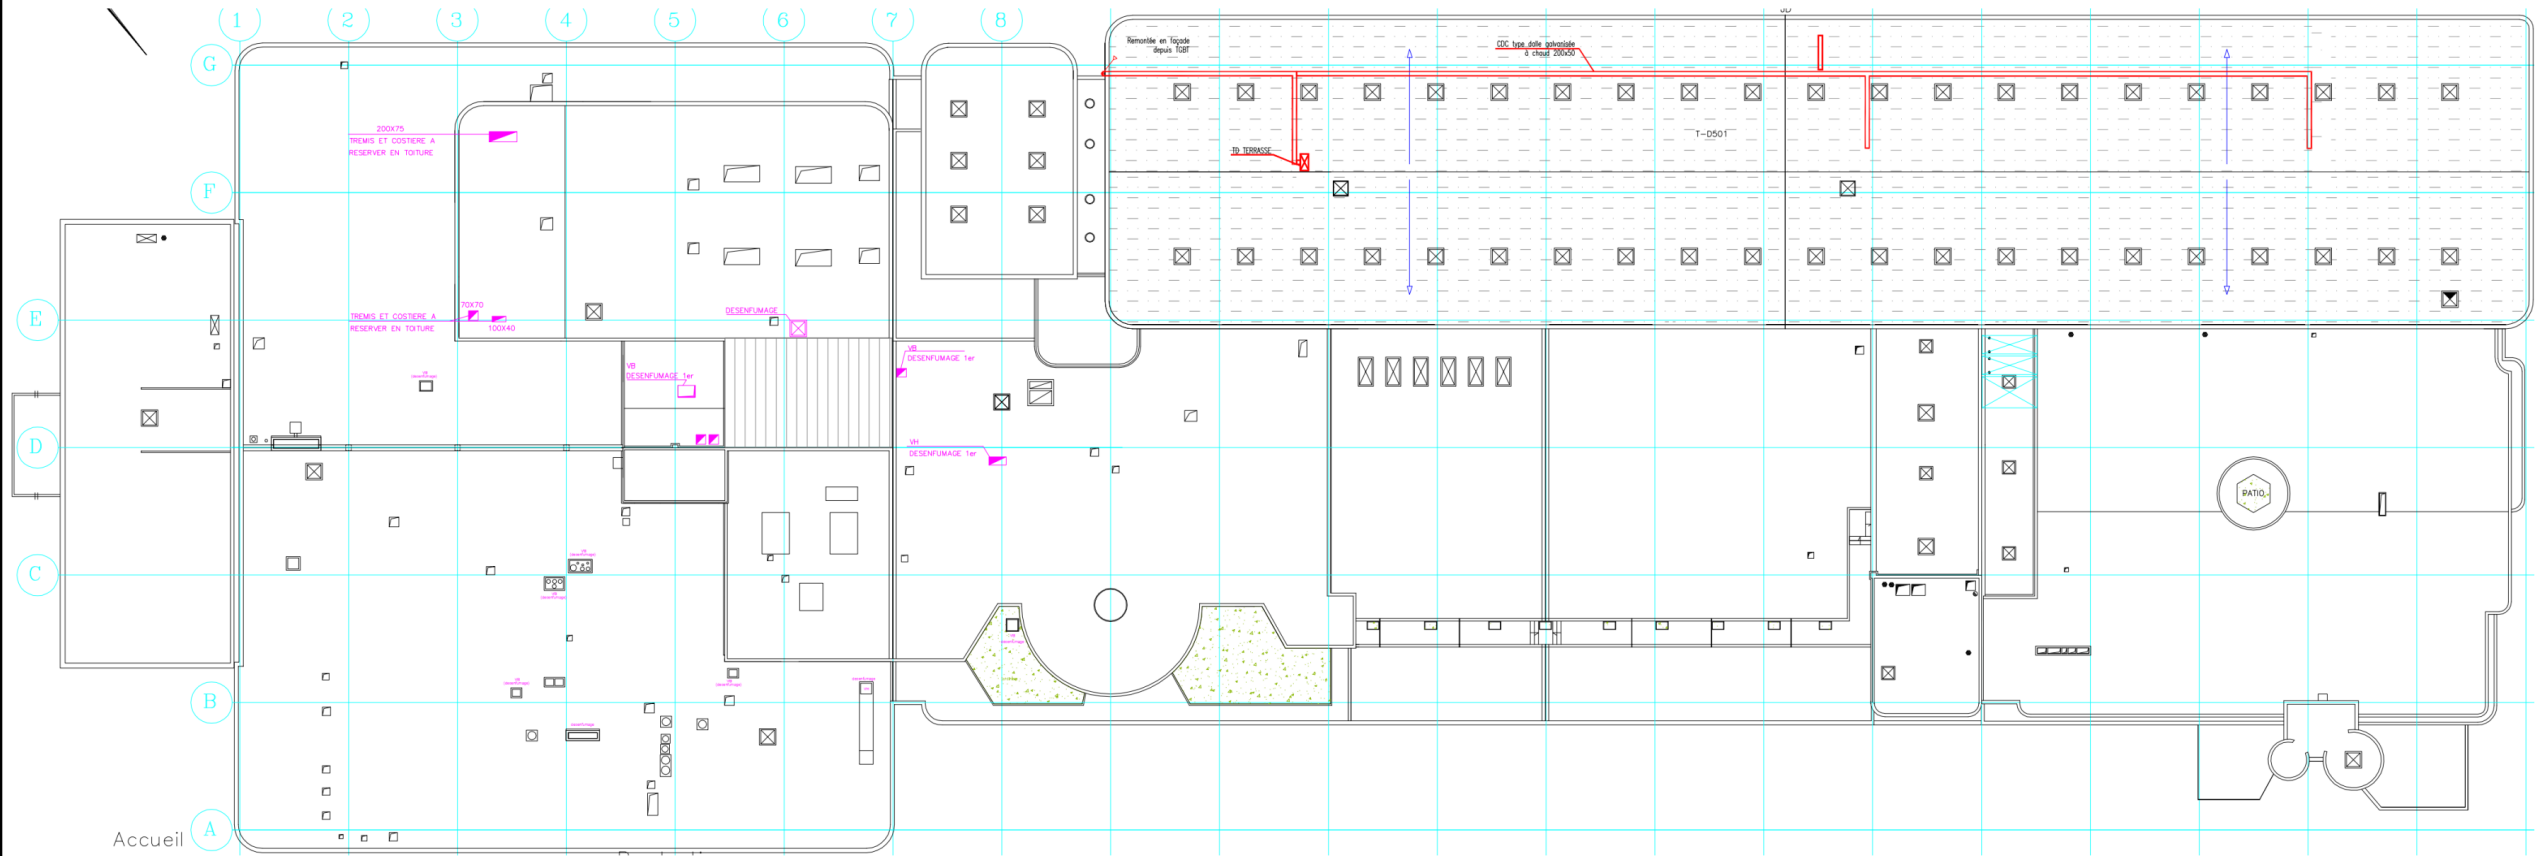

LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l'amiante


DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
R+5	

	Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante	
Client :	AGEPS	
N° dossier :	C23056822	
N° planche :	16/16	Version : 0
Type :	Croquis	
Date	10/11/2023	
Intervenant :	MATHIEU Yann	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics	
Titre :	Document 16	
Adresse :	Bâtiment Lavoisier 13 rue Lavoisier 92000 NANTERRE	
Bât.- Niveau - Lot :		
Commentaire :		

Legende :

Plan de masse :



FOSSE DE RELEVAGE

Conduits fibres-ciment



LEGENDE	
	Matériau ou produit contenant de l’amiante

DTA	
N°Rapport : T230082586	Date : 07/2023
AGEPS - BATIMENT LAVOISIER - 13 rue Lavoisier 92000 Nanterre	
EXTERIEURS	