

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."



### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS

Référence client : OLS170

Désignation : Restaurant locaux sociaux  
-medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170

Date de construction : En 1971

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : FULNEAU CELINE

Accompagnateur : BRUNET Sylvain (0800 400 100)

Date de repérage : 25/07/2024

Numéro attestation : 21-1405

Délivré le : 23/03/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA – Domaine de Saint Paul 102 route de Limours 78470 SAINT REMY LES CHEVREUSES



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
Société CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE  
3, RUE MICHEL ANGE  
75016 PARIS 16

Donneur d'ordre :  
Société CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE  
3, RUE MICHEL ANGE  
75016 PARIS 16

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 30/07/2024

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 30/07/2024

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

RDC - Restaurant OLS170 - Vol 1 (7 INFIRMERIE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 2 (8 SOCIAL)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 3 (9 SALLE BSO)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 4 (10 CLAS)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 5 (16 CAFETERIA)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 6 (17 CAFETERIA)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 7 (6 LOCAL ADSO)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 8 (5 SYNDICAT)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 10 (14 SANITAIRE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 11 (13 SANITAIRE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 12 (12 LOCAL)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 13 (11 LOCAL)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 14 (3 INFIRMERIE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 15 (2 MEDECIN)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 17 (15 CIRCULATION)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 18 (20 BIBLIOTHEQUE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 20 (30 CHAUFFERIE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 21 (31 CHAUFFERIE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 24 (29 SANITAIRE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 26 (18 SAS D'ENTREE)

RDC - Restaurant OLS170 - Vol 27 (21 DGT)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 28 (25 SANITAIRE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 29 (22 SANITAIRE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 30 (46 CH NEGATIVE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 31 (47 CH FROIDE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 32 (48 BOUCHERIE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 33 (49 VESTIARE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 34 (50 SANITAIRE)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 35 (51 SANITAIRE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 36 (52 M.C)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 37 (39 PALIER ESC)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 39 (36 LOCAL)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 40 (37 LOCAL)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 41 (38 M.C)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 44 (44 EPICERIES)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 45 (45 CPMPRESSEUR)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 46 (43 CF)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 47 (40 CIRCULATION)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 48 (35 MACHINERIE)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 49 (34 ASC)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 50 (1 REFECTOIRE)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTOIRE)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 52 (13 PREPARATION)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 53 (10 PRÉPARATION)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 54 (9 RESERVE)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 55 (8 CUISINE)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 56 (3 SELF)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 57 (15 BUREAU)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 58 (16 PLC)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 59 (17 M.C)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 61 (5 LOCAL MENAGE)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 62 (19 LAVERIE)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 63 (8A CUISINE)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 65 (12 DGT)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 66 (14 CH FROIDE)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 67 (27 SANITAIRE)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 68 (24 SANITAIRE)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 69 (7 CAGE D'ASC)
1ER - Restaurant OLS170 - Vol 70 (6 M.C)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 71 (20 CAGE D'ESC)
Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 72 (FACADE SUD)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 73 (FACADE OUEST)
Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 75 (FACADE EST)
Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 76 (Toiture terrasse 1)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 77 (Toiture terrasse 2)
Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 78 (Toiture terrasse 3)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 80 (Machinerie)
RDC - Restaurant OLS170 - Vol 81 (Local technique)	

## C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 79 (1 LOCAL)	Moyen investigation non mis a disposition	Local fermé

## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Travaux d'isolation façades extérieures.

Intervention du 12/06/2024:

- Prélèvements complémentaires sur appuis de fenêtres extérieures au bâtiment OLS170 ( Restaurant)

Intervention du 25/07/2024 :

- Perçage mur extérieur et machinerie d'ascenseur

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Ensemble des façades extérieures.

Intervention du 12/06/2024: Ensemble des façades extérieures du bâtiment OLS170.

Intervention du 25/07/2024 :

- Mur extérieur et machinerie d'ascenseur

### D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Plans - Plans - CNRS - 25/07/2024

### D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
--	--------------------	--------	--------------



Parois verticales intérieures  
et enduits

RDC - Restaurant OLS170

Vol 1 (7 INFIRMERIE) - Vol 2  
(8 SOCIAL) - Vol 3 (9 SALLE  
BSO) - Vol 4 (10 CLAS) - Vol 5  
(16 CAFETERIA) - Vol 6 (17  
CAFETERIA) - Vol 7 (6 LOCAL  
ADSO) - Vol 8 (5 SYNDICAT) -  
Vol 9 (4 RAYONNEMENT  
CNRS) - Vol 10 (14  
SANITAIRE) - Vol 11 (13  
SANITAIRE) - Vol 12 (12  
LOCAL) - Vol 13 (11 LOCAL) -  
Vol 14 (3 INFIRMERIE) - Vol  
15 (2 MEDECIN) - Vol 16 (1  
SALLE D'ATTENTE) - Vol 17  
(15 CIRCULATION) - Vol 18  
(20 BIBLIOTHEQUE) - Vol 19  
(19 HALL D'ENTREE) - Vol 20  
(30 CHAUFFERIE) - Vol 21  
(31 CHAUFFERIE) - Vol 22  
(32 S.O.C.O.S) - Vol 23 (33  
LOCAL TRANSFO) - Vol 24  
(29 SANITAIRE) - Vol 25 (28  
PALIER ESCALIER) - Vol 26  
(18 SAS D'ENTREE) - Vol 29  
(22 SANITAIRE) - Vol 30 (46  
CH NEGATIVE) - Vol 32 (48  
BOUCHERIE) - Vol 33 (49  
VESTIARE) - Vol 34 (50  
SANITAIRE) - Vol 35 (51  
SANITAIRE) - Vol 37 (39  
PALIER ESC) - Vol 39 (36  
LOCAL) - Vol 40 (37 LOCAL) -  
Vol 42 (41 EPLUCHES) - Vol  
43 (42 FRUITS ET  
LEGUMES) - Vol 44 (44  
EPICERIES) - Vol 45 (45  
CPMPRESSEUR) - Vol 47 (40  
CIRCULATION) - Vol 48 (35  
MACHINERIE) - Vol 81 (Local  
technique)

Plafond et faux-plafonds	RDC - Restaurant OLS170	Vol 1 (7 INFIRMERIE) - Vol 2 (8 SOCIAL) - Vol 3 (9 SALLE BSO) - Vol 4 (10 CLAS) - Vol 5 (16 CAFETERIA) - Vol 6 (17 CAFETERIA) - Vol 7 (6 LOCAL ADSO) - Vol 8 (5 SYNDICAT) - Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS) - Vol 10 (14 SANITAIRE) - Vol 11 (13 SANITAIRE) - Vol 12 (12 LOCAL) - Vol 13 (11 LOCAL) - Vol 14 (3 INFIRMERIE) - Vol 15 (2 MEDECIN) - Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE) - Vol 17 (15 CIRCULATION) - Vol 18 (20 BIBLIOTHEQUE) - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE) - Vol 20 (30 CHAUFFERIE) - Vol 21 (31 CHAUFFERIE) - Vol 22 (32 S.O.C.O.S) - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO) - Vol 25 (28 PALIER ESCALIER) - Vol 26 (18 SAS D'ENTREE) - Vol 27 (21 DGT) - Vol 28 (25 SANITAIRE) - Vol 29 (22 SANITAIRE) - Vol 37 (39 PALIER ESC) - Vol 39 (36 LOCAL) - Vol 40 (37 LOCAL) - Vol 42 (41 EPLUCHES) - Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES) - Vol 47 (40 CIRCULATION)
Conduits, canalisations et équipements	RDC - Restaurant OLS170	Vol 20 (30 CHAUFFERIE) - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)
Revêtement de sol	RDC - Restaurant OLS170	Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)
Parois verticales intérieures et enduits	1ER - Restaurant OLS170	Vol 50 (1 REFECTOIRE) - Vol 51 (2 REFECTOIRE) - Vol 55 (8 CUISINE) - Vol 56 (3 SELF) - Vol 60 (18 PALIER ESC) - Vol 61 (5 LOCAL MENAGE) - Vol 62 (19 LAVERIE) - Vol 63 (8A CUISINE) - Vol 64 (4 CIRCULATION) - Vol 67 (27 SANITAIRE) - Vol 68 (24 SANITAIRE) - Vol 70 (6 M.C) - Vol 71 (20 CAGE D'ESC)

Plafond et faux-plafonds	1ER - Restaurant OLS170	Vol 50 (1 REFECTOIRE) - Vol 51 (2 REFECTOIRE) - Vol 52 (13 PREPARATION) - Vol 53 (10 PRÉPARATION) - Vol 54 (9 RESERVE) - Vol 55 (8 CUISINE) - Vol 56 (3 SELF) - Vol 57 (15 BUREAU) - Vol 58 (16 PLC) - Vol 60 (18 PALIER ESC) - Vol 61 (5 LOCAL MENAGE) - Vol 62 (19 LAVERIE) - Vol 63 (8A CUISINE) - Vol 64 (4 CIRCULATION) - Vol 65 (12 DGT) - Vol 66 (14 CH FROIDE) - Vol 67 (27 SANITAIRE) - Vol 68 (24 SANITAIRE) - Vol 70 (6 M.C) - Vol 71 (20 CAGE D'ESC)
Revêtement de sol	1ER - Restaurant OLS170	Vol 50 (1 REFECTOIRE) - Vol 51 (2 REFECTOIRE)
Conduits, canalisations et équipements	1ER - Restaurant OLS170	Vol 52 (13 PREPARATION) - Vol 53 (10 PRÉPARATION)
Façades	Extérieur - Restaurant OLS170	Vol 72 (FACADE SUD) - Vol 73 (FACADE OUEST) - Vol 74 (FACADE NORD) - Vol 75 (FACADE EST) - Vol 76 (Toiture terrasse 1) - Vol 77 (Toiture terrasse 2) - Vol 78 (Toiture terrasse 3)
Ascenseurs et monte charges	Extérieur - Restaurant OLS170	Vol 80 (Machinerie)
Parois verticales intérieures et enduits	Extérieur - Restaurant OLS170	Vol 80 (Machinerie)

**D-6** MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

- Néant.

**D-7** ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

- Néant.

**D-8** CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

- Néant.

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

## E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.	Etat de conservation (hors réglementation)
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	002Y4001241 n°9	1
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit	S63	EP
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit	S63	EP
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Revêtement de sol	Trappe	Revêtement durs fibres ciment	S64	EP
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002Y4001241 n°16	EP
Vol 56 (3 SELF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	002Y4001241 n°16	EP
Vol 80 (Machinerie)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Poussière de Frein avec lingette	002Y4001241-1 n°50	EP
Vol 77 (Toiture terrasse 2)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	0025N000021 n°57	
Vol 74 (FACADE NORD)	Façades	Appui de fenêtre	Enduit Ciment	0025N000021 n°60	
Vol 74 (FACADE NORD)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	0025N000021-1 n°61	Bon état
Vol 75 (FACADE EST)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	0025N000021-1 n°61	Bon état
Vol 72 (FACADE SUD)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	0025N000021-1 n°61	Bon état
Vol 76 (Toiture terrasse 1)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	0025N000021-1 n°61	Bon état
Vol 78 (Toiture terrasse 3)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	0025N000021-1 n°61	Bon état

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Joint	Sondage destructif		
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Joint	Sondage destructif		

Extérieur -  
Restaurant  
OLS170 - Vol 79  
(1 LOCAL)

Moyen investigation  
non mis a disposition

Local fermé

## F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

- En cas de découverte de Matériaux ou Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) non repérés dans ce présent rapport, lors de la phase de travaux, il conviendra de faire réaliser des sondages ou des prélèvements complémentaires ou de considérer ces éléments comme contenant de l'amiante.

- Les plans fournis diffèrent du cloisonnement existant.



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

### 1ER - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 56 (3 SELF)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S53		S53 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °15 - 1	002Y40 01241 n°15	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (1 REFECTOIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °15 - 1	002Y40 01241 n°15	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (1 REFECTOIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °15 - 1	002Y40 01241 n°15	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °15 - 1	002Y40 01241 n°15	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (3 SELF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °15 - 1	002Y40 01241 n°15	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (1 REFECTOIRE) - Vol 51 (2 REFECTOIRE) - Vol 56 (3 SELF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S65 - S66 - S68 - S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °15 - 1	002Y40 01241 n°15	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	

### 1ER - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002Y400 1241 n °16 - 1	002Y40 01241 n°16	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S69 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Mur de refend	002Y400 1241 n °16 - 1	002Y40 01241 n°16	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 56 (3 SELF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S118 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Mur de refend	002Y400 1241 n °16 - 1	002Y40 01241 n°16	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 56 (3 SELF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S120 (P16)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16	Mur de refend	002Y400 1241 n °16 - 1	002Y40 01241 n°16	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse	EP


**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P17	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002Y400 1241 n °17 - 2	002Y40 01241 n°17	Dalle dure cassante rouge avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (1 REFECTOIRE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17	Rouge	002Y400 1241 n °17 - 2	002Y40 01241 n°17	Dalle dure cassante rouge avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 50 (1 REFECTOIRE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P18	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002Y400 1241 n °18 - 1	002Y40 01241 n°18	Colle polymère jaune non séparable + matériau gris non séparable + matériau orange non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18	Beige	002Y400 1241 n °18 - 1	002Y40 01241 n°18	Colle polymère jaune non séparable + matériau gris non séparable + matériau orange non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S72	Réalisation d'un sondage		S72 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 50 (1 REFECTOIRE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S72	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S72		S72 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	

**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (5 LOCAL MENAGE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 61 (5 LOCAL MENAGE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION) - Vol 61 (5 LOCAL MENAGE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S82 - S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °19 - 1	002Y40 01241 n°19	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002Y400 1241 n °20 - 1	002Y40 01241 n°20	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Mur de refend	002Y400 1241 n °20 - 1	002Y40 01241 n°20	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Mur de refend	002Y400 1241 n °20 - 1	002Y40 01241 n°20	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Mur de refend	002Y400 1241 n °20 - 1	002Y40 01241 n°20	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (5 LOCAL MENAGE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Mur de refend	002Y400 1241 n °20 - 1	002Y40 01241 n°20	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION) - Vol 61 (5 LOCAL MENAGE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S78 - S79 - S80 - S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20	Mur de refend	002Y400 1241 n °20 - 1	002Y40 01241 n°20	Peinture non séparable + enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	

**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °21 - 2	002Y40 01241 n°21	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (3 SELF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002Y400 1241 n °21 - 2	002Y40 01241 n°21	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 61 (5 LOCAL MENAGE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002Y400 1241 n °21 - 2	002Y40 01241 n°21	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 56 (3 SELF) - Vol 61 (5 LOCAL MENAGE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S171 - S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P21		002Y400 1241 n °21 - 2	002Y40 01241 n°21	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 64 (4 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	I1			I1 - 2				Sondage destructif	
Vol 51 (2 REFECTOIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Porte coupe-feu	Joint	I1			I1 - 2				Sondage destructif	
Vol 68 (24 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002Y400 1241 n °22 - 2	002Y40 01241 n°22	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

### 1ER - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 67 (27 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièce humide	002Y400 1241 n °22 - 2	002Y40 01241 n°22	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (8A CUISINE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièce humide	002Y400 1241 n °22 - 2	002Y40 01241 n°22	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (19 LAVERIE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièce humide	002Y400 1241 n °22 - 2	002Y40 01241 n°22	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (8 CUISINE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièce humide	002Y400 1241 n °22 - 2	002Y40 01241 n°22	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 67 (27 SANITAIRE) - Vol 63 (8A CUISINE) - Vol 62 (19 LAVERIE) - Vol 55 (8 CUISINE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S84 - S98 - S99 - S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22	Pièce humide	002Y400 1241 n °22 - 2	002Y40 01241 n°22	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 63 (8A CUISINE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Réalisation d'un sondage		S85 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 55 (8 CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (8 CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (8 CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (8 CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (8A CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (8A CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

### 1ER - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 63 (8A CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (19 LAVERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (19 LAVERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (19 LAVERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 62 (19 LAVERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (8 CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (8 CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

### 1ER - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 63 (8A CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (8A CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 63 (8A CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (8 CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 55 (8 CUISINE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002Y400 1241 n °23 - 1	002Y40 01241 n°23	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 55 (8 CUISINE) - Vol 63 (8A CUISINE) - Vol 62 (19 LAVERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S86 -	Sondage et		002Y400	002Y40	Peinture non	Négatif	Négatif sur	
				S87 -	extension de la		1241 n	01241	séparable +		analyse	
				S88 -	ZPSO du		°23 - 1	n°23	enduit plâtreux			
				S101 -	prélèvement P23				blanc en vrac			
				S102 -					non séparable			
				S103 -								
				S104 -								
				S105 -								
				S106 -								
				S107 -								
				S108 -								
				S109 -								
				S110 -								
				S111 -								
				S112 -								
				S113 -								
				S114								
Vol 55 (8 CUISINE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °24 - 2	002Y40 01241 n°24	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (13 PREPARATION)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Calorifugeage	P25	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °25 - 1	002Y40 01241 n°25	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (10 PRÉPARATION)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Calorifugeage	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002Y400 1241 n °25 - 1	002Y40 01241 n°25	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (15 BUREAU)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P26	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °26 - 1	002Y40 01241 n°26	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 57 (15 BUREAU)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P27	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (16 PLC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (16 PLC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 54 (9 RESERVE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	

**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 53 (10 PRÉPARATION)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 52 (13 PREPARATION)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 66 (14 CH FROIDE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 65 (12 DGT)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 58 (16 PLC) - Vol 54 (9 RESERVE) - Vol 53 (10 PRÉPARATION) - Vol 52 (13 PREPARATION) - Vol 66 (14 CH FROIDE) - Vol 65 (12 DGT)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S91 - S92 - S93 - S94 - S95 - S96 - S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002Y400 1241 n °27 - 1	002Y40 01241 n°27	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002Y400 1241 n °28 - 2	002Y40 01241 n°28	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Mur de refend	002Y400 1241 n °28 - 2	002Y40 01241 n°28	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	

**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Mur de refend	002Y400 1241 n °28 - 2	002Y40 01241 n°28	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S115 - S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Mur de refend	002Y400 1241 n °28 - 2	002Y40 01241 n°28	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P29	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °29 - 1	002Y40 01241 n°29	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons séparative	002Y400 1241 n °30 - 1	002Y40 01241 n°30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Cloisons séparative	002Y400 1241 n °30 - 1	002Y40 01241 n°30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P31	Réalisation d'un prélèvement	Paillasse	002Y400 1241 n °31 - 1	002Y40 01241 n°31	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 60 (18 PALIER ESC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement	Plafond terrasse	002Y400 1241 n °32 - 1	002Y40 01241 n°32	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



### 1ER - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 71 (20 CAGE D'ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002Y400 1241 n °41 - 1	002Y40 01241 n°41	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (20 CAGE D'ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002Y400 1241 n °41 - 1	002Y40 01241 n°41	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (20 CAGE D'ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002Y400 1241 n °41 - 1	002Y40 01241 n°41	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 71 (20 CAGE D'ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S158 - S159 - S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002Y400 1241 n °41 - 1	002Y40 01241 n°41	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 71 (20 CAGE D'ESC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °43 - 1	002Y40 01241 n°43	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 68 (24 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Réalisation d'un sondage		S189 - 2				Négatif sur document Ref : 0022H00001 7 n°2	
Vol 68 (24 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S189		S189 - 2				Négatif sur document Ref : 0022H00001 7 n°2	
Vol 67 (27 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S189		S189 - 2				Négatif sur document Ref : 0022H00001 7 n°2	
Vol 70 (6 M.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P46	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241-1 n °46 - 2	002Y40 01241- 1 n°46	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (6 M.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P46		002Y400 1241-1 n °46 - 2	002Y40 01241- 1 n°46	Ciment	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 70 (6 M.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P47	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241-1 n °47 - 2	002Y40 01241- 1 n°47	Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse	

**1ER - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 70 (6 M.C)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle de carreaux de plâtre	P48	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241-1 n°48 - 2	002Y40 01241-1 n°48	Colle, Plâtre, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse	

**Extérieur - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 80 (Machinerie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P49	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241-1 n°49 - 2	002Y40 01241-1 n°49	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 80 (Machinerie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P49		002Y400 1241-1 n°49 - 2	002Y40 01241-1 n°49	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 80 (Machinerie)	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Poussière de Frein avec lingette	P50	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241-1 n°50 - 2	002Y40 01241-1 n°50	Prélèvement de poussières sur lingette	Positif	Présence sur analyse	EP
Vol 75 (FACADE EST)	Façades	Murs	Enduit ciment	P53	Réalisation d'un prélèvement	Gris		0025N000021 n°53	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 72 (FACADE SUD)	Façades	Murs	Enduit ciment	P54	Réalisation d'un prélèvement	Gris		0025N000021 n°54	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Vert Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 73 (FACADE OUEST)	Façades	Murs	Enduit ciment	P55	Réalisation d'un prélèvement	Vert		0025N000021 n°55	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	



### Extérieur - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 77 (Toiture terrasse 2)	Façades	Murs	Enduit ciment	P56	Réalisation d'un prélèvement	Blanc		0025N000021 n°56	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 77 (Toiture terrasse 2)	Façades	Menuiseries	Joint de structure	P57	Réalisation d'un prélèvement	Noire		0025N000021 n°57	Peinture / Matériau - Effritable / Bitumineux - Blanc / Noir	Positif	Présence sur analyse	
Vol 77 (Toiture terrasse 2)	Façades	Appui de fenêtre	Ciment	P58	Réalisation d'un prélèvement	Gris		0025N000021 n°58	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 78 (Toiture terrasse 3)	Façades	Murs	Enduit ciment	P59	Réalisation d'un prélèvement	Blanc		0025N000021 n°59	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 74 (FACADE NORD)	Façades	Appui de fenêtre	Enduit Ciment	P60	Réalisation d'un prélèvement	Enduit Ciment peint sur appui de fenêtre	0025N000021 n°60 - 2	0025N000021 n°60	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	



### Extérieur - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 74 (FACADE NORD)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	P61	Réalisation d'un prélèvement	Appuis de fenêtres en fibres-ciment- Sur l'ensembles des menuiseries extérieures et sur toutes les façades.	0025N00 0021-1 n °61 - 2 - 0025N00 0021-1 n °61 - 4 - 0025N00 0021-1 n °61 - 6 - 0025N00 0021-1 n °61 - 8 - 0025N00 0021-1 n °61 - 10 - 0025N00 0021-1 n °61 - 12 - 0025N00 0021-1 n °61 - 14 - 0025N00 0021-1 n °61 - 16 - 0025N00 0021-1 n °61 - 18 - 0025N00 0021-1 n °61 - 20	0025N0 00021-1 n°61	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	Bon état

### Extérieur - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 74 (FACADE NORD)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	S192 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Appuis de	0025N00	0025N0	Fibres-ciment -	Positif	Présence	Bon état
						fenêtres en	0021-1 n	00021-	Dur Fibreux -		sur analyse	
						fibres-ciment-	°61 - 2 -	1 n°61	Gris			
						Sur	0025N00					
						l'ensembles	0021-1 n					
						des	°61 - 4 -					
						menuiseries	0025N00					
						extérieures et	0021-1 n					
						sur toutes les	°61 - 6 -					
						façades.	0025N00					
							0021-1 n					
							°61 - 8 -					
							0025N00					
							0021-1 n					
							°61 - 10					
							-					
							0025N00					
							0021-1 n					
							°61 - 12					
							-					
							0025N00					
							0021-1 n					
							°61 - 14					
							-					
							0025N00					
							0021-1 n					
							°61 - 16					
							-					
							0025N00					
							0021-1 n					
							°61 - 18					
							-					
							0025N00					
							0021-1 n					
							°61 - 20					



### Extérieur - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 75 (FACADE EST)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	S193 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Appuis de fenêtres en fibres-ciment- Sur l'ensembles des menuiseries extérieures et sur toutes les façades.	0025N00 0021-1 n °61 - 2 - 0025N00 0021-1 n °61 - 4 - 0025N00 0021-1 n °61 - 6 - 0025N00 0021-1 n °61 - 8 - 0025N00 0021-1 n °61 - 10 - 0025N00 0021-1 n °61 - 12 - 0025N00 0021-1 n °61 - 14 - 0025N00 0021-1 n °61 - 16 - 0025N00 0021-1 n °61 - 18 - 0025N00 0021-1 n °61 - 20	0025N0 00021-1 n°61	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	Bon état





### Extérieur - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 72 (FACADE SUD)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	S194 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Appuis de fenêtres en fibres-ciment- Sur l'ensembles des menuiseries extérieures et sur toutes les façades.	0025N00 0021-1 n °61 - 2 - 0025N00 0021-1 n °61 - 4 - 0025N00 0021-1 n °61 - 6 - 0025N00 0021-1 n °61 - 8 - 0025N00 0021-1 n °61 - 10 - 0025N00 0021-1 n °61 - 12 - 0025N00 0021-1 n °61 - 14 - 0025N00 0021-1 n °61 - 16 - 0025N00 0021-1 n °61 - 18 - 0025N00 0021-1 n °61 - 20	0025N0 00021-1 n°61	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	Bon état



### Extérieur - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 76 (Toiture terrasse 1)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	S195 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Appuis de fenêtres en fibres-ciment- Sur l'ensembles des menuiseries extérieures et sur toutes les façades.	0025N00 0021-1 n °61 - 2 - 0025N00 0021-1 n °61 - 4 - 0025N00 0021-1 n °61 - 6 - 0025N00 0021-1 n °61 - 8 - 0025N00 0021-1 n °61 - 10 - 0025N00 0021-1 n °61 - 12 - 0025N00 0021-1 n °61 - 14 - 0025N00 0021-1 n °61 - 16 - 0025N00 0021-1 n °61 - 18 - 0025N00 0021-1 n °61 - 20	0025N0 00021-1 n°61	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	Bon état



### Extérieur - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 78 (Toiture terrasse 3)	Façades	Appui de fenêtre	Eléments en fibres-ciment	S196 (P61)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Appuis de fenêtres en fibres-ciment- Sur l'ensembles des menuiseries extérieures et sur toutes les façades.	0025N00 0021-1 n °61 - 2 - 0025N00 0021-1 n °61 - 4 - 0025N00 0021-1 n °61 - 6 - 0025N00 0021-1 n °61 - 8 - 0025N00 0021-1 n °61 - 10 - 0025N00 0021-1 n °61 - 12 - 0025N00 0021-1 n °61 - 14 - 0025N00 0021-1 n °61 - 16 - 0025N00 0021-1 n °61 - 18 - 0025N00 0021-1 n °61 - 20	0025N0 00021-1 n°61	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Positif	Présence sur analyse	Bon état

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 6 (17 CAFETERIA)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (16 CAFETERIA)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (6 LOCAL ADSO)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (5 SYNDICAT)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

### RDC - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (10 CLAS)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (9 SALLE BSO)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (2 MEDECIN)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 17 (15 CIRCULATION)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (12 LOCAL)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (11 LOCAL)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 1 (7 INFIRMERIE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (8 SOCIAL)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (16 CAFETERIA) - Vol 7 (6 LOCAL ADSO) - Vol 8 (5 SYNDICAT) - Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS) - Vol 4 (10 CLAS) - Vol 3 (9 SALLE BSO) - Vol 15 (2 MEDECIN) - Vol 17 (15 CIRCULATION) - Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE) - Vol 12 (12 LOCAL) - Vol 13 (11 LOCAL) - Vol 1 (7 INFIRMERIE) - Vol 2 (8 SOCIAL)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S18 - S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S43 - S27 - S44 - S45 - S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1	Blanc	002Y400 1241 n°1 - 1	002Y40 01241 n°1	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 6 (17 CAFETERIA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (6 LOCAL ADSO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (5 SYNDICAT)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (16 CAFETERIA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (10 CLAS)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 3 (9 SALLE BSO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 15 (2 MEDECIN)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 1 (7 INFIRMERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S49	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	



**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (6 LOCAL ADSO) - Vol 8 (5 SYNDICAT) - Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS) - Vol 5 (16 CAFETERIA) - Vol 4 (10 CLAS) - Vol 3 (9 SALLE BSO) - Vol 15 (2 MEDECIN) - Vol 1 (7 INFIRMERIE) - Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S41 - S49 - S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°2 - 1	002Y40 01241 n°2	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (17 CAFETERIA)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 17 (15 CIRCULATION)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S1	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S1		S1 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 8 (5 SYNDICAT)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (6 LOCAL ADSO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 6 (17 CAFETERIA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 4 (10 CLAS)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (15 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 17 (15 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 2 (8 SOCIAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (12 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (11 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 13 (11 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 12 (12 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (12 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 12 (12 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 7 (6 LOCAL ADSO) - Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS) - Vol 6 (17 CAFETERIA) - Vol 4 (10 CLAS) - Vol 17 (15 CIRCULATION) - Vol 2 (8 SOCIAL) - Vol 12 (12 LOCAL) - Vol 13 (11 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S2 - S4 - S6 - S8 - S9 - S10 - S11 - S28 - S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3	Mur de refend	002Y400 1241 n°3 - 1	002Y40 01241 n°3	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 5 (16 CAFETERIA)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S5	Réalisation d'un sondage		S5 - 1				Négatif sur marquage	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 4 (10 CLAS)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Réalisation d'un sondage		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 3 (9 SALLE BSO)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 8 (5 SYNDICAT)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 10 (14 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 11 (13 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 14 (3 INFIRMERIE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 2 (8 SOCIAL)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 9 (4 RAYONNEMENT CNRS)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 1 (7 INFIRMERIE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 15 (2 MEDECIN)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S7	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S7		S7 - 1				Négatif sur marquage	
Vol 10 (14 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002Y400 1241 n°4 - 1	002Y40 01241 n°4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (13 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièce humide	002Y400 1241 n°4 - 1	002Y40 01241 n°4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (3 INFIRMERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièce humide	002Y400 1241 n°4 - 1	002Y40 01241 n°4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièce humide	002Y400 1241 n°4 - 1	002Y40 01241 n°4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièce humide	002Y400 1241 n°4 - 1	002Y40 01241 n°4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièce humide	002Y400 1241 n°4 - 1	002Y40 01241 n°4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (13 SANITAIRE) - Vol 14 (3 INFIRMERIE) - Vol 16 (1 SALLE D'ATTENTE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S24 - S31 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4	Pièce humide	002Y400 1241 n°4 - 1	002Y40 01241 n°4	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 10 (14 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Pièce humide	002Y400 1241 n°5 - 1	002Y40 01241 n°5	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 11 (13 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièce humide	002Y400 1241 n°5 - 1	002Y40 01241 n°5	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 14 (3 INFIRMERIE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièce humide	002Y400 1241 n°5 - 1	002Y40 01241 n°5	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 28 (25 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièce humide	002Y400 1241 n°5 - 1	002Y40 01241 n°5	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (22 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièce humide	002Y400 1241 n°5 - 1	002Y40 01241 n°5	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 11 (13 SANITAIRE) - Vol 14 (3 INFIRMERIE) - Vol 28 (25 SANITAIRE) - Vol 29 (22 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S25 - S30 - S54 - S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5	Pièce humide	002Y400 1241 n°5 - 1	002Y40 01241 n°5	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (20 BIBLIOTHEQUE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S52	Réalisation d'un sondage		S52 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Réalisation d'un sondage		S53 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 26 (18 SAS D'ENTREE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S53		S53 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 27 (21 DGT)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S53		S53 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 28 (25 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S53		S53 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	
Vol 29 (22 SANITAIRE)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S53	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S53		S53 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	





Amiante

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002Y400 1241 n°6 - 1	002Y40 01241 n°6	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (18 SAS D'ENTREE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mur de refend	002Y400 1241 n°6 - 1	002Y40 01241 n°6	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mur de refend	002Y400 1241 n°6 - 1	002Y40 01241 n°6	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mur de refend	002Y400 1241 n°6 - 1	002Y40 01241 n°6	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 18 (20 BIBLIOTHEQUE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mur de refend	002Y400 1241 n°6 - 1	002Y40 01241 n°6	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 18 (20 BIBLIOTHEQUE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mur de refend	002Y400 1241 n°6 - 1	002Y40 01241 n°6	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 26 (18 SAS D'ENTREE) - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE) - Vol 18 (20 BIBLIOTHEQUE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S58 - S59 - S60 - S61 - S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6	Mur de refend	002Y400 1241 n°6 - 1	002Y40 01241 n°6	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n°7 - 1	002Y40 01241 n°7	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n°8 - 1	002Y40 01241 n°8	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P9	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n°9 - 2	002Y40 01241 n°9	Matériau compact beige avec poussières	Positif	Présence sur analyse	1
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n°10 - 1	002Y40 01241 n°10	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse marron non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002Y400 1241 n°10 - 1	002Y40 01241 n°10	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse marron non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P11	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n°11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n°11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (31 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (31 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 21 (31 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (37 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (36 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 20 (30 CHAUFFERIE) - Vol 21 (31 CHAUFFERIE) - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO) - Vol 40 (37 LOCAL) - Vol 39 (36 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S161 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002Y400 1241 n °11 - 1	002Y40 01241 n°11	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
				S162 -								
				S163 -								
				S164 -								
				S165 -								
				S166 -								
				S167 -								
				S168 -								
				S169 -								
				S173 -								
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P12	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °12 - 1	002Y40 01241 n°12	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002Y400 1241 n °12 - 1	002Y40 01241 n°12	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002Y400 1241 n °12 - 1	002Y40 01241 n°12	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 21 (31 CHAUFFERIE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002Y400 1241 n °12 - 1	002Y40 01241 n°12	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 40 (37 LOCAL)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002Y400 1241 n °12 - 1	002Y40 01241 n°12	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 39 (36 LOCAL)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002Y400 1241 n °12 - 1	002Y40 01241 n°12	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO) - Vol 20 (30 CHAUFFERIE) - Vol 21 (31 CHAUFFERIE) - Vol 40 (37 LOCAL) - Vol 39 (36 LOCAL)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	S178 - S179 - S180 - S181 - S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002Y400 1241 n °12 - 1	002Y40 01241 n°12	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés	P13	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °13 - 1	002Y40 01241 n°13	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P14	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °14 - 1	002Y40 01241 n°14	Couche bitumineuse noire non séparable + matériau orange en mousse avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit	S63	Réalisation d'un sondage		S63 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit	S63	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S63		S63 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Revêtement de sol	Trappe	Revêtement durs fibres ciment	S64	Réalisation d'un sondage		S64 - 2				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	EP
Vol 37 (39 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Cloisons séparative	002Y400 1241 n °30 - 1	002Y40 01241 n°30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (39 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Cloisons séparative	002Y400 1241 n °30 - 1	002Y40 01241 n°30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (39 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Cloisons séparative	002Y400 1241 n °30 - 1	002Y40 01241 n°30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (39 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S153 - S154 - S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30	Cloisons séparative	002Y400 1241 n °30 - 1	002Y40 01241 n°30	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (39 PALIER ESC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31	Paillasse	002Y400 1241 n °31 - 1	002Y40 01241 n°31	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	



**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 42 (41 EPLUCHES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P33	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °33 - 1	002Y40 01241 n°33	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (41 EPLUCHES)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P34	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °34 - 1	002Y40 01241 n°34	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002Y400 1241 n °34 - 1	002Y40 01241 n°34	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002Y400 1241 n °34 - 1	002Y40 01241 n°34	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION) - Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	S127 - S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002Y400 1241 n °34 - 1	002Y40 01241 n°34	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (41 EPLUCHES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P35	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 42 (41 EPLUCHES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 24 (29 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 45 (45 CPMASSEUR)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (44 EPICERIES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (44 EPICERIES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (44 EPICERIES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 44 (44 EPICERIES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 44 (44 EPICERIES)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (46 CH NEGATIVE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (46 CH NEGATIVE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (46 CH NEGATIVE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 30 (46 CH NEGATIVE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (48 BOUCHERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (48 BOUCHERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 32 (48 BOUCHERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (49 VESTIARE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 34 (50 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (49 VESTIAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 33 (49 VESTIAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 35 (51 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 42 (41 EPLUCHES) - Vol 24 (29 SANITAIRE) - Vol 43 (42 FRUITS ET LEGUMES) - Vol 45 (45 CPMPRESSEUR) - Vol 44 (44 EPICERIES) - Vol 30 (46 CH NEGATIVE) - Vol 32 (48 BOUCHERIE) - Vol 33 (49 VESTIARE) - Vol 34 (50 SANITAIRE) - Vol 35 (51 SANITAIRE) - Vol 47 (40 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S121 - S122 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S134 - S135 - S136 - S137 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - S144 - S145 - S146 - S147 - S148 - S149 - S150 - S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P35	Mur de refend	002Y400 1241 n °35 - 1	002Y40 01241 n°35	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P36	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °36 - 1	002Y40 01241 n°36	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002Y400 1241 n °36 - 1	002Y40 01241 n°36	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002Y400 1241 n °36 - 1	002Y40 01241 n°36	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002Y400 1241 n °36 - 1	002Y40 01241 n°36	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002Y400 1241 n °36 - 1	002Y40 01241 n°36	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S123 - S124 - S125 - S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002Y400 1241 n °36 - 1	002Y40 01241 n°36	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 47 (40 CIRCULATION)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P37	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °37 - 1	002Y40 01241 n°37	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (39 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P38	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002Y400 1241 n °38 - 1	002Y40 01241 n°38	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 37 (39 PALIER ESC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P39	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °39 - 1	002Y40 01241 n°39	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 37 (39 PALIER ESC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P40	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °40 - 2	002Y40 01241 n°40	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P41	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend	002Y400 1241 n °41 - 1	002Y40 01241 n°41	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002Y400 1241 n °41 - 1	002Y40 01241 n°41	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002Y400 1241 n °41 - 1	002Y40 01241 n°41	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	

**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S156 - S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41	Mur de refend	002Y400 1241 n °41 - 1	002Y40 01241 n°41	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °42 - 1	002Y40 01241 n°42	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P44	Réalisation d'un prélèvement		002Y400 1241 n °44 - 1	002Y40 01241 n°44	Couche souple grise non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002Y400 1241 n °44 - 1	002Y40 01241 n°44	Couche souple grise non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002Y400 1241 n °44 - 1	002Y40 01241 n°44	Couche souple grise non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Calorifugeage	P44 - S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002Y400 1241 n °44 - 1	002Y40 01241 n°44	Couche souple grise non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	



**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 21 (31 CHAUFFERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P45	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (37 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (37 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 40 (37 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	


**RDC - Restaurant OLS170**

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 39 (36 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO) - Vol 22 (32 S.O.C.O.S) - Vol 40 (37 LOCAL) - Vol 39 (36 LOCAL)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	S175 - S176 - S177 - S185 - S186 - S187 - S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P45	Donnant sur l'extérieur	002Y400 1241 n °45 - 2	002Y40 01241 n°45	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (5 SYNDICAT)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint de Structure	P51	Réalisation d'un prélèvement	Gris		0025N0 00021 n°51	Joint - Souple - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 8 (5 SYNDICAT)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P52	Réalisation d'un prélèvement	Mur de refend		0025N0 00021 n°52	Peinture / Toile / Plâtre / Mortier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Revêtement de sol	lingette test	lingette test surfacique	P62	Réalisation d'un prélèvement	lingette pour test surfacique		0025N0 00021- 2 n°62	Poussières sur lingette - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lingette	P63	Réalisation d'un prélèvement	Lingette surfacique		0025N0 00021- 2 n°63	Poussières sur lingette - Effritable - Gris	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 29 (22 SANITAIRE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P64	Réalisation d'un prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièce humide		P64	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris	Négatif	Négatif sur analyse	



Amiante

### RDC - Restaurant OLS170

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion	Etat Cons.
Vol 81 (Local technique)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés	P65	Réalisation d'un prélèvement	mur façade	0025N00 0021-3 n °65 - 2 - 0025N00 0021-3 n °65 - 4	P65	Matériau - Souple - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse	
Vol 48 (35 MACHINERIE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	parpaings	S197	Réalisation d'un sondage		S197 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureparpaings bruts	

## ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.


Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
<b>1ER - Restaurant OLS170</b>							
002Y400124 1 n°16	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable	Vol 51 (2 REFECTOIRE) - Vol 51 (2 REFECTOIRE) - Vol 56 (3 SELF) - Vol 56 (3 SELF)	35,82 m	3 m	107,46 m²	
<b>Extérieur - Restaurant OLS170</b>							
002Y400124 1-1 n°50	Machinerie	Prélèvement de poussières sur lingette	Vol 80 (Machinerie)	4,54 m		1,04 m²	
0025N00002 1 n°57	Menuiseries	Peinture / Matériau - Effritable / Bitumineux - Blanc / Noir	Vol 77 (Toiture terrasse 2)	25,53 m		38,25 m²	
0025N00002 1 n°60	Appui de fenêtre	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 74 (FACADE NORD)	19,39 m			
0025N00002 1-1 n°61	Appui de fenêtre	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris	Vol 74 (FACADE NORD) - Vol 74 (FACADE NORD) - Vol 75 (FACADE EST) - Vol 72 (FACADE SUD) - Vol 76 (Toiture terrasse 1) - Vol 78 (Toiture terrasse 3)	50,27 m			
<b>RDC - Restaurant OLS170</b>							
002Y400124 1 n°9	Faux plafonds	Matériau compact beige avec poussières	Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	17,25 m		16,46 m²	
S63	Conduit air	Conduit	Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	6,87 m			
S64	Trappe	Revêtement durs fibres ciment	Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	3,5 m		,76 m²	

## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC - Restaurant OLS170	RDC - Restaurant OLS170 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC - Restaurant OLS170	RDC - Restaurant OLS170 - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC - Restaurant OLS170	RDC - Restaurant OLS170 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	RDC - Restaurant OLS170	RDC - Restaurant OLS170 - MPCA Revêtement de sol
	RDC - Restaurant OLS170	RDC - Restaurant OLS170 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	1ER - Restaurant OLS170	1ER - Restaurant OLS170 - Plan de repérage - Actions menées
	1ER - Restaurant OLS170	1ER - Restaurant OLS170 - MPCA Toutes catégories confondues
	1ER - Restaurant OLS170	1ER - Restaurant OLS170 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Extérieur - Restaurant OLS170	Extérieur - Restaurant OLS170 - Plan de repérage - Actions menées
	Extérieur - Restaurant OLS170	Extérieur - Restaurant OLS170 - MPCA Toutes catégories confondues
	Extérieur - Restaurant OLS170	Extérieur - Restaurant OLS170 - MPCA Façades
	Extérieur - Restaurant OLS170	Extérieur - Restaurant OLS170 - MPCA Ascenseurs et monte charges

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

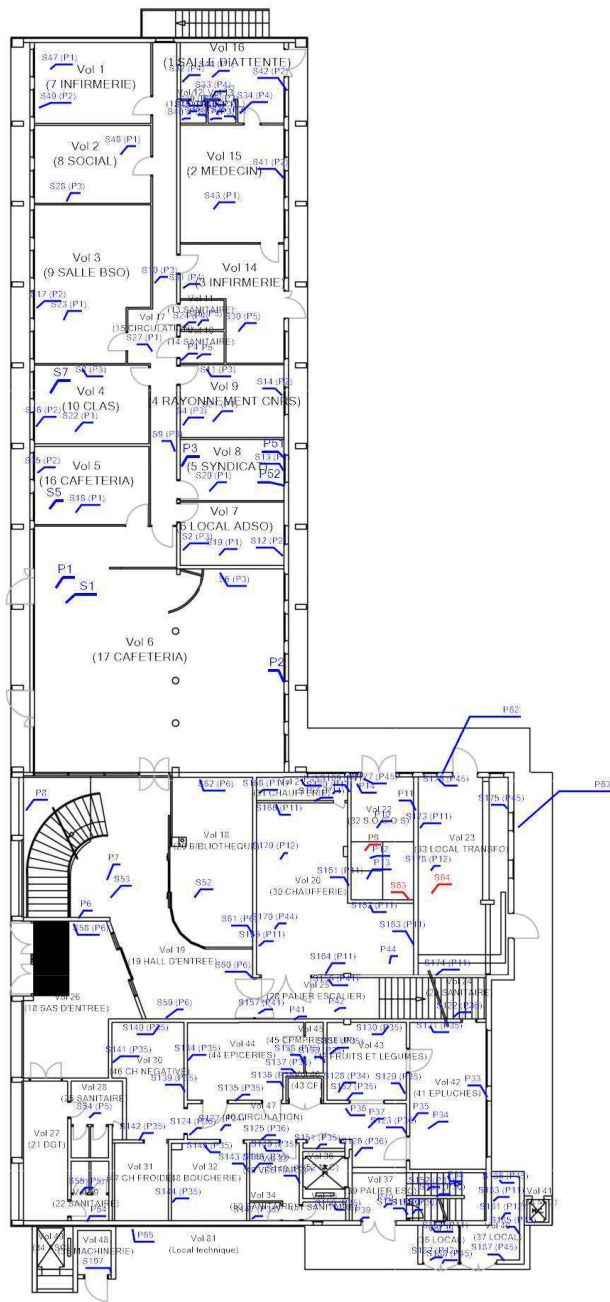

Légende




P9 : Panneaux et plaques




S64: Revêtement durs fibres ciment




S63: Conduit

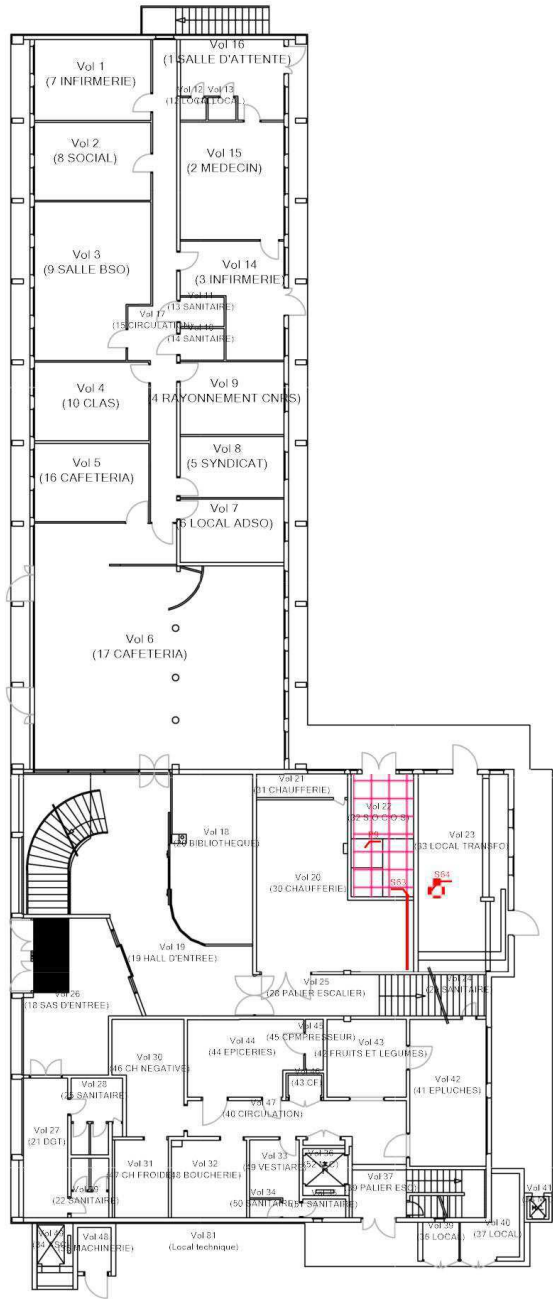

Légende



P9 : Panneaux et plaques

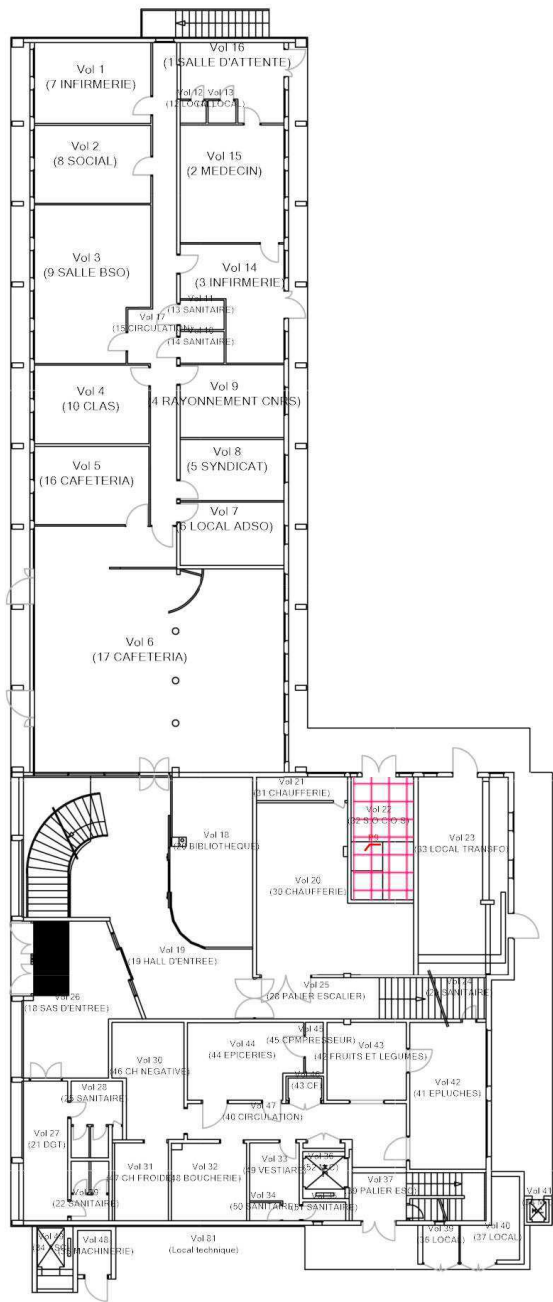














Légende

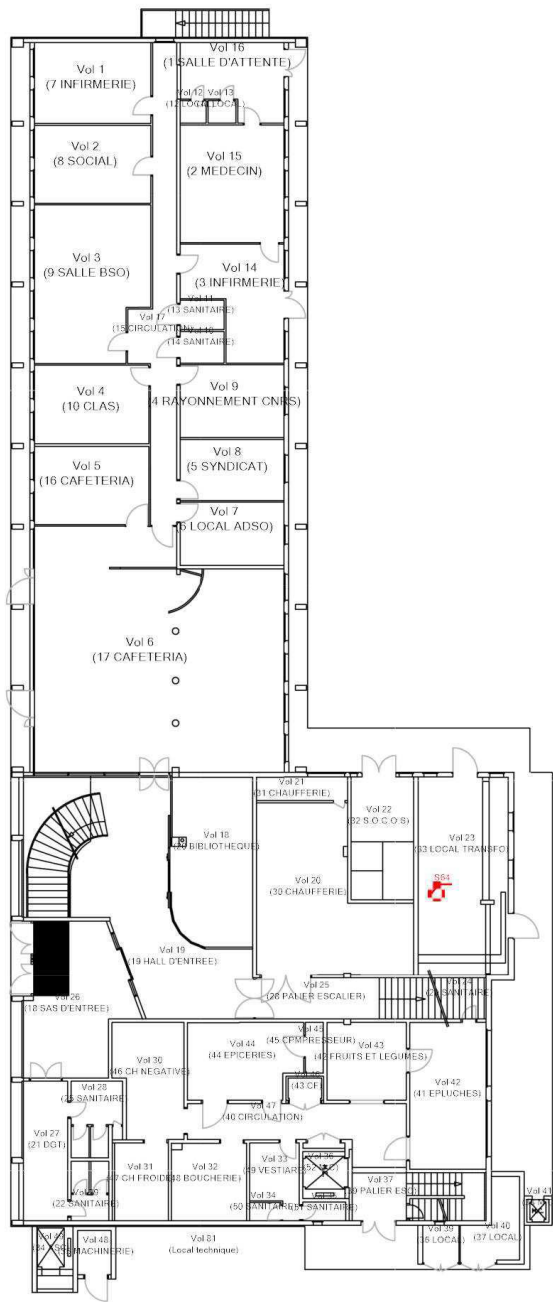

S64: Revêtement durs fibres ciment

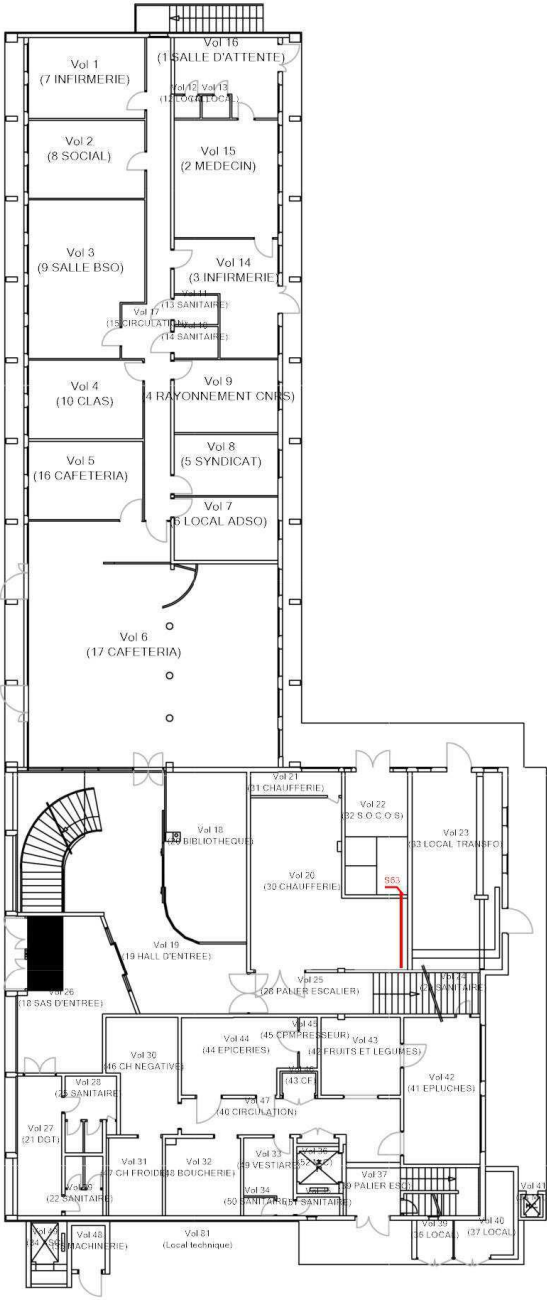


RDC - RESTAURANT OLS170 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 0025N000021-3
				Légende
				 S63: Conduit
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS	Restaurant locaux sociaux - médicaux-syndicaux Bâtiment OLS170	25/07/2024	FULNEAU CELINE

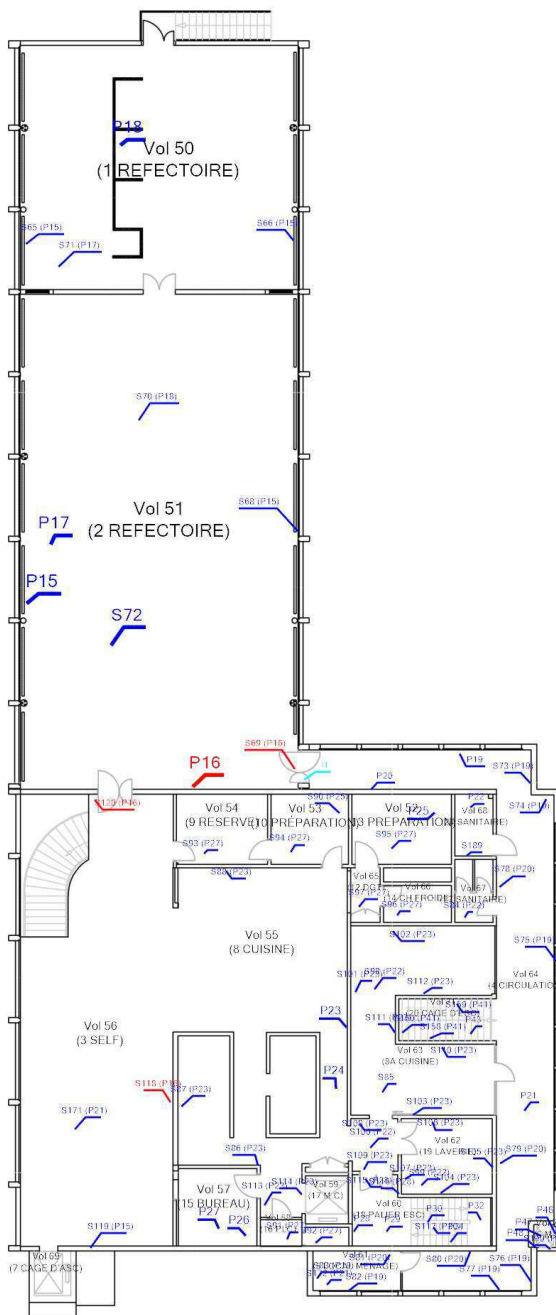
1ER - RESTAURANT OLS170 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 0025N000021-3	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement positif
					Localisation dun prélèvement négatif
					Localisation dune impossibilité technique
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170	25/07/2024	FULNEAU CELINE	

Légende



P16 : Enduits plâtre

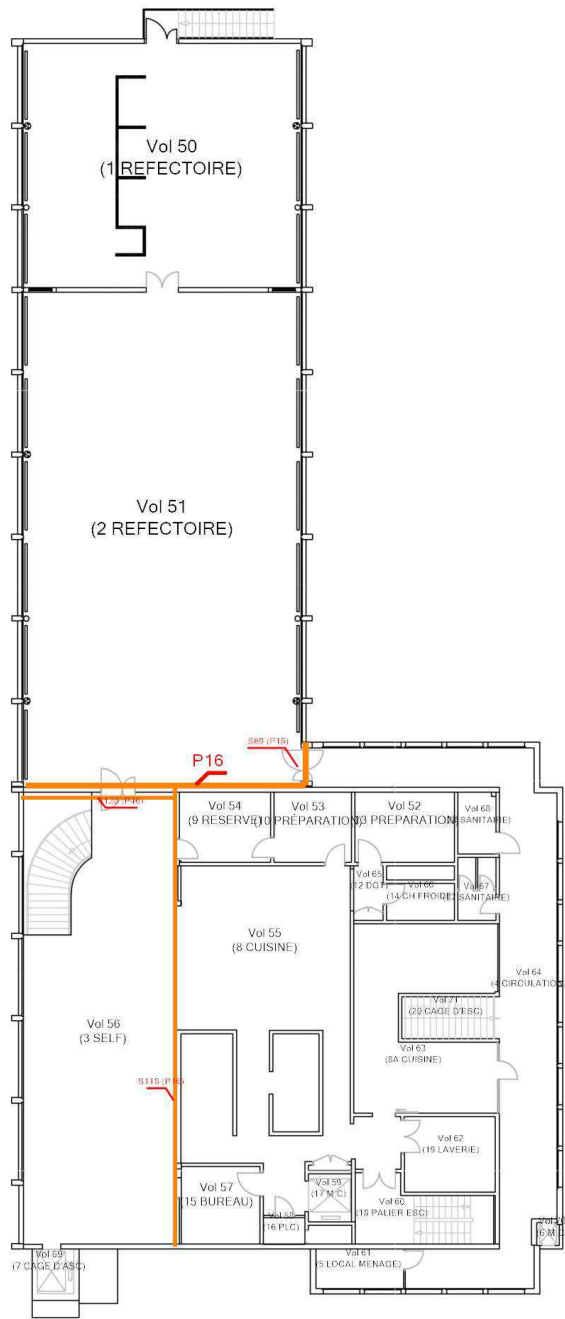

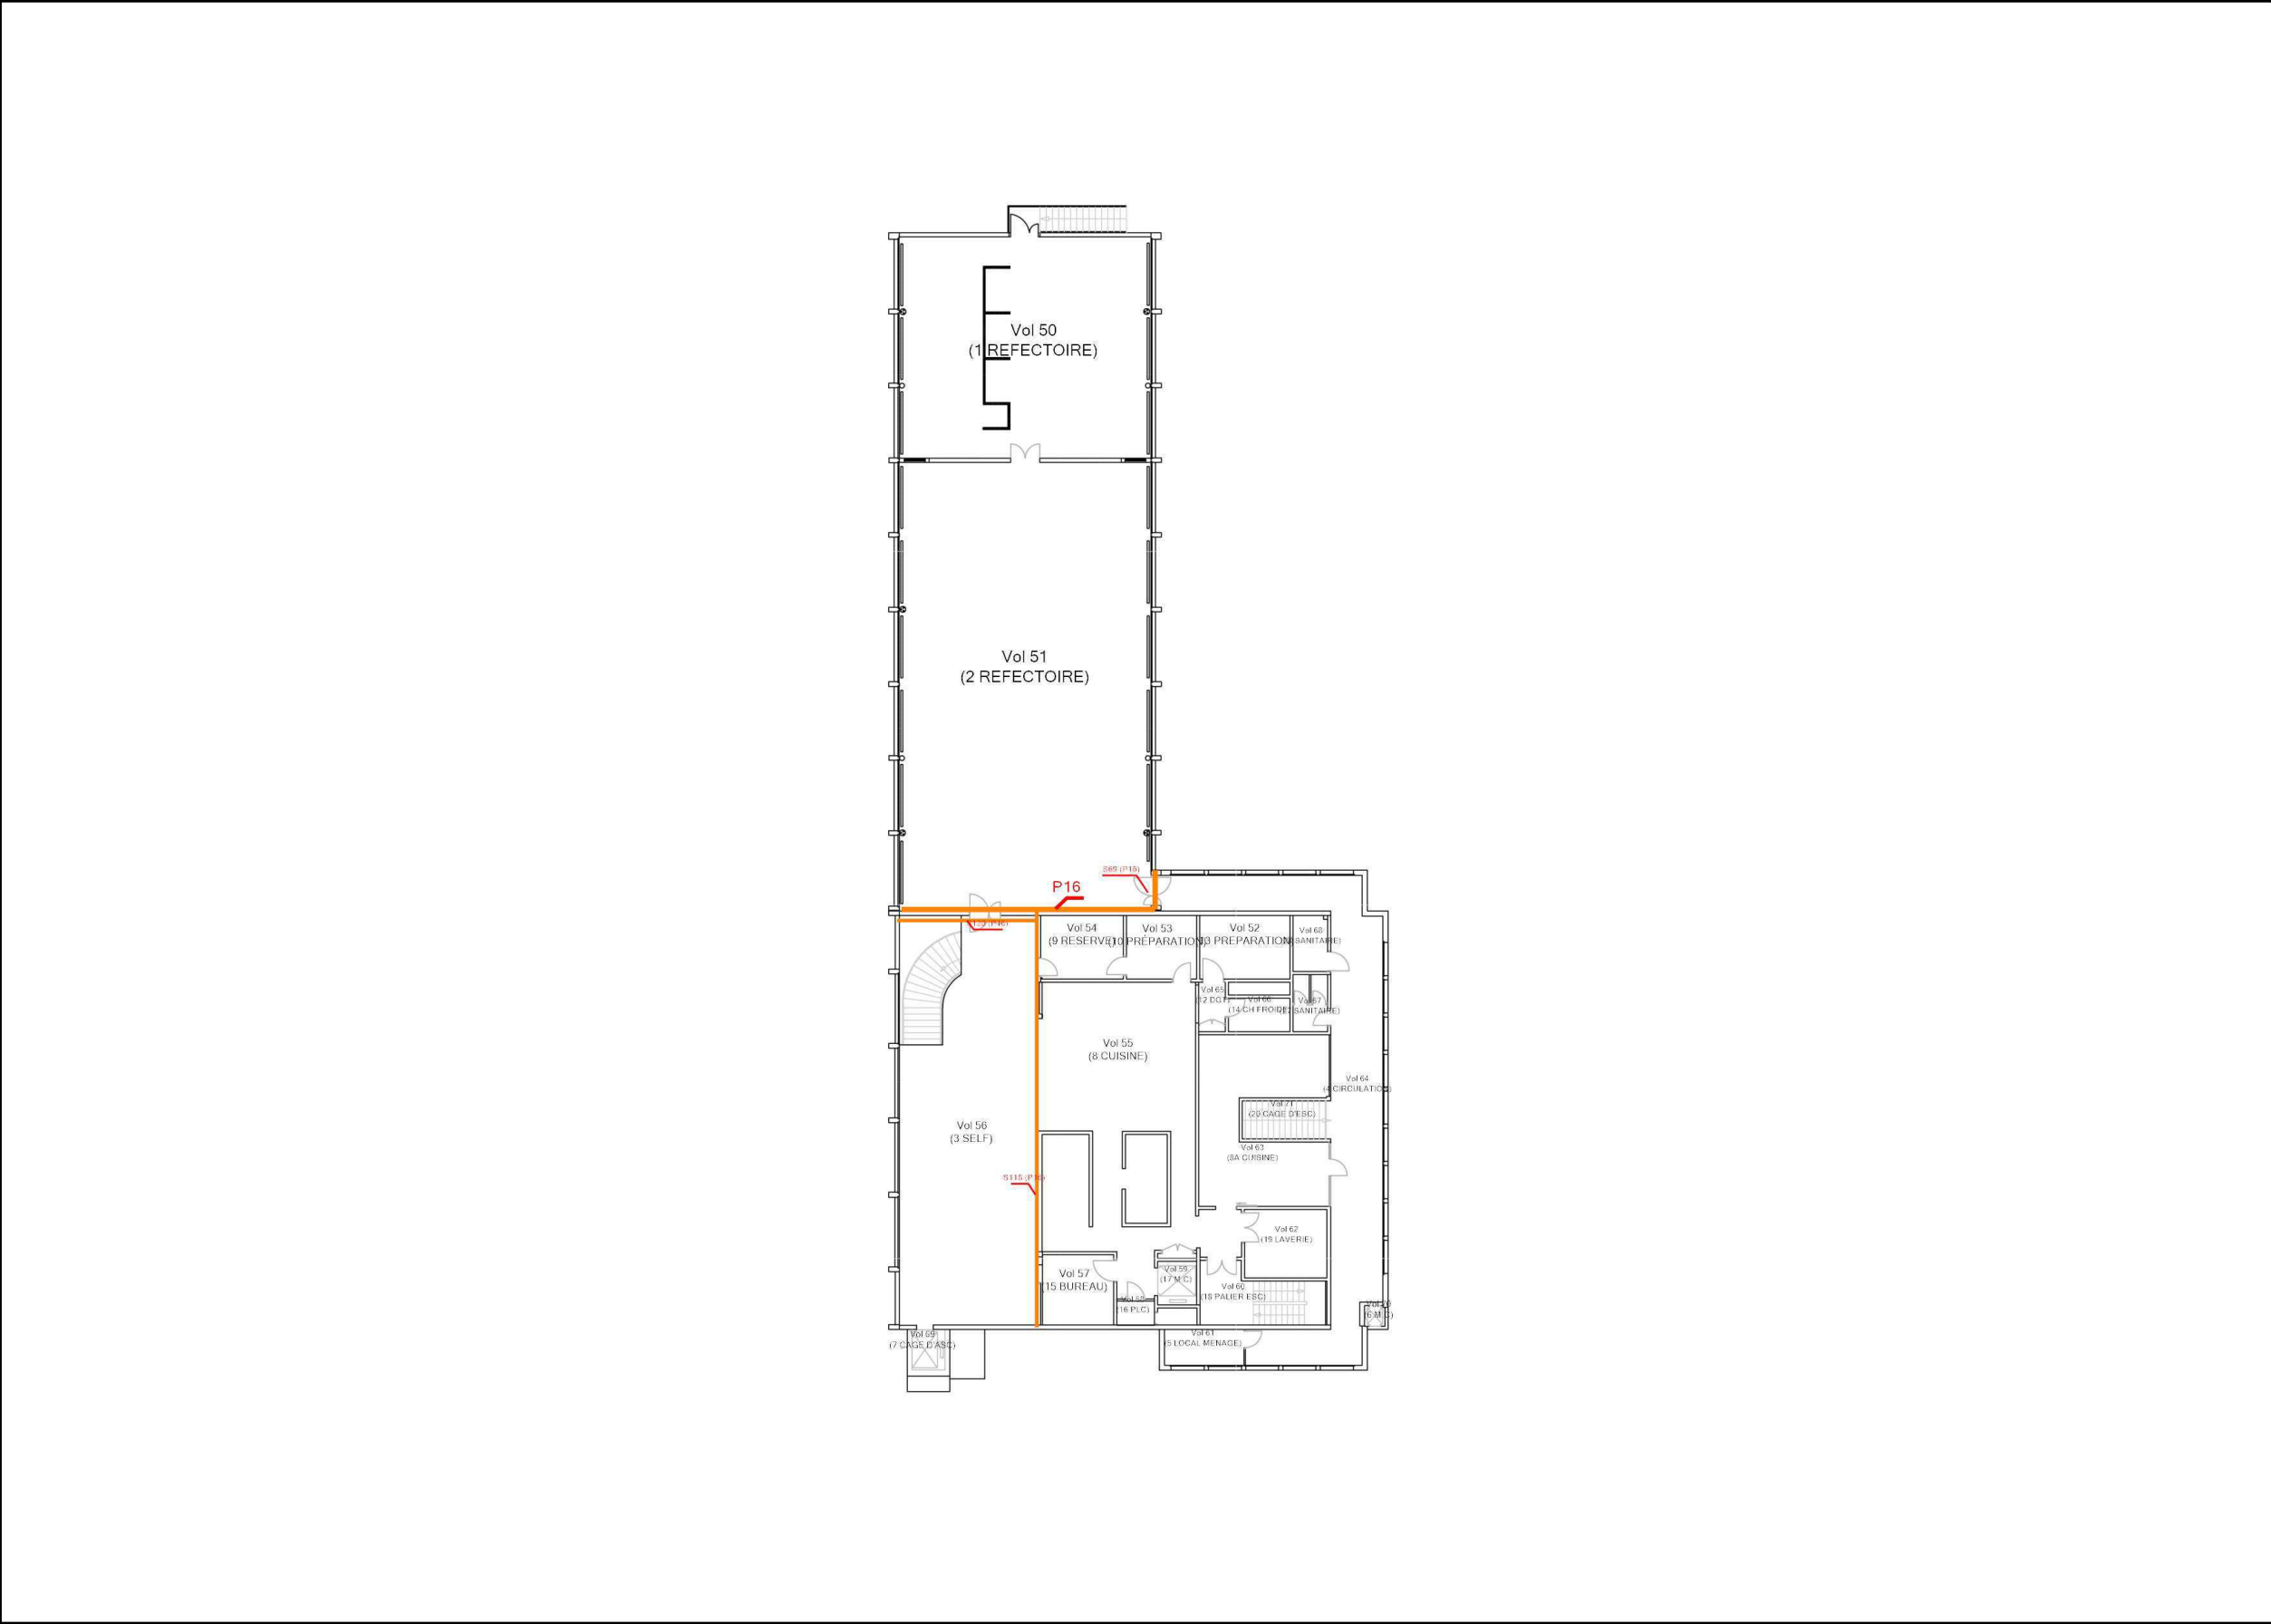

Légende	
	P16 : Enduits plâtre

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS	Restaurant locaux sociaux - médicaux-syndicaux Bâtiment OLS170	25/07/2024	FULNEAU CELINE

EXTÉRIEUR - RESTAURANT OLS170 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 0025N000021-3
<div><p>The site plan shows several volumes of the restaurant building. Photos are included for: Vol 74 (FACADE NORD), Vol 73 (FACADE OUEST), Vol 75 (FACADE EST), and Vol 72 (FACADE SUD). A central plan shows roof terraces (Vol 76, 77, 78, 79) and a local area (Vol 79 (1 LOCAL)). Sampling points are marked with 'P' (red for positive, blue for negative) and 'S' (red for positive, blue for negative) sondages. A yellow padlock icon indicates an unvisited volume.</p></div>				Légende
				Localisation dun prélèvement positif
				Localisation dun prélèvement négatif
				Localisation dun sondage négatif
				Localisation dun sondage positif
				Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170	25/07/2024	FULNEAU CELINE




**EXTÉRIEUR - RESTAURANT OLS170 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
0025N000021-3


Légende

	<p>P60 : Enduit Ciment</p>
---	----------------------------

	<p>P61 : Eléments en fibres-ciment</p>
---	--

	P50 : Poussière de Frein avec lingette
---	--

	P57 : Joint de structure
--	--------------------------

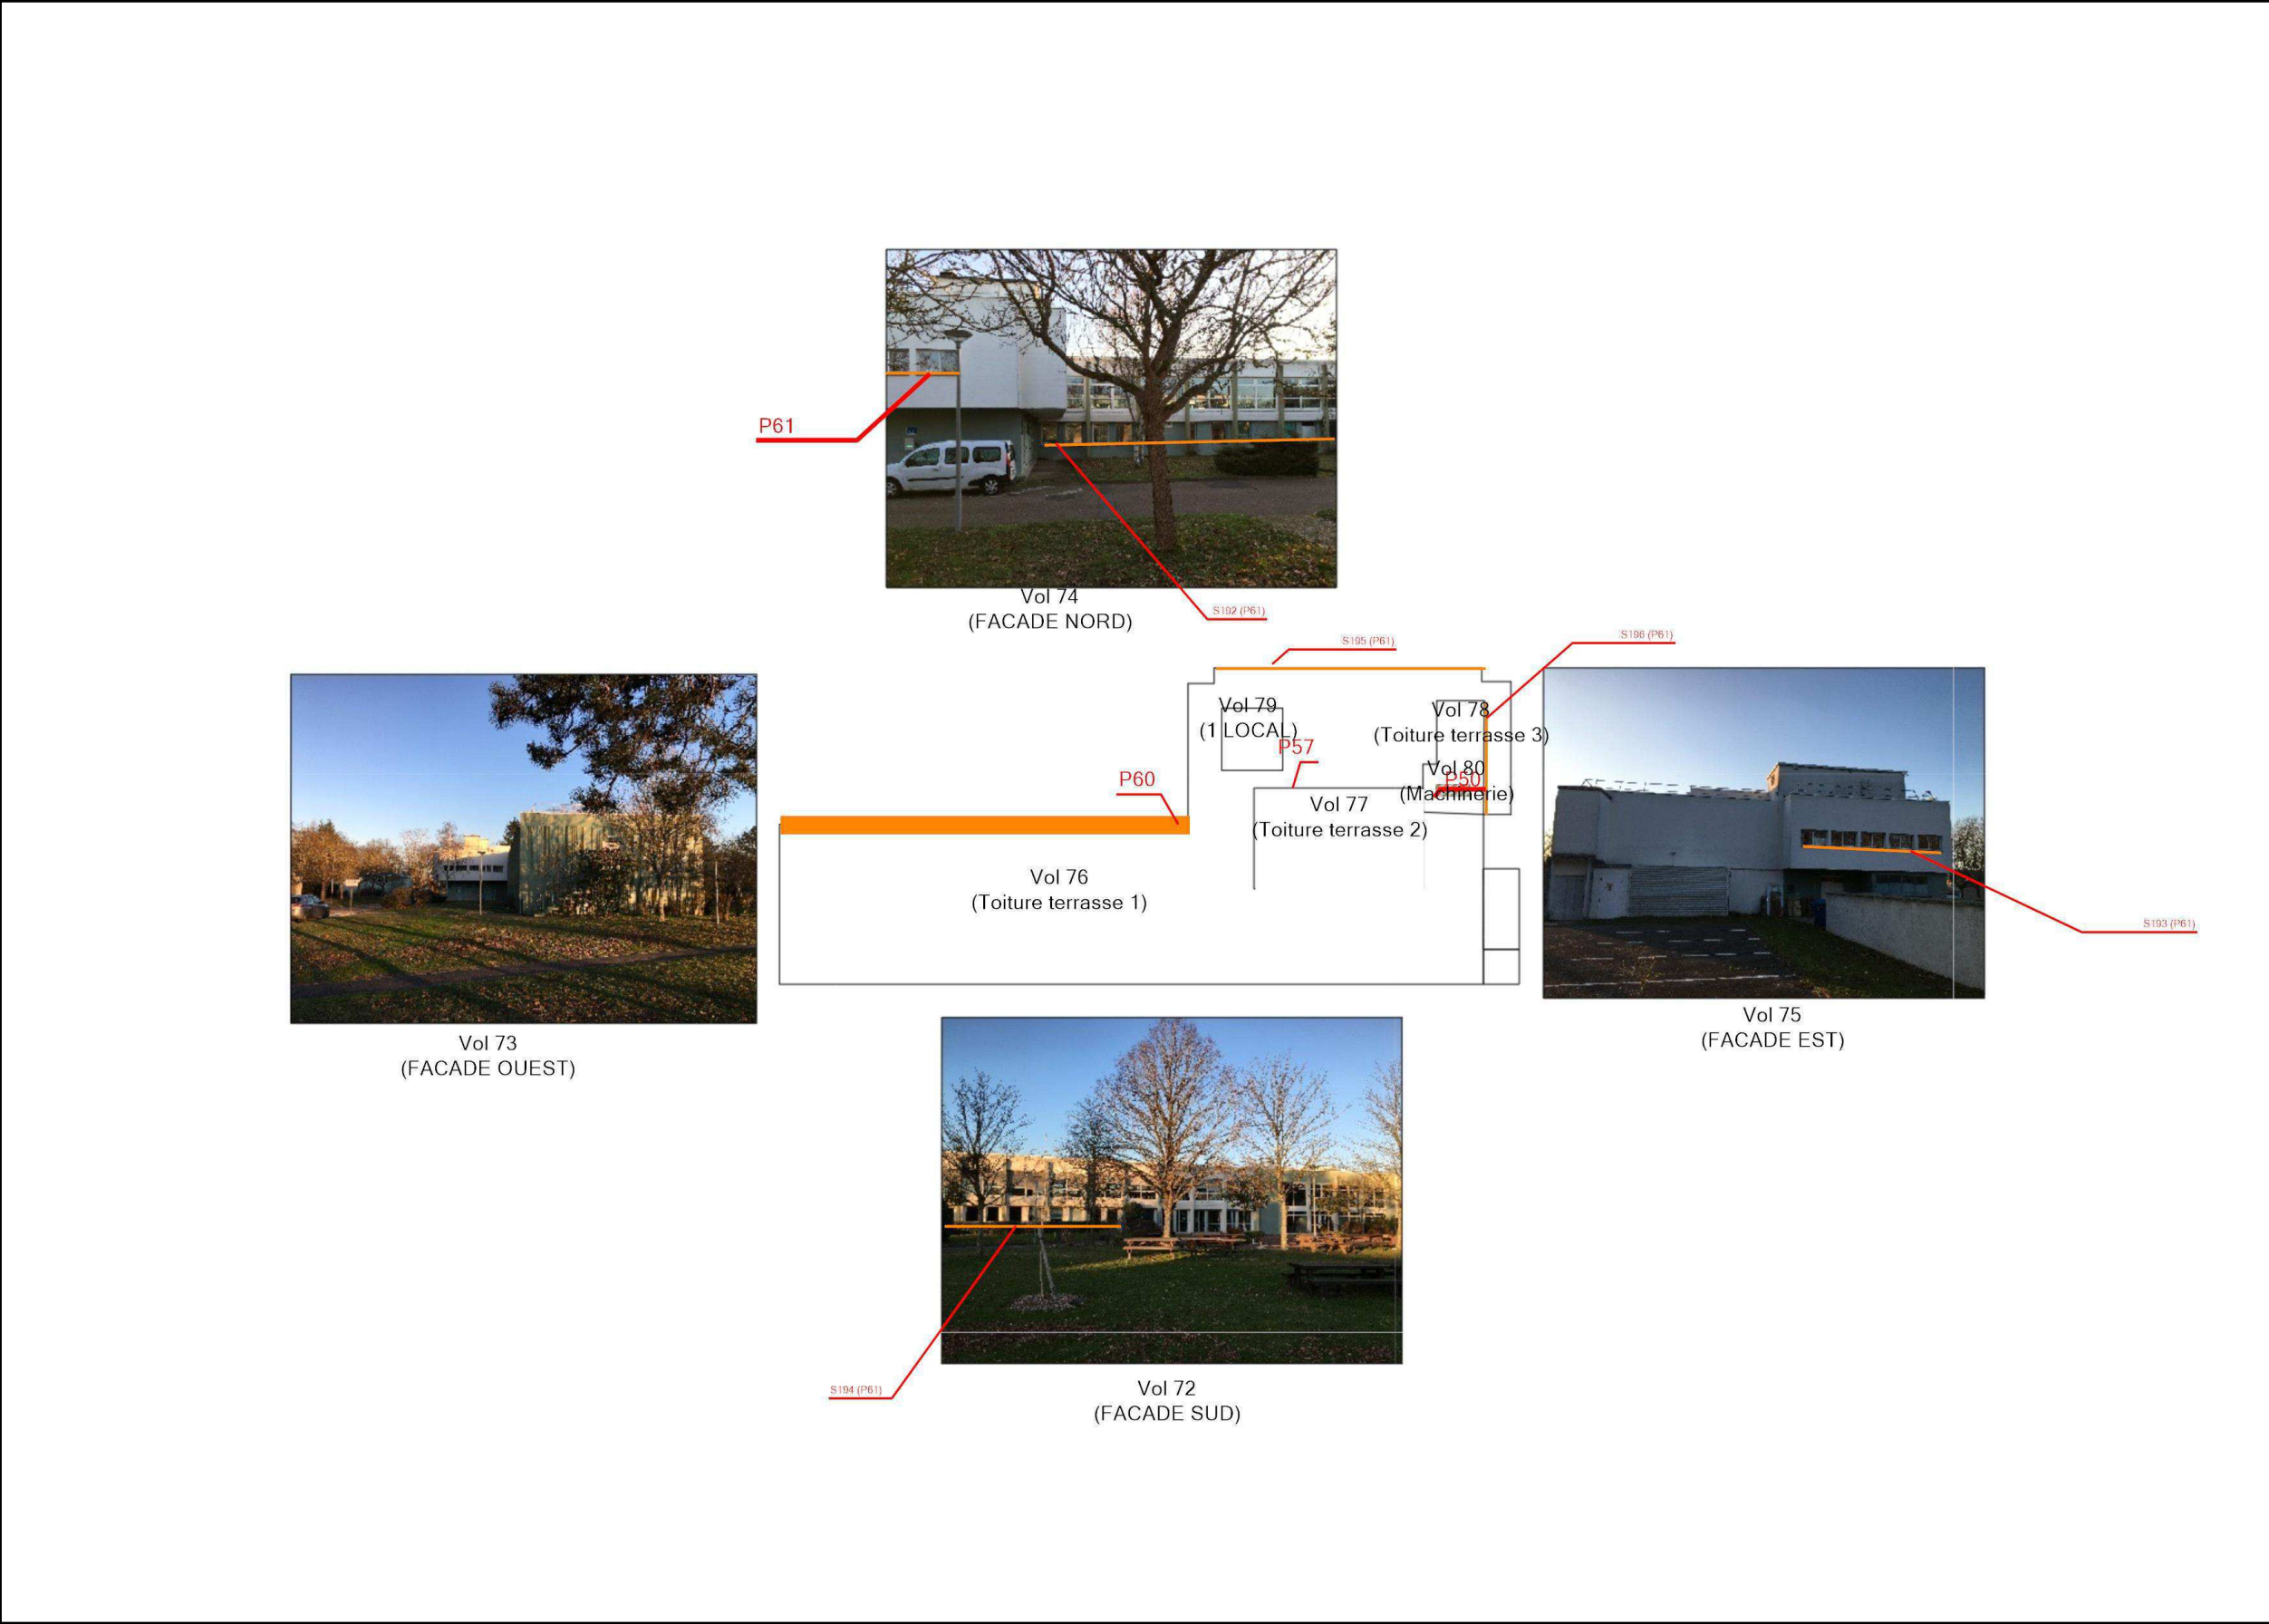

Adresse du bien	

3 Avenue de la Recherche Scientifique  
45100 ORLÉANS

Désignation
-------------





Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment  
OLS170

Date intervention
-------------------


25/07/2024
------------


Techniciens intervenant	
-------------------------	--

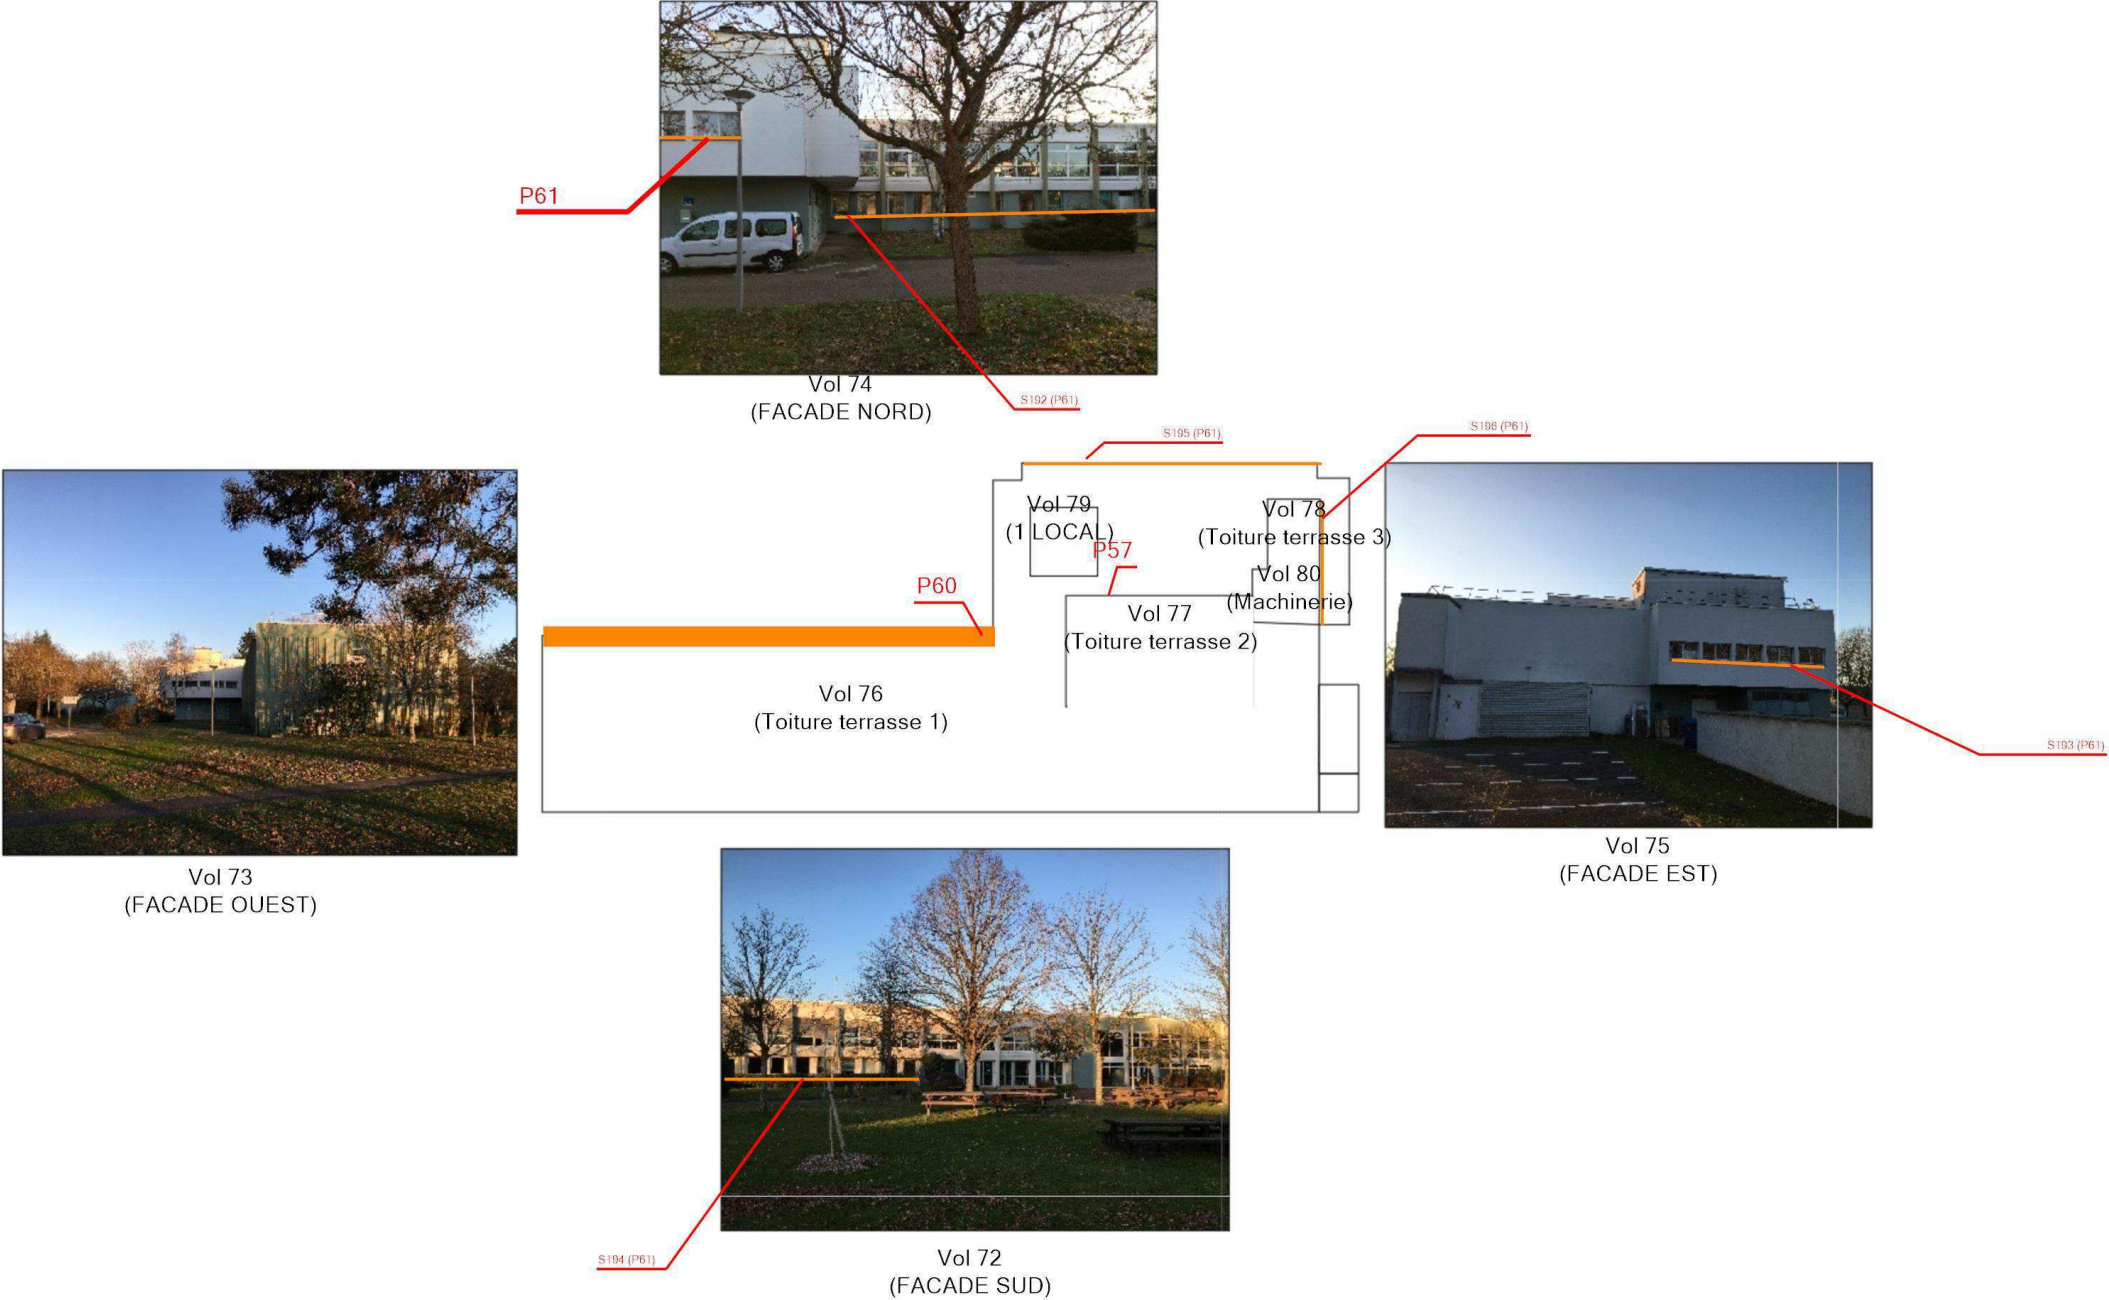
FULNEAU CELINE

EXTÉRIEUR - RESTAURANT OLS170 - MPCA FAÇADES				Référence: 0025N000021-3
<div></div>				Légende
				 P60 : Enduit Ciment
				 P61 : Eléments en fibres-ciment
				P57 : Joint de structure
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170	25/07/2024	FULNEAU CELINE



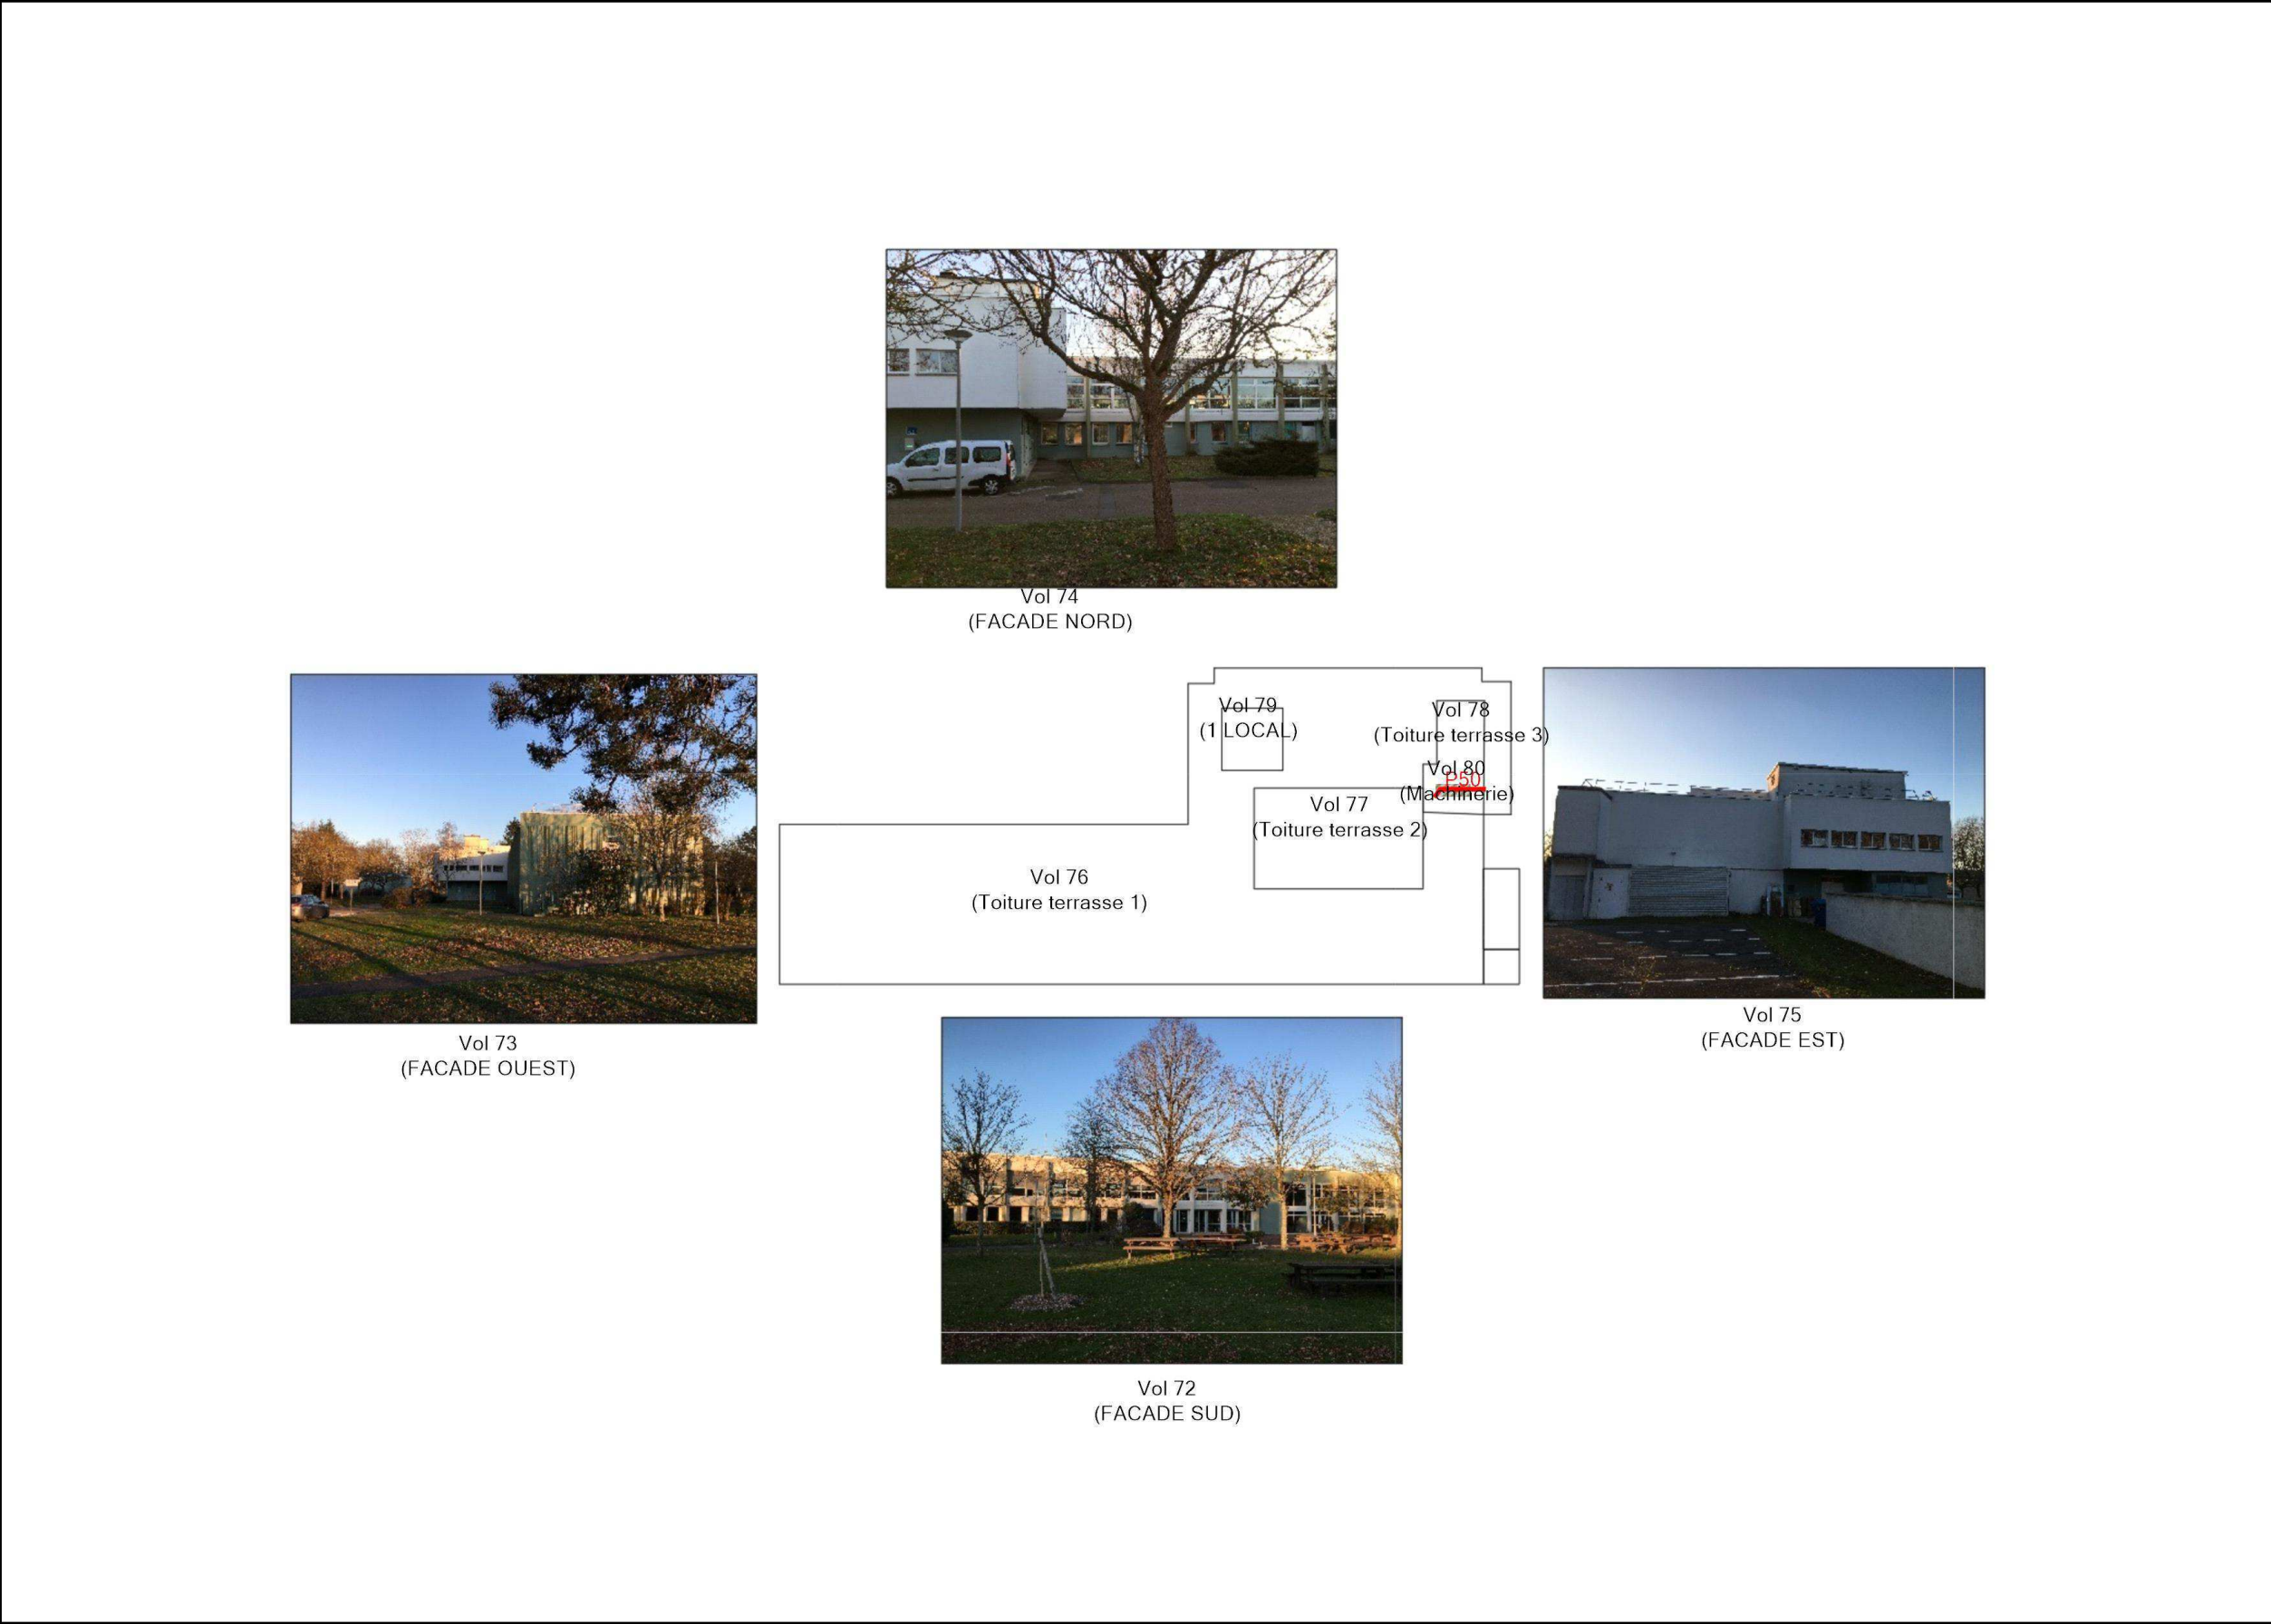

Légende	
	P50 : Poussière de Frein avec lingette

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170	25/07/2024	FULNEAU CELINE

## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002Y4001241 n°15 - 1 (P15)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°16 - 1 (P16)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTION)	Prélèvement positif
002Y4001241 n°17 - 2 (P17)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°18 - 1 (P18)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 50 (1 REFECTION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°19 - 1 (P19)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°20 - 1 (P20)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°21 - 2 (P21)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°22 - 2 (P22)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 68 (24 SANITAIRE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°23 - 1 (P23)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 55 (8 CUISINE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°24 - 2 (P24)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 55 (8 CUISINE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°25 - 1 (P25)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 52 (13 PREPARATION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°26 - 1 (P26)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 57 (15 BUREAU)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°27 - 1 (P27)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 57 (15 BUREAU)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°28 - 2 (P28)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°29 - 1 (P29)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°30 - 1 (P30)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°31 - 1 (P31)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°32 - 1 (P32)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°43 - 1 (P43)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 71 (20 CAGE D'ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241-1 n°46 - 2 (P46)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 70 (6 M.C)	Prélèvement négatif
002Y4001241-1 n°47 - 2 (P47)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 70 (6 M.C)	Prélèvement négatif
002Y4001241-1 n°48 - 2 (P48)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 70 (6 M.C)	Prélèvement négatif
	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)	I1
S72 - 2 (S72)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTION)	Absence : pas d'amiante par nature
S85 - 2 (S85)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 63 (8A CUISINE)	Absence : pas d'amiante par nature
S189 - 2 (S189)	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 68 (24 SANITAIRE)	Absence sur présentation de documents
002Y4001241-1 n°49 - 2 (P49)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 80 (Machinerie)	Prélèvement négatif

002Y4001241-1 n°50 - 2 (P50)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 80 (Machinerie)	Prélèvement positif
0025N000021 n°60 - 2 (P60)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 18 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 2 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 10 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 4 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 8 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 16 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 20 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 6 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 14 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
0025N000021-1 n°61 - 12 (P61)	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)	Prélèvement positif
002Y4001241 n°1 - 1 (P1)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 6 (17 CAFETERIA)	Prélèvement négatif
0025N000021-3 n°65 - 4 (P65)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 81 (Local technique)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°2 - 1 (P2)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 6 (17 CAFETERIA)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°3 - 1 (P3)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 8 (5 SYNDICAT)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°4 - 1 (P4)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 10 (14 SANITAIRE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°5 - 1 (P5)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 10 (14 SANITAIRE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°6 - 1 (P6)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°7 - 1 (P7)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°8 - 1 (P8)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°9 - 2 (P9)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Prélèvement positif
002Y4001241 n°10 - 1 (P10)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°11 - 1 (P11)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°12 - 1 (P12)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°13 - 1 (P13)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°14 - 1 (P14)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°33 - 1 (P33)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°34 - 1 (P34)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°35 - 1 (P35)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)	Prélèvement négatif

002Y4001241 n°36 - 1 (P36)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 47 (40 CIRCULATION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°37 - 1 (P37)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 47 (40 CIRCULATION)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°38 - 1 (P38)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 37 (39 PALIER ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°39 - 1 (P39)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 37 (39 PALIER ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°40 - 2 (P40)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 37 (39 PALIER ESC)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°41 - 1 (P41)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°42 - 1 (P42)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°44 - 1 (P44)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 20 (30 CHAUFFERIE)	Prélèvement négatif
002Y4001241 n°45 - 2 (P45)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 21 (31 CHAUFFERIE)	Prélèvement négatif
S1 - 1 (S1)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 6 (17 CAFETERIA)	Absence sur marquage du matériau
S5 - 1 (S5)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 5 (16 CAFETERIA)	Absence sur marquage du matériau
S7 - 1 (S7)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 4 (10 CLAS)	Absence sur marquage du matériau
S52 - 1 (S52)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 18 (20 BIBLIOTHEQUE)	Absence : pas d'amiante par nature
S53 - 1 (S53)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	Absence : pas d'amiante par nature
S63 - 2 (S63)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S64 - 2 (S64)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
0025N000021-3 n°65 - 2 (P65)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 81 (Local technique)	Prélèvement négatif
S197 - 2 (S197)	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 48 (35 MACHINERIE)	Absence : pas d'amiante par nature





002Y4001241 n°1 - 1 (P1) - RDC - Restaurant OLS170 -  
Vol 6 (17 CAFETERIA)



0025N000021-3 n°65 - 4 (P65) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 81 (Local technique)



002Y4001241 n°2 - 1 (P2) - RDC - Restaurant OLS170 -  
Vol 6 (17 CAFETERIA)




002Y4001241 n°3 - 1 (P3) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 8 (5 SYNDICAT)



002Y4001241 n°4 - 1 (P4) - RDC - Restaurant OLS170 -  
Vol 10 (14 SANITAIRE)



002Y4001241 n°5 - 1 (P5) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 10 (14 SANITAIRE)

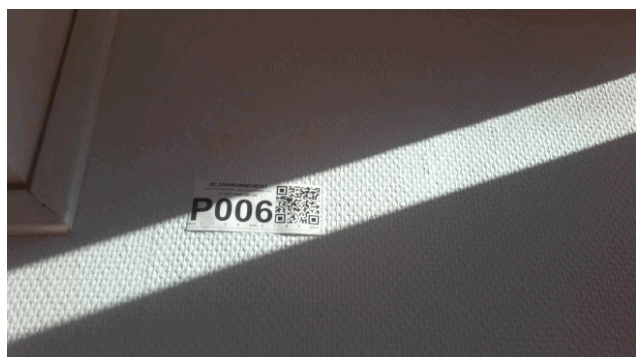

002Y4001241 n°6 - 1 (P6) - RDC - Restaurant OLS170 -  
Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)



002Y4001241 n°7 - 1 (P7) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)



002Y4001241 n°8 - 1 (P8) - RDC - Restaurant OLS170 -  
Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)



002Y4001241 n°9 - 2 (P9) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 22 (32 S.O.C.O.S)



002Y4001241 n°10 - 1 (P10) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 22 (32 S.O.C.O.S)



002Y4001241 n°11 - 1 (P11) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)





002Y4001241 n°12 - 1 (P12) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 22 (32 S.O.C.O.S)



002Y4001241 n°13 - 1 (P13) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)



002Y4001241 n°14 - 1 (P14) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 22 (32 S.O.C.O.S)



002Y4001241 n°15 - 1 (P15) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 51 (2 REFECTOIRE)



002Y4001241 n°16 - 1 (P16) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 51 (2 REFECTOIRE)




002Y4001241 n°17 - 2 (P17) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 51 (2 REFECTOIRE)



002Y4001241 n°18 - 1 (P18) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 50 (1 REFECTOIRE)



002Y4001241 n°19 - 1 (P19) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)

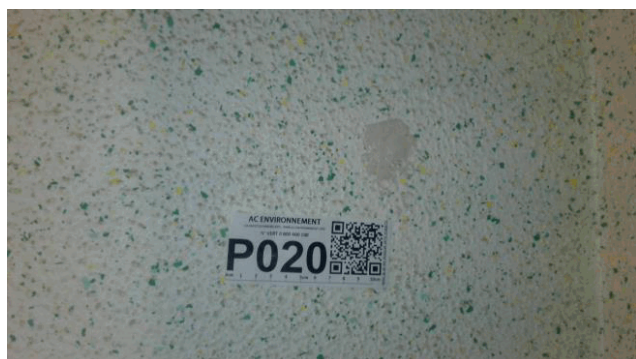

002Y4001241 n°20 - 1 (P20) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 64 (4 CIRCULATION)



002Y4001241 n°21 - 2 (P21) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)



002Y4001241 n°22 - 2 (P22) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 68 (24 SANITAIRE)



002Y4001241 n°23 - 1 (P23) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 55 (8 CUISINE)





002Y4001241 n°24 - 2 (P24) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 55 (8 CUISINE)



002Y4001241 n°25 - 1 (P25) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 52 (13 PREPARATION)



002Y4001241 n°26 - 1 (P26) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 57 (15 BUREAU)



002Y4001241 n°27 - 1 (P27) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 57 (15 BUREAU)



002Y4001241 n°28 - 2 (P28) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 60 (18 PALIER ESC)



002Y4001241 n°29 - 1 (P29) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)



002Y4001241 n°30 - 1 (P30) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 60 (18 PALIER ESC)



002Y4001241 n°31 - 1 (P31) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)



002Y4001241 n°32 - 1 (P32) - 1ER - Restaurant OLS170  
- Vol 60 (18 PALIER ESC)



002Y4001241 n°33 - 1 (P33) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)



002Y4001241 n°34 - 1 (P34) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 42 (41 EPLUCHES)



002Y4001241 n°35 - 1 (P35) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)



002Y4001241 n°36 - 1 (P36) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 47 (40 CIRCULATION)



002Y4001241 n°37 - 1 (P37) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 47 (40 CIRCULATION)



002Y4001241 n°38 - 1 (P38) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 37 (39 PALIER ESC)



002Y4001241 n°39 - 1 (P39) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 37 (39 PALIER ESC)



002Y4001241 n°40 - 2 (P40) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 37 (39 PALIER ESC)




002Y4001241 n°41 - 1 (P41) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)





002Y4001241 n°42 - 1 (P42) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)

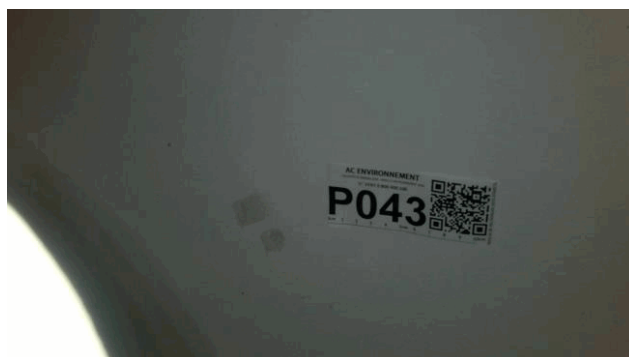

002Y4001241 n°43 - 1 (P43) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 71 (20 CAGE D'ESC)



002Y4001241 n°44 - 1 (P44) - RDC - Restaurant OLS170  
- Vol 20 (30 CHAUFFERIE)



002Y4001241 n°45 - 2 (P45) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 21 (31 CHAUFFERIE)



002Y4001241-1 n°46 - 2 (P46) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 70 (6 M.C)



002Y4001241-1 n°47 - 2 (P47) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 70 (6 M.C)



002Y4001241-1 n°48 - 2 (P48) - 1ER - Restaurant  
OLS170 - Vol 70 (6 M.C)

002Y4001241-1 n°49 - 2 (P49) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 80 (Machinerie)



002Y4001241-1 n°50 - 2 (P50) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 80 (Machinerie)

0025N000021 n°60 - 2 (P60) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)



0025N000021-1 n°61 - 18 (P61) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)

0025N000021-1 n°61 - 2 (P61) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)





0025N000021-1 n°61 - 10 (P61) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)




0025N000021-1 n°61 - 4 (P61) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)



0025N000021-1 n°61 - 8 (P61) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)

0025N000021-1 n°61 - 16 (P61) - Extérieur -  
Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)

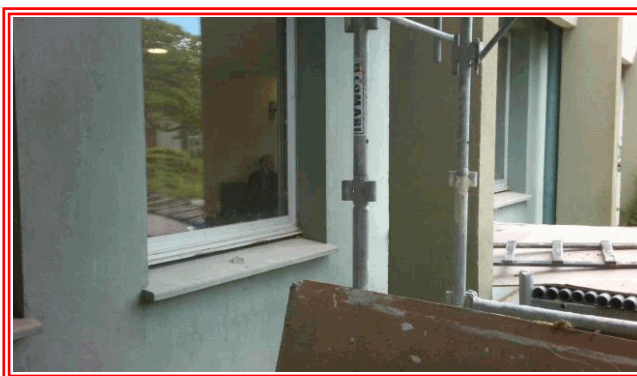

0025N000021-1 n°61 - 20 (P61) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)

0025N000021-1 n°61 - 6 (P61) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)



0025N000021-1 n°61 - 14 (P61) - Extérieur - Restaurant  
OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)



0025N000021-1 n°61 - 12 (P61) - Extérieur -  
Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)



I1 - 2 - 1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4  
CIRCULATION)


S1 - 1 (S1) - RDC - Restaurant OLS170 - Vol 6 (17  
CAFETERIA)



S5 - 1 (S5) - RDC - Restaurant OLS170 - Vol 5 (16  
CAFETERIA)

S7 - 1 (S7) - RDC - Restaurant OLS170 - Vol 4 (10  
CLAS)



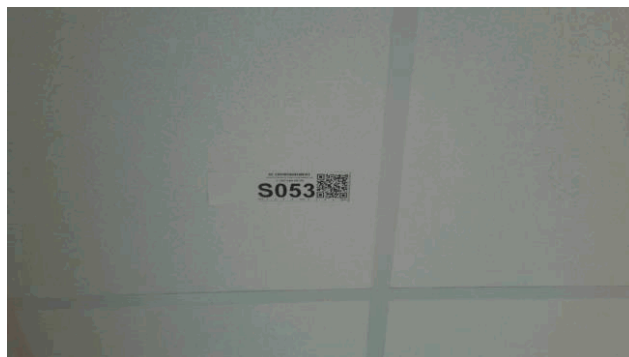


S52 - 1 (S52) - RDC - Restaurant OLS170 - Vol 18 (20 BIBLIOTHEQUE)

S53 - 1 (S53) - RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)



S63 - 2 (S63) - RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)


S64 - 2 (S64) - RDC - Restaurant OLS170 - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)

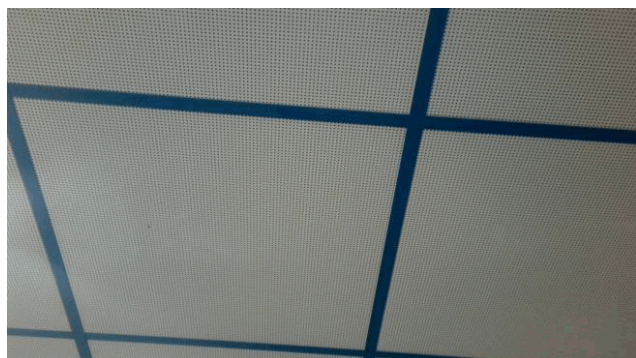

S72 - 2 (S72) - 1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTOIRE)

S85 - 2 (S85) - 1ER - Restaurant OLS170 - Vol 63 (8A CUISINE)




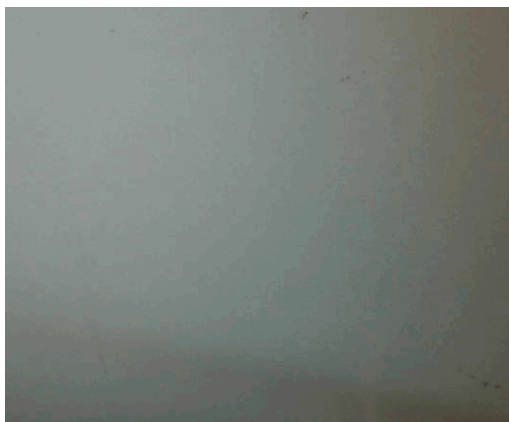

S189 - 2 (S189) - 1ER - Restaurant OLS170 - Vol 68 (24  
SANITAIRE)



0025N000021-3 n°65 - 2 (P65) - RDC - Restaurant  
OLS170 - Vol 81 (Local technique)

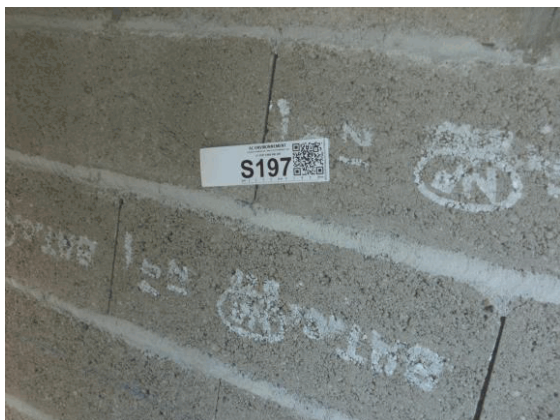

S197 - 2 (S197) - RDC - Restaurant OLS170 - Vol 48 (35  
MACHINERIE)

## ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES FAUX PLAFONDS

Réf commande : 0025N000021-3      **Matériau :** Panneaux et plaques  
 Ref mesure : P9      **Destination du local :**  
 Date évaluation : 25/07/2024      **Local ou zone homogène :**  
 Batiment : Vol 22  
 (32 S.O.C.O.S)

Protection physique du faux-plafond	Etat de dégradation du faux plafond	Niveau d'exposition du faux-plafond aux circulations d'air	Niveau d'exposition du faux-plafond aux chocs et vibrations	Résultat
Protection physique étanche				1
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Faux-plafond en mauvais état			3
	Faux-plafond avec dégradation(s) locale(s)	Faible	Faible	1
			Moyen	1
			Fort	3
		Moyen	Faible	1
			Moyen	1
			Fort	3
		Fort	Faible	1
			Moyen	2
			Fort	3
	Faux-plafond en bon état		Faible	1
			Moyen	1
			Fort	2

**Résultat :** Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux plafonds

**Commentaire :**

### Rappel des obligations du propriétaire :

#### Score 1 :

L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 0025N000021-3 Matériau : Conduit  
Réf mesure : S63 Destination du local :  
Date évaluation : 25/07/2024 Local ou zone homogène :  
Batiment : Vol 22  
(32 S.O.C.O.S), Vol 20  
(30 CHAUFFERIE)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
				AC2

Résultat : Evaluation périodique  
Commentaire :

**Rappel des recommandations au propriétaire :**

**Score EP** (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

## ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 0025N000021-3 Matériau : Revêtement durs fibres ciment  
Réf mesure : S64 Destination du local :  
Date évaluation : 25/07/2024 Local ou zone homogène :  
Batiment : Vol 23  
(33 LOCAL TRANSFO)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique  
Commentaire :

### Rappel des recommandations au propriétaire :

#### Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

## ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 0025N000021-3      Matériau : Enduits plâtre  
Réf mesure : P16      Destination du local :  
Date évaluation : 25/07/2024      Local ou zone homogène :  
Batiment : Vol 51  
(2 REFECTOIRE), Vol 56  
(3 SELF)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2

Résultat : Evaluation périodique  
Commentaire :

### Rappel des recommandations au propriétaire :

#### Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

## ANNEXE : GRILLE D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES PRODUITS DE LA LISTE B

Réf commande : 0025N000021-3 Matériau : Poussière de Frein avec lingette  
Réf mesure : P50 Destination du local :  
Date évaluation : 25/07/2024 Local ou zone homogène :  
Batiment : Vol 80  
(Machinerie)

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
				AC2

Résultat : Evaluation périodique  
Commentaire :

### Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) :

Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002Y4001241 n°1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - Blanc -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 6 (17 CAFETERIA)	
002Y4001241 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 6 (17 CAFETERIA)	
002Y4001241 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + colle blanche non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - Mur de refend -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 8 (5 SYNDICAT)	
002Y4001241 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Pièce humide -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 10 (14 SANITAIRE)	
002Y4001241 n°5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable - Pièce humide -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 10 (14 SANITAIRE)	
002Y4001241 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - Mur de refend -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	
002Y4001241 n°7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	
002Y4001241 n°8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 19 (19 HALL D'ENTREE)	

002Y4001241 n°9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau compact beige avec poussières - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)
002Y4001241 n°10	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Peintures multiples non séparable + toile fibreuse marron non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)
002Y4001241 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)
002Y4001241 n°12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit blanc en vrac non séparable - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)
002Y4001241 n°13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)
002Y4001241 n°14	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Couche bitumineuse noire non séparable + matériau orange en mousse avec poussières - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 22 (32 S.O.C.O.S)
002Y4001241 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Donnant sur l'extérieur -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTOIRE)
002Y4001241 n°16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité en vrac non séparable - Mur de refend -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTOIRE)
002Y4001241 n°17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante rouge avec couche en toile + colle polymère jaune non séparable - Rouge -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 51 (2 REFECTOIRE)
002Y4001241 n°18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau gris non séparable + matériau orange non séparable - Beige -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 50 (1 REFECTOIRE)



002Y4001241 n°19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)
002Y4001241 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac - Mur de refend -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)
002Y4001241 n°21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 64 (4 CIRCULATION)
002Y4001241 n°22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Pièce humide -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 68 (24 SANITAIRE)
002Y4001241 n°23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 55 (8 CUISINE)
002Y4001241 n°24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 55 (8 CUISINE)
002Y4001241 n°25	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 52 (13 PREPARATION)
002Y4001241 n°26	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 57 (15 BUREAU)
002Y4001241 n°27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 57 (15 BUREAU)
002Y4001241 n°28	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac - Mur de refend -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)

002Y4001241 n°29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)
002Y4001241 n°30	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Cloisons séparative -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)
002Y4001241 n°31	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - Paillasse -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)
002Y4001241 n°32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - Plafond terrasse -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 60 (18 PALIER ESC)
002Y4001241 n°33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)
002Y4001241 n°34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + matériau gris en vrac hétérogène non séparable - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)
002Y4001241 n°35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène - Mur de refend -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 42 (41 EPLUCHES)
002Y4001241 n°36	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 47 (40 CIRCULATION)
002Y4001241 n°37	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 47 (40 CIRCULATION)
002Y4001241 n°38	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - Mur de refend -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 37 (39 PALIER ESC)

002Y4001241 n°39	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 37 (39 PALIER ESC)
002Y4001241 n°40	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 37 (39 PALIER ESC)
002Y4001241 n°41	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - Mur de refend -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)
002Y4001241 n°42	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 25 (28 PALIER ESCALIER)
002Y4001241 n°43	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 71 (20 CAGE D'ESC)
002Y4001241 n°44	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Couche souple grise non séparable + matériau fibreux jaune avec poussières - -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 20 (30 CHAUFFERIE)
002Y4001241 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture non séparable + enduit gris en vrac non séparable - Donnant sur l'extérieur -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 21 (31 CHAUFFERIE)
002Y4001241 -1 n°46	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 70 (6 M.C)
002Y4001241 -1 n°47	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre, Peinture, Indissociables - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 70 (6 M.C)
002Y4001241 -1 n°48	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle, Plâtre, Indissociables - -	1ER - Restaurant OLS170 - Vol 70 (6 M.C)
002Y4001241 -1 n°49	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment, Plâtre, Peinture, Indissociables - -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 80 (Machinerie)
002Y4001241 -1 n°50	Ascenseurs et monte charges	Machinerie	Prélèvement de poussières sur lingette - -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 80 (Machinerie)

0025N000021 n°51	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint - Souple - Gris - Gris -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 8 (5 SYNDICAT)
0025N000021 n°52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Toile / Plâtre / Mortier - Effritable / Souple Fibreux / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Blanc / Gris - Mur de refend -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 8 (5 SYNDICAT)
0025N000021 n°53	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Gris - Gris -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 75 (FACADE EST)
0025N000021 n°54	Façades	Murs	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Vert Gris / Gris - Gris -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 72 (FACADE SUD)
0025N000021 n°55	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Vert / Blanc / Gris - Vert -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 73 (FACADE OUEST)
0025N000021 n°56	Façades	Murs	Peinture / Enduit / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige - Blanc -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 77 (Toiture terrasse 2)
0025N000021 n°57	Façades	Menuiseries	Peinture / Matériau - Effritable / Bitumineux - Blanc / Noir - Noire -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 77 (Toiture terrasse 2)
0025N000021 n°58	Façades	Appui de fenêtre	Peinture / Béton - Effritable / Dur - Blanc / Gris - Gris -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 77 (Toiture terrasse 2)
0025N000021 n°59	Façades	Murs	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Gris / Blanc - Blanc -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 78 (Toiture terrasse 3)
0025N000021 n°60	Façades	Appui de fenêtre	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Enduit Ciment peint sur appui de fenêtre -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)
0025N000021 -1 n°61	Façades	Appui de fenêtre	Fibres-ciment - Dur Fibreux - Gris - Appuis de fenêtres en fibres-ciment- Sur l'ensembles des menuiseries extérieures et sur toutes les façades. -	Extérieur - Restaurant OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)
0025N000021 -2 n°62	Revêtement de sol	lingette test	Poussières sur lingette - Effritable - Gris - lingette pour test surfacique -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)
0025N000021 -2 n°63	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Poussières sur lingette - Effritable - Gris - Lingette surfacique -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)

P64	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Beige / Gris - Donnant sur l'extérieur, pièce humide -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 29 (22 SANITAIRE)
P65	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau - Souple - Blanc - mur façade -	RDC - Restaurant OLS170 - Vol 81 (Local technique)



## CHANTIER

Référence **C012024714309**  
Adresse Commande : 0025N000021  
Affaire : OLS170  
3 Avenue de la Recherche Scientifique  
45100 ORLÉANS

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Arcueil, le 06/06/2024

**RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012024714309**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE**

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) <sup>(1)</sup> : Mc critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) <sup>(2)</sup> : Morphologie électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

## Référence échantillon : 0025N000021\_051

Référence labo	PM06293473	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Joint de Structure		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux - médicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 8 (5 SYNDICAT)		

Remarque concernant le prélèvement Gris

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Joint Souple Gris	-	-	-	-	-	-	Présence d'amiante
									Non détecté

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du

0 MOLP

1 MET

Remarque concernant l'analyse RAS

## Référence échantillon : 0025N000021\_052

Référence labo	PM06293474	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux - médicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 8 (5 SYNDICAT)		

Remarque concernant le prélèvement Mur de refend

Le client a demandé à n'analyser que la couche Plâtre Effritable Blanc

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
			Nb de préparations	Lame explorée(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	Présence d'amiante
	2	Toile Souple Fibreux Blanc	-	-	-	-	-	-	Non détecté
	3	Plâtre Effritable Blanc	-	-	-	-	-	-	
	4	Mortier Dur Gris	-	-	-	-	-	-	

Nombre d'analyses nécessaires au rendu du

0 MOLP

1 MET

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3, 4 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.



Référence échantillon : 0025N000021\_053

Référence labo	PM06293475	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 75 (FACADE EST)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0025N000021\_054

Référence labo	PM06293476	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 72 (FACADE SUD)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert Gris	-	-	-	Acétone		1	2	RKE	Non détecté
	2	Béton Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 0025N000021\_055


Référence labo	PM06293477	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 73 (FACADE OUEST)		
Remarque concernant le prélèvement	Vert		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Vert	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté	●
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 0025N000021\_056

Référence labo	PM06293478	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 77 (Toiture terrasse 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET				Résultat	
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RKE	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Mortier Dur Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(\*\*\*) analysées avec la couche 1.





Référence échantillon : 0025N000021\_057

Référence labo	PM06293479	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Menuiseries - Joint de structure		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 77 (Toiture terrasse 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Noire		

Phase	Couche	Description	MOLP				MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-		1	2	RKE		Chrysotile
	2	Matériau Bitumineux Noir	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 0025N000021\_058

Référence labo	PM06293480	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 77 (Toiture terrasse 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP				MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-		1	2	RKE		Non détecté
	2	Béton Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 0025N000021\_059

Référence labo	PM06293481	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Murs - Enduit ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 78 (Toiture terrasse 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Blanc		

Phase	Couche	Description	MOLP				MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Gris	-	-	-		1	2	RKE		Non détecté
	2	Mortier Dur Blanc	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			0 MOLP				1 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 0025N000021\_060

Référence labo	PM06293482	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	03/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ALEXANDRE GODEFROY	Date d'analyse	06/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Enduit Ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)		
Remarque concernant le prélèvement	Enduit Ciment peint sur appui de fenêtre		

Phase	Couche	Description	MOLP				MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		Présence d'amiante
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	NNZ		-	-	-		Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du			1 MOLP				0 MET				

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Peinture Effritable Vert

## Référence dossier: RSC012024714309

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 9 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 10/10

(\*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(\*\*) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(\*\*\*) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Cpcn(uvg)  
Marion Gauin Thimon



Accréditation  
N°1-7327  
Portée  
Disponible sur  
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB  
SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

contact\_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 4 / 4



## CHANTIER

Référence **C012024716170**  
Adresse Commande : 0025N000021-1  
Affaire : OLS170  
3 Avenue de la Recherche Scientifique  
45100 ORLÉANS

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Arcueil, le 14/06/2024

**RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012024716170**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE**

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) <sup>(1)</sup> : Mc critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) <sup>(2)</sup> : Morphologie électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

## Référence échantillon : 0025N000021-1\_061

Référence labo	PM06316236	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	12/06/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	ERIC BOUCHER	Date d'analyse	14/06/2024
Type de prélèvement	Façades - Appui de fenêtre - Eléments en fibres-ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux - médicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 74 (FACADE NORD)		
Remarque concernant le prélèvement	Appuis de fenêtres en fibres-ciment- Sur l'ensembles des menuiseries extérieures et sur toutes les façades. Le client a demandé à n'analyser que la couche Fibres-ciment Dur Effritable Gris		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET	Nb de préparations / Grilles explorées (**)		Analyse	Résultat
			Nb de préparations	Lame explorées (**)		Nb de préparations	Grilles explorées (**)		
1	1	Fibres-ciment Dur Fibreux Gris	1	1	CCO	-	-	-	Présence d'amiante Chrysotile
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET				

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Peinture Effritable Vert

## Référence dossier: RSC012024716170

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 1 MOLP et 0 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 1/1

(\*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(\*\*) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

Tgurgpuedng\*f)Aswkrq  
Imen Mansour





Accréditation  
N°1-7327  
Portée  
Disponible sur  
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ●● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

[contact\\_aclab@itga.fr](mailto:contact_aclab@itga.fr)

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 2 / 2



## CHANTIER

Référence	C012024717091
Adresse	Commande : 0025N000021-2 Affaire : OLS170 3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES
---

Arcueil, le 20/06/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012024717091  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

## Référence échantillon : 0025N000021-2\_062

Référence labo	PM06327713	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	NICOLAS CATTIAUX	Date d'analyse	20/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - lingette test - lingette test surfacique		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)		
Remarque concernant le prélèvement	lingette pour test surfacique		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
			Nb de préparations	Lame explorée(**)	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste		
1	1	Poussières sur lingette Effrifiable Gris	-	-	-	1	2	CEZ	Présence d'amiante
Aspect, Texture, Couleur					Attaque chimique				
Non détecté			0 MOLP		1 MET				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat									

Remarque concernant l'analyse Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Le matériau Poussières sur lingette n'est pas présent dans la portée d'accrédité

## Référence échantillon : 0025N000021-2\_063

Référence labo	PM06327714	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	17/06/2024	Analyse réglementaire	Non
Auteur du prélèvement	NICOLAS CATTIAUX	Date d'analyse	20/06/2024
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lingette		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 23 (33 LOCAL TRANSFO)		
Remarque concernant le prélèvement	Lingette surfacique		

Phase	Couche	Description	MOLP		MET				Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Poussières sur lingette Effrifiable Gris	-	-	-	1	2	JMA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET				

Remarque concernant l'analyse Analyse non réglementaire : Analyse non accréditée. Le matériau Poussières sur lingette n'est pas présent dans la portée d'accrédité



Référence dossier: RSC012024717091

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 2 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 0/2

(\*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(\*\*) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

Tgurqpucdng\* f) Aswkrq  
Sinthuja Sivananthan

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.  
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection  
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact\_aclab@itga.fr

L.M.O.F 07.8 V10

PAGE 2 / 2



## CHANTIER

Référence	C012024724082
Adresse	Commande : 0025N000021-3 Affaire : OLS170 3 Avenue de la Recherche Scientifique 45100 ORLÉANS

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES
---

Arcueil, le 30/07/2024

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS012024724082  
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	AC LAB
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques <i>La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i> Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) (2) : Morphologie, diffraction électronique, composition chimique <i>La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)</i>
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

## Référence échantillon : 0025N000021-3\_064

Référence labo	PM06415888	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 29 (22 SANITAIRE)		
Remarque concernant le prélèvement	Donnant sur l'extérieur, pièce humide		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(\*\*\*) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 0025N000021-3\_065

Référence labo	PM06415889	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	25/07/2024	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	CELINE FULNEAU	Date d'analyse	29/07/2024
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits projetés		
Zone de prélèvement	Restaurant locaux sociaux -medicaux-syndicaux Bâtiment OLS170 - Vol 81 (Local technique)		
Remarque concernant le prélèvement	mur façade		

Phase	Couche	Description	MOLP			MET			Résultat
		Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lame explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Matériau Souple Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	YAI
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			

Remarque concernant l'analyse RAS





## Référence dossier: RSC012024724082

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 0 MOLP et 2 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 2/2

(\*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm

(\*\*) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(\*\*\*) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgurqpucdng\*f)Aswkrq  
Imen MansourAccréditation  
N°1-7327  
Portée  
Disponible sur  
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole ● sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection



AC LAB

- 16 rue Marcel Vigneron - 94110 Arcueil

SIRET : 95352119200039 - N° de TVA Intracommunautaire : FR26953521192 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2024 au 31/12/2024)

contact\_aclab@itga.fr

L.MO.F 07.8 V10

PAGE 2 / 2