

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX

Référence client : 03PSGES1

Désignation : Services généraux

Date de construction : Avant 1997

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : FLORES Yohan

Accompagnateur : ARBONA Esteban (05 33 89 12 90)

Date de repérage : 06/08/2020

Numéro attestation : CPDI4981 V2

Délivré le : 14/10/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE

#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN  
12 Rue Dubernat  
33404 TALENCE CEDEX

Donneur d'ordre :  
CHU  
12 Rue Dubernat  
33404 TALENCE CEDEX

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 13/08/2020

Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015  
(date de validité : du 17/03/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 13/08/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.



## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vol 2 (Extérieur)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Bureau (S10U017)
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Circulation (S10UC01)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Circulation (S10UC02)
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vestiaires (S10U013)
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vestiaires (S10U036)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Laverie (S1ES029)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Sanit (S1ES031)
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Reserve (S1ES31A)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Wc (S1ES042)
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Wc (S1ES043)	



**C-2** LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)  
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.



## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Pose de climatisation dans le local S10U009 et complément de diagnostic dans diers locaux.

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Le périmètre d'intervention concerne le local S10U009 et les locaux indiqués par M. Huchet le jour de la visite.

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

### D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Façades	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vol 2 (Extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017) - Circulation (S10UC01) - Circulation (S10UC02) - Local psm 2 (S10U009) - Vestiaires (S10U013) - Vestiaires (S10U036) - Dégagement ASC. (S1ES028) - Laverie (S1ES029) - Sanit (S1ES031) - Reserve (S1ES31A)	
Revêtement de mur	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017) - Dégagement ASC. (S1ES028) - Sanit (S1ES031)	
Revêtement de sol	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017) - Circulation (S10UC01) - Local psm 2 (S10U009) - Vestiaires (S10U013) - Dégagement ASC. (S1ES028) - Sanit (S1ES031) - Reserve (S1ES31A)	
Conduits, canalisations et équipements	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S10UC01) - Circulation (S10UC02) - Vestiaires (S10U013) - Vestiaires (S10U036)	



Plafond et faux-plafonds

Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX

Circulation (S1OUC02) -  
Local psm 2 (S1OU009) -  
Sanit (S1ES031) - Reserve  
(S1ES31A) - Wc (S1ES042) -  
Wc (S1ES043)

**D-6** MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

**D-7** ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

**D-8** CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE



## E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

## E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.



## E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »



## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Local psm 2 (S1OU009)	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P16
Local psm 2 (S1OU009)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre + peinture	P17
Local psm 2 (S1OU009)	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P18
Sanit (S1ES031)	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P31
Reserve (S1ES31A)	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P31
Dégagement ASC. (S1ES028)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture blanche	S18
Laverie (S1ES029)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture et support	S31

### F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet



## G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Façades**
- 2 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 3 - Plafond et faux-plafonds**
- 4 - Revêtement de sol**
- 5 - Revêtement de mur**
- 6 - Conduits, canalisations et équipements**



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vol 2 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °11 - 2 - 002W C0031 37-3 n °11 - 2	P11	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vol 2 (Extérieur)	Murs	Enduit ciment	P11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P11		002W C0031 37-3 n °11 - 2 - 002W C0031 37-3 n °11 - 2	P11	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCAs POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Local psm 2 (S1OU009)	Murs et cloisons	Enduits plâtre + peinture	P13	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Local psm 2 (S1OU009)	Murs et cloisons	Enduits plâtre + peinture	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002W C0031 37-3 n °13 - 1	P13	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Local psm 2 (S1OU009)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °14 - 1	P14	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Local psm 2 (S1OU009)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002W C0031 37-3 n °14 - 1	P14	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Local psm 2 (S1OU009)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre + peinture	P17	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °17 - 1	P17	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Local psm 2 (S1OU009)	Gaines et coffre verticaux	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °18 - 1	P18	Plâtre Effritable Blanc	Positif	Présence sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement	Allege	002W C0031 37-3 n °20 - 1	P20	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	Mur sous allège .	002W C0031 37-3 n °21 - 1	P21	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vestiaires (S10U013)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °22 - 1	P22	Peinture Effritable Vert Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vestiaires (S10U013)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °24 - 1	P24	Peinture Effritable Vert Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vestiaires (S10U013)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002W C0031 37-3 n °24 - 1	P24	Peinture Effritable Vert Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vestiaires (S10U036)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002W C0031 37-3 n °24 - 1	P24	Peinture Effritable Vert Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vestiaires (S1OU013) - Vestiaires (S1OU036)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P24 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002W C0031 37-3 n °24 - 1	P24	Peinture Effritable Vert Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Dégagement ASC. (S1ES028)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °27 - 1	P27	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Laverie (S1ES029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P28	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °28 - 1	P28	Peinture Effritable Blanc Vert Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Laverie (S1ES029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P29	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n°29 - 1	P29	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Laverie (S1ES029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P30	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n°30 - 1	P30	Peinture Effritable Blanc Vert Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Laverie (S1ES029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002W C0031 37-3 n°30 - 1	P30	Peinture Effritable Blanc Vert Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Laverie (S1ES029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002W C0031 37-3 n °30 - 1	P30	Peinture Effritable Blanc Vert Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Laverie (S1ES029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P30 - S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002W C0031 37-3 n °30 - 1	P30	Peinture Effritable Blanc Vert Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Reserve (S1ES31A)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P33	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °33 - 1	P33	Peinture Effritable Vert Plâtre Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Reserve (S1ES31A)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °34 - 1	P34	Peinture Effritable Vert Plâtre Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Reserve (S1ES31A)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002W C0031 37-3 n °34 - 1	P34	Peinture Effritable Vert Plâtre Effritable Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Reserve (S1ES31A)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture et support	S12	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11447 de Valteia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Sanit (S1ES031)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture et support	S13	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11448 de Valteia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Dégagement ASC. (S1ES028)	Murs et cloisons	Peinture blanche	S18	Réalisation d'un sondage						Présen ce sur docum ent D'après le prélève ment IT 070702 -576 de Valteia



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vestiaires (S10U013)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture et support	S20	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11457 de Valteia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017)	Cloisons légères ou préfabriquées	Revêtement mural colle et enduit	S23	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071905 -45872 de Valteia



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017)	Cloisons légères ou préfabriquées	Revêtement mural colle et enduit	S23	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S23						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071905 -45872 de Valteia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S10UC01)	Cloisons légères ou préfabriquées	Garniture PCF	S25	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment E09-03 4199 de VERITAS





GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Circulation (S1OUC01)	Murs et cloisons	Peinture et plâtre	S26	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071905 -45887 de Valteia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Circulation (S1OUC02)	Murs et cloisons	Peinture jaune	S29	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment 085004 818-00 4 de l'Apave



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Laverie (S1ES029)	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture et support	S31	Réalisation d'un sondage						Présence sur document D'après le prélèvement 071807-56201 de Valteia

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Local psm 2 (S1OU009)	Plafonds	Enduits plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °15 - 1	P15	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Local psm 2 (S1OU009)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °16 - 1	P16	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Positif	Présence sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Sanit (S1ES031)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	P31	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °31 - 1	P31	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Reserve (S1ES31A)	Poutres et charpentes	Enduits ciment	S30 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002W C0031 37-3 n °31 - 1	P31	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Positif	Présen ce sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Sanit (S1ES031)	Plafonds	Enduits plâtre	P32	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °32 - 1	P32	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Wc (S1ES043)	Plafonds	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002W C0031 37-3 n °32 - 1	P32	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Wc (S1ES042)	Plafonds	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002W C0031 37-3 n °32 - 1	P32	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Wc (S1ES043) - Wc (S1ES042)	Plafonds	Enduits plâtre	S8 - S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002W C0031 37-3 n °32 - 1	P32	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Reserve (S1ES31A)	Plafonds	Peinture et support	S10	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11444 de Valtéia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Sanit (S1ES031)	Plafonds	Peinture et support	S16	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11447 de Valteia





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Circulation (S1OUC02)	Plafonds	Enduits plâtre	S27	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après e prélève ment 085004 818-00 3 LEM de l'Apave
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Circulation (S1OUC02)	Plafonds	Peinture	S28	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment 085004 818-00 6 de l'APAVE

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Local psm 2 (S1OU009)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P19	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °19 - 1	P19	Peinture Effritable Vert Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Dégagement ASC. (S1ES028)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P25	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °25 - 1	P25	Colle Dur Gris Matériau Bitumineux Noir Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Reserve (S1ES31A)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S11	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11446 de Valteia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Sanit (S1ES031)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S17	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11451 de Valteia





Amiante

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vestiaires (S10U013)	Revêtement de sol	Peinture et support	S19	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11456 de Valteia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S21	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071905 -45870 de Valteia





## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Circulation (S1OUC01)	Revêtement de sol	Peinture verte	S24	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment 085004 818-00 5 LEM de l'APAVE

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Dégagement ASC. (S1ES028)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P26	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °26 - 1	P26	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Dégagement ASC. (S1ES028)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P26		002W C0031 37-3 n °26 - 1	P26	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse





GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Sanit (S1ES031)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S14	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11449 de Valteia
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Sanit (S1ES031)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S15	Réalisation d'un sondage						Négatif sur docum ent D'après le prélève ment IT 071406 -11450 de Valteia



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Bureau (S10U017)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S22	Réalisation d'un sondage						Négatif sur document D'après le prélèvement IT 071905 -45871 de Valteia

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S10UC01)	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °12 - 1	P12 Phase 1	Matériau Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S10UC01)	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002W C0031 37-3 n °12 - 1	P12 Phase 1	Matériau Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S10UC02)	Conduit eau	Calorifugeage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002W C0031 37-3 n °12 - 1	P12 Phase 1	Matériau Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S10UC01) - Circulation (S10UC02)	Conduit eau	Calorifugeage	P12 - S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002W C0031 37-3 n °12 - 1	P12 Phase 1	Matériau Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S1OUC01)	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °12 - 1	P12 Phase 2	Laine Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S1OUC01)	Conduit eau	Calorifugeage	P12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002W C0031 37-3 n °12 - 1	P12 Phase 2	Laine Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S1OUC02)	Conduit eau	Calorifugeage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002W C0031 37-3 n °12 - 1	P12 Phase 2	Laine Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Circulation (S1OUC01) - Circulation (S1OUC02)	Conduit eau	Calorifugeage	P12 - S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002W C0031 37-3 n °12 - 1	P12 Phase 2	Laine Souple Fibreux Bleu	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Vestiaires (S1OU013)	Conduit eau	Calorifugeage	P23	Réalisation d'un prélèvement		002W C0031 37-3 n °23 - 1	P23	Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige Laine Souple Fibreux Jaune Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Vestiaires (S1OU013)	Conduit eau	Calorifugeage	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002W C0031 37-3 n °23 - 1	P23	Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige Laine Souple Fibreux Jaune Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Vestiaires (S1OU036)	Conduit eau	Calorifugeage	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002W C0031 37-3 n °23 - 1	P23	Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige Laine Souple Fibreux Jaune Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse



GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Hopital Pellegrin 33300 BORDEA UX	Vestiaires (S1OU013) - Vestiaires (S1OU036)	Conduit eau	Calorifugeage	S4 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P23		002W C0031 37-3 n °23 - 1	P23	Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige Laine Souple Fibreux Jaune Peinture Effritable Multicolore	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.







Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
<b>Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX</b>							
P16	Poutres et charpentes	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Local psm 2 (S1OU009)	23,42 m		7,09 m²	
P17	Gaines et coffre verticaux	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Local psm 2 (S1OU009)	4,59 m			
P18	Gaines et coffre verticaux	Plâtre Effritable Blanc	Local psm 2 (S1OU009)	4,52 m			
P31	Poutres et charpentes	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris	Sanit (S1ES031) - Reserve (S1ES31A)	14,02 m		1,07 m²	
S18	Murs et cloisons	Peinture blanche	Dégagement ASC. (S1ES028)	4,89 m			
S31	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture et support	Laverie (S1ES029)	8,93 m			



## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Plan de repérage - Actions menées
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Zoom 1 - Actions menées
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Zoom 1 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Zoom 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Zoom 2 - Actions menées
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Zoom 3 - Actions menées
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Zoom 3 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Zoom 3 - MPCA Plafond et faux-plafonds

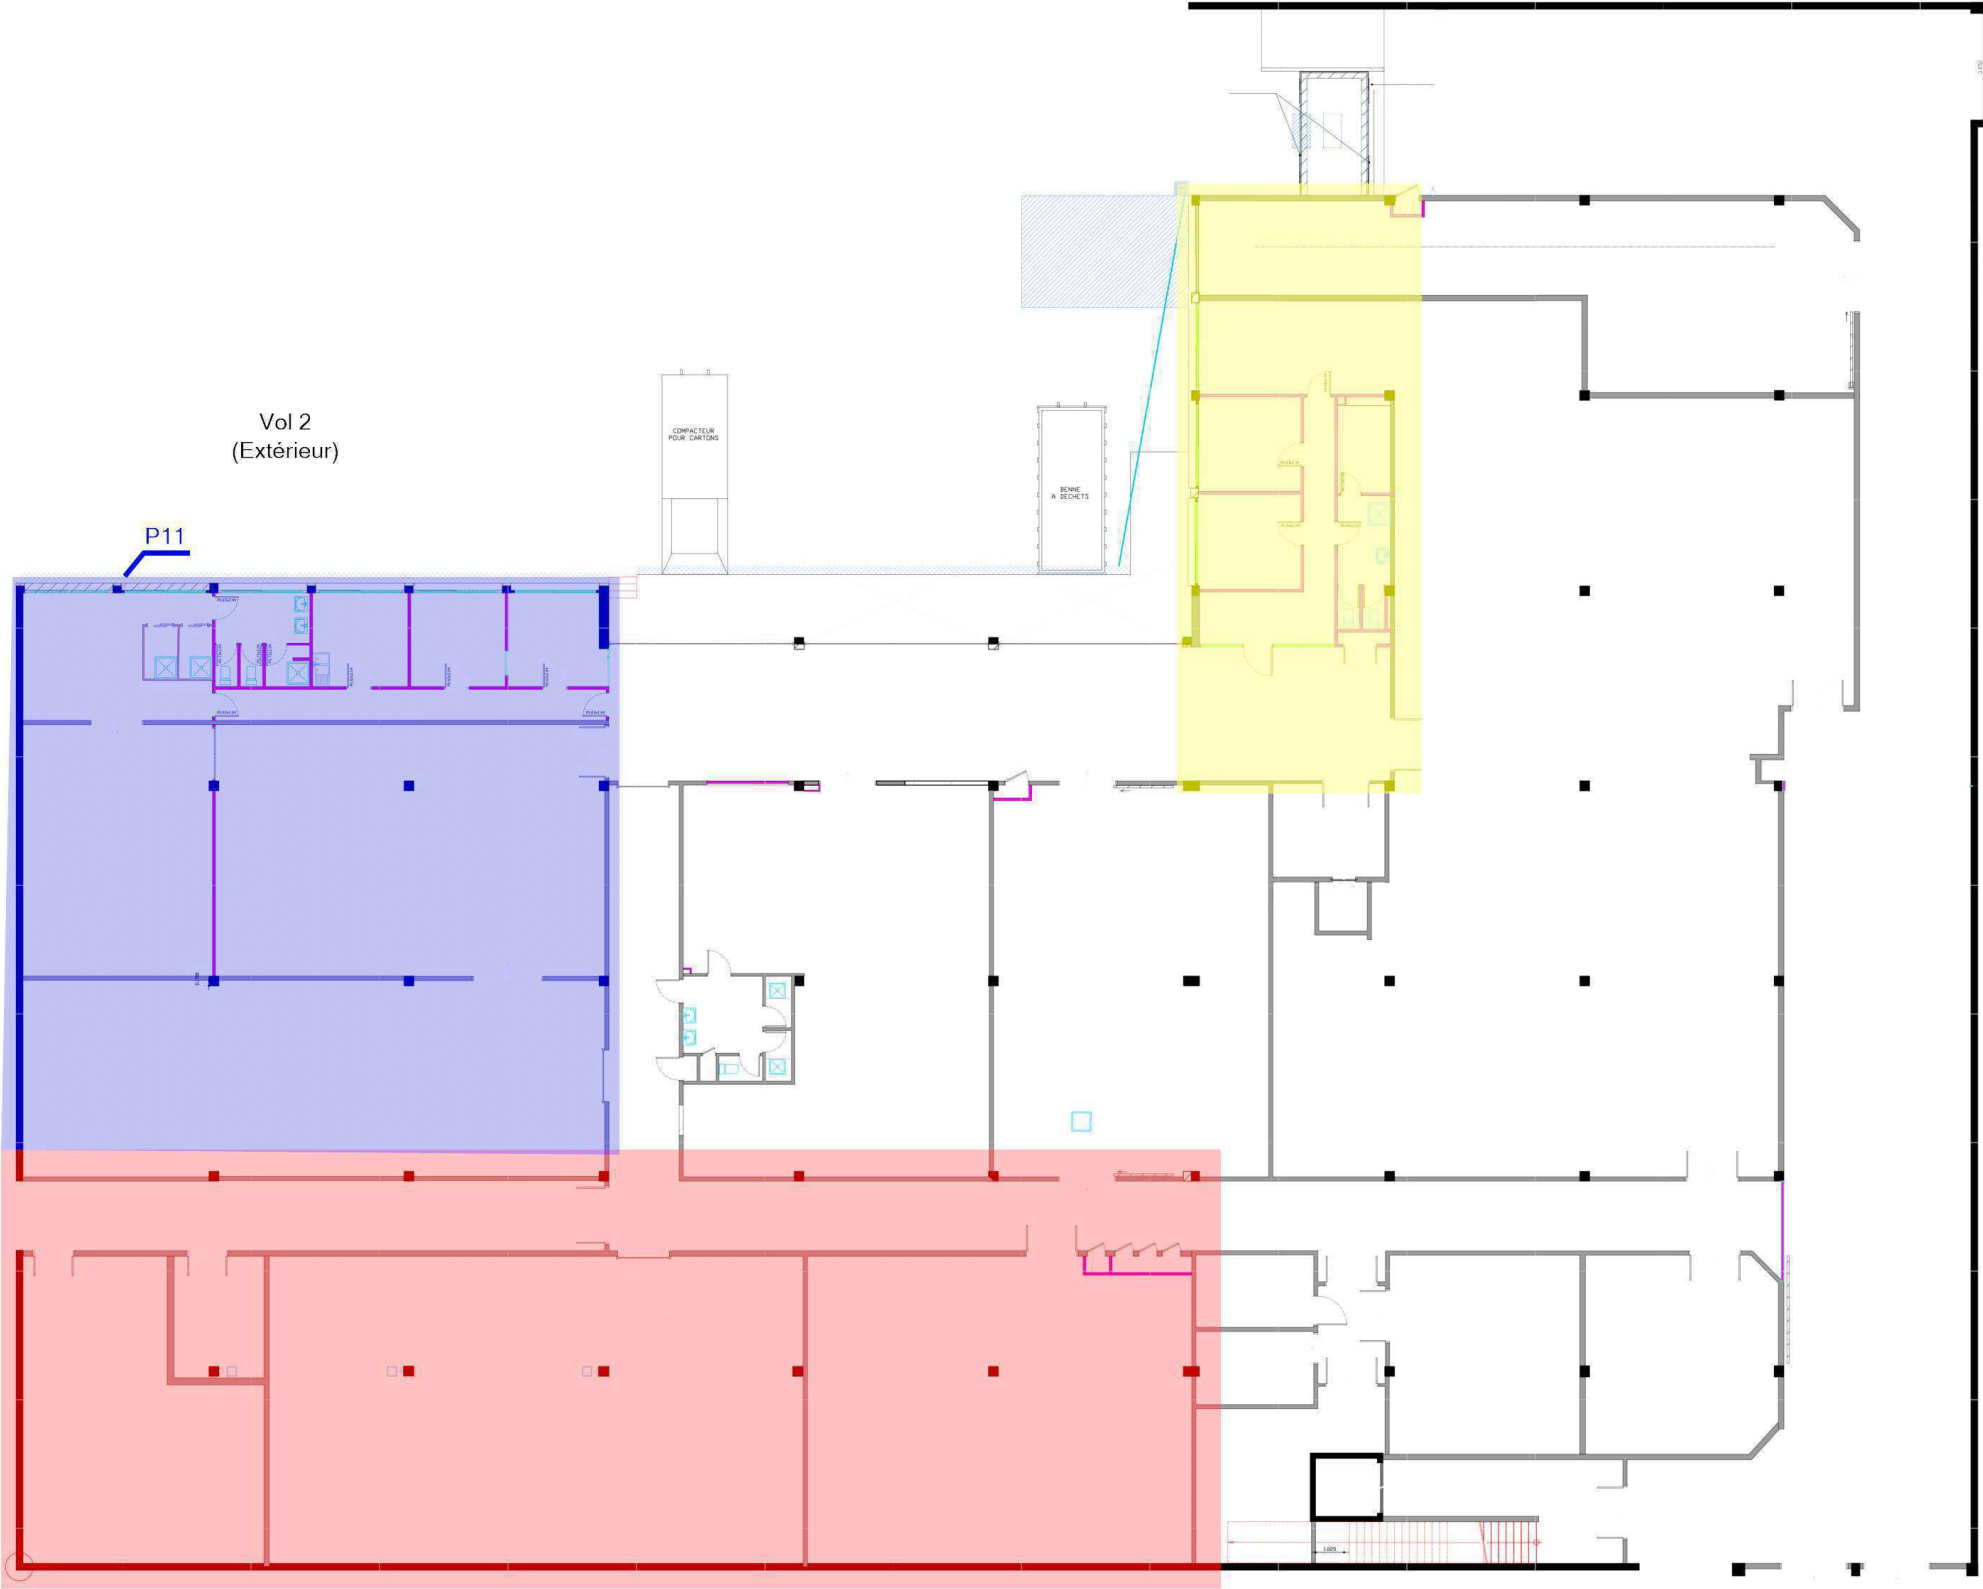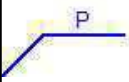


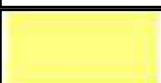HOPITAL PELLEGRIN 33300 BORDEAUX - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002WC003137-3
				Légende
				 Localisation d'un prélèvement négatif
				 Zoom 1
				 Zoom 2
				 Zoom 3
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Services généraux	06/08/2020	FLORES Yohan





Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif

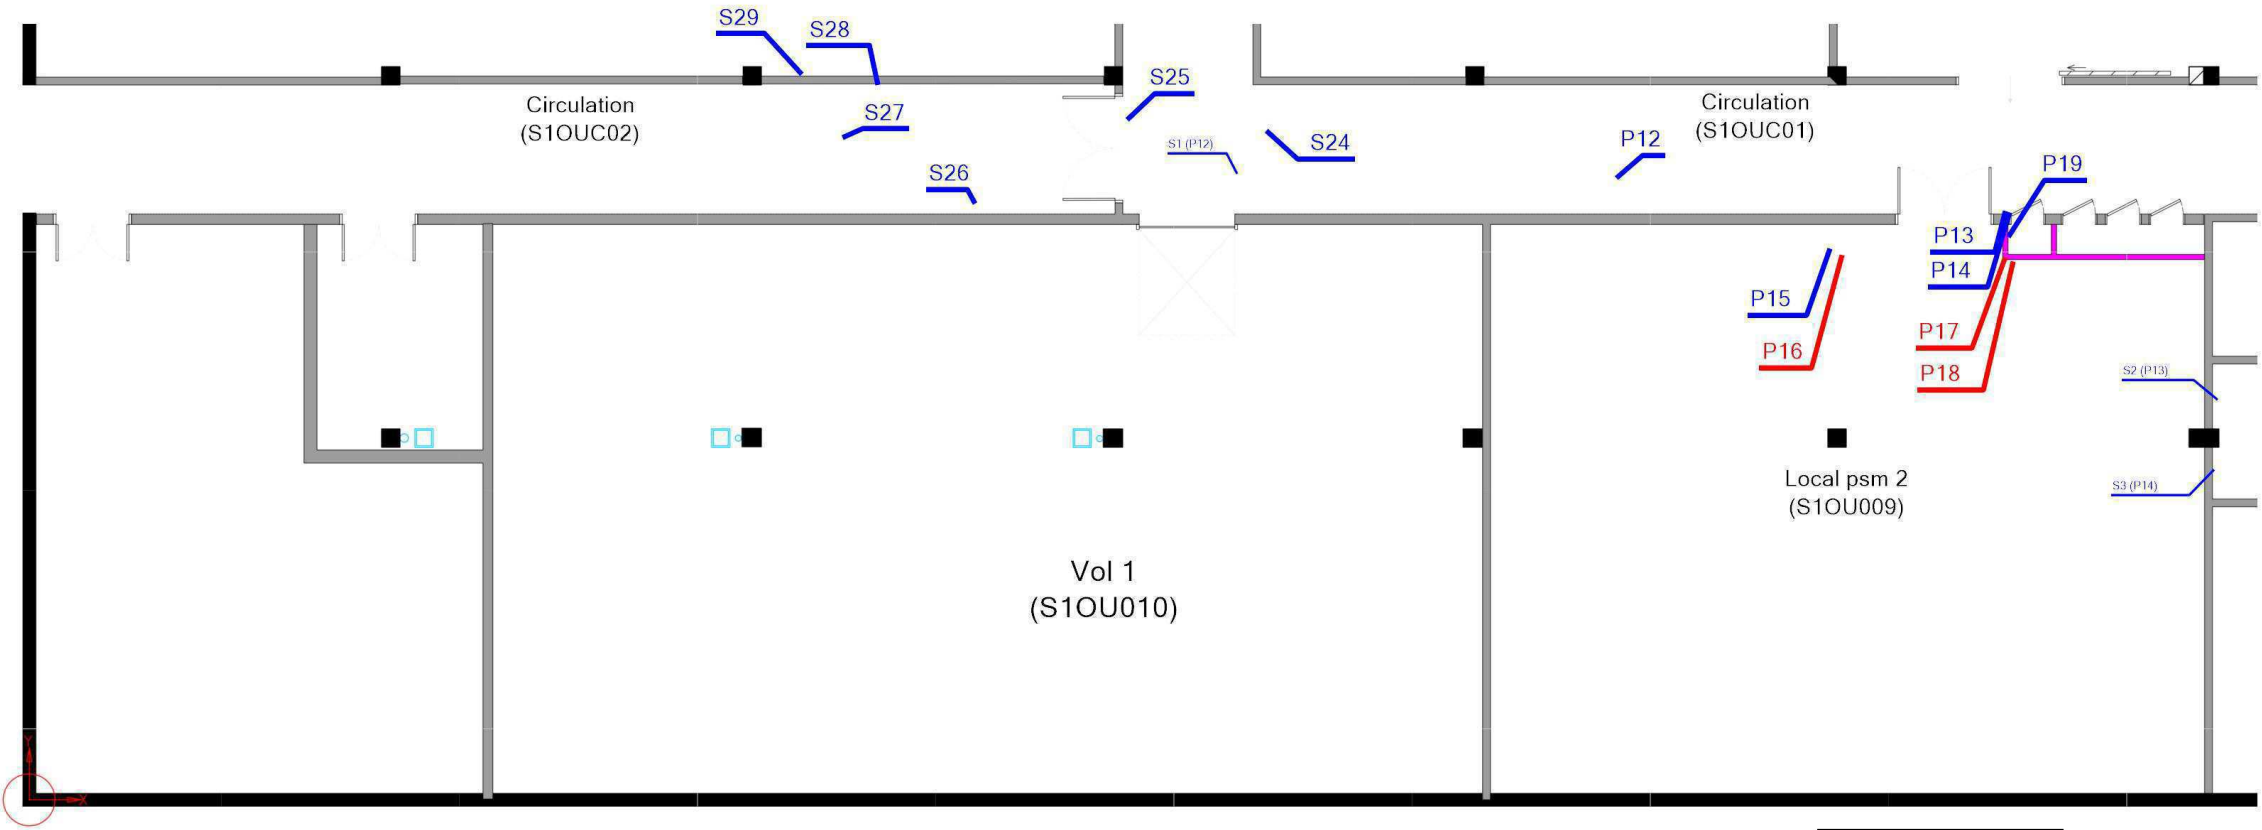

Plan de situation

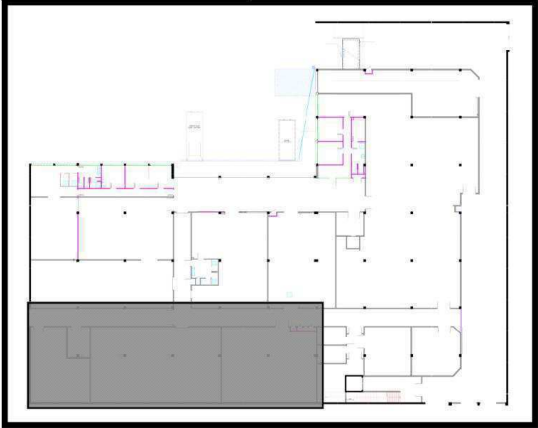

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Services généraux	06/08/2020	FLORES Yohan







--	--

---

---

---

---

---

---

\_\_\_\_\_

---

---

### en intervenant

---

Local psm 2  
(S10U009)



Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX

Services généraux


06/08/2020

	FLORES Yohan
--	--------------



**HOPITAL PELLEGRIN 33300 BORDEAUX - ZOOM 2 - ACTIONS MENÉES**

Référence:  
002WC003137-3

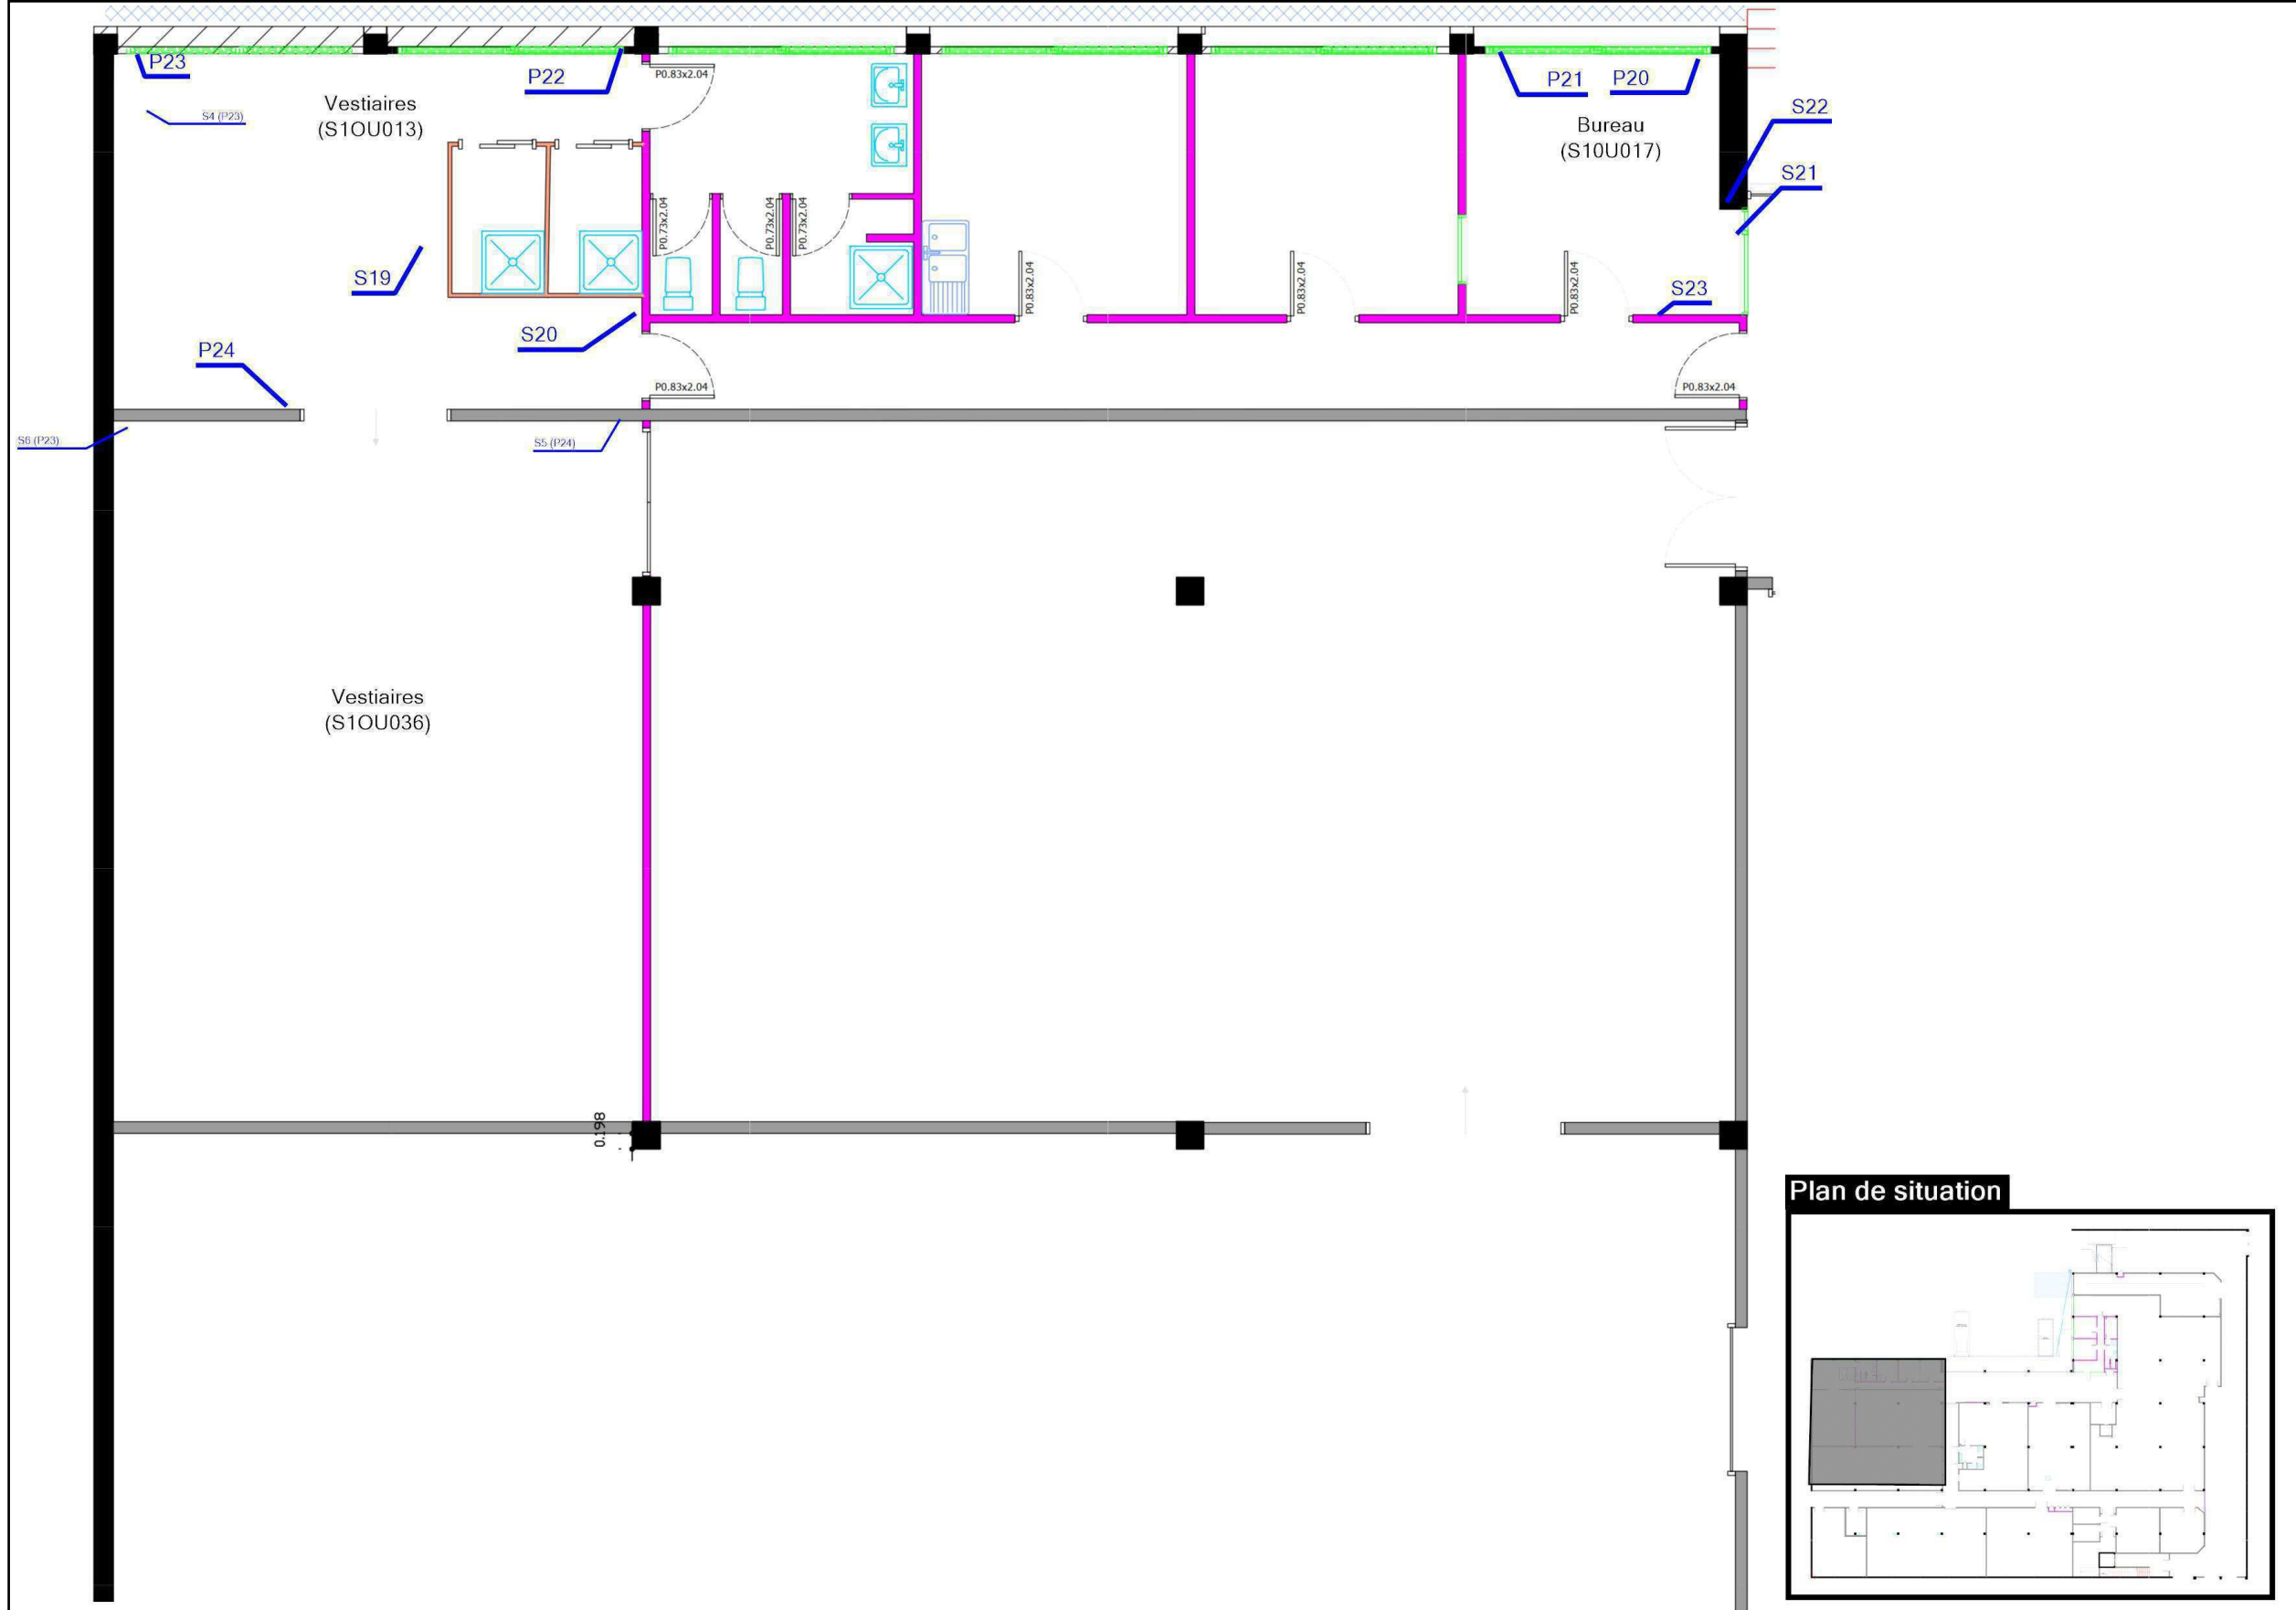

## Légende

Localisation dun prélèvement négatif
--------------------------------------

Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien
-----------------

Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX

Désignation
-------------

Services généraux
-------------------


Date intervention
-------------------

	06/08/2020
--	------------


Techniciens intervenant
-------------------------

FLORES Yohan
--------------



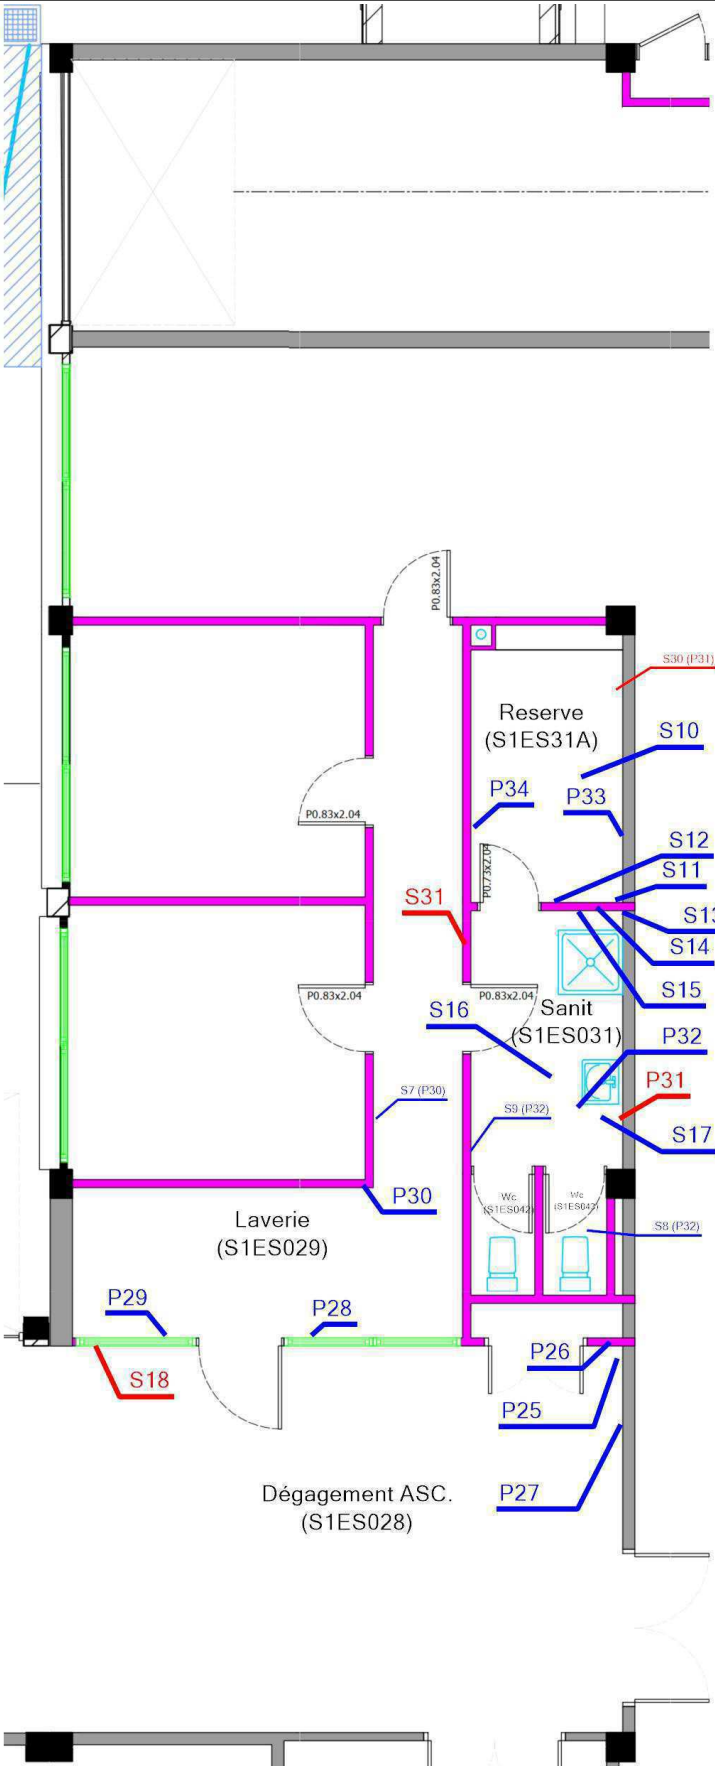


Plan de situation

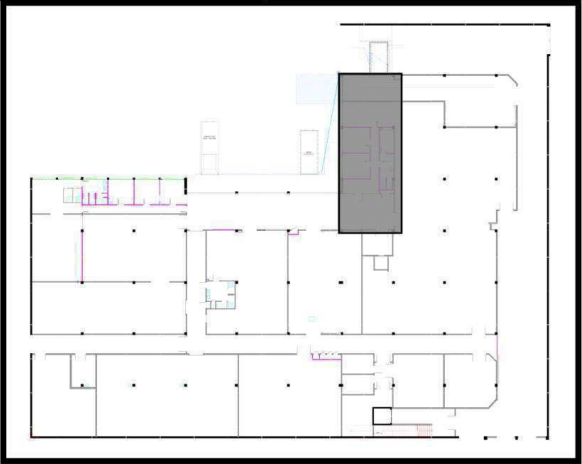


Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

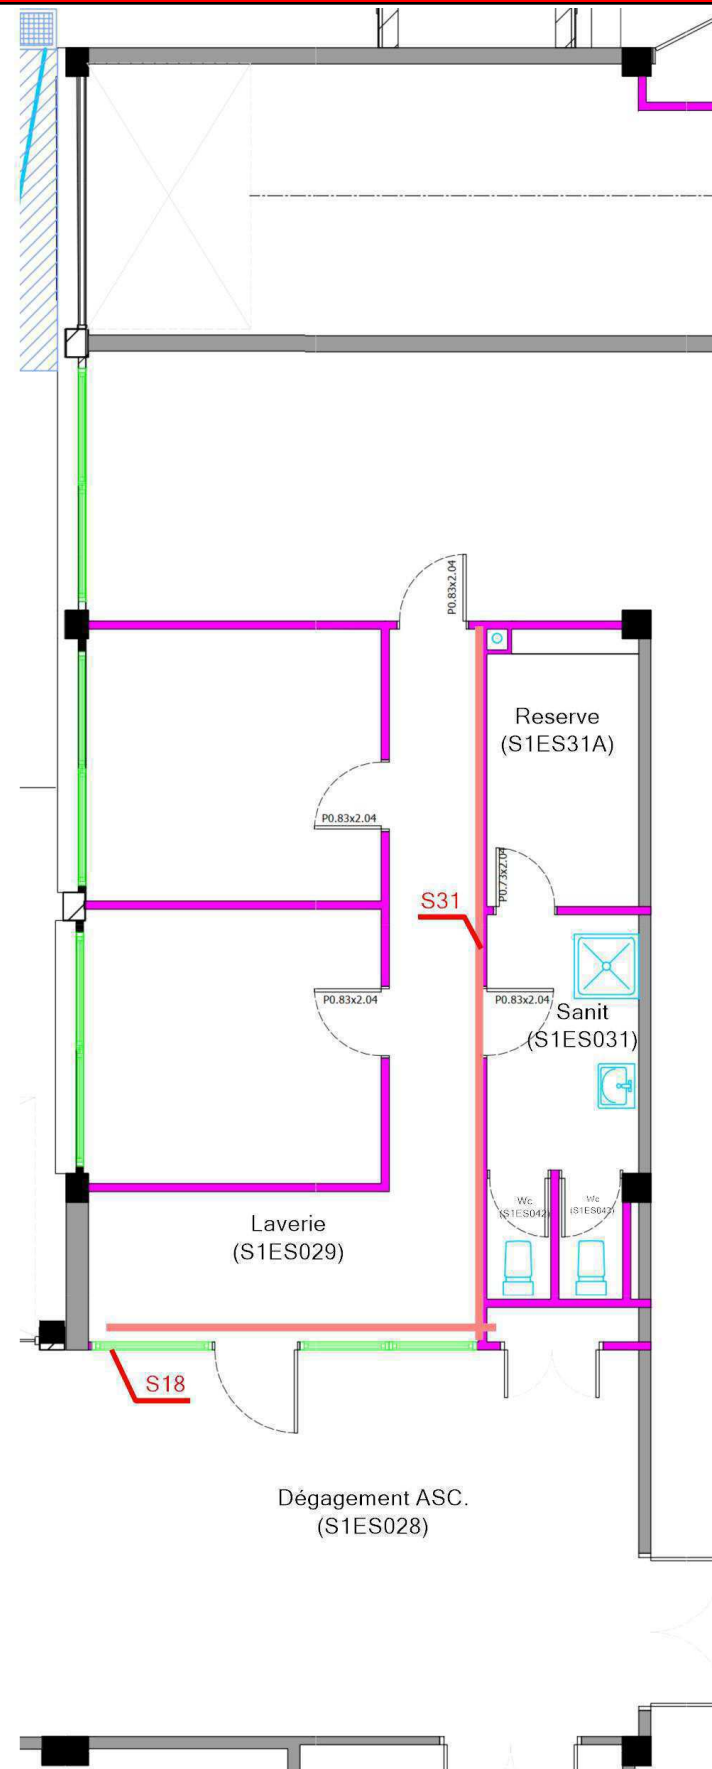

[illegible]



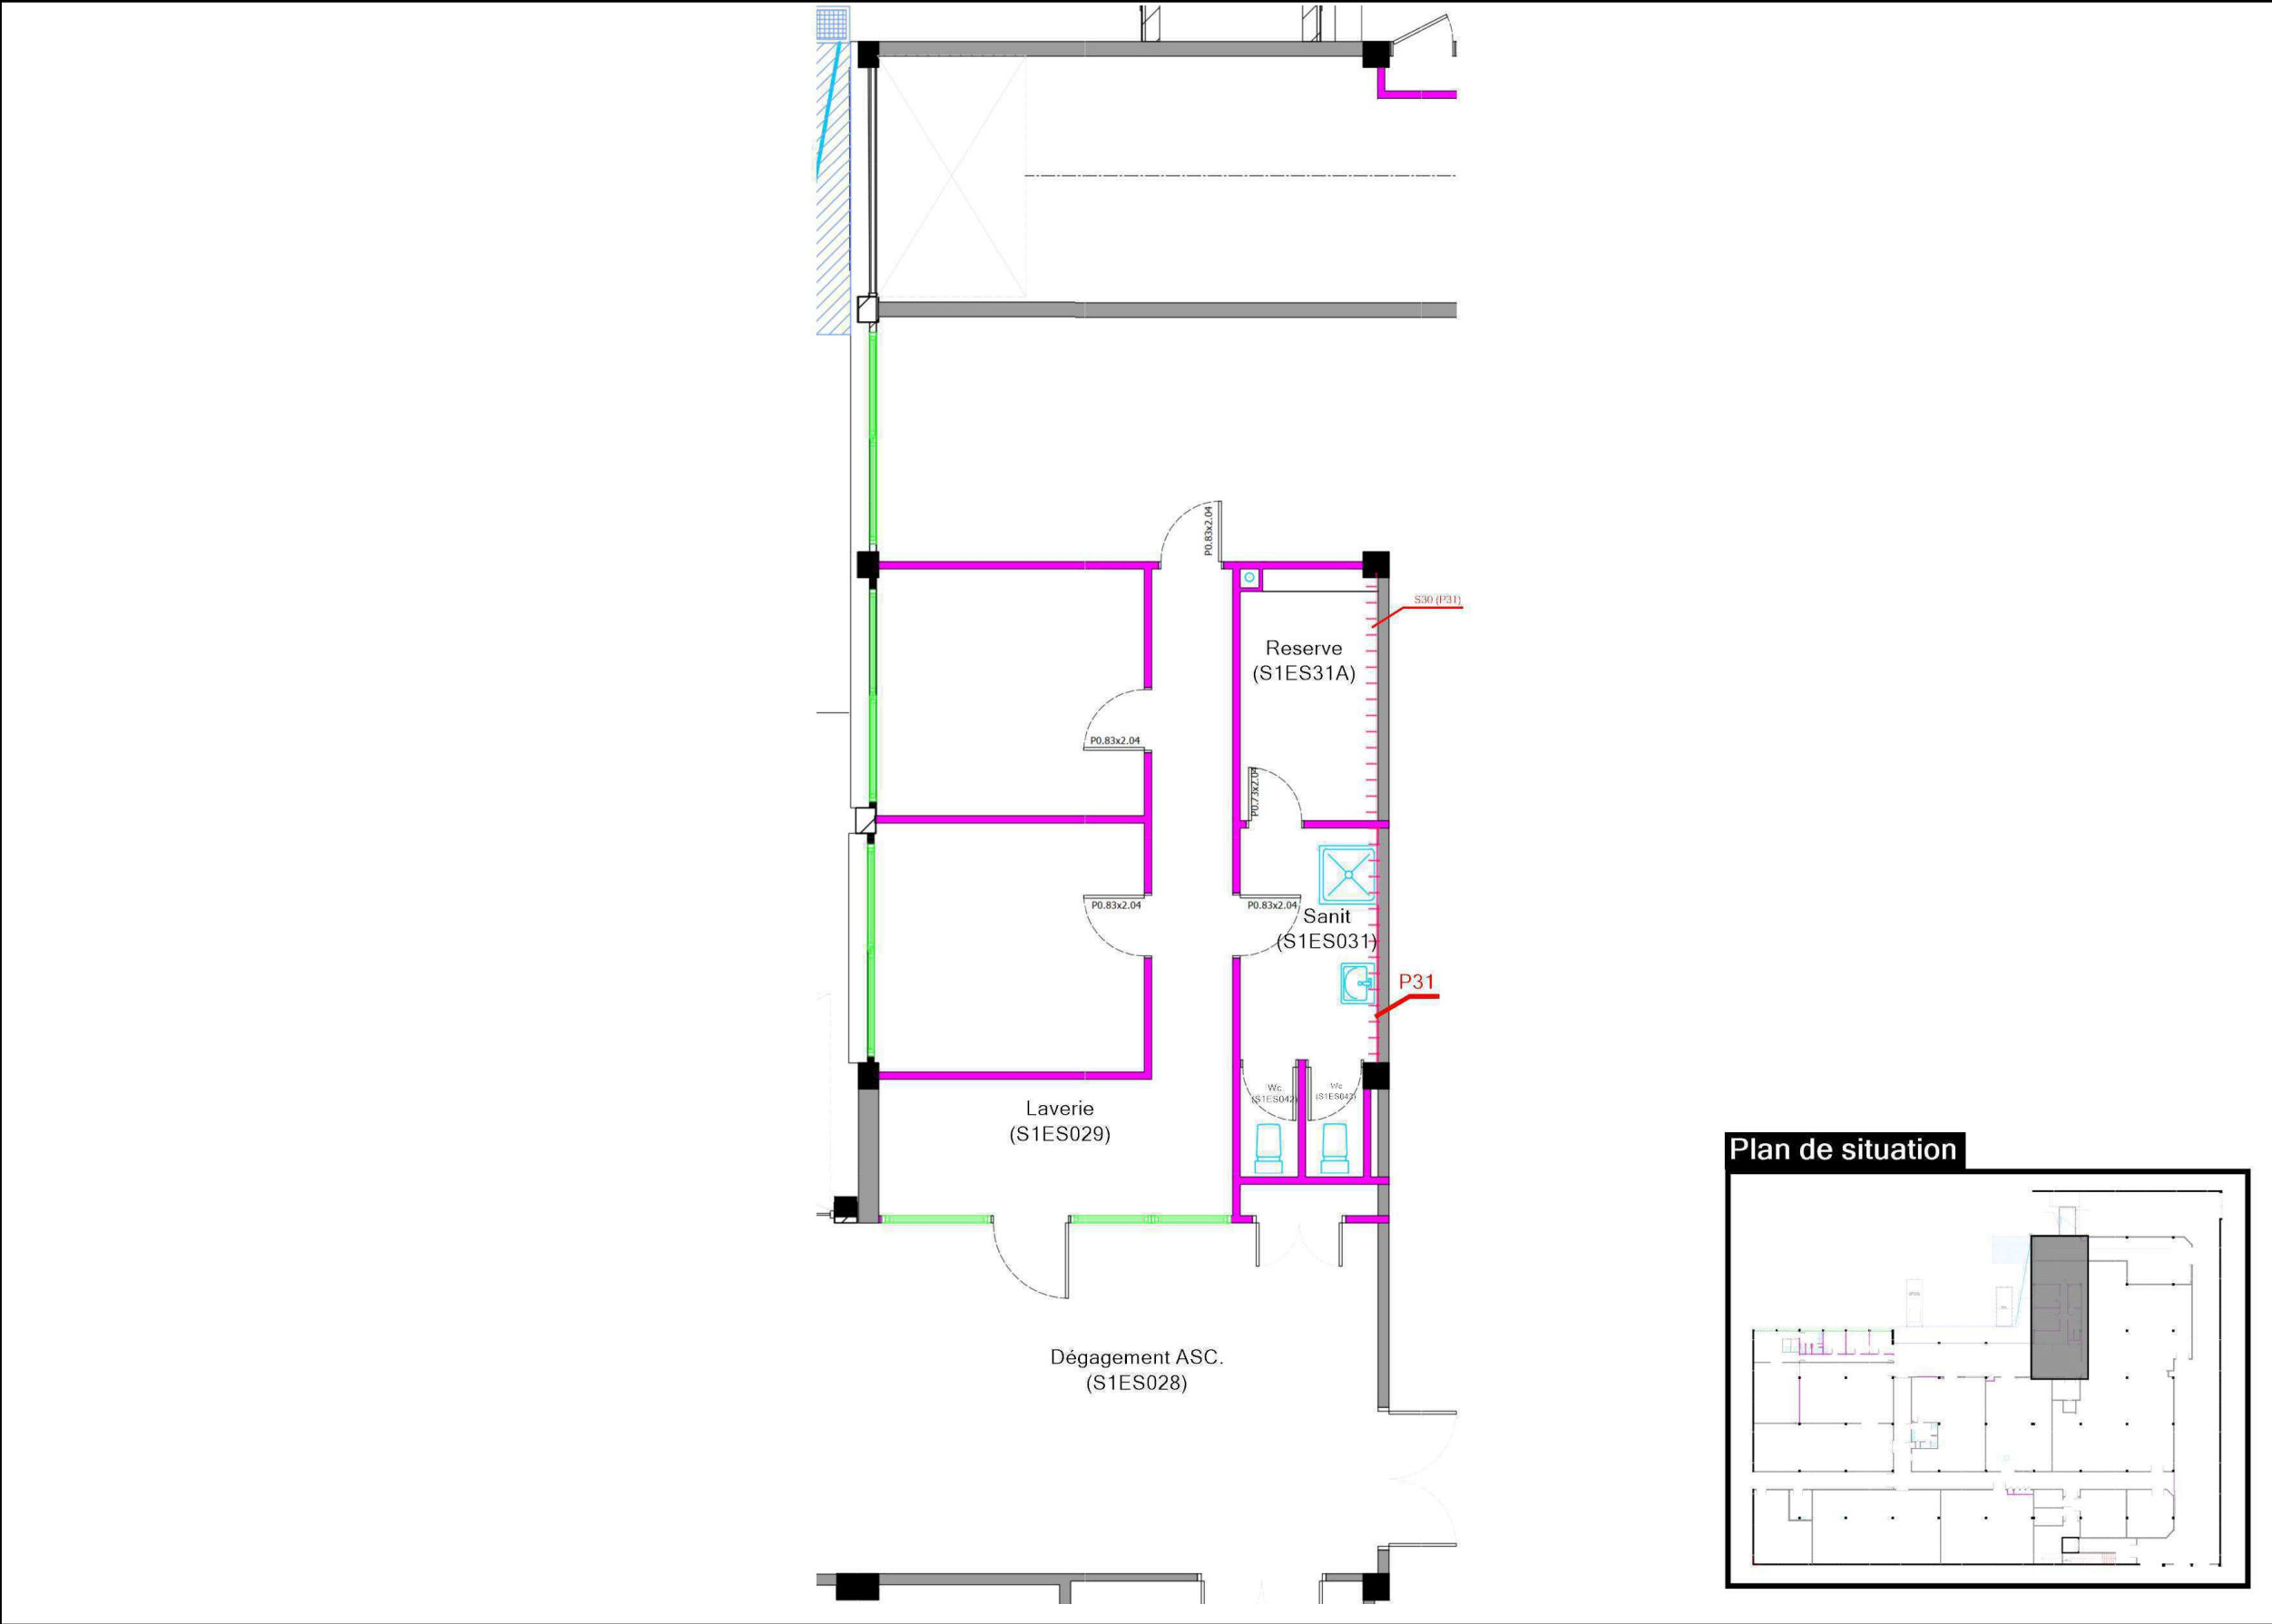

Légende	
	P31 : Enduits ciment (poutre)

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX	Services généraux	06/08/2020	FLORES Yohan



## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002WC003137-3 n°11 - 2 (P11)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vol 2 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°11 - 2 (P11)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vol 2 (Extérieur)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°12 - 1 (P12)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Circulation	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°13 - 1 (P13)	(S10UC01) Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°14 - 1 (P14)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°15 - 1 (P15)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°16 - 1 (P16)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	Prélèvement positif
002WC003137-3 n°17 - 1 (P17)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	Prélèvement positif
002WC003137-3 n°18 - 1 (P18)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	Prélèvement positif
002WC003137-3 n°19 - 1 (P19)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°20 - 1 (P20)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Bureau (S10U017)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°21 - 1 (P21)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Bureau (S10U017)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°22 - 1 (P22)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vestiaires (S10U013)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°23 - 1 (P23)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vestiaires (S10U013)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°24 - 1 (P24)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vestiaires (S10U013)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°25 - 1 (P25)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)	Prélèvement négatif
002WC003137-3 n°26 - 1 (P26)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)	Prélèvement négatif



002WC003137-3 n°27 - 1 (P27)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)	Prélevement négatif
002WC003137-3 n°28 - 1 (P28)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Laverie (S1ES029)	Prélevement négatif
002WC003137-3 n°29 - 1 (P29)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Laverie (S1ES029)	Prélevement négatif
002WC003137-3 n°30 - 1 (P30)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Laverie (S1ES029)	Prélevement négatif
002WC003137-3 n°31 - 1 (P31)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Sanit (S1ES031)	Prélevement positif
002WC003137-3 n°32 - 1 (P32)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Sanit (S1ES031)	Prélevement négatif
002WC003137-3 n°33 - 1 (P33)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Reserve (S1ES31A)	Prélevement négatif
002WC003137-3 n°34 - 1 (P34)	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Reserve (S1ES31A)	Prélevement négatif





002WC003137-3 n°11 - 2 (P11) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Vol 2 (Extérieur)

002WC003137-3 n°11 - 2 (P11) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Vol 2 (Extérieur)



002WC003137-3 n°12 - 1 (P12) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Circulation (S1OUC01)


002WC003137-3 n°13 - 1 (P13) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S1OU009)




002WC003137-3 n°14 - 1 (P14) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Local psm 2 (S1OU009)

002WC003137-3 n°15 - 1 (P15) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S1OU009)



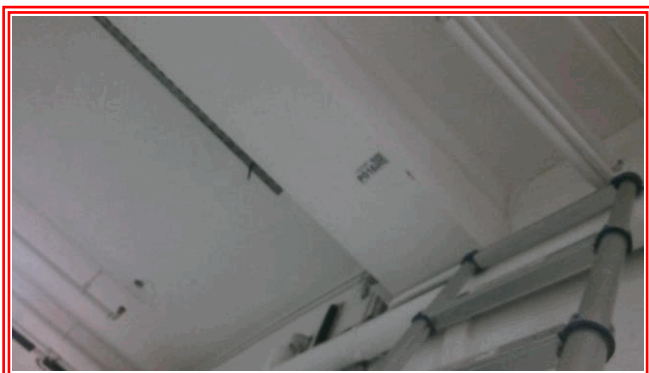

002WC003137-3 n°16 - 1 (P16) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Local psm 2 (S1OU009)

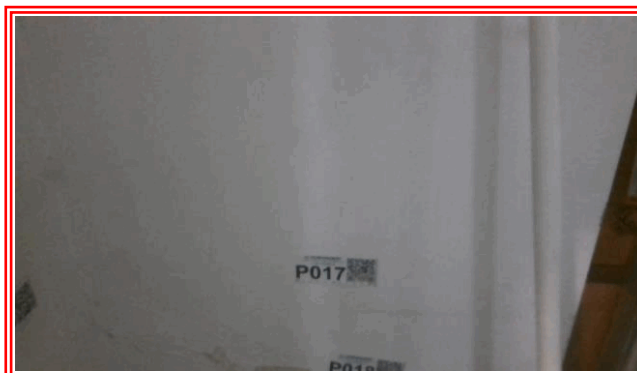

002WC003137-3 n°17 - 1 (P17) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S1OU009)



002WC003137-3 n°18 - 1 (P18) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Local psm 2 (S1OU009)



002WC003137-3 n°19 - 1 (P19) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S1OU009)



002WC003137-3 n°20 - 1 (P20) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Bureau (S10U017)



002WC003137-3 n°21 - 1 (P21) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Bureau (S10U017)






002WC003137-3 n°22 - 1 (P22) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Vestiaires (S1OU013)



002WC003137-3 n°23 - 1 (P23) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Vestiaires (S1OU013)

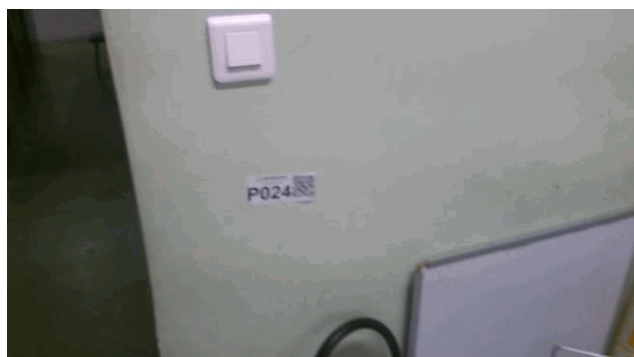

002WC003137-3 n°24 - 1 (P24) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Vestiaires (S1OU013)



002WC003137-3 n°25 - 1 (P25) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)



002WC003137-3 n°26 - 1 (P26) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)




002WC003137-3 n°27 - 1 (P27) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)





002WC003137-3 n°28 - 1 (P28) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Laverie (S1ES029)

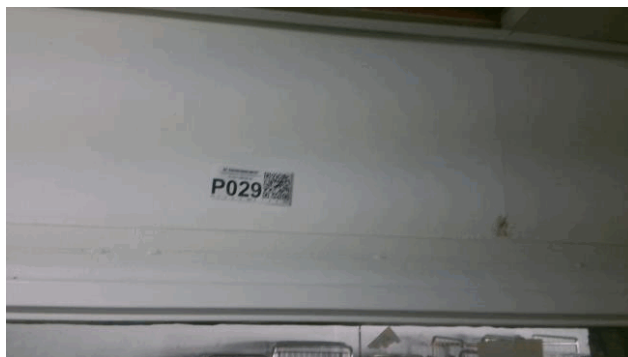

002WC003137-3 n°29 - 1 (P29) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Laverie (S1ES029)



002WC003137-3 n°30 - 1 (P30) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Laverie (S1ES029)



002WC003137-3 n°31 - 1 (P31) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Sanit (S1ES031)




002WC003137-3 n°32 - 1 (P32) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Sanit (S1ES031)



002WC003137-3 n°33 - 1 (P33) - Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX - Reserve (S1ES31A)



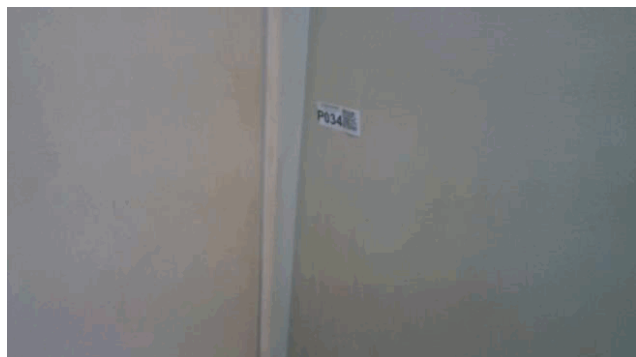

002WC003137-3 n°34 - 1 (P34) - Hopital Pellegrin 33300  
BORDEAUX - Reserve (S1ES31A)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P11	Façades	Murs	Ciment Dur Gris Peinture Effritable Bleu - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vol 2 (Extérieur)	
P12 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau Souple Gris - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Circulation  (S10UC01)	
P12 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Laine Souple Fibreux Bleu - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Circulation  (S10UC01)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Vert Ciment Dur Gris - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Local psm 2 (S10U009)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Beige Enduit Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Bureau (S10U017)	



P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Peinture Effritable Multicolore Fibres Souple Fibreux Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Bureau (S10U017)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Vert Beige Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vestiaires (S10U013)
P23	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige Laine Souple Fibreux Jaune Peinture Effritable Multicolore - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vestiaires (S10U013)
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Vert Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Vestiaires (S10U013)
P25	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Bitumineux Noir Marron - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Ciment Dur Gris - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Dégagement ASC. (S1ES028)
P28	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Vert Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Laverie (S1ES029)
P29	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Peinture Effritable Rose Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Laverie (S1ES029)
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Vert Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Laverie (S1ES029)
P31	Plafond et faux-plafonds	Poutres et charpentes	Peinture Effritable Beige Enduit Effritable Beige Ciment Dur Gris - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Sanit (S1ES031)



P32	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Sanit (S1ES031)
P33	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Vert Plâtre Effritable Blanc Beige - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Reserve (S1ES31A)
P34	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Vert Plâtre Effritable Blanc Beige - -	Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX - Reserve (S1ES31A)



**AC ENVIRONNEMENT**

**Yohan FLORES**

64 Rue Clément Ader

42153 RIORGES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-KC-048135-01

Version du : 30/06/2020 3:39

Page1/2

Dossier N° : 20K015707

Date de réception : 29/06/2020

Date d'analyse : 29/06/2020

Référence dossier Client: AGENCE : BORDEAUX

DOSSIER : CHU DE BORDEAUX

SITE DE PRELEVEMENT : HOPITAL PELLEGRIN - 33300 BORDEAUX

DESIGNATION : SERVICES GENERAUX

N° éch.	Référence client	N° de couche / Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	002WC003137 n °1 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Peinture intumescente Volume 1 Analyse par phase	001-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	<b>MET</b> * / UGT2	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	002WC003137 n °2 Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre Volume 1 Analyse par phase	002-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	<b>MET</b> * / UGT2	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). Le nombre de grille réalisée par préparation est de 1 du fait que la méthode de dépôt sur grille a démontré une représentativité et une fiabilité équivalente à un dépôt de deux grilles, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 2019.

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

PAGE 52 / 62

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-20-KC-048135-01

Version du : 30/06/2020 3:39

Page2/2

Dossier N° : 20K015707

Date de réception : 29/06/2020

Date d'analyse : 29/06/2020

Référence dossier Client: AGENCE : BORDEAUX

DOSSIER : CHU DE BORDEAUX

SITE DE PRELEVEMENT : HOPITAL PELLEGRIN - 33300 BORDEAUX

DESIGNATION : SERVICES GENERAUX



Sylvain Larcan  
Aide de Laboratoire

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATIONN°

1- 5840

Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



**AC ENVIRONNEMENT**  
**Monsieur Tom LUJERO**  
 64 Rue Clément Ader  
 42153 RIORGES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-KC-050400-01	Version du : 04/07/2020 14:09	Page 1/3
Dossier N° : 20K016384	Date de réception : 03/07/2020	Date d'analyse : 04/07/2020
Référence dossier Client: Ref : 002WC003137-1		
Affaire : Groupe Hospitalier Pellegrin		
Agence : Gironde		
Site : Hopital Pellegrin - 33300 Bordeaux - Services généraux - Sous sol		

N° éch.	Référence client	N° de couche / Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	002WC003137-1 n°3 - Plafond et faux plafonds - Enduits platre - Volume 1	001-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) + (gris) en traces	<b>MET *</b> / ED4B	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	002WC003137-1 n°4 - Plafond et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduits platre - Volume 1	002-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (cémenteux)(i)	<b>MOLP *</b> / RJL4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
003	002WC003137-1 n°5 - Plafond et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduits platre - Volume 1	003-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) en traces(i)	<b>MOLP *</b> / RJL4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	002WC003137-1 n°6 - Plafond et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduits platre - Volume 1	004-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (gris) (cémenteux)(i)	<b>MOLP *</b> / RJL4	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
005	002WC003137-1 n°7 - Plafond et faux plafonds - Enduits platre - Volume 1	005-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) + (blanc) (plâtreux)	<b>MET *</b> / ED4B	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	002WC003137-1 n°8 - Plafond et faux plafonds - Enduits platre - Volume 1	006-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige)	<b>MET *</b> / ED4B	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

PAGE 54 / 62

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-20-KC-050400-01	Version du : 04/07/2020 14:09	Page2/3
Dossier N° : 20K016384	Date de réception : 03/07/2020	Date d'analyse : 04/07/2020
Référence dossier Client:Ref : 002WC003137-1		
Affaire : Groupe Hospitalier Pellegrin		
Agence : Gironde		
Site : Hopital Pellegrin - 33300 Bordeaux - Services généraux - Sous sol		

N° éch.	Référence client	N° de couche / Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	002WC003137-1 n°9 - Plafond et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduits platre - Volume 1	007-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) + (gris) (cémenteux)	<b>MET</b> * / ED4B	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	002WC003137-1 n°10 - Plafond et faux plafonds - Poutres et charpentes - Enduits platre - Volume 1	008-01 / Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (beige) + (gris) (cémenteux)	<b>MET</b> * / ED4B	1 / 1	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

### Observation(s) couche(s)

- (i) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau enduit blanc ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, il n'est donc pas possible de conclure de manière définitive à la présence ou à l'absence d'amiante dans ces autres matériaux.

### **Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18). Le nombre de grille réalisée par préparation est de 1 du fait que la méthode de dépôt sur grille a démontré une représentativité et une fiabilité équivalente à un dépôt de deux grilles, conformément à l'article 10 de l'arrêté du 1er octobre 2019.

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

PAGE 55 / 62

ACCREDITATIONN°

1- 5840

Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



---

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

---

N° de rapport d'analyse : AR-20-KC-050400-01

Version du : 04/07/2020 14:09

Page3/3

Dossier N° : 20K016384

Date de réception : 03/07/2020

Date d'analyse : 04/07/2020

Référence dossier Client:Ref : 002WC003137-1

Affaire : Groupe Hospitalier Pellegrin

Agence : Gironde

Site : Hopital Pellegrin - 33300 Bordeaux - Services généraux - Sous sol

Océane Melle  
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 GRADIGNAN CEDEX, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATIONN°

1- 5840

Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## CHANTIER

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

**Référence** C012020451657  
**Adresse** Commande : 002WC003137-3  
Affaire : 03PSGES1  
Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX

**AC Environnement**  
**64, rue Clément Ader**  
**42153 RIORGES**

Gentilly, le 13/08/2020

### RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C012020451657 (24 prélèvements) RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665616

Date de réception	10/08/2020	Date de préparation	11/08/2020	Date d'analyse	13/08/2020
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation Nb Prép. Type analyse Résultat
002WC003137-3.011	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : 1 MET* Non détecté ●
Façades / Murs / Enduit ciment	2	Peinture	Effritable	Bleu	Acétone, Acide chlorhydrique
Vol 2 (Extérieur)					
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.				

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665617

Date de réception	10/08/2020	Date de préparation	11/08/2020	Date d'analyse	13/08/2020
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation Nb Prép. Type analyse Résultat
002WC003137-3.012	1	Matériau	Souple	Gris	Attaque chimique : 1 MET* Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements					Acétone
/ Conduit eau / Calorifugeage	2	Laine	Souple Fibreux	Bleu	Attaque chimique : 1 MET* Non détecté ●
Circulation (S10UC01)					Acétone
<b>Remarque</b>	RAS				

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665618

Date de réception	10/08/2020	Date de préparation	11/08/2020	Date d'analyse	13/08/2020
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation Nb Prép. Type analyse Résultat
002WC003137-3.013	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : 1 MET* Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre + peinture					
Local psm 2 (S10U009)					
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.				

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665619

Date de réception	10/08/2020	Date de préparation	11/08/2020	Date d'analyse	13/08/2020
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation Nb Prép. Type analyse Résultat
002WC003137-3.014	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : 1 MET* Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre					
Local psm 2 (S10U009)					
<b>Remarque</b>	RAS				

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665620

Date de réception	10/08/2020	Date de préparation	11/08/2020	Date d'analyse	13/08/2020
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation Nb Prép. Type analyse Résultat
002WC003137-3.015	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : 1 MET* Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone, Acide chlorhydrique
Enduits plâtre	3	Ciment	Effritable	Gris	
Local psm 2 (S10U009)					
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.				

#### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665621

Date de réception	10/08/2020	Date de préparation	11/08/2020	Date d'analyse	13/08/2020
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation Nb Prép. Type analyse Résultat
002WC003137-3.016	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : 1 MET* Détecté : Chrysotile ●
Plafond et faux-plafonds / Poutres et	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone, Acide chlorhydrique
charpentes / Enduits ciment	3	Ciment	Effritable	Gris	
Local psm 2 (S10U009)					
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.				



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665622

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	13/08/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003137-3.017	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Gaines et coffre verticaux / Enduits plâtre + peinture									
Local psm 2 (S10U009)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665623

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	13/08/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003137-3.018	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Déecté : Chrysotile	●
Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits plâtre Local psm 2 (S10U009)									
Remarque	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665624

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	13/08/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003137-3.019	1	Peinture	Effrifiable	Vert	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique				
/ Chape maigre (base ciment)									
Local psm 2 (S10U009)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665625

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003137-3.020	1	Peinture	Effrifiable	Gris Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effrifiable	Blanc	Acétone,Acide				
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Ciment	Dur	Gris	chlorhydrique				
Bureau (S10U017)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665626

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003137-3.021	1	Plâtre	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Peinture	Effrifiable	Multicolore	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Fibres	Souple Fibreux	Blanc					
Bureau (S10U017)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665627

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003137-3.022	1	Peinture	Effritable	Vert Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vestiaires (S10U013)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665628

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003137-3.023	1	Enduit	Effrifiable	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	
Conduits, canalisations et équipements	2	Fibres	Souple Fibreux	Beige	Acétone				
/ Conduit eau / Calorifugeage	3	Laine	Souple Fibreux	Jaune					
Vestiaires (S10U013)	4	Peinture	Effrifiable	Multicolore					
	5	Matériau	Souple	Gris					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665629

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003137-3.024	1	Peinture	Effritable	Vert Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vestiaires (S10U013)									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665630

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	12/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_025	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Bitumineux	Noir Marron	Acétone,Chloroforme,			
/ Colles de carrelage					Acide chlorhydrique			
Dégagement ASC. (S1ES028)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665631

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_026	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Dégagement ASC. (S1ES028)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665632

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_027	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment								
Dégagement ASC. (S1ES028)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665633

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_028	1	Peinture	Effritable	Blanc Vert	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Enduits plâtre								
Laverie (S1ES029)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665634

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_029	1	Peinture	Effritable	Multicolore	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Papier	Souple Fibreux	Beige				
Panneaux de cloisons	4	Peinture	Effritable	Rose				
Laverie (S1ES029)	5	Carton	Souple Fibreux	Marron				
	6	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 6 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665635

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_030	1	Peinture	Effritable	Blanc Vert	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Enduits plâtre								
Laverie (S1ES029)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665636

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_031	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Plafond et faux-plafonds / Poutres et charpentes / Enduits ciment	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique			
Sanit (S1ES031)	3	Ciment	Dur	Gris				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665637

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_032	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Enduits plâtre								
Sanit (S1ES031)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							





# RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665638

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_033	1	Peinture	Effritable	Vert	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc Beige	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre								
Reserve (S1ES31A)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

# RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : PM03665639

Date de réception	10/08/2020		Date de préparation	11/08/2020		Date d'analyse	12/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003137-3_034	1	Peinture	Effritable	Vert	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc Beige	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Enduits plâtre								
Reserve (S1ES31A)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

\* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste  
Aline COLAS




Accréditation  
N°1-2366  
Portée  
Disponible sur  
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.  
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.  
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



ALM ENVIRONNEMENT - 44, avenue Raspail - 94250 Gentilly - Fax : 09 81 40 98 73  
SIRET : 530 436 419 00036 - N° de TVA Intracommunautaire : FR19530436419 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

Tél. : 01 58 07 07 20  
info@almenvironnement.com

L.MO.F 07.8 V3  
PAGE 4 / 4



## ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9  
77 Esplanade du Général de Gaulle  
92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
T : +33 (0) 1 44 05 56 00  
F : +33 (0) 1 44 05 56 00



### ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société soussignée :

**VENTURA  
64 RUE CLEMENT ADER  
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie, du contrat n° 76208471-30015, ayant pour objet de garantir cette société contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et résultant de dommages causés aux tiers dans l'exercice de ses activités de :

L'Assuré déclare exercer les activités suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous rayonnages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des érosions bitumineuses : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de minéral ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Camez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation) ;
- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;

HDI Global Specialty SE  
T : +49 511 5604 2009  
F : +49 511 5604 4009  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofstraße Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board: Ulrich Wöhlk/Chairman  
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas  
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE  
T : +49 511 5604 2009  
F : +49 511 5604 4009  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofstraße Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board: Ulrich Wöhlk/Chairman  
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas  
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03

Attestation sur l'honneur



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Confordeus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR par sinistre
<b>Dont</b>	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confisqués	30 000 EUR par sinistre
<b>RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS/ RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE</b>	
Tous Dommages Confordeus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
<b>Dont</b>	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 17/03/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le mardi 24 mars 2020 - OBMM



HDI Global Specialty SE  
T : +49 511 5604 2009  
F : +49 511 5604 4009  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofstraße Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board: Ulrich Wöhlk/Chairman  
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas  
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor



**AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL**  
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES  
☎ 04 77 46 92 44 ☎ 04 81 17 01 15 ✉ [contact@ac-environnement.com](mailto:contact@ac-environnement.com)

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE  
☎ 0 800 400 100  
[www.ac-environnement.com](http://www.ac-environnement.com)

### ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **M. Denis MORA**, gérant de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

Denis MORA



ICERT – Parc d’Affaires, Espace Performance – Bât K  
– 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI4981 V2

## Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI4981    Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur FLORES Yohan**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention\*\*  
Date d'effet : 14/10/2020 - Date d'expiration : 13/10/2027

Amiante sans mention    Amiante Sans Mention\*  
Date d'effet : 14/10/2020 - Date d'expiration : 13/10/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
 Edité à Saint-Grégoire, le 15/10/2020.

[illegible]

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticneur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CEE 00 00 00 00 00 00