

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Groupe Hospitalier Pellegrin 33000 BORDEAUX

Référence client : 03PPHA00

Désignation : Pharmacie

Date de construction : Avant 1997

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : LUJERO Tom

Accompagnateur : ARBONA Esteban (05 33 89 12 90)

Date de repérage : 10/12/2020

Numéro attestation : CPDI5527 V002

Délivré le : 23/07/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN  
12 Rue Dubernat  
33404 TALENCE CEDEX

Donneur d'ordre :  
SERVICE  
12 Rue Dubernat  
33404 TALENCE CEDEX

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 15/12/2020

Assurance : HDI Global SE N°76208471-30015  
(date de validité : du 17/03/2020 au 31/12/2020)

A Riorges, le 15/12/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)

03PPHA00 - Vol 2 (00AX030)

### C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection des locaux.

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Volumes 00AX030 et 00AX031.

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DTA - 03PPHA00\_DTA - CHU de Bordeaux - 22/03/2010

### D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	03PPHA00	Vol 1 (00AX031)	
Revêtement de mur	03PPHA00	Vol 1 (00AX031) - Vol 2 (00AX030)	
Revêtement de sol	03PPHA00	Vol 1 (00AX031) - Vol 2 (00AX030)	
Parois verticales intérieures et enduits	03PPHA00	Vol 2 (00AX030)	
Plafond et faux-plafonds	03PPHA00	Vol 2 (00AX030)	

### D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

### D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

### D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport. Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigation mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

### E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

Rapport provisoire

## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante: après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

### F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

Rapport provisoire

## G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Parois verticales intérieures et enduits
- 2 - Plafond et faux-plafonds
- 3 - Revêtement de sol
- 4 - Revêtement de mur
- 5 - Conduits, canalisations et équipements

Rapport provisoire

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PPHA00	Vol 2 (00AX030)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 71 n°5 - 2	P5	Peinture Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
03PPHA00	Vol 2 (00AX030)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002W C0033 71 n°5 - 2	P5	Peinture Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
03PPHA00	Vol 2 (00AX030)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 71 n°6 - 2	P6	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PPHA00	Vol 2 (00AX030)	Plafonds	Enduits ciment	P7	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 71 n°7 - 2	P7	Peinture Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PPHA00	Vol 1 (00AX031)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 71 n°1 - 2	P1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PPHA0 0	Vol 2 (00AX030)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002W C0033 71 n°1 - 2	P1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PPHA0 0	Vol 1 (00AX031)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 71 n°2 - 2	P2	Colle Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
03PPHA0 0	Vol 2 (00AX030)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002W C0033 71 n°2 - 2	P2	Colle Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PPHA0 0	Vol 1 (00AX031)	Conduit eau	Calorifugeage	P3	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 71 n°3 - 2	P3	Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Beige Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PPHA0 0	Vol 1 (00AX031)	Conduit eau	Calorifugeage	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002W C0033 71 n°3 - 2	P3	Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Beige Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
03PPHA0 0	Vol 1 (00AX031)	Conduit eau	Calorifugeage	P4	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 71 n°4 - 2	P4	Mousse Souple Bleu Matériau Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse

Rapport provisoire


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	03PPHA00	03PPHA00 - Plan de repérage - Actions menées
	03PPHA00	03PPHA00 - Zoom 1 - Actions menées


Rapport provisoire

Légende


Zoom 1

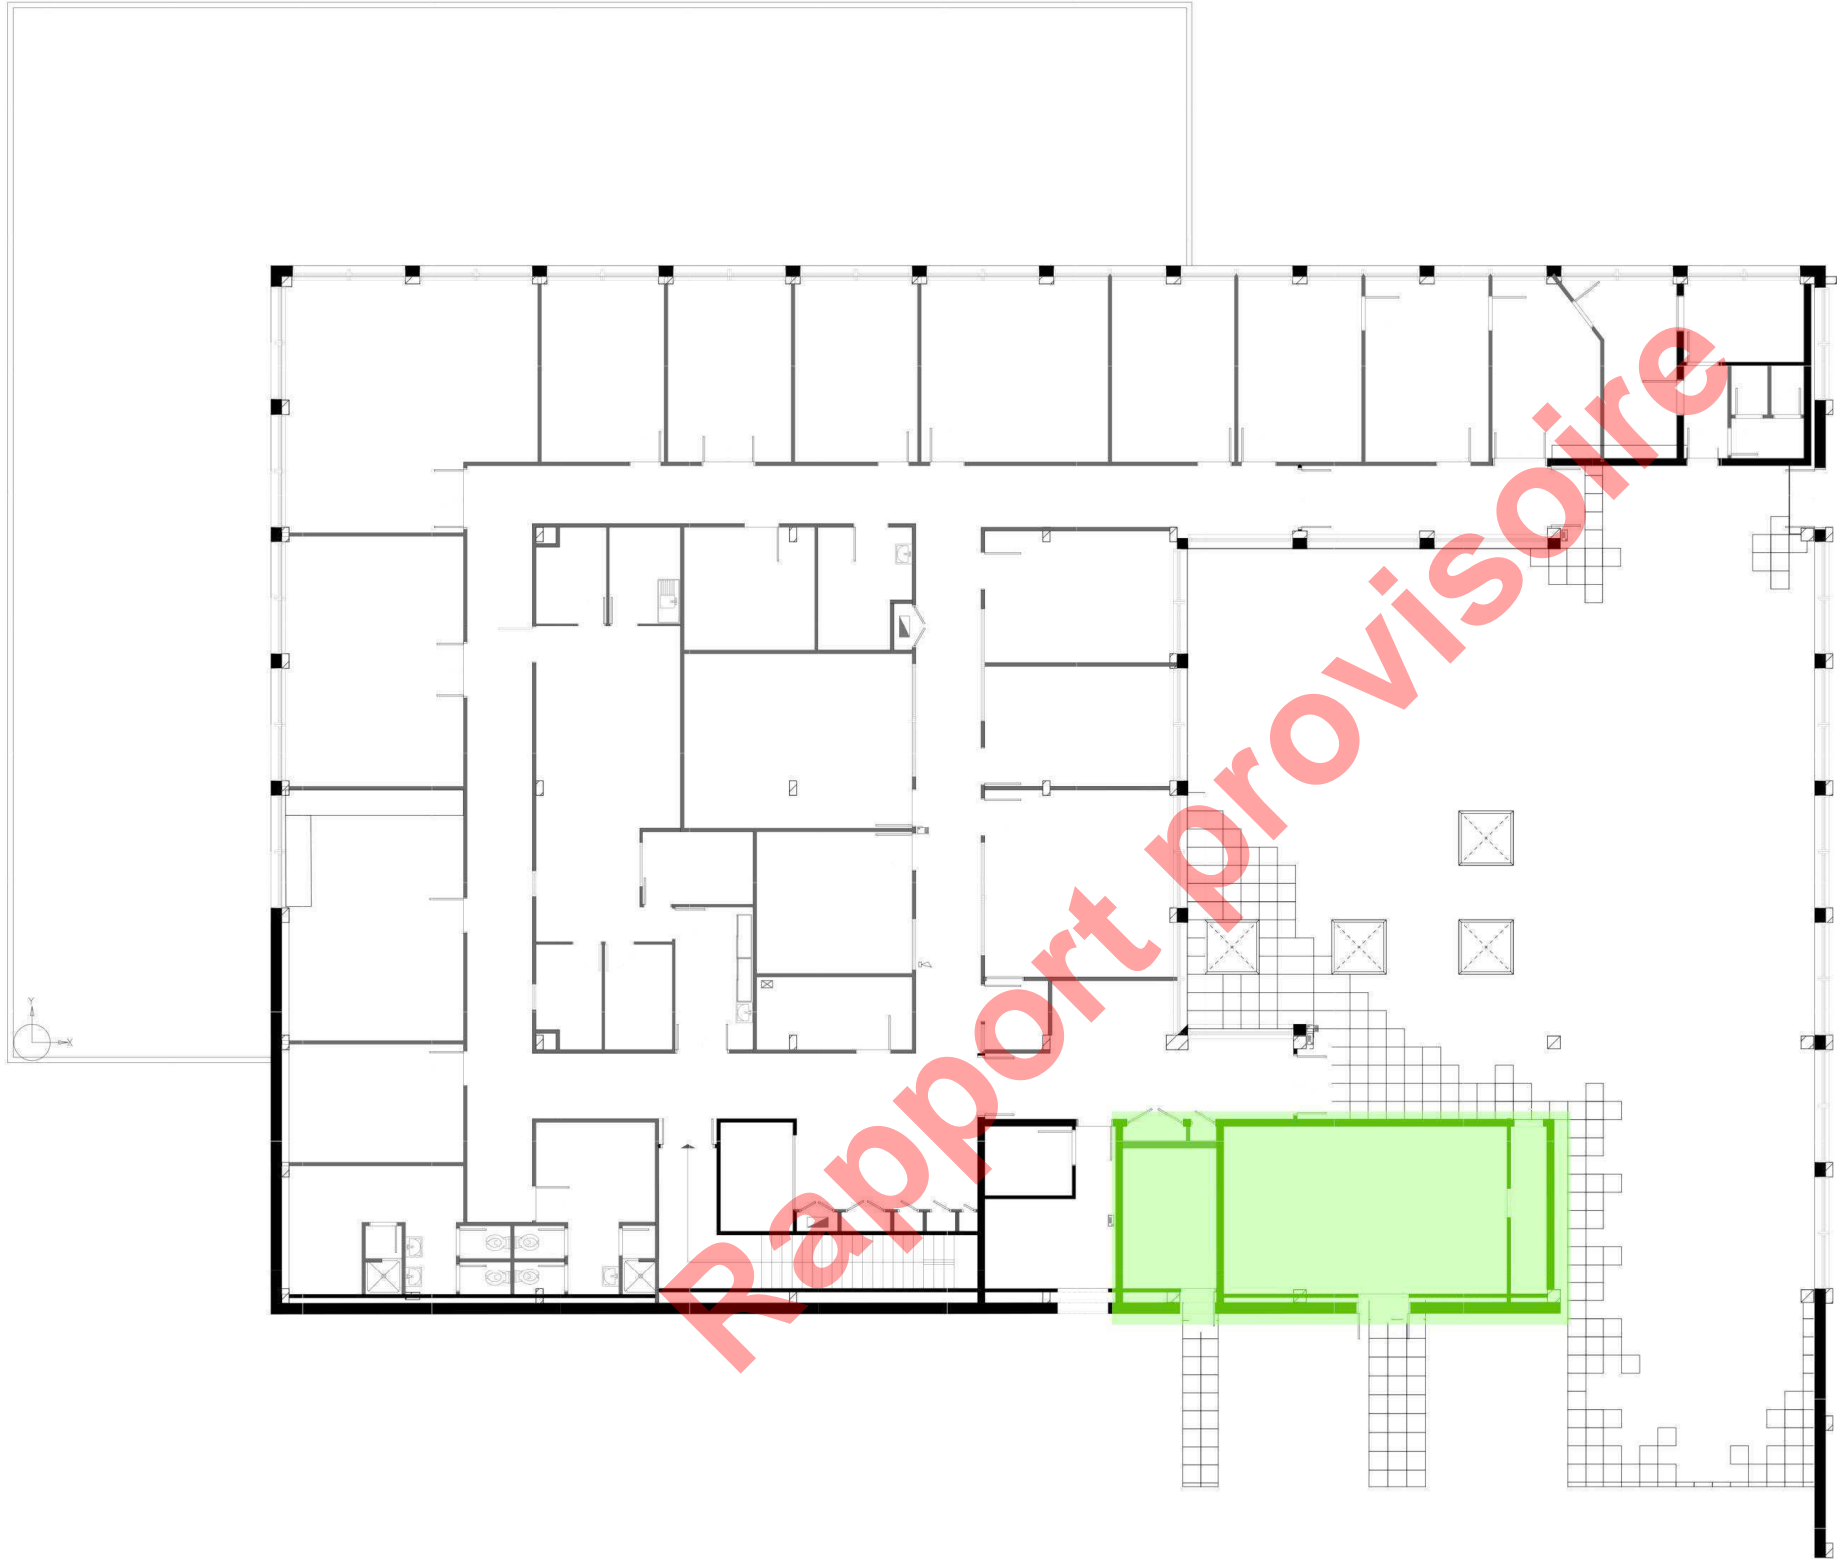


Légende




Localisation dun prélèvement négatif




Localisation dun sondage négatif

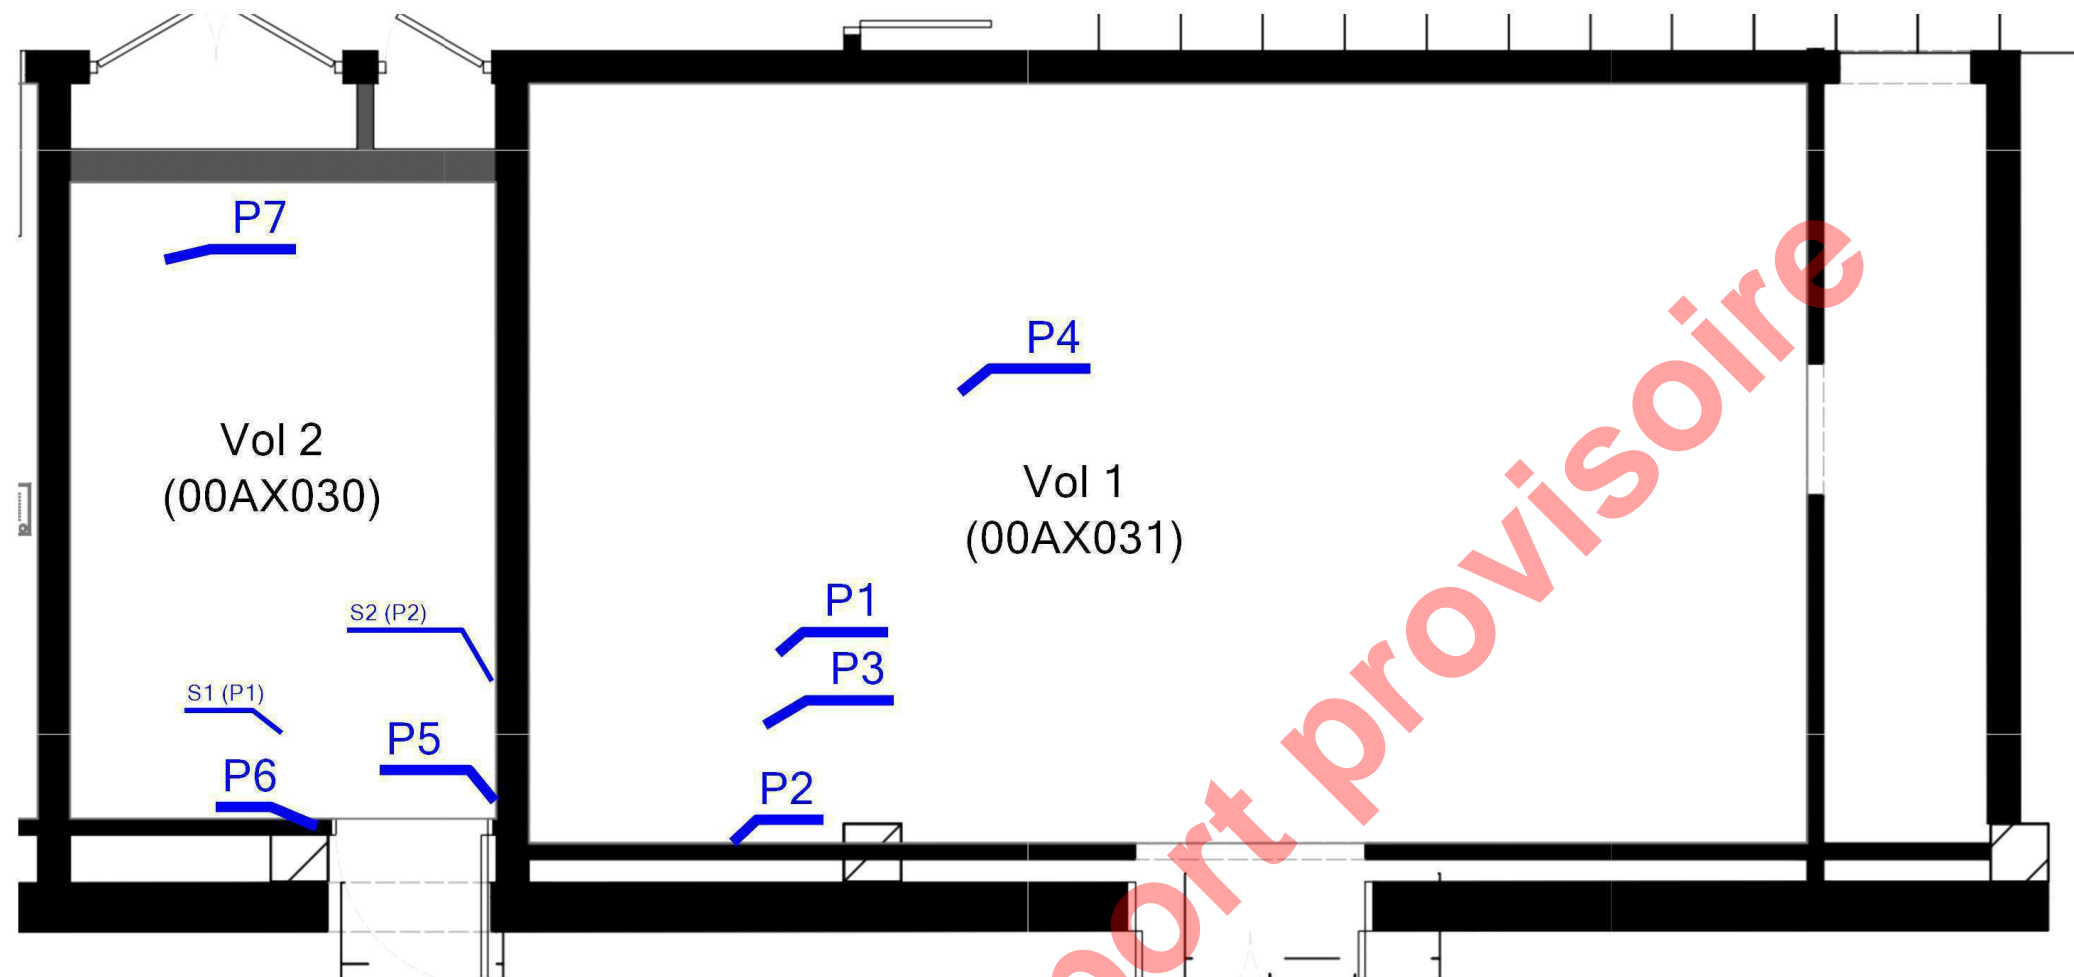

Plan de situation

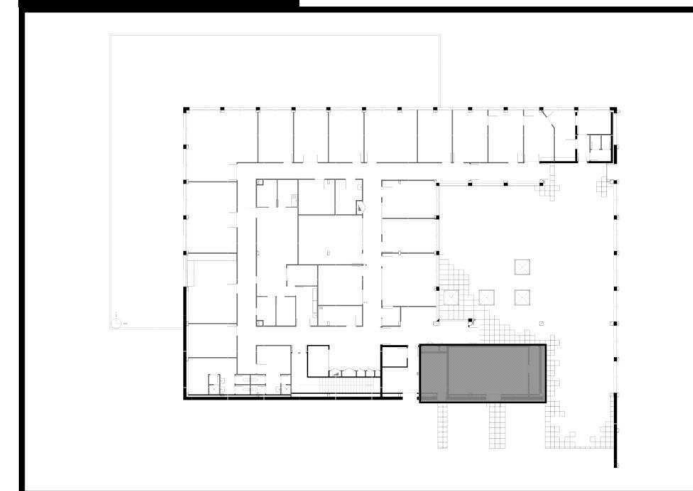

## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002WC003371 n°1 - 2 (P1)	03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)	Prélèvement négatif
002WC003371 n°2 - 2 (P2)	03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)	Prélèvement négatif
002WC003371 n°3 - 2 (P3)	03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)	Prélèvement négatif
002WC003371 n°4 - 2 (P4)	03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)	Prélèvement négatif
002WC003371 n°5 - 2 (P5)	03PPHA00 - Vol 2 (00AX030)	Prélèvement négatif
002WC003371 n°6 - 2 (P6)	03PPHA00 - Vol 2 (00AX030)	Prélèvement négatif
002WC003371 n°7 - 2 (P7)	03PPHA00 - Vol 2 (00AX030)	Prélèvement négatif

Rapport provisoire



002WC003371 n°1 - 2 (P1) - 03PPHA00 - Vol 1  
(00AX031)



002WC003371 n°2 - 2 (P2) - 03PPHA00 - Vol 1  
(00AX031)



002WC003371 n°3 - 2 (P3) - 03PPHA00 - Vol 1  
(00AX031)



002WC003371 n°4 - 2 (P4) - 03PPHA00 - Vol 1  
(00AX031)



002WC003371 n°5 - 2 (P5) - 03PPHA00 - Vol 2  
(00AX030)



002WC003371 n°6 - 2 (P6) - 03PPHA00 - Vol 2  
(00AX030)





002WC003371 n°7 - 2 (P7) - 03PPHA00 - Vol 2  
(00AX030)

Rapport provisoire



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Blanc - -	03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)	
P3	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Beige Laine Fibreux Souple Jaune - -	03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Mousse Souple Bleu Matériau Effritable Beige Fibres Souple Fibreux Beige - -	03PPHA00 - Vol 1 (00AX031)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Ciment Effritable Gris - -	03PPHA00 - Vol 2 (00AX030)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige Ciment Dur Gris - -	03PPHA00 - Vol 2 (00AX030)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Ciment Effritable Gris - -	03PPHA00 - Vol 2 (00AX030)	

## CHANTIER

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

**Référence** C022020181262  
**Adresse** Commande : 002WC003371  
Affaire : 03PPHA00  
Groupe Hospitalier Pellegrin  
33000 BORDEAUX

**AC Environnement**  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Riorges, le 14/12/2020

## RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C022020181262 (7 prélèvements) RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01198300

Date de réception	14/12/2020	Date de préparation	14/12/2020	Date d'analyse	14/12/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003371_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1 (00AX031)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
<b>Remarque</b>	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01198301

Date de réception	14/12/2020	Date de préparation	14/12/2020	Date d'analyse	14/12/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003371_002 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1 (00AX031)	1	Colle	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
<b>Remarque</b>	RAS							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01198302

Date de réception	14/12/2020	Date de préparation	14/12/2020	Date d'analyse	14/12/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003371_003 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 1 (00AX031)	1 2 3	Enduit Toile Laine	Effritable Souple Fibreux Fibreux Souple	Blanc Beige Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01198303

Date de réception	14/12/2020	Date de préparation	14/12/2020	Date d'analyse	14/12/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003371_004 Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage Vol 1 (00AX031)	1 2 3	Mousse Matériau Fibres	Souple Effritable Souple Fibreux	Bleu Beige Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01198304

Date de réception	14/12/2020	Date de préparation	14/12/2020	Date d'analyse	14/12/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003371_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 2 (00AX030)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01198305

Date de réception	14/12/2020	Date de préparation	14/12/2020	Date d'analyse	14/12/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003371_006 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits ciment Vol 2 (00AX030)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							


**RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01198306**

Date de réception	14/12/2020		Date de préparation	14/12/2020		Date d'analyse	14/12/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002WC003371_007	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone, Acide			
Enduits ciment					chlorhydrique			
Vol 2 (00AX030)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

\* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

**Analyste**

Emilie Fournie Doré

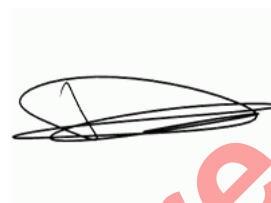

Rapport provisoire



Accréditation  
N°1-6001  
Portée  
Disponible sur  
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.  
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.  
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954  
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

Tél. : 0 800 600 133  
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V4  
PAGE 2 / 2

## ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 01/03

Assurance 02/03

Tour Opus 12 - Défense 9  
77 Esplanade du Général de Gaulle  
92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX  
T: +33 (0) 1 44 05 56 00  
F: +33 (0) 1 44 05 56 00



### ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Opus 12 - La Défense 9 - 77 Esplanade du Général de Gaulle - 92014 PARIS LA DEFENSE CEDEX, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR, dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Régistre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofstraße Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante:

**VENTURA**  
**64 RUE CLEMENT ADER**  
**42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie, du contrat n° 76208471-30015, ayant pour objet de garantir cette société contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et résultant de dommages causés aux tiers dans l'exercice de ses activités de :

L'Assuré déclare exercer les activités suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) ;
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition ;
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante ;
- Recherche d'amiante dans l'air ;
- Caractérisation des émissifs bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante ;
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites ;
- Diagnostic légionelle ;
- Etat parasitaire ;
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) ;
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) ;
- Recherche de plomb avant travaux/démolition ;
- Diagnostic plomb et/ou recherche de plomb après travaux ;
- Diagnostic de performance énergétique ;
- Diagnostic des déchets issus de la démolition/réhabilitation des bâtiments et Diagnostic « ressources » ;
- Carottage de voiries et réseaux routiers ;
- Diagnostic électrique – télétravail ;
- Information sur la présence d'un risque de minéral ;
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Camez") ;
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance) ;
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété ;
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation) ;
- Etat de l'installation intérieure d'électricité ;

HDI Global Specialty SE  
T: +49 511 5804 2009  
F: +49 511 5804 4009  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofstraße Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board: Ulrich Wollk/Chairman  
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas  
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

HDI Global Specialty SE  
T: +49 511 5804 2009  
F: +49 511 5804 4009  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofstraße Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board: Ulrich Wollk/Chairman  
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas  
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Assurance 03/03

Attestation sur l'honneur



Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION	MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Confortus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR par sinistre
<b>Dont</b>	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confisqués	30 000 EUR par sinistre
<b>RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS/RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE</b>	
Tous Dommages Confortus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
<b>Dont</b>	
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 17/03/2020 au 31/12/2020, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation n'implique qu'une présumption de garantie à la charge de l'Assuré.

Fait à Paris, le mardi 24 mars 2020 - OBMM



HDI Global Specialty SE  
T: +49 511 5804 2009  
F: +49 511 5804 4009  
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by  
Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Grauhofstraße Str. 108,  
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstraße 26,  
30655 Hannover, Germany  
Commercial Register Hannover, Germany  
Company Number HRB 211924  
Supervisory Board: Ulrich Wollk/Chairman  
Executive Board: Ralph Reuter/Chairman, Andreas  
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor



**AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL**  
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES  
T: 04 77 46 92 44 - F: 04 81 17 01 15 - contact@ac-environnement.com

0 800 400 100  
www.ac-environnement.com

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - 33001 - 443302620208 - 754 0000000000 - FR 02430000 - APE: 7420Z - Assurée par HDI Global SE - RC: 3300000000 - 3300000000

Denis MORA

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R217-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2020

### ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L 271-4, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L 1334-13 du Code de la santé publique ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L 133-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L 134-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation.

ICERT – Parc d’Affaires, Espace Performance – Bât K  
– 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI5527 V002

[illegible]