

## Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

### A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



#### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : Hopital Pellegrin 33300 BORDEAUX

Référence client : 03PSGE00

Désignation : Services généraux

Date de construction : Avant 1997

#### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : LUJERO Tom

Accompagnateur : ARBONA Esteban (05 33 89 12 90)

Date de repérage : 10/12/2020

Numéro attestation : CPDI5527 V002

Délivré le : 23/07/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT – Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 SAINT GREGOIRE



#### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :  
GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN  
12 Rue Dubernat  
33404 TALENCE CEDEX

Donneur d'ordre :  
SERVICE  
12 Rue Dubernat  
33404 TALENCE CEDEX

#### A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 18/12/2020

Assurance : HDI Global SE HRB 211924

A Riorges, le 18/12/2020

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU  
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

## B - SOMMAIRE

### A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

### B - Sommaire

### C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

### D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

### E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

### F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

### G - Grille de résultats du repérage

### Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

## C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

### C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

03PSGE00 - Circulation (00OUC79)

03PSGE00 - Dégagement SAS (00OUS76)

03PSGE00 - Sous station (00OU074)

### C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412-97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies.

## D - ÉTUDE PRÉALABLE

### D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Repérage sur éléments ciblés sur site.

### D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Volumes 00OU074, 00OUC79 et 00OUS76.

### D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

### D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction suivants :

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	03PSGE00	Circulation (00OUC79) - Dégagement SAS (00OUS76) - Sous station (00OU074)	
Revêtement de sol	03PSGE00	Circulation (00OUC79) - Dégagement SAS (00OUS76) - Sous station (00OU074)	
Conduits, canalisations et équipements	03PSGE00	Sous station (00OU074)	
Plafond et faux-plafonds	03PSGE00	Sous station (00OU074)	
Revêtement de mur	03PSGE00	Sous station (00OU074)	

### D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

### D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

### D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

## E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

### E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport. Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

## E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

## F - CONCLUSIONS

### F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Sous station (00OU074)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P10

### F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

## G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

- 1 - Parois verticales intérieures et enduits**
- 2 - Plafond et faux-plafonds**
- 3 - Revêtement de sol**
- 4 - Revêtement de mur**
- 5 - Conduits, canalisations et équipements**

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PSGE0 0	Circulation (00OUC79)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°3 - 1	P3	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
03PSGE0 0	Dégagement SAS (00OUS76)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°4 - 1	P4	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
03PSGE0 0	Dégagement SAS (00OUS76)	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P5	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°5 - 1	P5	Colle Souple Marron Polystyrène Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
03PSGE0 0	Dégagement SAS (00OUS76)	Cloisons légères ou préfabriquées	Isolant intérieur	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002W C0033 73 n°5 - 1	P5	Colle Souple Marron Polystyrène Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PSGE0 0	Sous station (00OU074)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°8 - 1	P8	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PSGE0 0	Sous station (00OU074)	Plafonds	Enduits plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°10 - 1	P10	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Effritable Beige	Positif	Présen ce sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PSGE0 0	Circulation (00OUC79)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement	Sous linoléum	002W C0033 73 n°1 - 1	P1	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
03PSGE0 0	Dégagement SAS (00OUS76)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°2 - 1	P2 Phase 1	Revêtement Souple Rose	Négatif	Négatif sur analyse
03PSGE0 0	Dégagement SAS (00OUS76)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°2 - 1	P2 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
03PSGE0 0	Sous station (00OU074)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°6 - 1	P6	Colle Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse




## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PSGE0 0	Sous station (00OU074)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°7 - 1	P7	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

## GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Conduits, canalisations et équipements


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
03PSGE0 0	Sous station (00OU074)	Conduit air	Enveloppe de calorifuge	P9	Réalisation d'un prélèvement		002W C0033 73 n°9 - 1	P9	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Bleu Matériau Résineux Marron	Négatif	Négatif sur analyse


## ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	 03PSGE00	03PSGE00 - Plan de repérage - Actions menées
	 03PSGE00	03PSGE00 - Zoom 1 - Actions menées
	 03PSGE00	03PSGE00 - Zoom 1 - MPCA Plafond et faux-plafonds


Légende

Zoom 1

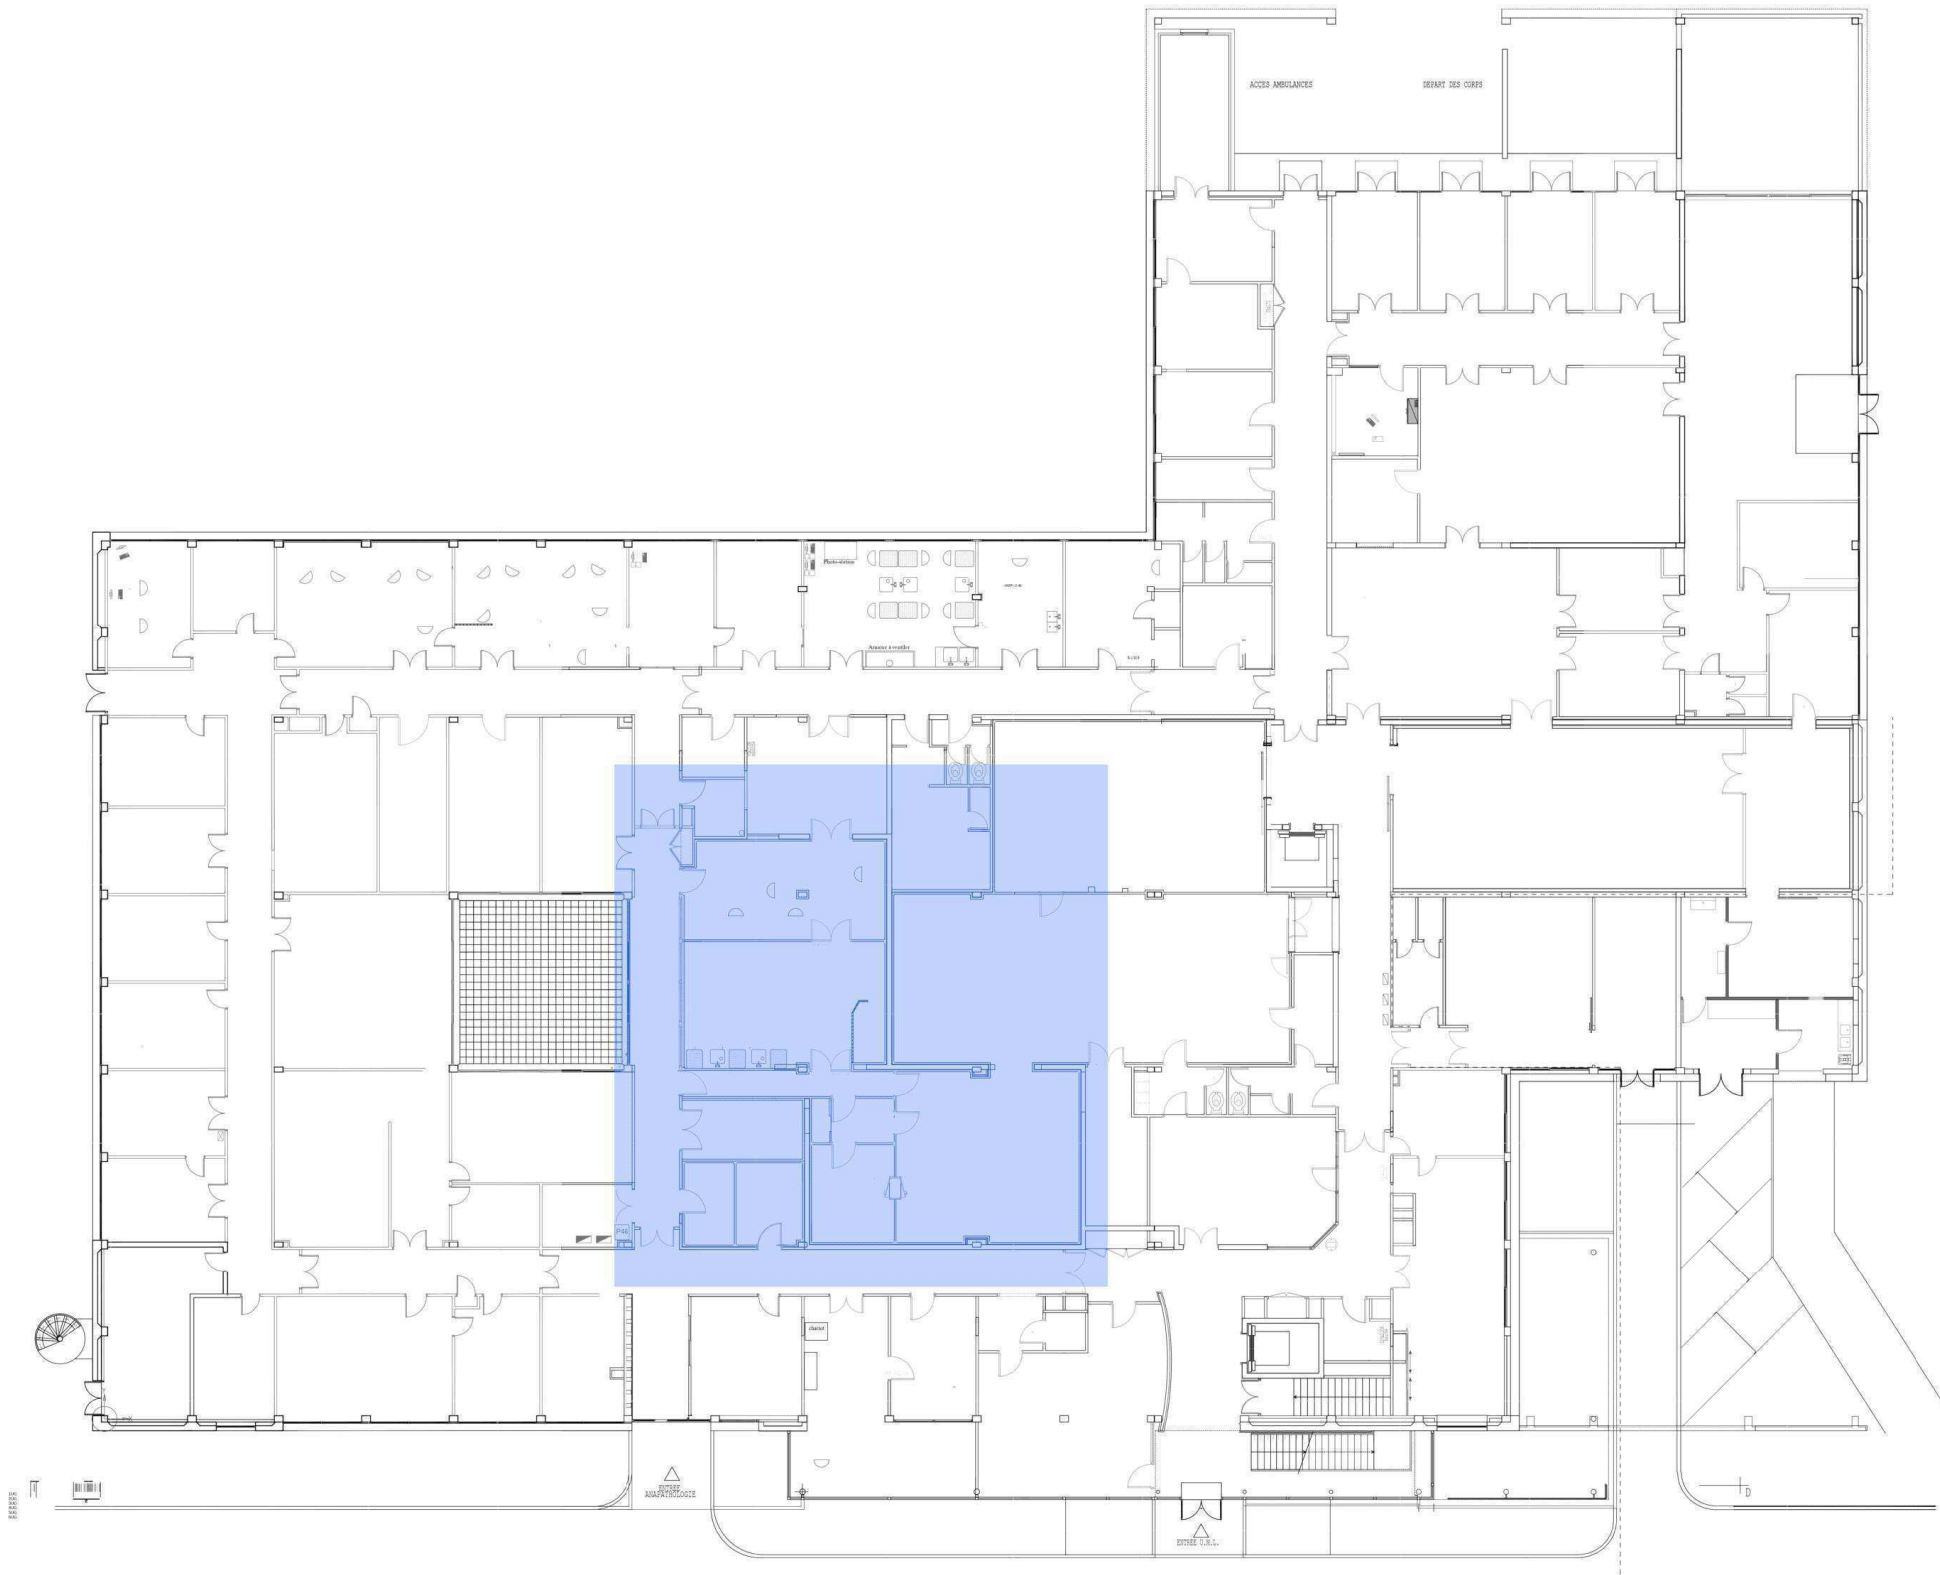

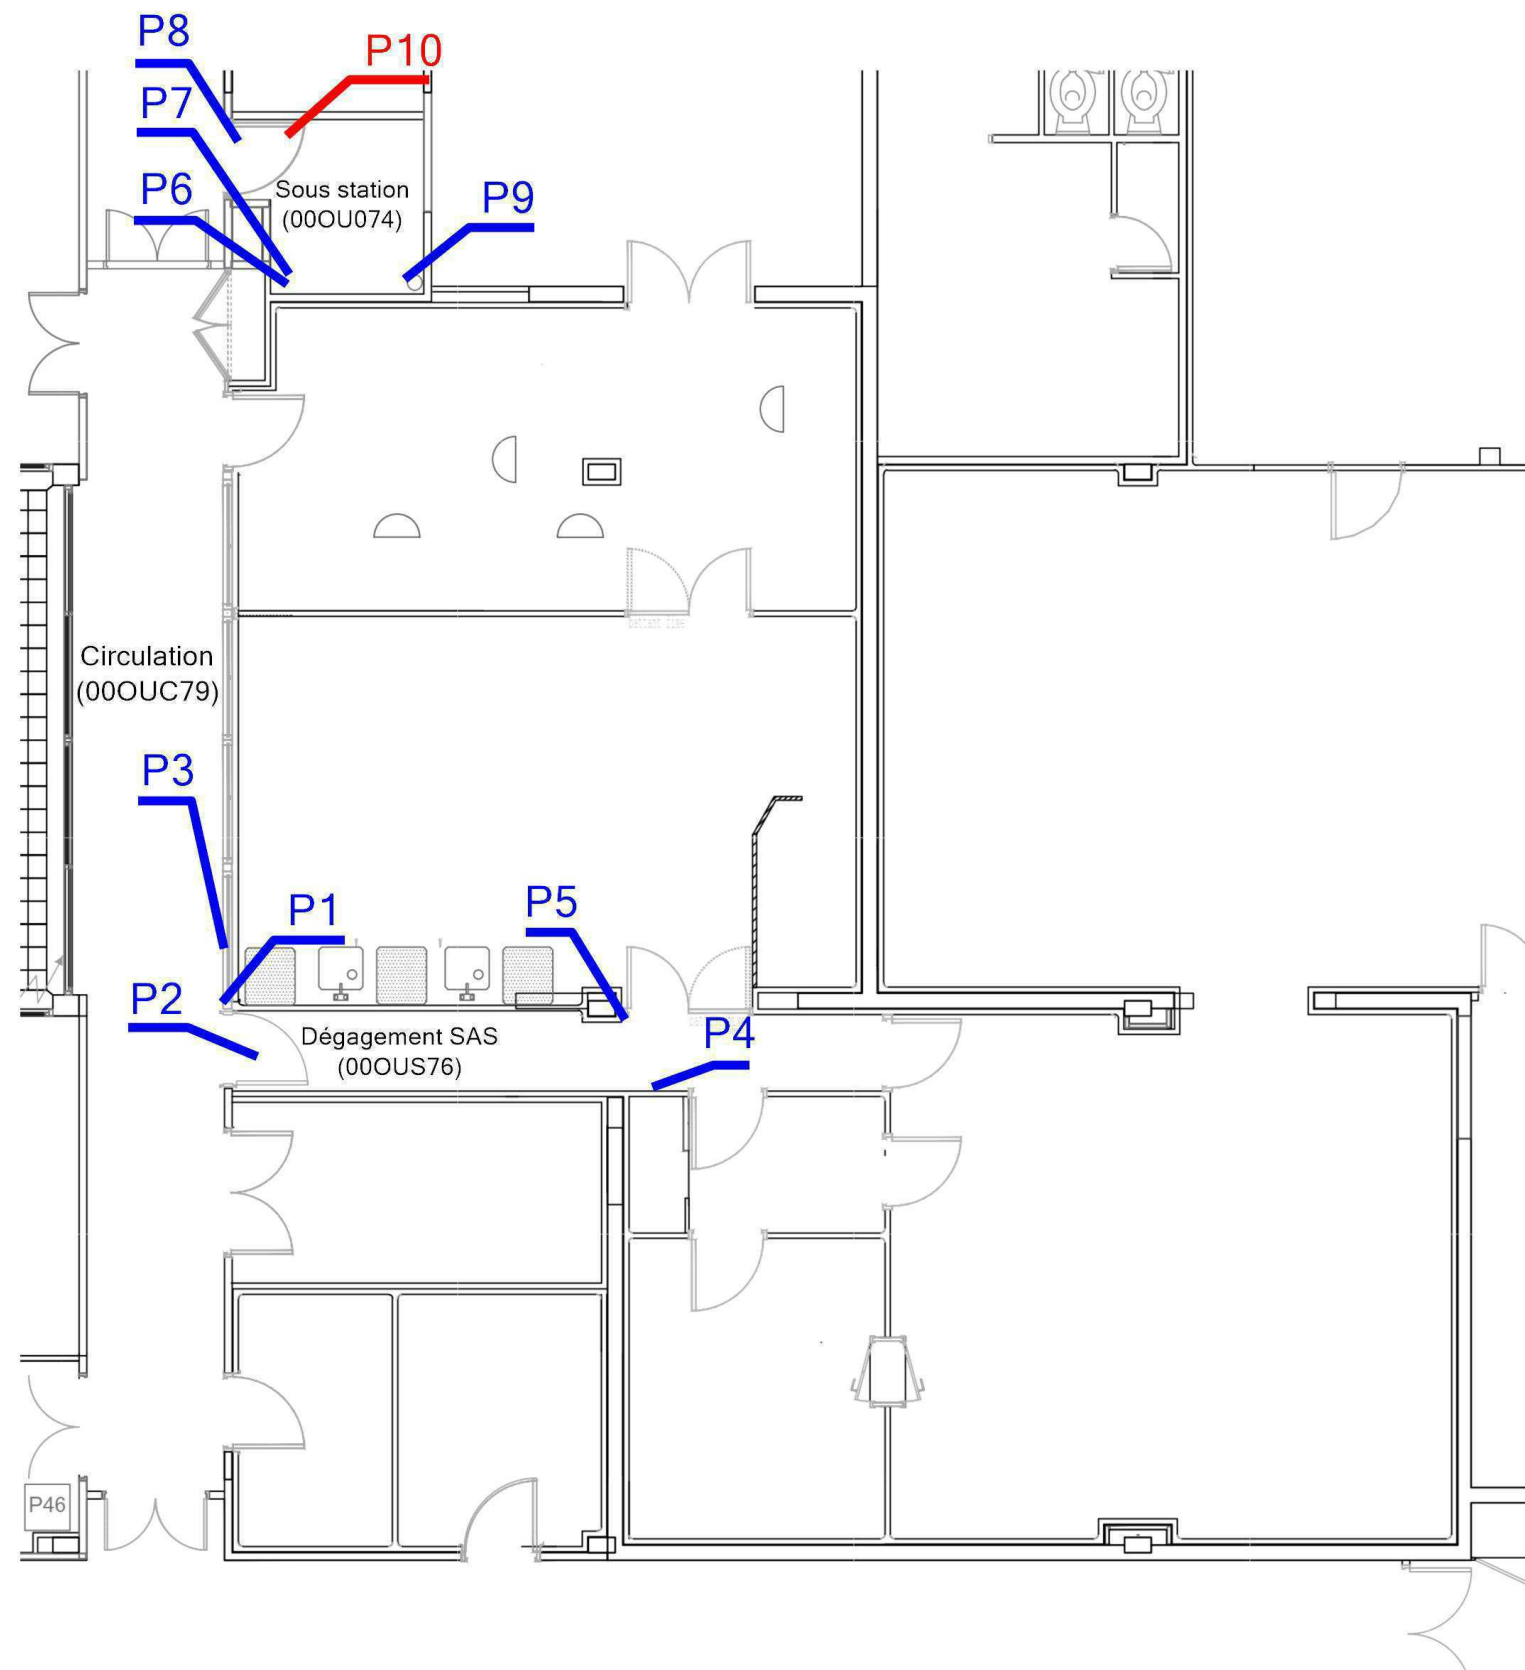


Plan de situation

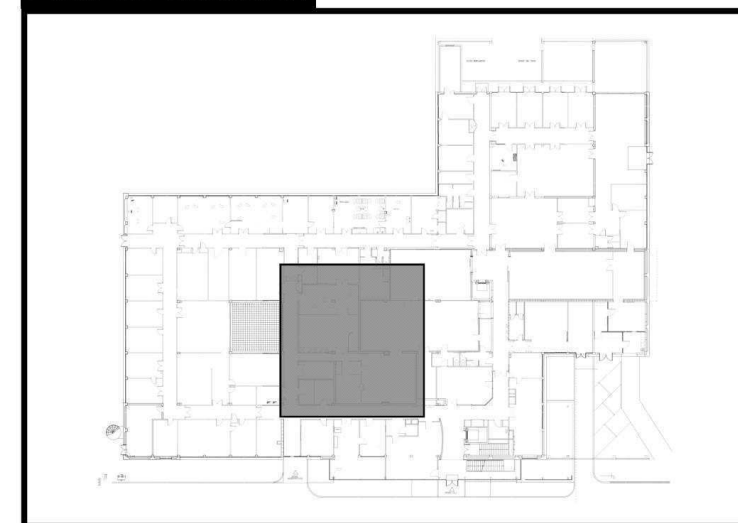


Légende




Localisation dun prélèvement positif




Localisation dun prélèvement négatif

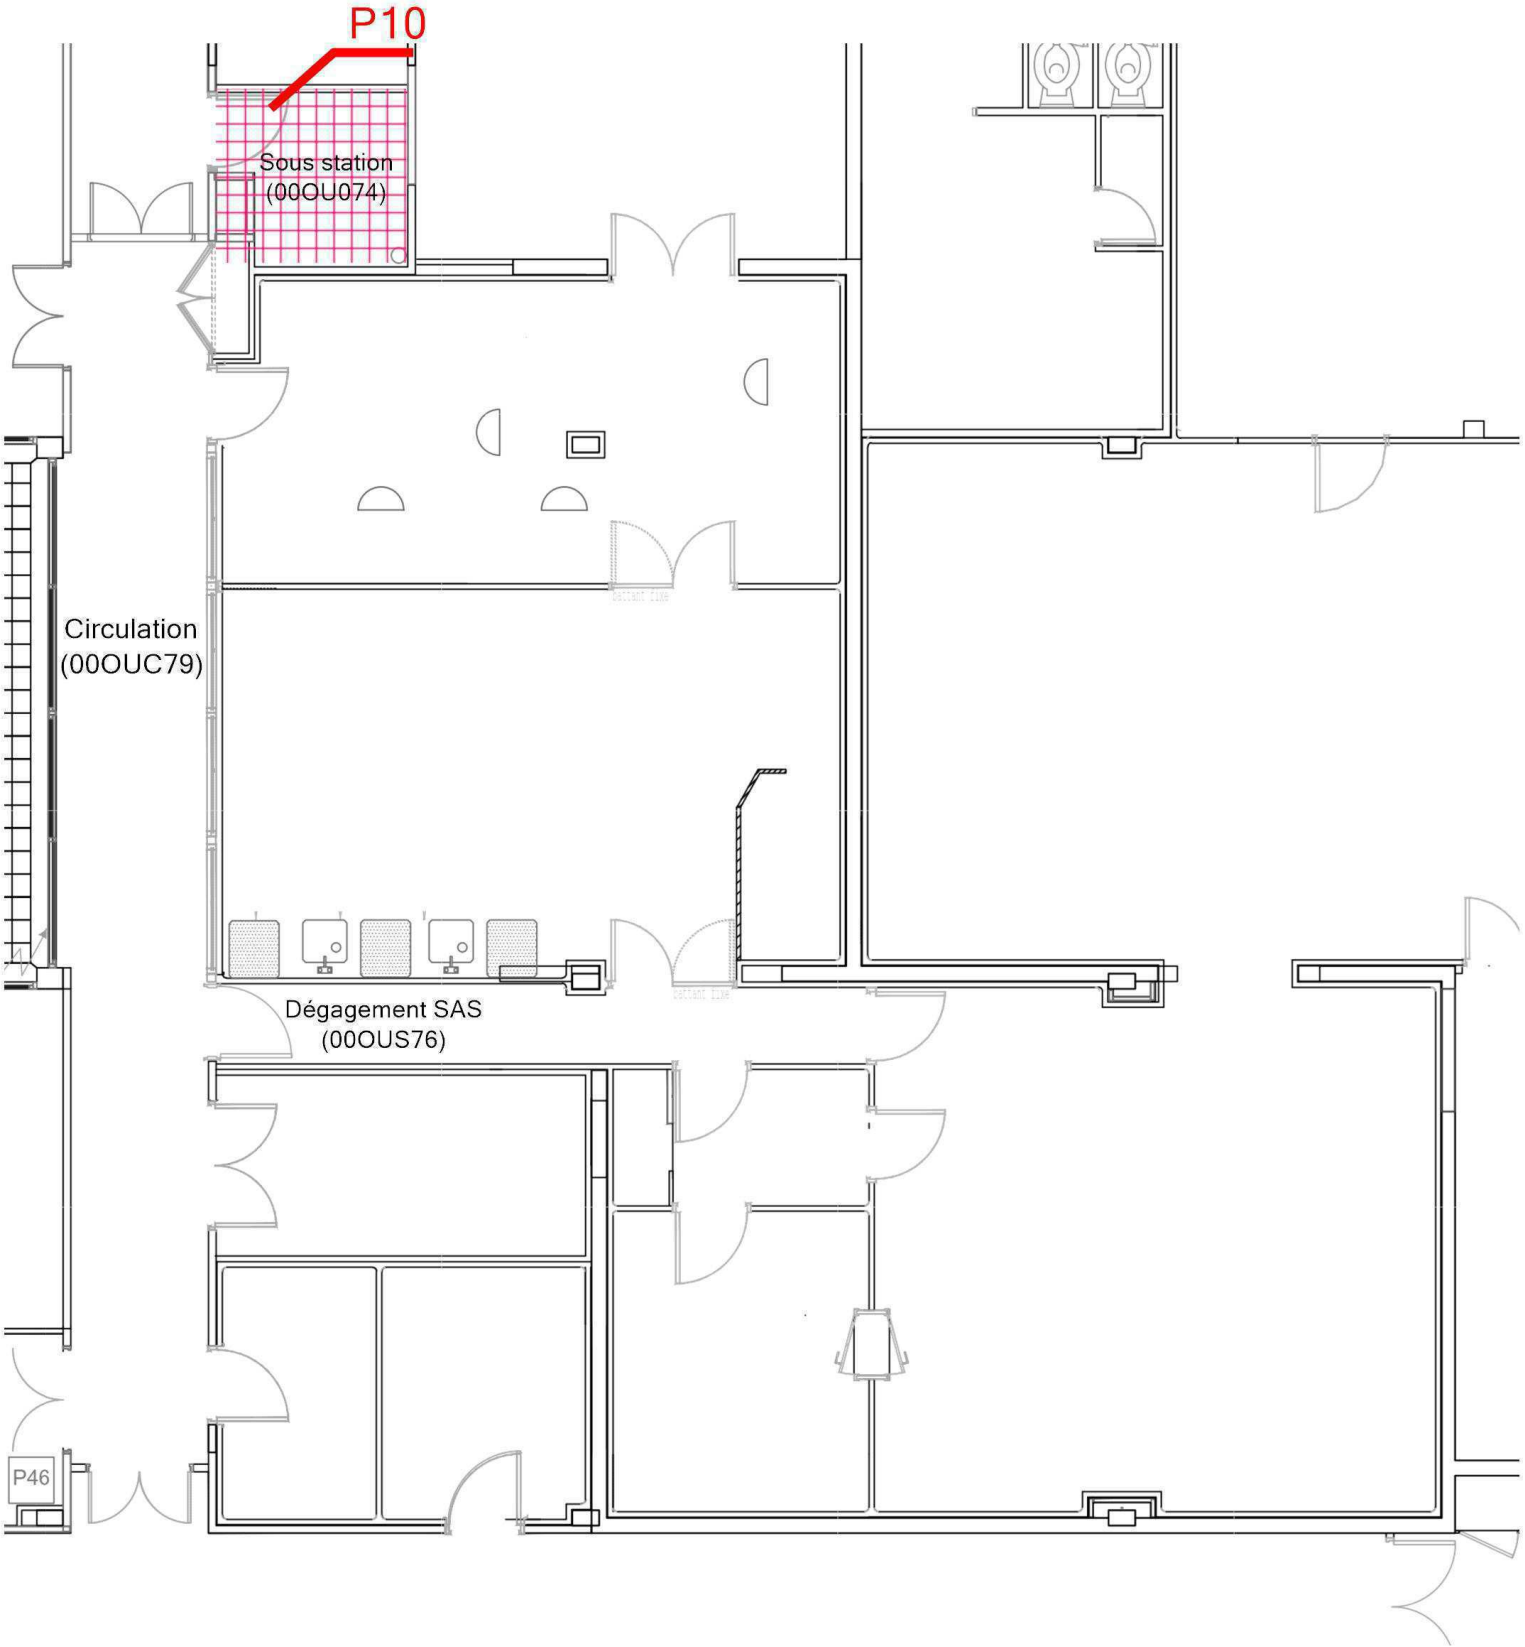

Plan de situation

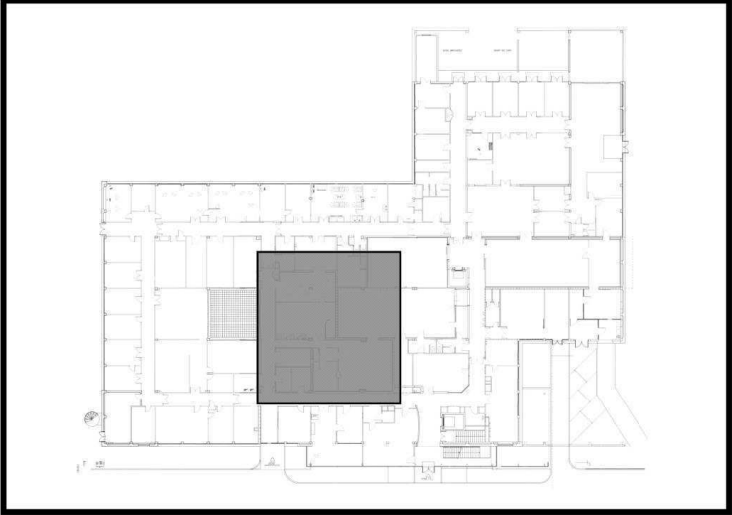


Légende



P10 : Enduits plâtre

## ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002WC003373 n°1 - 1 (P1)	03PSGE00 - Circulation (00OUC79)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°2 - 1 (P2)	03PSGE00 - Dégagement SAS (00OUS76)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°3 - 1 (P3)	03PSGE00 - Circulation (00OUC79)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°4 - 1 (P4)	03PSGE00 - Dégagement SAS (00OUS76)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°5 - 1 (P5)	03PSGE00 - Dégagement SAS (00OUS76)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°6 - 1 (P6)	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°7 - 1 (P7)	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°8 - 1 (P8)	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°9 - 1 (P9)	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	Prélèvement négatif
002WC003373 n°10 - 1 (P10)	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	Prélèvement positif





002WC003373 n°1 - 1 (P1) - 03PSGE00 - Circulation  
(00OUC79)



002WC003373 n°2 - 1 (P2) - 03PSGE00 - Dégagement  
SAS (00OUS76)



002WC003373 n°3 - 1 (P3) - 03PSGE00 - Circulation  
(00OUC79)



002WC003373 n°4 - 1 (P4) - 03PSGE00 - Dégagement  
SAS (00OUS76)



002WC003373 n°5 - 1 (P5) - 03PSGE00 - Dégagement  
SAS (00OUS76)



002WC003373 n°6 - 1 (P6) - 03PSGE00 - Sous station  
(00OU074)





002WC003373 n°7 - 1 (P7) - 03PSGE00 - Sous station  
(00OU074)



002WC003373 n°8 - 1 (P8) - 03PSGE00 - Sous station  
(00OU074)



002WC003373 n°9 - 1 (P9) - 03PSGE00 - Sous station  
(00OU074)



002WC003373 n°10 - 1 (P10) - 03PSGE00 - Sous  
station (00OU074)

## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Dur Rose - -	03PSGE00 - Circulation (00OUC79)	
P2 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Rose - -	03PSGE00 - Dégagement SAS (00OUS76)	
P2 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	03PSGE00 - Dégagement SAS (00OUS76)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	03PSGE00 - Circulation (00OUC79)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	03PSGE00 - Dégagement SAS (00OUS76)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Colle Souple Marron Polystyrène Souple Blanc - -	03PSGE00 - Dégagement SAS (00OUS76)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Effritable Gris - -	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	
P9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Peinture Effritable Blanc Matériau Effritable Blanc Matériau Effritable Bleu Matériau Résineux Marron - -	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige Bleu Plâtre Effritable Beige - -	03PSGE00 - Sous station (00OU074)	

## CHANTIER

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

**Référence** C022020181475  
**Adresse** Commande : 002WC003373  
Affaire : 03PSGE00  
Hopital Pellegrin  
33300 BORDEAUX

**AC Environnement**  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Riorges, le 18/12/2020

## RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C022020181475 (10 prélèvements) RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201135

Date de réception	16/12/2020	Date de préparation	16/12/2020	Date d'analyse	16/12/2020				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_001	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ragréage	Dur	Rose	Acétone				
/ Lés plastiques avec sous-couche									
Vol 1									
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201136

Date de réception	16/12/2020	Date de préparation	16/12/2020	Date d'analyse	16/12/2020				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_002	1	Revêtement	Souple	Rose	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone				
/ Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Vol 2	3	Ragréage	Effritable	Rose	Acétone				
<b>Remarque</b>	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201137

Date de réception	16/12/2020	Date de préparation	16/12/2020	Date d'analyse	16/12/2020				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_003	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Toile	Souple Fibreux	Blanc					
Vol 1	4	Carton	Souple Fibreux	Marron					
	5	Plâtre	Effritable	Blanc					
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201138

Date de réception	16/12/2020	Date de préparation	16/12/2020	Date d'analyse	16/12/2020				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_004	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Enduits plâtre									
Vol 2									
<b>Remarque</b>	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201139

Date de réception	16/12/2020	Date de préparation	16/12/2020	Date d'analyse	16/12/2020				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_005	1	Colle	Souple	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Polystyrène	Souple	Blanc	Acétone				
/ Cloisons légères ou préfabriquées /									
Isolant intérieur									
Vol 2									
<b>Remarque</b>	La couche Colle / Souple / Marron est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201140

Date de réception	16/12/2020	Date de préparation	16/12/2020	Date d'analyse	16/12/2020				
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_006	1	Colle	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone, Acide chlorhydrique				
/ Colles de carrelage									
Vol 3									
<b>Remarque</b>	RAS								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201141

Date de réception	16/12/2020		Date de préparation	16/12/2020		Date d'analyse	16/12/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_007	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté	●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone,Acide				
	3	Enduit	Effritable	Blanc	chlorhydrique				
Vol 3									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201142

Date de réception	16/12/2020		Date de préparation	17/12/2020		Date d'analyse	18/12/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_008	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté	●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone				
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre									
Vol 3									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201143

Date de réception	16/12/2020		Date de préparation	17/12/2020		Date d'analyse	17/12/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_009	1	Peinture	Effrifiable	Blanc	Attaque chimique :	5	MET*	Non détecté	
Conduits, canalisations et équipements	2	Matériau	Effrifiable	Blanc	Acétone,Chloroforme				
/ Conduit air / Enveloppe de calorifuge	3	Matériau	Effrifiable	Bleu					
Vol 3	4	Matériau	Résineux	Marron					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 1. Phase 1 non accréditée car comportant plus de 3 couches.								


### RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01201144

Date de réception	16/12/2020		Date de préparation	16/12/2020		Date d'analyse	16/12/2020		
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat	
002WC003373_010	1	Peinture	Effrifiable	Beige Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile	●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Plâtre	Effrifiable	Beige	Acétone				
Vol 3									
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

\* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Analyste

Emilie Fournie Doré

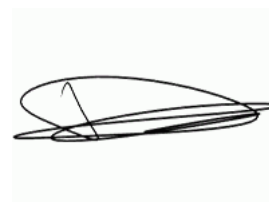


Accréditation  
N°1-6001  
Portée  
Disponible sur  
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.  
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole « ● » sont couverts par l'accréditation.  
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent aux échantillons tels qu'ils ont été reçus.  
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954  
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B  
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

Tél. : 0 800 600 133  
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V4  
PAGE 2 / 2



ICERT – Parc d’Affaires, Espace Performance – Bât K  
– 35760 SAINT GREGOIRE - CPDI5527 V002



N° CPDI5527      Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur LUJERO Tom**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention\*\*  
Date d'effet : 23/07/2020 - Date d'expiration : 23/07/2023

Amiante sans mention    Amiante Sans Mention\*  
Date d'effet : 23/07/2020 - Date d'expiration : 22/07/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 23/07/2020.

[illegible]

CBE DUEB 11 and 14