

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	77025-152445 A
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
	CH VALENCIENNES
Adresse de l'immeuble	114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES
Type de bien	Bâtiment DESANDROUIN
Date de la commande	07/03/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	11/03/2024
Date d'émission du rapport de repérage	15/04/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
340, avenue de la Marne  
59700 MARCQ-EN-BAROEUL  
Tél. : 33 (0)3 62 27 67 76  
lille@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00064

Opérateur de repérage :

**PETITJEAN Antoine**  
Apave Diagnostics  
Le 15/04/2024

## Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

### Commentaires :

Pas de joint comprimé vu sur l'ensemble du bâtiment et des niveaux.

Pour des raisons d'accessibilité, les fourreaux passage de murs et de dalles n'ont pas tous pu être repérés car des gaines, coffrages perdus sont en place et le bâtiment étant occupé et ayant du mobilier en place, certains éléments n'ont pas pu être vu (ce qui est non visible sans destruction). Si nécessaire, il faudra prévoir des investigations approfondies.

➤ Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Pièce 1	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre rampant	Résultat d'analyse (P017)	Z017
		Revêtement de sol	Dalle de sol grise colle ragréage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010
		Murs	Murs allège fenêtre peinture murale et matériau platreux	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P6 RAPPORT 449/IMO/0010
		Murs	Murs peinture murale et matériau platreux	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P10 RAPPORT 449/IMO/0010
Sas 1	3ème	Revêtement de sol	Dalle de sol grise colle ragréage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010
Réserve	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre rampant	Résultat d'analyse	Z017
Local tech 2	3ème	Revêtement de sol	Dalle de sol rouge colle noire ragréage	Résultat d'analyse (P028)	Z028
Office A	2ème	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 15	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 16	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Dégagement A	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse (P041)	Z041
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Rangement A	2ème	Joint de vitrage n°11	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°1	Joint gris souple	Résultat d'analyse (P060)	Z060
Bureau 17	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 18	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Escaliers B	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ
Secrétariat 5 pers	2ème	Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Rangement 4	1er	Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Bureau 30	1er	Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Local commun	1er	Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Imprimante 2	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Dégagement A	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Rangement 5	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 36	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 35	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Rangement 6	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Rangement 7	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 34	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Secrétariat	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 33	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 32	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 31	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Escaliers B	1er	Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015 803/2/CJ
Bureau 3 agents	1er	Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Circulation centrale	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
WC PMR C	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau cadre sup	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 2 agent	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
WC PMR C1	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau DRH adjoint	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Service formation 2 postes	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Imprimante C	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Bureau 4 agents	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Accueil DRH</b>	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau 47</b>	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Dégagement ESC</b>	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Escaliers LB</b>	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier PEINT	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	<b>ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015 803/2/CJ</b>
<b>Trésorerie</b>	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Sanitaire F</b>	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau paysager</b>	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Circulation A</b>	RDC	Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse (P088)	<b>Z088</b>
<b>Circulation B</b>	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°5	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
<b>Pièce 2</b>	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	<b>ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A</b>
<b>Pièce 3</b>	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P26 RAPPORT 56866-108958 A )	<b>ZPSO P26 RAPPORT 56866-108958 A</b>
<b>Pièce 5</b>	RDC	Coffrage perdu n°1	enduit fibreux	Document consulté (ZPSO P29 RAPPORT 56866-108958 A )	<b>ZPSO P29 RAPPORT 56866-108958 A</b>
<b>Pièce 6</b>	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	<b>ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A</b>
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	<b>ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A</b>
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	<b>ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A</b>



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Pièce 8	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
GT1 circulation F	RDC	Coffrage perdu	enduit fibreux	Document consulté (ZPSO P29 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P29 RAPPORT 56866-108958 A
Pièce 13	RDC	Joint de vitrage porte	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A
Circulation G	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
Détente/ impression	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
Circulation H	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
Circulation C	RDC	Joint de vitrage	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
<b>Dégagement issue de secours</b>	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
<b>Pièce 29</b>	RDC	Joint de vitrage	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
<b>Circulation I</b>	RDC	Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	<b>ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A</b>
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	<b>ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A</b>
<b>Sous station chauffage</b>	RDC	Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 18295285/1)	<b>ZPSO P11 RAPPORT 18295285/1</b>
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 18295285/1)	<b>ZPSO P11 RAPPORT 18295285/1</b>
<b>Bureau 48</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	<b>Z088</b>
<b>PL1 bureau 48</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT bureau 48</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>PL2 bureau 48</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau 49</b>	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>PL1 bureau 49</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau 50</b>	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>PL1 bureau 50</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Circulation K</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Circulation L</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau trésorerie 1</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>PL bureau trésorerie 1</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau trésorerie 2</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>PL Bureau trésorerie 2</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau trésorerie 3</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>PI bureau trésorerie 3</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau trésorerie 4</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
PL Bureau trésorerie 4	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau trésorerie 5	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
PL Bureau trésorerie 5	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau trésorerie 6	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
PL Bureau trésorerie 6	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau trésorerie 7	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
PL Bureau trésorerie 7	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau trésorerie 8	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
PL Bureau trésorerie 8	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Circulation M	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL1 circulation L	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL2 circulation L	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT circulation L	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Test prestataires	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL1 test prestataires	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL2 test prestataires	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Détente A	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
SAS K	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
WC K	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GTK	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Attente K	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau 51	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Circulation N	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GTL	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
WC PME mixte L	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire L	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau ergothérapeute	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Accueil	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Secrétariat	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
ESC palier N	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Joint de vitrage n°11	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Résultat d'analyse (P159)	Z159
Escaliers N	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z159
GT N	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
WC N	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT O	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire N	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Infirmier	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
GT infirmier	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Imprimante N	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Archives	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Consultation 1	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Rangement 1	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT1	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Consultation 2	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Rangement 2	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT2	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Interne 3	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
Deshabilleur 3	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Deshabilleur 4	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
<b>Consultation 4</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Détente 5</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Rangement 5</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT5</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Circulation O</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Assistante sociale 6</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Rangement 6</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT6</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Assistante sociale 7</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Sanitaires 7</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT7</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Interne 8</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Rangement 8</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT8</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Consultation 9</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Rangement 9</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT9</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Local TGBT</b>	RDJ	Plaques ondulées	Plaque fibre ciment	Résultat d'analyse (P121)	<b>Z121</b>
<b>WC4</b>	RDJ	Revêtement de mur	Faïence blanche et colle	Résultat d'analyse (P124)	<b>Z124</b>
<b>Sous station chauffage</b>	RDJ	Sur conduit de fluide bride	joint de bride beige	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 59087/111810)	<b>ZPSO P7 RAPPORT 59087/111810</b>
<b>Bureau 57</b>	RDJ	Sur conduit de fluide bride	joint de bride beige	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 59087/111810)	<b>ZPSO P7 RAPPORT 59087/111810</b>
<b>Circulation 3 bis</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Circulation 6</b>	RDJ	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Consultation de groupe</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Espace vie</b>	RDJ	Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
<b>Circulation 9</b>	RDJ	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Circulation 11</b>	RDJ	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau A</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau IDE examen</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Secrétariat 10</b>	RDJ	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau médical B</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau médecin B</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Circulation 12</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau B</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Vestiaire</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc porte fenêtre	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Accueil attente patient</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau entretien 1</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Bureau entretien 2</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Hall entrée</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Circulation 13</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc porte fenêtre	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Circulation 14</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Détente A</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>PL1 détente A</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau cadre D</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>PL1 bureau cadre D</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Circulation 15</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Salle de réunion</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>PL1 salle de réunion</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>PL2 salle de réunion</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau médical</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Sanitaire bureau médical</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT1 sanitaire bureau médical</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau AFT 1</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Sanitaire bureau AFT 1</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT1 sanitaire bureau AFT1</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau AFT 2</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Sanitaire bureau AFT 2</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT2 bureau sanitaire AFT2</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau CATTP psy</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Sanitaire bureau CATTP psy</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>GT1 sanitaire bureau CATTP psy</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Salle d'activité 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT1 sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT2 salle d'activité 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Salle d'activité 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL1 salle d'activité 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT1 sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
UMP	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL1 circulation 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL1 UMP	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
WC 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT WC 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Tableau élec	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT1 circulation 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT2 circulation 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Attente 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL1 attente 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
PL1 rangement 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Rangement 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
WC 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
WC PMR 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Secrétariat d'accueil 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Escalier Palier	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041
		Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z159
Escalier 14	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z159
Circulation 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Bureau médical 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse (P156)	Z156
Sanitaire B1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT sanitaire B1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau médical 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire B2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT sanitaire B2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Orthophoniste	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire orthophoniste	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT sanitaire orthophoniste	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Psycho	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Sanitaire psycho	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT sanitaire psycho	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Psychomotricité	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Vestiaire 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT vestiaire 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT psychomotricité	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Assistante sociale	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Vestiaire 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT vestiaire 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau psy 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Vestiaire 3	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT vestiaire 3	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau infirmier	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Vestiaire 4	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT vestiaire 4	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Bureau psy 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Vestiaire 5	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT vestiaire 5	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Réserve n°3	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Douche circu 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
Sanitaire circu 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
WC circu 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
GT wc circu 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156
Circulation J	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A
Façade gauche 4 RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102
Vestiaire dispo 1	3ème	Revêtement de sol	Dalle de sol bleue colle ragréage	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ)	ZPSO P1 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ
Façade avant 2E	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse (P064)	Z064
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064
Cour intérieure 4A RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse (P102)	Z102
Cour intérieure 4B RDC	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
<b>Cour intérieure 4C RDC</b>	Extérieur	Mur de façade	Peinture goudronnée et béton façade	Résultat d'analyse	<b>Z143</b>
<b>Cour intérieure 4D RDC</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade droite 4 RDJ</b>	Extérieur	Mur de façade	Peinture goudronnée et béton façade	Résultat d'analyse (P143)	<b>Z143</b>
<b>PL circulation 16</b>	RDJ	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	<b>Z156</b>
<b>Bureau 16 bis</b>	2ème	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	<b>Z041</b>
<b>Façade arrière 2E</b>	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
<b>Cour intérieure 4A RDJ</b>	Extérieur	Mur de façade	Peinture goudronnée et béton façade	Résultat d'analyse	<b>Z143</b>
<b>Cour intérieure 4B RDJ</b>	Extérieur	Mur de façade	Peinture goudronnée et béton façade	Résultat d'analyse	<b>Z143</b>
<b>Cour intérieure 4C RDJ</b>	Extérieur	Mur de façade	Peinture goudronnée et béton façade	Résultat d'analyse	<b>Z143</b>
<b>Cour intérieure 4D RDJ</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade avant 4 RDJ</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade arrière 4 RDJ</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
		Mur de façade	Peinture goudronnée et béton façade	Résultat d'analyse	<b>Z143</b>
<b>Façade gauche 4 RDC</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade avant 4 RDC</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade droite 4 RDC</b>	Extérieur	Mur de façade	Peinture goudronnée et béton façade	Résultat d'analyse	<b>Z143</b>
<b>Façade arrière 4 RDC</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
		Mur de façade	Peinture goudronnée et béton façade	Résultat d'analyse	<b>Z143</b>
<b>Façade gauche 3 RDC</b>	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
<b>Façade avant 1ER</b>	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°11	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°12	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°13	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
<b>Façade arrière 1ER</b>	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°11	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
<b>Façade avant RDC</b>	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
<b>Façade arrière RDC</b>	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critère de décision	Référence ZPSO
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°11	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
<b>Façade droite 3 RDJ</b>	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	<b>Z064</b>
<b>Façade cage ASC 1ER</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade cage ASC 2E</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade cage ASC 3E</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade cage ASC RDC</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>
<b>Façade cage ASC RDJ</b>	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	<b>Z102</b>

## SOMMAIRE

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **77025-152445**

Référence du donneur d'ordre : **CH VALENCIENNES**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES**

Adresse du propriétaire : **114 AVENUE DESANDROUIN BP 479 59300 VALENCIENNES**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES**

Accompagnateur : **Mme Demortier**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur PETITJEAN Antoine**

N° de certification de l'opérateur : **20939574**

Organisme : **BUREAU VERITAS Certification**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL**

N° de Siret : **48333631900064**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **CH VALENCIENNES**

Adresse complète : **114 avenue DESANDROUIN - 59300 VALENCIENNES**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **DESANDROUIN**

Etage : **1ERSS/RDJ/RDC/1<sup>ER</sup>/2<sup>E</sup>/3<sup>E</sup>/EXTERIEUR**

Escalier :

Porte :

Fonction principale du bâtiment : **Bâtiment DESANDROUIN**

N° de lot : **Non communiqué**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

### 1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HÉNIN-BEAUMONT**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Le périmètre des travaux est limité aux locaux listés dans le chapitre 5.1 "Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention)"

#### PÉRIMÈTRE

- Sous-sol (vide sanitaire): intervention sur la sous face
- RDC au R+3 : Isolation de l'ensemble des murs intérieurs donnant sur l'extérieur (placos, les cloisons, les faux-plafond, les peintures, plinthes et sols)
- Réfection de l'intégralité du réseau de chauffage
- Remplacement des menuiseries et du bardage
- Toiture : Isolation, couverture de l'ensemble du bâtiment
- Curage complet du R+3 (partie gauche)
- Réfection des sols sur une partie du R+2





## 3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)
	Plaques en matériaux bitumineux
	Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux pluviales
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Tresses d'étanchéité à l'air
	Éléments complémentaires de toiture (chênaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)
	Jonctions bitumineuses
	Solins en fibre ciment
	Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie
	Isolants fibreux en sous toiture
	Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage
	Ardoises composites hors fibro ciment
	Ardoises en fibro ciment
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)
	Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés
	Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs
	Revêtements plastiques épais (RPE)
	Peintures sur béton
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire
	Garnissage des joints de dilatation
	Joints de dilatation
	Couvre-joints
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

Éléments associés aux façades	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)
	Peintures décoratives
	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Conduits d'eaux (pluviales et usées)
	Éléments ponctuels : chênaux, rives, corniches
<b>3 - Parois verticales intérieures</b>	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Enduits de ragréage, débullage, lissage
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
Poteaux	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Flocages
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Flocages
	Plots de colle fixant les cloisons au mur
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
	Flocages
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Revêtements bitumineux
	Peintures intumescentes
<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés

	Panneaux collés vissés ou cloués
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescents
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescents
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescents
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettées avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides

	Rubans adhésifs
	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
<b>9 - Fondations et soubassements</b>	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voiries	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)



## 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : Néant

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
26/03/2024	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet



### 4.3 Analyse Documentaire :

Néant

### 4.4 Rapports précédemment réalisés

Société	Référence	Date	Objet	Conclusions
ADIAG	58087-111810 A	19/09/2022	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
APAVE	19482238-1	17/01/2020	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
APAVE	19237401_1_DESANDROUIN	19/04/2019	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
APAVE	RAPPORT N° 18295285/1	03/07/2018	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
BUREAU VERITAS	864/6375782/1/1	26/05/2016	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
DIAGBAT	667/IMO/019	20/11/2015	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
DIAGBAT	185/IMO/0010	25/06/2015	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
DIAGBAT	449/IMO/0010	12/01/2015	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

## 5 Résultats détaillés du repérage

### 5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

#### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Sanitaire pole 13	3ème
WC pole 13	3ème
GT WC	3ème

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau 1 pole 13	3ème
Bureau 2 pole 13	3ème
GT Bureau 2	3ème
Bureau 3 pole 13	3ème
GT1 bureau 3	3ème
GT2 bureau 3	3ème
Bureau 4 pole 13	3ème
GT bureau 4	3ème
Bureau 5 pole 13	3ème
GT bureau 5	3ème
Escaliers secours C	3ème
Palier secours C	3ème
Gestion et office	3ème
GT gestion et office	3ème
Bureau 6 pole 13	3ème
GT bureau 6	3ème
Bureau 7 pole 13	3ème
GT bureau 7	3ème
Bureau 8 pole 13	3ème
GT bureau 8	3ème
Bureau 9 pole 13	3ème
GT bureau 9	3ème
Hall et accueil	3ème
GT hall et accueil	3ème
Pièce 1	3ème
Pièce 2	3ème
Sas 1	3ème
Hall escaliers C	3ème
ASC C	3ème
Escaliers C	3ème
Réserve	3ème
GT Réserve	3ème
Dégagement combles LC	3ème
Dégagement comble	3ème
Machinerie ascenseur	3ème
Dégagement combles LB	3ème
Escaliers B	3ème
Sas escaliers B	3ème
Local tech 1	3ème
Local tech 2	3ème

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Dégagement B	3ème
Office	3ème
Rangement 3	3ème
WC	3ème
Bureau 10	3ème
Salle de cours	3ème
GT1 salle de cours	3ème
GT2 salle de cours	3ème
GT3 Salle de cours	3ème
GT4 salle de cours	3ème
Rangement 1	3ème
GT rangement 1	3ème
Rangement 2	3ème
GT rangement 2	3ème
Escaliers secours B	3ème
Palier secours B	3ème
Bureau 11	2ème
Bureau 12	2ème
Bureau 13	2ème
Bureau 14	2ème
Salle de réunion	2ème
Dégagement C	2ème
Hall salle de réunion	2ème
Salle du conseil	2ème
Placard salle du conseil	2ème
Sono	2ème
Office	2ème
Pièce 3	2ème
Sanitaires H	2ème
WCH	2ème
Sanitaires F	2ème
WC PMR F	2ème
WC PMR H	2ème
WCF1	2ème
WCF2	2ème
Hall ESC C	2ème
Escaliers C	2ème
Office A	2ème
Placard office A	2ème
Bureau 15	2ème

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau 16	2ème
LT	2ème
Hall ESC A	2ème
Dégagement A	2ème
Bureau Technicien	2ème
Sanit WC PMR	2ème
Rangement A	2ème
Bureau 17	2ème
Bureau 18	2ème
Escaliers A	2ème
Hall ESC B	2ème
Escaliers B	2ème
Dégagement B	2ème
Imprimante	2ème
Office B	2ème
Chargé de mission DG	2ème
PL1	2ème
Rangement A	2ème
PL2	2ème
Directeur général adjoint	2ème
PL directeur général adjoint	2ème
Salle de réunion	2ème
PL salle de réunion	2ème
GT 1	2ème
Attaché d'administration	2ème
PL attaché d'administration	2ème
Directeur général adjoint 2	2ème
PL directeur général adjoint 2	2ème
GT 2	2ème
PL3	2ème
PL4	2ème
Directeur général	2ème
PL6	2ème
Rangement D	2ème
Rangement E	2ème
Bureau direction 2	2ème
Bureau direction 1	2ème
Sas sanitaires	2ème
Sanitaire WC1	2ème
Sanitaire WC2	2ème

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau 19	2ème
Rangement B	2ème
Rangement C	2ème
Secrétariat 5 pers	2ème
PL secrétariat 5 pers	2ème
Bureau 20	1er
Couloir	1er
Bureau 21	1er
Bureau 22	1er
Bureau 23	1er
Bureau 24	1er
Bureau stagiaire	1er
Imprimante 1	1er
Rangement 1	1er
Dégagement C	1er
Rangement 2	1er
Sanitaire B	1er
WC B	1er
Plieuse	1er
Paye 2	1er
Paye 1	1er
Bureau 26	1er
Bureau 25	1er
Sanitaire A	1er
WC A1	1er
WC A2	1er
Bureau 27	1er
Rangement 3	1er
Bureau 28	1er
Bureau 29	1er
Dégagement 1	1er
Hall ESC C	1er
Escaliers C	1er
Sanitaires C	1er
Rangement 4	1er
Bureau 30	1er
Local commun	1er
LT1	1er
Imprimante 2	1er
LT2	1er

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Hall ESC A	1er
Escaliers A	1er
Dégagement A	1er
Sanitaires A1	1er
WC A1 n°2	1er
Rangement 5	1er
Bureau 36	1er
Bureau 35	1er
Sanitaires A2	1er
Rangement 6	1er
LT3	1er
Rangement 7	1er
Bureau 34	1er
Secrétariat	1er
Bureau 33	1er
Bureau 32	1er
Bureau 31	1er
Escaliers B	1er
Hall ESC B	1er
Imprimante B	1er
GT WC imp	1er
WC imp	1er
Sanit imp	1er
Bureau 3 agents	1er
Dégagement B	1er
Bureau 37	1er
GT1	1er
Bureau 38	1er
Rangement 8	1er
GT2	1er
Rangement 9	1er
PL38	1er
PL39	1er
Bureau 39	1er
Rangement 10	1er
GT3	1er
Rangement 11	1er
Bureau 40	1er
PL40	1er
PL41	1er

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau 41	1er
Rangement 12	1er
GT4	1er
Rangement 13	1er
Stratégie	1er
PL1 stratégie	1er
PL2 stratégie	1er
Office	1er
Sanitaires office	1er
PL3 n°2	1er
Stratégie 1	1er
Stratégie 2	1er
Rangement 14	1er
Rangement 15	1er
Bureau 43	1er
Bureau 44	1er
Rangement 16	1er
Rangement 17	1er
Bureau 45	1er
Vide non exploitable	1er SS
Circulation Tech	1er SS
Tech 1	1er SS
Tech 2	1er SS
Circulation	1er SS
D6I DAF	1er SS
Local 11	1er SS
Local 12	1er SS
Local 13	1er SS
Local 9	1er SS
Local 8	1er SS
Local 7	1er SS
Local VDI	1er SS
DSIO	1er SS
Palier ECS	1er SS
Escalier	1er SS
Archives médecine	1er SS
Local 2	1er SS
Local pole 12	1er SS
CMP	1er SS
Local 3	1er SS



Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Attaché DRH 1	RDC
Attaché DRH 2	RDC
Ach car from CLM CLD	RDC
Ref ar Chronos	RDC
PL1 ref ar chronos	RDC
PL2 ref ar chronos	RDC
PL3 ref ar chronos	RDC
Attente 1	RDC
Cadre médico technique	RDC
Bureau 46	RDC
Stockage	RDC
Serveur dossier	RDC
GT serveurs dossiers	RDC
détente	RDC
GT détente	RDC
Circulation RDC	RDC
Bureau 1 agent	RDC
car format retr CLD	RDC
Bureau 1 agent bis	RDC
Adjoint des cadres	RDC
PL adjoint des cadres	RDC
Sanitaire	RDC
WC1 sanitaire	RDC
WC2 sanitaire	RDC
Directeur DRH	RDC
Salle d'attente DRH	RDC
Secrétariat 1	RDC
GT secrétariat 1	RDC
Circulation RDC 1	RDC
Escalier C	RDC
Circulation centrale	RDC
Sanitaire C	RDC
GT sanitaire C	RDC
WC PMR C	RDC
Bureau cadre sup	RDC
Bureau 2 agent	RDC
Sanitaire C1	RDC
WC PMR C1	RDC
Local A	RDC
Local B	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Hall ESC Central	RDC
Escalier LA	RDC
Bureau DRH adjoint	RDC
Placard bureau drh adjoint	RDC
Service formation 2 postes	RDC
Guichet facturation	RDC
GT guichet facturation	RDC
Imprimante C	RDC
Bureau 4 agents	RDC
Hall d'entrée central	RDC
Accueil DRH	RDC
Bureau 47	RDC
Dégagement ESC	RDC
ESC LB Palier	RDC
Escaliers LB	RDC
Hall d'attente	RDC
Bureau accueil	RDC
Trésorerie	RDC
Coffre	RDC
Sanitaire H	RDC
GT sanitaire H	RDC
WC PMR	RDC
Rangement 2	RDC
Dégagement Est	RDC
Local Tech info	RDC
Sanitaire F	RDC
WCF	RDC
WC PMR F	RDC
Rangement 1	RDC
Coffre fort	RDC
Bureau cadre 1	RDC
Bureau cadre 2	RDC
Bureau paysager	RDC
PL1 bureau paysager	RDC
PL2 Bureau paysager	RDC
Bureau trésorier	RDC
Rangement 3	RDC
GT rangement 3	RDC
Rangement 4	RDC
GT rangement 4	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Détente	RDC
PL3 Bureau paysager	RDC
Office	RDC
GT office	RDC
Rangement 5	RDC
Circulation 1	RDC
PL4 bureau paysager	RDC
Compte de gestions	RDC
Circulation A	RDC
Circulation B	RDC
Circulation D	RDC
Pièce 1	RDC
Circulation E	RDC
Pièce 2	RDC
Pièce 3	RDC
Pièce 4	RDC
PL pièce 4	RDC
GT pièce 4	RDC
Pièce 5	RDC
Pièce 6	RDC
Pièce 7	RDC
Pièce 8	RDC
GT1 Pièce 8	RDC
GT2 Pièce 8	RDC
Pièce 9	RDC
PI Pièce 9	RDC
GT1 circulation F	RDC
Pièce 10	RDC
Pièce 11	RDC
PL1 pièce 11	RDC
PL2 pièce 11	RDC
PL3 pièce 11	RDC
PL4 pièce 11	RDC
Pièce 11 bis	RDC
PL pièce 11 bis	RDC
Pièce 12	RDC
Pièce 13	RDC
Circulation F	RDC
GT2 circulation F	RDC
Pièce 14	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
PL1 pièce 14	RDC
PL2 pièce 14	RDC
Pièce 15	RDC
Pièce 16	RDC
PL1 pièce 16	RDC
PL circulation F	RDC
Pièce 17	RDC
Pièce 18	RDC
Pièce 19	RDC
GT1 pièce 19	RDC
GT2 pièce 19	RDC
Circulation G	RDC
Détente/impression	RDC
Circulation H	RDC
Bureau 1 gestion pole 13	RDC
Bureau 2 gestion pole 13	RDC
Pièce 20	RDC
Pièce 21	RDC
Pièce 22	RDC
PI pièce 22	RDC
Pièce 23	RDC
Pièce 24	RDC
Pièce 25	RDC
Pièce 26	RDC
PI pièce 26	RDC
Pièce 27	RDC
Pièce 28	RDC
Circulation C	RDC
Dégagement issue de secours	RDC
Pièce 29	RDC
Circulation I	RDC
Sous station chauffage	RDC
PL détente impression	RDC
Bureau 48	RDC
PL1 bureau 48	RDC
GT bureau 48	RDC
PL2 bureau 48	RDC
Bureau 49	RDC
PL1 bureau 49	RDC
Bureau 50	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
PL1 bureau 50	RDC
Circulation K	RDC
Circulation L	RDC
Bureau trésorerie 1	RDC
PL bureau trésorerie 1	RDC
Bureau trésorerie 2	RDC
PL Bureau trésorerie 2	RDC
Bureau trésorerie 3	RDC
PI bureau trésorerie 3	RDC
Bureau trésorerie 4	RDC
PL Bureau trésorerie 4	RDC
Bureau trésorerie 5	RDC
PL Bureau trésorerie 5	RDC
Bureau trésorerie 6	RDC
PL Bureau trésorerie 6	RDC
Bureau trésorerie 7	RDC
PL Bureau trésorerie 7	RDC
Bureau trésorerie 8	RDC
PL Bureau trésorerie 8	RDC
Circulation M	RDC
PL1 circulation L	RDC
PL2 circulation L	RDC
GT circulation L	RDC
Test prestataires	RDC
PL1 test prestataires	RDC
PL2 test prestataires	RDC
Détente A	RDC
SAS K	RDC
WC K	RDC
GTK	RDC
Attente K	RDC
Bureau 51	RDC
Circulation N	RDC
GTL	RDC
WC PME mixte L	RDC
Sanitaire L	RDC
Bureau ergothérapeute	RDC
Accueil	RDC
Secrétariat	RDC
ESC palier N	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Escaliers N	RDC
GT N	RDC
WC N	RDC
GT O	RDC
Sanitaire N	RDC
Infirmier	RDC
GT infirmier	RDC
Imprimante N	RDC
Archives	RDC
Consultation 1	RDC
Rangement 1	RDC
GT1	RDC
Consultation 2	RDC
Rangement 2	RDC
GT2	RDC
Interne 3	RDC
Deshabilleur 3	RDC
Deshabilleur 4	RDC
Consultation 4	RDC
Détente 5	RDC
Rangement 5	RDC
GT5	RDC
Circulation O	RDC
Assistante sociale 6	RDC
Rangement 6	RDC
GT6	RDC
Assistante sociale 7	RDC
Sanitaires 7	RDC
GT7	RDC
Interne 8	RDC
Rangement 8	RDC
GT8	RDC
Consultation 9	RDC
Rangement 9	RDC
GT9	RDC
Rangement 1	RDJ
Bureau 52	RDJ
Circulation 1	RDJ
Douche circulation 1	RDJ
Sanitaire	RDJ

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Douche	RDJ
WC	RDJ
WC pmr	RDJ
Circulation 2	RDJ
Escalier LC	RDJ
Réserve	RDJ
Circulation 3	RDJ
Bureau 53	RDJ
Bureau 54	RDJ
Bureau 55	RDJ
Bureau 56	RDJ
Archives 1	RDJ
Archives 2	RDJ
Archives 3	RDJ
Local TGBT	RDJ
Circulation 4	RDJ
Bureau 60	RDJ
WC4	RDJ
Monte charge	RDJ
Bureau 59	RDJ
Circulation 5	RDJ
PL1 circulation 5	RDJ
PL2 circulation 5	RDJ
PL3 circulation 5	RDJ
PL4 circulation 5	RDJ
Sous station chauffage	RDJ
Bureau 58	RDJ
GT bureau 58	RDJ
Bureau 57	RDJ
Pièce	RDJ
Palier 1 pièce	RDJ
Palier 2 pièce	RDJ
Bureau 61	RDJ
Bureau 62	RDJ
Bureau 63	RDJ
Local informatique	RDJ
Archives A	RDJ
Circulation 2 bis	RDJ
Archives trésorerie 1	RDJ
Archives trésorerie 2	RDJ



Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Sous station chauffage	RDJ
Archives B	RDJ
Archives trésorerie 3	RDJ
PL1 archives trésorerie 2	RDJ
PL1 archives trésorerie 3	RDJ
SAS escaliers	RDJ
Hall escaliers	RDJ
Escalier vers étage	RDJ
Circulation 1 bis	RDJ
Escalier LB	RDJ
WC PMR 2	RDJ
WC PMR 1	RDJ
Rangement A	RDJ
Relaxation	RDJ
Circulation 3 bis	RDJ
Circulation 4 bis	RDJ
PL1 circulation 4 bis	RDJ
PL2 circulation 4 bis	RDJ
Local RDJ	RDJ
WC RDJ n°1	RDJ
Sanitaire RDJ	RDJ
Armoire élec	RDJ
Office RDJ	RDJ
Salle de relaxation	RDJ
Bureau 1	RDJ
Salle d'activités RDJ	RDJ
Rangement C	RDJ
PL rangement	RDJ
Bureau médecin	RDJ
Secrétariat RDJ	RDJ
Prises de mesure alcoolémie	RDJ
Circulation 7	RDJ
WC PMR 3	RDJ
Circulation 6	RDJ
Consultation 5	RDJ
Consultation 4	RDJ
Consultation 3	RDJ
Consultation 2	RDJ
GT circulation 4	RDJ
Bureau médical	RDJ

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Rangement B	RDJ
Consultation de groupe	RDJ
Consultation 6	RDJ
Consultation 7	RDJ
Circulation 8	RDJ
Espace vie	RDJ
PL1 espace vie	RDJ
PL2 espace vie	RDJ
GT espace vie	RDJ
Rangement D	RDJ
Vestiaire RDJ	RDJ
Douche RDJ	RDJ
WC RDJ	RDJ
Circulation 9	RDJ
Circulation 10	RDJ
PL1 circulation 10	RDJ
PL2 circulation 10	RDJ
Local traitement eau ventilation	RDJ
GT local traitement eau ventilation	RDJ
Circulation 11	RDJ
WC 11	RDJ
Salle de bains 11	RDJ
Douche 11	RDJ
Bureau A	RDJ
Bureau IDE examen	RDJ
Attente circu 10	RDJ
Armoire tech 1 attente circu 10	RDJ
Secrétariat 10	RDJ
Deshabillage 1	RDJ
Deshabillage 1 bis	RDJ
Bureau médical B	RDJ
Bureau médecin B	RDJ
Armoire tech 1 bureau medecin B	RDJ
Local tech info	RDJ
Circulation 12	RDJ
Sanitaire 2 circu 10	RDJ
WC 2 circu 10	RDJ
WC PMR 2 circu 10	RDJ
Sanitaire 1 circu 10	RDJ
WC PMR 1 circu 10	RDJ

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Poste de documentation	RDJ
Bureau 4 postes de travail	RDJ
Rangement + frigo	RDJ
Bureau C	RDJ
Bureau B	RDJ
PL1 bureau B	RDJ
PL2 bureau B	RDJ
Vestiaire	RDJ
Accueil attente patient	RDJ
Armoire tech accueil attente patient	RDJ
WC accueil	RDJ
Sanitaire accueil	RDJ
WC PMR accueil	RDJ
Bureau entretien 1	RDJ
Bureau entretien 2	RDJ
Hall entrée	RDJ
SAS entrée	RDJ
Circulation 13	RDJ
Libre 13	RDJ
Sous station chauffage	RDJ
Machinerie ascenseur	RDJ
Local élec	RDJ
Circulation 14	RDJ
Détente A	RDJ
PL1 détente A	RDJ
Bureau cadre D	RDJ
PL1 bureau cadre D	RDJ
Circulation 15	RDJ
Salle de réunion	RDJ
PL1 salle de réunion	RDJ
PL2 salle de réunion	RDJ
Bureau médical	RDJ
Sanitaire bureau médical	RDJ
GT1 sanitaire bureau médical	RDJ
Bureau AFT 1	RDJ
Sanitaire bureau AFT 1	RDJ
GT1 sanitaire bureau AFT1	RDJ
Bureau AFT 2	RDJ
Sanitaire bureau AFT 2	RDJ
GT2 bureau sanitaire AFT2	RDJ

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Bureau CATTP psy	RDJ
Sanitaire bureau CAPTP psy	RDJ
GT1 sanitaire bureau CATTP psy	RDJ
Salle d'activité 1	RDJ
Sanitaire salle d'activité 1	RDJ
GT1 sanitaire salle d'activité 1	RDJ
GT2 salle d'activité 1	RDJ
Salle d'activité 2	RDJ
PL1 salle d'activité 2	RDJ
Sanitaire salle d'activité 2	RDJ
GT1 sanitaire salle d'activité 2	RDJ
UMP	RDJ
PL1 circulation 15	RDJ
PL1 UMP	RDJ
Sanitaire 15	RDJ
WC 15	RDJ
GT WC 15	RDJ
Tableau élec	RDJ
GT1 circulation 15	RDJ
GT2 circulation 15	RDJ
Attente 14	RDJ
PL1 attente 14	RDJ
PL1 rangement 14	RDJ
Rangement 14	RDJ
Sanitaire 14	RDJ
WC 14	RDJ
WC PMR 14	RDJ
Secrétariat d'accueil 14	RDJ
Escalier Palier	RDJ
Escalier 14	RDJ
Circulation 16	RDJ
Bureau médical 1	RDJ
Sanitaire B1	RDJ
GT sanitaire B1	RDJ
Bureau médical 2	RDJ
Sanitaire B2	RDJ
GT sanitaire B2	RDJ
Orthophoniste	RDJ
Sanitaire orthophoniste	RDJ
GT sanitaire orthophoniste	RDJ

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Psycho	RDJ
Sanitaire psycho	RDJ
GT sanitaire psycho	RDJ
Psychomotricité	RDJ
Vestiaire 1	RDJ
GT vestiaire 1	RDJ
GT psychomotricité	RDJ
Assistante sociale	RDJ
Vestiaire 2	RDJ
GT vestiaire 2	RDJ
Bureau psy 1	RDJ
Vestiaire 3	RDJ
GT vestiaire 3	RDJ
Bureau infirmier	RDJ
Vestiaire 4	RDJ
GT vestiaire 4	RDJ
Bureau psy 2	RDJ
Vestiaire 5	RDJ
GT vestiaire 5	RDJ
Réserve n°3	RDJ
Douche circu 16	RDJ
Sanitaire circu 16	RDJ
WC circu 16	RDJ
GT wc circu 16	RDJ
Galerie technique	1er SS
Chaufferie	RDJ
Circulation J	RDC
Façade gauche 4 RDJ	Extérieur
Hall 42	1er
Combles	3ème
Bureau	2ème
Toiture	Extérieur
Façade droite 3 2E	Extérieur
Vestiaire dispo 1	3ème
Vestiaire dispo 2	3ème
Dégagement C	3ème
Façade avant 2E	Extérieur
Façade droite 1 RDJ	Extérieur
Cour intérieure 4A RDC	Extérieur
Cour intérieure 4B RDC	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Cour intérieure 4C RDC	Extérieur
Cour intérieure 4D RDC	Extérieur
WC PMR2A	RDJ
WC PMR2B	RDJ
Galerie U	1er SS
Façade droite 4 RDJ	Extérieur
PL circulation 16	RDJ
Directeur de soins	2ème
Bureau 16 bis	2ème
Consultation 1	RDJ
Façade arrière 2E	Extérieur
Façade gauche 1 RDJ	Extérieur
Façade droite 3 3E	Extérieur
Façade gauche 3 3E	Extérieur
Cour intérieure 4A RDJ	Extérieur
Cour intérieure 4B RDJ	Extérieur
Cour intérieure 4C RDJ	Extérieur
Cour intérieure 4D RDJ	Extérieur
Façade avant 4 RDJ	Extérieur
Façade arrière 4 RDJ	Extérieur
Façade gauche 4 RDC	Extérieur
Façade avant 4 RDC	Extérieur
Façade droite 4 RDC	Extérieur
Façade arrière 4 RDC	Extérieur
Façade avant 5 RDC	Extérieur
Façaded droite 5 RDC	Extérieur
Façade arrière 5 RDC	Extérieur
Façade gauche 5 RDC	Extérieur
Façade avant 5 RDJ	Extérieur
Façade droite 5 RDJ	Extérieur
Façade arrière 5 RDJ	Extérieur
Façade gauche 5 RDJ	Extérieur
Façade gauche 3 2E	Extérieur
Façade droite 3 1ER	Extérieur
Façade gauche 3 1ER	Extérieur
Façade gauche 3 RDC	Extérieur
Façade droite 3 RDC	Extérieur
Façade avant 3E	Extérieur
Façade arrière 3E	Extérieur
Façade avant 1ER	Extérieur

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Façade arrière 1ER	Extérieur
Façade avant RDC	Extérieur
Façade arrière RDC	Extérieur
Façade avant RDJ	Extérieur
Façade arrière RDJ	Extérieur
Façade droite 3 RDJ	Extérieur
Façade gauche 3 RDJ	Extérieur
Façade gauche 1 3E	Extérieur
Façade droite 1 3E	Extérieur
Façade gauche 1 2E	Extérieur
Façade droite 1 2E	Extérieur
Façade droite 1 RDC	Extérieur
Façade gauche 1 RDC	Extérieur
Façade cage ASC 1ER	Extérieur
Façade cage ASC 2E	Extérieur
Façade cage ASC 3E	Extérieur
Façade cage ASC RDC	Extérieur
Façade cage ASC RDJ	Extérieur

➤ **Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :**

Néant

➤ **Liste des éléments non inspectés :**

Néant

## 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
<b>Sanitaire pole 13</b>	3ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse (P013)	Z013	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	<b>Non</b>	
<b>WC pole 13</b>	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur	Résultat d'analyse	Z007	<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur				
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
GT WC	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
Bureau 1 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque	Résultat d'analyse	Z008	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			de plâtre plafond				
GT Bureau 2	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
GT1 bureau 3	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT2 bureau 3	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide	enveloppe de	Document consulté	ZPSO	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		n°1	calorifuge + laine minérale	(P1 rapport 864/6375782/1/1)	P1 rapport 864/6375782/1/1		
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
GT bureau 4	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
GT bureau 5	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Escaliers secours C	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Marches	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)		Non	
Palier secours C	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu et colle sous plancher bois	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
Gestion et office	3ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z005	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque	Résultat d'analyse	Z008	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			de plâtre plafond				
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
GT gestion et office	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
GT bureau 6	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 7	3ème	Murs	Enduit calicot plaque	Résultat d'analyse	Z007	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
pole 13			de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur				
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
GT bureau 7	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
GT bureau 8	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					2/1/1		
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Résultat d'analyse	Z010	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
GT bureau 9	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P052)	Z052	Non	
Hall et accueil	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant	Résultat d'analyse	Z039	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			sur l'extérieur				
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P051)	Z051	Non	
GT hall et accueil	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P1 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale	Document consulté (P2 rapport 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Pièce 1	3ème	Plafond	Enduit bande calicot plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO J5P01 RAPPORT 19482238-1)	ZPSO J5P01 RAPPORT 19482238-1	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre rampant	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Oui	20 m²
		Revêtement de sol	Dalle de sol grise colle ragréage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010	Oui	32 m²
		Murs	Murs allège fenêtre peinture murale et matériau platreux	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P6 RAPPORT 449/IMO/0010	Oui	4 m²
		Murs	Murs peinture murale et matériau platreux	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P10 RAPPORT 449/IMO/0010	Oui	20 m²
Pièce 2	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Sas 1	3ème	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol grise colle ragréage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010	Oui	3 m²
Hall escaliers C	3ème	Revêtement de sol	Linoléum blanc colle ragréage	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
Escaliers C	3ème	Murs	Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Réserve	3ème	Murs	Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre	Résultat d'analyse	Z016	Non	
		Murs/plafond	Enduit plâtre rampant	Résultat d'analyse	Z017	Oui	8 m²
		Revêtement de sol	Linoléum blanc colle ragréage	Résultat d'analyse	Z014	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
GT Réserve	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Dégagement combles LC	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Joint vitre	Joint mastic vitrier	Document consulté (ZPSO P011 RAPPORT	ZPSO P011 RAPPORT	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				19482238-1)	ORT 19482 238-1		
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
<b>Dégagement comble</b>	3ème	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Joint vitre	Joint mastic vitrier	Document consulté (ZPSO P011 RAPPORT 19482238-1)	ZPSO P011 RAPPORT 19482 238-1	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de mur	Fibralith et colle ciment	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
<b>Machinerie ascenseur</b>	3ème	Murs	Enduit plâtre allège	Document consulté (ZPSO P012 RAPPORT 19482238-1)	ZPSO P012 RAPPORT 19482 238-1	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
<b>Dégagement combles LB</b>	3ème	Joint vitre	Joint mastic vitrier	Document consulté (ZPSO P011 RAPPORT 19482238-1)	ZPSO P011 RAPPORT 19482 238-1	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Murs	Enduit plâtre plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO J5P03 RAPPORT 19482238-1)	ZPSO J5P03 RAPPORT 19482 238-1	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
<b>Escaliers B</b>	3ème	Murs	Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
<b>Sas escaliers B</b>	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton	Résultat d'analyse	Z004	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Local tech 1	3ème		peint sur mur de cloison				
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Murs	Enduit plâtre sous fenêtre	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P4 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Local tech 2	3ème	Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ)	ZPSO P4 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol rouge colle noire ragréage	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Carrelage orange colle ragréage	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Murs	Enduit plâtre sous fenêtre	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
Dégagement B	3ème	Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P3 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage gris colle	Résultat d'analyse	Z027	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Office	3ème		ragréage				
		Murs	Peinture grise pailletée	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Murs	Enduit plâtre sous fenêtre	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Murs	Peinture grise pailletée	Résultat d'analyse	Z032	Non	
Rangement 3	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Revêtement de mur	Faïence bleue et colle	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 00386 / 2015803 / 2/ CJ)	ZPSO P3 RAPPORT 00386 / 2015803 / 2/ CJ	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage beige colle ragréage	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
WC	3ème	Revêtement de mur	Faïence jaune et colle	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 00386 / 2015803 / 2/ CJ)	ZPSO P4 RAPPORT 00386 / 2015803 / 2/ CJ	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z029	Non	
Bureau 10	3ème	joint vitrage	joint mastic vitrier	Document consulté (ZPSO J5P04 RAPPORT 19482238-1)	ZPSO J5P04 RAPPORT 19482238-1	Non	
		Murs	Enduit plâtre sous fenêtre	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Murs	Peinture blanche pailletée	Résultat d'analyse	Z033	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
Salle de cours	3ème	Murs	Peinture blanche pailletée	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
		Murs	Enduit plâtre sous fenêtre	Résultat d'analyse	Z031	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
GT1 salle de cours	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT2 salle de cours	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT3 Salle de cours	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT4 salle de cours	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Rangement 1	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
GT rangement 1	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Rangement 2	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
GT rangement 2	3ème	Murs	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Escaliers secours B	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Marches	Bois	Matériau ou produit		Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				qui par nature ne contient pas d'amiante (bois)			
<b>Palier secours B</b>	3ème	Murs/sol	Bloc béton	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z004	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Joint porte	Joint mastic porte	Résultat d'analyse (P035)	Z035	Non	
		Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse (P036)	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse (P037)	Z037	Non	
<b>Bureau 11</b>	2ème	Sur conduit de fluide	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Mastic par close	Mastic par close	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
<b>Bureau 12</b>	2ème	Sur conduit de fluide	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Mastic par close	Mastic par close	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant	Résultat d'analyse	Z039	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			sur l'extérieur				
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Bureau 13	2ème	Sur conduit de fluide	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Mastic par close	Mastic par close	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Bureau 14	2ème	Sur conduit de fluide	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Mastic par close	Mastic par close	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Salle de réunion	2ème	Revêtement de sol	Moquette verte colle ragréage	Résultat d'analyse (P078)	Z078	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
Dégagement C	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse (P054)	Z054	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
Hall salle de réunion	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Moquette verte colle ragréage	Résultat d'analyse	Z078	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint de vitrage n°8	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°9	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
Salle du conseil	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Moquette verte colle ragréage	Résultat d'analyse	Z078	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°6	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°7	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°8	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°9	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°10	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°11	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°12	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°13	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°14	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
Placard salle du conseil	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Sono	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Office	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Pièce 3	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Sanitaires H	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse (P055)	Z055	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P056)	Z056	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse (P057)	Z057	Non	
		Joint plat de finition	Joint blanc mastic	Résultat d'analyse (P066)	Z066	Non	
WCH	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint plat de finition	Joint blanc mastic	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
Sanitaires F	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P7 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint plat de finition	Joint blanc mastic	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ)	ZPSO P7 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ)	ZPSO P8 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ	Non	
WC PMR F	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
WC PMR H	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint plat de finition	Joint blanc mastic	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
WCF1	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 003867/2015803/2/ CJ)	ZPSO P8 RAPPORT 003867/2015803/2/ CJ	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange	Résultat d'analyse	Z013	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			colle ragréage				
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
WCF2	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint plat de finition	Joint blanc mastic	Résultat d'analyse	Z066	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
Hall ESC C	2ème	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse (P053)	Z053	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z052	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse (P059)	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse (P058)	Z058	Non	
Escaliers C	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Office A	2ème	Revêtement de sol	Sol plastique beige	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P12 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-	Matériau ou produit		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond	qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)			
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Revêtement de sol	Sol plastique ocre	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P13 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P166)	Z166	Non	
Placard office A	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 15	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Bureau 16	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
LT	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Hall ESC A	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse (P061)	Z061	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Dégagement A	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Joint de vitrage n°3	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z061	Non	
		Joint de vitrage n°11	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
Bureau Technicien	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Sanit WC PMR	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de	Résultat d'analyse	Z058	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			cloison				
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Rangement A	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint gris souple	Résultat d'analyse (P060)	Z060	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Faux-plafond	Petit panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Bureau 17	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 18	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Escaliers A	2ème	Joint périphérique fenêtre	joint mastic beige	Résultat d'analyse (P062)	Z062	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P063)	Z063	Non	
Hall ESC B	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P038)	Z038	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse (P043)	Z043	Non	
Escaliers B	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Oui	10 m²
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Dégagement B	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P049)	Z049	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
Imprimante	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P044)	Z044	Non	
		Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
Office B	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P3 RAPPORT 449/I	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					MO/0 010		
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
Chargé de mission DG	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
PL1	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Rangement A	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
PL2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Directeur général adjoint	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
PL directeur général adjoint	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Salle de	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur	Résultat d'analyse	Z048	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
réunion			de cloison				
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
PL salle de réunion	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT 1	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Attaché d'administration	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
PL attaché d'administration	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Directeur général adjoint 2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
PL directeur général adjoint 2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
GT 2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL3	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL4	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Directeur général	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
PL6	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Rangement D	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Rangement E	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
<b>Bureau direction 2</b>	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
<b>Bureau direction 1</b>	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
<b>Sas sanitaires</b>	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse (P047)	Z047	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse (P048)	Z048	Non	
<b>Sanitaire WC1</b>	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
<b>Sanitaire WC2</b>	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
<b>Bureau 19</b>	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse (P045)	Z045	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P046)	Z046	Non	
Rangement B	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
Rangement C	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
Secrétariat 5 pers	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
PL secrétariat 5 pers	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 20	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur	Résultat d'analyse	Z048	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			de cloison				
<b>Couloir</b>	1er	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse (P069)	Z069	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P070)	Z070	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	<b>Non</b>	
<b>Bureau 21</b>	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
<b>Bureau 22</b>	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
<b>Bureau 23</b>	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
<b>Bureau 24</b>	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			mur de refend				
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
<b>Bureau stagiaire</b>	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
<b>Imprimante 1</b>	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
<b>Rangement 1</b>	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P071)	Z071	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur	Résultat d'analyse	Z048	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			de cloison				
<b>Dégagement C</b>	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse (P072)	Z072	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
<b>Rangement 2</b>	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z071	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
<b>Sanitaire B</b>	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
<b>WC B</b>	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
<b>Plieuse</b>	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-	Matériau ou produit		<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond	qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)			
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z071	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Paye 2	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Paye 1	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Bureau 26	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z072	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur	Résultat d'analyse	Z056	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Bureau 25	1er		l'extérieur				
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
Sanitaire A	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
WC A1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
WC A2	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse	Z056	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse	Z056	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			mur donnant sur l'extérieur				
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Bureau 27	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Rangement 3	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
Bureau 28	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 29	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
<b>Dégagement 1</b>	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage	Résultat d'analyse (P073)	Z073	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
<b>Hall ESC C</b>	1er	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse (P067)	Z067	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z056	Non	
<b>Escaliers C</b>	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
<b>Sanitaires C</b>	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de	Résultat d'analyse	Z058	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			cloison				
<b>Rangement 4</b>	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z038	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>Bureau 30</b>	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z038	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	<b>Non</b>	
<b>Local commun</b>	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z038	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>LT1</b>	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z073	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>Imprimante 2</b>	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z038	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			cloison				
LT2	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z073	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Hall ESC A	1er	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z053	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z067	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Escaliers A	1er	Plafond sous face escalier	Platre peint plafond escalier	Résultat d'analyse (P074)	Z074	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint périphérique fenêtre	joint mastic beige	Résultat d'analyse	Z062	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Dégagement A	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint coupe feu	joint de porte CF	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P17 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P068)	Z068	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Sanitaires A1	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
WC A1 n°2	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 5	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 36	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 35	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Sanitaires A2	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 6	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
LT3	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 7	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 34	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse (P075)	Z075	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P076)	Z076	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse (P077)	Z077	Non	
Secrétariat	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 33	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 32	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 31	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Escaliers B	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Oui	10 m²
Hall ESC B	1er	Joint de vitrage n°1	joint souple gris	Résultat d'analyse (P079)	Z079	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Imprimante B	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Joint de vitrage	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur	Résultat d'analyse	Z048	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			de cloison				
GT WC imp	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
WC imp	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Faux-plafond	Petit panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Sanit imp	1er	Faux-plafond	Petit panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P080)	Z080	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 3 agents	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Dégagement B	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre	Résultat d'analyse	Z058	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peint sur mur de cloison				
<b>Bureau 37</b>	1er	Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P16 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>GT1</b>	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	<b>Non</b>	
<b>Bureau 38</b>	1er	Joint de vitrage n°1	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°3	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>Rangement 8</b>	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
GT2	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Rangement 9	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
PL38	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL39	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 39	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 10	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
GT3	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
<b>Rangement 11</b>	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
<b>Bureau 40</b>	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
<b>PL40</b>	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
<b>PL41</b>	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
<b>Bureau 41</b>	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
<b>Rangement 12</b>	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
GT4	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Rangement 13	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Stratégie	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
PL1 stratégie	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL2 stratégie	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Office	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Sanitaires office	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Petit panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
PL3 n°2	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Stratégie 1	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Stratégie 2	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 14	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 15	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 43	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 44	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 16	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 17	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z075	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 45	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z042	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Vide non exploitable	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
Circulation Tech	1er SS	sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge alu et bitume	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P1 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
		sur conduit de fluide n°2	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P2 RAPPORT 18295285/1	Non	
Tech 1	1er SS	sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge alu et	Document consulté (ZPSO P3	ZPSO P3	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			bitume	RAPPORT 18295285/1)	RAPP ORT 18295 285/1		
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
		sur conduit de fluide n°2	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P4 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
		Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
Tech 2	1er SS	Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
Circulation	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
D6I DAF	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
Local 11	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
Local 12	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
Local 13	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPP ORT 18295	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					285/1		
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
<b>Local 9</b>	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
<b>Local 8</b>	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
<b>Local 7</b>	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
<b>Local VDI</b>	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
<b>DSIO</b>	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
<b>Palier ECS</b>	1er SS	Plafond	Béton ciment plafond	Résultat d'analyse (P164)	Z164	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P165)	Z165	Non	
<b>Escalier</b>	1er SS	Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
<b>Archives médecine</b>	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
<b>Local 2</b>	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					18295285/1		
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
Local pole 12	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
CMP	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
Local 3	1er SS	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
Attaché DRH 1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Attaché DRH 2	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Ach car from CLM CLD	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre	Résultat d'analyse	Z058	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peint sur mur de cloison				
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Ref ar Chronos	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
PL1 ref ar chronos	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL2 ref ar chronos	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL3 ref ar chronos	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Attente 1	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Cadre médico technique	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
<b>Bureau 46</b>	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
<b>Stockage</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
<b>Serveur dossier</b>	RDC	Murs	Joint carreaux verre	Résultat d'analyse (P083)	Z083	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence peinte vert et colle	Résultat d'analyse (P084)	Z084	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
<b>GT serveurs dossiers</b>	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse	Z040	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond				
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
détente	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
GT détente	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Circulation RDC	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Bureau 1 agent	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle	Résultat d'analyse	Z081	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			ragréage				
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
car format retr CLD	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Bureau 1 agent bis	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Adjoint des cadres	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z063	Non	
PL adjoint	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur	Résultat d'analyse	Z048	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
des cadres			de cloison				
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Sanitaire	RDC	Joint de vitrage porte	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z063	Non	
WC1 sanitaire	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
WC2 sanitaire	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
Directeur	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur	Résultat d'analyse	Z077	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
DRH			de refend				
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Salle d'attente DRH	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
Secrétariat 1	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z070	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
GT secrétariat 1	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Circulation RDC 1	RDC	Joint de vitrage porte	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP)		Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				récent travaux)			
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Escalier C	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Circulation centrale	RDC	Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage porte	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
Sanitaire C	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
GT sanitaire C	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
WC PMR C	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Bureau cadre sup	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau 2 agent	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				récent travaux)			
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Sanitaire C1	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
WC PMR C1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)			
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Local A	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Local B	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Hall ESC Central	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P082)	Z082	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage porte	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Escalier LA	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
Bureau DRH adjoint	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Placard bureau drh adjoint	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Service formation 2 postes	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Guichet facturation	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
GT guichet facturation	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Imprimante C	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Faux-plafond	Petit panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z080	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre	Résultat d'analyse	Z058	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			peint sur mur de cloison				
<b>Bureau 4 agents</b>	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse (P081)	Z081	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>Hall d'entrée central</b>	RDC	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>Accueil DRH</b>	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>Bureau 47</b>	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>Dégagement ESC</b>	RDC	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse	Z093	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	<b>Non</b>	
<b>ESC LB Palier</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
<b>Escaliers LB</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier PEINT	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	<b>Oui</b>	10 m²
<b>Hall d'attente</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°1	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	<b>Non</b>	
<b>Bureau accueil</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Trésorerie	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Coffre	RDC	Joint de vitrage n°1	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Sanitaire H	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint	Matériau ou produit		Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			mur de cloison	qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)			
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
GT sanitaire H	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
WC PMR	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPP ORT 00386 7/201 5803/ 2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Rangement 2	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Dégagement Est	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Local Tech info	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Sanitaire F	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
WCF	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
WC PMR F	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				récent travaux)			
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
<b>Rangement 1</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
<b>Coffre fort</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
<b>Bureau cadre 1</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau cadre 2	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Bureau paysager	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
PL1 bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL2 Bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau trésorier	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-	Matériau ou produit		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond	qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)			
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Rangement 3	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
GT rangement 3	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Rangement 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
GT rangement 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Détente	RDC	Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P4 RAPPORT	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					18295 285/1		
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
PL3 Bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Office	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P4 RAPPORT 18295 285/1	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
GT office	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Rangement 5	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse	Z040	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond				
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Circulation 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P100)	Z100	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Poteau	Béton peint	Résultat d'analyse (P101)	Z101	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
PL4 bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Compte de gestions	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z076	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P4 RAPPORT 18295 285/1	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z077	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
Circulation A	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P2 RAPPORT	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					667/I MO/0 19		
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 667/I MO/0 19)	ZPSO P1 RAPPORT 667/I MO/0 19	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse (P085)	Z085	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse (P086)	Z086	Non	
		Murs	Enduit béton sur mur de refend	Résultat d'analyse (P087)	Z087	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse (P088)	Z088	Oui	2 ml
		Joint périphérique fenêtre	Joint silicone périphérique	Résultat d'analyse (P089)	Z089	Non	
		Plafond	Enduit calicot plafond plaque de plâtre	Résultat d'analyse (P090)	Z090	Non	
Circulation B	RDC	Joint coupe feu	joint de porte CF	Document consulté (ZPSO P19 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P19 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Joint périphérique fenêtre	Joint silicone périphérique	Résultat d'analyse	Z089	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 667/I MO/0 19)	ZPSO P2 RAPPORT 667/I MO/0 19	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 667/I MO/0 19)	ZPSO P1 RAPPORT 667/I MO/0 19	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Coffre vertical	Enduit calicot plaque de plâtre	Résultat d'analyse (P091)	Z091	Non	
		Murs	Enduit béton sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z087	Non	
		Plafond	Enduit calicot plafond plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z090	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle	Résultat d'analyse	Z085	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			ragréage				
<b>Circulation D</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur plaque de plâtre cloison	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P3 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
		Murs	Plâtre et colle sur mur carreau de plâtre	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P5 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P6 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
<b>Pièce 1</b>	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P1 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
		Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur plaque de plâtre cloison	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P3 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre sur plaque de plâtre plafond	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P4 RAPPORT 56866 -	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					10895 8 A		
Circulation E	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P1 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P6 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P14 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P14 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
Pièce 2	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P7 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Oui	2 ml
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P13 RAPPORT 56866	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					- 10895 8 A		
		Joint contour de fenêtre	joint mastic contour de fenêtre	Document consulté (ZPSO P28 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P28 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	<b>Non</b>	
Pièce 3	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P13 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage	joint de vitrage amiante	Document consulté (ZPSO P26 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P26 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	<b>Oui</b>	2 ml
Pièce 4	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P13 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P9 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	<b>Non</b>	
PL pièce 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT pièce 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Pièce 5	RDC	Coffrage perdu n°1	enduit fibreux	Document consulté (ZPSO P29 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P29 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	3 m²
Pièce 6	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P7 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P7 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P7 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P13 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Joint contour de fenêtre n°1	joint mastic contour de fenêtre	Document consulté (ZPSO P28 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P28 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Joint contour de	joint mastic contour	Document consulté	ZPSO	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		fenêtre n°2	de fenêtre	(ZPSO P28 RAPPORT 56866-108958 A )	P28 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A		
		Joint contour de fenêtre n°3	joint mastic contour de fenêtre	Document consulté (ZPSO P28 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P28 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
Pièce 7	RDC	Murs	Béton brut	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P8 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P13 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P14 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P14 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
Pièce 8	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P14 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P14 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P13 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Oui	2 ml
		Allège de fenêtre	bois et enduit	Document consulté (ZPSO P25 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P25 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
GT1 Pièce 8	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT2 Pièce 8	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Pièce 9	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P21 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P21 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond béton	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P24 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
PI Pièce 9	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT1 circulation F	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Coffrage perdu	enduit fibreux	Document consulté (ZPSO P29 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P29 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	3 ml
Pièce 10	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P10 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P21 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P21 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
Pièce 11	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P21 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P21 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					56866 - 10895 8 A		
		Revêtement de sol	Linoléum bleu foncé colle ragréage	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P23 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond béton	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P24 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
PL1 pièce 11	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
PL2 pièce 11	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
PL3 pièce 11	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL4 pièce 11	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Pièce 11 bis	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPPORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P21 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P21 RAPPORT 56866 - 10895	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					8 A		
PL pièce 11 bis	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Pièce 12	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P21 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P21 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
Pièce 13	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Joint de vitrage porte	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P7 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	1 u
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Document consulté (ZPSO P21 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P21 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
Circulation	RDC	Murs	Béton et enduit sur	Document consulté	ZPSO	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
F			mur	(ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A		
		Revêtement de sol	Linoléum bleu foncé colle ragréage	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P23 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
GT2 circulation F	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
Pièce 14	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum crème colle ragréage	Document consulté (ZPSO P22 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P22 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu foncé colle ragréage	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P23 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond béton	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P24 RAPP ORT 56866	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					- 10895 8 A		
PL1 pièce 14	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL2 pièce 14	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Pièce 15	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P10 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
Pièce 16	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2	ZPSO P2	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				RAPPORT 56866-108958 A )	RAPP ORT 56866 - 10895 8 A		
PL1 pièce 16	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
PL circulation F	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Pièce 17	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
Pièce 18	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 10895	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					8 A		
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P10 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
Pièce 19	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P20 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P11 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de mur	Colle faïence et faïence	Document consulté (ZPSO P27 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P27 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
GT1 pièce 19	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
GT2 pièce 19	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Circulation G	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					56866 - 108958 A		
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P6 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Joint de vitrage	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
Détente/ impression	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Plaque de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P6 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-	ZPSO P15 RAPPORT	Oui	2 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				108958 A )	ORT 56866 - 108958 A		
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
Circulation H	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse (P161)	Z161	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse	Z093	Non	
Bureau 1 gestion pole 13	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z161	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse	Z093	Non	
Bureau 2 gestion pole 13	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z161	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse	Z093	Non	
Pièce 20	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P2 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-	ZPSO P16 RAPPORT	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				108958 A )	ORT 56866 - 108958 A		
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
Pièce 21	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
Pièce 22	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17	ZPSO P17	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				RAPPORT 56866-108958 A )	RAPP ORT 56866 - 10895 8 A		
PI pièce 22	RDC	Murs	Plâtre et colle sur mur carreau de plâtre	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P5 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P18 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Revêtement de mur	Colle sous plinthe plastique	Document consulté (ZPSO P19 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P19 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
Pièce 23	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPP ORT 56866 - 10895 8 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond	Document consulté	ZPSO	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plaque de plâtre	(ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	P17 RAPPORT 56866 - 108958 A		
Pièce 24	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
Pièce 25	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	
Pièce 26	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPPORT 56866 - 108958 A	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPP ORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 108958 A	Non	
PI pièce 26	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPP ORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPP ORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 108958 A	Non	
Pièce 27	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPP ORT 56866 - 108958 A	Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPP ORT 56866 - 108958 A	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPP ORT 56866 - 108958 A	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					8 A		
<b>Pièce 28</b>	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P16 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P17 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P12 RAPPORT 56866 - 108958 A	<b>Non</b>	
<b>Circulation C</b>	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse (P092)	Z092	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique fenêtre	Joint silicone périphérique	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	<b>Non</b>	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P2 RAPPORT 667/IMO/019	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z085	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse (P093)	Z093	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z087	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit calicot plafond plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z090	<b>Non</b>	
		Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse (P094)	Z094	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse (P095)	Z095	<b>Non</b>	
<b>Dégagement issue de secours</b>	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique fenêtre	Joint silicone périphérique	Résultat d'analyse	Z089	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit calicot plafond plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z090	<b>Non</b>	
		Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z094	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Laine minérale et	Résultat d'analyse	Z093	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			kraft				
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P096)	Z096	Non	
		Murs ascenseur	Mur béton plâtre donnant sur ascenseur	Résultat d'analyse (P097)	Z097	Non	
Pièce 29	RDC	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse (P098)	Z098	Non	
		Joint de vitrage	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage noire et colle	Résultat d'analyse (P099)	Z099	Non	
		Murs	Panneaux bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
Circulation I	RDC	Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage	Résultat d'analyse	Z150	Non	
Sous station chauffage	RDC	Sur conduit de fluide n°1	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P7 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P11 RAPPORT 18295	Oui	2 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					285/1		
		Sur conduit de fluide n°1	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P12 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux + bitume	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P6 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P8 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P9 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P10 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P11 RAPPORT 18295285/1	Oui	2 ml
PL détente impression	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
Bureau 48	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	15 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé	Résultat d'analyse	Z088	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
PL1 bureau 48	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
GT bureau 48	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
PL2 bureau 48	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
<b>Bureau 49</b>	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
<b>PL1 bureau 49</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
<b>Bureau 50</b>	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
<b>PL1 bureau 50</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
<b>Circulation K</b>	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
<b>Circulation L</b>	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
<b>Bureau trésorerie 1</b>	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
<b>PL bureau trésorerie 1</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
<b>Bureau trésorerie 2</b>	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
<b>PL Bureau trésorerie 2</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
<b>Bureau trésorerie 3</b>	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
<b>PI bureau trésorerie 3</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
<b>Bureau trésorerie 4</b>	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
<b>PL Bureau trésorerie 4</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
<b>Bureau trésorerie 5</b>	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
<b>PL Bureau</b>	RDC	Murs	Enduit plâtre peint	Résultat d'analyse	Z055	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
trésorerie 5			mur de refend				
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Bureau trésorerie 6	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
PL Bureau trésorerie 6	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Bureau trésorerie 7	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
PL Bureau trésorerie 7	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Bureau trésorerie 8	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
PL Bureau trésorerie 8	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Circulation M	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	20 m²
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
PL1 circulation L	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
PL2 circulation L	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
GT circulation L	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Test prestataires	RDC	Murs	Enduit peinture mur plâtre	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Revêtement de mur	Colle jaune plinthe PVC	Résultat d'analyse	Z163	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z162	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
PL1 test prestataires	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
PL2 test prestataires	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Détente A	RDC	Murs	Enduit peinture mur plâtre	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Revêtement de mur	Colle jaune plinthe PVC	Résultat d'analyse	Z163	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z162	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
SAS K	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
WC K	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP)		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				récent travaux)			
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
GTK	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Attente K	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P18 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
Bureau 51	RDC	sur conduit de fluide	Calorifuge plâtreux	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P20 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
Circulation N	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	20 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GTL	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
WC PME mixte L	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				récent travaux)			
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Sanitaire L	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Bureau ergothérapie	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P17	ZPSO P17	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
ute				RAPPORT 667/IMO/019)	RAPP ORT 667/I MO/0 19		
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	6 m²
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P16 RAPP ORT 667/I MO/0 19	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
Accueil	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P13 RAPP ORT 667/I MO/0 19	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	6 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
Secrétariat	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P14 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P14 RAPP ORT 667/I MO/0 19	Non	
ESC palier N	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée	Résultat d'analyse (P160)	Z160	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard	Résultat d'analyse	ZP151	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Joint de vitrage n°11	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	1 u
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	8 m²
		Murs	Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison	Résultat d'analyse (P158)	Z158	Non	
Escaliers N	RDC	Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Résultat d'analyse (P159)	Z159	Oui	16 m²
		Murs	Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z158	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
GT N	RDC	Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z159	Oui	10 m²
		Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
WC N	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P8 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur	Résultat d'analyse	Z063	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			l'extérieur derrière mur plaque de plâtre				
GT O	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Sanitaire N	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P7 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Infirmier	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P19 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P19 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur	Résultat d'analyse	Z155	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			donnant sur l'extérieur				
GT infirmier	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Imprimante N	RDC	Murs	Enduit peinture mur plâtre	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse (P162)	Z162	Non	
		Revêtement de mur	Colle jaune plinthe PVC	Résultat d'analyse (P163)	Z163	Non	
Archives	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	7 m²
		Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Consultation 1	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Rangement 1	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Consultation 2	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Rangement 2	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT2	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Interne 3	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Deshabillage 3	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
Deshabillage 4	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Consultation 4	RDC	Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Détente 5	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P6 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Rangement 5	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P5 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT5	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Circulation O	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	30 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z100	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
Assistante sociale 6	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Rangement 6	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT6	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Assistante sociale 7	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P10 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaires 7	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P11 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit peinture mur plâtre	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 667/IMO/019)	ZPSO P12 RAPPORT 667/IMO/019	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
GT7	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Interne 8	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Rangement 8	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT8	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Consultation 9	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Rangement 9	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT9	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend	Résultat d'analyse	Z055	Non	
		Revêtement de sol	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Rangement 1	RDJ	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
<b>Bureau 52</b>	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P117)	ZP117	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	<b>Non</b>	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	<b>Non</b>	
		Joint vitrage chassis bois n°3	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	<b>Non</b>	
		Joint vitrage chassis bois n°4	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	<b>Non</b>	
		Joint vitrage chassis bois n°5	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
<b>Circulation 1</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
<b>Douche circulation 1</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
<b>Sanitaire</b>	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	ZP117	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
<b>Douche</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
WC	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
WC pmr	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Circulation 2	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Joint vitrage chassiss bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Escalier LC	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Réserve	RDJ	Revêtement de mur/plafond	Faïence et colle	Résultat d'analyse (P118)	Z118	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Circulation 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Bureau 53	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Bureau 54	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Bureau 55	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P122)	Z122	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Bureau 56	RDJ	Revêtement de mur	Faïence et colle	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P24 RAPPORT 00386 7/201	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					5803/2/CJ		
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Archives 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Archives 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
Archives 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
Local TGBT	RDJ	Coffre vertical	Carreau de plâtre et colle	Résultat d'analyse (P119)	Z119	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Joint vitrage chassiss bois n°1	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Joint vitrage chassiss bois n°2	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Plaques ondulées	Plaque fibre ciment	Résultat d'analyse (P121)	Z121	Oui	15 m²
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Circulation 4	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		sur conduit de fluide	Enveloppe calorifuge platre et calorifuge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Bureau 60	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P16 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P17 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					59087 /1118 10		
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe sous linoléum	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
WC4	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit projeté plâtre bleu	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P13 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide	Calorifuge gris	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P15 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de sol	Colle grise de carrelage beige et dalle béton	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P18 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Revêtement de mur	Colle grise sous	Document consulté	ZPSO	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plinthe noire	(ZPSO P20 RAPPORT 59087/111810)	P20 RAPPORT 59087/111810		
		Plafond	Enduit blanc sur plafond plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P21 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P21 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage orange colle ragréage	Résultat d'analyse (P123)	Z123	Non	
		Revêtement de mur	Faïence blanche et colle	Résultat d'analyse (P124)	Z124	Oui	5 m²
Bureau 59	RDJ	Murs	Enduit Platre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P16 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P17 RAPPORT 59087/111810	Non	
Circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit calicot carton et plâtre	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P4 RAPPORT 59087/111810	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					59087 /1118 10		
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P5 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P5 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Sur conduits de fluide	enveloppe de calorifuge blanche + calorifuge rouge	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P10 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe beige	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P12 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit projeté plâtre bleu	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P13 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P14 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P14 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide n°3	Calorifuge gris	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P15 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit plâtre brique sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P125)	Z125	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle et ragréage	Résultat d'analyse (P126)	Z126	Non	
		Sur conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge blanche plâtreuse et noire + calorifuge	Résultat d'analyse (P127)	Z127	Non	
		Sur conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge alu + calorifuge	Résultat d'analyse (P128)	Z128	Non	
<b>PL1 circulation 5</b>	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P6 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Platre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9	ZPSO P9	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				RAPPORT 59087/111810)	RAPP ORT 59087 /1118 10		
<b>PL2 circulation 5</b>	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPP ORT 59087 /1118 10	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPP ORT 59087 /1118 10	<b>Non</b>	
		Sur conduit de fluide	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P6 RAPP ORT 59087 /1118 10	<b>Non</b>	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPP ORT 59087 /1118 10	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPP ORT 59087 /1118 10	<b>Non</b>	
<b>PL3 circulation 5</b>	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPP ORT 59087 /1118 10	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPP ORT 59087 /1118 10	<b>Non</b>	
		Sur conduit de fluide	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P6 RAPP ORT 59087 /1118 10	<b>Non</b>	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8)	ZPSO P8	<b>Non</b>	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				RAPPORT 59087/111810)	RAPP ORT 59087 /1118 10		
		Murs	Enduit Platre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
PL4 circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P6 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Platre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
Sous station chauffage	RDJ	sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge fibreux	Document consulté (ZPSO P18 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P18 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
		sur conduit de fluide n°3	Enveloppe de calorifuge fibreux + bitume	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P20 RAPP ORT 18295 285/1	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPP ORT	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					59087 /1118 10		
		Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P5 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P6 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide bride	joint de bride beige	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P7 RAPPORT 59087 /1118 10	Oui	1 u
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduits de fluide	enveloppe de calorifuge blanche + calorifuge rouge	Document consulté (ZPSO P10 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P10 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		sur conduit de fluide n°3	Enveloppe de calorifuge enduit	Document consulté (ZPSO P22 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P22 RAPPORT 18295 285/1	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre	Résultat d'analyse	Z114	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			sur mur de refend				
		sur conduit de fluide n°3	Enveloppe de calorifuge enduit	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P23 RAPPORT 18295285/1	Non	
		sur conduit de fluide n°3	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P19 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P19 RAPPORT 18295285/1	Non	
		sur conduit de fluide n°3	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P21 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P21 RAPPORT 18295285/1	Non	
Bureau 58	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit calicot carton et plâtre	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P4 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P5 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8	ZPSO P8	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				RAPPORT 59087/111810)	RAPP ORT 59087 /1118 10		
		Murs	Enduit Platre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P23 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		joint fenêtre	joint de vitrage	Document consulté (ZPSO P35 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P35 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
GT bureau 58	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit calicot carton et plâtre	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P4 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche +	Document consulté (ZPSO P5	ZPSO P5	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			carton et calorifuge marron	RAPPORT 59087/111810)	RAPP ORT 59087 /1118 10		
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P6 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Platre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
Bureau 57	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P23 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPP ORT 59087 /1118 10	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit calicot carton et plâtre	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P4 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P5 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P6 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Sur conduit de fluide bride	joint de bride beige	Document consulté (ZPSO P7 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P7 RAPPORT 59087 /1118 10	Oui	1 u
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Platre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		joint fenêtre	joint de vitrage	Document consulté (ZPSO P35 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P35 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage + colle et ragréage	Résultat d'analyse (P129)	Z129	Non	
Pièce	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Platre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPPORT 59087	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					/1118 10		
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe beige	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P12 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton	Document consulté (ZPSO P22 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P22 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P23 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Colle grise de carrelage beige et dalle béton	Document consulté (ZPSO P25 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P25 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle blanche	Document consulté (ZPSO P26 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P26 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Linoléu vert colle et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P27 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P27 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Mur fenêtre	Joint d'assemblage	Document consulté (ZPSO P28 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P28 RAPPORT 59087	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					/1118 10		
		Murs	Enduit blanc sur mur béton périphérique	Document consulté (ZPSO P29 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P29 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Dalle	planche dalle béton	Document consulté (ZPSO P31 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P31 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Marches n°1	enduit gris et dalle béton	Document consulté (ZPSO P32 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P32 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Marches n°2	enduit jaune, dalle béton, nez de marche colle linoléum gris	Document consulté (ZPSO P33 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P33 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit voile béton peinture grise	Document consulté (ZPSO P34 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P34 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Mur fenêtre	Joint d'assemblage	Document consulté (ZPSO P28 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P28 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe beige	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P12 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					/1118 10		
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Dalle	planche dalle béton	Document consulté (ZPSO P31 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P31 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Marches n°1	enduit gris et dalle béton	Document consulté (ZPSO P32 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P32 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Marches n°2	enduit jaune, dalle béton, nez de marche colle linoléum gris	Document consulté (ZPSO P33 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P33 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton	Document consulté (ZPSO P22 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P22 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle blanche	Document consulté (ZPSO P26 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P26 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P23 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Colle grise de carrelage beige et dalle béton	Document consulté (ZPSO P25 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P25 RAPPORT 59087	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					/1118 10		
		Murs	Enduit blanc sur mur béton périphérique	Document consulté (ZPSO P29 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P29 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P27 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P27 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit voile béton peinture grise	Document consulté (ZPSO P34 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P34 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Mur fenêtre	Joint d'assemblage	Document consulté (ZPSO P28 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P28 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement	Document consulté (ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P9 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de mur	Colle de plinthe beige	Document consulté (ZPSO P12 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P12 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Poutre	Enduit beige béton poutre	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P24 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Dalle	planche dalle béton	Document consulté (ZPSO P31 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P31 RAPPORT 59087	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					/1118 10		
		Marches n°1	enduit gris et dalle béton	Document consulté (ZPSO P32 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P32 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Marches n°2	enduit jaune, dalle béton, nez de marche colle linoléum gris	Document consulté (ZPSO P33 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P33 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton	Document consulté (ZPSO P22 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P22 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle blanche	Document consulté (ZPSO P26 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P26 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P23 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Colle grise de carrelage beige et dalle béton	Document consulté (ZPSO P25 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P25 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit blanc sur mur béton périphérique	Document consulté (ZPSO P29 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P29 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Linoléu vert colle et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P27 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P27 RAPPORT 59087	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					/1118 10		
		Murs	Enduit voile béton peinture grise	Document consulté (ZPSO P34 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P34 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
Bureau 61	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
Bureau 62	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
Bureau 63	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P2 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					10		
		Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
Local informatique	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Archives A	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Circulation 2 bis	RDJ	Joint coupe feu	joint de porte CF	Document consulté (ZPSO P22 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P22 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		sur conduit de fluide	Enveloppe calorifuge platre et calorifuge	Résultat d'analyse (P107)	Z107	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse (P106)	Z106	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse (P114)	Z114	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée	Résultat d'analyse (P120)	Z120	Non	
Archives trésorerie 1	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Plafond	Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Plafond	Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre	Résultat d'analyse (P108)	Z108	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P109)	Z109	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit	Document consulté (ZPSO P28 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P28 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux	Document consulté (ZPSO 30 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P30 RAPPORT 18295	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					285/1		
		Sur conduit de fluide n°1	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P29 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P29 RAPPORT 18295285/1	Non	
Archives B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse (P110)	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse (P111)	Z111	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle	Résultat d'analyse (P112)	Z112	Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Murs	Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P113)	Z113	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z109	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z108	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Joint de vitrage n°3	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°4	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°5	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
PL1 archives trésorerie 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
PL1 archives trésorerie 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
SAS escaliers	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse (P103)	Z103	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse (P104)	Z104	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse (P105)	Z105	Non	
Hall escaliers	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Escalier vers étage	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
Circulation 1 bis	RDJ	Murs	Joint d'assemblage brique sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P116)	Z116	Non	
		sur conduit de fluide	Enveloppe calorifuge platre et calorifuge	Résultat d'analyse	Z107	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée	Résultat d'analyse	Z120	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z103	Non	
		Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse	Z139	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
Escalier LB	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
WC PMR 2	RDJ	Revêtement de mur	Faïence bleue et colle	Résultat d'analyse (P115)	Z115	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre	Résultat d'analyse	Z114	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			sur mur de refend				
<b>WC PMR 1</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z111	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
<b>Rangement A</b>	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
<b>Relaxation</b>	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
<b>Circulation 3 bis</b>	RDJ	Revêtement de mur	Colle brique plaquette	Résultat d'analyse (P149)	Z149	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
<b>Circulation 4 bis</b>	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton peint sur	Résultat d'analyse	Z144	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			mur de refend				
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
PL1 circulation 4 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
PL2 circulation 4 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
Local RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
WC RDJ n°1	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Sanitaire RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Armoire élec	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
Office RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Salle de relaxation	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
Bureau 1	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
Salle d'activités RDJ	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
Rangement C	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
PL rangement	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton	Résultat d'analyse	Z105	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			sur plafond				
		Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
Bureau médecin	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
Secrétariat RDJ	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Prises de mesuration alcoolémie	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Circulation 7	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage petit carreau + colle et ragréage	Résultat d'analyse (P133)	Z133	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Murs	Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z130	Non	
		Joint de vitrage n°7	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°8	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°9	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°10	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°11	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Joint de vitrage n°12	joint souple gris	Résultat d'analyse	Z079	Non	
		Revêtement de bardage	Peinture orange sur bardage	Résultat d'analyse (P134)	Z134	Non	
WC PMR 3	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
Circulation 6	RDJ	Murs	Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P130)	Z130	Non	
		Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	10 m²
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Joint d'assemblage parpaing	Résultat d'analyse (P131)	Z131	Non	
		joint vitrage	Joint ciment carreau de verre	Résultat d'analyse (P132)	Z132	Non	
Consultatio n 5	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Consultatio n 4	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Consultatio	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur	Résultat d'analyse	Z106	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
n 3			de cloison				
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Consultatio n 2	RDJ	Joint coupe feu	joint de porte CF	Document consulté (ZPSO P23 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P23 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
GT circulation 4	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
Bureau médical	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					10		
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Rangement B	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z104	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
Consultation de groupe	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Consultation n 6	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Consultation n 7	RDJ	Joint coupe feu	joint de porte CF	Document consulté (ZPSO P20 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P20 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Circulation 8	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage bleu petit carreau + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z148	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Espace vie	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 19237401/1)	ZPSO P1 RAPPORT 19237401/1	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage marron et colle	Résultat d'analyse	Z146	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 19237401/1)	ZPSO P2 RAPPORT 19237401/1	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 19237401/1)	ZPSO P3 RAPPORT 19237401/1	Non	
		Joint étanchéité n°2	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 19237401/1)	ZPSO P6 RAPPORT 19237401/1	Non	
PL1 espace vie	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
PL2 espace vie	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
GT espace vie	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	
Rangement D	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Vestiaire RDJ	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Douche RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
WC RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur	Résultat d'analyse	Z046	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			donnant sur l'extérieur				
<b>Circulation 9</b>	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse (P144)	Z144	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	Z041	<b>Oui</b>	2 ml
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse (P145)	Z145	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage marron et colle	Résultat d'analyse (P146)	Z146	<b>Non</b>	
<b>Circulation 10</b>	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage marron et colle	Résultat d'analyse	Z146	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage bleu petit carreau + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z148	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	<b>Non</b>	
<b>PL1 circulation 10</b>	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	<b>Non</b>	
<b>PL2 circulation 10</b>	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	<b>Non</b>	
<b>Local traitement eau ventilation</b>	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond LIEGE	Document consulté (ZPSO P17 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P17 RAPPORT 18295285/1	<b>Non</b>	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	<b>Non</b>	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc porte	Résultat d'analyse	Z057	<b>Non</b>	
<b>GT local traitement eau ventilation</b>	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087 /111810	Non	
Circulation 11	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
WC 11	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Salle de bains 11	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Douche 11	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange	Résultat d'analyse	Z047	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			colle ragréage				
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Bureau A	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Bureau IDE examen	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
<b>Attente circu 10</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
<b>Armoire tech 1 attente circu 10</b>	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
<b>Secrétariat 10</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
<b>Deshabillage 1</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
<b>Deshabillage 1 bis</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				plâtre récent travaux)			
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Bureau médical B	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)		Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Bureau médecin B	RDJ	Murs	Enduit plâtre peint mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Mur plaque plâtre récent travaux)		Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (FP récent travaux)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum récent + colle + ragréage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Travaux récents)		Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peint mur de cloison	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				d'amiante (Mur de cloison plaque de plâtre récent travaux)			
		Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre	Résultat d'analyse	Z063	Non	
Armoire tech 1 bureau medecin B	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
Local tech info	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Faux-plafond	Bois	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Bois)		Non	
Circulation 12	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z150	Non	
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
Sanitaire 2 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
WC 2 circu	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur	Résultat d'analyse	Z144	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
10			mur de refend				
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
WC PMR 2 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Sanitaire 1 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
WC PMR 1 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Poste de documentation	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage	Résultat d'analyse (P148)	Z148	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Bureau 4 postes de travail	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z148	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Rangement + frigo	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Plafond	enduit blanc et plafond béton	Document consulté (ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					59087 /1118 10		
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	Non	
Bureau C	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z145	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Bureau B	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert + colle et ragréage	Résultat d'analyse (P147)	Z147	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
PL1 bureau B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z147	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
PL2 bureau B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert + colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z147	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Vestiaire	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum noir + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /1118 10	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc porte fenêtre	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Accueil attente patient	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum jaune colle ragréage	Résultat d'analyse	Z081	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
Armoire tech accueil attente patient	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
WC accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Sanitaire accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
WC PMR accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Bureau entretien 1	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton plâtre	Résultat d'analyse	Z114	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			sur mur de refend				
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /111810	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
Bureau entretien 2	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087 /111810	Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
Hall entrée	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P142)	Z142	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z150	Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
SAS entrée	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage + colle et ragréage	Résultat d'analyse (P141)	Z141	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
<b>Circulation 13</b>	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc porte fenêtre	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum noir + colle jaune et ragréage rose	Document consulté (ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc porte	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
<b>Libre 13</b>	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
<b>Sous station chauffage</b>	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P14 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P14 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge fibreux et bitume	Document consulté (ZPSO P13 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P13 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P15 RAPPORT 18295	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					285/1		
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit	Document consulté (ZPSO P16 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P16 RAPPORT 18295285/1	Non	
Machinerie ascenseur	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
Local élec	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
Circulation 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	20 m²
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
Détente A	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
PL1 détente A	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
		Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Bureau cadre D	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m <sup>2</sup>
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
PL1 bureau cadre D	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m <sup>2</sup>
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Circulation 15	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	20 m <sup>2</sup>
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc porte	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
Salle de réunion	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	20 m <sup>2</sup>
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
PL1 salle de réunion	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m <sup>2</sup>
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
PL2 salle de réunion	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m <sup>2</sup>
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Bureau médical	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaire bureau médical	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT1 sanitaire bureau médical	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Bureau AFT 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaire bureau AFT 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT1 sanitaire bureau AFT1	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Bureau AFT 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaire bureau AFT 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT2 bureau sanitaire AFT2	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Bureau CATTP psy	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaire bureau CAPTP psy	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT1 sanitaire bureau CATTP psy	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	20 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT1 sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
GT2 salle d'activité 1	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	20 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
PL1 salle d'activité 2	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-	Matériau ou produit		Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			plafond	qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)			
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT1 sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
UMP	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
PL1 circulation 15	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
PL1 UMP	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Sanitaire 15	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
WC 15	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
GT WC 15	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				d'amiante (Métal)			
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Tableau élec	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	2 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
GT1 circulation 15	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
GT2 circulation 15	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Attente 14	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	15 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
PL1 attente 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
PL1 rangement 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
Rangement 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque	Résultat d'analyse	Z046	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur				
Sanitaire 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
WC 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
WC PMR 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Secrétariat d'accueil 14	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	25 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Escalier Palier	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée	Résultat d'analyse	Z160	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z158	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z159	Oui	10 m²
Escalier 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque	Résultat d'analyse	Z160	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée				
		Murs	Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z158	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z159	Oui	10 m²
<b>Circulation 16</b>	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z068	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z142	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	30 m²
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc porte	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
<b>Bureau médical 1</b>	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse (P152)	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse (P153)	Z153	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse (P154)	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse (P155)	Z155	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse (P156)	Z156	Oui	10 m²
<b>Sanitaire B1</b>	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
<b>GT sanitaire B1</b>	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
<b>Bureau médical 2</b>	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton	Résultat d'analyse	Z154	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			mur de refend				
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaire B2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT sanitaire B2	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Orthophoniste	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaire orthophoniste	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT sanitaire orthophoniste	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Psycho	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton	Résultat d'analyse	Z154	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			mur de refend				
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Sanitaire psycho	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT sanitaire psycho	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Psychomotricité	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Vestiaire 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT vestiaire 1	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
GT psychomotricité	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Assistante sociale	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Vestiaire 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT vestiaire 2	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Bureau psy 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Vestiaire 3	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT vestiaire 3	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Bureau infirmier	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Vestiaire 4	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT vestiaire 4	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse (P157)	Z157	Non	
Bureau psy 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	10 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Vestiaire 5	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
GT vestiaire 5	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Réserve n°3	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	7 m²
		Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage	Résultat d'analyse	Z152	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton mur de refend	Résultat d'analyse	Z154	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z155	Non	
Douche circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
Sanitaire circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
WC circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage	Résultat d'analyse	Z047	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	4 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
GT wc circu 16	RDJ	Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot mur de cloison	Résultat d'analyse	Z153	Non	
Galerie technique	1er SS	sur conduit de fluide n°2	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P25 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P25 RAPPORT 18295285/1	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	
		Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z135	Non	
		sur conduit de fluide n°2	Calorifuge	Document consulté (ZPSO P27 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P27 RAPPORT 18295285/1	Non	
		sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge alu et bitume	Document consulté (ZPSO P24 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P24 RAPPORT 18295285/1	Non	
		sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (ZPSO P26 RAPPORT 18295285/1)	ZPSO P26 RAPPORT 18295285/1	Non	
Chaufferie	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Béton chappe	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810)	ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810	Non	
		Sur conduit de fluide n°1	Calorifugeage	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Laine minérale)		Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (PVC)		Non	
Circulation J	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage	Document consulté	ZPSO	Oui	2 ml

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			amianté	(ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	P15 RAPPORT 56866 - 108958 A		
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté	Document consulté (ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A )	ZPSO P15 RAPPORT 56866 - 108958 A	Oui	2 ml
		Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z086	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux	Résultat d'analyse	Z092	Non	
		Revêtement de plafond	Flocage	Résultat d'analyse	Z094	Non	
		Revêtement de sol	Laine minérale et kraft	Résultat d'analyse	Z093	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage	Résultat d'analyse	Z150	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
Façade gauche 4 RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	100 m²
Hall 42	1er	Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse	Z050	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 185/IMO/0010)	ZPSO P1 RAPPORT 185/IMO/0010	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P3	ZPSO P3	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				RAPPORT 185/IMO/0010)	RAPP ORT 185/I MO/0 010		
		Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 185/IMO/0010)	ZPSO P4 RAPP ORT 185/I MO/0 010	Non	
Combles	3ème	Sur conduit de fluide n°1	calorifuge et enveloppe de calorifuge	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 864/6375782/1/1)	ZPSO P1 RAPP ORT 864/6 37578 2/1/1	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	calorifuge et enveloppe de calorifuge	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 864/6375782/1/1)	ZPSO P2 RAPP ORT 864/6 37578 2/1/1	Non	
		Joint de fenêtre	joint mastic vitrier	Document consulté (ZPSO P6 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ)	ZPSO P6 RAPP ORT 00386 7/201 5803/ 2/CJ	Non	
Bureau	2ème	Revêtement de mur	Colle de plinthe carrelage	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P1 RAPP ORT 449/I MO/0 010	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris	Résultat d'analyse	Z043	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle	Document consulté (ZPSO P2 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P2 RAPP ORT 449/I MO/0 010	Non	
		Plafond	Panneaux de faux-plafond	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P3 RAPP ORT 449/I MO/0	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
					010		
		Plafond	Flocage	Document consulté (ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010)	ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage	Résultat d'analyse (P050)	Z050	Non	
Toiture	Extérieur	Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
Façade droite 3 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Vestiaire dispo 1	3ème	Revêtement de sol	Dalle de sol bleue colle ragréage	Document consulté (ZPSO P1 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ C.J)	ZPSO P1 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ C.J	Oui	20 m²
		Murs	Enduit plâtre plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P013 RAPPORT 19482238-1)	ZPSO P013 RAPPORT 19482238-1	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
Vestiaire dispo 2	3ème	Murs	Enduit plâtre plaque de plâtre	Document consulté (ZPSO P013 RAPPORT 19482238-1)	ZPSO P013 RAPPORT 19482238-1	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
Dégagement C	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Plafond	Plafond plâtre peint	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
Façade avant 2E	Extérieur	Joint périphérique chassis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse (P064)	Z064	Oui	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Joint périphérique chassis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade droite 1 RDJ	Extérieur	Joint périphérique châssis	Joint silicone gris	Résultat d'analyse (P065)	Z065	Non	
		Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Joint périphérique châssis bois	joint périphérique	Résultat d'analyse (P140)	Z140	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Joint vitrage châssis bois	joint de vitrage cassant	Résultat d'analyse (P139)	Z139	Non	
Cour intérieure 4A RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse (P102)	Z102	Oui	30 m²
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Cour intérieure 4B RDC	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143	Oui	30 m²
Cour intérieure 4C RDC	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143	Oui	30 m²
Cour intérieure 4D RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	30 m²
WC PMR2A	RDJ	Revêtement de mur	Faïence bleue et colle	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
WC PMR2B	RDJ	Revêtement de mur	Faïence bleue et colle	Résultat d'analyse	Z115	Non	
		Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle	Résultat d'analyse	Z111	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage	Résultat d'analyse	Z110	Non	
		Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z114	Non	
Galerie U	1er SS	Plafond	Béton ciment	Résultat d'analyse (P135)	Z135	Non	
		Murs	Béton ciment	Résultat d'analyse	Z136	Non	



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				(P136)			
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge plâtreuse et calorifuge blanc	Résultat d'analyse (P137)	Z137	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge vert et calorifuge bourre	Résultat d'analyse (P138)	Z138	Non	
<b>Façade droite 4 RDJ</b>	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse (P143)	Z143	Oui	50 m²
<b>PL circulation 16</b>	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage	Résultat d'analyse (P150)	Z150	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Conduit de fluide	Métal	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Métal)		Non	
		Revêtement de sol	Calorifuge rouge	Résultat d'analyse	Z157	Non	
		Plafond	Béton ciment peint	Résultat d'analyse	Z156	Oui	1 m²
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard	Résultat d'analyse (P151)	ZP151	Non	
<b>Directeur de soins</b>	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z046	Non	
		Plafond	Enduit béton peint plafond	Résultat d'analyse	Z045	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z044	Non	
		Murs	Enduit calicot sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z048	Non	
<b>Bureau 16 bis</b>	2ème	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc	Résultat d'analyse	Z041	Oui	2 ml
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z059	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (LM)		Non	
		Plafond	Enduit plâtre peint plafond	Résultat d'analyse	Z040	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage	Résultat d'analyse	Z054	Non	
		Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z058	Non	
		Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Résultat d'analyse	Z039	Non	
<b>Consultation 1</b>	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison	Résultat d'analyse	Z106	Non	
		Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond	Résultat d'analyse	Z105	Non	
		Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage	Résultat d'analyse	Z122	Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc	Résultat d'analyse	Z057	Non	
		Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique	Document consulté (ZPSO P3 RAPPORT)	ZPSO P3 RAPPORT	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				59087/111810)	ORT 59087 /1118 10		
		Murs	Enduit béton peint sur mur de refend	Résultat d'analyse	Z144	Non	
Façade arrière 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Joint périphérique chassis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade gauche 1 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade droite 3 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
Façade gauche 3 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
Cour intérieure 4A RDJ	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143	Oui	30 m²
Cour intérieure 4B RDJ	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143	Oui	30 m²
Cour intérieure 4C RDJ	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143	Oui	30 m²
Cour intérieure 4D RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	30 m²
Façade avant 4 RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	60 m²
Façade arrière 4 RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	70 m²
		Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143	Oui	40 m²
Façade gauche 4 RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	80 m²
Façade avant 4 RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	45 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Façade droite 4 RDC	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143	Oui	80 m²
Façade arrière 4 RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	70 m²
		Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	Résultat d'analyse	Z143	Oui	40 m²
Façade avant 5 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		Non	
Façade droite 5 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade arrière 5 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		Non	
Façade gauche 5 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		Non	
Façade avant 5 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		Non	
Façade droite 5 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade arrière 5 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		Non	
Façade gauche 5 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		Non	
Façade gauche 3 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade droite 3 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade gauche 3 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Z037	Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			brique				
<b>Façade gauche 3 RDC</b>	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	
		Joint périphérique chassis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	<b>Non</b>	
<b>Façade droite 3 RDC</b>	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	
		Murs	Paroie verre	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Verre)		<b>Non</b>	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	<b>Non</b>	
<b>Façade avant 3E</b>	Extérieur	Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	<b>Non</b>	
<b>Façade arrière 3E</b>	Extérieur	Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	<b>Non</b>	
<b>Façade avant 1ER</b>	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	
		Joint périphérique chassis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°11	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°12	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Joint périphérique chassis n°13	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	<b>Oui</b>	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	<b>Non</b>	
<b>Façade</b>	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
arrière 1ER	r		pierre				
		Joint périphérique chassis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°11	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
Façade avant RDC	Extérieur	Joint périphérique chassis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Joint périphérique chassis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
Façade arrière RDC	Extérieur	Joint périphérique chassis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°4	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°5	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°6	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°7	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		chassis n°7					
		Joint périphérique chassis n°8	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°9	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°10	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°11	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade avant RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade arrière RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade droite 3 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Paroie type trespas	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Plastique composite)		Non	
		Joint périphérique chassis n°1	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°2	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Joint périphérique chassis n°3	Joint mastic blanc	Résultat d'analyse	Z064	Oui	2 ml
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade gauche 3 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade gauche 1 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
Façade droite 1 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise	Résultat d'analyse	Z019	Non	
Façade gauche 1 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade droite 1 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade droite 1 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade gauche 1 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Murs	Joint d'assemblage brique	Résultat d'analyse	Z037	Non	
Façade cage ASC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	35 m²

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
1ER							
Façade cage ASC 2E	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	35 m²
Façade cage ASC 3E	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	35 m²
Façade cage ASC RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	35 m²
Façade cage ASC RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage	Résultat d'analyse	Z102	Oui	35 m²

#### Commentaires :

Pas de joint compréhensible vu sur l'ensemble du bâtiment et des niveaux.

Pour des raisons d'accessibilité, les fourreaux passage de murs et de dalles n'ont pas tous pu être repérés car des gaines, coffrages perdus sont en place et le bâtiment étant occupé et ayant du mobilier en place, certains éléments n'ont pas pu être vus (ce qui est non visible sans destruction). Si nécessaire, il faudra prévoir des investigations approfondies.

### 5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Palier secours C - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu et colle sous plancher bois	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Linoléum bleu et colle sous plancher bois			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P002**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Palier secours C - Plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Plafond plâtre peint

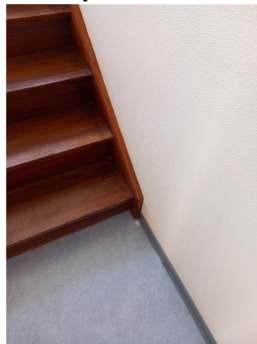
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Plafond plâtre peint	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P003**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Dégagement C - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage

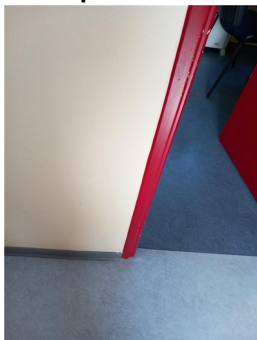
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum bleu colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P004**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Dégagement C - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison

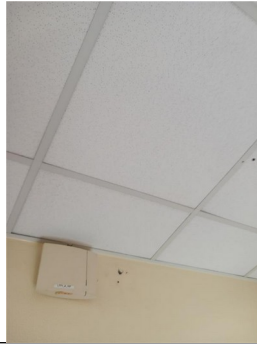
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P005**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Dégagement C - Faux-plafond - Plafond	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Panneaux de faux-plafond	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Panneaux de faux-plafond			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P006**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Gestion et office - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Linoléum bleu colle ragréage		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P007**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Gestion et office - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P008**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Bureau 5 pole 13 - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit calicot plaque de plâtre plafond			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P009**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Bureau 5 pole 13 - Plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Plafond plâtre peint

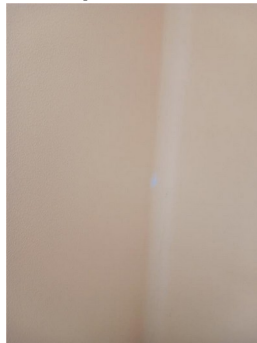
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Plafond plâtre peint	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P010**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Bureau 5 pole 13 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre sur mur donnant sur GT

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P011**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Palier secours C - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur

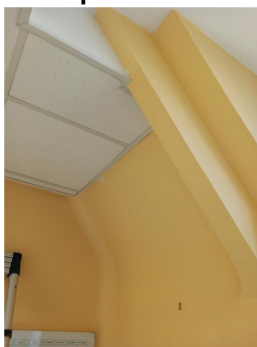
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P012**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Bureau 5 pole 13 - Murs/plafond - Murs/plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre sur rampant

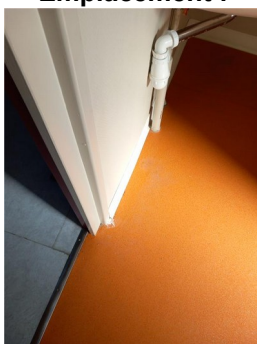
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit plâtre sur rampant	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P013**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Sanitaire pole 13 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum orange colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum orange colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P014**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Hall escaliers C - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum blanc colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum blanc colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P015**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Sas 1 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plâtre sur mur de cloison

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P016**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Pièce 1 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P017**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Pièce 1 - Murs/plafond - Murs/plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre rampant

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit plâtre rampant	3/37

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P018**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Dégagement combles LC - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Béton ciment	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Béton ciment			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P019**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Toiture - Toiture - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Ardoise
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> Ardoise	<b>Planche de croquis n° :</b>	



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ardoise (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P020**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Dégagement comble - Sur conduit de fluide n°1 - Contre toiture
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM


**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

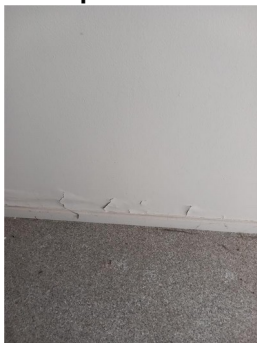
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 02	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (gris) + (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) (clair) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Dégagement comble - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Fibralith et colle ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Fibralith et colle ciment		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Dégagement combles LB - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Béton ciment	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Béton ciment		<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P023**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Vestiaire dispo 2 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum colle ragréage


**Résultat amiante :** Absence d'amiante

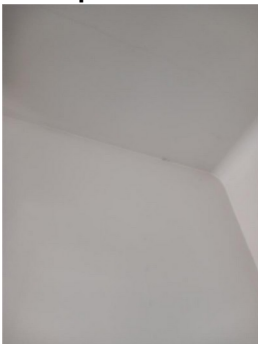
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

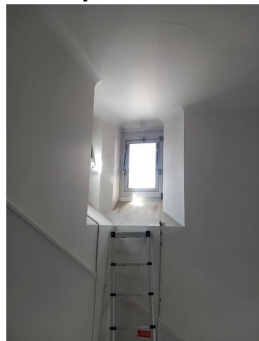
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Sas escaliers B - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Linoléum bleu colle ragréage		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi- dur de type ragréage (gris)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Sas escaliers B - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre peint plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit plâtre peint plafond		<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P026**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Escaliers B - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur

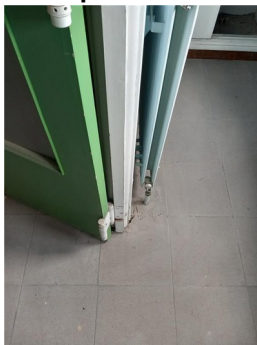
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P027**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Office - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage gris colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Carrelage gris colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P028**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Local tech 2 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Dalle de sol rouge colle noire ragréage

**Résultat amiante :** Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Dalle de sol rouge colle noire ragréage	4/37

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P029**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Rangement 3 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage beige colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage beige colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P030**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Local tech 2 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage orange colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Carrelage orange colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P031**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Local tech 2 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre sous fenêtre

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit plâtre sous fenêtre	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreuse) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P032**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Dégagement B - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Peinture grise pailletée

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Peinture grise pailletée	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P033**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Salle de cours - Murs - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Peinture blanche pailletée	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Peinture blanche pailletée			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type système d’enduit peinture (beige) (clair)	0	Fibres d’amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P034**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Palier secours B - Murs/sol - Murs/sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Bloc béton
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
BLoc béton		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P035**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Palier secours B - Joint porte - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint mastic porte

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Joint mastic porte	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P036**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Palier secours B - Murs - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint d’assemblage pierre	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Joint d'assemblage pierre			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P037**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Palier secours B - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint d'assemblage brique
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Joint d'assemblage brique		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P038**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Hall ESC B - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum bleu colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P039**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Hall ESC B - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P040**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Hall ESC B - Plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre peint plafond

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit plâtre peint plafond	



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P041**
**Emplacement :**

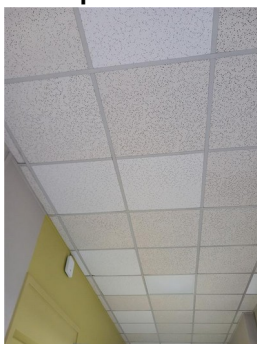

<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Dégagement A - Joint de vitrage n°1 - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint de vitrage blanc

**Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Joint de vitrage blanc	7/37

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P042**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Dégagement A - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Panneaux de faux-plafond

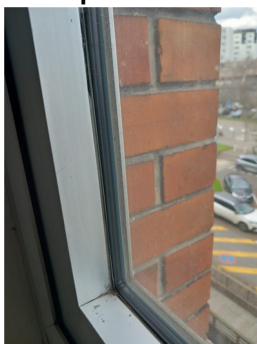
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Panneaux de faux-plafond	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P043**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Hall ESC B - Joint de vitrage n°1 - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint souple vitrage gris

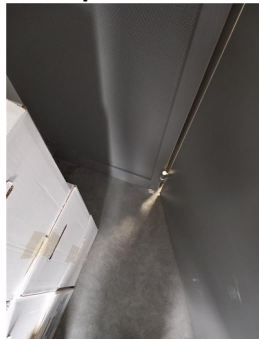
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Joint souple vitrage gris	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P044**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Imprimante - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage

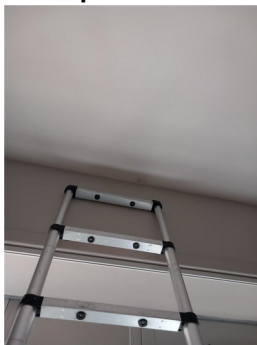
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**


Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum bleu colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P045**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Bureau 19 - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton peint plafond	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit béton peint plafond			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Bureau 19 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P047**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Sas sanitaires - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum orange colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum orange colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P048**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Sas sanitaires - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot sur mur de cloison

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit calicot sur mur de cloison	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P049**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Dégagement B - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P050**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Bureau - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum gris colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum gris colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P051**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Hall et accueil - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Panneaux de faux-plafond

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Panneaux de faux-plafond	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P052**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 3ème - Hall et accueil - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Panneaux de faux-plafond

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Panneaux de faux-plafond	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P053**
**Emplacement :**

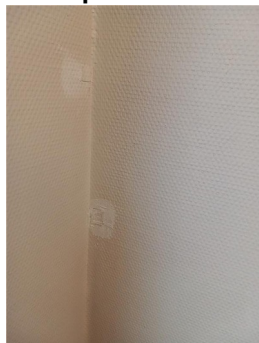

<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Hall ESC C - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage colle ragréage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Carrelage colle ragréage			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P054**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Dégagement C - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum vert colle ragréage
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Linoléum vert colle ragréage		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple de type dalle de sol (fibreux) (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P055**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Sanitaires H - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre peint mur de refend

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre peint mur de refend	

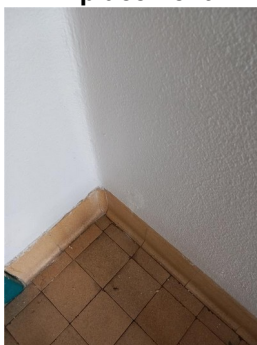
**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Sanitaires H - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P057**
**Emplacement :**

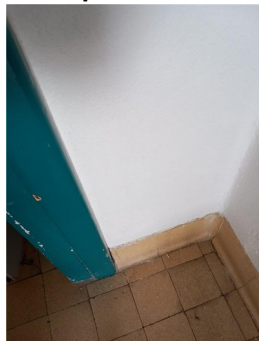

<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Sanitaires H - Joint de vitrage n°1 - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> joint noir caoutchouc	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
joint noir caoutchouc			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P058**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Hall ESC C - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P059**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Hall ESC C - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton peint sur mur de refend

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit béton peint sur mur de refend	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P060**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Rangement A - Joint de vitrage n°1 Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint gris souple	
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Joint gris souple	7/37		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau de type mousse (gris) ; matériau (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau (noir) ; matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P061**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Hall ESC A - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum gris colle ragréage
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> Linoléum gris colle ragréage	<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P062**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Escaliers A - Joint périphérique fenêtre - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> joint mastic beige

**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
joint mastic beige	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Escaliers A - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façade avant 2E - Joint périphérique châssis n°1 - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint mastic blanc	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Joint mastic blanc		<b>Planche de croquis n° :</b>	
		30/37	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) ; matériau souple de type mastic (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P065**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façade droite 1 RDJ - Joint périphérique châssis - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint silicone gris

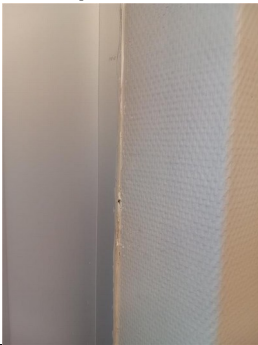
**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Joint silicone gris	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Sanitaires H - Joint plat de finition - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint blanc mastic	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Joint blanc mastic		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau souple de type mastic (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Hall ESC C - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Plinthe carrelage et colle	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Plinthe carrelage et colle		<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P068**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Dégagement A - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum bleu colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple (beige) ; matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

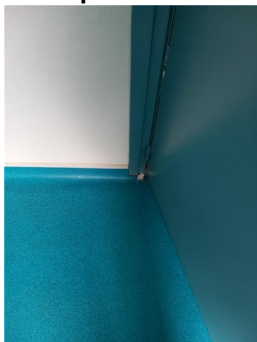
PRELEVEMENT : P069			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Couloir - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum gris colle ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Linoléum gris colle ragréage		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Couloir - Faux-plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Panneaux de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Panneaux de faux-plafond		<b>Planche de croquis n° :</b>	



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P071**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Rangement 1 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage

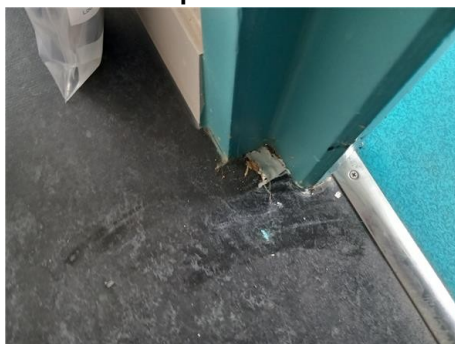
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum bleu colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P072**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Dégagement C - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum noir colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum noir colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P073**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Dégagement 1 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu/gris colle ragréage

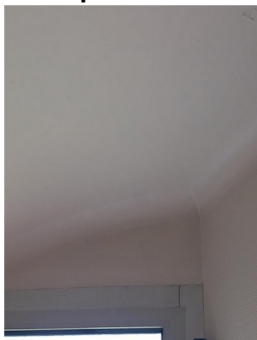
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum bleu/gris colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P074**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Escaliers A - Plafond sous face escalier - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Platre peint plafond escalier

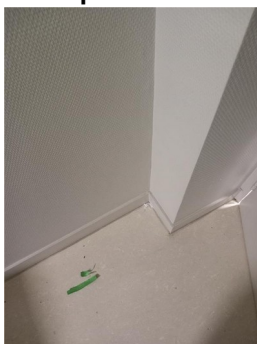
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Platre peint plafond escalier	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P075**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Bureau 34 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum beige colle ragréage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Linoléum beige colle ragréage			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P076**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Bureau 34 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P077**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Bureau 34 - Murs - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre sur mur de refend	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Enduit plâtre sur mur de refend			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P078**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Salle de réunion - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Moquette verte colle ragréage
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Moquette verte colle ragréage		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P079**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Hall ESC B - Joint de vitrage n°1 - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> joint souple gris

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
joint souple gris	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P080**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er - Sanit imp - Faux-plafond - Plafond	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Petit panneaux de faux-plafond	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Petit panneaux de faux-plafond			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P081**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau 4 agents - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum kaki colle ragréage
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Linoléum kaki colle ragréage		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P082**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Hall ESC Central - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

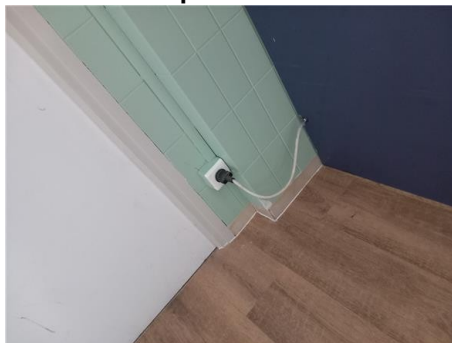
Objet	Planche de croquis n° :
Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P083**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Serveur dossier - Murs - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint carreaux verre	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Joint carreaux verre			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type joint ciment (bleu) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P084**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Serveur dossier - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Faïence peinte vert et colle
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Faïence peinte vert et colle		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (bleu) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P085**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum gris colle ragréage

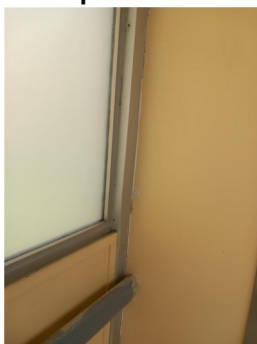
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum gris colle ragréage	

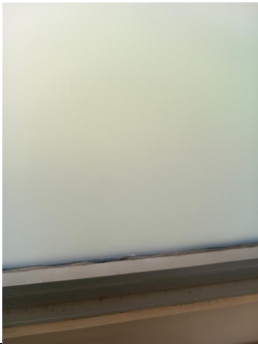
**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P086**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton sur mur de refend	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit béton sur mur de refend		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau dur (granulaire) (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Joint de vitrage n°1 - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint blanc cassé	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Joint blanc cassé		<b>Planche de croquis n° :</b>	
		17/37	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P089**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Joint périphérique fenêtre - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint silicone périphérique

**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Joint silicone périphérique	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P090			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plafond plaque de plâtre	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit calicot plafond plaque de plâtre			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation B - Coffre vertical - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit calicot plaque de plâtre			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P092**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation C - Faux-plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Panneaux de faux-plafond fibreux

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Panneaux de faux-plafond fibreux	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P093**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation C - Revêtement de sol - Plafond dans le plénum
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Laine minérale et kraft

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Laine minérale et kraft	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (fibreux) (noir) + (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P094**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation C - Revêtement de plafond - Plafond dans le plénum
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Flocage

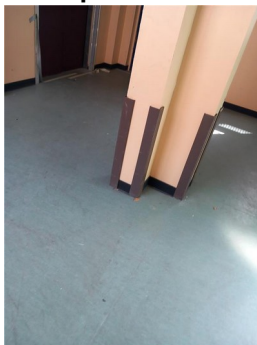
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**


<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Flocage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

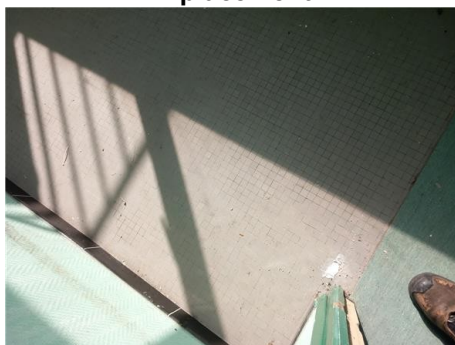
**PRELEVEMENT : P095**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement issue de secours - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum vert colle ragréage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Linoléum vert colle ragréage			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	0	Fibres d’amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d’amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement issue de secours - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot mur plaque de plâtre donannt sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit calicot mur plaque de plâtre donannt sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P097**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Dégagement issue de secours - Murs ascenseur - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Mur béton plâtre donnant sur ascenseur	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Mur béton plâtre donnant sur ascenseur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d’amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P098**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Pièce 29 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage colle ragréage
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Carrelage colle ragréage		



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P099**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Pièce 29 - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Plinthe carrelage noire et colle

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Plinthe carrelage et colle	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment- colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P100**
**Emplacement :**

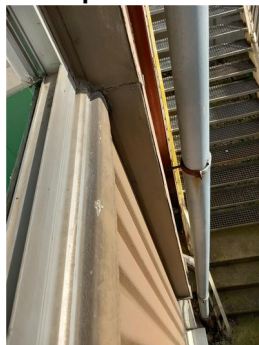

<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation 1 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Linoléum bleu colle ragréage			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P101**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation 1 - Poteau - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Béton peint
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Béton peint		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P102**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Cour intérieure 4A RDC - Façade bardage - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Peinture sur bardage

**Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)**
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Peinture sur bardage	34/37

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P103**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - SAS escaliers - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage jaune colle ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Carrelage jaune colle ragréage			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P104**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - SAS escaliers - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Plinthe carrelage et colle
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Plinthe carrelage et colle		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P105**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - SAS escaliers - Plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre béton sur plafond

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre béton sur plafond	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P106**
**Emplacement :**

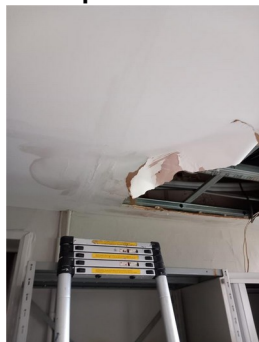

<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 2 bis - Murs - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre sur mur de cloison	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Enduit plâtre sur mur de cloison			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P107**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 2 bis - sur conduit de fluide - Contre plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enveloppe calorifuge platre et calorifuge
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enveloppe calorifuge platre et calorifuge		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau de type maillage de fibres (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P108**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Archives trésorerie 2 - Plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P109**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Archives trésorerie 2 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P110**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Archives B - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage colle ragréage
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Carrelage colle ragréage		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P111**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Archives B - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Plinthe carrelage et colle
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Plinthe carrelage et colle		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P112**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Archives B - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Faïence et colle

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

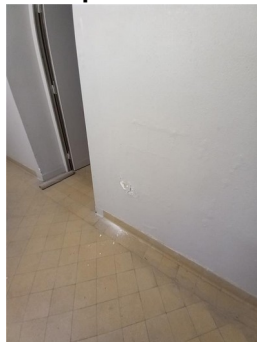
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Faïence et colle	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P113**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Archives trésorerie 3 - Murs - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P114**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 2 bis - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton plâtre sur mur de refend
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit béton plâtre sur mur de refend		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P115**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - WC PMR 2 - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Faïence bleue et colle

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

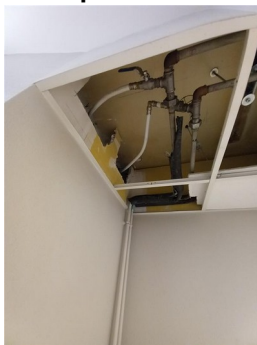
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Faïence bleue et colle	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P116**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 1 bis - Murs - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint d'assemblage brique sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Joint d'assemblage brique sur mur donnant sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi- dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P117**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau 52 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P118**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Réserve - Revêtement de mur/plafond - Murs/plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Faïence et colle
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> Faïence et colle	<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P119**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Local TGBT - Coffre vertical - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carreau de plâtre et colle
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> Carreau de plâtre et colle	<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P120**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 2 bis - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

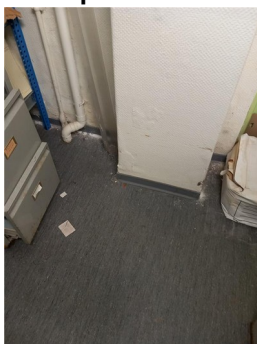
Objet	Planche de croquis n° :
Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P121**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Local TGBT - Plaque ondulées - Plafond	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Plaque fibre ciment	
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Plaque fibre ciment	20/37		
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P122**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau 55 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu colle ragréage
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> Linoléum bleu colle ragréage	<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (rouge) ; matériau semi-dur (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P123**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - WC4 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage orange colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage orange colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - WC4 - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Faïence blanche et colle	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Faïence blanche et colle		<b>Planche de croquis n° :</b> 20/37	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P125			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 5 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre brique sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit plâtre brique sur mur donnant sur l'extérieur		<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type brique (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type brique (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P126**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 5 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum bleu + colle et ragréage

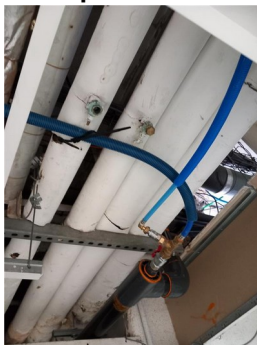
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Linoléum bleu + colle et ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P127**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 5 - Sur conduit de fluide - Plafond dans le plénum	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enveloppe de calorifuge blanche plâtreuse et noire + calorifuge	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Enveloppe de calorifuge blanche plâtreuse et noire + calorifuge			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces ; matériau semi-dur (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P128**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 5 - Sur conduit de fluide - Plafond dans le plénum	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enveloppe de calorifuge alu + calorifuge	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enveloppe de calorifuge alu + calorifuge			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreuse) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau fibreux de type isolant (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P129**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau 57 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage + colle et ragréage	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Carrelage + colle et ragréage			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d’amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P130**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 6 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P131**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 6 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint d'assemblage parpaing


**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Joint d'assemblage parpaing	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

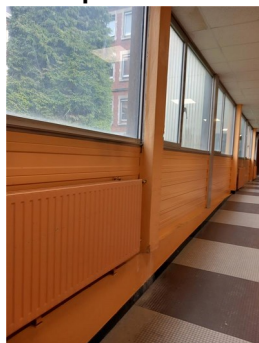
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P132			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 6 - joint vitrage - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Joint ciment carreau de verre	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Joint ciment carreau de verre		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P133			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 7 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage petit carreau + colle et ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Carrelage petit carreau + colle et ragréage		<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P134**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 7 - Revêtement de bardage - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Peinture orange sur bardage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Peinture orange sur bardage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P135**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er SS - Galerie U - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Béton ciment	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Béton ciment			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d’amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P136**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er SS - Galerie U - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Béton ciment
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> Béton ciment	<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P137**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er SS - Galerie U - Sur conduit de fluide n°1 - Contre plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enveloppe de calorifuge plâtrée et calorifuge blanc

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

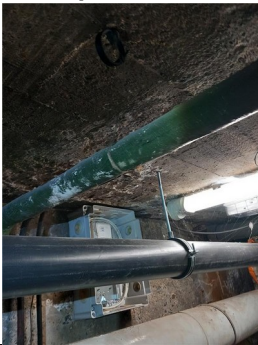
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enveloppe de calorifuge plâtrée et calorifuge blanc	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P138			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er SS - Galerie U - Sur conduit de fluide n°2 - Contre plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enveloppe de calorifuge vert et calorifuge bourre	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enveloppe de calorifuge vert et calorifuge bourre			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple (fibreuse) (marron) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple (fibreuse) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P139**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façade droite 1 RDJ - Joint vitrage chassis bois - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> joint de vitrage cassant	
<b>Résultat amiante</b> : Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
joint de vitrage cassant			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P140**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Façade droite 1 RDJ - Joint périphérique chassis bois - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> joint périphérique
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> joint périphérique	<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P141**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - SAS entrée - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage + colle et ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage + colle et ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P142**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Hall entrée - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P143**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - façade droite 4 RDJ - Mur de façade - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Peinture gouttelée et béton façade	
<b>Résultat amiante : Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)</b>			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Peinture gouttelée		35/37	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

**PRELEVEMENT : P144**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 9 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton peint sur mur de refend
<b>Résultat amiante : Absence d'amiante</b>		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b> Enduit béton peint sur mur de refend	<b>Planche de croquis n° :</b>	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P145**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 9 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage beige + colle et ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage beige + colle et ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P146**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 9 - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Plinthe carrelage marron et colle

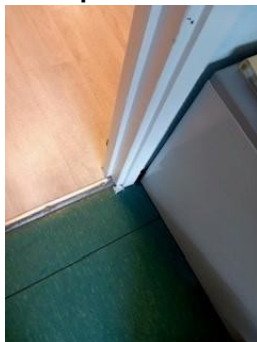
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Plinthe carrelage marron et colle	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P147**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau B - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum vert + colle et ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum vert + colle et ragréage	



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P148**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Poste de documentation - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

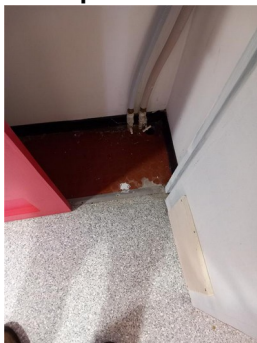
Objet	Planche de croquis n° :
Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P149**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Circulation 3 bis - Revêtement de mur - Murs	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Colle brique plaquette	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d’amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>		
Colle brique plaquette			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ciment (fibreux) (gris)	0	Fibres d’amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P150**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - PL circulation 16 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum marron colle ragréage
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>		
<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>	
Linoléum marron colle ragréage		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P151**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - PL circulation 16 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P152**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau médical 1 - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum beige colle ragréage

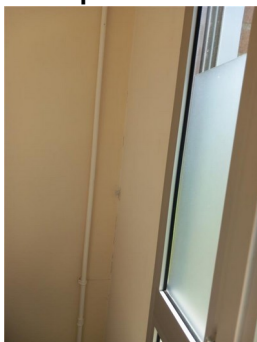
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum beige colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P153**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot mur de cloison

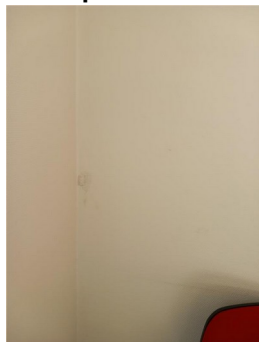
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Enduit calicot mur de cloison	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P154**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 <b>CH VALENCIENNES</b> 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre béton mur de refend


**Résultat amiante :** Absence d'amiante

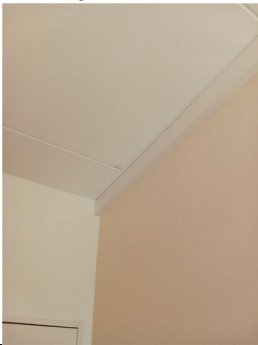
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**


Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre béton mur de refend	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreux) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P155			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P156			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Bureau médical 1 - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Béton ciment peint	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Béton ciment peint		<b>Planche de croquis n° :</b> 24/37	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreuse) (gris)	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P157			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - GT vestiaire 4 - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Calorifuge rouge	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Calorifuge rouge		<b>Planche de croquis n° :</b>	



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P158**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - ESC palier N - Murs - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison


**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P159			
<p align="center"><b>Emplacement :</b></p> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - ESC palier N - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	
<b>Résultat amiante :</b> Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend		18/37	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P160			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - ESC palier N - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P161**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation H - Revêtement de sol - Sol	
<b>Nom de l’opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum vert colle ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b>		<b>Planche de croquis n° :</b>	
Linoléum vert colle ragréage			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P162**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Imprimante N - Revêtement de sol - Sol
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Linoléum gris colle ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Linoléum gris colle ragréage	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P163**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Imprimante N - Revêtement de mur - Murs
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Colle jaune plinthe PVC

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

<b>Objet</b>	<b>Planche de croquis n° :</b>
Colle jaune plinthe PVC	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P164**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er SS - Palier ECS - Plafond - Plafond
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Béton ciment plafond


**Résultat amiante :** Absence d'amiante


**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**

Objet	Planche de croquis n° :
Béton ciment plafond	

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (fibreuse) (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P165			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 1er SS - Palier ECS - Plafond - Plafond	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Flocage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Flocage		<b>Planche de croquis n° :</b>	
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b> RAW PRODUCT	<b>Description visuelle</b> Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>Epaisseur (cm)</b> 0	<b>Conclusion amiante</b> Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P166			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES	<b>Numéro de dossier</b> 77025-152445 CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 NORD	<b>Pièce ou local – Composant</b> 2ème - Office A - Murs - Murs	
<b>Nom de l'opérateur</b> PETITJEAN Antoine	<b>Date de prélèvement</b> 11/03/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit béton plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet</b> Enduit béton plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		<b>Planche de croquis n° :</b>	

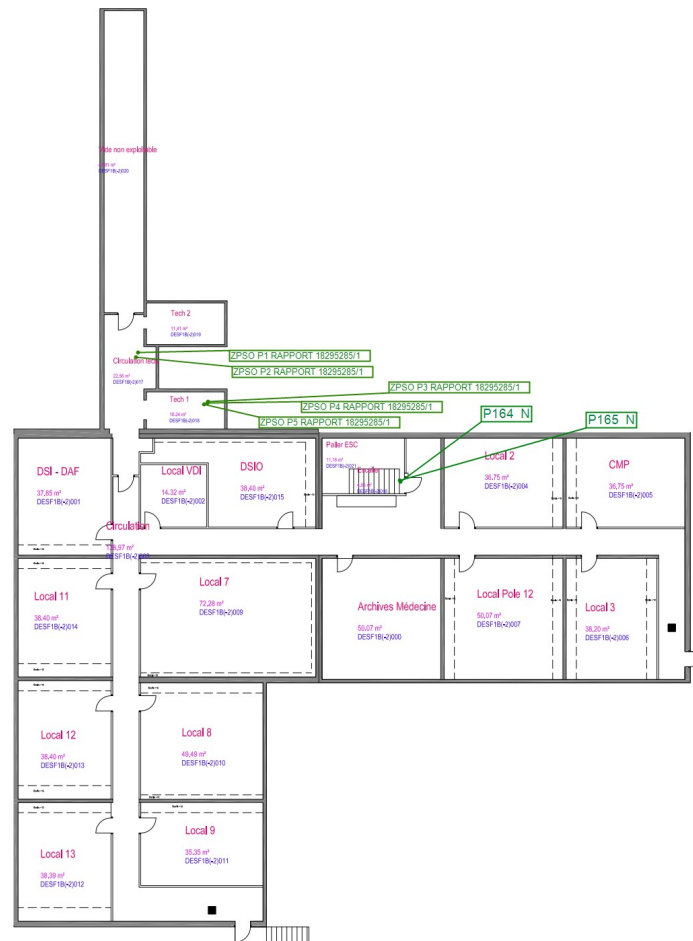


**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

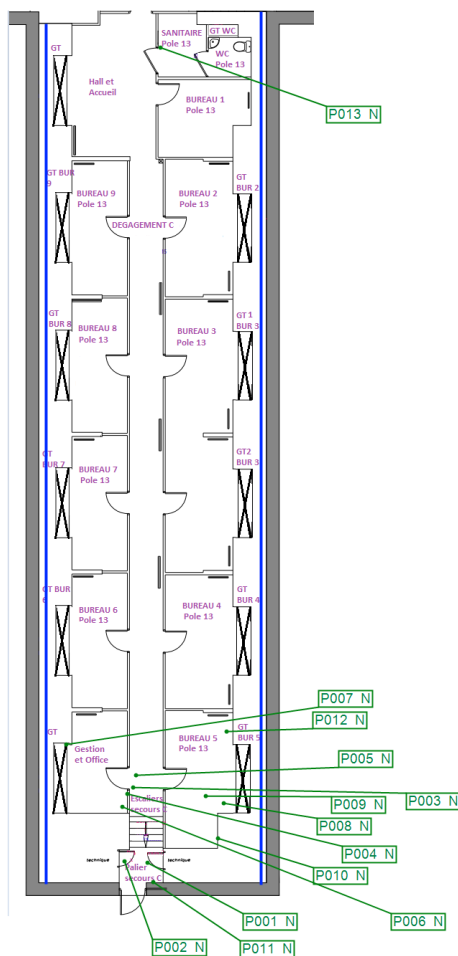
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	Matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**ANNEXE : Plans / Croquis**

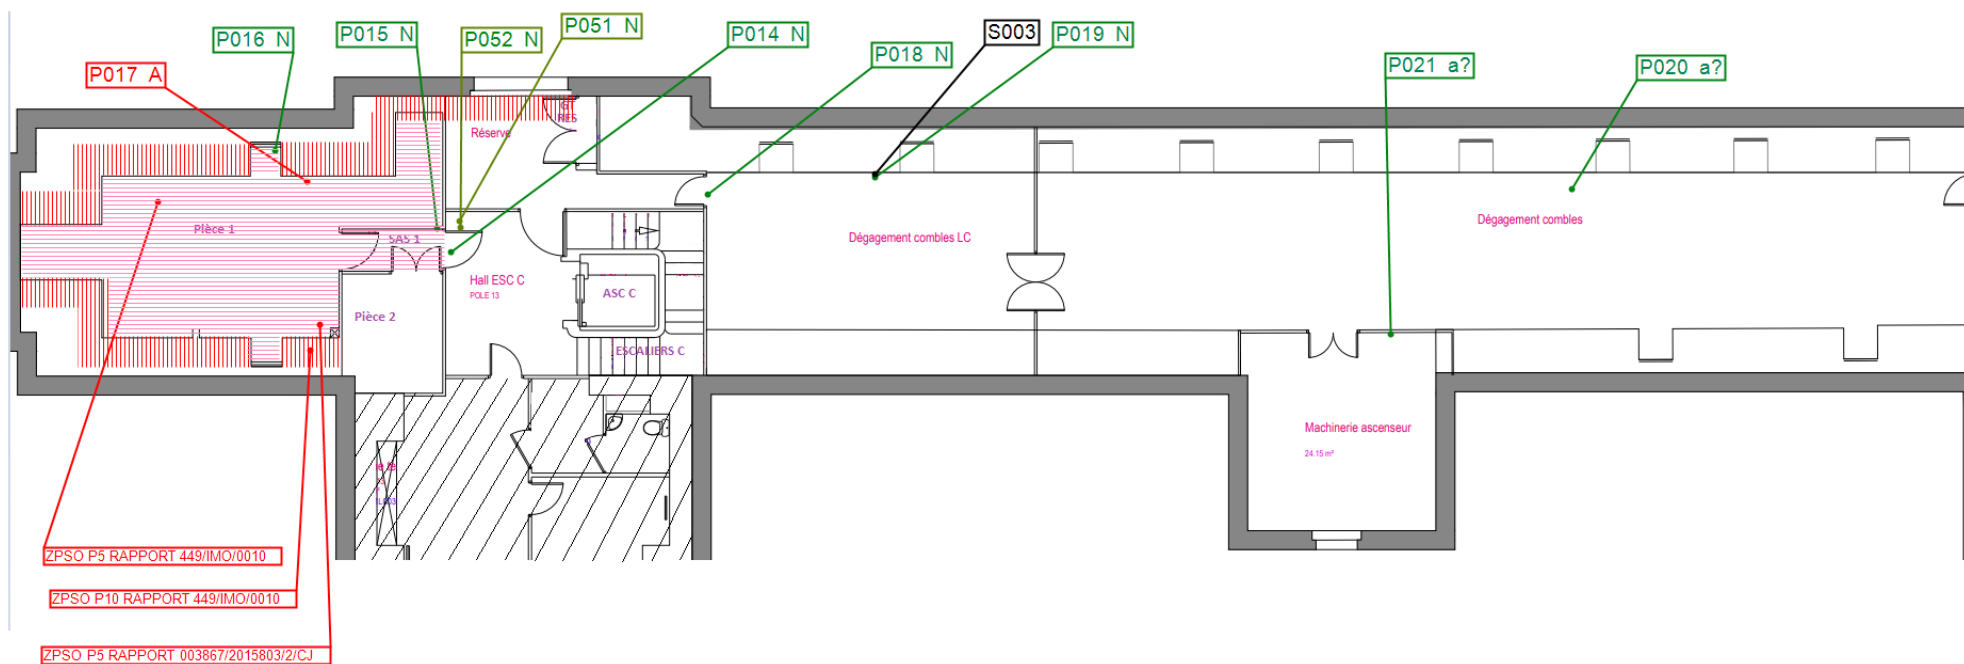
Titre : Croquis N°0	N° planche : 1/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : 1er SS



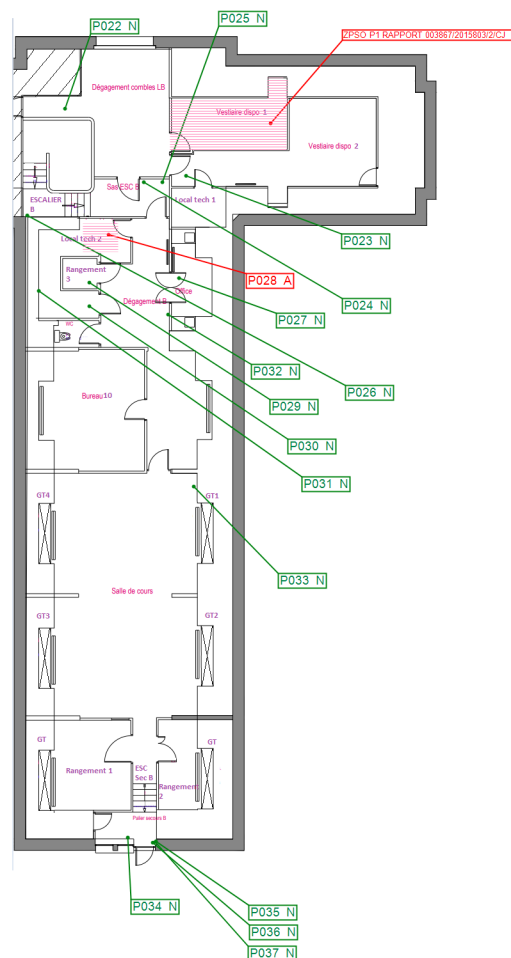
Titre : Croquis N°1		N° planche : 2/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE		Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine		Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : R+3



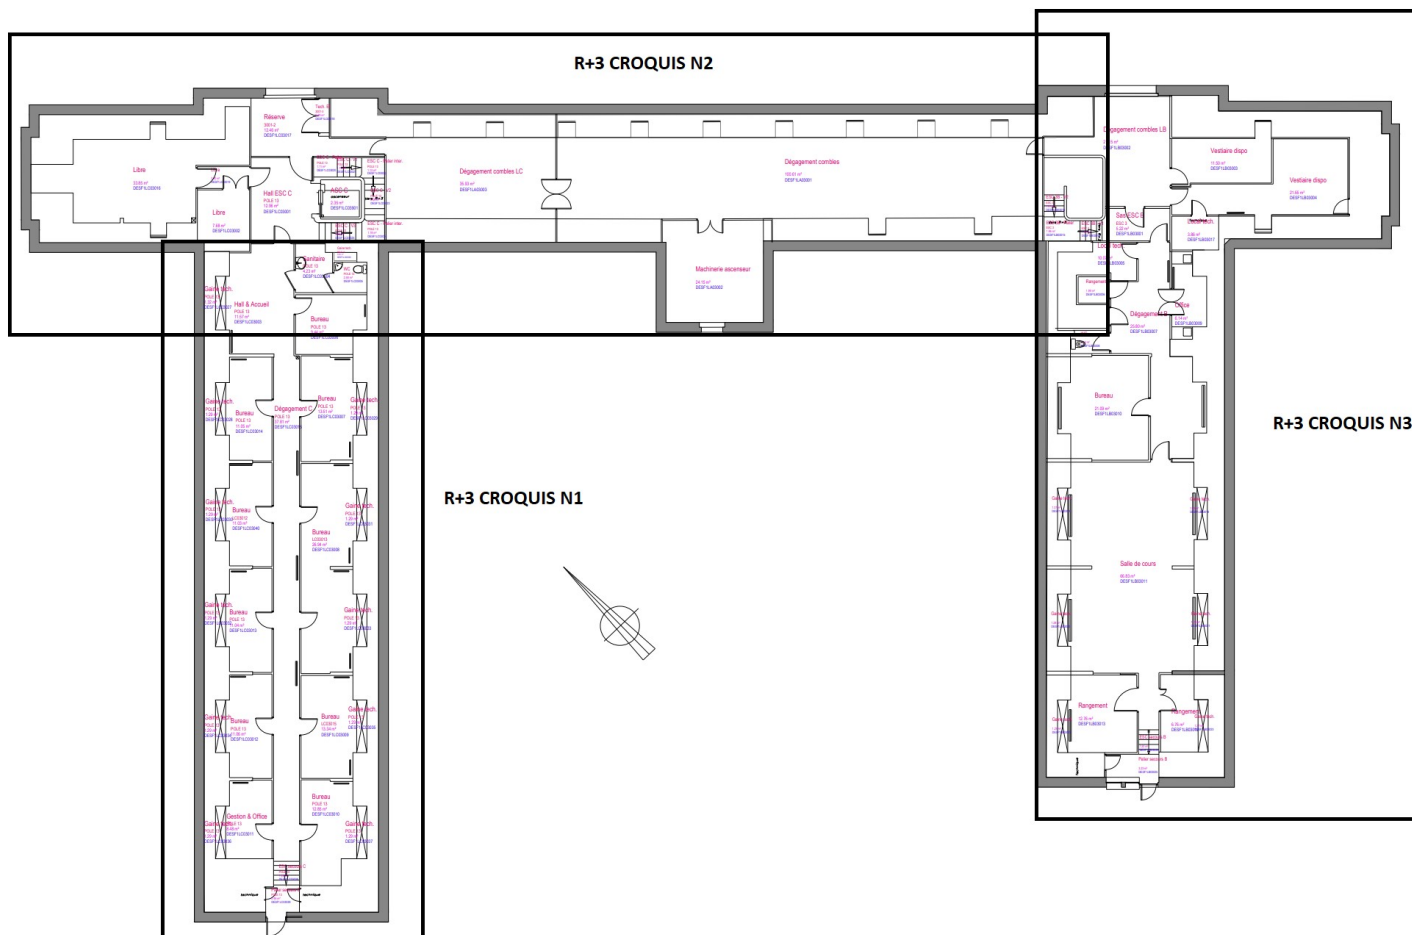
Titre : Croquis N°2	N° planche : 3/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+3



Titre : Croquis N°3	N° planche : 4/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : R+3	

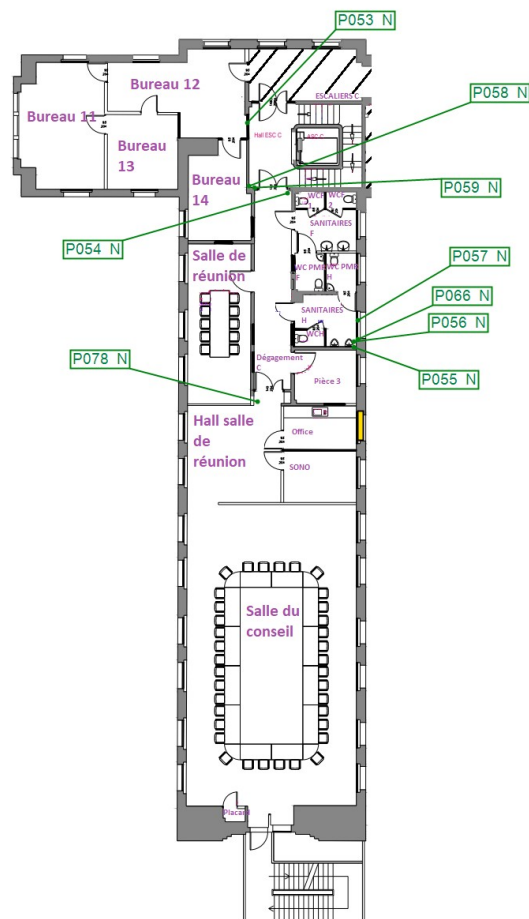


Titre : Croquis N°4	N° planche : 5/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : R+3

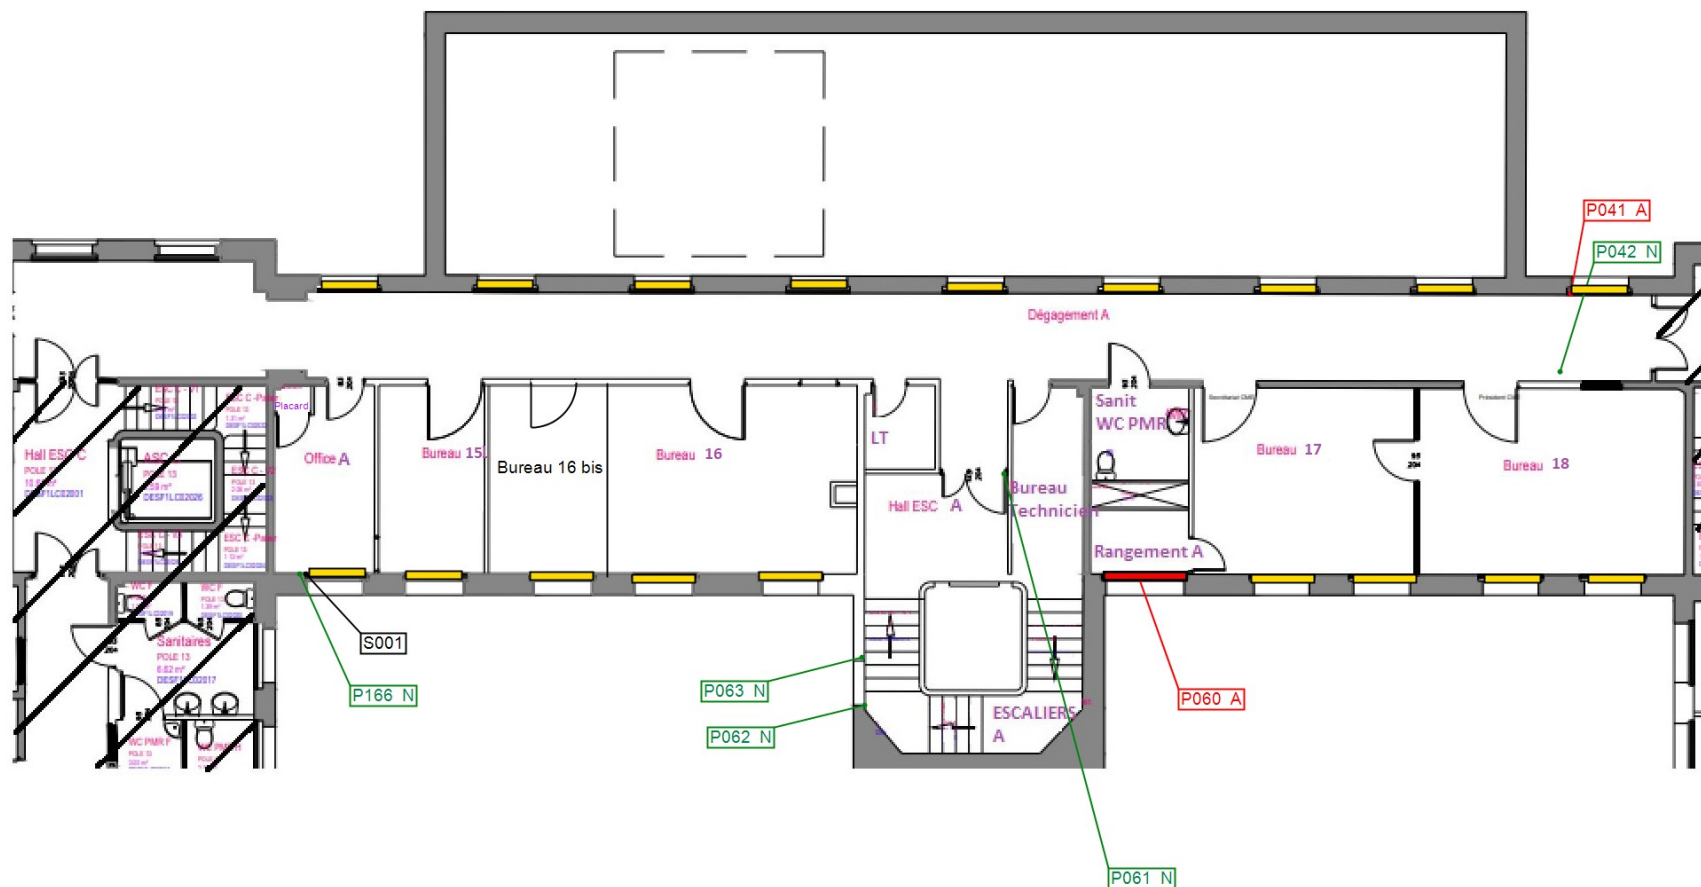




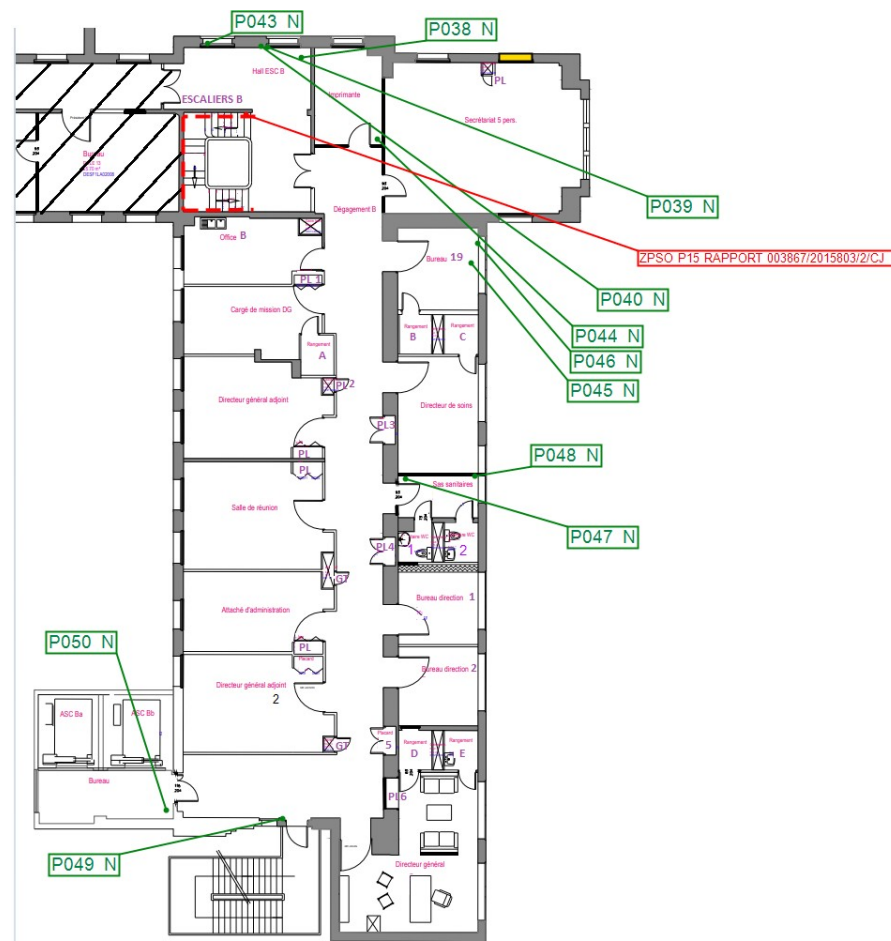
Titre : Croquis N°5	N° planche : 6/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : R+2	



Titre : Croquis N°6	N° planche : 7/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : R+2
Commentaire :			

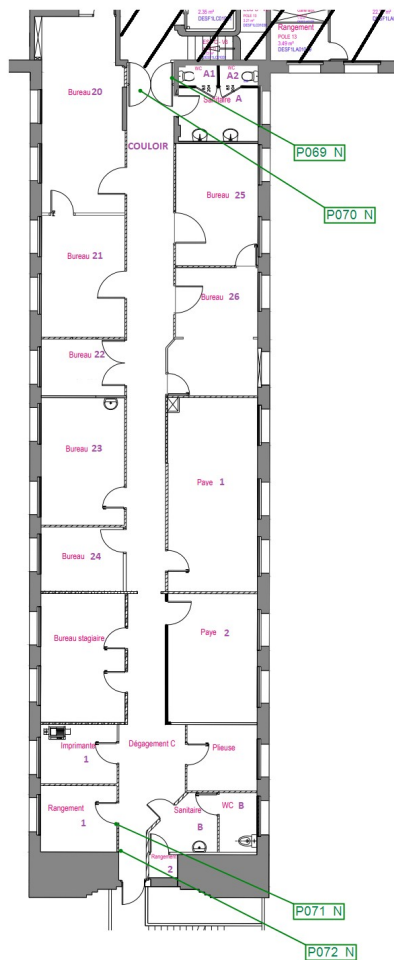


Titre : Croquis N°7	N° planche : 8/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : R+2	





Titre : Croquis N°9	N° planche : 10/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : R+1	



Titre : Croquis N°10	N° planche : 11/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : R+1
Commentaire :			



Titre : Croquis N°11	N° planche : 12/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : R+1	

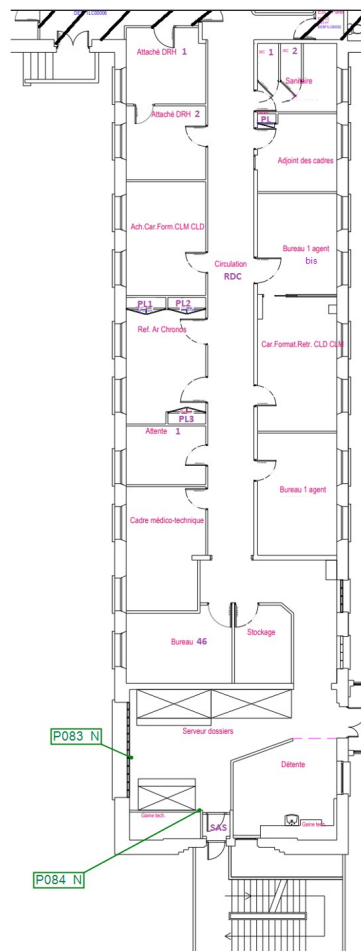




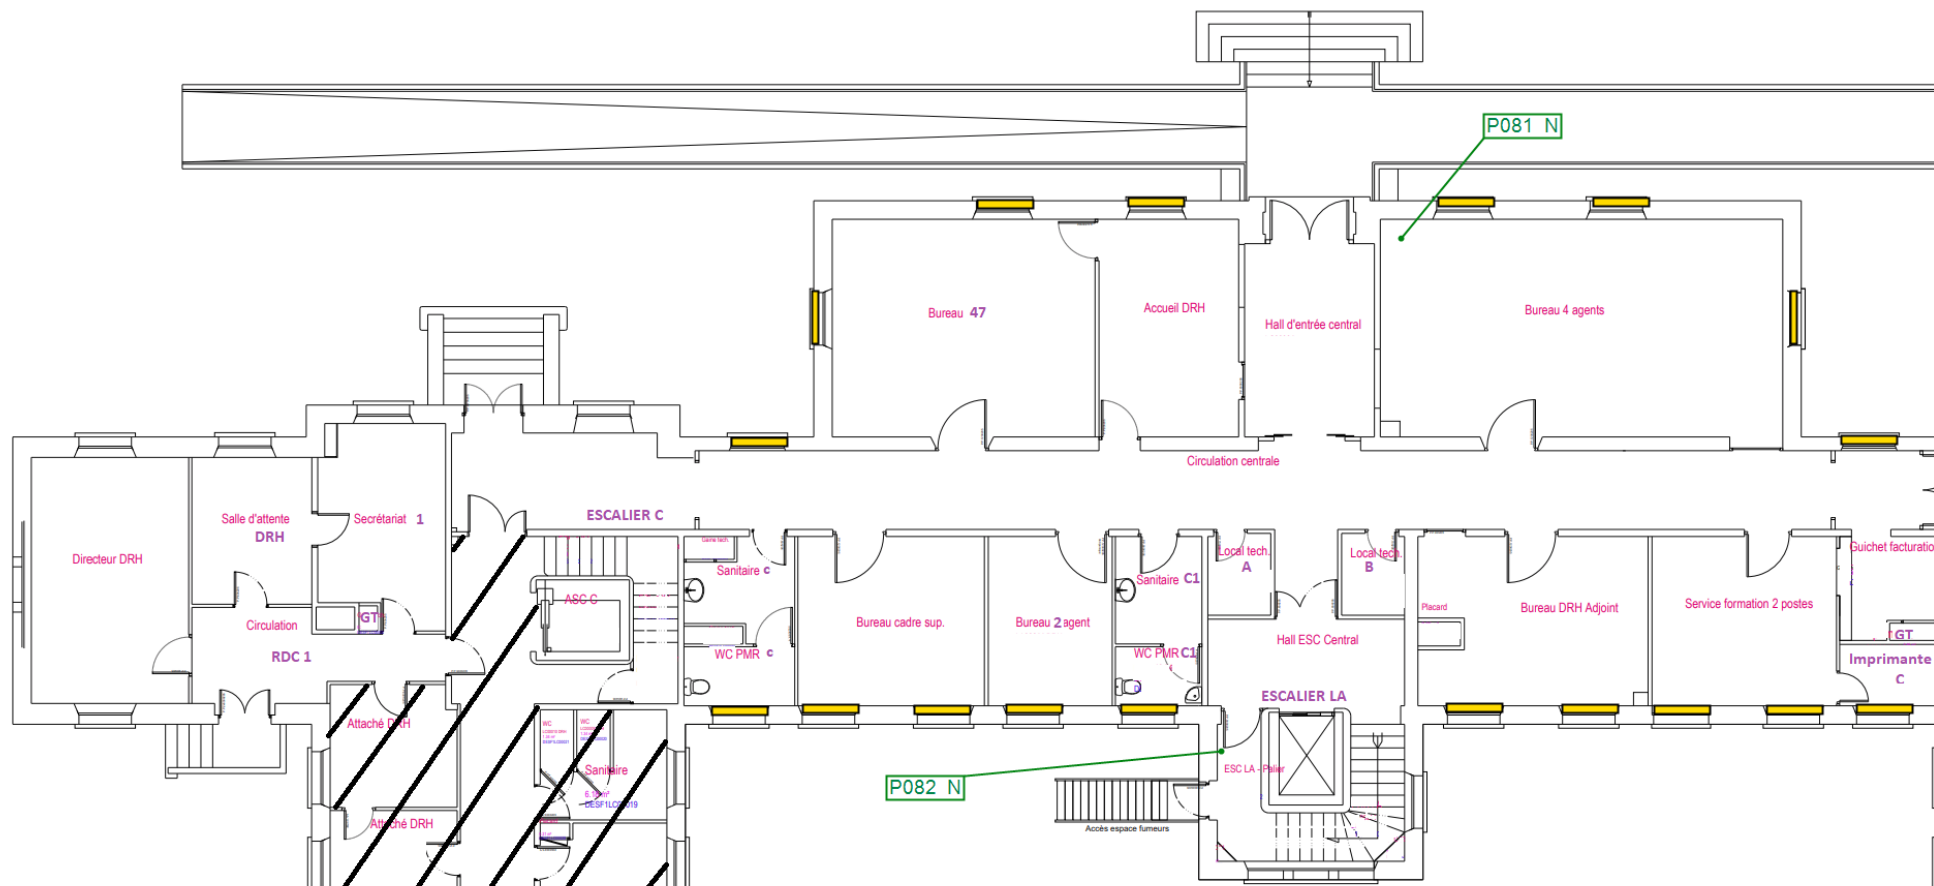
Titre : Croquis N°12	N° planche : 13/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : R+1	



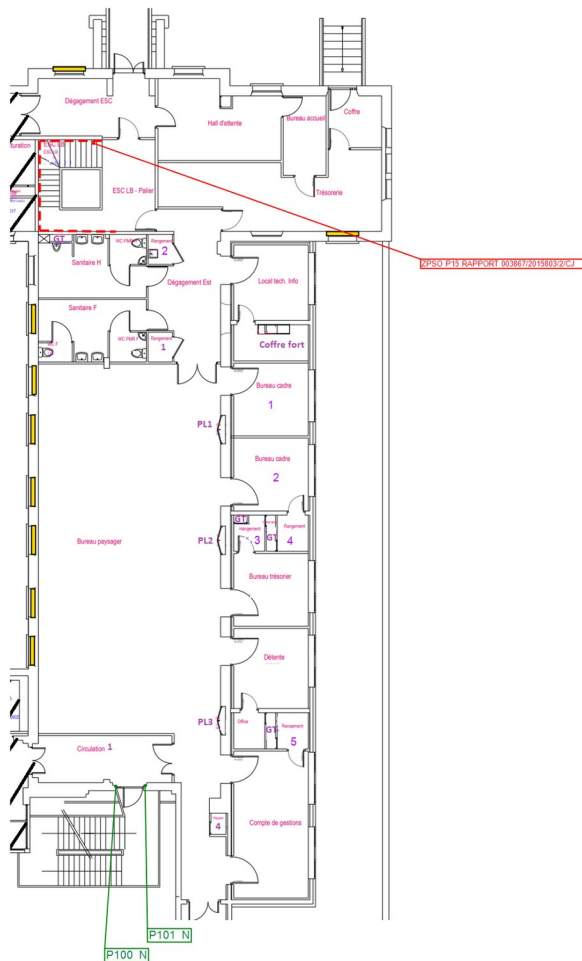
Titre : Croquis N°13	N° planche : 14/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : RDC	



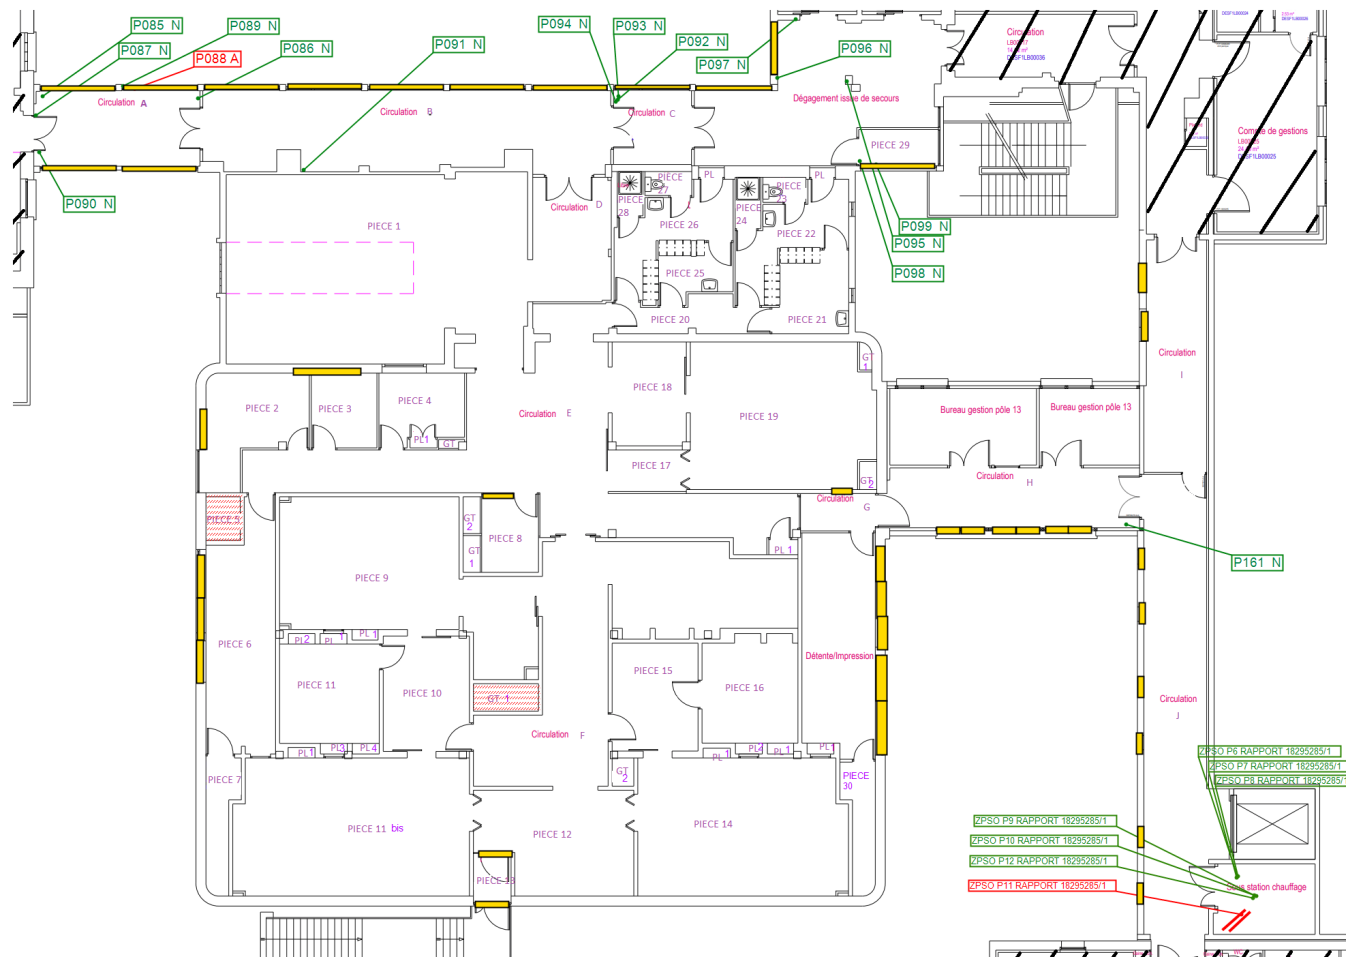
Titre : Croquis N°14		N° planche : 15/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE		Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine		Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : RDC



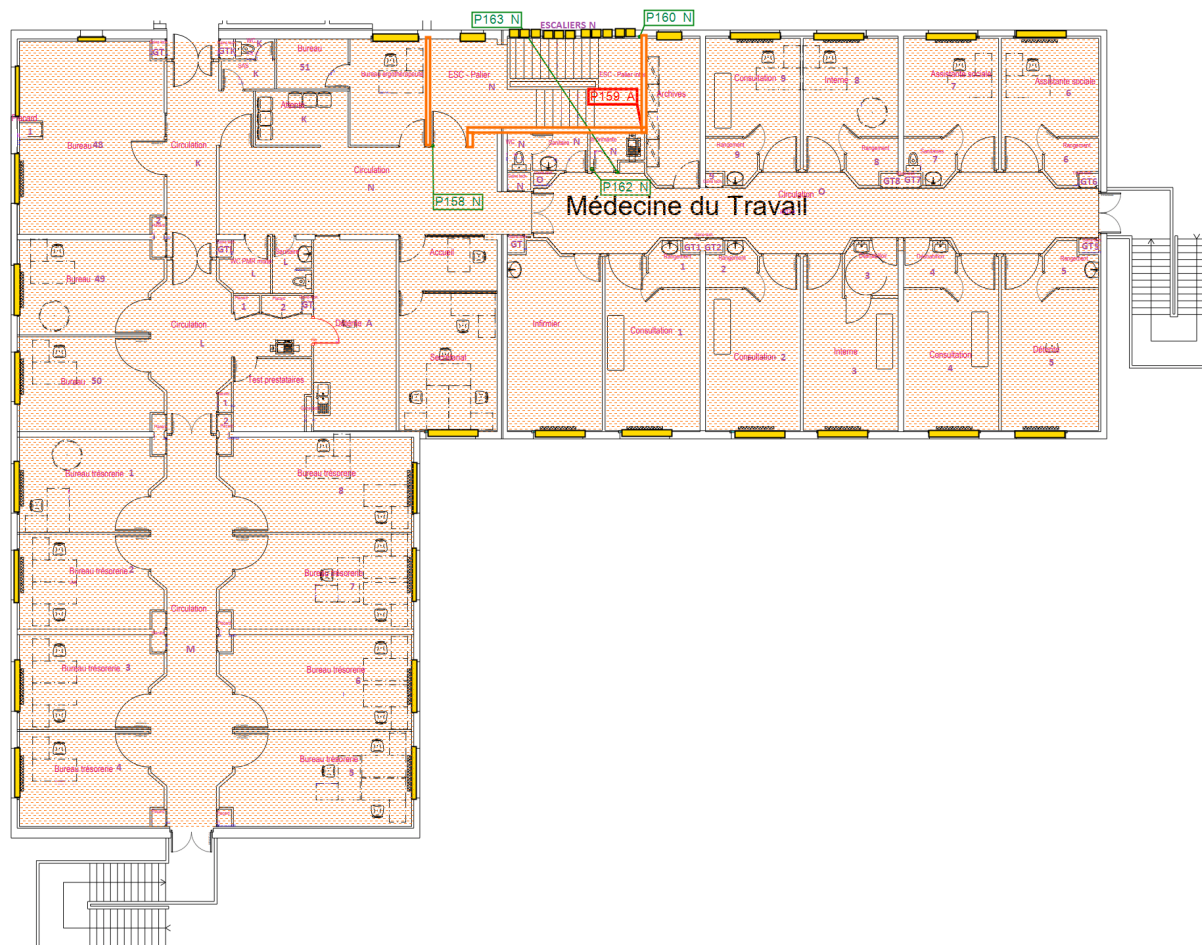
Titre : Croquis N°15	N° planche : 16/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : RDC	



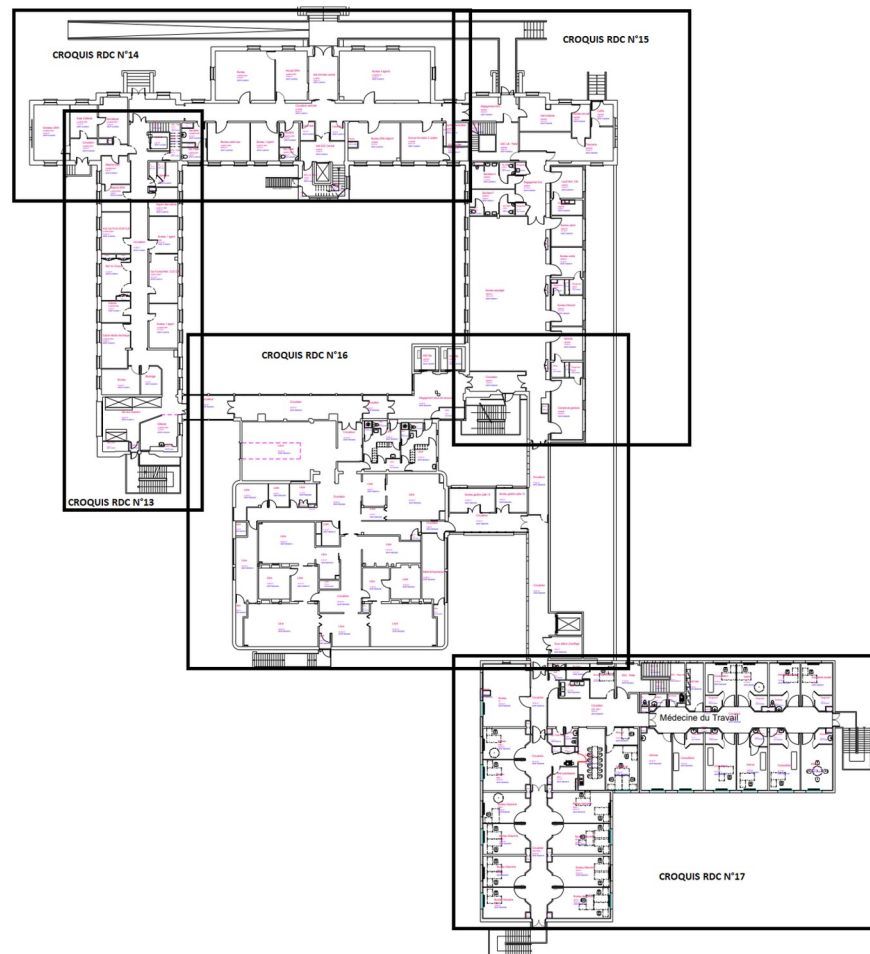
Titre : Croquis N°16	N° planche : 17/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : RDC



Titre : Croquis N°17	N° planche : 18/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : RDC	

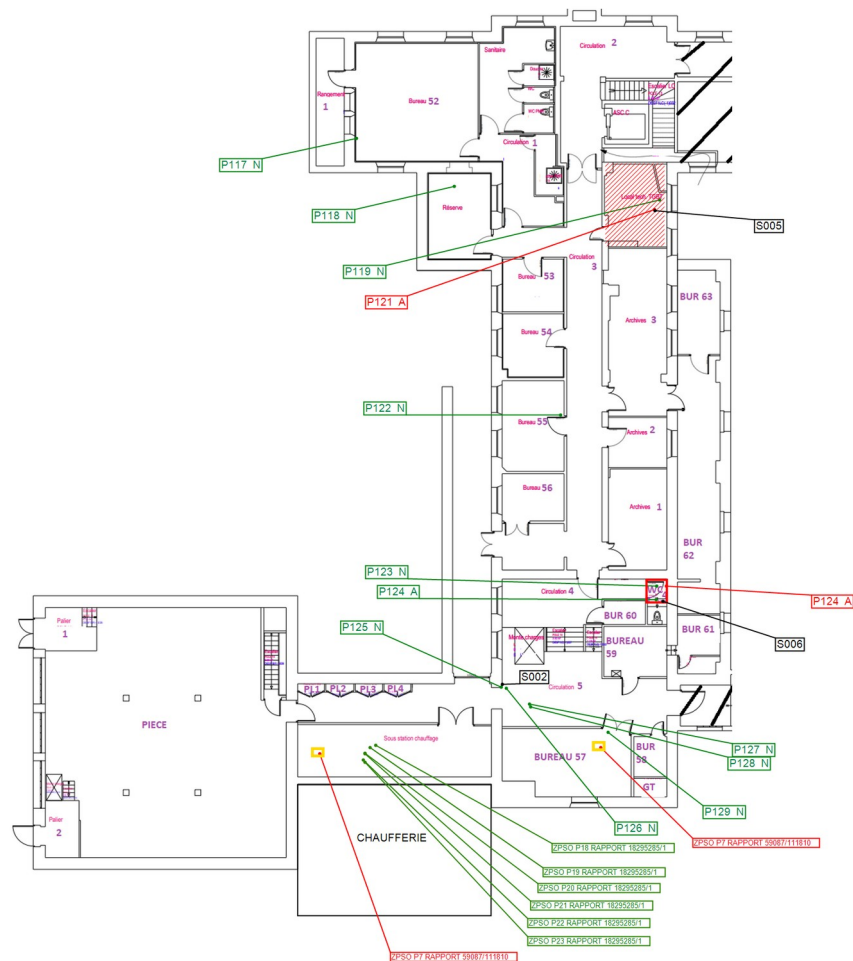


Titre : Croquis N°18	N° planche : 19/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : RDC	

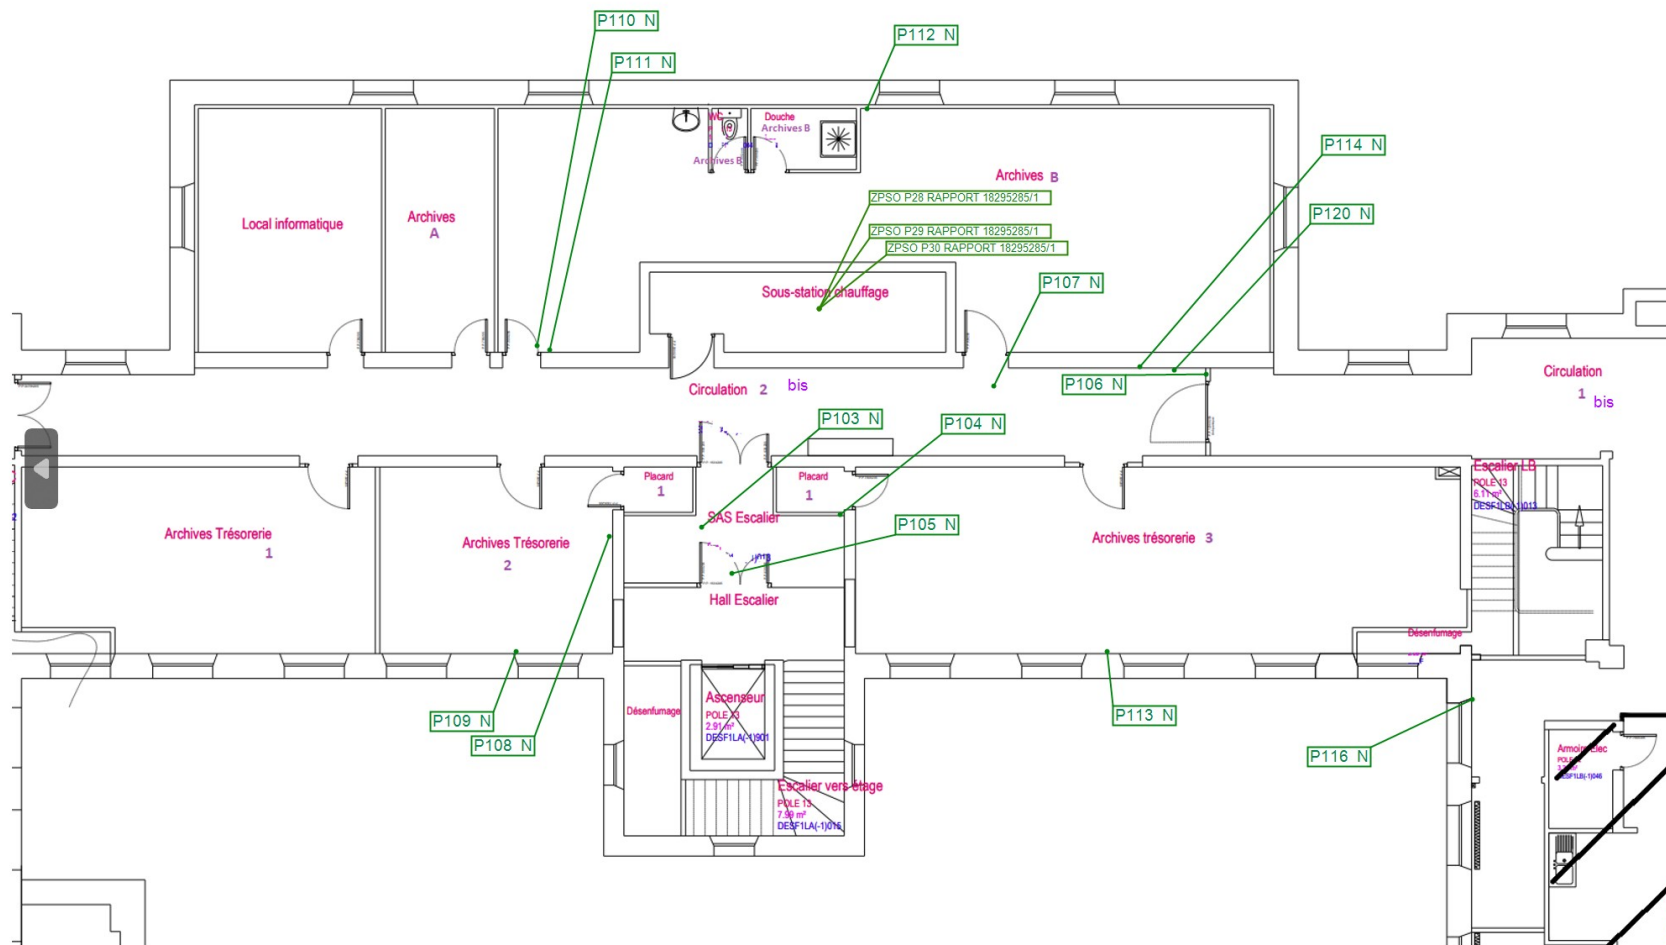




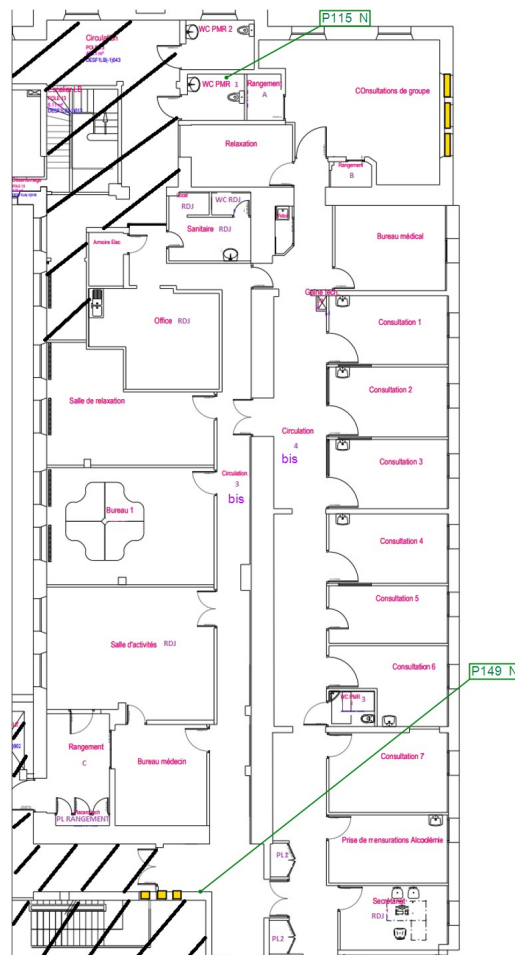
Titre : Croquis N°19		N° planche : 20/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE		Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine		Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation :	Lieu / Zone : RDJ



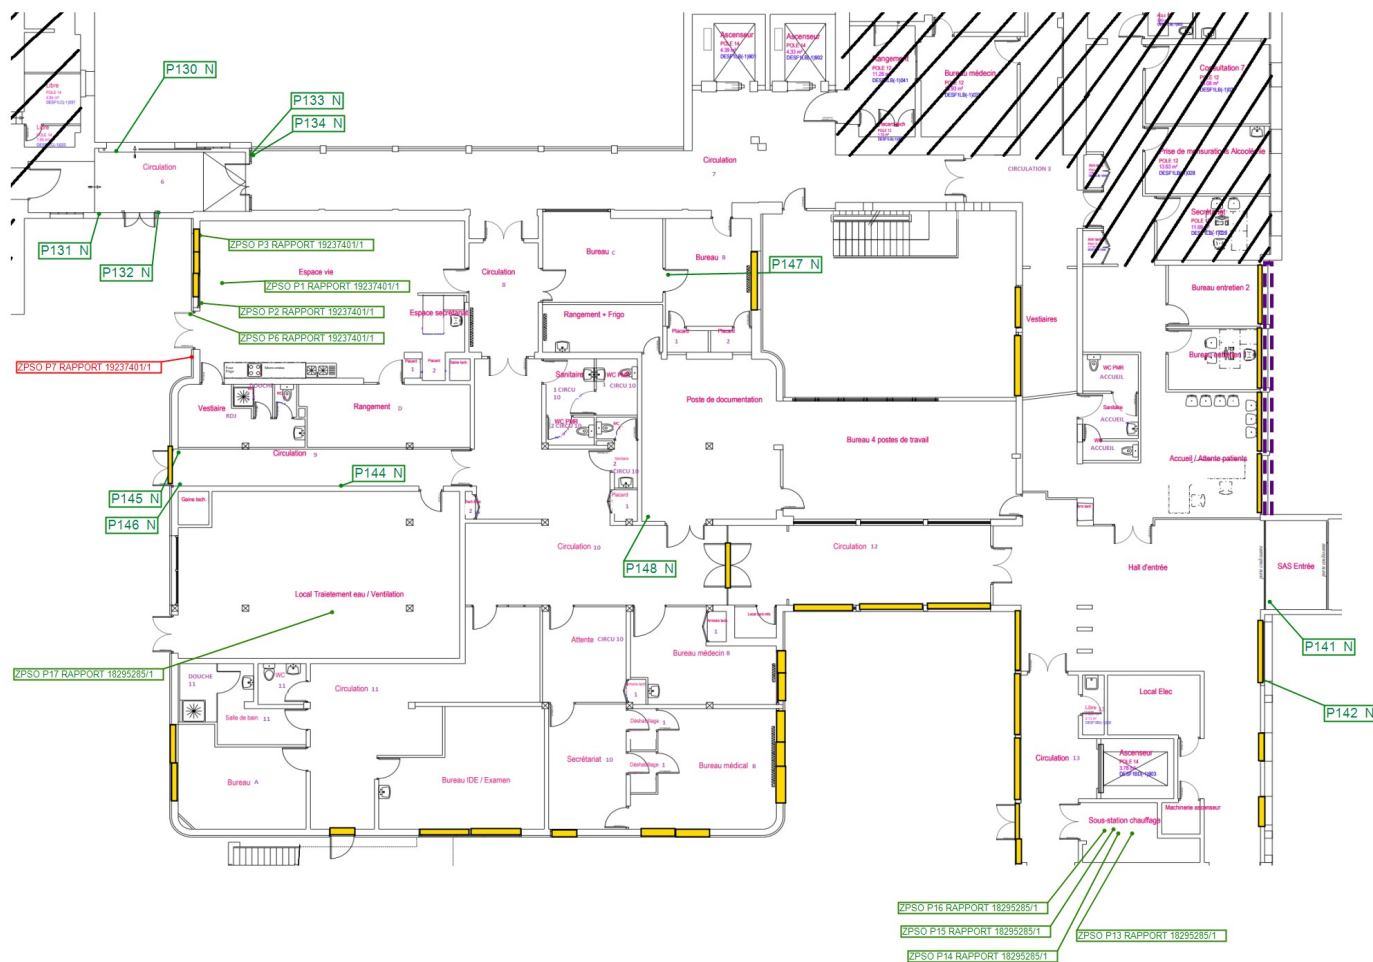
Titre : Croquis N°20	N° planche : 21/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : RDJ
Commentaire :			



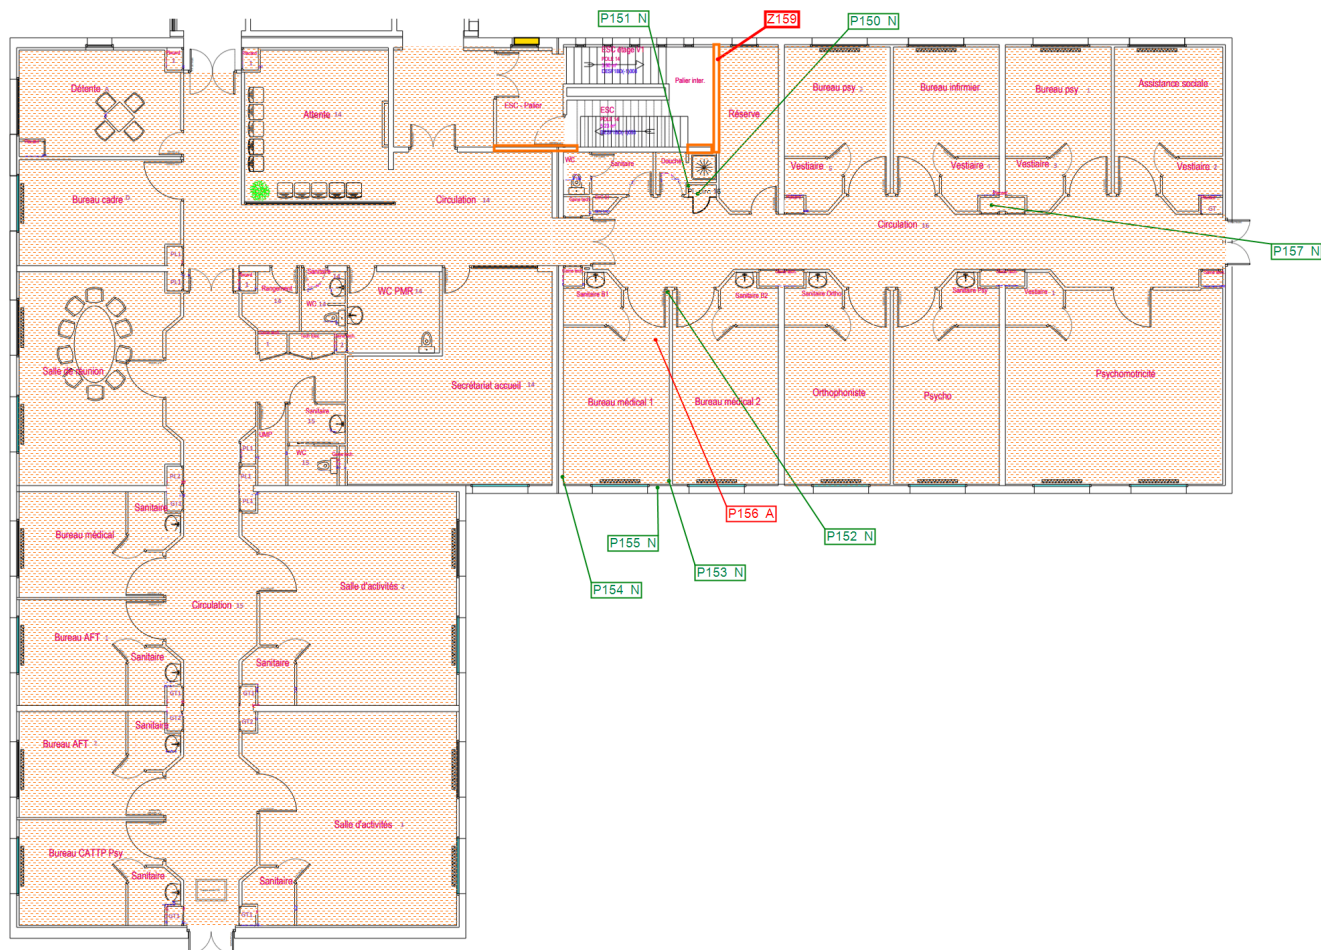
Titre : Croquis N°21	N° planche : 22/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : RDJ	



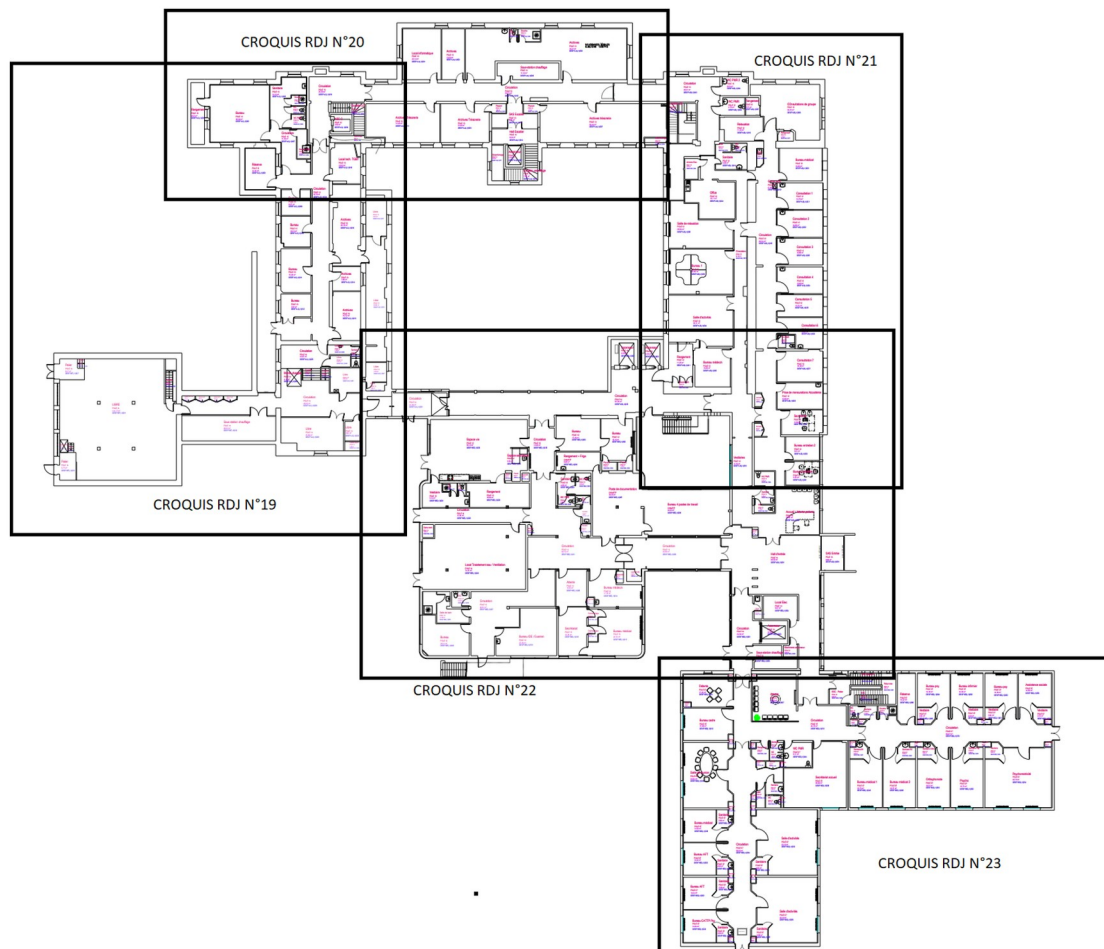
Titre : Croquis N°22	N° planche : 23/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : RDJ	



Titre : Croquis N°23	N° planche : 24/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : RDJ



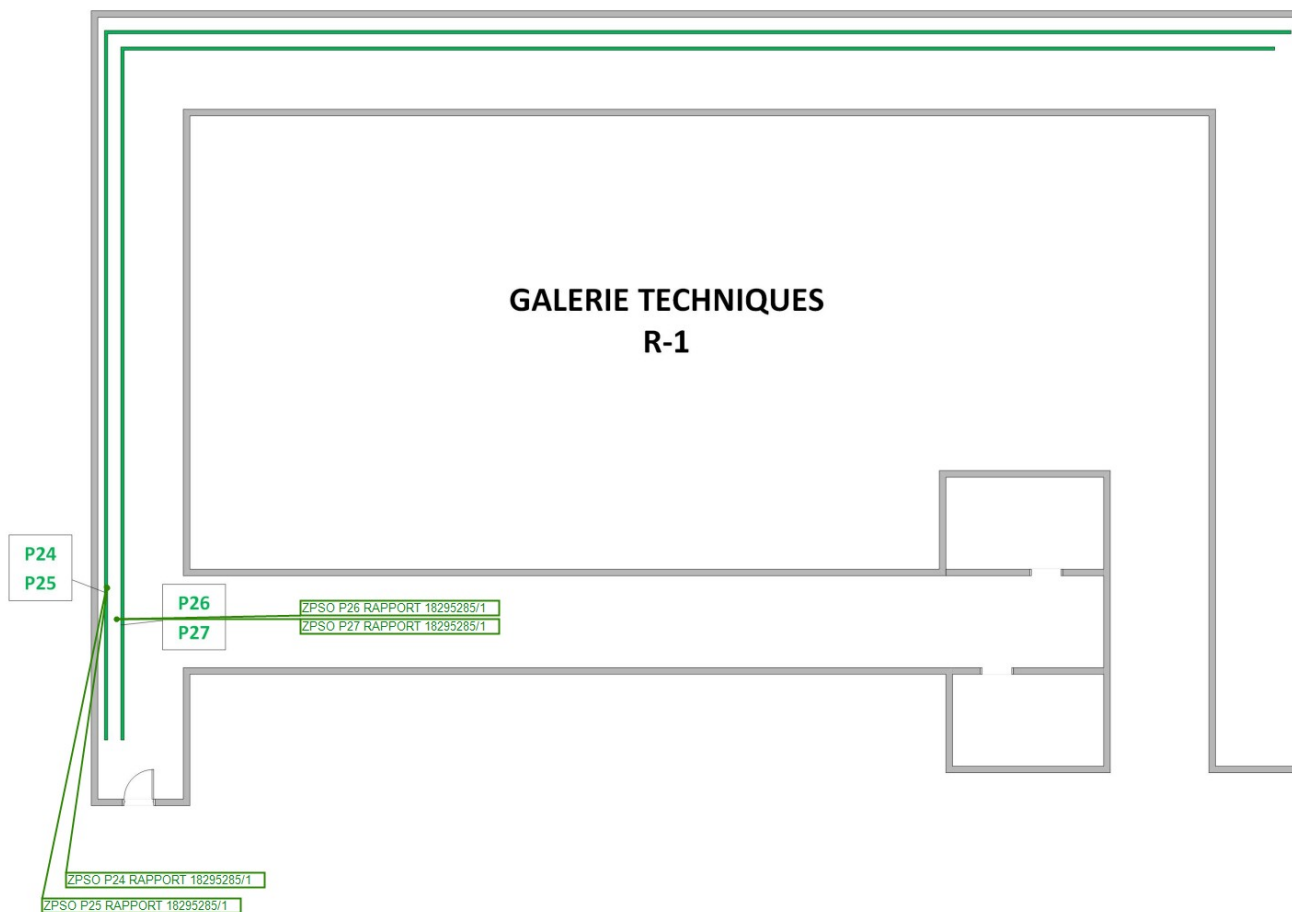
Titre : Croquis N°24	N° planche : 25/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : RDJ





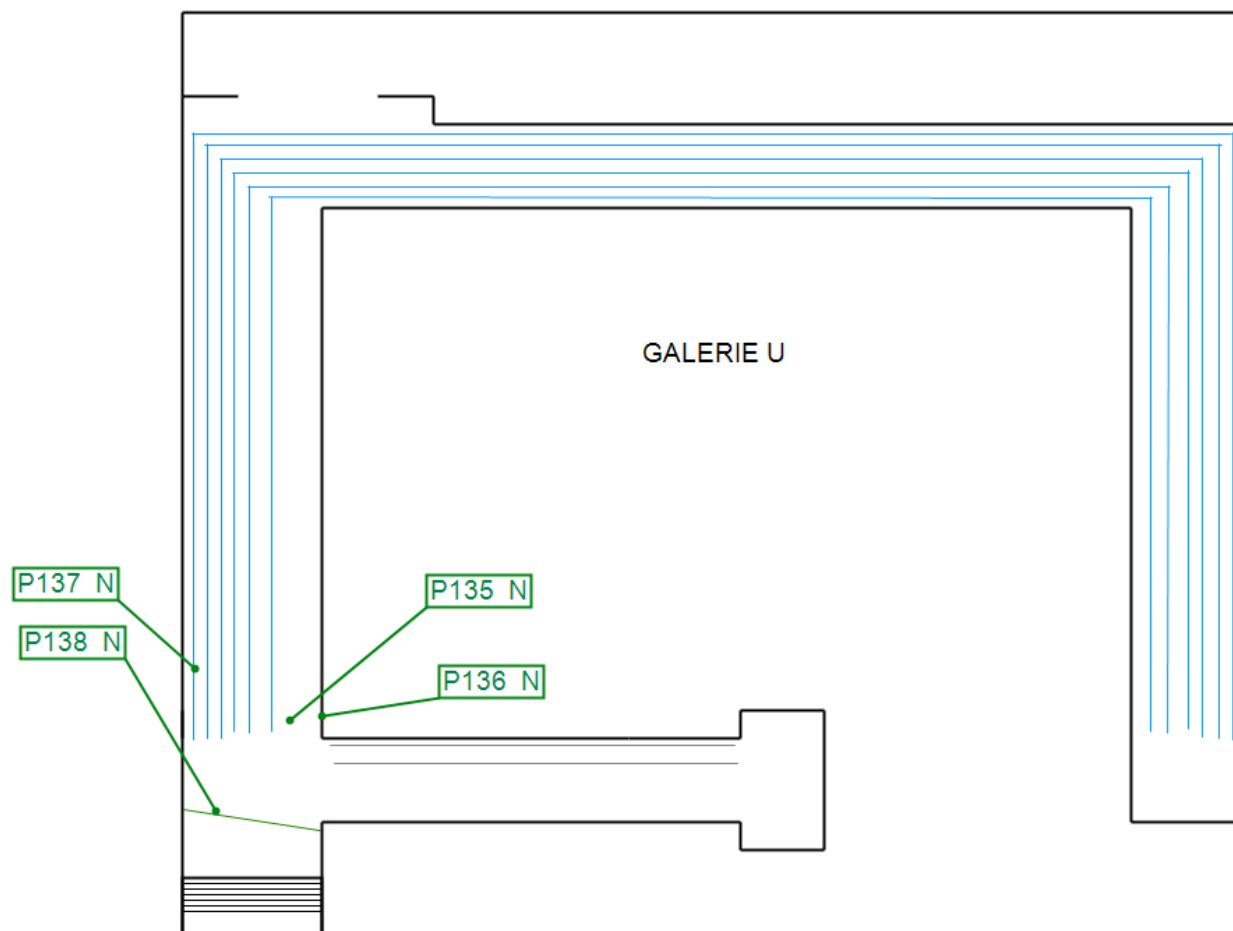
## Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante

Titre : Croquis N°25	N° planche : 26/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics		Localisation :	Lieu / Zone : 1er SS
Commentaire :			

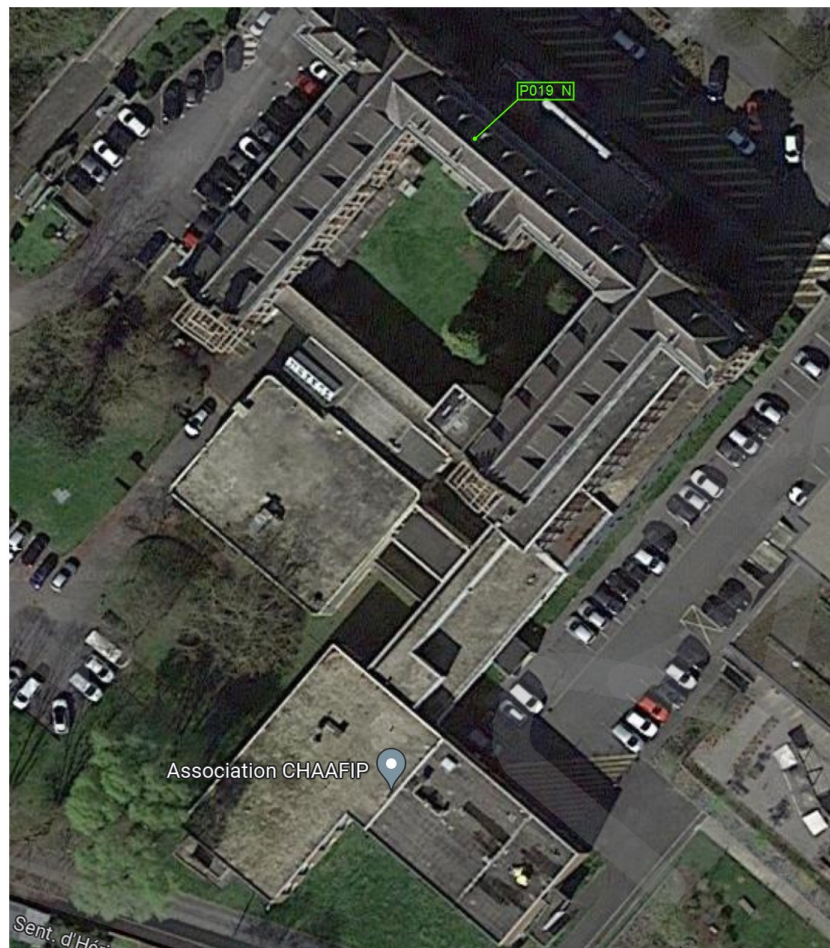




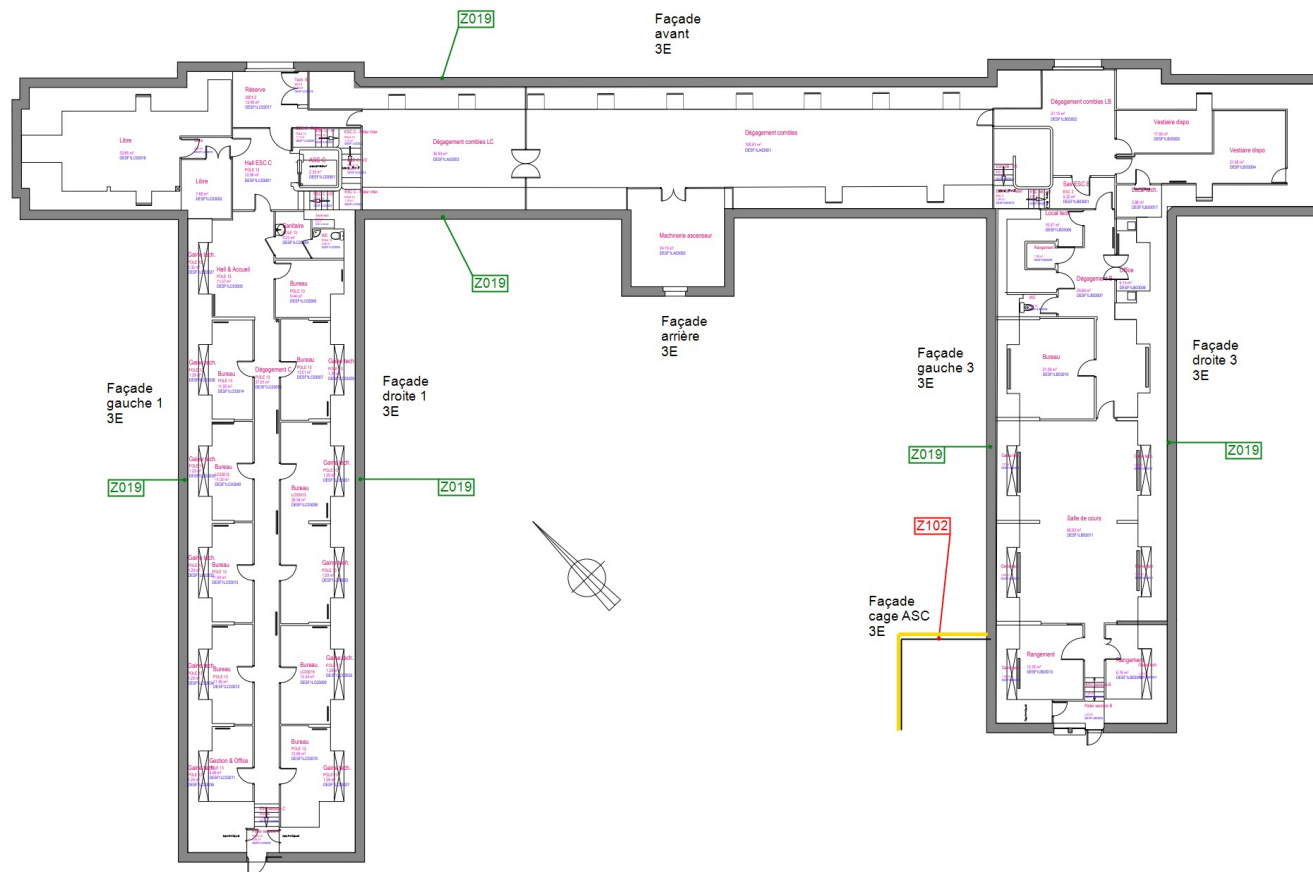
Titre : Croquis N°27	N° planche : 27/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : 1er SS	



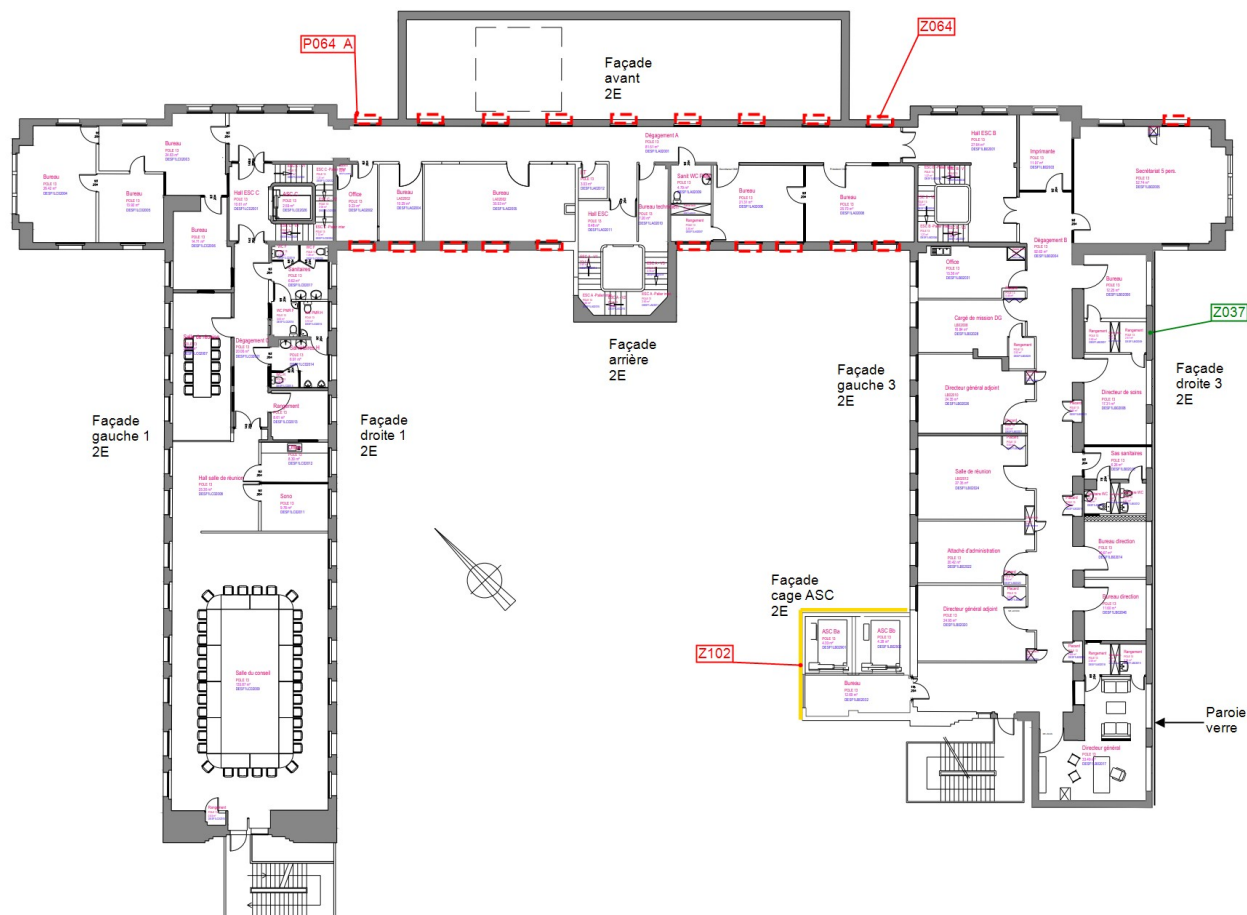
Titre : Croquis N°28 TOITURE	N° planche : 28/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur	



Titre : Croquis N°29	N° planche : 29/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur FACADES 1/3 3E

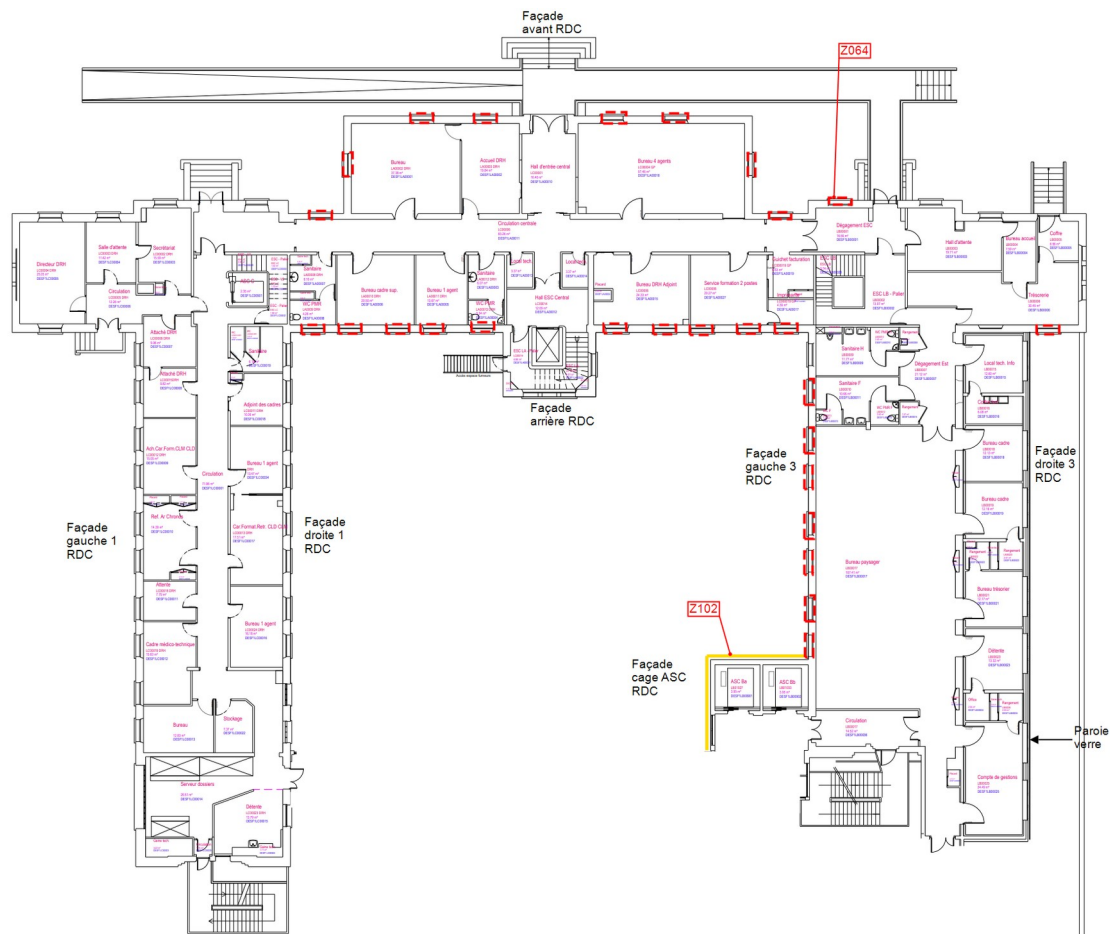


Titre : Croquis N°30	N° planche : 30/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur FACADES 1/3 2E



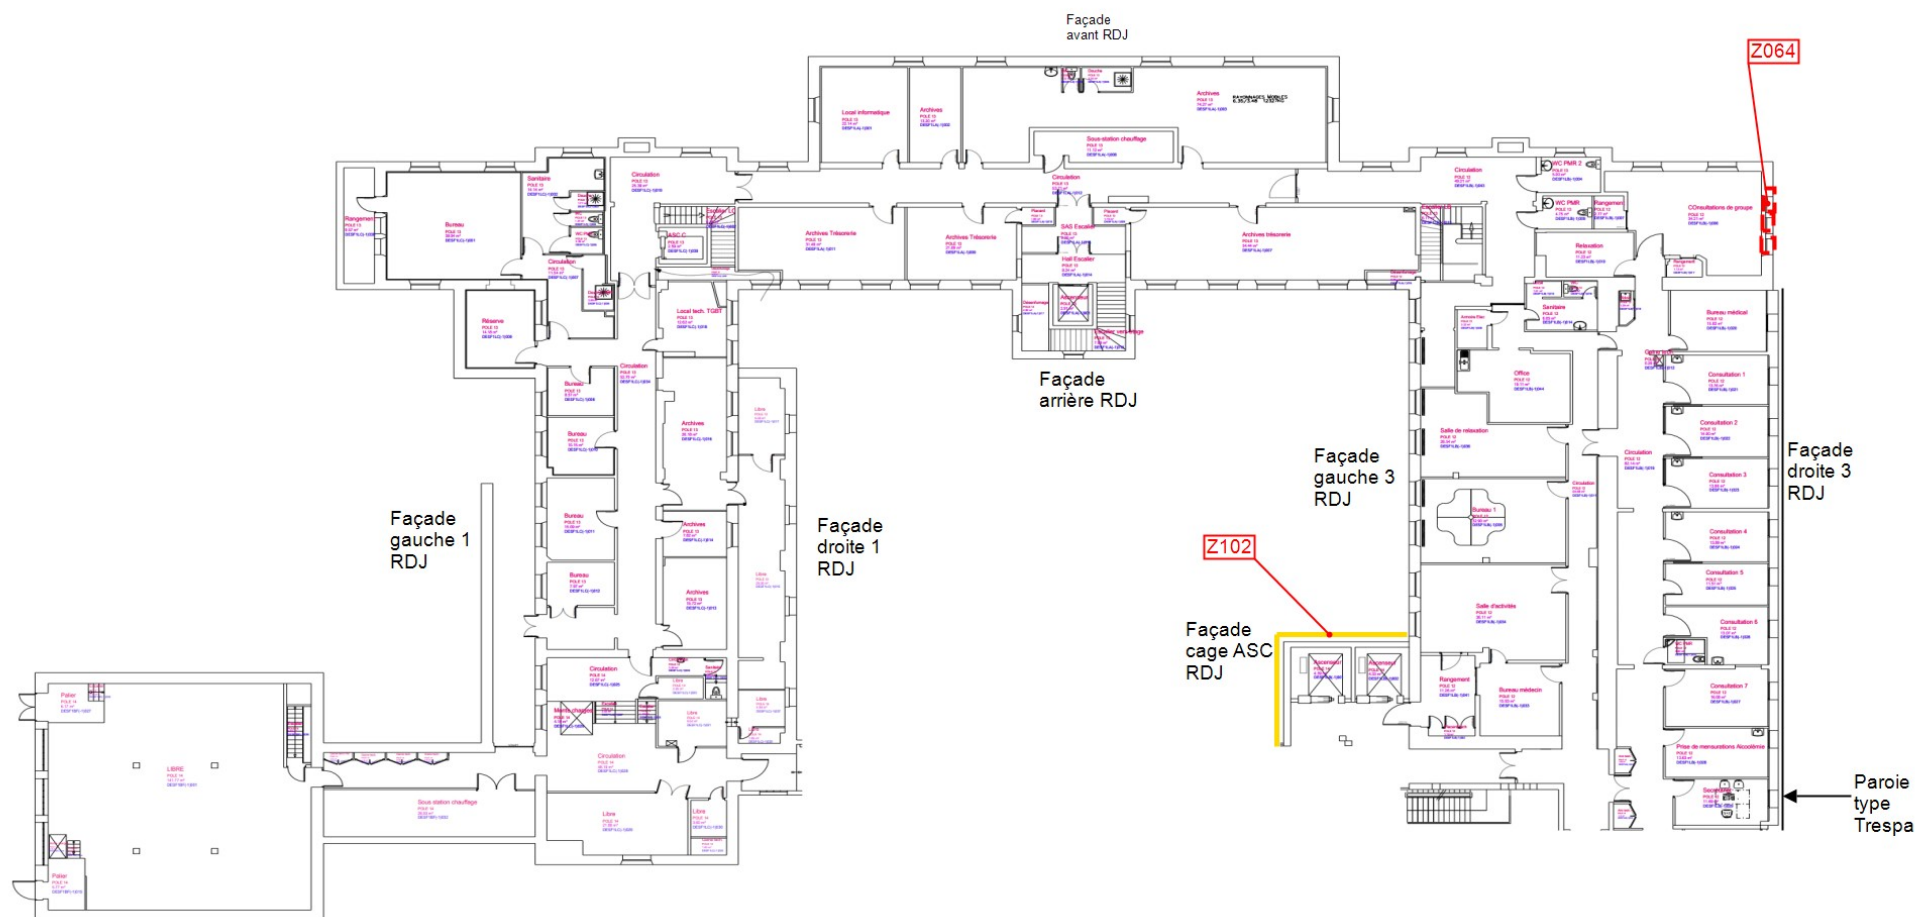


Titre : Croquis N°32	N° planche : 32/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur FACADES 1/3 RDC	



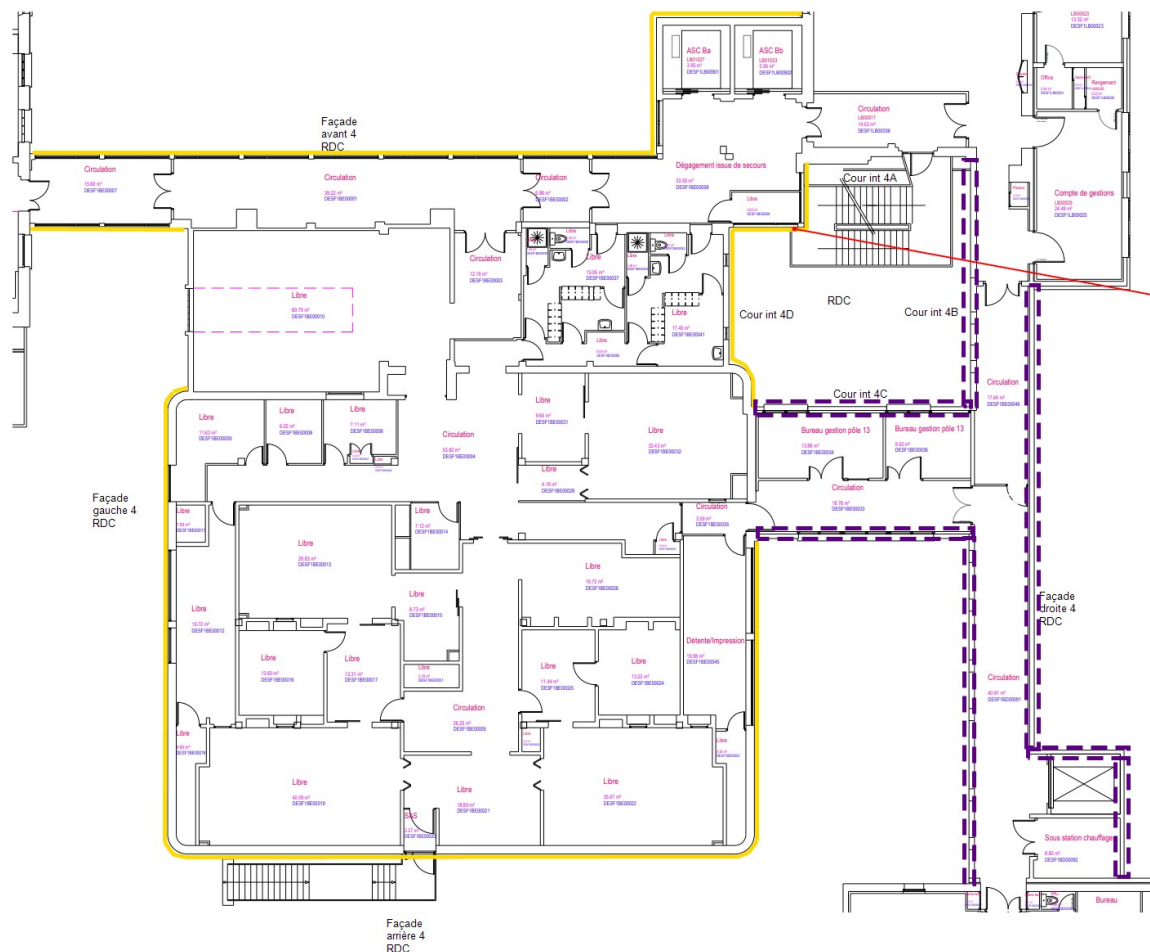


Titre : Croquis N°33	N° planche : 33/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur FACADES 1/3 RDJ	

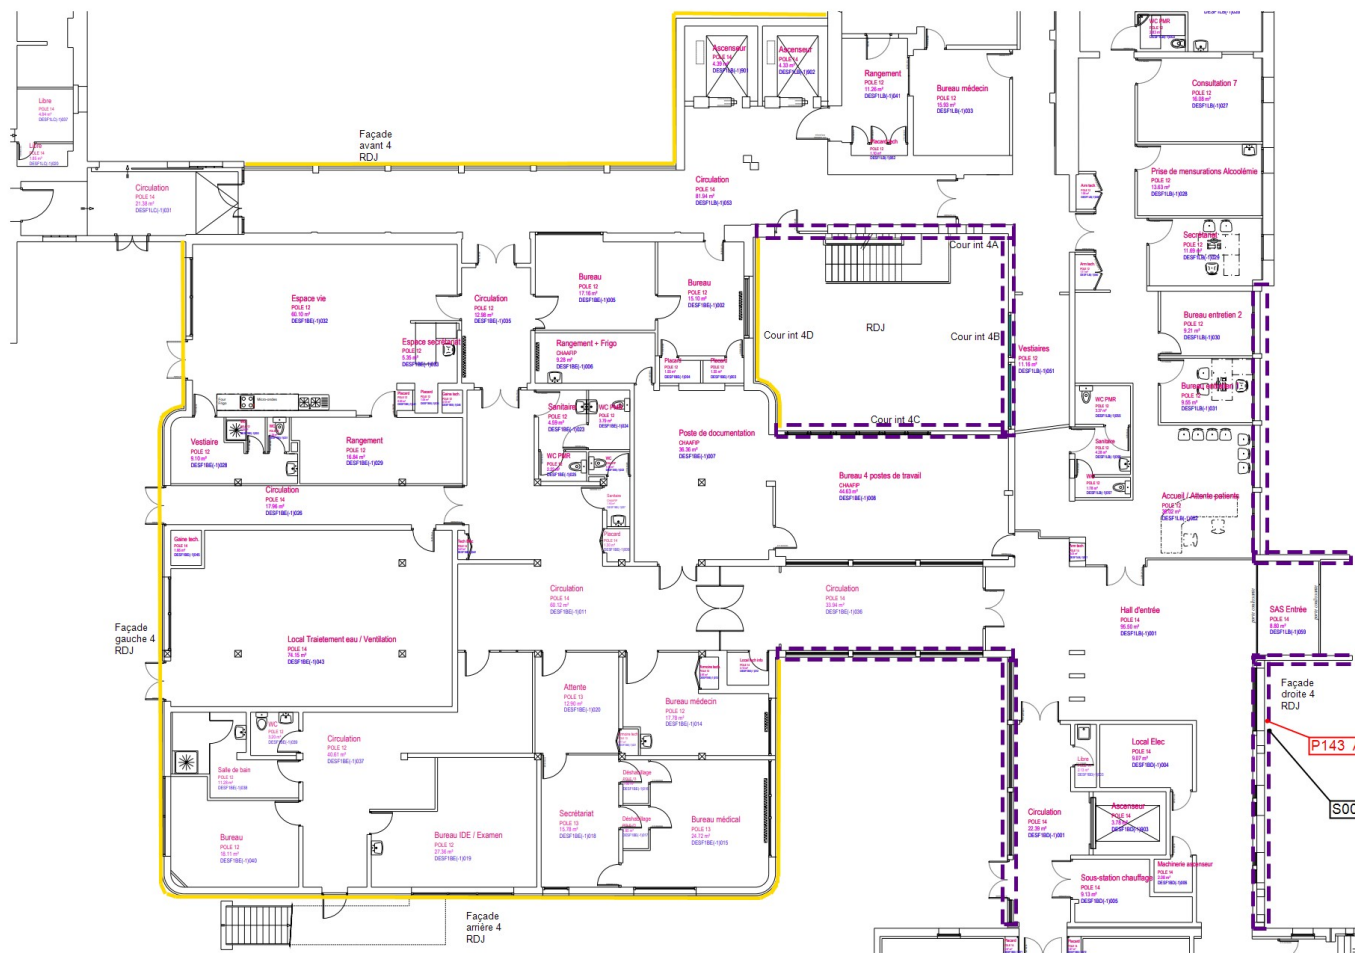




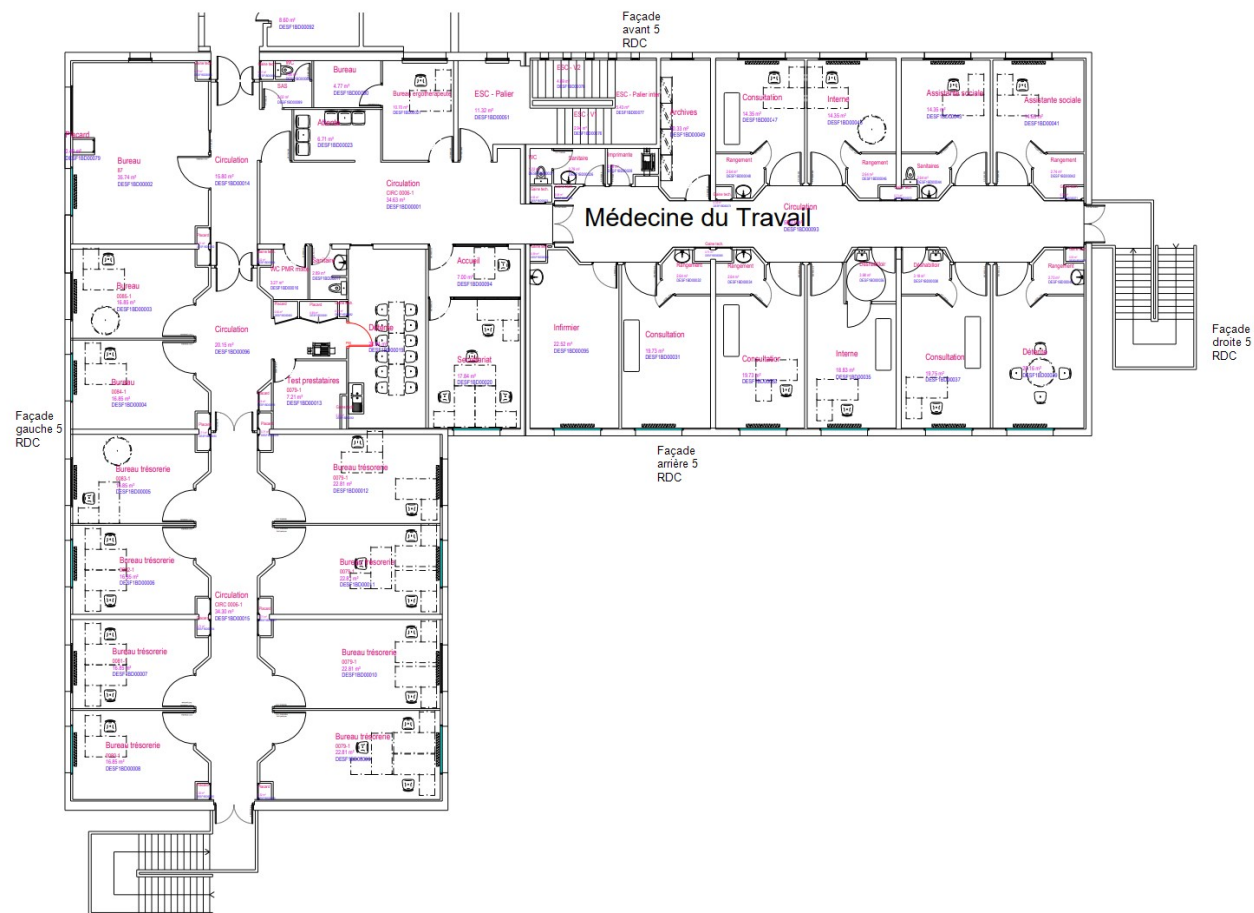
Titre : Croquis N°34	N° planche : 34/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur FACADES 4 RDC	



Titre : Croquis N°35	N° planche : 35/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur FACADES 4 RDJ	



Titre : Croquis N°36	N° planche : 36/37	N° dossier : 77025-152445	Type : Croquis
Client : CENTRE HOSPITALIER DE	Version : 0	Adresse : CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300 VALENCIENNES	
Intervenant : PETITJEAN Antoine	Date : 15/04/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :	Localisation :	Lieu / Zone : Extérieur FACADES 5 RDC	



The floor plan illustrates the layout of the 5th floor (RDJ) of the Centre de Santé de la Ville de Québec. The plan is divided into several functional areas:

- Waiting and Reception Areas:** Includes 'Attente' (Waiting) and 'Détente' (Relaxation) rooms, as well as a 'Secrétariat accueil' (Reception Secretary) office.
- Administrative Offices:** Features a 'Bureau cadre' (Framework Office), 'Bureau AFT', 'Bureau CATTP Psy', and a 'Bureau médical' (Medical Office).
- Medical and Specialized Rooms:** Includes 'Bureau médical 1', 'Bureau médical 2', 'Orthophoniste' (Speech Therapist), 'Psycho' (Psychology), and 'Psychomotricité' (Psychomotricity).
- Activity and Therapy Rooms:** Features a 'Salle d'activités' (Activity Room) and a 'Salle de kinésithérapie' (Physiotherapy Room).
- Support and Service Areas:** Includes a 'Cuisine' (Kitchen), 'Lingerie' (Laundry), 'WC' (Restroom), and 'Sanitaires' (Toilets).

The plan is oriented with 'Façade gauche 5 RDJ' on the left and 'Façade droite 5 RDJ' on the right. A north arrow is located in the top right corner.

### ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

**Z001** : Revêtement de sol Linoléum bleu et colle sous plancher bois (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier secours C	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu et colle sous plancher bois		P001	Non	

**Z002** : Plafond Plafond plâtre peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escaliers secours C	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Palier secours C	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint		P002	Non	
Escaliers secours B	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Palier secours B	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	

**Z003** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagemen t C	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P003	Non	

**Z004** : Murs Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
WC pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 1 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Escaliers secours C	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Palier secours C	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Gestion et office	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 7 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Hall et accueil	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Pièce 1	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Sas 1	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Hall escaliers C	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Réserve	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Sas escaliers B	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Dégagement t B	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 3	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
WC	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 10	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Salle de cours	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 1	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 2	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Escaliers secours B	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Palier secours B	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison			Non	
Dégagement t C	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison		P004	Non	

**Z005** : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Gestion et office	3ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Dégagement t C	3ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P005	Non	

**Z006** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 1 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Gestion et office	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P006	Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 7 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Hall et accueil	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	



**Z007** : Murs Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 1 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Escaliers secours C	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Gestion et office	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P007	Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 7 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Hall et accueil	3ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

**Z008** : Plafond Enduit calicot plaque de plâtre plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
WC pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 1 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond		P008	Non	
Gestion et office	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 7 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Rangement 3	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
WC	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Bureau 10	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Salle de cours	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Rangement 1	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	
Rangement 2	3ème	Plafond	Enduit calicot plaque de plâtre plafond			Non	

**Z009** : Plafond Plafond plâtre peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
WC pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 1 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint		P009	Non	
Gestion et office	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 7 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Hall et accueil	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Sas 1	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Hall escaliers C	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Local tech 1	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Local tech 2	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Dégagement B	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Office	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Vestiaire dispo 1	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Vestiaire dispo 2	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	
Dégagement C	3ème	Plafond	Plafond plâtre peint			Non	

**Z010** : Murs Enduit plâtre sur mur donnant sur GT (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
WC pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 1 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT		P010	Non	
Gestion et office	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 7 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur GT			Non	

**Z011** : Murs Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier secours C	3ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P011	Non	

**Z012** : Murs/plafond Enduit plâtre sur rampant (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 1 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant		P012	Non	
Gestion et office	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Bureau 7 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	
Hall et accueil	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre sur rampant			Non	

**Z013** : Revêtement de sol Linoléum orange colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage		P013	Non	
WC pole 13	3ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaires H	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WCH	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaires F	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR F	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR H	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WCF1	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WCF2	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanit WC PMR	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire B	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC B	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire A	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC A1	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC A2	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaires C	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaires A1	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC A1 n°2	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaires A2	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC imp	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanit imp	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaires office	1er	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC1 sanitaire	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC2 sanitaire	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire C	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR C	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire C1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR C1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire H	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire F	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WCF	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR F	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC K	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PME mixte L	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

397/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire L	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC N	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire N	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Rangement 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Rangement 2	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Deshabilleur 3	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Deshabilleur 4	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Rangement 5	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Rangement 6	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaires 7	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Rangement 8	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Rangement 9	RDC	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire bureau médical	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire bureau AFT 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire bureau AFT 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire bureau CAPTP psy	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire B1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire B2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire orthophoniste	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire psycho	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Vestiaire 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Vestiaire 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Vestiaire 3	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Vestiaire 4	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Vestiaire 5	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	

**Z014** : Revêtement de sol Linoléum blanc colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall escaliers C	3ème	Revêtement de sol	Linoléum blanc colle ragréage		P014	Non	
Réserve	3ème	Revêtement de sol	Linoléum blanc colle ragréage			Non	



## Z015 : Murs Enduit calicot plâtre sur mur de cloison (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sas 1	3ème	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison		P015	Non	

## Z016 : Murs Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	3ème	Murs	Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre		P016	Non	
Réserve	3ème	Murs	Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre			Non	

## Z017 : Murs/plafond Enduit plâtre rampant (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre rampant		P017	Oui	20 m²
Réserve	3ème	Murs/plafond	Enduit plâtre rampant			Oui	8 m²

**Z018** : Revêtement de sol Béton ciment (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT WC	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT Bureau 2	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT1 bureau 3	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT2 bureau 3	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT bureau 4	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT bureau 5	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT gestion et office	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT bureau 6	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT bureau 7	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT bureau 8	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT bureau 9	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT hall et accueil	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
Pièce 2	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT Réserve	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
Dégagement combles LC	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment		P018	Non	
Dégagement comble	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
Machinerie ascenseur	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
Local tech 1	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
Local tech 2	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT1 salle de cours	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT2 salle de cours	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT3 Salle de cours	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT4 salle de cours	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT rangement 1	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT rangement 2	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
Placard salle du conseil	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
Placard office A	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL directeur général adjoint	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL salle de réunion	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT 1	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL attaché d'administration	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL directeur général adjoint 2	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT 2	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL3	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL4	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL6	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL secrétariat 5 pers	2ème	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

402/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT WC imp	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT1	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT2	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL38	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL39	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT3	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL40	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL41	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT4	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 stratégie	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2 stratégie	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL3 n°2	1er	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 ref ar chronos	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2 ref ar chronos	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL3 ref ar chronos	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT serveurs dossiers	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT détente	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL adjoint des cadres	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT secrétariat 1	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT sanitaire C	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
Placard bureau drh adjoint	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT guichet facturation	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT sanitaire H	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 bureau paysager	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2 Bureau paysager	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT rangement 3	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT rangement 4	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL3 Bureau paysager	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT office	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL4 bureau paysager	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL pièce 4	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT pièce 4	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT1 Pièce 8	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT2 Pièce 8	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PI Pièce 9	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT1 circulation F	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 pièce 11	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2 pièce 11	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL3 pièce 11	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL4 pièce 11	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
PL pièce 11 bis	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT2 circulation F	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 pièce 14	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2 pièce 14	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 pièce 16	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL circulation F	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT1 pièce 19	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT2 pièce 19	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL détente impression	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 bureau 48	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT bureau 48	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2 bureau 48	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 bureau 49	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 bureau 50	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL bureau trésorerie 1	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL Bureau trésorerie 2	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PI bureau trésorerie 3	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL Bureau trésorerie 4	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL Bureau trésorerie 5	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL Bureau trésorerie 6	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL Bureau trésorerie 7	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL Bureau trésorerie 8	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 circulation L	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2 circulation L	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT circulation L	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL1 test prestataires	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
PL2 test prestataires	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GTK	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GTL	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT N	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT O	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT infirmier	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT1	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT2	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT5	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT6	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT7	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT8	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	
GT9	RDC	Revêtement de sol	Béton ciment			Non	

**Z019** : Toiture Ardoise (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT WC	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT Bureau 2	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT1 bureau 3	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT2 bureau 3	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT bureau 4	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT bureau 5	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT gestion et office	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT bureau 6	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT bureau 7	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT bureau 8	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT bureau 9	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT hall et accueil	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
Pièce 2	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT Réserve	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
Dégagement combles LC	3ème	Toiture	Ardoise	S003		Non	
Dégagement comble	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
Machinerie ascenseur	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
Dégagement combles LB	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT1 salle de cours	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT2 salle de cours	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT3 Salle de cours	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT4 salle de cours	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT rangement 1	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
GT rangement 2	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
Combles	3ème	Toiture	Ardoise			Non	
Toiture	Extérieur	Toiture	Ardoise		P019	Non	
Façade droite 3 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise			Non	
Façade gauche 3 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise			Non	
Façade avant 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise			Non	
Façade arrière 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise			Non	
Façade gauche 1 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise			Non	
Façade droite 1 3E	Extérieur	Toiture	Ardoise			Non	



**Z020** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement combles LC	3ème	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM			Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM			Non	
Dégagement comble	3ème	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM		P020	Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM			Non	
Dégagement combles LB	3ème	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM			Non	
		Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM			Non	

**Z021** : Revêtement de mur Fibralith et colle ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement comble	3ème	Revêtement de mur	Fibralith et colle ciment		P021	Non	

**Z022** : Revêtement de sol Béton ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement combles LB	3ème	Revêtement de sol	Béton ciment		P022	Non	

**Z023** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vestiaire dispo 2	3ème	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage		P023	Non	

**Z024** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sas escaliers B	3ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P024	Non	

**Z025** : Plafond Enduit plâtre peint plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sas escaliers B	3ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond		P025	Non	

**Z026** : Murs Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escaliers C	3ème	Murs	Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur			Non	
Escaliers B	3ème	Murs	Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur		P026	Non	

**Z027** : Revêtement de sol Carrelage gris colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t B	3ème	Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage			Non	
Office	3ème	Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage		P027	Non	
Bureau 10	3ème	Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage			Non	
Salle de cours	3ème	Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage			Non	
Rangement 1	3ème	Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage			Non	
Rangement 2	3ème	Revêtement de sol	Carrelage gris colle ragréage			Non	

**Z028** : Revêtement de sol Dalle de sol rouge colle noire ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local tech 2	3ème	Revêtement de sol	Dalle de sol rouge colle noire ragréage		P028	Oui	4 m²

**Z029** : Revêtement de sol Carrelage beige colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement 3	3ème	Revêtement de sol	Carrelage beige colle ragréage		P029	Non	
WC	3ème	Revêtement de sol	Carrelage beige colle ragréage			Non	

**Z030** : Revêtement de sol Carrelage orange colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local tech 2	3ème	Revêtement de sol	Carrelage orange colle ragréage		P030	Non	

**Z031** : Murs Enduit plâtre sous fenêtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local tech 1	3ème	Murs	Enduit plâtre sous fenêtre			Non	
Local tech 2	3ème	Murs	Enduit plâtre sous fenêtre		P031	Non	
Office	3ème	Murs	Enduit plâtre sous fenêtre			Non	
Bureau 10	3ème	Murs	Enduit plâtre sous fenêtre			Non	
Salle de cours	3ème	Murs	Enduit plâtre sous fenêtre			Non	

**Z032** : Murs Peinture grise pailletée (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t B	3ème	Murs	Peinture grise pailletée		P032	Non	
Office	3ème	Murs	Peinture grise pailletée			Non	

**Z033** : Murs Peinture blanche pailletée (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 10	3ème	Murs	Peinture blanche pailletée			Non	
Salle de cours	3ème	Murs	Peinture blanche pailletée		P033	Non	

**Z034** : Murs/sol Bloc béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier secours B	3ème	Murs/sol	Bloc béton		P034	Non	

**Z035** : Joint porte Joint mastic porte (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier secours B	3ème	Joint porte	Joint mastic porte		P035	Non	

## Z036 : Murs Joint d'assemblage pierre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier secours B	3ème	Murs	Joint d'assemblage pierre		P036	Non	
Rangement 1	RDJ	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade droite 3 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade avant 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade droite 1 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade arrière 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade gauche 1 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade gauche 3 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade droite 3 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade gauche 3 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade gauche 3 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade droite 3 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade avant 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade arrière 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade avant RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade arrière RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade avant RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade arrière RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade droite 3 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade gauche 3 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade gauche 1 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade droite 1 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade droite 1 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	
Façade gauche 1 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage pierre			Non	

**Z037** : Murs Joint d'assemblage brique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 2	3ème	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Dégagement combles LC	3ème	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Dégagement comble	3ème	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Machinerie ascenseur	3ème	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Dégagement combles LB	3ème	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Palier secours B	3ème	Murs	Joint d'assemblage brique		P037	Non	
Rangement 1	RDJ	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Combles	3ème	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 3 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade avant 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 1 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Cour intérieure 4A RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade arrière 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 1 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade avant 5 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 5 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade arrière 5 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 5 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade avant 5 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 5 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade arrière 5 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 5 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 3 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 3 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 3 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 3 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 3 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade avant 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade arrière 1ER	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade avant RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

411/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade arrière RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade avant RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade arrière RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 3 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 3 RDJ	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 1 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 1 2E	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade droite 1 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	
Façade gauche 1 RDC	Extérieur	Murs	Joint d'assemblage brique			Non	

**Z038** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC B	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P038	Non	
Rangement 4	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 30	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Local commun	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Imprimante 2	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Rangement 5	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 36	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 35	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Rangement 6	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	



**Z039** : Murs Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall et accueil	3ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 11	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 12	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 13	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 14	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Salle de réunion	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Hall salle de réunion	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Salle du conseil	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sono	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Office	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Pièce 3	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Escaliers C	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 15	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 16	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau Technicien	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanit WC PMR	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement A	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 17	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 18	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Hall ESC B	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur		P039	Non	
Imprimante	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Secrétariat 5 pers	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 27	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 3	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 28	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 29	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Hall ESC C	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 4	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 30	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Local commun	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Imprimante 2	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Dégagement A	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 5	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 36	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 35	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 6	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escaliers B	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Hall ESC B	1er	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 16 bis	2ème	Murs	Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

**Z040** : Plafond Enduit plâtre peint plafond (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall et accueil	3ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escaliers C	3ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escaliers B	3ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 11	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 12	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 13	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 14	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Salle de réunion	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Dégagement C	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall salle de réunion	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Salle du conseil	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Placard salle du conseil	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sono	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Office	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Pièce 3	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaires H	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WCH	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaires F	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC PMR F	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC PMR H	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WCF1	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WCF2	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escaliers C	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Office A	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Placard office A	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 15	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 16	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
LT	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall ESC A	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau Technicien	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanit WC PMR	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement A	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 17	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 18	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escaliers A	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall ESC B	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond		P040	Non	
Escaliers B	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Imprimante	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL1	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL2	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL directeur général adjoint	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL salle de réunion	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

418/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT 1	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL attaché d'administration	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL directeur général adjoint 2	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT 2	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL3	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL4	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL6	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement B	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement C	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Secrétariat 5 pers	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL secrétariat 5 pers	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 20	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 21	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 22	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 23	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 24	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau stagiaire	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Imprimante 1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Dégagement C	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaire B	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC B	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Plieuse	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Paye 2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Paye 1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 26	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 25	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaire A	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC A1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC A2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 27	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 3	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 28	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 29	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Dégagement 1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall ESC C	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escaliers C	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaires C	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 4	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 30	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local commun	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
LT1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Imprimante 2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
LT2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall ESC A	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escaliers A	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Dégagement A	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaires A1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC A1 n°2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaires A2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escaliers B	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall ESC B	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT WC imp	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC imp	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanit imp	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 3 agents	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Dégagement B	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 37	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 38	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 8	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 9	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL38	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL39	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 39	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 10	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT3	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 11	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 40	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL40	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL41	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 12	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT4	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 13	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Stratégie	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL1 stratégie	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL2 stratégie	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Office	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaires office	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL3 n°2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Stratégie 1	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Stratégie 2	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement 14	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 15	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 43	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 44	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 16	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 17	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 45	1er	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Attaché DRH 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Attaché DRH 2	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Ach car from CLM CLD	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Ref ar Chronos	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL1 ref ar chronos	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL2 ref ar chronos	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL3 ref ar chronos	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Attente 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Cadre médico technique	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 46	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Stockage	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Serveur dossier	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT serveurs dossiers	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
détente	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT détente	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Circulation RDC	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 1 agent	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
car format retr CLD	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 1 agent bis	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Adjoint des cadres	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL adjoint des cadres	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaire	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC1 sanitaire	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC2 sanitaire	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Directeur DRH	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Salle d'attente DRH	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Secrétariat 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT secrétariat 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Circulation RDC 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escalier C	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Circulation centrale	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaire C	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT sanitaire C	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC PMR C	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau cadre sup	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 2 agent	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaire C1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC PMR C1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Local A	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Local B	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall ESC Central	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escalier LA	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau DRH adjoint	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Placard bureau drh adjoint	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Service formation 2 postes	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Guichet facturation	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT guichet facturation	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Imprimante C	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 4 agents	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall d'entrée central	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Accueil DRH	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 47	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
ESC LB Palier	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Escaliers LB	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Hall d'attente	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau accueil	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Trésorerie	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Coffre	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaire H	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT sanitaire H	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC PMR	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 2	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Dégagement Est	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Local Tech info	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Sanitaire F	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WCF	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
WC PMR F	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Coffre fort	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau cadre 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau cadre 2	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau paysager	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL1 bureau paysager	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
PL2 Bureau paysager	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau trésorier	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 3	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT rangement 3	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 4	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT rangement 4	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Détente	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL3 Bureau paysager	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Office	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT office	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Rangement 5	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Circulation 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL4 bureau paysager	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Compte de gestions	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL pièce 4	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT pièce 4	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT1 Pièce 8	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT2 Pièce 8	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PI Pièce 9	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL1 pièce 11	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL2 pièce 11	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL3 pièce 11	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL4 pièce 11	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL pièce 11 bis	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL1 pièce 14	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL2 pièce 14	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL1 pièce 16	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL circulation F	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT1 pièce 19	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
GT2 pièce 19	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
PL détente impression	RDC	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Circulation 11	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau A	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau IDE examen	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Attente circu 10	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Secrétariat 10	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Deshabillage 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Deshabillage 1 bis	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau médical B	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau médecin B	RDJ	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	
Bureau 16 bis	2ème	Plafond	Enduit plâtre peint plafond			Non	

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

423/826



**Z041** : Joint de vitrage Joint de vitrage blanc (continue : NON)





Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office A	2ème	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 15	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 16	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Dégagement A	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc		P041	Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 17	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 18	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Secrétariat 5 pers	2ème	Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Rangement 4	1er	Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 30	1er	Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Local commun	1er	Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Imprimante 2	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Dégagement A	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Rangement 5	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 36	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 35	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Rangement 6	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Rangement 7	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 34	1er	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Secrétariat	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 33	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 32	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 31	1er	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 3 agents	1er	Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Circulation	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
centrale		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
WC PMR C	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau cadre sup	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 2 agent	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
WC PMR C1	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau DRH adjoint	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Service formation 2 postes	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Imprimante C	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 4 agents	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Accueil DRH	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 47	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Dégagement ESC	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Trésorerie	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Sanitaire F	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau paysager	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 49	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 50	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau trésorerie 1	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau trésorerie 2	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau trésorerie 3	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau trésorerie 4	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau trésorerie 5	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau trésorerie 6	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau trésorerie 7	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau trésorerie 8	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau ergothérapeute	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Secrétariat	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
ESC palier N	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

428/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
		Joint de vitrage n°11	Joint de vitrage blanc			Oui	1 u
Escaliers N	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Infirmier	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Archives	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Consultation 1	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Consultation 2	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Interne 3	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Consultation 4	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Détente 5	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Assistante sociale 6	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Assistante sociale 7	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Interne 8	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Consultation 9	RDC	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Circulation 3 bis	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Consultation de groupe	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Espace vie	RDJ	Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Circulation 9	RDJ	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc porte			Oui	2 ml
Circulation 11	RDJ	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc porte			Oui	2 ml
Bureau A	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau IDE examen	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Secrétariat 10	RDJ	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau médical B	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau médecin B	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 12	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc porte			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc porte			Oui	2 ml
Bureau B	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Vestiaire	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc porte fenêtre			Oui	2 ml
Accueil attente patient	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau entretien 1	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau entretien 2	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Hall entrée	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°7	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°8	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°9	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°10	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Circulation 13	RDJ	Joint de vitrage n°1	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint de vitrage blanc porte fenêtre			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	Joint de vitrage blanc porte			Oui	2 ml
Escalier Palier	RDJ	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml
Bureau 16 bis	2ème	Joint de vitrage	Joint de vitrage blanc			Oui	2 ml

**Z042** : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement A	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P042	Non	
Hall ESC C	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 5	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 36	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 35	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 6	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
LT3	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 7	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 34	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Secrétariat	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 33	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 32	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 31	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 3 agents	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Dégagement B	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 37	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 38	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 8	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 9	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 39	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 10	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 11	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 40	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 41	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 12	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 13	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Stratégie	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Office	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Stratégie 1	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Stratégie 2	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 14	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 15	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 43	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 44	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 16	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Rangement 17	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 45	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**Z043** : Joint de vitrage Joint souple vitrage gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement A	2ème	Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris			Non	
		Joint de vitrage n°3	Joint souple vitrage gris			Non	
Hall ESC B	2ème	Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris			Non	
		Joint de vitrage n°1	Joint souple vitrage gris		P043	Non	
Imprimante	2ème	Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris			Non	
Secrétariat 5 pers	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint souple vitrage gris			Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris			Non	
Bureau 37	1er	Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris			Non	
Bureau 38	1er	Joint de vitrage n°1	Joint souple vitrage gris			Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris			Non	
		Joint de vitrage n°3	Joint souple vitrage gris			Non	
Bureau 39	1er	Joint de vitrage n°1	Joint souple vitrage gris			Non	
		Joint de vitrage n°2	Joint souple vitrage gris			Non	
Bureau 40	1er	Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris			Non	
Bureau 41	1er	Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris			Non	
Hall 42	1er	Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris			Non	
Bureau	2ème	Joint de vitrage	Joint souple vitrage gris			Non	

**Z044** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t B	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Imprimante	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P044	Non	
Rangement A	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Directeur général	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Rangement D	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Rangement E	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau direction 2	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau direction 1	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 19	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Rangement B	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Rangement C	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Secrétariat 5 pers	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 21	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 22	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 23	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 24	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 25	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 3 agents	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Stratégie	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Office	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Stratégie 1	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Stratégie 2	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 43	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 44	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 45	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Directeur de soins	2ème	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	



**Z045** : Plafond Enduit béton peint plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement B	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Office B	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Chargé de mission DG	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Rangement A	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Directeur général adjoint	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Salle de réunion	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Attaché d'administration	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Directeur général adjoint 2	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Directeur général	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Rangement D	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Rangement E	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Bureau direction 2	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Bureau direction 1	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Sas sanitaires	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Sanitaire WC1	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Sanitaire WC2	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Bureau 19	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond		P045	Non	
Imprimante B	1er	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Local RDJ	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC RDJ n°1	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Sanitaire RDJ	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC PMR 3	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
GT circulation 4	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
PL1 espace vie	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
PL2 espace vie	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
GT espace vie	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Douche RDJ	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC RDJ	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC 11	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Salle de bains 11	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Douche 11	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Armoire tech 1 attente circu 10	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Armoire tech 1 bureau medecin B	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Local tech info	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Armoire tech accueil attente patient	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC accueil	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Sanitaire accueil	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC PMR accueil	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Libre 13	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
PL1 attente 14	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
PL1 rangement 14	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Rangement 14	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Sanitaire 14	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC 14	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC PMR 14	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Douche circu 16	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Sanitaire circu 16	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
WC circu 16	RDJ	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Hall 42	1er	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Bureau	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	
Directeur de soins	2ème	Plafond	Enduit béton peint plafond			Non	































































**Z046** : Murs Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Directeur général	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement D	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement E	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau direction 2	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau direction 1	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sas sanitaires	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire WC1	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire WC2	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 19	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P046	Non	
Imprimante B	1er	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Douche RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC 11	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Salle de bains 11	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Douche 11	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC PMR accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
UMP	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire 15	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC 15	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC PMR 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Douche circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Directeur de soins	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

**Z047** : Revêtement de sol Linoléum orange colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sas sanitaires	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage		P047	Non	
Sanitaire WC1	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire WC2	2ème	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Local RDJ	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC RDJ n°1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire RDJ	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR 3	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Douche RDJ	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC RDJ	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC 11	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Salle de bains 11	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Douche 11	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Armoire tech accueil attente patient	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC accueil	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire accueil	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR accueil	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Libre 13	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
UMP	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	
Sanitaire 15	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC 15	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
PL1 attente 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
PL1 rangement 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC PMR 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Douche circu 16	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
Sanitaire circu 16	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	
WC circu 16	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum orange colle ragréage			Non	

**Z048** : Murs Enduit calicot sur mur de cloison (continue : NON)





Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 11	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 12	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 13	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 14	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Salle de réunion	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Dégagement C	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Hall salle de réunion	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Salle du conseil	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Placard salle du conseil	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sono	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Office	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Pièce 3	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaires H	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WCH	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaires F	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC PMR F	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC PMR H	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WCF1	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WCF2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Escaliers C	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Placard office A	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Dégagement B	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Imprimante	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Office B	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Chargé de mission DG	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL1	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Rangement A	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Directeur général adjoint	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL directeur général adjoint	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Salle de réunion	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL salle de réunion	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT 1	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Attaché d'administration	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL attaché d'administration	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Directeur général adjoint 2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL directeur général adjoint 2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT 2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL3	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL4	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Directeur général	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL6	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Rangement D	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Rangement E	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau direction 2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau direction 1	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sas sanitaires	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison		P048	Non	
Sanitaire WC1	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaire WC2	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 19	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Rangement B	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Rangement C	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Secrétariat 5 pers	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL secrétariat 5 pers	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 20	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 21	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 22	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 23	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 24	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau stagiaire	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Imprimante 1	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Rangement 1	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Dégagement C	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Rangement 2	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaire B	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC B	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Plieuse	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Paye 2	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Paye 1	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau 26	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 25	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaire A	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC A1	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC A2	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Imprimante B	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT WC imp	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT1	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT2	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL38	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL39	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT3	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL40	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL41	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT4	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL1 stratégie	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL2 stratégie	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL3 n°2	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL1 ref ar chronos	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL2 ref ar chronos	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL3 ref ar chronos	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT serveurs dossiers	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT détente	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL adjoint des cadres	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT secrétariat 1	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
GT sanitaire C	RDC	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Local RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC RDJ n°1	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaire RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Office RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC PMR 3	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Consultation de groupe	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Douche RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC 11	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Salle de bains 11	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Douche 11	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 12	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Vestiaire	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Armoire tech accueil attente patient	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaire accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC PMR accueil	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau entretien 1	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau entretien 2	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Hall entrée	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Circulation 13	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Libre 13	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
UMP	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaire 15	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC 15	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL1 attente 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
PL1 rangement 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Rangement 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaire 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC PMR 14	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Douche circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Sanitaire circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
WC circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Hall 42	1er	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Bureau	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	
Directeur de soins	2ème	Murs	Enduit calicot sur mur de cloison			Non	

**Z049** : Murs Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement B	2ème	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P049	Non	

## Z050 : Revêtement de sol Linoléum gris colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office B	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Chargé de mission DG	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Directeur général adjoint	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Salle de réunion	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Attaché d'administration	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Directeur général adjoint 2	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Hall 42	1er	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Bureau	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage		P050	Non	

## Z051 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall et accueil	3ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P051	Non	

## Z052 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall et accueil	3ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P052	Non	
Hall ESC C	2ème	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**Z053** : Revêtement de sol Carrelage colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC C	2ème	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage		P053	Non	
Hall ESC A	1er	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	

**Z054** : Revêtement de sol Linoléum vert colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 11	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 12	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 13	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 14	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Dégagement t C	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage		P054	Non	
Sono	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Office	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Pièce 3	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 15	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 16	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
LT	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau Technicien	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Rangement A	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 17	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 18	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Rangement 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 16 bis	2ème	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	



**Z055** : Murs Enduit plâtre peint mur de refend (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement C	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Sanitaires H	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend		P055	Non	
WCH	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Sanitaires F	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
WC PMR F	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
WC PMR H	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
WCF1	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
WCF2	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Bureau 20	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Couloir	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Bureau 21	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Bureau 22	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Bureau 23	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Bureau 24	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Bureau stagiaire	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Imprimante 1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Rangement 1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Dégagement C	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Rangement 2	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Sanitaire B	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
WC B	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Plieuse	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Paye 2	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Paye 1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Bureau 26	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Bureau 25	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Sanitaire A	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
WC A1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
WC A2	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Hall ESC C	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Escaliers C	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Escalier C	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Escalier LA	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Placard bureau drh adjoint	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT guichet facturation	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
ESC LB Palier	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
Escaliers LB	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT sanitaire H	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL2 Bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT rangement 3	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT rangement 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL3 Bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT office	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL4 bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL pièce 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT pièce 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT1 Pièce 8	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT2 Pièce 8	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PI Pièce 9	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT1 circulation F	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 pièce 11	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL2 pièce 11	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL3 pièce 11	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL4 pièce 11	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL pièce 11 bis	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT2 circulation F	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 pièce 14	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL2 pièce 14	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 pièce 16	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL circulation F	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT1 pièce 19	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT2 pièce 19	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL détente impression	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 bureau 48	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT bureau 48	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL2 bureau 48	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 bureau 49	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 bureau 50	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL bureau trésorerie 1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL Bureau trésorerie 2	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
PI bureau trésorerie 3	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL Bureau trésorerie 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL Bureau trésorerie 5	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL Bureau trésorerie 6	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL Bureau trésorerie 7	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL Bureau trésorerie 8	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 circulation L	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL2 circulation L	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT circulation L	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL1 test prestataires	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
PL2 test prestataires	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GTK	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GTL	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT N	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT O	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT infirmier	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT2	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT5	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT6	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT7	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT8	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	
GT9	RDC	Murs	Enduit plâtre peint mur de refend			Non	

**Z056** : Murs Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement C	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaires H	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur		P056	Non	
WCH	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaires F	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC PMR F	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC PMR H	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
WCF1	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
WCF2	2ème	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 20	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Couloir	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 21	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 22	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 23	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 24	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau stagiaire	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Imprimante 1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 2	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire B	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC B	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Plieuse	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Paye 2	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Paye 1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 26	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 25	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire A	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC A1	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
WC A2	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	
Hall ESC C	1er	Murs	Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur			Non	

**Z057** : Joint de vitrage joint noir caoutchouc (continue : NON)





Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 1 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 2 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 3 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 4 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 5 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Gestion et office	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 6 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 7 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 8 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 9 pole 13	3ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Réserve	3ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 11	2ème	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 12	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 13	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 14	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Salle de réunion	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
Hall salle de réunion	2ème	Joint de vitrage n°8	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°9	joint noir caoutchouc			Non	
Salle du conseil	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°6	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°7	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°8	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°9	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°10	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°11	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°12	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°13	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°14	joint noir caoutchouc			Non	
Sono	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office	2ème	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Pièce 3	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Sanitaires H	2ème	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc		P057	Non	
		Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
WCH	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Sanitaires F	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
WC PMR H	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
WCF2	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Escaliers C	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Escaliers A	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc			Non	
Office B	2ème	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Chargé de mission DG	2ème	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Directeur général adjoint	2ème	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
Salle de réunion	2ème	Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
Attaché d'administration	2ème	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Directeur général adjoint 2	2ème	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Directeur général	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau direction 2	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau direction 1	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Sas sanitaires	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Sanitaire WC2	2ème	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 19	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Secrétariat 5 pers	2ème	Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 20	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 21	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 22	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 23	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 24	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau stagiaire	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Imprimante 1	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Rangement 1	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
WC B	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Plieuse	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Paye 2	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Paye 1	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 26	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 25	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Sanitaire A	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 27	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 28	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 29	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Hall ESC C	1er	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
Escaliers A	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc			Non	
Stratégie	1er	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Office	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Stratégie 1	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Stratégie 2	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 43	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 44	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 45	1er	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Attaché DRH 1	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Attaché DRH 2	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Ach car from CLM CLD	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Ref ar Chronos	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Attente 1	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Cadre médico technique	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 46	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
détente	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 1 agent	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
car format retr CLD	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 1 agent bis	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Adjoint des cadres	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Sanitaire	RDC	Joint de vitrage porte	joint noir caoutchouc			Non	
Directeur DRH	RDC	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc			Non	
Salle d'attente DRH	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Secrétariat 1	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Circulation RDC 1	RDC	Joint de vitrage porte	joint noir caoutchouc			Non	
Circulation centrale	RDC	Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage porte	joint noir caoutchouc			Non	
Hall ESC Central	RDC	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage porte	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Trésorerie	RDC	Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
Sanitaire H	RDC	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Local Tech info	RDC	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau cadre 1	RDC	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

487/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau cadre 2	RDC	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau trésorier	RDC	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Détente	RDC	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Compte de gestions	RDC	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
Salle de relaxation	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau 1	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Salle d'activités RDJ	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Secrétariat RDJ	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Prises de mesuration alcoolémie	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Consultation 5	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Consultation 4	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Consultation 3	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Consultation 2	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau médical	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Consultation de groupe	RDJ	Joint de vitrage n°4	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°5	joint noir caoutchouc			Non	
Consultation 6	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Consultation 7	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Espace vie	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
Local traitement eau ventilation	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc porte			Non	
SAS entrée	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Détente A	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau cadre D	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Circulation 15	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc porte			Non	
Salle de réunion	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau médical	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau AFT 1	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau AFT 2	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau CATTP psy	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle d'activité 1	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Salle d'activité 2	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Secrétariat d'accueil 14	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Circulation 16	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc porte			Non	
Bureau médical 1	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau médical 2	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Orthophoniste	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Psycho	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Psychomotricité	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Assistante sociale	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau psy 1	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau infirmier	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Bureau psy 2	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Réserve n°3	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	
Directeur de soins	2ème	Joint de vitrage n°1	joint noir caoutchouc			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint noir caoutchouc			Non	
Consultation 1	RDJ	Joint de vitrage	joint noir caoutchouc			Non	



**Z058** : Murs Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC C	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison		P058	Non	
Escaliers C	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 15	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 16	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
LT	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Hall ESC A	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau Technicien	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Sanit WC PMR	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement A	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 17	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 18	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 27	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 3	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 28	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 29	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Dégagement 1	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Sanitaires C	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 4	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 30	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Local commun	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
LT1	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Imprimante 2	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
LT2	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Hall ESC A	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Dégagement A	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Sanitaires A1	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
WC A1 n°2	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 5	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 36	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 35	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Sanitaires A2	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 6	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
LT3	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 7	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 34	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Secrétariat	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 33	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 32	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 31	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Hall ESC B	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
WC imp	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Sanit imp	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 3 agents	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Dégagement B	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 37	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 38	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 8	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 9	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 39	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 10	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 11	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 40	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 41	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 12	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 13	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Stratégie	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Office	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Sanitaires office	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Stratégie 1	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Stratégie 2	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 14	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 15	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 43	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 44	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 16	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 17	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 45	1er	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Attaché DRH 1	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Attaché DRH 2	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Ach car from CLM CLD	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Ref ar Chronos	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Attente 1	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cadre médico technique	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 46	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Stockage	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Serveur dossier	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
détente	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 1 agent	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
car format retr CLD	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 1 agent bis	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Directeur DRH	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Salle d'attente DRH	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Secrétariat 1	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Circulation RDC 1	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau cadre sup	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 2 agent	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Local A	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Local B	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau DRH adjoint	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Service formation 2 postes	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Guichet facturation	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Imprimante C	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 4 agents	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Hall d'entrée central	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Accueil DRH	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 47	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Dégagement ESC	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Hall d'attente	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau accueil	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Trésorerie	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Coffre	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 2	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Dégagement Est	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Local Tech info	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 1	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Coffre fort	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau cadre 1	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

494/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau cadre 2	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau paysager	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau trésorier	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 3	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 4	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Détente	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Office	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Rangement 5	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Circulation 1	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Compte de gestions	RDC	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	
Bureau 16 bis	2ème	Murs	Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison			Non	

**Z059** : Murs Enduit béton peint sur mur de refend (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC C	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend		P059	Non	
Escaliers C	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 15	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 16	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
LT	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Hall ESC A	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau Technicien	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Sanit WC PMR	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Rangement A	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 17	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 18	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 27	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 28	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 29	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Dégagement 1	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Sanitaires C	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Rangement 4	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 30	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Local commun	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
LT1	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Imprimante 2	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
LT2	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Hall ESC A	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Dégagement A	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Sanitaires A1	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
WC A1 n°2	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Rangement 5	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 36	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 35	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Sanitaires A2	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Rangement 6	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
LT3	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Rangement 7	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 34	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Secrétariat	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 33	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 32	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 31	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Hall ESC B	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
WC imp	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Sanit imp	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 3 agents	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Dégagement t B	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Sanitaires office	1er	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Hall d'entrée central	RDC	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Dégagement t ESC	RDC	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Circulation 1	RDC	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 16 bis	2ème	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	

**Z060** : Joint de vitrage Joint gris souple (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement A	2ème	Joint de vitrage n°1	Joint gris souple		P060	Oui	2 ml

**Z061** : Revêtement de sol Linoléum gris colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC A	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage		P061	Non	
Dégagement t A	2ème	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	

**Z062** : Joint périphérique fenêtre joint mastic beige (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escaliers A	2ème	Joint périphérique fenêtre	joint mastic beige		P062	Non	
Escaliers A	1er	Joint périphérique fenêtre	joint mastic beige			Non	

**Z063** : Murs Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escaliers A	2ème	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P063	Non	
Hall ESC A	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Escaliers A	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Circulation RDC	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Adjoint des cadres	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Sanitaire	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Circulation centrale	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Sanitaire C	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
WC PMR C	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Sanitaire C1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
WC PMR C1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Sanitaire H	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
WC PMR	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Sanitaire F	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
WCF	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
WC PMR F	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
WC K	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
WC PME mixte L	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Sanitaire L	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
WC N	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire N	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Circulation 11	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Bureau A	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Bureau IDE examen	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Attente circu 10	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Secrétariat 10	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Deshabillage 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Deshabillage 1 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Bureau médical B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	
Bureau médecin B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur derrière mur plaque de plâtre			Non	

**Z064** : Joint périphérique chassis Joint mastic blanc (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade avant 2E	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc		P064	Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
Façade arrière 2E	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
Façade gauche 3 RDC	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
Façade avant 1ER	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc			Oui	2 ml

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

504/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°11	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°12	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°13	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
Façade arrière 1ER	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°11	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
Façade avant RDC	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
Façade arrière RDC	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°4	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°5	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°6	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°7	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°8	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°9	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°10	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°11	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
Façade	Extérieur	Joint périphérique châssis n°1	Joint mastic blanc			Oui	2 ml

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

505/826



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
droite 3 RDJ		Joint périphérique châssis n°2	Joint mastic blanc			Oui	2 ml
		Joint périphérique châssis n°3	Joint mastic blanc			Oui	2 ml

**Z065** : Joint périphérique châssis Joint silicone gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade droite 1 RDJ	Extérieur	Joint périphérique châssis	Joint silicone gris		P065	Non	

**Z066** : Joint plat de finition Joint blanc mastic (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires H	2ème	Joint plat de finition	Joint blanc mastic		P066	Non	
WCH	2ème	Joint plat de finition	Joint blanc mastic			Non	
Sanitaires F	2ème	Joint plat de finition	Joint blanc mastic			Non	
WC PMR H	2ème	Joint plat de finition	Joint blanc mastic			Non	
WCF2	2ème	Joint plat de finition	Joint blanc mastic			Non	

**Z067** : Revêtement de mur Plinthe carrelage et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC C	1er	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle		P067	Non	
Escaliers C	1er	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Hall ESC A	1er	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	

**Z068** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC C	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Dégagement t A	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P068	Non	
Hall ESC B	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Dégagement t B	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation 16	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	

**Z069** : Revêtement de sol Linoléum gris colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir	1er	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage		P069	Non	

**Z070** : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Couloir	1er	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P070	Non	
Attaché DRH 1	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Attaché DRH 2	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Ach car from CLM CLD	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Ref ar Chronos	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Attente 1	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Cadre médico technique	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 46	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Stockage	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Serveur dossier	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
détente	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 1 agent	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
car format retr CLD	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau 1 agent bis	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Salle d'attente DRH	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Secrétariat 1	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**Z071** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement 1	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P071	Non	
Rangement 2	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Plieuse	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	

**Z072** : Revêtement de sol Linoléum noir colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 20	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	
Bureau stagiaire	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	
Imprimante 1	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	
Dégagement t C	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage		P072	Non	
Paye 2	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	
Paye 1	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	
Bureau 26	1er	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	

**Z073** : Revêtement de sol Linoléum bleu/gris colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 27	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage			Non	
Rangement 3	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage			Non	
Bureau 28	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage			Non	
Bureau 29	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage			Non	
Dégagement 1	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage		P073	Non	
LT1	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage			Non	
LT2	1er	Revêtement de sol	Linoléum bleu/gris colle ragréage			Non	

**Z074** : Plafond sous face escalier Platre peint plafond escalier (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escaliers A	1er	Plafond sous face escalier	Platre peint plafond escalier	S004	P074	Non	

**Z075** : Revêtement de sol Linoléum beige colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT3	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 7	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 34	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage		P075	Non	
Secrétariat	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 33	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 32	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 31	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Imprimante B	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 37	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 38	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 8	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 9	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 39	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 10	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 11	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 40	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 41	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 12	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 13	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 14	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 15	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 16	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Rangement 17	1er	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	

**Z076** : Murs Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT3	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 7	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 34	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur		P076	Non	
Secrétariat	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 33	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 32	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 31	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 3 agents	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Dégagement B	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 37	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 38	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 39	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 10	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 11	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 40	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 41	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 12	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 13	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Stratégie	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Office	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Stratégie 1	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Stratégie 2	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 14	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 15	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 43	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 44	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 16	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 17	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 45	1er	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Attaché DRH 1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Attaché DRH 2	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Ach car from CLM CLD	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Ref ar Chronos	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Attente 1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Cadre médico technique	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 46	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Serveur dossier	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
détente	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 1 agent	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
car format retr CLD	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 1 agent bis	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Directeur DRH	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Salle d'attente DRH	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Secrétariat 1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau cadre sup	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 2 agent	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 4 agents	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Accueil DRH	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 47	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Hall d'attente	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau accueil	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Trésorerie	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Coffre	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 2	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Dégagement Est	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Local Tech info	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Coffre fort	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau cadre 1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau cadre 2	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorier	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 3	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 4	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Détente	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Office	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Rangement 5	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Circulation 1	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Compte de gestions	RDC	Murs	Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur			Non	



**Z077** : Murs Enduit plâtre sur mur de refend (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
LT3	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 7	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 34	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend		P077	Non	
Secrétariat	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 33	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 32	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 31	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 3 agents	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 37	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 38	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 8	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 9	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 39	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 10	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 11	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 40	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 41	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 12	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 13	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Stratégie	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Office	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Stratégie 1	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Stratégie 2	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 14	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 15	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 43	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 44	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 16	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 17	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 45	1er	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Attaché DRH 1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Attaché DRH 2	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Ach car from CLM CLD	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Ref ar Chronos	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Attente 1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cadre médico technique	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 46	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Stockage	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Serveur dossier	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
détente	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 1 agent	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
car format retr CLD	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 1 agent bis	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Adjoint des cadres	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Sanitaire	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
WC1 sanitaire	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
WC2 sanitaire	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Directeur DRH	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Salle d'attente DRH	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Secrétariat 1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation RDC 1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau cadre sup	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 2 agent	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Local A	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Local B	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau DRH adjoint	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Service formation 2 postes	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Guichet facturation	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Imprimante C	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 4 agents	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Accueil DRH	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 47	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Hall d'attente	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau accueil	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Trésorerie	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Coffre	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 2	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Dégagement Est	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Local Tech info	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

517/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Coffre fort	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau cadre 1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau cadre 2	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau paysager	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau trésorier	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 3	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 4	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Détente	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Office	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement 5	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	
Compte de gestions	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur de refend			Non	

**Z078** : Revêtement de sol Moquette verte colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Salle de réunion	2ème	Revêtement de sol	Moquette verte colle ragréage		P078	Non	
Hall salle de réunion	2ème	Revêtement de sol	Moquette verte colle ragréage			Non	
Salle du conseil	2ème	Revêtement de sol	Moquette verte colle ragréage			Non	

**Z079** : Joint de vitrage joint souple gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC C	1er	Joint de vitrage n°4	joint souple gris			Non	
Secrétariat	1er	Joint de vitrage n°3	joint souple gris			Non	
Hall ESC B	1er	Joint de vitrage n°1	joint souple gris		P079	Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris			Non	
Imprimante B	1er	Joint de vitrage	joint souple gris			Non	
Bureau 3 agents	1er	Joint de vitrage n°1	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint souple gris			Non	
Hall d'attente	RDC	Joint de vitrage n°1	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris			Non	
Coffre	RDC	Joint de vitrage n°1	joint souple gris			Non	
Archives trésorerie 1	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris			Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris			Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Joint de vitrage n°1	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°2	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°3	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°4	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°5	joint souple gris			Non	
Circulation 7	RDJ	Joint de vitrage n°7	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°8	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°9	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°10	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°11	joint souple gris			Non	
		Joint de vitrage n°12	joint souple gris			Non	

**Z080** : Faux-plafond Petit panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement A	2ème	Faux-plafond	Petit panneaux de faux- plafond			Non	
WC imp	1er	Faux-plafond	Petit panneaux de faux- plafond			Non	
Sanit imp	1er	Faux-plafond	Petit panneaux de faux- plafond		P080	Non	
Sanitaires office	1er	Faux-plafond	Petit panneaux de faux- plafond			Non	
Imprimante C	RDC	Faux-plafond	Petit panneaux de faux- plafond			Non	

**Z081** : Revêtement de sol Linoléum kaki colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Attaché DRH 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Attaché DRH 2	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Ach car from CLM CLD	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Ref ar Chronos	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Attente 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Cadre médico technique	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau 46	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Stockage	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau 1 agent	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
car format retr CLD	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau 1 agent bis	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Adjoint des cadres	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Directeur DRH	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Salle d'attente DRH	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Secrétariat 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Circulation RDC 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau cadre sup	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau 2 agent	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Local A	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Local B	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau DRH adjoint	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Service formation 2 postes	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Guichet facturation	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Imprimante C	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau 4 agents	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage		P081	Non	
Accueil DRH	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau 47	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Hall d'attente	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau accueil	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Trésorerie	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Coffre	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Rangement 2	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Dégagement Est	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Local Tech info	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Rangement 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Coffre fort	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau cadre 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau cadre 2	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau paysager	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau trésorier	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Rangement 3	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Rangement 4	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Détente	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Office	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Rangement 5	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Compte de gestions	RDC	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau 53	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Bureau 54	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
PL1 archives trésorerie 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
PL1 archives trésorerie 3	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum kaki colle ragréage			Non	
Rangement D	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Vestiaire RDJ	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Accueil attente patient	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum jaune colle ragréage			Non	

**Z082** : Murs Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall ESC Central	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P082	Non	

**Z083** : Murs Joint carreaux verre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Serveur dossier	RDC	Murs	Joint carreaux verre		P083	Non	

**Z084** : Revêtement de mur Faïence peinte vert et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Serveur dossier	RDC	Revêtement de mur	Faïence peinte vert et colle		P084	Non	

**Z085** : Revêtement de sol Linoléum gris colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation A	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage		P085	Non	
Circulation B	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Circulation C	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	

**Z086** : Murs Enduit calicot plâtre sur mur de cloison (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation A	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison		P086	Non	
Circulation B	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation H	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau 1 gestion pole 13	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau 2 gestion pole 13	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation C	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Dégagement issue de secours	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Pièce 29	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation I	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 10	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Sanitaire 2 circu 10	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
WC 2 circu 10	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
WC PMR 2 circu 10	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Sanitaire 1 circu 10	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
WC PMR 1 circu 10	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Poste de documentation	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau 4 postes de travail	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Accueil attente patient	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation J	RDC	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur de cloison			Non	

**Z087** : Murs Enduit béton sur mur de refend (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation A	RDC	Murs	Enduit béton sur mur de refend		P087	Non	
Circulation B	RDC	Murs	Enduit béton sur mur de refend			Non	
Circulation C	RDC	Murs	Enduit béton sur mur de refend			Non	

**Z088** : Joint de vitrage Joint blanc cassé (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation A	RDC	Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé		P088	Oui	2 ml
Circulation B	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
Circulation C	RDC	Joint de vitrage	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
Dégagement issue de secours	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
Pièce 29	RDC	Joint de vitrage	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
Bureau 48	RDC	Joint de vitrage n°1	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	Joint blanc cassé			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	Joint blanc cassé			Oui	2 ml

**Z089** : Joint périphérique fenêtre Joint silicone périphérique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation A	RDC	Joint périphérique fenêtre	Joint silicone périphérique		P089	Non	
Circulation B	RDC	Joint périphérique fenêtre	Joint silicone périphérique			Non	
Circulation C	RDC	Joint périphérique fenêtre	Joint silicone périphérique			Non	
Dégagement issue de secours	RDC	Joint périphérique fenêtre	Joint silicone périphérique			Non	

**Z090** : Plafond Enduit calicot plafond plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation A	RDC	Plafond	Enduit calicot plafond plaque de plâtre		P090	Non	
Circulation B	RDC	Plafond	Enduit calicot plafond plaque de plâtre			Non	
Circulation C	RDC	Plafond	Enduit calicot plafond plaque de plâtre			Non	
Dégagement issue de secours	RDC	Plafond	Enduit calicot plafond plaque de plâtre			Non	

**Z091** : Coffre vertical Enduit calicot plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation B	RDC	Coffre vertical	Enduit calicot plaque de plâtre		P091	Non	

**Z092** : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond fibreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement ESC	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation 1	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation H	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Bureau 1 gestion pole 13	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Bureau 2 gestion pole 13	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation C	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux		P092	Non	
Dégagement issue de secours	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Pièce 29	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation I	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation 4	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Rangement A	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation 3 bis	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation 4 bis	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Office RDJ	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Salle de relaxation	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Bureau 1	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Salle d'activités RDJ	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Rangement C	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Bureau médecin	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation 7	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Rangement B	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Consultation de groupe	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Sanitaire 2 circu 10	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
WC 2 circu 10	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
WC PMR 2 circu 10	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Sanitaire 1 circu 10	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
WC PMR 1 circu 10	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Bureau B	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
PL1 bureau B	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
PL2 bureau B	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Vestiaire	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Accueil attente patient	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Bureau entretien 1	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau entretien 2	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation 13	RDJ	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	
Circulation J	RDC	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond fibreux			Non	

## Z093 : Revêtement de sol Laine minérale et kraft (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement ESC	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	
Circulation 1	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	
Circulation H	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	
Bureau 1 gestion pole 13	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	
Bureau 2 gestion pole 13	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	
Circulation C	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft		P093	Non	
Dégagement issue de secours	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	
Pièce 29	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	
Circulation I	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	
Circulation J	RDC	Revêtement de sol	Laine minérale et kraft			Non	

## Z094 : Revêtement de plafond Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation H	RDC	Revêtement de plafond	Flocage			Non	
Bureau 1 gestion pole 13	RDC	Revêtement de plafond	Flocage			Non	
Bureau 2 gestion pole 13	RDC	Revêtement de plafond	Flocage			Non	
Circulation C	RDC	Revêtement de plafond	Flocage		P094	Non	
Dégagement issue de secours	RDC	Revêtement de plafond	Flocage			Non	
Pièce 29	RDC	Revêtement de plafond	Flocage			Non	
Circulation I	RDC	Revêtement de plafond	Flocage			Non	
Circulation J	RDC	Revêtement de plafond	Flocage			Non	

## Z095 : Revêtement de sol Linoléum vert colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement issue de secours	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage		P095	Non	

## Z096 : Murs Enduit calicot mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t issue de secours	RDC	Murs	Enduit calicot mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur		P096	Non	

## Z097 : Murs ascenseur Mur béton plâtre donnant sur ascenseur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t issue de secours	RDC	Murs ascenseur	Mur béton plâtre donnant sur ascenseur		P097	Non	

## Z098 : Revêtement de sol Carrelage colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 29	RDC	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage		P098	Non	

## Z099 : Revêtement de mur Plinthe carrelage noire et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 29	RDC	Revêtement de mur	Plinthe carrelage noire et colle		P099	Non	

## Z100 : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t ESC	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P100	Non	
Bureau 48	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation K	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation L	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation M	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
SAS K	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Attente K	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau 51	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation N	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Accueil	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Secrétariat	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation O	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	

## Z101 : Poteau Béton peint (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 1	RDC	Poteau	Béton peint		P101	Non	

**Z102** : Façade bardage Peinture sur bardage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 6	RDJ	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	10 m²
Façade gauche 4 RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	100 m²
Cour intérieure 4A RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage		P102	Oui	30 m²
Cour intérieure 4D RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	30 m²
Cour intérieure 4D RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	30 m²
Façade avant 4 RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	60 m²
Façade arrière 4 RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	70 m²
Façade gauche 4 RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	80 m²
Façade avant 4 RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	45 m²
Façade arrière 4 RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	70 m²
Façade cage ASC 1ER	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	35 m²
Façade cage ASC 2E	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	35 m²
Façade cage ASC 3E	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	35 m²
Façade cage ASC RDC	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	35 m²
Façade cage ASC RDJ	Extérieur	Façade bardage	Peinture sur bardage			Oui	35 m²



**Z103** : Revêtement de sol Carrelage jaune colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 2	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
Circulation 3	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
Bureau 56	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
Local informatique	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
Archives A	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
Circulation 2 bis	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
Archives trésorerie 1	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
SAS escaliers	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage		P103	Non	
Hall escaliers	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	
Circulation 1 bis	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage jaune colle ragréage			Non	

**Z104** : Revêtement de mur Plinthe carrelage et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 52	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Circulation 1	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Douche circulation 1	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Sanitaire	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Douche	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
WC	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
WC pmr	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Circulation 2	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Réserve	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Circulation 3	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Bureau 56	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Local informatique	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Archives A	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Circulation 2 bis	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Archives trésorerie 1	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Archives B	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
SAS escaliers	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle		P104	Non	
Hall escaliers	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Circulation 1 bis	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Rangement A	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Circulation 3 bis	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Circulation 4 bis	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
Rangement B	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	

**Z105** : Plafond Enduit plâtre béton sur plafond (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 52	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Douche circulation 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Sanitaire	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Douche	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
WC	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
WC pmr	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 2	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Escalier LC	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Réserve	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 3	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau 53	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau 54	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau 55	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau 56	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Archives 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Archives 2	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Archives 3	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 4	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau 60	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Local informatique	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Archives A	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 2 bis	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Archives trésorerie 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Archives B	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL1 archives trésorerie 2	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL1 archives trésorerie 3	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
SAS escaliers	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond		P105	Non	
Hall escaliers	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Escalier vers étage	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 1 bis	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Escalier LB	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC PMR 2	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
WC PMR 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Rangement A	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Relaxation	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 3 bis	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 4 bis	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL1 circulation 4 bis	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL2 circulation 4 bis	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Armoire élec	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Office RDJ	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Salle de relaxation	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Salle d'activités RDJ	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Rangement C	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL rangement	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau médecin	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Secrétariat RDJ	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Prises de mesuration alcoolémie	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 6	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Consultation 5	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Consultation 4	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Consultation 3	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Consultation 2	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau médical	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Rangement B	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Consultation de groupe	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Consultation 6	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Consultation 7	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 8	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Rangement D	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Vestiaire RDJ	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 9	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 10	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL1 circulation 10	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
PL2 circulation 10	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Local traitement eau ventilation	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
GT local traitement eau ventilation	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 12	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Poste de documentation	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau 4 postes de travail	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau C	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau B	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL1 bureau B	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL2 bureau B	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Vestiaire	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau entretien 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Bureau entretien 2	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Hall entrée	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation 13	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Machinerie ascenseur	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Local élec	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Chaufferie	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Circulation J	RDC	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
WC PMR2A	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
WC PMR2B	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
PL circulation 16	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	
Consultation 1	RDJ	Plafond	Enduit plâtre béton sur plafond			Non	

**Z106** : Murs Enduit plâtre sur mur de cloison (continue : NON)





Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 52	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Douche circulation 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Sanitaire	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Douche	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
WC	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
WC pmr	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Réserve	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau 53	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau 54	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau 55	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau 56	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Archives 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Archives 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Archives 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Local TGBT	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 4	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau 60	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
WC4	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 5	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Local informatique	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Archives A	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 2 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison		P106	Non	
Archives trésorerie 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Archives B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
PL1 archives trésorerie 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
PL1 archives trésorerie 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
SAS escaliers	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Hall escaliers	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 1 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC PMR 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
WC PMR 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Rangement A	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Relaxation	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 3 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 4 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
PL1 circulation 4 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
PL2 circulation 4 bis	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Secrétariat RDJ	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Prises de mesuration alcoolémie	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Consultatio n 5	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Consultatio n 4	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Consultatio n 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Consultatio n 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau médical	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Rangement B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Consultatio n 6	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Consultatio n 7	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Circulation 8	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Rangement D	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Vestiaire RDJ	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau C	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Bureau B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
PL1 bureau B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
PL2 bureau B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
WC PMR2A	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
WC PMR2B	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	
Consultatio n 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur de cloison			Non	

**Z107** : sur conduit de fluide Enveloppe calorifuge plâtre et calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 4	RDJ	sur conduit de fluide	Enveloppe calorifuge plâtre et calorifuge			Non	
Circulation 2 bis	RDJ	sur conduit de fluide	Enveloppe calorifuge plâtre et calorifuge		P107	Non	
Circulation 1 bis	RDJ	sur conduit de fluide	Enveloppe calorifuge plâtre et calorifuge			Non	

**Z108** : Plafond Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Archives trésorerie 1	RDJ	Plafond	Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre			Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Plafond	Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre		P108	Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Plafond	Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre			Non	

**Z109** : Murs Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Archives trésorerie 1	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur			Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur		P109	Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Murs	Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur			Non	

**Z110** : Revêtement de sol Carrelage colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 52	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Circulation 1	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Douche circulation 1	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Sanitaire	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Douche	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
WC	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
WC pmr	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Réserve	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Archives B	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage		P110	Non	
WC PMR 2	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
WC PMR 1	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Rangement A	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Relaxation	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Circulation 3 bis	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Circulation 4 bis	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
PL1 circulation 4 bis	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
PL2 circulation 4 bis	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
Rangement B	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
WC PMR2A	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	
WC PMR2B	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	

**Z111** : Revêtement de mur Plinthe carrelage et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Archives B	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle		P111	Non	
WC PMR 2	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
WC PMR 1	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
WC PMR2A	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	
WC PMR2B	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	

**Z112** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Archives B	RDJ	Revêtement de mur	Faïence et colle		P112	Non	

**Z113** : Murs Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Archives trésorerie 3	RDJ	Murs	Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur		P113	Non	

**Z114** : Murs Enduit béton plâtre sur mur de refend (continue : NON)





Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 52	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation 1	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Douche circulation 1	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Sanitaire	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Douche	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
WC	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
WC pmr	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation 2	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Escalier LC	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Réserve	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation 3	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 53	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 54	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 55	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 56	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Archives 1	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Archives 2	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Archives 3	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Local TGBT	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation 4	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau 60	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
WC4	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation 5	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Local informatique	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Archives A	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation 2 bis	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend		P114	Non	
Archives trésorerie 1	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Archives trésorerie 2	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Archives B	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Archives trésorerie 3	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
PL1 archives trésorerie 2	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
PL1 archives trésorerie 3	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
SAS escaliers	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall escaliers	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Escalier vers étage	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation 1 bis	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Escalier LB	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
WC PMR 2	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
WC PMR 1	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Circulation 3 bis	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Armoire élec	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Office RDJ	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
GT circulation 4	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Consultation de groupe	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
PL1 espace vie	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
PL2 espace vie	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
GT espace vie	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Rangement D	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Vestiaire RDJ	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
PL1 circulation 10	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
PL2 circulation 10	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
GT local traitement eau ventilation	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Armoire tech 1 attente circ 10	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Armoire tech 1 bureau medecin B	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Local tech info	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau C	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau B	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
PL1 bureau B	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
PL2 bureau B	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Vestiaire	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau entretien 1	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Bureau entretien 2	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Machinerie ascenseur	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Local élec	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tableau élec	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
Chaudière	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
WC PMR2A	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	
WC PMR2B	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre sur mur de refend			Non	

**Z115** : Revêtement de mur Faïence bleue et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC PMR 2	RDJ	Revêtement de mur	Faïence bleue et colle		P115	Non	
WC PMR2A	RDJ	Revêtement de mur	Faïence bleue et colle			Non	
WC PMR2B	RDJ	Revêtement de mur	Faïence bleue et colle			Non	

**Z116** : Murs Joint d'assemblage brique sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 1 bis	RDJ	Murs	Joint d'assemblage brique sur mur donnant sur l'extérieur		P116	Non	

**Z118** : Revêtement de mur/plafond Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Réserve	RDJ	Revêtement de mur/plafond	Faïence et colle		P118	Non	

**Z119** : Coffre vertical Carreau de plâtre et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local TGBT	RDJ	Coffre vertical	Carreau de plâtre et colle		P119	Non	

**Z120** : Revêtement de mur Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 2 bis	RDJ	Revêtement de mur	Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée		P120	Non	
Circulation 1 bis	RDJ	Revêtement de mur	Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée			Non	

**Z121** : Plaques ondulées Plaque fibre ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local TGBT	RDJ	Plaques ondulées	Plaque fibre ciment	S005	P121	Oui	15 m²

**Z122** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 55	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage		P122	Non	
Archives 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Archives 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Archives 3	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Secrétariat RDJ	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Prises de mesuration alcoolémie	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Consultatio n 5	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Consultatio n 4	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Consultatio n 3	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Consultatio n 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Bureau médical	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Consultatio n 6	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Consultatio n 7	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Circulation 15	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Consultatio n 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	

**Z123** : Revêtement de sol Carrelage orange colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC4	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage orange colle ragréage		P123	Non	

**Z124** : Revêtement de mur Faïence blanche et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC4	RDJ	Revêtement de mur	Faïence blanche et colle	S006	P124	Oui	5 m²

**Z125** : Murs Enduit plâtre brique sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Murs	Enduit plâtre brique sur mur donnant sur l'extérieur	S002	P125	Non	

**Z126** : Revêtement de sol Linoléum bleu + colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle et ragréage		P126	Non	

**Z127** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge blanche plâtreuse et noire + calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Sur conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge blanche plâtreuse et noire + calorifuge		P127	Non	

**Z128** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge alu + calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Sur conduit de fluide	Enveloppe de calorifuge alu + calorifuge		P128	Non	

**Z129** : Revêtement de sol Carrelage + colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 57	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage + colle et ragréage		P129	Non	

**Z130** : Murs Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 7	RDJ	Murs	Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Circulation 6	RDJ	Murs	Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur		P130	Non	

**Z131** : Murs Joint d'assemblage parpaing (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 6	RDJ	Murs	Joint d'assemblage parpaing		P131	Non	

**Z132** : joint vitrage Joint ciment carreau de verre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 6	RDJ	joint vitrage	Joint ciment carreau de verre		P132	Non	

**Z133** : Revêtement de sol Carrelage petit carreau + colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 7	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage petit carreau + colle et ragréage		P133	Non	

**Z134** : Revêtement de bardage Peinture orange sur bardage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 7	RDJ	Revêtement de bardage	Peinture orange sur bardage		P134	Non	

**Z135** : Plafond Béton ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide non exploitable	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Circulation Tech	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Tech 1	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Tech 2	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Circulation	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
D6I DAF	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local 11	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local 12	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local 13	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local 9	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local 8	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local 7	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local VDI	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
DSIO	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Escalier	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Archives médecine	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local 2	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local pole 12	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
CMP	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Local 3	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Galerie technique	1er SS	Plafond	Béton ciment			Non	
Galerie U	1er SS	Plafond	Béton ciment		P135	Non	

**Z136** : Murs Béton ciment (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide non exploitable	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Circulation Tech	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Tech 1	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Tech 2	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Circulation	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
D6I DAF	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local 11	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local 12	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local 13	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local 9	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local 8	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local 7	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local VDI	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
DSIO	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Palier ECS	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Escalier	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Archives médecine	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local 2	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local pole 12	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
CMP	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Local 3	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Galerie technique	1er SS	Murs	Béton ciment			Non	
Galerie U	1er SS	Murs	Béton ciment		P136	Non	

**Z137** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge plâtreuse et calorifuge blanc (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Galerie U	1er SS	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge plâtreuse et calorifuge blanc		P137	Non	

**Z138** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge vert et calorifuge bourre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Galerie U	1er SS	Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge vert et calorifuge bourre		P138	Non	



**Z139** : Joint vitrage chassis bois joint de vitrage cassant (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 52	RDJ	Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°3	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°4	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°5	joint de vitrage cassant			Non	
Sanitaire	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Circulation 2	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Bureau 53	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Bureau 54	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Bureau 55	RDJ	Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant			Non	
Bureau 56	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Archives 2	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Archives 3	RDJ	Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant			Non	
Local TGBT	RDJ	Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant			Non	
Bureau 57	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Bureau 61	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Bureau 62	RDJ	Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant			Non	
Bureau 63	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Local informatique	RDJ	Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant			Non	
		Joint vitrage chassis bois n°2	joint de vitrage cassant			Non	
Archives A	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Archives B	RDJ	Joint vitrage chassis bois n°1	joint de vitrage cassant			Non	
Circulation 1 bis	RDJ	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant			Non	
Façade droite 1 RDJ	Extérieur	Joint vitrage chassis bois	joint de vitrage cassant		P139	Non	

**Z140** : Joint périphérique chassis bois joint périphérique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Façade droite 1 RDJ	Extérieur	Joint périphérique chassis bois	joint périphérique		P140	Non	



## Z141 : Revêtement de sol Carrelage + colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
SAS entrée	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage + colle et ragréage		P141	Non	

## Z142 : Murs Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office RDJ	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Consultation de groupe	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Circulation 12	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Vestiaire	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau entretien 1	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau entretien 2	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Hall entrée	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P142	Non	
Circulation 13	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Circulation 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Circulation 15	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Circulation 16	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

**Z143** : Mur de façade Peinture gouttelée et béton façade (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Cour intérieure 4B RDC	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade			Oui	30 m²
Cour intérieure 4C RDC	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade			Oui	30 m²
Façade droite 4 RDJ	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade	S007	P143	Oui	50 m²
Cour intérieure 4A RDJ	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade			Oui	30 m²
Cour intérieure 4B RDJ	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade			Oui	30 m²
Cour intérieure 4C RDJ	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade			Oui	30 m²
Façade arrière 4 RDJ	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade			Oui	40 m²
Façade droite 4 RDC	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade			Oui	80 m²
Façade arrière 4 RDC	Extérieur	Mur de façade	Peinture gouttelée et béton façade			Oui	40 m²

**Z144** : Murs Enduit béton peint sur mur de refend (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement A	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Relaxation	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Circulation 4 bis	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Salle de relaxation	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 1	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Salle d'activités RDJ	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Rangement C	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
PL rangement	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau médecin	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Secrétariat RDJ	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Prises de mesuration alcoolémie	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Consultation 5	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Consultation 4	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Consultation 3	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Consultation 2	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau médical	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Rangement B	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Consultation 6	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Consultation 7	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Circulation 8	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Espace vie	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Circulation 9	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend		P144	Non	
Circulation 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Local traitement eau ventilation	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Circulation 12	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Sanitaire 2 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
WC 2 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
WC PMR 2 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Sanitaire 1 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
WC PMR 1 circu 10	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Poste de documentation	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Bureau 4 postes de travail	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Rangement + frigo	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accueil attente patient	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Hall entrée	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
SAS entrée	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Circulation 13	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	
Consultation 1	RDJ	Murs	Enduit béton peint sur mur de refend			Non	

**Z145** : Revêtement de sol Carrelage beige + colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Espace vie	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	
Circulation 9	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage		P145	Non	
Local traitement eau ventilation	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	
Sanitaire 2 circu 10	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	
WC 2 circu 10	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	
WC PMR 2 circu 10	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	
Sanitaire 1 circu 10	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	
WC PMR 1 circu 10	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	
Rangement + frigo	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	
Bureau C	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage beige + colle et ragréage			Non	

**Z146** : Revêtement de mur Plinthe carrelage marron et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Espace vie	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage marron et colle			Non	
Circulation 9	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage marron et colle		P146	Non	
Circulation 10	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage marron et colle			Non	

**Z147** : Revêtement de sol Linoléum vert + colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau B	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert + colle et ragréage		P147	Non	
PL1 bureau B	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert + colle et ragréage			Non	
PL2 bureau B	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert + colle et ragréage			Non	

## Z148 : Revêtement de sol Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 8	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage bleu petit carreau + colle et ragréage			Non	
Circulation 10	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage bleu petit carreau + colle et ragréage			Non	
Poste de documentation	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage		P148	Non	
Bureau 4 postes de travail	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage			Non	

## Z149 : Revêtement de mur Colle brique plaquette (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 3 bis	RDJ	Revêtement de mur	Colle brique plaquette		P149	Non	

## Z150 : Revêtement de sol Linoléum marron colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation I	RDC	Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage			Non	
Circulation 12	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	
Hall entrée	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum noir colle ragréage			Non	
Circulation J	RDC	Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage			Non	
PL circulation 16	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage		P150	Non	















































































































































































































































































**Z152** : Revêtement de sol Linoléum beige colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 49	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau 50	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau trésorerie 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau trésorerie 2	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau trésorerie 3	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau trésorerie 4	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau trésorerie 5	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau trésorerie 6	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau trésorerie 7	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau trésorerie 8	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Infirmier	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Archives	RDC	Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage			Non	
Consultation 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Consultation 2	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Interne 3	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Consultation 4	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Détente 5	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Assistante sociale 6	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Assistante sociale 7	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Interne 8	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Consultation 9	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Détente A	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau cadre D	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Salle de réunion	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau médical	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau AFT 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau AFT 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau CATTP psy	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Salle d'activité 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Salle d'activité 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Attente 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Secrétariat d'accueil 14	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau médical 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage		P152	Non	
Bureau médical 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Orthophoniste	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Psycho	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Psychomotricité	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Assistante sociale	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau psy 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau infirmier	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Bureau psy 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Réserve n°3	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	

**Z153** : Murs Enduit calicot mur de cloison (continue : NON)



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 48	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau 49	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau 50	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Circulation K	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Circulation L	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau trésorerie 1	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau trésorerie 2	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau trésorerie 3	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau trésorerie 4	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau trésorerie 5	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau trésorerie 6	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau trésorerie 7	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau trésorerie 8	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Circulation M	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
SAS K	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Attente K	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau 51	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Circulation N	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau ergothérapeute	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Accueil	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Secrétariat	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Infirmier	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Archives	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Consultation 1	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Rangement 1	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Consultation 2	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Rangement 2	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Interne 3	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Deshabilleur 3	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Deshabilleur 4	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Consultation 4	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Détente 5	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Rangement 5	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Circulation O	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Assistante sociale 6	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Rangement 6	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Assistante sociale 7	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaires 7	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Interne 8	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Rangement 8	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Consultation 9	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Rangement 9	RDC	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Circulation 14	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Détente A	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
PL1 détente A	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau cadre D	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
PL1 bureau cadre D	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Circulation 15	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Salle de réunion	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
PL1 salle de réunion	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
PL2 salle de réunion	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau médical	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire bureau médical	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT1 sanitaire bureau médical	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau AFT 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire bureau AFT 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT1 sanitaire bureau AFT1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau AFT 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire bureau AFT 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT2 bureau sanitaire AFT2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau CATTP psy	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire bureau CAPTP psy	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT1 sanitaire bureau CATTP psy	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT1 sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT2 salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
PL1 salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT1 sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
PL1 circulation 15	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
PL1 UMP	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT WC 15	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Tableau élec	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT1 circulation 15	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT2 circulation 15	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Attente 14	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Secrétariat d'accueil 14	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Circulation 16	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau médical 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison		P153	Non	
Sanitaire B1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT sanitaire B1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau médical 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire B2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT sanitaire B2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Orthophoniste	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire orthophoniste	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT sanitaire orthophoniste	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Psycho	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Sanitaire psycho	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT sanitaire psycho	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Psychomotricité	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Vestiaire 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT vestiaire 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT psychomotricité	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Assistante sociale	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Vestiaire 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT vestiaire 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau psy 1	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Vestiaire 3	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT vestiaire 3	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Bureau infirmier	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Vestiaire 4	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT vestiaire 4	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	



Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau psy 2	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Vestiaire 5	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT vestiaire 5	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
Réserve n°3	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	
GT wc circu 16	RDJ	Murs	Enduit calicot mur de cloison			Non	

**Z154** : Murs Enduit plâtre béton mur de refend (continue : NON)





Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 48	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau 49	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau 50	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Circulation K	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Circulation L	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau trésorerie 1	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau trésorerie 2	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau trésorerie 3	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau trésorerie 4	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau trésorerie 5	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau trésorerie 6	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau trésorerie 7	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau trésorerie 8	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Circulation M	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Attente K	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau 51	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Circulation N	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau ergothérapeute	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Accueil	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Secrétariat	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Infirmier	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Archives	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Consultation 1	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Rangement 1	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Consultation 2	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Rangement 2	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Interne 3	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Deshabilleur 3	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Deshabilleur 4	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Consultation 4	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Détente 5	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Rangement 5	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Circulation O	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Assistante sociale 6	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Rangement 6	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Assistante sociale 7	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 7	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Interne 8	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Rangement 8	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Consultation 9	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Rangement 9	RDC	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Circulation 14	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Détente A	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau cadre D	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Circulation 15	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Salle de réunion	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau médical	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire bureau médical	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau AFT 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire bureau AFT 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau AFT 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire bureau AFT 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau CATTP psy	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire bureau CAPTP psy	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Attente 14	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Secrétariat d'accueil 14	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Circulation 16	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau médical 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend		P154	Non	
Sanitaire B1	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau médical 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire B2	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Orthophoniste	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire orthophoniste	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Psycho	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Sanitaire psycho	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Psychomotricité	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Vestiaire 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Assistante sociale	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Vestiaire 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau psy 1	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Vestiaire 3	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau infirmier	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Vestiaire 4	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Bureau psy 2	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Vestiaire 5	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	
Réserve n°3	RDJ	Murs	Enduit plâtre béton mur de refend			Non	























































**Z155** : Murs Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 49	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau 50	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorerie 1	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorerie 2	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorerie 3	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorerie 4	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorerie 5	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorerie 6	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorerie 7	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau trésorerie 8	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Infirmier	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Archives	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Consultation 1	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Consultation 2	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Interne 3	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Consultation 4	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Détente 5	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Assistante sociale 6	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Assistante sociale 7	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Interne 8	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Consultation 9	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Détente A	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau cadre D	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Salle de réunion	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau médical	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau AFT 1	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau AFT 2	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau CATTP psy	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Salle d'activité 1	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Salle d'activité 2	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Secrétariat d'accueil 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau médical 1	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P155	Non	
Bureau médical 2	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Orthophoniste	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Psycho	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Psychomotricité	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Assistante sociale	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau psy 1	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau infirmier	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Bureau psy 2	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	
Réserve n°3	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

**Z156** : Plafond Béton ciment peint (continue : NON)





Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 48	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	15 m²
PL1 bureau 48	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
GT bureau 48	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
PL2 bureau 48	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau 49	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL1 bureau 49	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau 50	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL1 bureau 50	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Circulation K	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Circulation L	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Bureau trésorerie 1	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL bureau trésorerie 1	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau trésorerie 2	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL Bureau trésorerie 2	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau trésorerie 3	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Pl bureau trésorerie 3	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau trésorerie 4	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL Bureau trésorerie 4	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau trésorerie 5	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL Bureau trésorerie 5	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau trésorerie 6	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL Bureau trésorerie 6	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau trésorerie 7	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL Bureau trésorerie 7	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau trésorerie 8	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL Bureau trésorerie 8	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Circulation M	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	20 m²
PL1 circulation L	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
PL2 circulation L	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
GT circulation L	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Test prestataires	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²
PL1 test prestataires	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
PL2 test prestataires	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Détente A	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
SAS K	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²
WC K	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²
GTK	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Attente K	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
Bureau 51	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation N	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	20 m²
GTL	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
WC PME mixte L	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²
Sanitaire L	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²
Bureau ergothérapeute	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	6 m²
Accueil	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	6 m²
Secrétariat	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
ESC palier N	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	8 m²
Escaliers N	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT N	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
WC N	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²
GT O	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Sanitaire N	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²
Infirmier	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
GT infirmier	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Imprimante N	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²
Archives	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	7 m²
Consultation 1	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Rangement 1	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT1	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Consultation 2	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Rangement 2	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT2	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Interne 3	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Deshabilleur 3	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
Deshabilleur 4	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
Consultation 4	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Détente 5	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Rangement 5	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT5	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Circulation O	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	30 m²
Assistante sociale 6	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Rangement 6	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT6	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Assistante sociale 7	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Sanitaires 7	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT7	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Interne 8	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Rangement 8	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT8	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Consultation 9	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Rangement 9	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT9	RDC	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

724/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	20 m²
Détente A	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL1 détente A	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau cadre D	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
PL1 bureau cadre D	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Circulation 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	20 m²
Salle de réunion	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	20 m²
PL1 salle de réunion	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
PL2 salle de réunion	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau médical	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Sanitaire bureau médical	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT1 sanitaire bureau médical	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau AFT 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Sanitaire bureau AFT 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT1 sanitaire bureau AFT1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau AFT 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Sanitaire bureau AFT 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT2 bureau sanitaire AFT2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau CATTP psy	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Sanitaire bureau CAPTP psy	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT1 sanitaire bureau CATTP psy	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Salle d'activité 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	20 m²
Sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT1 sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
GT2 salle d'activité 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Salle d'activité 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	20 m²
PL1 salle d'activité 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT1 sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
UMP	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
PL1 circulation 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
PL1 UMP	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Sanitaire 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
WC 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT WC 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Tableau élec	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	2 m²

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT1 circulation 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
GT2 circulation 15	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Attente 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	15 m²
PL1 attente 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
PL1 rangement 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Rangement 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
Sanitaire 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
WC 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
WC PMR 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
Secrétariat d'accueil 14	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	25 m²
Escalier Palier	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Circulation 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	30 m²
Bureau médical 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint		P156	Oui	10 m²
Sanitaire B1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT sanitaire B1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau médical 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Sanitaire B2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT sanitaire B2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Orthophoniste	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Sanitaire orthophoniste	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT sanitaire orthophoniste	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Psycho	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Sanitaire psycho	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT sanitaire psycho	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Psychomotricité	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Vestiaire 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT vestiaire 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
GT psychomotricité	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Assistante sociale	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Vestiaire 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT vestiaire 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau psy 1	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Vestiaire 3	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT vestiaire 3	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau infirmier	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Vestiaire 4	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT vestiaire 4	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Bureau psy 2	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	10 m²
Vestiaire 5	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT vestiaire 5	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
Réserve n°3	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	7 m²

Rapport n° : 77025-152445 A / Référence du donneur d'ordre : CH VALENCIENNES

Apave Diagnostics - 340 avenue de la Marne - 59700 - MARCQ-EN-BAROEUL

SIRET : 48333631900064 Tél : 03 62 27 67 76 Email : lille@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

726/826

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Douche circu 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
Sanitaire circu 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
WC circu 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	4 m²
GT wc circu 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²
PL circulation 16	RDJ	Plafond	Béton ciment peint			Oui	1 m²

**Z157** : Revêtement de sol Calorifuge rouge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
PL1 détente A	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
PL1 bureau cadre D	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
PL1 salle de réunion	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
PL2 salle de réunion	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT1 sanitaire bureau médical	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT1 sanitaire bureau AFT1	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT2 bureau sanitaire AFT2	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT1 sanitaire bureau CATTP psy	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT1 sanitaire salle d'activité 1	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT2 salle d'activité 1	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
PL1 salle d'activité 2	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT1 sanitaire salle d'activité 2	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
PL1 circulation 15	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
PL1 UMP	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT WC 15	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT1 circulation 15	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT2 circulation 15	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT sanitaire B1	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT sanitaire B2	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT sanitaire orthophoniste	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT sanitaire psycho	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT vestiaire 1	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT psychomotricité	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT vestiaire 2	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT vestiaire 3	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT vestiaire 4	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge		P157	Non	
GT vestiaire 5	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
GT wc circu 16	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	
PL circulation 16	RDJ	Revêtement de sol	Calorifuge rouge			Non	

**Z158** : Murs Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
ESC palier N	RDC	Murs	Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison		P158	Non	
Escaliers N	RDC	Murs	Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison			Non	
Escalier Palier	RDJ	Murs	Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison			Non	
Escalier 14	RDJ	Murs	Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison			Non	

**Z159** : Murs Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
ESC palier N	RDC	Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend		P159	Oui	16 m²
Escaliers N	RDC	Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend			Oui	10 m²
Escalier Palier	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend			Oui	10 m²
Escalier 14	RDJ	Murs	Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend			Oui	10 m²

**Z160** : Murs Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
ESC palier N	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée		P160	Non	
Escalier Palier	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée			Non	
Escalier 14	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée			Non	

**Z161** : Revêtement de sol Linoléum vert colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation H	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage		P161	Non	
Bureau 1 gestion pole 13	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	
Bureau 2 gestion pole 13	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	

**Z162** : Revêtement de sol Linoléum gris colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Test prestataires	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Détente A	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Imprimante N	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage		P162	Non	



**Z163** : Revêtement de mur Colle jaune plinthe PVC (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Test prestataires	RDC	Revêtement de mur	Colle jaune plinthe PVC			Non	
Détente A	RDC	Revêtement de mur	Colle jaune plinthe PVC			Non	
Imprimante N	RDC	Revêtement de mur	Colle jaune plinthe PVC		P163	Non	

**Z164** : Plafond Béton ciment plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ECS	1er SS	Plafond	Béton ciment plafond		P164	Non	

**Z165** : Plafond Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Palier ECS	1er SS	Plafond	Flocage		P165	Non	

**Z166** : Murs Enduit béton plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office A	2ème	Murs	Enduit béton plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	S001	P166	Non	

**ZP117** : Murs Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 52	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur		P117	Non	
Sanitaire	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur			Non	

**ZP151** : Murs Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
ESC palier N	RDC	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard			Non	
PL circulation 16	RDJ	Murs	Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard		P151	Non	

**ZPSO J5P01 RAPPORT 19482238-1** : Plafond Enduit bande calicot plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	3ème	Plafond	Enduit bande calicot plaque de plâtre			Non	

**ZPSO J5P03 RAPPORT 19482238-1** : Murs Enduit plâtre plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t combles LB	3ème	Murs	Enduit plâtre plaque de plâtre			Non	

**ZPSO J5P04 RAPPORT 19482238-1** : joint vitrage joint mastic vitrier (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 10	3ème	joint vitrage	joint mastic vitrier			Non	

**ZPSO P011 RAPPORT 19482238-1** : Joint vitre Joint mastic vitrier (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t combles LC	3ème	Joint vitre	Joint mastic vitrier			Non	
Dégagement t comble	3ème	Joint vitre	Joint mastic vitrier			Non	
Dégagement t combles LB	3ème	Joint vitre	Joint mastic vitrier			Non	

**ZPSO P012 RAPPORT 19482238-1** : Murs Enduit plâtre allège (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Machinerie ascenseur	3ème	Murs	Enduit plâtre allège			Non	

**ZPSO P013 RAPPORT 19482238-1** : Murs Enduit plâtre plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vestiaire dispo 1	3ème	Murs	Enduit plâtre plaque de plâtre			Non	
Vestiaire dispo 2	3ème	Murs	Enduit plâtre plaque de plâtre			Non	

**ZPSO P1 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ** : Revêtement de sol Dalle de sol bleue colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vestiaire dispo 1	3ème	Revêtement de sol	Dalle de sol bleue colle ragréage			Oui	20 m²

**ZPSO P1 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : (continue : NON)

**ZPSO P1 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide enveloppe de calorifuge alu et bitume (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation Tech	1er SS	sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge alu et bitume			Non	

**ZPSO P1 RAPPORT 185/IMO/0010** : Revêtement de mur Plinthe carrelage et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall 42	1er	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	

**ZPSO P1 RAPPORT 19237401/1** : Revêtement de sol Carrelage colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Espace vie	RDJ	Revêtement de sol	Carrelage colle ragréage			Non	

**ZPSO P1 RAPPORT 449/IMO/0010** : Revêtement de mur Colle de plinthe carrelage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau	2ème	Revêtement de mur	Colle de plinthe carrelage			Non	

**ZPSO P1 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum gris colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	
Circulation E	RDC	Revêtement de sol	Linoléum gris colle ragréage			Non	

**ZPSO P1 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de sol Béton chappe sous carrelage beige (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 4	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
Bureau 60	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous linoléum			Non	
WC4	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
Circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
PL1 circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
PL2 circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
PL3 circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
PL4 circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Bureau 58	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
GT bureau 58	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
Bureau 57	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
Bureau 61	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
Bureau 62	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
Bureau 63	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Armoire élec	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Circulation 6	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe sous carrelage beige			Non	
GT circulation 4	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
PL1 espace vie	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
PL2 espace vie	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
GT espace vie	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
PL1 circulation 10	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
PL2 circulation 10	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
GT local traitement eau ventilation	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Armoire tech 1 attente circu 10	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Armoire tech 1 bureau medecin B	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Local tech info	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement + frigo	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Machinerie ascenseur	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Local élec	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Tableau élec	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	
Chaudière	RDJ	Revêtement de sol	Béton chappe			Non	

## ZPSO P1 RAPPORT 667/IMO/019 : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation A	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	
Circulation B	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

## ZPSO P1 RAPPORT 864/6375782/1/1 : Sur conduit de fluide calorifuge et enveloppe de calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	3ème	Sur conduit de fluide n°1	calorifuge et enveloppe de calorifuge			Non	

## ZPSO P1 rapport 864/6375782/1/1 : Sur conduit de fluide enveloppe de calorifuge + laine minérale (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT WC	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT Bureau 2	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT1 bureau 3	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT2 bureau 3	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 4	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 5	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT gestion et office	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 6	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 7	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 8	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 9	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT hall et accueil	3ème	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	

## ZPSO P10 RAPPORT 18295285/1 : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDC	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit			Non	

**ZPSO P10 RAPPORT 449/IMO/0010** : Murs Murs peinture murale et matériau platreaux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	3ème	Murs	Murs peinture murale et matériau platreaux			Oui	20 m²

**ZPSO P10 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 10	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
Pièce 15	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
Pièce 18	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P10 RAPPORT 59087/111810** : Sur conduits de fluide enveloppe de calorifuge blanche + calorifuge rouge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Sur conduits de fluide	enveloppe de calorifuge blanche + calorifuge rouge			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduits de fluide	enveloppe de calorifuge blanche + calorifuge rouge			Non	

**ZPSO P10 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Assistante sociale 7	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

**ZPSO P11 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit fibreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDC	Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux			Oui	2 ml
		Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux			Oui	2 ml

**ZPSO P11 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum vert colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 19	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	

**ZPSO P11 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de sol Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose			Non	
Pièce	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose			Non	
Circulation 3 bis	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage			Non	
Office RDJ	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose			Non	
Salle de relaxation	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage			Non	
Bureau 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage			Non	
Salle d'activités RDJ	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage			Non	
Rangement C	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage			Non	
PL rangement	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage			Non	
Bureau médecin	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum blanc + colle et ragréage			Non	
Consultation de groupe	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose			Non	
Vestiaire	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum noir + colle jaune et ragréage rose			Non	
Bureau entretien 1	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose			Non	
Bureau entretien 2	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum bleu + colle jaune et ragréage rose			Non	
Circulation 13	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum noir + colle jaune et ragréage rose			Non	

**ZPSO P11 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 7	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

**ZPSO P12 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de sol Sol plastique beige (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office A	2ème	Revêtement de sol	Sol plastique beige			Non	

**ZPSO P12 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDC	Sur conduit de fluide n°1	Calorifuge			Non	



**ZPSO P12 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum beige colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation D	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Circulation E	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 2	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 3	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 6	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 11	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 15	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 16	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 17	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 18	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Circulation G	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Détente/ impression	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 20	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 21	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 22	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 23	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 24	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 25	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 26	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pl pièce 26	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 27	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	
Pièce 28	RDC	Revêtement de sol	Linoléum beige colle ragréage			Non	

**ZPSO P12 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de mur Colle de plinthe beige (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Revêtement de mur	Colle de plinthe beige			Non	
Pièce	RDJ	Revêtement de mur	Colle de plinthe beige			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Revêtement de mur	Colle de plinthe beige			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Revêtement de mur	Colle de plinthe beige			Non	

**ZPSO P12 RAPPORT 667/IMO/019** : Murs Enduit peinture mur plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires 7	RDC	Murs	Enduit peinture mur plâtre			Non	

**ZPSO P13 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de sol Sol plastique ocre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office A	2ème	Revêtement de sol	Sol plastique ocre			Non	

**ZPSO P13 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge fibreux et bitume (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge fibreux et bitume			Non	

**ZPSO P13 RAPPORT 56866-108958 A** : Plafond Enduit sur plafond plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 2	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 3	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 4	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 6	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 7	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 8	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	

**ZPSO P13 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit projeté plâtre bleu (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC4	RDJ	Murs	Enduit projeté plâtre bleu			Non	
Circulation 5	RDJ	Murs	Enduit projeté plâtre bleu			Non	

**ZPSO P13 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Accueil	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

**ZPSO P14 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	Calorifuge			Non	

**ZPSO P14 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation E	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Pièce 7	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Pièce 8	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	

**ZPSO P14 RAPPORT 59087/111810** : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**ZPSO P14 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Secrétariat	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

**ZPSO P15 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle remontée escalier (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Escaliers B	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier			Oui	10 m²
Escaliers B	1er	Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier			Oui	10 m²
Escaliers LB	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle remontée escalier PEINT			Oui	10 m²

**ZPSO P15 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit			Non	

**ZPSO P15 RAPPORT 56866-108958 A** : Joint de vitrage joint de vitrage amianté (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 8	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
Circulation G	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
Détente/ impression	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
Circulation H	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
Circulation I	RDC	Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
Circulation J	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°4	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°5	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°6	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml

**ZPSO P15 RAPPORT 59087/111810** : Sur conduit de fluide Calorifuge gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC4	RDJ	Sur conduit de fluide	Calorifuge gris			Non	
Circulation 5	RDJ	Sur conduit de fluide n°3	Calorifuge gris			Non	

**ZPSO P15 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau ergothérapeute	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

**ZPSO P16 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 37	1er	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P16 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit			Non	

**ZPSO P16 RAPPORT 56866-108958 A** : Murs Enduit sur mur plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 20	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
Pièce 21	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
Pièce 22	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
PI pièce 22	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
Pièce 23	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
Pièce 24	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
Pièce 25	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
Pièce 26	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
PI pièce 26	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
Pièce 27	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	
Pièce 28	RDC	Murs	Enduit sur mur plaque de plâtre			Non	

**ZPSO P16 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de sol Linoléum gris + colle jaune et ragréage rose (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 60	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune et ragréage rose			Non	
Bureau 59	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum gris + colle jaune et ragréage rose			Non	

**ZPSO P16 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau ergothérapeute	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P17 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Joint coupe feu joint de porte CF (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement A	1er	Joint coupe feu	joint de porte CF			Non	

**ZPSO P17 RAPPORT 18295285/1** : Plafond Panneaux de faux-plafond LIEGE (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local traitement eau ventilation	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond LIEGE			Non	

**ZPSO P17 RAPPORT 56866-108958 A** : Plafond Enduit sur plafond plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 20	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 21	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 22	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
		Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pl pièce 22	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 23	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 24	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 25	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 26	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pl pièce 26	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 27	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 28	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	

**ZPSO P17 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit blanc sur mur de refend béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 60	RDJ	Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton			Non	
Bureau 59	RDJ	Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton			Non	

**ZPSO P17 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau ergothérapeute	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

**ZPSO P18 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire C1	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
Sanitaire H	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
WC PMR	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
Sanitaire F	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
WCF	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
WC PMR F	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
WC K	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
WC PME mixte L	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
Sanitaire L	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
WC N	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
Sanitaire N	RDC	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P18 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge fibreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge fibreux			Non	

**ZPSO P18 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum vert colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
PI pièce 22	RDC	Revêtement de sol	Linoléum vert colle ragréage			Non	

**ZPSO P18 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de sol Colle grise de carrelage beige et dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC4	RDJ	Revêtement de sol	Colle grise de carrelage beige et dalle béton			Non	

**ZPSO P18 RAPPORT 667/IMO/019** : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Attente K	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**ZPSO P19 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Joint coupe feu joint de porte CF (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation B	RDC	Joint coupe feu	joint de porte CF			Non	

**ZPSO P19 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	sur conduit de fluide n°3	Calorifuge			Non	

**ZPSO P19 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de mur Colle sous plinthe plastique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
PI pièce 22	RDC	Revêtement de mur	Colle sous plinthe plastique			Non	

**ZPSO P19 RAPPORT 59087/111810** : (continue : NON)

**ZPSO P19 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Infirmier	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	



**ZPSO P2 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation Tech	1er SS	sur conduit de fluide n°2	Calorifuge			Non	

**ZPSO P2 RAPPORT 185/IMO/0010** : (continue : NON)

**ZPSO P2 RAPPORT 19237401/1** : Revêtement de mur Plinthe carrelage et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Espace vie	RDJ	Revêtement de mur	Plinthe carrelage et colle			Non	

**ZPSO P2 RAPPORT 449/IMO/0010** : Revêtement de sol Carrelage colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau	2ème	Revêtement de sol	Carrelage colle			Non	

**ZPSO P2 RAPPORT 56866-108958 A** : Murs Béton et enduit sur mur (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Circulation E	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 4	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 8	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 9	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 11	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 11 bis	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 12	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 13	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Circulation F	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 14	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 15	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 16	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
PL circulation F	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 17	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 18	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 19	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Circulation G	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Détente/ impression	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	
Pièce 20	RDC	Murs	Béton et enduit sur mur			Non	



**ZPSO P2 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit blanc + brique et joints (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 60	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
PL1 circulation 5	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
PL2 circulation 5	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
PL3 circulation 5	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
PL4 circulation 5	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
Bureau 58	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
GT bureau 58	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
Bureau 57	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
Bureau 61	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
Bureau 62	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	
Bureau 63	RDJ	Murs	Enduit blanc + brique et joints			Non	

**ZPSO P2 RAPPORT 667/IMO/019** : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation A	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation B	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Circulation C	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**ZPSO P2 rapport 864/6375782/1/1** : Sur conduit de fluide enveloppe de calorifuge + laine minérale (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT WC	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT Bureau 2	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT1 bureau 3	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT2 bureau 3	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 4	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 5	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT gestion et office	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 6	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 7	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 8	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT bureau 9	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	
GT hall et accueil	3ème	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + laine minérale			Non	

**ZPSO P2 RAPPORT 864/6375782/1/1** : Sur conduit de fluide calorifuge et enveloppe de calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	3ème	Sur conduit de fluide n°2	calorifuge et enveloppe de calorifuge			Non	

**ZPSO P20 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Joint coupe feu joint de porte CF (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Consultatio n 7	RDJ	Joint coupe feu	joint de porte CF			Non	

**ZPSO P20 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge fibreux + bitume (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	sur conduit de fluide n°3	Enveloppe de calorifuge fibreux + bitume			Non	

**ZPSO P20 RAPPORT 56866-108958 A** : Plafond Enduit sur plafond plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
GT1 circulation F	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 10	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 11	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 11 bis	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 12	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 13	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Circulation F	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
GT2 circulation F	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 15	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 16	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 17	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 18	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	
Pièce 19	RDC	Plafond	Enduit sur plafond plaque de plâtre			Non	

**ZPSO P20 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de mur Colle grise sous plinthe noire (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC4	RDJ	Revêtement de mur	Colle grise sous plinthe noire			Non	

**ZPSO P20 RAPPORT 667/IMO/019** : sur conduit de fluide Calorifuge plâtreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 51	RDC	sur conduit de fluide	Calorifuge plâtreux			Non	

**ZPSO P21 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : (continue : NON)

**ZPSO P21 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	sur conduit de fluide n°3	Calorifuge			Non	

**ZPSO P21 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum bleu colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 9	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Pièce 10	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Pièce 11	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Pièce 11 bis	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Pièce 12	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	
Pièce 13	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu colle ragréage			Non	

**ZPSO P21 RAPPORT 59087/111810** : Plafond Enduit blanc sur plafond plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC4	RDJ	Plafond	Enduit blanc sur plafond plaque de plâtre			Non	

**ZPSO P22 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Joint coupe feu joint de porte CF (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 2 bis	RDJ	Joint coupe feu	joint de porte CF			Non	

**ZPSO P22 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	sur conduit de fluide n°3	Enveloppe de calorifuge enduit			Non	

**ZPSO P22 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum crème colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 14	RDC	Revêtement de sol	Linoléum crème colle ragréage			Non	

**ZPSO P22 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit blanc sur mur de refend béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Murs	Enduit blanc sur mur de refend béton			Non	

**ZPSO P23 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Joint coupe feu joint de porte CF (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Consultatio n 2	RDJ	Joint coupe feu	joint de porte CF			Non	

**ZPSO P23 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	sur conduit de fluide n°3	Enveloppe de calorifuge enduit			Non	

**ZPSO P23 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum bleu foncé colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 11	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu foncé colle ragréage			Non	
Circulation F	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu foncé colle ragréage			Non	
Pièce 14	RDC	Revêtement de sol	Linoléum bleu foncé colle ragréage			Non	

**ZPSO P23 RAPPORT 59087/111810** : Plafond Panneaux de faux-plafond et isolation (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 60	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation			Non	
Bureau 59	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation			Non	
Bureau 58	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation			Non	
Bureau 57	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation			Non	
Pièce	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Plafond	Panneaux de faux-plafond et isolation			Non	

**ZPSO P24 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 56	RDJ	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P24 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge alu et bitume (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Galerie technique	1er SS	sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge alu et bitume			Non	

**ZPSO P24 RAPPORT 56866-108958 A** : Plafond Enduit sur plafond béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 9	RDC	Plafond	Enduit sur plafond béton			Non	
Pièce 11	RDC	Plafond	Enduit sur plafond béton			Non	
Pièce 14	RDC	Plafond	Enduit sur plafond béton			Non	

**ZPSO P24 RAPPORT 59087/111810** : Poutre Enduit beige béton poutre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 60	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	
WC4	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	
Bureau 59	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	
Circulation 5	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	
Bureau 58	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	
Bureau 57	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	
Pièce	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Poutre	Enduit beige béton poutre			Non	

**ZPSO P25 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Galerie technique	1er SS	sur conduit de fluide n°2	Calorifuge			Non	

**ZPSO P25 RAPPORT 56866-108958 A** : Allège de fenêtre bois et enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 8	RDC	Allège de fenêtre	bois et enduit			Non	

**ZPSO P25 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de sol Colle grise de carrelage beige et dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Revêtement de sol	Colle grise de carrelage beige et dalle béton			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Revêtement de sol	Colle grise de carrelage beige et dalle béton			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Revêtement de sol	Colle grise de carrelage beige et dalle béton			Non	

**ZPSO P26 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit fibreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Galerie technique	1er SS	sur conduit de fluide n°2	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux			Non	

**ZPSO P26 RAPPORT 56866-108958 A** : Joint de vitrage joint de vitrage amiante (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 3	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amiante			Oui	2 ml

**ZPSO P26 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de mur Faïence et colle blanche (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Revêtement de mur	Faïence et colle blanche			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Revêtement de mur	Faïence et colle blanche			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Revêtement de mur	Faïence et colle blanche			Non	

**ZPSO P27 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Galerie technique	1er SS	sur conduit de fluide n°2	Calorifuge			Non	

**ZPSO P27 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de mur Colle faïence et faïence (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 19	RDC	Revêtement de mur	Colle faïence et faïence			Non	

**ZPSO P27 RAPPORT 59087/111810** : Revêtement de sol Linoléum vert colle et ragréage rose (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert colle et ragréage rose			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert colle et ragréage rose			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Revêtement de sol	Linoléum vert colle et ragréage rose			Non	

**ZPSO P28 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit			Non	

**ZPSO P28 RAPPORT 56866-108958 A** : Joint contour de fenêtre joint mastic contour de fenêtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 2	RDC	Joint contour de fenêtre	joint mastic contour de fenêtre			Non	
Pièce 6	RDC	Joint contour de fenêtre n°1	joint mastic contour de fenêtre			Non	
		Joint contour de fenêtre n°2	joint mastic contour de fenêtre			Non	
		Joint contour de fenêtre n°3	joint mastic contour de fenêtre			Non	



**ZPSO P28 RAPPORT 59087/111810** : Mur fenêtre Joint d'assemblage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Mur fenêtre	Joint d'assemblage			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Mur fenêtre	Joint d'assemblage			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Mur fenêtre	Joint d'assemblage			Non	

**ZPSO P29 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	Calorifuge			Non	

**ZPSO P29 RAPPORT 56866-108958 A** : (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 5	RDC	Coffrage perdu n°1	enduit fibreux			Oui	3 m²
GT1 circulation F	RDC	Coffrage perdu	enduit fibreux			Oui	3 ml

**ZPSO P29 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit blanc sur mur béton périphérique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Murs	Enduit blanc sur mur béton périphérique			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Murs	Enduit blanc sur mur béton périphérique			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Murs	Enduit blanc sur mur béton périphérique			Non	

**ZPSO P3 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ** : Revêtement de mur Faïence bleue et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office	3ème	Revêtement de mur	Faïence bleue et colle			Non	

**ZPSO P3 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Dégagement t B	3ème	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P3 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide enveloppe de calorifuge alu et bitume (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tech 1	1er SS	sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge alu et bitume			Non	



**ZPSO P3 RAPPORT 185/IMO/0010** : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall 42	1er	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**ZPSO P3 RAPPORT 19237401/1** : Murs Enduit plâtre sur mur plaque de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Espace vie	RDJ	Murs	Enduit plâtre sur mur plaque de plâtre			Non	

**ZPSO P3 RAPPORT 449/IMO/0010** : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Office B	2ème	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Chargé de mission DG	2ème	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Directeur général adjoint	2ème	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Salle de réunion	2ème	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Attaché d'administration	2ème	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Directeur général adjoint 2	2ème	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau	2ème	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**ZPSO P3 RAPPORT 56866-108958 A** : Murs Enduit plâtre sur mur plaque de plâtre cloison (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation D	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur plaque de plâtre cloison			Non	
Pièce 1	RDC	Murs	Enduit plâtre sur mur plaque de plâtre cloison			Non	

**ZPSO P3 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 53	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Bureau 54	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Bureau 55	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Bureau 56	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Archives 1	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Archives 2	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Archives 3	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Bureau 58	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
GT bureau 58	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Bureau 57	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Secrétariat RDJ	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Prises de mesuration alcoolémie	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Consultatio n 5	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Consultatio n 4	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Consultatio n 3	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Consultatio n 2	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Bureau médical	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Consultatio n 6	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Consultatio n 7	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	
Consultatio n 1	RDJ	Murs	Enduit blanc et voile béton sur mur périphérique			Non	

**ZPSO P30 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit fibreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux			Non	

**ZPSO P31 RAPPORT 59087/111810** : Dalle planche dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Dalle	planche dalle béton			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Dalle	planche dalle béton			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Dalle	planche dalle béton			Non	

**ZPSO P32 RAPPORT 59087/111810** : Marches enduit gris et dalle béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Marches n°1	enduit gris et dalle béton			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Marches n°1	enduit gris et dalle béton			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Marches n°1	enduit gris et dalle béton			Non	

**ZPSO P33 RAPPORT 59087/111810** : Marches enduit jaune, dalle béton, nez de marche colle linoléum gris (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Marches n°2	enduit jaune, dalle béton, nez de marche colle linoléum gris			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Marches n°2	enduit jaune, dalle béton, nez de marche colle linoléum gris			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Marches n°2	enduit jaune, dalle béton, nez de marche colle linoléum gris			Non	

**ZPSO P34 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit voile béton peinture grise (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce	RDJ	Murs	Enduit voile béton peinture grise			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Murs	Enduit voile béton peinture grise			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Murs	Enduit voile béton peinture grise			Non	

**ZPSO P35 RAPPORT 59087/111810** : joint fenêtre joint de vitrage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 58	RDJ	joint fenêtre	joint de vitrage			Non	
Bureau 57	RDJ	joint fenêtre	joint de vitrage			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ** : Revêtement de mur Faïence jaune et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local tech 1	3ème	Revêtement de mur	Faïence jaune et colle			Non	
Local tech 2	3ème	Revêtement de mur	Faïence jaune et colle			Non	
WC	3ème	Revêtement de mur	Faïence jaune et colle			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Local tech 1	3ème	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	
Local tech 2	3ème	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 18295285/1** : Plafond Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Détente	RDC	Plafond	Flocage			Non	
Office	RDC	Plafond	Flocage			Non	
Compte de gestions	RDC	Plafond	Flocage			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 18295285/1** : sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Tech 1	1er SS	sur conduit de fluide n°2	Calorifuge			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 185/IMO/0010** : Plafond Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Hall 42	1er	Plafond	Flocage			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 19237401/1** : (continue : NON)

**ZPSO P4 RAPPORT 19237401/1** : (continue : NON)

**ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010** : Sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 11	2ème	Sur conduit de fluide	Calorifuge			Non	
Bureau 12	2ème	Sur conduit de fluide	Calorifuge			Non	
Bureau 13	2ème	Sur conduit de fluide	Calorifuge			Non	
Bureau 14	2ème	Sur conduit de fluide	Calorifuge			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 449/IMO/0010** : Plafond Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau	2ème	Plafond	Flocage			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 56866-108958 A** : Plafond Enduit plâtre sur plaque de plâtre plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	RDC	Plafond	Enduit plâtre sur plaque de plâtre plafond			Non	

**ZPSO P4 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit calicot carton et plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Murs	Enduit calicot carton et plâtre			Non	
Bureau 58	RDJ	Murs	Enduit calicot carton et plâtre			Non	
GT bureau 58	RDJ	Murs	Enduit calicot carton et plâtre			Non	
Bureau 57	RDJ	Murs	Enduit calicot carton et plâtre			Non	

**ZPSO P5 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : (continue : NON)

**ZPSO P5 RAPPORT 18295285/1** : Plafond Flocage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Vide non exploitable	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Circulation Tech	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Tech 1	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Tech 2	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Circulation	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
D6I DAF	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local 11	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local 12	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local 13	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local 9	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local 8	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local 7	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local VDI	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
DSIO	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Archives médecine	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local 2	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local pole 12	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
CMP	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Local 3	1er SS	Plafond	Flocage			Non	
Galerie technique	1er SS	Plafond	Flocage			Non	

**ZPSO P5 RAPPORT 19237401/1** : (continue : NON)

**ZPSO P5 RAPPORT 449/IMO/0010** : Revêtement de sol Dalle de sol grise colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	3ème	Revêtement de sol	Dalle de sol grise colle ragréage			Oui	32 m²
Sas 1	3ème	Revêtement de sol	Dalle de sol grise colle ragréage			Oui	3 m²

## ZPSO P5 RAPPORT 56866-108958 A : Murs Plâtre et colle sur mur carreau de plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation D	RDC	Murs	Plâtre et colle sur mur carreau de plâtre			Non	
Pl pièce 22	RDC	Murs	Plâtre et colle sur mur carreau de plâtre			Non	

## ZPSO P5 RAPPORT 59087/111810 : Sur conduit de fluide enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron			Non	
		Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron			Non	
Bureau 58	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron			Non	
GT bureau 58	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron			Non	
Bureau 57	RDJ	Sur conduit de fluide n°1	enveloppe de calorifuge blanche + carton et calorifuge marron			Non	

## ZPSO P5 RAPPORT 667/IMO/019 : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Rangement 5	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

## ZPSO P6 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ : Joint de fenêtre joint mastic vitrier (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	3ème	Joint de fenêtre	joint mastic vitrier			Non	

## ZPSO P6 RAPPORT 18295285/1 : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit fibreux + bitume (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDC	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit fibreux + bitume			Non	

## ZPSO P6 RAPPORT 19237401/1 : Joint étanchéité Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Espace vie	RDJ	Joint étanchéité n°2	Joint d'étanchéité entre menuiserie et structure			Non	

**ZPSO P6 RAPPORT 449/IMO/0010** : Murs Murs allège fenêtre peinture murale et matériau platreux (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 1	3ème	Murs	Murs allège fenêtre peinture murale et matériau platreux			Oui	4 m²

**ZPSO P6 RAPPORT 56866-108958 A** : Plafond Plaque de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation D	RDC	Plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Circulation E	RDC	Plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Circulation G	RDC	Plafond	Plaque de faux-plafond			Non	
Détente/ impression	RDC	Plafond	Plaque de faux-plafond			Non	

**ZPSO P6 RAPPORT 59087/111810** : Sur conduit de fluide enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
PL1 circulation 5	RDJ	Sur conduit de fluide	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune			Non	
PL2 circulation 5	RDJ	Sur conduit de fluide	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune			Non	
PL3 circulation 5	RDJ	Sur conduit de fluide	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune			Non	
PL4 circulation 5	RDJ	Sur conduit de fluide	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune			Non	
Bureau 58	RDJ	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune			Non	
GT bureau 58	RDJ	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune			Non	
Bureau 57	RDJ	Sur conduit de fluide n°2	enveloppe de calorifuge + carton et calorifuge jaune			Non	

**ZPSO P6 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Détente 5	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

**ZPSO P7 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires F	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P7 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires F	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	



**ZPSO P7 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Calorifuge (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDC	Sur conduit de fluide n°1	Calorifuge			Non	

**ZPSO P7 RAPPORT 19237401/1** : (continue : NON)

**ZPSO P7 RAPPORT 449/IMO/0010** : Mastic par close Mastic par close (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 11	2ème	Mastic par close	Mastic par close			Non	
Bureau 12	2ème	Mastic par close	Mastic par close			Non	
Bureau 13	2ème	Mastic par close	Mastic par close			Non	
Bureau 14	2ème	Mastic par close	Mastic par close			Non	

**ZPSO P7 RAPPORT 56866-108958 A** : Joint de vitrage joint de vitrage amianté (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 2	RDC	Joint de vitrage	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
Pièce 6	RDC	Joint de vitrage n°1	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°2	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
		Joint de vitrage n°3	joint de vitrage amianté			Oui	2 ml
Pièce 13	RDC	Joint de vitrage porte	joint de vitrage amianté			Oui	1 u

**ZPSO P7 RAPPORT 59087/111810** : Sur conduit de fluide bride joint de bride beige (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDJ	Sur conduit de fluide bride	joint de bride beige			Oui	1 u
Bureau 57	RDJ	Sur conduit de fluide bride	joint de bride beige			Oui	1 u

**ZPSO P7 RAPPORT 667/IMO/019** : Revêtement de sol Linoléum colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaire N	RDC	Revêtement de sol	Linoléum colle ragréage			Non	

**ZPSO P8 RAPPORT 003867 / 2015803 / 2/ CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sanitaires F	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	

**ZPSO P8 RAPPORT 003867/2015803/2/CJ** : Revêtement de mur Faïence et colle (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WCF1	2ème	Revêtement de mur	Faïence et colle			Non	



**ZPSO P8 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDC	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit			Non	

**ZPSO P8 RAPPORT 56866-108958 A** : Murs Béton brut (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 7	RDC	Murs	Béton brut			Non	

**ZPSO P8 RAPPORT 59087/111810** : Plafond enduit blanc et plafond béton (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Circulation 5	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
PL1 circulation 5	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
PL2 circulation 5	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
PL3 circulation 5	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
PL4 circulation 5	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Bureau 58	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
GT bureau 58	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Bureau 57	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Pièce	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Bureau 61	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Bureau 62	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Bureau 63	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	
Rangement + frigo	RDJ	Plafond	enduit blanc et plafond béton			Non	

**ZPSO P8 RAPPORT 667/IMO/019** : Plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC N	RDC	Plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

**ZPSO P9 RAPPORT 18295285/1** : Sur conduit de fluide Enveloppe de calorifuge enduit (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Sous station chauffage	RDC	Sur conduit de fluide n°1	Enveloppe de calorifuge enduit			Non	

**ZPSO P9 RAPPORT 56866-108958 A** : Revêtement de sol Linoléum marron colle ragréage (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Pièce 4	RDC	Revêtement de sol	Linoléum marron colle ragréage			Non	

**ZPSO P9 RAPPORT 59087/111810** : Murs Enduit Plâtre et joints de scellement (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau 59	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
Circulation 5	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
PL1 circulation 5	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
PL2 circulation 5	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
PL3 circulation 5	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
PL4 circulation 5	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
Sous station chauffage	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
Bureau 58	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
GT bureau 58	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
Bureau 57	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
Pièce	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
Palier 1 pièce	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	
Palier 2 pièce	RDJ	Murs	Enduit Plâtre et joints de scellement			Non	

**ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/019** : Murs Enduit peinture mur plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Test prestataires	RDC	Murs	Enduit peinture mur plâtre			Non	
Détente A	RDC	Murs	Enduit peinture mur plâtre			Non	
Imprimante N	RDC	Murs	Enduit peinture mur plâtre			Non	

**ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/021** : (continue : NON)

**ZPSO P9 RAPPORT 667/IMO/022** : (continue : NON)

## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV\_00720240301274875



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Monsieur Antoine PETITJEAN  
Chez Apave - 340 avenue de la Marne  
59700 MARCQ EN BAROEUL

Notre référence : AR-24-HB-046859-01

Numéro de dossier : 24N013862

Référence de dossier :

77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300

VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N013862-001 - Référence P001-3ème - Palier secours C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu et colle sous plancher bois, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-002 - Référence P002-3ème - Palier secours C - Plafond - Plafond - Plafond plâtre peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-003 - Référence P003-3ème - Dégagement C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-004 - Référence P004-3ème - Dégagement C - Murs - Murs - Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-005 - Référence P005-3ème - Dégagement C - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-006 - Référence P006-3ème - Gestion et office - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**eurofins****Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24N013862-007 - Référence *P007-3ème - Gestion et office - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-008 - Référence *P008-3ème - Bureau 5 pole 13 - Plafond - Plafond - Enduit calicot plaque de plâtre plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-009 - Référence *P009-3ème - Bureau 5 pole 13 - Plafond - Plafond - Plafond plâtre peint* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-010 - Référence *P010-3ème - Bureau 5 pole 13 - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur donnant sur GT*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-011 - Référence *P011-3ème - Palier secours C - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-012 - Référence *P012-3ème - Bureau 5 pole 13 - Murs/plafond - Murs/plafond - Enduit plâtre sur rampant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-013 - Référence *P013-3ème - Sanitaire pole 13 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum orange colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-014 - Référence *P014-3ème - Hall escaliers C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum blanc colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-015 - Référence *P015-3ème - Sas 1 - Murs - Murs - Enduit calicot plâtre sur mur de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-016 - Référence *P016-3ème - Pièce 1 - Murs - Murs - Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-017 - Référence *P017-3ème - Pièce 1 - Murs/plafond - Murs/plafond - Enduit plâtre rampant*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-018 - Référence P018-3ème - *Dégagement combles LC - Sol - Revêtement de sol - Béton ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-019 - Référence P019-Extérieur - *Toiture - Toutes zones - Toiture - Ardoise*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-020 - Référence P020-3ème - *Dégagement comble - Contre toiture - Sur conduit de fluide n°1 - Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-021 - Référence P021-3ème - *Dégagement comble - Murs - Revêtement de mur - Fibralith et colle ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-022 - Référence P022-3ème - *Dégagement combles LB - Sol - Revêtement de sol - Béton ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-023 - Référence P023-3ème - *Vestiaire dispo 2 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-024 - Référence P024-3ème - *Sas escaliers B - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-025 - Référence P025-3ème - *Sas escaliers B - Plafond - Plafond - Enduit plâtre peint plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-026 - Référence P026-3ème - *Escaliers B - Murs - Murs - Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-027 - Référence P027-3ème - *Office - Sol - Revêtement de sol - Carrelage gris colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-028 - Référence P028-3ème - *Local tech 2 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol rouge colle noire ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-029 - Référence P029-3ème - Rangement 3 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage beige colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-030 - Référence P030-3ème - Local tech 2 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage orange colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-031 - Référence P031-3ème - Local tech 2 - Murs - Murs - Enduit plâtre sous fenêtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-032 - Référence P032-3ème - Dégagement B - Murs - Murs - Peinture grise pailletée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-033 - Référence P033-3ème - Salle de cours - Murs - Murs - Peinture blanche pailletée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-034 - Référence P034-3ème - Palier secours B - Murs/sol - Murs/sol - Bloc béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-035 - Référence P035-3ème - Palier secours B - Murs - Joint porte - Joint mastic porte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-036 - Référence P036-3ème - Palier secours B - Murs - Murs - Joint d'assemblage pierre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-037 - Référence P037-3ème - Palier secours B - Murs - Murs - Joint d'assemblage brique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-038 - Référence P038-2ème - Hall ESC B - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-039 - Référence P039-2ème - Hall ESC B - Murs - Murs - Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-040 - Référence P040-2ème - Hall ESC B - Plafond - Plafond - Enduit plâtre peint plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-041 - Référence P041-2ème - Dégagement A - Murs - Joint de vitrage - Joint de vitrage blanc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-042 - Référence P042-2ème - Dégagement A - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-043 - Référence P043-2ème - Hall ESC B - Murs - Joint de vitrage - Joint souple vitrage gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-044 - Référence P044-2ème - Imprimante - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-045 - Référence P045-2ème - Bureau 19 - Plafond - Plafond - Enduit béton peint plafond prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-046 - Référence P046-2ème - Bureau 19 - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-047 - Référence P047-2ème - Sas sanitaires - Sol - Revêtement de sol - Linoléum orange colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-048 - Référence P048-2ème - Sas sanitaires - Murs - Murs - Enduit calicot sur mur de cloison, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-049 - Référence P049-2ème - Dégagement B - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-050 - Référence P050-2ème - Bureau - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-051 - Référence P051-3ème - Hall et accueil - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-052 - Référence *P052-3ème - Hall et accueil - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-053 - Référence *P053-2ème - Hall ESC C - Sol - Revêtement de sol - Carrelage colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-054 - Référence *P054-2ème - Dégagement C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum vert colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-055 - Référence *P055-2ème - Sanitaires H - Murs - Murs - Enduit plâtre peint mur de refend*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-056 - Référence *P056-2ème - Sanitaires H - Murs - Murs - Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-057 - Référence *P057-2ème - Sanitaires H - Murs - Joint de vitrage - joint noir caoutchouc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-058 - Référence *P058-2ème - Hall ESC C - Murs - Murs - Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-059 - Référence *P059-2ème - Hall ESC C - Murs - Murs - Enduit béton peint sur mur de refend*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-060 - Référence *P060-2ème - Rangement A - Murs - Joint de vitrage - Joint gris souple*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-061 - Référence *P061-2ème - Hall ESC A - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-062 - Référence *P062-2ème - Escaliers A - Murs - Joint périphérique fenêtre - joint mastic beige*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-063 - Référence *P063-2ème - Escaliers A - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-064 - Référence *P064-Extérieur - Façade avant - Murs - Joint périphérique châssis - Joint mastic blanc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-065 - Référence *P065-Extérieur - Façade droite 1 - Murs - Joint périphérique châssis - Joint silicone gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-066 - Référence *P066-2ème - Sanitaires H - Murs - Joint plat de finition - Joint blanc mastic*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-067 - Référence *P067-1er - Hall ESC C - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-068 - Référence *P068-1er - Dégagement A - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-069 - Référence *P069-1er - Couloir - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-070 - Référence *P070-1er - Couloir - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond* prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-071 - Référence *P071-1er - Rangement 1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-072 - Référence *P072-1er - Dégagement C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum noir colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-073 - Référence *P073-1er - Dégagement 1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu/gris colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-074 - Référence *P074-1er - Escaliers A - Plafond - Plafond sous face escalier - Plâtre peint plafond escalier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-075 - Référence *P075-1er - Bureau 34 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum beige colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-076 - Référence *P076-1er - Bureau 34 - Murs - Murs - Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-077 - Référence *P077-1er - Bureau 34 - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur de refend*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-078 - Référence *P078-2ème - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Moquette verte colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-079 - Référence *P079-1er - Hall ESC B - Murs - Joint de vitrage - joint souple gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-080 - Référence *P080-1er - Sanit imp - Plafond - Faux-plafond - Petit panneaux de faux-plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-081 - Référence *P081-RDC - Bureau 4 agents - Sol - Revêtement de sol - Linoléum kaki colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-082 - Référence *P082-RDC - Hall ESC Central - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-083 - Référence *P083-RDC - Serveur dossier - Murs - Murs - Joint carreaux verre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-084 - Référence *P084-RDC - Serveur dossier - Murs - Revêtement de mur - Faïence peinte vert et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-085 - Référence *P085-RDC - Circulation A - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-086 - Référence *P086-RDC - Circulation A - Murs - Murs - Enduit calicot plâtre sur mur de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-087 - Référence *P087-RDC - Circulation A - Murs - Murs - Enduit béton sur mur de refend*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-088 - Référence P088-RDC - Circulation A - Murs - Joint de vitrage - Joint blanc cassé, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-089 - Référence P089-RDC - Circulation A - Murs - Joint périphérique fenêtre - Joint silicone périphérique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-090 - Référence P090-RDC - Circulation A - Plafond - Plafond - Enduit calicot plafond plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-091 - Référence P091-RDC - Circulation B - Murs - Coffre vertical - Enduit calicot plaque de plâtre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-092 - Référence P092-RDC - Circulation C - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-093 - Référence P093-RDC - Circulation C - Plafond dans le plénum - Revêtement de so - Laine minérale et kraft, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-094 - Référence P094-RDC - Circulation C - Plafond dans le plénum - Revêtement de plafond - Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-095 - Référence P095-RDC - Dégagement issue de secours - Sol - Revêtement de sol - Linoléum vert colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-096 - Référence P096-RDC - Dégagement issue de secours - Murs - Murs - Enduit calicot mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-097 - Référence P097-RDC - Dégagement issue de secours - Murs - Murs ascenseur - Mur béton plâtre donnant sur ascenseur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-098 - Référence P098-RDC - Pièce 29 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage colle ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-099 - Référence *P099-RDC - Pièce 29 - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage noire et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-100 - Référence *P100-RDC - Circulation 1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-101 - Référence *P101-RDC - Circulation 1 - Murs - Poteau - Béton peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-102 - Référence *P102-Extérieur - Cour intérieure 4A - Murs - Façade bardage - Peinture sur bardage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-103 - Référence *P103-RDJ - SAS escaliers - Sol - Revêtement de sol - Carrelage jaune colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-104 - Référence *P104-RDJ - SAS escaliers - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-105 - Référence *P105-RDJ - SAS escaliers - Plafond - Plafond - Enduit plâtre béton sur plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-106 - Référence *P106-RDJ - Circulation 2 bis - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-107 - Référence *P107-RDJ - Circulation 2 bis - Contre plafond - sur conduit de fluide - Enveloppe calorifuge platre et calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-108 - Référence *P108-RDJ - Archives trésorerie 2 - Plafond - Plafond - Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-109 - Référence *P109-RDJ - Archives trésorerie 2 - Murs - Murs - Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-110 - Référence *P110-RDJ - Archives B - Sol - Revêtement de sol - Carrelage colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-111 - Référence *P111-RDJ - Archives B - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-112 - Référence *P112-RDJ - Archives B - Murs - Revêtement de mur - Faïence et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-113 - Référence *P113-RDJ - Archives trésorerie 3 - Murs - Murs - Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-114 - Référence *P114-RDJ - Circulation 2 bis - Murs - Murs - Enduit béton plâtre sur mur de refend*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-115 - Référence *P115-RDJ - WC PMR 2 - Murs - Revêtement de mur - Faïence bleue et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-116 - Référence *P116-RDJ - Circulation 1 bis - Murs - Murs - Joint d'assemblage brique sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-117 - Référence *P117-RDJ - Bureau 52 - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-118 - Référence *P118-RDJ - Réserve - Murs/plafond - Revêtement de mur/plafond - Faïence et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-119 - Référence *P119-RDJ - Local TGBT - Murs - Coffre vertical - Carreau de plâtre et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-120 - Référence *P120-RDJ - Circulation 2 bis - Murs - Revêtement de mur - Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-121 - Référence *P121-RDJ - Local TGBT - Plafond - Plaques ondulées - Plaque fibre ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-122 - Référence *P122-RDJ - Bureau 55 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-123 - Référence *P123-RDJ - WC4 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage orange colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-124 - Référence *P124-RDJ - WC4 - Murs - Revêtement de mur - Faïence blanche et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-125 - Référence *P125-RDJ - Circulation 5 - Murs - Murs - Enduit plâtre brique sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-126 - Référence *P126-RDJ - Circulation 5 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu + colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-127 - Référence *P127-RDJ - Circulation 5 - Plafond dans le plénum - Sur conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge blanche plâtreuse et noire + calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-128 - Référence *P128-RDJ - Circulation 5 - Plafond dans le plénum - Sur conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge alu + calorifuge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-129 - Référence *P129-RDJ - Bureau 57 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-130 - Référence *P130-RDJ - Circulation 6 - Murs - Murs - Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
- N° 24N013862-131 - Référence *P131-RDJ - Circulation 6 - Murs - Murs - Joint d'assemblage parpaing*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-132 - Référence P132-RDJ - Circulation 6 - Murs - joint vitrage - Joint ciment carreau de verre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-133 - Référence P133-RDJ - Circulation 7 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage petit carreau + colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-134 - Référence P134-RDJ - Circulation 7 - Murs - Revêtement de bardage - Peinture orange sur bardage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-135 - Référence P135-1er SS - Galerie U - Plafond - Plafond - Béton ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-136 - Référence P136-1er SS - Galerie U - Murs - Murs - Béton ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-137 - Référence P137-1er SS - Galerie U - Contre plafond - Sur conduit de fluide n°1 - Enveloppe de calorifuge plâtreuse et calorifuge blanc, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-138 - Référence P138-1er SS - Galerie U - Contre plafond - Sur conduit de fluide n°2 - Enveloppe de calorifuge vert et calorifuge bourre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-139 - Référence P139-Extérieur - Façade droite 1 - Murs - Joint vitrage chassis bois - joint de vitrage cassant, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-140 - Référence P140-Extérieur - Façade droite 1 - Murs - Joint périphérique chassis bois - joint périphérique, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-141 - Référence P141-RDJ - SAS entrée - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-142 - Référence P142-RDJ - Hall entrée - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-143 - Référence *P143-Extérieur - Façade droite 4 - Murs - Mur de façade - Peinture gouttelée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-144 - Référence *P144-RDJ - Circulation 9 - Murs - Murs - Enduit béton peint sur mur de refend*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-145 - Référence *P145-RDJ - Circulation 9 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage beige + colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-146 - Référence *P146-RDJ - Circulation 9 - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage marron et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-147 - Référence *P147-RDJ - Bureau B - Sol - Revêtement de sol - Linoléum vert + colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-148 - Référence *P148-RDJ - Poste de documentation - Sol - Revêtement de sol - Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-149 - Référence *P149-RDJ - Circulation 3 bis - Murs - Revêtement de mur - Colle brique plaquette*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-150 - Référence *P150-RDJ - PL circulation 16 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum marron colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-151 - Référence *P151-RDJ - PL circulation 16 - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-152 - Référence *P152-RDJ - Bureau médical 1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum beige colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-153 - Référence *P153-RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs - Enduit calicot mur de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-154 - Référence *P154-RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs - Enduit plâtre béton mur de refend*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-155 - Référence *P155-RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-156 - Référence *P156-RDJ - Bureau médical 1 - Plafond - Plafond - Béton ciment peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-157 - Référence *P157-RDJ - GT vestiaire 4 - Sol - Revêtement de sol - Calorifuge rouge*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-158 - Référence *P158-RDC - ESC palier N - Murs - Murs - Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-159 - Référence *P159-RDC - ESC palier N - Murs - Murs - Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-160 - Référence *P160-RDC - ESC palier N - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-161 - Référence *P161-RDC - Circulation H - Sol - Revêtement de sol - Linoléum vert colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-162 - Référence *P162-RDC - Imprimante N - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-163 - Référence *P163-RDC - Imprimante N - Murs - Revêtement de mur - Colle jaune plinthe PVC*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal
  
- N° 24N013862-164 - Référence *P164-1er SS - Palier ECS - Plafond - Plafond - Béton ciment plafond*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



eurofins

Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N013862-165 - Référence *P165-1er SS - Palier ECS - Plafond - Plafond - Flocage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N013862-166 - Référence *P166-2ème - Office A - Murs - Murs - Enduit béton plâtre sur mur donnant sur l'extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BÂTIMENT NORD SAS  
Réception résultat  
557 Route de Noyelles  
PA du Pommier  
62110 Hénin Beaumont

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page1/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N013862-001 - P001-3ème - Palier secours C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu et colle sous plancher bois	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (blanc)(i)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N013862-002 - P002-3ème - Palier secours C - Plafond - Plafond plâtre peint	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N013862-003 - P003-3ème - Dégagement C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page2/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N013862-004 - P004-3ème - Dégagement C - Murs - Murs - Enduit plâtre béton peint sur mur de cloison	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET /VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N013862-005 - P005-3ème - Dégagement C - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET /VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N013862-006 - P006-3ème - Gestion et office - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET /VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page3/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	24N013862-007 - P007-3ème - Gestion et office - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N013862-008 - P008-3ème - Bureau 5 pole 13 - Plafond - Plafond - Enduit calicot plaque de plâtre plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
009	24N013862-009 - P009-3ème - Bureau 5 pole 13 - Plafond - Plafond - Plafond plâtre peint	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N013862-010 - P010-3ème - Bureau 5 pole 13 - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur donnant sur GT	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page4/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24N013862-011 - P011-3ème - Palier secours C - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24N013862-012 - P012-3ème - Bureau 5 pole 13 - Murs/plafond Murs/plafond - Enduit plâtre sur rampant	Matériau fibreux de type papier peint (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N013862-013 - P013-3ème - Sanitaire pole 13 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum orange colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24N013862-014 - P014-3ème - Hall escaliers C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum blanc colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page5/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24N013862-015 - P015-3ème - Sas 1 - Murs - Murs - Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24N013862-016 - P016-3ème - Pièce 1 - Murs - Murs - Enduit plâtre peint sur mur sous fenêtre	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (marron)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24N013862-017 - P017-3ème - Pièce 1 - Murs/plafond - Murs/plafond - Enduit plâtre rampant	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / BJ7K	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page6/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	24N013862-018 - P018-3ème - Dégagement combles LC - Sol - Revêtement de sol - Béton ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24N013862-019 - P019-Extérieur - Toiture - Toutes zones - Toiture - Ardoise	Matériau dur de type ardoise (marron)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	24N013862-020 - P020-3ème - Dégagement comble - Contre toiture - Sur conduit de fluide n°1 - Enveloppe de calorifuge et calorifuge LM	Matériau de type maillage de fibres et liant (gris) (clair) ; matériau semi-dur (beige)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / BJ7K	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (gris) + (noir)	MOLP / BJ7K	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	24N013862-021 - P021-3ème - Dégagement comble - Murs - Revêtement de mur - Fibralith et colle ciment	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24N013862-022 - P022-3ème - Dégagement combles LB - Sol - Revêtement de sol - Béton ciment					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page 7/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24N013862-023 - P023-3ème - Vestiaire dispo 2 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24N013862-024 - P024-3ème - Sas escaliers B - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	24N013862-025 - P025-3ème - Sas escaliers B - Plafond - Plafond - Enduit plâtre peint plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page8/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	24N013862-026 - P026-3ème - Escaliers B - Murs - Murs - Enduit béton plâtre peint sur mur donnant sur extérieur	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24N013862-027 - P027-3ème - Office - Sol - Revêtement de sol - Carrelage gris colle ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24N013862-028 - P028-3ème - Local tech 2 - Sol - Revêtement de sol - Dalle de sol rouge colle noire ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) en traces ; matériau de type colle bitumineux (noir)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	24N013862-029 - P029-3ème - Rangement 3 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage beige colle ragréage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page9/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24N013862-030 - P030-3ème - Local tech 2 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage orange colle ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24N013862-031 - P031-3ème - Local tech 2 - Murs - Murs - Enduit plâtre sous fenêtre	Matériau souple (fibreuse) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24N013862-032 - P032-3ème - Dégagement B - Murs - Murs - Peinture grise pailletée	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page10/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	24N013862-033 - P033-3ème - Salle de cours - Murs - Murs - Peinture blanche pailletée	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) (clair)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24N013862-034 - P034-3ème - Palier secours B - Murs/sol - Murs/sol - Bloc béton	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24N013862-035 - P035-3ème - Palier secours B - Murs - Joint porte - Joint mastic porte	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24N013862-036 - P036-3ème - Palier secours B - Murs - Murs - Joint d'assemblage pierre	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24N013862-037 - P037-3ème - Palier secours B - Murs - Murs - Joint d'assemblage brique	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page11/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	24N013862-038 - P038-2ème - Hall ESC B - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
039	24N013862-039 - P039-2ème - Hall ESC B - Murs - Murs - Enduit plâtre béton peint sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24N013862-040 - P040-2ème - Hall ESC B - Plafond - Plafond - Enduit plâtre peint plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / I3QJ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24N013862-041 - P041-2ème - Dégagement A - Murs - Joint de vitrage - Joint de vitrage blanc	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
042	24N013862-042 - P042-2ème - Dégagement A - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page12/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043 (1) (2)	24N013862-043 - P043-2ème - Hall ESC B - Murs - Joint de vitrage - Joint souple vitrage gris	Matériau souple de type joint (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	24N013862-044 - P044-2ème - Imprimante - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage	Matériau souple (transparent) ; matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24N013862-045 - P045-2ème - Bureau 19 - Plafond - Plafond - Enduit béton peint plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24N013862-046 - P046-2ème - Bureau 19 - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page13/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP /CF6M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
047	24N013862-047 - P047-2ème - Sas sanitaires - Sol - Revêtement de sol - Linoléum orange colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (orange)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	24N013862-048 - P048-2ème - Sas sanitaires - Murs - Murs - Enduit calicot sur mur de cloison	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page 14/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
049	24N013862-049 - P049-2ème - Dégagement B - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24N013862-050 - P050-2ème - Bureau - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (gris)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24N013862-051 - P051-3ème - Hall et accueil - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24N013862-052 - P052-3ème - Hall et accueil - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
053	24N013862-053 - P053-2ème - Hall ESC C - Sol - Revêtement de sol - Carrelage colle ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (noir) en traces	MET /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page15/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054	24N013862-054 - P054-2ème - Dégagement C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum vert colle ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (vert)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24N013862-055 - P055-2ème - Sanitaire: H - Murs - Murs - Enduit plâtre peint mur de refend	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) + (beige)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24N013862-056 - P056-2ème - Sanitaire: H - Murs - Murs - Enduit plâtre peint mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24N013862-057 - P057-2ème - Sanitaire: H - Murs - Joint de vitrage - joint noir caoutchouc	Matériau souple de type joint (noir)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page16/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24N013862-058 - P058-2ème - Hall ESC C - Murs - Murs - Enduit cloison plâtre peint sur mur de cloison	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24N013862-059 - P059-2ème - Hall ESC C - Murs - Murs - Enduit béton peint sur mur de refend	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24N013862-060 - P060-2ème - Rangement A - Murs - Joint de vitrage - Joint gris souple	Matériau (noir) ; matériau souple de type joint (gris)(i)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
		Matériau de type mousse (gris) ; matériau (noir)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24N013862-061 - P061-2ème - Hall ESC A - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page17/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
062	24N013862-062 - P062-2ème - Escaliers A - Murs - Joint périphérique fenêtre - joint mastic beige	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
063	24N013862-063 - P063-2ème - Escaliers A - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24N013862-064 - P064-Extérieur - Façade avant - Murs - Joint périphérique châssis - Joint mastic blanc	Matériau (blanc) ; matériau souple de type mastic (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
065	24N013862-065 - P065-Extérieur - Façade droite 1 - Murs - Joint périphérique châssis - Joint silicone gris	Matériau souple de type joint (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24N013862-066 - P066-2ème - Sanitaires H - Murs - Joint plat de finition - Joint blanc mastic	Matériau de type peinture (rose) ; matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau souple de type mastic (beige)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page18/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067	24N013862-067 - P067-1er - Hall ESC C - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage et colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
068	24N013862-068 - P068-1er - Dégagement A - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage	Matériau souple (beige) ; matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	24N013862-069 - P069-1er - Couloir - So - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24N013862-070 - P070-1er - Couloir - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24N013862-071 - P071-1er - Rangement 1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page19/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (rouge) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24N013862-072 - P072-1er - Dégagement C - Sol - Revêtement de sol - Linoléum noir colle ragréage	Matériau de type peinture (bleu) en traces ; matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (noir)	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
073	24N013862-073 - P073-1er - Dégagement 1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu/gris colle ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (bleu)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24N013862-074 - P074-1er - Escaliers A - Plafond - Plafond sous face escalier - Plâtre peint plafond escalier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page20/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
075	24N013862-075 - P075-1er - Bureau 34 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum beige colle ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24N013862-076 - P076-1er - Bureau 34 - Murs - Murs - Enduit plâtre peint sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
077	24N013862-077 - P077-1er - Bureau 34 - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur de refend	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
078	24N013862-078 - P078-2ème - Salle de réunion - Sol - Revêtement de sol - Moquette verte colle ragréage	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page 21/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
079	24N013862-079 - P079-1er - Hall ESC B - Murs - Joint de vitrage - joint souple gris	Matériau souple de type joint (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	24N013862-080 - P080-1er - Sanit imp - Plafond - Faux-plafond - Petit panneaux de faux-plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
081	24N013862-081 - P081-RDC - Bureau 4 agents - Sol - Revêtement de sol - Linoléum kaki colle ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	24N013862-082 - P082-RDC - Hall ESC Central - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24N013862-083 - P083-RDC - Serveur dossier - Murs - Murs - Joint carreaux verre					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page22/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type joint ciment (bleu) (clair)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	24N013862-084 - P084-RDC - Serveur dossier - Murs - Revêtement de mur - Faïence peinte vert et colle	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (bleu) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	24N013862-085 - P085-RDC - Circulator A - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (beige)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
086	24N013862-086 - P086-RDC - Circulator A - Murs - Murs - Enduit calicot plâtre sur mur de cloison	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) en traces	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP /TF5L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page23/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / TF5L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	24N013862-087 - P087-RDC - Circulator A - Murs - Murs - Enduit béton sur mur de refend	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau de type peinture (jaune) en traces ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088 (1)	24N013862-088 - P088-RDC - Circulator A - Murs - Joint de vitrage - Joint blanc cassé	Matériau souple de type joint (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
089 (2)	24N013862-089 - P089-RDC - Circulator A - Murs - Joint périphérique fenêtre - Joint silicone periphérique	Matériau souple de type joint (gris)	MET / QIW5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
090	24N013862-090 - P090-RDC - Circulator A - Plafond - Plafond - Enduit calicot plafond plaque de plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page24/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TF5L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
091	24N013862-091 - P091-RDC - Circulator B - Murs - Coffre vertical - Enduit calicot plaque de plâtre	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / TF5L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
092	24N013862-092 - P092-RDC - Circulator C - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond fibreux	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	24N013862-093 - P093-RDC - Circulator C - Plafond dans le plénum - Revêtement de sol - Laine minérale et kraft	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / TF5L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces ; matériau souple (fibreux) (noir) + (marron)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
094	24N013862-094 - P094-RDC - Circulator C - Plafond dans le plénum - Revêtement de plafond - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page25/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
095	24N013862-095 - P095-RDC - Dégagement issue de secours - Sol - Revêtement de sol - Linoléum vert colle ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (vert)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	24N013862-096 - P096-RDC - Dégagement issue de secours - Murs - Murs - Enduit calicot mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple (beige)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	24N013862-097 - P097-RDC - Dégagement issue de secours - Murs - Murs ascenseur - Mur béton plâtre donnant sur ascenseur	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	24N013862-098 - P098-RDC - Pièce 29 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage colle ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page26/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	24N013862-099 - P099-RDC - Pièce 29 - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage noire et colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	24N013862-100 - P100-RDC - Circulator 1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	24N013862-101 - P101-RDC - Circulator 1 - Murs - Poteau - Béton peint	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / TJ4R	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102 (3)	24N013862-102 - P102-Extérieur - Cour intérieure 4A - Murs - Façade bardage - Peinture sur bardage	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (fibreuse) (marron)	MOLP / RVD2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
103	24N013862-103 - P103-RDJ - SAS escaliers - Sol - Revêtement de sol - Carrelage jaune colle ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page 27/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
104	24N013862-104 - P104-RDJ - SAS escaliers - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage et colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
105	24N013862-105 - P105-RDJ - SAS escaliers - Plafond - Plafond - Enduit plâtre béton sur plafond	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	24N013862-106 - P106-RDJ - Circulation 2 bis - Murs - Murs - Enduit plâtre sur mur de cloison	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
107	24N013862-107 - P107-RDJ - Circulation 2 bis - Contre plafond - sur conduit de fluide - Enveloppe calorifuge platre et calorifuge	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / CF6M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type maillage de fibres (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type maillage de fibres (beige)	MOLP / CF6M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page28/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
108	24N013862-108 - P108-RDJ - Archives trésorerie 2 - Plafond - Plafond - Enduit calicot sur plafond plaque de plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (rose)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / CF6M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
109	24N013862-109 - P109-RDJ - Archives trésorerie 2 - Murs - Murs - Enduit calicot plâtre sur mur plaque de plâtre donnant sur l'extérieur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / CF6M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page29/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
110	24N013862-110 - P110-RDJ - Archives B - Sol - Revêtement de sol - Carrelage colle ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	24N013862-111 - P111-RDJ - Archives B - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage et colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert) en traces ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
112	24N013862-112 - P112-RDJ - Archives B - Murs - Revêtement de mur - Faïence et colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	24N013862-113 - P113-RDJ - Archives trésorerie 3 - Murs - Murs - Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page30/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
114	24N013862-114 - P114-RDJ - Circulation 2 bis - Murs - Murs - Enduit béton plâtre sur mur de refend	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
115	24N013862-115 - P115-RDJ - WC PMR 2 - Murs - Revêtement de mur - Faïence bleue et colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (bleu)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	24N013862-116 - P116-RDJ - Circulation 1 bis - Murs - Murs - Joint d'assemblage brique sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
117	24N013862-117 - P117-RDJ - Bureau 52 Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page31/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / CF6M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
118	24N013862-118 - P118-RDJ - Réserve - Murs/plafond - Revêtement de mur/plafond - Faïence et colle	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
119	24N013862-119 - P119-RDJ - Local TGBT - Murs - Coffre vertical - Carreau de plâtre et colle	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
120	24N013862-120 - P120-RDJ - Circulation 2 bis - Murs - Revêtement de mur - Faïence et colle mur de refend sous enduit et peinture pailletée	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C6PH	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
121 <sup>(4)</sup>	24N013862-121 - P121-RDJ - Local TGBT - Plafond - Plaques ondulées - Plaque fibre ciment	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / NQC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page32/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
122	24N013862-122 - P122-RDJ - Bureau 55 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (rouge) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
123	24N013862-123 - P123-RDJ - WC4 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage orange colle ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
124 (5) (6)	24N013862-124 - P124-RDJ - WC4 - Murs - Revêtement de mur - Faïence blanche et colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
125	24N013862-125 - P125-RDJ - Circulation 5 - Murs - Murs - Enduit plâtre brique sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) + (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau dur de type brique (orange)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page33/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type brique (orange)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
126	24N013862-126 - P126-RDJ - Circulation 5 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum bleu + colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (beige) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) en traces	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
127	24N013862-127 - P127-RDJ - Circulation 5 - Plafond dans le plénum - Sur conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge blanche plâtreuse et noire + calorifuge	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
128 (7) (8)	24N013862-128 - P128-RDJ - Circulation 5 - Plafond dans le plénum - Sur conduit de fluide - Enveloppe de calorifuge alu + calorifuge	Matériau souple (fibreux) (blanc)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (vert)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page34/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
129	24N013862-129 - P129-RDJ - Bureau 57 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + colle et ragréage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
130	24N013862-130 - P130-RDJ - Circulation 6 - Murs - Murs - Enduit béton sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) en traces	<b>MET</b> /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
131 (1)	24N013862-131 - P131-RDJ - Circulation 6 - Murs - Murs - Joint d'assemblage parpaing	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
132	24N013862-132 - P132-RDJ - Circulation 6 - Murs - joint vitrage - Joint ciment carreau de verre	Matériau (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (gris)	<b>MET</b> /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
133	24N013862-133 - P133-RDJ - Circulation 7 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage petit carreau + colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	<b>MET</b> /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page35/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
134	24N013862-134 - P134-RDJ - Circulation 7 - Murs - Revêtement de bardage - Peinture orange sur bardage	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
135	24N013862-135 - P135-1er SS - Galerie U - Plafond - Plafond - Béton ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
136	24N013862-136 - P136-1er SS - Galerie U - Murs - Murs - Béton ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
137	24N013862-137 - P137-1er SS - Galerie U - Contre plafond - Su conduit de fluide n°1 - Enveloppe de calorifug plâtreuse et calorifuge blanc	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
138	24N013862-138 - P138-1er SS - Galerie U - Contre plafond - Su conduit de fluide n°2 - Enveloppe de calorifuge vert et calorifuge bourr	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau souple (fibreux) (marron) en traces	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreux) (marron)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page36/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
139	24N013862-139 - P139-Extérieur - Façade droite 1 - Murs - Joint vitrage chassis bois - joint de vitrage cassant	Matériau semi-dur (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige) ; matériau (gris)	MET /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
140 (9)	24N013862-140 - P140-Extérieur - Façade droite 1 - Murs - Joint périphérique chassis bois - joint périphérique	Matériau (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (beige)	MET /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
141	24N013862-141 - P141-RDJ - SAS entrée - Sol - Revêtement de sol - Carrelage + colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET /LWK3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /FF2S	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
142	24N013862-142 - P142-RDJ - Hall entrée - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page37/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
143	24N013862-143 - P143-Extérieur - Façade droite 4 - Murs - Mur de façade - Peinture gouttelée	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (foncé)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
144	24N013862-144 - P144-RDJ - Circulation 9 - Murs - Murs - Enduit béton peint sur mur de refend	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
145	24N013862-145 - P145-RDJ - Circulation 9 - Sol - Revêtement de sol - Carrelage beige + colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
146	24N013862-146 - P146-RDJ - Circulation 9 - Murs - Revêtement de mur - Plinthe carrelage marron et colle	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page38/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
147	24N013862-147 - P147-RDJ - Bureau B - Sol - Revêtement de sol - Linoléum vert + colle et ragréage	Matériau souple de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
148	24N013862-148 - P148-RDJ - Poste de documentation - Sol - Revêtement de sol - Carrelage orange petit carreau + colle et ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
149	24N013862-149 - P149-RDJ - Circulation 3 bis - Murs - Revêtement de mur - Colle brique plaque	Matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
150	24N013862-150 - P150-RDJ - PL circulation 16 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum marron colle ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (rouge) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page39/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
151	24N013862-151 - P151-RDJ - PL circulation 16 - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre cloison placard	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
152	24N013862-152 - P152-RDJ - Bureau médical 1 - Sol - Revêtement de sol - Linoléum beige colle ragréage	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (blanc)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
153	24N013862-153 - P153-RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs - Enduit calicot mur de cloison	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / NQC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
154	24N013862-154 - P154-RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs - Enduit plâtre béton mur de refend	Matériau de type système d'enduit peinture (fibreuse) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page40/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
155	24N013862-155 - P155-RDJ - Bureau médical 1 - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / NQC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
156	24N013862-156 - P156-RDJ - Bureau médical 1 - Plafond - Plafond - Béton ciment peint	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (fibreux) (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
157	24N013862-157 - P157-RDJ - GT vestiaire 4 - Sol - Revêtement de sol - Calorifuge rouge	Matériau fibreux de type isolant (orange)	MOLP / NQC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page41/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
158	24N013862-158 - P158-RDC - ESC palie N - Murs - Murs - Enduit plâtre peinture pailletée sur mur de cloison	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
159 (5)	24N013862-159 - P159-RDC - ESC palie N - Murs - Murs - Enduit béton plâtre peinture pailletée sur mur de refend	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur (fibreuse) (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
160 (2)	24N013862-160 - P160-RDC - ESC palie N - Murs - Murs - Enduit calicot plaque de plâtre sur mur donnant sur l'extérieur + peinture pailletée	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	MET / D8NW	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
161	24N013862-161 - P161-RDC - Circulator H - Sol - Revêtement de sol - Linoléum vert colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) + (orange)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





# RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page42/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client:24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
162	24N013862-162 - P162-RDC - Imprimante N - Sol - Revêtement de sol - Linoléum gris colle ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
163	24N013862-163 - P163-RDC - Imprimante N - Murs - Revêtement de mur - Colle jaune plinthe PVC	Matériau de type colle (jaune)	MET / AN6T	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
164	24N013862-164 - P164-1er SS - Palier ECS - Plafond - Plafond - Béton ciment plafond	Matériau (fibreuse) (blanc)	MOLP / NQC6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
165	24N013862-165 - P165-1er SS - Palier ECS - Plafond - Plafond - Flocage	Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / R9HA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
166	24N013862-166 - P166-2ème - Office A - Murs - Murs - Enduit béton plâtre sur mur donnant sur l'extérieur					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page 43/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	<b>MET</b> / <b>AN6T</b>	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

### Observation(s) échantillon(s)

- (1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur (fibreuse) (marron). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (5) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
- (6) La totalité du matériau dur de type ciment-colle (blanc); matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (7) Un matériau (pulvérulent) (noir); matériau de type colle (transparent) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (8) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (9) Echantillon mouillé.

### Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-018520-01 Date d'émission de rapport : 08/04/2024 13:57 Page 44/44  
Référence laboratoire N° : 24EK018481 Référence de suivi du dossier N° : 24N013862  
Reçu au laboratoire le : 03/04/2024 Date de réception : 02/04/2024  
Date d'analyse : 04/04/2024  
Référence dossier Client: 24N013862 - 77025-152445 A - CH VALENCIENNES 114 avenue DESANDROUIN 59300  
VALENCIENNES - CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.  
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.  
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.  
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.  
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.  
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.  
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.  
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>.  
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.  
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).  
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Pedro Silva  
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 44 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## ANNEXE : Certificat de compétence

### Certificat

Attribué à

**Antoine PETITJEAN**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

#### DOMAINES TECHNIQUES

	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
<b>Amiante avec mention</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	04/02/2024	03/02/2031
<b>Amiante sans mention</b>	Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification	04/02/2024	03/02/2031

Date : 22/02/2024

Numéro du certificat : 20939574

**Samuel DUPRIEU - Président**


\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus.  
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur <http://www.bureauveritas.fr/certification-diag>  
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France  
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie

## ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur  
CBT VERLINGUE  
(AGENCE D'ILLZACH)  
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64  
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

### Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE

### Vos références

Contrat  
10800807204

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS  
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,  
à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.





Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

**Mathieu GODART**

Directeur Général Délégué



**AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.**

**TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.**

**Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.**

**Fin du rapport**