


DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLITION

A Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition	
Ce rapport de diagnostic plomb avant travaux n'est pas un constat de risque d'exposition au plomb. - Principes généraux de prévention énoncés à l'article L 230-2 du code du Travail - Articles L. 4121-2 à 5, L. 4531-1 et R. 4412-59 à 65 du Code du Travail - Loi du 31/12/93 sur les principes généraux de prévention des travailleurs - décret d'application n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail	
B Adresse du bien	C Propriétaire
Jardin Bâtiment principal 2 rue de la Milétrie 86000 POITIERS	Nom : CHU de Poitiers Adresse : Direction des constructions et du patrimoine Bât. AGORA DIRECTIONS 2 rue de la Milétrie - CS 90577 86021 POITIERS CEDEX
D Commanditaire de la mission	
Nom : CHU de Poitiers Qualité : Administration	Adresse : Direction des constructions et du patrimoine Bât. AGORA DIRECTIONS 2 rue de la Milétrie - CS 90577 86021 POITIERS CEDEX
E L'appareil à fluorescence X	
Nom du fabricant de l'appareil : Fondis Electronic Modèle de l'appareil : FEnX2 N° de série : 22-1119	Nature du radionucléide : Cd-109 Date du dernier chargement de la source : 03/11/2022 Activité de la source à cette date : 850MBq
F Execution de la mission	
Rapport N° : 114612 CHU de Poitiers P Date d'intervention : 24/12/2024	Date du rapport : 06/01/2025
G Nature des Travaux	
Démolition complète du bâtiment des jardins et des annexes pour la construction d'un bâtiment IRM SCANNER	
I Cachet du diagnostiqueur	
Signature  30 boulevard Solferino 86000 POITIERS Tél: 05 46 11 16 90 - Fax: 05 49 19 16 91 www.diag-habitat.com contact@diag-habitat.com SIRET 493 618 257 2016 - APE 7120 B	Cabinet : Diag Habitat Nom du responsable : HULIN Bastien Nom du diagnostiqueur : TAVEAU Philippe Organisme d'assurance : AXA FRANCE IARD Police : 10592956604

SOMMAIRE

PREMIERE PAGE DU RAPPORT

RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DES OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION	1
ADRESSE DU BIEN	1
PROPRIETAIRE.....	1
COMMANDITAIRE DE LA MISSION.....	1
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
NATURE DES TRAVAUX.....	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	1

RAPPEL DE LA COMMANDE 3

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION L4121-2 DU CODE DU TRAVAIL	3
PREVENTION DU RISQUE D'EXPOSITION AUX AGENTS CANCEROGENES, MUTAGENES ET TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION R4412-59 ET SUIVANTS.....	3
ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB.....	3
NORME NF X 46 031 AVRIL 2008 RELATIVE A L'ANALYSE CHIMIQUE DES PEINTURES POUR LA RECHERCHE DE LA FRACTION ACIDO-SOLUBLE DU PLOMB 3	

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION..... 3

L'AUTEUR DU CONSTAT.....	3
DECLARATION ASN ET PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION (PCR).....	3
ETALONNAGE DE L'APPAREIL.....	3
LE LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL.....	3
DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER	3
LE BIEN OBJET DE LA MISSION	3
OCCUPATION DU BIEN	4
LISTE DES LOCAUX VISITES	4
LISTE DES LOCAUX NON VISITES	4

METHODOLOGIE EMPLOYEE 5

VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X	7
RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE	7

PRESENTATION DES RESULTATS..... 7

CROQUIS..... 8

RESULTATS DES MESURES..... 12

COMMENTAIRES..... 26

ANNEXES..... 27

1 RAPPEL DE LA COMMANDE

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb

Périmètre géographique de la mission : **Démolition complète du bâtiment des jardins et des annexes pour la construction d'un bâtiment IRM SCANNER**

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat : **TAVEAU Philippe**
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **ABCIDIA CERTIFICATION, 4 route de la Noue 91190 GIF-SUR-YVETTE**
Numéro de Certification de qualification : **12-209**
Date d'obtention : **09/06/2022**

2.2 Déclaration ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Déclaration ASN (DGSNR) : **T860329**
Nom du titulaire : **Diag Habitat**
Date d'autorisation : **26/03/2019**

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : **BONNIN Aymeric**

2.3 Etalonnage de l'appareil

Fabriquant de l'étalon : **Fondis**
N° NIST de l'étalon : **2573**
Concentration : **1 mg/cm²**
Incertitude : **0,04 mg/cm²**

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
En début de mission	1	24/12/2024	1
En fin de mission	317	24/12/2024	1
Si une remise sous tension a lieu			

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire : **NC**
Nom du contact : **NC**
Coordonnées : **NC**

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction : **Non communiquée**
Nombre de bâtiments : **1**
Nombre de cages d'escalier : **0**
Nombre de niveaux : **2**

2.6 Le bien objet de la mission

Adresse : **Jardin Bâtiment principal
2 rue de la Milétrie
86000 POITIERS**
Type : **Hôpital**
Nombre de Pièces : **NC**
Bâtiment : **Jardin – Bâtiment principal**
Entrée/cage n° : **sans objet**
Etage : **sans objet**
Situation sur palier : **sans objet**
Destination du bâtiment : **Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques**
Accompagnateur : **Aucun**

Diagnostic Plomb

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

 contact@diag-habitat.com  www.groupepediaghhabitat.com

114612 CHU de Poitiers P 3/27

Référence Cadastre : NC	
--------------------------------	--

2.7 Occupation du bien	
L'occupant est <input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire <input checked="" type="checkbox"/> Sans objet, le bien est vacant	Nom de l'occupant si différent du propriétaire : Nom :

2.8 Liste des locaux visités		
N°	Local	Etage
1	JS/RC/X/ST/012	RDC
3	JS/RC/X/ST/012 A	RDC
4	JS/RC/X/ST/012 C	RDC
5	JS/RC/X/AT/011	RDC
6	Fausse	RDC
7	JS/RC/X/VE/001	RDC
8	JS/RC/X/RP/002	RDC
9	JS/RC/X/SA/003	RDC
10	WC 1	RDC
11	WC2	RDC
12	Douche 1	RDC
13	Douche 2	RDC
14	JS/RC/X/SP/010	RDC
15	JS/RC/X/BU/009	RDC
16	JS/RC/X/EN/005	RDC
17	JS/RC/X/CF/006	RDC
18	JS/RC/X/BU/007	RDC
19	JS/RC/X/BU/008	RDC
20	JS/RC/X/VE/004	RDC
21	Mezzanine n°1	1er étage
22	Mezzanine n°2	1er étage
23	Façade Nord	RDC
24	Façade Est	RDC
25	Façade Sud	RDC
26	Façade Ouest	RDC
27	Toiture n°1	RDC
28	Toiture n°2	1er étage

2.9 Liste des locaux non visités			
N°	Local	Etage	Justification
2	JS/RC/X/ST/012 B	RDC	Porte Fermée à clé.

Diagnostic Plomb

3 METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil portatif type Fondis Niton XL 300 ou XLp 309 sont d'une précision égale à $\pm 0,05$ mg/cm². Le seuil de détection limite est de 0,2 mg de plomb/cm² et le seuil haut est de 80 mg/cm².

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.

Identification des zones


Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

Sens de repérage

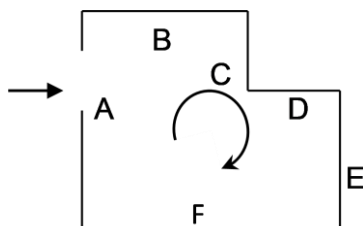

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont



donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb.

Les revêtements de type carrelage ne sont pas visés par le présent rapport.

Les revêtements de type carrelage ne libèrent pas de poussière de plomb s'ils sont en bon état.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- une porte et son huisserie dans un même local ;
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux suivants.

Référentiel d'évaluation de la dégradation :

Non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;

Etat d'usage : présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;

Dégradé : présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Non dégradé : revêtement visible et sans dégradation

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur nominative** et l'**écart relatif** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm² ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.


NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5 CROQUIS


Croquis N°1

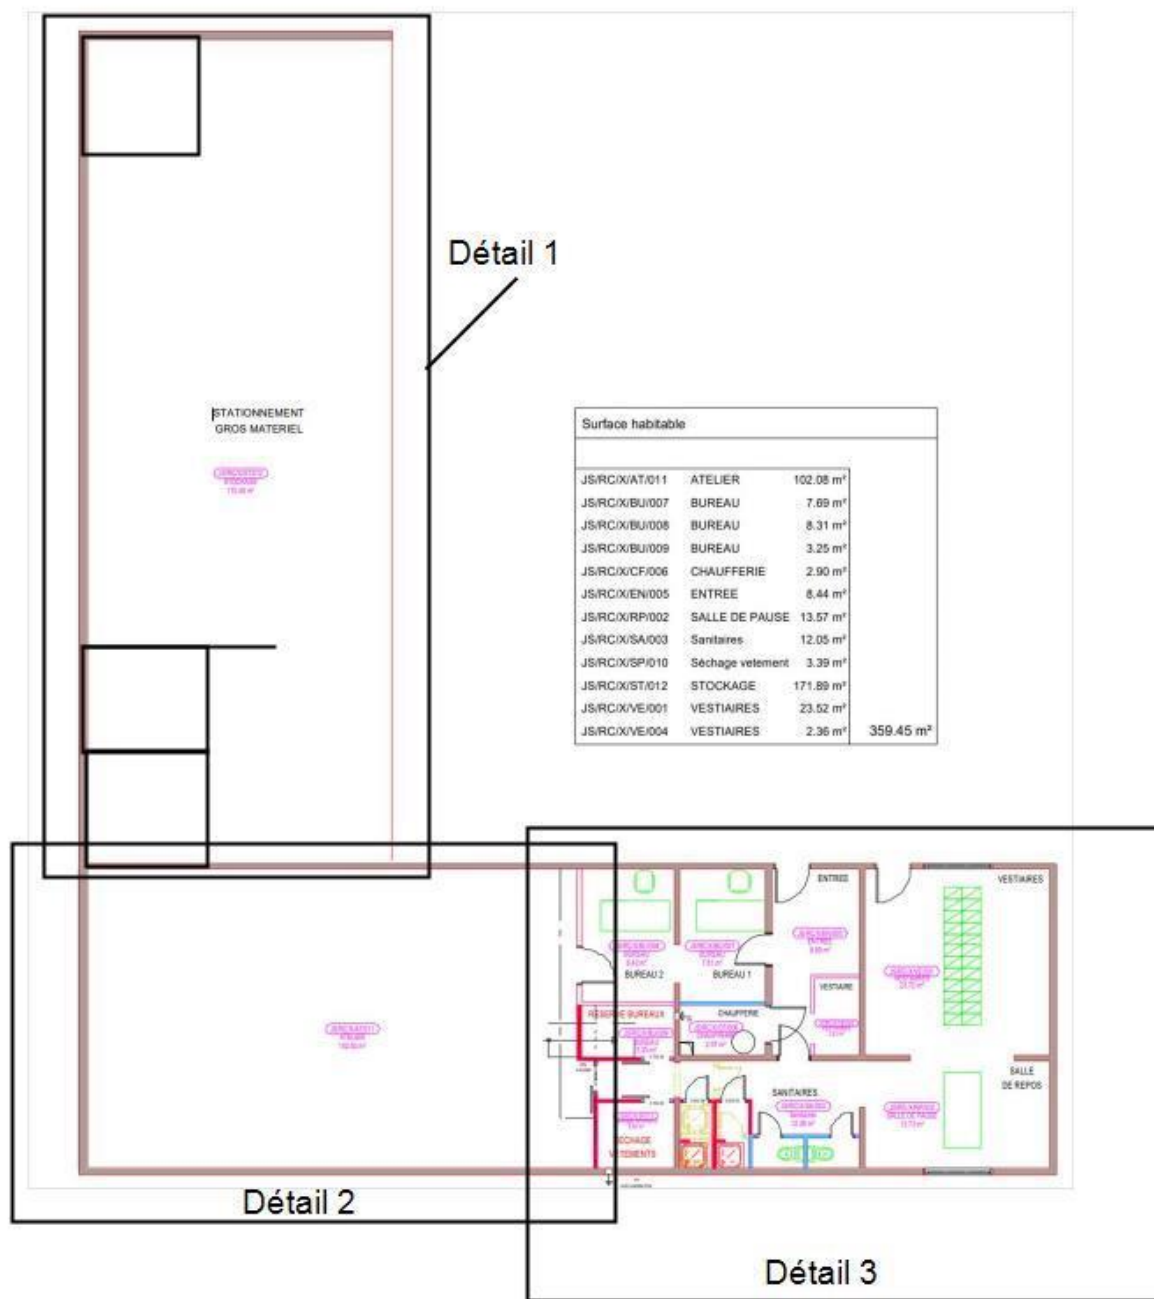

detail 1

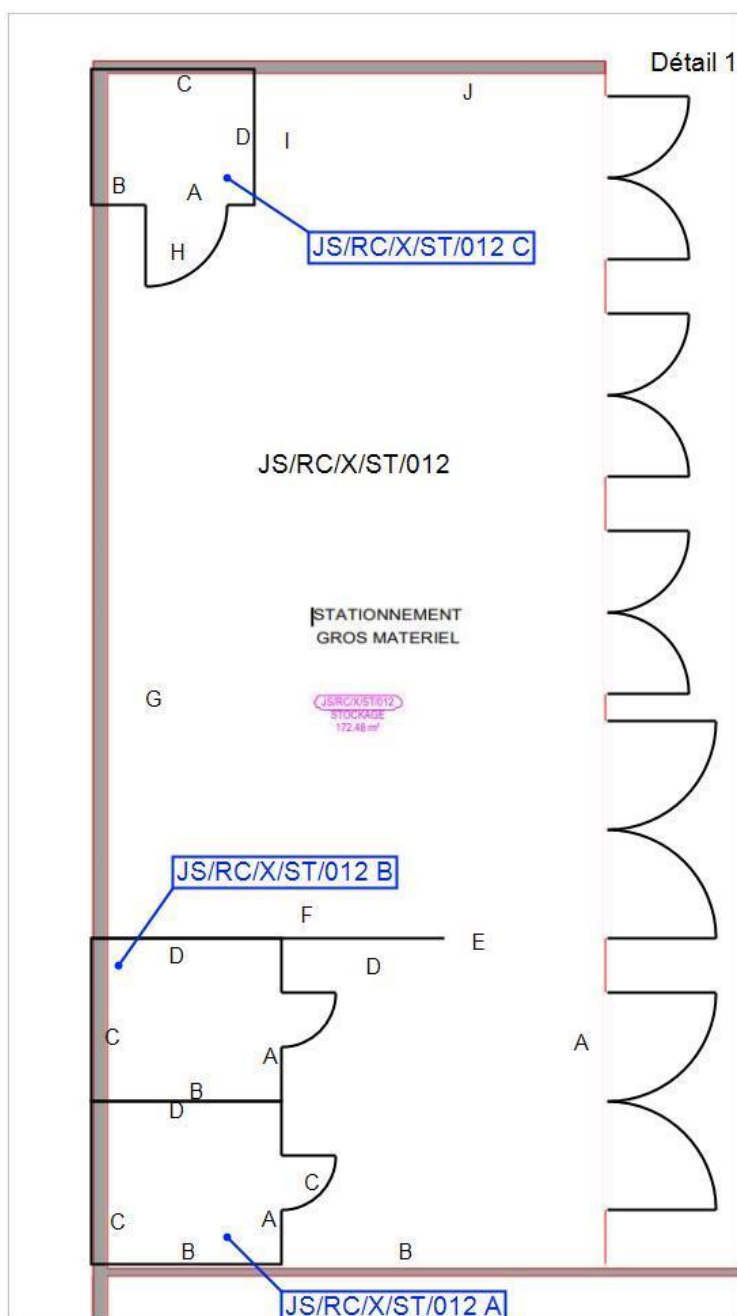

Détail 2

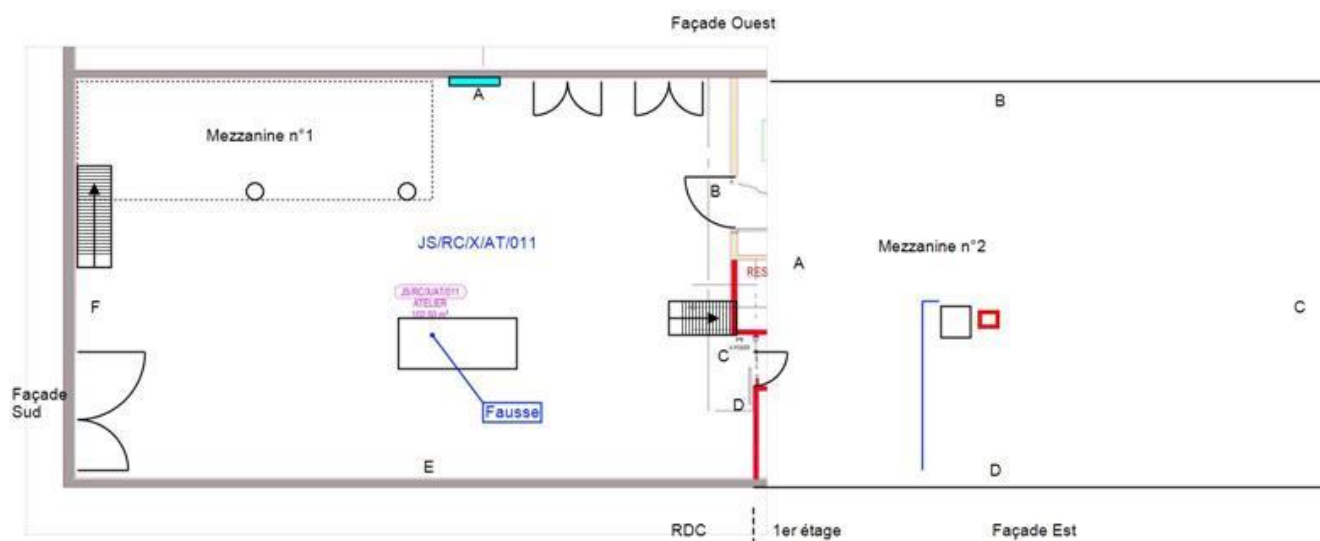


Détail 3

Détail 3

Façade Ouest

Façade Nord

Façade Sud

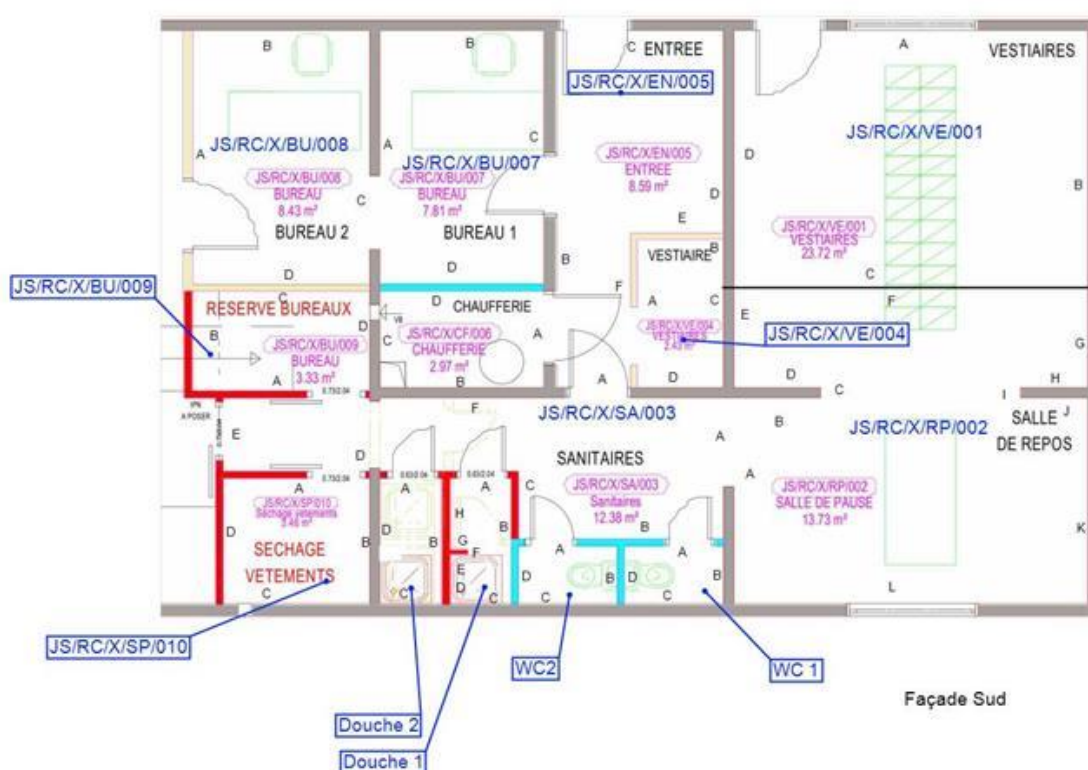

6 RESULTATS DES MESURES

Local : JS/RC/X/ST/012 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
18	A	Descente EP n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	3,42	0,1	
19	A	Descente EP n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	3,4	0,1	
4	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,07	0,1	
5	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,07	0,1	
6	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,1	0,1	
7	A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,03	0,1	
8	A	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,08	0,1	
9	A	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,07	0,1	
10	A	Porte n°4 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,06	0,1	
11	A	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,06	0,1	
12	A	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,08	0,1	
13	A	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,1	0,1	
14	A	Poteaux n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	5,3	0,1	
15	A	Poteaux n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	5,3	0,1	
16	A	Poteaux n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	5,3	0,1	
17	A	Poteaux n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	5,35	0,1	
	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
49	B	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
50	B	Pignon	Amiante ciment	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
48	C	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
20	C	Porte n°6 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	C	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
21	C	Porte n°7 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	C	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois mélaminé	Non peint				Non peint
51	D	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
52	E	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
53	F	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
54	G	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
24	G	Poteaux n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	1,3	0,1	
25	G	Poteaux n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	1,13	0,1	
26	G	Poteaux n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	1,14	0,1	
55	H	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
22	H	Porte n°8 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m		0,1	
23	H	Porte n°8 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m		0,1	
56	I	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint

Diagnostic Plomb

114612 CHU de Poitiers P 12/27

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

 contact@diag-habitat.com  www.groupepediaghabitat.com

Royan
1 Bd Baillet
17200 ROYAN
☎ 05 46 08 36 10

Poitiers
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
☎ 05 49 11 16 90

Tours
90 bis rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
☎ 02 47 44 41 88

Bordeaux
152 rue Mondenard
33000 BORDEAUX
☎ 05 57 59 17 29

Nantes
7 rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
☎ 02 40 35 74 84

Limoges
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
☎ 05 19 08 02 45



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
57	J	Mur	Parpaing	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
2	Plafond	Charpente	Métal	Peintre	- de 1 m	0,75	0,1	
3	Sol	Plancher	Béton		- de 1 m	0	0,1	
59	Toiture	Couverture	Amiante ciment	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				39			3	

Local : JS/RC/X/ST/012 A (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
33	A	Grille n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
27	A	Mur	Parpaing	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
28	B	Mur	Parpaing	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
29	C	Mur	Parpaing	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
30	D	Mur	Parpaing	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
31	Plafond	Plafond	Bois	Peintre	- de 1 m	0,05	0,1	
32	Sol	Plancher	Béton		- de 1 m	0,02	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				7			0	

Local : JS/RC/X/ST/012 C (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
34	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
35	A	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	B	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
	C	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
	D	Mur	Parpaing	Non peint				Non peint
	Plafond	Couverture	Polycarbonate	Non peint				Non peint
36	Plafond	Poutre	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
37	Sol	Plancher	Béton		- de 1 m	0,02	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				9			5	

Local : JS/RC/X/AT/011 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
68	A	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	5,52	0,1	
69	A	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	5	0,1	
38	A	Mur	Parpaing	Enduit béton	- de 1 m	0	0,1	
66	A	Porte n°1 Dormant ouvrant extérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,52	0,1	
45	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
46	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,32	0,1	
67	A	Porte n°2 Dormant ouvrant extérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	5,6	0,1	
47	A	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,34	0,1	
48	A	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,35	0,1	
61	A	Poteaux n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	3,9	0,1	
62	A	Poteaux n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	3,8	0,1	
	B	Mur	Placoplatre	Faïence				Postérieur à 1949
	B	Mur	Placoplatre	Peinture				Postérieur à 1949
44	B	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0,04	0,1	
50	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
51	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
49	B	Urinoir		Faïence	- de 1 m	0,07	0,1	
39	C	Mur	Parpaing	Enduit beton	- de 1 m	0	0,1	
65	Centre	Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
59	Centre	Poteaux n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	3,9	0,1	
60	Centre	Poteaux n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	3,8	0,1	
52	D	Escalier n°1 Ensemble des marches	Métal	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
53	D	Escalier n°1 Limon	Métal	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
54	D	Escalier n°1 Main-courante	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
40	D	Mur	Parpaing	Enduit beton	- de 1 m	0	0,1	
55	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	2,94	0,1	
56	D	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	8,77	0,1	
41	E	Mur	Parpaing	Enduit beton	- de 1 m	0	0,1	
63	E	Poteaux n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
64	E	Poteaux n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	F	Escalier n°2 Ensemble des marches	Bois	Non peint				Non peint
	F	Escalier n°2 Limon	Bois	Non peint				Non peint
	F	Escalier n°2 Main-courante	Bois	Non peint				Non peint
42	F	Mur	Parpaing	Enduit beton	- de 1 m	0	0,1	
57	F	Porte n°5 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
58	F	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	

Diagnostic Plomb

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

 contact@diag-habitat.com  www.groupepediaghabitat.com

114612 CHU de Poitiers P 14/27

Royan
1 Bd Baillet
17200 ROYAN
☎ 05 46 08 36 10

Poitiers
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
☎ 05 49 11 16 90

Tours
90 bis rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
☎ 02 47 44 41 88

Bordeaux
152 rue Mondenard
33000 BORDEAUX
☎ 05 57 59 17 29

Nantes
7 rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
☎ 02 40 35 74 84

Limoges
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
☎ 05 19 08 02 45



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
70	Plafond	Charpente	Métal	Peinture	- de 1 m	0,85	0,1	
71	Plafond	Plafond		Mousse expansive	- de 1 m	0,02	0,1	
43	Sol	Plancher	Béton		- de 1 m	0,02	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				39			5	

Local : Fausse (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
72	A	Mur	Parpaing	Enduit béton	- de 1 m	0	0,1	
73	B	Mur	Parpaing	Enduit béton	- de 1 m	0	0,1	
74	C	Mur	Parpaing	Enduit béton	- de 1 m	0	0,1	
75	D	Mur	Parpaing	Enduit béton	- de 1 m	0	0,1	
76	Sol	Plancher	Béton		- de 1 m	0	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				5			0	

Local : JS/RC/X/VE/001 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
85	A	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
86	A	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
82	A	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
83	A	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
77	A	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
80	A	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
81	A	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
84	A	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
87	B	Evier et plan de travail		Faïence	- de 1 m	0,06	0,1	
	B	Mur	Placoplatre	PVC collé				Postérieur à 1949
	B	Mur	Placoplatre	Toile de verre et peinture				Postérieur à 1949
	C	Mur	Placoplatre	Toile de verre et peinture				Postérieur à 1949
78	D	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
79	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond		- de 1 m	0,06	0,1	
	Plénum	Charpente n°1	Bois	Non peint				Non peint
	Plénum	Charpente n°2	Isolant	Non peint				Non peint

Diagnostic Plomb

114612 CHU de Poitiers P 15/27

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

contact@diag-habitat.com www.groupepediaghhabitat.com

Royan
1 Bd Baillet
17200 ROYAN
05 46 08 36 10

Poitiers
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
05 49 11 16 90

Tours
90 bis rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
02 47 44 41 88

Bordeaux
152 rue Mondenard
33000 BORDEAUX
05 57 59 17 29

Nantes
7 rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
02 40 35 74 84

Limoges
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
05 19 08 02 45



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	Sol	Plancher	Carrelage	Non peint				Non peint
	Toiture	Couverture	Amiante ciment	Non peint				Non peint
	Toutes zones	Plinthes	PVC	Non peint				Non peint
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				19		8		

Local : JS/RC/X/RP/002 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
88	A	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
101	A et L	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	2,8	0,1	
102	A et L	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	2,7	0,1	
89	B	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
90	C	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
91	D	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
92	E	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	F	Mur	Placoplatre	Toile de verre et peinture				Postérieur à 1949
93	G	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
94	H	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
95	I	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
96	J	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
97	K	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
103	L	Fenêtre Allège de fenêtre	Bois	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
104	L	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Bois	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
105	L	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Bois	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
107	L	Fenêtre Grille	Métal	Peinture	- de 1 m	0,01	0,1	
76	L	Fenêtre Store	PVC	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
98	L	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
100	L	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
106	Plafond	Conduit de fluide n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
108	Plafond	Conduit de fluide n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Plénum	Charpente	Bois	Laine minérale				Non peint
99	Sol	Plancher	Calorifugeage		- de 1 m	0,05	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	PVC					PVC
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				26		4		

Diagnostic Plomb

Local : JS/RC/X/SA/003 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
109	A	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
139	B	Évier		Faïence	- de 1 m	0,05	0,1	
137	B	Mur	Béton	Faïence	- de 1 m	0,02	0,1	
138	B	Mur	Béton	Faïence	- de 1 m	0,04	0,1	
110	B	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
118	B	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
119	B	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
120	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
121	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
140	B	Tablette		Faïence	- de 1 m	0,06	0,1	
111	C	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
112	D	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
122	D	Porte n°3 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
123	D	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
124	D	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
125	D	Porte n°4 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
126	D	Porte n°5 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
127	D	Porte n°5 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
113	E	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
128	E	Porte n°6 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
129	E	Porte n°6 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,01	0,1	
135	F	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
136	F	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
114	F	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
130	F	Porte n°7 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
131	F	Porte n°7 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
132	F	Porte n°8 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,59	0,1	
133	F	Porte n°8 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
134	F	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,1	0,1	
115	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
141	Sol	Plancher	Béton	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
116	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
117	Toutes zones	Plinthes	Carrelage		- de 1 m	0,06	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				33		0		

Local : WC 1 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
155	A	Conduit de fluide n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
156	A	Conduit de fluide n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
142	A	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
148	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,7	0,1	
149	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
143	B	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
151	C	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
152	C	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
153	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
154	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,58	0,1	
144	C	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
150	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
145	D	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
146	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
147	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
157	Toutes zones	Mur	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				16		0		

Local : WC2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
158	A	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
159	A	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
160	A	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
164	A	Porte Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,68	0,1	
165	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
96	B	Conduit d'aération	PVC	Peinture	- de 1 m	3,5	0,1	PVC
161	B	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
176	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,7	0,1	
169	C	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,72	0,1	
173	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,71	0,1	
174	C	Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,65	0,1	
162	C	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,05	0,1	

Diagnostic Plomb

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
166	D	Conduit de fluide n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	0,88	0,1	
167	D	Conduit de fluide n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	0,65	0,1	
168	D	Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,53	0,1	
163	D	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
170	D	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,2	0,1	
171	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
172	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
175	Toutes zones	Mur	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				20			0	

Local : Douche 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
177	A	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
188	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
189	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
191	B	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
192	B	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
178	B	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
190	B	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
187	B C D E F	Mur	Béton	Faïence	- de 1 m	0,02	0,1	
195	C	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
196	C	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
179	C	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
193	D	Conduit de fluide n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
194	D	Conduit de fluide n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
180	D	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
181	E	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
182	F	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
183	G	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
184	H	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
185	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
197	Sol	Autour du bac	Béton	Faïence	- de 1 m	0,02	0,1	
186	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,04	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				21			0	

Diagnostic Plomb

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

contact@diag-habitat.com | www.groupepediaghhabitat.com

114612 CHU de Poitiers P 19/27

Royan
1 Bd Baillet
17200 ROYAN
☎ 05 46 08 36 10

Poitiers
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
☎ 05 49 11 16 90

Tours
90 bis rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
☎ 02 47 44 41 88

Bordeaux
152 rue Mondenard
33000 BORDEAUX
☎ 05 57 59 17 29

Nantes
7 rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
☎ 02 40 35 74 84

Limoges
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
☎ 05 19 08 02 45



Local : Douche 2 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
198	A	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
203	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
204	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
205	B	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
206	B	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
199	B	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
207	B	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
200	B C D	Mur	Béton	Faïence	- de 1 m	0,03	0,1	
201	C	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
208	D	Conduit de fluide n°3	Métal	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
209	D	Conduit de fluide n°4	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
202	D	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
210	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
212	Sol	Autour du bac	Béton	Faïence	- de 1 m	0,02	0,1	
211	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,07	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				15		0		

Local : JS/RC/X/SP/010 (RDC)								
N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
	A	Mur	Placoplatre	Toile de verre et peinture				Postérieur à 1949
216	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
217	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
219	B	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
213	B	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
220	C	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
221	C	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
	C	Mur	Placoplatre	Toile de verre et peinture				Postérieur à 1949
218	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
	D	Mur	Placoplatre	Toile de verre et peinture				Postérieur à 1949
214	Plafond	Plafond	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
215	Sol	Plancher	Béton	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	PVC					PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				13		4		

Diagnostic Plomb

Local : JS/RC/X/BU/009 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
223	A	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
227	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
228	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
	A et B	Plinthes	PVC	Non peint				Non peint
229	B	Fenêtre Fixe	Bois	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
224	B	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
225	C	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
	C	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
226	D	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Plénum	Solive et planché haut	Bois	Non peint				Non peint
222	Sol	Plancher	Béton	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
				Total		Non mesurées		
Nombre d'unités de diagnostic				12		4		

Local : JS/RC/X/EN/005 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
230	A	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
238	A	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
239	A	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
231	B	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
240	B	Porte n°2 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
241	B	Porte n°2 Embrasure	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
242	B	Porte n°2 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
243	B	Porte n°3 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
244	B	Porte n°3 Embraser	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
245	B	Porte n°3 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
232	C	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
246	C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	4,8	0,1	
247	C	Porte-fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	1,35	0,1	
248	C	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
250	D	Armoire électrique	Métal	Peinture	- de 1 m	0,16	0,1	
233	D	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
234	E	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
235	F	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
249	F	Porte n°4 Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	

Diagnostic Plomb

114612 CHU de Poitiers P 21/27

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

contact@diag-habitat.com www.groupepediaghabitat.com

Royan
1 Bd Baillet
17200 ROYAN
05 46 08 36 10

Poitiers
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
05 49 11 16 90

Tours
90 bis rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
02 47 44 41 88

Bordeaux
152 rue Mondenard
33000 BORDEAUX
05 57 59 17 29

Nantes
7 rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
02 40 35 74 84

Limoges
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
05 19 08 02 45



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
104	F	Porte n°4 Ouvrant intérieur	PVC	Peinture	- de 1 m	6,34	0,1	PVC
236	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
237	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				23			1	

Local : JS/RC/X/CF/006 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
255	A	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
253	A	Seuil de porte n°1	Carrelage		- de 1 m	0,03	0,1	
254	A	Seuil de porte n°2	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
256	B	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
262	B C D E	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,48	0,1	
251	B C D E	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
252	B C D E	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
257	C	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
258	D	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
260	E	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
261	F	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	Plafond	Conduit d'aération	Amiante ciment	Non peint				Non peint
	Plafond	Plafond	Placoplatre	Peinture				Postérieur à 1949
259	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,06	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				15			3	

Local : JS/RC/X/BU/007 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
263	A	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
267	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
268	A	Porte Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
269	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
270	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	

Diagnostic Plomb

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
264	B	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
271	C	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
272	C	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
265	C	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
	D	Mur	Placoplatre	Peinture				Postérieur à 1949
	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Plénum	Solive et planché haut	Bois	Non peint				Non peint
266	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,04	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				14		4		

Local : JS/RC/X/BU/008 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
273	A	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
284	A	Porte n°2 Embrasure	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
281	B	Conduit de fluide n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
282	B	Conduit de fluide n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
279	B	Fenêtre Dormant et ouvrant extérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	1,3	0,1	
280	B	Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs	Métal	Peinture	- de 1 m	5	0,1	
274	B	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
285	B	Radiateur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
275	C	Mur	Béton	Peinture	- de 1 m	0,05	0,1	
277	C	Porte n°1 Dormant intérieur	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
278	C	Porte n°1 Ouvrant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
276	D	Mur	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond	Non peint				Non peint
	Plénum	Solive et planché haut	Bois	Non peint				Non peint
283	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				16		3		

Diagnostic Plomb

Local : JS/RC/X/VE/004 (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
286	A	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
292	A	Porte Dormant intérieur	Bois	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
105	A	Porte Ouvrant intérieur	PVC	Peinture	- de 1 m	6,4	0,1	PVC
287	B	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
288	C	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,07	0,1	
289	D	Mur	Béton	Toile de verre et peinture	- de 1 m	0,03	0,1	
290	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	- de 1 m	0,06	0,1	
291	Sol	Plancher	Carrelage		- de 1 m	0,02	0,1	
	Toutes zones	Plinthes	Carrelage	Non peint				PVC
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				9		1		

Local : Façade Nord (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
309	A	Mur	Béton	Crépi	- de 1 m	0,04	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				1		0		

Local : Façade Est (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
311	A	Descente EP n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	1,11	0,1	
312	A	Descente EP n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	1,1	0,1	
310	A	Mur	Béton	Crépin	- de 1 m	0,02	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				3		0		

Local : Façade Sud (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
313	A	Mur	Béton	Crépi	- de 1 m	0,02	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				1		0		

Diagnostic Plomb

Local : Façade Ouest (RDC)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
315	A	Descente EP n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	1,2	0,1	
316	A	Descente EP n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	1,2	0,1	
314	A	Mur	Béton	Crépi	- de 1 m	0,07	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				3		0		

Local : Mezzanine n°1 (1er étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
293	A	Mur	Grille	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
294	B	Mur	Béton	Enduit beton	- de 1 m	0,05	0,1	
	B	Pignon n°1	Bois	Non peint				Non peint
	B	Pignon n°1(remplissage)	Amiante ciment	Non peint				Non peint
295	C	Mur	Béton	Enduit beton	- de 1 m	0,05	0,1	
296	D	Mur	Grille	Peinture	- de 1 m	0,04	0,1	
297	Plafond	Charpente	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
298	Plafond	Plafond		Mousse expansive	- de 1 m	0,02	0,1	
	Sol	Plancher	Bois	Non peint				Non peint
Nombre d'unités de diagnostic				Total		Non mesurées		
				9		3		

Local : Mezzanine n°2 (1er étage)

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
299	A	Garde-corps	Métal	Peinture	- de 1 m	0,01	0,1	
300	B	Mur	Béton	Enduit béton	- de 1 m	0	0,1	
305	B	Poteaux n°1	Métal	Peinture	- de 1 m	0,02	0,1	
301	C	Mur	Béton	Enduit béton	- de 1 m	0	0,1	
308	C	Pignon bardages	Métal	Peinture	- de 1 m	0,01	0,1	
307	C	Pignon charpente	Métal	Peinture	- de 1 m	0,85	0,1	
70	C	Pignon poutres	Bois	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
	Centre	Conduit d'aération n°1	Amiante ciment	Non peint				Non peint
	Centre	Conduit d'aération n°2	Béton	Non peint				Non peint
302	D	Mur	Béton	Enduit béton	- de 1 m	0	0,1	
306	D	Poteaux n°2	Métal	Peinture	- de 1 m	2,9	0,1	
303	Plafond	Charpente	Métal	Peinture	- de 1 m	0,89	0,1	
304	Plafond	Plafond		Mousse expansive	- de 1 m	0,01	0,1	

Diagnostic Plomb

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

contact@diag-habitat.com | www.groupepediaghabitat.com

114612 CHU de Poitiers P 25/27

Royan
1 Bd Baillet
17200 ROYAN
☎ 05 46 08 36 10

Poitiers
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
☎ 05 49 11 16 90

Tours
90 bis rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
☎ 02 47 44 41 88

Bordeaux
152 rue Mondenard
33000 BORDEAUX
☎ 05 57 59 17 29

Nantes
7 rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
☎ 02 40 35 74 84

Limoges
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
☎ 05 19 08 02 45



N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
66	Sol	Plancher	Bois	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
67	Sol	Plancher	Bois aggloméré	Non peint	- de 1 m	0	0,1	Non peint
Nombre d'unités de diagnostic				Total			Non mesurées	
				15			2	

LEGENDE			
Localisation	HG : en Haut à Gauche	HC : en Haut au Centre	HD : en Haut à Droite
	MG : au Milieu à Gauche	C : au Centre	MD : au Milieu à Droite
	BG : en Bas à Gauche	BC : en Bas au Centre	BD : en Bas à Droite
Nature des dégradations	ND : Non dégradé		NV : Non visible
	EU : Etat d'usage		D : Dégradé

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de diagnostic	383	50

7 COMMENTAIRES
Néant

8 ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le attentivement !**
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écailent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Lutte contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

114612 CHU de Poitiers P 27/27

SARL au capital de 15 000 € | RCS 493 016 257 | NAF 7120 B

 contact@diag-habitat.com  www.groupepediaghabitat.com

Royan
1 Bd Baillet
17200 ROYAN
☎ 05 46 08 36 10

Poitiers
30 Bd Solférino
86000 POITIERS
☎ 05 49 11 16 90

Tours
90 bis rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
☎ 02 47 44 41 88

Bordeaux
152 rue Mondenard
33000 BORDEAUX
☎ 05 57 59 17 29

Nantes
7 rue du 3ème Dragon
44000 NANTES
☎ 02 40 35 74 84

Limoges
37 rue Barthélemy Thimonnier
87280 LIMOGES
☎ 05 19 08 02 45

