

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 24294295/S1/2/AM-RTV_V1

Rédigé le : 20/12/2024

Référence au programme de travaux :

N°MAIL de Marion CHARTIER réalisé le 18/10/2024 par
Marion CHARTIER

DONNEUR D'ORDRE

Marion CHARTIER

350 AV CLUB HIPPIQUE

13090 AIX EN PROVENCE

SITE D'INTERVENTION

BATIMENT DU PTF sur site DPJJ

7 IMPASSE SYLVESTRE

13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS


Travaux etapes 1 et 2



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Thierry COSTES	DIAGNOSTIQUEUR	C2020-SE05-004	Thierry COSTES
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Obligations réglementaires	6
3. INFORMATIONS GENERALES	7
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
3.2. Parties prenantes	7
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	7
4.1. Références réglementaires	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
5.1. Date(s) de visite(s)	8
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
5.3. Conditions spécifiques	8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
6.1. Matériaux et produits repérés	9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	27
7. ANNEXES	28
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	28
7.2. Photos prélèvements	31
7.3. Attestation d'assurance	52
7.4. Certificat de compétence	54
7.5. Croquis de repérage	55
7.6. Rapport d'analyse du laboratoire	69

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
1. Rénovation de la cuisine + Réfection de la toiture et isolation des combles + Travaux de renforcement structurel (notamment charpente et planchers bois) + Réparation/rénovation des salles (murs, sols, faux plafonds) liés aux dégâts des infiltrations en toiture □ qui constituent l'urgence pour nous

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits de fumée
Toitures	Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Façades lourdes y compris poteaux	Colles de carrelage, Colles de faïence, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés
Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Ragréages, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages
Faux plafonds	Panneaux, Plaques
Plafonds	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits projetés
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Ragréages
08 - Equipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives)	Calorifugeages

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Ensembles des niveaux et des locaux et des façades y compris la toitures.

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
56	RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris
62	RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : BATIMENT DU PTF sur site DPJJ
7 IMPASSE SYLVESTRE
13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
BATIMENT DU PTF sur site DPJJ	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Marion CHARTIER	Donneur d'ordre	/	350 AV CLUB HIPPIQUE 13090 AIX EN PROVENCE	0442913072 - 0622951043
Marion CHEHRIAN	Accompagnateur	/	/	+33 4 42 91 30 72 - marion.chartier@justice.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 04/12/2024 au 05/12/2024

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
MAIL	Marion CHARTIER	18/10/2024	MAIL de Marion CHARTIER	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	38	P68* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	39	P69* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	30	Idem P 52	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	31	P53* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	P66* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	38	P67 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	31	P54 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	39	P70 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	29	/	/	MA	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	55	/	S6	MA	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	56	P98* P	/	AN	/	Oui
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Beige, Rouge	54	P97* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	53	P94* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Gris	53	P95 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	29	/	/	MA	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	38	Idem P 68	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	39	Idem P 69	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Beige, Rouge	54	P96 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	30	P52* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	29	/	/	MA	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	P65 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	33	P57* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	30	P51 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	32	P55* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	32	P56 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	29	/	S4	MA	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	40	P72* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	33	P58 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Jaune	45	P79* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Jaune	45	P117 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	42	P73* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	41	/	S5	MA	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	40	P71 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	Plafonds	Bandes calicot	/	Blanc	44	P77* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	Plafonds	Bandes calicot	/	Blanc	44	P78 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	42	P74 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Jaune	43	P75* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Jaune	43	P76 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Dgt.	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	40	Idem P 72	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	48	P84* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	51	P90* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	49	P86* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Noir	50	P88* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Rgt.	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	48	Idem P 84	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Rgt.	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	51	Idem P 90	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Rgt.	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	49	Idem P 86	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	48	P85 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	51	P91 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	49	P87 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Noir	50	P89 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Jaune	52	P92* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	/	Jaune	52	P93 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	29	/	/	MA	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	37	Idem P 66	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	48	Idem P 84	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Gris	38	Idem P 68	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	51	Idem P 90	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	39	Idem P 69	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	49	Idem P 86	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Noir	50	Idem P 88	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	Plafonds	Bandes calicot	/	Blanc	59	P103* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	Plafonds	Bandes calicot	/	Blanc	59	P104 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	62	P108* P	/	AN	/	Oui
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	60	P105* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	60	P106 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	Tuyauteries	Calorifugeages	Laine de roche	Gris	61	P107* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Local CEE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	48	Idem P 84	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Local CEE	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	51	Idem P 90	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Local CEE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	49	Idem P 86	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	48	Idem P 84	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	51	Idem P 90	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	49	Idem P 86	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Noir	50	Idem P 88	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	48	Idem P 84	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	51	Idem P 90	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	49	Idem P 86	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Noir	50	Idem P 88	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche (1)	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	48	Idem P 84	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche (1)	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Blanc	51	Idem P 90	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche (1)	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	49	Idem P 86	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche (1)	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Noir	50	Idem P 88	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Ancienne plonge	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	33	Idem P 57	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Jaune, Rouge	47	P82* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Jaune, Rouge	47	P83 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Noir	46	P80* N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Noir	46	P81 N	/	AN	/	Non
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	40	Idem P 72	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Palier 1er	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Palier 1er	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	Idem P 37	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Palier 1er	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	Idem P 38	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Palier 1er	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	P37* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	24	P41* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	Revêtements de sol	Ragréages	/	Gris	24	P42 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	P38* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	P39* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de documentation	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de documentation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	Idem P 37	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de documentation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	23	Idem P 36	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de documentation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	Idem P 38	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de documentation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau gestionnaire	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau gestionnaire	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	Idem P 37	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau gestionnaire	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	23	Idem P 36	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau gestionnaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	Idem P 38	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau gestionnaire	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	Idem P 39	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	P33 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	23	P36* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	P34 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	P35 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	S3	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle archives	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle archives	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	Idem P 37	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle archives	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	23	Idem P 36	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle archives	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	Idem P 38	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle archives	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	28	P50* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	27	P48* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	Idem P 37	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	Idem P 38	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	25	P43* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	25	P44 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	28	P49 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	26	P45* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	26	P46 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	/	27	P47 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Secrétariat	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Secrétariat	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	Idem P 37	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 BATIMENT DU PTF -> Secrétariat	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	23	Idem P 36	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Secrétariat	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	Idem P 38	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Secrétariat	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	Idem P 37	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	23	Idem P 36	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	Idem P 38	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau de fondateur	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	23	P40 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau de fondateur	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	19	/	/	MA	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau de fondateur	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	20	Idem P 37	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau de fondateur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	21	Idem P 38	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau de fondateur	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	22	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	63	P109* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	Plafonds	Enduits projetés	/	Blanc	63	P110 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	65	P113* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	65	P114 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	66	P115* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	66	P116 N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	64	P111* N	/	AN	/	Non
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	Blanc	64	P112 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Palier 2ème	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P10* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Palier 2ème	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	12	P19* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Palier 2ème	Revêtements de sol	Ragréages	/	/	12	P20 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Palier 2ème	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	5	/	/	MA	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	13	P22* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	14	P24* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Beige, Gris	17	P30* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Beige	18	P32* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	15	P26* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Beige	16	P28* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	5	/	/	MA	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	13	P21 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	14	P23 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Beige, Gris	17	P29 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Beige	18	P31 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	15	P25 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	/	Beige	16	P27 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	5	/	/	MA	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	6	P9 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	8	P13* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	7	P11* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	Faux plafonds	Plaques	/	Blanc	5	/	S1	MA	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	Plafonds	Bandes calicot	/	Blanc	9	Idem P 15	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Blanc	10	/	/	MA	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	Plafonds	Bandes calicot	/	Blanc	9	P15* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	11	P17* N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	11	P18 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Blanc	10	/	S2	MA	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	/	/	15	Idem P 26	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 3	Plafonds	Bandes calicot	/	Blanc	9	P16 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 3	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	Rouge	8	P14 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	7	P12 N	/	AN	/	Non
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 3	Faux plafonds	Isolants	Laine de verre	Blanc	10	/	/	MA	/	Non
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Palier 3ème	Toitures	Plaques en fibres-ciment	/	Gris	4	P8* N	/	AN	/	Non
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Palier 3ème	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	3	P6* N	/	AN	/	Non
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Palier 3ème	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	2	P4* N	/	AN	/	Non
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	Blanc	1	P2 N	/	AN	/	Non
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	Toitures	Plaques en fibres-ciment	/	Gris	4	P7 N	/	AN	/	Non
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	3	P5 N	/	AN	/	Non
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	/	/	2	P3 N	/	AN	/	Non
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	Gris	34	P59* N	/	AN	/	Non
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	/	Rose	36	P61* N	/	AN	/	Non
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment	/	Gris	34	P62 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")	/	Rose	36	P64 N	/	AN	/	Non
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	Conduits en toiture	Conduits de fumée	/	/	35	P60* N	/	AN	/	Non
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	Conduits en toiture	Conduits de fumée	/	/	35	P63 N	/	AN	/	Non
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade NORD	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	Blanc	57	P100* N	/	AN	/	Non
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade NORD	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	58	P101* N	/	AN	/	Non
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	Blanc	57	P99 N	/	AN	/	Non
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade OUEST	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	/	/	58	P102 N	/	AN	/	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
56	Conduits	Conduits	3 ml
62	Conduits	Conduits	12 ml

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC BATIMENT DU PTF	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 1	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Dgt.	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Rgt.	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Local CEE	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Douche (1)	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Ancienne plonge	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	/
RDC BATIMENT DU PTF -> Escalier Ext	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 BATIMENT DU PTF	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Palier 1er	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de documentation	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau gestionnaire	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle archives	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Secrétariat	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau de fondateur	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Balcon	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Terrasse	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> Toit terrasse	/
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	/
R+2 BATIMENT DU PTF	/
R+2 BATIMENT DU PTF -> Palier 2ème	/
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	/
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	/
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	/
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	/
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	/
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 3	/
R+2 BATIMENT DU PTF -> Pl.	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Palier 3ème	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Comble perdu	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Comble perdu (1)	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Comble perdu (2)	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Comble perdu (3)	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Comble perdu (4)	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 1	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	/
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 3	/
TOITURE BATIMENT DU PTF	/
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	/
FACADES BATIMENT DU PTF	/
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade NORD	/
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade SUD	/
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade EST	/
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade OUEST	/

7.2. Photos prélèvements

P68	ZPSO 38
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P69	ZPSO 39
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P53	ZPSO 31
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P66	ZPSO 37
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P67	ZPSO 38
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P54	ZPSO 31
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P70	ZPSO 39
RDC BATIMENT DU PTF -> Dégagement 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P98	ZPSO 56
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P97	ZPSO 54
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P94	ZPSO 53
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P95	ZPSO 53
RDC BATIMENT DU PTF -> Wc PMR	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P96	ZPSO 54
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P52	ZPSO 30
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de formation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	


P65	ZPSO 37
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P57	ZPSO 33
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P51	ZPSO 30
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P55	ZPSO 32
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P56	ZPSO 32
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P72	ZPSO 40
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	


P58	ZPSO 33
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P79	ZPSO 45
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P73	ZPSO 42
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P71	ZPSO 40
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	


P77	ZPSO 44
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	
	
Plafonds -> Bandes calicot	


P78	ZPSO 44
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	
	
Plafonds -> Bandes calicot	


P74	ZPSO 42
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P75	ZPSO 43
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P76	ZPSO 43
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P84	ZPSO 48
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P90	ZPSO 51
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P86	ZPSO 49
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P88	ZPSO 50
RDC BATIMENT DU PTF -> Entrée 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P85	ZPSO 48
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P91	ZPSO 51
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P87	ZPSO 49
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P89	ZPSO 50
RDC BATIMENT DU PTF -> Chambre	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P92	ZPSO 52
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P93	ZPSO 52
RDC BATIMENT DU PTF -> Couloir	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P103	ZPSO 59
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P104	ZPSO 59
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P108	ZPSO 62
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P105	ZPSO 60
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P106	ZPSO 60
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P107	ZPSO 61
RDC BATIMENT DU PTF -> Débarras	
	
Tuyauteries -> Calorifugeages	

P82	ZPSO 47
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P83	ZPSO 47
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P80	ZPSO 46
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P81	ZPSO 46
RDC BATIMENT DU PTF -> Réserve	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P37	ZPSO 20
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P41	ZPSO 24
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P42	ZPSO 24
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P38	ZPSO 21
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P39	ZPSO 22
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau direction	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

P33	ZPSO 20
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P36	ZPSO 23
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P34	ZPSO 21
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P35	ZPSO 22
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

P50	ZPSO 28
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P48	ZPSO 27
R+1 BATIMENT DU PTF -> Coin cuisine	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P43	ZPSO 25
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P44	ZPSO 25
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	


P49	ZPSO 28
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P45	ZPSO 26
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P46	ZPSO 26
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P47	ZPSO 27
R+1 BATIMENT DU PTF -> Sanitaires	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P40	ZPSO 23
R+1 BATIMENT DU PTF -> Bureau de fondateur	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P109	ZPSO 63
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P110	ZPSO 63
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P113	ZPSO 65
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	


P114	ZPSO 65
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P115	ZPSO 66
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P116	ZPSO 66
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	


P111	ZPSO 64
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P112	ZPSO 64
R+1 BATIMENT DU PTF -> cage d'escalier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P10	ZPSO 6
R+2 BATIMENT DU PTF -> Palier 2ème	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P19	ZPSO 12
R+2 BATIMENT DU PTF -> Palier 2ème	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P20	ZPSO 12
R+2 BATIMENT DU PTF -> Palier 2ème	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P22	ZPSO 13
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P24	ZPSO 14
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P30	ZPSO 17
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P32	ZPSO 18
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P26	ZPSO 15
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

P28	ZPSO 16
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc homme	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P21	ZPSO 13
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P23	ZPSO 14
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P29	ZPSO 17
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P31	ZPSO 18
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P25	ZPSO 15
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

P27	ZPSO 16
R+2 BATIMENT DU PTF -> Wc femme	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	


P9	ZPSO 6
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 8
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P11	ZPSO 7
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P15	ZPSO 9
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	
	
Plafonds -> Bandes calicot	


P17	ZPSO 11
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P18	ZPSO 11
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P16	ZPSO 9
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 3	
	
Plafonds -> Bandes calicot	


P14	ZPSO 8
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 3	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P12	ZPSO 7
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P8	ZPSO 4
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Palier 3ème	
	
Toitures -> Plaques en fibres-ciment (Liste B)	

P6	ZPSO 3
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Palier 3ème	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P4	ZPSO 2
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Palier 3ème	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P1	ZPSO 1
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P2	ZPSO 1
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P7	ZPSO 4
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	
	
Toitures -> Plaques en fibres-ciment (Liste B)	

P5	ZPSO 3
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P3	ZPSO 2
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF -> Grenier 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P59	ZPSO 34
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	
	
Plaques ondulées et planes -> Plaques en fibres-ciment	

P61	ZPSO 36
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	
	
Bardeaux bitumineux -> Bardeaux bitumineux ("shingles")	

P62	ZPSO 34
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	
	
Plaques ondulées et planes -> Plaques en fibres-ciment	

P64	ZPSO 36
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	
	
Bardeaux bitumineux -> Bardeaux bitumineux ("shingles")	

P60	ZPSO 35
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	

P63	ZPSO 35
TOITURE BATIMENT DU PTF -> TOITURE	
	
Conduits en toiture -> Conduits de fumée (Liste B)	


P100	ZPSO 57
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade NORD	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P101	ZPSO 58
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade NORD	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


P99	ZPSO 57
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P102	ZPSO 58
FACADES BATIMENT DU PTF -> Façade OUEST	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	


7.4. Photos sondages

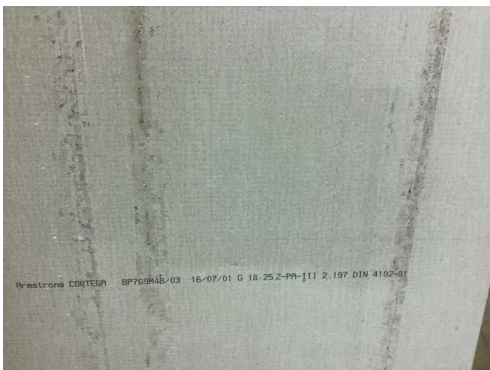
S6	ZPSO 55
RDC BATIMENT DU PTF -> Local ménage	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S4	ZPSO 29
RDC BATIMENT DU PTF -> Salle de conférence	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

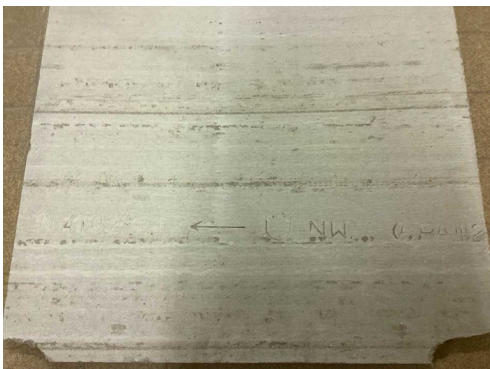S5	ZPSO 41
RDC BATIMENT DU PTF -> Cuisine 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S3	ZPSO 19
R+1 BATIMENT DU PTF -> Couloir	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S1	ZPSO 5
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 1	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

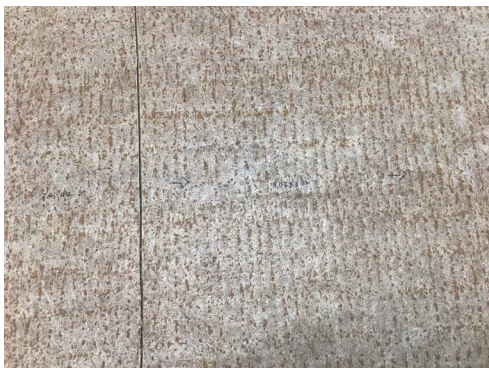S2	ZPSO 10
R+2 BATIMENT DU PTF -> Salle de réunion 2	
	
Faux plafonds -> Isolants	

7.3. Attestation d'assurance



Europe

ATTESTATION D'ASSURANCE

Nous, soussignés **MSIG Insurance Europe AG**, Succursale en France, sis 65 Rue de la Victoire – 75009 PARIS – certifions par la présente que la Société :

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre Compagnie, pour le compte de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation SAS
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

un contrat d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE** portant le numéro F210.16.0414.

Ce contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la **RESPONSABILITE CIVILE** pouvant incomber à l'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de ses activités de diagnostic immobilier et notamment :

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante avant travaux et démolition,
- Assistance technique pour travaux de traitement de l'amiante,
- Repérage amiante pour constitution de DAPP et de DTA,
- Réalisation ou mise à jour de DAPP,
- Repérage amiante avant/après travaux ou démolition,
- Réalisation ou mise à jour du dossier amiante,
- Examen visuel après travaux de retrait et d'encapsulation,
- Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans l'air des immeubles bâtis,
- Prélèvement et analyse d'eau afin de rechercher la présence d'amiante en suspension,
- Analyse d'échantillons prélevés par l'Assuré,
- Mesures d'exposition à l'amiante des travailleurs à leurs postes de travail,
- Vérification périodique de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments,
- Repérage amiante avant-vente,
- Repérage amiante avant travaux y compris de démolition sur installations, structures ou équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
Cette activité comprend également la reprise provisoire d'étanchéité en toiture.
- Diagnostic portant sur la gestion des Produits, Matériaux et des Déchets (PMD) issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiment (Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021), y compris le réemploi des matériaux : concernant cette dernière mission il est précisé que les garanties s'appliquent y compris lorsque la mission porte sur des démolitions ne comportant pas de déchets amiantés.

2) Autres diagnostics

- Diagnostic radon bâtiments,
- Diagnostic monoxyde de carbone,
- Diagnostic accessibilité des handicapés ERP Existants,
- Diagnostic accessibilité des handicapés des voiries,
- Diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité / de gaz,
- Diagnostic de l'état des risques naturels et technologiques (ERNT),
- Diagnostic de Performances Energétiques –DPE- :
 - Location
 - Cession immobilière

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne



- ERP
 - Neuf
 - Mise à jour du DPE,
 - Diagnostic des installations d'assainissement non collectif (ANC),
 - Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment et diagnostic méréle (DDT),
 - Etat parasitaire et diagnostic méréle (hors DDT),
 - Diagnostic Plomb avant / après travaux,
 - Constat des risques d'exposition au Plomb (CREP) :
 - En cas de location / vente
 - Dans les parties communes
 - Risque d'intoxication au plomb dans les peintures,
 - Prélèvement et analyse de poussière et de revêtement afin de rechercher la présence de plomb,
 - Etat des lieux,
 - Métrages Loi Carrez/ Loi Boutin,
 - Millièmes de copropriété,
 - Prêts conventionnés (normes d'habitabilité),
 - Sécurité piscine,
 - Diagnostic technique Loi SRU,
 - Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public.
- 3) Analyses et/ou prélèvements d'échantillons.
- 4) Conseil en performance énergétique.
- 5) Toutes missions connexes d'assistance technique et/ou de conseil.
- 6) Toutes missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
- 7) Toutes missions de maîtrise d'œuvre de désamiantage.
- 8) Concernant l'utilisation des appareils à plomb contenant des sources ionisantes l'Assureur note et précise que les garanties du contrat s'entendent y compris du fait de la détention l'usage et le transport de ces matériels, pour tous dommages causés aux tiers.
- 9) Laboratoire il est en outre précisé que pour les activités de laboratoire d'analyse d'échantillons (y compris les échantillons d'amiante) et de prélèvements d'air relatifs aux activités garanties, les garanties sont acquises notamment lors :
- De missions d'analyse d'échantillons de matériaux prélevés et identifiés par le client sous la responsabilité de BV que ces matériaux soient incorporés aux équipements du bâtiment ou aux équipements et process.
 - Des missions de prélèvement sur les instructions du client et d'analyse de matériaux identiques à ceux-ci-dessus.

La présente attestation valable du 01/01/2024 à zéro heure au 31/12/2024 à minuit, est délivrée, sous réserve du paiement de la prime d'assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie au-delà des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se réfère.

Paris, le 5 janvier 2024

MSIG Insurance Europe AG
65, rue de la Victoire - 69009 Paris
Tél : 01 40 67 42 42 - Fax : 01 40 67 12 34
RCS Paris 753143882 - APE 6512Z

MSIG Insurance Europe AG
Succursale en France
65 Rue de la Victoire
75009 Paris
Tel: +33(0)1 40 67 42 42
Fax: +33(0)1 40 67 12 34

RCS Paris 753143882, APE 6512 Z
Siège social: An den Dominikanern 11-27
50668 Cologne
Allemagne

7.4. Certificat de compétence



Numéro d'accréditation
4-0598
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

WI.CERT « CERTIFICATION DE COMPETENCES «Version 06»

Décerné à : **COSTES THIERRY** Sous le numéro : **C2020-SE05-004**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	X
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	X
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 02/06/2020 Au 01/06/2027
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 02/06/2020 Au 01/06/2027
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	X
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 02/06/2020
Par WI.CERT
Responsable de certification

WI.CERT
16 RUE DE VILLARS
57100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45
Site : www.wi-cert.com


WI.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-compete.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010

7.5. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
Localisation RDC BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	1 / 13
	Index	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

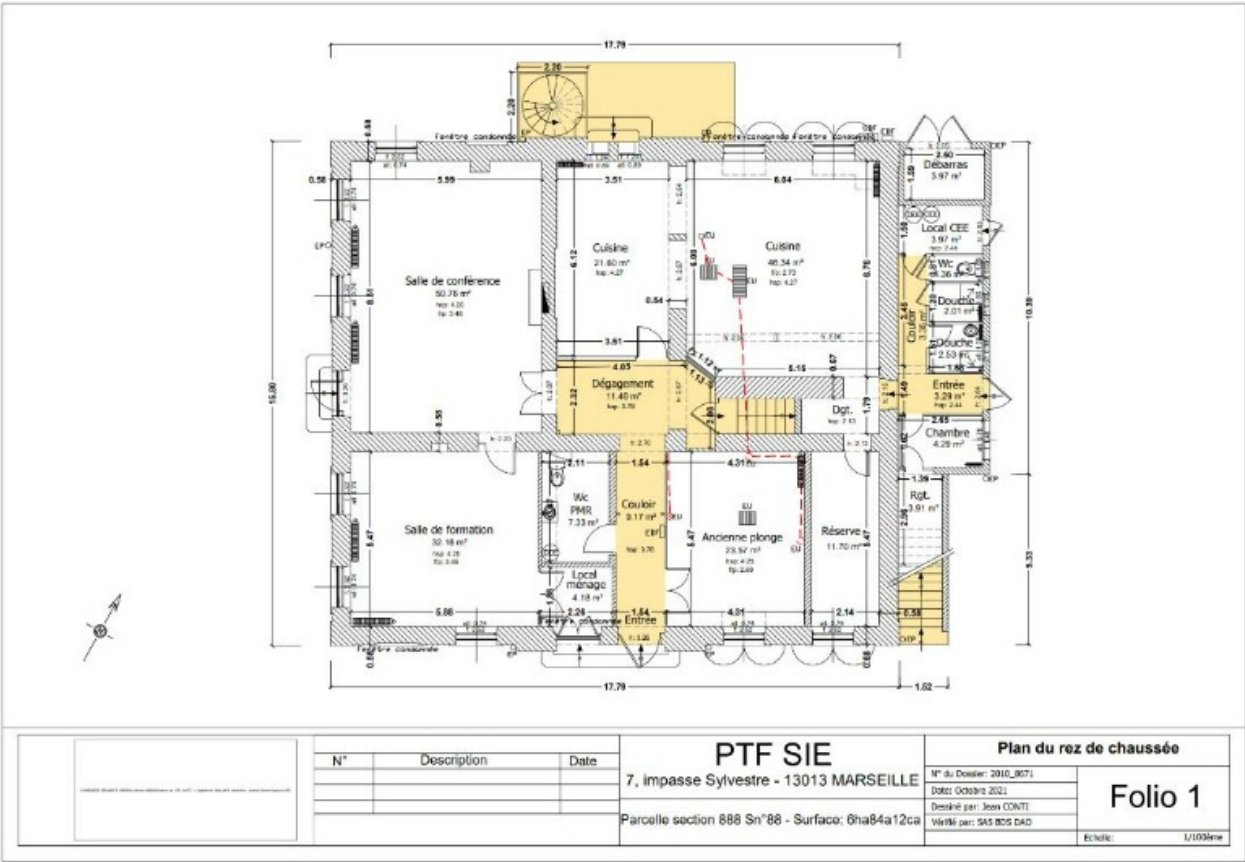

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
RDC BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	2 / 13
	Index	1

Vue utilisée :	
Prélèvement positif	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
■	Conduits (Liste B)
●	Conduits (Liste B)
Planche partielle : les zones grisées font l'objet d'une autre planche de détail à consulter pour une vision complète du repérage réalisé	
LEGENDE	<div><div>●</div> Prélèvement positif</div> <div><div>●</div> Prélèvement négatif</div> <div><div>●</div> Sondage</div> <div><div>●</div> Inaccessibilité</div> <div><div>●</div> Observation</div>



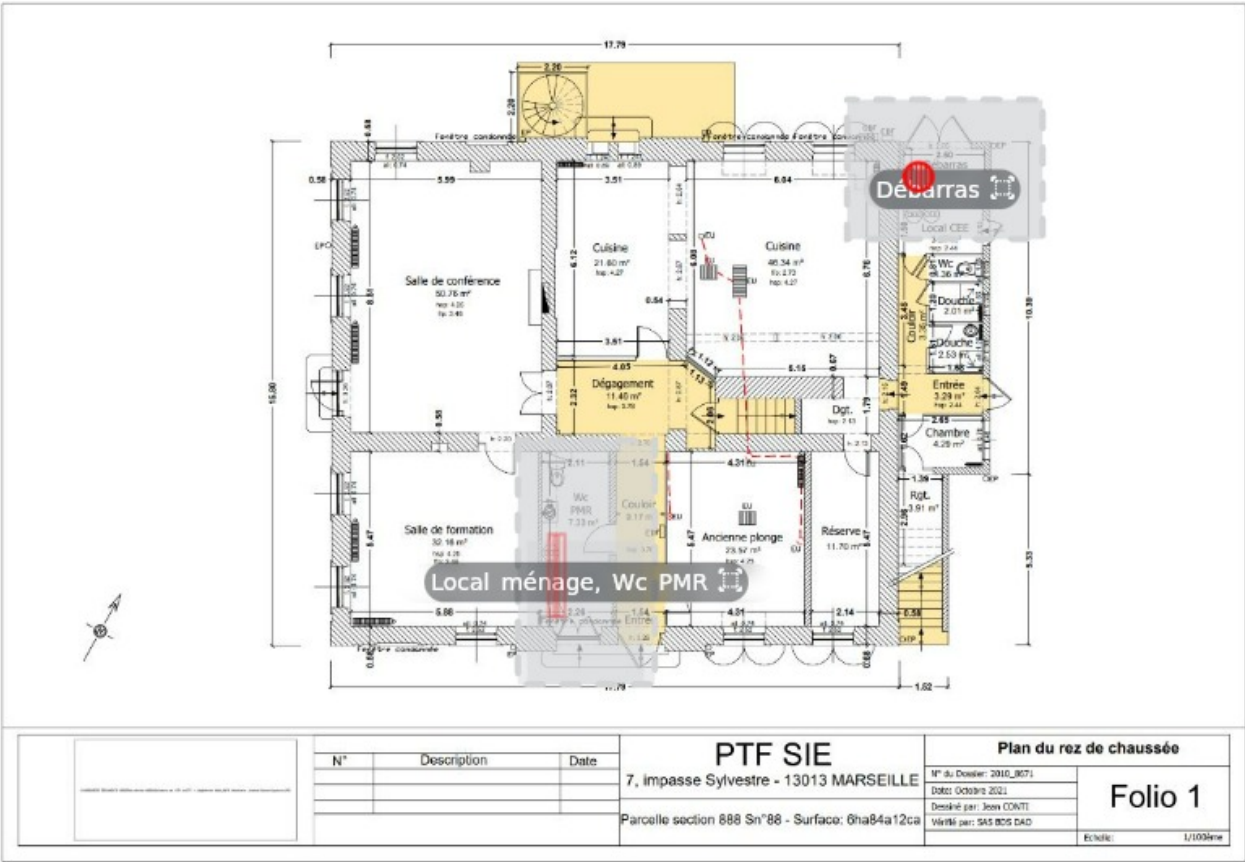


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
Localisation RDC BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	3 / 13
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : ■ Conduits (Liste B) ● Conduits (Liste B)		
Localisation de la zone isolée		
		

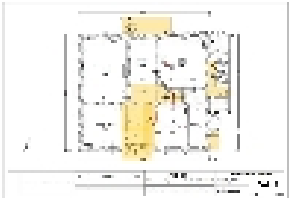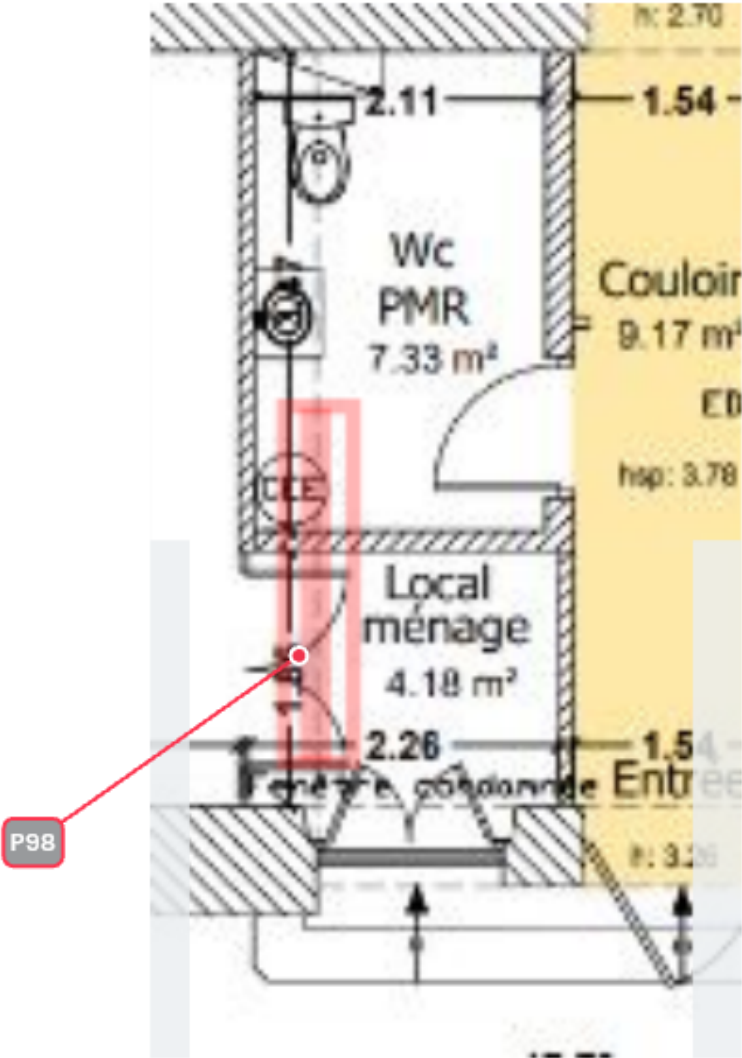

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE	
La planche de repérage est indissociable du rapport	

ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS
---------	---

RDC BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/s1/2
	Planche	4 / 13
	Indice	1


Vue utilisée :

Prélèvement positif

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

- Conduits (Liste B)
- Conduits (Liste B)

Localisation de la zone isolée

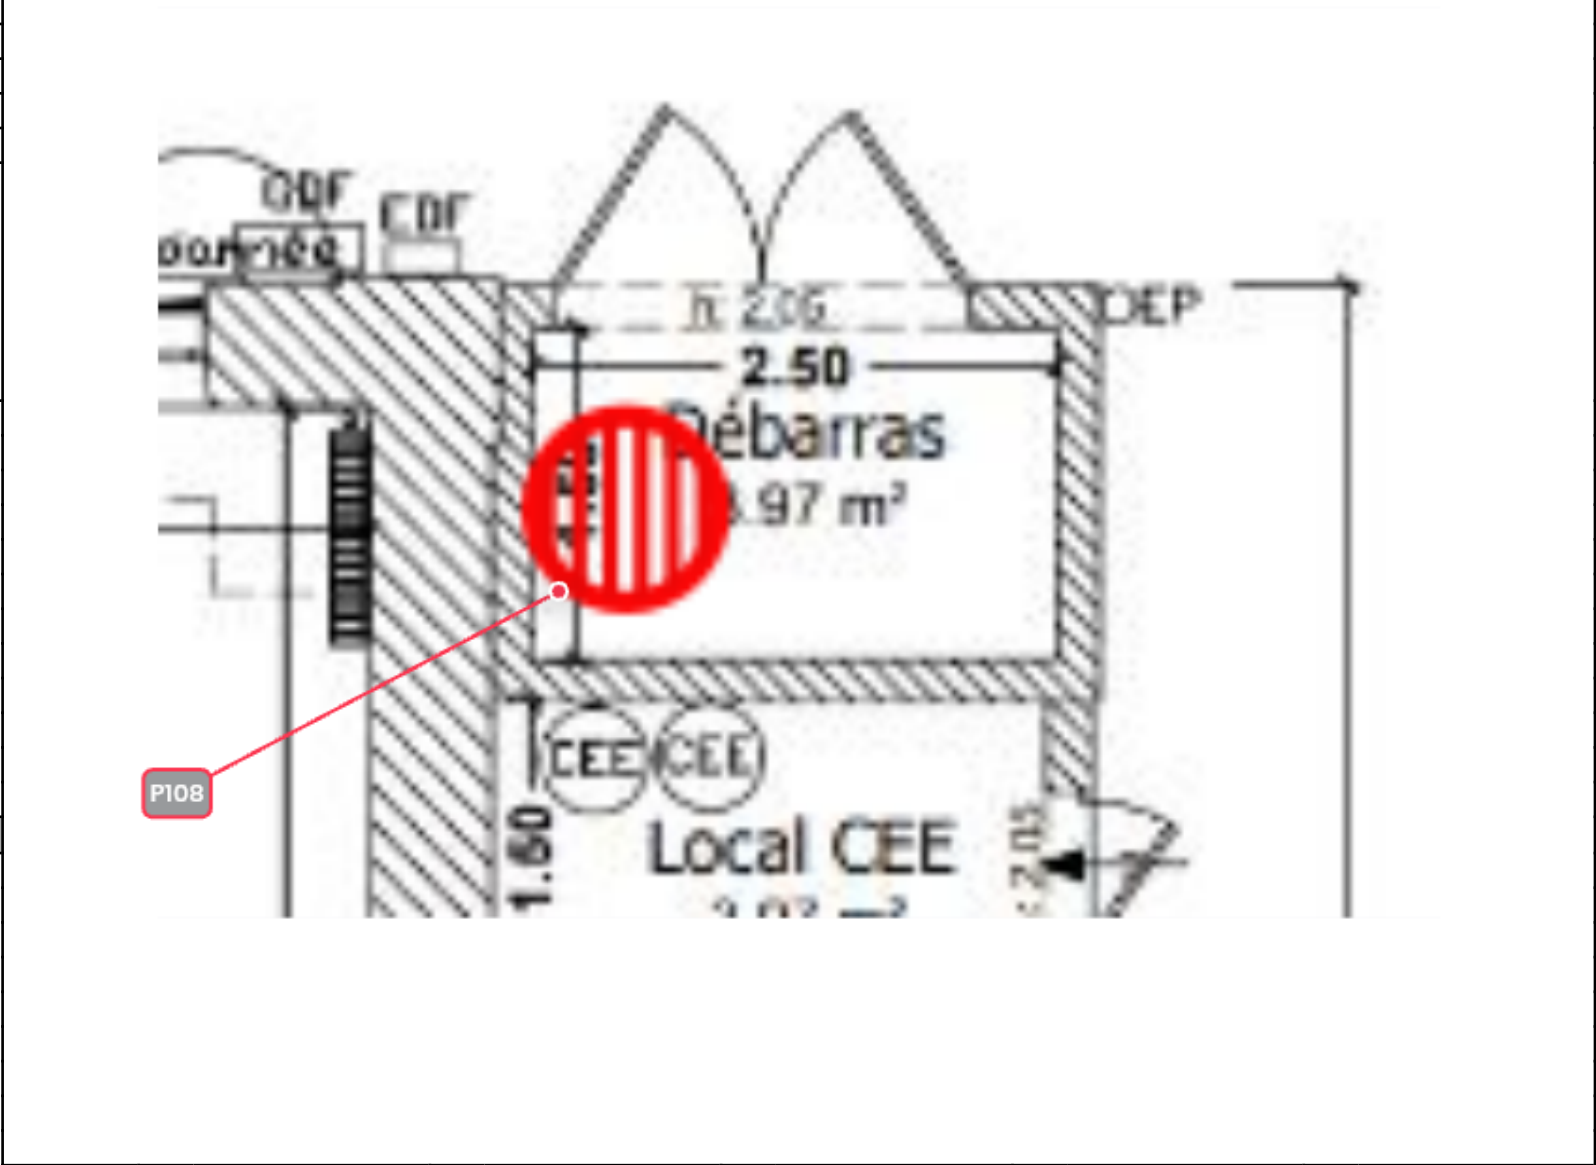


LEGENDE	 Prélèvement positif	 Prélèvement négatif	 Sondage	 Inaccessibilité	 Observation
----------------	---	---	---	---	---

- Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
Localisation RDC BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	5 / 13
	Index	1

Vue utilisée :	
Prélèvement négatif : Sol, Autre	

Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
---	--

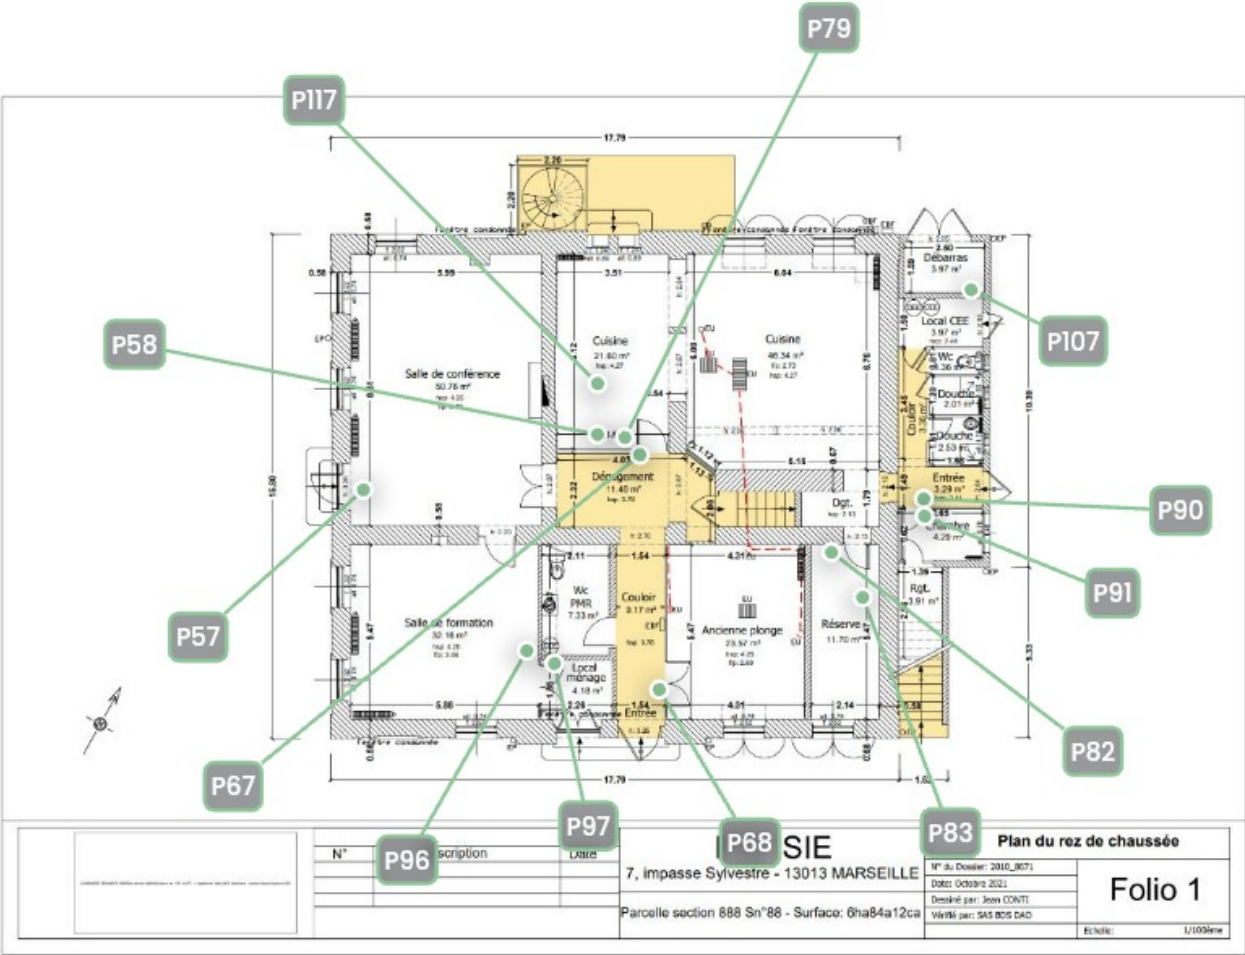


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
Localisation RDC BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	6 / 13
	Index	1

Vue utilisée : Prélèvement négatif : Mur	
--	--

Matériaux et produits contenant de l'amiante :	
---	--

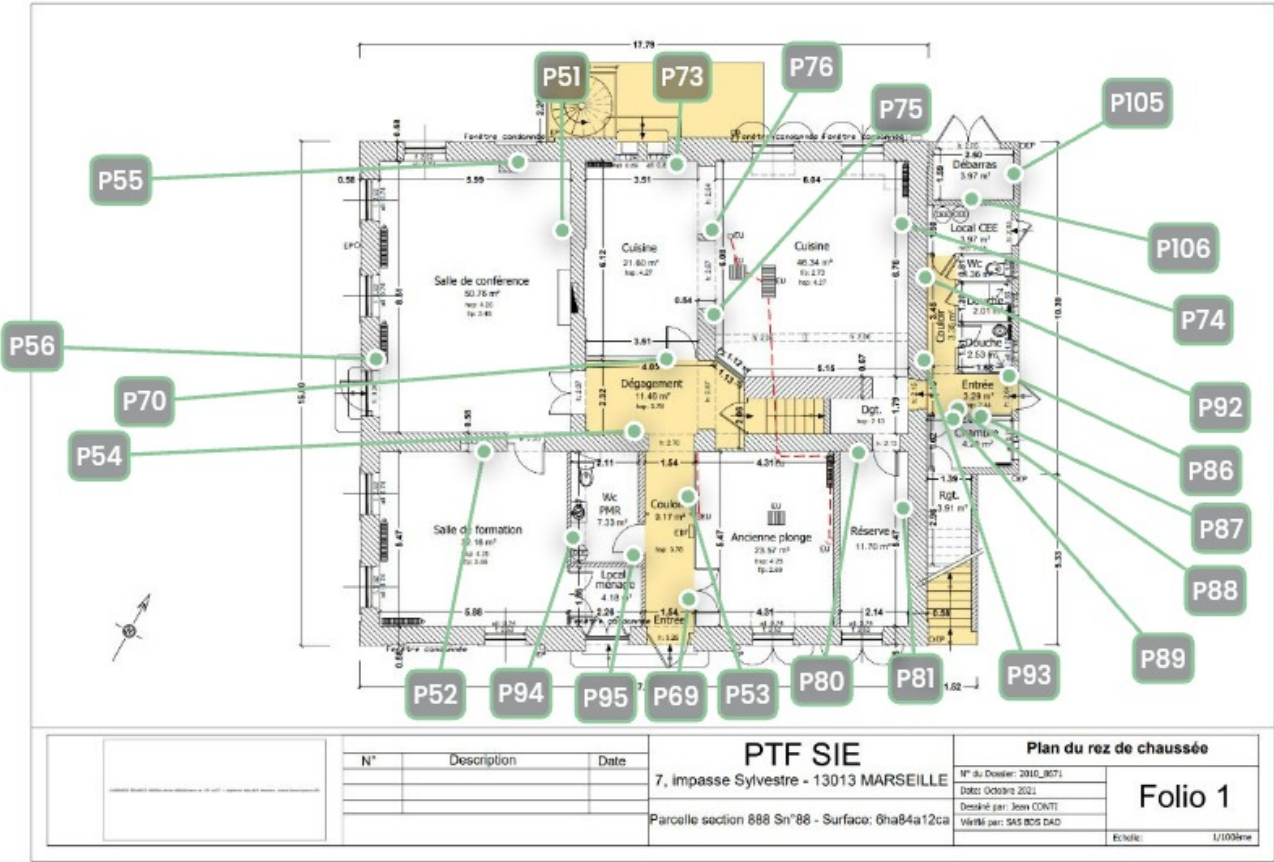


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
Localisation RDC BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	7 / 13
	Index	1

Vue utilisée : Prélèvement négatif : Plafond
--

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

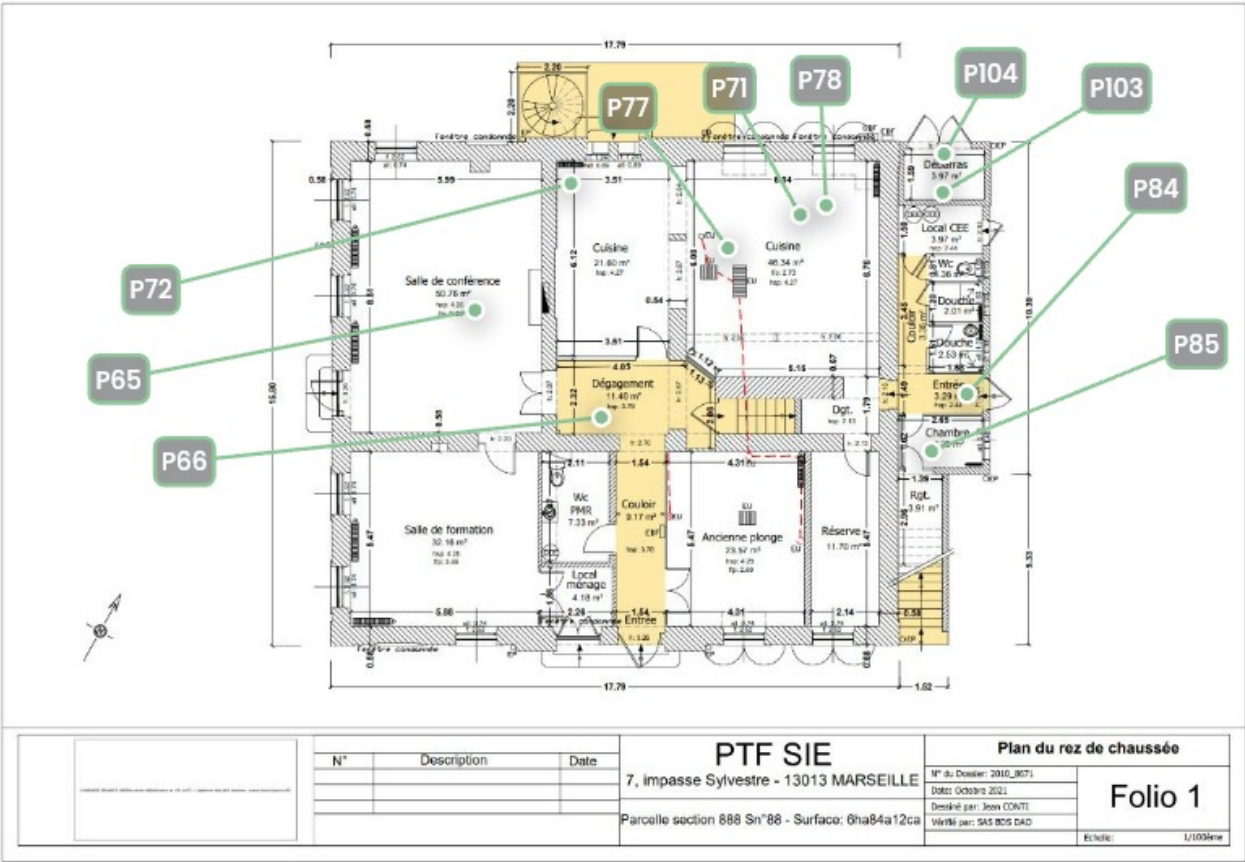


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
Localisation RDC BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	8 / 13
	Index	1

Sondage	<u>Vue utilisée :</u>
---------	------------------------------

<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>
--

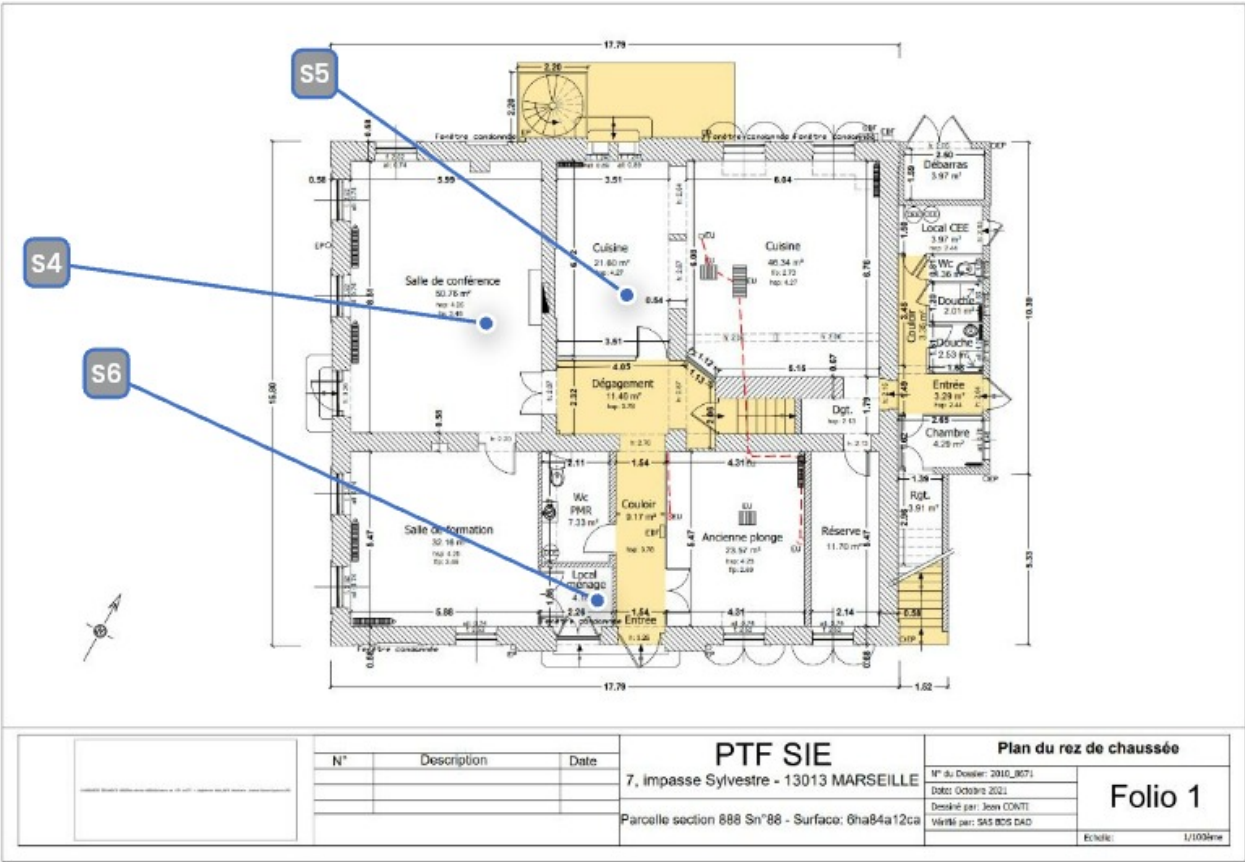


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
----------------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
R+2 BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	10 / 13
	Index	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

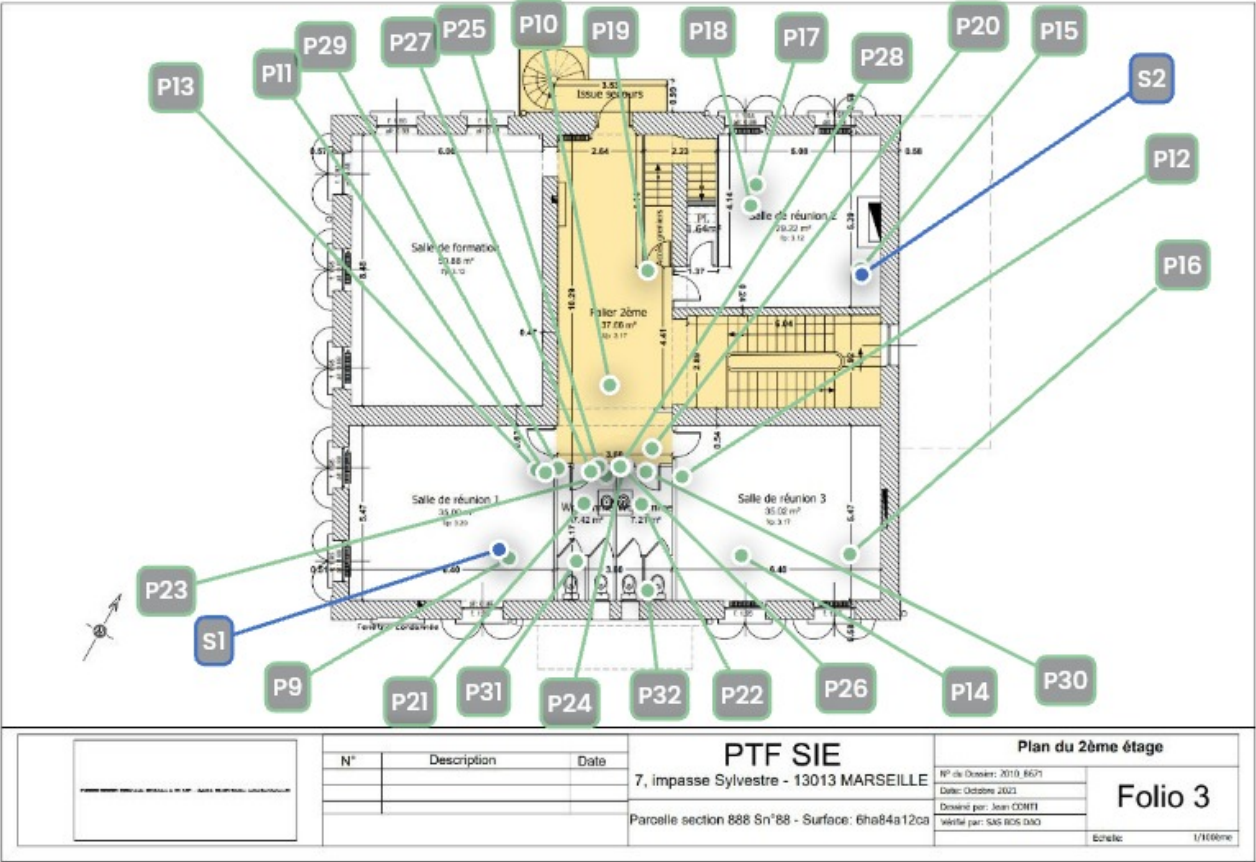


LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	11 / 13
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

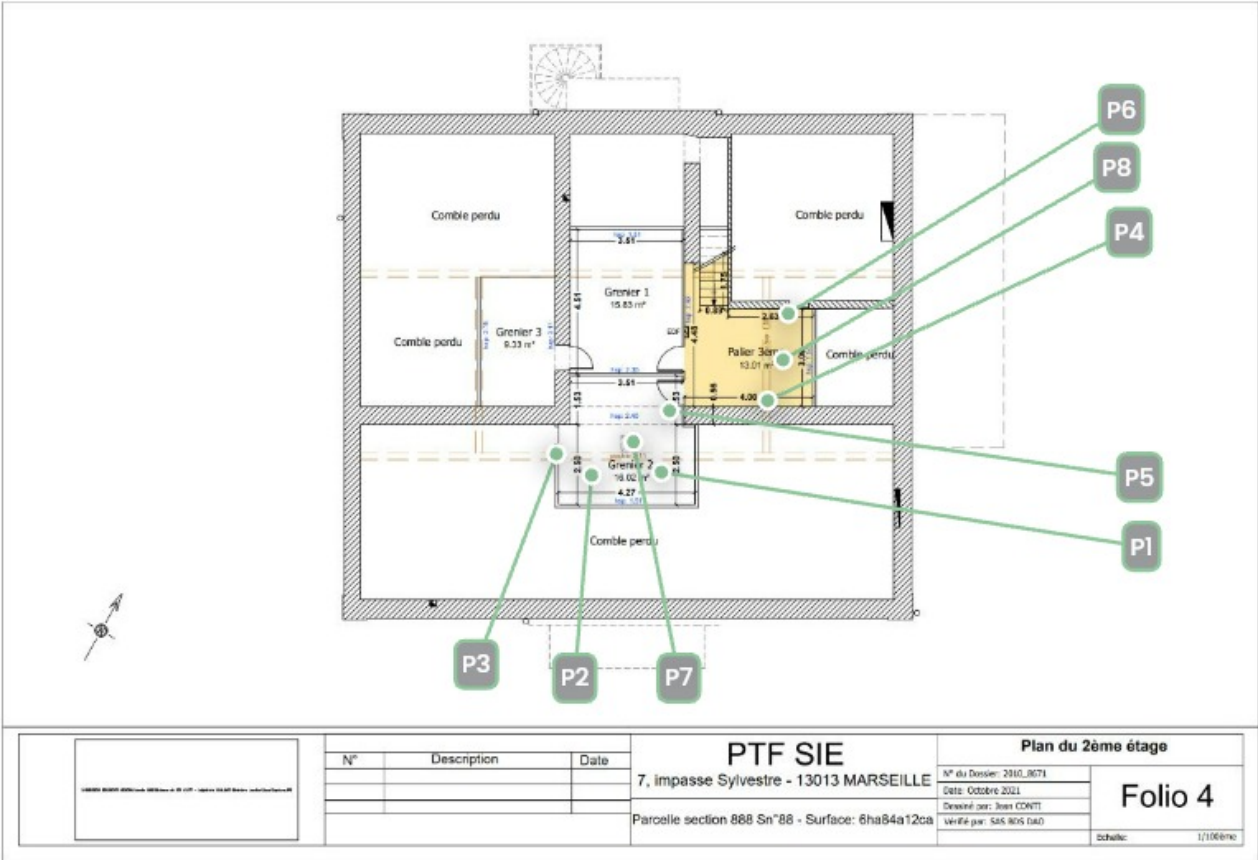

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
Localisation TOITURE BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	12 / 13
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		




LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BATIMENT DU PTF sur site DPJJ 7 IMPASSE SYLVESTRE 13013 MARSEILLE 13EME ARRONDISS	
Localisation FACADES BATIMENT DU PTF	Date visite	Du 04/12/2024 au 05/12/2024
	Auteur	Thierry COSTES
	N° dossier	24294295/S1/2
	Planche	13 / 13
	Index	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :

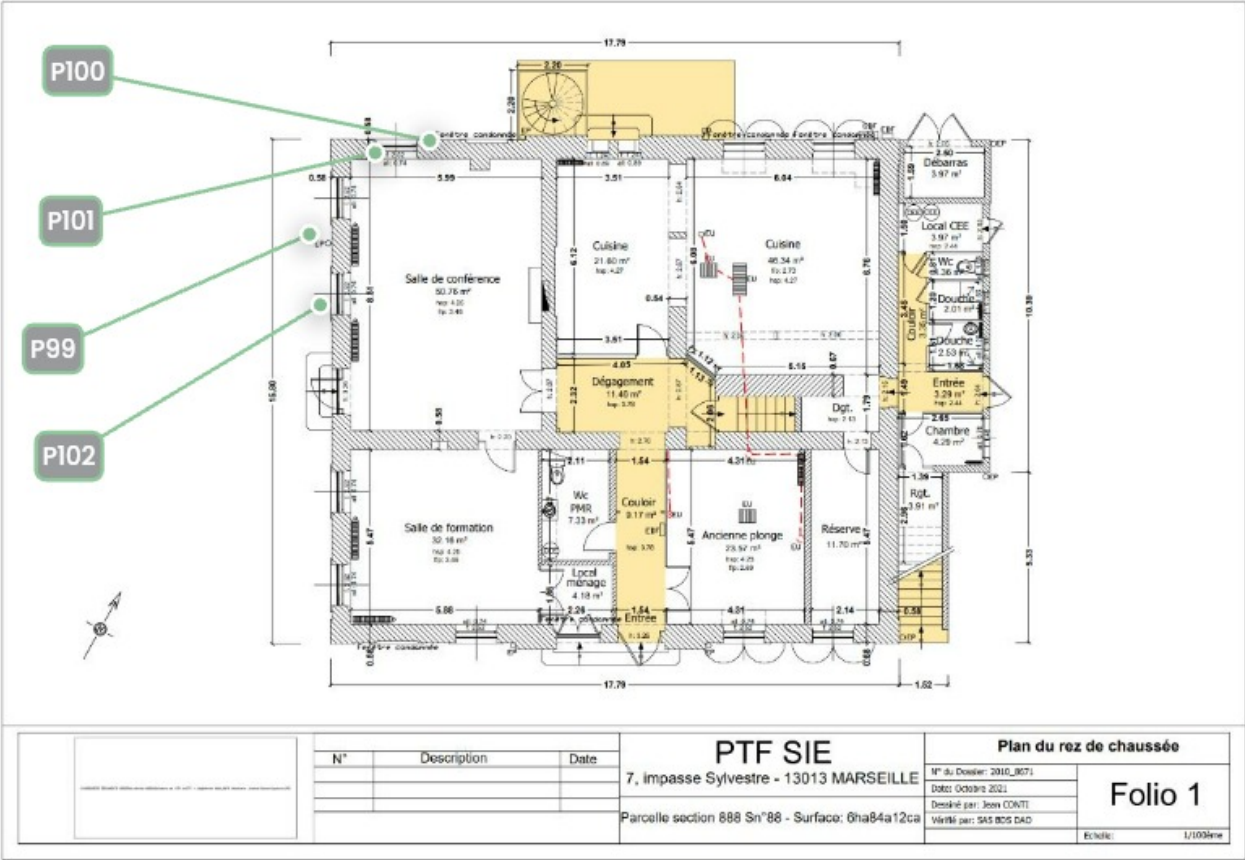

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

7.6. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Thierry COSTES
ZA Lenfant
405 Rue Emilien Gautier - Les Milles
13290 AIX EN PROVENCE

Notre référence : AR-24-KE-062931-01

Numéro de dossier : 24KE033785

Référence de dossier : 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24KE033785-001 - Référence *BV3IZ3891 Réf. Prel : P1 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-002 - Référence *BV3IZ3892 Réf. Prel : P2 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-003 - Référence *BV3IZ3893 Réf. Prel : P3 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-004 - Référence *BV3IZ3894 Réf. Prel : P4 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Palier 3ème/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-005 - Référence *BV3IZ3895 Réf. Prel : P5 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-006 - Référence *BV3IZ3896 Réf. Prel : P6 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Palier 3ème/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-007 - Référence *BV3IZ3897 Réf. Prel : P7 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Toitures - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-008 - Référence *BV3IZ3898 Réf. Prel : P8 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Palier 3ème/Toitures - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-009 - Référence *BV3IZ3899 Réf. Prel : P9 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 1/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-010 - Référence *BV3IZ3900 Réf. Prel : P10 R+2 BATIMENT DU PTF - Palier 2ème/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-011 - Référence *BV3IZ3901 Réf. Prel : P11 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-012 - Référence *BV3IZ3902 Réf. Prel : P12 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-013 - Référence *BV3IZ3903 Réf. Prel : P13 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 1/Revêtements de sol - (Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-014 - Référence *BV3IZ3904 Réf. Prel : P14 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 3/Revêtements de sol - (Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-015 - Référence *BV3IZ3905 Réf. Prel : P15 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 2/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-016 - Référence *BV3IZ3906 Réf. Prel : P16 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 3/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-017 - Référence *BV3IZ3907 Réf. Prel : P17 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-018 - Référence *BV3IZ3908 Réf. Prel : P18 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-019 - Référence *BV3IZ3909 Réf. Prel : P19 R+2 BATIMENT DU PTF - Palier 2ème/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-020 - Référence *BV3IZ3910 Réf. Prel : P20 R+2 BATIMENT DU PTF - Palier 2ème/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-021 - Référence *BV3IZ3911 Réf. Prel : P21 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-022 - Référence *BV3IZ3912 Réf. Prel : P22 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-023 - Référence *BV3IZ3913 Réf. Prel : P23 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-024 - Référence *BV3IZ3914 Réf. Prel : P24 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-025 - Référence *BV3IZ3915 Réf. Prel : P25 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-026 - Référence BV3IZ3916 Réf. Prel : P26 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Murs et cloisons maçonnées "en dur", prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-027 - Référence BV3IZ3917 Réf. Prel : P27 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-028 - Référence BV3IZ3918 Réf. Prel : P28 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-029 - Référence BV3IZ3919 Réf. Prel : P29 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Revêtements de sol - (Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-030 - Référence BV3IZ3920 Réf. Prel : P30 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Revêtements de sol - (Beige, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-031 - Référence BV3IZ3921 Réf. Prel : P31 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Revêtements de sol - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-032 - Référence BV3IZ3922 Réf. Prel : P32 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Revêtements de sol - (Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-033 - Référence BV3IZ3923 Réf. Prel : P33 R+1 BATIMENT DU PTF - Couloir/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-034 - Référence BV3IZ3924 Réf. Prel : P34 R+1 BATIMENT DU PTF - Couloir/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-035 - Référence BV3IZ3925 Réf. Prel : P35 R+1 BATIMENT DU PTF - Couloir/Murs et cloisons maçonnées "en dur", prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-036 - Référence BV3IZ3926 Réf. Prel : P36 R+1 BATIMENT DU PTF - Couloir/Revêtements de sol - (Rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-037 - Référence BV3IZ3927 Réf. Prel : P37 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau direction/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-038 - Référence BV3IZ3928 Réf. Prel : P38 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau direction/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-039 - Référence BV3IZ3929 Réf. Prel : P39 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau direction/Murs et cloisons maçonnées "en dur", prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-040 - Référence BV3IZ3930 Réf. Prel : P40 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau de fondateur/Revêtements de sol - (Rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-041 - Référence BV3IZ3931 Réf. Prel : P41 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau direction/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-042 - Référence BV3IZ3932 Réf. Prel : P42 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau direction/Revêtements de sol - (Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-043 - Référence BV3IZ3933 Réf. Prel : P43 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-044 - Référence BV3IZ3934 Réf. Prel : P44 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-045 - Référence BV3IZ3935 Réf. Prel : P45 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-046 - Référence BV3IZ3936 Réf. Prel : P46 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-047 - Référence BV3IZ3937 Réf. Prel : P47 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-048 - Référence BV3IZ3938 Réf. Prel : P48 R+1 BATIMENT DU PTF - Coin cuisine/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-049 - Référence BV3IZ3939 Réf. Prel : P49 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Revêtements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-050 - Référence BV3IZ3940 Réf. Prel : P50 R+1 BATIMENT DU PTF - Coin cuisine/Revêtements de sol, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-051 - Référence BV3IZ3941 Réf. Prel : P51 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-052 - Référence BV3IZ3942 Réf. Prel : P52 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de formation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-053 - Référence *BV3IZ3943 Réf. Prel : P53 RDC BATIMENT DU PTF - Couloir/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-054 - Référence *BV3IZ3944 Réf. Prel : P54 RDC BATIMENT DU PTF - Dégagement 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-055 - Référence *BV3IZ3945 Réf. Prel : P55 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-056 - Référence *BV3IZ3946 Réf. Prel : P56 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-057 - Référence *BV3IZ3947 Réf. Prel : P57 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-058 - Référence *BV3IZ3948 Réf. Prel : P58 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-059 - Référence *BV3IZ3949 Réf. Prel : P59 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Plaques ondulées et planes - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-060 - Référence *BV3IZ3950 Réf. Prel : P60 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Conduits en toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-061 - Référence *BV3IZ3951 Réf. Prel : P61 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Bardeaux bitumineux - (Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-062 - Référence *BV3IZ3952 Réf. Prel : P62 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Plaques ondulées et planes - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-063 - Référence *BV3IZ3953 Réf. Prel : P63 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Conduits en toiture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-064 - Référence *BV3IZ3954 Réf. Prel : P64 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Bardeaux bitumineux - (Rose)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-065 - Référence *BV3IZ3955 Réf. Prel : P65 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-066 - Référence *BV3IZ3956 Réf. Prel : P66 RDC BATIMENT DU PTF - Dégagement 1/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-067 - Référence *BV3IZ3957 Réf. Prel : P67 RDC BATIMENT DU PTF - Dégagement 1/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-068 - Référence *BV3IZ3958 Réf. Prel : P68 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 1/Revêtements de sol - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-069 - Référence *BV3IZ3959 Réf. Prel : P69 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-070 - Référence *BV3IZ3960 Réf. Prel : P70 RDC BATIMENT DU PTF - Dégagement 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-071 - Référence *BV3IZ3961 Réf. Prel : P71 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-072 - Référence *BV3IZ3962 Réf. Prel : P72 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-073 - Référence *BV3IZ3963 Réf. Prel : P73 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-074 - Référence *BV3IZ3964 Réf. Prel : P74 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-075 - Référence *BV3IZ3965 Réf. Prel : P75 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-076 - Référence *BV3IZ3966 Réf. Prel : P76 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-077 - Référence *BV3IZ3967 Réf. Prel : P77 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-078 - Référence *BV3IZ3968 Réf. Prel : P78 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Plafonds - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-079 - Référence *BV3IZ3969 Réf. Prel : P79 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-080 - Référence *BV3IZ3971 Réf. Prel : P80 RDC BATIMENT DU PTF - Réserve/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-081 - Référence *BV3IZ3972 Réf. Prel : P81 RDC BATIMENT DU PTF - Réserve/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-082 - Référence *BV3IZ3973 Réf. Prel : P82 RDC BATIMENT DU PTF - Réserve/Revêtements de sol - (Jaune, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-083 - Référence BV3IZ3974 Réf. Prel : P83 RDC BATIMENT DU PTF - Réserve/Revêtements de sol - (Jaune, Rouge), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-084 - Référence BV3IZ3975 Réf. Prel : P84 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 2/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-085 - Référence BV3IZ3976 Réf. Prel : P85 RDC BATIMENT DU PTF - Chambre/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-086 - Référence BV3IZ3977 Réf. Prel : P86 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-087 - Référence BV3IZ3978 Réf. Prel : P87 RDC BATIMENT DU PTF - Chambre/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-088 - Référence BV3IZ3979 Réf. Prel : P88 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-089 - Référence BV3IZ3980 Réf. Prel : P89 RDC BATIMENT DU PTF - Chambre/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-090 - Référence BV3IZ3981 Réf. Prel : P90 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 2/Revêtements de sol - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-091 - Référence BV3IZ3982 Réf. Prel : P91 RDC BATIMENT DU PTF - Chambre/Revêtements de sol - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-092 - Référence BV3IZ3983 Réf. Prel : P92 RDC BATIMENT DU PTF - Couloir/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-093 - Référence *BV3IZ3984 Réf. Prel : P93 RDC BATIMENT DU PTF - Couloir/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-094 - Référence *BV3IZ3985 Réf. Prel : P94 RDC BATIMENT DU PTF - Wc PMR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-095 - Référence *BV3IZ3986 Réf. Prel : P95 RDC BATIMENT DU PTF - Wc PMR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-096 - Référence *BV3IZ3987 Réf. Prel : P96 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de formation/Revêtements de sol - (Rouge, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-097 - Référence *BV3IZ3988 Réf. Prel : P97 RDC BATIMENT DU PTF - Local ménage/Revêtements de sol - (Rouge, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-098 - Référence *BV3IZ3989 Réf. Prel : P98 RDC BATIMENT DU PTF - Local ménage/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-099 - Référence *BV3IZ3990 Réf. Prel : P99 FACADES BATIMENT DU PTF - Façade OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-100 - Référence *BV3IZ3991 Réf. Prel : P100 FACADES BATIMENT DU PTF - Façade NORD/Façades lourdes y compris poteaux - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-101 - Référence *BV3IZ3992 Réf. Prel : P101 FACADES BATIMENT DU PTF - Façade NORD/Façades lourdes y compris poteaux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-102 - Référence BV3IZ3993 Réf. Prel : P102 FACADES BATIMENT DU PTF - Façade OUEST/Façades lourdes y compris poteaux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-103 - Référence BV3IZ3994 Réf. Prel : P103 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-104 - Référence BV3IZ3995 Réf. Prel : P104 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-105 - Référence BV3IZ3996 Réf. Prel : P105 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-106 - Référence BV3IZ3997 Réf. Prel : P106 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-107 - Référence BV3IZ3998 Réf. Prel : P107 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Tuyauteries - (Laine de roche/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-108 - Référence BV3IZ3999 Réf. Prel : P108 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Conduits - (Fibres-ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-109 - Référence BV3IZ4000 Réf. Prel : P109 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-110 - Référence BV3IZ4001 Réf. Prel : P110 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Plafonds - (Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-111 - Référence *BV3IZ4002 Réf. Prel : P111 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-112 - Référence *BV3IZ4003 Réf. Prel : P112 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-113 - Référence *BV3IZ4004 Réf. Prel : P113 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-114 - Référence *BV3IZ4005 Réf. Prel : P114 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-115 - Référence *BV3IZ4006 Réf. Prel : P115 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-116 - Référence *BV3IZ4007 Réf. Prel : P116 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 24KE033785-117 - Référence *BV3IZ3970 Réf. Prel : P117 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Revêtements de sol - (Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

75 Avenue de Pascalet

F-30310 Vergèze

Tél: +33 (0) 4 66 73 16 84 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 600 000€ RCS Nîmes SIRET 804 354 819 00018 TVA FR28 804 354 819 APE 7120B

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS**
Laboratoire Analyses Vergèze
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 1/28
Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
Date d'analyse : 16/12/2024
Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24KE033785-001 - BV3IZ3891 Réf. Prel : P1 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24KE033785-002 - BV3IZ3892 Réf. Prel : P2 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24KE033785-003 - BV3IZ3893 Réf. Prel : P3 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24KE033785-004 - BV3IZ3894 Réf. Prel : P4 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Palier 3ème/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page2/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client:24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	24KE033785-005 - BV3IZ3895 Réf. Prel : P5 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Revêtements de sol	Matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24KE033785-006 - BV3IZ3896 Réf. Prel : P6 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Palier 3ème/Revêtements de sol	Matériau semi-dur (fibreuse) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24KE033785-007 - BV3IZ3897 Réf. Prel : P7 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Grenier 2/Toitures - (Gris)	Matériau (pulvérulent) (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24KE033785-008 - BV3IZ3898 Réf. Prel : P8 R+3 COMBLES BATIMENT DU PTF - Palier 3ème/Toitures - (Gris)	Matériau (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	24KE033785-009 - BV3IZ3899 Réf. Prel : P9 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 1/Plafonds	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24KE033785-010 - BV3IZ3900 Réf. Prel : P10 R+2 BATIMENT DU PTF - Palier 2ème/Plafonds	Matériau semi-dur (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page3/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client:24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
011	24KE033785-011 - BV3IZ3901 Réf. Prel : P11 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24KE033785-012 - BV3IZ3902 Réf. Prel : P12 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 3/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24KE033785-013 - BV3IZ3903 Réf. Prel : P13 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 1/Revêtements de sol - (Rouge)	Matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24KE033785-014 - BV3IZ3904 Réf. Prel : P14 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 3/Revêtements de sol - (Rouge)	Matériau semi-dur (rose) ; matériau semi-dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24KE033785-015 - BV3IZ3905 Réf. Prel : P15 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page4/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client:24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	24KE033785-016 - BV3IZ3906 Réf. Prel : P16 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 3/Plafonds - (Blanc)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (fibreux) (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
017	24KE033785-017 - BV3IZ3907 Réf. Prel : P17 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24KE033785-018 - BV3IZ3908 Réf. Prel : P18 R+2 BATIMENT DU PTF - Salle de réunion 2/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (fibreux) (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24KE033785-019 - BV3IZ3909 Réf. Prel : P19 R+2 BATIMENT DU PTF - Palier 2ème/Revêtements de sol	Matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page5/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client:24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	24KE033785-020 - BV3IZ3910 Réf. Prel : P20 R+2 BATIMENT DU PTF - Palier 2ème/Revêtements de sol	Matériau (marron) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris) (clair)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24KE033785-021 - BV3IZ3911 Réf. Prel : P21 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Plafonds - (Blanc)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24KE033785-022 - BV3IZ3912 Réf. Prel : P22 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Plafonds - (Blanc)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24KE033785-023 - BV3IZ3913 Réf. Prel : P23 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (blanc)	MET /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	24KE033785-024 - BV3IZ3914 Réf. Prel : P24 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Plafonds	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur (gris)	MET /W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page6/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client:24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	24KE033785-025 - BV3IZ3915 Réf. Prel : P25 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	24KE033785-026 - BV3IZ3916 Réf. Prel : P26 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	24KE033785-027 - BV3IZ3917 Réf. Prel : P27 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Beige)	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24KE033785-028 - BV3IZ3918 Réf. Prel : P28 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Beige)	Matériau semi-dur (gris) en traces ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 7/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	24KE033785-029 - BV3IZ3919 Réf. Prel : P29 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Revêtements de sol - (Beige, Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24KE033785-030 - BV3IZ3920 Réf. Prel : P30 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Revêtements de sol - (Beige, Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (beige)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	24KE033785-031 - BV3IZ3921 Réf. Prel : P31 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc femme/Revêtements de sol - (Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24KE033785-032 - BV3IZ3922 Réf. Prel : P32 R+2 BATIMENT DU PTF - Wc homme/Revêtements de sol - (Beige)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24KE033785-033 - BV3IZ3923 Réf. Prel : P33 R+1 BATIMENT DU PTF - Couloir/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (fibreuse) (beige) ; matériau (gris) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page8/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client:24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	24KE033785-034 - BV3IZ3924 Réf. Prel : P34 R+1 BATIMENT DU PTF - Couloir/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24KE033785-035 - BV3IZ3925 Réf. Prel : P35 R+1 BATIMENT DU PTF - Couloir/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type peinture (gris) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24KE033785-036 - BV3IZ3926 Réf. Prel : P36 R+1 BATIMENT DU PTF - Couloir/Revêtements de sol - (Rouge)	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	24KE033785-037 - BV3IZ3927 Réf. Prel : P37 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau d'orientation/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	24KE033785-038 - BV3IZ3928 Réf. Prel : P38 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau d'orientation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page9/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception :11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client:24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	24KE033785-039 - BV3IZ3929 Réf. Prel : P39 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau diction/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24KE033785-040 - BV3IZ3930 Réf. Prel : P40 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau de fondateur/Revêtements de sol - (Rouge)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	24KE033785-041 - BV3IZ3931 Réf. Prel : P41 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau diction/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24KE033785-042 - BV3IZ3932 Réf. Prel : P42 R+1 BATIMENT DU PTF - Bureau diction/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreuse) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	24KE033785-043 - BV3IZ3933 Réf. Prel : P43 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris) en traces	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 10/28
Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
Date d'analyse : 16/12/2024
Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	24KE033785-044 - BV3IZ3934 Réf. Prel : P44 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24KE033785-045 - BV3IZ3935 Réf. Prel : P45 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
046	24KE033785-046 - BV3IZ3936 Réf. Prel : P46 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	24KE033785-047 - BV3IZ3937 Réf. Prel : P47 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 11/28
Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
Date d'analyse : 16/12/2024
Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	24KE033785-048 - BV3IZ3938 Réf. Prel : P48 R+1 BATIMENT DU PTF - Coin cuisine/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
049	24KE033785-049 - BV3IZ3939 Réf. Prel : P49 R+1 BATIMENT DU PTF - Sanitaires/Revêtement s de sol	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
050	24KE033785-050 - BV3IZ3940 Réf. Prel : P50 R+1 BATIMENT DU PTF - Coin cuisine/Revêtements de sol	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
051	24KE033785-051 - BV3IZ3941 Réf. Prel : P51 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
052	24KE033785-052 - BV3IZ3942 Réf. Prel : P52 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de formation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 12/28
 Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
 Date d'analyse : 16/12/2024
 Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
053	24KE033785-053 - BV3IZ3943 Réf. Prel : P53 RDC BATIMENT DU PTF - Couloir/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau semi-dur (blanc)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
054	24KE033785-054 - BV3IZ3944 Réf. Prel : P54 RDC BATIMENT DU PTF - Dégagemen 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
055	24KE033785-055 - BV3IZ3945 Réf. Prel : P55 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
056	24KE033785-056 - BV3IZ3946 Réf. Prel : P56 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
057	24KE033785-057 - BV3IZ3947 Réf. Prel : P57 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Revêtement s de sol	Matériau dur (granulaire) (beige)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 13/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058	24KE033785-058 - BV3IZ3948 Réf. Prel : P58 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) + (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
059	24KE033785-059 - BV3IZ3949 Réf. Prel : P59 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Plaques ondulées et planes - (Gris)	Matériau (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
060	24KE033785-060 - BV3IZ3950 Réf. Prel : P60 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Conduits en toiture	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur (gris)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
061	24KE033785-061 - BV3IZ3951 Réf. Prel : P61 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Bardeaux bitumineux - (Rose)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type aluminium (blanc) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
062	24KE033785-062 - BV3IZ3952 Réf. Prel : P62 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Plaques ondulées et planes - (Gris)	Matériau (marron) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 14/28
 Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
 Date d'analyse : 16/12/2024
 Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
063	24KE033785-063 - BV3IZ3953 Réf. Prel : P63 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Conduits en toiture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
064	24KE033785-064 - BV3IZ3954 Réf. Prel : P64 TOITURE BATIMENT DU PTF - TOITURE/Bardeaux bitumineux - (Rose)	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type aluminium (blanc) ; matériau souple (fibres) (bitumineux) (noir)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
065	24KE033785-065 - BV3IZ3955 Réf. Prel : P65 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de conférence/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
066	24KE033785-066 - BV3IZ3956 Réf. Prel : P66 RDC BATIMENT DU PTF - Dégagemen 1/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
067	24KE033785-067 - BV3IZ3957 Réf. Prel : P67 RDC BATIMENT DU PTF - Dégagemen 1/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur fibres de type bois, copeaux (marron) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 15/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
068	24KE033785-068 - BV3IZ3958 Réf. Prel : P68 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 1/Revêtements de sol - (Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur fibreuse de type bois, copeaux (marron)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
069	24KE033785-069 - BV3IZ3959 Réf. Prel : P69 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET /W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
070	24KE033785-070 - BV3IZ3960 Réf. Prel : P70 RDC BATIMENT DU PTF - Dégagement 1/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
071	24KE033785-071 - BV3IZ3961 Réf. Prel : P71 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
072	24KE033785-072 - BV3IZ3962 Réf. Prel : P72 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 16/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
073	24KE033785-073 - BV3IZ3963 Réf. Prel : P73 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
074	24KE033785-074 - BV3IZ3964 Réf. Prel : P74 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
075	24KE033785-075 - BV3IZ3965 Réf. Prel : P75 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
076	24KE033785-076 - BV3IZ3966 Réf. Prel : P76 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 17/28
Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
Date d'analyse : 16/12/2024
Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
077	24KE033785-077 - BV3IZ3967 Réf. Prel : P77 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
078	24KE033785-078 - BV3IZ3968 Réf. Prel : P78 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
079	24KE033785-079 - BV3IZ3969 Réf. Prel : P79 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
080	24KE033785-080 - BV3IZ3971 Réf. Prel : P80 RDC BATIMENT DU PTF - Réserve/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 18/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
081	24KE033785-081 - BV3IZ3972 Réf. Prel : P81 RDC BATIMENT DU PTF - Réserve/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
082	24KE033785-082 - BV3IZ3973 Réf. Prel : P82 RDC BATIMENT DU PTF - Réserve/Revêtements de sol - (Jaune, Rouge)	Matériau dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
083	24KE033785-083 - BV3IZ3974 Réf. Prel : P83 RDC BATIMENT DU PTF - Réserve/Revêtements de sol - (Jaune, Rouge)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
084	24KE033785-084 - BV3IZ3975 Réf. Prel : P84 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 2/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
085	24KE033785-085 - BV3IZ3976 Réf. Prel : P85 RDC BATIMENT DU PTF - Chambre/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 19/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
086	24KE033785-086 - BV3IZ3977 Réf. Prel : P86 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
087	24KE033785-087 - BV3IZ3978 Réf. Prel : P87 RDC BATIMENT DU PTF - Chambre/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
088	24KE033785-088 - BV3IZ3979 Réf. Prel : P88 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
089	24KE033785-089 - BV3IZ3980 Réf. Prel : P89 RDC BATIMENT DU PTF - Chambre/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Noir)	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 20/28
Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
Date d'analyse : 16/12/2024
Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
090	24KE033785-090 - BV3IZ3981 Réf. Prel : P90 RDC BATIMENT DU PTF - Entrée 2/Revêtements de sol - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
091	24KE033785-091 - BV3IZ3982 Réf. Prel : P91 RDC BATIMENT DU PTF - Chambre/Revêtements de sol - (Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
092	24KE033785-092 - BV3IZ3983 Réf. Prel : P92 RDC BATIMENT DU PTF - Couloir/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (beige)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
093	24KE033785-093 - BV3IZ3984 Réf. Prel : P93 RDC BATIMENT DU PTF - Couloir/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (noir) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 21/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
094	24KE033785-094 - BV3IZ3985 Réf. Prel : P94 RDC BATIMENT DU PTF - Wc PMR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
095	24KE033785-095 - BV3IZ3986 Réf. Prel : P95 RDC BATIMENT DU PTF - Wc PMR/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Gris)	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
096	24KE033785-096 - BV3IZ3987 Réf. Prel : P96 RDC BATIMENT DU PTF - Salle de formation/Revêtements de sol - (Rouge, Beige)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (marron)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
097	24KE033785-097 - BV3IZ3988 Réf. Prel : P97 RDC BATIMENT DU PTF - Local ménage/Revêtements de sol - (Rouge, Beige)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur (marron)	MET /FJY3	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
098	24KE033785-098 - BV3IZ3989 Réf. Prel : P98 RDC BATIMENT DU PTF - Local ménage/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP /FK6R	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 22/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
099	24KE033785-099 - BV3IZ3990 Réf. Prel : P99 FACADES BATIMENT DU PTF - Façade OUEST/Façades lourdes y compris poteaux - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau (bitumineux) (noir) en traces ; matériau semi-dur (gris)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
100	24KE033785-100 - BV3IZ3991 Réf. Prel : P100 FACADES BATIMENT DU PTF - Façade NORD/Façades lourdes y compris poteaux - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (gris) (clair) ; matériau semi-dur (gris)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
101	24KE033785-101 - BV3IZ3992 Réf. Prel : P101 FACADES BATIMENT DU PTF - Façade NORD/Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
102	24KE033785-102 - BV3IZ3993 Réf. Prel : P102 FACADES BATIMENT DU PTF - Façade OUEST/Façades lourdes y compris poteaux	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur (granulaire) (beige)	MET /VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 23/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
103	24KE033785-103 - BV3IZ3994 Réf. Prel : P103 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Plafonds - (Blanc)	Matériau (pulvérulent) (noir) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
104	24KE033785-104 - BV3IZ3995 Réf. Prel : P104 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Plafonds - (Blanc)	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (fibreux) (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
105	24KE033785-105 - BV3IZ3996 Réf. Prel : P105 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
106	24KE033785-106 - BV3IZ3997 Réf. Prel : P106 RDC BATIMENT DU PTF - Débarras/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur (granulaire) (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 24/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
107	24KE033785-107 - BV3IZ3998 Réf. Prel : P107 RDC BATIMENT DU PTF - Débaras/Tuyauteries - (Laine de roche/Gris)	Matériau souple (gris) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / R8MC	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
108	24KE033785-108 - BV3IZ3999 Réf. Prel : P108 RDC BATIMENT DU PTF - Débaras/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / R8MC	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
109	24KE033785-109 - BV3IZ4000 Réf. Prel : P109 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Plafonds - (Blanc)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
110	24KE033785-110 - BV3IZ4001 Réf. Prel : P110 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Plafonds - (Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
111	24KE033785-111 - BV3IZ4002 Réf. Prel : P111 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

6 Preciziei Street, ground floor ,6th District

062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 25/28
 Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
 Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
 Date d'analyse : 16/12/2024
 Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
112	24KE033785-112 - BV3IZ4003 Réf. Prel : P112 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
113	24KE033785-113 - BV3IZ4004 Réf. Prel : P113 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
114	24KE033785-114 - BV3IZ4005 Réf. Prel : P114 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Revêtements de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau (marron) ; matériau (noir)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page26/28
Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
Date d'analyse : 16/12/2024
Référence dossier Client:24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
115	24KE033785-115 - BV3IZ4006 Réf. Prel : P115 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
116	24KE033785-116 - BV3IZ4007 Réf. Prel : P116 R+1 BATIMENT DU PTF - cage d'escalier/Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / W9XN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple (blanc) ; matériau semi-dur (beige) en traces	MET / R6EW	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01 Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48 Page 27/28
Référence laboratoire N° : 24RB039884 Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785
Reçu au laboratoire le : 13/12/2024 Date de réception : 11/12/2024
Date d'analyse : 16/12/2024
Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
117	24KE033785-117 - BV3IZ3970 Réf. Prel : P117 RDC BATIMENT DU PTF - Cuisine 1/Revêtements de sol - (Jaune)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / W4WA	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2, P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 28 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RB-042917-01

Date d'émission de rapport : 17/12/2024 19:48

Page 28/28

Référence laboratoire N° : 24RB039884

Référence de suivi du dossier N° : 24KE033785

Reçu au laboratoire le : 13/12/2024

Date de réception : 11/12/2024

Date d'analyse : 16/12/2024

Référence dossier Client: 24KE033785 - 1510797386/24294295/S1/2/2_24294295/6/9

Validé et approuvé par :



Ana Maria Spataru
Sef serviciu CRO 007