

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	DISP LILLE 35085 17.06.24 A
Propriétaire	DISP LILLE
Donneur d'ordre	DISP LILLE
Adresse de l'immeuble	Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomprez 59300 VALENCIENNES
Bâtiment ou installation	Bâtiment QSL
Date de la commande	17/06/2024
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	17/06/2024
Date d'émission du rapport de repérage	04/07/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :

AMIANTE DIAGNOSTIC
80 Bis Boulevard Gabriel Péri
62210 AVION
RCS ARRAS 448 870 881

DE ROSA Mickael
AMIANTE DIAGNOSTIC SARL
Le 04/07/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Référence (Sondage)	Matériaux ou produits	N° du local	Localisation	Etage	Référence (ZPSO)
S005	Fibre ciment	1	Salle de Bains	RDC	Z002
S001	Enduit				Z001
S002	Enduit	2	WC n°1	RDC	Z001
S004	Fibre ciment	10	Chambre n°5	1er	Z002
S003	Enduit	11	WC n°2	1er	Z001
S041	Mastic	14	Exterieur	RDC	

Exclusions

Aucune

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS.....	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE :	4
PROGRAMME DE TRAVAUX	4
CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE	5
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES	5
PROGRAMME DE REPERAGE	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	5
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	5
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	5
LISTE DES ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGES	6
RESULTATS DU REPERAGE.....	11
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE :	11
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	12
COMMENTAIRE SUR LA MISSION	14
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	14
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	15
ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS	30
ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....	33
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	45
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....	46

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **DISP LILLE 35085 17.06.24**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	DISP LILLE
Demeurant :	123 Rue Nationale 59034 LILLE
Représenté par :	
Commanditaire du repérage :	DISP LILLE
Opérateur ayant réalisé le repérage :	Monsieur DE ROSA Mickael
Nom et adresse de l'entreprise :	AMIANTE DIAGNOSTIC SARL 80 bis Boulevard Gabriel Péri 62210 AVION
N° de Siret :	44887088100027
RCP-compagnie-n° de police :	ALLIANZ -62097867

1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

Dénomination :	Maison d'Arrêt de Valenciennes
Adresse complète :	75 rue Lomprez 59300 VALENCIENNES
Référence Cadastre :	NC

1.4 Identification du bien concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : Non communiqué	Construction : Non communiquée
Type et Fonction principale du bien :	Bâtiment QSL	Tertiaire
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné :	Aucun	

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé

3 Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

Parties d'immeuble concernées

Parties d'immeuble visitées	Etage	Travaux
Salle de Bains	RDC	Concernée
WC n°1	RDC	Concernée
Salle commune	RDC	Concernée
Chambre n°1	RDC	Concernée
Chambre n°2	RDC	Concernée
Chambre n°3	RDC	Concernée
Escalier	RDC	Concernée
Dégagement	1er	Concernée
Chambre n°4	1er	Concernée
Chambre n°5	1er	Concernée
WC n°2	1er	Concernée
Chambre n°6	1er	Concernée
Chambre n°7	1er	Concernée
Exterieur	RDC	Concernée

Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

4 Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Néant

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

Z001 : Plafond Enduit Enduit (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle de Bains	Plafond - Enduit	Enduit	S001
WC n°1	Plafond - Enduit	Enduit	S002
WC n°2	Plafond - Enduit	Enduit	S003

Z002 : Conduit de fluide Fibre ciment (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle de Bains	Conduit de fluide	Fibre ciment	S005
Chambre n°5	Conduit de fluide	Fibre ciment	S004

Z003 : Plancher Carrelage Colle des carrelages (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle de Bains	Plancher - Carrelage	Colle des carrelages	S006
WC n°1	Plancher - Carrelage	Colle des carrelages	S012

Z004 : Mur Faiences Colle des faiences (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle de Bains	Mur - Faiences	Colle des faiences	S007
WC n°1	Mur - Faiences	Colle des faiences	S013
WC n°2	Mur - Faiences	Colle des faiences	S018

Z005 : Plinthes Carrelage Colle des plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle de Bains	Plinthes - Carrelage	Colle des plinthes	S008
WC n°1	Plinthes - Carrelage	Colle des plinthes	S014
WC n°2	Plinthes - Carrelage	Colle des plinthes	S019

Z006 : Toutes zones Mur Ciment (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle de Bains	Toutes zones n°2 - Mur	Ciment	S009
WC n°1	Toutes zones - Mur	Ciment	S010
WC n°2	Toutes zones - Mur	Ciment	S015

Z007 : Mur Enduit Enduit (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Chambre n°1	Mur - Enduit	Enduit	S045
	Mur - Enduit	Enduit	S034
Chambre n°2	Mur - Enduit	Enduit	S046
	Mur - Enduit	Enduit	S047
Chambre n°3	Mur - Enduit	Enduit	S052
	Mur - Enduit	Enduit	S053
Chambre n°4	Mur - Enduit	Enduit	S058
	Mur - Enduit	Enduit	S059
Chambre n°5	Mur - Enduit	Enduit	S064
	Mur - Enduit	Enduit	S065
Chambre n°6	Mur - Enduit	Enduit	S070
	Mur - Enduit	Enduit	S071
Chambre n°7	Mur - Enduit	Enduit	S076
	Mur - Enduit	Enduit	S077

Z008 : Fenêtre Joint Mastic (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Chambre n°1	Fenêtre - Joint	Mastic	S035
Chambre n°2	Fenêtre - Joint	Mastic	S049
Chambre n°3	Fenêtre - Joint	Mastic	S055
Chambre n°4	Fenêtre - Joint	Mastic	S061
Chambre n°5	Fenêtre - Joint	Mastic	S067
Chambre n°6	Fenêtre - Joint	Mastic	S073
Chambre n°7	Fenêtre - Joint	Mastic	S079

Z009 : Mur Enduit Enduit (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Chambre n°1	Mur - Enduit	Enduit	S036
Chambre n°2	Mur - Enduit	Enduit	S048
Chambre n°3	Mur - Enduit	Enduit	S054
Chambre n°4	Mur - Enduit	Enduit	S060
Chambre n°5	Mur - Enduit	Enduit	S066
Chambre n°6	Mur - Enduit	Enduit	S072
Chambre n°7	Mur - Enduit	Enduit	S078

Z010 : Plafond Enduit Enduit (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Chambre n°1	Plafond - Enduit	Enduit	S037
Chambre n°2	Plafond - Enduit	Enduit	S050
Chambre n°3	Plafond - Enduit	Enduit	S056
Chambre n°4	Plafond - Enduit	Enduit	S062
Chambre n°5	Plafond - Enduit	Enduit	S068
Chambre n°6	Plafond - Enduit	Enduit	S074
Chambre n°7	Plafond - Enduit	Enduit	S080

Z011 : Plancher Dalle Ciment (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Chambre n°1	Plancher - Dalle	Ciment	S038
Chambre n°2	Plancher - Dalle	Ciment	S051
Chambre n°3	Plancher - Dalle	Ciment	S057
Chambre n°4	Plancher - Dalle	Ciment	S063
Chambre n°5	Plancher - Dalle	Ciment	S069
Chambre n°6	Plancher - Dalle	Ciment	S075
Chambre n°7	Plancher - Dalle	Ciment	S081

Z012 : Plancher Carrelages Colle des carrelages (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle commune	Plancher - Carrelages	Colle des carrelages	S032
Dégagement	Plancher - Carrelages	Colle des carrelages	S084

Z013 : Plinthes Carrelages Colle des plinthes (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle commune	Plinthes - Carrelages	Colle des plinthes	S033
Dégagement	Plinthes - Carrelages	Colle des plinthes	S085

Z014 : Mur Enduit Enduit (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle commune	Mur - Enduit	Enduit	S025
Dégagement	Mur - Enduit	Enduit	S082

Z015 : Plafond Enduit Enduit (continue : NON)

Localisation	Désignation	Matériau ou Produit identifié	Référence (Sondage)
Salle commune	Plafond - Enduit	Enduit	S031
Dégagement	Plafond - Enduit	Enduit	S083

5 Résultats du repérage

5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Salle de Bains	RDC	Sol	Plancher - Carrelage	Colle des carrelages	Résultat d'analyse	Non	
		Sol/plafond	Conduit de fluide	Fibre ciment	Résultat d'analyse	Oui	1 u
		Toutes zones	Plinthes - Carrelage	Colle des plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur - Faiences	Colle des faiences	Résultat d'analyse	Non	
		C	Lavabo - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Oui	8 m²
		Douche	Sol n°1 - Plancher	Colle des carrelages	Résultat d'analyse	Non	
		Douche	Sol n°2 - Joint receveur	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Douche	Toutes zones n°1 - Faiences	Colle	Résultat d'analyse	Non	
		Douche	Toutes zones n°2 - Mur	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Douche	Fenêtre - Joint de brique de verre	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
WC n°1	RDC	Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Oui	2 m²
		Murs	Toutes zones - Mur	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher - Carrelage	Colle des carrelages	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur - Faiences	Colle des faiences	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes - Carrelage	Colle des plinthes	Résultat d'analyse	Non	
Salle commune	RDC	Sol	Plancher - Carrelages	Colle des carrelages	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes - Carrelages	Colle des plinthes	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		B	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		D	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Cuisine	Credence n°1 - Faiences	Colle	Résultat d'analyse	Non	
		Cuisine	Credence n°2 - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Cuisine	Evier - Plaque anti vibratile	Bitume	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°1	RDC	Sol	Plancher - Dalle	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		B et D	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		A	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		C	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°2	RDC	A	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher - Dalle	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		B et D	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°3	RDC	A	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher - Dalle	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		B et D	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
Escalier	RDC	Sol	Contre-marches - Ciment	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Marches - Carrelage	Colle des carrelages	Résultat d'analyse	Non	
Dégagement	1er	Toutes zones	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher - Carrelages	Colle des carrelages	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes - Carrelages	Colle des plinthes	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°4	1er	A	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher - Dalle	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		B et D	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°5	1er	Sol/plafond	Conduit de fluide	Fibre ciment	Résultat d'analyse	Oui	1 u
		A	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher - Dalle	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		B et D	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
WC n°2	1er	Sol	Plancher - Carrelage	Colle des carrelages	Résultat d'analyse	Non	

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Oui	2 m²
		Murs	Toutes zones - Mur	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Mur - Faiences	Colle des faiences	Résultat d'analyse	Non	
		Toutes zones	Plinthes - Carrelage	Colle des plinthes	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°6	1er	A	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher - Dalle	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		B et D	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
Chambre n°7	1er	A	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Fenêtre - Joint	Mastic	Résultat d'analyse	Non	
		Plafond	Plafond - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		Sol	Plancher - Dalle	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		B et D	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
		C	Mur - Enduit	Enduit	Résultat d'analyse	Non	
Exterieur	RDC	Façade	Sousbassement - Ciment	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Mur - Ciment	Ciment	Résultat d'analyse	Non	
		Façade	Fenêtre - Joint d'assemblage	Mastic	Résultat d'analyse	Oui	6 u

5.3 Commentaire sur la mission

Néant

5.4 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : MD001


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle des carrelages
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD002


Emplacement

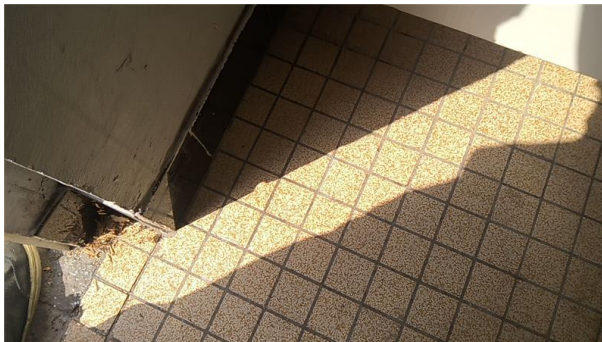

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle des plinthes
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD003

Emplacement

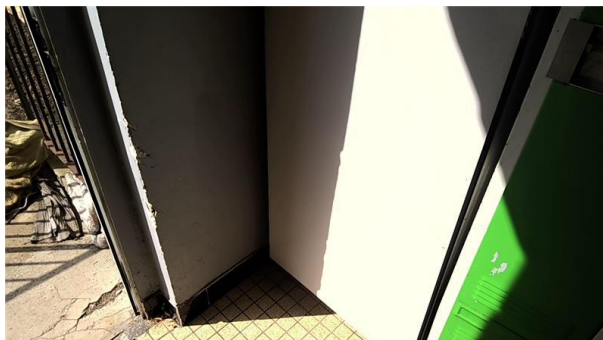


Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		


PRELEVEMENT : MD004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Mur - B
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD005		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		

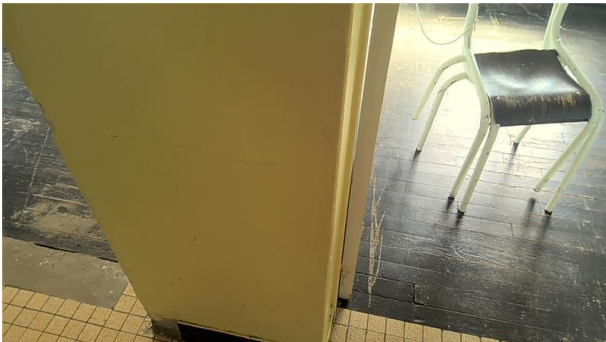PRELEVEMENT : MD006		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Mur - D
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD007


Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle des carrelages
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD008

Emplacement

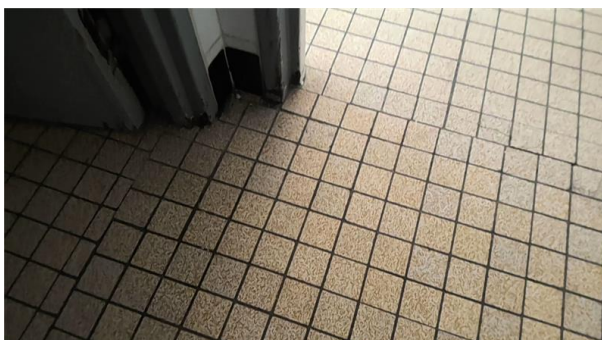

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Plinthes - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle des plinthes
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD009		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Mur - Toutes zones
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle des faïences
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD010		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Lavabo - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Mastic
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD011


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Enduit
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type trémolite-amiante)		

PRELEVEMENT : MD012

Emplacement

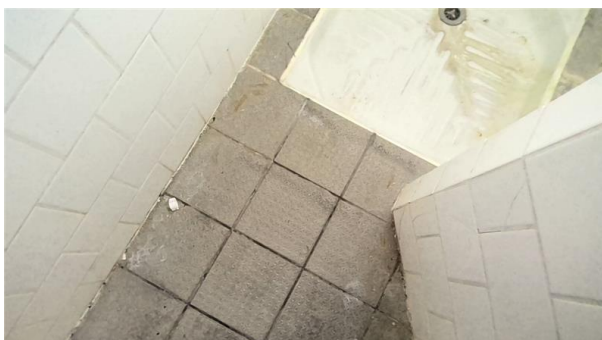

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Sol n°1 - Douche
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle des carrelages
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD013

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Sol n°2 - Douche
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Mastic
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD014

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Toutes zones n°1 - Douche
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Toutes zones n°2 - Douche
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD016

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle de Bains Fenêtre - Douche
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD017

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Chambre n°1 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD018


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Chambre n°1 Mur - A
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD019

Emplacement

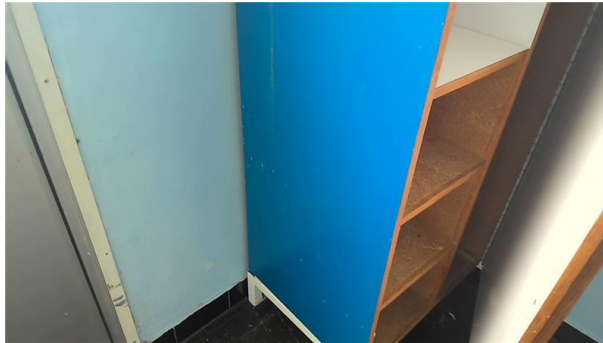

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Chambre n°1 Mur - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Chambre n°1 Fenêtre - C
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Mastic
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD021


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Chambre n°1 Plafond - Plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Enduit
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD022

Emplacement

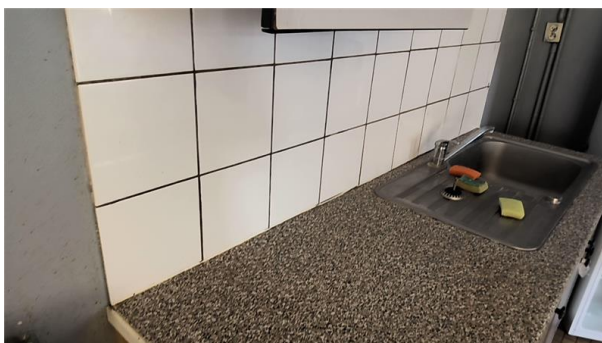

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Crédence n°1 - Cuisine
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD023

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Crédence n°2 - Cuisine
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Mastic
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Salle commune Evier - Cuisine
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Bitume
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD025

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Escalier Marches - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle des carrelages
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Escalier Contre-marches - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD027

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	1er - Chambre n°5 Conduit de fluide - Sol/plafond
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Fibre ciment
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))		

PRELEVEMENT : MD028


Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Extérieur Sousbassement - Façade
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		


PRELEVEMENT : MD029

Emplacement

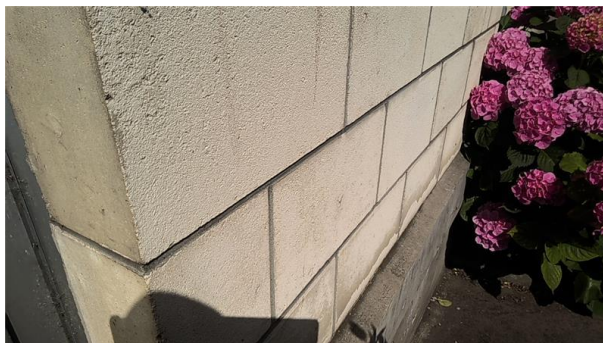

Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Extérieur Mur - Façade
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Ciment
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : MD030		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	RDC - Extérieur Fenêtre - Façade
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Mastic
Résultat amiante		
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)		

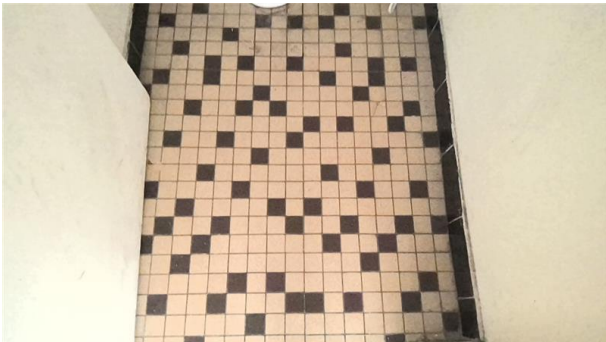PRELEVEMENT : MD031		
Emplacement		
		
Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DISP LILLE	DISP LILLE 35085 17.06.24	1er - WC n°2 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
DE ROSA Mickael	17/06/2024	Colle des carrelages
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ANNEXE : Plans et/ou Croquis

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomppez 59300 VALENCIENNES
N° dossier :	DISP LILLE 35085 17.06.24				
N° planche :	1/2	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Localisation des prélèvements


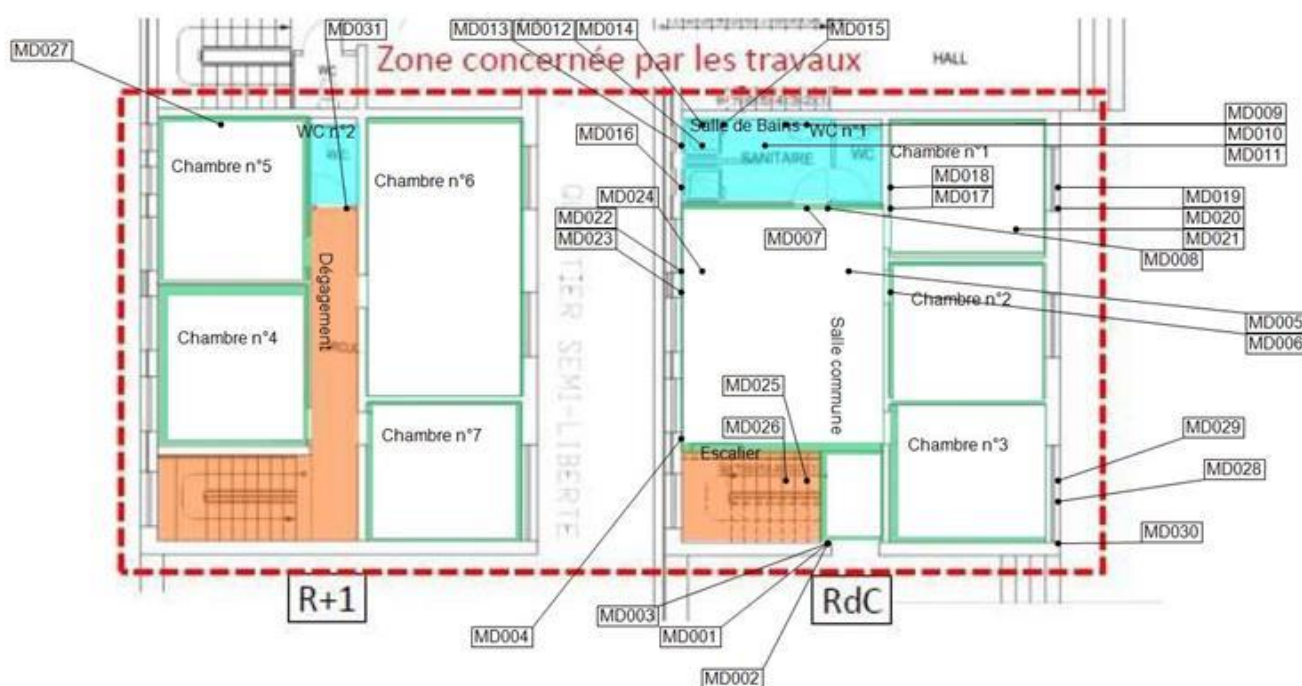


PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble : Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomprez 59300 VALENCIENNES
N° dossier :	DISP LILLE 35085 17.06.24			
N° planche :	2/2	Version :	0	
Type :		Croquis		Bâtiment – Niveau : Localisation des MPCA
Origine du plan :		Cabinet de diagnostics		

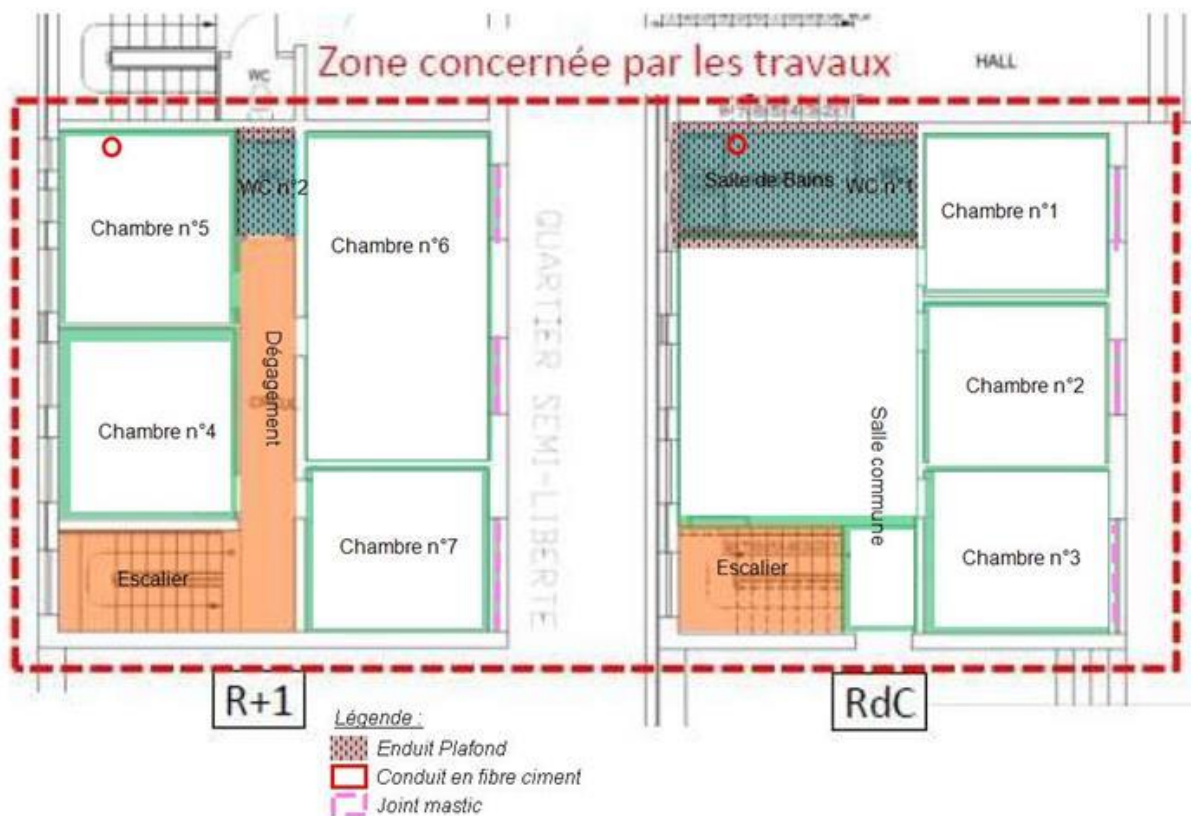

ANNEXE : Procès verbaux d'analyse**PV_00720240601327723****Analyses pour le Bâtiment**

AMIANTE DIAGNOSTIC
Monsieur Mickael DE ROSA
80 Bis Boulevard Gabriel Per
62210 AVION

Notre référence : AR-24-HB-109465-01

Numéro de dossier : 24N025794

Référence de dossier :

DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomprez
59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N025794-001 - Référence MD001-RDC - Salle commune - Sol - Plancher - Colle des carrelages,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-002 - Référence MD002-RDC - Salle commune - Toutes zones - Plinthes - Colle des
plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-003 - Référence MD003-RDC - Salle commune - A - Mur - Enduit, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-004 - Référence MD004-RDC - Salle commune - B - Mur - Enduit, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-005 - Référence MD005-RDC - Salle commune - Plafond - Plafond - Enduit, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-006 - Référence MD006-RDC - Salle commune - D - Mur - Enduit, prélevé par vos soins,
et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-007 - Référence MD007-RDC - Salle de Bains - Sol - Plancher - Colle des carrelages,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33380916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24N025794-008 - Référence MD008-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Plinthes - Colle des plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-009 - Référence MD009-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Mur - Colle des faïences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-010 - Référence MD010-RDC - Salle de Bains - C - Lavabo - Mastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-011 - Référence MD011-RDC - Salle de Bains - Plafond - Plafond - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-012 - Référence MD012-RDC - Salle de Bains - Douche - Sol n°1 - Colle des carrelages, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-013 - Référence MD013-RDC - Salle de Bains - Douche - Sol n°2 - Mastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-014 - Référence MD014-RDC - Salle de Bains - Douche - Toutes zones n°1 - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-015 - Référence MD015-RDC - Salle de Bains - Douche - Toutes zones n°2 - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-016 - Référence MD016-RDC - Salle de Bains - Douche - Fenêtre - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-017 - Référence MD017-RDC - Chambre n°1 - Sol - Plancher - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-018 - Référence MD018-RDC - Chambre n°1 - A - Mur - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-019 - Référence MD019-RDC - Chambre n°1 - C - Mur - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles
F-62110 Henin-BeaumontTél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 24N025794-020 - Référence MD020-RDC - Chambre n°1 - C - Fenêtre - Mastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-021 - Référence MD021-RDC - Chambre n°1 - Plafond - Plafond - Enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-022 - Référence MD022-RDC - Salle commune - Cuisine - Credence n°1 - Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-023 - Référence MD023-RDC - Salle commune - Cuisine - Credence n°2 - Mastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-024 - Référence MD024-RDC - Salle commune - Cuisine - Evier - Bitume, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-025 - Référence MD025-RDC - Escalier - Sol - Marches - Colle des carrelages, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-026 - Référence MD026-RDC - Escalier - Sol - Contre-marches - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-027 - Référence MD027-1er - Chambre n°5 - Sol/plafond - Conduit de fluide - Fibre ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-028 - Référence MD028-RDC - Extérieur - Façade - Sousbassement - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-029 - Référence MD029-RDC - Extérieur - Façade - Mur - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-030 - Référence MD030-RDC - Extérieur - Façade - Fenêtre - Mastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

- N° 24N025794-031 - Référence MD031-1er - WC n°2 - Sol - Plancher - Colle des carrelages, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Harin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT NORD SAS
Réception résultat
557 Route de Noyelles
PA du Pommier
62110 Hénin Beaumont

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033599-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2024 14:56 Page 1/8
Référence laboratoire N° : 24EK034035 Référence de suivi du dossier N° : 24N025794
Reçu au laboratoire le : 20/06/2024 Date de réception : 19/06/2024
Date d'analyse : 24/06/2024
Référence dossier Client: 24N025794 - DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomprez
59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N025794-001 - MD001-RDC - Salle commune - Sol - Plancher - Colle des carrelages	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau semi-dur (gris)	-	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
002	24N025794-002 - MD002-RDC - Salle commune - Toutes zones - Plinthes - Colle des plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris)	-	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
003	24N025794-003 - MD003-RDC - Salle commune - A - Mur - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N025794-004 - MD004-RDC - Salle commune - B - Mur - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (gris)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033599-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2024 14:56 Page 2/8
 Référence laboratoire N° : 24EK034035 Référence de suivi du dossier N° : 24N025794
 Reçu au laboratoire le : 20/06/2024 Date de réception : 19/06/2024
 Date d'analyse : 24/06/2024
 Référence dossier Client: 24N025794 - DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomppez
 59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		<i>Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)</i>	<i>/ -</i>	<i>- / -</i>	<i>-</i>	<i>Couche(s) non concernée(s) par la demande</i>
005	24N025794-005 - MD005-RDC - Salle commune - Plafond - Plafond - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N025794-006 - MD006-RDC - Salle commune - D - Mur - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N025794-007 - MD007-RDC - Salle de Bains - Sol - Plancher - Colle des carrelages	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		<i>Matériau dur de type carrelage, faïence (beige)</i>	<i>/ -</i>	<i>- / -</i>	<i>-</i>	<i>Couche(s) non concernée(s) par la demande</i>
008	24N025794-008 - MD008-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Plinthes - Colle des plinthes	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		<i>Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau semi-dur (gris)</i>	<i>/ -</i>	<i>- / -</i>	<i>-</i>	<i>Couche(s) non concernée(s) par la demande</i>

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033599-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2024 14:56 Page 3/8
Référence laboratoire N° : 24EK034035 Référence de suivi du dossier N° : 24N025794
Reçu au laboratoire le : 20/06/2024 Date de réception : 19/06/2024
Date d'analyse : 24/06/2024
Référence dossier Client: 24N025794 - DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lompriez
59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24N025794-009 - MD009-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Mur - Colle des faïences	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
010	24N025794-010 - MD010-RDC - Salle de Bains - C - Lavabo - Mastic	Matériau souple de type mastic (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N025794-011 - MD011-RDC - Salle de Bains - Plafond - Plafond - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (noir) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type trémolite-amiante
012	24N025794-012 - MD012-RDC - Salle de Bains - Douche - Sol n°1 - Colle des carrelages	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau souple (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (beige)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
013	24N025794-013 - MD013-RDC - Salle de Bains - Douche - Sol n°2 - Mastic	Matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau semi-dur (beige)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033599-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2024 14:56 Page 4/8
 Référence laboratoire N° : 24EK034035 Référence de suivi du dossier N° : 24N025794
 Reçu au laboratoire le : 20/06/2024 Date de réception : 19/06/2024
 Date d'analyse : 24/06/2024
 Référence dossier Client: 24N025794 - DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomppez
 59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
014	24N025794-014 - MD014-RDC - Salle de Bains - Douche - Toutes zones n°1 - Colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
015	24N025794-015 - MD015-RDC - Salle de Bains - Douche - Toutes zones n°2 - Ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (blanc)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
016	24N025794-016 - MD016-RDC - Salle de Bains - Douche - Fenêtre - Ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (blanc)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
017	24N025794-017 - MD017-RDC - Chambr n°1 - Sol - Plancher - Ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24N025794-018 - MD018-RDC - Chambr n°1 - A - Mur - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Além, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033599-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2024 14:56 Page 5/8
Référence laboratoire N° : 24EK034035 Référence de suivi du dossier N° : 24N025794
Reçu au laboratoire le : 20/06/2024 Date de réception : 19/06/2024
Date d'analyse : 24/06/2024
Référence dossier Client: 24N025794 - DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomppez
59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	24N025794-019 - MD019-RDC - Chambr n°1 - C - Mur - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)(i)	MET / GK3E	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (gris)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
020	24N025794-020 - MD020-RDC - Chambr n°1 - C - Fenêtre - Mastic	Matériau souple de type mastic (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24N025794-021 - MD021-RDC - Chambr n°1 - Plafond - Enduit	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)(i)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	24N025794-022 - MD022-RDC - Salle commune - Cuisine - Credence n°1 - Colle	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (gris)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
023	24N025794-023 - MD023-RDC - Salle commune - Cuisine - Credence n°2 - Mastic	Matériau souple de type mastic (blanc) ; matériau semi-dur (marron)(i)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033599-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2024 14:56 Page 6/8
Référence laboratoire N° : 24EK034035 Référence de suivi du dossier N° : 24N025794
Reçu au laboratoire le : 20/06/2024 Date de réception : 19/06/2024
Date d'analyse : 24/06/2024
Référence dossier Client: 24N025794 - DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lompriez
59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	24N025794-024 - MD024-RDC - Salle commune - Cuisine - Evier - Bitume	Matériau souple de type plaque (bitumineux) (noir)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (transparent)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
025	24N025794-025 - MD025-RDC - Escalier - Sol - Marches - Colle des carrelages	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau de type peinture (gris)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
026	24N025794-026 - MD026-RDC - Escalier - Sol - Contre-marches - Ciment	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type système d'enduit peinture (gris)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
027	24N025794-027 - MD027-1er - Chambre n°5 - Sol/plafond - Conduit de fluide - Fibre ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / CF6M	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
		Matériau de type système d'enduit peinture (bleu)	/ -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
028	24N025794-028 - MD028-RDC - Extérieur - Façade - Sousbassement - Ciment	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(l)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033599-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2024 14:56 Page 7/8
 Référence laboratoire N° : 24EK034035 Référence de suivi du dossier N° : 24N025794
 Reçu au laboratoire le : 20/06/2024 Date de réception : 19/06/2024
 Date d'analyse : 24/06/2024
 Référence dossier Client: 24N025794 - DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomppez
 59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	24N025794-029 - MD029-RDC - Extérieur - Façade - Mur - Ciment	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur (beige)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande
030	24N025794-030 - MD030-RDC - Extérieur - Façade - Fenêtre - Mastic	Matériau souple de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (marron)(i)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
031	24N025794-031 - MD031-1er - WC n°2 - Sol - Plancher - Colle des carrelages	Matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / RCV8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	- / -	- / -	-	Couche(s) non concernée(s) par la demande

Observation(s) couche(s)

(i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 8

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
 Rua Monte de Alén, 62
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-EK-033599-01 Date d'émission de rapport : 25/06/2024 14:56 Page 8/8
Référence laboratoire N° : 24EK034035 Référence de suivi du dossier N° : 24N025794
Reçu au laboratoire le : 20/06/2024 Date de réception : 19/06/2024
Date d'analyse : 24/06/2024
Référence dossier Client: 24N025794 - DISP LILLE 35085 17.06.24 A - Maison d'Arrêt de Valenciennes 75 rue Lomppez
59300 VALENCIENNES - DISP LILLE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.
NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.
NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.
Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.
"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.
NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.
NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.
NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).
NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Margarida
Barbosa

Margarida Barbosa
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



ANNEXE : Certificat de compétence



CERTIFICAT
N° ODI-00371
Version 07

Nous attestons que :
DE ROSA Mickaël

Né(e) le : 08/12/1992 A : SAINT SAULVE

**Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :**

Domaine(s) Technique(s)

Gas
Electricité
Plomb CREP sans mention
DPE individuel
Amiante sans mention
Amiante avec mention

Validité du Certificat

Du 29/05/2018 au 28/05/2023
Du 20/06/2018 au 19/06/2023
Du 10/01/2019 au 09/01/2024
Du 24/05/2022 au 23/05/2029
Du 01/08/2022 au 31/07/2029
Du 01/08/2022 au 31/07/2029

**Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.**

- Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constat de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'inhalation par le plomb des peintures ou des cordons après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 5 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 8 juillet 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir
ce que de droit.

Édité à Paris,
Le 01/08/2022

Le Directeur
Sébastien MAURICE



Identifiant du document : EMI-000-1002 Date de création : 10/09/2022	CONSEIL FORMATION AMIANTE NORD <small>cfm-nord.fr</small>	N° document 2022-3172
Document formation		
ATTESTATION DE COMPETENCE		
Monsieur Mickael DE ROSA né le 08-12-1992 Identifiant INRS n°		
<p>personnel de l'entreprise AMIANTE DIAGNOSTIC située 80 bis boulevard gabriel péri - 62210 AVION a suivi du 21-02-2022 au 25-02-2022 (5 jours, soit 35 heures).</p> <ul style="list-style-type: none"> L'intégralité des enseignements délivrés relatifs à la Formation préalable pour le personnel Cumul de fonctions des entreprises réalisant des opérations et interventions sur ou à proximité de matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'Amiante, dont la finalité n'est pas le retrait, relevant de l'article R. 4412-144 du Code du Travail (Sous section 4). <p>Formation référencée : S04 FP05CF - 2208-4761</p> <p>au sein de l'organisme de formation certifié Conseil Formation Amiante Nord, Enregistré sous le n° 32 59 09540 59 auprès du préfet de région des Hauts-de-France, sur la plateforme pédagogique située 21 des Six Marianne - Rue des entrepreneurs - 59124 ESCAUDAIN.</p> <p>ATTESTATION DELIVREE LE 25 février 2022 VALABLE 3 ANS JUSQU'AU 25 FÉVRIER 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> Suite aux évaluations théoriques et pratiques de Compétences du stagiaire, le formateur référent, Monsieur Raoul SIAH, a validé les acquis : Avis Favorable 		
<p>Cette formation a été réalisée conformément</p> <ul style="list-style-type: none"> aux prescriptions minimales de formation de l'arrêté du 23 février 2012, relatif à la formation, à la prévention des risques liés à l'amiante, applicables aux activités mentionnées aux articles R. 4412-144 (Sous-Section 4) aux articles de R4412-94 à R4412-148 du code du travail, partie réglementaire nouvelle, quatrième partie, livre IV, titre 1er, chapitre II, section 3 <p>Le programme est défini dans l'annexe 1.</p> <p>Important : cette formation ne se substitue pas aux obligations des employeurs, en matière de</p> <ul style="list-style-type: none"> formation au port des EPI (art. R.4323-106 du code du travail) formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail (art. R.4141-13 du code du travail) formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail (art R. 4323-3 et 4 du Code du Travail) 		
Formateur Intervenant spécialisé Traducteur	Monsieur Raoul SIAH	Fait à Escaudain, le 25-02-2022
Concernant CONSEIL FORMATION AMIANTE NORD		Conseil Formation Amiante Nord SAS à capital de 10 000€ Rue des Entrepreneurs 59124 ESCAUDAIN SIRET 325909540 5900019 /APE 8509A TVA FR 44327 655 885
Certificat de qualification N° 0332015.AAS-5331 Délivré le 16/09/2021 Par l'organisme certificateur CERTIBAT Valable jusqu'au 12/09/2024		Anne-Sophie DUPIRE Directrice générale de l'organisme de formation
N° de déclaration d'activité 32590954003		
Original : stagiaire - Copie : entreprise		

ANNEXE : Attestation d'assurance



Attestation d'assurance
de responsabilité civile

Entreprises

Contrat n°62097867

La Société Allianz IARD certifie que la société

AMIANTE DIAGNOSTIC
80 Boulevard Gabriel Péri
62210 AVION

est titulaire d'un contrat n° 62097867 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages garantis causés aux tiers, dans le cadre des activités assurées par le présent contrat et à concurrence des limites figurant au chapitre « Montant des garanties et des franchises » dudit contrat.

Activités garanties :

Diagnostic technique immobilier certifié par un organisme accrédité dans le domaine de la construction et disposant d'une organisation et de moyens appropriés en vue d'établir le dossier de diagnostic technique immobilier prévu par l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans les domaines suivants :

- ✓ constat de risque d'exposition au plomb,
- ✓ diagnostic amiante, à l'exclusion de toute activité d'extraction, d'exploitation et d'enlèvement d'amiante,
- ✓ état relatif à la présence de termites,
- ✓ état de l'installation intérieure de gaz,
- ✓ état des risques naturels et technologiques,
- ✓ diagnostic de performance énergétique,
- ✓ état de l'installation intérieure d'électricité,
- ✓ diagnostic d'assainissement et de repérage du radon et de la légionellose,
- ✓ diagnostic d'immeubles en copropriété,
- ✓ métrage des bâtiments selon la réglementation en vigueur,
- ✓ diagnostic de sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif,
- ✓ contrôles techniques assujettis à investissements dans l'immobilier locatif ancien ou à obtention de prêts bancaires réglementés.
- ✓ diagnostics Réglementaires au sens de l'article L271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation:

Information sur la présence d'un risque de mères.


Diagnostic de performance énergétique (DPE) et Audit énergétique des immeubles en monopropriété étiquetés F ou G réalisé en complément du DPE dans le cadre de la loi n°2011-1114 du 22 août 2021 et textes subséquents

La présente attestation est délivrée pour la période du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 inclus.

Le présent document établi par Allianz IARD a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garanties opposables aux souscripteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions...)

Toute adjonction autre que les cachets et signature du représentant de Compagnie est réputée non écrite.

Fait à LYON le 20/07/2023



Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des assurances.
SA au capital de 991.967.200 euros - 542 110 291 RCS Paris - N° TVA : FR76 542 110 291 - Siège social : 1, cours Michelet CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX



La garantie est accordée à concurrence des montants suivants :

Tableau des garanties

Responsabilité civile « Exploitation »	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	7 500 000 € par sinistre
dont :	
- Faute inexcusable :	1 000 000 € par année d'assurance
- Dommages matériels et immatériels consécutifs :	1 500 000 € par sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs :	300 000 € par année d'assurance
- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu :	300 000 € par sinistre
- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels, matériels et immatériels) :	750 000 € par année d'assurance

Responsabilité civile « Professionnelle »	
Nature des dommages	Montant des garanties
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non :	600 000 € par sinistre avec maximum de 1 000 000 € par année d'assurance
dont :	
- Dommages matériels et immatériels consécutifs ou non :	Inclus
- Destruction ou détérioration des documents confiés :	100 000 € par sinistre

Contrat n° 62097867

Allianz IARD – Entreprise régie par le Code des assurances.
SA au capital de 991.967.200 euros - 542 110 291 RCS Paris - N° TVA : FR76 542 110 291 - Siège social : 1, cours Michelet CS30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX