

## DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

**Référence : 18929LIM - 03.07.21**

Le 09/07/2021



Bien : Bâtiment 'Laboratoire Boulangerie'  
Adresse : CFA LE MOULIN RABAU  
104 rue de Saint Gence  
87051 LIMOGES CEDEX  
Numéro de lot :  
Référence Cadastre : NC

### PROPRIETAIRE

CFA LE MOULIN RABAU  
104 RUE DE SAINT GENCE BP 1076  
87051 LIMOGES CEDEX

### DEMANDEUR

CFA LE MOULIN RABAU  
104 RUE DE SAINT GENCE BP 1076  
87051 LIMOGES CEDEX

Date de visite : 09/07/2021  
Opérateur de repérage : CALHAU Mickaël

## NOTE DE SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

**RAPPORT N° 18929LIM - 03.07.21**

**Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique**

### INFORMATIONS GÉNÉRALES


Type de bien : <b>Bâtiment "Laboratoire Boulangerie"</b>	
Adresse : <b>CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX</b>	Réf. Cadastre : <b>NC</b>  Bâti : <b>Oui</b> Mitoyenneté : <b>Oui</b>
Propriétaire : <b>CFA LE MOULIN RABAUD</b>	

### CONSTAT AMIANTE

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante**

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

<b>A</b>	<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>A.1</b>	<b>DESIGNATION DU BATIMENT</b>	
Nature du bâtiment : <b>Bâtiment 'Laboratoire Boulangerie'</b> Adresse : <b>CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX</b> Cat. du bâtiment : <b>Enseignement Primaire / Secondaire</b> Nombre de Locaux : Escalier : Etage : Bâtiment : Numéro de Lot : Porte : Référence Cadastre : <b>NC</b> Date du Permis de Construire : <b>Non Communiquée</b> Propriété de : <b>CFA LE MOULIN RABAUD 104 RUE DE SAINT GENCE BP 1076 87051 LIMOGES CEDEX</b>		
<b>A.2</b>	<b>DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>	
Nom : <b>CFA LE MOULIN RABAUD</b> Documents remis : <b>Néant</b> Adresse : <b>104 RUE DE SAINT GENCE BP 1076 87051 LIMOGES CEDEX</b> Moyens mis à disposition : <b>Néant</b> Qualité :		
<b>A.3</b>	<b>EXECUTION DE LA MISSION</b>	
Rapport N° : <b>18929LIM - 03.07.21 A</b> Date d'émission du rapport : <b>09/07/2021</b> Le repérage a été réalisé le : <b>09/07/2021</b> Accompagnateur : <b>Aucun</b> Par : <b>CALHAU Mickaël</b> Laboratoire d'Analyses : <b>Eurofins Analyse pour le Bâtiment Sud-Ouest</b> N° certificat de qualification : <b>DTI 2006-010</b> Adresse laboratoire : <b>Chemin des Maures F 33300 GRADIGNAN</b> Date d'obtention : <b>02/07/2020</b> Numéro d'accréditation : <b>1-5840</b> Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : <b>SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE</b> Organisme d'assurance professionnelle : <b>MMA</b> <b>Tour Pacific Ouest</b> Adresse assurance : <b>BP 29 30 Cours Maréchal Juin 33023 BORDEAUX CEDEX</b> <b>13 cours Valmy</b> N° de contrat d'assurance : <b>114.231.812</b> <b>92977 PARIS LA DEFENSE CEDEX</b> Date de validité : <b>31/12/2021</b> Date de commande : <b>10/06/2021</b>		
<b>B</b>	<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR</b>	
Signature et Cachet de l'entreprise <b>Date d'établissement du rapport :</b>  <b>Fait à LIMOGES le 09/07/2021</b> <b>Cabinet : CABEX</b> <b>Nom du responsable : ROYON Fabien</b> <b>Nom du diagnostiqueur : CALHAU Mickaël</b>		

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.*

## C SOMMAIRE

<b>INFORMATIONS GENERALES.....</b>	<b>1</b>
DESIGNATION DU BATIMENT .....	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION .....	1
<b>CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....</b>	<b>1</b>
<b>SOMMAIRE .....</b>	<b>2</b>
<b>CONCLUSION(S) .....</b>	<b>3</b>
LISTE DES LOCAUX NON VISITES CONCERNES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION .....	3
LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION .....	3
<b>PROGRAMME DE REPERAGE.....</b>	<b>4</b>
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>5</b>
<b>RAPPORTS PRECEDENTS .....</b>	<b>5</b>
<b>RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>5</b>
LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION .....	6
DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE .....	7
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR .....	9
LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE .....	9
LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	9
RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (MATERIAUX NON VISES PAR LA LISTE C DE L'ANNEXE 13/9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) .....	9
COMMENTAIRES .....	9
<b>ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....</b>	<b>10</b>
<b>ANNEXE 2 – CROQUIS.....</b>	<b>17</b>
<b>ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....</b>	<b>19</b>
<b>ATTESTATION(S) .....</b>	<b>26</b>

D	CONCLUSION(S)
	<p>Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante</p>

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

Aucun

Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

## E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
<b>1. Toiture et étanchéité</b>	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
<b>2. Façades</b>	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses.... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
<b>3. Parois verticales intérieures et enduits</b>	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourages de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
<b>4. Plafonds et faux plafonds</b>	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
<b>5. Revêtements de sol et de murs</b>	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
<b>6. Conduits, canalisations et équipements</b>	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
<b>7. Ascenseurs et monte-charge</b>	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
<b>8. Equipements divers</b>	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
<b>9. Installations industrielles</b>	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
<b>10. Coffrages perdus</b>	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

## F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 09/07/2021

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.


L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017 :

Sens du repérage pour évaluer un local :

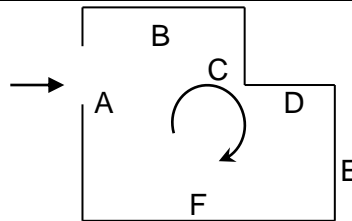

Description des travaux envisagés :

## G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

## H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

**LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION**

N°	Local / partie d'immeuble	Etage	Visitée	Justification	Travaux
1	Entrée	RDC	OUI		Concernée
2	Laboratoire n°1	RDC	OUI		Concernée
3	Réserve n°1	RDC	OUI		Concernée
4	Sanitaires n°1	RDC	OUI		Concernée
5	Vestiaire n°1	RDC	OUI		Concernée
6	Vestiaire n°2	RDC	OUI		Concernée
7	Débarras n°1	RDC	OUI		Concernée
8	Palier	1er	OUI		Concernée
9	Salle	1er	OUI		Concernée
10	Laboratoire n°2	1er	OUI		Concernée
11	Sanitaires n°2	1er	OUI		Concernée
12	Wc	1er	OUI		Concernée
13	Réserve n°2	1er	OUI		Concernée
14	Vestiaire n°3	1er	OUI		Concernée
15	Débarras n°2	1er	OUI		Concernée
16	Vestiaire n°4	1er	OUI		Concernée
17	Local technique	RDC	OUI		Concernée



DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE					
N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
1	Entrée	RDC	Mur	A	Plâtre - Peinture
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plenum	Plafond	Béton
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Escalier - Ensemble des contre-marches	A	Carrelage
			Escalier - Ensemble des marches	A	Carrelage
2	Laboratoire n°1	RDC	Mur	A	Plâtre - Peinture
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Cloisons	Toutes zones	faïences
3	Réserve n°1	RDC	Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plenum	Plafond	Béton
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond
			Plancher	Sol	Carrelage
4	Sanitaires n°1	RDC	Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plenum	Plafond	Béton
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond
			Plancher	Sol	Carrelage
5	Vestiaire n°1	RDC	Cloisons	Toutes zones	faïences
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plenum	Plafond	Béton
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond
6	Vestiaire n°2	RDC	Plancher	Sol	Carrelage
			Cloisons	Toutes zones	faïences
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plenum	Plafond	Béton
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
7	Débarras n°1	RDC	Plafond	Plafond	Panneaux de faux-plafond
			Plancher	Sol	Carrelage
			Cloisons	Toutes zones	faïences
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
8	Palier	1er	Mur	D	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Mur	A	Plâtre - Peinture

N° Local	Local / Partie d'immeuble	Etage	Elément	Zone	Revêtement
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
9	Salle	1er	Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
10	Laboratoire n°2	1er	Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	calicots - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
11	Sanitaires n°2	1er	Cloisons	Toutes zones	faïences
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Cloisons	Toutes zones	faïences
			Mur	B	Plâtre - Peinture
12	Wc	1er	Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Calicots - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Cloisons	Toutes zones	faïences
13	Réserve n°2	1er	Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
14	Vestiaire n°3	1er	Cloisons	Toutes zones	faïences
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
			Plancher	Sol	Carrelage
15	Débarras n°2	1er	Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Cloisons	Toutes zones	faïences
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Mur	A	Plâtre - Peinture
			Plafond	Plafond	Plâtre - Peinture
16	Vestiaire n°4	1er	Plancher	Sol	Carrelage
			Plinthes	Toutes zones	Carrelage
			Cloisons	Toutes zones	faïences
			Mur	B	Plâtre - Peinture
			Mur	C	Plâtre - Peinture
			Mur	D	Plâtre - Peinture
			Mur	A	Plâtre - Peinture
17	Local technique	RDC	Plafond	Plafond	Béton
			Plancher	Sol	Béton - Ragréage
			Mur	A, B, C, D	Béton

<b>LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR</b>			
Néant			
<b>LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE</b>			
Néant			
<b>LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.</b>			
Néant			
<b>RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste C de l'annexe 13/9 du code de la santé publique)</b>			
Néant			
<b>LEGENDE</b>			
<b>Présence</b>	<b>A</b> : Amiante	<b>N</b> : Non Amianté	<b>a?</b> : Probabilité de présence d'Amiante
<b>COMMENTAIRES</b>			
Néant			

## ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

## PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Laboratoire n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Laboratoire n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Laboratoire n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
faïences	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

## PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Laboratoire n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Mur - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

## DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Laboratoire n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Vestiaire n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Escalier - A Ensemble des marches		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

#### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

#### PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Vestiaire n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Sanitaires n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
faïences	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Réserve n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Mur - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Débarras n°1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plenum - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Laboratoire n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Laboratoire n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Laboratoire n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
faïences	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-	Fibres d'amiante non détectées

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
	01	

### PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Laboratoire n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Mur - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Laboratoire n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
calicots - Peinture	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plancher - Sol		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

### DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P019		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plinthes - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
faïences	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Cloisons - Toutes zones		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Sanitaires n°2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plâtre - Peinture	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Mur - A		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022		
Nom du client	Numéro de dossier	Pièce ou local
CFA LE MOULIN RABAUD	18929LIM - 03.07.21	1er - Wc
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Peinture	09/07/2021	CALHAU Mickaël
Localisation		
Plafond - Plafond		
Résultat amiante		
absence d'amiante		

DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-21-KC-047138-	Fibres d'amiante non détectées


Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
	01	
CUST 02	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-21-KC-047138-01	Fibres d'amiante non détectées

## ANNEXE 2 – CROQUIS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :	CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX
N° dossier :	18929LIM - 03.07.21				
N° planche :	1/2	Version :	0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			Bâtiment – Niveau :	Croquis N°1



PLANCHE DE REPERAGE USUEL				Adresse de l'immeuble :  CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX
N° dossier :	18929LIM - 03.07.21			
N° planche :	2/2	Version : 0	Type : Croquis	
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics			
				Bâtiment – Niveau : Croquis N°2

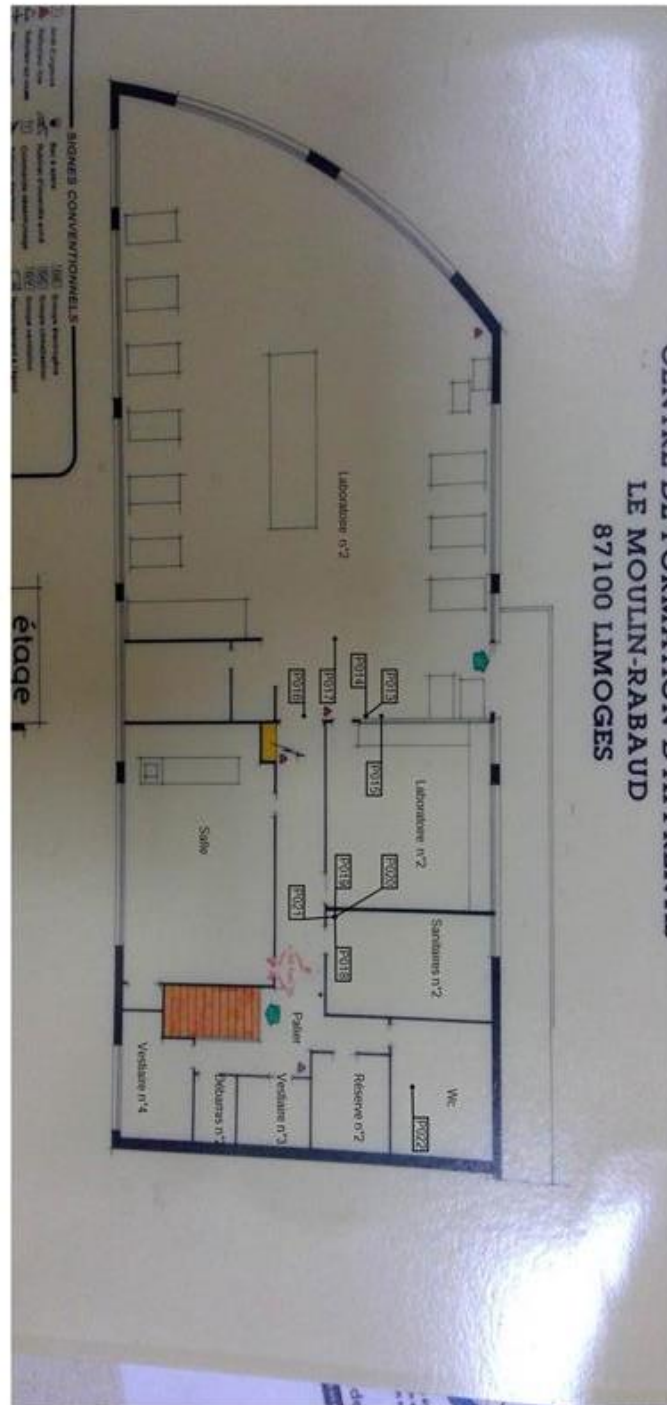

## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV\_00720210700619815



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

**CABEX**  
**Mickael CALHAU**  
 46 Avenue des Bénédictins  
 87000 LIMOGES

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-047138-01 Date d'émission de rapport : 15/07/2021 20:39 Page1/6  
 Dossier N° : 21K024204 Date de réception : 13/07/2021  
 Référence dossier Client : 18929LIM - 03.07.21 A - CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX - CFA LE MOULIN RABAUD

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Laboratoire n°1 - Sol - Plancher - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002-RDC - Laboratoire n°1 - Toutes zones - Plinthes - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003-RDC - Laboratoire n°1 - Toutes zones - Cloisons - faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (marron)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P004-RDC - Laboratoire n°1 - A - Mur - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtres)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P005-RDC - Laboratoire n°1 - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

## Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134  
 33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE  
 Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
 1- 5840  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-047138-01 Date d'émission de rapport : 15/07/2021 20:39 Page 2/6  
 Dossier N° : 21K024204 Date de réception : 13/07/2021 Date d'analyse : 13/07/2021  
 Référence dossier Client:  
 18929LIM - 03.07.21 A - CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX - CFA LE MOULIN  
 RABAUD

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Vestiaire r °2 - Sol - Plancher - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Entrée - A - Escalier - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (marron) en traces	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Vestiaire r °1 - Toutes zones - Plinthes - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type brique (orange) en traces	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Sanitaires n°1 - Toutes zones - Cloisons - faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type brique (orange)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-RDC - Réserve n °1 - A - Mur - Plâtre - Peinture					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-047138-01 Date d'émission de rapport : 15/07/2021 20:39 Page 3/6  
 Dossier N° : 21K024204 Date de réception : 13/07/2021 Date d'analyse : 13/07/2021  
 Référence dossier Client:  
 18929LIM - 03.07.21 A - CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX - CFA LE MOULIN  
 RABAUD

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (orange)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Débarras °1 - Plafond - Plafond - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - Entrée - Plafond - Plenum - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-1er - Laboratoire n°2 - Sol - Plancher - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-1er - Laboratoire n°2 - Toutes zones - Plinthes - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / P89E	1 / 2	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-1er - Laboratoire n°2 - Toutes zones - Cloisons - faïences					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6  
 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines  
 prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-047138-01 Date d'émission de rapport : 15/07/2021 20:39 Page 4/6  
 Dossier N° : 21K024204 Date de réception : 13/07/2021 Date d'analyse : 13/07/2021  
 Référence dossier Client:  
 18929LIM - 03.07.21 A - CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX - CFA LE MOULIN  
 RABAUD

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / P89E *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-1er - Laboratoire n°2 - A - Mur - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (vert) + (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)(i)	MET / P89E *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	P017-1er - Laboratoire n°2 - Plafond - Plafond - calicots - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / P89E *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / V4LP *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / V4LP *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-1er - Sanitaires n°2 - Sol - Plancher - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / P89E *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-047138-01 Date d'émission de rapport : 15/07/2021 20:39 Page 5/6  
 Dossier N° : 21K024204 Date de réception : 13/07/2021 Date d'analyse : 13/07/2021  
 Référence dossier Client:  
 18929LIM - 03.07.21 A - CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX - CFA LE MOULIN  
 RABAUD

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	P019-1er - Sanitaires n°2 - Toutes zones - Plinthes - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / P89E *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-1er - Sanitaires n°2 - Toutes zones - Cloisons - faïences	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / P89E *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-1er - Sanitaires n°2 - A - Mur - Plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / P89E *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P022-1er - Wc - Plafond - Plafond - Calicots - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) + (blanc) (plâtreux) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / P89E *	1 / 2 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / V4LP *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / V4LP *	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-KC-047138-01 Date d'émission de rapport : 15/07/2021 20:39 Page 6/6  
 Dossier N° : 21K024204 Date de réception : 13/07/2021 Date d'analyse : 13/07/2021  
 Référence dossier Client:  
 18929LIM - 03.07.21 A - CFA LE MOULIN RABAUD 104 rue de Saint Gence 87051 LIMOGES CEDEX - CFA LE MOULIN  
 RABAUD

Observation(s) échantillon(s)

(1) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

**Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :**

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)". "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Mélanie Tachon  
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole "A".

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest**

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°  
1- 5840  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## ATTESTATION(S)



### Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que

**SARL CABEX**  
**46 avenue DES BENEDICTINS**  
**87000 LIMOGES**

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812, souscrit par la FIDI (Fédération Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic immobilier.

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre et par technicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de la garantie ne pourra excéder 2 000 000 euros.


Date de prise d'effet du contrat : 01/07/2021

La présente attestation, valable pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2021, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Bordeaux, le 28 avril 2021

L'assureur, par délégation, l'Agent Général

**SUBERVIE ASSURANCES**  
 Agent Général exclusif MMA  
 30, cours du Maréchal Juin - B.P 29  
 33023 BORDEAUX CEDEX  
 Tél : 05.56.91.20.67 Fax : 05.56.91.95.75  
 Email : [subervie.assurances@mma.fr](mailto:subervie.assurances@mma.fr)  
 SARL au capital de 401 222 €  
 N° ORIAS : 07001677 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

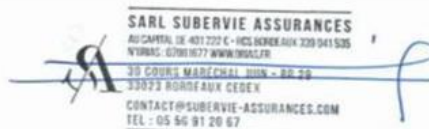

F02092

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126  
 MMA IARD / SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 537 092 366 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882  
 SIÈGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9  
 ENTREPRISES RÉGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

# CERTIFICAT DE QUALIFICATION



## CERTIFICAT

N° DTI / 2006-010

Certifie par la présente que :

**Mickael CALHAU**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	02/07/2020	01/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	02/07/2020	01/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	10/11/2016	09/11/2021
DPE - individuels	Diagnostic de performance énergétique individuel	03/01/2017	02/01/2022
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	09/12/2016	08/12/2021
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	10/11/2016	09/11/2021
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	10/11/2016	09/11/2021

Le présent certificat est délivré par la Société par Actions Simplifiée (SAS) SOCOTEC Certification International, 13, cours Vauvenargues, 87000 LIMOGES, France, au titulaire du présent certificat, M. Mickael CALHAU, pour la certification de ses compétences en matière de diagnostic technique immobilier. Le présent certificat est délivré en vertu de la loi n° 2006-731 du 24 juillet 2006 relative à la transparence, à la confiance et à la responsabilité des professionnels du diagnostic technique immobilier, et plus particulièrement de l'article 1er de la loi n° 2006-731 du 24 juillet 2006 relative à la transparence, à la confiance et à la responsabilité des professionnels du diagnostic technique immobilier, et plus particulièrement de l'article 1er de la loi n° 2006-731 du 24 juillet 2006 relative à la transparence, à la confiance et à la responsabilité des professionnels du diagnostic technique immobilier.



ACCREDITATION N° 4-0001  
PORTÉE DISPONIBLE SUR  
WWW.COCIFICAT.FR

Directeur Opérationnel Guillaume Rey

La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est conditionnée par le respect des normes de compétence des professionnels du diagnostic technique immobilier, et plus particulièrement de l'article 1er de la loi n° 2006-731 du 24 juillet 2006 relative à la transparence, à la confiance et à la responsabilité des professionnels du diagnostic technique immobilier, et plus particulièrement de l'article 1er de la loi n° 2006-731 du 24 juillet 2006 relative à la transparence, à la confiance et à la responsabilité des professionnels du diagnostic technique immobilier.