

## Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Arrêté du 16/07/2019

R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



|   |  |
|---|--|
| Numéro de rapport   | RAT_20210407_66 BOISSIERE A                    |
| Propriétaire  | Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale |
| Donneur d'ordre   | Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale |
| Adresse de l'immeuble   | 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME           |
| Bâtiment ou installation  | Bâtiment                                       |
| Date de la commande   | 07/04/2021                                     |
| La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage                     | 07/04/2021                                     |
| Date d'émission du rapport de repérage                          | 19/04/2021                                     |
| Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre |  |

### Signataire du rapport

Signature et Visa

Opérateur de repérage :



**RIVOAL JULIEN**  
**SOCOBAT-EXPERTISES**  
 Le 19/04/2021

Des parties de l'immeuble concernées par le repérage n'ayant pu être visitées l'opérateur de repérage n'a pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport. Ce repérage devra être complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

### Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante**

### Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

## Exclusions

Aucune

## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>CONCLUSIONS.....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>   | <b>4</b>  |
| OBJET DE LA MISSION : .....  | 4         |
| IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :.....  | 4         |
| IDENTIFICATION COMPLETE DU BATIMENT CONCERNE : .....   | 4         |
| IDENTIFICATION DU BIEN CONCERNE : .....  | 4         |
| <b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>   | <b>5</b>  |
| PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :.....                                       | 5         |
| PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES.....   | 5         |
| PROGRAMME DE REPERAGE .....  | 5         |
| RAPPORTS PRECEDEMENT REALISES .....  | 5         |
| <b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>   | <b>5</b>  |
| DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE .....   | 5         |
| ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX<br>PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020..... | 5         |
| CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....                                  | 5         |
| Liste des zones présentant des similitudes d'ouvrages.....   | 5         |
| <b>RESULTATS DU REPERAGE.....</b>  | <b>10</b> |
| RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....  | 10        |
| Liste des matériaux et produits repérés.....   | 11        |
| COMMENTAIRE SUR LA MISSION .....   | 14        |
| RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....   | 14        |
| <b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....</b>   | <b>42</b> |
| <b>ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....</b>  | <b>49</b> |
| <b>ANNEXE : AUTRES DOCUMENTS.....</b>  | <b>66</b> |
| <b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>   | <b>86</b> |
| <b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>   | <b>87</b> |

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **RAT\_20210407\_66 BOISSIERE**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Propriétaire de l'immeuble :          | <b>Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale</b>         |
| Demeurant :                           | <b>247 Avenue Jacques Cartier 83090 TOULON CEDEX</b>          |
| Représenté par :                      |   |
| Commanditaire du repérage :           | <b>Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale</b>         |
| Opérateur ayant réalisé le repérage : | <b>Monsieur RIVOAL JULIEN</b>                                 |
| Nom et adresse de l'entreprise :      | <b>SOCOBAT-EXPERTISES 54 rue gabriel péri 92120 MONTRouGE</b> |
| N° de Siret :                         | <b>45307976600037</b>   |
| RCP-compagnie-n° de police :          | <b>AXA -5411202104</b>  |

### 1.3 Identification complète du bâtiment concerné :

|                      |   |
|----------------------|---|
| Dénomination :       |   |
| Adresse complète :   | <b>66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME</b> |
| Référence Cadastre : | <b>NC</b>                                   |

### 1.4 Identification du bien concerné :

|   |   |   |
|---|---|---|
| Date du PC ou date de construction :  | Permis de Construire : <b>Non communiquée</b> | Construction : <b>Antérieur au 1er janvier 1949</b> |
| Type et Fonction principale du bien :   | <b>Bâtiment</b>                               | <b>Tertiaire</b>                                    |
| Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bien concerné : | <b>Aucun</b>                                  |   |

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

| Intitulé     |
|--------------|
| VOIR ANNEXES |



### 3 Cadre de la mission de repérage

#### 3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### Parties d'immeuble concernées

| Parties d'immeuble visitées | Etage  | Travaux   |
|-----------------------------|--------|-----------|
| Façade Sous-sol             | 1er SS | Concernée |
| Façade RDC 1                | RDC    | Concernée |
| Façade 1ER 1                | 1er    | Concernée |
| Façade 2ème                 | 2ème   | Concernée |
| Façade RDC 2                | RDC    | Concernée |
| Façade 1ER 2                | 1er    | Concernée |

#### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

#### 3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

### 4 Conditions de réalisation du repérage

#### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

07/04/2021

#### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

#### 4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

#### 4.4 Liste des Zones présentant des Similitudes d'Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, l'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrages suivantes :

##### Z001 : Fenêtre ( 155/74) Mastic vitrié Peinture (continue : NON)

| Localisation    | Désignation           | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade Sous-sol | Fenêtre ( 155/74) n°2 | Mastic vitrié - Peinture      |                     |
|                 | Fenêtre ( 155/74) n°1 | Mastic vitrié - Peinture      |                     |

**Z002 : Fenêtre ( 155/74) Garde-corps Métal Peinture (continue : NON)**

| Localisation    | Désignation                         | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade Sous-sol | Fenêtre ( 155/74) n°2 - Garde-corps | Métal - Peinture              |                     |
|                 | Fenêtre ( 155/74) n°1 - Garde-corps | Métal - Peinture              |                     |
|                 | Fenêtre ( 70/45) n°1 - Garde-corps  | Métal - Peinture              |                     |

**Z003 : Murs Tableau Plâtre/enduit Peinture (continue : NON)**

| Localisation    | Désignation    | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade Sous-sol | Murs - Tableau | Plâtre/enduit - Peinture      |                     |

**Z004 : Murs Appuis Plâtre/enduit Peinture (continue : NON)**

| Localisation    | Désignation   | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade Sous-sol | Murs - Appuis | Plâtre/enduit - Peinture      |                     |

**Z005 : Murs Plâtre/enduit Peinture (continue : NON)**

| Localisation    | Désignation | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade Sous-sol | Murs        | Plâtre/enduit - Peinture      |                     |

**Z006 : Fenêtre ( 70/45) Mastic vitré Peinture (continue : NON)**

| Localisation    | Désignation          | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade Sous-sol | Fenêtre ( 70/45) n°1 | Mastic vitré - Peinture       |                     |
|                 | Fenêtre ( 70/45) n°2 | Mastic vitré - Peinture       |                     |

**Z007 : Fenêtre ( 70/45) Joint étanchéité Peinture (continue : NON)**

| Localisation    | Désignation              | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade Sous-sol | Fenêtre ( 70/45) n°1     | Joint étanchéité - Peinture   |                     |
|                 | Fenêtre ( 70/45) n°1 X 5 | Joint étanchéité - Peinture   |                     |

**Z008 : Fenêtre ( 60/110) Mastic Vitrage Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation           | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade RDC 1 | Fenêtre ( 60/110) n°3 | Mastic Vitrage - Peinture     |                     |
|              | Fenêtre ( 60/110) n°4 | Mastic Vitrage - Peinture     |                     |
| Façade 1ER 1 | Fenêtre ( 60/110)     | Mastic Vitrage - Peinture     |                     |

**Z009 : Fenêtre ( 170/390) Joint vitré noir Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade RDC 1 | Fenêtre ( 170/390) n°4 X 5 | Joint vitré - Peinture        |                     |
|              | Fenêtre ( 170/390) n°4     | Joint vitré noir - Peinture   |                     |

**Z010 : Fenêtre ( 170/390) Dormant et ouvrant Joint étanchéité (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                     | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|---|-------------------------------|---------------------|
| Façade RDC 1 | Fenêtre ( 170/390) n°4 X 5 - Dormant et ouvrant | Joint étanchéité              |                     |
|              | Fenêtre ( 170/390) n°4 - Dormant et ouvrant     | Joint étanchéité              |                     |

**Z011 : Fenêtre ( 170/390) Joint étanchéité extérieur (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade RDC 1 | Fenêtre ( 170/390) n°4 X 5 | Joint étanchéité extérieur    |                     |
|              | Fenêtre ( 170/390) n°4     | Joint étanchéité extérieur    |                     |

**Z012 : Murs Fenêtre ( 60/110) Tableau Plâtre/enduit Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                          | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade RDC 1 | Murs Fenêtre ( 60/110) - Tableau     | Plâtre/enduit - Peinture      |                     |
|              | Murs Fenêtre ( 60/110) n°2 - Tableau | Plâtre/enduit - Peinture      |                     |

**Z013 : Fenêtre ( 160/380) Mastic Vitrage Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade RDC 1 | Fenêtre ( 160/380) n°5     | Mastic Vitrage - Peinture     |                     |
|              | Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2 | Mastic Vitrage - Peinture     |                     |

**Z014 : Fenêtre ( 160/380) Joint étanchéité Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade RDC 1 | Fenêtre ( 160/380) n°5     | Joint étanchéité - Peinture   |                     |
|              | Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2 | Joint étanchéité - Peinture   |                     |

**Z015 : Fenêtre ( 170/270) Mastic Vitrage Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                 | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 1 | Fenêtre ( 170/270) n°6      | Mastic Vitrage - Peinture     |                     |
|              | Fenêtre ( 170/270) n°6 X 12 | Mastic Vitrage - Peinture     |                     |

**Z016 : Fenêtre ( 170/270) Joint étanchéité extérieur (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                 | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 1 | Fenêtre ( 170/270) n°6      | Joint étanchéité extérieur    |                     |
|              | Fenêtre ( 170/270) n°6 X 12 | Joint étanchéité extérieur    |                     |

**Z017 : Fenêtre ( 170/270) Garde-corps Métal Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                          | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 1 | Fenêtre ( 170/270) n°6 - Garde-corps | Métal - Peinture              |                     |

**Z018 : Murs Appuis Plâtre/enduit Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation   | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|---------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 1 | Murs - Appuis | Plâtre/enduit - Peinture      |                     |

**Z019 : Murs Tableau Plâtre/enduit Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation    | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 1 | Murs - Tableau | Plâtre/enduit - Peinture      |                     |

**Z020 : Fenêtre ( 90/170) Volet Joint étanchéité (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                       | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 2 | Fenêtre ( 90/170) n°9 - Volet     | Joint étanchéité              |                     |
|              | Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Volet | Joint étanchéité              |                     |

**Z021 : Fenêtre ( 90/170) Joint vitré Peinture (continue : NON)**

| Localisation | Désignation               | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 2 | Fenêtre ( 90/170) n°9     | Joint vitré - Peinture        |                     |
|              | Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 | Joint vitré - Peinture        |                     |

**Z022 : Fenêtre ( 90/170) Joint étanchéité extérieur (continue : NON)**

| Localisation | Désignation           | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 2 | Fenêtre ( 90/170) n°9 | Joint étanchéité extérieur    |                     |

**Z023 : Fenêtre ( 90/170) Dormant et ouvrant Joint étanchéité (continue : NON)**

| Localisation | Désignation                                    | Matériau ou Produit identifié | Référence (Sondage) |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------|
| Façade 1ER 2 | Fenêtre ( 90/170) n°9 - Dormant et ouvrant     | Joint étanchéité              |                     |
|              | Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Dormant et ouvrant | Joint étanchéité              |                     |

**5 Résultats du repérage**
**5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :**

| Titre                |
|----------------------|
| Programme de travaux |

| 5.2 Liste des matériaux et produits repérés |        |                         |   |                              |                                     |                              |                           |
|---|--------|-------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Local                                       | Etage  | Zone                    | Elément   | Matériau / Produit           | Critère(s) ayant permis de conclure | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
| Façade Sous-sol                             | 1er SS | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 155/74) n°2                           | Mastic vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P006)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 155/74) n°2 - Garde-corps             | Métal - Peinture             | Résultat d'analyse (P007)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE, FACADE SOUS-SOL | Murs  | Plâtre/enduit - Peinture     | Résultat d'analyse (P005)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 155/74) n°1                           | Mastic vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P001)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 155/74) n°1 - Garde-corps             | Métal - Peinture             | Résultat d'analyse (P002)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE, FACADE SOUS-SOL | Murs - Tableau                                  | Plâtre/enduit - Peinture     | Résultat d'analyse (P003)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE, FACADE SOUS-SOL | Murs - Appuis                                   | Plâtre/enduit - Peinture     | Résultat d'analyse (P004)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 70/45) n°1                            | Mastic vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P008)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 70/45) n°2 - Garde-corps              | Métal - Peinture             | Résultat d'analyse                  | Non                          |                           |
|   |        | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 70/45) n°2                            | Mastic vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P010)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 70/45) n°1 - Garde-corps              | Métal - Peinture             | Résultat d'analyse (P002)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE SOUS-SOL         | Fenêtre ( 70/45) n°1                            | Joint étanchéité - Peinture  | Résultat d'analyse (P009)           | Non                          |                           |
|   |        | FACADE                  | Fenêtre ( 70/45) n°1 X 5                        | Joint étanchéité - Peinture  | Résultat d'analyse (P011)           | Non                          |                           |
| Façade RDC 1                                | RDC    | RDC                     | Fenêtre ( 170/390) n°4 X 5                      | Joint vitrié - Peinture      | Résultat d'analyse (P015)           | Non                          |                           |
|   |        | RDC                     | Fenêtre ( 170/390) n°4 X 5                      | Joint étanchéité extérieur   | Résultat d'analyse (P017)           | Non                          |                           |
|   |        | RDC                     | Fenêtre ( 170/390) n°4 X 5 - Dormant et ouvrant | Joint étanchéité             | Résultat d'analyse (P016)           | Non                          |                           |
|   |        | RDC                     | Murs  | Plâtre/enduit - Peinture     | Résultat d'analyse (P020)           | Non                          |                           |
|   |        | RDC                     | Fenêtre ( 170/390) n°4                          | Joint vitrié noir - Peinture | Résultat d'analyse (P015)           | Non                          |                           |

| Local        | Etage | Zone | Elément                                     | Matériau / Produit          | Critère(s) ayant permis de conclure           | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|--------------|-------|------|---|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
|              |       | RDC  | Fenêtre ( 170/390) n°4                      | Joint étanchéité extérieur  | Résultat d'analyse (P017)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Fenêtre ( 170/390) n°4 - Dormant et ouvrant | Joint étanchéité            | Résultat d'analyse (P016)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Fenêtre ( 60/110) n°3                       | Mastic Vitrage - Peinture   | Résultat d'analyse (P012)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Murs Fenêtre ( 60/110) - Tableau            | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P013)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Murs Fenêtre ( 60/110) n°2 - Tableau        | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P013)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Fenêtre ( 60/110) n°4                       | Mastic Vitrage - Peinture   | Résultat d'analyse (P014)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Murs Fenêtre ( 170/390) n°4 - Appuis        | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P018)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Fenêtre ( 160/380) n°5                      | Mastic Vitrage - Peinture   | Résultat d'analyse (P019)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2                  | Mastic Vitrage - Peinture   | Résultat d'analyse (P024)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Fenêtre ( 160/380) n°5                      | Joint étanchéité - Peinture | Résultat d'analyse (P021)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2                  | Joint étanchéité - Peinture | Résultat d'analyse (P025)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Murs - Tableau                              | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P022)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Balustres n°1 - Pierre                      | Enduit - Peinture           | Résultat d'analyse (P023)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Porte n°1                                   | Bois - Peinture             | Matériau par nature ne contient pas d'amiante | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Porte n°2                                   | Bois - Peinture             | Matériau par nature ne contient pas d'amiante | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Porte n°3                                   | Bois - Peinture             | Matériau par nature ne contient pas d'amiante | Non                          |                           |
|              |       | RDC  | Murs - Embrasure                            | Plâtre/enduit - Peinture    | Matériau par nature ne contient pas d'amiante | Non                          |                           |
| Façade 1ER 1 | 1er   | C    | Fenêtre ( 170/270) n°6                      | Mastic Vitrage - Peinture   | Résultat d'analyse (P026)                     | Non                          |                           |
|              |       | C    | Fenêtre ( 170/270) n°6                      | Joint étanchéité extérieur  | Résultat d'analyse (P027)                     | Non                          |                           |
|              |       | C    | Fenêtre ( 170/270) n°6 - Garde-corps        | Métal - Peinture            | Résultat d'analyse (P028)                     | Non                          |                           |
|              |       | C    | Murs - Appuis                               | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P029)                     | Non                          |                           |
|              |       | C    | Murs - Tableau                              | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P030)                     | Non                          |                           |
|              |       | C    | Fenêtre ( 170/270)                          | Mastic Vitrage -            | Résultat d'analyse                            | Non                          |                           |



| Local        | Etage | Zone                  | Elément   | Matériau / Produit          | Critère(s) ayant permis de conclure           | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|--------------|-------|-----------------------|---|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
|              |       |                       | n°6 X 12  | Peinture                    | (P031)  |                              |                           |
|              |       | C                     | Fenêtre ( 170/270)<br>n°6 X 12                    | Joint étanchéité extérieur  | Résultat d'analyse (P032)                     | Non                          |                           |
|              |       | C                     | Fenêtre ( 60/110)                                 | Mastic Vitrage - Peinture   | Résultat d'analyse (P012)                     | Non                          |                           |
|              |       | C                     | Murs  | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P033)                     | Non                          |                           |
|              |       | C                     | Fenêtre 1er cour                                  | Bois - Peinture             | Matériau par nature ne contient pas d'amiante | Non                          |                           |
|              |       | C                     | Fenêtre couloir n°1                               | Métal - Peinture            | Matériau par nature ne contient pas d'amiante | Non                          |                           |
| Façade 2ème  | 2ème  | Toutes zones          | Fenêtres étages                                   | Bois - Peinture             | Matériau par nature ne contient pas d'amiante | Non                          |                           |
| Façade RDC 2 | RDC   | RDC 2                 | Fenêtre ( 160/300)<br>n°7                         | Joint vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P034)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC 2                 | Fenêtre ( 160/300)<br>n°7                         | Joint étanchéité extérieur  | Résultat d'analyse (P035)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC 2                 | Murs  | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P036)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC 2                 | Porte n°1   | Joint vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P038)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC 2                 | Plancher  | Ragréage/ colle - Parquet   | Résultat d'analyse (P037)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC 2                 | Murs - Tableau                                    | Plâtre/enduit - Peinture    | Résultat d'analyse (P040)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC 2                 | Porte n°1   | Joint étanchéité - Peinture | Résultat d'analyse (P039)                     | Non                          |                           |
|              |       | RDC 2                 | Fenêtre ( 110/270)<br>n°8                         | Joint vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P041)                     | Non                          |                           |
| Façade 1ER 2 | 1er   | Chambre bleu          | Fenêtre ( 90/170)<br>n°9                          | Joint vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P043)                     | Non                          |                           |
|              |       | Chambre bleu          | Fenêtre ( 90/170)<br>n°9 - Volet                  | Joint étanchéité            | Résultat d'analyse (P042)                     | Non                          |                           |
|              |       | Chambre bleu          | Fenêtre ( 90/170)<br>n°9 - Dormant et ouvrant     | Joint étanchéité            | Résultat d'analyse (P044)                     | Non                          |                           |
|              |       | Chambre bleu          | Fenêtre ( 90/170)<br>n°9                          | Joint étanchéité extérieur  | Résultat d'analyse (P045)                     | Non                          |                           |
|              |       | Chambre bleu et jaune | Fenêtre ( 90/170)<br>n°9 X 3                      | Joint vitrié - Peinture     | Résultat d'analyse (P046)                     | Non                          |                           |
|              |       | Chambre bleu et jaune | Fenêtre ( 90/170)<br>n°9 X 3                      | Joint étanchéité extérieur  | Résultat d'analyse (P048)                     | Non                          |                           |
|              |       | Chambre bleu et jaune | Fenêtre ( 90/170)<br>n°9 X 3 - Dormant et ouvrant | Joint étanchéité            | Résultat d'analyse (P047)                     | Non                          |                           |
|              |       | Chambre bleu et       | Fenêtre ( 90/170)<br>n°9 X 3 - Volet              | Joint étanchéité            | Résultat d'analyse (P042)                     | Non                          |                           |

| Local | Etage | Zone          | Elément                                      | Matériau / Produit         | Critère(s) ayant permis de conclure           | Présence d'amiante (oui/non) | Estimation de la quantité |
|-------|-------|---------------|--|----------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
|       |       | jaune         |  |                            |   |                              |                           |
|       |       | Chambre Verte | Fenêtre ( 160/370) n°10                      | Joint étanchéité extérieur | Résultat d'analyse (P051)                     | Non                          |                           |
|       |       | Chambre Verte | Fenêtre ( 160/370) n°10 - Dormant et ouvrant | Joint étanchéité           | Résultat d'analyse (P050)                     | Non                          |                           |
|       |       | Chambre Verte | Fenêtre ( 160/370) n°10                      | Joint vitré - Peinture     | Résultat d'analyse (P049)                     | Non                          |                           |
|       |       | Chambre Jaune | Fenêtre ovale                                | Bois - Peinture            | Matériau par nature ne contient pas d'amiante | Non                          |                           |
|       |       | Chambre Verte | Fenêtre ( 160/370) n°1 - Volet               | Joint étanchéité           | Résultat d'analyse (P052)                     | Non                          |                           |
|       |       | Chambre Verte | Murs   | Plâtre/enduit - Peinture   | Résultat d'analyse (P053)                     | Non                          |                           |

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| <b>5.3</b> | <b>Commentaire sur la mission</b> |
| Néant      |                                   |

|            |   |
|------------|---|
| <b>5.4</b> | <b>Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage</b> |
|------------|---|

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

### ELEMENT : Fenêtre 1er cour

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                               |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Fenêtre 1er cour - C |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                                   |
| RIVOAL JULIEN                                  |                           | Bois - Peinture                            |
| Résultat amiante                               |                           |  |
| Néant  |                           |  |
| Commentaires                                   |                           |  |
| fenêtre désenfumage condamné                   |                           |  |

### PRELEVEMENT : P001

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Fenêtre ( 155/74) n°1 - FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic vitré - Peinture   |
| Résultat amiante                               |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P002

#### Emplacement




| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Fenêtre ( 155/74) n°1 - FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Métal - Peinture  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |


### PRELEVEMENT : P003

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Murs - FACADE, FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture                                   |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

| PRELEVEMENT : P004   |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| Emplacement  |                           |  |
|  |                           |  |
| Nom du client  | Numéro de dossier         | Localisation   |
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale                                     | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Murs - FACADE, FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur   | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture                                   |
| Résultat amiante   |                           |  |
| absence d'amiante  |                           |  |

| PRELEVEMENT : P005   |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| Emplacement  |                           |  |
|  |                           |  |
| Nom du client  | Numéro de dossier         | Localisation   |
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale                                       | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Murs - FACADE, FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur   | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture                                   |
| Résultat amiante   |                           |  |
| absence d'amiante  |                           |  |

### PRELEVEMENT : P006

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Fenêtre ( 155/74) n°2 - FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic vitrié - Peinture  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P007

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Fenêtre ( 155/74) n°2 - FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Métal - Peinture  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |



### PRELEVEMENT : P008

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Fenêtre ( 70/45) n°1 - FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic vitré - Peinture  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P009

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Fenêtre ( 70/45) n°1 - FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité - Peinture  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P010

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Fenêtre ( 70/45) n°2 - FACADE SOUS-SOL |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic vitré - Peinture  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P011

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er SS - Façade Sous-sol<br>Fenêtre ( 70/45) n°1 X 5 - FACADE |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité - Peinture                                   |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |



### PRELEVEMENT : P012


#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                                      |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 60/110) n°3 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic Vitrage - Peinture                         |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P013

#### Emplacement

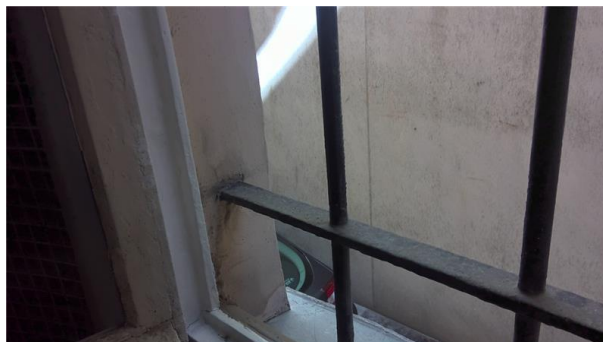

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                                       |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Murs Fenêtre ( 60/110) - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture                           |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P014

#### Emplacement




| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                                      |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 60/110) n°4 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic Vitrage - Peinture                         |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |


### PRELEVEMENT : P015

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                                       |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 170/390) n°4 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint vitrié noir - Peinture                       |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |
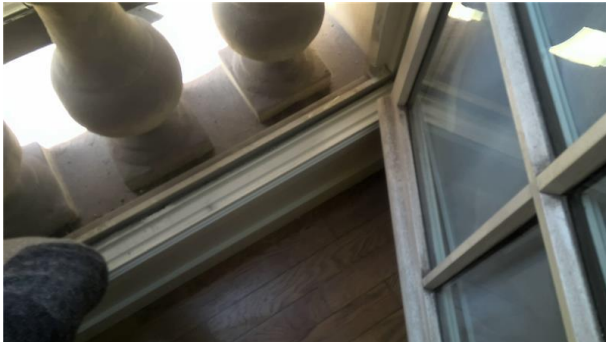
| PRELEVEMENT : P016   |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| Emplacement  |                           |  |
|  |                           |  |
| Nom du client  | Numéro de dossier         | Localisation                                       |
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale                                     | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 170/390) n°4 - RDC |
| Nom de l'opérateur   | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN  | 07/04/2021                | Joint étanchéité                                   |
| Résultat amiante   |                           |  |
| absence d'amiante  |                           |  |
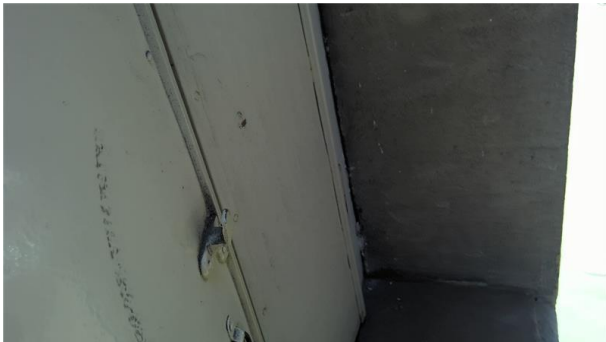
| PRELEVEMENT : P017   |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| Emplacement  |                           |  |
|  |                           |  |
| Nom du client  | Numéro de dossier         | Localisation                                       |
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale                                       | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 170/390) n°4 - RDC |
| Nom de l'opérateur   | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN  | 07/04/2021                | Joint étanchéité extérieur                         |
| Résultat amiante   |                           |  |
| absence d'amiante  |                           |  |

### PRELEVEMENT : P018

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Murs Fenêtre ( 170/390) n°4 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture                                |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P019

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                                       |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 160/380) n°5 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic Vitrage - Peinture                          |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P020

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                     |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Murs - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                         |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture         |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |                                  |
| absence d'amiante                              |                           |                                  |

### PRELEVEMENT : P021

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                                       |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 160/380) n°5 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité - Peinture                        |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P022

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                     |
|--|---------------------------|----------------------------------|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Murs - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                         |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture         |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |                                  |
| absence d'amiante                              |                           |                                  |

### PRELEVEMENT : P023

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                              |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Balustres n°1 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                                  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Enduit - Peinture                         |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |



### PRELEVEMENT : P024


#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic Vitrage - Peinture                              |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P025

#### Emplacement

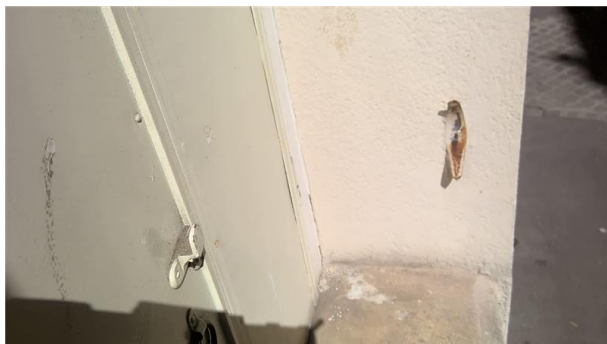

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 1<br>Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2 - RDC |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité - Peinture                            |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P026


#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                                     |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Fenêtre ( 170/270) n°6 - C |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic Vitrage - Peinture                        |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |


### PRELEVEMENT : P027


#### Emplacement

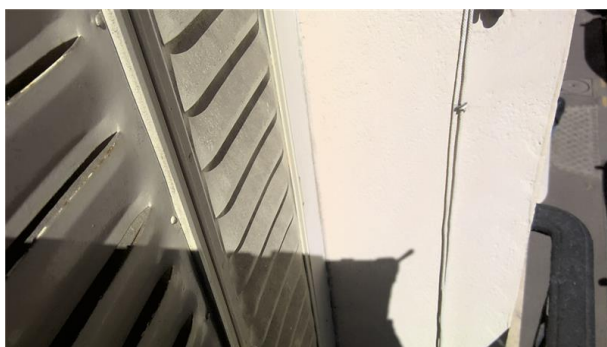

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                                     |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Fenêtre ( 170/270) n°6 - C |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité extérieur                       |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |




| PRELEVEMENT : P028   |                           |  |
|--|---------------------------|--|
| Emplacement  |                           |  |
|  |                           |  |
| Nom du client  | Numéro de dossier         | Localisation                                     |
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale                                     | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Fenêtre ( 170/270) n°6 - C |
| Nom de l'opérateur   | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN  | 07/04/2021                | Métal - Peinture                                 |
| Résultat amiante   |                           |  |
| absence d'amiante  |                           |  |

| PRELEVEMENT : P029   |                           |                                |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| Emplacement  |                           |                                |
|  |                           |                                |
| Nom du client  | Numéro de dossier         | Localisation                   |
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale                                       | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Murs - C |
| Nom de l'opérateur   | Date de prélèvement       | Matériau                       |
| RIVOAL JULIEN  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture       |
| Résultat amiante   |                           |                                |
| absence d'amiante  |                           |                                |

### PRELEVEMENT : P030


#### Emplacement

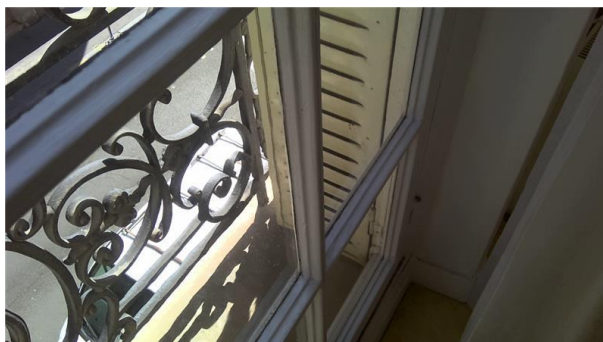

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                   |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Murs - C |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                       |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture       |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |                                |
| absence d'amiante                              |                           |                                |

### PRELEVEMENT : P031

#### Emplacement

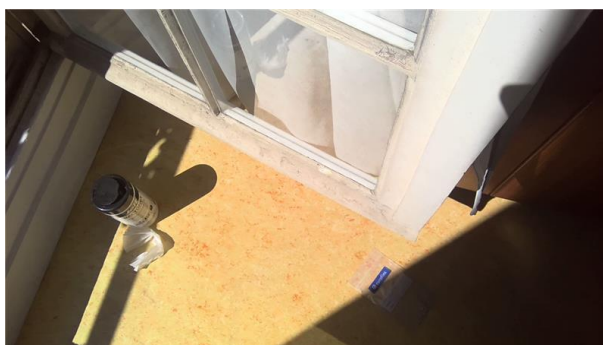

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Fenêtre ( 170/270) n°6 X 12 - C |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Mastic Vitrage - Peinture                             |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P032

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Fenêtre ( 170/270) n°6 X 12 - C |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité extérieur                            |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P033

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                   |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 1<br>Murs - C |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                       |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture       |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |                                |
| absence d'amiante                              |                           |                                |

### PRELEVEMENT : P034


#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 2<br>Fenêtre ( 160/300) n°7 - RDC 2 |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint vitré - Peinture                               |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P035


#### Emplacement

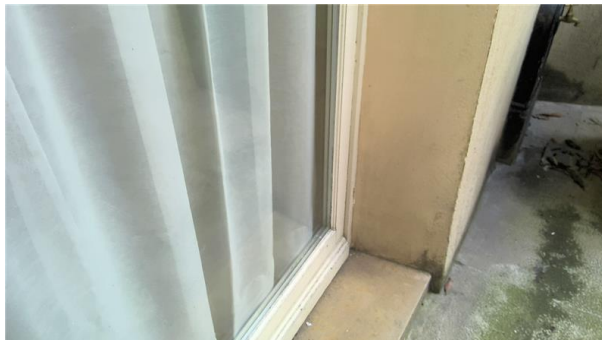

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 2<br>Fenêtre ( 160/300) n°7 - RDC 2 |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étenchéité extérieur                           |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P036


#### Emplacement

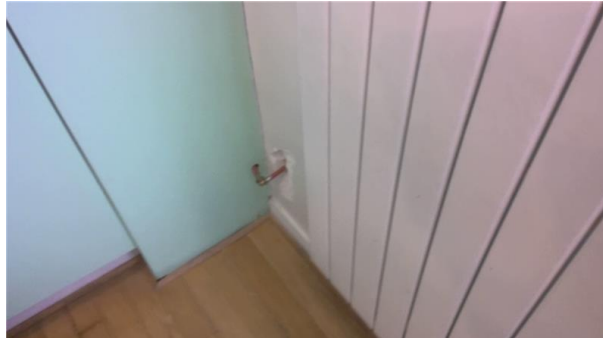

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                       |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 2<br>Murs - RDC 2 |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                           |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture           |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |                                    |
| absence d'amiante                              |                           |                                    |

### PRELEVEMENT : P037

#### Emplacement

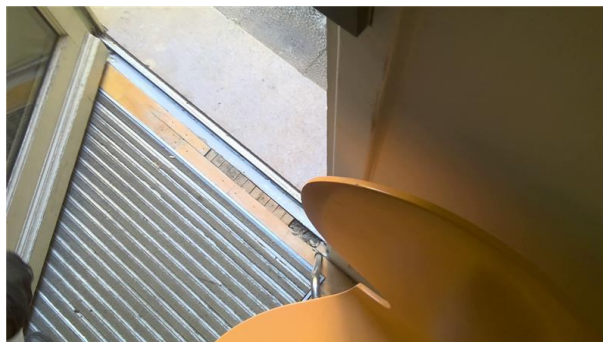

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                           |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 2<br>Plancher - RDC 2 |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                               |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Ragréage/ colle - Parquet              |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P038

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                            |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 2<br>Porte n°1 - RDC 2 |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                                |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint vitré - Peinture                  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P039

#### Emplacement




| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                            |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 2<br>Porte n°1 - RDC 2 |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                                |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité - Peinture             |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |



### PRELEVEMENT : P040

#### Emplacement

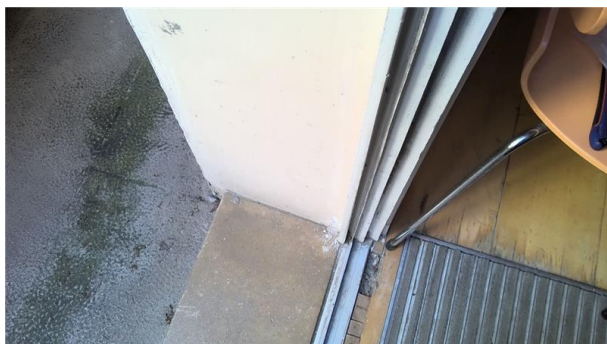

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                       |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 2<br>Murs - RDC 2 |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                           |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture           |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |                                    |
| absence d'amiante                              |                           |                                    |

### PRELEVEMENT : P041

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | RDC - Façade RDC 2<br>Fenêtre ( 110/270) n°8 - RDC 2 |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint vitré - Peinture                               |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P042

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 90/170) n°9 - Chambre bleu |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité   |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P043

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 90/170) n°9 - Chambre bleu |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint vitré - Peinture                                     |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |



### PRELEVEMENT : P044

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 90/170) n°9 - Chambre bleu |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité   |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P045

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 90/170) n°9 - Chambre bleu |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité extérieur                                 |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P046

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Chambre bleu et jaune |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint vitré - Peinture  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P047

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Chambre bleu et jaune |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P048


#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Chambre bleu et jaune |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité extérieur  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P049

#### Emplacement

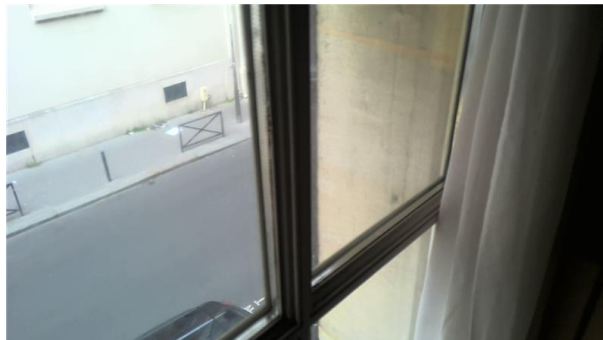

| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 160/370) n°10 - Chambre Verte |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint vitré - Peinture  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P050

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 160/370) n°10 - Chambre Verte |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité  |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P051

#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation  |
|--|---------------------------|---|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 160/370) n°10 - Chambre Verte |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau  |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité extérieur                                    |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |   |
| absence d'amiante                              |                           |   |

### PRELEVEMENT : P052


#### Emplacement



| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation   |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Fenêtre ( 160/370) n°1 - Chambre Verte |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Joint étanchéité   |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |

### PRELEVEMENT : P053

#### Emplacement

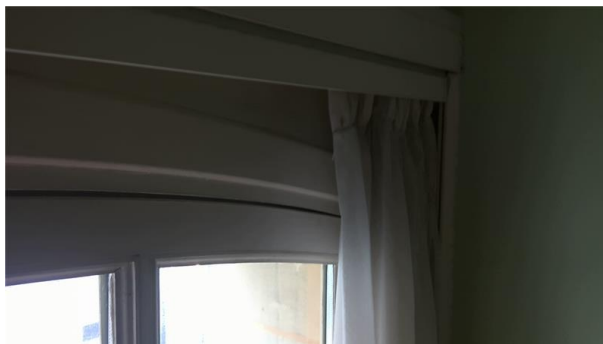


| Nom du client                                  | Numéro de dossier         | Localisation                               |
|--|---------------------------|--|
| Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale | RAT_20210407_66 BOISSIERE | 1er - Façade 1ER 2<br>Murs - Chambre Verte |
| Nom de l'opérateur                             | Date de prélèvement       | Matériau                                   |
| RIVOAL JULIEN                                  | 07/04/2021                | Plâtre/enduit - Peinture                   |
| <b>Résultat amiante</b>                        |                           |  |
| absence d'amiante                              |                           |  |


**ANNEXE : Plans et/ou Croquis**




## Planche de repérage

|                   |  |                           |   |
|-------------------|--|---------------------------|---|
| Client :          | Caisse Nationale Militaire de Sécurité | Titre :                   | RDC 1                                   |
| N° dossier :      | RAT_20210407_66 BOISSIERE              | Adresse :                 | 66 rue Boissière<br>75016 PARIS - 16EME |
| N° planche :      | 1/6                                    |                           |   |
| Type :            | Croquis                                |                           |   |
| Date :            | 19/04/2021                             | Localisation / Bâtiment : |   |
| Intervenant :     | RIVOAL JULIEN                          | Niveau :                  |   |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics                 | Commentaire :             |   |

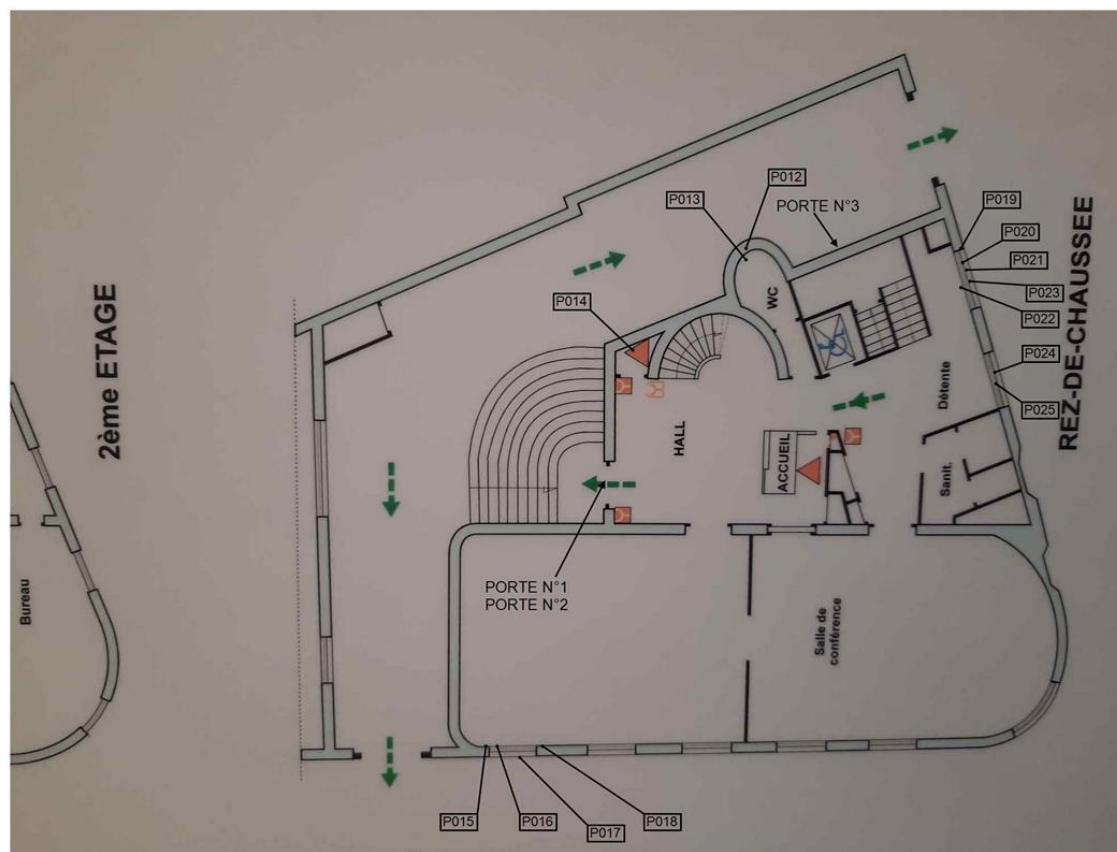

|   |  |                           |   |
|---|--|---------------------------|---|
|  |  | Planche de repérage       |   |
| Client :  | Caisse Nationale Militaire de Sécurité | Titre :                   | RDC 2                                   |
| N° dossier :  | RAT_20210407_66 BOISSIERE              | Adresse :                 | 66 rue Boissière<br>75016 PARIS - 16EME |
| N° planche :  | 2/6                                    |                           |   |
| Type :  | Croquis                                |                           |   |
| Date :  | 19/04/2021                             | Localisation / Bâtiment : |   |
| Intervenant :   | RIVOAL JULIEN                          | Niveau :                  |   |
| Origine du plan :   | Cabinet de diagnostics                 | Commentaire :             |   |

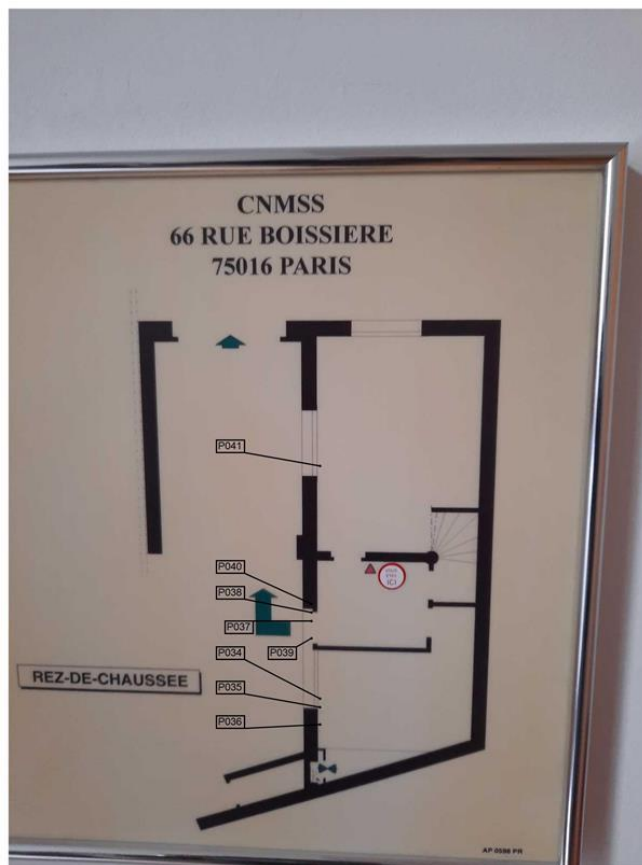




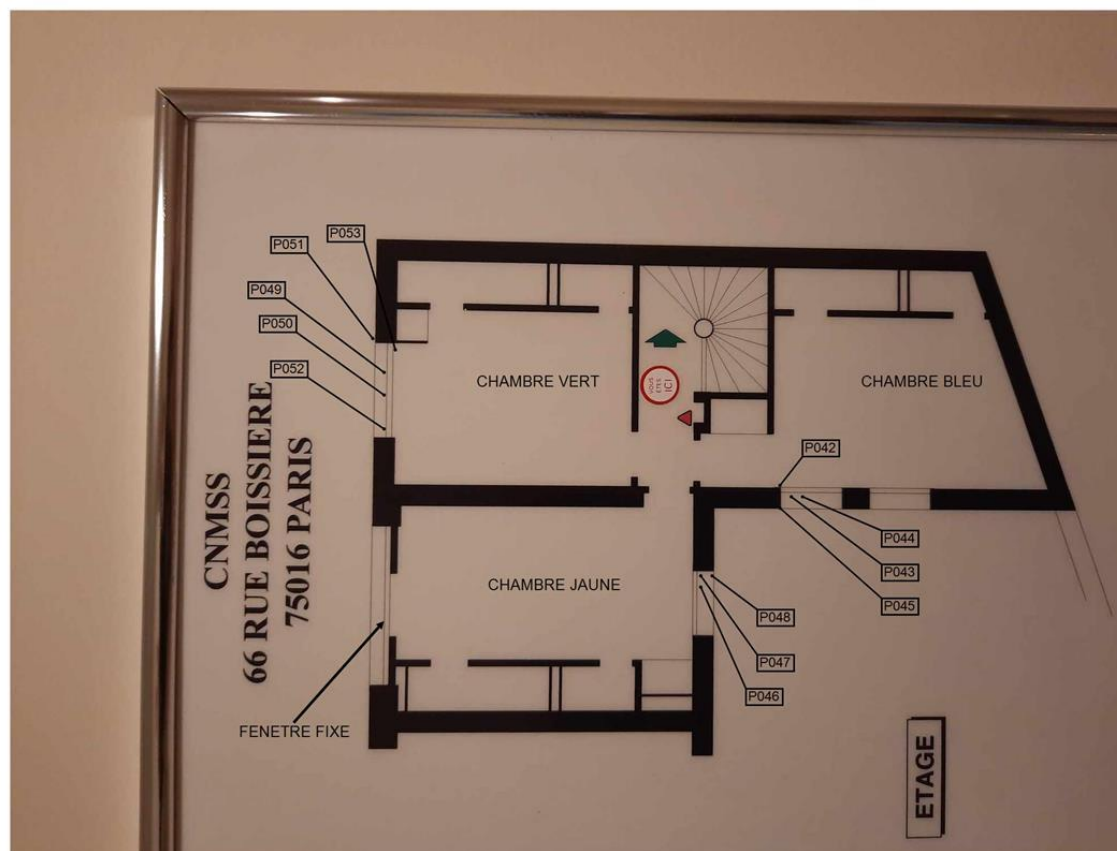



## Planche de repérage

|                   |  |                           |   |
|-------------------|--|---------------------------|---|
| Client :          | Caisse Nationale Militaire de Sécurité | Titre :                   | 1ER 1                                   |
| N° dossier :      | RAT_20210407_66 BOISSIERE              | Adresse :                 | 66 rue Boissière<br>75016 PARIS - 16EME |
| N° planche :      | 3/6                                    |                           |   |
| Type :            | Croquis                                |                           |   |
| Date :            | 19/04/2021                             | Localisation / Bâtiment : |   |
| Intervenant :     | RIVOAL JULIEN                          | Niveau :                  |   |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics                 | Commentaire :             |   |



|   |  |             |                           |  |   |
|---|--|-------------|---------------------------|--|---|
|  | Planche de repérage                    |             |                           |  |   |
| Client :  | Caisse Nationale Militaire de Sécurité |             | Titre :                   |  | 1ER 2                                   |
| N° dossier :  | RAT_20210407_66 BOISSIERE              |             | Adresse :                 |  | 66 rue Boissière<br>75016 PARIS - 16EME |
| N° planche :  | 4/6                                    | Version : 0 |                           |  |   |
| Type :  | Croquis                                |             |                           |  |   |
| Date :  | 19/04/2021                             |             | Localisation / Bâtiment : |  |   |
| Intervenant :   | RIVOAL JULIEN                          |             | Niveau :                  |  |   |
| Origine du plan :   | Cabinet de diagnostics                 |             | Commentaire :             |  |   |




|   |  |                           |   |
|---|--|---------------------------|---|
|  |  | Planche de repérage       |   |
| Client :  | Caisse Nationale Militaire de Sécurité | Titre :                   | 2 ème                                   |
| N° dossier :  | RAT_20210407_66 BOISSIERE              | Adresse :                 | 66 rue Boissière<br>75016 PARIS - 16EME |
| N° planche :  | 5/6                                    |                           |   |
| Type :  | Croquis                                |                           |   |
| Date :  | 19/04/2021                             | Localisation / Bâtiment : |   |
| Intervenant :   | RIVOAL JULIEN                          | Niveau :                  |   |
| Origine du plan :   | Cabinet de diagnostics                 | Commentaire :             |   |





|                   |  |             |                           |   |
|-------------------|--|-------------|---------------------------|---|
| Client :          | Caisse Nationale Militaire de Sécurité |             | Titre :                   | Sous-sol                                |
| N° dossier :      | RAT_20210407_66 BOISSIERE              |             | Adresse :                 | 66 rue Boissière<br>75016 PARIS - 16EME |
| N° planche :      | 6/6                                    | Version : 0 |                           |   |
| Type :            | Croquis                                |             |                           |   |
| Date :            | 19/04/2021                             |             | Localisation / Bâtiment : |   |
| Intervenant :     | RIVOAL JULIEN                          |             | Niveau :                  |   |
| Origine du plan : | Cabinet de diagnostics                 |             | Commentaire :             |   |

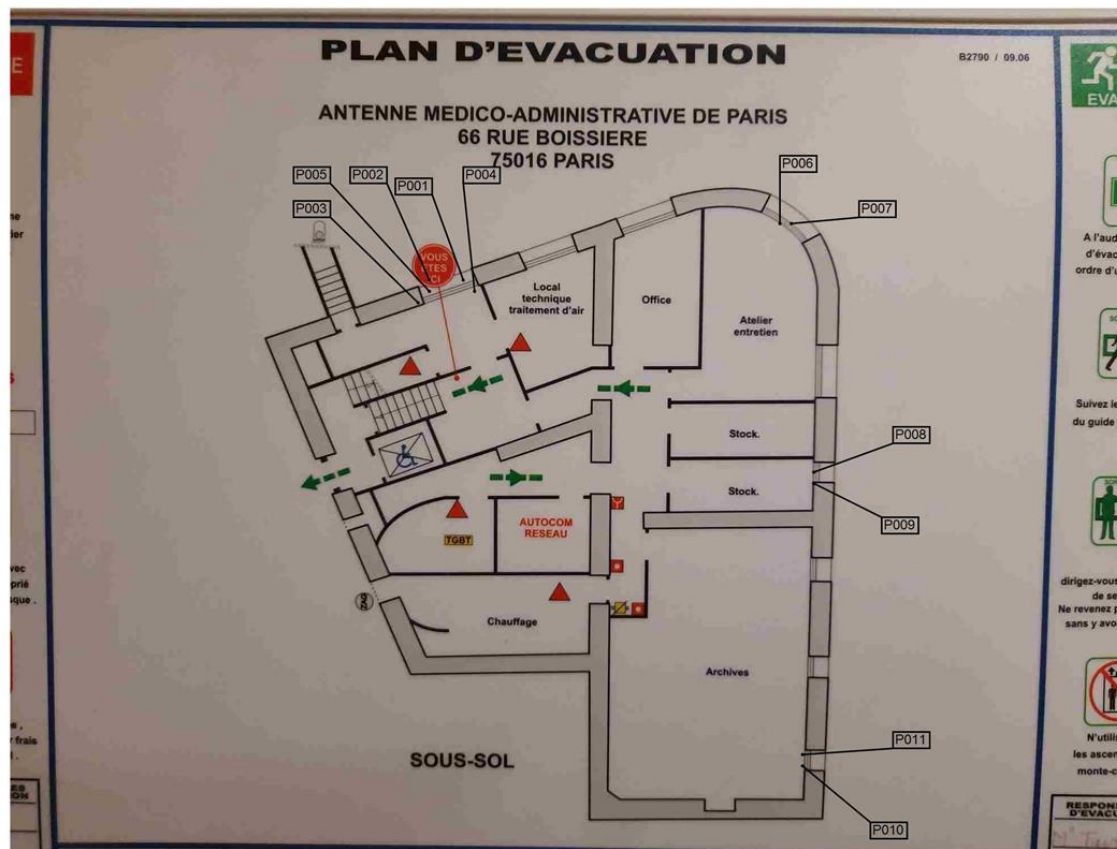

## ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

**PV\_00720210400527308**



Analyses pour le Bâtiment

A.R.C SOCOBAT EXPERTISES  
**Monsieur Julien RIVOAL**  
54 Rue Gabriel Péri  
92120 MONTROUGE

Notre référence : AR-21-LH-019477-01

**Numéro de dossier : 21H010094**

**Référence de dossier :**

**RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 21H010094-001 - Référence P001-1er SS - *Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre (155/74) n°1 - Mastic vitré - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-002 - Référence P002-1er SS - *Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre (155/74) n°1 - Métal - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-003 - Référence P003-1er SS - *Façade Sous-sol - FACADE, FACADE SOUS-SOL - Murs - Plâtre/enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-004 - Référence P004-1er SS - *Façade Sous-sol - FACADE, FACADE SOUS-SOL - Murs - Plâtre/enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-005 - Référence P005-1er SS - *Façade Sous-sol - FACADE, FACADE SOUS-SOL - Murs - Plâtre/enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-006 - Référence P006-1er SS - *Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre (155/74) n°2 - Mastic vitré - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy  
F-75484 Paris Cedex 10  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010094-007 - Référence P007-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 155/74) n°2 - Métal - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-008 - Référence P008-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 70/45) n°1 - Mastic vitré - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-009 - Référence P009-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 70/45) n°1 - Joint étanchéité - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-010 - Référence P010-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 70/45) n°2 - Mastic vitré - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-011 - Référence P011-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE - Fenêtre ( 70/45) n°1 X 5 - Joint étanchéité - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-012 - Référence P012-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 60/110) n°3 - Mastic Vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-013 - Référence P013-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Murs Fenêtre ( 60/110) - Plâtre/enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-014 - Référence P014-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 60/110) n°4 - Mastic Vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-015 - Référence P015-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 170/390) n°4 - Joint vitré noir - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-016 - Référence P016-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 170/390) n°4 - Joint étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy  
F-75434 Paris Cedex 10  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010094-017 - Référence *P017-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 170/390) n°4 - Joint étanchéité extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-018 - Référence *P018-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Murs Fenêtre ( 170/390) n°4 - Plâtre/enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-019 - Référence *P019-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 160/380) n°5 - Mastic Vitrage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-020 - Référence *P020-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Murs - Plâtre/enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-021 - Référence *P021-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 160/380) n°5 - Joint étanchéité - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-022 - Référence *P022-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Murs - Plâtre/enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-023 - Référence *P023-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Balustres n°1 - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-024 - Référence *P024-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2 - Mastic Vitrage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-025 - Référence *P025-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2 - Joint étanchéité - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-026 - Référence *P026-1er - Façade 1ER 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 - Mastic Vitrage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
  
- N° 21H010094-027 - Référence *P027-1er - Façade 1ER 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 - Joint étanchéité extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy  
F-75484 Paris Cedex 10  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010094-028 - Référence P028-1er - Façade 1ER 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 - Métal - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-029 - Référence P029-1er - Façade 1ER 1 - C - Murs - Plâtre/enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-030 - Référence P030-1er - Façade 1ER 1 - C - Murs - Plâtre/enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-031 - Référence P031-1er - Façade 1ER 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 X 12 - Mastic Vitrage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-032 - Référence P032-1er - Façade 1ER 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 X 12 - Joint étanchéité extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-033 - Référence P033-1er - Façade 1ER 1 - C - Murs - Plâtre/enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-034 - Référence P034-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Fenêtre ( 160/300) n°7 - Joint vitré - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-035 - Référence P035-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Fenêtre ( 160/300) n°7 - Joint étanchéité extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-036 - Référence P036-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Murs - Plâtre/enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-037 - Référence P037-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Plancher - Ragréage/ colle - Parquet, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-038 - Référence P038-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Porte n°1 - Joint vitré - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy  
F-75484 Paris Cedex 10  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010094-039 - Référence *P039-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Porte n°1 - Joint étanchéité - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-040 - Référence *P040-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Murs - Plâtre/enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-041 - Référence *P041-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Fenêtre ( 110/270) n°8 - Joint vitré - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-042 - Référence *P042-1er - Façade 1ER 2 - Chambre bleu - Fenêtre ( 90/170) n°9 - Joint étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-043 - Référence *P043-1er - Façade 1ER 2 - Chambre bleu - Fenêtre ( 90/170) n°9 - Joint vitré - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-044 - Référence *P044-1er - Façade 1ER 2 - Chambre bleu - Fenêtre ( 90/170) n°9 - Joint étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-045 - Référence *P045-1er - Façade 1ER 2 - Chambre bleu - Fenêtre ( 90/170) n°9 - Joint étanchéité extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-046 - Référence *P046-1er - Façade 1ER 2 - Chambre bleu et jaune - Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Joint vitré - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-047 - Référence *P047-1er - Façade 1ER 2 - Chambre bleu et jaune - Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Joint étanchéité*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 21H010094-048 - Référence *P048-1er - Façade 1ER 2 - Chambre bleu et jaune - Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Joint étanchéité extérieur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy  
F-75484 Paris Cedex 10  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 21H010094-049 - Référence P049-1er - Façade 1ER 2 - Chambre Verte - Fenêtre ( 160/370) n°10 - Joint vitré - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-050 - Référence P050-1er - Façade 1ER 2 - Chambre Verte - Fenêtre ( 160/370) n°10 - Joint étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-051 - Référence P051-1er - Façade 1ER 2 - Chambre Verte - Fenêtre ( 160/370) n°10 - Joint étanchéité extérieur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-052 - Référence P052-1er - Façade 1ER 2 - Chambre Verte - Fenêtre ( 160/370) n°1 - Joint étanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 21H010094-053 - Référence P053-1er - Façade 1ER 2 - Chambre Verte - Murs - Plâtre/enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS  
117, Quai de Valmy  
F-75484 Paris Cedex 10  
Tél: +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page1/11  
Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
Date d'analyse : 16/04/2021  
Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 001     | 21H010094-001 - P001-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre (155/74) n°1 - Mastic vitré - Peinture | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (noir)  | MET / HR2Y                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 002     | 21H010094-002 - P002-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre (155/74) n°1 - Métal - Peinture        | Matériau de type système d'enduit peinture (noir)   | MET / HR2Y                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 003     | 21H010094-003 - P003-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE, FACADE SOUS-SOL - Murs - Plâtre/enduit - Peinture        | Matériau de type peinture (gris) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) | MET / HR2Y                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |  | Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)  | MET / HR2Y                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 004     | 21H010094-004 - P004-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE, FACADE SOUS-SOL - Murs - Plâtre/enduit - Peinture        | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)  | MET / HR2Y                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page 2/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 005     | 21H010094-005 - P005-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE, FACADE SOUS-SOL - Murs - Plâtre/enduit - Peinture            | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)                    | MET / HR2Y                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |  | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)  | MET / HR2Y                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 006     | 21H010094-006 - P006-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 155/74) n°2 - Mastic vitré - Peinture    | Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)                                      | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 007     | 21H010094-007 - P007-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 155/74) n°2 - Métal - Peinture           | Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (marron)   | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 008     | 21H010094-008 - P008-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 70/45) n°1 - Mastic vitré - Peinture     | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (beige)                            | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 009     | 21H010094-009 - P009-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 70/45) n°1 - Joint étanchéité - Peinture | Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur (beige) ; matériau (noir) | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4500-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page 3/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 010     | 21H010094-010 - P010-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE SOUS-SOL - Fenêtre ( 70/45) n°2 - Mastic vitré - Peinture | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau de type peinture (blanc)         | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 011     | 21H010094-011 - P011-1er SS - Façade Sous-sol - FACADE - Fenêtre ( 70/45) n°1 X 5 - Joint étanchéité - Peinture  | Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau (noir) | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 012     | 21H010094-012 - P012-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 60/110) n°3 - Mastic Vitrage - Peinture                | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) ; matériau semi-dur (beige)                 | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 013     | 21H010094-013 - P013-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Murs Fenêtre ( 60/110) - Plâtre/enduit - Peinture                | Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)                  | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 014     | 21H010094-014 - P014-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 60/110) n°4 - Mastic Vitrage - Peinture                | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)  | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 015     | 21H010094-015 - P015-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 170/390) n°4 - Joint vitré noir - Peinture             | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type mousse (noir)  | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page4/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 016     | 21H010094-016 - P016-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 170/390) n°4 - Joint étanchéité              | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (noir)  | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 017     | 21H010094-017 - P017-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 170/390) n°4 - Joint étanchéité extérieur    | Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau (noir)    | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 018     | 21H010094-018 - P018-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Murs Fenêtre ( 170/390) n°4 - Plâtre/enduit - Peinture | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 019     | 21H010094-019 - P019-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 160/380) n°5 - Mastic Vitrage - Peinture     | Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)   | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 020     | 21H010094-020 - P020-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Murs - Plâtre/enduit - Peinture                        | Matériau de type système d'enduit peinture (blanc)  | MET / BO2V                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 021     | 21H010094-021 - P021-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 160/380) n°5 - Joint étanchéité - Peinture   | Matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (gris)   | MET / KPU7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4500-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page 5/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 022     | 21H010094-022 - P022-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Murs - Plâtre/enduit - Peinture                          | Matériau semi-dur (granulaire) (beige)  | MET / KPU7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 023     | 21H010094-023 - P023-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Balustres n°1 - Enduit - Peinture                        | Matériau semi-dur (fibreuse) (granulaire) (beige)   | MET / KPU7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 024     | 21H010094-024 - P024-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2 - Mastic Vitrage - Peinture   | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)  | MET / KPU7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 025     | 21H010094-025 - P025-RDC - Façade RDC 1 - RDC - Fenêtre ( 160/380) n°5 X 2 - Joint étanchéité - Peinture | Matériau souple de type joint (beige) ; matériau semi-dur (beige)   | MET / KPU7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 026     | 21H010094-026 - P026-1er - Façade 1EF 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 - Mastic Vitrage - Peinture         | Matériau (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)  | MET / KPU7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 027     | 21H010094-027 - P027-1er - Façade 1EF 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 - Joint étanchéité extérieur        | Matériau souple de type joint (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces | MET / KPU7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alê, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page 6/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 028     | 21H010094-028 - P028-1er - Façade 1EF 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 - Métal - Peinture                | Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur (orange)   | MET / KPU7                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 029     | 21H010094-029 - P029-1er - Façade 1EF 1 - C - Murs - Plâtre/enduit - Peinture                          | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)                            | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 030     | 21H010094-030 - P030-1er - Façade 1EF 1 - C - Murs - Plâtre/enduit - Peinture                          | Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)  | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 031     | 21H010094-031 - P031-1er - Façade 1EF 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 X 12 - Mastic Vitrage - Peinture  | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)  | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 032     | 21H010094-032 - P032-1er - Façade 1EF 1 - C - Fenêtre ( 170/270) n°6 X 12 - Joint étanchéité extérieur | Matériau souple de type joint (beige) ; matériau semi-dur (beige)   | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 033     | 21H010094-033 - P033-1er - Façade 1EF 1 - C - Murs - Plâtre/enduit - Peinture                          | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (beige) | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page 7/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |   |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 034     | 21H010094-034 - P034-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Fenêtre ( 160/300) n°7 - Joint vitré - Peinture     | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige)   | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 035     | 21H010094-035 - P035-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Fenêtre ( 160/300) n°7 - Joint étanchéité extérieur | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige)                 | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 036     | 21H010094-036 - P036-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Murs - Plâtre/enduit - Peinture                     | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)  | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |   | Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)  | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 037     | 21H010094-037 - P037-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Plancher - Ragréage/ colle - Parquet                | Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau souple (fibreux) (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |   | Matériau fibreux de type isolant (jaune)  | MOLP / D4S4                   | 2 / 2                         | -   | Fibres d'amiante non détectées |
| 038     | 21H010094-038 - P038-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Porte n°1 - Joint vitré - Peinture                  |   |                               |                               |   |                                |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Alê, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page 8/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client  | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyse | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|---|---|------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |   |   |                              | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
|         |   | Matériau semi-dur (gris) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) | MET / PV6L                   | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 039     | 21H010094-039 - P039-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Porte n°1 - Joint étanchéité - Peinture               | Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (noir)  | MET / PV6L                   | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 040     | 21H010094-040 - P040-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Murs - Plâtre/enduit - Peinture                       | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur (beige)  | MET / PV6L                   | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 041     | 21H010094-041 - P041-RDC - Façade RDC 2 - RDC 2 - Fenêtre ( 110/270) n°8 Joint vitré - Peinture         | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige)   | MET / PV6L                   | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 042     | 21H010094-042 - P042-1er - Façade 1EF 2 - Chambre bleu - Fenêtre ( 90/170) n°9 - Joint étanchéité       | Matériau souple de type joint (blanc)   | MET / PV6L                   | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 043     | 21H010094-043 - P043-1er - Façade 1EF 2 - Chambre bleu - Fenêtre ( 90/170) n°9 - Joint vitré - Peinture | Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau souple de type joint (transparent)   | MET / PV6L                   | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Aléim, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page9/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 044     | 21H010094-044 - P044-1er - Façade 1EF 2 - Chambre bleu - Fenêtre ( 90/170) n°9 - Joint étanchéité                    | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (transparent)(i)  | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |  | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) + (noir)  | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 045     | 21H010094-045 - P045-1er - Façade 1EF 2 - Chambre bleu - Fenêtre ( 90/170) n°9 - Joint étanchéité extérieur          | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige)   | MET / PV6L                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 046     | 21H010094-046 - P046-1er - Façade 1EF 2 - Chambre bleu et jaune - Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Joint vitré - Peinture | Matériau souple de type joint (transparent) ; matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) en traces | MET / GND6                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 047     | 21H010094-047 - P047-1er - Façade 1EF 2 - Chambre bleu et jaune - Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Joint étanchéité       | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige)   | MET / GND6                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
|         |  | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (noir)  | MET / H2IQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4500-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page 10/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

| N° éch. | Référence client   | Description visuelle  | Technique utilisée / Analyste | Préparation                   |   | Résultats                      |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
|         |  |   |                               | Nb prep / Nb grilles ou lames | Type  |                                |
| 048     | 21H010094-048 - P048-1er - Façade 1EF 2 - Chambre bleu et jaune - Fenêtre ( 90/170) n°9 X 3 - Joint étanchéité extérieur | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau semi-dur (beige)                               | MET / H2IQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 049     | 21H010094-049 - P049-1er - Façade 1EF 2 - Chambre Verte - Fenêtre ( 160/370) n°11 - Joint vitré - Peinture               | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (beige) | MET / GND6                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 050     | 21H010094-050 - P050-1er - Façade 1EF 2 - Chambre Verte - Fenêtre ( 160/370) n°11 - Joint étanchéité                     | Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple de type joint (beige) + (noir)  | MET / H2IQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 051     | 21H010094-051 - P051-1er - Façade 1EF 2 - Chambre Verte - Fenêtre ( 160/370) n°11 - Joint étanchéité extérieur           | Matériau souple de type joint (blanc)   | MET / GND6                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 052     | 21H010094-052 - P052-1er - Façade 1EF 2 - Chambre Verte - Fenêtre ( 160/370) n°11 - Joint étanchéité                     | Matériau souple de type joint (blanc)   | MET / H2IQ                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |
| 053     | 21H010094-053 - P053-1er - Façade 1EF 2 - Chambre Verte - Murs - Plâtre/enduit - Peinture                                | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)  | MET / GND6                    | 1 / 2                         | Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement) | Fibres d'amiante non détectées |

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
 Rua Monte de Além, 62  
 4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-21-EK-029187-01 Date d'émission de rapport : 19/04/2021 2:10 Page 11/11  
 Référence laboratoire N° : 21EK047640 Référence de suivi du dossier N° : 21H010094  
 Reçu au laboratoire le : 14/04/2021 Date de réception : 12/04/2021  
 Date d'analyse : 16/04/2021  
 Référence dossier Client: 21H010094 - RAT\_20210407\_66 BOISSIERE A - 66 rue Boissière 75016 PARIS - 16EME

### Observation(s) couche(s)

(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:** Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2, P-MO-SOP3291: version 0

**MET:** Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, P-PS-SOP3368 : version 6

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratorio-de-analise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Joana  
Ramalho

Joana Ramalho  
Technicienne analyste en  
microscopie

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.  
Rua Monte de Além, 62  
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





## ANNEXE : Autres documents

Document : Document 1



A Toulon, le 08/01/2021

### PROGRAMME N°21 77 010

Programme rédigé par : DIM/SINFRA

Tél : 04 94 16 96 34

#### IDENTIFICATION DE L'OPERATION

Bénéficiaire : Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS)

Intitulé de l'opération:

75 - PARIS - Remplacement des menuiseries extérieures de l'antenne médico-sociale de la CNMSS

#### SYNTHESE DE L'ETUDE

Description sommaire des travaux:

Travaux de remplacement des menuiseries extérieures et réalisation de divers ouvrages permettant des économies d'énergie

Observations du chef du service infrastructure :

Les travaux se dérouleront en site occupé. La continuité de fonctionnement des activités de l'antenne de la CNMSS, la sûreté de l'établissement, ainsi que la sécurité des personnes et du domaine public devront être assurées pendant toute la durée des travaux. La gêne occasionnée aux utilisateurs et aux riverains devra être la plus faible possible (réduction des nuisances).

Destinataires pour suite à donner  
DIM/SINFRA

Le Chef du Service Infrastructure de DIM

L'Ingénieur Divisionnaire d'Etudes et de  
Fabrication  
Régis PEPINO

Suivi des modifications :

| Indice | Date       | Modifications apportées                                      |
|--------|------------|--|
| A      | 14/10/2020 | Première émission pour accord                                |
| B      | 28/10/2020 | Version validée par le responsable du service infrastructure |
| C      | 08/01/2021 | Version définitive service des achats                        |

## TABLE DES MATIERES

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I - SYNTHÈSE DE L'OPERATION</b>  | <b>3</b>  |
| I.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET OBJECTIF DE L'OPERATION  | 3         |
| I.2 - PRÉSENTATION DE LA CNMSS (MAÎTRE D'OUVRAGE)   | 3         |
| I.3 - IDENTIFICATION ET MISSIONS DES INTERVENANTS DE L'OPERATION                                      | 3         |
| I.4 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES/CHARTRE GRAPHIQUE  | 3         |
| <b>II - IMPLANTATION DE L'OPERATION</b>   | <b>4</b>  |
| II.1 - LOCALISATION   | 4         |
| II.2 - CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU SITE   | 4         |
| <b>III - DESCRIPTION SOMMAIRE DU BATIMENT EXISTANT</b>  | <b>5</b>  |
| III.1 - NOM DU PROPRIÉTAIRE DE L'ANTENNE DE LA CNMSS DE PARIS   | 5         |
| III.2 - LOCALISATION DE L'IMMEUBLE DE L'ANTENNE DE LA CNMSS DE PARIS                                  | 5         |
| III.3 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'IMMEUBLE  | 5         |
| III.4 - CONTEXTE FONCIER ET URBANISTIQUE  | 5         |
| III.5 - TABLEAU DE SYNTHÈSE DU BATIMENT   | 7         |
| III.6 - PLANS ET DOCUMENTS « ETAT ACTUEL » DE L'HOTEL PARTICULIER EN POSSESSION DU MAÎTRE D'OUVRAGE   | 7         |
| <b>IV - EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DU PROJET</b>  | <b>8</b>  |
| IV.1 - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES INCENDIE (SECURITE DES PERSONNES)                                  | 8         |
| IV.2 - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES RELATIVES A L'AMIANTE, AU PLOMB ET AUX TERMITES/MERULES/XYLOPHAGES | 8         |
| IV.3 - AUTRES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES   | 8         |
| <b>V - EXPRESSION DES BESOINS ET EXIGENCES DU MAÎTRE D'OUVRAGE</b>                                    | <b>9</b>  |
| V.1 - EXPRESSION DES BESOINS FONDAMENTAUX DU MAÎTRE D'OUVRAGE   | 9         |
| V.2 - EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET PERFORMANCES TECHNIQUES   | 9         |
| V.2.1 - Exigences liées au périmètre de protection des monuments historiques                          | 9         |
| V.2.2 - Exigences de pérennité et de préservation du bâti ancien                                      | 9         |
| V.2.3 - Exigences thermiques  | 10        |
| V.2.4 - Exigences acoustiques   | 10        |
| V.3 - EXIGENCES TECHNIQUES  | 11        |
| V.3.1 - Durabilité et pérennité   | 11        |
| V.3.2 - Qualité environnementale des matériaux et produits  | 11        |
| V.3.3 - Exigences relatives à la maintenance  | 11        |
| <b>VI - MODALITES DE REALISATION ET CONTRAINTES DE DEROULEMENT DES TRAVAUX</b>                        | <b>12</b> |
| VI.1 - MISSIONS DE MAÎTRISE D'ŒUVRE   | 12        |
| VI.2 - PRESTATIONS INTELLECTUELLES  | 12        |
| VI.2.1 - Etudes préliminaires   | 12        |
| VI.2.2 - Etudes d'assistance commandées par le maître d'ouvrage                                       | 13        |
| VI.2.2.1 - Sécurité et Protection de la Santé   | 13        |
| VI.2.2.2 - Contrôle technique   | 13        |
| VI.2.2.3 - Autres études d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)                                      | 13        |
| VI.3 - TYPE DE CONSULTATION ET DE MARCHE PRESENTIS POUR LES TRAVAUX                                   | 13        |
| VI.4 - CONTRAINTES DE DEROULEMENT DES TRAVAUX   | 14        |
| <b>VII - PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION</b>   | <b>18</b> |
| <b>VIII - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX</b>   | <b>18</b> |
| <b>IX - DOSSIER DE PHOTOGRAPHIES (NON CONTRACTUELLES, A TITRE INDICATIF)</b>                          | <b>18</b> |

## **I - SYNTHÈSE DE L'OPÉRATION**

### **I.1 - Présentation générale et objectif de l'opération**

La présente opération s'inscrit dans le cadre du Plan de Relance de l'Economie (PRE).

*Afin de participer à la réduction de la consommation énergétique de la France de 60% à l'horizon 2050 par rapport à celle constatée en 2010 (conformément au décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 pris en application de l'article 175 de la loi n°2018-201 du 23 novembre 2018 portant sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN), la CNMSS a notamment souhaité présenter, dans le cadre de l'appel à projets pour le financement de projets de rénovation de bâtiments propriétés de l'Etat ou de ses établissements publics, un projet ambitieux permettant d'assurer un gain énergétique important, tout en permettant d'améliorer le confort de ses usagers.*

Les travaux, objets du présent programme, concernent le remplacement de la totalité des menuiseries extérieures de l'antenne médico-sociale de la CNMSS de Paris (75), hormis les portes cochères.

L'objectif est d'améliorer les performances thermiques du bâti afin de réaliser de substantielles économies d'énergie. L'objectif affiché du maître d'ouvrage est un gain de 15% des consommations énergétiques de l'antenne de Paris, suite au remplacement de ses menuiseries extérieures.

### **I.2 - Présentation de la CNMSS (maître d'ouvrage)**

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie juridique et financière. Son activité relève du service public. Son personnel a le statut de fonctionnaire de l'Etat.

*Sa mission essentielle est de servir aux militaires et à leur famille les prestations prévues par la loi, en remboursant les frais de soins nécessités par la maladie ou la maternité. A titre complémentaire, elle intervient en faveur de ses assurés les plus démunis sur son fonds d'action sanitaire et sociale. Par ailleurs, elle développe des actions de prévention. Depuis 2004, les soins liés aux APIAS sont remboursés par la CNMSS pour le compte de la DCSSA. Depuis 2010, elle reprend, pour le compte de l'Etat, la mission de remboursement des soins médicaux gratuits et des dépenses d'appareillage, au profit des anciens combattants titulaires d'une pension militaire d'invalidité*

*Extrait du guide d'accueil de la CNMSS*

### **I.3 - Identification et missions des intervenants de l'opération**

Les différents intervenants de l'opération (tels que maître d'ouvrage, contrôleur technique, coordonnateur SPS, etc.) et leurs missions, sont définis dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de la présente consultation.

### **I.4 - Informations complémentaires/charte graphique**

Pour information, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) possède une charte graphique complète à respecter impérativement (logos, code couleur...). Ces éléments devront être intégrés dans les différents rendus et plans du maître d'œuvre.




## II - IMPLANTATION DE L'OPERATION

### II.1 - Localisation

L'adresse de l'immeuble est la suivante :

Antenne de la CNMSS de Paris  
66, rue Boissière  
75 016 Paris

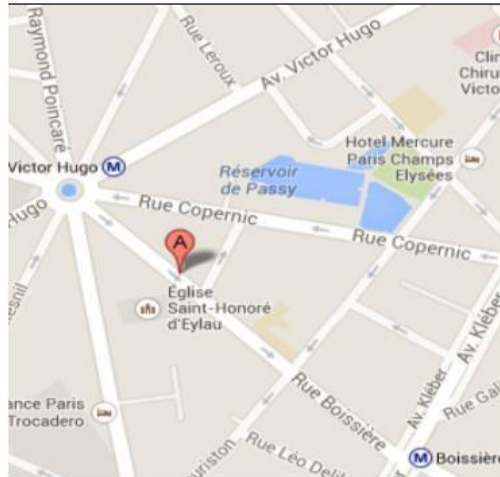

### II.2 - Caractéristiques physiques du site

Les données environnementales du site (Paris) sont les suivantes :

- zone climatique : **H1a** (altitude < 200 m) ;
- vent : département de la Seine (75) en **zone 2** (selon Eurocodes) ;
- neige : **zone A1** (selon Eurocodes) ;
- sismicité : le site est répertorié en **zone 1 (sismicité très faible)**, suivant les règles sismiques (Eurocode 8), applicables depuis le 1<sup>er</sup> mai 2011 ; Pour information, l'effectif de l'antenne médico-sociale de Paris est inférieur à 70 personnes ;

**Nota** : La réglementation et les arrêtés préfectoraux en vigueur inhérents aux termites, mères, xylophages devront être respectés.

### **III - DESCRIPTION SOMMAIRE DU BATIMENT EXISTANT**

*Avertissement : Au moment du démarrage de ses études, le maître d'œuvre devra vérifier l'exactitude des données ci-après et consulter les documents d'urbanisme officiels, afin de s'assurer de la prise en compte des contraintes foncières et urbanistiques réglementaires.*

#### **III.1 - Nom du propriétaire de l'antenne de la CNMSS de Paris**

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale – Etablissement Public National Administratif (EPA)  
247 avenue Jacques Cartier 83 090 Toulon cedex 9

#### **III.2 - Localisation de l'immeuble de l'antenne de la CNMSS de Paris**

Le bien est situé dans la partie nord du 16<sup>ème</sup> arrondissement de Paris, au 66 rue Boissière (entrée principale), à proximité de la place Victor Hugo et de la place de l'Etoile. L'immeuble possède également un 2<sup>ème</sup> accès rue Villarceau (voir les photographies des façades à la fin du présent document).

Il s'agit d'un quartier à vocation résidentielle et tertiaire (professions libérales notamment), bien desservi par le métro et les bus.

Cette rue, comme les rues voisines, comporte beaucoup d'immeubles haussmanniens ou de belle facture architecturale, avec notamment des façades en pierre de taille et des balcons ouvragés.

#### **III.3 - Description sommaire de l'immeuble**

L'immeuble, acquis en 1975 par la CNMSS, est situé dans un **périmètre de protection de monuments historiques et dans un secteur de mise en valeur du végétal**. L'immeuble n'est pas lui-même inscrit ou classé.

L'ensemble immobilier se compose d'un bâtiment principal comportant un sous-sol, un rez-de-chaussée et 2 étages et d'un bâtiment annexe, joint au premier en partie au 1<sup>er</sup> étage par une passerelle.

Le bâtiment comporte différents locaux tels que des salles d'archives, des salles de stockage, des locaux techniques, un hall d'accueil, une salle de conférence, des bureaux, 4 chambres de passage, etc.

L'effectif est inférieur à 70 personnes.

Les menuiseries extérieures sont actuellement composées de châssis et ouvrants en bois (ou métalliques) simple ou double vitrage, avec des caractéristiques thermiques médiocres, dans un état de vétusté avéré.

#### **III.4 - Contexte foncier et urbanistique**

La référence de la parcelle de 403 m<sup>2</sup> au cadastre est **000 FK15**.



*Extrait cadastral*

Elle fait partie d'une **zone urbaine générale (UG) du Plan Local d'Urbanisme (PLU)**. La zone urbaine générale couvre la majeure partie du territoire parisien hors les bois de Boulogne et de Vincennes. Y sont mis en œuvre des dispositifs visant à assurer la diversité des fonctions urbaines, à développer la mixité sociale de l'habitat, à préserver les formes urbaines et le patrimoine issus de l'histoire parisienne tout en permettant une expression architecturale contemporaine.



Programme relatif au remplacement des menuiseries extérieures de l'antenne de la CNMSS de Paris

page 6/20



### III.5 - Tableau de synthèse du bâtiment

Le tableau ci-après non contractuel (transmis à titre indicatif) renseigne les surfaces approximatives du bâtiment :

| Surfaces du bâtiment          | Numéro Chorus du bâtiment | SUB    | SUN    | SUN/SUB |
|-------------------------------|---------------------------|--------|--------|---------|
| Antenne médico-administrative | S.O.                      | 788 m² | 477 m² | 1.65    |
|                               | TOTAL                     | 788 m² | 477 m² | 1.65    |

|   |         |                                  |
|---|---------|----------------------------------|
| Dont surfaces de bureau   | 278 m²  | Dont salle de conférence: 130 m² |
| Dont archives   | 48.5 m² | Archives en sous-sol             |
| Dont autre surface spécifique à préciser (recherche, enseignement etc.) |         | Chambres de passage 56 m²        |

*D'après le tableau CNMSS issu du dossier de demande de subventions du PRE*

### III.6 - Plans et documents « état actuel » de l'hôtel particulier en possession du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage possède les plans des niveaux du sous-sol, du rez-de-chaussée, du R+1 et du R+2 en version « dwg » mais ne garantit pas l'exactitude de ces plans.

Ils seront transmis au maître d'œuvre dès le démarrage de la mission avant-projet (APS-APD).

Ces plans des niveaux devront être adaptés, modifiés et complétés par le maître d'œuvre, ainsi que positionnés et orientés convenablement par rapport au plan cadastral (à récupérer par le maître d'œuvre).

Dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre, la réalisation de tous les plans « état actuel » et « état futur » nécessaires (plan de masse, plans de niveaux, coupes, élévations des façades, volumétries et insertions, autres plans, etc.) sont dus par le maître d'œuvre pour tous les rendus des études APS-APD, PRO-DCE et pour tous les dossiers de demandes d'autorisations administratives des travaux.

**Nota : Le maître d'ouvrage ne possède aucun plan de façades du bâtiment. Les relevés et la réalisation des plans des façades, nécessaires à la constitution des demandes d'autorisation administratives des travaux et à l'élaboration de l'APS-APD et du PRO-DCE, sont entièrement à la charge du maître d'œuvre.**



#### **IV - EXIGENCES REGLEMENTAIRES DU PROJET**

Les principaux textes réglementaires à appliquer (liste non exhaustive) sont les suivants :

##### **IV.1 - Dispositions réglementaires incendie (SECURITE DES PERSONNES)**

- Code l'Urbanisme ;
- Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) ;
- Code du Travail ;
- Règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ;
- Règlement sanitaire départemental ;

**Nota** : Seul la zone du hall d'accueil du rez-de-chaussée sera considérée comme ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie (type W).

Les chambres de passage seront traitées conformément à la réglementation en vigueur (locaux à sommeil).

##### **IV.2 - Dispositions réglementaires relatives à l'amiante, au plomb et aux termites/mérules/xylophages**

Les réglementations relatives à l'amiante, au plomb et aux termites/mérules/xylophages devront être respectées.

##### **IV.3 - Autres dispositions réglementaires**

Les travaux devront être réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

Les installations seront conçues suivant les prescriptions des lois, décrets, arrêtés, circulaires et instructions ministériels, préfectoraux et communaux, aux prescriptions techniques générales constituées par le documents du R.E.E.F. et du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), notamment les règles de calculs, tous les DTU et normes, instructions techniques, guides et fascicules réglementaires, les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de l'avis technique, cahiers et avis techniques, les cahiers des clauses techniques générales, les règles de l'Art de la profession.

## **V - EXPRESSION DES BESOINS ET EXIGENCES DU MAÎTRE D'OUVRAGE**

### **V.1 - Expression des besoins fondamentaux du maître d'ouvrage**

Afin d'améliorer la performance thermique globale de l'enveloppe du bâtiment, la CNMSS souhaite faire réaliser :

- 1) le remplacement de toutes les menuiseries extérieures existantes du bâtiment par de nouvelles menuiseries possédant un double vitrage ;
- 2) le remplacement de tous les volets des locaux d'hébergement (et l'ajout de volets dans les locaux à sommeil constitués par les chambres de passage) ;
- 3) la remise en état et/ou le remplacement des stores intérieurs et des divers systèmes d'occultation ;

Il s'agit de remplacer environ quatre-vingt (80) menuiseries vétustes datant de la fin du 20<sup>ème</sup> siècle.

Rappel : L'objectif est d'améliorer les performances thermiques du bâti afin de réaliser de substantielles économies d'énergie. **L'objectif affiché du maître d'ouvrage est un gain de 15% des consommations énergétiques de l'antenne de Paris, suite au remplacement de ses menuiseries extérieures.**

### **V.2 - Exigences réglementaires et performances techniques**

En plus du respect de la réglementation (réglementation incendie, accessibilité, DTU, normes, règles de l'Art, etc.), le compromis optimum devra être déterminé par le maître d'œuvre afin de respecter les exigences suivantes :

#### **V.2.1 - Exigences liées au périmètre de protection des monuments historiques**

Le remplacement des menuiseries extérieures devra respecter les exigences imposées par les autorités administratives (matériaux, esthétique, géométrie, coloris, etc.), en raison de la situation urbanistique de l'immeuble dans le **périmètre de protection des monuments historiques**.

#### **V.2.2 - Exigences de pérennité et de préservation du bâti ancien**

Le remplacement des menuiseries extérieures devra permettre :

- a) de ne pas engendrer de problème et/ou de pathologies sur le bâti existant (moisissures, problème de respirabilité et d'hygrométrie des locaux, phénomènes d'humidité et de condensation ...) ;
- b) le bon fonctionnement des systèmes et principes de ventilation des différents locaux ;
- c) de respecter les débits réglementaires d'air hygiénique et la qualité de l'air dans les locaux ;
- d) d'assurer la bonne conservation des matériels et des ouvrages situés dans les locaux.

**Nota** : Les reconnaissances du bâti et des ouvrages existants seront effectuées par le maître d'œuvre dès le démarrage de la phase avant-projet APS-APD : il s'agit de la détermination des caractéristiques du bâti et des ouvrages existants, du mode de pose des menuiseries extérieures existantes, de la présence ou non d'ouvrages associés aux baies (volets, systèmes d'occultation, rideaux, stores, balustrades, garde-corps, etc.), des relevés des ouvrages, des relevés des caractéristiques des systèmes de ventilation, des relevés des façades et de l'établissement des plans des façades, etc.). Le maître d'œuvre devra réaliser les études nécessaires au respect des exigences relatives à la pérennité et à la préservation du bâti, ainsi qu'au respect des principes de ventilation hygiénique.



### V.2.3 - Exigences thermiques

Les prescriptions de la réglementation thermique en vigueur (RT élément par élément et autres réglementations thermiques applicables concernant l'existant), selon la nature des locaux (bureaux, salles de réunion, locaux à sommeil pour les chambres de passage, etc.), devront être respectées (en termes de performances (classement AEV...) et de caractéristiques thermiques des menuiseries ( $U_w$ ,  $U_g$ ,  $U_f$ ,  $U_{jn}$ , facteurs solaires  $Sw$ , taux de transmission lumineuse  $TL$ , etc.).

Le maître d'ouvrage attend une amélioration significative des performances thermiques des nouvelles menuiseries par rapport aux anciennes.

Le maître d'œuvre devra réaliser les études thermiques nécessaires au respect de la réglementation (immeuble de bureaux, salle de réunion et logements de passage) et aux exigences du programme.

Le confort visuel des usagers sera pris en compte (notamment dans les bureaux et salles de réunion).

Le meilleur compromis sera déterminé par le maître entre le facteur solaire et le taux de transmission lumineuse de chaque baie selon son orientation (associer économies de chauffage, confort d'été, confort visuel tout en réduisant l'éclairage artificiel, etc.).

**Le gain énergétique dû à l'amélioration de la performance de l'enveloppe devra pouvoir être valorisé, justifié et mis en avant dans le cadre d'un plan de communication.**

A cet effet, après avoir effectué les calculs de déperditions des parois et avoir déterminé les caractéristiques des ouvrages tous corps d'états (TCE) et équipements de génie climatique du bâtiment (modes de productions de chauffage/rafraîchissement/distributions/émissions et modes de ventilation), le maître d'œuvre établira, dès la phase avant-projet **APS-APD, une note de calculs comparative détaillée des consommations prévisionnelles** faisant apparaître sur une période de 15/20 ans les items suivants : amortissement financier du coût des travaux de l'opération par rapport aux gains de consommation prévisionnels, prévisions financières et prévisions d'économie des gaz à effet de serre dues au remplacement des menuiseries (avec quantité de CO2 économisée, etc.).

### V.2.4 - Exigences acoustiques

Les prescriptions de la réglementation acoustique en vigueur, selon la nature des locaux (bureaux, salles de réunion, locaux à sommeil pour les chambres de passage, etc.) et selon la localisation des façades (par rapport aux infrastructures terrestres classées, au milieu urbain, etc.) devront être respectées (en termes d'isolement acoustique de la façade, de performance acoustique des menuiseries...).

Le maître d'ouvrage attend une amélioration significative des performances acoustiques des nouvelles menuiseries par rapport aux anciennes.

Le maître d'œuvre devra réaliser les études acoustiques nécessaires au respect de la réglementation (immeuble de bureaux, salle de réunion et logements de passage) et aux exigences du programme.

### **V.3 - Exigences techniques**

#### **V.3.1 - Durabilité et pérennité**

Il sera privilégié des matériaux et des équipements techniques robustes et résistants, nécessitant un faible entretien (quincailleries adaptées...).

L'entretien devra par ailleurs être le plus simple possible.

La pérennité des matériaux dans le temps (sur les vingt prochaines années) est particulièrement importante.

Chaque ouvrage devra donc être adapté aux sollicitations auxquelles il est soumis.

#### **V.3.2 - Qualité environnementale des matériaux et produits**

Le choix de matériaux allergènes sera soigneusement évité.

Les éléments en bois ou dérivés du bois posséderont les labels PEFC et FSC chaque fois que les labels existent pour les éléments en bois et dérivés du bois concernés.

Les peintures utilisées posséderont le label NF Environnement (lorsqu'il existe pour le type de peinture considérée).

Tous les matériaux choisis devront posséder un taux de composés organiques volatiles (COV) le plus bas possible.

Le maître d'œuvre fournira les FDES (fiches de déclaration environnementale et sanitaire) de tous les matériaux et produits.

#### **V.3.3 - Exigences relatives à la maintenance**

L'entretien, la maintenance et la réparation des différents ouvrages et équipements devront être aisés (obligation du maître d'ouvrage) ;

Les opérations de maintenance devront nécessiter un minimum de matériels et d'équipements de manutention et de levage.

Chaque fois que possible, les ouvrages seront démontables aisément.

Les différents organes de réglage devront être parfaitement et très aisément accessibles, afin de faciliter les opérations de maintenance et d'exploitation.

## **VI - MODALITES DE REALISATION ET CONTRAINTES DE DEROULEMENT DES TRAVAUX**

### **VI.1 - Missions de maîtrise d'œuvre**

Les missions de maîtrise d'œuvre (mission de base et mission complémentaire) sont définies dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché.

Toutes les démarches et l'élaboration de tous les dossiers de demandes des autorisations administratives sont incluses dans la mission du maître d'œuvre.

En raison de la situation liée au Covid-19, les mesures barrières et de distanciation sociale appropriées et les consignes sanitaires en vigueur, devront être scrupuleusement respectées par le maître d'œuvre tout au long de sa mission.

### **VI.2 - Prestations intellectuelles**

#### **VI.2.1 - Etudes préliminaires**

\* Repérage amiante avant travaux : Un repérage amiante avant travaux réglementaire sera réalisé.

Au vu de l'année de construction du bâtiment, un repérage amiante avant travaux réglementaire, concernant tous les ouvrages concernés par les travaux sera réalisé selon les recommandations du maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre indiquera les localisations précises des prélèvements d'échantillons (pour analyse et recherche d'amiante) à réaliser par le diagnostiqueur amiante.

Le maître d'œuvre devra, à ce titre, effectuer une visite détaillée des locaux et des installations concernés.

\* Repérage plomb avant travaux : Un repérage plomb avant travaux réglementaire sera réalisé.

Au vu de l'année de construction du bâtiment, un repérage plomb avant travaux réglementaire, concernant tous les ouvrages concernés par les travaux sera réalisé selon les recommandations du maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre indiquera les localisations précises des mesures à réaliser par le diagnostiqueur plomb.

Le maître d'œuvre devra, à ce titre, effectuer une visite détaillée des locaux et des installations concernés.

\* Autres repérages réglementaires avant travaux :

D'autres repérages et/ou diagnostics réglementaires pourront être réalisés par le maître d'ouvrage sur demande et description précise du maître d'œuvre.



## **VI.2.2 - Etudes d'assistance commandées par le maître d'ouvrage**

### **VI.2.2.1 - Sécurité et Protection de la Santé**

Les missions du coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) de l'opération sont indiquées dans le cahier des clauses administratives (CCAP) du présent marché de maîtrise d'œuvre.

### **VI.2.2.2 - Contrôle technique**

Les missions du contrôleur technique de l'opération sont indiquées dans le cahier des clauses administratives (CCAP) du présent marché de maîtrise d'œuvre.

### **VI.2.2.3 - Autres études d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO)**

Sans objet.

## **VI.3 - Type de consultation et de marché pressentis pour les travaux**

Les prestations seront réalisées de la manière suivante :

### **\* Un marché unique pour la réalisation des travaux :**

Un marché unique de travaux TCE, **en entreprise de menuiserie (possédant les qualifications adaptées au vu des travaux à réaliser)**, passé selon la procédure adaptée (MAPA), est pressenti pour la réalisation des travaux.

Conformément à l'article 28 alinéa 2 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, le choix définitif du mode de dévolution est précisé au plus tard avant le commencement des Etudes de Projet (PRO).

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) du marché de travaux, comprendra au moins les pièces suivantes :

- \* le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses plans, ainsi que ses annexes ;
- \* les pièces administratives :
  - le règlement de consultation (R.C.) et ses annexes,
  - le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) et ses annexes,
  - le cadre d'acte d'engagement (A.E.) et ses annexes,
- \* le cadre de la décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.) et le cadre du devis descriptif estimatif détaillé (D.D.E.D.) ;
- \* une feuille vierge d'attestation de visite des lieux ;
- \* les pièces jointes suivantes :
  - le plan général de coordination SPS (PGCSPS),
  - le rapport de vérification initiale du contrôleur technique (RICT),
  - les rapports de repérage amiante avant travaux,
  - les rapports de repérage plomb avant travaux,
  - le SOSED (Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination des Déchets),
  - toutes les autres pièces jointes nécessaires.

**Nota** : Pour des raisons de discrétion, certains renseignements (à déterminer avec le maître d'ouvrage) n'apparaîtront éventuellement pas sur les plans du DCE, lors de l'appel d'offres.



#### **VI.4 - Contraintes de déroulement des travaux**

**Les contraintes définies ci-dessous seront complétées et détaillées par le maître d'œuvre (contraintes complémentaires, précisions, phasages, modes opératoires...), afin de respecter les contraintes imposées par la direction de la CNMSS (à insérer dans les pièces administratives des marchés de travaux).**

L'organisation du chantier est un des points clés du programme.

##### **a) Horaires de chantier**

Les horaires de travail sur le chantier seront les suivants :

- du lundi au jeudi inclus : 08 H 00 à 18 H 00,
- le vendredi : de 08H00 à 17H00.

Les travaux bruyants et de démolition seront réalisés obligatoirement dans les créneaux suivants :

- entre 12H00 et 13H00 du lundi au vendredi,
- après 16H00 du lundi au jeudi

##### **b) Conditions d'accès dans les locaux**

Le titulaire du marché de travaux doit fournir la liste de tous les personnels et les copies des cartes d'identité « recto/verso » de tous les personnels, dans le cadre des demandes d'autorisations d'accès au site. Le port du badge par tous les ouvriers est obligatoire pendant le chantier. Le règlement intérieur de la CNMSS et le niveau Vigipirate en vigueur doivent être respectés à tout moment. Le titulaire du marché de travaux a également une obligation de discrétion vis-à-vis des lieux et des documents en sa possession.

Le règlement interne de la CNMSS devra être respecté.

##### **c) Travaux en site occupé**

Les travaux se dérouleront **en site occupé**.

Le maintien des dispositions réglementaires incendie (dégagements et unités de passage réglementaires, système SSI, éclairage de sécurité, accès des pompiers et des services de secours...) devra être assuré en permanence et en toutes circonstances.

Les moyens de prévention et d'extinction nécessaires seront prévus par les entreprises.

##### **d) Sécurité**

Le mode opératoire des travaux du titulaire du marché de travaux devra prendre en compte, en toutes circonstances, **les mesures de sécurité** de la CNMSS (remplacement des menuiseries au fur-et-à-mesure de la dépose, mesures de sécurité pour les échafaudages, etc.).

Le règlement intérieur de la CNMSS devra être également respecté.

##### **e) Continuité de fonctionnement des différents services et de l'activité de la CNMSS**

Tous les travaux et toutes les prestations nécessaires seront prévus, afin d'assurer en permanence et en toutes circonstances, la continuité de fonctionnement de l'activité et des différents services de la CNMSS, pendant toute la durée des travaux.

Le mode opératoire des travaux sera déterminé par le titulaire, de manière à provoquer le minimum de gêne aux utilisateurs.

f) Hygiène et sécurité sur le chantier, Installations de chantier, isolements des zones de chantier :  
Les installations de chantier des entreprises seront alimentées depuis les réseaux disponibles sur le site (eau, électricité, eaux usées...).

La zone des installations de chantier sera déterminée ultérieurement par le maître d'œuvre, en concertation avec le maître d'ouvrage.

Des systèmes de comptage seront mis en place sur les piquages en eau et en énergie.

Les installations de chantier, adaptées en permanence aux effectifs, devront respecter les dispositions du code du travail et de la réglementation en vigueur. Elles devront être entièrement repliées par le titulaire du marché de travaux à la fin des travaux.

Les prescriptions et mesures de sécurité et d'hygiène réglementaires devront être respectées en permanence.

En raison de la situation liée au Covid-19, les mesures barrières et de distanciation sociale appropriées et les consignes sanitaires en vigueur, devront être scrupuleusement respectées par les entreprises tout au long des travaux. Les entreprises devront respecter les modes opératoires et les prescriptions d'hygiène et de sécurité relatifs au COVID-19 réglementaires en vigueur et ceux définis par le coordonnateur SPS.

Les prescriptions d'hygiène et de sécurité du coordonnateur SPS et du chargé de prévention de la CNMSS devront être impérativement respectées.

Toutes les entreprises devront effectuer une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS et établir un plan particulier de sécurité et de protection de santé (PPSPS).

Toutes les entreprises devront également effectuer une visite d'inspection préalable avec le chargé de prévention et signer le plan de prévention du chargé de prévention de la CNMSS (notamment pour les risques d'interférences avec les utilisateurs).

Tous les points relatifs à la sécurité seront vus en avance de phase entre le coordonnateur SPS, le chargé de prévention de la CNMSS, les entreprises de travaux, le maître d'œuvre et les utilisateurs (maître d'ouvrage), pendant la période de préparation du chantier.

Les protections collectives seront mises en place conformément à la réglementation.

Le port des E.P.I. adapté à toute situation est obligatoire (chaussures de sécurité, gants, protections auditives, lunettes, masques anti-poussière...).

Des dispositifs adaptés d'isolement des zones de chantier, seront mis en place par le titulaire du marché de travaux, sur toute la périphérie des travaux (avec signalétique et balisage réglementaires : panneau « chantier interdit au public », autres affichages réglementaires...).

Ces dispositifs empêcheront et interdiront l'accès des zones de chantier au public. Le titulaire du marché de travaux devra à cet effet la fourniture, la pose, l'entretien et l'adaptation à l'avancement du chantier des dispositifs adaptés d'isolement de chantier.

g) Autorisations et démarches administratives à charge du titulaire du marché de travaux

Toutes les autorisations et démarches administratives, d'occupation et/ou d'utilisation de la voirie et/ou du domaine public (échafaudage, grutage et manutention, etc.), sont entièrement à la charge et aux frais du titulaire du marché de travaux.

La sécurité des personnes, du public et du domaine public, ainsi que les prescriptions administratives réglementaires, devront être assurées en toutes circonstances.

Des copies des demandes et des autorisations seront fournies au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage.



h) Mise en œuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en œuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe à souder, découpes, outils utilisant de l'énergie électrique...) devra être précédée de la remise au chargé de prévention et aux agents de sécurité de la CNMSS (avec copies au CSPS et au maître d'œuvre) d'une fiche journalière indiquant :

- la nature, le lieu, la date et la durée du travail à effectuer;
- les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.
- les moyens de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

Ils pourront être soumis dans des cas particuliers à autorisation du Maître d'œuvre.

i) Réduction des nuisances sonores, visuelles et des émissions de poussière pendant les travaux

Une clause insérée dans le marché de travaux permettra de réduire, dans la limite du possible, les nuisances sonores, visuelles et les émissions de poussière vis-à-vis des utilisateurs et des riverains.

Le titulaire du marché de travaux devra prendre toutes les dispositions, afin de réduire au maximum les nuisances sonores et visuelles, ainsi que les émissions de poussière, vis-à-vis des personnels de la CNMSS et des riverains

Les évacuations des déchets devront s'effectuer après 16H00 au fur et à mesure de l'avancement des travaux (afin de limiter au maximum les risques d'interférences avec les utilisateurs).

Le conditionnement des déchets à évacuer sera étanche (bâches...) pour éviter toute dispersion de poussière dans les locaux et circulations de la CNMSS.

L'utilisation de l'ascenseur ne sera pas autorisée pendant les travaux.

j) Nettoyages et protection des ouvrages

Les prescriptions de nettoyages et de protection des ouvrages devront être impérativement respectées par le titulaire du marché de travaux.

**Protection des existants à la charge du titulaire du marché de travaux**

**1) Protection des ouvrages existants**

- Avant le commencement des travaux, le titulaire du marché de travaux devra informer le maître d'œuvre et les utilisateurs, des éventuelles dégradations constatées des ouvrages et locaux existants ;
- Lors de toute exécution de travaux, le titulaire du marché de travaux devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles, pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommage, des ouvrages existants contigus et/ou situés à proximité.

**2) Mesures de conservation des existants et des abords**

- Les protections à mettre en place seront fonction de l'état de conservation des existants. Ils pourront être par exemple des écrans physiques (contreplaqués, polystyrène, caoutchouc...), des écrans anti-poussière, des recouvrements par films plastiques, etc... ;
- Un soin particulier sera adopté pour les locaux neufs (réfection des peintures) ; Les protections seront adaptés en toutes circonstances (contre les chocs, la poussière, l'humidité...) ;
- Toutes ces protections devront être maintenues pendant toute la durée des travaux ;
- La liste des protections citées ci-dessus n'est pas exhaustive ;
- Les abords des bâtiments devront être sauvegardés en leur état ;
- Ces protections seront aux frais du titulaire du marché de travaux ;
- Un état des lieux contradictoire (des ouvrages existants et des espaces extérieurs), entre le titulaire du marché de travaux et le maître d'œuvre, sera établi avant le début du chantier ;

- Des états des lieux contradictoires, entre le titulaire du marché de travaux et le maître d'œuvre, seront établis, avant le début de chaque intervention, dans les locaux informatiques du bâtiment brun et du bâtiment bleu....

### **3) Prescriptions générales de nettoyage**

- Les déchets devront être évacués hors du chantier au fur et à mesure des travaux ;
- La gestion et le tri sélectif des déchets seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur ;
- En fin de travaux, le titulaire du marché de travaux devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans tous les lieux concernés par les travaux, de même que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements, l'enlèvement des gravois ;
- Les abords seront nettoyés ;
- Les ouvrages existants conservés, non concernés par les travaux, devront être restitués dans le même état, que lors de leur mise à disposition au titulaire du marché de travaux, en début des travaux.

#### **Nettoyages en cours de chantier à charge du titulaire du marché de travaux**

En cours de chantier, le titulaire du marché de travaux doit nettoyer et maintenir son chantier en parfait état de propreté. Le titulaire du marché de travaux doit également, le nettoyage des locaux du bâtiment concernés par les travaux, après chaque intervention.

#### **Nettoyage complet, en fin de chantier, avant les OPR**

En fin de chantier, avant les opérations préalables à la réception, le titulaire du marché de travaux doit réaliser, un nettoyage complet de ses ouvrages et des espaces extérieurs concernés par les travaux.

#### **Nettoyage complet, lors de la livraison**

En fin de chantier, avant la livraison (après la levée des réserves), le titulaire du marché de travaux doit réaliser, un nettoyage complet de ses ouvrages et des espaces extérieurs concernés par les travaux.

#### j) Tri sélectif des déchets

Le tri sélectif des déchets sera réalisé pendant toute la durée du chantier, conformément aux prescriptions du PGC et de réglementation en vigueur, ainsi qu'au SOSED du maître d'œuvre, relative à la planification de la gestion et de l'élimination des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics.

La gestion et le tri sélectif des déchets de chantier, leurs stockages dans des bennes, leurs transports, leurs évacuations dans des décharges autorisées et leurs traitements, seront réalisés par le titulaire du marché de travaux (entièrement à ses frais), selon les prescriptions de la réglementation en vigueur. Tous les bordereaux de suivi des déchets, tous les bordereaux d'acceptation préalable et d'acceptation définitive, seront fournis au maître d'œuvre, au coordonnateur SPS, au chargé de prévention et au conducteur d'opération en maîtrise d'ouvrage de la CNMSS.

#### h) Stationnement des véhicules

Les véhicules des entreprises de travaux ne pourront stationner à l'intérieur de l'enceinte de la CNMSS. Ils ne devront pas obstruer et/ou gêner la circulation et les accès à la CNMSS. Le stationnement des véhicules de la CNMSS dans la cour devra être maintenu.



## VII - PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION


Les délais et la durée de chaque élément de mission de maîtrise d'œuvre sont spécifiés dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de la présente consultation.

## VIII - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

La part de l'enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux, par le maître d'ouvrage, est indiquée dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et dans l'acte d'engagement (AE) de la présente consultation.

Le maître d'œuvre doit respecter le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle des travaux du maître d'ouvrage.

## IX - DOSSIER DE PHOTOGRAPHIES (NON CONTRACTUELLES, A TITRE INDICATIF)

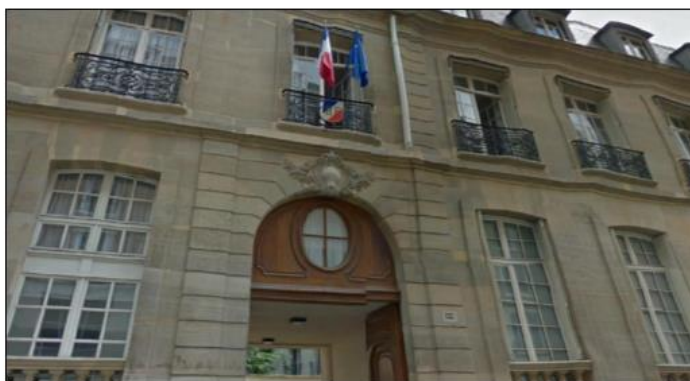

*Entrée principale au 66 rue Boissière*





*Façade rue Yvon Villarceau (entrée au 10)*



*Entrée principale (donnant sur le hall d'accueil) depuis la cour intérieure*





Passerelle au R+1



Vue depuis la cour intérieure sur une fenêtre d'une chambre de passage

Commentaire :

## ANNEXE : Certificat de compétence



**CERTIFICAT**  
N° DTI / 2002-014

Certifie par la présente que :

**Julien RIVOAL**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

| DOMAINE TECHNIQUE      | INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER   | DEBUT DE VALIDITE | FIN DE VALIDITE |
|------------------------|--|-------------------|-----------------|
| AMIANTE                | Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention  | 28/02/2020        | 27/02/2027      |
| AMIANTE - avec mention | Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement | 28/02/2020        | 27/02/2027      |
| CREP                   | Constat de risque d'exposition au plomb  | 24/06/2020        | 23/06/2027      |

qui ont été reçus par : **SOCOTEC Certification International** à l'adresse suivante : **13, cours Vauvy 92077 PARIS LA DEFENSE - France**

• Attesté du **Président du Collège des Experts des Travaux de Repérage des Matériaux et Produits de la Liste A**



Directeur Opérationnel Guillaume Rey

La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'ouvrage des cellules : **SOCOTEC** par un lien internet de **SOCOTEC Certification France** à l'adresse : **www.socotec-certification-international.fr**

## ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Agent Général  
**M BEGUINOT HERVE**  
ROND POINT DU PEROLLIER  
29 CHEMIN DE VILLENEUVE  
69130 ECULLY

**04 37 50 28 80**

N°ORIAS **08 045 454 (HERVE BEGUINOT)**

Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)



**Assurance et Banque**

SARL , ARC  
SOCOBAT EXPERTISES  
17 CHEMIN DU CHARROI  
69300 CALUIRE ET CUIRE

### Votre contrat

**Responsabilité Civile Prestataire**  
Souscrit le **17/02/2020**

### Vos références

Contrat  
**5411202104**  
Client  
**3718006904**

Date du courrier  
**3 février 2021**

## Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :  
ARC SOCOBAT EXPERTISES

Est titulaire du contrat d'assurance n° **5411202104** ayant pris effet le **17/02/2020**.  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes :

Activité n°1: Diagnostics réglementaires relevant de l'article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L.1334-6 du Code de la Santé Publique
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du Code de la Santé Publique
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.133-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L.134-6 du Code de la Construction et de l'habitation
- L'état des risques et pollutions tel que prévu par l'article L.125-5 du Code de l'environnement
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

1/5

**Vos références**

Contrat  
**5411202104**  
Client  
**3718006904**

- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation.
- Le contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L.133-11-1 du Code de la Santé Publique
- L'information sur la présence d'un risque de mэрule

**Activité n°2:**

- Diagnostics de l'activité 1 hors cadre réglementaire
- Etat parasitaire
- Loi Carrez
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés
- Etat des lieux
- L'évaluation immobilière à valeur vénale et valeur locative
- Diagnostic réglementaire d'accessibilité handicapés
- Mesurage Loi Boutin
- Contrôle périodique amiante
- Diagnostic amiante avant travaux ou démolition
- Diagnostic amiante avant relocation
- Diagnostic amiante avant-vente
- Diagnostic amiante partie privative (DAPP)
- Dossier technique amiante
- Contrôle visuel après désamiantage
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic Déchets

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS, TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S Paris, TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes, Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 46 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

2/5



**Vos références**

Contrat  
**5411202104**  
Client  
**3718006904**

- Diagnostic pollution de sols
- Diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) et contrôle plomb après travaux
- Assistance administrative et réglementaire consistant à communiquer et à veiller à la mise en application des textes de la loi et des obligations légales qui en découlent pour ses clients
- Mesure d'empoussièrement en fibres amiantes dans les immeubles bâties
- Mesurage des niveaux d'empoussièrement de fibres amiantes au poste de travail
- Mesure du Radon
- Analyse QAI (qualité de l'air)
- Infiltrométrie
- Analyse d'Hydrocarbure Aromatique Polycycliques (HAP) dans les enrobés routiers et / ou les machefers dans le cadre de diagnostics avant travaux ou avant démolition.  
A L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE SOLUTIONS.  
Il est précisé que :  
l'analyse est réalisée en sous-traitance par un laboratoire COFRAC ou équivalent.
- Diagnostic technique global, les missions de maîtrise d'œuvre construction restant exclues de la garantie du contrat.

A L'EXCLUSION DE TOUTES PRESTATIONS DE CONSEIL, PRECONISATION ET TOUTE MISSION DE BUREAU D'ETUDE  
A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE DE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE CONSEIL JURIDIQUE ET LA GESTION IMMOBILIERE

Activité n°3:

Conseils, préconisations en solutions en retrait, recouvrement d'amiante.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS, TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris, TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes, Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

3/5



**Vos références**

Contrat  
**5411202104**  
Client  
**3718006904**

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du **01/01/2021** au **01/07/2021** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie  
Directeur Général Délégué



AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS, TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris, TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes, Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

4/5

#### Vos références

Contrat  
**5411202104**  
Client  
**3718006904**

### Nature des garanties

| Nature des garanties   | Limites de garanties en €                |
|--|--|
| <b>Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" ci-après)</b> | <b>9 000 000 €</b> par année d'assurance |
| Dont :<br>Dommages corporels   | <b>9 000 000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus</b>   | <b>1 200 000 €</b> par année d'assurance |

### Autres garanties

| Nature des garanties  | Limites de garanties en €                |
|---|--|
| <b>Faute inexcusable</b> (dommages corporels)   | <b>2 000 000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Responsabilité civile professionnelle</b><br>(tous dommages confondus)   | <b>2 500 000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance</b> (article 3.2 des conditions générales) | <b>1 200 000 €</b> par année d'assurance |
| <b>Dommages aux biens confiés</b><br>(selon extension aux conditions particulières)   | <b>300 000 €</b> par sinistre            |

C.G. : Conditions Générales du contrat.

AXA France IARD, S.A. au capital de 214 799 030 €, 722 057 460 R.C.S. PARIS, TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460 • AXA France Vie, S.A. au capital de 487 725 073,50 €, 310 499 959 R.C.S. Paris, TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 959 • AXA Assurances IARD Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle, Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes, Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre cedex • Entreprises régies par le Code des Assurances. Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances

5/5