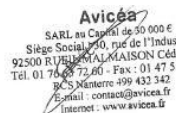


Pré-Rapport de mission de repérage des enrobés contenant de l'amiante et HAP avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017
Circulaire du 15 mai 2013

A	INFORMATIONS GENERALES					
A.1	DESIGNATION DU BATIMENT					
Nature du bâtiment : Voirie ponts PROUDHON, METTALURGIE et MONTJOIE			Adresse : TUNNEL DU LANDY 2 rue PROUDHON 93200 SAINT-DENIS			
Référence Cadastre : NC			Propriété de : DIRIF / SGPR/DOA/UTOA 65 AVENUE FAIDHERBE 93315 LEPRÉ-SAINT-GERVAIS CEDEX			
A.2	DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE					
Nom :		DIRIF / SGPR/DOA/UTOA		Documents remis :		Néant
Adresse :		65 AVENUE FAIDHERBE 93315 LEPRÉ-SAINT-GERVAIS CEDEX		Moyens mis à disposition :		Néant
Qualité :		Travaux Publics				
A.3	EXECUTION DE LA MISSION					
Rapport N° : 7408-ENROBES / PLOMB / COUVERTURE DU LANDY A1 A			Date d'émission du rapport :			07/04/2021
Date de commande : 11/03/2021			Accompagnateur :			Aucun
Le repérage a été réalisé le : 17/03/2021			Organisme d'assurance			AXA FRANCE
Par : FAKED Abdelkarim			professionnelle :			
N° certificat de qualification : C2019-SE02-029			Adresse assurance :			
Date d'obtention : 07/04/2019			N° de contrat d'assurance :			10592956604
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :			Date de validité :			31/12/2021
QUALIT' COMPETENCES						
91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS - 8EME						
Laboratoires en charge des analyses :						
Laboratoire	Adresse	Téléphone	Fax	Email	N° d'accréditation	
Eurofins Analyse pour le Bâtiment Ile de France	117 Quai de Valmy F 75010 PARIS - 10EME	+33 1 40 37 03 03			1-1592	
B	CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR					
Signature		Cachet de l'entreprise				
 <small>SARL au Capital de 30 000 € Siège Social : 30, rue de l'Industrie 92500 RUEIL-MALMAISON Cédex 563 Tél. 01 76.63.72.60 - Fax : 01 47 51 75 46 RCS Nanterre 499 432 342 E-mail : contact@avicea.fr Internet : www.avicea.fr</small>		Date d'établissement du rapport : Fait à RUEIL-MALMAISON le 07/04/2021 Cabinet : AVICEA Nom du responsable : MOINARD Jean Marc Nom du diagnostiqueur : FAKED Abdelkarim				

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

C SOMMAIRE

INFORMATIONS GENERALES.....	1
DESIGNATION DU BATIMENT	1
DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	1
EXECUTION DE LA MISSION	1
CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR.....	1
SOMMAIRE	2
CONCLUSION(S)	3
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	4
RAPPORTS PRECEDENTS	4
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	5
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES	5
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR	5
LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE	5
LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS	5
COMMENTAIRES	5
ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	6
ANNEXE 2 – CROQUIS.....	9
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	10
ATTESTATION(S)	13

D CONCLUSION(S)

Les échantillons prélevés ne contiennent pas d'amiante

Résultats HAP en attente, prévus le 20/04/2021

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante :

N° Localis.	Localisation	Coordonnées GPS	Elément	Matériau / Produit
1	Pont Montjoie		Sol	Bitume sur bordure de route
			Sol	Carotte bitume + Béton
2	Pont Métallurgie		Sol	Carotte bitume + Béton
3	Pont Proudhon		Sol	Carotte bitume + Béton
4	Parking Avenue du président wilson		Sol	Carotte bitume + Béton

E CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : **17/03/2021**

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante ou de HAP dans les enrobés bitumeux afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur ces matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante

Ce repérage a pour objectif d'identifier les enrobés bitumeux susceptibles de libérer des fibres d'amiante ou des HAP à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre.

Le programme des travaux défini par le donneur d'ordre est rappelé en préambule. A partir de ce programme, l'opérateur précise son périmètre et son programme de repérage pour en définir le cadre stricte.

Il consiste à identifier par des investigations approfondies destructives (carottage), la présence d'amiante sur les zones couvertes d'enrobés bitumeux objet des travaux.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur les enrobés bitumeux susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Le matériau est systématiquement mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (rebouchage à l'enrobé à froid par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération.

Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (coordonnées GPS, environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Description des travaux envisagés :

réfection de la voirie des ponts PROUDHON, METALLURGIE ET MONTJOIE

F RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni

G RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES

N° Localis.	Localisation	Coordonnées GPS	Elément	Matériau / Produit	Résultat Amiante	Résultat HAP
1	Pont Montjoie		Sol	Bitume sur bordure de route	N	En attente
			Sol	Carotte bitume + Béton	N	En attente
2	Pont Métallurgie		Sol	Carotte bitume + Béton	N	En attente
3	Pont Proudhon		Sol	Carotte bitume + Béton	N	En attente
4	Parking Avenue du président wilson		Sol	Carotte bitume + Béton	N	En attente

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

Néant

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

N° Localis.	Localisation	Coordonnées GPS	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure
1	Pont Montjoie		Sol	Bitume sur bordure de route	Résultat d'analyse (P002)
			Sol	Carotte bitume + Béton	Résultat d'analyse (P001)
2	Pont Métallurgie		Sol	Carotte bitume + Béton	Résultat d'analyse (P004)
3	Pont Proudhon		Sol	Carotte bitume + Béton	Résultat d'analyse (P003)
4	Parking Avenue du président wilson		Sol	Carotte bitume + Béton	Résultat d'analyse (P005)

LEGENDE

Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d'Amiante

COMMENTAIRES

Néant

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DIRIF / SGPR/DOA/UTOA	7408-ENROBES / PLOMB / COUVERTURE DU LANDY A1	Pont Montjoie Sol - Voir localisation sur plan
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FAKED Abdelkarim	17/03/2021	Carotte bitume + Béton
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P002

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DIRIF / SGPR/DOA/UTOA	7408-ENROBES / PLOMB / COUVERTURE DU LANDY A1	Pont Montjoie Sol - Voir localisation sur plan
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FAKED Abdelkarim	17/03/2021	Bitume sur bordure de route
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P003

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DIRIF / SGPR/DOA/UTOA	7408-ENROBES / PLOMB / COUVERTURE DU LANDY A1	Pont Proudhon Sol - Voir localisation sur plan
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FAKED Abdelkarim	17/03/2021	Carotte bitume + Béton
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DIRIF / SGPR/DOA/UTOA	7408-ENROBES / PLOMB / COUVERTURE DU LANDY A1	Pont Métallurgie Sol - Voir localisation sur plan
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FAKED Abdelkarim	17/03/2021	Carotte bitume + Béton
Résultat amiante		
absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P005

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Localisation
DIRIF / SGPR/DOA/UTOA	7408-ENROBES / PLOMB / COUVERTURE DU LANDY A1	Parking Avenue du président wilson Sol - Voir localisation sur plan
Nom de l'opérateur	Date de prélèvement	Matériau
FAKED Abdelkarim	17/03/2021	Carotte bitume + Béton
Résultat amiante		
absence d'amiante		

ANNEXE 2 – CROQUIS

3 Plans annexés à la fin de ce rapport.

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720210300513156



Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS

AVICEA
Monsieur Miguel DA SILVA
30 rue de l'industrie
92500 RUEIL MALMAISON

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-21-LH-014967-01 Date d'émission de rapport : 24/03/2021 18:30 Page 1/2
Dossier N° : 21H007967 Date de réception : 19/03/2021 Date d'analyse : 23/03/2021
Référence dossier Client:
7408-DAT / PLOMB / A1 COUVERTURE DU LANDY A - TUNNEL DU LANDY 2 rue PROUDHON 93200 SAINT-DENIS -
DIRIF / SGPR/DOA/UTOA
Une analyse d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été également prise en compte et les résultats seront annexés lors d'un second envoi qui fera l'objet d'une version amendée et complétée du présent rapport.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-Pont Montjoie - Voir localisation sur plan - Sol - Carotte bitume + Béton	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats et liant hydrocarboné (noir)	MET / N7NN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	P002-Pont Montjoie - Voir localisation sur plan - Sol - Bitume sur bordure de route	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats et liant hydrocarboné (noir)	MET / N7NN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	P003-Pont Proudhon - Voir localisation sur plan - Sol - Carotte bitume + Béton	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats et liant hydrocarboné (noir)	MET / N7NN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	P004-Pont Métallurgie Voir localisation sur plan - Sol - Carotte bitume + Béton	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats et liant hydrocarboné (noir)	MET / N7NN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	P005-Parking Avenue du président wilson - Voir localisation sur plan - Sol - Carotte bitume + Béton	Matériau dur bitumineux de type enrobé granulats et liant hydrocarboné (noir)	MET / N7NN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy, CS 5004
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-21-LH-014967-01 Date d'émission de rapport : 24/03/2021 18:30 Page 2/2
Dossier N° : 21H007967 Date de réception : 19/03/2021 Date d'analyse : 23/03/2021
Référence dossier Client :
7408-DAT / PLOMB / A1 COUVERTURE DU LANDY A - TUNNEL DU LANDY 2 rue PROUDHON 93200 SAINT-DENIS -
DIRIF / SGPR/DOA/UTOA

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / N7NN	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscop Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par META indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Estelle Piquet
Référente technique

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ile de France SAS
117, Quai de Valmy, CS 5004
F-75484 Paris Cedex 10, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 1 40 37 03 03 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 3 944 055 € RCS Paris SIRET 529 293 912 00034 TVA FR90 529 293 912 APE 7120B

ATTESTATION(S)

Amiante

SYNTHESE DES ATTESTATIONS

RAPPORT N° 7408-ENROBES / PLOMB / COUVERTURE DU LANDY A1

RC pro



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10592956604

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

AVICEA
30 RUE DE L'INDUSTRIE
92500 RUEIL MALMAISON
Adhérent n°003

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°10592956604.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostiqueurs immobiliers

- ☐ Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE sans mention),
- ☐ Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention),
- ☐ Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention),
- ☐ Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (amiante sans mention),
- ☐ Contrôle périodique de l'amiante (amiante sans mention),
- ☐ Dossier technique amiante (amiante sans mention),
- ☐ Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment,
- ☐ Etat parasitaire, insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérule, (dont attestation spécifique pour la Mérule)
- ☐ L'état de l'installation intérieure de gaz,
- ☐ L'état de l'installation intérieure d'électricité,
- ☐ L'état d'installation d'assainissement non collectif,
- ☐ Assainissement collectif,
- ☐ L'état des risques et des pollutions (ERP),
- ☐ L'information sur la présence d'un risque de mérule,
- ☐ Certificats de surface – Bien à la vente (Loi Carrez),

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 1

- ☐ Certificats de surface – Bien à la location (Loi Boutin),
- ☐ Vérifications de conformité de la sécurité des piscines,
- ☐ Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété,
- ☐ Diagnostic humidité,
- ☐ Etats des lieux locatifs (des parties privatives),
- ☐ Assistance à la livraison de biens neufs,
- ☐ Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**,
- ☐ Certificat de logements décents, Normes d'habitabilité [notamment dans le cadre des dispositifs spéciaux de type de Robien, Scellier, Prêts conventionnés – prêts à taux zéro –,
- ☐ Délivrance de l'attestation de prise en compte de la RT 2012. (DPE sans mention)
- ☐ DPE en vue de l'obtention d'un Prêt à taux zéro (DPE sans mention),
- ☐ Vérification de l'installation électrique du logement dans le cadre du télétravail,

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1

- ☐ Audit énergétique pour copropriété,
- ☐ Diagnostic de performance énergétique (DPE) (DPE avec mention),
- ☐ Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec mention),
- ☐ Constat après travaux Plomb, (sans mention)
- ☐ Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, (sans mention)
- ☐ Recherche de plomb avant travaux, avant démolition (CREP avec ou sans mention),
- ☐ Diagnostic du plomb dans l'eau,
- ☐ Contrôle périodique de l'amiante (amiante avec mention),
- ☐ Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux, (amiante avec mention),
- ☐ Dossier technique amiante (amiante avec mention),
- ☐ Diagnostic amiante avant démolition, (avec mention)
- ☐ Diagnostic amiante avant travaux (RAAT), **SS4** et quantification du volume de matériaux et produits contenant de l'amiante,
- ☐ Bilans thermiques : par infiltrométrie et ou thermographie infrarouge,
- ☐ Réalisation de tests d'infiltrométrie et ou thermographie infrarouge selon le cahier des charges RT 2012,
- ☐ Diagnostic Technique Global,
- ☐ Légionellose **sauf exclusions contractuelles**,
- ☐ Diagnostic accessibilité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y),
- ☐ Diagnostic radon,
- ☐ Dépistage radon, (Autorité de Sécurité Nucléaire)
- ☐ Calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 2

CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités des catégories 1 et 2

- ☐ Diagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public :
 - Voie 1 : (COFFRAC)
 - Voie 2 :
- ☐ Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), SS4
- ☐ Diagnostics des déchets issus de la démolition,
- ☐ Diagnostic déchets de chantier (article R111-43 à R111-49 du CCH),
- ☐ Diagnostic Technique SRU,
- ☐ Diagnostic Eco prêt,
- ☐ Evaluation immobilière en valeur vénale et en valeur locative,
- ☐ Mesurage de la surface au sol des locaux tertiaires,
- ☐ Diagnostic acoustique,
- ☐ Document d'information du Plan d'Exposition au Bruit des Aéroports dit PEB,
- ☐ Formation, Auditeur dans le cadre des activités garanties dans le présent contrat,
- ☐ Prélèvement d'air pour mesure d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empoussièrement de fibre d'amiante au poste de travail :
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (LAB REF 26 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements),
 - Les mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements).
- ☐ Radon hors réglementation,
- ☐ Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs **hors préconisation de travaux**,
- ☐ Coordonnateur SPS,
- ☐ Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillons français,
- ☐ Etude thermique réglementaire,
- ☐ Etats des installations intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques (sécurité au travail),
- ☐ Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs
- ☐ Expertise en contrôle technique immobilier.

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à :
500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance.

**LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 INCLUS
SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE
D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.**

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 3

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET
DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 31/12/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR :
LSN, par délégation de signature :


LSN
1, rue des Italiens CS 40020
75431 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 20 50 50
Société de Courtage d'Assurance
SAS au Capital de 1 179 815 80 euros R.C.S. 538 429 005
N° Cofact. 17 880 473 Sous le contrôle de l'ACPR

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

p. 4

CERTIFICAT DE COMPETENCES



WI.CERT « CERTIFICATION DE COMPETENCES «Version 06»

Décerné à : **FAKED Abdelkarim**

Sous le numéro : **C2019-SE02-029**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 07/04/2019 Au 06/04/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 07/04/2019 Au 06/04/2024
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 07/04/2019 Au 06/04/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 07/04/2019 Au 06/04/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 07/04/2019 Au 06/04/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 02/11/2020 Au 06/04/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 07/04/2019 Au 06/04/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 02/11/2020

Par WI.CERT

Responsable de certification



WI.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-comp-et-avicea.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 82885893600010

amiante sous section 4



ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION

Je soussignée, Madame LEGRAND BLANCHE, responsable de formation chez WEDGE INSTITUTE certifie que :

Monsieur FAKED ABDELKARIM

A suivi avec succès une formation intitulée :

AMIANTE SOUS SECTION 4 –Opérateur de chantier

Comprenant le module suivant :

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante

AMIANTE - OPERATEUR DE CHANTIER .

Le contenu de cette formation est conforme aux prescriptions fixées dans les annexes techniques de l'arrêté du 23 février 2012, applicable au 7 Mars 2012 et abrogeant l'arrêté du 22 décembre 2009.

Cette formation permet de se conformer aux obligations réglementaires de la sous-section 4 du code du travail (article R.4412-144)

Durée totale de la formation : 14 heures

Dates de formation : 08/04/2019 AU 09/04/2019

Je soussigné Mr. TCHAICHA , formateur en amiante atteste sur l'honneur la sincérité des éléments cités ci-dessous

Signature du formateur


M. TCHAICHA
Formateur en amiante


Fait à Lyon, le 09/04/2019



Mme LEGRAND BLANCHE, Responsable formation


Mme LEGRAND BLANCHE
Responsable formation


WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL INSTITUTE 16 Rue de Villars 57100 Thionville
Association déclarée sous le numéro W691091613 - SIRET N° : 82404581900011 - Code APE : 9499Z
BANQUE POPULAIRE ALC IBAN N° FR 76 1470 7012 0131 8215 1376 443
Institut de formation enregistré sous le numéro 84691482269 auprès de la préfecture de la région Rhône Alpes
Tél : 04 82 53 95 25 - GSM: 06 67 93 45 87 mail : service@wedge-formation.com

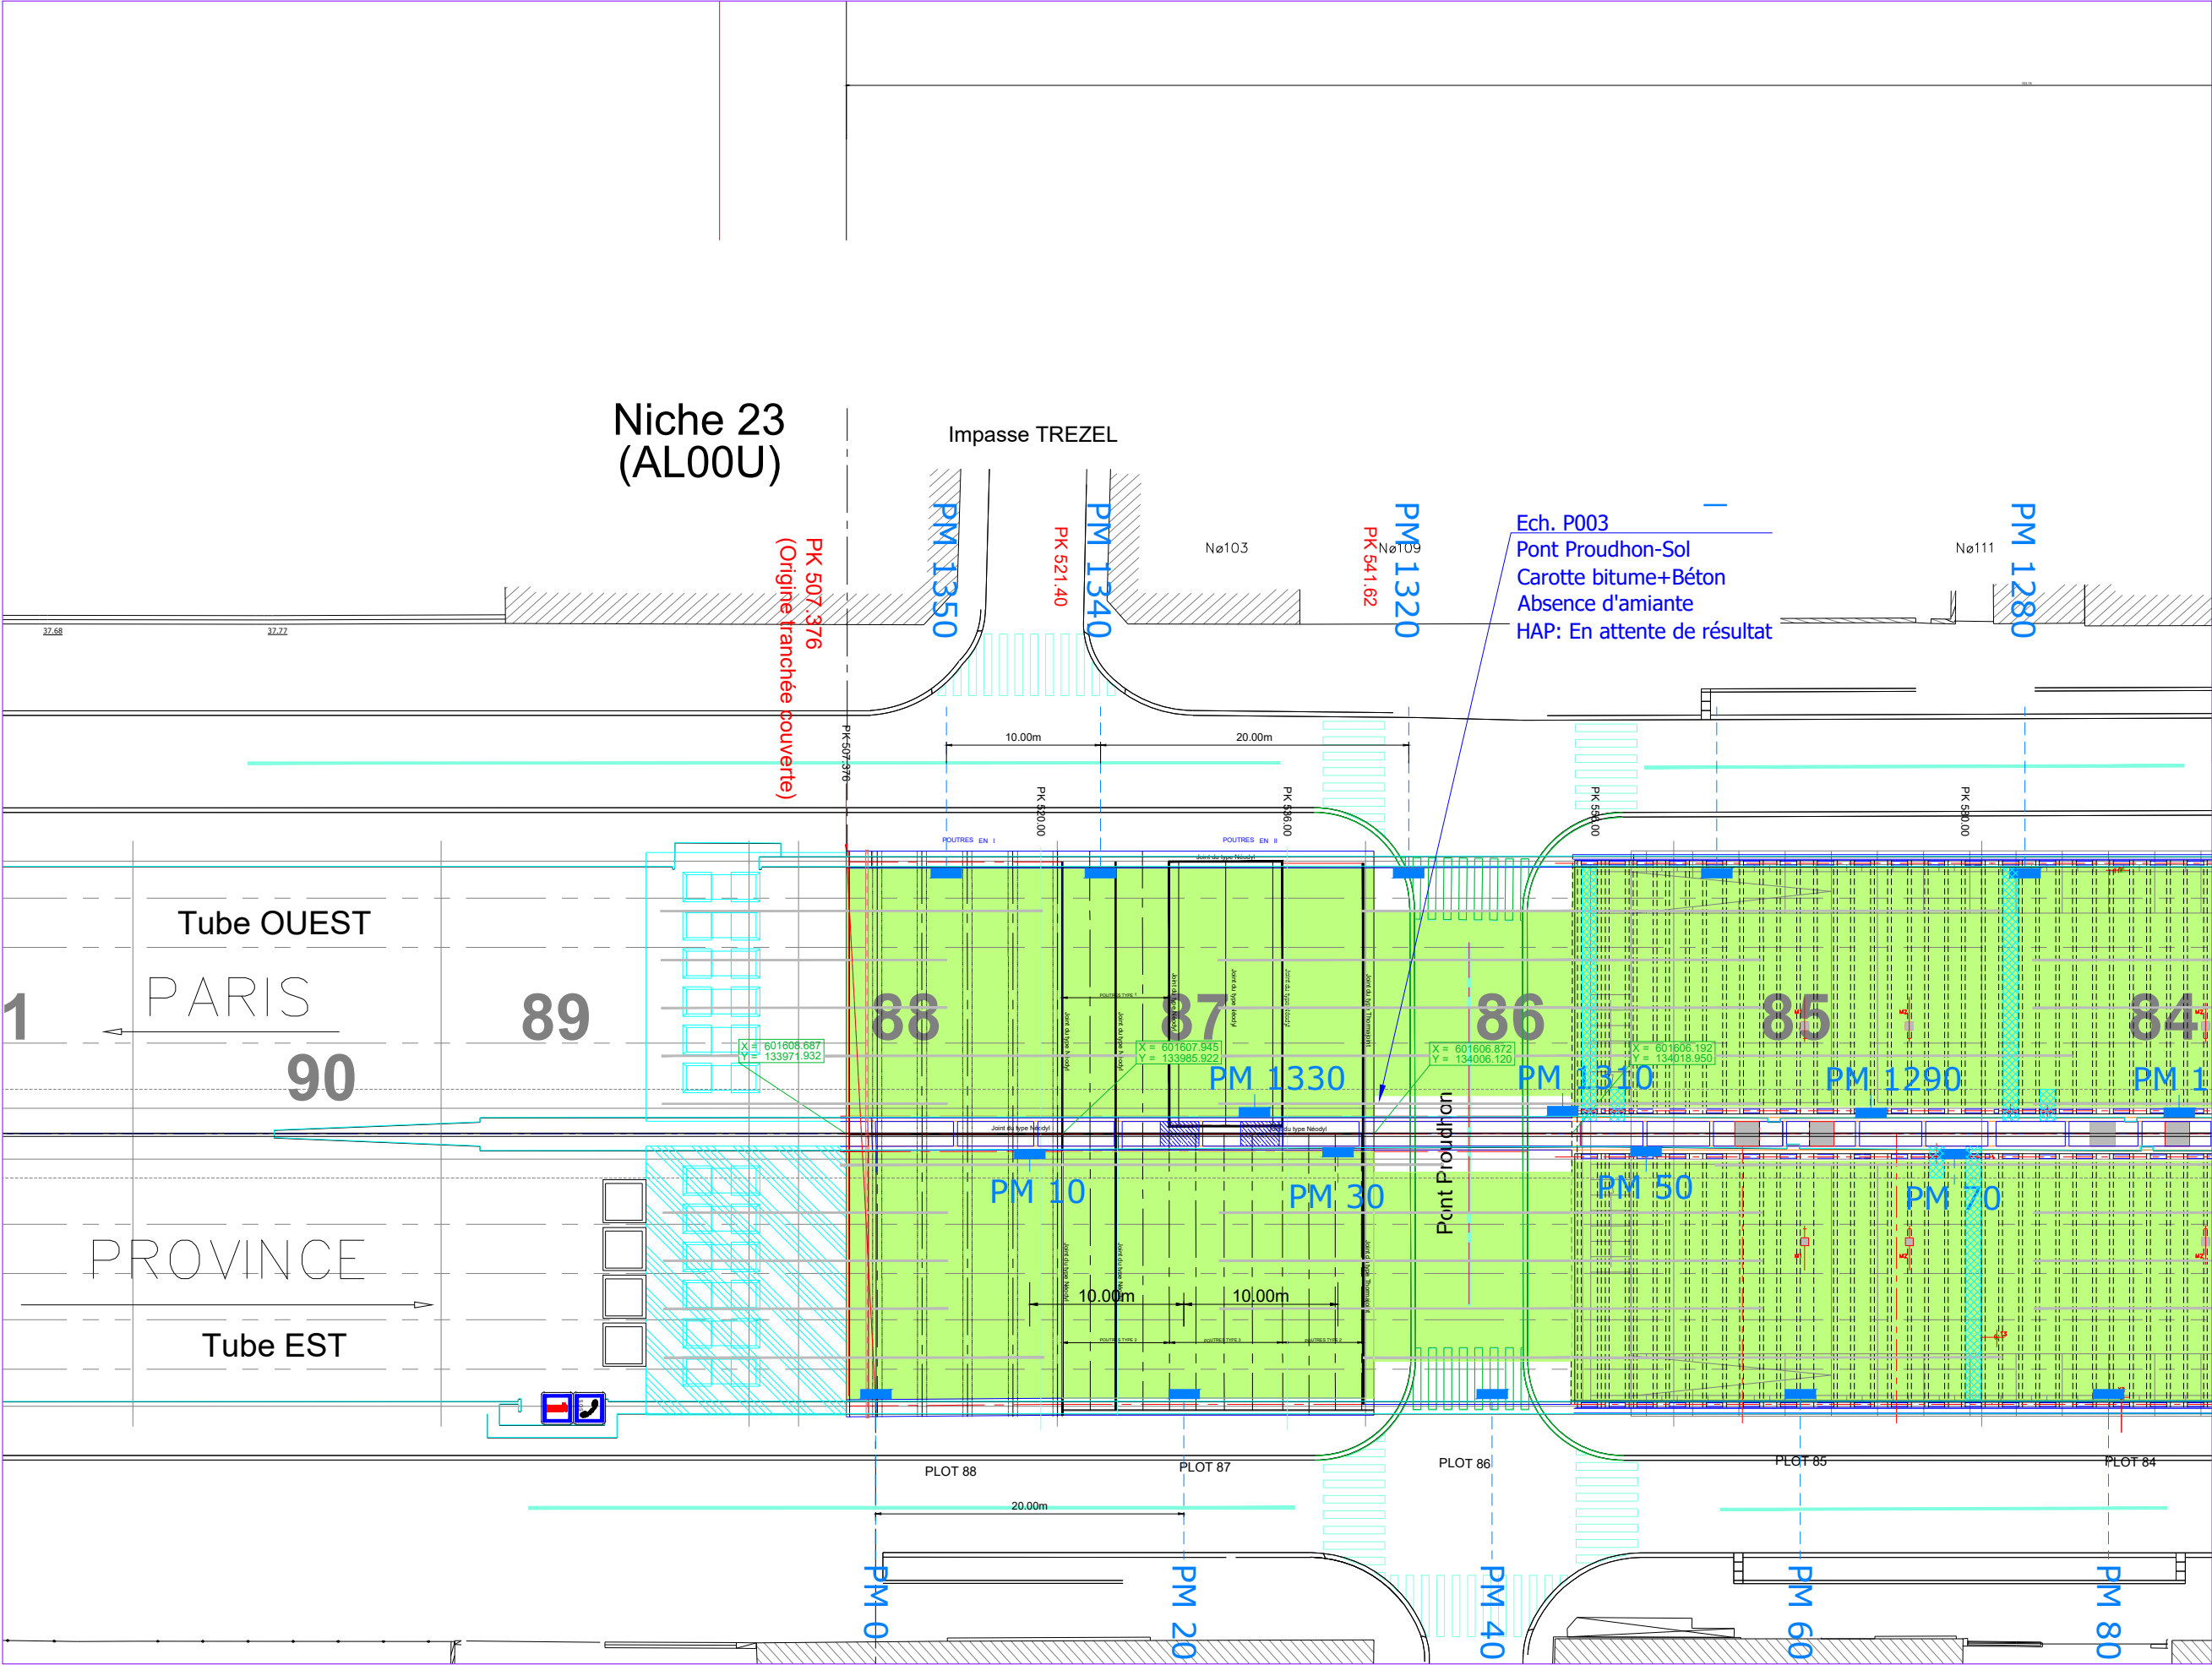
VOIRIE TUNNEL DU LANDY - DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES BITUMINEUX




 Avicéa votre confiance c'est notre différence	
<h2 style="text-align: center;">RAPPORT DE REPERAGE DES ENROBES BITUMINEUX CONTENANT DE L'AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX</h2>	
<h3 style="text-align: center;">PLAN DE REPERAGES DES PRELEVEMENTS ENROBES</h3>	
N° DE DOSSIER	7408
REFERENCE BATIMENT	VOIRIE TUNNEL DU LANDY
ADRESSE	2 RUE PROUDHON 93200 SAINT DENIS
DIAGNOSTIQUEUR	K. FAKED
DATES D'INTERVENTION	17/03/2021
DESSINATEUR	I. WOLFF
DATE DE DERNIERE MODIFICATION	08/04/2021
<h3 style="text-align: center;">LEGENDE</h3>	
ECHANTILLON NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	 <u>Ech.</u> NON AMIANTE
<h2 style="text-align: center;">HAP EN ATTENTE DE RESULTAT</h2>	

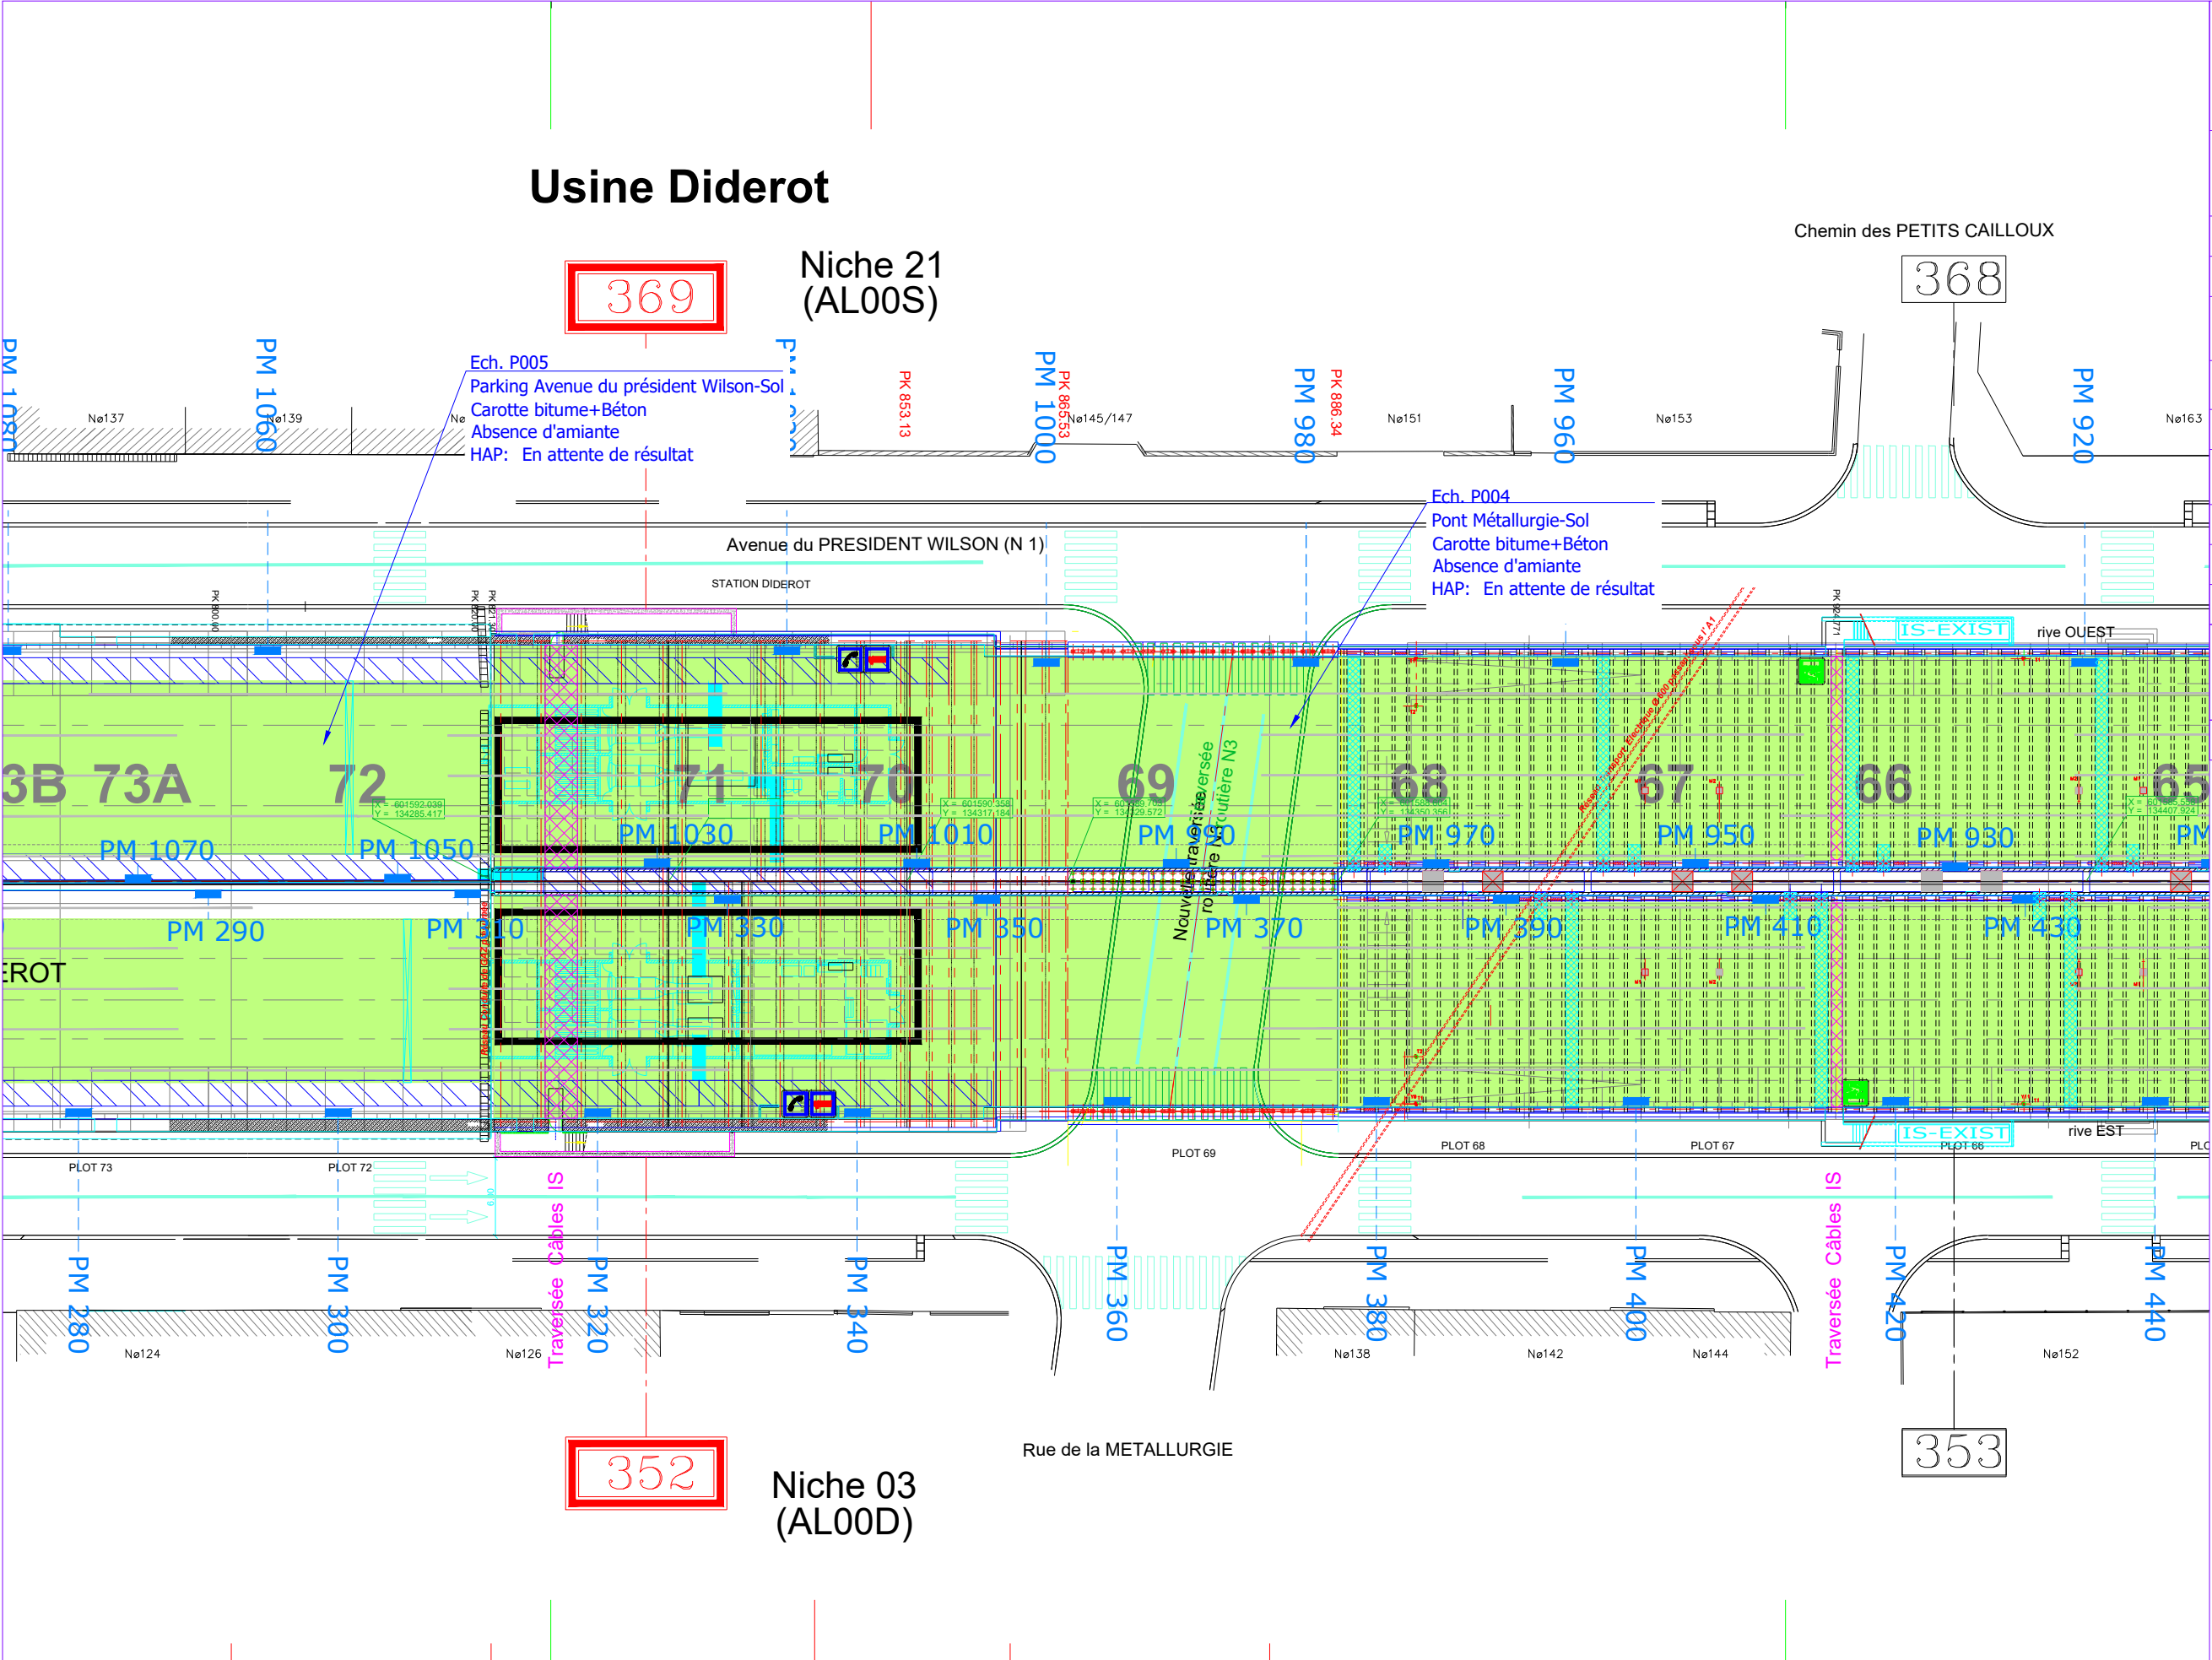

VOIRIE TUNNEL DU LANDY - DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES BITUMINEUX



 votre confiance c'est notre différence	
<h2 style="text-align: center;">RAPPORT DE REPERAGE DES ENROBES BITUMINEUX CONTENANT DE L'AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX</h2>	
PLAN DE REPERAGES DES PRELEVEMENTS ENROBES	
N° DE DOSSIER	7408
REFERENCE BATIMENT	VOIRIE TUNNEL DU LANDY
ADRESSE	2 RUE PROUDHON 93200 SAINT DENIS
DIAGNOSTIQUEUR	K. FAKED
DATES D'INTERVENTION	17/03/2021
DESSINATEUR	I. WOLFF
DATE DE DERNIERE MODIFICATION	08/04/2021
<h3 style="text-align: center;">LEGENDE</h3>	
ECHANTILLON NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	 Ech. _____ NON AMIANTE
<h2 style="text-align: center;">HAP EN ATTENTE DE RESULTAT</h2>	

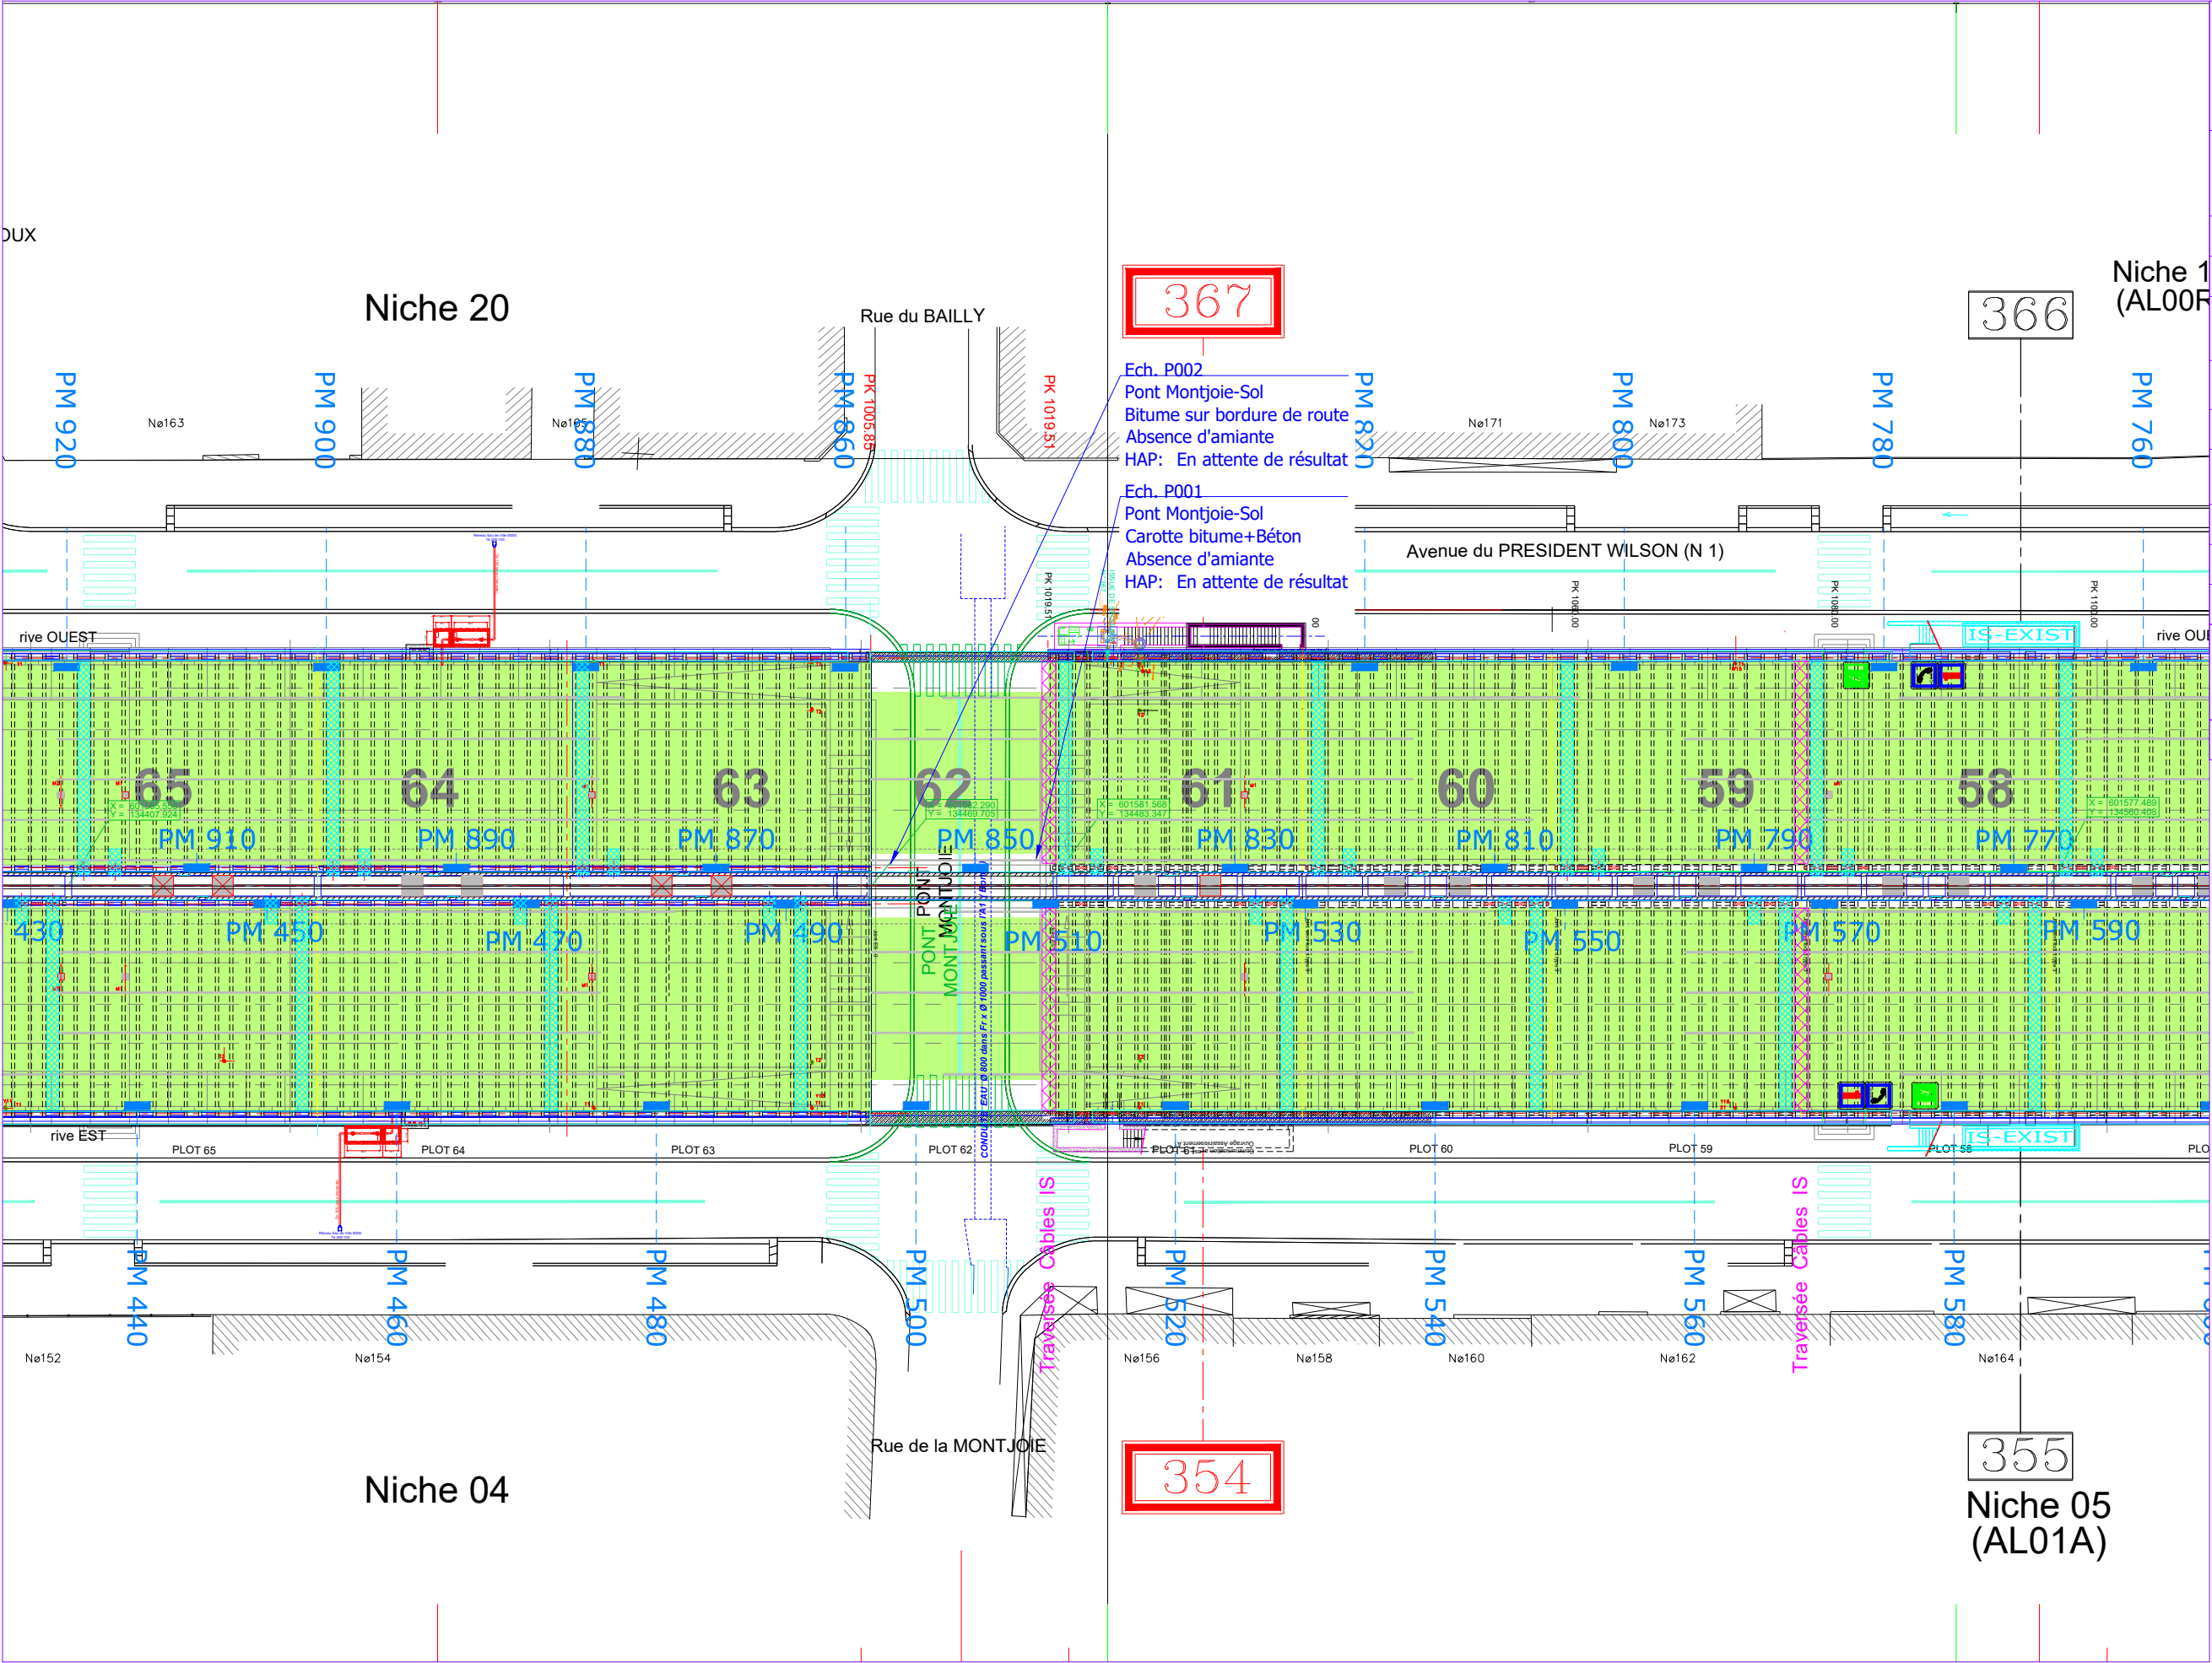VOIRIE TUNNEL DU LANDY - DIAGNOSTIC AMIANTE ENROBES BITUMINEUX



 votre confiance c'est notre différence	
<h2 style="text-align: center;">RAPPORT DE REPERAGE DES ENROBES BITUMINEUX CONTENANT DE L'AMIANTE ET HAP AVANT TRAVAUX</h2>	
PLAN DE REPERAGES DES PRELEVEMENTS ENROBES	
N° DE DOSSIER	7408
REFERENCE BATIMENT	VOIRIE TUNNEL DU LANDY
ADRESSE	2 RUE PROUDHON 93200 SAINT DENIS
DIAGNOSTIQUEUR	K. FAKED
DATES D'INTERVENTION	17/03/2021
DESSINATEUR	I. WOLFF
DATE DE DERNIERE MODIFICATION	08/04/2021
<h3 style="text-align: center;">LEGENDE</h3>	
ECHANTILLON NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	 Ech. _____ NON AMIANTE
<h2 style="text-align: center;">HAP EN ATTENTE DE RESULTAT</h2>	